



AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AGENCE COTE D'OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D'ARC
52000 CHAUMONT

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW007885

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 28/03/2024

Reference mandataire : CH
CHAUMONT - BATIMENT CUISINE

DÉSIGNATION DU BIEN

CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE
CENTRALE
2 RUE JEANNE D'ARC
52014 CHAUMONT

PROPRIÉTAIRE

Société CENTRE HOSPITALIER DE
CHAUMONT
2, RUE JEANNE D'ARC
52000 CHAUMONT

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Référence client : CH CHAUMONT - BATIMENT CUISIN
E CENTRALE

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE
CENTRALE

Date de construction : En 2024

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY

Accompagnateur : (CH CHAUMONT)

Date de repérage : 28/03/2024

Numéro attestation : CPDI6282

Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D ARC
52000 CHAUMONT

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 22/04/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 22/04/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc - Vol 1 (Entrée)	Rdc - Vol 2 (Chambre froide 1)
Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	Rdc - Vol 4 (Bureau 2)
Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)	Rdc - Vol 6 (Cuisine 2)
Rdc - Vol 7 (Cuisine 3)	Rdc - Vol 8 (Chambre froide 2)
Rdc - Vol 9 (Plonge)	Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)
Rdc - Vol 11 (Laverie)	Rdc - Vol 12 (Chambre froide 3)
Rdc - Vol 13 (Circ. 1)	Rdc - Vol 14 (Cuisine 5)
Rdc - Vol 15 (W.C)	Rdc - Vol 16 (Local 1)
Rdc - Vol 17 (Local déchets)	Rdc - Vol 18 (Cuisine 8)
Rdc - Vol 19 (Chambre froide 6)	Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)
Rdc - Vol 21 (Cuisine 6)	Rdc - Vol 22 (Stockage 1)
Rdc - Vol 23 (SAS)	Rdc - Vol 24 (Hall)
Rdc - Vol 26 (Accès sous-sol 1)	Rdc - Vol 27 (Accès sous-sol 2)
Rdc - Vol 28 (Porche)	Sous-Sol - Vol 29 (Circ. 2)

Sous-Sol - Vol 30 (Accès étage 1)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
Sous-Sol - Vol 34 (Vestiaire 2)	Sous-Sol - Vol 35 (Local 2)
Sous-Sol - Vol 36 (Local 3)	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)
Sous-Sol - Vol 38 (Local 5)	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)
Sous-Sol - Vol 40 (Stockage 3)	Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)
Sous-Sol - Vol 42 (Réserve 2)	Sous-Sol - Vol 43 (Stockage 4)
Sous-Sol - Vol 44 (Stockage 5)	Sous-Sol - Vol 45 (Réserve 3)
Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)	Sous-Sol - Vol 47 (Dégagement)
Sous-Sol - Vol 48 (Chambre froide 8)	Sous-Sol - Vol 49 (Chambre froide 9)
Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)	Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)
Façade Nord - Vol 52 (NORD)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Vol 33 (Vestiaire 1) - Sous-Sol	Inaccessible sans sondage destructif	Wc Porte condamnée
Vol 34 (Vestiaire 2) - Sous-Sol	Inaccessible sans sondage destructif	Wc Porte condamnée

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas été diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas été sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas été zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la
construction inspecté

Plan de l'immeuble

Locaux

Localisation

Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 7 (Cuisine 3) - Vol 11 (Laverie) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 15 (W.C) - Vol 16 (Local 1) - Vol 17 (Local déchets) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 24 (Hall) - Vol 26 (Accès sous-sol 1) - Vol 27 (Accès sous-sol 2)
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Bureau 2) - Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 7 (Cuisine 3) - Vol 9 (Plonge) - Vol 10 (Cuisine 4) - Vol 11 (Laverie) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 15 (W.C) - Vol 16 (Local 1) - Vol 17 (Local déchets) - Vol 18 (Cuisine 8) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 24 (Hall) - Vol 26 (Accès sous-sol 1) - Vol 27 (Accès sous-sol 2)
Revêtement de mur	Rdc	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 7 (Cuisine 3) - Vol 8 (Chambre froide 2) - Vol 9 (Plonge) - Vol 10 (Cuisine 4) - Vol 11 (Laverie) - Vol 12 (Chambre froide 3) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 15 (W.C) - Vol 16 (Local 1) - Vol 17 (Local déchets) - Vol 18 (Cuisine 8) - Vol 20 (Chambre froide 5) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 24 (Hall) - Vol 28 (Porche)
Revêtement de sol	Rdc	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre froide 1) - Vol 3 (Bureau 1) - Vol 4 (Bureau 2) - Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 7 (Cuisine 3) - Vol 8 (Chambre froide 2) - Vol 9 (Plonge) - Vol 10 (Cuisine 4) - Vol 11 (Laverie) - Vol 12 (Chambre froide 3) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 15 (W.C) - Vol 16 (Local 1) - Vol 17 (Local déchets) - Vol 18 (Cuisine 8) - Vol 19 (Chambre froide 6) - Vol 20 (Chambre froide 5) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 23 (SAS) - Vol 24 (Hall) - Vol 28 (Porche)

Installations industrielles	Rdc	Vol 2 (Chambre froide 1) - Vol 8 (Chambre froide 2) - Vol 11 (Laverie) - Vol 19 (Chambre froide 6) - Vol 20 (Chambre froide 5)
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2) - Vol 30 (Accès étage 1) - Vol 31 (Bureau 3) - Vol 32 (Réserve 1) - Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2) - Vol 35 (Local 2) - Vol 36 (Local 3) - Vol 37 (Local 4) - Vol 38 (Local 5) - Vol 39 (Stockage 2) - Vol 40 (Stockage 3) - Vol 41 (Réserve 4) - Vol 42 (Réserve 2) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 44 (Stockage 5) - Vol 45 (Réserve 3) - Vol 47 (Dégagement) - Vol 50 (Accès étage 2)
Plafond et faux-plafonds	Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2) - Vol 31 (Bureau 3) - Vol 32 (Réserve 1) - Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2) - Vol 35 (Local 2) - Vol 36 (Local 3) - Vol 37 (Local 4) - Vol 38 (Local 5) - Vol 39 (Stockage 2) - Vol 40 (Stockage 3) - Vol 41 (Réserve 4) - Vol 42 (Réserve 2) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 44 (Stockage 5) - Vol 45 (Réserve 3) - Vol 47 (Dégagement) - Vol 50 (Accès étage 2)
Revêtement de sol	Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2) - Vol 31 (Bureau 3) - Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2) - Vol 35 (Local 2) - Vol 36 (Local 3) - Vol 37 (Local 4) - Vol 38 (Local 5) - Vol 39 (Stockage 2) - Vol 40 (Stockage 3) - Vol 41 (Réserve 4) - Vol 42 (Réserve 2) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 44 (Stockage 5) - Vol 45 (Réserve 3) - Vol 46 (Chambre froide 7) - Vol 47 (Dégagement) - Vol 50 (Accès étage 2)
Revêtement de mur	Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2) - Vol 46 (Chambre froide 7) - Vol 50 (Accès étage 2)
Conduits, canalisations et équipements	Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)
Installations industrielles	Sous-Sol	Vol 46 (Chambre froide 7) - Vol 48 (Chambre froide 8) - Vol 49 (Chambre froide 9)
Façades	Façades Sud et Est	Vol 51 (Sud et Est)

Façades

Façade Nord

Vol 52 (NORD)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucun motif

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Aucune adjonction

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 37 (Local 4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P33

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 11 (Laverie)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 8 (Chambre froide 2)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 2 (Chambre froide 1)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 19 (Chambre froide 6)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 20 (Chambre froide 5)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 46 (Chambre froide 7)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 48 (Chambre froide 8)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 49 (Chambre froide 9)	Ensemble	Appareil en fonctionnement		
Vol 33 (Vestiaire 1) - Sous-Sol		Inaccessible sans sondage destructif	Wc Porte condamnée	
Vol 34 (Vestiaire 2) - Sous-Sol		Inaccessible sans sondage destructif	Wc Porte condamnée	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Le diagnostic initialement demandé est un avant démolition amiante et plomb.

A la vue du contexte actuel, le diagnostic demandé n'est pas réalisable.

Il s'agit donc d'un repérage avant-travaux dans un premier temps.

Le bâtiment étant toujours en fonctionnement, certains locaux n'ont pas été diagnostiqués de manière approfondie.

Les sols, murs, plafonds sont repérés pour un échantillonnage permettant une première analyse des éléments amiantés.

Le repérage avant-démolition aura lieu lorsque le bâtiment sera vide de tout occupant, de tout mobilier et que les réseaux seront circonscrits.

Le repérage avant démolition final sera l'unique rapport à prendre en compte pour le repérage exhaustif.

Les calorifuges et joints de bride sont postérieurs à 1997, néanmoins il conviendra de vérifier l'intégralité lors de la purge des réseaux.

Les menuiseries extérieures n'ont pas été sondées entièrement afin de ne pas nuire à l'étanchéité du support, le bâtiment étant encore en activité.

Les ascenseurs sont encore en fonctionnement, un ascensoriste devra être présent pour les investigations approfondies.

L'état actuel ne permet pas de bloquer les ascenseurs pendant le temps de la mission.

Les systèmes de désenfumage ainsi que les gaines techniques sont encore en ordre de marche, toute intervention actuelle peut nuire au bon fonctionnement de ces derniers.

Les sols amiantés n'ont pas été zonés dans leur intégralité, la présence de personnel ou d'occupant empêchant les sondages destructifs.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Conduits, canalisations et équipements**
- 7 - Installations industrielles**



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades Sud et Est	Vol 51 (Sud et Est)	Murs	Enduit ciment	P57	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°57 - 2	P57	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade Nord	Vol 52 (NORD)	Murs	Enduit ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002EW007885 n°57 - 2	P57	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°3 - 1	P3	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW007885 n°3 - 1	P3	Plâtre - Pulvérulent - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°6 - 1	P6	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Panneaux de cloisons	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW 00788 5 n°6 - 1	P6	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 16 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 15 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 26 (Accès sous-sol 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW007885 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW007885 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 27 (Accès sous-sol 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW007885 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 (Local déchets)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW007885 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 30 (Accès étage 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW007885 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW007885 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 13 (Circ. 1) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 16 (Local 1) - Vol 15 (W.C) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 26 (Accès sous-sol 1) - Vol 24 (Hall) - Vol 27 (Accès sous-sol 2) - Vol 17 (Local déchets)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21 - S27 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 30 (Accès étage 1) - Vol 50 (Accès étage 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 00788 5 n°9 - 1	P9	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Murs et cloisons	Métal	S9	Réalisation d'un sondage		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Murs et cloisons	Métal	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Métal	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 6 (Cuisine 2)	Murs et cloisons	Métal	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 7 (Cuisine 3)	Murs et cloisons	Métal	S9	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S9		S9 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 16 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	En complément du prélèvement P9	002EW007885 n°18 - 1	P18	Peinture / Enduit - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	En complément du prélèvement P9	002EW007885 n°19 - 1	P19	Peinture / Enduit - Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 39 (Stockage 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 40 (Stockage 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 42 (Réserve 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 45 (Réserve 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 44 (Stockage 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 43 (Stockage 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 38 (Local 5)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 36 (Local 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 35 (Local 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 47 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 32 (Réserve 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW 00788 5 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 41	Murs et cloisons	Enduits ciment	S38 - S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002EW007885 n°30 - 1	P30	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
	(Réserve 4) - Vol 40										
	(Stockage 3) - Vol 42										
	(Réserve 2) - Vol 45										
	(Réserve 3) - Vol 44										
	(Stockage 5) - Vol 43										
	(Stockage 4) - Vol 38 (Local 5) - Vol 37										
	(Local 4) - Vol 36 (Local 3) - Vol 35 (Local 2) - Vol 29										
	(Circ. 2) - Vol 47										
	(Dégagement) - Vol 31										
Sous-Sol	(Bureau 3) - Vol 32	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P35	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°35 - 1	P35	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	(Réserve 1) Vol 37 (Local 4)										
Sous-Sol	Vol 38 (Local 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002EW007885 n°35 - 1	P35	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 32 (Réserve 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°41 - 1	P41	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P47	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°47 - 1	P47	Papier / Enduit - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P48	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°48 - 1	P48	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P54	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humide	002EW 00788 5 n°54 - 1	P54	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces humide	002EW 00788 5 n°54 - 1	P54	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces humide	002EW 00788 5 n°54 - 1	P54	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P54 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Pièces humide	002EW 00788 5 n°54 - 1	P54	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P55	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 00788 5 n°55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 00788 5 n°55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Enduits plâtre	P55 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002EW 00788 5 n°55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Enduit au plafond presque totalement enlevé dans les bureaux 1 et 2	002EW 00788 5 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Enduit au plafond presque totalement enlevé dans les bureaux 1 et 2	002EW 00788 5 n°4 - 1	P4	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°5 - 1	P5	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW007885 n°5 - 1	P5	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW007885 n°5 - 1	P5	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Bureau 2) - Vol 3 (Bureau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002EW007885 n°5 - 1	P5	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Faux plafonds	Métal	S7	Réalisation d'un sondage		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par naturel mpossi bilité de les souleve r (sonda ge trop destruc tif en milieu occupé



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 18 (Cuisine 8)	Faux plafonds	Métal	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par naturel mpossi bilité de les souleve r (sonda ge trop destruc tif en milieu occupé



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 10 (Cuisine 4)	Faux plafonds	Métal	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par naturel mpossi bilité de les souleve r (sonda ge trop destruc tif en milieu occupé



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 9 (Plonge)	Faux plafonds	Métal	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par naturel impossible de les soulever (sondage trop destructif en milieu occupé)
Rdc	Vol 7 (Cuisine 3)	Faux plafonds	Métal	S10	Réalisation d'un sondage		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 6 (Cuisine 2)	Faux plafonds	Métal	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Faux plafonds	Métal	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Faux plafonds	Métal	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Faux plafonds	Métal	S10	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S10		S10 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Plafonds	Enduits plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW007885 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 24 (Hall)	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 27 (Accès sous-sol 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 26 (Accès sous-sol 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 (Local déchets)	Plafonds	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 22 (Stockage 1) - Vol 24 (Hall) - Vol 27 (Accès sous-sol 2) - Vol 26 (Accès sous-sol 1) - Vol 17 (Local déchets)	Plafonds	Enduits plâtre	S24 - S28 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW 00788 5 n°17 - 1	P17	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Plafonds	Panneaux vissés	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 16 (Local 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 00788 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 15 (W.C)	Plafonds	Panneaux vissés	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 00788 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 00788 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 16 (Local 1) - Vol 15 (W.C) - Vol 13 (Circ. 1)	Plafonds	Panneaux vissés	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW 00788 5 n°20 - 1	P20	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 39 (Stockage 2)	Plafonds	Béton	P31	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 42 (Réserve 2)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 40 (Stockage 3)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 43 (Stockage 4)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 44 (Stockage 5)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 45 (Réserve 3)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 47 (Dégagement)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 38 (Local 5)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 36 (Local 3)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 35 (Local 2)	Plafonds	Béton	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 32 (Réserve 1)	Plafonds	Béton	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Plafonds	Béton	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Plafonds	Béton	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Plafonds	Béton	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 42	Plafonds	Béton	S38 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002EW 00788 5 n°31 - 1	P31	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
	(Réserve 2) -										
	Vol 41										
	(Réserve 4) -										
	Vol 40										
	(Stockage 3) -										
	Vol 43										
	(Stockage 4) -										
	Vol 44										
	(Stockage 5) -										
	Vol 45										
	(Réserve 3) -										
	Vol 47										
	(Dégagement)										
	- Vol 29 (Circ.										
	2) - Vol 38										
	(Local 5) - Vol										
	37 (Local 4) -										
	Vol 36 (Local										
	3) - Vol 35										
	(Local 2) - Vol										
	32 (Réserve										
	1) - Vol 31										
	(Bureau 3) -										
	Vol 33										
	(Vestiaire 1) -										
	Vol 34										
	(Vestiaire 2)										
Sous-Sol	Vol 41	Plafonds	Enduits projetés	P32	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°32 - 1	P32	Enduit - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	(Réserve 4)										



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Revêtement	Matériaux	P34	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°34 - 1	P34	Matériau / Matériau - Dur / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Revêtement	Matériaux	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002EW 00788 5 n°34 - 1	P34	Matériau / Matériau - Dur / Effritable - Vert / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	P45	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°45 - 1	P45	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 32 (Réserve 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 00788 5 n°45 - 1	P45	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 00788 5 n°45 - 1	P45	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 32 (Réserve 1) - Vol 29 (Circ. 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002EW 00788 5 n°45 - 1	P45	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P46	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°46 - 1	P46	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P56	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°56 - 1	P56	Faux plafond - Fibreux - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002EW 00788 5 n°56 - 1	P56	Faux plafond - Fibreux - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°1 - 1	P1	Colle / Matériau - Dur / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (Chambre froide 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 00788 5 n°1 - 1	P1	Colle / Matériau - Dur / Pulvérulent - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 4 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 00788 5 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement - Souple - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW 00788 5 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 3 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°8 - 1	P8	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 4 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 00788 5 n°8 - 1	P8	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7 (Cuisine 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6 (Cuisine 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Chambre froide 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Chambre froide 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 16 (Local 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 15 (W.C)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 18 (Cuisine 8)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10 (Cuisine 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9 (Plonge)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 19 (Chambre froide 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 23 (SAS)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 (Local déchets)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7 (Cuisine 3) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 8 (Chambre froide 2) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 12 (Chambre froide 3) - Vol 16 (Local 1) - Vol 15 (W.C) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 18 (Cuisine 8) - Vol 10 (Cuisine 4) - Vol 9 (Plonge) - Vol 19 (Chambre froide 6) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 23 (SAS) - Vol 17 (Local déchets)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S8 - S12 - S14 - S20 - S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002EW 00788 5 n°12 - 1	P12	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Chambre froide 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°21 - 1	P21	Colle - Dur Fibreux - Gris Marron	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 24 (Hall)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°23 - 1	P23	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 28 (Porche)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002EW007885 n°23 - 1	P23	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 28 (Porche)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P25	Réalisation d'un prélèvement	Marches escaliers	002EW007885 n°25 - 1	P25	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 (Local déchets)	Revêtement de sol	Peinture	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°27 - 1	P27	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 39 (Stockage 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW007885 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 42 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW007885 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 40 (Stockage 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 38 (Local 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 43 (Stockage 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 45 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 44 (Stockage 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 36 (Local 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW 00788 5 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 35 (Local 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW007885 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW007885 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 47 (Dégagement)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW007885 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW007885 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 41	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36 - S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002EW007885 n°28 - 1	P28	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
	(Réserve 4) - Vol 42										
	(Réserve 2) - Vol 40										
	(Stockage 3) - Vol 38 (Local 5) - Vol 37										
	(Local 4) - Vol 43 (Stockage 4) - Vol 45										
	(Réserve 3) - Vol 44										
	(Stockage 5) - Vol 36 (Local 3) - Vol 35										
	(Local 2) - Vol 29 (Circ. 2) - Vol 47										
	(Dégagement) - Vol 50 (Accès étage 2)										
Sous-Sol	Vol 39 (Stockage 2)	Revêtement de sol	Peinture	P29	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 40 (Stockage 3)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 42 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 41 (Réserve 4)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 43 (Stockage 4)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 45 (Réserve 3)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 44 (Stockage 5)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 47 (Dégagement)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 29 (Circ. 2)	Revêtement de sol	Peinture	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Peinture	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 40	Revêtement de sol	Peinture	S37 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002EW 00788 5 n°29 - 1	P29	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	(Stockage 3) -										
	Vol 42										
	(Réserve 2) -										
	Vol 41										
	(Réserve 4) -										
	Vol 43										
	(Stockage 4) -										
	Vol 45										
	(Réserve 3) -										
Sous-Sol	Vol 44	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P36	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°36 - 1	P36	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
	(Stockage 5) -										
Sous-Sol	Vol 47	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P39	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°39 - 1	P39	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	(Dégagement)										
Sous-Sol	- Vol 29 (Circ. 2) - Vol 50	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P42	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°42 - 1	P42	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
	(Accès étage 2)										
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P42	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°42 - 1	P42	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 31 (Bureau 3)										



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°43 - 1	P43 Phase 1	Revêtement - Souple - Vert Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°43 - 1	P43 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélèvement	Dans le placard	002EW007885 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement - Souple - Orange	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 31 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P44	Réalisation d'un prélèvement	Dans le placard	002EW007885 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle - Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P49	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°49 - 1	P49	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002EW007885 n°49 - 1	P49	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P51	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°51 - 1	P51	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002EW 00788 5 n°51 - 1	P51	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW 00788 5 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de mur	Lés plastique	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de mur	Lés plastique	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Revêtement de mur	Lés plastique	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Revêtement de mur	Lés plastique	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Lés plastique	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Revêtement de mur	Lés plastique	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Lés plastique	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 22 (Stockage 1)	Revêtement de mur	Lés plastique	P10 - S16 - S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW 00788 5 n°10 - 1	P10	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 22 (Stockage 1) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Colle revêtement souple	S15 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW 00788 5 n°11 - 1	P11	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 22 (Stockage 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 15 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 21 (Cuisine 6)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 16 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 14 (Cuisine 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 13 (Circ. 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 17 (Local déchets)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Laverie) - Vol 22 (Stockage 1) - Vol 15 (W.C) - Vol 13 (Circ. 1) - Vol 21 (Cuisine 6) - Vol 16 (Local 1) - Vol 14 (Cuisine 5) - Vol 17 (Local déchets)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13 - S13 - S18 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 00788 5 n°13 - 1	P13	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 8 (Chambre froide 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Colle / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 12 (Chambre froide 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 00788 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Colle / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Chambre froide 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 00788 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Colle / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 12 (Chambre froide 3) - Vol 20 (Chambre froide 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S17 - S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW 00788 5 n°14 - 1	P14	Peinture / Colle / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°15 - 1	P15	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 00788 5 n°15 - 1	P15	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 6 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW 00788 5 n°15 - 1	P15	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 7 (Cuisine 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW007885 n°15 - 1	P15	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 5 (Cuisine 1) - Vol 6 (Cuisine 2) - Vol 7 (Cuisine 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P15 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002EW007885 n°15 - 1	P15	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10 (Cuisine 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°16 - 1	P16	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 10 (Cuisine 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW007885 n°16 - 1	P16	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 18 (Cuisine 8)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW007885 n°16 - 1	P16	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 9 (Plonge)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW007885 n°16 - 1	P16	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 10 (Cuisine 4) - Vol 18 (Cuisine 8) - Vol 9 (Plonge)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW 00788 5 n°16 - 1	P16	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 20 (Chambre froide 5)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°22 - 1	P22	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°24 - 1	P24	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 00788 5 n°24 - 1	P24	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 28 (Porche)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 00788 5 n°24 - 1	P24	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Hall) - Vol 28 (Porche)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW 00788 5 n°24 - 1	P24	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 24 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 24 (Hall)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002EW007885 n°26 - 1	P26	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 46 (Chambre froide 7)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P37	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°37 - 1	P37	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 46 (Chambre froide 7)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P38	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°38 - 1	P38	Matériau - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P40	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°40 - 1	P40	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 50 (Accès étage 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002EW007885 n°40 - 1	P40	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW007885 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 00788 5 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1) - Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P50 - S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002EW 00788 5 n°50 - 1	P50	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P52	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°52 - 1	P52	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002EW 00788 5 n°52 - 1	P52	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 33 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P53	Réalisation d'un prélèvement		002EW 00788 5 n°53 - 1	P53	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-Sol	Vol 34 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002EW 00788 5 n°53 - 1	P53	Colle - Dur - Gris Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------	----------	------------



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 37 (Local 4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	P33	Réalisation d'un prélèvement		002EW007885 n°33 - 1	P33	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Installations industrielles

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Rdc	Vol 11 (Laverie)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Rdc	Vol 8 (Chambre froide 2)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Rdc	Vol 2 (Chambre froide 1)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Rdc	Vol 19 (Chambre froide 6)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Rdc	Vol 20 (Chambre froide 5)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Sous-Sol	Vol 46 (Chambre froide 7)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement
Sous-Sol	Vol 48 (Chambre froide 8)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnement		I1 - 1 - I1 - 2				Appareil en fonctionnement



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Installations industrielles

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous-Sol	Vol 49 (Chambre froide 9)	Chambre froide	Ensemble	I1	Appareil en fonctionnem ent		I1 - 1 - I1 - 2				Apparei l en fonction nement

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-Sol	Sous-Sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-Sol	Sous-Sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façades Sud et Est	Façades Sud et Est - Plan de repérage - Actions menées
	Façade Nord	Façade Nord - Plan de repérage - Actions menées

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EW007885

Légende

P


Localisation d'un prélèvement négatif

1

Localisation d'une impossibilité technique

3

Localisation dun sondage négatif

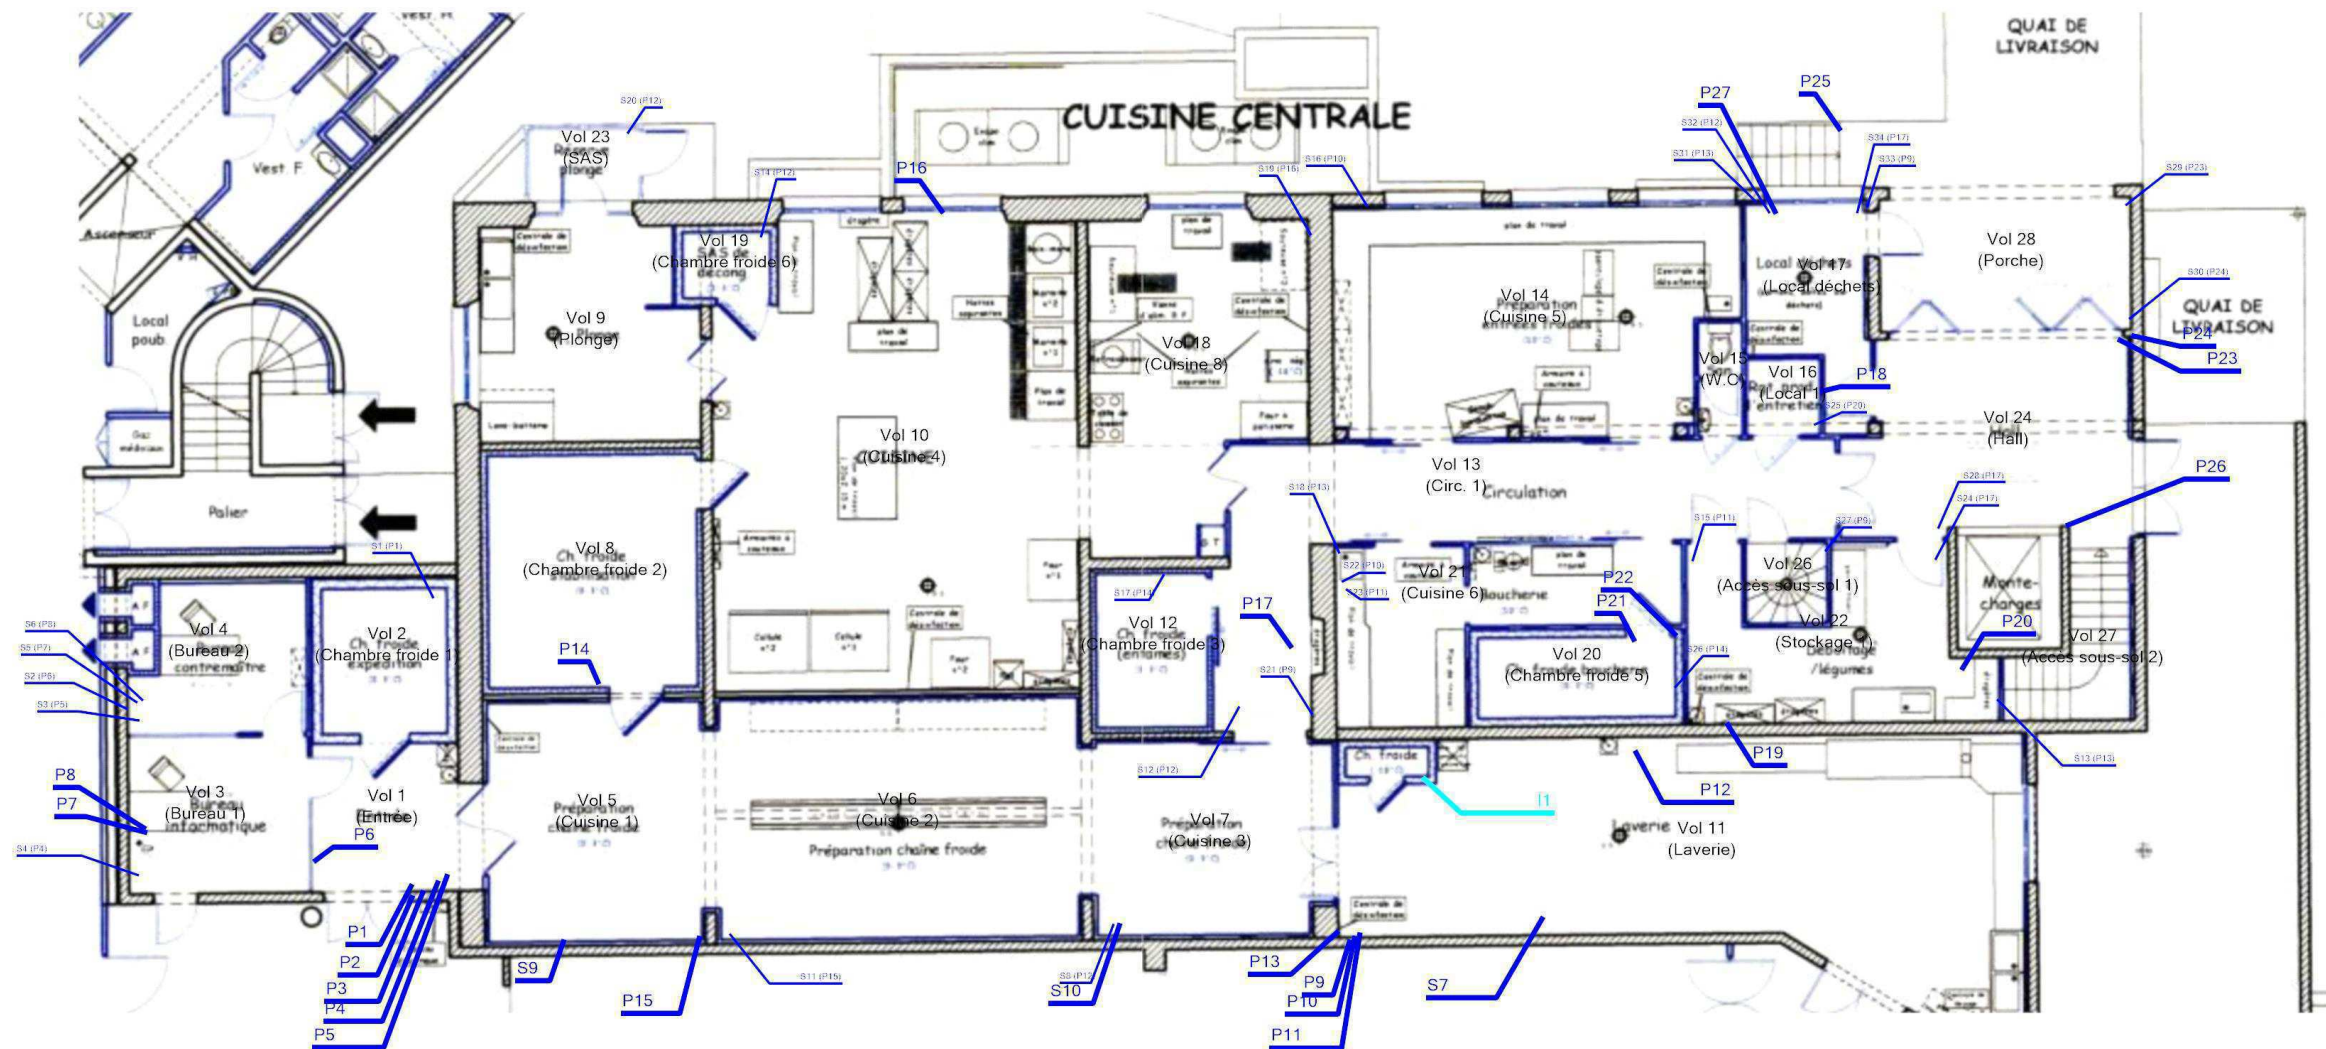

Adresse du bien

2 RUE JEANNE DARC
52014 CHAUMONT

Désignation

CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE

Date intervention

28/03/2024


Techniciens intervenant

MOUGIN GREGORY


Légende



Wc




Localisation dun prélèvement positif



Localisation dun prélèvement négatif




Localisation dun sondage négatif

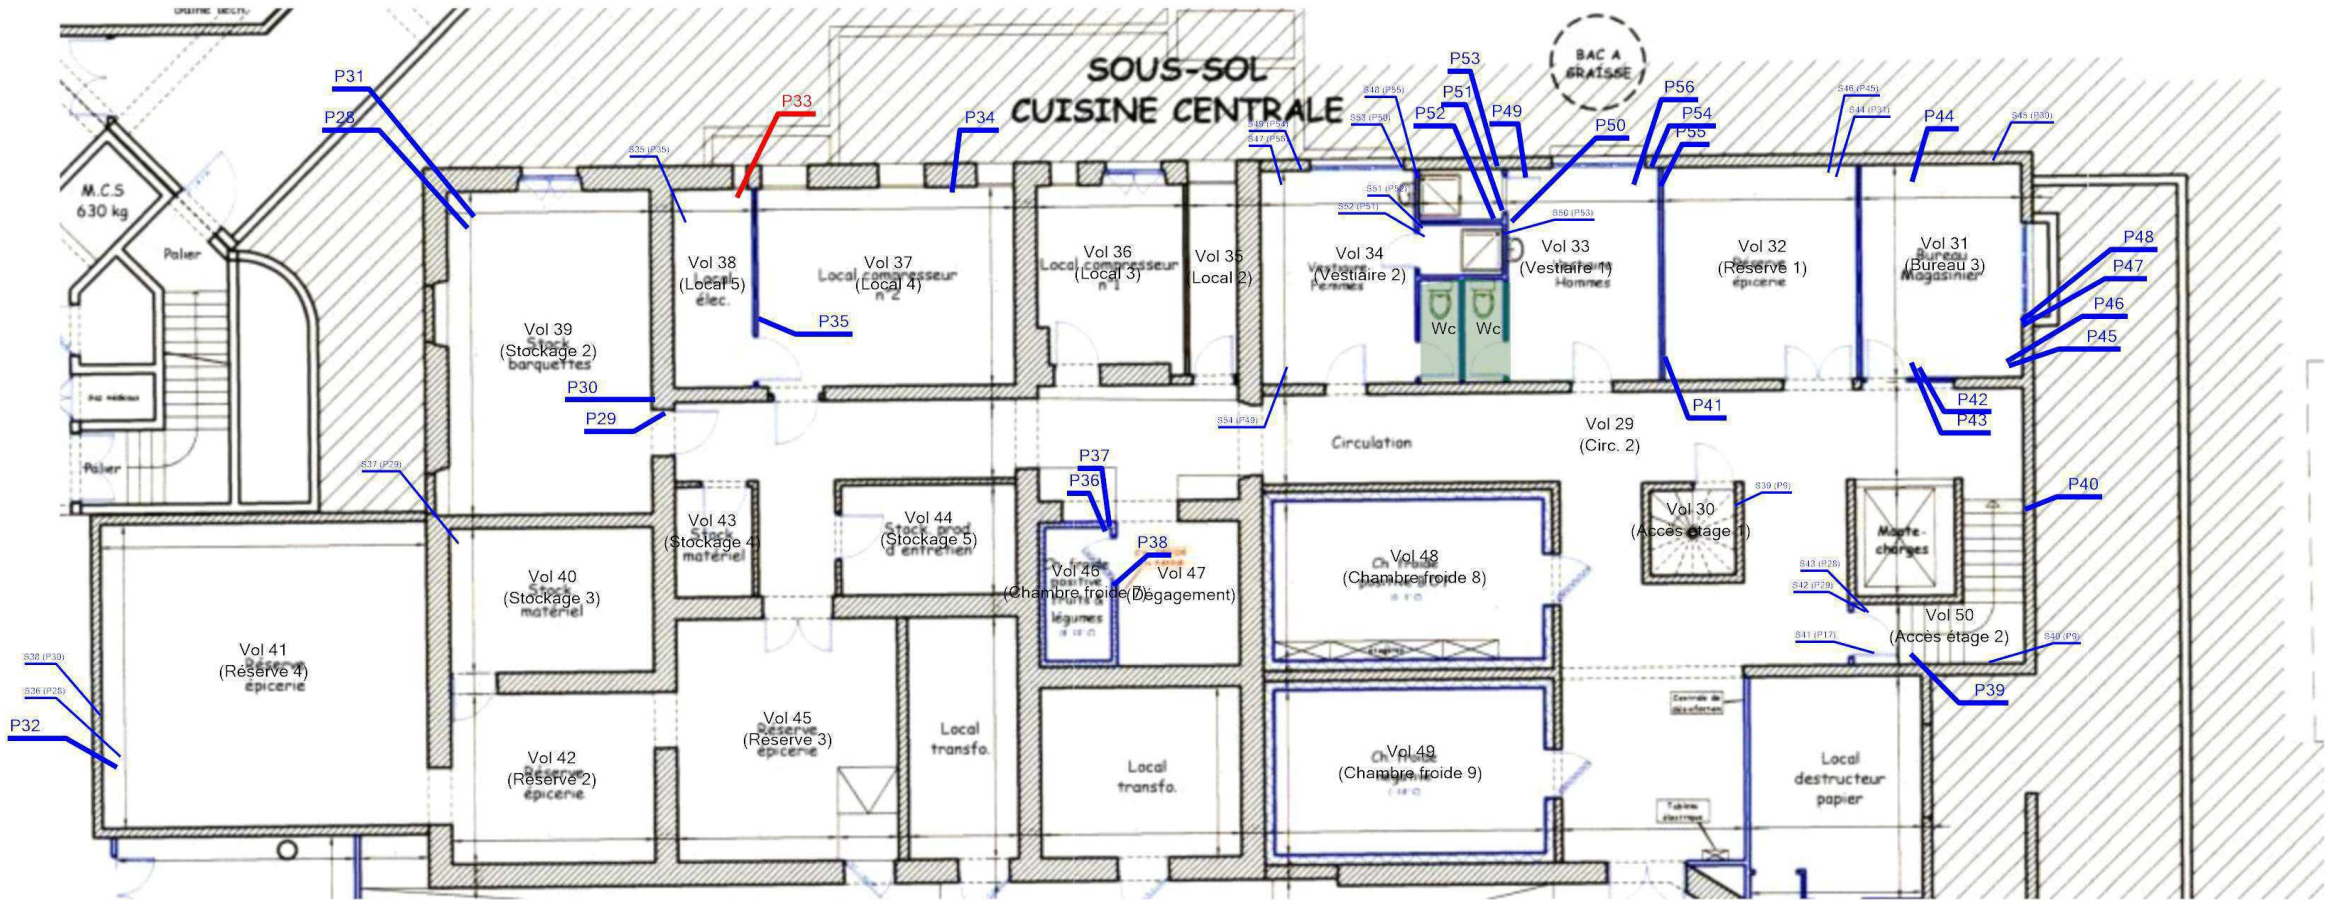


Légende



P33 : Conduit en fibres-ciment

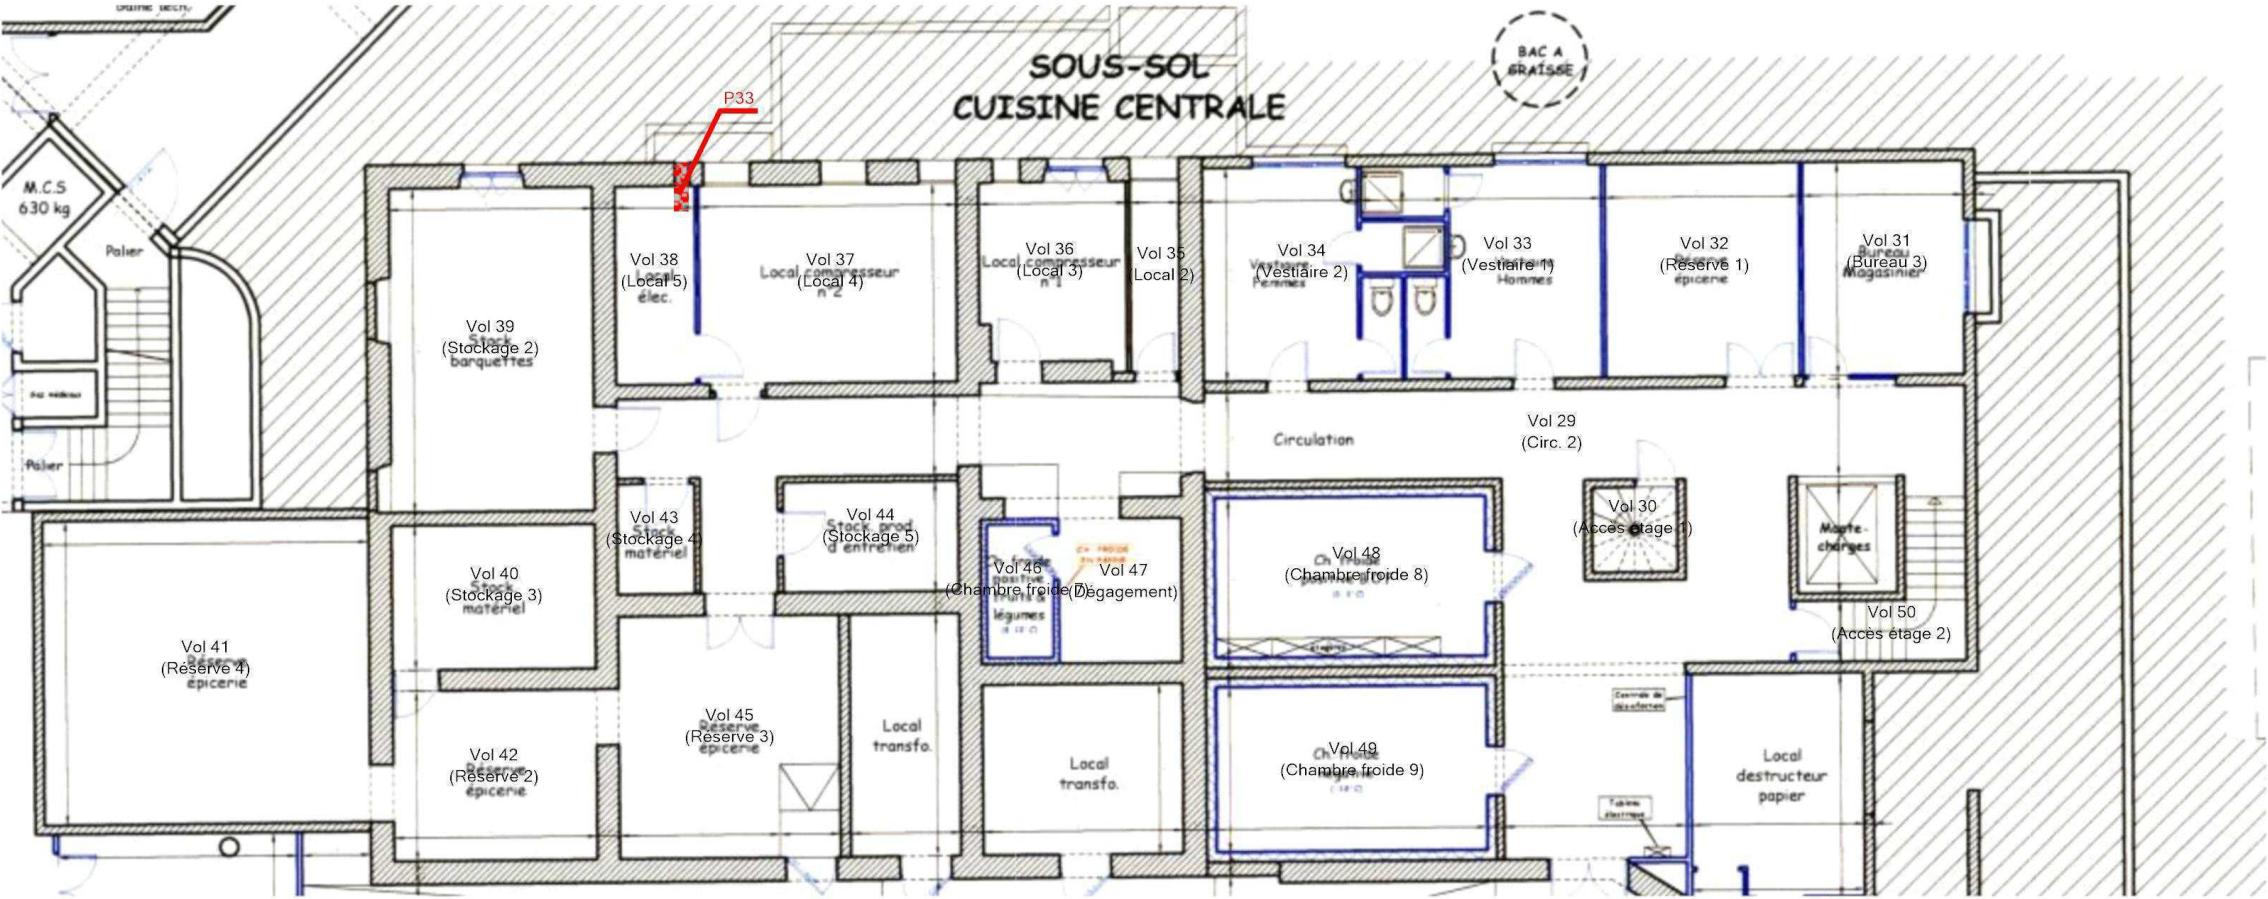


Légende

 P Localisation d'un prélèvement négatif



Vol 51
(Sud et Est)

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

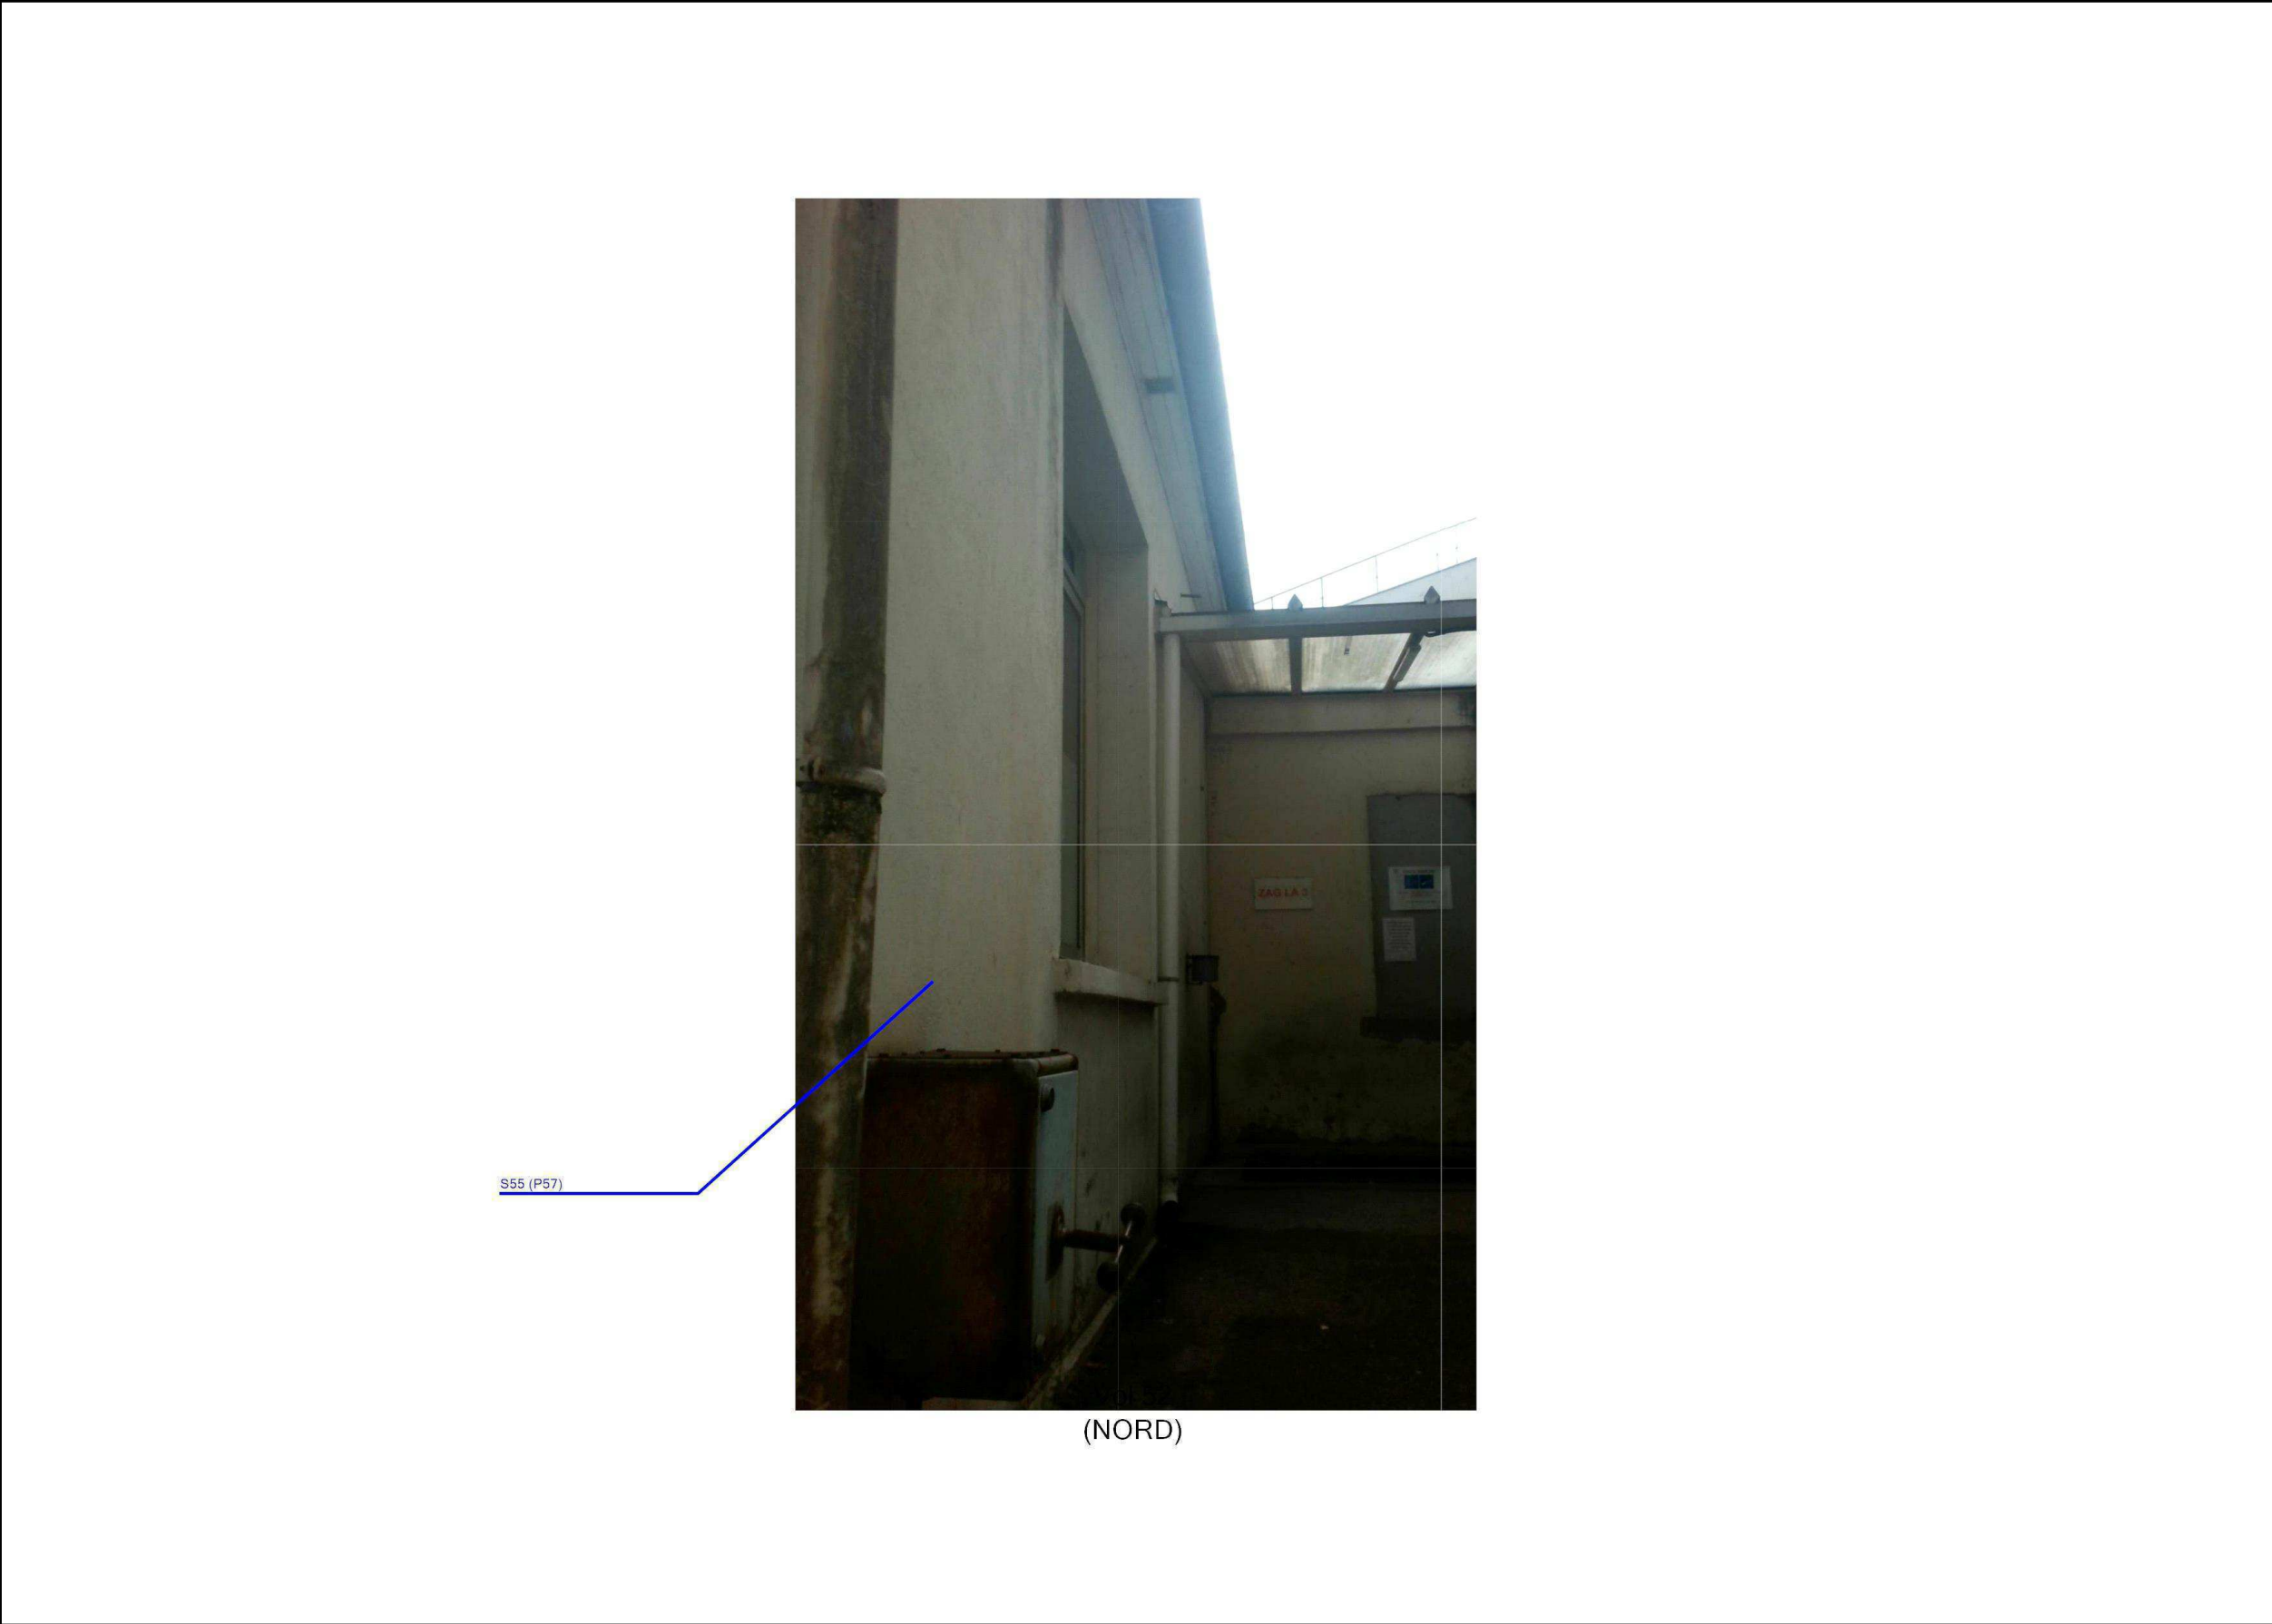

(NORD)

Légende	
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW007885 n°57 - 2 (P57)	Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)	Prélevement négatif
002EW007885 n°1 - 1 (P1)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°2 - 1 (P2)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°3 - 1 (P3)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°4 - 1 (P4)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°5 - 1 (P5)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°6 - 1 (P6)	Rdc - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EW007885 n°7 - 1 (P7)	Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°8 - 1 (P8)	Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°9 - 1 (P9)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Prélevement négatif
002EW007885 n°10 - 1 (P10)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Prélevement négatif
002EW007885 n°11 - 1 (P11)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Prélevement négatif
002EW007885 n°12 - 1 (P12)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Prélevement négatif
002EW007885 n°13 - 1 (P13)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Prélevement négatif
002EW007885 n°14 - 1 (P14)	Rdc - Vol 8 (Chambre froide 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°15 - 1 (P15)	Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°16 - 1 (P16)	Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)	Prélevement négatif
002EW007885 n°17 - 1 (P17)	Rdc - Vol 13 (Circ. 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°18 - 1 (P18)	Rdc - Vol 16 (Local 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°19 - 1 (P19)	Rdc - Vol 22 (Stockage 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°20 - 1 (P20)	Rdc - Vol 22 (Stockage 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°21 - 1 (P21)	Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)	Prélevement négatif
002EW007885 n°22 - 1 (P22)	Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)	Prélevement négatif
002EW007885 n°23 - 1 (P23)	Rdc - Vol 24 (Hall)	Prélevement négatif
002EW007885 n°24 - 1 (P24)	Rdc - Vol 24 (Hall)	Prélevement négatif
002EW007885 n°25 - 1 (P25)	Rdc - Vol 28 (Porche)	Prélevement négatif
002EW007885 n°26 - 1 (P26)	Rdc - Vol 24 (Hall)	Prélevement négatif

002EW007885 n°27 - 1 (P27)	Rdc - Vol 17 (Local déchets)	Prélevement négatif
	Rdc - Vol 11 (Laverie)	I1
	Rdc - Vol 11 (Laverie)	I1
S7 - 1 (S7)	Rdc - Vol 11 (Laverie)	Absence : pas d'amiante par nature
S9 - 1 (S9)	Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)	Absence : pas d'amiante par nature
S10 - 1 (S10)	Rdc - Vol 7 (Cuisine 3)	Absence : pas d'amiante par nature
002EW007885 n°28 - 1 (P28)	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°29 - 1 (P29)	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°30 - 1 (P30)	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°31 - 1 (P31)	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°32 - 1 (P32)	Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)	Prélevement négatif
002EW007885 n°33 - 1 (P33)	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)	Prélevement positif
002EW007885 n°34 - 1 (P34)	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)	Prélevement négatif
002EW007885 n°35 - 1 (P35)	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)	Prélevement négatif
002EW007885 n°36 - 1 (P36)	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)	Prélevement négatif
002EW007885 n°37 - 1 (P37)	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)	Prélevement négatif
002EW007885 n°38 - 1 (P38)	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)	Prélevement négatif
002EW007885 n°39 - 1 (P39)	Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°40 - 1 (P40)	Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)	Prélevement négatif
002EW007885 n°41 - 1 (P41)	Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°42 - 1 (P42)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°43 - 1 (P43)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°44 - 1 (P44)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°45 - 1 (P45)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°46 - 1 (P46)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°47 - 1 (P47)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°48 - 1 (P48)	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)	Prélevement négatif
002EW007885 n°49 - 1 (P49)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°50 - 1 (P50)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°51 - 1 (P51)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif

002EW007885 n°52 - 1 (P52)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°53 - 1 (P53)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°54 - 1 (P54)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°55 - 1 (P55)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002EW007885 n°56 - 1 (P56)	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif



002EW007885 n°57 - 2 (P57) - Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)



002EW007885 n°1 - 1 (P1) - Rdc - Vol 1 (Entrée)



002EW007885 n°2 - 1 (P2) - Rdc - Vol 1 (Entrée)



002EW007885 n°3 - 1 (P3) - Rdc - Vol 1 (Entrée)



002EW007885 n°4 - 1 (P4) - Rdc - Vol 1 (Entrée)



002EW007885 n°5 - 1 (P5) - Rdc - Vol 1 (Entrée)



002EW007885 n°6 - 1 (P6) - Rdc - Vol 1 (Entrée)



002EW007885 n°7 - 1 (P7) - Rdc - Vol 3 (Bureau 1)



002EW007885 n°8 - 1 (P8) - Rdc - Vol 3 (Bureau 1)



002EW007885 n°9 - 1 (P9) - Rdc - Vol 11 (Laverie)



002EW007885 n°10 - 1 (P10) - Rdc - Vol 11 (Laverie)



002EW007885 n°11 - 1 (P11) - Rdc - Vol 11 (Laverie)



002EW007885 n°12 - 1 (P12) - Rdc - Vol 11 (Laverie)



002EW007885 n°13 - 1 (P13) - Rdc - Vol 11 (Laverie)



002EW007885 n°14 - 1 (P14) - Rdc - Vol 8 (Chambre froide 2)



002EW007885 n°15 - 1 (P15) - Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)



002EW007885 n°16 - 1 (P16) - Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)



002EW007885 n°17 - 1 (P17) - Rdc - Vol 13 (Circ. 1)



002EW007885 n°18 - 1 (P18) - Rdc - Vol 16 (Local 1)



002EW007885 n°19 - 1 (P19) - Rdc - Vol 22 (Stockage 1)



002EW007885 n°20 - 1 (P20) - Rdc - Vol 22 (Stockage 1)



002EW007885 n°21 - 1 (P21) - Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)



002EW007885 n°22 - 1 (P22) - Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)



002EW007885 n°23 - 1 (P23) - Rdc - Vol 24 (Hall)



002EW007885 n°24 - 1 (P24) - Rdc - Vol 24 (Hall)



002EW007885 n°25 - 1 (P25) - Rdc - Vol 28 (Porche)



002EW007885 n°26 - 1 (P26) - Rdc - Vol 24 (Hall)



002EW007885 n°27 - 1 (P27) - Rdc - Vol 17 (Local déchets)



002EW007885 n°28 - 1 (P28) - Sous-Sol - Vol 39
(Stockage 2)




002EW007885 n°29 - 1 (P29) - Sous-Sol - Vol 39
(Stockage 2)



002EW007885 n°30 - 1 (P30) - Sous-Sol - Vol 39
(Stockage 2)



002EW007885 n°31 - 1 (P31) - Sous-Sol - Vol 39
(Stockage 2)

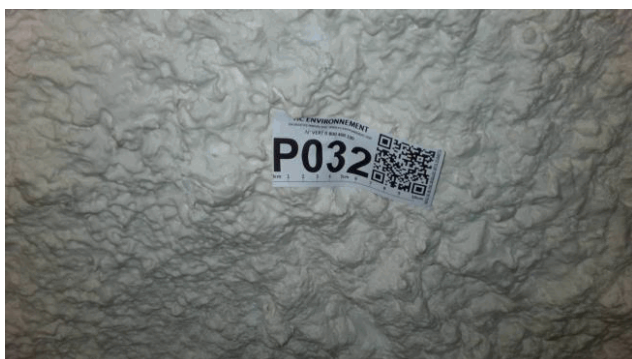

002EW007885 n°32 - 1 (P32) - Sous-Sol - Vol 41
(Réserve 4)



002EW007885 n°33 - 1 (P33) - Sous-Sol - Vol 37
(Local 4)



002EW007885 n°34 - 1 (P34) - Sous-Sol - Vol 37 (Local
4)



002EW007885 n°35 - 1 (P35) - Sous-Sol - Vol 37
(Local 4)



002EW007885 n°36 - 1 (P36) - Sous-Sol - Vol 46
(Chambre froide 7)



002EW007885 n°37 - 1 (P37) - Sous-Sol - Vol 46
(Chambre froide 7)




002EW007885 n°38 - 1 (P38) - Sous-Sol - Vol 46
(Chambre froide 7)



002EW007885 n°39 - 1 (P39) - Sous-Sol - Vol 50
(Accès étage 2)



002EW007885 n°40 - 1 (P40) - Sous-Sol - Vol 50 (Accès
étage 2)

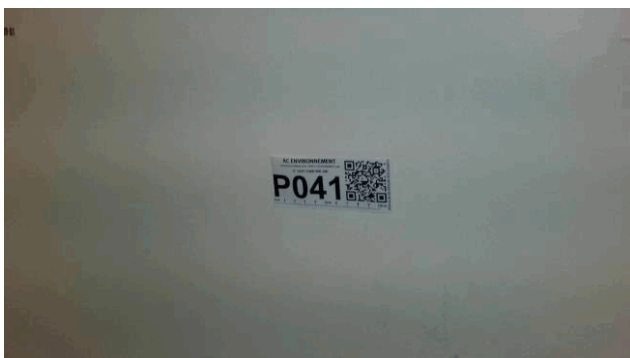

002EW007885 n°41 - 1 (P41) - Sous-Sol - Vol 32
(Réserve 1)



002EW007885 n°42 - 1 (P42) - Sous-Sol - Vol 31
(Bureau 3)



002EW007885 n°43 - 1 (P43) - Sous-Sol - Vol 31
(Bureau 3)



002EW007885 n°44 - 1 (P44) - Sous-Sol - Vol 31
(Bureau 3)



002EW007885 n°45 - 1 (P45) - Sous-Sol - Vol 31
(Bureau 3)



002EW007885 n°46 - 1 (P46) - Sous-Sol - Vol 31
(Bureau 3)



002EW007885 n°47 - 1 (P47) - Sous-Sol - Vol 31
(Bureau 3)



002EW007885 n°48 - 1 (P48) - Sous-Sol - Vol 31
(Bureau 3)



002EW007885 n°49 - 1 (P49) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)



002EW007885 n°50 - 1 (P50) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)



002EW007885 n°51 - 1 (P51) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)



002EW007885 n°52 - 1 (P52) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)




002EW007885 n°53 - 1 (P53) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)



002EW007885 n°54 - 1 (P54) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)



002EW007885 n°55 - 1 (P55) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)

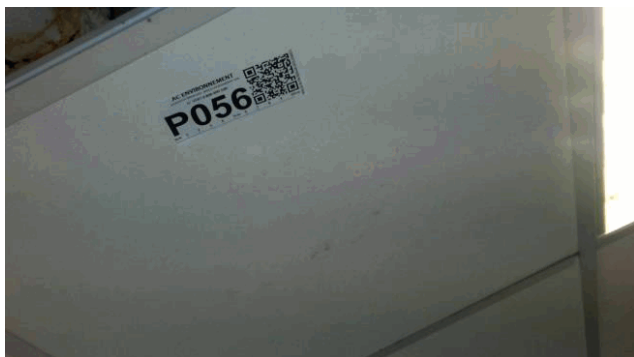

002EW007885 n°56 - 1 (P56) - Sous-Sol - Vol 33
(Vestiaire 1)



I1 - 1 - Rdc - Vol 11 (Laverie)



I1 - 2 - Rdc - Vol 11 (Laverie)



S7 - 1 (S7) - Rdc - Vol 11 (Laverie)



S9 - 1 (S9) - Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)



S10 - 1 (S10) - Rdc - Vol 7 (Cuisine 3)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Pulvérulent - Gris / Blanc - -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc Beige - -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Pulvérulent - Blanc - -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable / Pulvérulent - Beige / Blanc / Blanc - Enduit au plafond presque totalement enlevé dans les bureaux 1 et 2 -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris Beige - -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Blanc / Marron / Blanc - -	Rdc - Vol 1 (Entrée)	
P7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Gris Beige - -	Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Effritable - Jaune / Rose - -	Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose - -	Rdc - Vol 3 (Bureau 1)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Rdc - Vol 11 (Laverie)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Bleu Blanc / Jaune - -	Rdc - Vol 11 (Laverie)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Peinture / Plâtre - Souple / Effritable / Effritable - Jaune / Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 11 (Laverie)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau / Mortier - Dur / Dur - Gris Bleu / Beige - -	Rdc - Vol 11 (Laverie)	

P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc - -	Rdc - Vol 11 (Laverie)
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle / Mortier - Effritable / Dur / Dur - Beige / Gris / Beige - -	Rdc - Vol 8 (Chambre froide 2)
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle / Joint - Effritable / Souple / Souple - Blanc / Jaune / Translucide - -	Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur Fibreux - Blanc Marron - -	Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc - -	Rdc - Vol 13 (Circ. 1)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P9 -	Rdc - Vol 16 (Local 1)
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc - En complément du prélèvement P9 -	Rdc - Vol 22 (Stockage 1)
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Pulvérulent - Blanc / Blanc / Beige / Blanc / Marron / Blanc - -	Rdc - Vol 22 (Stockage 1)
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur Fibreux - Gris Marron - -	Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)
P22	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Rdc - Vol 20 (Chambre froide 5)
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Mortier - Dur - Gris - -	Rdc - Vol 24 (Hall)
P24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur Fibreux / Effritable - Gris / Blanc - -	Rdc - Vol 24 (Hall)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige - -	Rdc - Vol 28 (Porche)
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Rdc - Vol 24 (Hall)
P27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture - Effritable - Gris - -	Rdc - Vol 17 (Local déchets)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton - Dur - Gris - -	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)

P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Matériau / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Gris Bleu / Rouge / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Béton - Dur - Gris - -	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)
P31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)
P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit - Effritable - Blanc - -	Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)
P33	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - -	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)
P34	Plafond et faux-plafonds	Revêtement	Matériau / Matériau - Dur / Effritable - Vert / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre - Effritable Fibreux - Blanc - -	Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris - -	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)
P37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris - -	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)
P38	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau - Souple - Blanc - -	Sous-Sol - Vol 46 (Chambre froide 7)
P39	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)
P40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Gris - -	Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Matériau - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Marron - -	Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)
P42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ragréage - Souple / Dur - Jaune / Rose - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P43 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Vert Bleu - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P43 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P44 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement - Souple - Orange - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P44 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Souple - Jaune - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P45	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit / Matériau - Effritable / Effritable - Blanc / Marron - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P46	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier / Enduit - Fibreux Souple / Effritable - Beige / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)

P48	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)
P49	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P50	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P51	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Gris / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P52	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc Beige / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P53	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris Beige - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P56	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond - Fibreux - Blanc Beige - -	Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)
P57	Façades	Murs	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris - -	Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)



CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence	C012024704339	AC Environnement
Adresse	Commande : 002EW007885 Affaire : CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT	64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Arcueil, le 22/04/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012024704339
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) ⁽¹⁾ : Mc critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) ⁽²⁾ : Morphologie électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW007885_001

Référence labo	PM06180311	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
		Aspect, Texture, Couleur							Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-				Non détecté
	2	Matériau Pulvérulent Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_002

Référence labo	PM06180312	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
		Aspect, Texture, Couleur							Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc Beige	-	-	-				Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002EW007885_003

Référence labo		PM06180313			Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui			
Date du prélèvement		29/03/2024			Analyse réglementaire				Oui			
Auteur du prélèvement		GREGORY MOUGIN			Date d'analyse				19/04/2024			
Type de prélèvement		Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre										
Zone de prélèvement		CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)										
Remarque concernant le prélèvement		RAS										
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat				
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-		Acétone	1	2	SBA	Non détecté	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						
Remarque concernant l'analyse		RAS										

Référence échantillon : 002EW007885_004

Référence labo		PM06180314			Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui
Date du prélèvement		29/03/2024			Analyse réglementaire				Oui
Auteur du prélèvement		GREGORY MOUGIN			Date d'analyse				19/04/2024
Type de prélèvement		Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre							
Zone de prélèvement		CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)							
Remarque concernant le prélèvement		Enduit au plafond presque totalement enlevé dans les bureaux 1 et 2							
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				
Remarque concernant l'analyse		Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.							

Référence échantillon : 002EW007885_005

Référence labo		PM06180315				Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui
Date du prélèvement		29/03/2024				Analyse réglementaire				Oui
Auteur du prélèvement		GREGORY MOUGIN				Date d'analyse				22/04/2024
Type de prélèvement		Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques								
Zone de prélèvement		CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)								
Remarque concernant le prélèvement		RAS								
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris Beige	2	2	SZA					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.								

Référence échantillon : 002EW007885_006

Référence labo		PM06180316			Échantillon conforme aux critères d'acceptation				Oui
Date du prélèvement		29/03/2024			Analyse réglementaire				Oui
Auteur du prélèvement		GREGORY MOUGIN			Date d'analyse				22/04/2024
Type de prélèvement		Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons							
Zone de prélèvement		CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 1 (Entrée)							
Remarque concernant le prélèvement		RAS							
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				Non détecté
	2	Papier Souple Fibreux Blanc	1	1	SZA	1	2	YAI	
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	4	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SZA				
	5	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			1 MET			
Remarque concernant l'analyse		La couche Carton / Souple Fibreux / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3, 4, 5 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.							



Référence échantillon : 002EW007885_007

Référence labo	PM06180317	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 3 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Gris Beige	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
	3	Ragréage Effritable Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 2.

Référence échantillon : 002EW007885_008

Référence labo	PM06180318	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 3 (Bureau 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_009

Référence labo	PM06180319	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 11 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Effritable Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Colle Souple Jaune

Référence échantillon : 002EW007885_010

Référence labo	PM06180320	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Lés plastique		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 11 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Bleu Blanc	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté ●
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW007885_011

Référence labo	PM06180321	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle revêtement souple		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 11 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté	●
	2	Peinture Effritable Beige	-	-	-						
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_012

Référence labo	PM06180322	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 11 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Dur Gris Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_013

Référence labo	PM06180323	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 11 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW007885_014

Référence labo	PM06180324	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 8 (Chambre froide 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
	2	Colle Dur Gris	-	-	-				
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Peinture / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_015

Référence labo	PM06180325	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 5 (Cuisine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté	
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-					
	3	Joint Souple Translucide	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_016

Référence labo	PM06180326	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 10 (Cuisine 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Blanc Marron	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_017

Référence labo	PM06180327	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 13 (Circ. 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	SBA	Non détecté
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_018

Référence labo	PM06180328	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 16 (Local 1)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P9		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_019

Référence labo	PM06180329	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	22/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 22 (Stockage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	En complément du prélèvement P9		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	MGA	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est di des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_020

Référence labo	PM06180330	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	22/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 22 (Stockage 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Beige	1	1	SZA					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	5	Carton Souple Fibreux Marron	1	1	SZA					
	6	Plâtre Pulvérulent Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			2 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse

Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Phase 1 non accréditée car comportant plus de 5 couches.

Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée.

Référence échantillon : 002EW007885_021

Référence labo	PM06180331	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 20 (Chambre froide 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Gris Marron	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW007885_022

Référence labo	PM06180332	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 20 (Chambre froide 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

RAS



Référence échantillon : 002EW007885_023

Référence labo	PM06180333	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 24 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW007885_024

Référence labo	PM06180334	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 24 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Fibreux Gris	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_025

Référence labo	PM06180335	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 28 (Porche)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW007885_026

Référence labo	PM06180336	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 24 (Hall)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	SBA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Plâtre Effritable Blanc



Référence échantillon : 002EW007885_027

Référence labo	PM06180337	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	29/03/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	22/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Peinture		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 17 (Local déchets)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	1	2	MGA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW007885_028

Référence labo	PM06180338	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	22/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre (base ciment)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 39 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	1	2	MGA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW007885_029

Référence labo	PM06180339	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Peinture		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 39 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris Bleu	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Rouge	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est celle des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_030

Référence labo	PM06180340	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 39 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002EW007885_031

Référence labo	PM06180341	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Béton		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 39 (Stockage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL
	2	Béton Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_032

Référence labo	PM06180342	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 41 (Réserve 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffr électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_033

Référence labo	PM06180343	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/04/2024
Type de prélèvement	Conduits, canalisations et équipements - Conduit air - Conduit en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 37 (Local 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	VID
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_034

Référence labo	PM06180344	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Revêtement - Matériaux		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 37 (Local 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Dur Vert	-	-	-	Acétone	1	2	REL
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_035

Référence labo	PM06180345	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 37 (Local 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Fibreux Blanc	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse **résultat** Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_036

Référence labo	PM06180346	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 46 (Chambre froide 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	2	3	MGA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse **résultat** RAS

Référence échantillon : 002EW007885_037

Référence labo	PM06180347	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 46 (Chambre froide 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse **résultat** Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_038

Référence labo	PM06180348	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 46 (Chambre froide 7)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse **résultat** RAS



Référence échantillon : 002EW007885_039

Référence labo	PM06180349	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 50 (Accès étage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	REL
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.
-------------------------------	--

Référence échantillon : 002EW007885_040

Référence labo	PM06180350	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 50 (Accès étage 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	REL
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1. Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.
-------------------------------	---

Référence échantillon : 002EW007885_041

Référence labo	PM06180351	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 32 (Réserve 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Matériau Effritable Marron	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse	Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1. Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.
-------------------------------	--



Référence échantillon : 002EW007885_042

Référence labo	PM06180352	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone		1	2	REL	Non détecté
	2	Ragréage Dur Rose	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_043

Référence labo	PM06180353	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Vert Bleu	-	-	-	Acétone		1	2	REL	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone		1	2	REL	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			2 MET						

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Souple / Jaune est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence échantillon : 002EW007885_044

Référence labo	PM06180354	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Revêtement Souple Orange	-	-	-	Acétone		1	2	REL	Non détecté	●
2	2	Colle Souple Jaune	-	-	-	Acétone		1	2	REL	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			2 MET						

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_045

Référence labo	PM06180355	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Marron	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la c électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_046

Référence labo	PM06180356	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	CEZ	Non détecté
	2	Faux plafond Effritable Fibreux Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW007885_047

Référence labo	PM06180357	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	20/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Papier Fibreux Souple Beige	2	2	MTO	2	3	VID	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie est différente de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_048

Référence labo	PM06180358	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 31 (Bureau 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_049

Référence labo	PM06180359	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_050

Référence labo	PM06180360	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_051

Référence labo	PM06180361	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_052

Référence labo	PM06180362	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Blanc Beige	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_053

Référence labo	PM06180363	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris Beige	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc
Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.



Référence échantillon : 002EW007885_054

Référence labo	PM06180364	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_055

Référence labo	PM06180365	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches 1, 2, 3 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence échantillon : 002EW007885_056

Référence labo	PM06180366	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 33 (Vestiaire 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Faux plafond Fibreux Blanc Beige	2	2	MTO	1	2	CEZ	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002EW007885_057

Référence labo	PM06180367	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	05/04/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	19/04/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE - Vol 51 (Sud et Est)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	REL	Non détecté
	2	Béton Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches 1, 2 : Présence de particules minérales allongées (fibres minérales de diamètre inférieur à 3 µm) dont la morphologie et la diffraction électronique sont différentes de celles des fibres d'amiante.

Référence dossier: RSC012024704339

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 7 MOLP et 60 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 59/60

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Cpcn(uvg)
Marion Gauin Thimon



Accréditation
N°1-7327
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB
SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

contact_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 16 / 16

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 2 RUE JEANNE D'ARC 52014 CHAUMONT

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : NT CUISINE CENTRALE

N° de lot : Non communiqué

Désignation : CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE

Date de construction ou permis de construire : En 2024

Fonction du bâtiment : Commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D'ARC
52000 CHAUMONT

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
2, RUE JEANNE D'ARC
52000 CHAUMONT

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : Fondis FenX (2-1243)

Date de chargement de la source : 17/04/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850

Date de fin de validité de la source : 17/04/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 28/03/2024

Date du rapport : 28/03/2024

Référence mission : 002EW007885

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : MOUGIN GREGORY

Certification n° : CPDI6282

Délivré le : 04/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Repérage exhaustif en vue des travaux

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...);
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information.** Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Rdc : Vol 1 (Entrée)	Rdc : Vol 2 (Chambre froide 1)
Rdc : Vol 3 (Bureau 1)	Rdc : Vol 4 (Bureau 2)
Rdc : Vol 5 (Cuisine 1)	Rdc : Vol 6 (Cuisine 2)
Rdc : Vol 7 (Cuisine 3)	Rdc : Vol 8 (Chambre froide 2)
Rdc : Vol 9 (Plonge)	Rdc : Vol 10 (Cuisine 4)
Rdc : Vol 11 (Laverie)	Rdc : Vol 12 (Chambre froide 3)
Rdc : Vol 13 (Circ. 1)	Rdc : Vol 14 (Cuisine 5)
Rdc : Vol 15 (W.C)	Rdc : Vol 16 (Local 1)
Rdc : Vol 17 (Local déchets)	Rdc : Vol 18 (Cuisine 8)
Rdc : Vol 19 (Chambre froide 6)	Rdc : Vol 20 (Chambre froide 5)
Rdc : Vol 21 (Cuisine 6)	Rdc : Vol 22 (Stockage 1)
Rdc : Vol 23 (SAS)	Rdc : Vol 24 (Hall)
Rdc : Vol 26 (Accès sous-sol 1)	Rdc : Vol 27 (Accès sous-sol 2)
Rdc : Vol 28 (Porche)	Sous-Sol : Vol 29 (Circ. 2)
Sous-Sol : Vol 30 (Accès étage 1)	Sous-Sol : Vol 31 (Bureau 3)
Sous-Sol : Vol 32 (Réserve 1)	Sous-Sol : Vol 33 (Vestiaire 1)
Sous-Sol : Vol 34 (Vestiaire 2)	Sous-Sol : Vol 35 (Local 2)
Sous-Sol : Vol 36 (Local 3)	Sous-Sol : Vol 37 (Local 4)
Sous-Sol : Vol 38 (Local 5)	Sous-Sol : Vol 39 (Stockage 2)
Sous-Sol : Vol 40 (Stockage 3)	Sous-Sol : Vol 41 (Réserve 4)
Sous-Sol : Vol 42 (Réserve 2)	Sous-Sol : Vol 43 (Stockage 4)
Sous-Sol : Vol 44 (Stockage 5)	Sous-Sol : Vol 45 (Réserve 3)
Sous-Sol : Vol 46 (Chambre froide 7)	Sous-Sol : Vol 47 (Dégagement)
Sous-Sol : Vol 48 (Chambre froide 8)	Sous-Sol : Vol 49 (Chambre froide 9)
Sous-Sol : Vol 50 (Accès étage 2)	Façades Sud et Est : Vol 51 (Sud et Est)
Façade Nord : Vol 52 (NORD)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façade Nord - Vol 52 (NORD)								
959	A	Descente cheneaux (Descente cheneaux)-Descente cheneaux1	Bas Gauche	Autre	Autre	2,54 mg/cm²	Dégradé	Inconnu
960	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
961	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Bas Centre	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
962	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu
963	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
964	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
965	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		3						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)								
928	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
929	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
930	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
931	A	Mur ciment peint-Mur2	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
932	A	Mur ciment peint-Mur2	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
933	A	Mur ciment peint-Mur2	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
934	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
935	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
936	A	Mur ciment peint-Mur3	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
937	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Ecaillage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)								
938	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
939	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
940	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
941	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri2	Centre Droite	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
942	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri2	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
943	A	Grille de défense (Grille de défense)-Grille1	Haut Gauche	Autre	Autre	7,11 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
944	A	Grille de défense (Grille de défense)-Grille2	Centre Centre	Autre	Autre	8,39 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
945	A	Grille de défense (Grille de défense)-Grille3	Centre Centre	Autre	Autre	8,5 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
946	A	Grille de défense (Grille de défense)-Grille4	Bas Gauche	Autre	Autre	9,25 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
947	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché1	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
948	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché1	Haut Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
949	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché1	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
950	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché2	Haut Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
951	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché2	Centre Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
952	A	Descente chéneaux (Descente chéneaux)-Desc ché2	Bas Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
953	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri3	Centre Centre	Autre	Autre	0,05 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
954	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri3	Bas Gauche	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
955	A	Frisette bois peint (Frisette)-Fri3	Bas Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm ²	Ecaillage	Inconnu
956	A	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Façades Sud et Est - Vol 51 (Sud et Est)								
957	A	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
958	A	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 1 (Entrée)								
27	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
28	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
29	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
30	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
31	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
32	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
33	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
34	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
45	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
46	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
47	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)								
150	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
151	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
153	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
155	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
157	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
158	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
159	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
164	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
193	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
194	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
195	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
196	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
197	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
198	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
199	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
200	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 10 (Cuisine 4)								
201	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
202	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 11 (Laverie)								
72	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	F	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 11 (Laverie)								
89	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	Plancher haut	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	Plancher haut	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	Plancher haut	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 13 (Circ. 1)								
96	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 13 (Circ. 1)								
101	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
102	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
111	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 13 (Circ. 1)								
316	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	Plancher haut	Plafond platre papier peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 13 (Circ. 1)								
350	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
351	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 14 (Cuisine 5)								
208	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
209	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
210	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
211	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
212	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
213	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
214	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
215	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
216	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
217	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
218	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe3	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
219	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
220	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe3	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
221	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe3	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
222	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe3	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
232	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 14 (Cuisine 5)								
233	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
234	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
265	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
266	B	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
267	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
268	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
269	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
270	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
271	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
272	D	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
273	D	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	E	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
277	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
280	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	A	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	A	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 15 (W.C)								
235	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
253	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
254	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
255	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
256	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
257	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
258	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
259	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
260	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
261	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
262	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
263	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
264	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
331	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 15 (W.C)								
332	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
333	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
358	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
359	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
360	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
361	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
362	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
363	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 16 (Local 1)								
238	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	Plancher bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 16 (Local 1)								
243	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 17 (Local déchets)								
250	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
251	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
252	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
364	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
365	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
366	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
367	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
368	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
369	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
387	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
390	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
391	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
392	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
393	C	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
394	C	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
395	C	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
396	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
398	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
399	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
400	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 17 (Local déchets)								
401	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
402	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
406	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
407	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
408	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
409	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 18 (Cuisine 8)								
132	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
133	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
138	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 18 (Cuisine 8)								
142	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
143	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
144	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
145	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
146	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
147	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
203	B	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
204	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
205	B	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
206	B	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
207	B	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 21 (Cuisine 6)								
114	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 21 (Cuisine 6)								
120	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
121	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
122	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
123	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
124	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
125	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
126	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
127	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
128	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
129	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
130	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
131	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	Planc her bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	Planc her bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	Planc her bas	Plinthe ciment peint -Plinthe1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 22 (Stockage 1)





Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 22 (Stockage 1)								
283	H	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
285	H	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
289	B	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
291	B	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
292	C	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	C	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
294	C	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
295	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
296	G	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
297	G	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
298	F	Mur platre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
299	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
300	F	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
301	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
302	E	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
303	E	Mur platre papier peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
320	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 22 (Stockage 1)

321	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
417	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 23 (SAS)

180	D	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
181	D	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
182	D	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
183	D	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
184	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
185	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
186	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
187	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 24 (Hall)								
325	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	C	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
411	C	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
412	C	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
413	C	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 26 (Accès sous-sol 1)								
304	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
307	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
308	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
309	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
310	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
311	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
312	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
313	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
314	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
315	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 27 (Accès sous-sol 2)								
322	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
324	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 28 (Porche)								
370	A	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
371	A	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
372	A	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
373	A	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
374	B	Porte métal brut (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
375	B	Porte métal brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
376	B	Porte métal brut (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
377	B	Porte métal brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
420	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
429	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 28 (Porche)								
431	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 3 (Bureau 1)								
15	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
17	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
19	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
48	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
49	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
50	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
51	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
52	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 3 (Bureau 1)								
53	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
55	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
57	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 4 (Bureau 2)								
3	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
6	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
7	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
8	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
9	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
10	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
11	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
12	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
13	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
14	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 4 (Bureau 2)

36	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 5 (Cuisine 1)

60	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
61	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
62	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
63	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 7 (Cuisine 3)

66	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu





Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 7 (Cuisine 3)								
69	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Rdc - Vol 9 (Plonge)								
165	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
169	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
172	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Rdc - Vol 9 (Plonge)

189	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
190	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
191	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
192	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-Sol - Vol 29 (Circ. 2)

598	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
599	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
600	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
601	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
602	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
603	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
604	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
605	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
608	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
609	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
610	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
611	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
612	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 29 (Circ. 2)								
613	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
614	J	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
615	J	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
616	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
617	I	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
618	I	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
619	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
620	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
621	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
622	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
623	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
624	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
625	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
626	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
627	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
628	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
629	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
630	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
631	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
632	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
633	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
640	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
641	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 29 (Circ. 2)								
642	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
643	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
644	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
645	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
691	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
692	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
693	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
889	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
890	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
891	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
892	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
893	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
894	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
895	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
896	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
897	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
898	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
899	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
900	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 29 (Circ. 2)								
916	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
917	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Gauche	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
918	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Droite	Autre	Autre	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 16

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 30 (Accès étage 1)								
754	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
755	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
756	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
757	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
758	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
759	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
760	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
761	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
762	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
763	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
764	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
765	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-Sol - Vol 30 (Accès étage 1)

910	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
911	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
912	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
913	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
914	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
915	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)

793	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
794	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
795	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
796	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
797	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
798	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
799	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
800	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
801	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
802	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
803	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
804	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
814	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 31 (Bureau 3)								
815	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
816	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
817	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
818	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
819	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
862	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
863	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
864	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
865	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
866	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
877	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
878	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
879	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
901	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
902	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
903	D	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)								
790	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
791	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
792	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
805	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
806	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
807	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
808	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
809	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
810	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
811	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
812	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
813	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
820	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
821	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
822	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
823	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
824	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
825	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
880	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
881	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 32 (Réserve 1)								
882	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
919	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Centre	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
920	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Centre	Autre	Autre	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
921	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)								
778	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
779	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
780	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
781	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
782	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
783	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
784	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
785	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
786	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
787	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)								
788	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
789	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
826	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
827	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
828	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
829	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
830	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
831	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
850	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
851	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
852	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
853	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
867	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
868	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
869	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 33 (Vestiaire 1)								
870	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
871	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
883	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
884	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
885	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
904	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
905	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
906	G	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Etat d'usage	Inconnu
922	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
923	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Centre	Autre	Autre	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
924	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Centre	Autre	Autre	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

Sous-Sol - Vol 34 (Vestiaire 2)





Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 34 (Vestiaire 2)								
766	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
767	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
768	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
769	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
770	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
771	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
772	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
773	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
775	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
776	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
777	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
832	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
833	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
834	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
835	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
836	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
837	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
838	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
839	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
840	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
841	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
842	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 34 (Vestiaire 2)								
843	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
844	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
845	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
846	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
847	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
848	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
849	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
872	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
873	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
874	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
875	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
876	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
886	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
887	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
888	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
907	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
908	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
909	C	Radiateur métal peint (Radiateur)-Rad1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 34 (Vestiaire 2)								
925	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Droite	Autre	Autre	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
926	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Droite	Autre	Autre	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
927	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Centre	Autre	Autre	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 35 (Local 2)								
577	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
578	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
579	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
580	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
581	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
582	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
583	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
584	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
585	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
586	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
587	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
588	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 35 (Local 2)								
676	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
677	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
678	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
679	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
680	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
681	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
688	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
689	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
690	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 36 (Local 3)								
452	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
453	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
454	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
455	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
456	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
565	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 36 (Local 3)								
566	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
567	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
568	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
569	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
570	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
571	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
572	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
573	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
574	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
575	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
576	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
670	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
671	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
672	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
673	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
674	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
675	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
685	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
686	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 36 (Local 3)								
687	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
736	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
737	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Droite	Autre	Autre	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
738	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Centre	Autre	Autre	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
739	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
740	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
741	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)								
447	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
448	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
449	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)								
450	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
451	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
535	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
540	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
543	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
546	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
634	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
635	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
636	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
637	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
638	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
639	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
682	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 37 (Local 4)								
683	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
684	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
721	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
722	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
723	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 38 (Local 5)								
529	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
530	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
532	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
533	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
534	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
547	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
548	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 38 (Local 5)								
549	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
552	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)								
432	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
433	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
434	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
435	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
436	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
437	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
438	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
439	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
440	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
441	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
442	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
443	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
444	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
445	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
446	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 39 (Stockage 2)								
457	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
458	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
459	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
460	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
461	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
462	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
463	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
464	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
465	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
466	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
467	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
468	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
712	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
713	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
714	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-Sol - Vol 40 (Stockage 3)



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 40 (Stockage 3)								
481	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
482	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
484	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
485	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
486	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
487	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
488	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
489	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
490	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
491	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
492	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
709	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
710	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
711	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
718	Planc her haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 40 (Stockage 3)								
719	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
720	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)								
469	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
470	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
471	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
472	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
473	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
474	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
475	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
476	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
477	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
478	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
479	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
480	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
730	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,29 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 41 (Réserve 4)								
731	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Droite	Autre	Autre	0,15 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
732	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Gauche	Autre	Autre	0,32 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 5								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 42 (Réserve 2)								
493	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
500	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
664	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
665	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 42 (Réserve 2)								
666	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
667	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
668	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
669	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
706	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
707	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Droite	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
708	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
727	Planc her bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Centre	Autre	Autre	0,11 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
728	Planc her bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Droite	Autre	Autre	0,21 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
729	Planc her bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Droite	Autre	Autre	0,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 43 (Stockage 4)								
517	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 43 (Stockage 4)								
518	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
519	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
520	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
521	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
522	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
523	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
524	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
525	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
526	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
527	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
528	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
646	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
647	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
648	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
649	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
650	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
651	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
700	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
701	Planc her haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-Sol - Vol 43 (Stockage 4)

702	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	------------------	-------------------------------	-------------	-------	----------	-------------------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-Sol - Vol 44 (Stockage 5)

553	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
554	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
555	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
556	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
557	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
558	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
559	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
560	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
561	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
562	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
563	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
564	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
652	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
653	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
654	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
655	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
656	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 44 (Stockage 5)								
657	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
697	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
698	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
699	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
733	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
734	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Haut Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
735	Plancher haut	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Centre Droite	Autre	Autre	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 45 (Réserve 3)								
505	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
506	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
507	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
508	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu





Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 45 (Réserve 3)								
509	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
510	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
511	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
512	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
513	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
514	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
515	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
516	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
658	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
659	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
660	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
661	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
662	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
663	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
703	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
704	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
705	Plancher bas	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
715	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 45 (Réserve 3)								
716	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
717	Plancher haut	Poutre métal peint (Poutre)-Poutre1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
724	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,25 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
725	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
726	Plancher bas	Canalisation métal peint (Canalisation)-Canal1	Bas Gauche	Autre	Autre	0,13 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 47 (Dégagement)								
589	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
590	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
591	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
592	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
593	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
594	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
595	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
596	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-Sol - Vol 47 (Dégagement)

597	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
694	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
695	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
696	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)

742	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
743	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
744	D	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
745	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
746	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
747	C	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
748	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
749	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
750	B	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
751	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
752	A	Mur plâtre papier peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Papier peint	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous-Sol - Vol 50 (Accès étage 2)								
753	A	Mur platre papier peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Papier peint	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		4						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
- interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
- rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
- interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
- ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb


• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement




Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

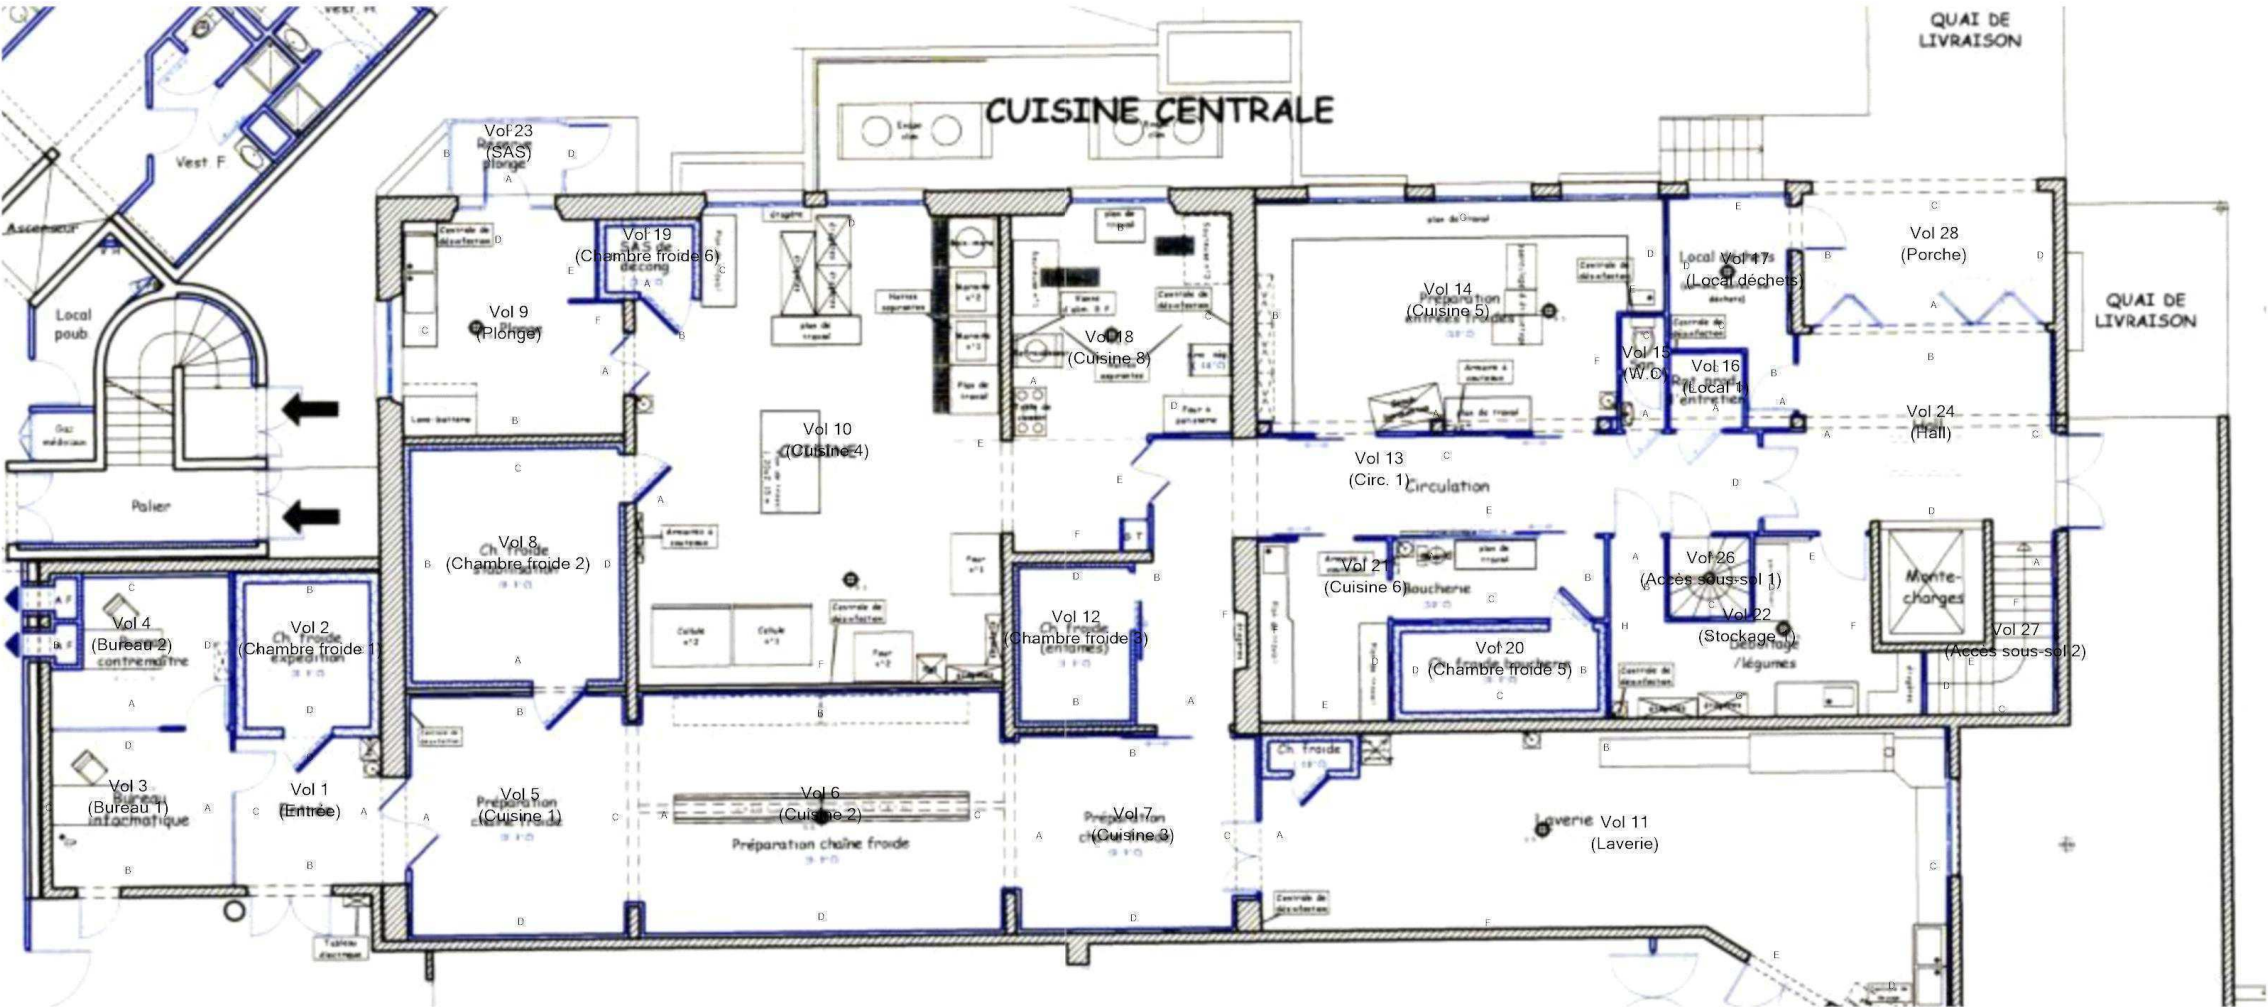

Légende

Volume et élément contenant du plomb

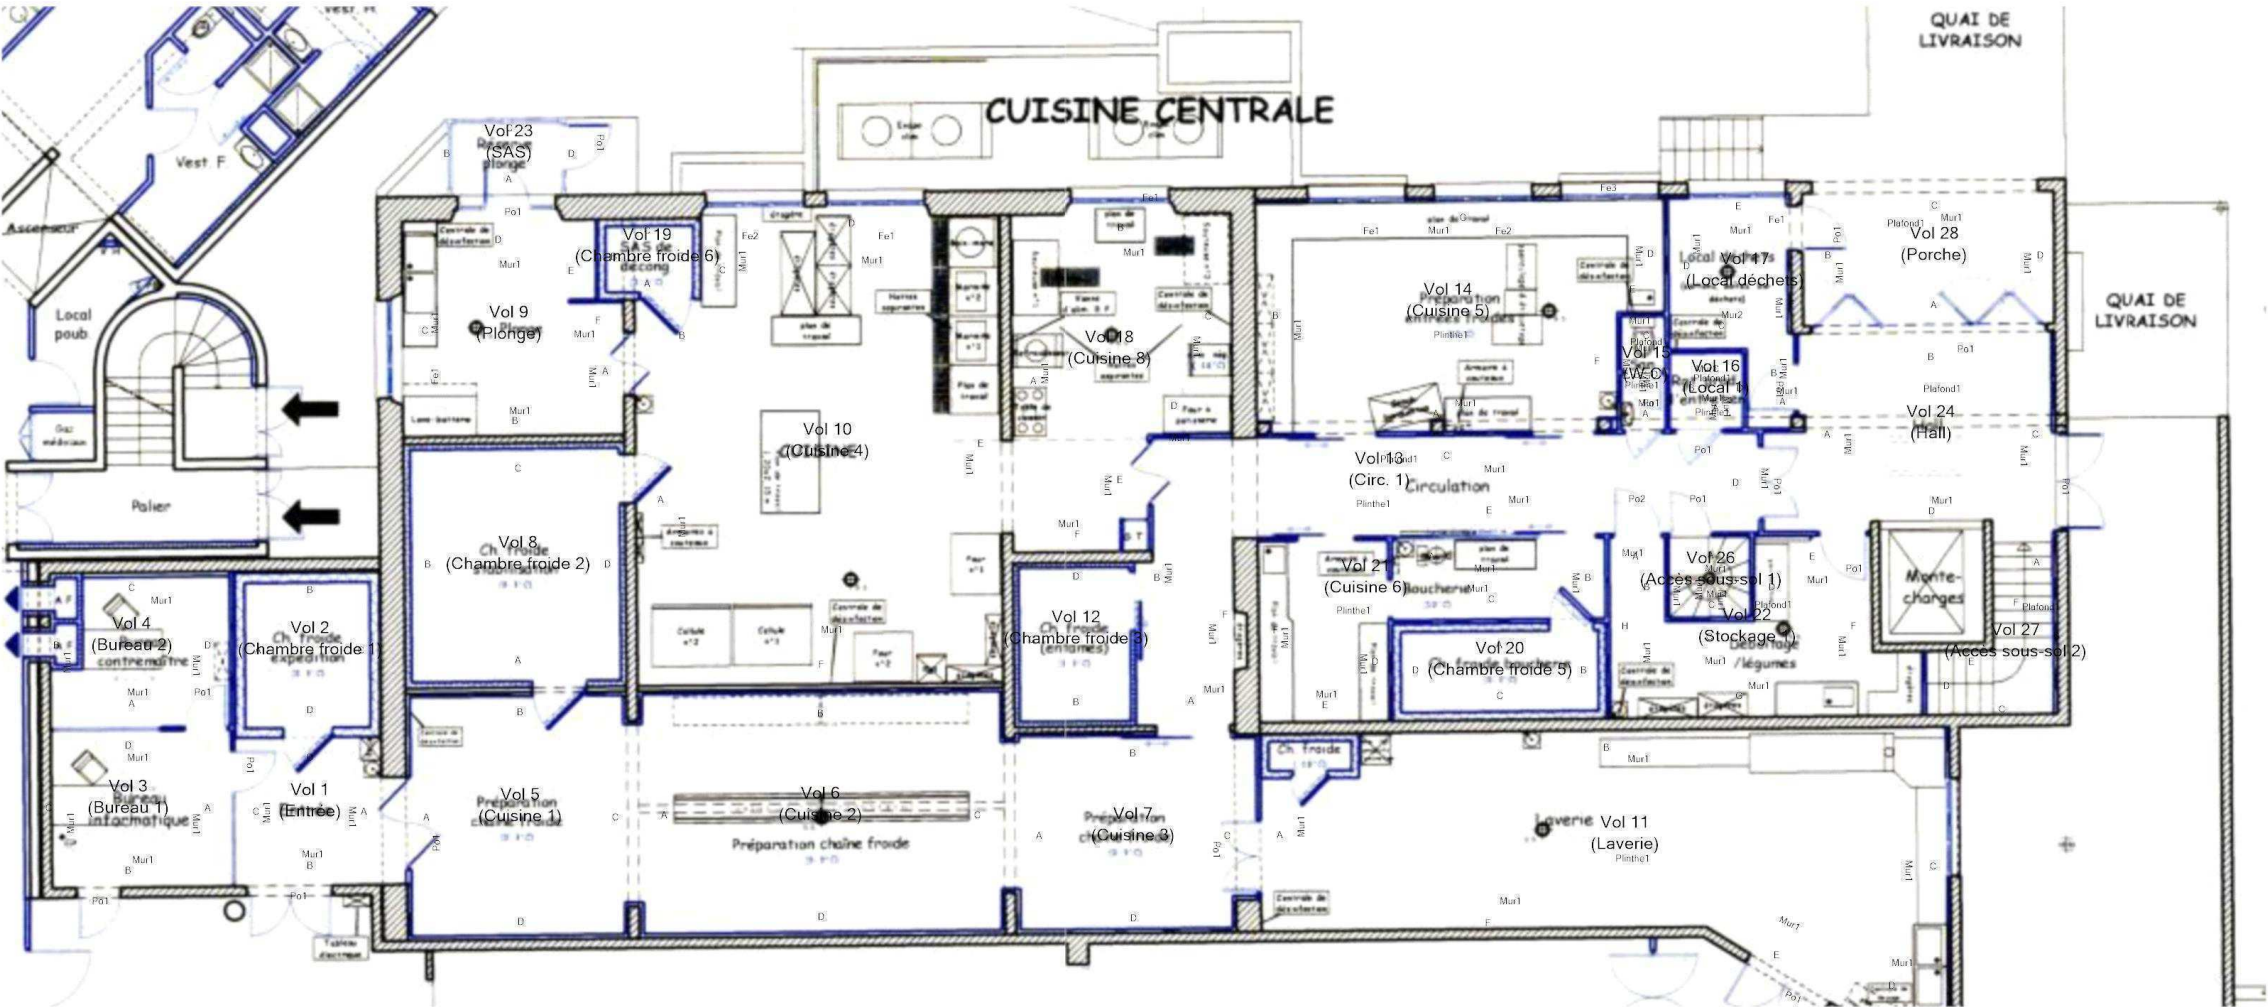

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007885

Légende



Adresse du bien

2 RUE JEANNE DARC
52014 CHAUMONT

Désignation

CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE

Date intervention

28/03/2024

Techniciens intervenant

MOUGIN GREGORY

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW007885
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

Légende



Vol 51
À
(Sud et Est)

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADES SUD ET EST - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW007885
 Vol 51 À (Sud et Est)				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
 AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002EW007885

Légende



(NORD)



Adresse du bien

2 RUE JEANNE DARC
52014 CHAUMONT

Désignation

CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE

Date intervention

28/03/2024

Technicien intervenant

MOUGIN GREGORY

FAÇADE NORD - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002EW007885
 (NORD)	Légende			
		Volume et élément contenant du plomb		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RUE JEANNE DARC 52014 CHAUMONT	CH CHAUMONT - BATIMENT CUISINE CENTRALE	28/03/2024	MOUGIN GREGORY

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 6282 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/12/2022.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI DR 11 nov18

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6282

Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 6282 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 13/12/2022.

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI DR 11 nov18