



ENVIRONNEMENT

AGENCE SAVOIE

1640 avenue de Chambéry
73190 CHALLES LES EAUX
Tel : 0479714621
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
3 Rue de la Charité
69002 Lyon

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002ER669717-3

A communiquer pour toute correspondance

Réalisé le : 09/02/2026

Référence mandataire : Palais de Justice d'Annecy

DÉSIGNATION DU BIEN

Palais de Justice d'Annecy

51 RUE SOMMELIER

74000 ANNECY

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES

3 Rue de la Charité

69002 Lyon

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb



ENVIRONNEMENT

AGENCE SAVOIE

1640 avenue de Chambéry
73190 CHALLES LES EAUX
Tel : 0479714621
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
3 Rue de la Charité
69002 Lyon

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002ER669717-3
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 09/02/2026
Référence mandataire : Palais de Justice d'Annecy

DÉSIGNATION DU BIEN

Palais de Justice d'Annecy
51 RUE SOMMELIER
74000 ANNECY

PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES
3 Rue de la Charité
69002 Lyon

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY

Référence client : Palais de Justice d'Annecy

Désignation : Palais de Justice d'Annecy

Date de construction : En 2023

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : PRANGERE GEOFFREY


Accompagnateur : Divers intervenants. (0800400100)

Date de repérage : 09/02/2026

Numéro attestation : CPDI6825

Délivré le : 09/05/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
3 Rue de la Charité
69002 Lyon

Donneur d'ordre :
PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
3 Rue de la Charité
69002 Lyon

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 19/02/2026

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 19/02/2026

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous sol - Vol 1 (Ascenseur 1)	Sous sol - Vol 2 (Parking 1)
Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)	Sous sol - Vol 4 (Archives 1)
Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Façade - Vol 6 (Façade 1)
Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)
Façade - Vol 9 (Façade 2)	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)
Sous sol - Vol 11 (Sous escalier)	Sous sol - Vol 12 (Distribution 1)
Sous sol - Vol 13 (Local batterie 1)	Sous sol - Vol 14 (Local 1)
Sous sol - Vol 15 (Parking 2)	Sous sol - Vol 16 (Local ventilation 1)
Sous sol - Vol 17 (Distribution 2)	Sous sol - Vol 18 (Local scellé)
R+5 - Vol 19 (Machinerie ascenseur 1)	R+5 - Vol 20 (Machinerie ascenseur 2)
R+5 - Vol 21 (Machinerie ascenseur 3)	R+5 - Vol 22 (Machinerie ascenseur 4)
Sous sol - Vol 23 (Local scellée)	Sous sol - Vol 24 (Local 2)
Sous sol - Vol 25 (Local 3)	Sous sol - Vol 26 (Local cuve)
Sous sol - Vol 27 (Local 4)	Sous sol - Vol 28 (Local 5)

Sous sol - Vol 29 (Bureau 1)	Sous sol - Vol 30 (Local batterie 2)
Sous sol - Vol 31 (Stockage 1)	Sous sol - Vol 32 (Local ventilation 2)
Sous sol - Vol 33 (Local ventilation 3)	Sous sol - Vol 34 (Sanitaires 1)
Sous sol - Vol 35 (Stockage 2)	Sous sol - Vol 36 (Local ventilation 4)
Sous sol - Vol 37 (Local ventilation 5)	Sous sol - Vol 38 (Archives 2)
Sous sol - Vol 39 (Distribution 3)	Sous sol - Vol 40 (Cage escalier 1)
Sous sol - Vol 41 (Local détenus)	Sous sol - Vol 42 (Cage escalier 2)
Sous sol - Vol 43 (Local 6)	Sous sol - Vol 44 (Sanitaires 2)
Sous sol - Vol 45 (Local 7)	Sous sol - Vol 46 (Cage escalier 3)
Sous sol - Vol 47 (Distribution 4)	RDC - Vol 48 (SAS)
RDC - Vol 49 (Accueil)	RDC - Vol 50 (Cage ascenseur 1)
RDC - Vol 51 (Cage escalier 4)	RDC - Vol 52 (Sanitaires 3)
RDC - Vol 53 (Bureau 2)	RDC - Vol 54 (Bureau 3)
RDC - Vol 55 (Bureau 4)	RDC - Vol 56 (Cage ascenseur 2)
RDC - Vol 57 (Cage escalier 5)	RDC - Vol 58 (Cage ascenseur 3)
RDC - Vol 59 (Bureau 5)	RDC - Vol 60 (Sanitaires 4)
RDC - Vol 61 (Cage escalier 6)	RDC - Vol 62 (Cage ascenseur 4)
R+1 - Vol 63 (Hall)	R+1 - Vol 64 (Salle d'audience 1)
R+1 - Vol 65 (Distribution 5)	R+1 - Vol 66 (Bureau 6)
R+1 - Vol 67 (Bureau 7)	R+1 - Vol 68 (Sanitaires 5)
R+1 - Vol 69 (Bureau 8)	R+1 - Vol 70 (Bureau 9)
R+1 - Vol 71 (Sanitaires 6)	R+1 - Vol 72 (Salle d'audience 2)
R+1 - Vol 73 (Sanitaires 7)	R+1 - Vol 74 (Distribution 6)
R+1 - Vol 75 (Distribution 7)	R+1 - Vol 76 (Bureau 10)
R+1 - Vol 77 (Bureau 11)	R+1 - Vol 78 (Salle de réunion 1)
R+1 - Vol 79 (Bureau 12)	R+1 - Vol 80 (Bureau 13)
R+1 - Vol 81 (Distribution 8)	R+1 - Vol 82 (Salle de réunion 2)
R+1 - Vol 83 (Bureau 14)	R+1 - Vol 84 (Sanitaires 8)
R+1 - Vol 85 (Bureau 15)	R+1 - Vol 86 (Bureau 16)
R+1 - Vol 87 (Bureau 17)	R+1 - Vol 88 (Bureau 18)
R+1 - Vol 89 (Distribution 9)	R+1 - Vol 90 (Salle d'audience 3)
R+1 - Vol 91 (Bureau 19)	R+1 - Vol 92 (Bureau 20)
R+1 - Vol 93 (Sanitaires 9)	R+1 - Vol 94 (Bureau 21)
R+1 - Vol 95 (Bureau 22)	R+1 - Vol 96 (Distribution 10)
R+1 - Vol 97 (Bureau 23)	R+1 - Vol 98 (Bureau 24)
R+1 - Vol 99 (Bureau 25)	R+1 - Vol 100 (Distribution 11)
R+2 - Vol 101 (Distribution 12)	R+2 - Vol 102 (Stockage 3)
R+2 - Vol 103 (Bureau 26)	R+2 - Vol 104 (Bureau 27)
R+2 - Vol 105 (Bureau 28)	R+2 - Vol 106 (Sanitaires 10)
R+2 - Vol 107 (Stockage 11)	R+2 - Vol 108 (G.t 1)
R+2 - Vol 109 (Bureau 29)	R+2 - Vol 110 (Bureau 30)
R+2 - Vol 111 (Stockage 4)	R+2 - Vol 112 (Sanitaires 15)
R+2 - Vol 113 (G.t 5)	R+2 - Vol 114 (Sanitaires 11)

R+2 - Vol 115 (Stockage 5)	R+2 - Vol 116 (Bureau 31)
R+2 - Vol 117 (Bureau 32)	R+2 - Vol 118 (Bureau 33)
R+2 - Vol 119 (Stockage 6)	R+2 - Vol 120 (Sanitaires 12)
R+2 - Vol 121 (G.t 2)	R+2 - Vol 122 (Bureau 34)
R+2 - Vol 123 (Bureau 35)	R+2 - Vol 124 (Bureau 36)
R+2 - Vol 125 (Bureau 37)	R+2 - Vol 126 (Bureau 38)
R+2 - Vol 127 (Bureau 39)	R+2 - Vol 128 (Stockage 12)
R+2 - Vol 129 (Bureau 40)	R+2 - Vol 130 (G.t 3)
R+2 - Vol 131 (Sanitaires 13)	R+2 - Vol 132 (Bureau 41)
R+2 - Vol 133 (Bureau 42)	R+2 - Vol 134 (Stockage 8)
R+2 - Vol 135 (Bureau 43)	R+2 - Vol 136 (G.t 4)
R+2 - Vol 137 (Sanitaires 14)	R+2 - Vol 138 (Stockage 9)
R+2 - Vol 139 (Bureau 44)	R+2 - Vol 140 (Bureau 45)
R+2 - Vol 141 (Bureau 46)	R+2 - Vol 142 (Bureau 47)
R+2 - Vol 143 (Stockage 10)	R+2 - Vol 144 (Cage escalier 7)
R+2 - Vol 145 (Distribution 13)	R+2 - Vol 146 (Bureau 48)
R+2 - Vol 147 (Bureau 49)	R+2 - Vol 148 (Bureau 50)
R+2 - Vol 149 (Bureau 51)	R+3 - Vol 150 (Distribution 14)
R+3 - Vol 151 (Sanitaires 16)	R+3 - Vol 152 (Bureau 52)
R+3 - Vol 153 (Bureau 53)	R+3 - Vol 154 (Bureau 54)
R+3 - Vol 155 (Bureau 55)	R+3 - Vol 156 (Bureau 56)
R+3 - Vol 157 (Bureau 57)	R+3 - Vol 158 (Bureau 58)
R+3 - Vol 159 (Bureau 59)	R+3 - Vol 160 (Stockage 13)
R+3 - Vol 161 (Bureau 60)	R+3 - Vol 162 (Bureau 61)
R+3 - Vol 163 (Stockage 14)	R+3 - Vol 164 (Bureau 62)
R+3 - Vol 165 (Bureau 63)	R+3 - Vol 166 (Bureau 64)
R+3 - Vol 167 (Bureau 65)	R+3 - Vol 168 (Bureau 66)
R+3 - Vol 169 (Bureau 67)	R+3 - Vol 170 (Bureau 68)
R+3 - Vol 171 (Bureau 69)	R+3 - Vol 172 (Bureau 70)
R+3 - Vol 173 (Bureau 71)	R+3 - Vol 174 (Sanitaires 17)
R+3 - Vol 175 (Stockage 15)	R+3 - Vol 176 (Bureau 72)
R+3 - Vol 177 (Bureau 73)	R+3 - Vol 178 (Bureau 74)
R+3 - Vol 179 (Bureau 75)	R+3 - Vol 180 (Bureau 76)
R+3 - Vol 181 (Bureau 77)	R+3 - Vol 182 (Bureau 78)
R+3 - Vol 183 (Bureau 79)	R+3 - Vol 184 (Bureau 80)
R+3 - Vol 185 (Bureau 81)	R+3 - Vol 186 (Sanitaires 18)
R+3 - Vol 187 (Stockage 16)	R+3 - Vol 188 (Bureau 82)
R+3 - Vol 189 (Bureau 83)	R+3 - Vol 190 (Bureau 84)
R+3 - Vol 191 (Bureau 85)	R+3 - Vol 192 (Bureau 86)
R+3 - Vol 193 (Sanitaires 19)	R+3 - Vol 194 (Stockage 17)
R+3 - Vol 195 (Bureau 87)	R+3 - Vol 196 (Bureau 88)
R+3 - Vol 197 (Bureau 89)	R+3 - Vol 198 (Bureau 90)
R+3 - Vol 199 (Bureau 91)	R+3 - Vol 200 (Bureau 92)

R+3 - Vol 201 (Stockage 18)	R+3 - Vol 202 (Sanitaires 20)
R+4 - Vol 203 (Salle de réunion 3)	R+4 - Vol 204 (Salle de réunion 4)
R+4 - Vol 205 (Stockage 19)	R+4 - Vol 206 (Sanitaires 21)
R+4 - Vol 207 (Sanitaires 22)	R+4 - Vol 208 (Bureau 93)
R+4 - Vol 209 (Bureau 94)	R+4 - Vol 210 (Bureau 95)
R+4 - Vol 211 (Sanitaires 23)	R+4 - Vol 212 (Stockage 20)
R+4 - Vol 213 (Bureau 96)	R+4 - Vol 214 (Bureau 97)
R+4 - Vol 215 (Distribution 15)	R+3 - Vol 217 (G.t 7)
R+3 - Vol 218 (G.t 8)	R+3 - Vol 219 (G.t 9)
Sous sol - Vol 220 (Local Enedis)	R+4 - Vol 221 (Ascenseur 2)
R+4 - Vol 222 (Ascenseur 3)	R+4 - Vol 223 (Ascenseur 4)
R+4 - Vol 224 (Ascenseur 5)	R+3 - Vol 225 (Ascenseur 6)
R+3 - Vol 226 (Ascenseur 7)	R+3 - Vol 227 (Ascenseur 8)
R+3 - Vol 228 (Dégagement)	R+2 - Vol 229 (Ascenseur 9)
R+2 - Vol 230 (Ascenseur 10)	R+2 - Vol 231 (Ascenseur 11)
R+1 - Vol 232 (Ascenseur 12)	R+1 - Vol 233 (Ascenseur 13)
R+1 - Vol 234 (Ascenseur 14)	R+1 - Vol 235 (Ascenseur 15)
Sous sol - Vol 236 (Accès sous-sol)	

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
R+3 - Vol 216 (G.t 6)	Absence de trappe de visite	

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

1- Remplacement des portes CF, ascenseur et du sas détenus.

2- 002ER669717-1: Rénovation des étanchéités des toitures définie sur le plan de repérage .
Intervention sur les murs rideaux en façade

3- ajout de LB et changement des anciens

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

1- remplacement des portes CF, ascenseur et du sas détenus

2- 002ER669717-1: toiture et façade définie sur les plans de repérage.

3- le périmètre s'étend sur les accès sécurisé des portes

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Ascenseurs et monte charges	Sous sol	Vol 1 (Ascenseur 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol	Vol 2 (Parking 1) - Vol 3 (Sas détenus) - Vol 14 (Local 1) - Vol 17 (Distribution 2) - Vol 18 (Local scellé) - Vol 39 (Distribution 3) - Vol 47 (Distribution 4) - Vol 236 (Accès sous-sol)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol	Vol 2 (Parking 1) - Vol 3 (Sas détenus) - Vol 17 (Distribution 2) - Vol 18 (Local scellé) - Vol 31 (Stockage 1) - Vol 32 (Local ventilation 2) - Vol 33 (Local ventilation 3) - Vol 38 (Archives 2) - Vol 41 (Local détenus)	
Revêtement de sol	Sous sol	Vol 4 (Archives 1) - Vol 220 (Local Enedis)	
Façades	Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	
Toiture et étanchéité	Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	
Façades	Façade	Vol 6 (Façade 1) - Vol 9 (Façade 2)	
Toiture et étanchéité	Façade	Vol 6 (Façade 1)	

Toiture et étanchéité	Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)
Conduits, canalisations et équipements	Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)
Toiture et étanchéité	Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)
Toiture et étanchéité	Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol	Vol 11 (Sous escalier) - Vol 12 (Distribution 1) - Vol 13 (Local batterie 1) - Vol 26 (Local cuve)
Parois verticales intérieures et enduits	R+5	Vol 19 (Machinerie ascenseur 1) - Vol 20 (Machinerie ascenseur 2) - Vol 21 (Machinerie ascenseur 3) - Vol 22 (Machinerie ascenseur 4)
Equipements divers et accessoires	Sous sol	Vol 47 (Distribution 4)
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 48 (SAS) - Vol 49 (Accueil) - Vol 51 (Cage escalier 4) - Vol 52 (Sanitaires 3) - Vol 53 (Bureau 2) - Vol 54 (Bureau 3) - Vol 55 (Bureau 4) - Vol 57 (Cage escalier 5) - Vol 59 (Bureau 5) - Vol 60 (Sanitaires 4) - Vol 61 (Cage escalier 6)
Ascenseurs et monte charges	RDC	Vol 50 (Cage ascenseur 1) - Vol 56 (Cage ascenseur 2) - Vol 58 (Cage ascenseur 3) - Vol 62 (Cage ascenseur 4)
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 53 (Bureau 2) - Vol 54 (Bureau 3) - Vol 55 (Bureau 4) - Vol 59 (Bureau 5) - Vol 60 (Sanitaires 4)

Parois verticales intérieures
et enduits

R+1

Vol 63 (Hall) - Vol 64 (Salle
d'audience 1) - Vol 65
(Distribution 5) - Vol 66
(Bureau 6) - Vol 67 (Bureau 7)
- Vol 68 (Sanitaires 5) - Vol 69
(Bureau 8) - Vol 70 (Bureau 9)
- Vol 71 (Sanitaires 6) - Vol 72
(Salle d'audience 2) - Vol 73
(Sanitaires 7) - Vol 74
(Distribution 6) - Vol 75
(Distribution 7) - Vol 76
(Bureau 10) - Vol 77 (Bureau
11) - Vol 78 (Salle de réunion
1) - Vol 79 (Bureau 12) - Vol
80 (Bureau 13) - Vol 81
(Distribution 8) - Vol 82 (Salle
de réunion 2) - Vol 83 (Bureau
14) - Vol 84 (Sanitaires 8) -
Vol 85 (Bureau 15) - Vol 86
(Bureau 16) - Vol 87 (Bureau
17) - Vol 88 (Bureau 18) - Vol
89 (Distribution 9) - Vol 90
(Salle d'audience 3) - Vol 91
(Bureau 19) - Vol 92 (Bureau
20) - Vol 93 (Sanitaires 9) -
Vol 94 (Bureau 21) - Vol 95
(Bureau 22) - Vol 96
(Distribution 10) - Vol 97
(Bureau 23) - Vol 98 (Bureau
24) - Vol 99 (Bureau 25) - Vol
100 (Distribution 11) - Vol 234
(Ascenseur 14)

Plafond et faux-plafonds

R+1

Vol 63 (Hall) - Vol 64 (Salle d'audience 1) - Vol 65 (Distribution 5) - Vol 66 (Bureau 6) - Vol 67 (Bureau 7) - Vol 68 (Sanitaires 5) - Vol 69 (Bureau 8) - Vol 70 (Bureau 9) - Vol 71 (Sanitaires 6) - Vol 72 (Salle d'audience 2) - Vol 73 (Sanitaires 7) - Vol 74 (Distribution 6) - Vol 75 (Distribution 7) - Vol 76 (Bureau 10) - Vol 77 (Bureau 11) - Vol 78 (Salle de réunion 1) - Vol 79 (Bureau 12) - Vol 80 (Bureau 13) - Vol 81 (Distribution 8) - Vol 82 (Salle de réunion 2) - Vol 83 (Bureau 14) - Vol 84 (Sanitaires 8) - Vol 85 (Bureau 15) - Vol 86 (Bureau 16) - Vol 87 (Bureau 17) - Vol 88 (Bureau 18) - Vol 89 (Distribution 9) - Vol 90 (Salle d'audience 3) - Vol 91 (Bureau 19) - Vol 92 (Bureau 20) - Vol 93 (Sanitaires 9) - Vol 94 (Bureau 21) - Vol 95 (Bureau 22) - Vol 96 (Distribution 10) - Vol 97 (Bureau 23) - Vol 98 (Bureau 24) - Vol 99 (Bureau 25) - Vol 100 (Distribution 11)

Parois verticales intérieures
et enduits

R+2

Vol 101 (Distribution 12) - Vol
102 (Stockage 3) - Vol 103
(Bureau 26) - Vol 104 (Bureau
27) - Vol 105 (Bureau 28) - Vol
106 (Sanitaires 10) - Vol 107
(Stockage 11) - Vol 108 (G.t 1)
- Vol 109 (Bureau 29) - Vol
110 (Bureau 30) - Vol 111
(Stockage 4) - Vol 112
(Sanitaires 15) - Vol 113 (G.t
5) - Vol 114 (Sanitaires 11) -
Vol 115 (Stockage 5) - Vol 116
(Bureau 31) - Vol 117 (Bureau
32) - Vol 118 (Bureau 33) - Vol
119 (Stockage 6) - Vol 120
(Sanitaires 12) - Vol 121 (G.t
2) - Vol 122 (Bureau 34) - Vol
123 (Bureau 35) - Vol 124
(Bureau 36) - Vol 125 (Bureau
37) - Vol 126 (Bureau 38) - Vol
127 (Bureau 39) - Vol 128
(Stockage 12) - Vol 129
(Bureau 40) - Vol 130 (G.t 3) -
Vol 131 (Sanitaires 13) - Vol
132 (Bureau 41) - Vol 133
(Bureau 42) - Vol 134
(Stockage 8) - Vol 135
(Bureau 43) - Vol 136 (G.t 4) -
Vol 137 (Sanitaires 14) - Vol
138 (Stockage 9) - Vol 139
(Bureau 44) - Vol 140 (Bureau
45) - Vol 141 (Bureau 46) - Vol
142 (Bureau 47) - Vol 143
(Stockage 10) - Vol 144 (Cage
escalier 7) - Vol 145
(Distribution 13) - Vol 146
(Bureau 48) - Vol 147 (Bureau
49) - Vol 148 (Bureau 50) - Vol
149 (Bureau 51)

Plafond et faux-plafonds

R+2

Vol 101 (Distribution 12) - Vol
102 (Stockage 3) - Vol 103
(Bureau 26) - Vol 104 (Bureau
27) - Vol 105 (Bureau 28) - Vol
106 (Sanitaires 10) - Vol 107
(Stockage 11) - Vol 109
(Bureau 29) - Vol 110 (Bureau
30) - Vol 111 (Stockage 4) -
Vol 112 (Sanitaires 15) - Vol
114 (Sanitaires 11) - Vol 115
(Stockage 5) - Vol 116
(Bureau 31) - Vol 117 (Bureau
32) - Vol 118 (Bureau 33) - Vol
119 (Stockage 6) - Vol 120
(Sanitaires 12) - Vol 122
(Bureau 34) - Vol 123 (Bureau
35) - Vol 124 (Bureau 36) - Vol
125 (Bureau 37) - Vol 126
(Bureau 38) - Vol 127 (Bureau
39) - Vol 128 (Stockage 12) -
Vol 129 (Bureau 40) - Vol 131
(Sanitaires 13) - Vol 132
(Bureau 41) - Vol 133 (Bureau
42) - Vol 134 (Stockage 8) -
Vol 135 (Bureau 43) - Vol 137
(Sanitaires 14) - Vol 138
(Stockage 9) - Vol 139
(Bureau 44) - Vol 140 (Bureau
45) - Vol 141 (Bureau 46) - Vol
142 (Bureau 47) - Vol 143
(Stockage 10) - Vol 145
(Distribution 13) - Vol 146
(Bureau 48) - Vol 147 (Bureau
49) - Vol 148 (Bureau 50) - Vol
149 (Bureau 51)

Parois verticales intérieures
et enduits

R+3

Vol 150 (Distribution 14) - Vol
151 (Sanitaires 16) - Vol 152
(Bureau 52) - Vol 153 (Bureau
53) - Vol 154 (Bureau 54) - Vol
155 (Bureau 55) - Vol 156
(Bureau 56) - Vol 157 (Bureau
57) - Vol 158 (Bureau 58) - Vol
159 (Bureau 59) - Vol 160
(Stockage 13) - Vol 161
(Bureau 60) - Vol 162 (Bureau
61) - Vol 163 (Stockage 14) -
Vol 164 (Bureau 62) - Vol 165
(Bureau 63) - Vol 166 (Bureau
64) - Vol 167 (Bureau 65) - Vol
168 (Bureau 66) - Vol 169
(Bureau 67) - Vol 170 (Bureau
68) - Vol 171 (Bureau 69) - Vol
172 (Bureau 70) - Vol 173
(Bureau 71) - Vol 174
(Sanitaires 17) - Vol 175
(Stockage 15) - Vol 176
(Bureau 72) - Vol 177 (Bureau
73) - Vol 178 (Bureau 74) - Vol
179 (Bureau 75) - Vol 180
(Bureau 76) - Vol 181 (Bureau
77) - Vol 182 (Bureau 78) - Vol
183 (Bureau 79) - Vol 184
(Bureau 80) - Vol 185 (Bureau
81) - Vol 186 (Sanitaires 18) -
Vol 187 (Stockage 16) - Vol
188 (Bureau 82) - Vol 189
(Bureau 83) - Vol 190 (Bureau
84) - Vol 191 (Bureau 85) - Vol
192 (Bureau 86) - Vol 193
(Sanitaires 19) - Vol 194
(Stockage 17) - Vol 195
(Bureau 87) - Vol 196 (Bureau
88) - Vol 197 (Bureau 89) - Vol
198 (Bureau 90) - Vol 199
(Bureau 91) - Vol 200 (Bureau
92) - Vol 201 (Stockage 18) -
Vol 202 (Sanitaires 20) - Vol
217 (G.t 7) - Vol 218 (G.t 8) -
Vol 219 (G.t 9) - Vol 228
(Dégagement)

Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 150 (Distribution 14) - Vol 151 (Sanitaires 16) - Vol 152 (Bureau 52) - Vol 153 (Bureau 53) - Vol 154 (Bureau 54) - Vol 155 (Bureau 55) - Vol 156 (Bureau 56) - Vol 157 (Bureau 57) - Vol 158 (Bureau 58) - Vol 159 (Bureau 59) - Vol 160 (Stockage 13) - Vol 161 (Bureau 60) - Vol 162 (Bureau 61) - Vol 163 (Stockage 14) - Vol 164 (Bureau 62) - Vol 165 (Bureau 63) - Vol 166 (Bureau 64) - Vol 167 (Bureau 65) - Vol 168 (Bureau 66) - Vol 169 (Bureau 67) - Vol 170 (Bureau 68) - Vol 171 (Bureau 69) - Vol 172 (Bureau 70) - Vol 173 (Bureau 71) - Vol 174 (Sanitaires 17) - Vol 175 (Stockage 15) - Vol 176 (Bureau 72) - Vol 177 (Bureau 73) - Vol 178 (Bureau 74) - Vol 179 (Bureau 75) - Vol 180 (Bureau 76) - Vol 181 (Bureau 77) - Vol 182 (Bureau 78) - Vol 183 (Bureau 79) - Vol 184 (Bureau 80) - Vol 185 (Bureau 81) - Vol 186 (Sanitaires 18) - Vol 187 (Stockage 16) - Vol 188 (Bureau 82) - Vol 189 (Bureau 83) - Vol 190 (Bureau 84) - Vol 191 (Bureau 85) - Vol 192 (Bureau 86) - Vol 193 (Sanitaires 19) - Vol 194 (Stockage 17) - Vol 195 (Bureau 87) - Vol 196 (Bureau 88) - Vol 197 (Bureau 89) - Vol 198 (Bureau 90) - Vol 199 (Bureau 91) - Vol 200 (Bureau 92) - Vol 201 (Stockage 18) - Vol 202 (Sanitaires 20) - Vol 228 (Dégagement)
Parois verticales intérieures et enduits	R+4	Vol 203 (Salle de réunion 3) - Vol 204 (Salle de réunion 4) - Vol 205 (Stockage 19) - Vol 206 (Sanitaires 21) - Vol 207 (Sanitaires 22) - Vol 208 (Bureau 93) - Vol 209 (Bureau 94) - Vol 210 (Bureau 95) - Vol 211 (Sanitaires 23) - Vol 212 (Stockage 20) - Vol 213 (Bureau 96) - Vol 214 (Bureau 97) - Vol 215 (Distribution 15)

Plafond et faux-plafonds	R+4	Vol 203 (Salle de réunion 3) - Vol 204 (Salle de réunion 4) - Vol 205 (Stockage 19) - Vol 206 (Sanitaires 21) - Vol 207 (Sanitaires 22) - Vol 208 (Bureau 93) - Vol 209 (Bureau 94) - Vol 210 (Bureau 95) - Vol 211 (Sanitaires 23) - Vol 212 (Stockage 20) - Vol 213 (Bureau 96) - Vol 214 (Bureau 97) - Vol 215 (Distribution 15)
Ascenseurs et monte charges	R+4	Vol 204 (Salle de réunion 4) - Vol 221 (Ascenseur 2) - Vol 222 (Ascenseur 3) - Vol 223 (Ascenseur 4) - Vol 224 (Ascenseur 5)
Ascenseurs et monte charges	R+3	Vol 225 (Ascenseur 6) - Vol 226 (Ascenseur 7) - Vol 227 (Ascenseur 8)
Ascenseurs et monte charges	R+2	Vol 229 (Ascenseur 9) - Vol 230 (Ascenseur 10) - Vol 231 (Ascenseur 11)
Ascenseurs et monte charges	R+1	Vol 232 (Ascenseur 12) - Vol 233 (Ascenseur 13) - Vol 234 (Ascenseur 14) - Vol 235 (Ascenseur 15)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Aucuns.

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néants.

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Aucunes.

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Archives 1)	Revêtement de sol	Plaque	Fibre ciment	002ER669717 n°1
Vol 2 (Parking 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	002ER669717 n°5
Vol 2 (Parking 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Isolants	002ER669717 n°6
Vol 9 (Façade 2)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	002ER669717-1 n°36
Vol 9 (Façade 2)	Façades	Menuiseries	Joint d'étanchéité	002ER669717-1 n°38
Vol 11 (Sous escalier)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S54
Vol 11 (Sous escalier)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S55
Vol 12 (Distribution 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S55
Vol 13 (Local batterie 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S56
Vol 26 (Local cuve)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S68
Vol 220 (Local Enedis)	Revêtement de sol	Plaque plane en fibre-ciment	Plaque plane en fibre-ciment	S69
Vol 6 (Façade 1)	Façades	Menuiseries	Panneau contenant une plaque de pical	S73
Vol 9 (Façade 2)	Façades	Menuiseries	Panneau contenant une plaque de pical	S73

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
R+3 - Vol 216 (G.t 6)		Absence de trappe de visite		

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

3- l'ensemble des parois d'ascenseur n'ont pu être visité car les sondages sont destructif en milieu occupé - Site occupé et encombré : Lors de notre intervention, le site était occupé, en activité et encombré, limitant fortement nos investigations. Notre responsabilité ne saurait être engagée sur les Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) qui se trouveraient dans ce bâtiments. Une intervention et des investigations complémentaires sont à prévoir avant le début des travaux.

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Toiture et étanchéité**
- 2 - Façades**
- 3 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 4 - Plafond et faux-plafonds**
- 5 - Revêtement de sol**
- 6 - Conduits, canalisations et équipements**
- 7 - Ascenseurs et monte charges**
- 8 - Equipements divers et accessoires**



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	P7	Réalisation d'un prélèvement	Environ 2 cm - Environ 2 cm	002ER 66971 7-1 n°7 -1	002ER 66971 7-1 n°7	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	P7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Environ 2 cm - Environ 2 cm	002ER 66971 7-1 n°7 -1	002ER 66971 7-1 n°7	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Environ 2 cm - Environ 2 cm	002ER 66971 7-1 n°7 -1	002ER 66971 7-1 n°7	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	P7 - S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7	Environ 2 cm - Environ 2 cm	002ER 66971 7-1 n°7 -1	002ER 66971 7-1 n°7	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P8	Réalisation d'un prélèvement	Isolant 10 cm	002ER 66971 7-1 n°8 -1	002ER 66971 7-1 n°8	Mousse - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Isolant 10 cm	002ER 66971 7-1 n°8 -1	002ER 66971 7-1 n°8	Mousse - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Isolant 10 cm	002ER 66971 7-1 n°8 -1	002ER 66971 7-1 n°8	Mousse - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P8 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8	Isolant 10 cm	002ER 66971 7-1 n°8 - 1	002ER 66971 7-1 n°8	Mousse - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n°9 - 1	002ER 66971 7-1 n°9	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 66971 7-1 n°9 - 1	002ER 66971 7-1 n°9	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 66971 7-1 n°9 - 1	002ER 66971 7-1 n°9	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P9 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 66971 7-1 n°9 - 1	002ER 66971 7-1 n°9	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P11	Réalisation d'un prélèvement	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n°11 - 1	002ER 66971 7-1 n°11	Bande - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n°11 - 1	002ER 66971 7-1 n°11	Bande - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P12	Réalisation d'un prélèvement	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n °12 - 1	002ER 66971 7-1 n °12	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n °12 - 1	002ER 66971 7-1 n °12	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	P15	Réalisation d'un prélèvement	Bitume + toile	002ER 66971 7-1 n °15 - 1	002ER 66971 7-1 n °15	Matériau / Bande / Mousse - Bitumineux / Bitumineux / Souple - Noir / Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Bitume + toile	002ER 66971 7-1 n °15 - 1	002ER 66971 7-1 n °15	Matériau / Bande / Mousse - Bitumineux / Bitumineux / Souple - Noir / Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Bitume + toile	002ER 66971 7-1 n °15 - 1	002ER 66971 7-1 n °15	Matériau / Bande / Mousse - Bitumineux / Bitumineux / Souple - Noir / Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	P15 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Bitume + toile	002ER 66971 7-1 n °15 - 1	002ER 66971 7-1 n °15	Matériau / Bande / Mousse - Bitumineux / Bitumineux / Souple - Noir / Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P16	Réalisation d'un prélèvement	Renfort mécanique	002ER 66971 7-1 n °16 - 1	002ER 66971 7-1 n °16	Mousse / Fibres / Bande - Souple / Souple / Fibreux / Bitumineux - Blanc / Blanc / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Renfort mécanique	002ER 66971 7-1 n °16 - 1	002ER 66971 7-1 n °16	Mousse / Fibres / Bande - Souple / Souple / Fibreux / Bitumineux - Blanc / Blanc / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Renfort mécanique	002ER 66971 7-1 n °16 - 1	002ER 66971 7-1 n °16	Mousse / Fibres / Bande - Souple / Souple / Fibreux / Bitumineux - Blanc / Blanc / Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P16 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Renfort mécanique	002ER 66971 7-1 n °16 - 1	002ER 66971 7-1 n °16	Mousse / Fibres / Bande - Souple / Souple Fibreux / Bitumineux - Blanc / Blanc / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P17	Réalisation d'un prélèvement P17	Isolant 10 cm	002ER 66971 7-1 n °17 - 1	002ER 66971 7-1 n °17	Mousse / Matériau - Souple / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Isolant 10 cm	002ER 66971 7-1 n °17 - 1	002ER 66971 7-1 n °17	Mousse / Matériau - Souple / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Isolant 10 cm	002ER 66971 7-1 n °17 - 1	002ER 66971 7-1 n °17	Mousse / Matériau - Souple / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P17 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Isolant 10 cm	002ER 66971 7-1 n °17 - 1	002ER 66971 7-1 n °17	Mousse / Matériau - Souple / Souple - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °18 - 1	002ER 66971 7-1 n °18	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002ER 66971 7-1 n °18 - 1	002ER 66971 7-1 n °18	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P19	Réalisation d'un prélèvement	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n °19 - 1	002ER 66971 7-1 n °19	Bande - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n °19 - 1	002ER 66971 7-1 n °19	Bande - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P20	Réalisation d'un prélèvement	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n °20 - 1	002ER 66971 7-1 n °20	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n °20 - 1	002ER 66971 7-1 n °20	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Revêtements et colles	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °21 - 1	002ER 66971 7-1 n °21	Matériau - Bitumineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	P22	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °22 - 1	002ER 66971 7-1 n °22	Matériau / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux -	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 66971 7-1 n °22 - 1	002ER 66971 7-1 n °22	Matériau / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 66971 7-1 n °22 - 1	002ER 66971 7-1 n °22	Matériau / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 66971 7-1 n °22 - 1	002ER 66971 7-1 n °22	Matériau / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	S13 - S17 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 66971 7-1 n °22 - 1	002ER 66971 7-1 n °22	Matériau / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P23	Réalisation d'un prélèvement	Renfort mécanique	002ER 66971 7-1 n °23 - 1	002ER 66971 7-1 n °23	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Renfort mécanique	002ER 66971 7-1 n °23 - 1	002ER 66971 7-1 n °23	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Renfort mécanique	002ER 66971 7-1 n °23 - 1	002ER 66971 7-1 n °23	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Renfort mécanique	002ER 66971 7-1 n °23 - 1	002ER 66971 7-1 n °23	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Renfort mécanique	002ER 66971 7-1 n °23 - 1	002ER 66971 7-1 n °23	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P23 - S16 - S50 - S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Renfort mécanique	002ER 66971 7-1 n °23 - 1	002ER 66971 7-1 n °23	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P24	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °24 - 1	002ER 66971 7-1 n °24	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 66971 7-1 n °24 - 1	002ER 66971 7-1 n °24	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 66971 7-1 n °24 - 1	002ER 66971 7-1 n °24	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 66971 7-1 n °24 - 1	002ER 66971 7-1 n °24	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 66971 7-1 n °24 - 1	002ER 66971 7-1 n °24	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P24 - S15 - S48 - S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 66971 7-1 n °24 - 1	002ER 66971 7-1 n °24	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P25	Réalisation d'un prélèvement P24	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n °25 - 1	002ER 66971 7-1 n °25	Bande - Bitumineux / Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n °25 - 1	002ER 66971 7-1 n °25	Bande - Bitumineux / Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n °25 - 1	002ER 66971 7-1 n °25	Bande - Bitumineux / Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumineux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P25 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25	Remonté - Remonté	002ER 66971 7-1 n °25 - 1	002ER 66971 7-1 n °25	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumineux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P26	Réalisation d'un prélèvement	Couche supérieur	002ER 66971 7-1 n °26 - 1	002ER 66971 7-1 n °26	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumineux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26	Couche supérieur	002ER 66971 7-1 n °26 - 1	002ER 66971 7-1 n °26	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumineux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P27	Réalisation d'un prélèvement	Membrane sbs	002ER 66971 7-1 n °27 - 1	002ER 66971 7-1 n °27	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumineux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Membrane sbs	002ER 66971 7-1 n °27 - 1	002ER 66971 7-1 n °27	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Membranne sbs	002ER 66971 7-1 n °27 - 1	002ER 66971 7-1 n °27	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P27 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27	Membranne sbs	002ER 66971 7-1 n °27 - 1	002ER 66971 7-1 n °27	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable Fibreux - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P28	Réalisation d'un prélèvement	Fresco	002ER 66971 7-1 n °28 - 1	002ER 66971 7-1 n °28	Matériau / Matériau - Fibreux Effritable / Bitumineux - Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Fresco	002ER 66971 7-1 n °28 - 1	002ER 66971 7-1 n °28	Matériau / Matériau - Fibreux Effritable / Bitumineux - Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P29	Réalisation d'un prélèvement	Isolant pu	002ER 66971 7-1 n °29 - 1	002ER 66971 7-1 n °29	Carton / Matériau / Mousse - Souple Fibreux / Bitumineux / Souple - Beige / Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29	Isolant pur bitume	002ER 66971 7-1 n °29 - 1	002ER 66971 7-1 n °29	Carton / Matériau / Mousse - Souple Fibreux / Bitumineux / Souple - Beige / Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	P30	Réalisation d'un prélèvement	Pare-vapeur bitume	002ER 66971 7-1 n °30 - 1	002ER 66971 7-1 n °30	Matériau - Effritable Fibreux / Bitumineux Fibreux - Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Pare-vapeur	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Pare-vapeur bitume	002ER 66971 7-1 n °30 - 1	002ER 66971 7-1 n °30 - 2	Matériau / Matériau - Effritable Fibreux / Bitumineux Fibreux - Beige / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P31	Réalisation d'un prélèvement	Remonté	002ER 66971 7-1 n °31 - 1	002ER 66971 7-1 n °31	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Remonté	002ER 66971 7-1 n °31 - 1	002ER 66971 7-1 n °31	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Remonté	002ER 66971 7-1 n °31 - 1	002ER 66971 7-1 n °31	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P31 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Remonté	002ER 66971 7-1 n °31 - 1	002ER 66971 7-1 n °31	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P32	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °32 - 1	002ER 66971 7-1 n °32	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER 66971 7-1 n °32 - 1	002ER 66971 7-1 n °32	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	P39	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °39 - 1	002ER 66971 7-1 n °39	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Asphalte	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39		002ER 66971 7-1 n °39 - 1	002ER 66971 7-1 n °39	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P40	Réalisation d'un prélèvement	Remonté sur poutre	002ER 66971 7-1 n °40 - 1	002ER 66971 7-1 n °40	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40	Remonté sur poutre	002ER 66971 7-1 n °40 - 1	002ER 66971 7-1 n °40	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P41	Réalisation d'un prélèvement	Remonté contour	002ER 66971 7-1 n °41 - 1	002ER 66971 7-1 n °41	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Remonté contour	002ER 66971 7-1 n °41 - 1	002ER 66971 7-1 n °41	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Eléments ponctuels	Joint renvoie d'eau	P42	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °42 - 1	002ER 66971 7-1 n °42	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Translucide / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Eléments ponctuels	Joint renvoie d'eau	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER 66971 7-1 n °42 - 1	002ER 66971 7-1 n °42	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Translucide / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P43	Réalisation d'un prélèvement	Sur acrotère	002ER 66971 7-1 n °43 - 1	002ER 66971 7-1 n °43	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 3	Vol 7 (Toiture 3)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Sur acrotère	002ER 66971 7-1 n °43 - 1	002ER 66971 7-1 n °43	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °44 - 1	002ER 66971 7-1 n °44	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 66971 7-1 n °44 - 1	002ER 66971 7-1 n °44	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P45	Réalisation d'un prélèvement	Toile - Toile	002ER 66971 7-1 n °45 - 1	002ER 66971 7-1 n °45	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Bitumineux - Blanc / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Toile - Toile	002ER 66971 7-1 n °45 - 1	002ER 66971 7-1 n °45	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Bitumineux - Blanc / Noir	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P46	Réalisation d'un prélèvement	Mousse pu - Mousse pu	002ER	002ER	Mousse -	Négatif	Négatif
							66971	66971	Souple -		sur
							7-1 n	7-1 n	Beige		analyse
							°46 - 1	°46			
							-	Phase 1			
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Mousse pu - Mousse pu	002ER	002ER	Mousse -	Négatif	Négatif
							66971	66971	Souple -		sur
							7-1 n	7-1 n	Beige		analyse
							°46 - 1	°46			
							-	Phase 1			
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P46	Réalisation d'un prélèvement	Mousse pu - Mousse pu	002ER	002ER	Carton -	Négatif	Négatif
							66971	66971	Souple		sur
							7-1 n	7-1 n	Fibreux -		analyse
							°46 - 1	°46	Marron		
							-	Phase 2			
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	P46	Réalisation d'un prélèvement	Mousse pu - Mousse pu	002ER	002ER	Carton -	Négatif	Négatif
							66971	66971	Souple		sur
							7-1 n	7-1 n	Fibreux -		analyse
							°46 - 1	°46	Marron		
							-	Phase 2			



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Isolant	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46	Mousse pu - Mousse pu	002ER 66971 7-1 n °46 - 1	002ER 66971 7-1 n °46 Phase 2	Carton - Souple Fibreux - Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °46 - 2		Matériau / Carton - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 66971 7-1 n °47 - 1	002ER 66971 7-1 n °47 Phase 1	Matériau / Carton - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °47 - 1	002ER 66971 7-1 n °47 Phase 2	Matériau / Carton - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 66971 7-1 n °47 - 1	002ER 66971 7-1 n °47 Phase 2	Matériau / Carton - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P48	Réalisation d'un prélèvement	Remonté	002ER 66971 7-1 n °48 - 1	002ER 66971 7-1 n °48	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 4	Vol 10 (Toiture 4)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48	Remonté	002ER 66971 7-1 n °48 - 1	002ER 66971 7-1 n °48	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 6 (Façade 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-1 n °49 - 1	002ER 66971 7-1 n °49	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 6 (Façade 1)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bandes bitumeuses	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER 66971 7-1 n °49 - 1	002ER 66971 7-1 n °49	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 6 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement	Mur tour	002ER 66971 7-1 n °10 - 1	002ER 66971 7-1 n °10	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 6 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10	Mur tour	002ER 66971 7-1 n °10 - 1	002ER 66971 7-1 n °10	Béton - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Murs	Enduit ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement	Sur petit edicule - Sur petit edicule	002ER 66971 7-1 n °13 - 1	002ER 66971 7-1 n °13	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Murs	Enduit ciment	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Sur petit edicule - Sur petit edicule	002ER 66971 7-1 n °13 - 1	002ER 66971 7-1 n °13	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Murs	Enduit ciment	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Sur petit edicule - Sur petit edicule	002ER 66971 7-1 n °13 - 1	002ER 66971 7-1 n °13	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Murs	Enduit ciment	P13 - S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13	Sur petit edicule - Sur petit edicule	002ER 66971 7-1 n °13 - 1	002ER 66971 7-1 n °13	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Murs	Joint de scellement	P14	Réalisation d'un prélèvement	Scellement renvoie d'eau edicule	002ER 66971 7-1 n °14 - 1	002ER 66971 7-1 n °14	Joint - Souple - Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Murs	Joint de scellement	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Scellement renvoie d'eau edicule	002ER 66971 7-1 n °14 - 1	002ER 66971 7-1 n °14	Joint - Souple - Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Murs	Joint de scellement	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Scellement renvoie d'eau edicule	002ER 66971 7-1 n °14 - 1	002ER 66971 7-1 n °14	Joint - Souple - Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture typologie 2	Vol 5 (Toiture 2)	Murs	Joint de scellement	P14 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14	Scellement renvoie d'eau edicule	002ER 66971 7-1 n °14 - 1	002ER 66971 7-1 n °14	Joint - Souple - Translucide	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint de structure	P33	Réalisation d'un prélèvement	Joint gris entre menuiserie et mur	002ER 66971 7-1 n °33 - 1	002ER 66971 7-1 n °33	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
						Joint Entre verre et châssis	002ER 66971 7-1 n °34 - 1	002ER 66971 7-1 n °34	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002ER 66971 7-1 n °34 - 2				
							-				
Façade	Vol 6 (Façade 1)	Menuiseries	Joint vitrier	P34	Réalisation d'un prélèvement	Joint Entre verre et châssis	002ER 66971 7-1 n °34 - 1	002ER 66971 7-1 n °34	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002ER 66971 7-1 n °34 - 3				
							-				
							002ER 66971 7-1 n °34 - 2				
Façade	Vol 6 (Façade 1)	Menuiseries	Joint vitrier	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34	Joint Entre verre et châssis	002ER 66971 7-1 n °34 - 1	002ER 66971 7-1 n °34	Matériau - Résineux - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002ER 66971 7-1 n °34 - 2				
							-				
							002ER 66971 7-1 n °34 - 3				



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P35	Réalisation d'un prélèvement	Entre élément menuiserie	002ER 66971 7-1 n °35 - 1	002ER 66971 7-1 n °35	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Entre élément menuiserie	002ER 66971 7-1 n °35 - 1	002ER 66971 7-1 n °35	Joint - Souple - Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P36	Réalisation d'un prélèvement	Mastic réparation	002ER 66971 7-1 n °36 - 1	002ER 66971 7-1 n °36	Matériau - Résineux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Mastic réparation	002ER 66971 7-1 n °36 - 1	002ER 66971 7-1 n °36	Matériau - Résineux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S41 (P36)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36	Mastic réparation	002ER 66971 7-1 n °36 - 1	002ER 66971 7-1 n °36	Matériau - Résineux - Gris	Positif	Présence sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	P37	Réalisation d'un prélèvement	Scellement élément préfa	002ER 66971 7-1 n °37 - 1	002ER 66971 7-1 n °37	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37	Scellement élément préfa	002ER 66971 7-1 n °37 - 1	002ER 66971 7-1 n °37	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P38	Réalisation d'un prélèvement	Joint entre couverture - Joint entre	002ER 66971 7-1 n °38 - 1	002ER 66971 7-1 n °38	Matériau / Matériau - Résineux / Résineux - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S36 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Joint entre couverture - Joint entre	002ER 66971 7-1 n °38 - 1	002ER 66971 7-1 n °38	Matériau / Matériau - Résineux / Résineux - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S37 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Joint entre couverture - Joint entre	002ER 66971 7-1 n °38 - 1	002ER 66971 7-1 n °38	Matériau / Matériau - Résineux / Résineux - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S38 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Joint entre couverture - Joint entre	002ER 66971 7-1 n °38 - 1	002ER 66971 7-1 n °38	Matériau / Matériau - Résineux / Résineux - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S39 (P38)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38	Joint entre couverture - Joint entre	002ER 66971 7-1 n °38 - 1	002ER 66971 7-1 n °38	Matériau / Matériau - Résineux / Résineux - Noir / Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	P50	Réalisation d'un prélèvement	Joint entre couverture - Joint entre	002ER 66971 7-1 n °50 - 1	002ER 66971 7-1 n °50	Matériau / Matériau - Souple / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Joint entre couverture - Joint entre	002ER 66971 7-1 n °50 - 1	002ER 66971 7-1 n °50	Matériau / Matériau - Souple / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 66971 7-1 n °50 - 1	002ER 66971 7-1 n °50	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 66971 7-1 n °50 - 1	002ER 66971 7-1 n °50	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER 66971 7-1 n °50 - 1	002ER 66971 7-1 n °50	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P51	Réalisation d'un prélèvement	Sous la couverture	002ER 66971 7-1 n °51 - 1	002ER 66971 7-1 n °51	Matériau / Matériau / Matériau / Matériau - Souple / Souple / Bitumineux / Souple - Translucide / Noir / Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51	Sous la couverture	002ER 66971 7-1 n °51 - 1	002ER 66971 7-1 n °51	Matériau / Matériau / Matériau - Matériau - Souple / Souple / Bitumineux / Souple - Translucide / Noir / Noir / Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P52	Réalisation d'un prélèvement	Joint extrémité de couverture	002ER 66971 7-1 n °52 - 1	002ER 66971 7-1 n °52	Joint / Matériau - Souple / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Joint extrémité de couverture	002ER 66971 7-1 n °52 - 1	002ER 66971 7-1 n °52	Joint / Matériau - Souple / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Joint extrémité de couverture	002ER 66971 7-1 n °52 - 1	002ER 66971 7-1 n °52	Joint / Matériau - Souple / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Joint extrémité de couverture	002ER 66971 7-1 n °52 - 1	002ER 66971 7-1 n °52	Joint / Matériau - Souple / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Joint extrémité de couverture	002ER 66971 7-1 n °52 - 1	002ER 66971 7-1 n °52	Joint / Matériau - Souple / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Joint extrémité de couverture	002ER 66971 7-1 n °52 - 1	002ER 66971 7-1 n °52	Joint / Matériau - Souple / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P52 - S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52	Joint extrémité de couverture	002ER 66971 7-1 n °52 - 1	002ER 66971 7-1 n °52	Joint / Matériau - Souple / Bitumineux - Gris / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P53	Réalisation d'un prélèvement	Mastic noir + joint souple	002ER 66971 7-1 n °53 - 1	002ER 66971 7-1 n °53	Joint / Matériau - Souple / Résineux - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mastic noir + joint souple	002ER 66971 7-1 n °53 - 1	002ER 66971 7-1 n °53	Joint / Matériau - Souple / Résineux - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mastic noir + joint souple	002ER 66971 7-1 n °53 - 1	002ER 66971 7-1 n °53	Joint / Matériau - Souple / Résineux - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mastic noir + joint souple	002ER 66971 7-1 n °53 - 1	002ER 66971 7-1 n °53	Joint / Matériau - Souple / Résineux - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53	Mastic noir + joint souple	002ER 66971 7-1 n °53 - 1	002ER 66971 7-1 n °53	Joint / Matériau - Souple / Résineux - Noir / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Façade	Vol 6 (Façade 1)	Menuiseries	Panneau contenant une plaque de pical	S73	Réalisation d'un sondage	Present en allegé et en imposte - entre le vitrage et une plaque de tôle	S73 - 2	S73 - 2		Négatif	Présence sur document ent Rapport Qualico nsult n° 110420 600180 / DEC 7544
Façade	Vol 6 (Façade 1)	Menuiseries	Panneau contenant une plaque de pical	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73	Present en allegé et en imposte - entre le vitrage et une plaque de tôle	S73 - 2	S73 - 2		Négatif	Présence sur document ent Rapport Qualico nsult n° 110420 600180 / DEC 7544



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façade	Vol 9 (Façade 2)	Menuiseries	Panneau contenant une plaque de pical	S73	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S73	Présent en allège et en imposte - entre le vitrage et une plaque de tôle	S73 - 2				Présent sur document ent Rappor t Qualico nsult n° 110420 600180 / DEC 7544

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 3 (Sas détenus)	Murs et cloisons	Béton	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Sous sol	Vol 3 (Sas détenus)	Murs et cloisons	Béton	S2	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S2		S2 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Sous sol	Vol 3 (Sas détenus)	Porte coupe-feu	Isolant	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7 n°2 1	002ER 66971 7 n°2	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 3 (Sas détenus)	Porte coupe-feu	Isolant	P3	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7 n°3 - 1	002ER 66971 7 n°3	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Bitumineux - Jaune / Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 2 (Parking 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7 n°4 - 1	002ER 66971 7 n°4	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 2 (Parking 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 66971 7 n°4 - 1	002ER 66971 7 n°4	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 2 (Parking 1)	Porte coupe-feu	Joint	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7 n°5 - 1	002ER 66971 7 n°5	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Vert / Gris	Positif	Présent sur analyse
Sous sol	Vol 2 (Parking 1)	Porte coupe-feu	Isolants	P6	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7 n°6 - 1	002ER 66971 7 n°6	Matériau / Vermiculite - Dur Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Multicolore	Positif	Présent sur analyse
R+5	Vol 21 (Machinerie ascenseur 3)	Murs et cloisons	Panneaux collés	P54	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-2 n°54 - 4	002ER 66971 7-2 n°54	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 22 (Machinerie ascenseur 4)	Murs et cloisons	Panneaux collés	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 66971 7-2 n °54 - 4	002ER 66971 7-2 n °54	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 19 (Machinerie ascenseur 1)	Murs et cloisons	Panneaux collés	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 66971 7-2 n °54 - 4	002ER 66971 7-2 n °54	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+5	Vol 20 (Machinerie ascenseur 2)	Murs et cloisons	Panneaux collés	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 66971 7-2 n °54 - 4	002ER 66971 7-2 n °54	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 217 (G.t 7)	Murs et cloisons	Panneaux collés	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 66971 7-2 n °54 - 4	002ER 66971 7-2 n °54	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 218 (G.t 8)	Murs et cloisons	Panneaux collés	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 66971 7-2 n °54 - 4	002ER 66971 7-2 n °54	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 219 (G.t 9)	Murs et cloisons	Panneaux collés	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER 66971 7-2 n °54 - 4	002ER 66971 7-2 n °54	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+5	Vol 22 (Machinerie ascenseur 4) - Vol 19 (Machinerie ascenseur 1) - Vol 20 (Machinerie ascenseur 2)	Murs et cloisons	Panneaux collés	S58 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER	002ER	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S59 -			66971	66971			
				S60			7-2 n	7-2 n			
							°54 - 4	°54			
R+3	Vol 217 (G.t.7) - Vol 218 (G.t.8) - Vol 219 (G.t.9)	Murs et cloisons	Panneaux collés	S61 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002ER	002ER	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S62 -			66971	66971			
				S63			7-2 n	7-2 n			
							°54 - 4	°54			
Sous sol	Vol 18 (Local scellé)	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	S66	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent Rappor t n° BPI201 9020 CDIM SAS
Sous sol	Vol 14 (Local 1)	Menuiseries	Porte	S67	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent BSDA 123203 1-DRA1



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 53 (Bureau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Réalisation d'un sondage						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
RDC	Vol 54 (Bureau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
RDC	Vol 55 (Bureau 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 49 (Accueil)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
RDC	Vol 57 (Cage escalier 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
RDC	Vol 59 (Bureau 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 60 (Sanitaires 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
RDC	Vol 61 (Cage escalier 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
RDC	Vol 48 (SAS)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 51 (Cage escalier 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
RDC	Vol 52 (Sanitaires 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 63 (Hall)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 64 (Salle d'audience 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 65 (Distribution 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 66 (Bureau 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Bureau 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 68 (Sanitaires 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 69 (Bureau 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 70 (Bureau 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 71 (Sanitaires 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 72 (Salle d'audience 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 73 (Sanitaires 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 74 (Distribution 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 75 (Distribution 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 76 (Bureau 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 77 (Bureau 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 78 (Salle de réunion 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 79 (Bureau 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 80 (Bureau 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 81 (Distribution 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 82 (Salle de réunion 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 83 (Bureau 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 84 (Sanitaires 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 85 (Bureau 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 86 (Bureau 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 87 (Bureau 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 88 (Bureau 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 89 (Distribution 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 90 (Salle d'audience 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 91 (Bureau 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 92 (Bureau 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 93 (Sanitaires 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 94 (Bureau 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 95 (Bureau 22)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 96 (Distribution 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 97 (Bureau 23)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 98 (Bureau 24)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 99 (Bureau 25)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100 (Distribution 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 101 (Distribution 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 102 (Stockage 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 103 (Bureau 26)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 104 (Bureau 27)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 105 (Bureau 28)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 106 (Sanitaires 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 107 (Stockage 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 109 (Bureau 29)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 110 (Bureau 30)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 111 (Stockage 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 112 (Sanitaires 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 114 (Sanitaires 11)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 115 (Stockage 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 116 (Bureau 31)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 117 (Bureau 32)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 118 (Bureau 33)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 119 (Stockage 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 120 (Sanitaires 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 122 (Bureau 34)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 123 (Bureau 35)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 124 (Bureau 36)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 125 (Bureau 37)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 126 (Bureau 38)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 127 (Bureau 39)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 128 (Stockage 12)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 129 (Bureau 40)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 131 (Sanitaires 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 132 (Bureau 41)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 133 (Bureau 42)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 134 (Stockage 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 135 (Bureau 43)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 137 (Sanitaires 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 138 (Stockage 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 139 (Bureau 44)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 140 (Bureau 45)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 141 (Bureau 46)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
R+2	Vol 142 (Bureau 47)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
R+2	Vol 143 (Stockage 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 144 (Cage escalier 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+2	Vol 145 (Distribution 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+2	Vol 146 (Bureau 48)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 147 (Bureau 49)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 148 (Bureau 50)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 149 (Bureau 51)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 150 (Distribution 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 151 (Sanitaires 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 152 (Bureau 52)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 153 (Bureau 53)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 154 (Bureau 54)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 155 (Bureau 55)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 156 (Bureau 56)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 157 (Bureau 57)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 158 (Bureau 58)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 159 (Bureau 59)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 160 (Stockage 13)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 161 (Bureau 60)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 162 (Bureau 61)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 163 (Stockage 14)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 164 (Bureau 62)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 165 (Bureau 63)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 166 (Bureau 64)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 167 (Bureau 65)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 168 (Bureau 66)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 169 (Bureau 67)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 170 (Bureau 68)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 171 (Bureau 69)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 172 (Bureau 70)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 173 (Bureau 71)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 174 (Sanitaires 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 175 (Stockage 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 176 (Bureau 72)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 177 (Bureau 73)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 178 (Bureau 74)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 179 (Bureau 75)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 180 (Bureau 76)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 181 (Bureau 77)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 182 (Bureau 78)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 183 (Bureau 79)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 184 (Bureau 80)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 185 (Bureau 81)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 186 (Sanitaires 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 187 (Stockage 16)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 188 (Bureau 82)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 189 (Bureau 83)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 190 (Bureau 84)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 191 (Bureau 85)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 192 (Bureau 86)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 193 (Sanitaires 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 194 (Stockage 17)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 195 (Bureau 87)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 196 (Bureau 88)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 197 (Bureau 89)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 198 (Bureau 90)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 199 (Bureau 91)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 200 (Bureau 92)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 201 (Stockage 18)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+3	Vol 202 (Sanitaires 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+4	Vol 203 (Salle de réunion 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 204 (Salle de réunion 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 205 (Stockage 19)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 206 (Sanitaires 21)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 207 (Sanitaires 22)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 208 (Bureau 93)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 209 (Bureau 94)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 210 (Bureau 95)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 211 (Sanitaires 23)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 212 (Stockage 20)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 213 (Bureau 96)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 214 (Bureau 97)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 215 (Distribution 15)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S70						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 108 (G.t.1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S72	Réalisation d'un sondage						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 113 (G.t.5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 121 (G.t.2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 130 (G.t.3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+2	Vol 136 (G.t.4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+4	Vol 215 (Distribution 15)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P55	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 215 (Distribution 15)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 66971 7-3 n °55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 150 (Distribution 14)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 66971 7-3 n °55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 228 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 66971 7-3 n °55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 150 (Distribution 14) - Vol 228 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S78 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P55		002ER 66971 7-3 n °55 - 1	P55	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 208 (Bureau 93)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison aluminium	S77	Réalisation d'un sondage		S77 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature Cloison alumi um de 2008



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 195 (Bureau 87)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison aluminium	S80	Réalisation d'un sondage		S80 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature Cloison alumin um de 2008
R+3	Vol 164 (Bureau 62)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison aluminium	S80	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S80		S80 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature Cloison alumin um de 2008
R+3	Vol 173 (Bureau 71)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison aluminium	S80	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S80		S80 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature Cloison alumin um de 2008



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 150 (Distribution 14)	Menuiseries	Porte bois	S81	Réalisation d'un sondage		S81 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+3	Vol 150 (Distribution 14)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	P58	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 59 (Bureau 5)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 66971 7-3 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 89 (Distribution 9)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 66971 7-3 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 145 (Distribution 13)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 66971 7-3 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 145 (Distribution 13)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 66971 7-3 n °58 - 1	P58	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
									Enduit /		
R+2	Vol 145 (Distribution 13)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 66971 7-3 n °58 - 1	P58	Carton /	Négatif	Négatif sur analyse
									Plâtre -		
									Effritable /		
									Effritable /		
									Souple		
									Fibreux /		
									Effritable -		
									Gris / Blanc /		
									Marron /		
									Blanc		
									Peinture /		
									Enduit /		



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 145 (Distribution 13)	Cloisons légères ou préfabriquées s	Jonction entre panneaux préfabriqués	S90 - S93 - S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER 66971 7-3 n °58 - 1	P58	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 101 (Distribution 12)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 101 (Distribution 12)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 66971 7-3 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 145 (Distribution 13)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 66971 7-3 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 145 (Distribution 13)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 66971 7-3 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 89 (Distribution 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 66971 7-3 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 101 (Distribution 12) - Vol 145 (Distribution 13)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P61 - S91 - S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 66971 7-3 n °61 - 1	P61	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 101 (Distribution 12)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison aluminium	S89	Réalisation d'un sondage		S89 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature Cloison alumin um de 2008
R+2	Vol 145 (Distribution 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison aluminium	S89	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S89		S89 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature Cloison alumin um de 2008



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 145 (Distribution 13)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S94	Réalisation d'un sondage		S94 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+1	Vol 63 (Hall)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S94	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S94		S94 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+1	Vol 89 (Distribution 9)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °62 - 1	P62	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 49 (Accueil)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 66971 7-3 n °62 - 1	P62	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 96 (Distribution 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison aluminium	S99	Réalisation d'un sondage		S99 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature Cloison aluminium de 2008



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 65 (Distribution 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison aluminium	S99	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S99		S99 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature Cloison alumin um de 2008
R+1	Vol 234 (Ascenseur 14)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P65	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 234 (Ascenseur 14)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 66971 7-3 n °65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 75 (Distribution 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 66971 7-3 n °65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 234 (Ascenseur 14) - Vol 75 (Distribution 7)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P65 - S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 66971 7-3 n °65 - 1	P65	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 75 (Distribution 7)	Menuiseries	Aluminium	S104	Réalisation d'un sondage		S104 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
RDC	Vol 49 (Accueil)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Bois	S108	Réalisation d'un sondage		S108 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature2 008
RDC	Vol 49 (Accueil)	Cloisons légères ou préfabriquée s	Métallique	S110	Réalisation d'un sondage		S110 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Sous sol	Vol 47 (Distribution 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif sur analyse	
Sous sol	Vol 47 (Distribution 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 66971 7-3 n °66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif sur analyse	

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 17 (Distribution 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 66971 7-3 n °66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 39 (Distribution 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 66971 7-3 n °66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 47 (Distribution 4) - Vol 17 (Distribution 2) - Vol 39 (Distribution 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P66 - S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 66971 7-3 n °66 - 1	P66	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 2 (Parking 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P68	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °68 - 1	P68	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 236 (Accès sous-sol)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P69	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °69 - 1	P69	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 236 (Accès sous-sol)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER 66971 7-3 n °69 - 1	P69	Mortier - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	----------	------------	----------	------------

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 3 (Sas détenus)	Plafonds	Béton	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Sous sol	Vol 3 (Sas détenus)	Plafonds	Béton	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Sous sol	Vol 2 (Parking 1)	Plafonds	Béton	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
Sous sol	Vol 33 (Local ventilation 3)	Plafonds	Flocages	S64	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent Rappor t n° BP1201 9020 CDIM SAS



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 32 (Local ventilation 2)	Plafonds	Flocages	S64	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S64						Négatif sur document Rapport t n° BPI201 9020 CDIM SAS
Sous sol	Vol 31 (Stockage 1)	Plafonds	Flocages	S64	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S64						Négatif sur document Rapport t n° BPI201 9020 CDIM SAS
Sous sol	Vol 38 (Archives 2)	Plafonds	Flocages	S64	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S64						Négatif sur document Rapport t n° BPI201 9020 CDIM SAS



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 17 (Distribution 2)	Plafonds	Panneaux collés	S65	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document Rapport t n° BPI201 9020 CDIM SAS
Sous sol	Vol 41 (Local détenus)	Plafonds	Panneaux collés	S65	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S65						Négatif sur document Rapport t n° BPI201 9020 CDIM SAS
Sous sol	Vol 18 (Local scellé)	Plafonds	Panneaux collés	S65	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S65						Négatif sur document Rapport t n° BPI201 9020 CDIM SAS



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 53 (Bureau 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
RDC	Vol 54 (Bureau 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
RDC	Vol 55 (Bureau 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 59 (Bureau 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
RDC	Vol 60 (Sanitaires 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 63 (Hall)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 64 (Salle d'audience 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 65 (Distribution 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 66 (Bureau 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 67 (Bureau 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 68 (Sanitaires 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 69 (Bureau 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 70 (Bureau 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 71 (Sanitaires 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 72 (Salle d'audience 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 73 (Sanitaires 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 74 (Distribution 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 75 (Distribution 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 76 (Bureau 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 77 (Bureau 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 78 (Salle de réunion 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contiennent pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 79 (Bureau 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 80 (Bureau 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 81 (Distribution 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 82 (Salle de réunion 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 83 (Bureau 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 84 (Sanitaires 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 85 (Bureau 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 86 (Bureau 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 87 (Bureau 17)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 88 (Bureau 18)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 89 (Distribution 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 90 (Salle d'audience 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 91 (Bureau 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 92 (Bureau 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 93 (Sanitaires 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 94 (Bureau 21)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 95 (Bureau 22)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997
R+1	Vol 96 (Distribution 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 97 (Bureau 23)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 98 (Bureau 24)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+1	Vol 99 (Bureau 25)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 100 (Distribution 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 101 (Distribution 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 102 (Stockage 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 103 (Bureau 26)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 104 (Bureau 27)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 105 (Bureau 28)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 106 (Sanitaires 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 107 (Stockage 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 109 (Bureau 29)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 110 (Bureau 30)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 111 (Stockage 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 112 (Sanitaires 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 114 (Sanitaires 11)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 115 (Stockage 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 116 (Bureau 31)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 117 (Bureau 32)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 118 (Bureau 33)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 119 (Stockage 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 120 (Sanitaires 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 122 (Bureau 34)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 123 (Bureau 35)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 124 (Bureau 36)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 125 (Bureau 37)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 126 (Bureau 38)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 127 (Bureau 39)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 128 (Stockage 12)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 129 (Bureau 40)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 131 (Sanitaires 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 132 (Bureau 41)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 133 (Bureau 42)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 134 (Stockage 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 135 (Bureau 43)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 137 (Sanitaires 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 138 (Stockage 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 139 (Bureau 44)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 140 (Bureau 45)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 141 (Bureau 46)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 142 (Bureau 47)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 143 (Stockage 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 145 (Distribution 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 146 (Bureau 48)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 147 (Bureau 49)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 148 (Bureau 50)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+2	Vol 149 (Bureau 51)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 150 (Distribution 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 151 (Sanitaires 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 152 (Bureau 52)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 153 (Bureau 53)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 154 (Bureau 54)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 155 (Bureau 55)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 156 (Bureau 56)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 157 (Bureau 57)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 158 (Bureau 58)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 159 (Bureau 59)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 160 (Stockage 13)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 161 (Bureau 60)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 162 (Bureau 61)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 163 (Stockage 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 164 (Bureau 62)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 165 (Bureau 63)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 166 (Bureau 64)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 167 (Bureau 65)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 168 (Bureau 66)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 169 (Bureau 67)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 170 (Bureau 68)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 171 (Bureau 69)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 172 (Bureau 70)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 173 (Bureau 71)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 174 (Sanitaires 17)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 175 (Stockage 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 176 (Bureau 72)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 177 (Bureau 73)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 178 (Bureau 74)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 179 (Bureau 75)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 180 (Bureau 76)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 181 (Bureau 77)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 182 (Bureau 78)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 183 (Bureau 79)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 184 (Bureau 80)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 185 (Bureau 81)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 186 (Sanitaires 18)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 187 (Stockage 16)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 188 (Bureau 82)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 189 (Bureau 83)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 190 (Bureau 84)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 191 (Bureau 85)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 192 (Bureau 86)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 193 (Sanitaires 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 194 (Stockage 17)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 195 (Bureau 87)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 196 (Bureau 88)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 197 (Bureau 89)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 198 (Bureau 90)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 199 (Bureau 91)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 200 (Bureau 92)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+3	Vol 201 (Stockage 18)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 202 (Sanitaires 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 215 (Distribution 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 203 (Salle de réunion 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 204 (Salle de réunion 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 205 (Stockage 19)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 206 (Sanitaires 21)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 207 (Sanitaires 22)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 208 (Bureau 93)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 209 (Bureau 94)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 210 (Bureau 95)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 211 (Sanitaires 23)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 212 (Stockage 20)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 213 (Bureau 96)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 214 (Bureau 97)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S71						Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP ost 1997
R+4	Vol 215 (Distribution 15)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P56	Réalisation d'un prélevement		002ER 66971 7-3 n °56 - 1	P56	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+4	Vol 215 (Distribution 15)	Isolation	Laine	P57	Réalisation d'un prélevement		002ER 66971 7-3 n °57 - 1	P57	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 150 (Distribution 14)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P59	Réalisation d'un prélevement		002ER 66971 7-3 n °59 - 1	P59	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 195 (Bureau 87)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 66971 7-3 n °59 - 1	P59	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 228 (Dégagement)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 66971 7-3 n °59 - 1	P59	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 195 (Bureau 87) - Vol 228 (Dégagement)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85 - S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002ER 66971 7-3 n °59 - 1	P59	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 150 (Distribution 14)	Isolation	Laine	P60	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °60 - 1	P60	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 195 (Bureau 87)	Isolation	Laine	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 66971 7-3 n °60 - 1	P60	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 228 (Dégagement)	Isolation	Laine	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 66971 7-3 n °60 - 1	P60	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 195 (Bureau 87) - Vol 228 (Dégagement)	Isolation	Laine	S84 - S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER 66971 7-3 n °60 - 1	P60	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 89 (Distribution 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °63 - 1	P63	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Distribution 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 66971 7-3 n °63 - 1	P63	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 75 (Distribution 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 66971 7-3 n °63 - 1	P63	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Distribution 5) - Vol 75 (Distribution 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S100 - S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 66971 7-3 n °63 - 1	P63	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 89 (Distribution 9)	Isolation	Laine	P64	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °64 - 1	P64	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Distribution 5)	Isolation	Laine	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 66971 7-3 n °64 - 1	P64	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 75 (Distribution 7)	Isolation	Laine	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 66971 7-3 n °64 - 1	P64	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 65 (Distribution 5) - Vol 75 (Distribution 7)	Isolation	Laine	S101 - S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER 66971 7-3 n °64 - 1	P64	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 17 (Distribution 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P67	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7-3 n °67 - 1	P67	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 4 (Archives 1)	Plaque	Fibre ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER 66971 7 n°1 - 1	002ER 66971 7 n°1	Matériau - Fibreux Effritable - Gris	Positif	Présence sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 220 (Local Enedis)	Plaque plane en fibre-ciment	Plaque plane en fibre-ciment	S69	Réalisation d'un sondage		002ER				Présen
							66971				ce sur
							7-2 n				docum
							°55 - 2				ent
							-				Rappor
							002ER				tAC
							66971				ENVIR
							7-2 n				ONNE
							°55 - 4				MENT
							-				
Sous sol	Vol 220 (Local Enedis)	Plaque plane en fibre-ciment	Plaque plane en fibre-ciment	S69	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S69		002ER				Présen
							66971				ce sur
							7-2 n				docum
							°55 - 2				ent
							-				Rappor
							002ER				tAC
							66971				ENVIR
							7-2 n				ONNE
							°55 - 4				MENT
							-				
							002ER				
							66971				
							7-2 n				
							°55 - 6				
							-				
							002ER				
							66971				
							7-2 n				
							°55 - 6				
							-				

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Conduit air	Conduit métal	S53	Réalisation d'un sondage		S53 - 2				Négatif sur docum ent



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Toiture typologie 1	Vol 8 (Toiture 1)	Conduit air	Conduit métal	S53	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S53		S53 - 2				Négatif sur document
Sous sol	Vol 11 (Sous escalier)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S54	Réalisation d'un sondage		S54 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Sous sol	Vol 11 (Sous escalier)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S55	Réalisation d'un sondage		S55 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Sous sol	Vol 12 (Distribution 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S55	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S55		S55 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 13 (Local batterie 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S56	Réalisation d'un sondage		S56 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Sous sol	Vol 26 (Local cuve)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S68	Réalisation d'un sondage		002ER669717-2 n°55 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 1 (Ascenseur 1)	Cabine	Porte cabine	S3	Réalisation d'un sondage						Matière neuve contenant pas d'amiante par natureAbsence de tampon ou enduit



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 221 (Ascenseur 2)	Cabine	Parois verticales	S74	Réalisation d'un sondage		S74 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
R+4	Vol 221 (Ascenseur 2)	Cabine	Parois verticales	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
R+4	Vol 222 (Ascenseur 3)	Cabine	Parois verticales	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 223 (Ascenseur 4)	Cabine	Parois verticales	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
R+4	Vol 224 (Ascenseur 5)	Cabine	Parois verticales	S74	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S74		S74 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
R+4	Vol 204 (Salle de réunion 4)	Accès cabine	Métal	S75	Réalisation d'un sondage		S75 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+4	Vol 223 (Ascenseur 4)	Accès cabine	Métal	S75	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S75		S75 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+4	Vol 224 (Ascenseur 5)	Accès cabine	Métal	S75	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S75		S75 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+3	Vol 225 (Ascenseur 6)	Cabine	Parois verticales	S79	Réalisation d'un sondage		S79 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+3	Vol 225 (Ascenseur 6)	Cabine	Parois verticales	S79	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S79		S79 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
R+3	Vol 227 (Ascenseur 8)	Cabine	Parois verticales	S79	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S79		S79 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+3	Vol 226 (Ascenseur 7)	Cabine	Parois verticales	S79	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S79		S79 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
R+3	Vol 226 (Ascenseur 7)	Accès cabine	Métal	S82	Réalisation d'un sondage		S82 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+2	Vol 229 (Ascenseur 9)	Accès cabine	Métal	S82	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S82		S82 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+2	Vol 230 (Ascenseur 10)	Accès cabine	Métal	S82	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S82		S82 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 231 (Ascenseur 11)	Accès cabine	Métal	S82	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S82		S82 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+2	Vol 230 (Ascenseur 10)	Cabine	Parois verticales	S88	Réalisation d'un sondage		S88 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par nature
R+2	Vol 230 (Ascenseur 10)	Cabine	Parois verticales	S88	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S88		S88 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
R+2	Vol 229 (Ascenseur 9)	Cabine	Parois verticales	S88	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S88		S88 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+2	Vol 231 (Ascenseur 11)	Cabine	Parois verticales	S88	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S88		S88 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP arories PVC
R+1	Vol 232 (Ascenseur 12)	Cabine	Parois verticales	S96	Réalisation d'un sondage		S96 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP arories PVC
R+1	Vol 233 (Ascenseur 13)	Cabine	Parois verticales	S96	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S96		S96 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP arories PVC



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
R+1	Vol 234 (Ascenseur 14)	Cabine	Parois verticales	S96	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S96		S96 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
R+1	Vol 235 (Ascenseur 15)	Cabine	Parois verticales	S96	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S96		S96 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
RDC	Vol 56 (Cage ascenseur 2)	Cabine	Parois verticales	S107	Réalisation d'un sondage		S107 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 56 (Cage ascenseur 2)	Cabine	Parois verticales	S107	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S107		S107 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
RDC	Vol 58 (Cage ascenseur 3)	Cabine	Parois verticales	S107	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S107		S107 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC
RDC	Vol 62 (Cage ascenseur 4)	Cabine	Parois verticales	S107	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S107		S107 - 1				Materia u ne conten ant pas d'amia nte par natureP aroies PVC



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Ascenseurs et monte charges

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
RDC	Vol 50 (Cage ascenseur 1)	Cabine	Parois verticales	S107	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S107		S107 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureP arois PVC

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Sous sol	Vol 47 (Distribution 4)	Passage de cables	Métallique	S111	Réalisation d'un sondage		S111 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Sous sol							
002ER66971 7 n°1	Plaque	Matériau - Fibreux - Effritable - Gris	Vol 4 (Archives 1)	1,67 m		,17 m²	
002ER66971 7 n°5	Porte coupe-feu	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Vert / Gris	Vol 2 (Parking 1)	,2 m			
002ER66971 7 n°6	Porte coupe-feu	Matériau / Vermiculite - Dur Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Multicolore	Vol 2 (Parking 1)	2,86 m			
S54	Conduit air	Conduit en fibres-cimen t	Vol 11 (Sous escalier)	1,18 m			
S55	Conduit air	Conduit en fibres-cimen t	Vol 11 (Sous escalier)	1,12 m			
S56	Conduit air	Conduit en fibres-cimen t	Vol 13 (Local batterie 1)	,49 m			
S68	Conduit air	Conduit en fibres-cimen t	Vol 26 (Local cuve)	2,01 m		,25 m²	
S69	Plaque plane en fibre-ciment	Plaque plane en fibre-ciment	Vol 220 (Local Enedis)	4,08 m			

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 2 - MPCA Revêtement de sol
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous sol	Sous sol - Périmètre d'intervention 3 - MPCA Revêtement de sol
	Plan repérage typologie des toitures	Plan repérage typologie des toitures - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture typologie 1	Toiture typologie 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture typologie 2	Toiture typologie 2 - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture typologie 3	Toiture typologie 3 - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture typologie 4	Toiture typologie 4 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade	Façade - Plan de repérage - Actions menées
	Façade	Façade - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade	Façade - MPCA Façades
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+4	R+4 - Plan de repérage - Actions menées
	R+5	R+5 - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES	Référence: 002ER669717-3
--	-------------------------------------

Référence:
002ER669717-3

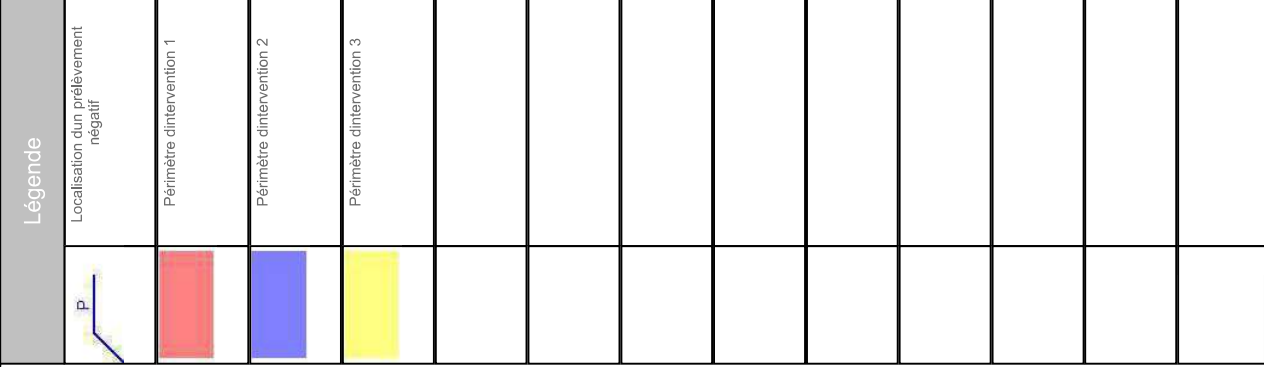


Technicien intervenant
PRANGERE GEOFFREY

Sous Sol - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées

Référence:
002ER669717-3


Légende	
	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement négatif
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

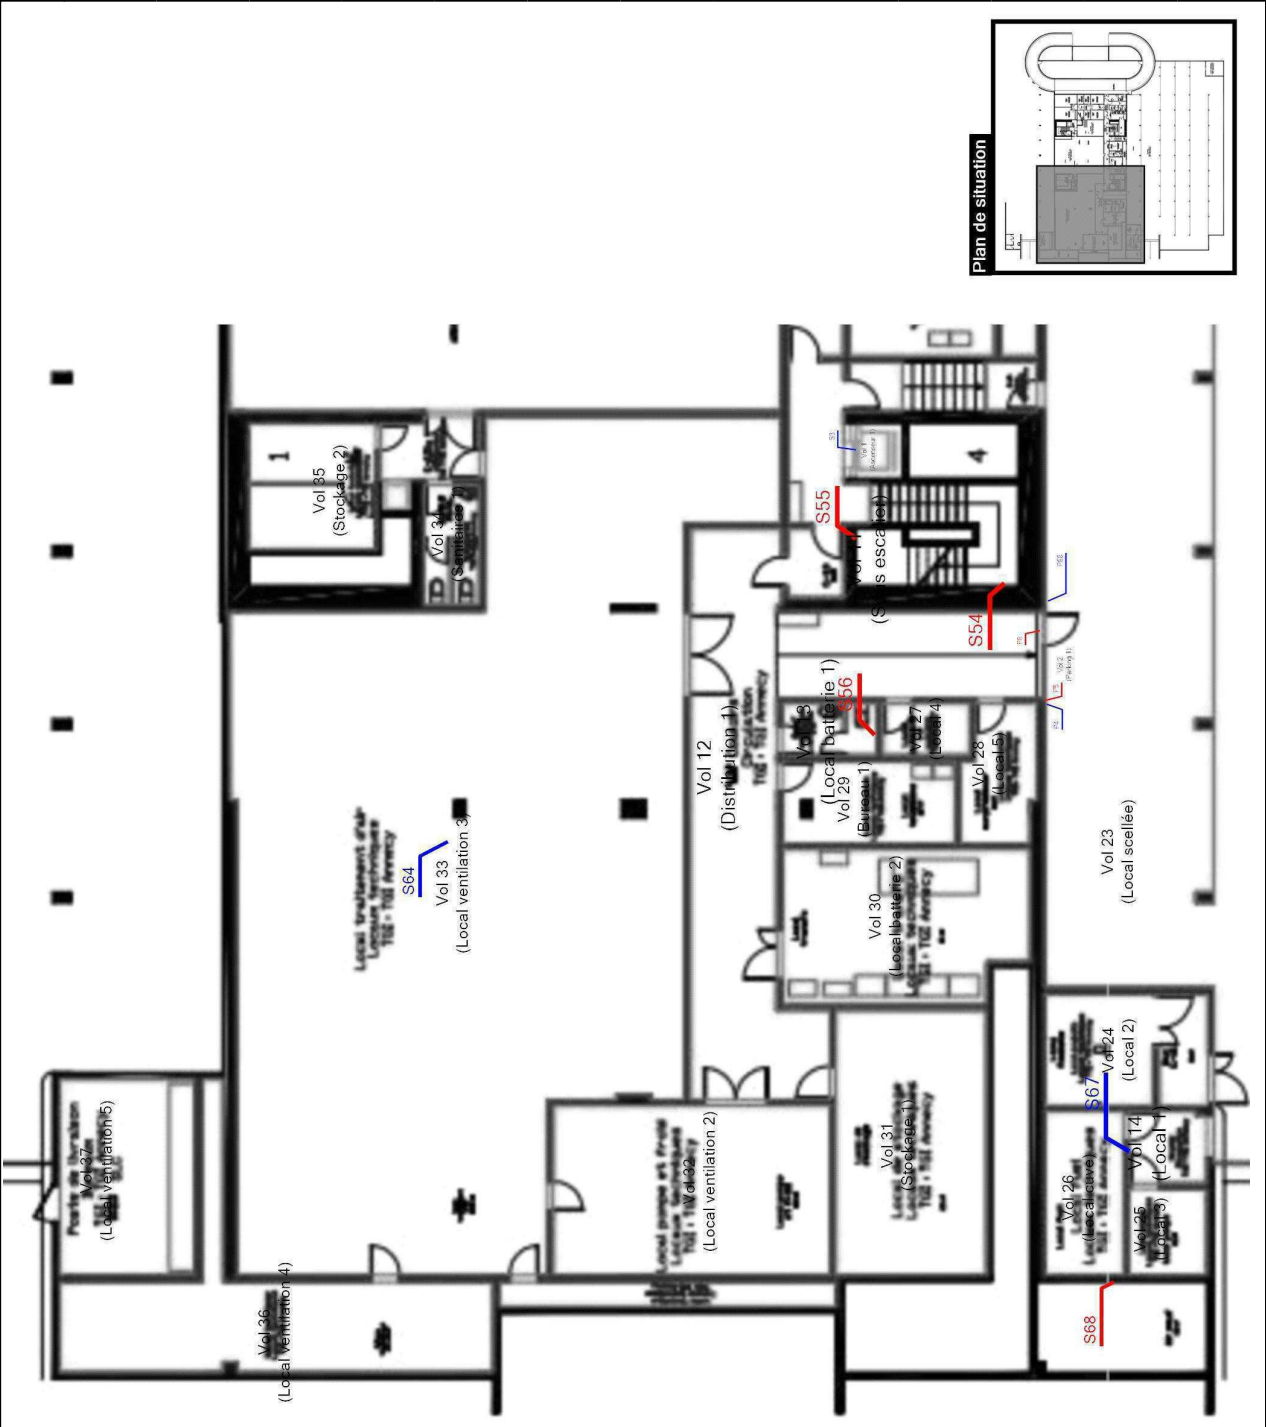

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	Palais de Justice d'Annecy	09/02/2026	PRANGERE GEOFFREY

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS	Référence: 002ER669717-3
---	-----------------------------


Référence:
002ER669717-3

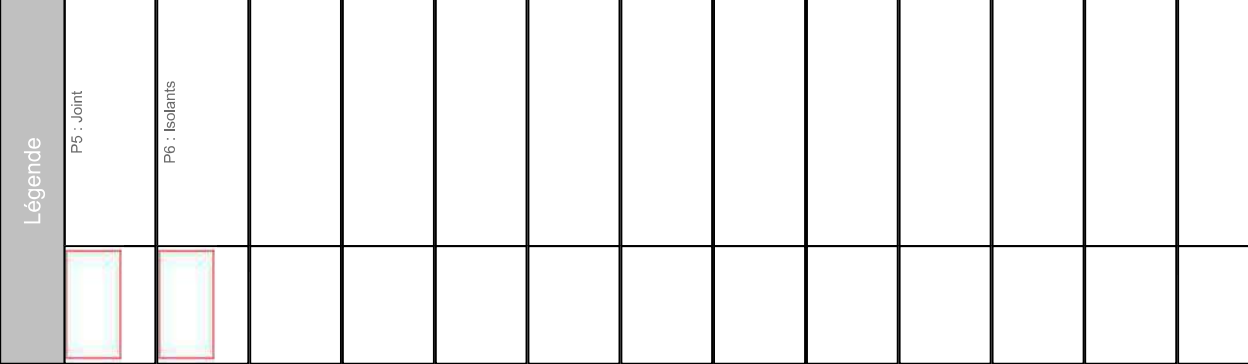

Technicien intervenant	PRANGERE GEOFFREY
------------------------	-------------------


Sous Sol - Périmètre Intervention 2 - Actions Menées

Référence:
002ER669717-3

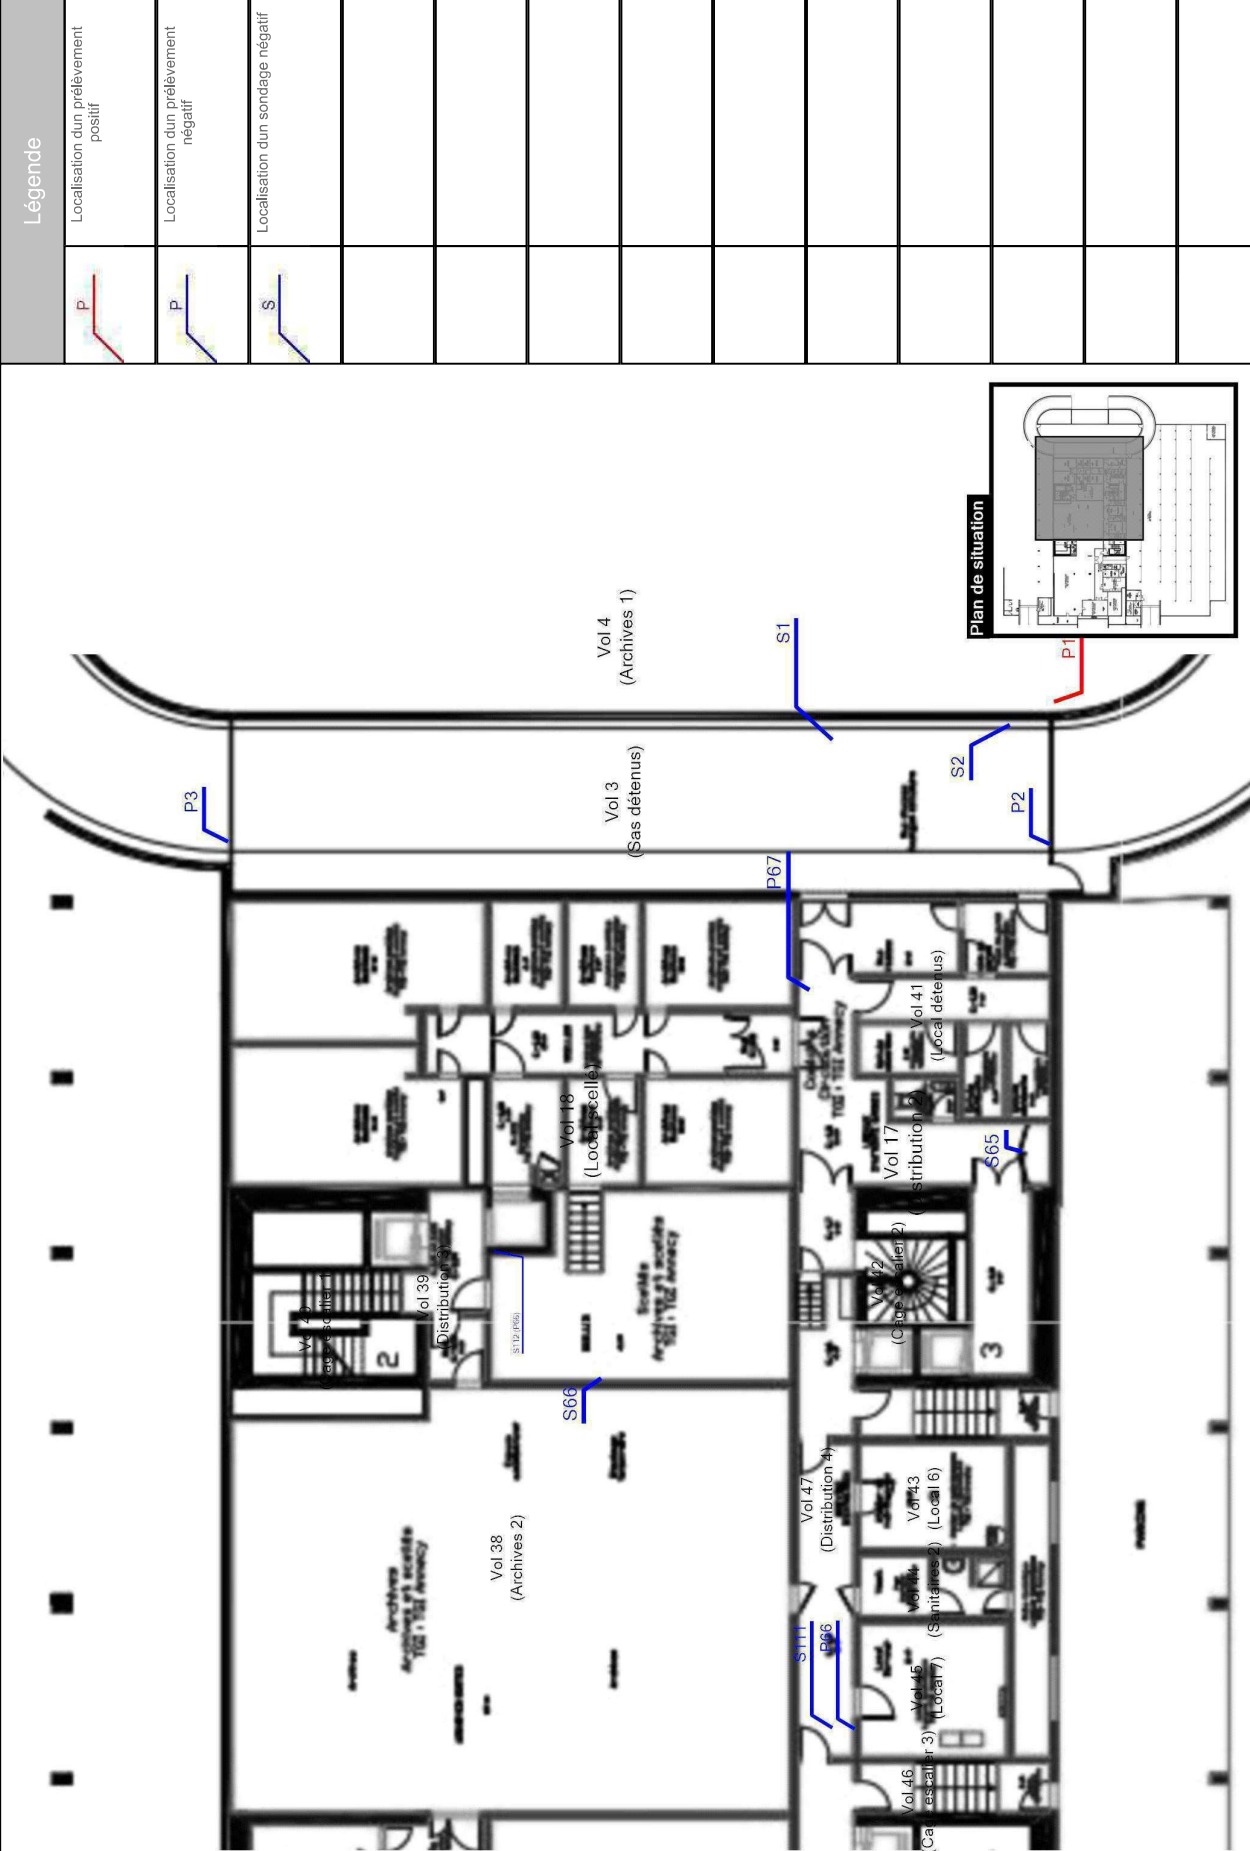

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER669717-3

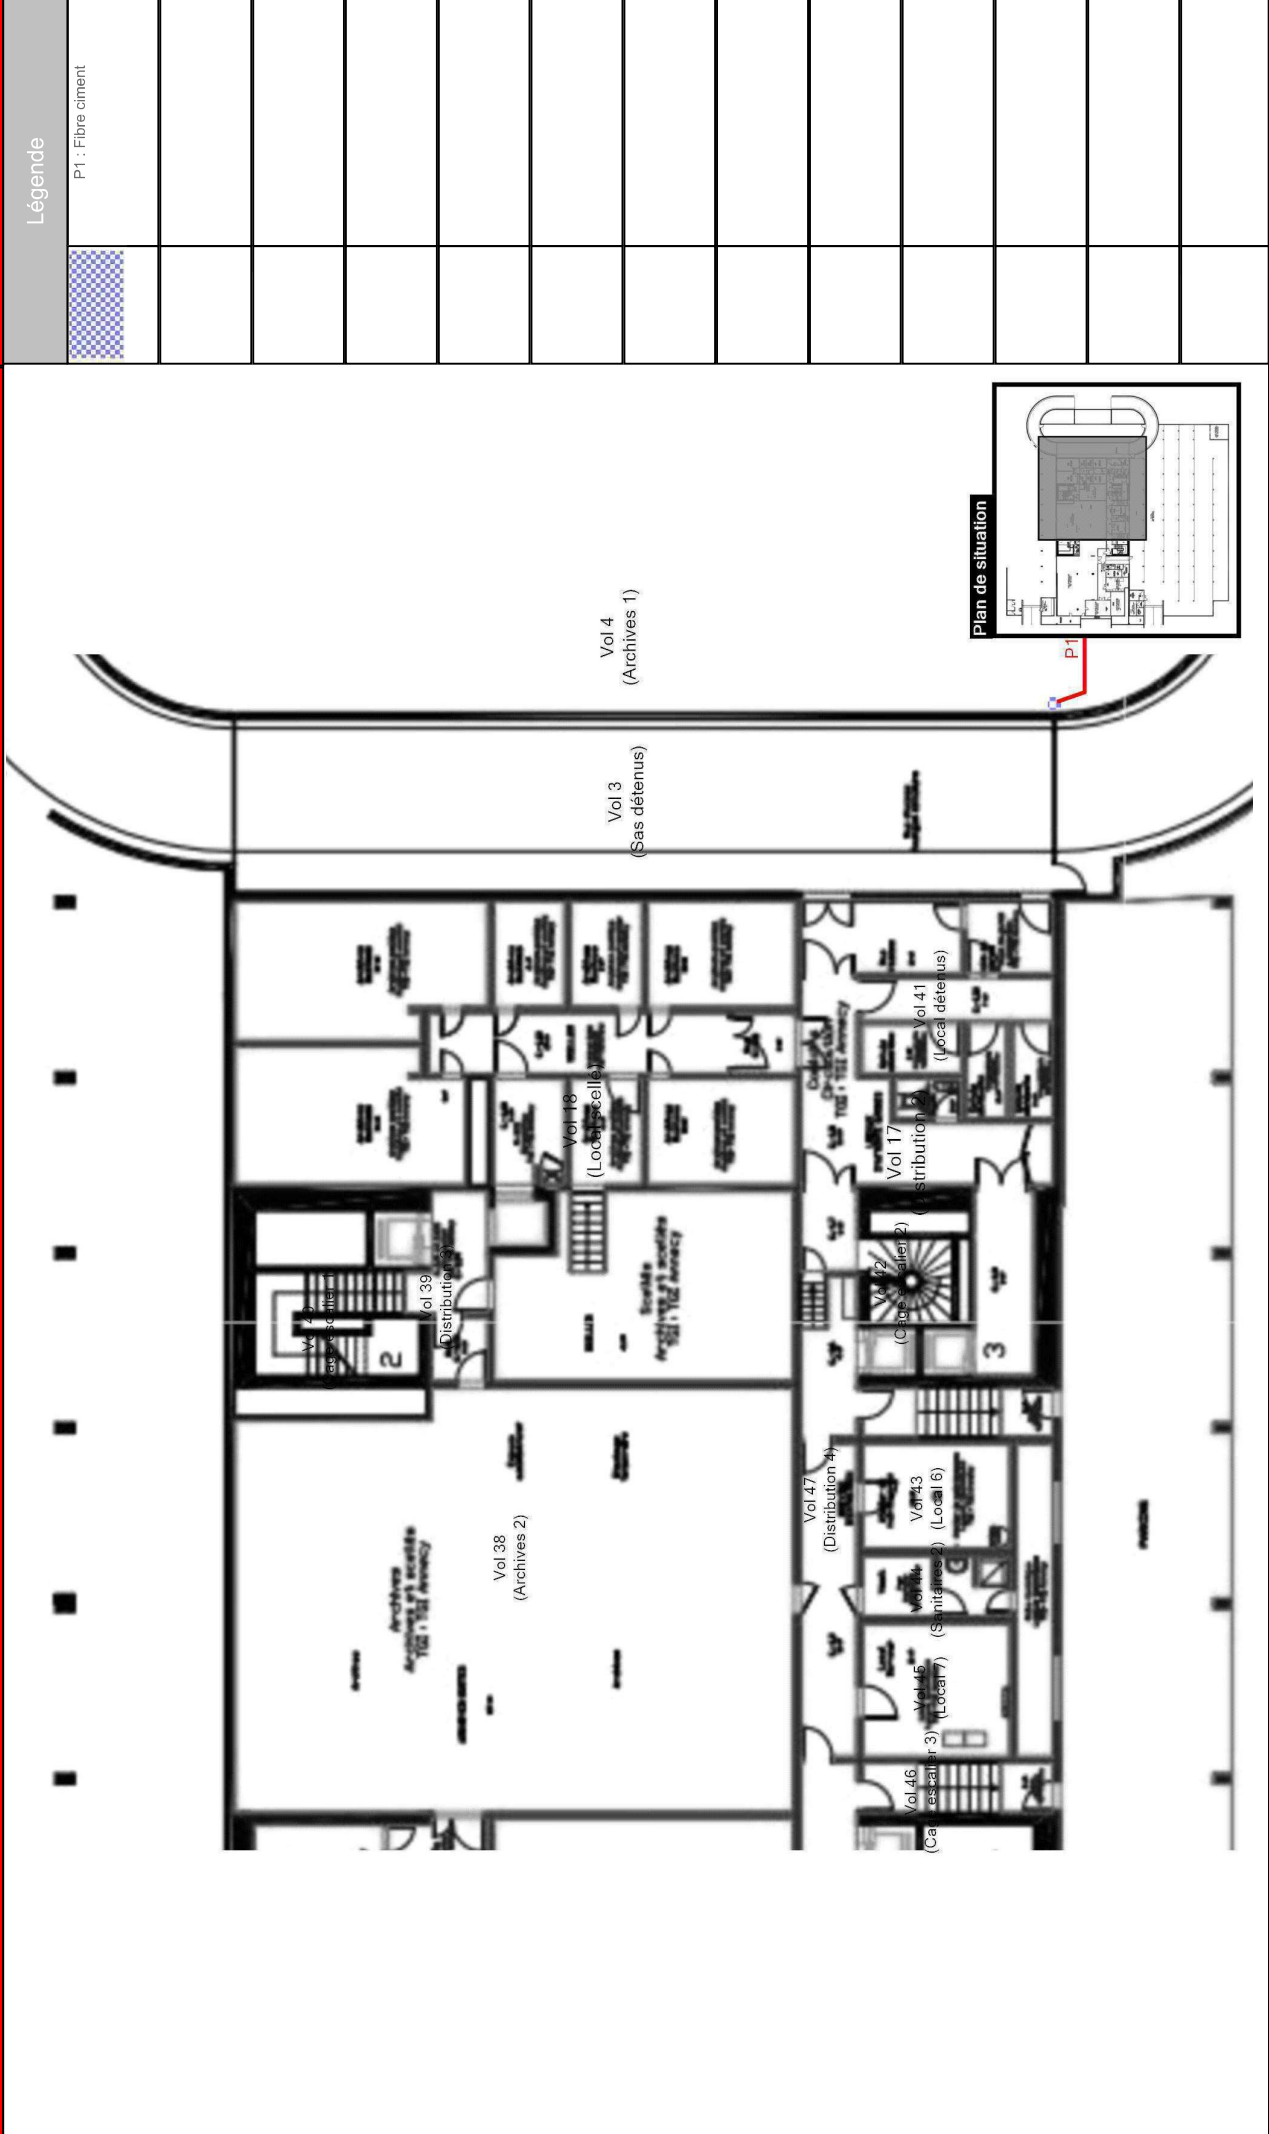


Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY		Palais de Justice d'Annecy	09/02/2026	PRANGERE GEOFFREY

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - ACTIONS MENÉES	Référence: 002ER669717-3
--	-----------------------------

Légende


Localisation dun sondage positif

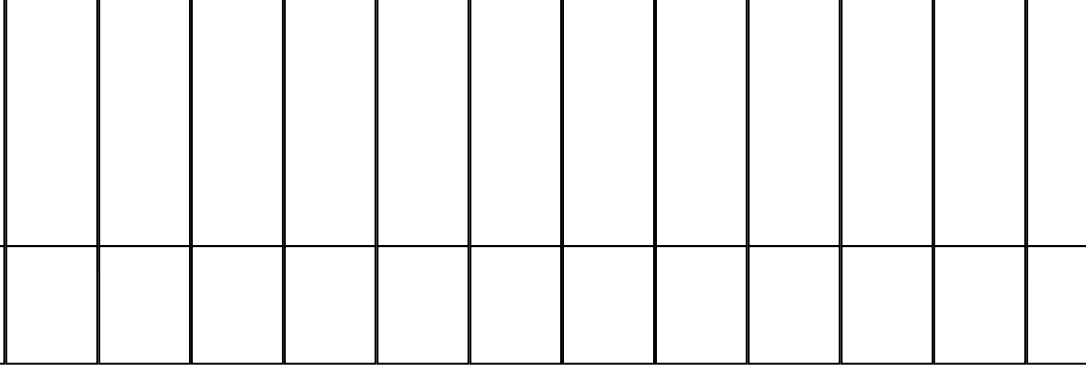

Technicien intervenant	PRANGERE GEOFFREY
------------------------	-------------------

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL


Référence:
002ER669717-3

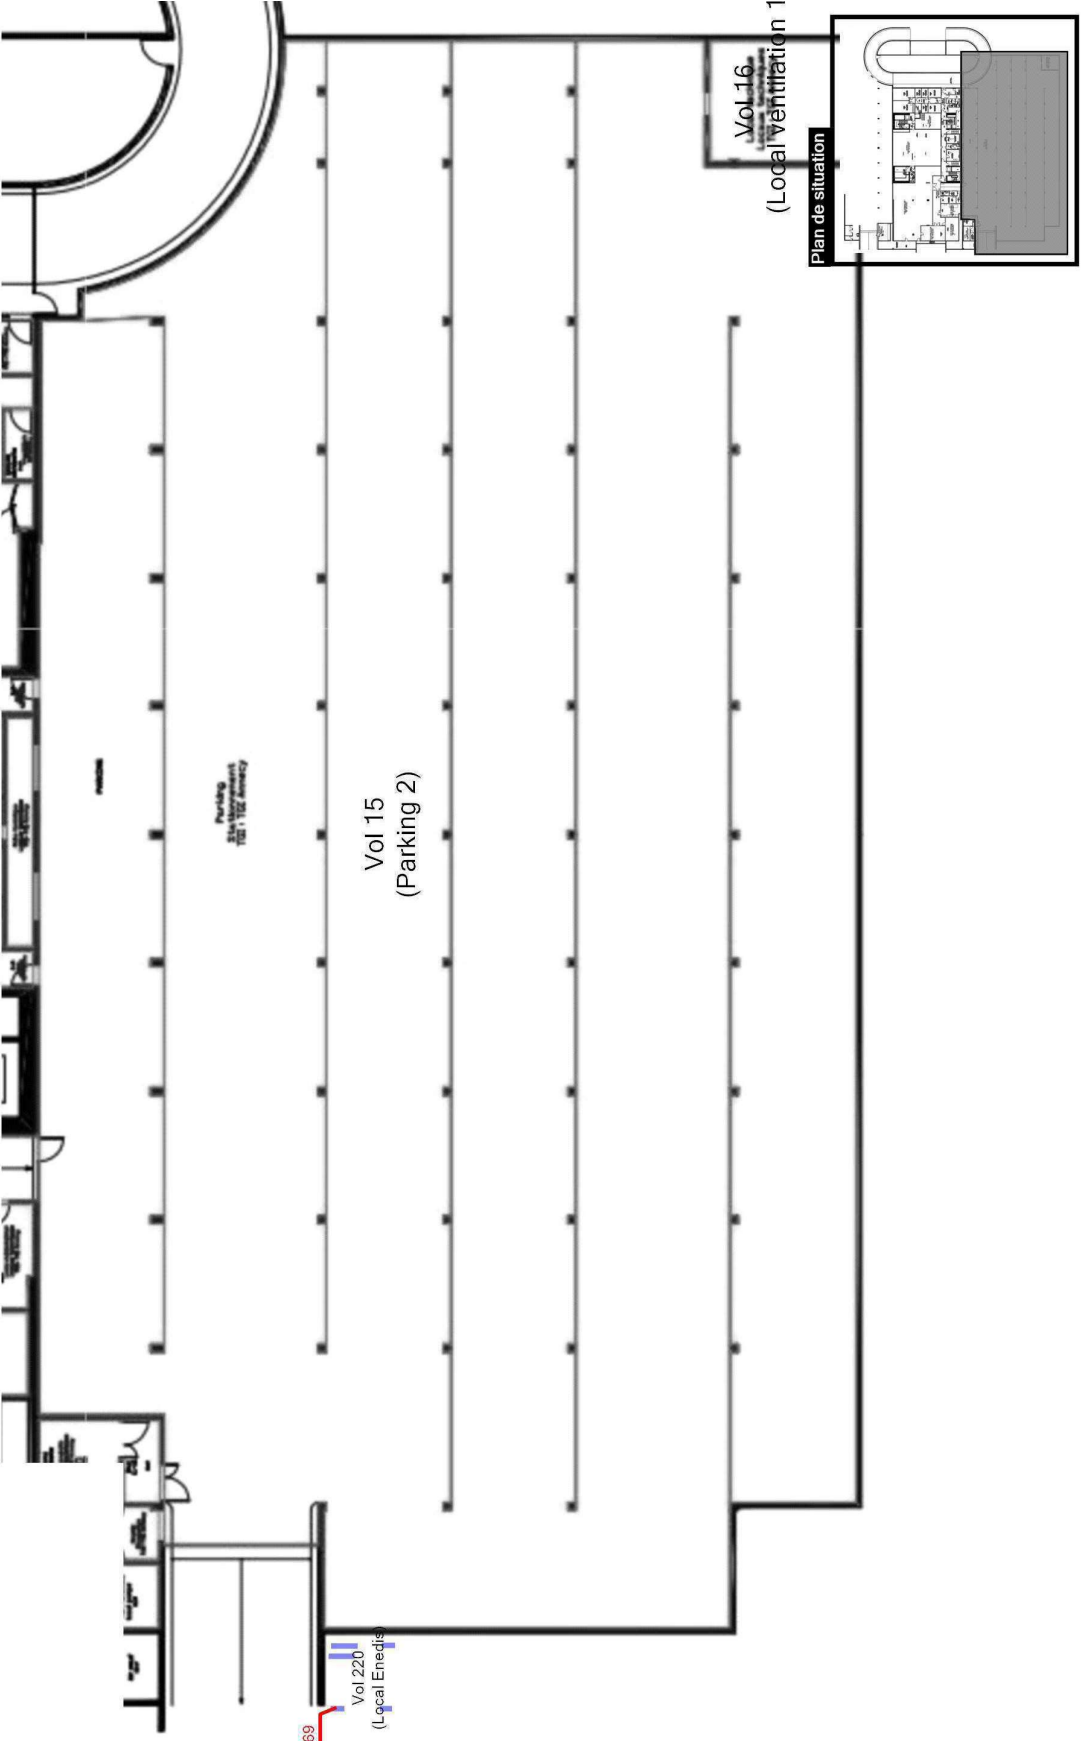Légende		Technicien intervenant
	S69: Plaque plane en fibre-ciment	
		Date intervention
		09/02/2026
		Désignation
		Palais de Justice d'Amcey
		Adresse du bien
		51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY
		

PLAN REPÉRAGE TYPOLOGIE DES TOITURES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER669717-3

Légende	

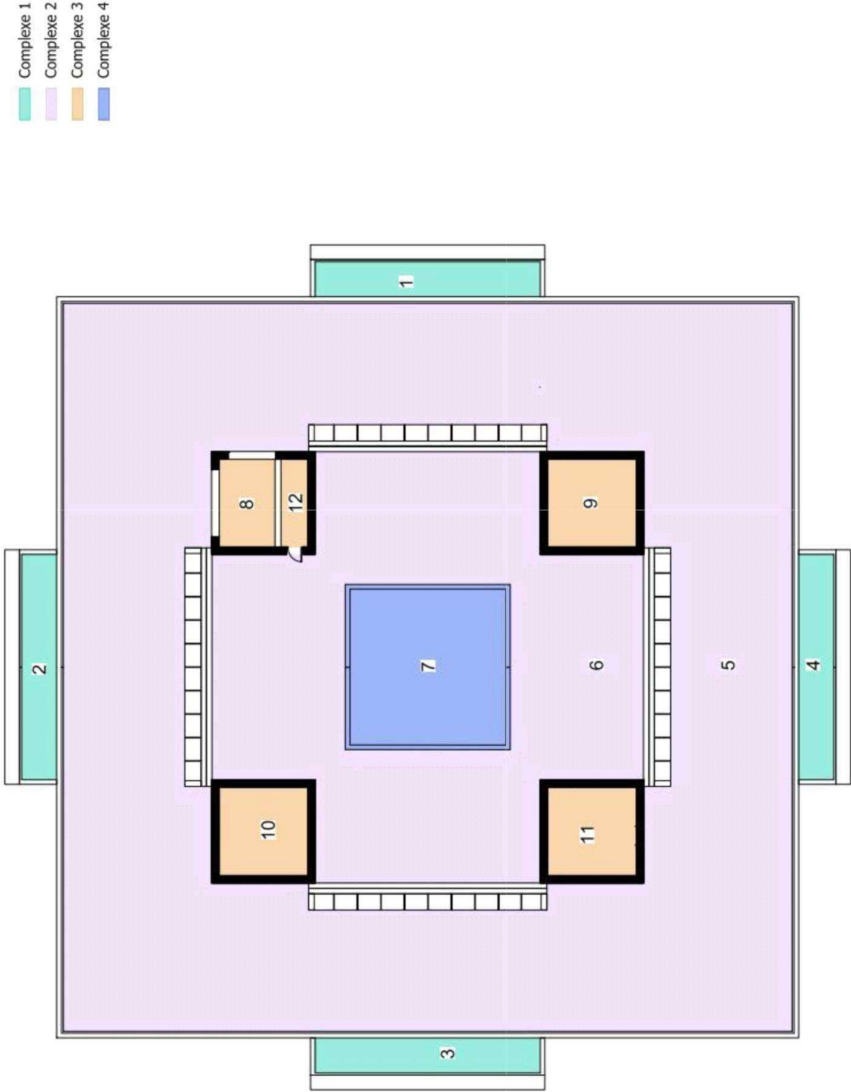


 AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48	Adresse du bien 51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	Désignation Palais de Justice d'Amey	Date intervention 09/02/2026	Technicien intervenant PRANGERE GEOFFREY

TOITURE TYPOLOGIE 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002ER669717-3

Légende	
	Localisation d'un prélèvement négatif
	Localisation d'un sondage négatif

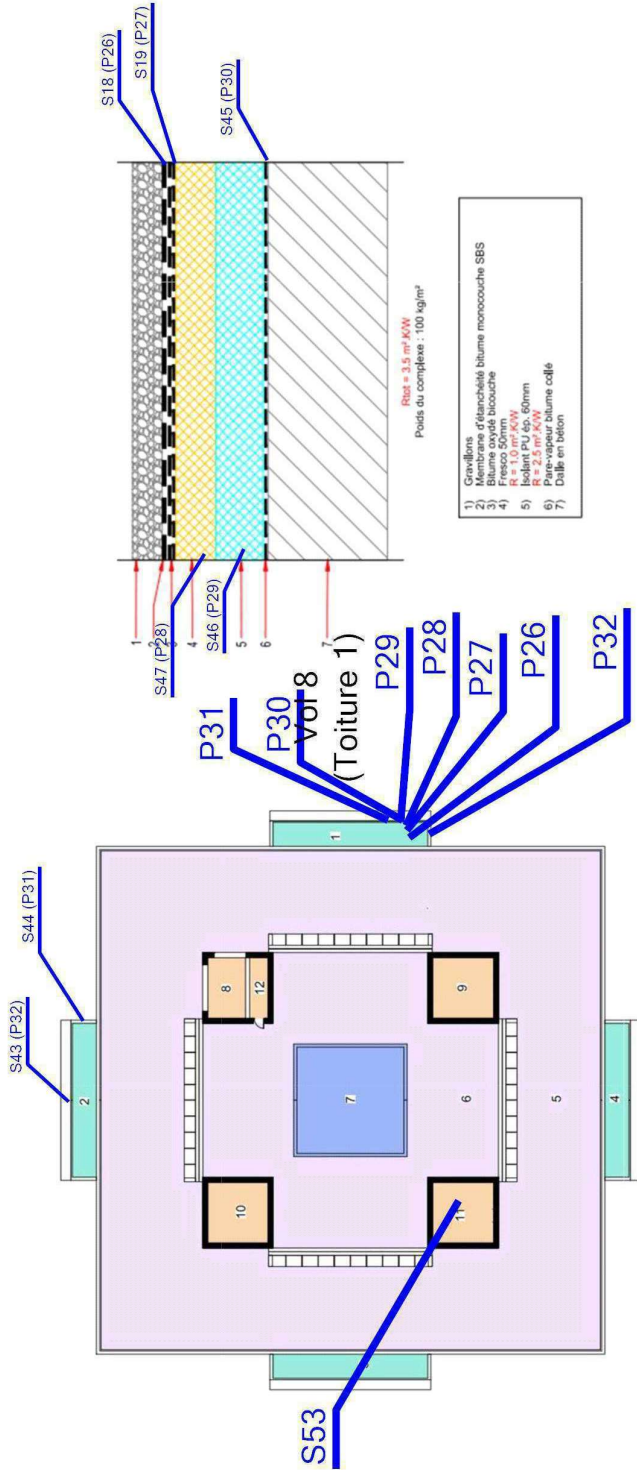

	Adresse du bien 51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	Désignation Palais de Justice d'Annecy	Date intervention 09/02/2026	Technicien intervenant PRANGERE GEOFFREY

Légende	
	Localisation d'un prélèvement négatif
	Localisation d'un sondage négatif

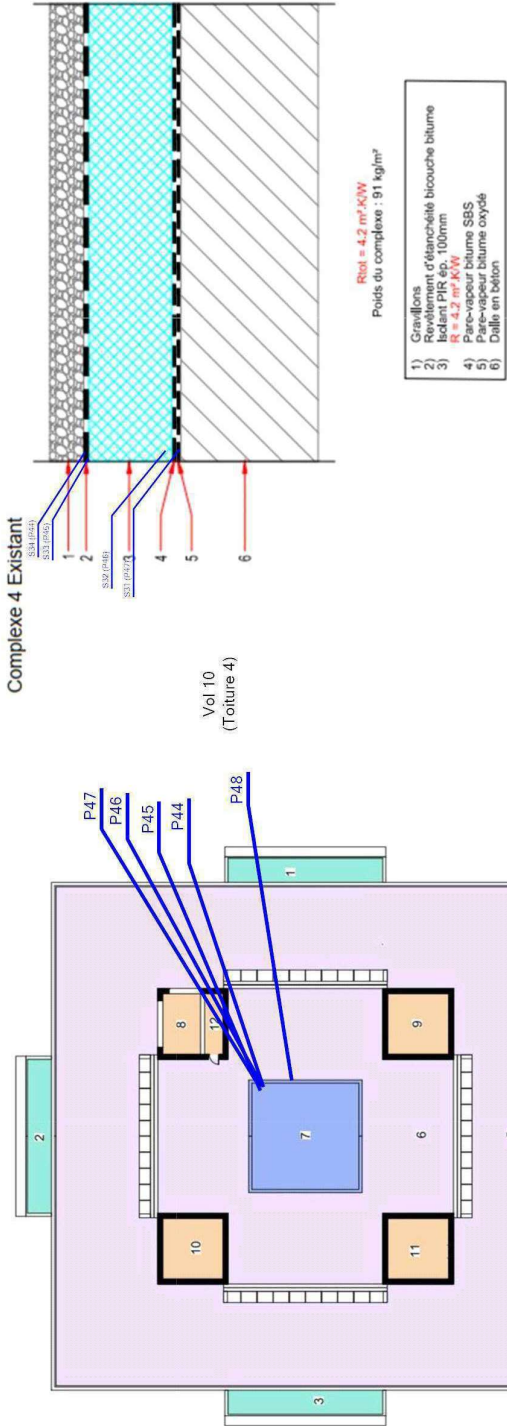


	Adresse du bien 51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	Désignation Palais de Justice d'Annecy	Date intervention 09/02/2026	Technicien intervenant PRANGERE GEOFFREY

FAÇADE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER669717-3

Légende	
	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement négatif
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

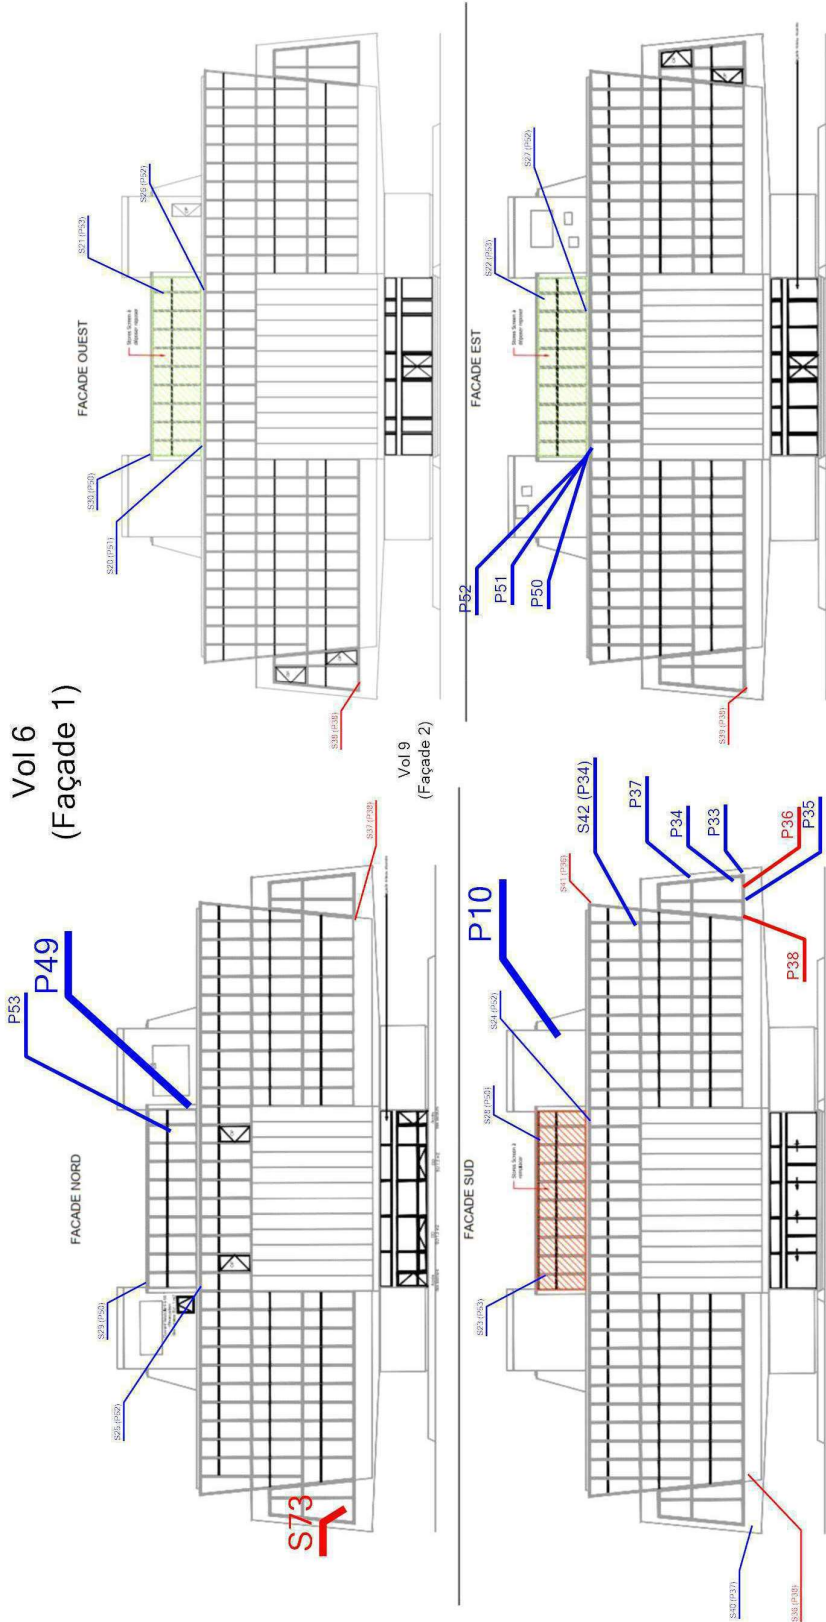

	Adresse du bien 51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	Désignation Palais de Justice d'Amnecy	Date intervention 09/02/2026	Technicien intervenant PRANGERE GEOFFREY

FAÇADE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES	Référence: 002ER669717-3
--	-------------------------------------

Référence:
002ER669717-3

[illegible]


FAÇADE - MPCA FAÇADES	Référence: 002ER669717-3
-----------------------	-----------------------------

Référence:
002ER669717-3

[illegible]

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES	Référence: 002ER669717-3
---	-----------------------------

Référence:
002ER669717-3

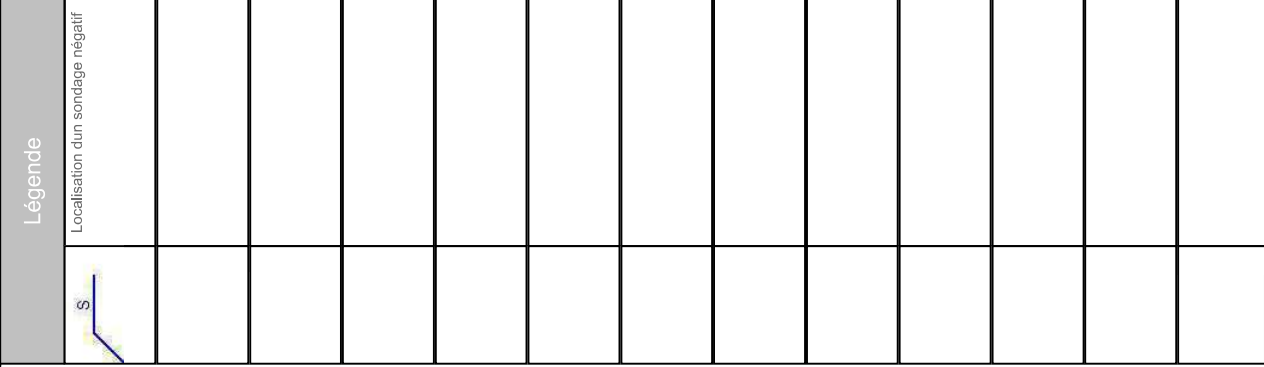

Technicien intervenant	PRANGERE GEOFFREY
------------------------	-------------------

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES	Référence: 002ER669717-3
---	-----------------------------

Légende

Localisation d'un prélèvement négatif

Localisation du sondage négatif	5
---------------------------------	---

[illegible]

--	--


--	--

--	--

--	--

--	--

Technicien intervenant
PRANGERE GEOFFREY

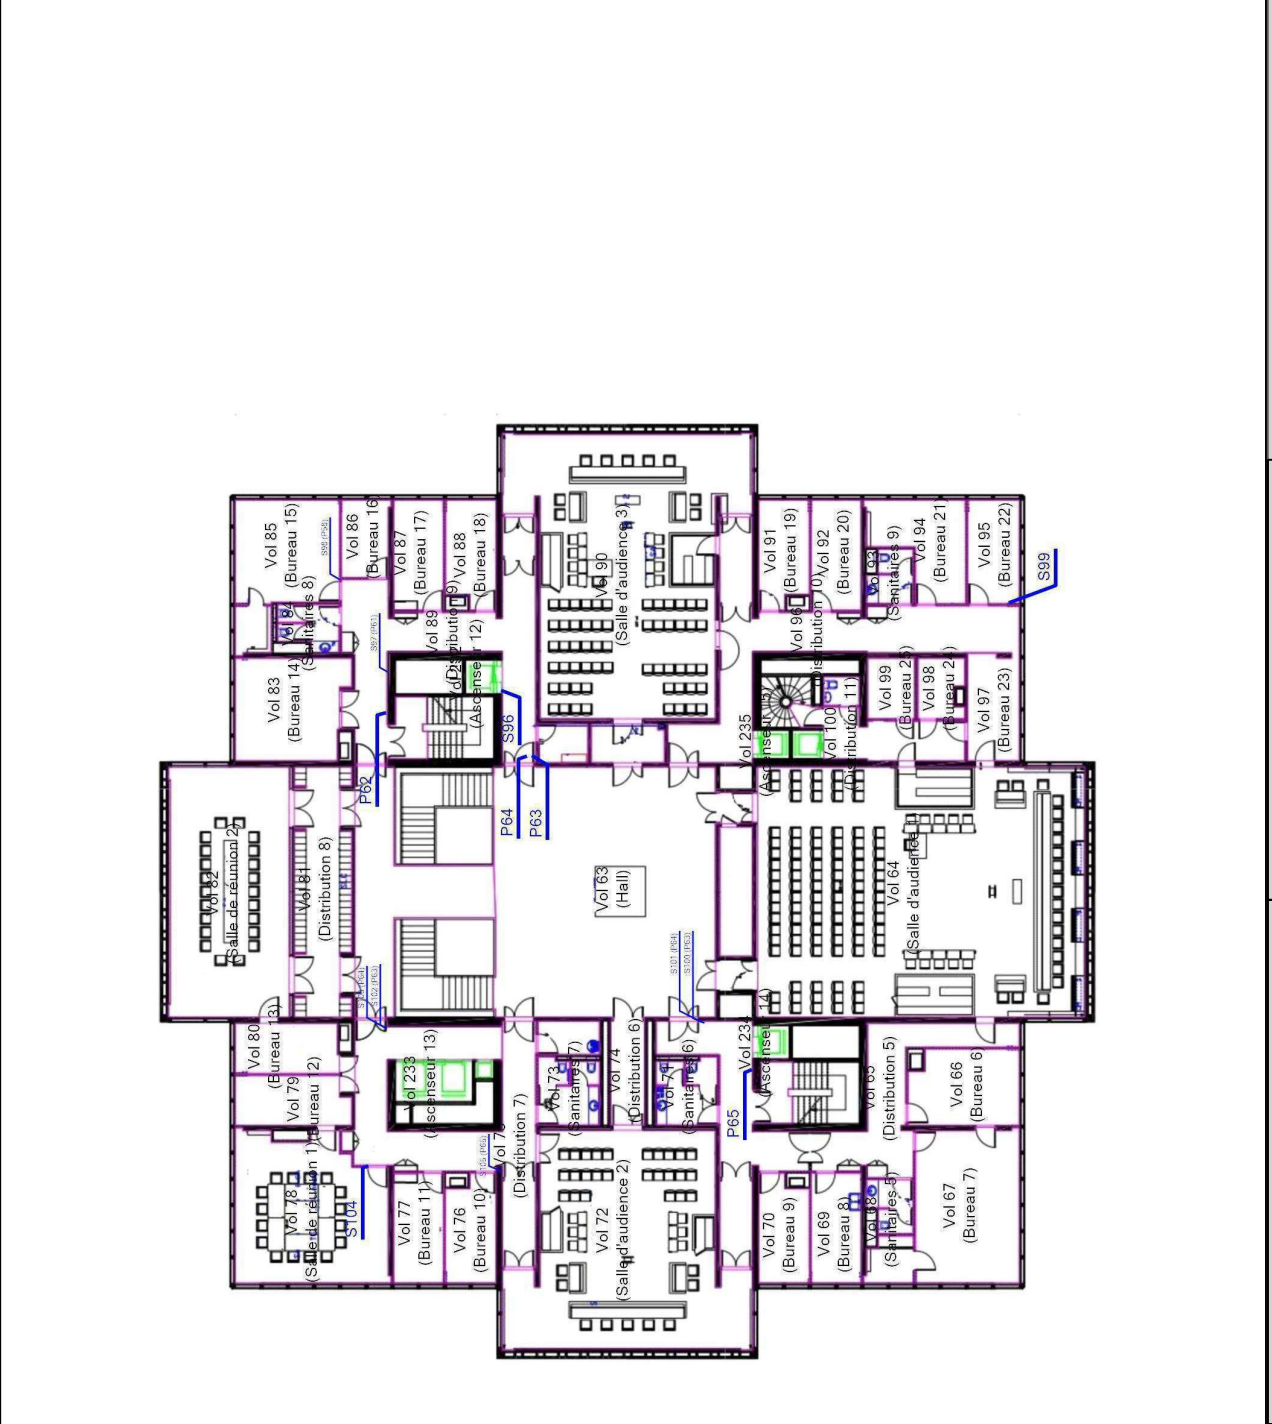

Date intervention
09/02/2026



Désignation
Palais de Justice d'Annecy

Adresse du bien	51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY
-----------------	----------------------------------



R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES	Référence: 002ER669717-3
--	-----------------------------

Légende

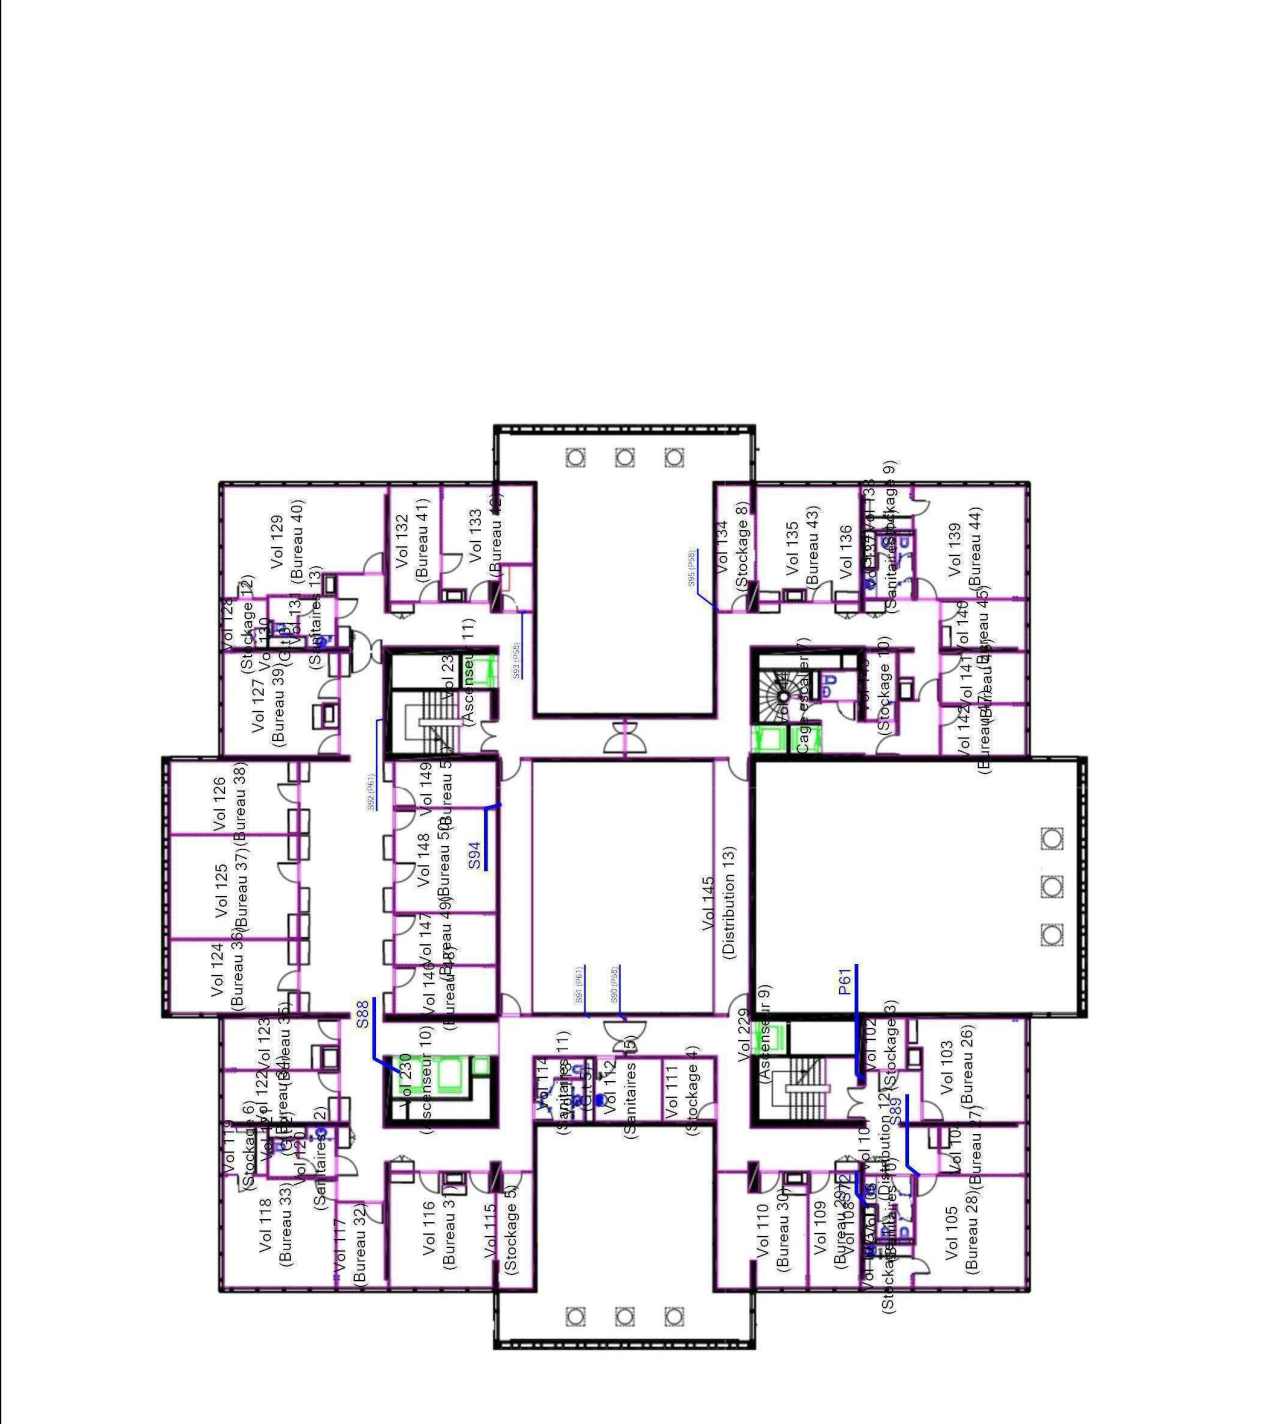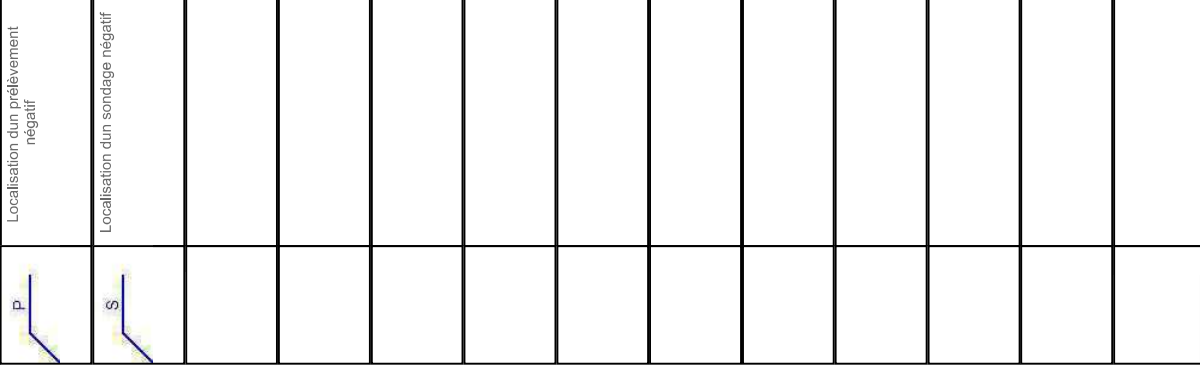

Technicien intervenant
PRANGERE GEOFFREY

Date intervention	09/02/2026
-------------------	------------

Désignation
Palais de Justice d'Anney

Adresse du bien	51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY
-----------------	----------------------------------

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES	Référence: 002ER669717-3
---	-----------------------------

Légende

Localisation d'un prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

	Volume non visité
---	-------------------

--	--


--	--

--	--

--	--

Technicien intervenant

PRANGERE GEOFFREY

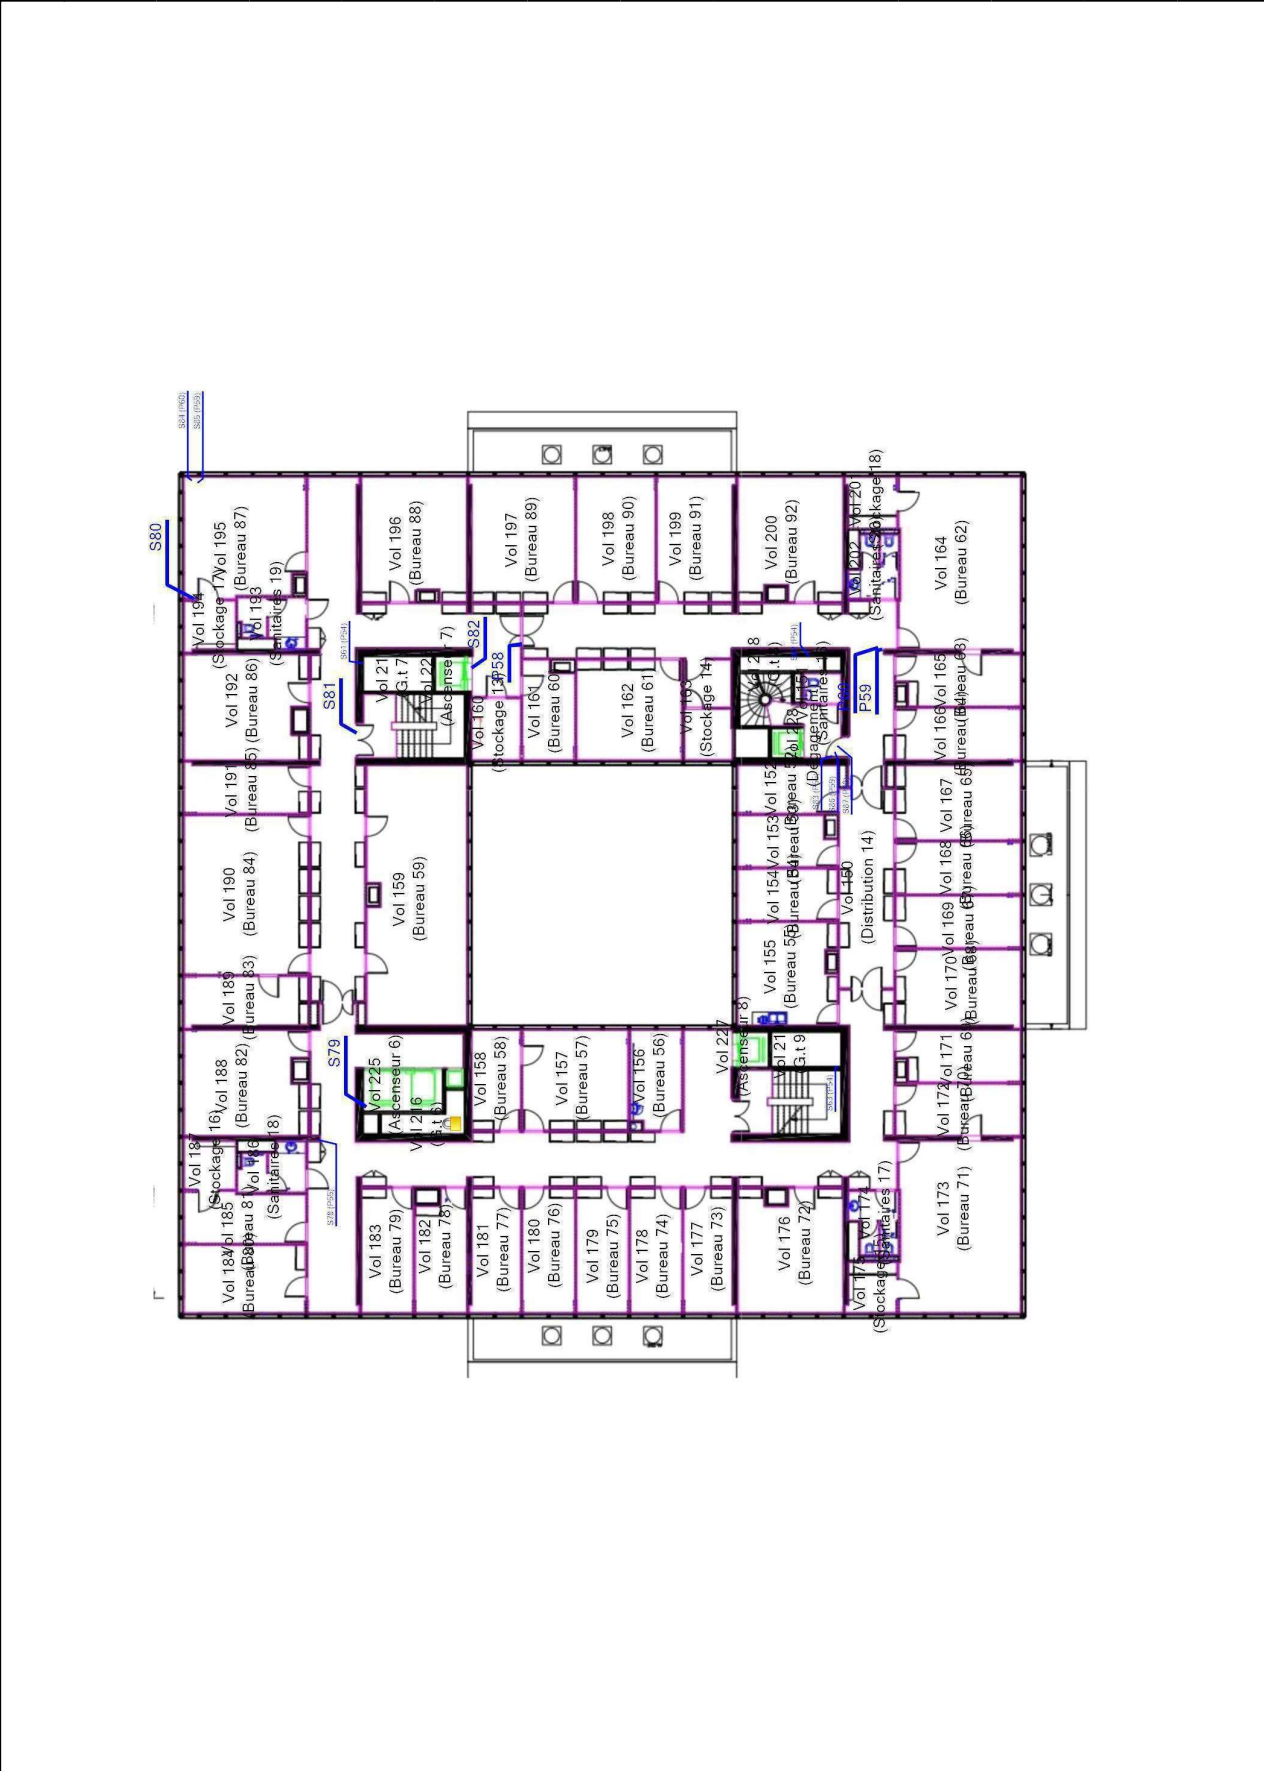


Désignation
Palais de Justice d'Annecy

	Date intervention	Technicien intervenant
	09/02/2026	PRANGERE GEOFFREY

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES	Référence: 002ER669717-3
---	-----------------------------


Référence:
002ER669717-3

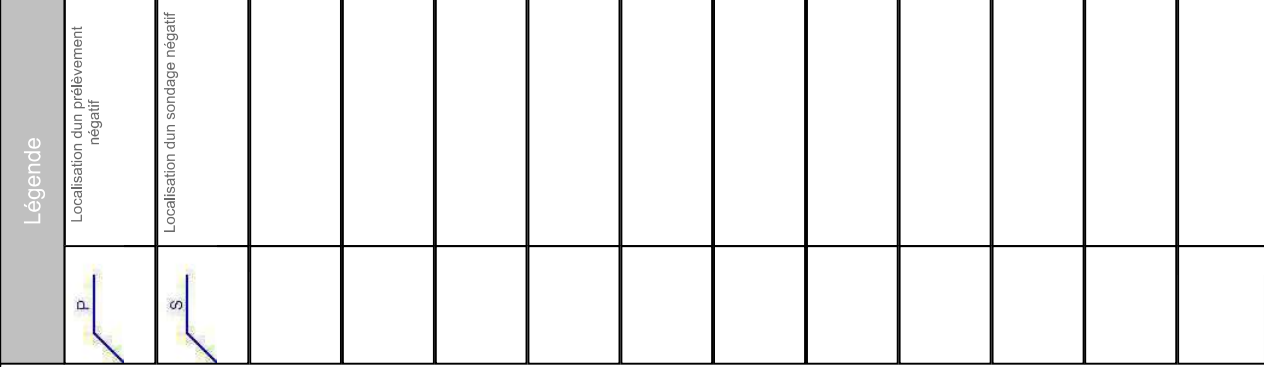

Technicien intervenant
PRANGERE GEOFFREY

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES	Référence: 002ER669717-3
---	-----------------------------

Référence:
002ER669717-3

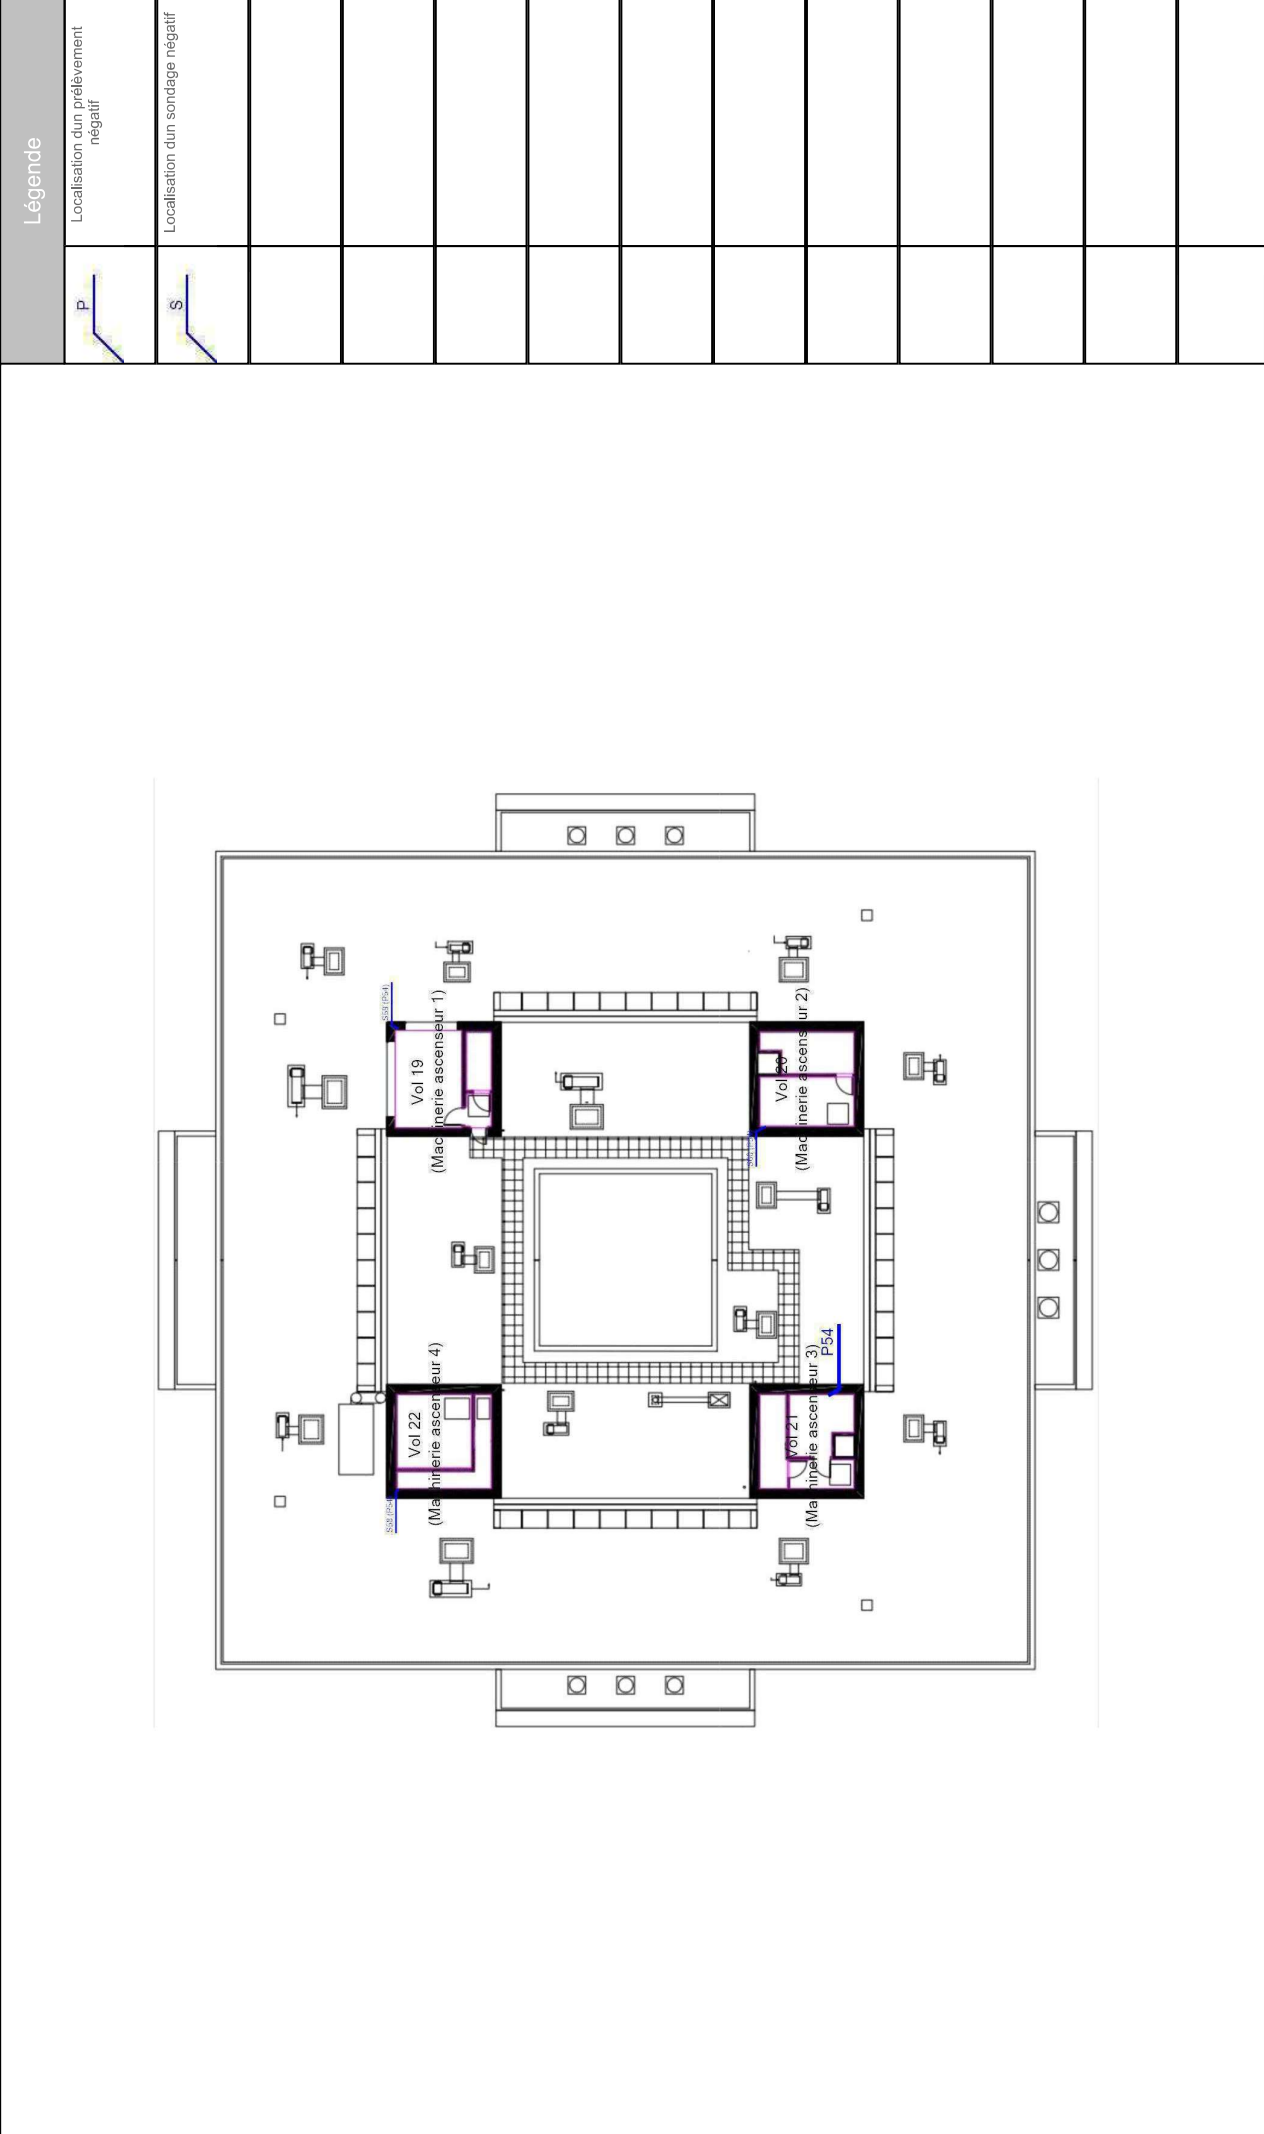

 ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	Palais de Justice d'Annecy	09/02/2026	PRANGERE GEOFFREY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER669717-1 n°10 - 1 (P10)	Façade - Vol 6 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°33 - 1 (P33)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°34 - 3 (P34)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°34 - 2 (P34)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°34 - 1 (P34)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°35 - 1 (P35)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°36 - 1 (P36)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement positif
002ER669717-1 n°37 - 1 (P37)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°38 - 1 (P38)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement positif
002ER669717-1 n°49 - 1 (P49)	Façade - Vol 6 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°50 - 1 (P50)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°51 - 1 (P51)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°52 - 1 (P52)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°53 - 1 (P53)	Façade - Vol 9 (Façade 2)	Prélèvement négatif
S73 - 2 (S73)	Façade - Vol 6 (Façade 1)	Présence sur présentation de documents
S96 - 1 (S96)	R+1 - Vol 232 (Ascenseur 12)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER669717-3 n°62 - 1 (P62)	R+1 - Vol 89 (Distribution 9)	Prélèvement négatif
002ER669717-3 n°63 - 1 (P63)	R+1 - Vol 89 (Distribution 9)	Prélèvement négatif
002ER669717-3 n°64 - 1 (P64)	R+1 - Vol 89 (Distribution 9)	Prélèvement négatif
S99 - 1 (S99)	R+1 - Vol 96 (Distribution 10)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER669717-3 n°65 - 1 (P65)	R+1 - Vol 234 (Ascenseur 14)	Prélèvement négatif
S104 - 1 (S104)	R+1 - Vol 75 (Distribution 7)	Absence : pas d'amiante par nature
S88 - 1 (S88)	R+2 - Vol 230 (Ascenseur 10)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER669717-3 n°61 - 1 (P61)	R+2 - Vol 101 (Distribution 12)	Prélèvement négatif
S89 - 1 (S89)	R+2 - Vol 101 (Distribution 12)	Absence : pas d'amiante par nature
S94 - 1 (S94)	R+2 - Vol 145 (Distribution 13)	Absence : pas d'amiante par nature
S79 - 1 (S79)	R+3 - Vol 225 (Ascenseur 6)	Absence : pas d'amiante par nature

S80 - 1 (S80)	R+3 - Vol 195 (Bureau 87)	Absence : pas d'amiante par nature
S81 - 1 (S81)	R+3 - Vol 150 (Distribution 14)	Absence : pas d'amiante par nature
S82 - 1 (S82)	R+3 - Vol 226 (Ascenseur 7)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER669717-3 n°58 - 1 (P58)	R+3 - Vol 150 (Distribution 14)	Prélèvement négatif
002ER669717-3 n°59 - 1 (P59)	R+3 - Vol 150 (Distribution 14)	Prélèvement négatif
002ER669717-3 n°60 - 1 (P60)	R+3 - Vol 150 (Distribution 14)	Prélèvement négatif
S74 - 1 (S74)	R+4 - Vol 221 (Ascenseur 2)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER669717-3 n°55 - 1 (P55)	R+4 - Vol 215 (Distribution 15)	Prélèvement négatif
S75 - 1 (S75)	R+4 - Vol 204 (Salle de réunion 4)	Absence : pas d'amiante par nature
S77 - 1 (S77)	R+4 - Vol 208 (Bureau 93)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER669717-3 n°56 - 1 (P56)	R+4 - Vol 215 (Distribution 15)	Prélèvement négatif
002ER669717-3 n°57 - 1 (P57)	R+4 - Vol 215 (Distribution 15)	Prélèvement négatif
002ER669717-2 n°54 - 4 (P54)	R+5 - Vol 21 (Machinerie ascenseur 3)	Prélèvement négatif
S107 - 1 (S107)	RDC - Vol 56 (Cage ascenseur 2)	Absence : pas d'amiante par nature
S108 - 1 (S108)	RDC - Vol 49 (Accueil)	Absence : pas d'amiante par nature
S110 - 1 (S110)	RDC - Vol 49 (Accueil)	Absence : pas d'amiante par nature
S1 - 1 (S1)	Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)	Absence : pas d'amiante par nature
S2 - 1 (S2)	Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER669717 n°1 - 1 (P1)	Sous sol - Vol 4 (Archives 1)	Prélèvement positif
002ER669717 n°2 - 1 (P2)	Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)	Prélèvement négatif
002ER669717 n°3 - 1 (P3)	Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)	Prélèvement négatif
002ER669717 n°4 - 1 (P4)	Sous sol - Vol 2 (Parking 1)	Prélèvement négatif
002ER669717 n°5 - 1 (P5)	Sous sol - Vol 2 (Parking 1)	Prélèvement positif
002ER669717 n°6 - 1 (P6)	Sous sol - Vol 2 (Parking 1)	Prélèvement positif
S54 - 2 (S54)	Sous sol - Vol 11 (Sous escalier)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S55 - 2 (S55)	Sous sol - Vol 11 (Sous escalier)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S56 - 2 (S56)	Sous sol - Vol 13 (Local batterie 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002ER669717-2 n°55 - 1 (S68)	Sous sol - Vol 26 (Local cuve)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002ER669717-2 n°55 - 2 (S69)	Sous sol - Vol 220 (Local Enedis)	Présence sur présentation de documents
002ER669717-2 n°55 - 4 (S69)	Sous sol - Vol 220 (Local Enedis)	Présence sur présentation de documents

002ER669717-2 n°55 - 6 (S69)	Sous sol - Vol 220 (Local Enedis)	Présence sur présentation de documents
002ER669717-3 n°66 - 1 (P66)	Sous sol - Vol 47 (Distribution 4)	Prélèvement négatif
S111 - 1 (S111)	Sous sol - Vol 47 (Distribution 4)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER669717-3 n°67 - 1 (P67)	Sous sol - Vol 17 (Distribution 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-3 n°68 - 1 (P68)	Sous sol - Vol 2 (Parking 1)	Prélèvement négatif
002ER669717-3 n°69 - 1 (P69)	Sous sol - Vol 236 (Accès sous-sol)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°26 - 1 (P26)	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°27 - 1 (P27)	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°28 - 1 (P28)	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°29 - 1 (P29)	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°30 - 1 (P30)	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°30 - 2 (P30)	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°31 - 1 (P31)	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°32 - 1 (P32)	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)	Prélèvement négatif
S53 - 2 (S53)	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)	Absence sur présentation de documents
002ER669717-1 n°7 - 1 (P7)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°8 - 1 (P8)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°9 - 1 (P9)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°11 - 1 (P11)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°12 - 1 (P12)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°13 - 1 (P13)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°14 - 1 (P14)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°15 - 1 (P15)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°16 - 1 (P16)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°17 - 1 (P17)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°18 - 1 (P18)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°19 - 1 (P19)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°20 - 1 (P20)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°21 - 1 (P21)	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	Prélèvement négatif
002ER669717-1 n°22 - 1 (P22)	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)	Prélèvement négatif

002ER669717-1 n°23 - 1 (P23)	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°24 - 1 (P24)	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°25 - 1 (P25)	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°39 - 1 (P39)	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°40 - 1 (P40)	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°41 - 1 (P41)	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°42 - 1 (P42)	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°43 - 1 (P43)	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°44 - 1 (P44)	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°45 - 1 (P45)	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°46 - 2 (P46)	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°46 - 1 (P46)	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°47 - 1 (P47)	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)	Prélevement négatif
002ER669717-1 n°48 - 1 (P48)	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)	Prélevement négatif



S1 - 1 (S1) - Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)



S2 - 1 (S2) - Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)



002ER669717 n°1 - 1 (P1) - Sous sol - Vol 4 (Archives 1)



002ER669717 n°2 - 1 (P2) - Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)



002ER669717 n°3 - 1 (P3) - Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)



002ER669717 n°4 - 1 (P4) - Sous sol - Vol 2 (Parking 1)



002ER669717 n°5 - 1 (P5) - Sous sol - Vol 2 (Parking 1)



002ER669717 n°6 - 1 (P6) - Sous sol - Vol 2 (Parking 1)



002ER669717-1 n°7 - 1 (P7) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°8 - 1 (P8) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°9 - 1 (P9) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°10 - 1 (P10) - Façade - Vol 6 (Façade 1)



002ER669717-1 n°11 - 1 (P11) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°12 - 1 (P12) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°13 - 1 (P13) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°14 - 1 (P14) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°15 - 1 (P15) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°16 - 1 (P16) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°17 - 1 (P17) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°18 - 1 (P18) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°19 - 1 (P19) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°20 - 1 (P20) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°21 - 1 (P21) - Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)



002ER669717-1 n°22 - 1 (P22) - Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)



002ER669717-1 n°23 - 1 (P23) - Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)



002ER669717-1 n°24 - 1 (P24) - Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)



002ER669717-1 n°25 - 1 (P25) - Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)



002ER669717-1 n°26 - 1 (P26) - Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)



002ER669717-1 n°27 - 1 (P27) - Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)



002ER669717-1 n°28 - 1 (P28) - Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)



002ER669717-1 n°29 - 1 (P29) - Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)



002ER669717-1 n°30 - 1 (P30) - Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)



002ER669717-1 n°30 - 2 (P30) - Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)



002ER669717-1 n°31 - 1 (P31) - Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)



002ER669717-1 n°32 - 1 (P32) - Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)



002ER669717-1 n°33 - 1 (P33) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°34 - 3 (P34) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°34 - 2 (P34) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°34 - 1 (P34) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°35 - 1 (P35) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°36 - 1 (P36) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°37 - 1 (P37) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°38 - 1 (P38) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°39 - 1 (P39) - Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)



002ER669717-1 n°40 - 1 (P40) - Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)



002ER669717-1 n°41 - 1 (P41) - Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)



002ER669717-1 n°42 - 1 (P42) - Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)



002ER669717-1 n°43 - 1 (P43) - Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)



002ER669717-1 n°44 - 1 (P44) - Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)



002ER669717-1 n°45 - 1 (P45) - Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)



002ER669717-1 n°46 - 2 (P46) - Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)



002ER669717-1 n°46 - 1 (P46) - Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)



002ER669717-1 n°47 - 1 (P47) - Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)



002ER669717-1 n°48 - 1 (P48) - Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)



002ER669717-1 n°49 - 1 (P49) - Façade - Vol 6 (Façade 1)



002ER669717-1 n°50 - 1 (P50) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°51 - 1 (P51) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°52 - 1 (P52) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



002ER669717-1 n°53 - 1 (P53) - Façade - Vol 9 (Façade 2)



S53 - 2 (S53) - Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)




S54 - 2 (S54) - Sous sol - Vol 11 (Sous escalier)



S55 - 2 (S55) - Sous sol - Vol 11 (Sous escalier)



S56 - 2 (S56) - Sous sol - Vol 13 (Local batterie 1)

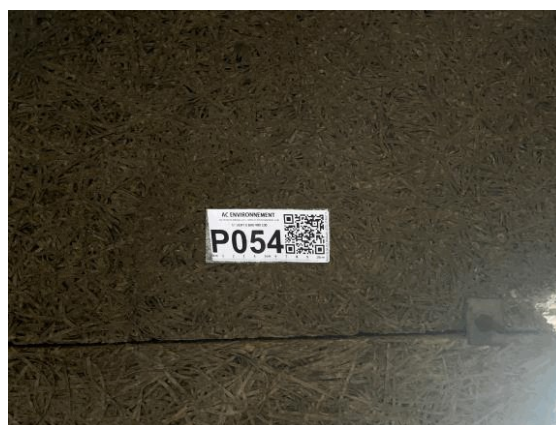

002ER669717-2 n°54 - 4 (P54) - R+5 - Vol 21
(Machinerie ascenseur 3)



002ER669717-2 n°55 - 1 (S68) - Sous sol - Vol 26 (Local cuve)



002ER669717-2 n°55 - 2 (S69) - Sous sol - Vol 220
(Local Enedis)



002ER669717-2 n°55 - 4 (S69) - Sous sol - Vol 220
(Local Enedis)



002ER669717-2 n°55 - 6 (S69) - Sous sol - Vol 220
(Local Enedis)



S73 - 2 (S73) - Façade - Vol 6 (Façade 1)



S74 - 1 (S74) - R+4 - Vol 221 (Ascenseur 2)



002ER669717-3 n°55 - 1 (P55) - R+4 - Vol 215
(Distribution 15)



S75 - 1 (S75) - R+4 - Vol 204 (Salle de réunion 4)



S77 - 1 (S77) - R+4 - Vol 208 (Bureau 93)



002ER669717-3 n°56 - 1 (P56) - R+4 - Vol 215
(Distribution 15)



002ER669717-3 n°57 - 1 (P57) - R+4 - Vol 215
(Distribution 15)



S79 - 1 (S79) - R+3 - Vol 225 (Ascenseur 6)




S80 - 1 (S80) - R+3 - Vol 195 (Bureau 87)



S81 - 1 (S81) - R+3 - Vol 150 (Distribution 14)



S82 - 1 (S82) - R+3 - Vol 226 (Ascenseur 7)

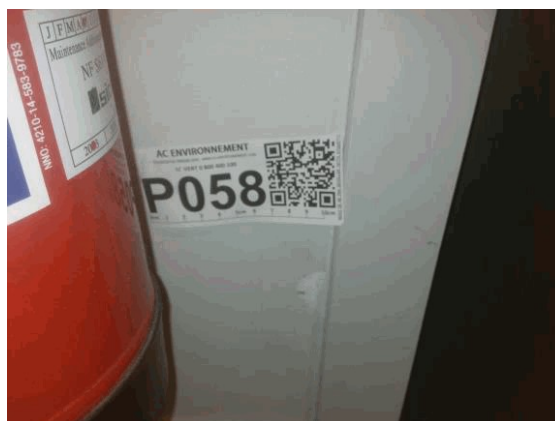

002ER669717-3 n°58 - 1 (P58) - R+3 - Vol 150
(Distribution 14)



002ER669717-3 n°59 - 1 (P59) - R+3 - Vol 150
(Distribution 14)



002ER669717-3 n°60 - 1 (P60) - R+3 - Vol 150
(Distribution 14)



S88 - 1 (S88) - R+2 - Vol 230 (Ascenseur 10)



002ER669717-3 n°61 - 1 (P61) - R+2 - Vol 101
(Distribution 12)



S89 - 1 (S89) - R+2 - Vol 101 (Distribution 12)



S94 - 1 (S94) - R+2 - Vol 145 (Distribution 13)



S96 - 1 (S96) - R+1 - Vol 232 (Ascenseur 12)



002ER669717-3 n°62 - 1 (P62) - R+1 - Vol 89
(Distribution 9)



002ER669717-3 n°63 - 1 (P63) - R+1 - Vol 89
(Distribution 9)



002ER669717-3 n°64 - 1 (P64) - R+1 - Vol 89
(Distribution 9)



S99 - 1 (S99) - R+1 - Vol 96 (Distribution 10)



002ER669717-3 n°65 - 1 (P65) - R+1 - Vol 234
(Ascenseur 14)




S104 - 1 (S104) - R+1 - Vol 75 (Distribution 7)



S107 - 1 (S107) - RDC - Vol 56 (Cage ascenseur 2)



S108 - 1 (S108) - RDC - Vol 49 (Accueil)

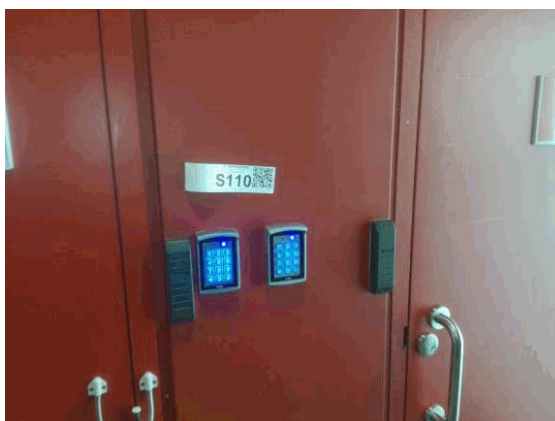

S110 - 1 (S110) - RDC - Vol 49 (Accueil)



002ER669717-3 n°66 - 1 (P66) - Sous sol - Vol 47
(Distribution 4)



S111 - 1 (S111) - Sous sol - Vol 47 (Distribution 4)



002ER669717-3 n°67 - 1 (P67) - Sous sol - Vol 17
(Distribution 2)



002ER669717-3 n°68 - 1 (P68) - Sous sol - Vol 2
(Parking 1)



002ER669717-3 n°69 - 1 (P69) - Sous sol - Vol 236
(Accès sous-sol)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER669717 n°1	Revêtement de sol	Plaque	Matériau - Fibreux Effritable - Gris	Sous sol - Vol 4 (Archives 1)	
002ER669717 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Laine - Fibreux Souple - Jaune	Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)	
002ER669717 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Laine / Matériau - Fibreux Souple / Bitumineux - Jaune / Noir	Sous sol - Vol 3 (Sas détenus)	
002ER669717 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	Sous sol - Vol 2 (Parking 1)	
002ER669717 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Peinture / Matériau - Effritable / Effritable Fibreux - Vert / Gris	Sous sol - Vol 2 (Parking 1)	
002ER669717 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Matériau / Vermiculite - Dur Fibreux / Effritable Fibreux - Blanc / Multicolore	Sous sol - Vol 2 (Parking 1)	
002ER669717 -1 n°7	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux - Noir - Environ 2 cm	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	
002ER669717 -1 n°8	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Mousse - Souple - Blanc	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	
002ER669717 -1 n°9	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux - Noir	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	
002ER669717 -1 n°10	Façades	Murs	Béton - Dur - Gris	Façade - Vol 6 (Façade 1)	
002ER669717 -1 n°11	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux - Noir - Remonté	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	
002ER669717 -1 n°12	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir - Remonté	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	
002ER669717 -1 n°13	Façades	Murs	Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Sur petit edicule	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	
002ER669717 -1 n°14	Façades	Murs	Joint - Souple - Translucide	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	
002ER669717 -1 n°15	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Bande / Mousse - Bitumineux / Bitumineux / Souple - Noir / Noir / Jaune	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	
002ER669717 -1 n°16	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Mousse / Fibres / Bande - Souple / Souple Fibreux / Bitumineux - Blanc / Blanc / Noir - Renfort mécanique	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)	

002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°17	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Mousse / Matériau - Souple / Souple - Blanc / Jaune	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°18	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°19	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux - Noir - Remonté	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°20	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir - Remonté	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°21	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux - Noir	Toiture typologie 2 - Vol 5 (Toiture 2)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°22	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°23	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir - Renfort mécanique	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°24	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effratable - Noir / Beige	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°25	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir - Remonté	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°26	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effratable Fibreux - Noir / Beige - Couche supérieur	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°27	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effratable Fibreux - Noir / Beige - Membranne sbs	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°28	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Matériau - Fibreux Effratable / Bitumineux - Beige / Noir - Fresco	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°29	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Carton / Matériau / Mousse - Souple Fibreux / Bitumineux / Souple - Beige / Noir / Beige - Isolant pu	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°30	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Matériau - Effratable Fibreux / Bitumineux Fibreux - Beige / Noir - Pare-vapeur bitume	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)
002ER669717 Toiture et étanchéité -1 n°31	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Souple - Noir / Marron - Remonté	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)

002ER669717 -1 n°32	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Toiture typologie 1 - Vol 8 (Toiture 1)
002ER669717 -1 n°33	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Gris	Façade - Vol 9 (Façade 2)
002ER669717 -1 n°34	Façades	Menuiseries	Matériau - Résineux - Noir	Façade - Vol 9 (Façade 2)
002ER669717 -1 n°35	Façades	Menuiseries	Joint - Souple - Noir	Façade - Vol 9 (Façade 2)
002ER669717 -1 n°36	Façades	Menuiseries	Matériau - Résineux - Gris	Façade - Vol 9 (Façade 2)
002ER669717 -1 n°37	Façades	Murs	Mortier - Dur - Gris	Façade - Vol 9 (Façade 2)
002ER669717 -1 n°38	Façades	Menuiseries	Matériau / Matériau - Résineux / Résineux - Noir / Gris - Joint entre couverture	Façade - Vol 9 (Façade 2)
002ER669717 -1 n°39	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Matériau - Bitumineux / Effritable - Noir / Beige	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)
002ER669717 -1 n°40	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)
002ER669717 -1 n°41	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)
002ER669717 -1 n°42	Toiture et étanchéité	Eléments ponctuels	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Translucide / Gris	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)
002ER669717 -1 n°43	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande / Matériau - Bitumineux Fibreux / Effritable - Noir / Beige	Toiture typologie 3 - Vol 7 (Toiture 3)
002ER669717 -1 n°44	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)
002ER669717 -1 n°45	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Bitumineux - Blanc / Noir - Toile	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)
002ER669717 -1 n°46 Phase 1	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Mousse - Souple - Beige - Mousse pu	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)
002ER669717 -1 n°46 Phase 2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Carton - Souple Fibreux - Marron - Mousse pu	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)
002ER669717 -1 n°47 Phase 1	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau / Carton - Bitumineux Fibreux / Souple Fibreux - Noir / Marron	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)
002ER669717 -1 n°47 Phase 2	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Mousse - Souple - Beige	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)
002ER669717 -1 n°48	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Bande - Bitumineux Fibreux - Noir	Toiture typologie 4 - Vol 10 (Toiture 4)

002ER669717 -1 n°49	Toiture et étanchéité	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Matériau - Bitumineux Fibreux - Noir	Façade - Vol 6 (Façade 1)
002ER669717 -1 n°50	Façades	Murs	Joint / Matériau - Souple / Effritable - Gris / Gris	Façade - Vol 9 (Façade 2)
002ER669717 -1 n°51	Façades	Menuiseries	Matériau / Matériau / Matériau / Matériau - Souple / Souple / Bitumineux / Souple - Translucide / Noir / Noir / Marron - Sous la couverture	Façade - Vol 9 (Façade 2)
002ER669717 -1 n°52	Façades	Menuiseries	Joint / Matériau - Souple / Bitumineux - Gris / Noir	Façade - Vol 9 (Façade 2)
002ER669717 -1 n°53	Façades	Menuiseries	Joint / Matériau - Souple / Résineux - Noir / Noir	Façade - Vol 9 (Façade 2)
002ER669717 -2 n°54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	R+5 - Vol 21 (Machinerie ascenseur 3)
P55	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Jaune / Blanc / Gris	R+4 - Vol 215 (Distribution 15)
P56	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Gris	R+4 - Vol 215 (Distribution 15)
P57	Plafond et faux-plafonds	Isolation	Laine - Souple Fibreux - Jaune	R+4 - Vol 215 (Distribution 15)
P58	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc	R+3 - Vol 150 (Distribution 14)
P59	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	R+3 - Vol 150 (Distribution 14)
P60	Plafond et faux-plafonds	Isolation	Laine - Souple Fibreux - Jaune	R+3 - Vol 150 (Distribution 14)
P61	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Gris / Beige	R+2 - Vol 101 (Distribution 12)
P62	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	R+1 - Vol 89 (Distribution 9)
P63	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	R+1 - Vol 89 (Distribution 9)
P64	Plafond et faux-plafonds	Isolation	Laine - Souple Fibreux - Jaune	R+1 - Vol 89 (Distribution 9)

P65	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	R+1 - Vol 234 (Ascenseur 14)
P66	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Sous sol - Vol 47 (Distribution 4)
P67	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Sous sol - Vol 17 (Distribution 2)
P68	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	Sous sol - Vol 2 (Parking 1)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Mortier - Dur - Gris	Sous sol - Vol 236 (Accès sous-sol)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence **C012023672672**
Adresse Commande : 002ER669717
Affaire : Palais de Justice d'Annecy
51 RUE SOMMELIER
74000 ANNECY

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Arcueil, le 08/11/2023

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC012023672672 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER669717_001

Référence labo	PM05834381	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Guilhem CARNIEL	Date d'analyse	07/11/2023
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Plaque - Fibre ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 4 (Archives)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Fibreux Effritable Gris	2	2	CEZ	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER669717_002

Référence labo	PM05834382	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Guilhem CARNIEL	Date d'analyse	07/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Porte coupe-feu - Isolant		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 3 (Sas détenus)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Laine Fibreuse Souple Jaune	2	2	CEZ	-	-	-	-
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER669717_003

Référence labo	PM05834383	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Guilhem CARNIEL	Date d'analyse	07/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Porte coupe-feu - Isolant		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 3 (Sas détenus)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Guillem explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Fibreuse Souple Jaune	1	1	CEZ	Acétone, Chloroforme			Non détecté ●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	1	2	YAI	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717_004

Référence labo	PM05834384	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Guilhem CARNIEL	Date d'analyse	07/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 2 (Parking)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Guillem explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone			Non détecté ●
						1	2	ROU	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER669717_005

Référence labo	PM05834385	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Guilhem CARNIEL	Date d'analyse	07/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Porte coupe-feu - Joint		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 2 (Parking)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Guillem explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone			● Chrysotile Riebeckite-amiante (Crocidolite) Grunerite-amiante (Amosite)
	2	Matériau Effritable Fibreux Gris	3	3	CEZ	1	2	YAI	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER669717_006

Référence labo	PM05834386	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	19/10/2023	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Guilhem CARNIEL	Date d'analyse	07/11/2023
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Porte coupe-feu - Isolants		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 2 (Parking)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Dur Fibreux Blanc	3	3	CEZ	Acétone	3	6	BDJ
	2	Vermiculite Effritable Fibreux Multicolore	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence dossier: RSC012023672672

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 5 MOLP et 4 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 6/6

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Suppléant Responsable Equipe
Jonathan Marchal




Accréditation
N°1-6940
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil - Fax : 09 81 40 98 73
SIRET : 441 355 914 00264 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2023 au 31/12/2023)

Tél. : 01 58 07 07 20
labs@ac-environnement.fr

L.MO.F 07.8 V8

PAGE 3 / 3



CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence	C032024082546	AC Environnement
Adresse	Commande : 002ER669717-1 Affaire : Palais de Justice d'Annecy 51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Limonest, le 11/10/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032024082546
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 S2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050: Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019(modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER669717-1_007

Référence labo	69PM00609766	Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui					
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire			Oui					
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse			10/10/2024					
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumineux d'étanchéité - Asphalte									
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5									
Remarque concernant le prélèvement	Environ 2 cm									
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER669717-1_008

Référence labo	69PM00609767					Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui
Date du prélèvement	03/10/2024					Analyse réglementaire			Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY					Date d'analyse			10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Isolant								
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5								
Remarque concernant le prélèvement	RAS								
Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Aspect, Texture, Couleur							
1	1	Mousse Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche non-analysée : Matériau Bitumineux Noir

Référence échantillon : 002ER669717-1_009

Référence labo	69PM00609768	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Pare-vapeur		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002ER669717-1_010

Référence labo	69PM00609769	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002ER669717-1_011

Référence labo	69PM00609770	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Remonté		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Bande Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse

Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris



Référence échantillon : 002ER669717-1_012

Référence labo	69PM00609771	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Remonté		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Crilles explorées(**)	Analyste
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_013

Référence labo	69PM00609772	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Sur petit edicule		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Crilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	EGO
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_014

Référence labo	69PM00609773	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Crilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Translucide	-	-	-	Acétone	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER669717-1_015

Référence labo	69PM00609774	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Asphalte		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté
	2	Bande Bitumineux Noir	-	-	-					
	3	Mousse Souple Jaune	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_016

Référence labo	69PM00609775	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Renfort mécanique		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mousse Souple Blanc	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté	●
	2	Fibres Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	3	Bande Bitumineux Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_017

Référence labo	69PM00609776	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Isolant		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mousse Souple Blanc	-	-	-	Acétone		1	2	EGO	Non détecté
	2	Matériau Souple Jaune	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Matériau Bitumineux Noir



Référence échantillon : 002ER669717-1_018

Référence labo	69PM00609777	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Pare-vapeur		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER669717-1_019

Référence labo	69PM00609778	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Remonté		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Bande Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_020

Référence labo	69PM00609779	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	Remonté		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris



Référence échantillon : 002ER669717-1_021

Référence labo	69PM00609780	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Revêtements et colles		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 5		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER669717-1_022

Référence labo	69PM00609781	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Asphalte		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	1			Non détecté
	2	Matériau Souple Fibreux Marron	-	-	-	2			
	Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_023

Référence labo	69PM00609782	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	Renfort mécanique		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002ER669717-1_024

Référence labo	69PM00609783	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Pare-vapeur		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme			Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-	1	2	EGO	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_025

Référence labo	69PM00609784	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	Remonté		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_026

Référence labo	69PM00609785	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Couche supérieur		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	2	2	ALA	Acétone, Chloroforme			Non détecté
	2	Matériau Effritable Fibreux Beige	-	-	-	1	2	HME	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_027

Référence labo	69PM00609786	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Menbranne sbs		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	2	2	ALA	Acétone, Chloroforme		1	2	HME	Non détecté
	2	Matériau Effritable Fibreux Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_028

Référence labo	69PM00609787	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Isolant		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Fresco		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Fibreux Effritable Beige	-	-	-	1	2	EGO	Non détecté
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Matériau / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_029

Référence labo	69PM00609788	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Isolant		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Isolant pu		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté	●
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
	3	Mousse Souple Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER669717-1_030

Référence labo	69PM00609789	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Pare-vapeur		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Pare-vapeur bitume		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effrifiable Fibreux Beige	-	-	-	Acétone, Chloroforme		1	2	EGO	Non détecté
	2	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_031

Référence labo	69PM00609790	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	Remonté		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté
	2	Matériau Souple Marron	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_032

Référence labo	69PM00609791	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 8		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme		1	2	EGO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_033

Référence labo		69PM00609792			Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui			
Date du prélèvement		03/10/2024			Analyse réglementaire			Oui			
Auteur du prélèvement		Benjamin GAY			Date d'analyse			10/10/2024			
Type de prélèvement		Façades - Menuiseries - Joint de structure									
Zone de prélèvement		Palais de Justice d'Annecy - Vol 9									
Remarque concernant le prélèvement		RAS									
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat			
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique		Nb de préparations		Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Aspect, Texture, Couleur	-	-	-	Acétone		1	2	EGO	Présence d'amiante
		Joint Souple Gris	-	-	-	Acétone		1	2	EGO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					
Remarque concernant l'analyse		RAS									

Référence échantillon : 002ER669717-1_034

Référence labo	69PM00609793				Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui					
Date du prélèvement	03/10/2024				Analyse réglementaire			Oui					
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY				Date d'analyse			10/10/2024					
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint vitrier												
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 9												
Remarque concernant le prélèvement	RAS												
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat					
			Nb de préparations	Lame explorées(**) Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste						
1	1	Aspect, Texture, Couleur	-	-	-	Chloroforme		1	2	EGO	Présence d'amiante	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET							
Remarque concernant l'analyse		RAS											

Référence échantillon : 002ER669717-1_035

Référence labo		69PM00609794				Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui			
Date du prélèvement		03/10/2024				Analyse réglementaire			Oui			
Auteur du prélèvement		Benjamin GAY				Date d'analyse			10/10/2024			
Type de prélèvement		Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité										
Zone de prélèvement		Palais de Justice d'Annecy - Vol 9										
Remarque concernant le prélèvement		RAS										
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat				
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone		1	2	EGO	Non détecté	●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						
Remarque concernant l'analyse		RAS										

Référence échantillon : 002ER669717-1_036

Référence labo		69PM00609795			Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui		
Date du prélèvement		03/10/2024			Analyse réglementaire			Oui		
Auteur du prélèvement		Benjamin GAY			Date d'analyse			10/10/2024		
Type de prélèvement		Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité								
Zone de prélèvement		Palais de Justice d'Annecy - Vol 9								
Remarque concernant le prélèvement		RAS								
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Résineux Gris	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO	Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		RAS								

Référence échantillon : 002ER669717-1_037

Référence labo		69PM00609796			Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui		
Date du prélèvement		03/10/2024			Analyse réglementaire			Oui		
Auteur du prélèvement		Benjamin GAY			Date d'analyse			10/10/2024		
Type de prélèvement		Façades - Murs - Joint de scellement								
Zone de prélèvement		Palais de Justice d'Annecy - Vol 9								
Remarque concernant le prélèvement		RAS								
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	EGO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					
Remarque concernant l'analyse		RAS								

Référence échantillon : 002ER669717-1_038

Référence labo		69PM00609797			Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui	
Date du prélèvement		03/10/2024			Analyse réglementaire			Oui	
Auteur du prélèvement		Benjamin GAY			Date d'analyse			10/10/2024	
Type de prélèvement		Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité							
Zone de prélèvement		Palais de Justice d'Annecy - Vol 9							
Remarque concernant le prélèvement		Joint entre couverture							
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Matériau Résineux Noir	-	-	Chloroforme	1	2	EGO	Présence d'amiante
	2	Matériau Résineux Gris	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				
Remarque concernant l'analyse		Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.							

Référence échantillon : 002ER669717-1_039

Référence labo	69PM00609798	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Asphalte		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGO
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_040

Référence labo	69PM00609799	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_041

Référence labo	69PM00609800	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_042

Référence labo	69PM00609801	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Eléments ponctuels - Joint renvoi d'eau		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Joint Souple Translucide	-	-	-	Acétone	1	2	Non détecté
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-			EGO	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_043

Référence labo	69PM00609802	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 7		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	Non détecté
	2	Matériau Effritable Beige	-	-	-			EGO	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_044

Référence labo	69PM00609803	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER669717-1_045

Référence labo	69PM00609804	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Isolant		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	Toile		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	ALA	Acétone, Chloroforme			Non détecté
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
La couche Matériau / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 3 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Matériau Effritable Blanc

Référence échantillon : 002ER669717-1_046

Référence labo	69PM00609805	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Isolant		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	Mousse pu		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mousse Souple Beige	-	-	-	Acétone			Non détecté
2	2	Carton Souple Fibreux Marron	2	2	ALA	-			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_047

Référence labo	69PM00609806	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme			Non détecté
	2	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-				
2	3	Mousse Souple Beige	-	-	-	Acétone			Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_048

Référence labo	69PM00609807	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 10		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Bande Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_049

Référence labo	69PM00609808	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Bandes bitumeuses		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 6		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-	Chloroforme	1	2	EGO
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER669717-1_050

Référence labo	69PM00609809	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Joint Souple Gris	-	-	-	Acétone	1	2	EGO
	2	Matériau Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER669717-1_051

Référence labo	69PM00609810	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Reprise d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	Sous la couvertine		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat		
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame	Analyste	explorées(**)	Nb de préparations	Grilles	Analyste	explorées(**)	Présence d'amiante
1	1	Matériau Souple Translucide	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté	●
	2	Matériau Souple Noir	-	-	-						
	3	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
	4	Matériau Souple Marron	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris

Référence échantillon : 002ER669717-1_052

Référence labo	69PM00609811	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint d'étanchéité		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Joint Souple Gris	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-1_053

Référence labo	69PM00609812	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/10/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	Benjamin GAY	Date d'analyse	10/10/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Mastic vitrier		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 9		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Joint Souple Noir	-	-	-	Acétone, Chloroforme	1	2	EGO	Non détecté	●
	2	Matériau Résineux Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence dossier: RSC032024082546

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 4 MOLP et 48 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 49/49

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Cpcn{uvq"OcvÁtkcwz
Tayeb BenkerroumAccréditation
N°1-7326
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

AC LAB
- 235 rue de l'étang - 69760 Limonest
SIRET : 95352119200021 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

contact_aclab@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 17 / 17



ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CHANTIER

Référence **C022025327742**
Adresse Commande : 002ER669717-2
Affaire : Palais de Justice d'Annecy
51 RUE SOMMELIER
74000 ANNECY

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 15/09/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025327742 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) ⁽¹⁾ : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> <u>Parties utiles de la norme NF X 43-050</u> :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER669717-2_054

Référence labo	42PM02637908	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	26/08/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	MATTHIAS GIRARD	Date d'analyse	15/09/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux collés		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 21 (Machinerie ascenseur 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées (**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées (**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Ciment Effrifiable Gris	-	-	Acétone	1	2	CFS	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Polystyrène Souple Blanc, Bois Fibreux Effritable Marron

Référence dossier: RSC022025327742

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 1 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 1/1

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025327742
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Responsable d'équipe
Mejra Klincevic



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS LIMONEST
235 rue de l'étang
69760 Limonest
Contact-Analytics@itga.fr



CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence Adresse C032026101061 Commande : 002ER669717-3 Affaire : Palais de Justice d'Annecy 51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Limonest, le 19/02/2026

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026101061
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Limonest
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER669717-3_055

Référence labo	69PM00772024	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	18/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 215 (Distribution 15)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	Acétone	1	1	Non détecté	●	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026101061

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER669717-3_056

Référence labo	69PM00772025	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	19/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 215 (Distribution 15)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyse	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone		1	1	MXV	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Gris	2	2	ZLB						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-3_057

Référence labo	69PM00772026	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	19/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Isolation - Laine		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 215 (Distribution 15)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	ZLB	-		-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET						

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER669717-3_058

Référence labo	69PM00772027	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	18/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 150 (Distribution 14)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyse	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyse	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-		-				
	3	Carton Souple Fibreux Marron	-	-		-				
	4	Plâtre Effritable Blanc	-	-		-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026101061
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER669717-3_059

Référence labo	69PM00772028	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	19/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 150 (Distribution 14)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP	MET	Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	Acétone	Non détecté
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		1 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-3_060

Référence labo	69PM00772029	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	19/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Isolation - Laine		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 150 (Distribution 14)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP	MET	Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		1 MOLP	0 MET	

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER669717-3_061

Référence labo	69PM00772030	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	18/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 101 (Distribution 12)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description		MOLP	MET	Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Attaque chimique	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	Acétone	Non détecté
	2	Enduit Effritable Beige		
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP	1 MET	

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026101061

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER669717-3_062

Référence labo	69PM00772031	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	18/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 89 (Distribution 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	1	1	ULM
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			
Non détecté								

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER669717-3_063

Référence labo	69PM00772032	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	18/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 89 (Distribution 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	1	ULM	Non détecté	
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	ZLB					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-3_064

Référence labo	69PM00772033	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	18/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Isolation - Laine		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 89 (Distribution 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	ZLB	-		-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET						

Remarque concernant l'analyse RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026101061
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER669717-3_065

Référence labo	69PM00772034	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	18/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 234 (Ascenseur 14)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULM
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-3_066

Référence labo	69PM00772035	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	18/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 47 (Distribution 4)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULM
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER669717-3_067

Référence labo	69PM00772036	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	18/02/2026
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 17 (Distribution 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	1	ULM
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	ZLB				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC032026101061
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002ER669717-3_068

Référence labo	69PM00772037	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	18/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 2 (Parking 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	ULM	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002ER669717-3_069

Référence labo	69PM00772038	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	09/02/2026	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GEOFFREY PRANGERE	Date d'analyse	19/02/2026
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Palais de Justice d'Annecy - Vol 236 (Accès sous-sol)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Fraction	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Mortier Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	1	RIO	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence dossier: RSC032026101061

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 7 MOLP et 12 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 15/15

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches(couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Clarisse Masclaux

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS032026101061
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : 51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : alais de Justice d'Annecy

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Palais de Justice d'Annecy

Date de construction ou permis de construire : En 2023

Fonction du bâtiment : Bâtiment de commerce

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
3 Rue de la Charité
69002 Lyon

Donneur d'ordre :
PREFECTURE DE REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
3 Rue de la Charité
69002 Lyon

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n°série : FONDIS FEN X (Cd-109)

Date de chargement de la source : 03/08/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 MBq

Date de fin de validité de la source : 03/08/2023

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

Accompagnateur : Sans objet

A-4 MISSION

Date de la mission : 09/02/2026

Date du rapport : 09/02/2026

Référence mission : 002ER669717-3

Circonstance du constat : Travaux

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME


Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : PRANGERE GEOFFREY

Certification n° : CPDI6825

Délivré le : 14/11/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 ST Grégoire



Présence de locaux non visités

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Site occupé et encombré

Lors de notre intervention, le site était occupé, en activité et encombré, limitant fortement nos investigations. Notre responsabilité ne saurait être engagée sur les Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) qui se trouveraient dans ce bâtiments. Une intervention et des investigations complémentaires sont à prévoir avant le début des travaux.

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Ensemble du bâtiment
- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Réfection des accès sécurisé

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¾ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¾ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¾ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¾ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information**. Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Sous sol : Vol 1 (Ascenseur 1)	Sous sol : Vol 2 (Parking 1)
Sous sol : Vol 3 (Sas détenus)	Sous sol : Vol 4 (Archives 1)
Toiture typologie 2 : Vol 5 (Toiture 2)	Façade : Vol 6 (Façade 1)
Toiture typologie 3 : Vol 7 (Toiture 3)	Toiture typologie 1 : Vol 8 (Toiture 1)
Façade : Vol 9 (Façade 2)	Toiture typologie 4 : Vol 10 (Toiture 4)
Sous sol : Vol 11 (Sous escalier)	Sous sol : Vol 12 (Distribution 1)
Sous sol : Vol 13 (Local batterie 1)	Sous sol : Vol 14 (Local 1)
Sous sol : Vol 15 (Parking 2)	Sous sol : Vol 16 (Local ventilation 1)
Sous sol : Vol 17 (Distribution 2)	Sous sol : Vol 18 (Local scellé)
R+5 : Vol 19 (Machinerie ascenseur 1)	R+5 : Vol 20 (Machinerie ascenseur 2)
R+5 : Vol 21 (Machinerie ascenseur 3)	R+5 : Vol 22 (Machinerie ascenseur 4)
Sous sol : Vol 23 (Local scellée)	Sous sol : Vol 24 (Local 2)
Sous sol : Vol 25 (Local 3)	Sous sol : Vol 26 (Local cuve)
Sous sol : Vol 27 (Local 4)	Sous sol : Vol 28 (Local 5)
Sous sol : Vol 29 (Bureau 1)	Sous sol : Vol 30 (Local batterie 2)
Sous sol : Vol 31 (Stockage 1)	Sous sol : Vol 32 (Local ventilation 2)
Sous sol : Vol 33 (Local ventilation 3)	Sous sol : Vol 34 (Sanitaires 1)
Sous sol : Vol 35 (Stockage 2)	Sous sol : Vol 36 (Local ventilation 4)
Sous sol : Vol 37 (Local ventilation 5)	Sous sol : Vol 38 (Archives 2)
Sous sol : Vol 39 (Distribution 3)	Sous sol : Vol 40 (Cage escalier 1)
Sous sol : Vol 41 (Local détenus)	Sous sol : Vol 42 (Cage escalier 2)
Sous sol : Vol 43 (Local 6)	Sous sol : Vol 44 (Sanitaires 2)
Sous sol : Vol 45 (Local 7)	Sous sol : Vol 46 (Cage escalier 3)
Sous sol : Vol 47 (Distribution 4)	RDC : Vol 48 (SAS)
RDC : Vol 49 (Accueil)	RDC : Vol 50 (Cage ascenseur 1)
RDC : Vol 51 (Cage escalier 4)	RDC : Vol 52 (Sanitaires 3)
RDC : Vol 53 (Bureau 2)	RDC : Vol 54 (Bureau 3)
RDC : Vol 55 (Bureau 4)	RDC : Vol 56 (Cage ascenseur 2)
RDC : Vol 57 (Cage escalier 5)	RDC : Vol 58 (Cage ascenseur 3)
RDC : Vol 59 (Bureau 5)	RDC : Vol 60 (Sanitaires 4)
RDC : Vol 61 (Cage escalier 6)	RDC : Vol 62 (Cage ascenseur 4)
R+1 : Vol 63 (Hall)	R+1 : Vol 64 (Salle d'audience 1)
R+1 : Vol 65 (Distribution 5)	R+1 : Vol 66 (Bureau 6)
R+1 : Vol 67 (Bureau 7)	R+1 : Vol 68 (Sanitaires 5)
R+1 : Vol 69 (Bureau 8)	R+1 : Vol 70 (Bureau 9)
R+1 : Vol 71 (Sanitaires 6)	R+1 : Vol 72 (Salle d'audience 2)
R+1 : Vol 73 (Sanitaires 7)	R+1 : Vol 74 (Distribution 6)
R+1 : Vol 75 (Distribution 7)	R+1 : Vol 76 (Bureau 10)
R+1 : Vol 77 (Bureau 11)	R+1 : Vol 78 (Salle de réunion 1)
R+1 : Vol 79 (Bureau 12)	R+1 : Vol 80 (Bureau 13)
R+1 : Vol 81 (Distribution 8)	R+1 : Vol 82 (Salle de réunion 2)
R+1 : Vol 83 (Bureau 14)	R+1 : Vol 84 (Sanitaires 8)
R+1 : Vol 85 (Bureau 15)	R+1 : Vol 86 (Bureau 16)
R+1 : Vol 87 (Bureau 17)	R+1 : Vol 88 (Bureau 18)
R+1 : Vol 89 (Distribution 9)	R+1 : Vol 90 (Salle d'audience 3)
R+1 : Vol 91 (Bureau 19)	R+1 : Vol 92 (Bureau 20)
R+1 : Vol 93 (Sanitaires 9)	R+1 : Vol 94 (Bureau 21)
R+1 : Vol 95 (Bureau 22)	R+1 : Vol 96 (Distribution 10)
R+1 : Vol 97 (Bureau 23)	R+1 : Vol 98 (Bureau 24)
R+1 : Vol 99 (Bureau 25)	R+1 : Vol 100 (Distribution 11)

R+2 : Vol 101 (Distribution 12)	R+2 : Vol 102 (Stockage 3)
R+2 : Vol 103 (Bureau 26)	R+2 : Vol 104 (Bureau 27)
R+2 : Vol 105 (Bureau 28)	R+2 : Vol 106 (Sanitaires 10)
R+2 : Vol 107 (Stockage 11)	R+2 : Vol 108 (G.t 1)
R+2 : Vol 109 (Bureau 29)	R+2 : Vol 110 (Bureau 30)
R+2 : Vol 111 (Stockage 4)	R+2 : Vol 112 (Sanitaires 15)
R+2 : Vol 113 (G.t 5)	R+2 : Vol 114 (Sanitaires 11)
R+2 : Vol 115 (Stockage 5)	R+2 : Vol 116 (Bureau 31)
R+2 : Vol 117 (Bureau 32)	R+2 : Vol 118 (Bureau 33)
R+2 : Vol 119 (Stockage 6)	R+2 : Vol 120 (Sanitaires 12)
R+2 : Vol 121 (G.t 2)	R+2 : Vol 122 (Bureau 34)
R+2 : Vol 123 (Bureau 35)	R+2 : Vol 124 (Bureau 36)
R+2 : Vol 125 (Bureau 37)	R+2 : Vol 126 (Bureau 38)
R+2 : Vol 127 (Bureau 39)	R+2 : Vol 128 (Stockage 12)
R+2 : Vol 129 (Bureau 40)	R+2 : Vol 130 (G.t 3)
R+2 : Vol 131 (Sanitaires 13)	R+2 : Vol 132 (Bureau 41)
R+2 : Vol 133 (Bureau 42)	R+2 : Vol 134 (Stockage 8)
R+2 : Vol 135 (Bureau 43)	R+2 : Vol 136 (G.t 4)
R+2 : Vol 137 (Sanitaires 14)	R+2 : Vol 138 (Stockage 9)
R+2 : Vol 139 (Bureau 44)	R+2 : Vol 140 (Bureau 45)
R+2 : Vol 141 (Bureau 46)	R+2 : Vol 142 (Bureau 47)
R+2 : Vol 143 (Stockage 10)	R+2 : Vol 144 (Cage escalier 7)
R+2 : Vol 145 (Distribution 13)	R+2 : Vol 146 (Bureau 48)
R+2 : Vol 147 (Bureau 49)	R+2 : Vol 148 (Bureau 50)
R+2 : Vol 149 (Bureau 51)	R+3 : Vol 150 (Distribution 14)
R+3 : Vol 151 (Sanitaires 16)	R+3 : Vol 152 (Bureau 52)
R+3 : Vol 153 (Bureau 53)	R+3 : Vol 154 (Bureau 54)
R+3 : Vol 155 (Bureau 55)	R+3 : Vol 156 (Bureau 56)
R+3 : Vol 157 (Bureau 57)	R+3 : Vol 158 (Bureau 58)
R+3 : Vol 159 (Bureau 59)	R+3 : Vol 160 (Stockage 13)
R+3 : Vol 161 (Bureau 60)	R+3 : Vol 162 (Bureau 61)
R+3 : Vol 163 (Stockage 14)	R+3 : Vol 164 (Bureau 62)
R+3 : Vol 165 (Bureau 63)	R+3 : Vol 166 (Bureau 64)
R+3 : Vol 167 (Bureau 65)	R+3 : Vol 168 (Bureau 66)
R+3 : Vol 169 (Bureau 67)	R+3 : Vol 170 (Bureau 68)
R+3 : Vol 171 (Bureau 69)	R+3 : Vol 172 (Bureau 70)
R+3 : Vol 173 (Bureau 71)	R+3 : Vol 174 (Sanitaires 17)
R+3 : Vol 175 (Stockage 15)	R+3 : Vol 176 (Bureau 72)
R+3 : Vol 177 (Bureau 73)	R+3 : Vol 178 (Bureau 74)
R+3 : Vol 179 (Bureau 75)	R+3 : Vol 180 (Bureau 76)
R+3 : Vol 181 (Bureau 77)	R+3 : Vol 182 (Bureau 78)
R+3 : Vol 183 (Bureau 79)	R+3 : Vol 184 (Bureau 80)
R+3 : Vol 185 (Bureau 81)	R+3 : Vol 186 (Sanitaires 18)
R+3 : Vol 187 (Stockage 16)	R+3 : Vol 188 (Bureau 82)
R+3 : Vol 189 (Bureau 83)	R+3 : Vol 190 (Bureau 84)
R+3 : Vol 191 (Bureau 85)	R+3 : Vol 192 (Bureau 86)
R+3 : Vol 193 (Sanitaires 19)	R+3 : Vol 194 (Stockage 17)
R+3 : Vol 195 (Bureau 87)	R+3 : Vol 196 (Bureau 88)
R+3 : Vol 197 (Bureau 89)	R+3 : Vol 198 (Bureau 90)
R+3 : Vol 199 (Bureau 91)	R+3 : Vol 200 (Bureau 92)
R+3 : Vol 201 (Stockage 18)	R+3 : Vol 202 (Sanitaires 20)
R+4 : Vol 203 (Salle de réunion 3)	R+4 : Vol 204 (Salle de réunion 4)
R+4 : Vol 205 (Stockage 19)	R+4 : Vol 206 (Sanitaires 21)

R+4 : Vol 207 (Sanitaires 22)	R+4 : Vol 208 (Bureau 93)
R+4 : Vol 209 (Bureau 94)	R+4 : Vol 210 (Bureau 95)
R+4 : Vol 211 (Sanitaires 23)	R+4 : Vol 212 (Stockage 20)
R+4 : Vol 213 (Bureau 96)	R+4 : Vol 214 (Bureau 97)
R+4 : Vol 215 (Distribution 15)	R+3 : Vol 217 (G.t 7)
R+3 : Vol 218 (G.t 8)	R+3 : Vol 219 (G.t 9)
Sous sol : Vol 220 (Local Enedis)	R+4 : Vol 221 (Ascenseur 2)
R+4 : Vol 222 (Ascenseur 3)	R+4 : Vol 223 (Ascenseur 4)
R+4 : Vol 224 (Ascenseur 5)	R+3 : Vol 225 (Ascenseur 6)
R+3 : Vol 226 (Ascenseur 7)	R+3 : Vol 227 (Ascenseur 8)
R+3 : Vol 228 (Dégagement)	R+2 : Vol 229 (Ascenseur 9)
R+2 : Vol 230 (Ascenseur 10)	R+2 : Vol 231 (Ascenseur 11)
R+1 : Vol 232 (Ascenseur 12)	R+1 : Vol 233 (Ascenseur 13)
R+1 : Vol 234 (Ascenseur 14)	R+1 : Vol 235 (Ascenseur 15)
Sous sol : Vol 236 (Accès sous-sol)	:

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Vol 216 (G.t 6)	Pièce non visée par le présent diagnostic	

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 232 (Ascenseur 12)								
180	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
181	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
182	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 233 (Ascenseur 13)								
291	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
292	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
293	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 234 (Ascenseur 14)								
255	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 235 (Ascenseur 15)								
216	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 235 (Ascenseur 15)								
217	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
218	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63 (Hall)								
294	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
295	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
296	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
297	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
298	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
299	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
300	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
301	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
302	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 3								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 65 (Distribution 5)								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 65 (Distribution 5)								
219	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
220	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
221	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
222	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
223	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
224	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
225	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
226	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
227	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
228	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
229	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
230	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
231	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
232	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
233	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
234	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
235	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
236	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
237	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
238	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
239	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
240	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
241	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 65 (Distribution 5)								
242	J	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
243	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
244	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
245	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
246	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
247	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
248	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
249	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
250	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
251	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
252	I	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
253	I	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	I	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	H	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :			13					
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 75 (Distribution 7)								
261	J	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	J	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	J	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 75 (Distribution 7)								
264	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
271	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
272	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
273	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
274	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
275	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
276	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
277	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
278	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
279	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
280	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
281	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
282	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
283	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
284	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
285	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
286	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 75 (Distribution 7)								
287	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
288	G	Mur plâtre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
289	G	Mur plâtre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
290	G	Mur plâtre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 11								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 81 (Distribution 8)								
303	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
304	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 89 (Distribution 9)								
144	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
145	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
146	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
147	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
148	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
149	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
150	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
151	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
152	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
153	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
154	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
155	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
156	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
157	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
158	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
159	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
160	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
161	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
162	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
163	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
164	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
165	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
166	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 89 (Distribution 9)								
167	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
168	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
169	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
170	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
171	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
172	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
173	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
174	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
175	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
176	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
177	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
178	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
179	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
183	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
184	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
185	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
311	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 96 (Distribution 10)								
186	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
187	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
188	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
189	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
190	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 96 (Distribution 10)								
208	H	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
209	H	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
210	J	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
211	J	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
212	J	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
213	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
214	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
215	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
R+2 - Vol 101 (Distribution 12)								
372	K	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
373	K	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
374	K	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
375	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 101 (Distribution 12)								
376	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
377	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
378	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
379	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
380	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
381	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
382	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
383	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
384	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
385	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
386	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
387	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
388	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
389	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
393	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
394	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
395	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
396	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
397	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
398	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
399	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
400	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
401	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 101 (Distribution 12)								
402	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
403	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
404	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
405	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
406	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
407	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
414	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
415	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
416	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 12								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Distribution 13)								
315	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
316	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
317	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
318	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
319	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
320	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Distribution 13)								
321	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
322	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
323	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
324	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
325	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
326	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
327	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
328	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
340	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Distribution 13)								
347	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
352	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
353	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
354	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
355	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
356	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
357	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
358	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
359	V	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
360	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
361	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
362	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
363	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
364	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
365	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
366	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
367	U	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
368	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
408	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Distribution 13)								
409	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
410	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
411	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
412	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
413	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 19								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 229 (Ascenseur 9)								
369	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
370	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
371	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 230 (Ascenseur 10)								
390	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
391	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
392	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 231 (Ascenseur 11)

330	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
--------------	------	--------------------------	---------------------------	----------	------------	---------------------------	----------------------	-------------------

R+3 - Vol 150 (Distribution 14)

417	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
424	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
425	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
426	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
427	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
428	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
444	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
445	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
446	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 150 (Distribution 14)								
447	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
448	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
449	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
462	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
463	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
464	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
465	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
466	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
467	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	Planc her haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
R+3 - Vol 225 (Ascenseur 6)								
Nombre total d'unités de Diagnostic : 9								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
468	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
469	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
470	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 225 (Ascenseur 6)								
471	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
472	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
473	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
474	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
475	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
476	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
477	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :			4					
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 226 (Ascenseur 7)								
429	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
430	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
431	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		1						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 227 (Ascenseur 8)								
450	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
451	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
452	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 227 (Ascenseur 8)								
453	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
454	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
455	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
456	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
457	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
458	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
459	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
460	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
461	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 228 (Dégagement)								
432	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
433	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
434	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
435	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
436	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
437	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
438	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
439	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
440	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
441	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+3 - Vol 228 (Dégagement)								
442	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
443	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 4								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+4 - Vol 215 (Distribution 15)								
483	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
484	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
485	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
486	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
487	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
488	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
489	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
490	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
491	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
492	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
493	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
494	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
495	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
496	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
497	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
498	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
499	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+4 - Vol 215 (Distribution 15)								
500	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
501	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
502	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
503	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
504	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
505	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
506	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
507	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
508	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
509	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
510	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
511	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
512	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
513	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+4 - Vol 215 (Distribution 15)								
523	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
537	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
538	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
539	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
549	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
550	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
551	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :			19					

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+4 - Vol 221 (Ascenseur 2)								
534	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
535	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
536	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+4 - Vol 222 (Ascenseur 3)								
540	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
541	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
542	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+4 - Vol 223 (Ascenseur 4)								
543	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
544	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
545	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+4 - Vol 224 (Ascenseur 5)								
546	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
547	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+4 - Vol 224 (Ascenseur 5)								
548	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49 (Accueil)								
63	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
64	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
65	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
66	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
67	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
68	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
69	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
70	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
71	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
72	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
73	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49 (Accueil)								
81	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
87	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
88	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
89	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
90	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
91	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
92	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
93	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
94	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
95	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
96	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
97	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
98	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
99	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
100	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
101	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
102	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
103	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
104	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
105	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
106	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49 (Accueil)								
107	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
111	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	U	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	T	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
121	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	R	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
129	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
130	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
131	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	P	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 49 (Accueil)								
133	P	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
134	P	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
135	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
136	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
137	N	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
141	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
142	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
143	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
RDC - Vol 50 (Cage ascenseur 1)								
114	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
115	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
116	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
RDC - Vol 56 (Cage ascenseur 2)								
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés



N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 56 (Cage ascenseur 2)								
84	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
85	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
86	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 58 (Cage ascenseur 3)								
60	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
62	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDC - Vol 62 (Cage ascenseur 4)								
138	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
139	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
140	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 17 (Distribution 2)								
18	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
19	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 17 (Distribution 2)								
20	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
21	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
22	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
23	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
24	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
25	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
26	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
27	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
35	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
36	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
37	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
38	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
54	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 17 (Distribution 2)								
55	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
56	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 8								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 236 (Accès sous-sol)								
3	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 1								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 39 (Distribution 3)								
39	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
40	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
41	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
42	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 39 (Distribution 3)								
47	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
49	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
57	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
58	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
59	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 5								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 47 (Distribution 4)								
6	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
11	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Sous sol - Vol 47 (Distribution 4)								
14	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
17	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
53	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		5						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'à vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).


Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME	Référence: 002ER669717-3
---	-----------------------------

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME	Référence: 002ER669717-3
---	-----------------------------

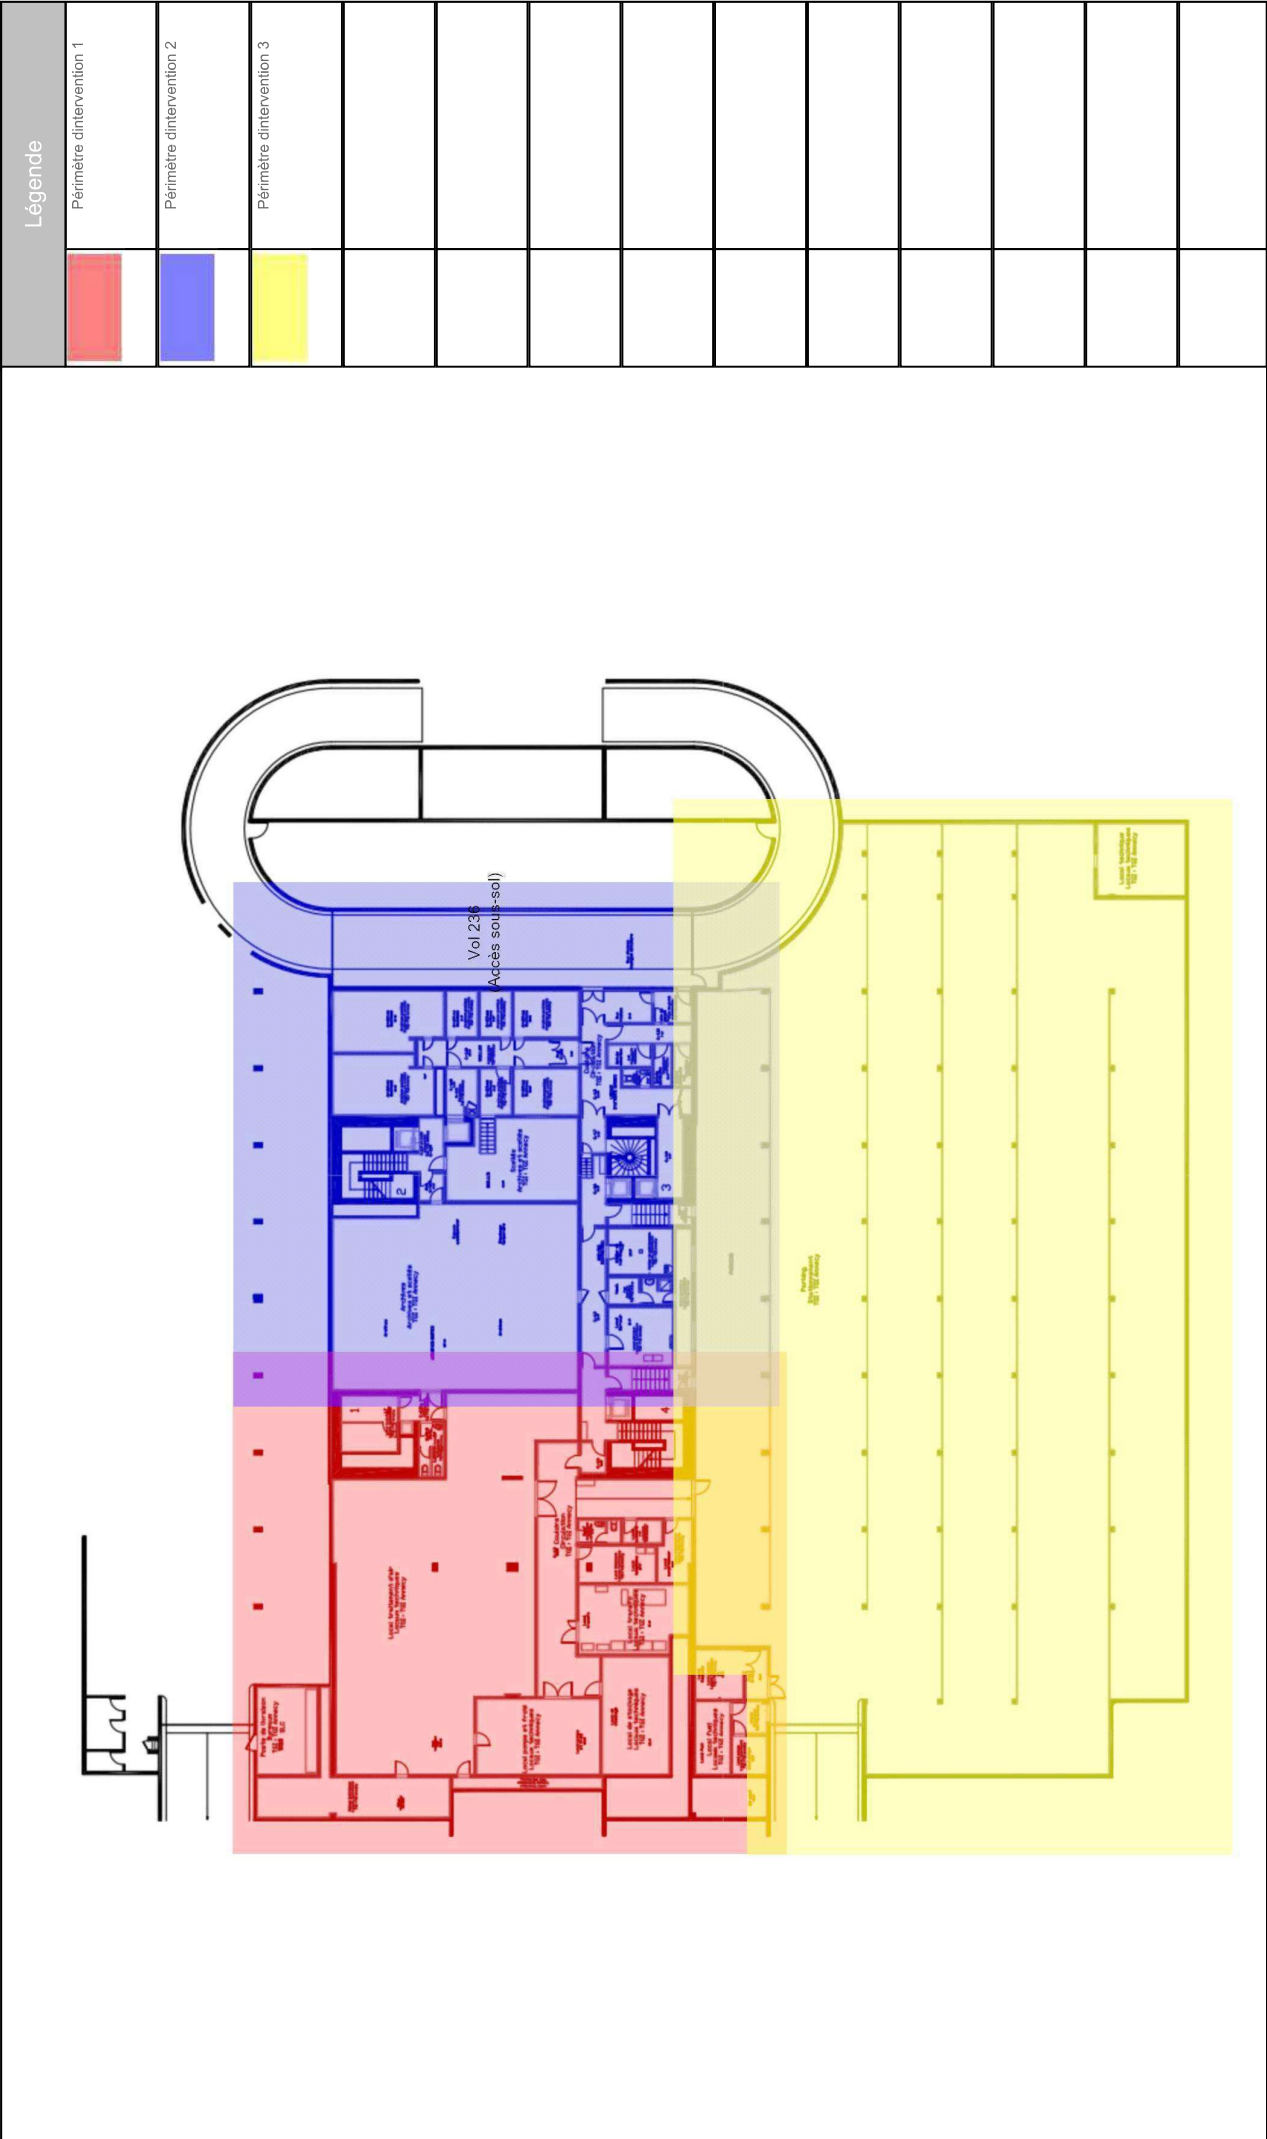

 ENVIRONNEMENT	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	Palais de Justice d'Annecy	09/02/2026	PRANGERE GEOFFREY

Sous sol - Plan de repérage - éléments avec et sans plomb

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Référence:
002ER669717-3




Adresse du bien
51 RUE SOMMELIER
74000 ANNECY

Date intervention	09/02/2026
-------------------	------------

Technicien intervenant

SOUS SOL - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 3 - COTATION VOLUME

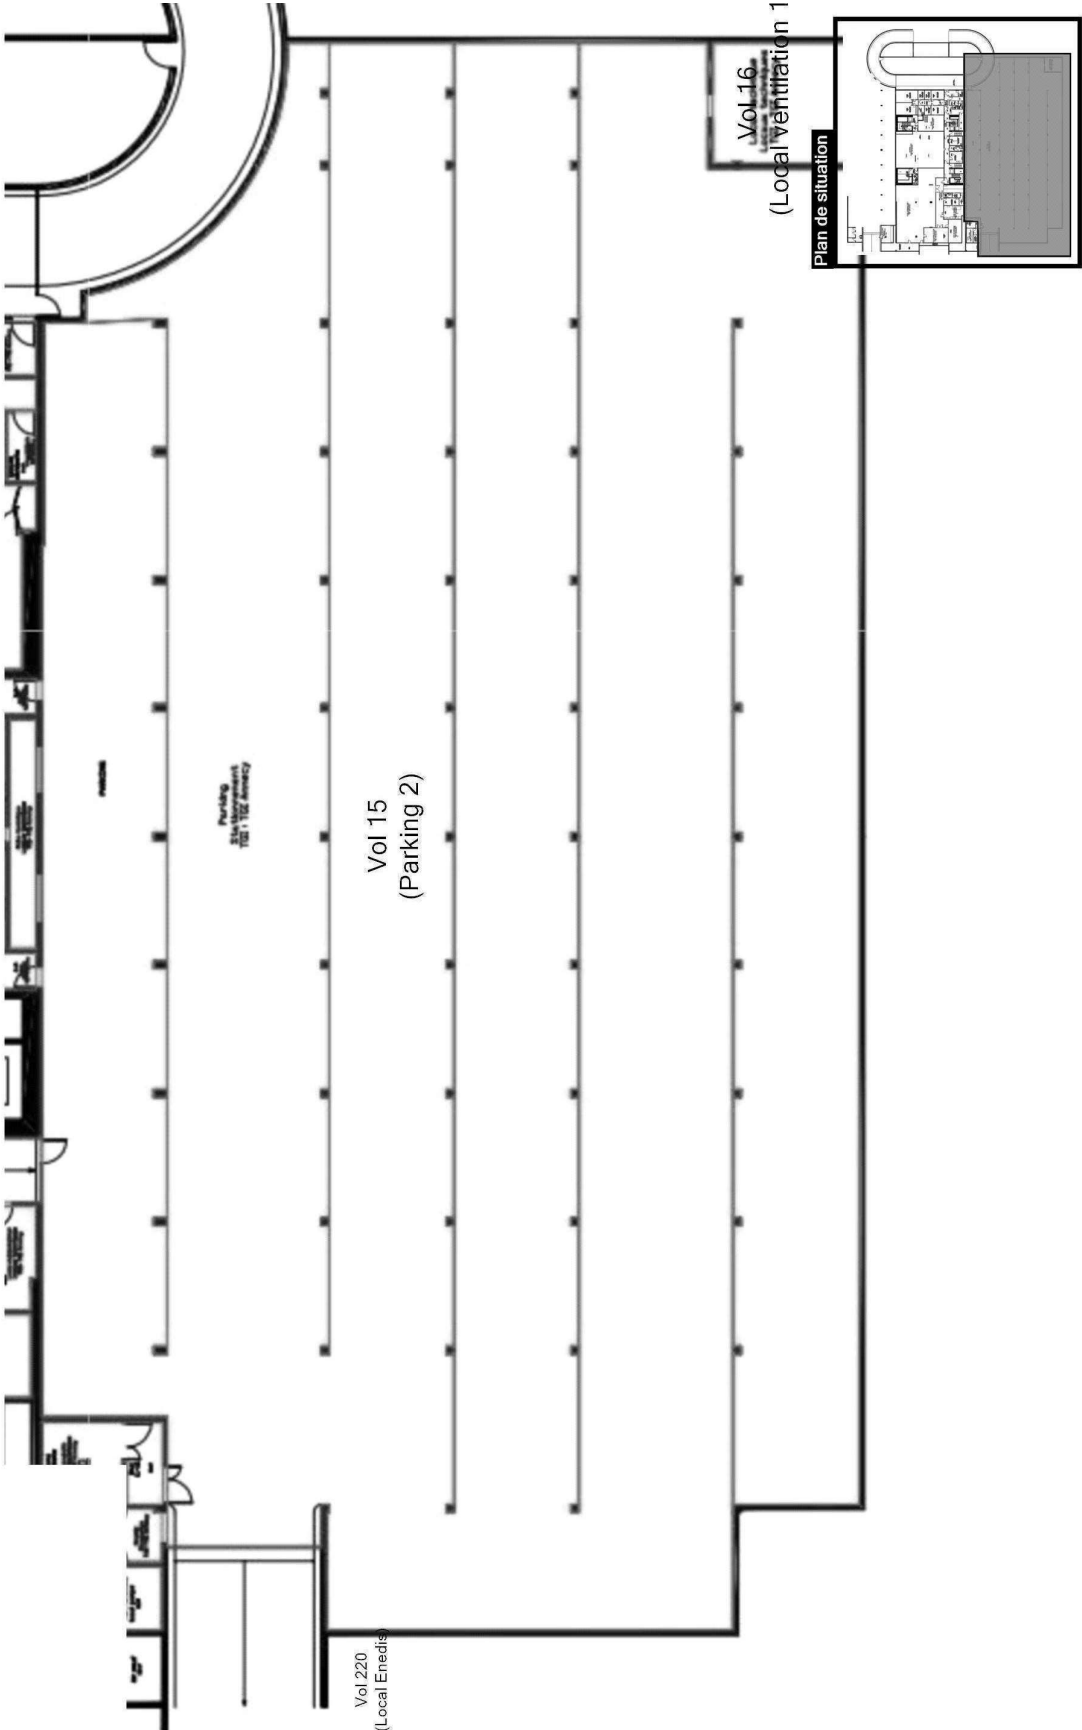
Sous Sol - Périmètre d'intervention 3 - Cotation Volume		Référence: 002ER669717-3	
		Légende	
		Technicien intervenant PRANGERE GEOFFREY	

Adresse du bien 51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY		Désignation Palais de Justice d'Amnecy		Date intervention 09/02/2026	
					

Référence:
002ER669717-3

Référence:
002ER669717-3

Légende

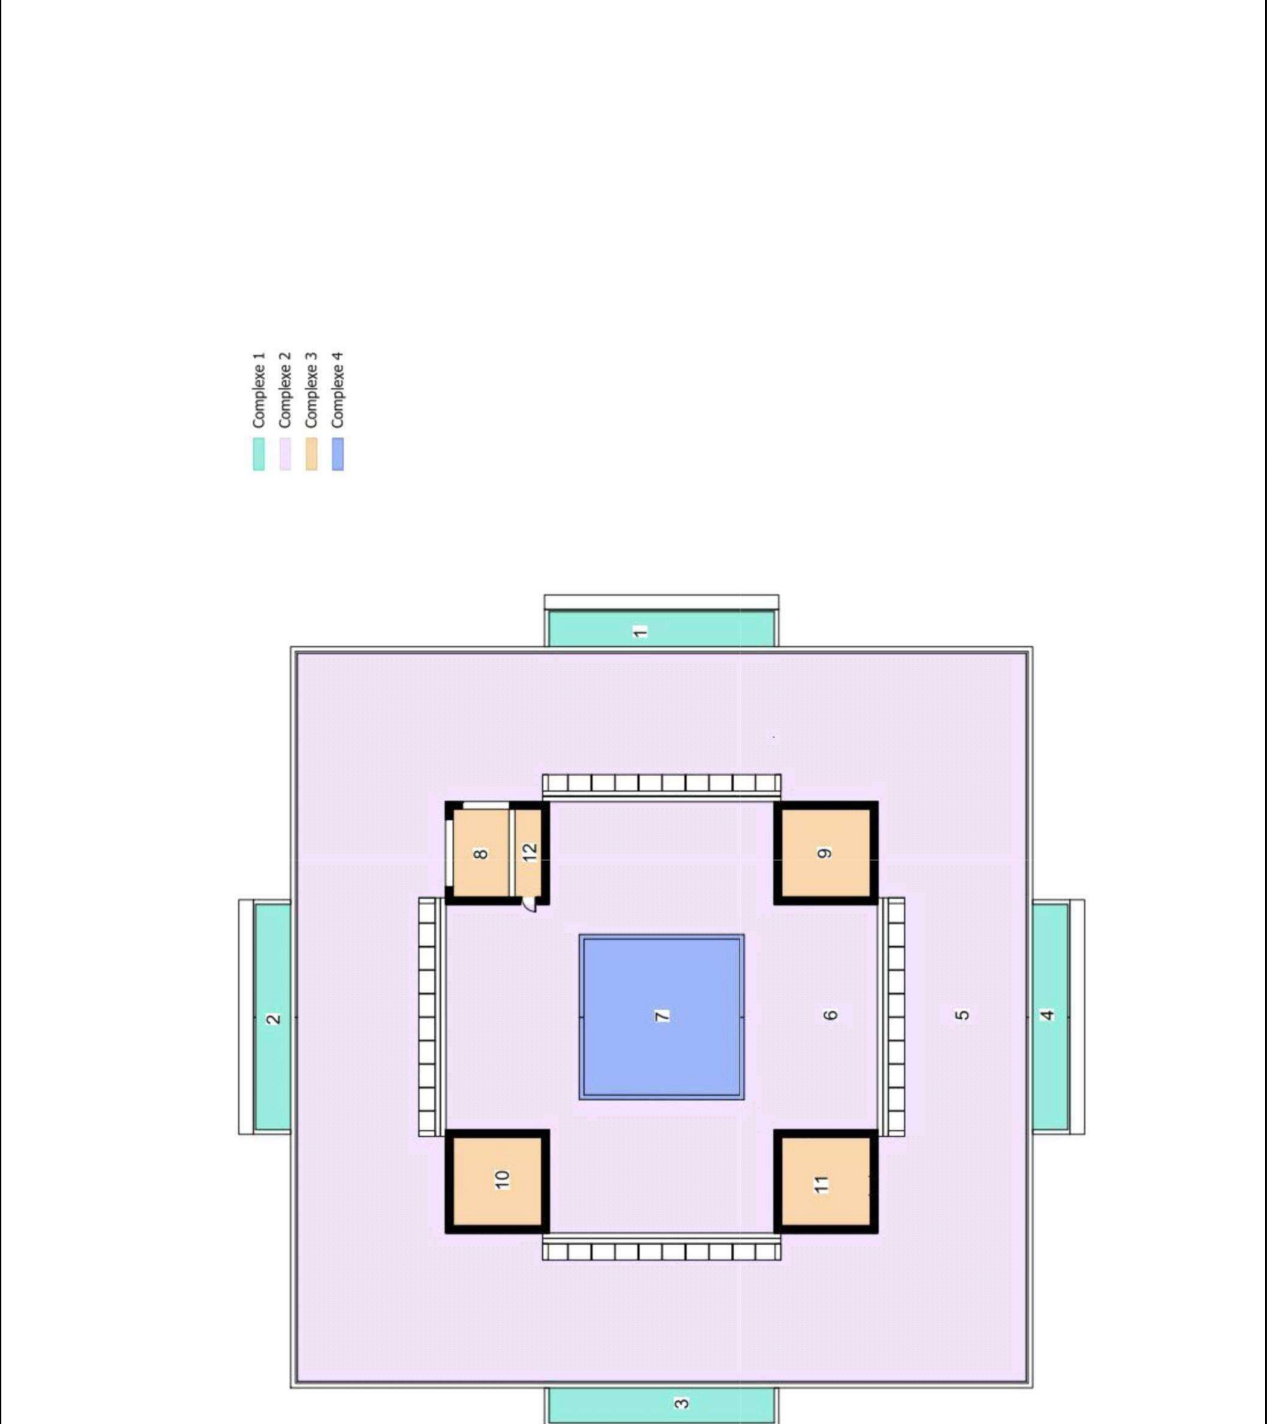

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien	51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY
-----------------	----------------------------------

Désignation
Palais de Justice d'Annecy


Date intervention
09/02/2026

Technicien intervenant	PRANGERE GEOFFREY
------------------------	-------------------

TOITURE TYPOLOGIE 1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME


Référence:
002ER669717-3

Légende

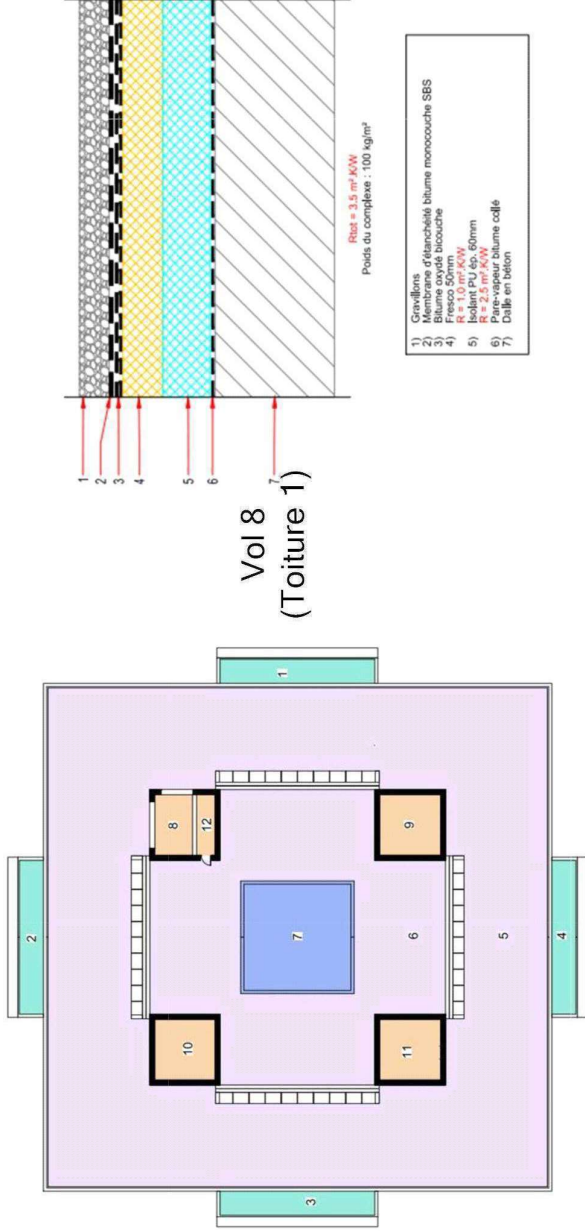


TOITURE TYPOLOGIE 2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence: 002ER669717-3				
Légende				
		Date intervention		Technicien intervenant
		09/02/2026		PRANGERE GEOFFREY

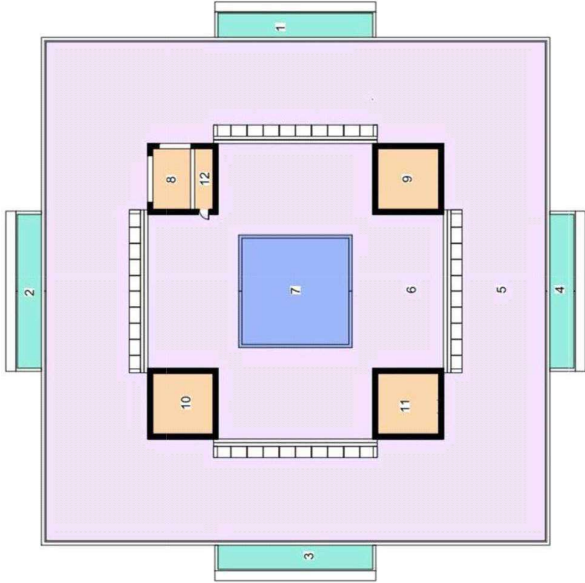

Complexe 2 Existant

Vol 5
(Toiture 2)

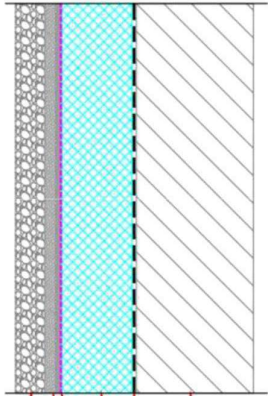

Poids du complexe : 149 kg/m²

- 1) Gravier
- 2) Appareil 5-20 mm
- 3) Isolant PIR 40, 100mm
- 4) R = 4,2 m².K/W
- 5) Dalle en béton
- 6) Dalle en béton

Référence:
002ER669717-3

Poids du complexe : 155 kg/m²


- 1) Gravillons
- 2) Asphalte 5+20 mm
- 3) Papier entre deux
- 4) Etanchéité bicouche bitume
- 5) Etanchéité bicouche bitume
- 6) Dalle en béton



ENVIRONNEMENT

TOITURE TYPOLOGIE 4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER669717-3

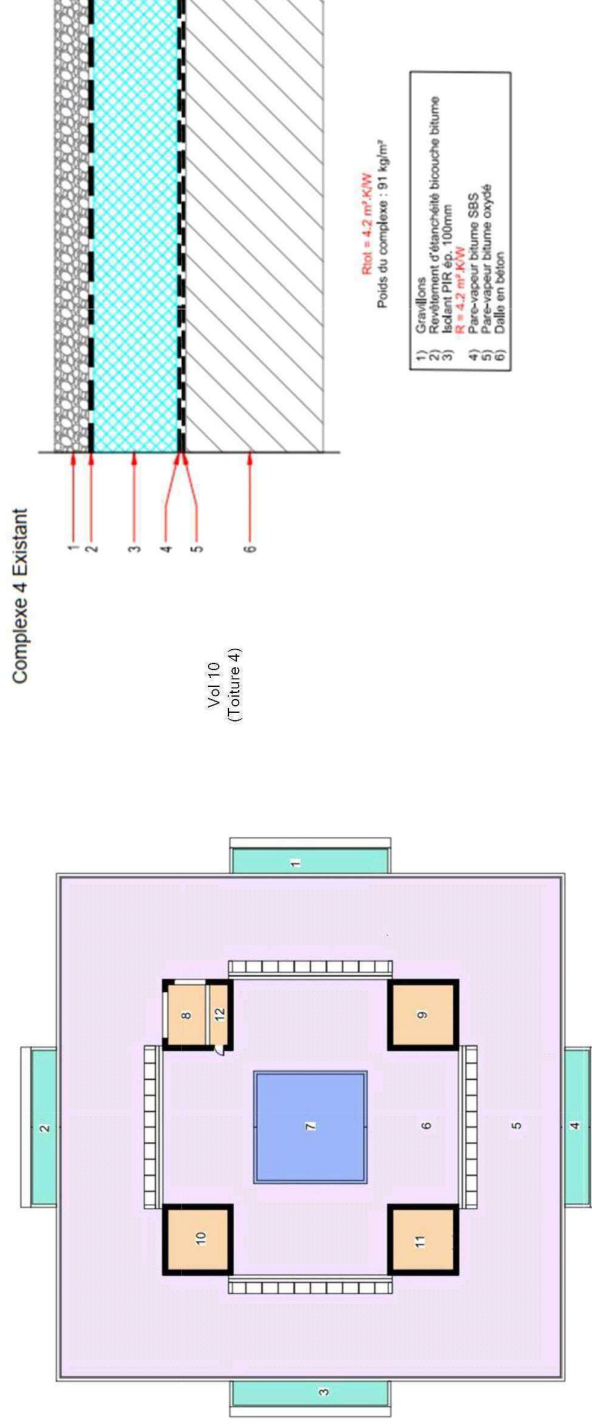

ENVIRONNEMENT

Adresse du bien
51 RUE SOMMELIER
74000 ANNECY

Désignation
Palais de Justice d'Annecy

Date intervention
09/02/2026

	Technicien intervenant
	PRANGERE GEOFFREY

FAÇADE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME


FAÇADE - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME			
Référence: 002ER669717-3			
Légende			

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME			
Référence: 002ER669717-3			
Légende			

Référence:
002ER669717-3

--	--

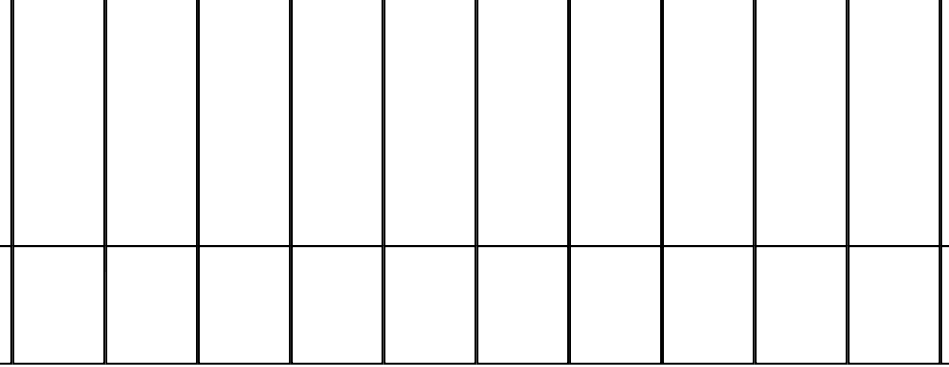


Adresse du bien
51 RUE SOMMELIER
74000 ANNECY

Date intervention
09/02/2026

PRANGERE GEOFFREY

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME	Référence: 002ER669717-3
--	-----------------------------


Légende

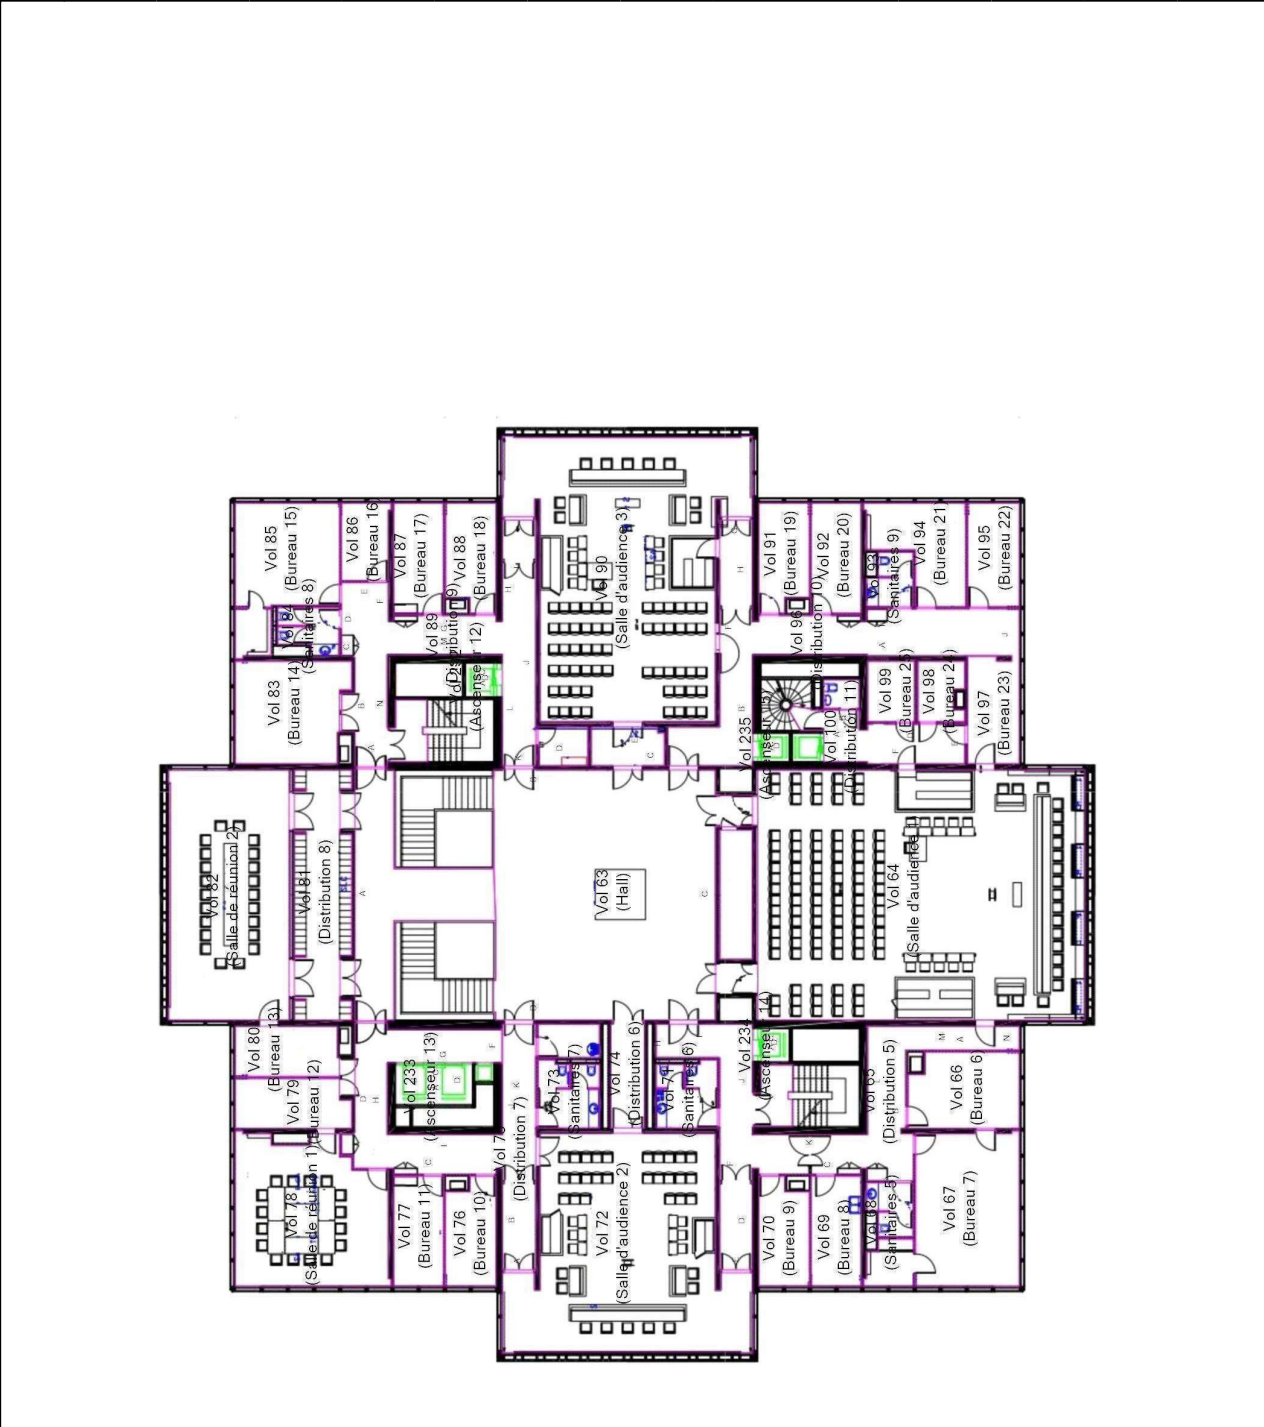[illegible]

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	Palais de Justice d'Annecy	09/02/2026	PRANGERE GEOFFREY

PAGE 327 / 337

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

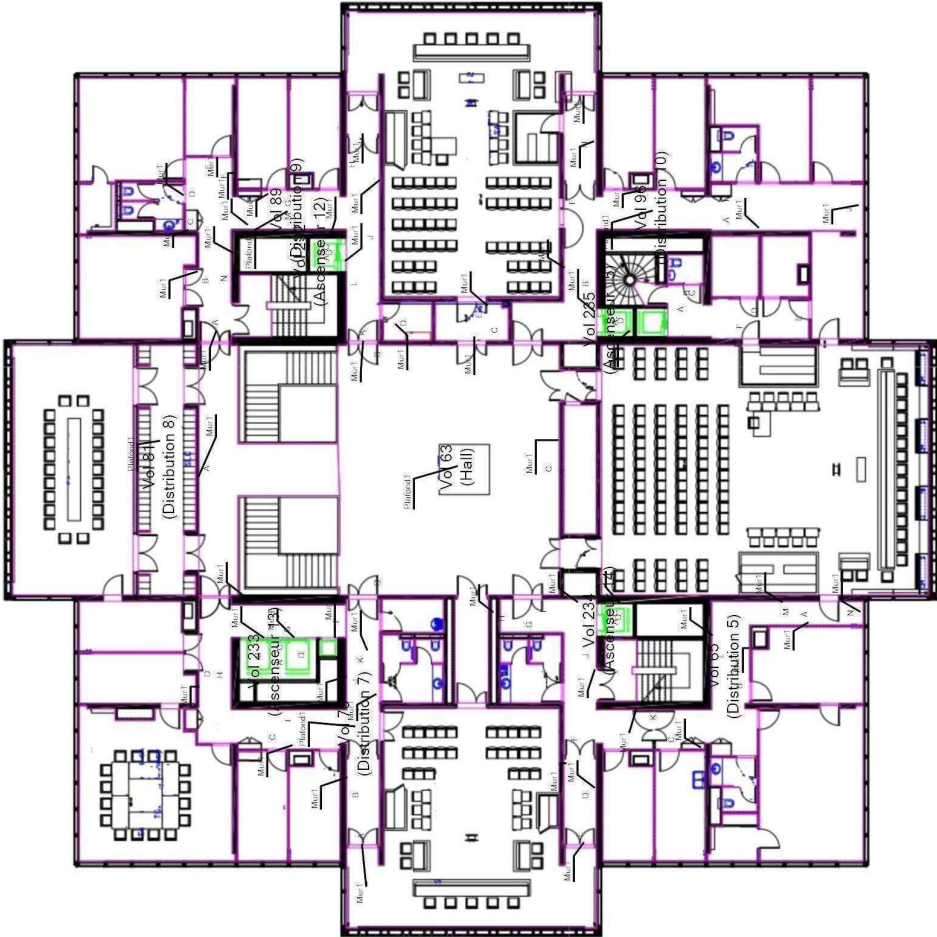R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB					
Référence: 002ER669717-3				Date intervention 09/02/2026	
Légende				Désignation Palais de Justice d'Annecy	
Volume et élément contenant du plomb				Adresse du bien 51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	
		Technicien intervenant PRANGERE GEOFFREY			

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME					
Référence: 002ER669717-3				Technicien intervenant	
Légende				PRANGERE GEOFFREY	
				Date intervention	
				09/02/2026	
				Désignation	
				Palais de Justice d'Annecy	
				Adresse du bien	
				51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY	

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME					
Référence: 002ER669717-3					
Légende					
	Volume non visité				
Technicien intervenant		Date intervention	09/02/2026		
PRANGERE GEOFFREY		Désignation	Palais de Justice d'Amnecy		
Adresse du bien					
51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY					

Référence:
002ER669717-3


143

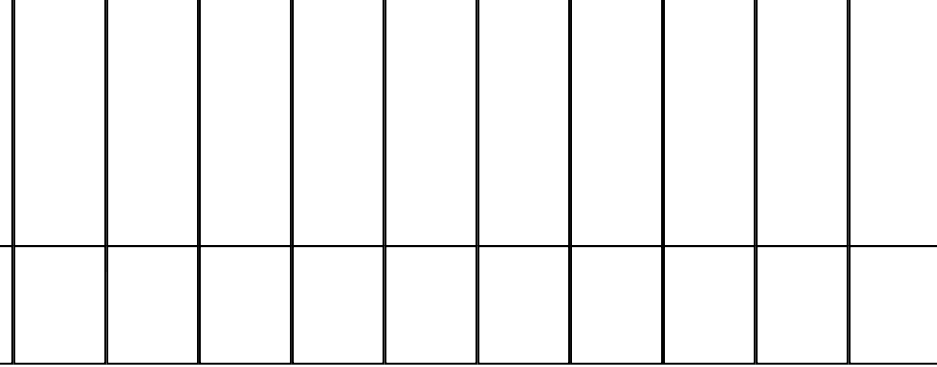

Technicien intervenant

R+4 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME	Référence: 002ER669717-3
--	-----------------------------

Légende

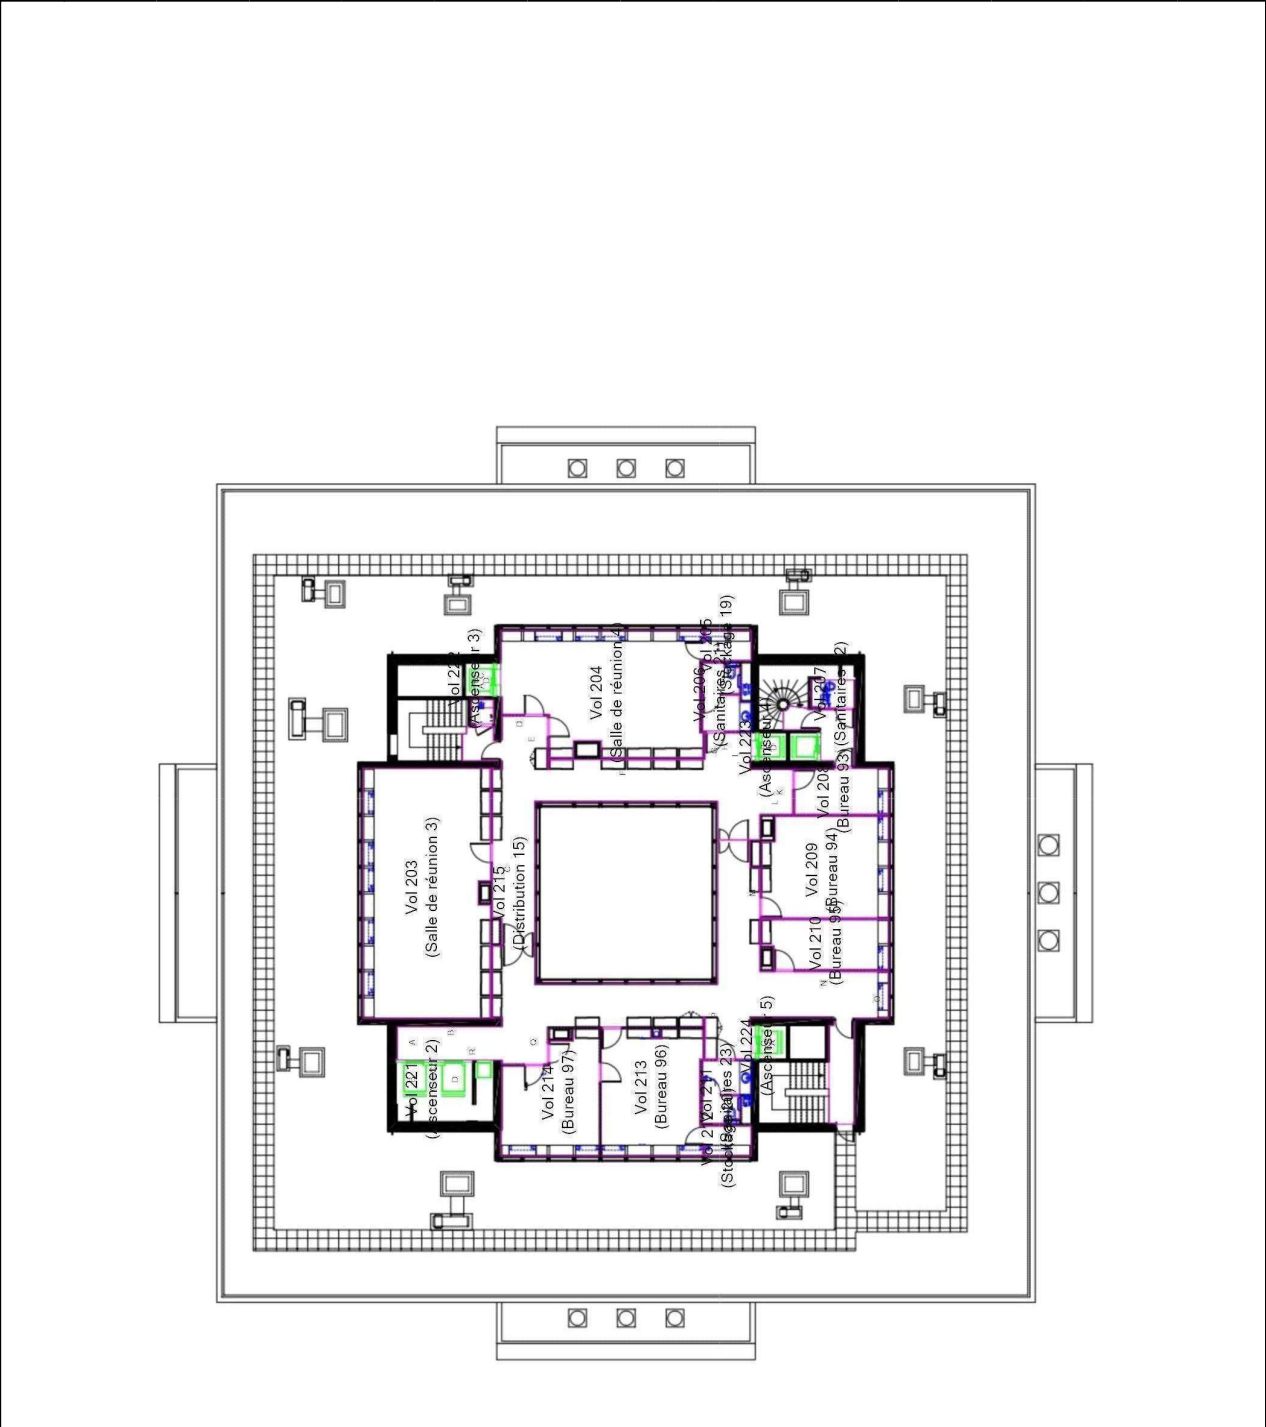[illegible]

Adresse du bien	51 RUE SOMMELIER 74000 ANNECY
-----------------	----------------------------------

Désignation
Palais de Justice d'Annecy


Date intervention	09/02/2026
-------------------	------------

Technicien intervenant	PRANGERE GEOFFREY
------------------------	-------------------

Référence:
002ER669717-3

Référence:
002ER669717-3

Volume et élément contenant du plomb

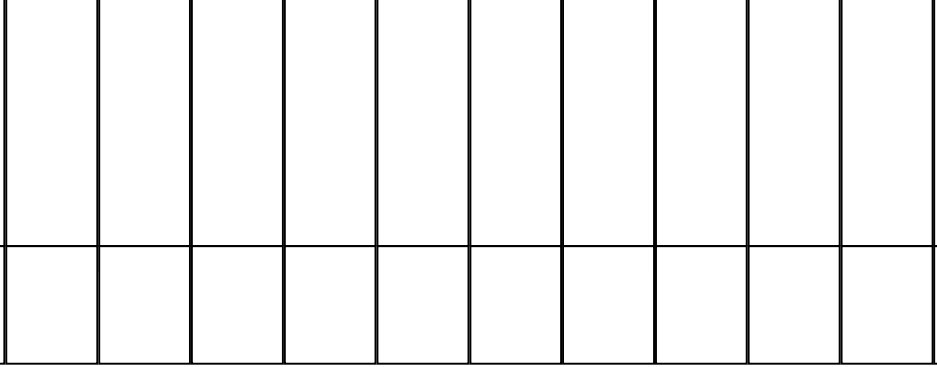

Technicien intervenant	PRANGERE GEOFFREY
------------------------	-------------------


Techniciens intervenant	PRANGERE GEOFFREY
-------------------------	-------------------

Techniciens intervenant	PRANGERE GEOFFREY
-------------------------	-------------------

Techniciens intervenant	PRANGERE GEOFFREY
-------------------------	-------------------

R+5 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME	Référence: 002ER669717-3
--	-----------------------------

Légende

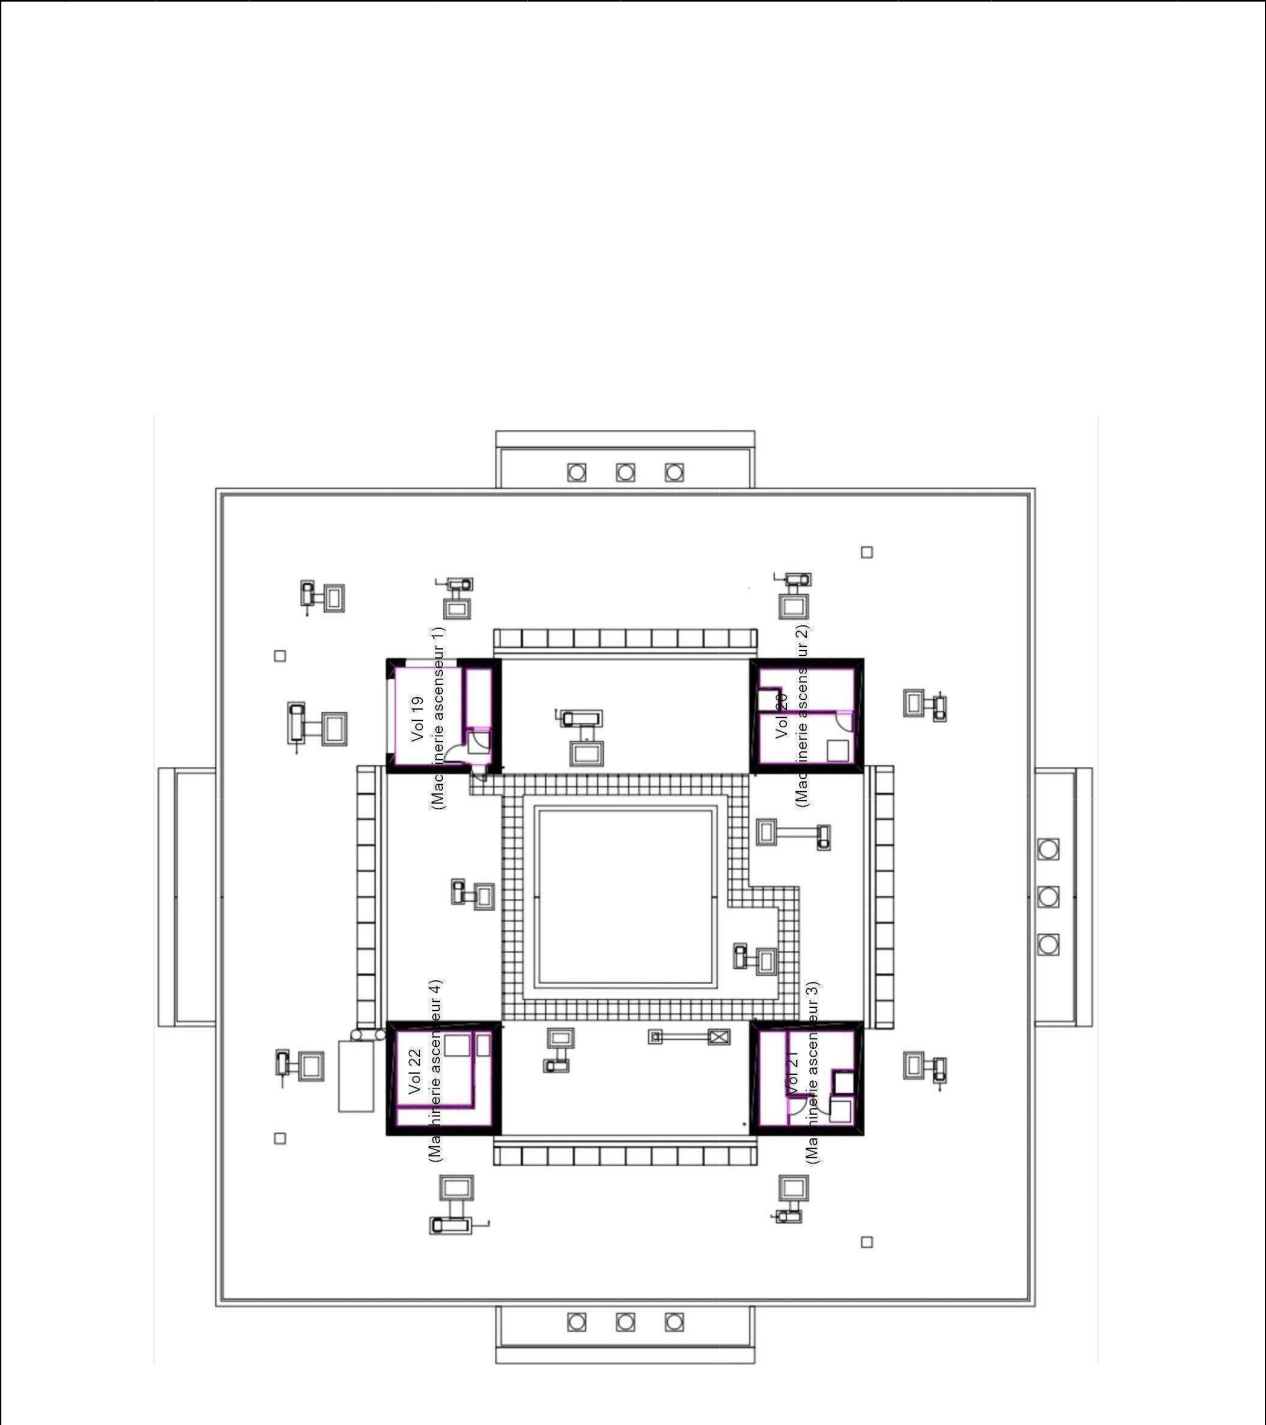[illegible]

Désignation
Palais de Justice d'Annecy

Date intervention	Technicien intervenant
09/02/2026	PRANGERE GEOFFREY

PRANGERE GEOFFREY

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Assurance 2026 AC 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20268
92055 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00

HDI

**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des échantillons bitumineux - recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIIP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mine
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, logiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques filiales et électroniques ;

Commercial Register Hannover
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register Hannover
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
VAT registration ID DE 21962872

Chairman of the Supervisory Board: Tordis Loe
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malte R. Entenmann, Dr. Dirk Hering, David Huhn,
Dr. Barbara Kneisswetter-Berger, Dr. Thomas Kubitz,
Dr. Stefan Pankratz, Dr. Florian Strasser

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20268
92055 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 56 00
F : +33 (0) 1 44 05 56 00

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES	
Tous Dommages Conflus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	300 000 EUR 500 000 EUR	par sinistre par année d'assurance
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Conflus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des formes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register Hannover
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
VAT registration ID DE 21962872

Chairman of the Supervisory Board: Tordis Loe
Board of Management: Dr. Edgar Pils (Chairman),
Dr. Malte R. Entenmann, Dr. Dirk Hering, David Huhn,
Dr. Barbara Kneisswetter-Berger, Dr. Thomas Kubitz,
Dr. Stefan Pankratz, Dr. Florian Strasser

Attestation sur l'honneur

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6825

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI6825 Version 003



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PRANGER Geoffrey

Est certifié selon le référentiel ICERT en vigueur (CPE DI DR 05 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 09/05/2023 - Date d'expiration : 08/05/2030	
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1)
Date d'effet : 09/05/2023 - Date d'expiration : 08/05/2030	
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)
Date d'effet : 14/11/2023 - Date d'expiration : 13/11/2030	

En fin de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies>
Valable à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

ICERT
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DIFR 11 rev19

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6825

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI6825 Version 003

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur PRANGERE Geoffrey

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 09/05/2023 - Date d'expiration : 08/05/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 09/05/2023 - Date d'expiration : 08/05/2030
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 14/11/2023 - Date d'expiration : 13/11/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>
Valable à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI DR 11 rev09