



DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION

Code la santé publique articles R . 1334-14 à 1334-29 et R. 1336-2 à R. 1336-5

RAPPORT n° A 280900 V2 du 03/07/2025

pré-rapport destiné à être complété selon les indications explicitées

1) IDENTIFICATION DE LA MISSION

IMMEUBLE CONCERNÉ

Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non accessibles

6 rue Jouleau
11 rue de la Maréchaussée
94170 LE PERREUX SUR MARNE
date de construction : XXème siècle

PROPRIÉTAIRE / COMMANDITAIRE

EPF ILE DE France
4/14 rue Ferrus
75014 PARIS
bon de commande : 202400530 du
réf. commanditaire :

RÉALISATION

Sophie Renversez Architecture	17, résidence Breteuil, avenue de Mormal, 59 800 LILLE
Assurance : Mutuelle des Architectes Français n° 155128/B	Siret : 752 465 302 R.C.S Lille Métropole
LABORATOIRE	laboratoire Eurofins Cebat SAS - 1294 rue Achille Peres, DUNKERQUE, accréditation n° 1-1935
OPERATEUR(S)	Nordine LAAOIR certification ICERT CPDI N°3724 valide jusqu'au 26/07/2029
	Morgan DEBAISIEUX certification DEKRA DT14142 valide jusqu'au 10/07/2030
	Gino LACROIX certification ICERT CPDI N°0713 valide jusqu'au 05/07/2029
	validation : Sophie RENVERSEZ, certification ICERT, N°CPDI 4932, valide jusqu'au 05/07/2029,
	architecte D.P.L.G., gérante, signataire ayant pouvoir



SOMMAIRE

- 1) IDENTIFICATION DE LA MISSION
- 2) CONCLUSIONS
- 3) LISTE DES ELEMENTS REPERES PAR LOCAL
- 4) CONDITIONS DE REALISATION

ANNEXES : pagination indépendante

fiches d'identification et de cotation

croquis de localisation : 9 planche(s)

rapport(s) d'analyse(s)

certification des opérateurs et attestation d'assurance

p. 1/23

2) CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,

Présence d'amiante avérée

Façades

Murs, structure et équipements

bardage en plaques d'amiante ciment

périphérie du bâtiment extension au niveau des 1er et 2ème étages

trouvé amiantifère : document du DTA ou DDT et/ou absence de marquage ou dépôt ou débris hors cadre bâti

Éléments spécifiques au sous sol

Bâtiment Principal

Tous locaux

dalles de sol bleu-foncé marbrées 30x30

stockage, locaux techniques et archives

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT DS 51 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-051

chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS51)

stockage, locaux techniques et archives

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT COL 52 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-052

chrysotile

Circulations

colle de carrelage au sol beige anti-dérapant

circulation entre couloir et sas

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CH COLS 39 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-039

chrysotile

colle noire sous ragréage (RAG109)

couloir

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CH COL 110 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-021

chrysotile

Zone chaufferies

dalles de sol vertes marbrées 30x30

chaufferie 2

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT DS 88 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-001

chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS88)

chaufferie 2

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT COL 89 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-002

chrysotile

Zone cuisine

ancienne conduite de ventilation à section carrée dans plénum en amiante ciment

sous-sol : vestiaires H et F, couloir cuisine, placard élec., couloir vers parking, wc et SAS pharma

trouvé amiantifère : document du DTA ou DDT et/ou absence de marquage ou dépôt ou débris hors cadre bâti

Bâtiment Extension

Tous locaux

colle noire sous revêtement de sol en lé pvc gris marbré ou sous ragréage (RAG27) et sur dalle béton

ensemble des locaux sauf dégagements

prélèvement analysé : 6JOU EXT SP AUT COL 30 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-030

chrysotile

Circulations

colle noire sous ragréage (RAG35)

dégagements

prélèvement analysé : 6JOU EXT SP CH COL 36 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-036

chrysotile

Éléments spécifiques au rez de chaussée

Bâtiment Principal

Circulations

colle noire sous ragréage (RAG12) et dalles de sol (DS16)

couloirs 1 et 2

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CH COL 13 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-013

chrysotile

dalles de sol beiges 30x30 sous lamelle PVC gris-foncé imitation parquet bois

couloir 2

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CH DS 16 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-016

chrysotile

dalles de sol bleu-foncé marbrées 30x30 sur marches et contre-marches

cage d'escalier du sous- sol vers le rez-de-chaussée

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CV DS 17 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-017

chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS17)

cage d'escalier du sous- sol vers le rez-de-chaussée

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CV COL 18 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-018

chrysotile

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevé au rez de chaussée

cage d'escalier du rez-de-chaussée au 5e étage

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CV DS 20 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-020

chrysotile

ancienne conduite de ventilation à section carrée dans plénum en amiante ciment

couloir et vers wc

trouvé amiantifère : document du DTA ou DDT et/ou absence de marquage ou dépôt ou débris hors cadre bâti

Zone cafétéria

colle noire sous ragréage (RAG1) et sur dalle béton

cafétéria, bureaux 3 et 4 et salle d'attente 1

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT COL 5 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-005

chrysotile

Zone bureaux

dalles de sol beiges 30x30 sous revêtement de sol en lé PVC beige

bureau 5 et placard dans bureau 6

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT DS 10 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-010

chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS10)

bureaux 5 et 6, salle d'attente 2 et archives

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT COL 11 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-011

chrysotile

Pièces humides

anciennes conduites de ventilation à section carrée haute et basse en amiante ciment

gaine technique entre salle de bain des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

trouvé amiantifère : document du DTA ou DDT et/ou absence de marquage ou dépôt ou débris hors cadre bâti

Bâtiment Extension

Tous locaux

ragréage rose sous revêtement de sol en lé PVC jaune

grande salle de kiné et bureaux attenant

prélèvement analysé : 6JOU EXT SP AUT RAG 21 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-021

chrysotile

colle noire sous ragréages (RAG21) et (RAG23)

grande salle de kiné et bureaux attenant

prélèvement analysé : 6JOU EXT SP AUT COL 22 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-022

chrysotile

dalles de sol beiges 30x30

dans deux bureaux

prélèvement analysé : 6JOU EXT SP AUT DS 26 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-026

chrysotile

anciennes conduites de ventilation en amiante ciment, section carrées dans plénum

salle de kiné et dégagement

trouvé amiantifère : document du DTA ou DDT et/ou absence de marquage ou dépôt ou débris hors cadre bâti

Circulations

colle noire sous ragréage (RAG24)

couloir

prélèvement analysé : 6JOU EXT SP CH COL 25 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-025

chrysotile

Éléments communs aux étages

Bâtiment Principal

Circulations

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevées au 1er étage

couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CH DS 61 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-061

chrysotile

dalles de sol vertes marbrées 30x30 - prélevées au 1er étage

couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CH DS 62 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-062

chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS61) et (DS62) - prélevées au 1er étage

couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CH COL 63 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-063

chrysotile

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevées au 3e étage - idem DS61

couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CH DS 71 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-071

chrysotile

dalles de sol vertes marbrées 30x30 - prélevées au 3e étage - idem DS62

couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CH DS 72 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-072

chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS71) et (DS72) - prélevées au 3e étage - idem COL63

couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CH COL 73 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-073

chrysotile

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevé au 3e étage - idem DS 20

cage escalier du 1er au 5e étage

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CV DS 79 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-079

chrysotile

colle noire sous dalles de sol

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP CV COL 80 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-080

chrysotile

allèges en plaques d'amiante ciment

circulations du 3ème étage (vue sur terrasse bâtiment Extension)

trouvé amiantifère : document du DTA ou DDT et/ou absence de marquage ou dépôt ou débris hors cadre bâti

Chambres et locaux attenants

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevées au 1er étage

chambres, local info, bureau et wc du 1er au 4ème étage

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT DS 59 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-059

chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS59)

chambres, local info, bureau, wc du 1er et 4ème étage, local poubelle aux 1er et 3ème étages

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT COL 60 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-060

chrysotile

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevées au 3e étage - idem DS59

chambres, local info, bureau, wc du 1er au 4ème étage, pièce au 3ème étage

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT DS 69 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-069

chrysotile

colle noire sous dalles de sol (DS69) - prélevées au 3e étage - idem COL60

chambres, local info, bureau, wc du 1er au 4ème étage, pièce au 3ème étage

prélèvement analysé : 6JOU PRIN SP AUT COL 70 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-070 chrysotile

enduit lisse sur ciment au plafond

ensemble du Bâtiment Principal (sauf circulations)

prélèvement analysé : 6JOU PRIN MP AUT END 226 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-027 chrysotile

Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du moe
enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 12 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-012 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 13 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-013 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 2ème étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 2 ENDP 14 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-014 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 2ème étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 2 ENDP 15 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-015 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 2ème étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 2 ENDP 16 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-016 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 3ème étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 3 ENDP 17 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-017 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 3ème étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 3 ENDP 18 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-018 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 3ème étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 3 ENDP 19 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-019 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 21 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-021 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 22 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-022 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 23 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-023 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 24 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-024 chrysotile

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

prélèvement analysé : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 25 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-025 chrysotile

Éléments spécifiques au 5e étage

Bâtiment Principal

Locaux techniques et machinerie ascenseur

conduite de ventilation haute à section carrée en amiante ciment

machinerie ascenseur 1

trouvé amiantifère : document du DTA ou DDT et/ou absence de marquage ou dépôt ou débris hors cadre bâti

Couverture

Bâtiment Principal

conduite de ventilation à section circulaire en amiante ciment

couverture

trouvé amiantifère : document du DTA ou DDT et/ou absence de marquage ou dépôt ou débris hors cadre bâti

conduites de ventilation à section rectangulaire en amiante ciment

couverture

trouvé amiantifère : document du DTA ou DDT et/ou absence de marquage ou dépôt ou débris hors cadre bâti

Éléments trouvés sans amiante après investigation

Façades

Murs, structure et équipements

peinture beige

en périphérie de l'ensemble du bâtiment principal et au rez-de-chaussée du bâtiment extension

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU FAC PEINT 111 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-022

enduit beige granuleux sous peinture (PEINT111)

en périphérie de l'ensemble du bâtiment principal et au rez-de-chaussée du bâtiment extension

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU FAC END 112 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-023

bitume coulé sur acrotère de réparation

prélevé au rez de chaussée

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU FAC BIT 114 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-025

mastic gris entre jonction de gaine galvanisée d'extraction d'air

prélevé au rez de chaussée

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ MAS 115 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-026

mousse marron entre menuiserie bois et menuiserie alu

façade côté cour

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATPRIN FAC MOUS 20 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-020

Menuiseries

mastic gris entre menuiserie aluminium et voile béton

prélevé au rez de chaussée

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU FAC MAS 113 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-024

mastic beige entre porte-fenêtre aluminium et voile béton

prélevé au rez de chaussée

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU FAC MAS 116 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-027

mastic sur fenêtres bois et aluminium entre vitrage et menuiserie bois

prélevé au rez de chaussée

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU FAC MAS 122 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-033

Éléments spécifiques au sous sol

Bâtiment Principal

Tous locaux

colle de carrelage au sol rouge 5x5

atelier

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLS 45 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-045

colle de plinthes rouges 10x10

atelier

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 46 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-046

dalle béton - sans amiante par nature

garage, local poubelles, local technique, circulation rampe

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

colle de carrelage au sol beige 30x30

dotations

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLS 47 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-047

colle de plinthes beiges rectangulaires

dotations

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 48 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-048

dalles de sol grises marbrées 30x30

locaux techniques et un bureau

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT DS 49 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-049

ragréage gris sous dalles de sol (DS49)

locaux techniques et un bureau

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT RAG 50 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-050

colle de carrelage au sol blanc marbré 30x30

archives et wc

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLS 53 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-053

colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires

archives et wc

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 54 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-054

calorifugeage plâtre et liège

parking et circulation

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ AUT CAL 95 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-008

colle de carrelage mural blanc 20x20

au-dessus du lavabo de la salle de pause

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT COLM 201 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-002

peinture texturée sur murs

salle de pause

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT PEINT 202 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-003

enduit plâtreux

ensemble des locaux

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT END 209 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-010

Circulations

peinture au sol grise

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP CH PEINTS 37 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-037

ragréage gris sous peinture au sol (PEINTS37)

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP CH RAG 38 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-038

colle de plinthes beiges rectangulaires

circulation entre couloir et sas

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP CH COLPLI 40 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-040

ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC gris moucheté

couloir vers cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP CH RAG 58 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-058

enveloppe liège autour des tuyaux dans plénum

circulation

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ CH ENV 96 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-009

dalles de sol gris marbré 30x30

couloir

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP CH DS 108 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-019

ragréage rose sous dalles de sol (DS108)

couloir

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP CH RAG 109 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-020

peinture texturée derrière toile de verre

couloir

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP CIRH PEINT 206 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-007

peinture lisse sur béton

couloir

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP CIRH PEINT 207 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-008

enduit platreux derrière toile de verre

couloir

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP CIRH END 208 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-008

enduit gris sur béton

circulation verticale du sous-sol au rez-dechaussée

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP CIRV END 210 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-011

Zone pharmacie

ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC marron

pharmacie et locaux attenants (stockages et bureau)

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT RAG 55 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-055

colle de carrelage au sol beige moucheté sous ragréage (RAG55)

pharmacie et locaux attenants (stockages et bureau)

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLS 56 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-056

Zone chaufferies

dalle béton - sans amiante par nature

chaufferies 1 et 2, dégagement

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

calorifugeage plâtre et liège

chaufferies 1 et 2, dégagement

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ AUT CAL 90 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-003

calorifugeage plâtre et laine

chaufferie 2

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ AUT CAL 91 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-004

joint plat cartonné sur bride

chaufferies 1 et 2

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ AUT JPC 92 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-005

chaudière de 1998 - sans amiante par datation

chaufferie 1

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

peinture grise lisse sur gaine de ventilation

chaufferie 2

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ AUT PEINT 93 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-006

Zone cuisine

colle de carrelage au sol beige anti-dérapant

zone cuisine : cuisine, salle préparation, local poubelle, sas, vestiaires, couloir, chambre froide...

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLS 41 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-041

colle de plinthes beiges rectangulaires

zone cuisine : cuisine, salle préparation, local poubelle, sas, vestiaires, couloir, chambre froide...

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 42 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-042

peinture au sol lisse

réserve zone cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT PEINTS 43 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-043

ragréage gris sous peinture au sol (PEINTS43)

réserve zone cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT RAG 44 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-044

ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC gris moucheté

salle de repos

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT RAG 57 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-057

mastic noir entre jonction de gaine d'extraction de hotte dans plénum

cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ AUT MAS 97 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-010

mastic gris entre jonction de gaine galvanisé de ventilation dans plénum

cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ AUT MAS 98 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-011

Pièces humides

colle de carrelage mural blanc et gris 20x20

douches

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP PH COLM 200 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-001

colle de carrelage mural blanc 20x20

local lavage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP PH COLM 203 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-004

colle de carrelage mural blanc 20x20

au-dessus des lavabos des sanitaires

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP SAN COLM 204 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-005

colle de carrelage mural marron moucheté 20x20

cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP PH COLM 205 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-006

Bâtiment Extension

Tous locaux

ragréage marron sous revêtement de sol en lé PVC marron

pièces arrières archives et local technique

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT RAG 27 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-027

dalles de sol grises 30x30

galerie

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT DS 28 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-028

ragréage gris sous dalles de sol (DS28)

galerie

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT RAG 29 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-029

ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC marron

ensemble des locaux sauf dégagements

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT RAG 31 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-031

dalles de sol grises 30x30 sous ragréage (RAG31) et sur ragréage (RAG27)

salle de réunion

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT DS 32 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-032

colle de carrelage au sol beige marbré 30x30

douches vestiaires

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT COLS 33 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-033

enveloppe type liège autour des tuyaux en fonte dans plénum

ensemble du sous-sol du bâtiment extension

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT EQ AUT ENV 107 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-018

peinture murale lisse

ensemble du sous-sol

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT PEINTM 227 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-028

enduit murale plâtreux derrière peinture murale (PEINTM227)

ensemble du sous-sol

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT ENDM 228 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-029

peinture murale lisse

salles 1 et 2

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT PEINTM 229 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-030

bande calicot et colle sur doublage placoplâtre

salles 1 et 2

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT KLI 230 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-031

colle de carrelage mural blanc 20x20

au-dessus du lavabo de la salle 2

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT COLM 231 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-032

colle de carrelage mural beige marbré rectangulaire

douches

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT COLM 232 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-033

peinture lisse

réserve

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATEXT SSOL PEINT 1 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-001

enduit plâtreux derrière PEINT1

réserve

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATEXT SSOL END 2 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-002

plaque bitumineuse en débris

groupe électrogène

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATEXT SSOL BIT 3 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-003

plaque de gaine

groupe électrogène

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATEXT SSOL PLAQ 4 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-004

Circulations

dalles de sol grises marbrées 30x30

dégagements

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP CH DS 34 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-034

ragréage rose sous dalles de sol (DS34)

dégagements

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP CH RAG 35 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-035

Éléments spécifiques au rez de chaussée

Bâtiment Principal

Circulations

nez de marches beiges et marron

cage d'escalier

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP CV NEZ 19 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-019

Zone cafétéria

ragréage rose sous parquet flottant bois et dalle béton

cafétéria, bureaux 3 et 4 et salle d'attente 1

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT RAG 1 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-001

colle de plinthes beiges marbrées rectangulaires

cafétéria

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 2 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-002

Zone bureaux

ragréage marron sous lamelle PVC gris-foncé imitation parquet bois

couloir 1, bureau 6 et dalle d'attente 2

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT RAG 12 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-012

colle de carrelage au sol blanc marbré 30x30

archives

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLS 14 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-014

colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires

archives

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 15 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-015

Zone cuisine

colle de carrelage au sol beige anti-dérapant 20x20

cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLS 3 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-003

colle de plinthes beiges rectangulaires

cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 4 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-004

Zone accueil et bureaux attenant

colle de carrelage au sol blanc marbré 30x30

bureaux 1 et 2 et accueil

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLS 6 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-006

colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires

bureaux 1 et 2 et accueil

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 7 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-007

colle de carrelage mural bleu à motifs

accueil

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT COLM 212 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-013

Pièces humides

colle de carrelage au sol beige 30x30

sanitaires

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP SAN COLS 8 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-008

colle de plinthes beiges rectangulaires

sanitaires

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP SAN COLPLI 9 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-009

colle de carrelage mural blanc 20x20

cuisine

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP PH COLM 211 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-012

colle de carrelage mural blanc 20x20

au-dessus des lavabos des sanitaires

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP SAN COLM 213 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-014

Bâtiment Extension

Tous locaux

ragréage gris sous dalles de sol PVC bleues 30x30

dans deux bureaux

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT RAG 23 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-023

enveloppe plâtre, tissu et aluminium autour de gaine de ventilation

extérieur

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ EXT ENV 94 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-007

peinture murale lisse sous toile de verre

bureaux, salle de kiné., wc

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT PEINTM 235 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-036

enduit mural plâtreux sous peinture murale (PEINTM235)

bureaux, salle de kiné., wc

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT ENDM 236 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-037

résine granuleuse décorative sur murs

dans deux bureaux et petite salle de kiné

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT RES 237 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-038

peinture au plafond lisse

dans deux bureaux et petite salle de kiné

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT PEINTP 238 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-039

enduit au plafond plâtreux sous peinture au plafond (PEINTP238)

dans deux bureaux et petite salle de kiné

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT ENDP 239 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-040

faux-plafond type "Armstrong" post 2000 - sans amiante par datation

circulation, bureaux, salle kiné.

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

Circulations

ragréage rose sous lamelle PVC gris-foncé imitation parquet bois

couloir

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP CH RAG 24 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-024

peinture murale lisse sous toile de verre

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP CH PEINTM 233 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-034

enduit mural plâtreux sous peinture murale (PEINTM233)

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP CH ENDM 234 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-035

Éléments communs aux étages

Bâtiment Principal

Tous locaux

dalles de sol pvc gris 30x30 de réparation - sans amiante par nature

local infirmière et couloir

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

bande calicot et colle sur parois type placoplâtre

ensemble

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT KLI 214 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-015

peinture lisse

ensemble

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT PEINT 215 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-016

enduit plâtreux derrière peinture (PEINT215)

ensemble

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT END 216 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-017

Circulations

dalles de sol PVC beiges 60x60 - sans amiante par nature

couloir vers chambre 107

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

dalles de sol gris-foncé 30x30 de réparation

couloir au 1er étage (devant ascenseur), chambres 207 au 2e étage et 306 au 3e étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP CH DS 67 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-067

dalles de sol crème de réparation

couloir au 1er étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP CH DS 68 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-068

volets coupe-feu blanc rigide - prélevé au 1er étage

couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ CH VCF 99 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-012

Locaux de services

colle de carrelage au sol marron ou beige marbré 30x30

salles de repos des 1er, 2e, 3e, 4e ét., bureaux des 1er, 3e, 4e ét., local poubelles des 1er, 4e ét

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLS 65 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-065

colle de plinthes marron ou beiges marbrées rectangulaires

salles de repos des 1er, 2e, 3e, 4e ét., bureaux des 1er, 3e, 4e ét., local poubelles des 1er, 4e ét

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 66 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-066

colle de carrelage au sol marron ou beige marbré 30x30 - prélevé au 3e étage - idem COLS65

salles de repos des 1er, 2e, 3e, 4e ét., bureaux des 1er, 3e, 4e ét., local poubelles des 1er, 4e ét

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLS 75 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-075

colle de plinthes marron ou beiges marbrées rectangulaires - prélevé au 3e étage - idem COLPLI66

salles de repos des 1er, 2e, 3e, 4e ét., bureaux des 1er, 3e, 4e ét., local poubelles des 1er, 4e ét

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 76 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-076

Pièces humides

chappe maigre grise sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris - prélevé au 1er étage

douches dans les chambres et douches dans couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT CHAP 64 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-064

chappe maigre grise sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris - prélevé au 3e étage - idem CHAP64

douches dans les chambres et douches dans couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT CHAP 74 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-074

Bâtiment Extension

Tous locaux

faux-plafond type "Armstrong" post 2000 - sans amiante par datation

salles 1 et 2, circulation, salle réunion, vestiaires H et F

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

Circulations

volets coupe-feu blanc rigide - prélevé au 2e étage

couloirs des 1er et 2ème étages

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT EQ CH VCF 102 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-015

mastic marron entre jonction de gaines galvanisées dans plénum - prélevé au 2e étage

couloirs des 1er et 2ème étages vers les salles de bain

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT EQ MAS 103 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-016

bande calicot et colle sur parois type placoplâtre sur murs et plafonds

circulations des 1er et 2ème étages

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP CH KLI 240 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-041

Chambres

bande calicot et colle sur parois type placoplâtre sur murs

chambres des 1er et 2ème étages

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT KLI 241 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-042

dalles de sol pvc grises et beiges marbrées - sans amiante par nature

chambres

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

Éléments spécifiques au 1er étage

Bâtiment Principal

Tous locaux

colle de carrelage mural blanc 20x20

au-dessus de l'évier du bureau

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT COLM 225 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-026

Circulations

peinture lisse sur ciment

cage d'escalier du rez-de-chaussée au 1er étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP CIRV PEINT 217 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-018

enduit plâtreux derrière toile de verre et sur ciment

circulation horizontale

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP CIRH END 218 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-019

Locaux de services

colle de carrelage mural blanc 20x20

au-dessus du lavabo du local infirmières

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT COLM 219 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-020

colle de carrelage mural blanc et bleu 15x15 derrière toile de verre

en partie basse de la salle de repos et du local poubelles

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT COLM 220 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-021

colle de carrelage mural blanc 20x20 sur colle de carrelage mural (COLM220)

au-dessus de l'évier de la salle de repos

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT COLM 221 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-022

sous couche de carrelage au sol (colle ou chappe) jaune 30x30 sur COL60

local poubelles

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATPRIN 1 COLS 5 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-005

colle de carrelage mural jaune 15x15 en partie basse

local poubelles

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATPRIN 1 COLM 6 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-006

colle de carrelage mural blanc 15x15 de réparation

local poubelles

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATPRIN 1 COLM 7 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-007

Pièces humides

colle de carrelage mural blanc 15x15

en partie basse des sanitaires

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP SAN COLM 222 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-023

colle de carrelage mural blanc 20x20

salles de bain des chambres

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT COLM 223 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-024

colle de carrelage mural blanc 15x15 derrière doublage et colle de carrelage mural (COLM223)

salles de bain des chambres

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN MP AUT COLM 224 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-025

Bâtiment Extension

Circulations

dalles de sol beiges marbrées 30x30

circulation au 1er étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP CH DS 84 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-084

ragréage rose sous dalles de sol (DS84)

circulations des 1er et 2ème étages

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP CH RAG 85 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-085

Chambres

ragréage rose sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris

chambres au 1er étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT RAG 81 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-081

Pièces humides

ragréage rose sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris

douches dans chambres au 1er étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT RAG 82 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-082

chappe grise sous ragréage (RAG82)

douches dans chambres au 1er étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT CHAP 83 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-083

Éléments spécifiques au 2e étage

Bâtiment Extension

Circulations

dalles de sol pvc grises et beiges marbrées - sans amiante par nature

couloir

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

Chambres

ragréage gris sous dalles de sol PVC et sur dalle béton

chambres au 2ème étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT RAG 86 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-086

enduit au plafond blanc décoratif

chambres du 2ème étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT ENDP 242 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-043

Pièces humides

chappe rose sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris

douches dans chambres au 2ème étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT SP AUT CHAP 87 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-087

colle de carrelage mural blanc 20x20

douches dans les chambres du 2ème étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT MP AUT COLM 243 - ref. laboratoire AR-24-NM-044754-01-044

Éléments spécifiques au 3e étage

Bâtiment Principal

Tous locaux

dalles de sol saumon 30x30 de réparation

bureaux au 3ème étage

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP AUT DS 78 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-078

sous couche de carrelage au sol (colle ou chappe) jaune 30x30

local poubelles

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATPRIN 3 COLS 8 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-008

colle de carrelage mural marron 15x15 en partie basse

local poubelles

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATPRIN 3 COLM 9 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-009

colle de carrelage mural blanc 15x15

local poubelles

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATPRIN 3 COLM 10 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-010

colle de carrelage mural blanc 15x15 en partie basse

pièce

prélèvement trouvé sans amiante : CLI2 BATPRIN 3 COLM 11 - ref. laboratoire AR-25-NM-045931-01-011

Circulations

dalles de sol gris-foncé 30x30 de réparation

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN SP CH DS 77 - ref. laboratoire AR-24-NM-043549-01-077

Éléments spécifiques au 5e étage

Bâtiment Principal

Locaux techniques et machinerie ascenseur

joint plat cartonné sur bride

local

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ AUT JPC 100 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-013

enveloppe plâtre et liège autour du caisson métallique

local

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU PRIN EQ AUT ENV 101 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-014

moteur ascenseur et installation de 2012 - sans amiante par datation

machinerie ascenseur 1

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

machinerie ascenseur et installation de 2016 - sans amiante par datation

machinerie ascenseur 2

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

Couverture

Bâtiment Principal

bitume coulé sur dalle béton et sous gravillon

couverture

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU TOIT BIT 120 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-031

paxalumin sur rebord et en remontée d'étanchéité

couverture

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU TOIT PAXA 121 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-032

Bâtiment Extension

bitume en lé en étanchéité de couverture

couverture

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU TOIT BIT 117 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-028

paxalumin sur rebord et en remontée d'étanchéité

couverture

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU TOIT PAXA 118 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-029

mastic gris sur gaine galvanisée entre jonction de gaine

couverture

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU TOIT EQ MAS 119 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-030

bitume en lé en étanchéité de couverture sur dalle béton

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU TOIT BIT 123 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-034

EXTÉRIEUR

enrobé rose de parking

extérieur

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT ENR 104 - ref. laboratoire AR-24-NM-044120-01-001

bitume en lé sous enrobé (ENR104) et sur dalle béton

extérieur

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT BIT 105 - ref. laboratoire AR-24-NM-044893-01-017

enrobé d'allée piétonne

extérieur

prélèvement trouvé sans amiante : 6JOU EXT ENR 106 - ref. laboratoire AR-24-NM-044120-01-002

dallette béton sur pûts sur terrain végétalisé - sans amiante par nature

terrasse devant parking

sans amiante par nature ou absence d'amiante avérée par documentation ou marquage

zone non diagnostiquée dans le cadre de la mission

NEANT

les obligations prévues aux articles R.1334-19 ne seront remplies qu'après l'investigation des éléments ci-dessus.

le cadre réglementaire du diagnostic ne concerne que les immeubles bâtis ou parties d'immeubles bâtis et les éléments "incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble" (arrêté du 26 juin 2013 art. 2) et exclue donc les terrains, réseaux, voiries, substructures qu'il reviendra aux entreprises intervenantes d'investiguer lors de la démolition.

3) CONDITIONS DE REALISATION

CONDITIONS GENERALES DE REALISATION

CADRE REGLEMENTAIRE :

Code de la santé publique article R.1334-14 à R. 1334-29 arrêté du 26 juin 2013

NORMES:

NF X 46-020 (août 2017) adaptée (cadre contractuel défini avec la MO)

ADAPTATION de la NORME :

- adaptation à la réglementation (arrêté du 16 07 2019)
- formalisme adapté à l'immeuble pour favoriser la lisibilité du rapport
- nombre de sondages et de prélèvements augmenté pour atteindre une fiabilité correcte
- quantité estimée des MPCA : moyenne, voir report cartographique - sans préjudice de la loi MOP.

PRECEDENTS RAPPORTS COMMUNIQUEES

Fiche récapitulative du D.T.A. - rapport Bureau Véritas - 72399653/1/11 en date du 07/02/2019 - principale conclusion : présence d'amiante

DATE DE DIAGNOSTIC

6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

PERSONNES PRESENTES

ZONE DIAGNOSTIQUEE :

Clinique parcelle E211

**PERIMETRE ET PROGRAMME
DE REPERAGE**

Bâtiment en R + 5 sur sous sol

Programme de repérage avant démolition totale

Note : Sondages limités et discrets à la demande du commanditaire

Ce rapport V2 annule et remplace le rapport A280900 du 09/07/2024 après investigations des locaux non accessibles et contrôle sur enduit à la demande du maître d'œuvre

OBLIGATION DE TRAÇABILITE :

DU COMMANDITAIRE /

DU PROPRIETAIRE :

Ce rapport de diagnostic doit être remis au propriétaire, conservé et intégré au « dossier de traçabilité » de l'immeuble concerné (DAPP pour les appartements, D.T.A. pour les autres immeubles) Il doit être communiqué, à leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à faire des travaux dans l'immeuble, ainsi qu'aux divers agents de contrôle qualifiés. (art. 11 de l'arrêté du 16 07 2019).

ANNEXES

FICHE(S) D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES ELEMENTS REPERES

Façades

Murs, structure et équipements

FICHE : PEINT 111

ELEMENT
REPERE

peinture beige

ZONE
CONCERNEE



Murs, structure et équipements ,
en périphérie de l'ensemble du bâtiment principal et au rez-de-chaussée du
bâtiment extension

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU FAC PEINT 111
réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-022

RESULTAT

Trouvée sans amiante

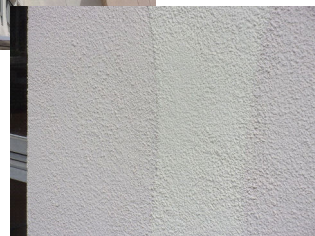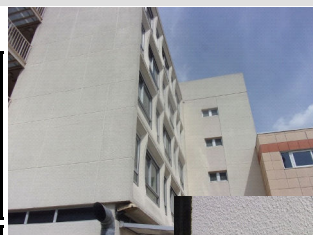

FICHE :

ELEMENT
REPERE


bardage en plaques d'amiante ciment

ZONE
CONCERNEE

Murs, structure et équipements ,
périphérie du bâtiment extension au niveau des 1er et 2ème étages

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

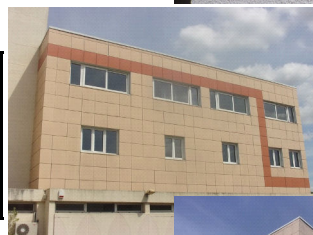

FICHE : END 112

ELEMENT
REPERE

enduit beige granuleux sous peinture (PEINT111)

ZONE
CONCERNEE

Murs, structure et équipements ,
en périphérie de l'ensemble du bâtiment principat et au rez-de-chaussée du
bâtiment extension

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU FAC END 112
réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-023

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : BIT 114

ELEMENT REPERE	bitume coulé sur acrotère de réparation
ZONE CONCERNEE	Murs, structure et équipements , prélevé au rez de chaussée
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU FAC BIT 114 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-025
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE : MAS 115

ELEMENT REPERE	mastic gris entre jonction de gaine galvanisée d'extraction d'air
ZONE CONCERNEE	Murs, structure et équipements , prélevé au rez de chaussée
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ MAS 115 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-026
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : MOUS 20

ELEMENT REPERE	mousse marron entre menuiserie bois et menuiserie alu
ZONE CONCERNEE	Murs, structure et équipements , façade côté cour
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN FAC MOUS 20 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-020
RESULTAT	Trouvée sans amiante

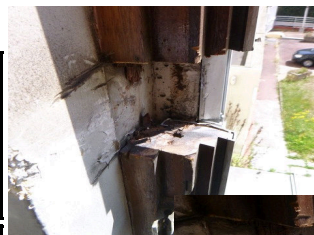

Menuiseries

FICHE : MAS 113

ELEMENT REPERE	mastic gris entre menuiserie aluminium et voile béton
ZONE CONCERNEE	Menuiseries , prélevé au rez de chaussée
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU FAC MAS 113 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-024
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : MAS 116

ELEMENT REPERE	mastic beige entre porte-fenêtre aluminium et voile béton
ZONE CONCERNEE	Menuiseries , prélevé au rez de chaussée
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU FAC MAS 116 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-027
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : MAS 122

ELEMENT REPERE	mastic sur fenêtres bois et aluminium entre vitrage et menuiserie bois
ZONE CONCERNEE	Menuiseries , prélevé au rez de chaussée
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU FAC MAS 122 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-033
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Éléments spécifiques au sous sol

Bâtiment Principal

Tous locaux

FICHE : COLS 45

ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol rouge 5x5
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux atelier
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLS 45 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-045
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLPLI 46

ELEMENT REPERE	colle de plinthes rouges 10x10
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux atelier
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 46 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-046
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE :

ELEMENT REPERE

dalle béton - sans amiante par nature

ZONE CONCERNEE

Bâtiment Principal , Tous locaux

garage, local poubelles, local technique, circulation rampe

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : COLS 47

ELEMENT REPERE

colle de carrelage au sol beige 30x30

ZONE CONCERNEE

Bâtiment Principal , Tous locaux

dotations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLS 47

réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-047

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : COLPLI 48

ELEMENT REPERE

colle de plinthes beiges rectangulaires

ZONE CONCERNEE

Bâtiment Principal , Tous locaux

dotations


PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 48

réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-048

RESULTAT

Trouvée sans amiante

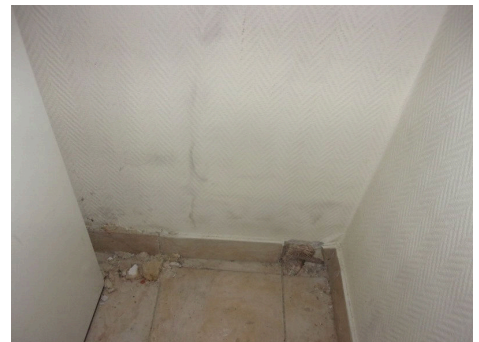

FICHE : DS 49

ELEMENT REPERE

dalles de sol grises marbrées 30x30

ZONE CONCERNEE

Bâtiment Principal , Tous locaux

locaux techniques et un bureau


PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT DS 49

réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-049

RESULTAT

Trouvée sans amiante

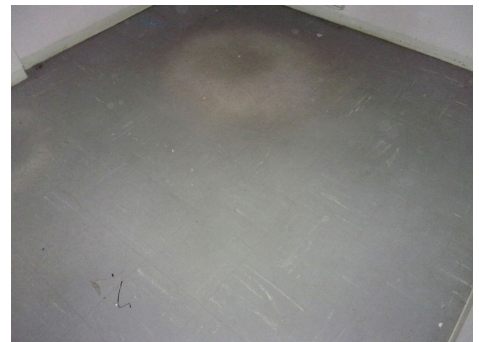

FICHE : RAG 50

ELEMENT REPERE	ragréage gris sous dalles de sol (DS49)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux locaux techniques et un bureau
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT RAG 50 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-050
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : DS 51

ELEMENT REPERE	dalles de sol bleu-foncé marbrées 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux stockage, locaux techniques et archives
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT DS 51 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-051
RESULTAT	Présence d'amiante décelée


chrysotile



FICHE : COL 52

ELEMENT REPERE	colle noire sous dalles de sol (DS51)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux stockage, locaux techniques et archives
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COL 52 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-052
RESULTAT	Présence d'amiante décelée

chrysotile

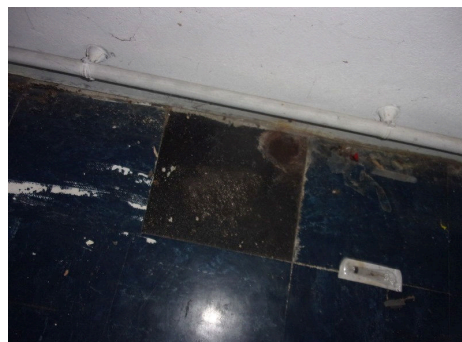


FICHE : COLS 53

ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol blanc marbré 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux archives et wc
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLS 53 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-053
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLPLI 54

ELEMENT REPERE	colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux archives et wc
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 54 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-054
RESULTAT	Trouvée sans amiante

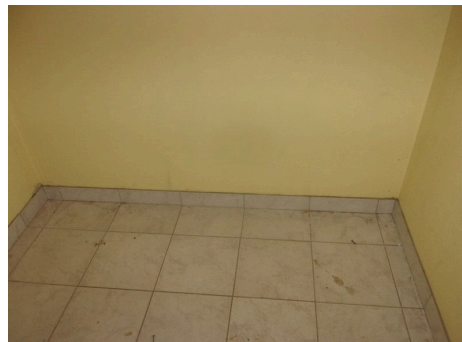

FICHE : CAL 95

ELEMENT REPERE	calorifugeage plâtre et liège
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux parking et circulation
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ AUT CAL 95 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-008
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE : COLM 201

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux au-dessus du lavabo de la salle de pause
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT COLM 201 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-002
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE : PEINT 202

ELEMENT REPERE	peinture texturée sur murs
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux salle de pause
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT PEINT 202 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-003
RESULTAT	Trouvée sans amiante

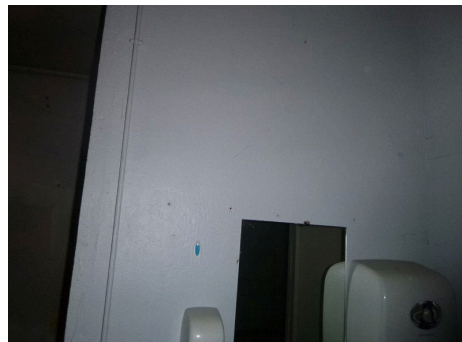

FICHE : END 209

ELEMENT REPERE	enduit plâtreux
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux ensemble des locaux
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT END 209 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-010
RESULTAT	Trouvée sans amiante

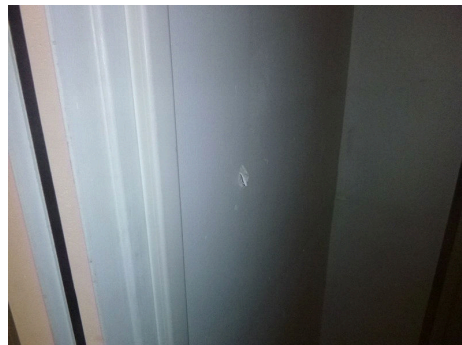

Circulations

FICHE : PEINTS 37

ELEMENT REPERE	peinture au sol grise
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH PEINTS 37 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-037
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : RAG 38


ELEMENT REPERE	ragréage gris sous peinture au sol (PEINTS37)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH RAG 38 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-038
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLS 39


ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol beige anti-dérapant
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations circulation entre couloir et sas
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH COLS 39 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-039
RESULTAT	Présence d'amiante décelée

chrysotile

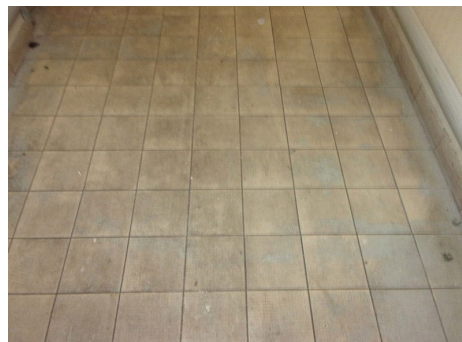


FICHE : COLPLI 40

ELEMENT REPERE	colle de plinthes beiges rectangulaires
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations circulation entre couloir et sas
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH COLPLI 40 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-040
RESULTAT	Trouvée sans amiante

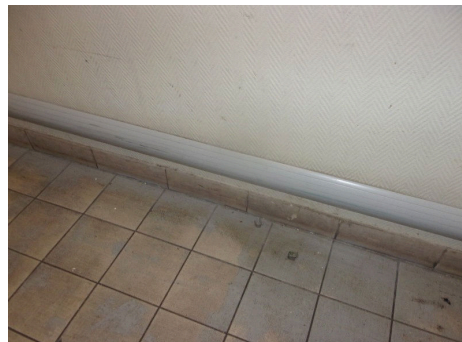


FICHE : RAG 58

ELEMENT REPERE	ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC gris moucheté
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations couloir vers cuisine
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH RAG 58 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-058
RESULTAT	Trouvée sans amiante

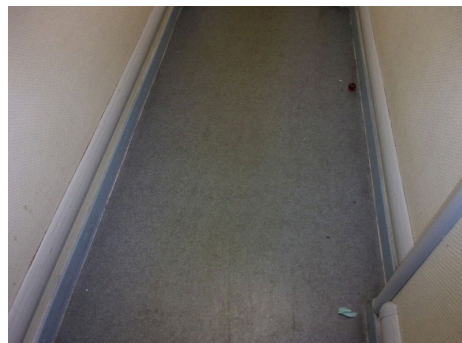

FICHE : ENV 96

ELEMENT REPERE	enveloppe liège autour des tuyaux dans plénum
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations circulation
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ CH ENV 96 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-009
RESULTAT	Trouvée sans amiante

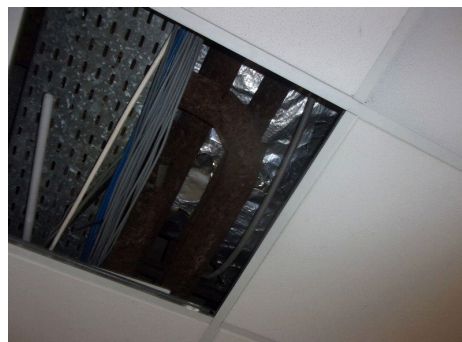


FICHE : DS 108

ELEMENT REPERE	dalles de sol gris marbré 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations couloir
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH DS 108 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-019
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE : RAG 109

ELEMENT REPERE	ragréage rose sous dalles de sol (DS108)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations couloir
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH RAG 109 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-020
RESULTAT	Trouvée sans amiante

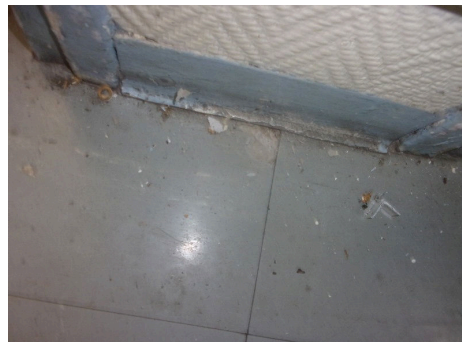


FICHE : COL 110

ELEMENT REPERE	colle noire sous ragréage (RAG109)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations couloir
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH COL 110 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-021
RESULTAT	Présence d'amiante décelée chrysotile

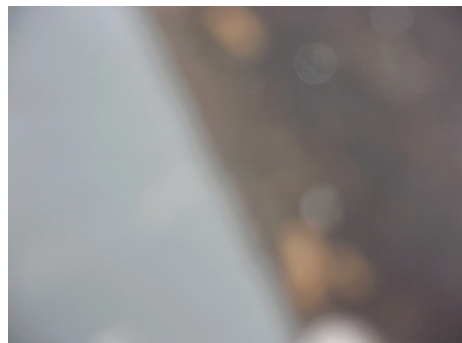


FICHE : PEINT 206

ELEMENT REPERE	peinture texturée derrière toile de verre
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations couloir
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP CIRH PEINT 206 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-007
RESULTAT	Trouvée sans amiante

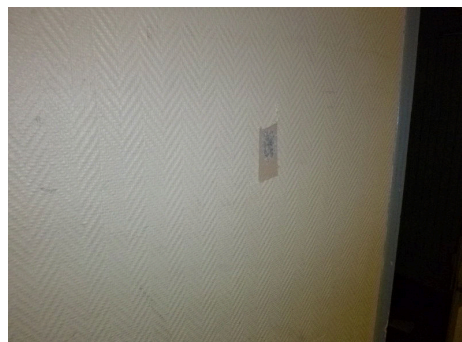

FICHE : PEINT 207

ELEMENT REPERE	peinture lisse sur béton
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations couloir
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP CIRH PEINT 207 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-008
RESULTAT	Trouvée sans amiante

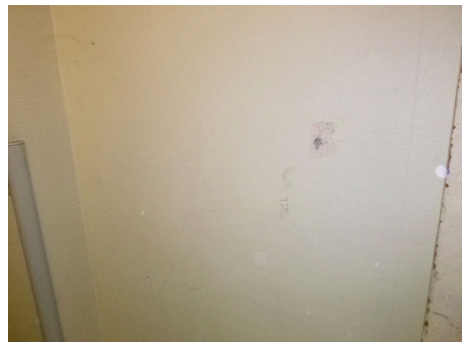


FICHE : END 208

ELEMENT REPERE	enduit platreux derrière toile de verre
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations couloir
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP CIRH END 208 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-008
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : END 210

ELEMENT REPERE	enduit gris sur béton
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations circulation verticale du sous-sol au rez-dechaussée
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP CIRV END 210 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-011
RESULTAT	Trouvée sans amiante

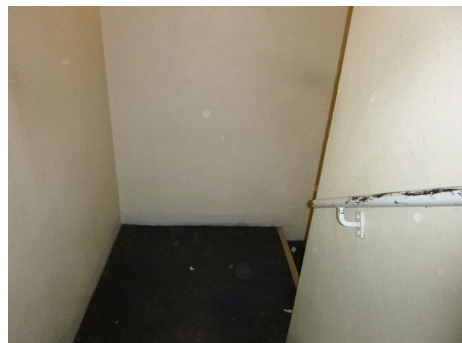

Zone pharmacie

FICHE : RAG 55

ELEMENT REPERE	ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC marron
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone pharmacie pharmacie et locaux attenants (stockages et bureau)
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT RAG 55 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-055
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLS 56

ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol beige moucheté sous ragréage (RAG55)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone pharmacie pharmacie et locaux attenants (stockages et bureau)
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLS 56 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-056
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Zone chaufferies

FICHE : DS 88

ELEMENT
REPERE

dalles de sol vertes marbrées 30x30

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Zone chaufferies
chaufferie 2

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT DS 88
réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-001

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COL 89

ELEMENT
REPERE

colle noire sous dalles de sol (DS88)

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Zone chaufferies
chaufferie 2

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COL 89
réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-002

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE :

ELEMENT
REPERE

dalle béton - sans amiante par nature

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Zone chaufferies
chaufferies 1 et 2, dégagement

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : CAL 90

ELEMENT
REPERE

calorifugeage plâtre et liège

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Zone chaufferies
chaufferies 1 et 2, dégagement

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ AUT CAL 90
réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-003

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : CAL 91

ELEMENT REPERE	calorifugeage plâtre et laine
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone chaufferies chaufferie 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ AUT CAL 91 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-004
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE : JPC 92

ELEMENT REPERE	joint plat cartonné sur bride
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone chaufferies chaufferies 1 et 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ AUT JPC 92 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-005
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE :

ELEMENT REPERE	chaudière de 1998 - sans amiante par datation
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone chaufferies chaufferie 1
RESULTAT	Trouvée sans amiante

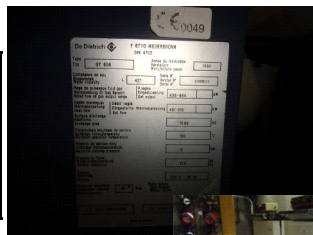

FICHE : PEINT 93


ELEMENT REPERE	peinture grise lisse sur gaine de ventilation
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone chaufferies chaufferie 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ AUT PEINT 93 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-006
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Zone cuisine


FICHE : COLS 41

ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol beige anti-dérapant
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone cuisine zone cuisine :cuisne, salle préparation, local poubelle, sas, vestiaires, couloir, chambre froide...
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLS 41 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-041
RESULTAT	Trouvée sans amiante

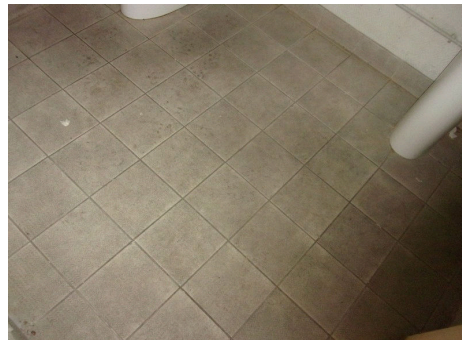

FICHE : COLPLI 42

ELEMENT REPERE	colle de plinthes beiges rectangulaires
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone cuisine zone cuisine :cuisne, salle préparation, local poubelle, sas, vestiaires, couloir, chambre froide...
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 42 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-042
RESULTAT	Trouvée sans amiante

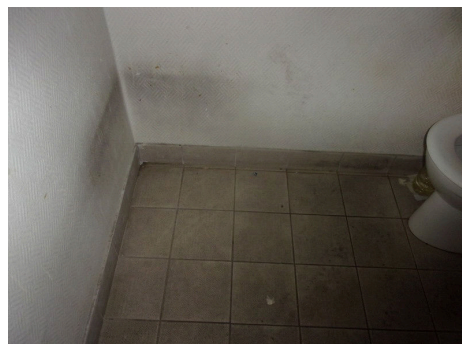


FICHE : PEINTS 43

ELEMENT REPERE	peinture au sol lisse
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone cuisine réserve zone cuisine
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT PEINTS 43 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-043
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : RAG 44

ELEMENT REPERE	ragréage gris sous peinture au sol (PEINTS43)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone cuisine réserve zone cuisine
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT RAG 44 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-044
RESULTAT	Trouvée sans amiante

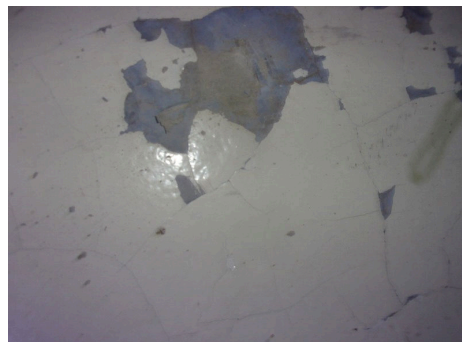

FICHE : RAG 57

ELEMENT
REPERE

ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC gris moucheté

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Principal , Zone cuisine
salle de repos

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT RAG 57
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-057

RESULTAT

Trouvée sans amiante

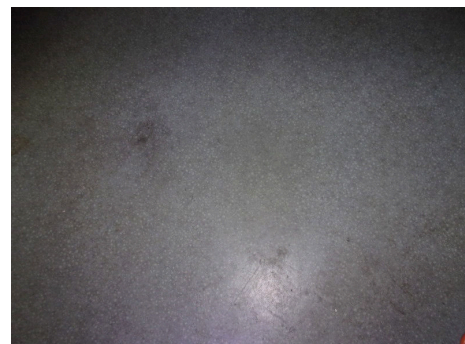

FICHE :

ELEMENT
REPERE



ancienne conduite de ventilation à section carrée dans plénum en
amiante ciment

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Zone cuisine
sous-sol : vestiaires H et F, couloir cuisine, placard élec., couloir vers
parking, wc et SAS pharma

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

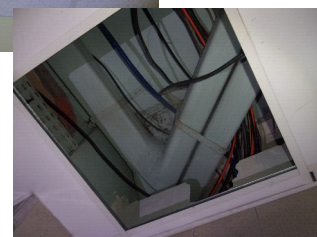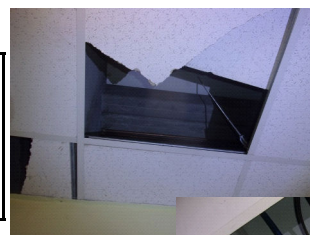

FICHE : MAS 97

ELEMENT
REPERE

mastic noir entre jonction de gaine d'extraction de hotte dans plénum

ZONE
CONCERNEE



Bâtiment Principal , Zone cuisine
cuisine

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ AUT MAS 97
réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-010

RESULTAT

Trouvée sans amiante

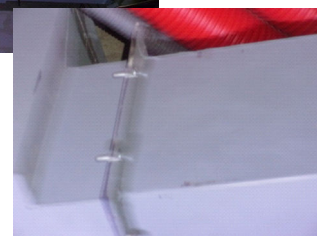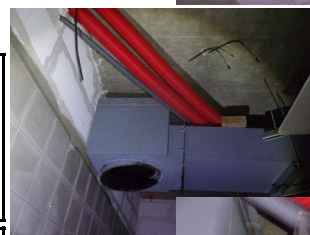

FICHE : MAS 98

ELEMENT
REPERE

mastic gris entre jonction de gaine galvanisé de ventilation dans plénum

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Zone cuisine
cuisine

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ AUT MAS 98
réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-011

RESULTAT

Trouvée sans amiante



Pièces humides

FICHE : COLM 200

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc et gris 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides douches
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP PH COLM 200 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-001
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLM 203

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides local lavage
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP PH COLM 203 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-004
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE : COLM 204

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides au-dessus des lavabos des sanitaires
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP SAN COLM 204 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-005
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLM 205

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural marron moucheté 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides cuisine
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP PH COLM 205 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-006
RESULTAT	Trouvée sans amiante

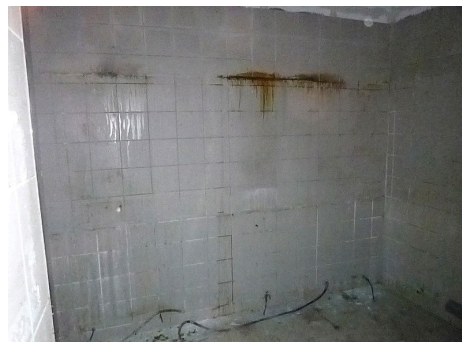


Bâtiment Extension

Tous locaux

FICHE : RAG 27

ELEMENT REPERE	ragréage marron sous revêtement de sol en lé PVC marron
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux pièces arrières archives et local technique
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT RAG 27 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-027
RESULTAT	Trouvée sans amiante

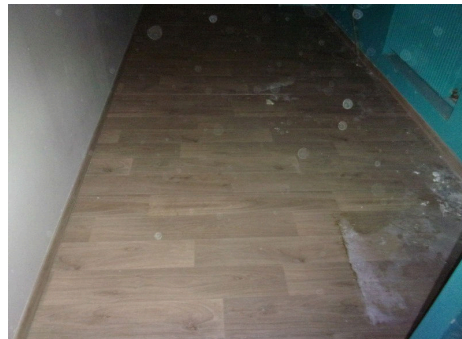

FICHE : DS 28

ELEMENT REPERE	dalles de sol grises 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux galerie
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT DS 28 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-028
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : RAG 29

ELEMENT REPERE	ragréage gris sous dalles de sol (DS28)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux galerie
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT RAG 29 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-029
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COL 30

ELEMENT REPERE	colle noire sous revêtement de sol en lé pvc gris marbré ou sous ragréage (RAG27) et sur dalle béton
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux ensemble des locaux sauf dégagements
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT COL 30 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-030
RESULTAT	Présence d'amiante décelée chrysotile



FICHE : RAG 31

ELEMENT REPERE	ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC marron
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux ensemble des locaux sauf dégagements
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT RAG 31 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-031
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE : DS 32

ELEMENT REPERE	dalles de sol grises 30x30 sous ragréage (RAG31) et sur ragréage (RAG27)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux salle de réunion
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT DS 32 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-032
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLS 33

ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol beige marbré 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux douches vestiaires
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT COLS 33 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-033
RESULTAT	Trouvée sans amiante

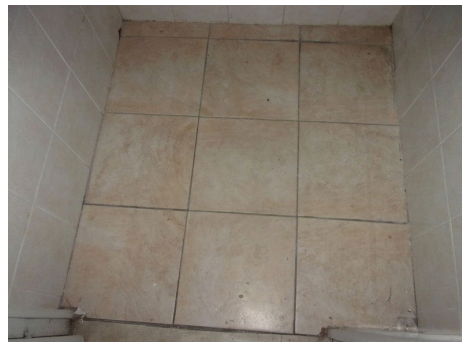


FICHE : ENV 107

ELEMENT REPERE	enveloppe type liège autour des tuyaux en fonte dans plénum
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux ensemble du sous-sol du bâtiment extension
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT EQ AUT ENV 107 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-018
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : PEINTM 227

ELEMENT REPERE	peinture murale lisse
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux ensemble du sous-sol
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT PEINTM 227 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-028
RESULTAT	Trouvée sans amiante

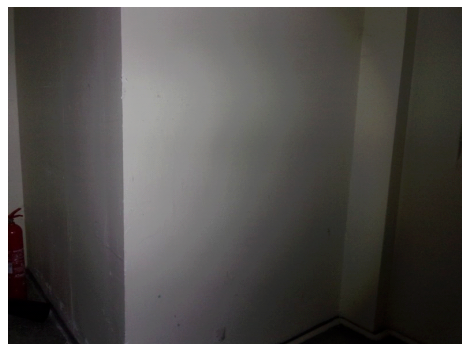


FICHE : ENDM 228

ELEMENT REPERE	enduit murale plâtreux derrière peinture murale (PEINTM227)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux ensemble du sous-sol
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT ENDM 228 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-029
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : PEINTM 229

ELEMENT REPERE	peinture murale lisse
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux salles 1 et 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT PEINTM 229 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-030
RESULTAT	Trouvée sans amiante

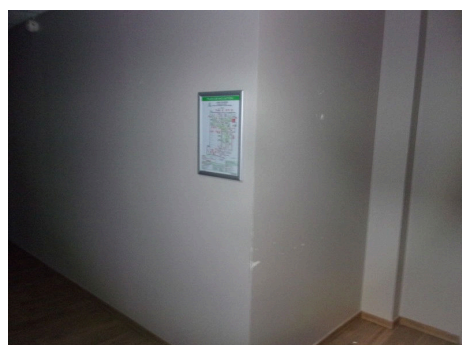

FICHE : KLI 230

ELEMENT REPERE	bande calicot et colle sur doublage placoplâtre
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux salles 1 et 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT KLI 230 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-031
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE : COLM 231

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux au-dessus du lavabo de la salle 2
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT COLM 231 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-032
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE : COLM 232

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural beige marbré rectangulaire
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux douches
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT COLM 232 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-033
RESULTAT	Trouvée sans amiante

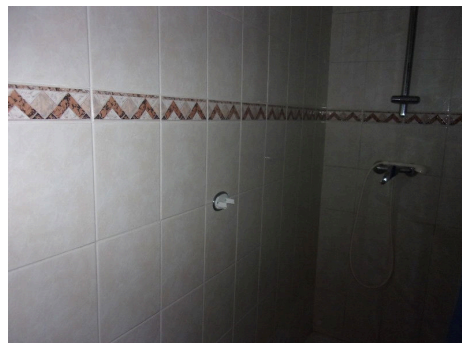

FICHE : PEINT 1

ELEMENT REPERE	peinture lisse
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux réserve
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATEXT SSOL PEINT 1 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-001
RESULTAT	Trouvée sans amiante

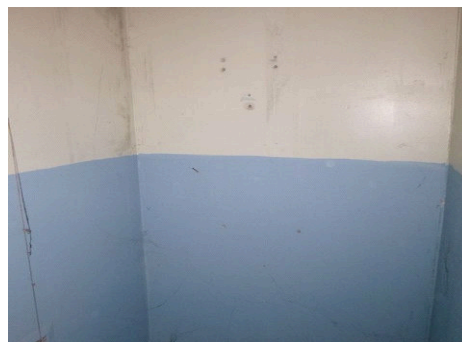

FICHE : END 2

ELEMENT REPERE	enduit plâtreux derrière PEINT1
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux réserve
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATEXT SSOL END 2 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-002
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : BIT 3

ELEMENT REPERE	plaque bitumineuse en débris
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux groupe électrogène
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATEXT SSOL BIT 3 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-003
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : PLAQ 4

ELEMENT REPERE	plaque de gaine
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux groupe électrogène
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATEXT SSOL PLAQ 4 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-004
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Circulations

FICHE : DS 34

ELEMENT REPERE	dalles de sol grises marbrées 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations dégagements
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP CH DS 34 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-034
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : RAG 35

ELEMENT REPERE	ragréage rose sous dalles de sol (DS34)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations dégagements
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP CH RAG 35 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-035
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COL 36

ELEMENT
REPERE

colle noire sous ragréage (RAG35)

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Extension , Circulations
dégagements

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP CH COL 36
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-036

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



Éléments spécifiques au rez de chaussée

Bâtiment Principal

Circulations

FICHE : COL 13

ELEMENT
REPERE

colle noire sous ragréage (RAG12) et dalles de sol (DS16)

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
couloirs 1 et 2

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH COL 13
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-013

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : DS 16

ELEMENT
REPERE

dalles de sol beiges 30x30 sous lamelle PVC gris-foncé imitation parquet bois

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
couloir 2


PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH DS 16
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-016

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

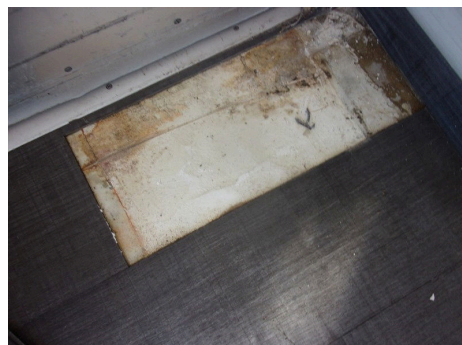

FICHE : DS 17

ELEMENT
REPERE

dalles de sol bleu-foncé marbrées 30x30 sur marches et contre-marches

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
cage d'escalier du sous- sol vers le rez-de-chaussée


PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CV DS 17
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-017

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

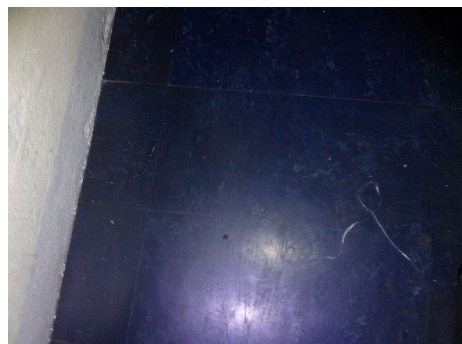

FICHE : COL 18

ELEMENT
REPERE

colle noire sous dalles de sol (DS17)

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
cage d'escalier du sous- sol vers le rez-de-chaussée

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CV COL 18
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-018

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : NEZ 19

ELEMENT
REPERE

nez de marches beiges et marron

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Principal , Circulations
cage d'escalier

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CV NEZ 19
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-019

RESULTAT

Trouvée sans amiante

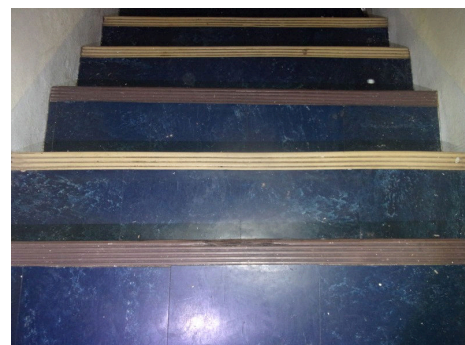

FICHE : DS 20

ELEMENT
REPERE

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevé au rez de chaussée

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
cage d'escalier du rez-de-chaussée au 5e étage


PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CV DS 20
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-020

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

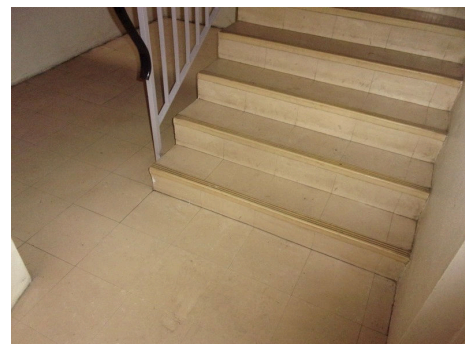

FICHE :

ELEMENT
REPERE

ancienne conduite de ventilation à section carrée dans plénum en
amiante ciment

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
couloir et vers wc

RESULTAT

Présence d'amiante décelée



Zone cafétéria

FICHE : RAG 1

ELEMENT REPERE	ragréage rose sous parquet flottant bois et dalle béton
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone cafétéria cafétéria, bureaux 3 et 4 et salle d'attente 1
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT RAG 1 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-001
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLPLI 2

ELEMENT REPERE	colle de plinthes beiges marbrées rectangulaires
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone cafétéria cafétéria
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 2 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-002
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COL 5


ELEMENT REPERE	colle noire sous ragréage (RAG1) et sur dalle béton
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone cafétéria cafétéria, bureaux 3 et 4 et salle d'attente 1
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COL 5 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-005
RESULTAT	Présence d'amiante décelée chrysotile



Zone bureaux

FICHE : DS 10

ELEMENT REPERE	dalles de sol beiges 30x30 sous revêtement de sol en lé PVC beige
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone bureaux bureau 5 et placard dans bureau 6
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT DS 10 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-010
RESULTAT	Présence d'amiante décelée chrysotile

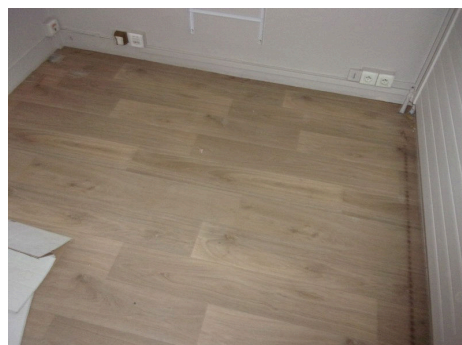

FICHE : COL 11

ELEMENT
REPERE

colle noire sous dalles de sol (DS10)

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Zone bureaux
bureaux 5 et 6, salle d'attente 2 et archives

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COL 11
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-011

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : RAG 12

ELEMENT
REPERE

ragréage marron sous lamelle PVC gris-foncé imitation parquet bois

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Principal , Zone bureaux
couloir 1, bureau 6 et dalle d'attente 2

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT RAG 12
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-012

RESULTAT

Trouvée sans amiante

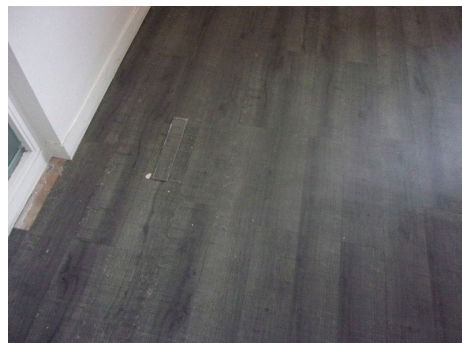

FICHE : COLS 14

ELEMENT
REPERE

colle de carrelage au sol blanc marbré 30x30

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Principal , Zone bureaux
archives

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLS 14
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-014

RESULTAT

Trouvée sans amiante

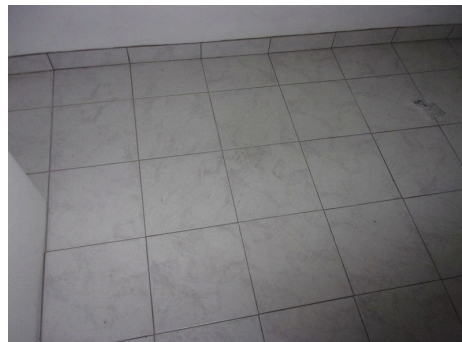

FICHE : COLPLI 15

ELEMENT
REPERE

colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Zone bureaux
archives

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 15
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-015

RESULTAT

Trouvée sans amiante



Zone cuisine


FICHE : COLS 3

ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol beige anti-dérapant 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone cuisine cuisine
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLS 3 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-003
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLPLI 4


ELEMENT REPERE	colle de plinthes beiges rectangulaires
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone cuisine cuisine
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 4 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-004
RESULTAT	Trouvée sans amiante

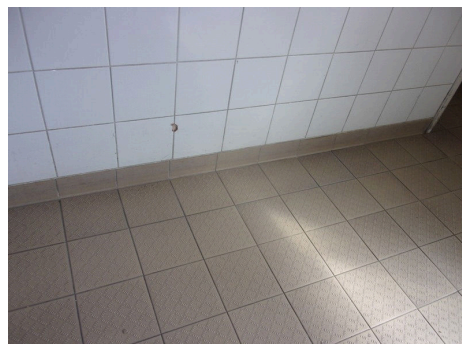

Zone accueil et bureaux attenant

FICHE : COLS 6

ELEMENT REPERE	colle de carrelage au sol blanc marbré 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone accueil et bureaux attenant bureaux 1 et 2 et accueil
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLS 6 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-006
RESULTAT	Trouvée sans amiante

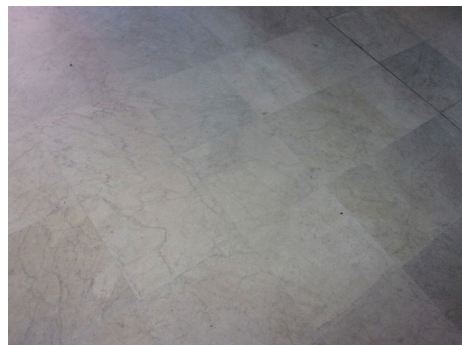

FICHE : COLPLI 7

ELEMENT REPERE	colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Zone accueil et bureaux attenant bureaux 1 et 2 et accueil
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 7 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-007
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLM 212

ELEMENT
REPERE

colle de carrelage mural bleu à motifs

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Zone accueil et bureaux attenant
accueil

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT COLM 212
réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-013

RESULTAT

Trouvée sans amiante



Pièces humides

FICHE : COLS 8

ELEMENT
REPERE

colle de carrelage au sol beige 30x30

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Principal , Pièces humides
sanitaires

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP SAN COLS 8
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-008

RESULTAT

Trouvée sans amiante

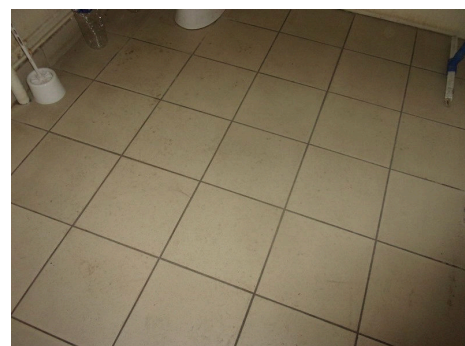

FICHE : COLPLI 9

ELEMENT
REPERE

colle de plinthes beiges rectangulaires

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Principal , Pièces humides
sanitaires

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP SAN COLPLI 9
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-009

RESULTAT

Trouvée sans amiante

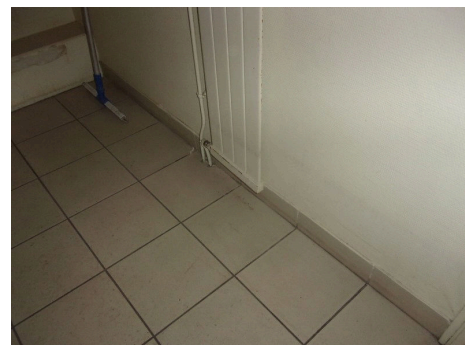

FICHE :

ELEMENT
REPERE

**anciennes conduites de ventilation à section carrée haute et basse en
amiante ciment**

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Pièces humides
gaine technique entre salle de bain des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

RESULTAT

Présence d'amiante décelée




FICHE : COLM 211

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides cuisine
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP PH COLM 211 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-012
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLM 213

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides au-dessus des lavabos des sanitaires
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP SAN COLM 213 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-014
RESULTAT	Trouvée sans amiante

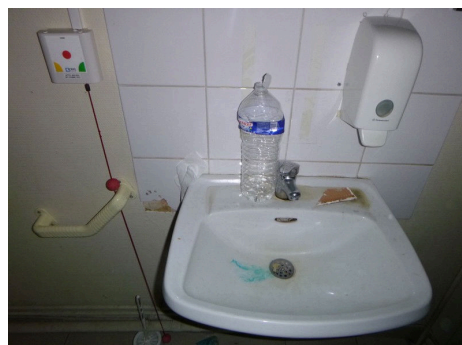

Bâtiment Extension

Tous locaux

FICHE : RAG 21

ELEMENT REPERE	ragréage rose sous revêtement de sol en lé PVC jaune
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux grande salle de kiné et bureaux attenant
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT RAG 21 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-021
RESULTAT	Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COL 22

ELEMENT REPERE	colle noire sous ragréages (RAG21) et (RAG23)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux grande salle de kiné et bureaux attenant
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT COL 22 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-022
RESULTAT	Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : RAG 23

ELEMENT REPERE	ragréage gris sous dalles de sol PVC bleues 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux dans deux bureaux
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT RAG 23 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-023
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : DS 26

ELEMENT REPERE	dalles de sol beiges 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux dans deux bureaux
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT DS 26 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-026
RESULTAT	Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : ENV 94

ELEMENT REPERE	enveloppe plâtre, tissu et aluminium autour de gaine de ventilation
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ EXT ENV 94 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-007
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE :

ELEMENT REPERE	anciennes conduites de ventilation en amiante ciment, section carrées dans plénum
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux salle de kiné et dégagement
RESULTAT	Présence d'amiante décelée




FICHE : PEINTM 235

ELEMENT REPERE	peinture murale lisse sous toile de verre
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux bureaux, salle de kiné., wc
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT PEINTM 235 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-036
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : ENDM 236

ELEMENT REPERE	enduit mural plâtreux sous peinture murale (PEINTM235)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux bureaux, salle de kiné., wc
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT ENDM 236 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-037
RESULTAT	Trouvée sans amiante

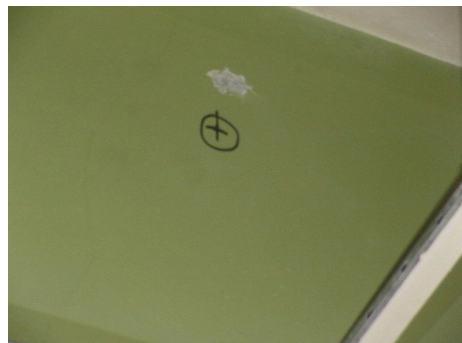

FICHE : RES 237

ELEMENT REPERE	résine granuleuse décorative sur murs
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux dans deux bureaux et petite salle de kiné
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT RES 237 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-038
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : PEINTP 238

ELEMENT REPERE	peinture au plafond lisse
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux dans deux bureaux et petite salle de kiné
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT PEINTP 238 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-039
RESULTAT	Trouvée sans amiante





FICHE : ENDP 239

ELEMENT REPERE	enduit au plafond plâtreux sous peinture au plafond (PEINTP238)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux dans deux bureaux et petite salle de kiné
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT ENDP 239 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-040
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE :


ELEMENT REPERE	faux-plafond type "Armstrong" post 2000 - sans amiante par datation
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux circulation, bureaux, salle kiné.
RESULTAT	Trouvée sans amiante

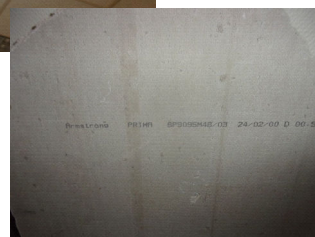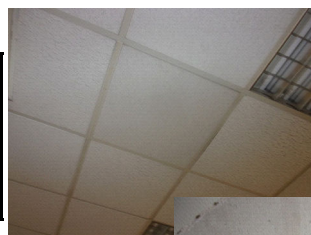

Circulations


FICHE : RAG 24

ELEMENT REPERE	ragréage rose sous lamelle PVC gris-foncé imitation parquet bois
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations couloir
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP CH RAG 24 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-024
RESULTAT	Trouvée sans amiante

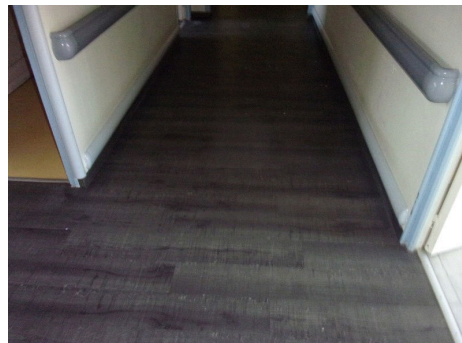


FICHE : COL 25

ELEMENT REPERE	colle noire sous ragréage (RAG24)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations couloir
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP CH COL 25 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-025
RESULTAT	Présence d'amiante décelée chrysotile

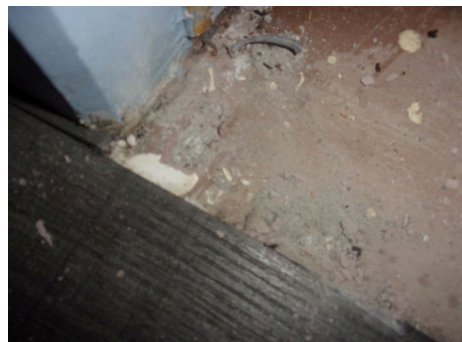

FICHE : PEINTM 233

ELEMENT REPERE	peinture murale lisse sous toile de verre
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP CH PEINTM 233 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-034
RESULTAT	Trouvée sans amiante

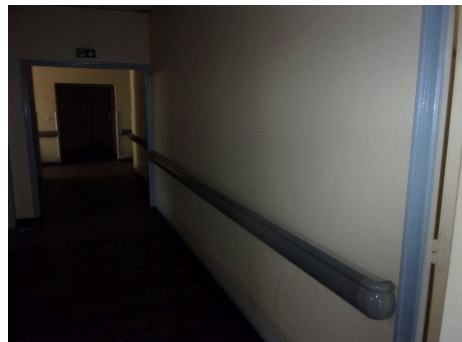

FICHE : ENDM 234

ELEMENT REPERE	enduit mural plâtreux sous peinture murale (PEINTM233)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP CH ENDM 234 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-035
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Éléments communs aux étages

Bâtiment Principal

Tous locaux


FICHE :

ELEMENT REPERE	dalles de sol pvc gris 30x30 de réparation - sans amiante par nature
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux local infirmière et couloir
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : KLI 214

ELEMENT REPERE	bande calicot et colle sur parois type placoplâtre
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux ensemble
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT KLI 214 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-015
RESULTAT	Trouvée sans amiante

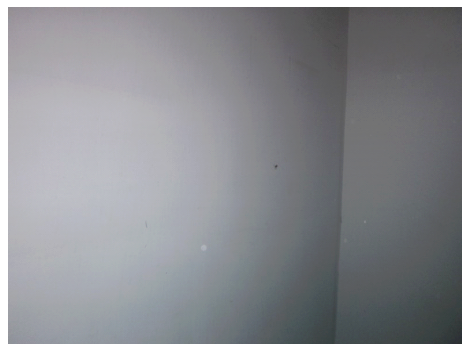

FICHE : PEINT 215

ELEMENT REPERE	peinture lisse
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux ensemble
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT PEINT 215 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-016
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : END 216

ELEMENT REPERE	enduit plâtreux derrière peinture (PEINT215)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux ensemble
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT END 216 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-017
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Circulations

FICHE : DS 61

ELEMENT REPERE	dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevées au 1er étage
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH DS 61 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-061
RESULTAT	Présence d'amiante décelée chrysotile



FICHE : DS 62

ELEMENT REPERE	dalles de sol vertes marbrées 30x30 - prélevées au 1er étage
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH DS 62 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-062
RESULTAT	Présence d'amiante décelée chrysotile



FICHE : COL 63

ELEMENT
REPERE

colle noire sous dalles de sol (DS61) et (DS62) - prélevées au 1er étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH COL 63
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-063

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE :

ELEMENT
REPERE

dalles de sol PVC beiges 60x60 - sans amiante par nature

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
couloir vers chambre 107

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : DS 67

ELEMENT
REPERE

dalles de sol gris-foncé 30x30 de réparation

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
couloir au 1er étage (devant ascenseur), chambres 207 au 2e étage et 306 au 3e étage

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH DS 67
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-067

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : DS 68

ELEMENT
REPERE

dalles de sol crème de réparation

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
couloir au 1er étage

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH DS 68
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-068

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : DS 71

ELEMENT
REPERE

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevées au 3e étage - idem DS61

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH DS 71
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-071

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : DS 72

ELEMENT
REPERE

dalles de sol vertes marbrées 30x30 - prélevées au 3e étage - idem DS62

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages


PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH DS 72
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-072

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

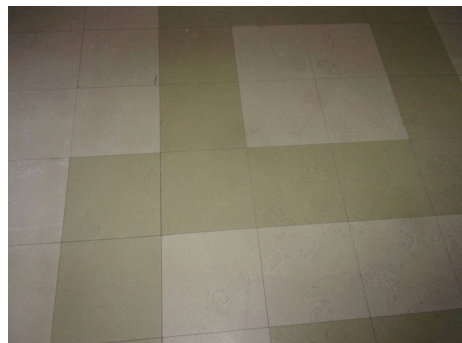

FICHE : COL 73

ELEMENT
REPERE

colle noire sous dalles de sol (DS71) et (DS72) - prélevées au 3e étage - idem COL63

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH COL 73
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-073

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : DS 79

ELEMENT
REPERE

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevé au 3e étage - idem DS 20

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations
cage escalier du 1er au 5e étage

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CV DS 79
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-079

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COL 80

ELEMENT
REPERE

colle noire sous dalles de sol

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CV COL 80

réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-080

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : VCF 99

ELEMENT
REPERE

volets coupe-feu blanc rigide - prélevé au 1er étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations

couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ CH VCF 99

réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-012

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE :

ELEMENT
REPERE

allèges en plaques d'amiante ciment

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Circulations

circulations du 3ème étage (vue sur terrasse bâtiment Extension)

RESULTAT

Présence d'amiante décelée



Chambres et locaux attenants

FICHE : DS 59

ELEMENT
REPERE

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevées au 1er étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Chambres et locaux attenants

chambres, local info, bureau et wc du 1er au 4ème étage

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT DS 59

réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-059

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COL 60

ELEMENT
REPERE

colle noire sous dalles de sol (DS59)

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Chambres et locaux attenants
chambres, local info, bureau, wc du 1er et 4ème étage, local poubelle aux
1er et 3ème étages

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COL 60
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-060

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : DS 69

ELEMENT
REPERE

dalles de sol beiges marbrées 30x30 - prélevées au 3e étage - idem DS59

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Chambres et locaux attenants
chambres, local info, bureau, wc du 1er au 4ème étage, pièce au 3ème étage

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT DS 69
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-069

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : COL 70

ELEMENT
REPERE

colle noire sous dalles de sol (DS69) - prélevées au 3e étage - idem
COL60

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Chambres et locaux attenants
chambres, local info, bureau, wc du 1er au 4ème étage, pièce au 3ème étage

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COL 70
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-070

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : END 226

ELEMENT
REPERE

enduit lisse sur ciment au plafond

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Chambres et locaux attenants
ensemble du Bâtiment Principal (sauf circulations)

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT END 226
réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-027

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du moe

FICHE : ENDP 12

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations


PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 12
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-012

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

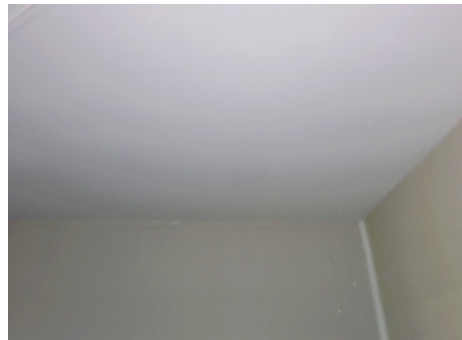

FICHE : ENDP 13

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations


PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 13
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-013

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

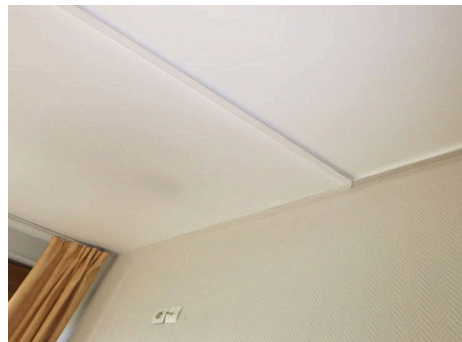

FICHE : ENDP 14

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 2ème étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 2 ENDP 14
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-014

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : ENDP 15

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 2ème étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 2 ENDP 15
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-015

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : ENDP 16

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 2ème étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du
moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 2 ENDP 16
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-016

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : ENDP 17

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 3ème étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du
moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations


PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 3 ENDP 17
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-017

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

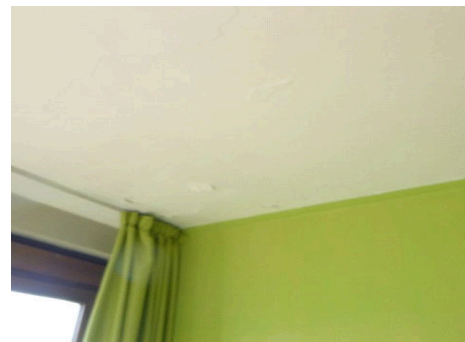

FICHE : ENDP 18

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 3ème étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du
moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 3 ENDP 18
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-018

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : ENDP 19

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 3ème étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du
moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 3 ENDP 19
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-019

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : ENDP 21

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du
moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 21
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-021

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : ENDP 22

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du
moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 22
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-022

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : ENDP 23

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du
moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 23
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-023

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



FICHE : ENDP 24

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du
moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations


PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 24
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-024

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile

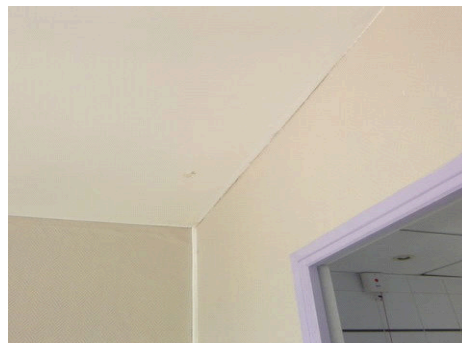

FICHE : ENDP 25

ELEMENT
REPERE

enduit sur ciment au plafond - prélevé au 1er étage

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Contrôle sur enduit lisse (END226) à la demande du
moe
ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 1 ENDP 25
réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-025

RESULTAT

Présence d'amiante décelée

chrysotile



Locaux de services

FICHE : COLS 65

ELEMENT
REPERE

colle de carrelage au sol marron ou beige marbré 30x30

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Principal , Locaux de services
salles de repos des 1er, 2e, 3e, 4e ét., bureaux des 1er, 3e, 4e ét., local
poubelles des 1er, 4e ét

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLS 65
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-065

RESULTAT

Trouvée sans amiante

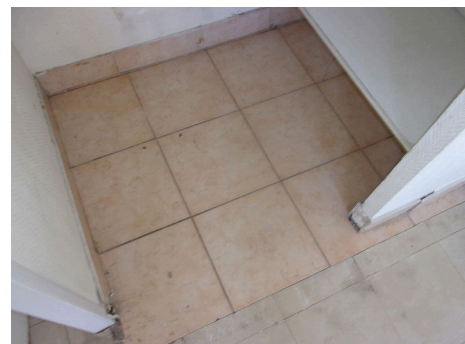

FICHE : COLPLI 66

ELEMENT
REPERE

colle de plinthes marron ou beiges marbrées rectangulaires

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Principal , Locaux de services
salles de repos des 1er, 2e, 3e, 4e ét., bureaux des 1er, 3e, 4e ét., local
poubelles des 1er, 4e ét

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 66
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-066

RESULTAT

Trouvée sans amiante

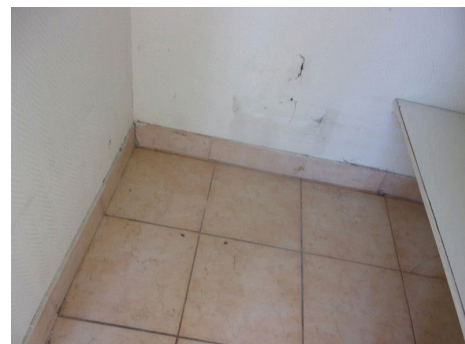

FICHE : COLS 75

ELEMENT
REPERE

colle de carrelage au sol marron ou beige marbré 30x30 - prélevé au 3e
étage - idem COLS65

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Locaux de services
salles de repos des 1er, 2e, 3e, 4e ét., bureaux des 1er, 3e, 4e ét., local
poubelles des 1er, 4e ét

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLS 75
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-075


RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : COLPLI 76

ELEMENT REPERE	colle de plinthes marron ou beiges marbrées rectangulaires - prélevé au 3e étage - idem COLPLI66
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Locaux de services salles de repos des 1er, 2e, 3e, 4e ét., bureaux des 1er, 3e, 4e ét., local poubelles des 1er, 4e ét
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT COLPLI 76 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-076
RESULTAT	Trouvée sans amiante

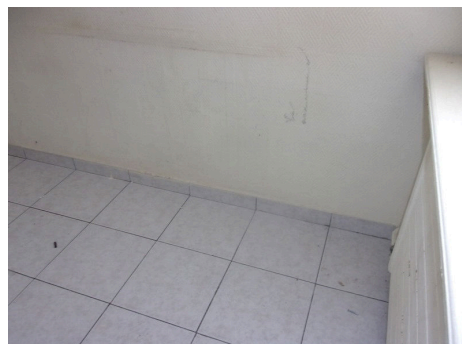

Pièces humides


FICHE : CHAP 64

ELEMENT REPERE	chappe maigre grise sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris - prélevé au 1er étage
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides douches dans les chambres et douches dans couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT CHAP 64 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-064
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : CHAP 74

ELEMENT REPERE	chappe maigre grise sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris - prélevé au 3e étage - idem CHAP64
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides douches dans les chambres et douches dans couloirs des 1er, 2ème, 3ème et 4ème étages
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT CHAP 74 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-074
RESULTAT	Trouvée sans amiante


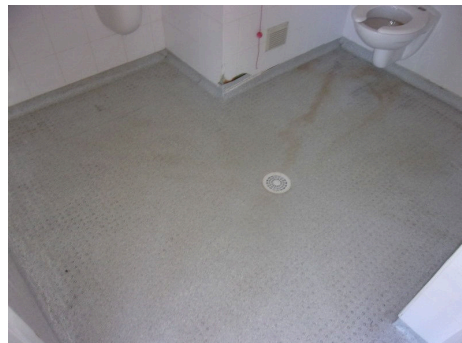


Bâtiment Extension

Tous locaux

FICHE :

ELEMENT REPERE	faux-plafond type "Armstrong" post 2000 - sans amiante par datation
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Tous locaux salles 1 et 2, circulation, salle réunion, vestiaires H et F
RESULTAT	Trouvée sans amiante

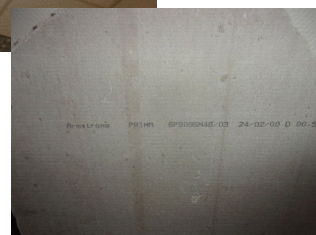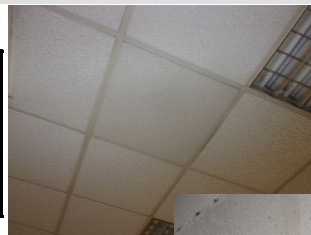

Circulations

FICHE : VCF 102

ELEMENT REPERE	volets coupe-feu blanc rigide - prélevé au 2e étage
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations couloirs des 1er et 2ème étages
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT EQ CH VCF 102 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-015
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : MAS 103

ELEMENT REPERE	mastic marron entre jonction de gaines galvanisées dans plénum - prélevé au 2e étage
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations couloirs des 1er et 2ème étages vers les salles de bain
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT EQ MAS 103 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-016
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : KLI 240

ELEMENT REPERE	bande calicot et colle sur parois type placoplâtre sur murs et plafonds
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations circulations des 1er et 2ème étages
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP CH KLI 240 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-041
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Chambres

FICHE : KLI 241

ELEMENT REPERE	bande calicot et colle sur parois type placoplâtre sur murs
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Chambres chambres des 1er et 2ème étages
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT KLI 241 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-042
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE :

ELEMENT
REPERE

dalles de sol pvc grises et beiges marbrées - sans amiante par nature

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Extension , Chambres
chambres

RESULTAT

Trouvée sans amiante



Éléments spécifiques au 1er étage

Bâtiment Principal

Tous locaux

FICHE : COLM 225

ELEMENT
REPERE

colle de carrelage mural blanc 20x20

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Principal , Tous locaux
au-dessus de l'évier du bureau

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT COLM 225
réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-026

RESULTAT

Trouvée sans amiante

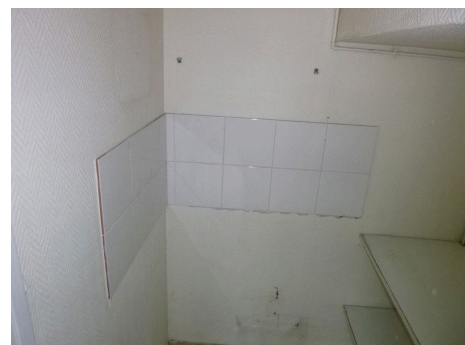

Circulations

FICHE : PEINT 217

ELEMENT
REPERE

peinture lisse sur ciment

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Principal , Circulations
cage d'escalier du rez-de-chaussée au 1er étage

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP CIRV PEINT 217
réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-018


RESULTAT

Trouvée sans amiante

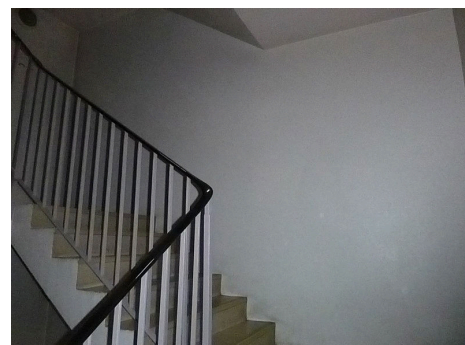

FICHE : END 218

ELEMENT REPERE	enduit plâtreux derrière toile de verre et sur ciment
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations circulation horizontale
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP CIRH END 218 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-019
RESULTAT	Trouvée sans amiante

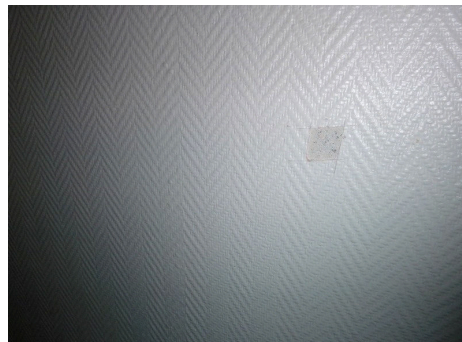

Locaux de services

FICHE : COLM 219

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Locaux de services au-dessus du lavabo du local infirmières
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT COLM 219 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-020
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLM 220

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc et bleu 15x15 derrière toile de verre
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Locaux de services en partie basse de la salle de repos et du local poubelles
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT COLM 220 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-021
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE : COLM 221

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 20x20 sur colle de carrelage mural (COLM220)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Locaux de services au-dessus de l'évier de la salle de repos
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT COLM 221 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-022
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLS 5

ELEMENT REPERE	sous couche de carrelage au sol (colle ou chappe) jaune 30x30 sur COL60
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Locaux de services local poubelles
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 1 COLS 5 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-005
RESULTAT	Trouvée sans amiante

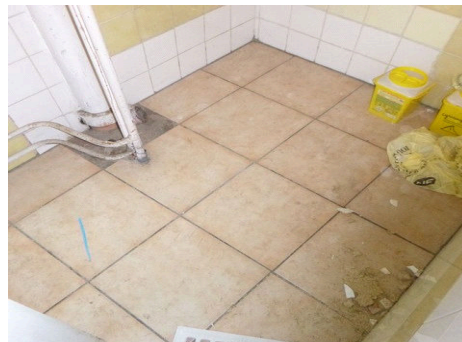


FICHE : COLM 6

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural jaune 15x15 en partie basse
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Locaux de services local poubelles
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 1 COLM 6 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-006
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLM 7


ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 15x15 de réparation
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Locaux de services local poubelles
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 1 COLM 7 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-007
RESULTAT	Trouvée sans amiante

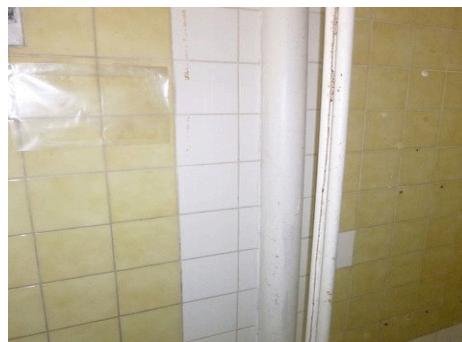

Pièces humides

FICHE : COLM 222

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 15x15
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides en partie basse des sanitaires
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP SAN COLM 222 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-023
RESULTAT	Trouvée sans amiante

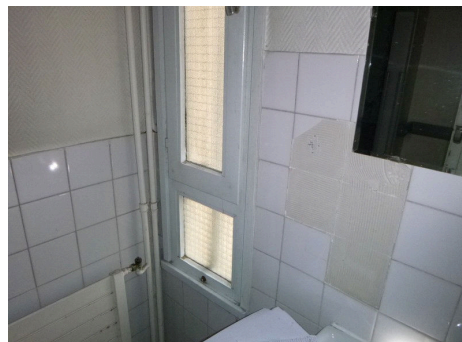

FICHE : COLM 223

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides salles de bain des chambres
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT COLM 223 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-024
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLM 224

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 15x15 derrière doublage et colle de carrelage mural (COLM223)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Pièces humides salles de bain des chambres
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN MP AUT COLM 224 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-025
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Bâtiment Extension

Circulations

FICHE : DS 84

ELEMENT REPERE	dalles de sol beiges marbrées 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations circulation au 1er étage
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP CH DS 84 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-084
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : RAG 85

ELEMENT REPERE	ragréage rose sous dalles de sol (DS84)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Circulations circulations des 1er et 2ème étages
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP CH RAG 85 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-085
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Chambres

FICHE : RAG 81


ELEMENT REPERE	ragréage rose sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Chambres chambres au 1er étage
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT RAG 81 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-081
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Pièces humides

FICHE : RAG 82

ELEMENT REPERE	ragréage rose sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Pièces humides douches dans chambres au 1er étage
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT RAG 82 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-082
RESULTAT	Trouvée sans amiante

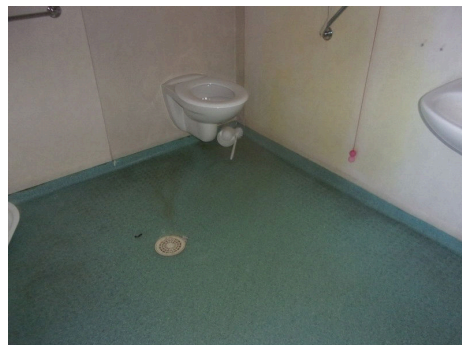

FICHE : CHAP 83

ELEMENT REPERE	chappe grise sous ragréage (RAG82)
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Pièces humides douches dans chambres au 1er étage
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT CHAP 83 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-083
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Éléments spécifiques au 2e étage

Bâtiment Extension

Circulations

FICHE :

ELEMENT
REPERE

dalles de sol pvc grises et beiges marbrées - sans amiante par nature

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Extension , Circulations
couloir

RESULTAT

Trouvée sans amiante



Chambres

FICHE : RAG 86

ELEMENT
REPERE

ragréage gris sous dalles de sol PVC et sur dalle béton

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Extension , Chambres
chambres au 2ème étage

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT RAG 86
réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-086

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : ENDP 242

ELEMENT
REPERE

enduit au plafond blanc décoratif

ZONE
CONCERNEE


Bâtiment Extension , Chambres
chambres du 2ème étage

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT ENDP 242
réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-043

RESULTAT

Trouvée sans amiante

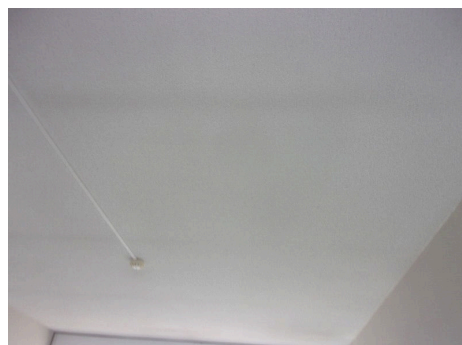

Pièces humides

FICHE : CHAP 87

ELEMENT REPERE	chappe rose sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Pièces humides douches dans chambres au 2ème étage
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT SP AUT CHAP 87 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-087
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLM 243

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 20x20
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , Pièces humides douches dans les chambres du 2ème étage
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT MP AUT COLM 243 réf. laboratoire : AR-24-NM-044754-01-044
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Éléments spécifiques au 3e étage

Bâtiment Principal

Tous locaux


FICHE : DS 78

ELEMENT REPERE	dalles de sol saumon 30x30 de réparation
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux bureaux au 3ème étage
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP AUT DS 78 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-078
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLS 8

ELEMENT REPERE	sous couche de carrelage au sol (colle ou chappe) jaune 30x30
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux local poubelles
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 3 COLS 8 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-008
RESULTAT	Trouvée sans amiante

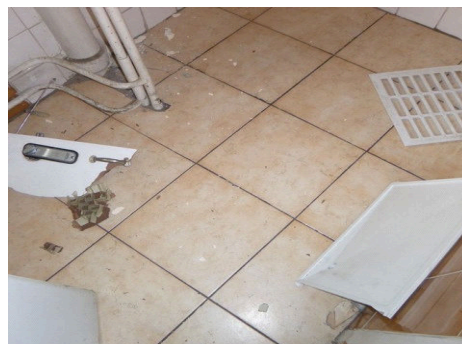


FICHE : COLM 9

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural marron 15x15 en partie basse
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux local poubelles
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 3 COLM 9 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-009
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : COLM 10

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 15x15
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux local poubelles
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 3 COLM 10 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-010
RESULTAT	Trouvée sans amiante

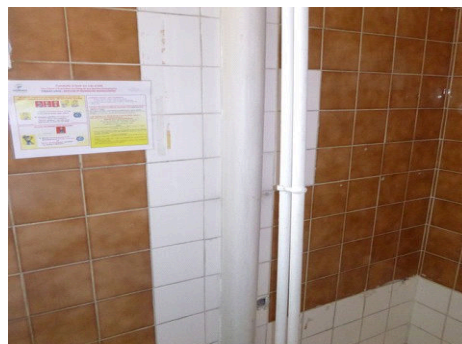

FICHE : COLM 11

ELEMENT REPERE	colle de carrelage mural blanc 15x15 en partie basse
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Tous locaux pièce
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : CLI2 BATPRIN 3 COLM 11 réf. laboratoire : AR-25-NM-045931-01-011
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Circulations

FICHE : DS 77

ELEMENT REPERE	dalles de sol gris-foncé 30x30 de réparation
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Circulations
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN SP CH DS 77 réf. laboratoire : AR-24-NM-043549-01-077
RESULTAT	Trouvée sans amiante



Éléments spécifiques au 5e étage

Bâtiment Principal

Locaux techniques et machinerie ascenseur

FICHE : JPC 100

ELEMENT REPERE	joint plat cartonné sur bride
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Locaux techniques et machinerie ascenseur local
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ AUT JPC 100 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-013
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : ENV 101

ELEMENT REPERE	enveloppe plâtre et liège autour du caisson métallique
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Principal , Locaux techniques et machinerie ascenseur local
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU PRIN EQ AUT ENV 101 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-014
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE :

ELEMENT
REPERE

moteur ascenseur et installation de 2012 - sans amiante par datation

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Locaux techniques et machinerie ascenseur
machinerie ascenseur 1

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE :

ELEMENT
REPERE

conduite de ventilation haute à section carrée en amiante ciment

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Locaux techniques et machinerie ascenseur
machinerie ascenseur 1

RESULTAT

Présence d'amiante décelée



FICHE :

ELEMENT
REPERE

machinerie ascenseur et installation de 2016 - sans amiante par datation

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal , Locaux techniques et machinerie ascenseur
machinerie ascenseur 2

RESULTAT

Trouvée sans amiante



Couverture

Bâtiment Principal

FICHE :

ELEMENT
REPERE

conduite de ventilation à section circulaire en amiante ciment

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal ,
couverture

RESULTAT

Présence d'amiante décelée



FICHE :

ELEMENT
REPERE

conduites de ventilation à section rectangulaire en amiante ciment

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal ,
couverture



RESULTAT

Présence d'amiante décelée

FICHE : BIT 120

ELEMENT
REPERE

bitume coulé sur dalle béton et sous gravillon

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal ,
couverture

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU TOIT BIT 120
réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-031

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : PAXA 121

ELEMENT
REPERE

paxalumin sur rebord et en remontée d'étanchéité

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Principal ,
couverture

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU TOIT PAXA 121
réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-032

RESULTAT

Trouvée sans amiante



Bâtiment Extension

FICHE : BIT 117

ELEMENT
REPERE

bitume en lé en étanchéité de couverture

ZONE
CONCERNEE

Bâtiment Extension ,
couverture

PRELEVEMENT

référence DIAGTIM : 6JOU TOIT BIT 117
réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-028

RESULTAT

Trouvée sans amiante



FICHE : PAXA 118

ELEMENT REPERE	paxalumin sur rebord et en remontée d'étanchéité
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , couverture
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU TOIT PAXA 118 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-029
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : MAS 119

ELEMENT REPERE	mastic gris sur gaine galvanisée entre jonction de gaine
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension , couverture
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU TOIT EQ MAS 119 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-030
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : BIT 123

ELEMENT REPERE	bitume en lé en étanchéité de couverture sur dalle béton
ZONE CONCERNEE	Bâtiment Extension ,
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU TOIT BIT 123 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-034
RESULTAT	Trouvée sans amiante



EXTÉRIEUR

FICHE : HAP ENR 104

ELEMENT REPERE	enrobé rose de parking
ZONE CONCERNEE	, extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT ENR 104 réf. laboratoire : AR-24-NM-044120-01-001
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : BIT 105

ELEMENT REPERE	bitume en lé sous enrobé (ENR104) et sur dalle béton
ZONE CONCERNEE	, extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT BIT 105 réf. laboratoire : AR-24-NM-044893-01-017
RESULTAT	Trouvée sans amiante



FICHE : HAP ENR 106


ELEMENT REPERE	enrobé d'allée piétonne
ZONE CONCERNEE	, extérieur
PRELEVEMENT	référence DIAGTIM : 6JOU EXT ENR 106 réf. laboratoire : AR-24-NM-044120-01-002
RESULTAT	Trouvée sans amiante




FICHE :

ELEMENT REPERE	dallette béton sur plôts sur terrain végétalisé - sans amiante par nature
ZONE CONCERNEE	, terrasse devant parking
RESULTAT	Trouvée sans amiante



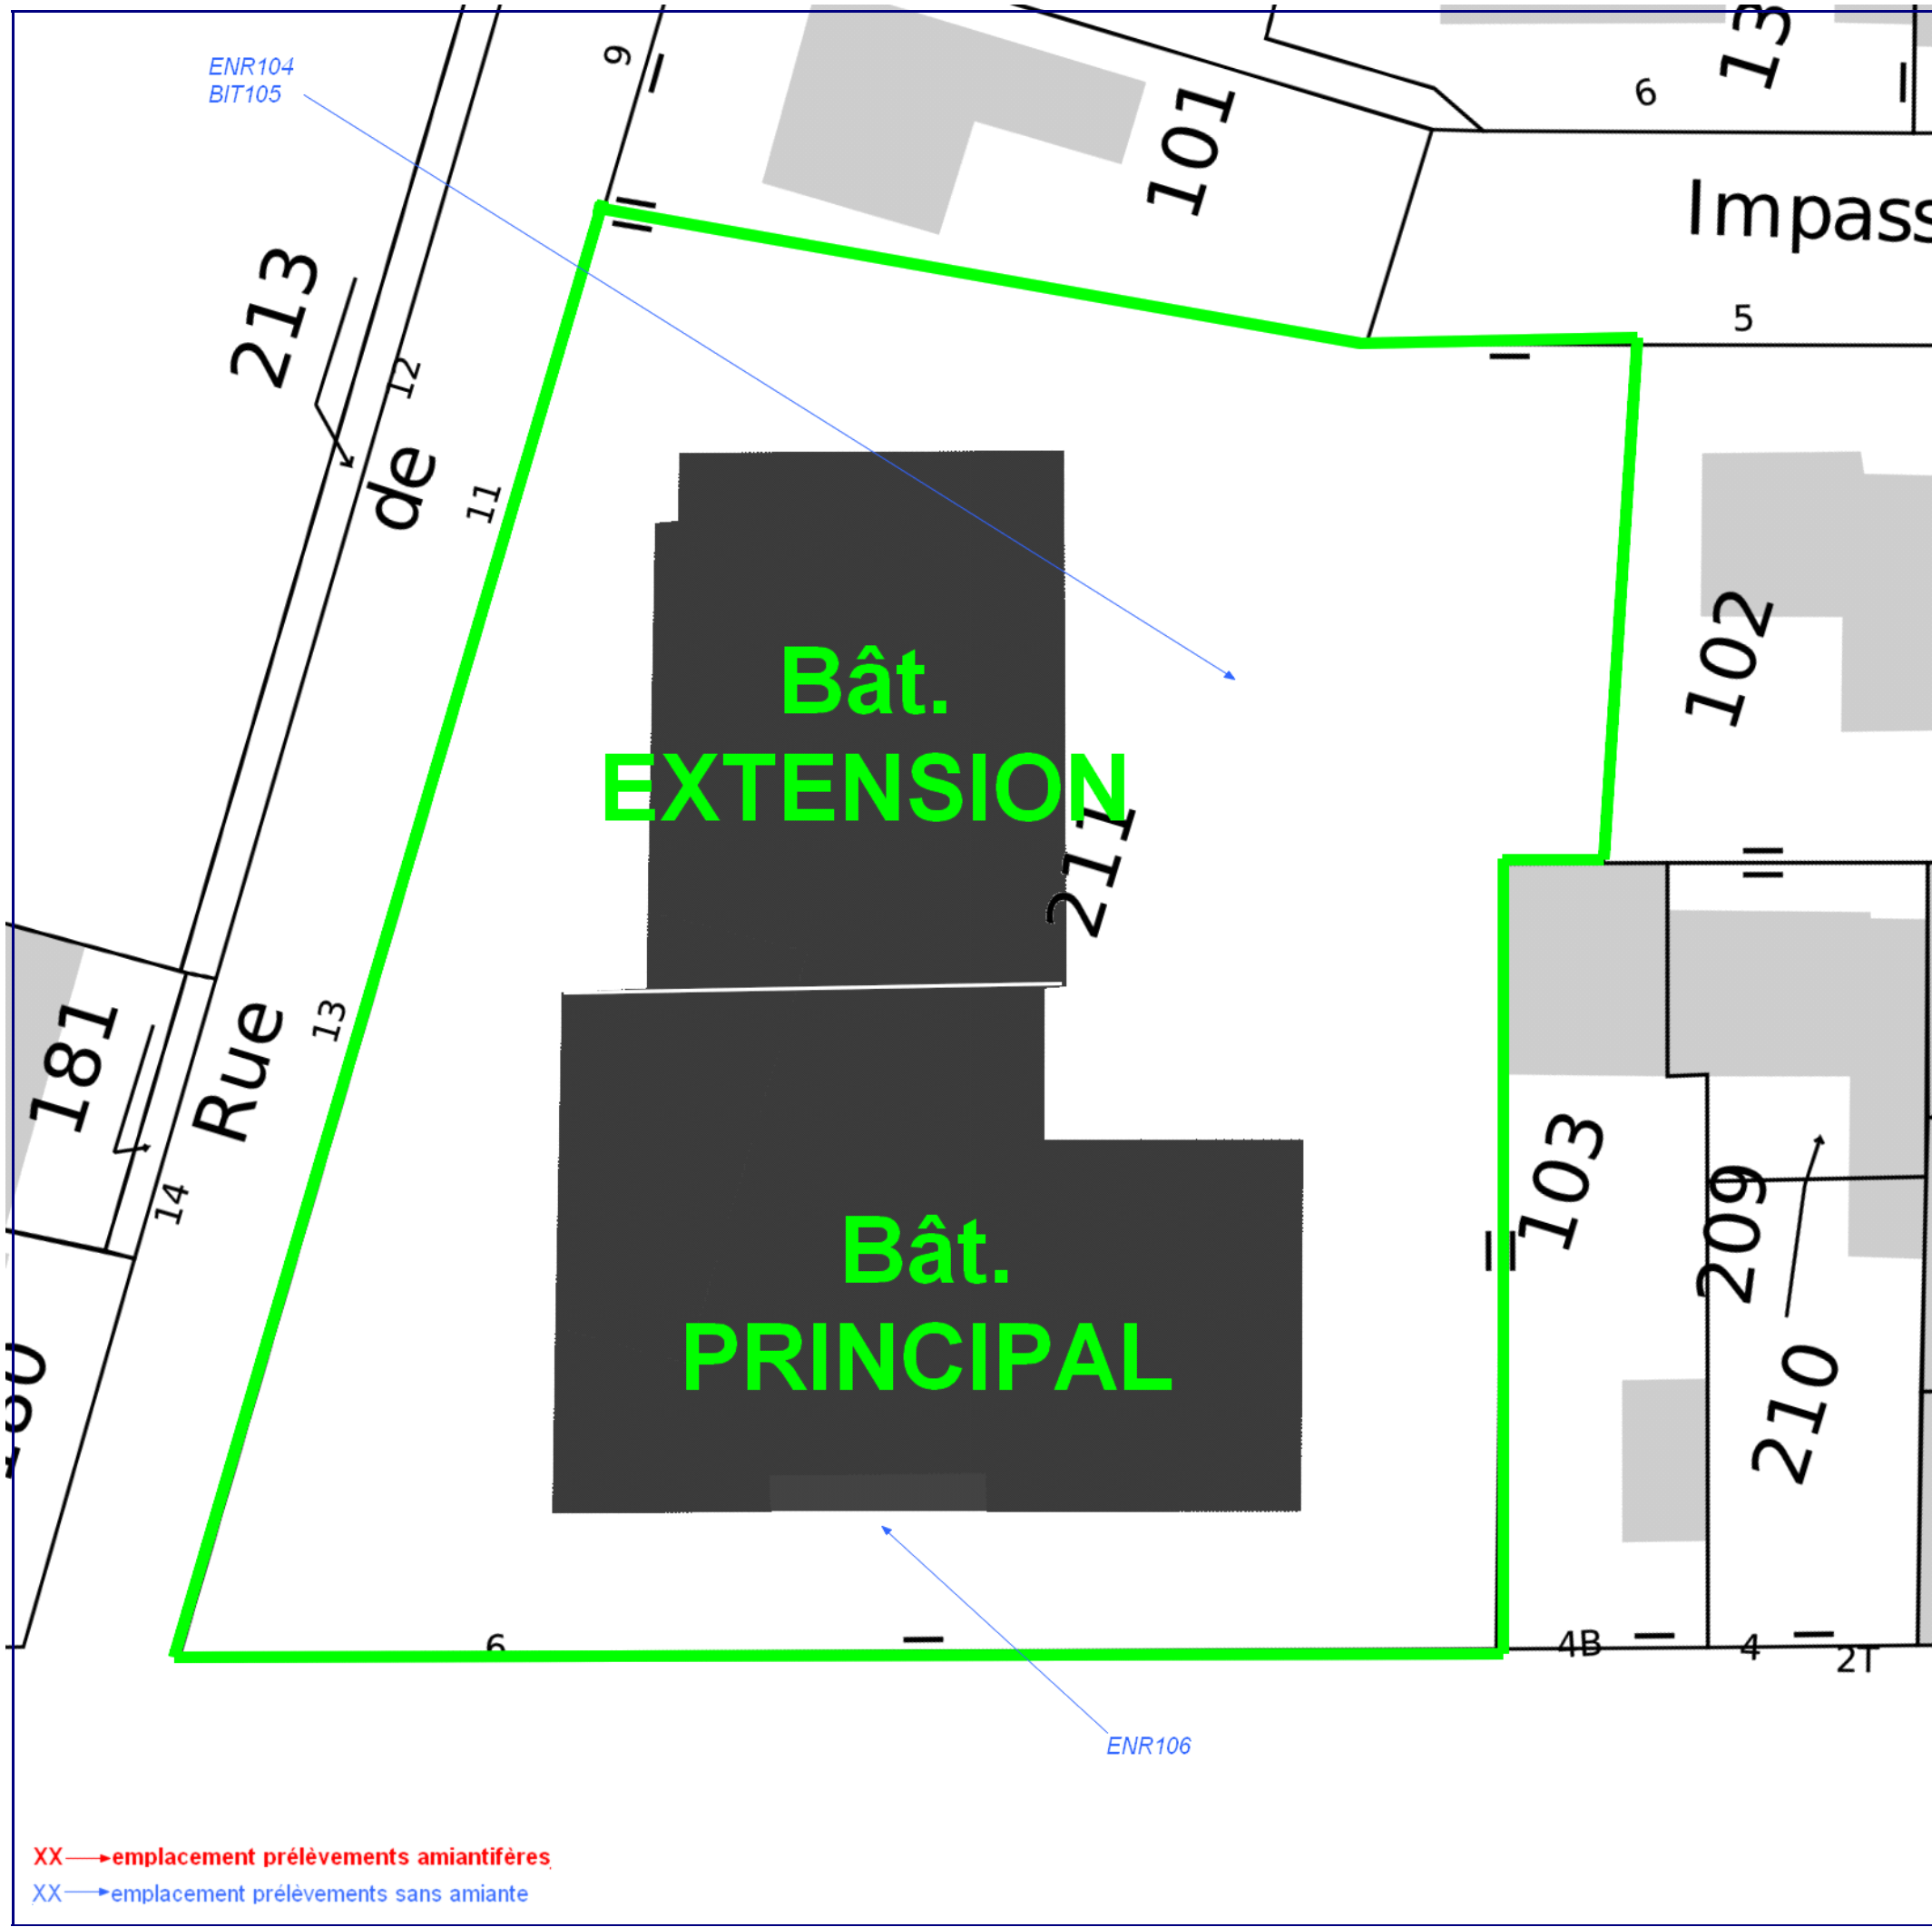

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION	
Immeuble diagnostiqué Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non 6 rue Jouleau 11 rue de la Maréchaussée LE PERREUX SUR MARNE	
date du diagnostic	6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025
numéro de dossier - date	A 280900 du 03/07/2025



Plan masse et extérieur	
SCHEMA 1 / 9	
DENOMINATION DES BATIMENTS ZONE DIAGNOSTIQUEE	
d'après croquis réalisé in situ par technicien DIAGTIM	
diagnostic réalisé par	DIAGTIM
	17, Breteuil, av. de Mormal 59 800 LILLE tél. : 03 20 88 44 01


XX → emplacement prélèvements amiantifères
XX → emplacement prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué
**Clinique parcelle E211 - V2 après
investigations des locaux non**
6 rue Jouleau
11 rue de la Maréchaussée
LE PERREUX SUR MARNE

date du diagnostic
6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

numéro de dossier - date
A 280900
du 03/07/2025

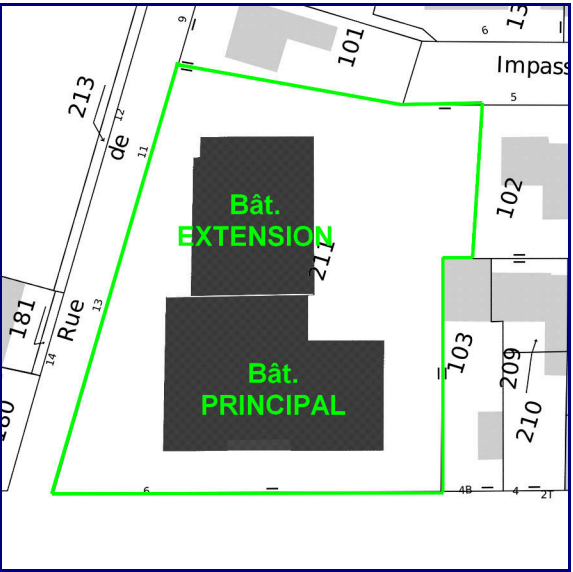


Sous sol

SCHEMA 2 / 9

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES


croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par
DIAGTIM
17, Breteuil, av. de Mormal
59 800 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

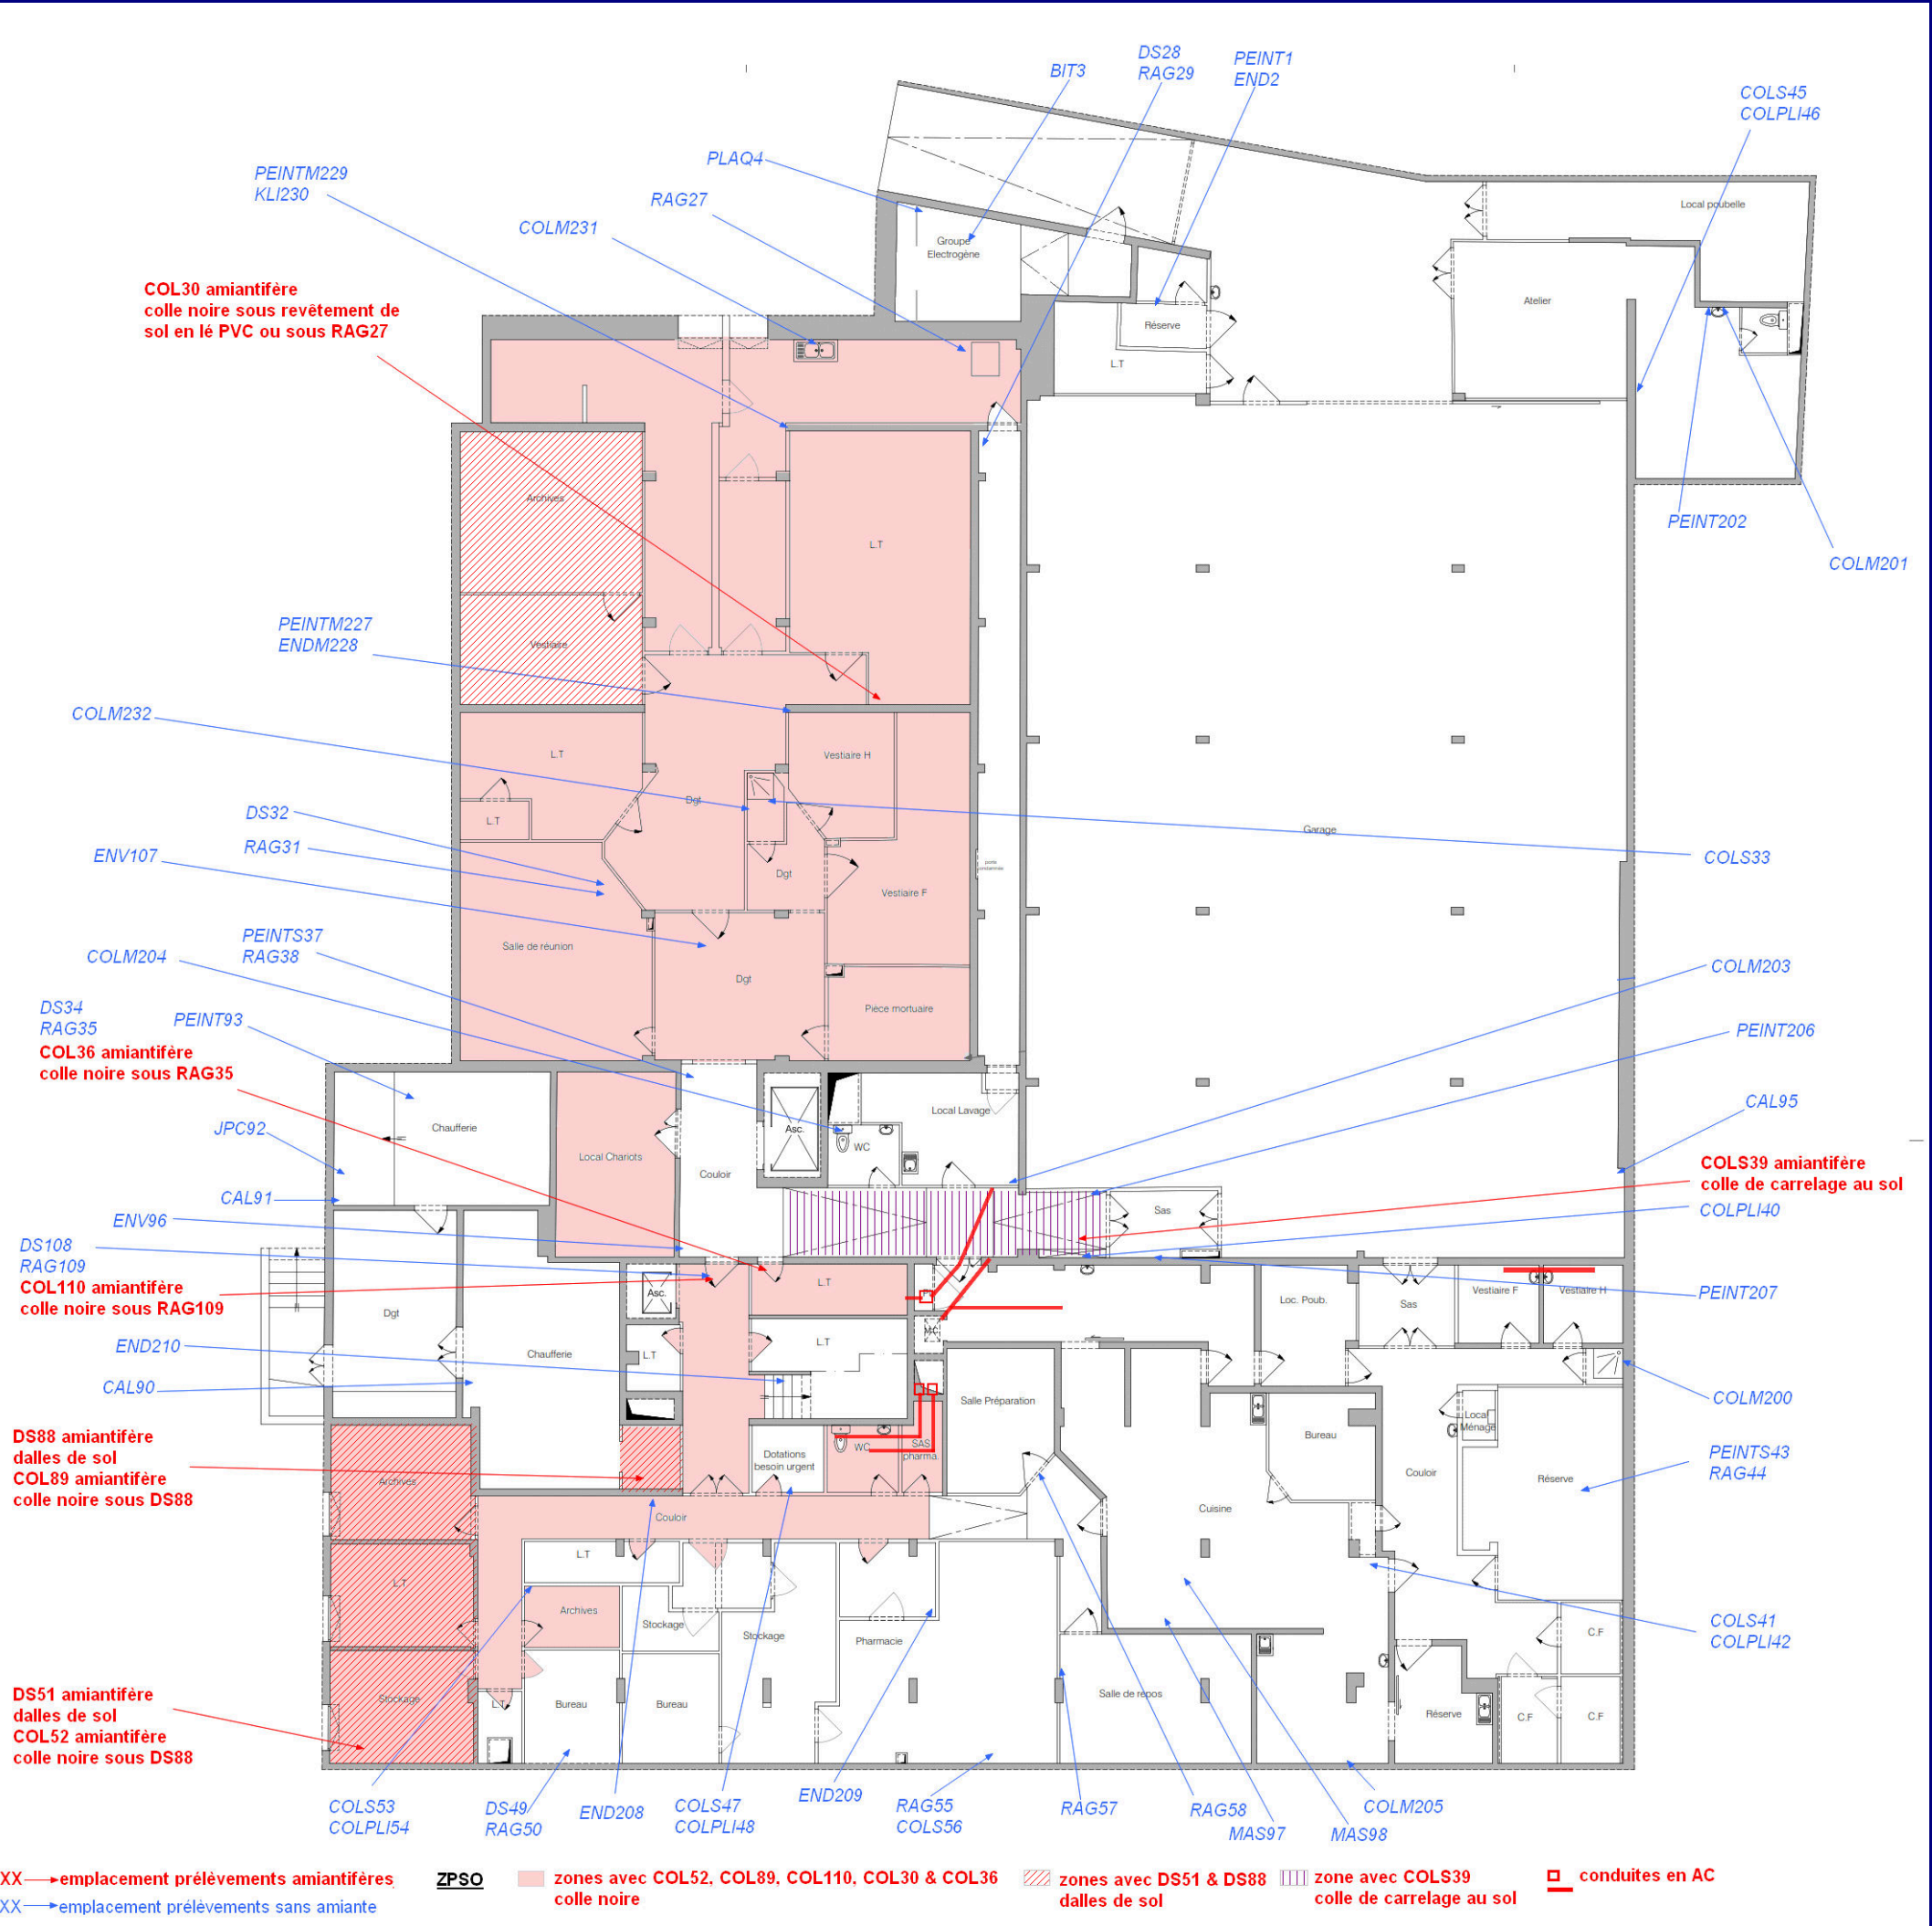

Immeuble diagnostiqué
**Clinique parcelle E211 - V2 après
investigations des locaux non**
6 rue Jouleau
11 rue de la Maréchaussée
LE PERREUX SUR MARNE

numéro de dossier - date	A 280900 du 03/07/2025
--------------------------	---------------------------

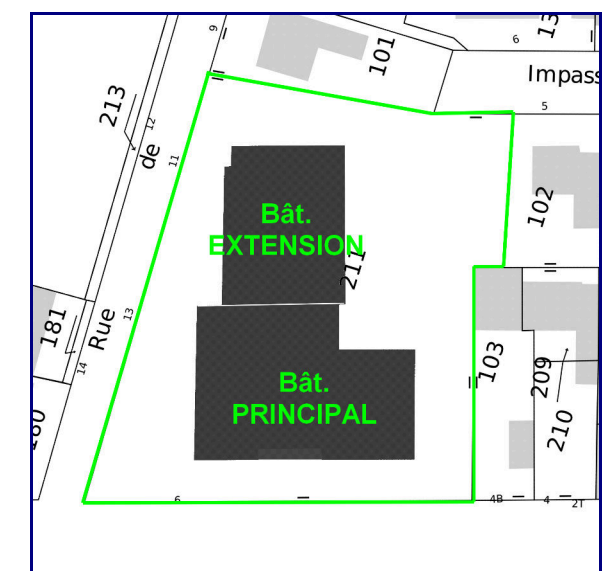

SCHEMA 3 / 9


LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

17, Breteuil, av. de Mormal
59 800 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

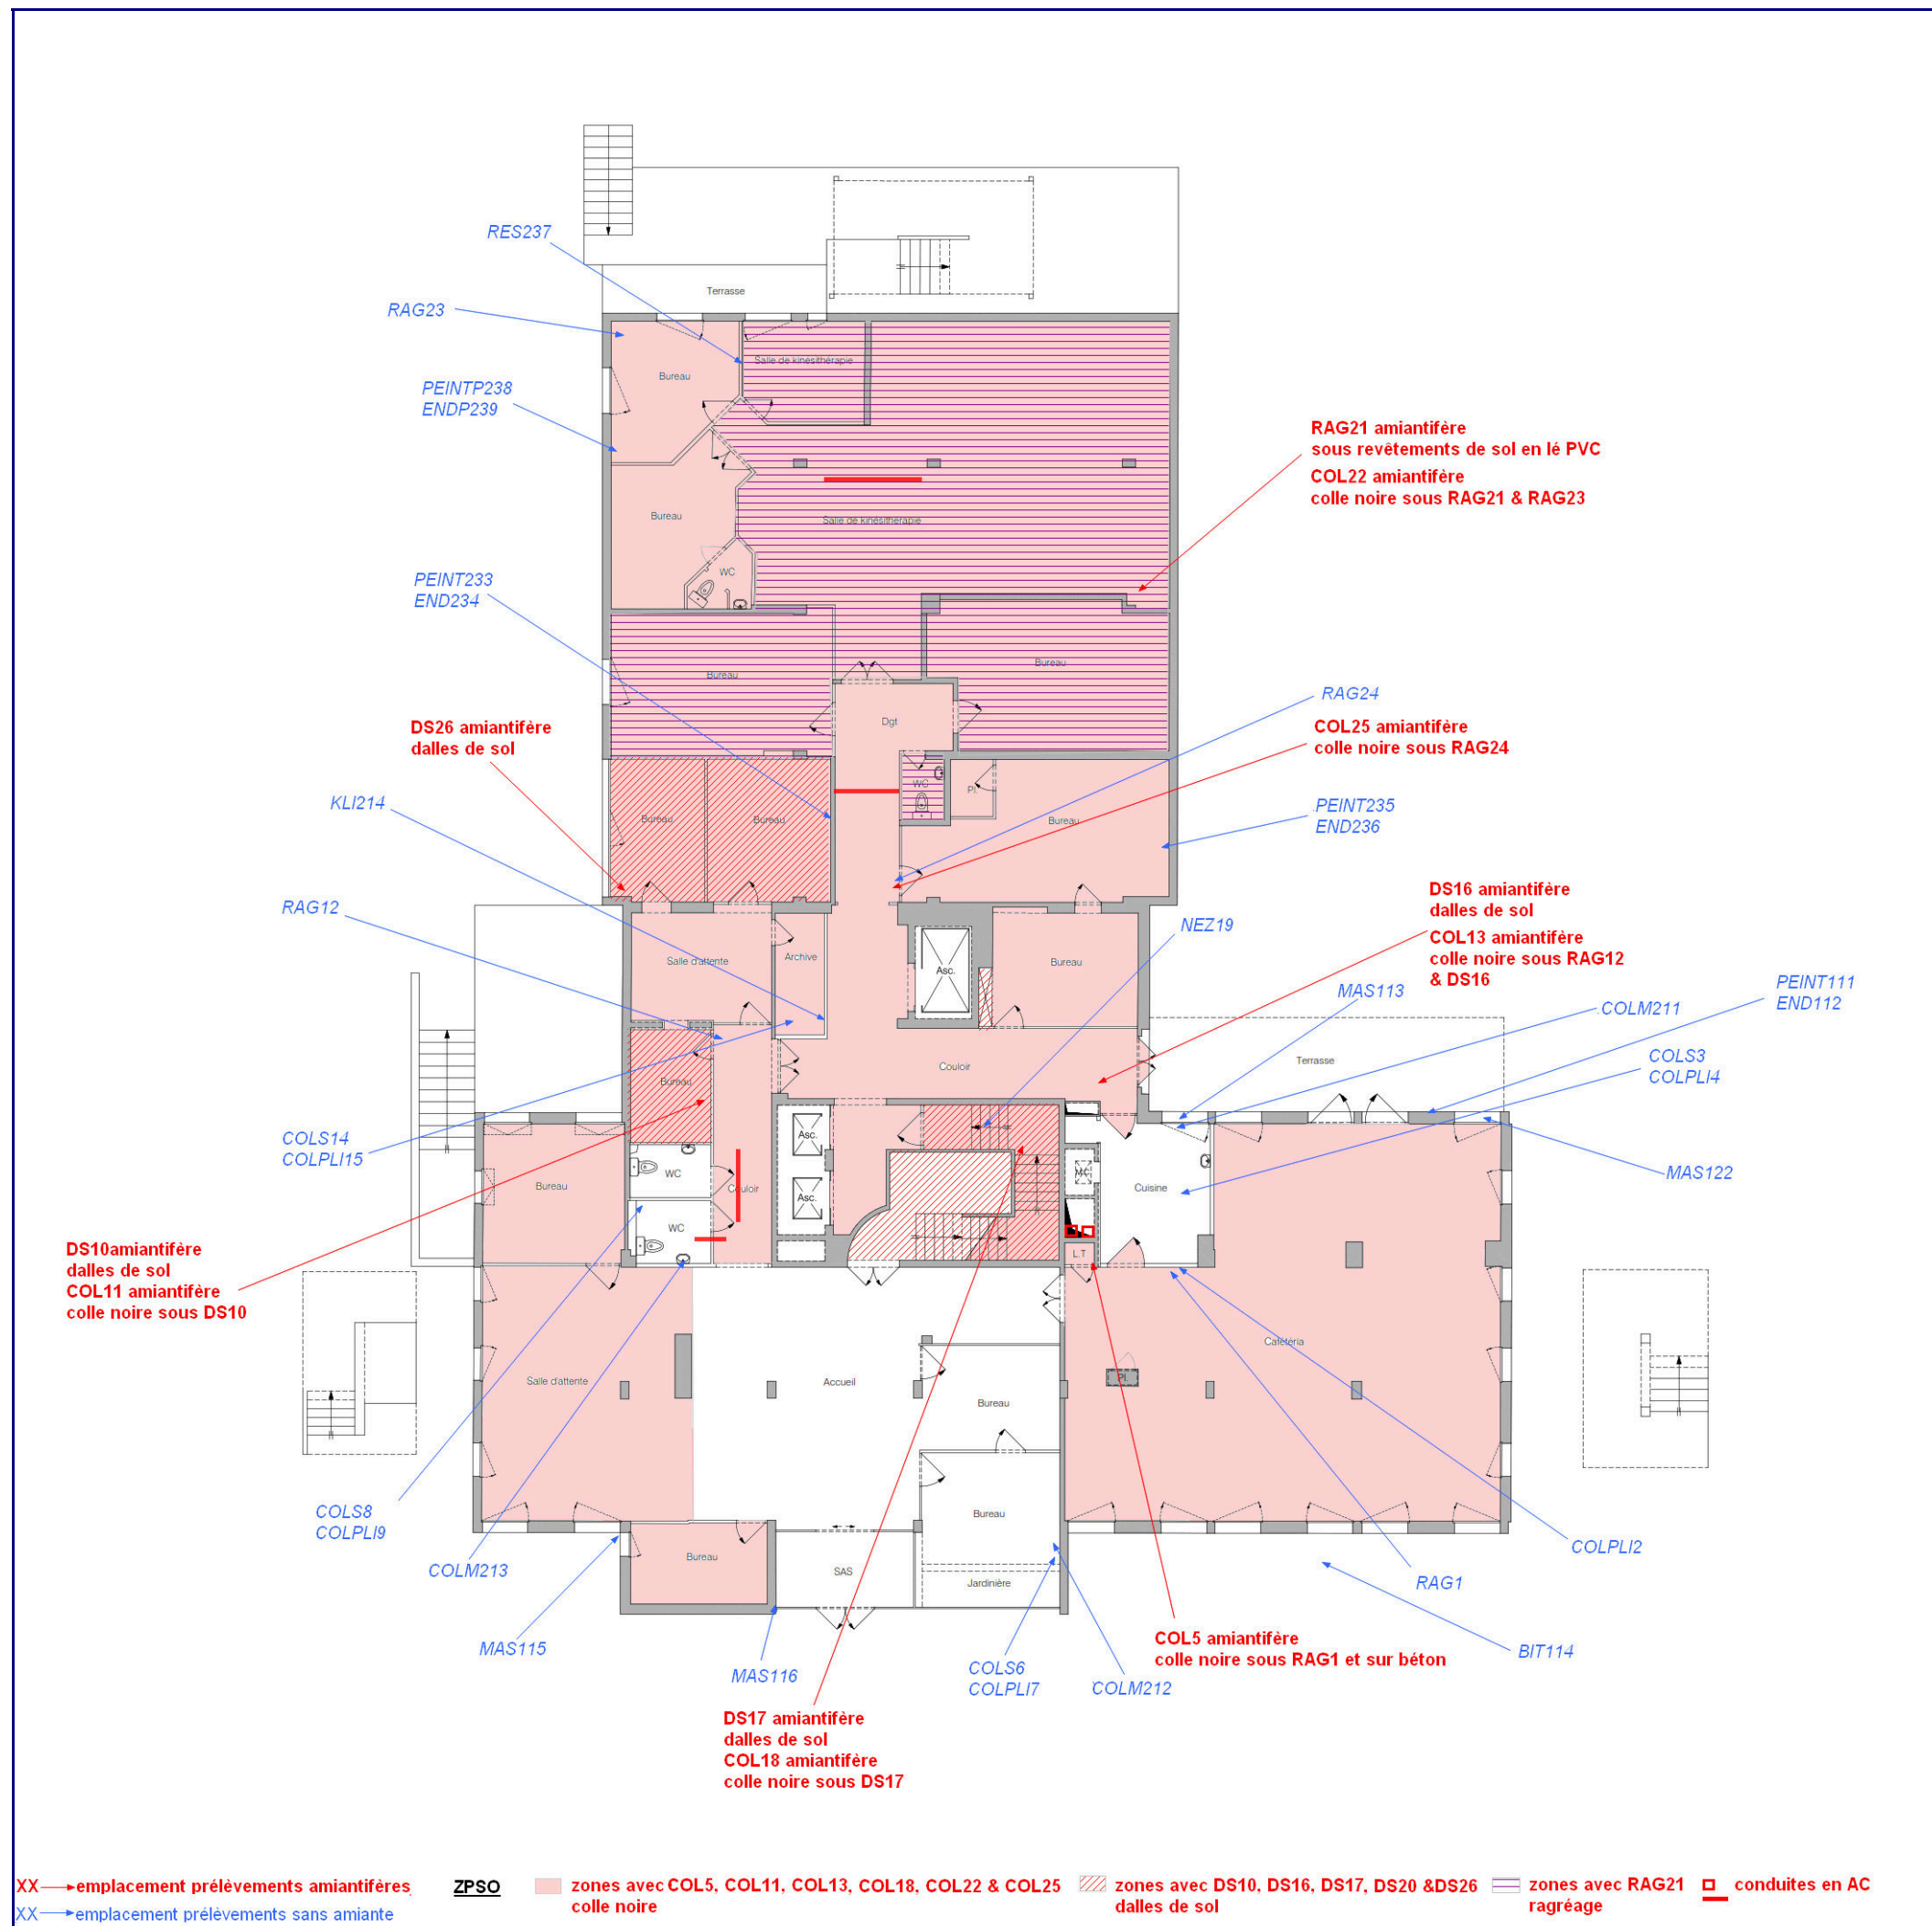

Immeuble diagnostiqué
**Clinique parcelle E211 - V2 après
investigations des locaux non**
6 rue Jouleau
11 rue de la Maréchaussée
LE PERREUX SUR MARNE


date du diagnostic
6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

numéro de dossier - date
A 280900
du 03/07/2025

date du diagnostic	6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025
--------------------	---

numéro de dossier - date

A 280900
du 03/07/2025

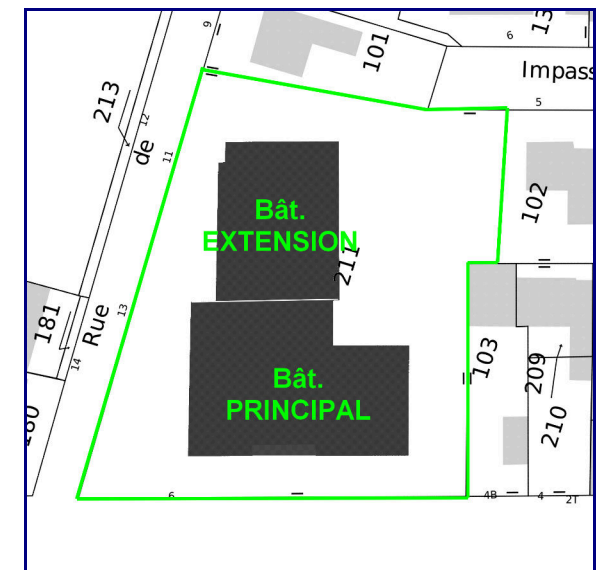

1er étage

SCHEMA 4 / 9

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM

17, Breteuil, av. de Mormal

59 800 LILLE

tél. : 03 20 88 44 01

SCHEMA 4 / 9

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES

croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par

DIAGTIM®

DIAGTIM
17, Breteuil, av. de Mormal
59 800 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

DIAGTIM

17, Breteuil, av. de Mormal
59 800 LILLE

tél. : 03 20 88 44 01

END226, ENDP12, ENDP13, ENDP14, ENDP15, ENDP16, ENDP17, ENDP18, ENDP19, ENDP21, ENDP22, ENDP23, ENDP24, ENDP25 :
enduit sur ciment au plafond (ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations)


ZPSO  zones avec COL60, COL63, COL70, COL73 & COL80 colle noire  zones avec DS59, DS61, DS62, DS69, DS71, DS72 & DS80 dalles de sol  conduites en AC  bardage en plaques d'AC

XX—→ emplacement prélèvements amiantifères
XX—→ emplacement prélèvements sans amiante

DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION
Immeuble diagnostiqué Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non 6 rue Jouleau 11 rue de la Maréchaussée LE PERREUX SUR MARNE
date du diagnostic 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025
numéro de dossier - date A 280900 du 03/07/2025

LE PERREUX SUR MARNE

du 03/07/2025

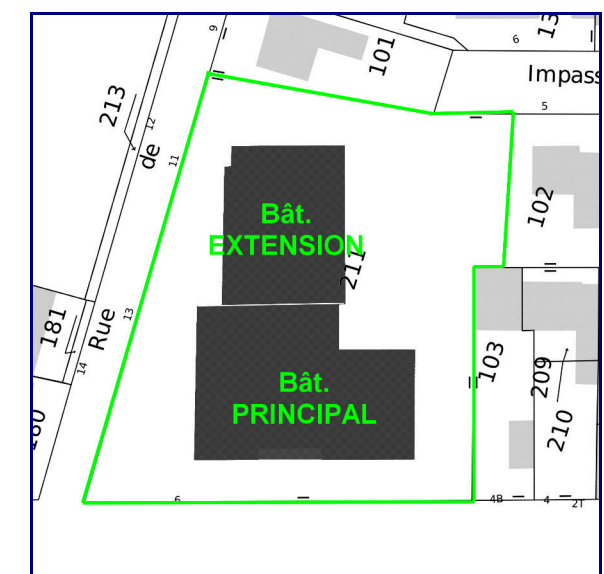

2e étage

tél. : 03 20 88 44 01

 bardage en plaques
d'AC


XX → emplacement prélèvements amiantifères

DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT DEMOLITION

Immeuble diagnostiqué
Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non
6 rue Jouleau
11 rue de la Maréchaussée
LE PERREUX SUR MARNE

date du diagnostic
6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

numéro de dossier - date
A 280900
du 03/07/2025

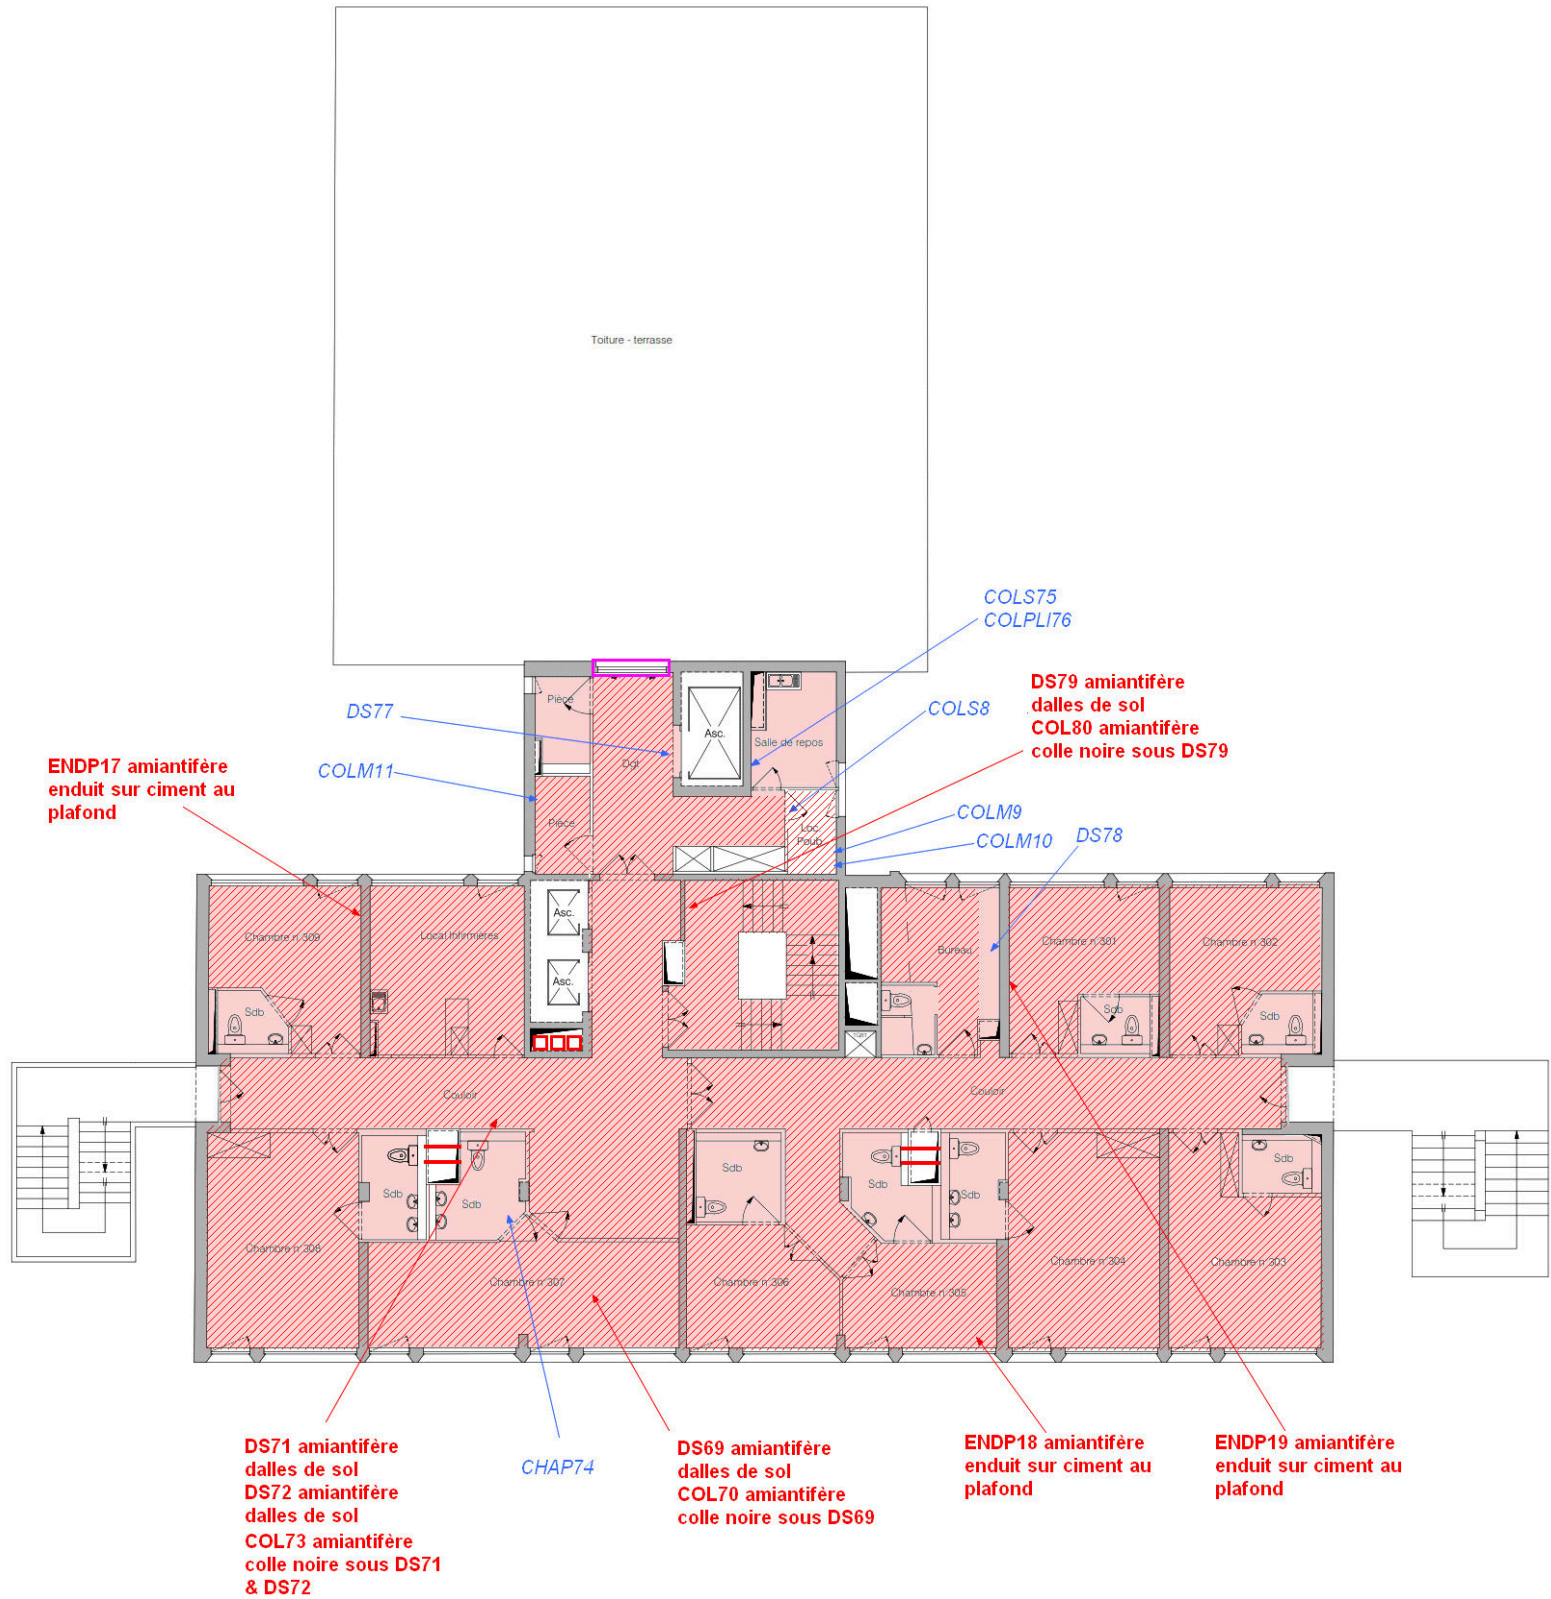

END226, ENDP12, ENDP13, ENDP14, ENDP15, ENDP16, ENDP17, ENDP18, ENDP19, ENDP21, ENDP22, ENDP23, ENDP24, ENDP25 :
enduit sur ciment au plafond (ensemble du Bâtiment Principal sauf circulations)

ZPSO zones avec COL60, COL63, COL70, COL73 & COL80 colle noire zones avec DS59, DS61, DS62, DS69, DS71, DS72 & DS80 dalles de sol conduites en AC allèges en plaques d'AC

XX → emplacement prélèvements amiantifères
XX → emplacement prélèvements sans amiante

3e étage

SCHEMA 6 / 9

LOCALISATION DES ELEMENTS AMIANTIFERES


croquis d'après plan fourni

diagnostic réalisé par
DIAGTIM
17, Breteuil, av. de Mormal
59 800 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01

Immeuble diagnostiqué
**Clinique parcelle E211 - V2 après
investigations des locaux non**
6 rue Jouleau
11 rue de la Maréchaussée
LE PERREUX SUR MARNE


numéro de dossier - date

A 280900
du 03/07/2025

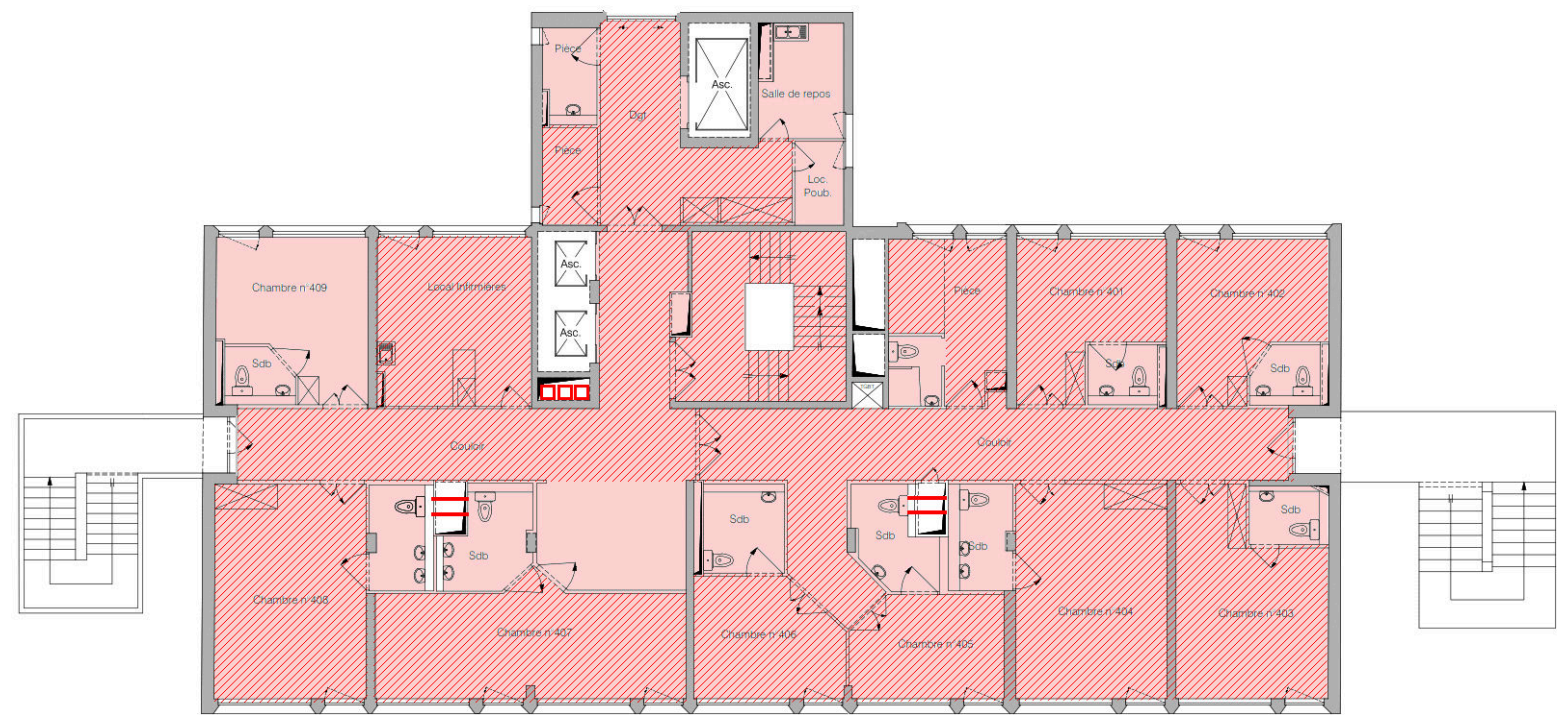

ZPSO zones avec COL60, COL63, COL70, COL73 & COL80 colle noire zones avec DS59, DS61, DS62, DS69, DS71, DS72 & DS80 dalles de sol conduites en AC

XX→emplacement prélèvements amiantifères
XX→emplacement prélèvements sans amiante

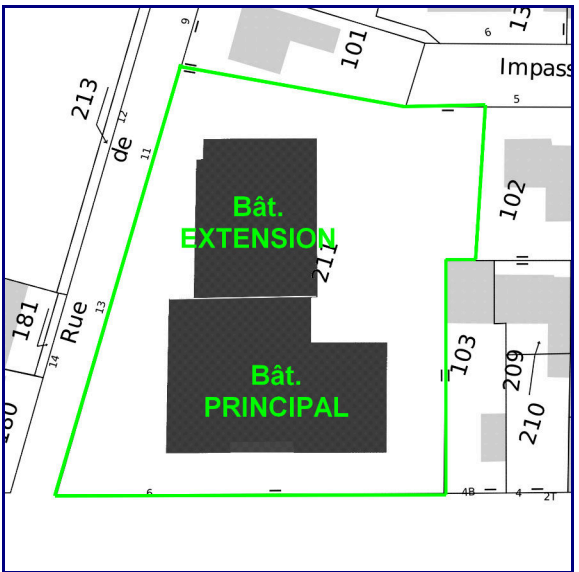**SCHEMA 7 / 9**

croquis d'après plan fourni

DIAGTIM

DIAGTIM
17, Breteuil, av. de Mormal
59 800 LILLE
tél. : 03 20 88 44 01


Immeuble diagnostiqué
**Clinique parcelle E211 - V2 après
investigations des locaux non**
6 rue Jouleau
11 rue de la Maréchaussée
LE PERREUX SUR MARNE

numéro de dossier - date

A 280900
du 03/07/2025



□ — conduites en AC




DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT DEMOLITION	
Immeuble diagnostiqué Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non 6 rue Jouleau 11 rue de la Maréchaussée LE PERREUX SUR MARNE	
date du diagnostic 6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025	
numéro de dossier - date	A 280900 du 03/07/2025

Clinique parcelle E211 - V2 après investigations des locaux non


11 rue de la Maréchaussée

6, 7, 12 et 13 Juin 2024 ; 19 Juin 2025

du 03/07/2025

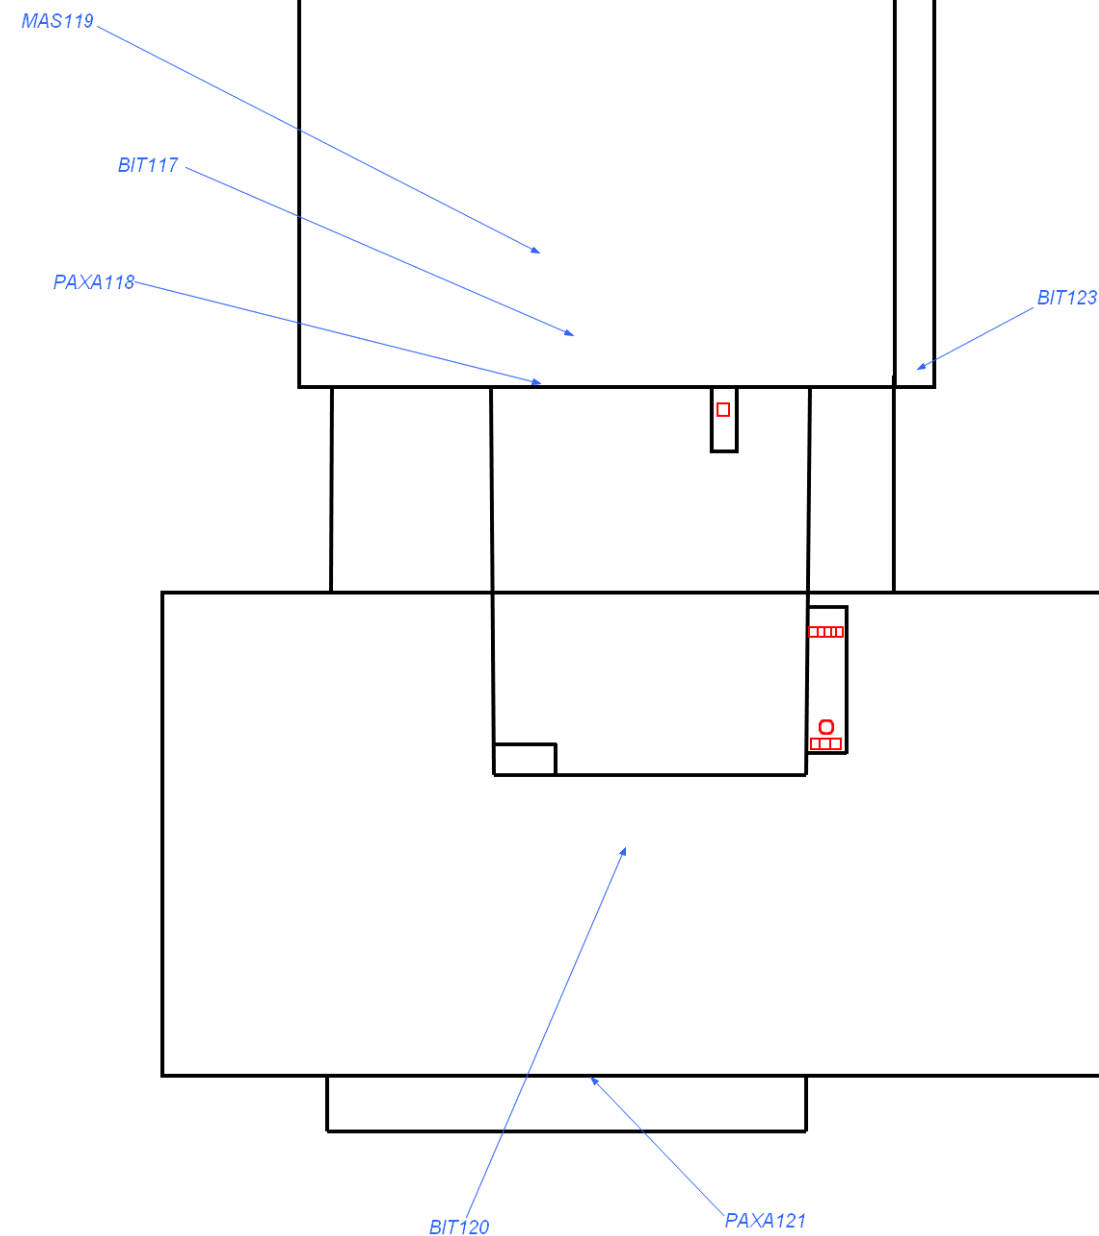

XX → emplacement prélèvements sans amiante

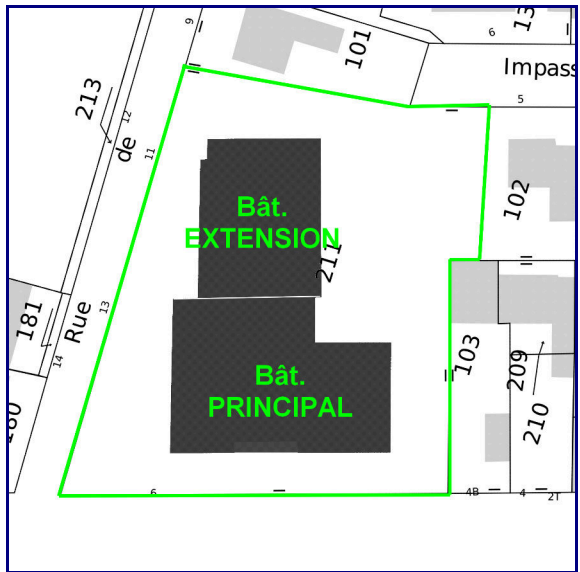

Couverture

croquis d'après plan fourni

tél. : 03 20 88 44 01

tél. : 03 20 88 44 01

DIAGTIM

Secrétariat

17 Résidence Breteuil - Avenue Mormal
59800 LILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01

Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59

Page 1/20

Dossier N° : 24NM021451

Date de réception : 11/06/2024

Date d'analyse : 13/06/2024

Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	6JOU PRIN SP AUT RAG 1 / / ragréage rose sous parquet flottant bois et dalle béton - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type polystyrène (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose) ; matériau (gris) (foncé) ; matériau (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	6JOU PRIN SP AUT COLPLI 2 / / colle de plinthes beiges marbrées rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau (fibreuse) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	6JOU PRIN SP AUT COLS 3 / / colle de carrelage au sol beige anti-dérapant 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau (gris) ; matériau (blanc) ; matériau (fibreuse) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	6JOU PRIN SP AUT COLPLI 4 / / colle de plinthes beiges rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (beige) ; matériau (poudreuse) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1) (2)	6JOU PRIN SP AUT COL 5 / / colle noire sous ragréage (RAG1) et sur dalle béton - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) (poudreuse) en traces ; matériau semi-dur (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 2/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (1)	6JOU PRIN SP AUT COLS 6 / / colle de carrelage au sol blanc marbré 30x30 - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau (poudreux) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
007	6JOU PRIN SP AUT COLPLI 7 / / colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur (marron) (i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
008 (1)	6JOU PRIN SP SAN COLS 8 / / colle de carrelage au sol beige 30x30 - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau (blanc) ; matériau (orange) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	6JOU PRIN SP SAN COLPLI 9 / / colle de plinthes beiges rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page3/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client:EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	6JOU PRIN SP AUT DS 10 / / dalles de sol beiges 30x30 sous revêtement de sol en lé PVC beige - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
011 (1) (2)	6JOU PRIN SP AUT COL 11 / / colle noire sous dalles de sol (DS10) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) (poudreux) en traces ; matériau semi-dur (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012 (1)	6JOU PRIN SP AUT RAG 12 / / ragréage marron sous lamelle PVC gris-foncé imitation parquet bois - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1) (3)	6JOU PRIN SP CH COL 13 / / colle noire sous ragréage (RAG12 et dalles de sol (DS16) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (gris)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	6JOU PRIN SP AUT COLS 14 / / colle de carrelage au sol blanc marbré 30x30 - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau (beige)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (poudreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 4/20
Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (1)	6JOU PRIN SP AUT COLPLI 15 / / colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	6JOU PRIN SP CH DS 16 / / dalles de sol beiges 30x30 sous lamelle PVC gris-foncé imitation parquet bois - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau (poudreux) (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type mousse ; matériau (poudreux) (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
017	6JOU PRIN SP CV DS 17 / / dalles de sol bleu-foncé marbrées 30x30 sur marches et contre-marches - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (fibreux) (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
018 (1) (3)	6JOU PRIN SP CV COL 18 / / colle noire sous dalles de sol (DS17) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) (poudreux) ; matériau (poudreux) (gris)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 5/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019 (1)	6JOU PRIN SP CV NEZ 19 / / nez de marches beiges et marron - couche à analyser : nez de marches seulement	Matériau (noir) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (poudreux) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	6JOU PRIN SP CV DS 20 / / dalles de sol beiges marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
021 (1)	6JOU EXT SP AUT RAG 21 / / ragréage rose sous revêtement de sol en lé PVC jaune - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022 (1)	6JOU EXT SP AUT COL 22 / / colle noire sous ragréages (RAG21) et (RAG23) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
023 (1)	6JOU EXT SP AUT RAG 23 / / ragréage gris sous dalles de sol PVC bleues 30x30 - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (beige) ; matériau (noir) ; matériau (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 6/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024 (1)	6JOU EXT SP CH RAG 24 / / ragréage rose sous lamelle PVC gris-foncé imitation parquet bois - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025 (1)	6JOU EXT SP CH COL 25 / / colle noire sous ragréage (RAG24) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
026	6JOU EXT SP AUT DS 26 / / dalles de sol beiges 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (gris)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1)	6JOU EXT SP AUT RAG 27 / / ragréage marron sous revêtement de sol en lé PVC marron - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	6JOU EXT SP AUT DS 28 / / dalles de sol grises 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)(ii)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 7/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		<i>Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)</i>	- / - *	- / - *	- *	<i>Couche(s) non concernée(s) par la demande</i> *
029 (1)	6JOU EXT SP AUT RAG 29 / / ragréage gris sous dalles de sol (DS28) - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030 (1)	6JOU EXT SP AUT COL 30 / / colle noire sous revêtement de sol en lé pvc gris marbré ou sous ragréage (RAG27) et sur dalle béton - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031 (1)	6JOU EXT SP AUT RAG 31 / / ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC marron - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
032	6JOU EXT SP AUT DS 32 / / dalles de sol grises 30x30 sous ragréage (RAG31) et sur ragréage (RAG27) couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau souple de type dalle de sol (gris)(ii)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		<i>Matériau (orange) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)</i>	- / - *	- / - *	- *	<i>Couche(s) non concernée(s) par la demande</i> *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 8/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033 (1)	6JOU EXT SP AUT COLS 33 / / colle de carrelage au sol beige marbré 30x30 - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (noir) en traces ; matériau (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	6JOU EXT SP CH DS 34 / / dalles de sol grises marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)(ii)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
035 (1)	6JOU EXT SP CH RAC 35 / / ragréage rose sous dalles de sol (DS34) - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose) ; matériau (fibreuse) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1)	6JOU EXT SP CH COL 36 / / colle noire sous ragréage (RAG35) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
037 (1)	6JOU PRIN SP CH PEINTS 37 / / peinture au sol grise - couche à analyser : peinture au sol seulement	Matériau de type peinture (gris) + (beige) ; matériau (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 9/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038 (1)	6JOU PRIN SP CH RAG 38 / / ragréage gris sous peinture au sol (PEINTS37) - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (fibreuse) (gris) ; matériau (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039 (1)	6JOU PRIN SP CH COLS 39 / / colle de carrelage au sol beige anti-dérapant - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (marron) ; matériau (pulvérulent) (noir)(iii)	MET * / YUZ8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
040 (1)	6JOU PRIN SP CH COLPLI 40 / / colle de plinthes beiges rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	6JOU PRIN SP AUT COLS 41 / / colle de carrelage au sol beige anti-dérapant - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) (i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	- / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
042	6JOU PRIN SP AUT COLPLI 42 / / colle de plinthes beiges rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (gris)	- / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 10/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043 (1)	6JOU PRIN SP AUT PEINTS 43 / / peinture au sol lisse - couche à analyser : peinture au sol seulement	Matériau de type peinture (gris) + (de différentes couleurs) ; matériau (blanc) ; matériau (marron)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044 (1)	6JOU PRIN SP AUT RAG 44 / / ragréage gris sous peinture au sol (PEINTS43) - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau (poudreux) (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045 (1)	6JOU PRIN SP AUT COLS 45 / / colle de carrelage au sol rouge 5x5 - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046 (1)	6JOU PRIN SP AUT COLPLI 46 / / colle de plinthes rouges 10x10 - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (marron)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau (beige)	- / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
047 (1)	6JOU PRIN SP AUT COLS 47 / / colle de carrelage au sol beige 30x30 - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau (marron) ; matériau de type peinture (blanc) + (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 , 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 11/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048 (1)	6JOU PRIN SP AUT COLPLI 48 / / colle de plinthes beiges rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (marron) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	6JOU PRIN SP AUT DS 49 / / dalles de sol grises marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)(ii)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (poudreux) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
050 (1)	6JOU PRIN SP AUT RAG 50 / / ragréage gris sous dalles de sol (DS49) - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	6JOU PRIN SP AUT DS 51 / / dalles de sol bleu-foncé marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
052 (1) (2)	6JOU PRIN SP AUT COL 52 / / colle noire sous dalles de sol (DS51) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) (poudreux) en traces ; matériau (poudreux) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 12/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	6JOU PRIN SP AUT COLS 53 / / colle de carrelage au sol blanc marbré 30x30 - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
054 (1)	6JOU PRIN SP AUT COLPLI 54 / / colle de plinthes blanches marbrées rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (marron) ; matériau de type peinture (bleu) + (beige) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
055 (1)	6JOU PRIN SP AUT RAG 55 / / ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC marron - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (fibreux) (gris) ; matériau de type peinture (bleu) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	6JOU PRIN SP AUT COLS 56 / / colle de carrelage au sol beige moucheté sous ragréage (RAG55) - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 13/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057 (1)	6JOU PRIN SP AUT RAG 57 / / ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC gris moucheté - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058 (1)	6JOU PRIN SP CH RAG 58 / / ragréage gris sous revêtement de sol en lé PVC gris moucheté - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) ; matériau (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	6JOU PRIN SP AUT DS 59 / / dalles de sol beiges marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (poudreux) (noir)	- /- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
060 (3)	6JOU PRIN SP AUT COL 60 / / colle noire sous dalles de sol (DS59) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) (poudreux) ; matériau (poudreux) (gris)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
061	6JOU PRIN SP CH DS 61 / / dalles de sol beiges marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris)	- /- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 14/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	6JOU PRIN SP CH DS 62 / / dalles de sol vertes marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
063 (1) (2)	6JOU PRIN SP CH COL 63 / / colle noire sous dalles de sol (DS61) et (DS62) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) (poudreux) ; matériau (marron)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
064 (1)	6JOU PRIN SP AUT CHAP 64 / / chappe maigre grise sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris - couche à analyser : chappe seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	6JOU PRIN SP AUT COLS 65 / / colle de carrelage au sol marron ou beige marbré 30x30 - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir) (i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
066	6JOU PRIN SP AUT COLPLI 66 / / colle de plinthes marron ou beiges marbrées rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (marron) ; matériau (beige)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 15/20
Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	6JOU PRIN SP CH DS 67 / / dalles de sol gris-foncé 30x30 de réparation - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)(iv)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
068	6JOU PRIN SP CH DS 68 / / dalles de sol crème de réparation - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
069	6JOU PRIN SP AUT DS 69 / / dalles de sol beiges marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
070 (3)	6JOU PRIN SP AUT COL 70 / / colle noire sous dalles de sol (DS69) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) (poudreux) ; matériau (poudreux) (gris)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 16/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
071	6JOU PRIN SP CH DS 71 / / dalles de sol beiges marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type peinture (gris) + (bleu) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau (noir)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
072	6JOU PRIN SP CH DS 72 / / dalles de sol vertes marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (fibreuse) (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
073 (1) (2)	6JOU PRIN SP CH COL 73 / / colle noire sous dalles de sol (DS71) et (DS72) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) (poudreuse) ; matériau (poudreuse) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
074 (1)	6JOU PRIN SP AUT CHAP 74 / / chappe maigre grise sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris - couche à analyser : chappe seulement	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 17/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	6JOU PRIN SP AUT COLS 75 / / colle de carrelage au sol marron ou beige marbré 30x30 - couche à analyser : colle de carrelage au sol seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau (fibreux) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)(i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
076	6JOU PRIN SP AUT COLPLI 76 / / colle de plinthes marron ou beiges marbrées rectangulaires - couche à analyser : colle de plinthes seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau (blanc)(i) (ii)	MET * / YU28	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; ; matériau (pulvérulent) (noir)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
077	6JOU PRIN SP CH DS 77 / / dalles de sol gris-foncé 30x30 de réparation - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
078 (1)	6JOU PRIN SP AUT DS 78 / / dalles de sol saumon 30x30 de réparation - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)(ii)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (gris) en traces	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 18/20
Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	6JOU PRIN SP CV DS 79 / / dalles de sol beiges marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type peinture (gris) + (de différentes couleurs) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (noir)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
080 (3)	6JOU PRIN SP CV COL 80 / / colle noire sous dalles de sol - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) (poudreux) ; matériau (poudreux) (gris)	MOLP * / ZBQ7	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
081 (1)	6JOU EXT SP AUT RAG 81 / / ragréage rose sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082 (1)	6JOU EXT SP AUT RAG 82 / / ragréage rose sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose) ; matériau (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083	6JOU EXT SP AUT CHAP 83 / / chappe grise sous ragréage (RAG82) - couche à analyser : chappe seulement	Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (clair) ; matériau (pulvérulent) (noir) (i)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01 Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59 Page 19/20
 Dossier N° : 24NM021451 Date de réception : 11/06/2024 Date d'analyse : 13/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	6JOU EXT SP CH DS 84 / / dalles de sol beiges marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)(ii)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
085 (1)	6JOU EXT SP CH RAG 85 / / ragréage rose sous dalles de sol (DS84) - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose) ; matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (rose) ; matériau (beige)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
086 (1)	6JOU EXT SP AUT RAG 86 / / ragréage gris sous dalles de sol PVC et sur dalle béton - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair) ; matériau semi-dur (granulaire) (cémenteux) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
087 (1)	6JOU EXT SP AUT CHAP 87 / / chappe rose sous revêtement de sol en lé PVC divers coloris - couche à analyser : chappe seulement	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-043549-01

Date d'émission de rapport : 17/06/2024 10:59

Page 20/20

Dossier N° : 24NM021451

Date de réception : 11/06/2024

Date d'analyse : 13/06/2024

Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « la colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (iii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (iv) Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Julien Garcia
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

DIAGTIM

Secrétariat

17 Résidence Breteuil - Avenue Mormal
59800 LILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044893-01

Date d'émission de rapport : 22/06/2024 9:29

Page 1/7

Dossier N° : 24NM022252

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 19/06/2024

Référence dossier Client:EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	6JOU PRIN SP AUT DS 88 / / dalles de sol vertes marbrées 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
002 (1)	6JOU PRIN SP AUT COL 89 / / colle noire sous dalles de sol (DS88) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) (poudreux) ; matériau (poudreux) (gris) + (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	6JOU PRIN EQ AUT CAL 90 / / calorifugeage plâtre et liège - couche à analyser : calorifugeage seulement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type liège (marron)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	6JOU PRIN EQ AUT CAL 91 / / calorifugeage plâtre et laine - couche à analyser : calorifugeage seulement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (1)	6JOU PRIN EQ AUT JPC 92 / / joint plat cartonné sur bride - couche à analyser : joint plat cartonné seulement	Matériau semi-dur (marron) + (gris) ; matériau souple de type joint (fibreux) (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044893-01 Date d'émission de rapport : 22/06/2024 9:29 Page 2/7
 Dossier N° : 24NM022252 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	6JOU PRIN EQ AUT PEINT 93 / / peinture grise lisse sur gaine de ventilation - couche à analyser : peinture seulement	Matériau de type peinture (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	6JOU PRIN EQ EXT ENV 94 / / enveloppe plâtre, tissu et aluminium autour de gaine de ventilation - couche à analyser : enveloppe seulement	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (gris) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	6JOU PRIN EQ AUT CAL 95 / / calorifugeage plâtre et liège - couche à analyser : calorifugeage seulement	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type liège (marron) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	6JOU PRIN EQ CH ENV 96 / / enveloppe liège autour des tuyaux dans plénum - couche à analyser : enveloppe seulement	Matériau de type liège (marron)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	6JOU PRIN EQ AUT MAS 97 / / mastic noir entre jonction de gaine d'extraction de hotte dans plénum - couche à analyser : mastic seulement	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple de type joint (fibreux) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044893-01 Date d'émission de rapport : 22/06/2024 9:29 Page 3/7
 Dossier N° : 24NM02252 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (1)	6JOU PRIN EQ AUT MAS 98 / / mastic gris entre jonction de gaine galvanisé de ventilation dans plénum - couche à analyser : mastic seulement	Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	6JOU PRIN EQ CH VCF 99 / / volet coupe-feu blanc rigide - couche à analyser : volet coupe-feu seulement	Matériau semi-dur (brillant) (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1)	6JOU PRIN EQ AUT JPC 100 / / joint plat cartonné sur bride - couche à analyser : joint plat cartonné seulement	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) en traces ; matériau souple de type joint (noir)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014 (1)	6JOU PRIN EQ AUT ENV 101 / / enveloppe plâtre et liège autour du caisson métallique - couche à analyser : enveloppe seulement	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type liège (marron)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	6JOU EXT EQ CH VCF 102 / / volet coupe-feu blanc rigide - couche à analyser : volet coupe-feu seulement	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau semi-dur (brillant) (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	6JOU EXT EQ MAS 103 / / mastic marron entre jonction de gaine galvanisée dans plénum - couche à analyser : mastic seulement	Matériau semi-dur de type mastic (poudreux) (beige) + (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044893-01 Date d'émission de rapport : 22/06/2024 9:29 Page 4/7
 Dossier N° : 24NM022252 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	6JOU EXT BIT 105 / bitume en lé sous enrobé (ENR104) et su dalle béton - couche à analyser : bitume en lé seulement	Matériau (bitumineux) (noir)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
018	6JOU EXT EQ AUT ENV 107 / / enveloppe type liège autour des tuyaux en fonte dans plénum - couche à analyser : enveloppe seulement	Matériau de type liège (marron) + (noir)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	6JOU PRIN SP CH DS 108 / / dalles de sol gris marbré 30x30 - couche à analyser : dalles de sol seulement	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
020	6JOU PRIN SP CH RAG 109 / / ragréage rose sous dalles de sol (DS108) - couche à analyser : ragréage seulement	Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1) (2)	6JOU PRIN SP CH COL 110 / / colle noire sous ragréage (RAG109) - couche à analyser : colle noire seulement	Matériau de type colle bitumineux (noir) en traces (poudreux) ; matériau (poudreux) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022 (1)	6JOU FAC PEINT 111 / / peinture beige - couche à analyser : peinture seulement	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044893-01 Date d'émission de rapport : 22/06/2024 9:29 Page 5/7
 Dossier N° : 24NM022252 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023 (1)	6JOU FAC END 112 / / enduit beige granuleux sous peinture (PEINT111) - couche à analyser : enduit seulement	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	6JOU FAC MAS 113 / / mastic gris entre menuiserie aluminium et voile béton - couche à analyser : mastic seulement	Matériau (gris) ; matériau (poudreux) (blanc) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025 (1)	6JOU FAC BIT 114 / bitume coulé sur acrotère de réparation - couche à analyser : bitume coulé seulement	Matériau souple bitumineux (noir) (collant) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) + (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (1)	6JOU PRIN EQ MAS 115 / / mastic gris entre jonction de gaine galvanisée d'extraction d'air - couche à analyser : mastic seulement	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau (gris) (foncé)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1)	6JOU FAC MAS 116 / / mastic beige entre porte-fenêtre aluminium et voile béton - couche à analyser : mastic seulement	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (beige) ; matériau souple de type mastic (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028 (1)	6JOU TOIT BIT 117 / / bitume en lé en étanchéité de couverture - couche à analyser : bitume en lé seulement	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) + (marron)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044893-01 Date d'émission de rapport : 22/06/2024 9:29 Page 6/7
 Dossier N° : 24NM022252 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029 (1)	6JOU TOIT PAXA 118 / / paxalumin sur rebord et en remontée d'étanchéité - couche à analyser : paxalumin seulement	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau (poudreuse) (marron)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030 (1)	6JOU TOIT EQ MAS 119 / / mastic gris sur gaine galvanisée entre jonction de gaine - couche à analyser : mastic seulement	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031 (1)	6JOU TOIT BIT 120 / / bitume coulé sur dalle béton et sous gravillon - couche à analyser : bitume coulé seulement	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 (1)	6JOU TOIT PAXA 121 / / paxalumin sur rebord et en remontée d'étanchéité - couche à analyser : paxalumin seulement	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) (collant) (fibreuse) ; matériau de type aluminium (gris) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033 (1)	6JOU FAC MAS 122 / / mastic sur fenêtres bois et aluminium entre vitrage et menuiserie bois - couche à analyser : mastic seulement	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (beige) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034 (1)	6JOU TOIT BIT 123 / / bitume en lé en étanchéité de couverture sur dalle béton - couche à analyser : bitume en lé seulement	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044893-01

Date d'émission de rapport : 22/06/2024 9:29

Page 7/7

Dossier N° : 24NM022252

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 19/06/2024

Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.


NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marion Denele
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

DIAGTIM

Secrétariat

17 Résidence Breteuil - Avenue Mormal
59800 LILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044754-01 Date d'émission de rapport : 21/06/2024 12:43 Page 1/10
Dossier N° : 24NM022249 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	6JOU PRIN MP PH COLM 200 / / colle de carrelage mural blanc et gris 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)(i)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
002	6JOU PRIN MP AUT COLM 201 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (gris)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
003 (1)	6JOU PRIN MP AUT PEINT 202 / / peinture texturée sur murs - couche à analyser : peinture seulement	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (cémenteux) (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	6JOU PRIN MP PH COLM 203 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (blanc)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044754-01 Date d'émission de rapport : 21/06/2024 12:43 Page 2/10
Dossier N° : 24NM022249 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	6JOU PRIN MP SAN COLM 204 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (collant) (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
006 (1)	6JOU PRIN MP PH COLM 205 / / colle de carrelage mural marbré moucheté 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) + (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	6JOU PRIN MP CIRH PEINT 206 / / peinture texturée derrière toile de verre - couche à analyser : peinture seulement	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (cimenteux) (granulaire) (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1) (2)	6JOU PRIN MP CIRH PEINT 207 / / peinture lisse sur béton - couche à analyser : peinture seulement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (cimenteux) (gris)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	6JOU PRIN MP CIRH END 208 / / enduit platreux derrière toile de verre - couche à analyser : enduit seulement	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044754-01 Date d'émission de rapport : 21/06/2024 12:43 Page 3/10
 Dossier N° : 24NM022249 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010 (1)	6JOU PRIN MP AUT END 209 / / enduit plâtreux - couche à analyser : enduit seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (plâtreux)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	6JOU PRIN MP CIRV END 210 / / enduit gris sur béton - couche à analyser : enduit seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1)	6JOU PRIN MP PH COLM 211 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
013	6JOU PRIN MP AUT COLM 212 / / colle de carrelage mural bleu à motifs - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Absence d'échantillon	MOLP * / TUL7	1 / 1 *	- *	Absence d'échantillon *
		Matériau de type peinture (bleu) ; matériau (noir) en traces ; matériau semi-dur de type mastic (marron)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
014	6JOU PRIN MP SAN COLM 213 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044754-01 Date d'émission de rapport : 21/06/2024 12:43 Page 4/10
 Dossier N° : 24NM022249 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (1) (2)	6JOU PRIN MP AUT KLI 214 / / bande calicot et colle sur parois type placoplâtre - couche à analyser : bande calicot et colle seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016 (1)	6JOU PRIN MP AUT PEINT 215 / / peinture lisse - couche à analyser : peinture seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) (clair)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	6JOU PRIN MP AUT END 216 / / enduit plâtreux derrière peinture (PEINT215) - couche à analyser : enduit seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018 (1)	6JOU PRIN MP CIRV PEINT 217 / / peinture lisse sur ciment - couche à analyser : peinture seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) (clair) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	6JOU PRIN MP CIRH END 218 / / enduit plâtreux derrière toile de verre et sur ciment - couche à analyser : enduit seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) + (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	6JOU PRIN MP AUT COLM 219 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044754-01 Date d'émission de rapport : 21/06/2024 12:43 Page 5/10
 Dossier N° : 24NM022249 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021 (1)	6JOU PRIN MP AUT COLM 220 / / colle de carrelage mural blanc et bleu 15x15 derrière toile de verre - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022 (1)	6JOU PRIN MP AUT COLM 221 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 sur colle de carrelage mural (COLM220) - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	6JOU PRIN MP SAN COLM 222 / / colle de carrelage mural blanc 15x15 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	6JOU PRIN MP AUT COLM 223 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces	MET * / A3PY	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044754-01 Date d'émission de rapport : 21/06/2024 12:43 Page 6/10
 Dossier N° : 24NM022249 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025 (1)	6JOU PRIN MP AUT COLM 224 / / colle de carrelage mural blanc 15x15 derrière doublage et colle de carrelage mural (COLM223) - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (clair)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	6JOU PRIN MP AUT COLM 225 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
027 (1)	6JOU PRIN MP AUT END 226 / / enduit lisse sur ciment aux plafonds - couche à analyser : enduit seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028 (1)	6JOU EXT MP AUT PEINTM 227 / / peinture murale lisse - couche à analyser : peinture murale seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	6JOU EXT MP AUT ENDM 228 / / enduit murale plâtreux derrière peinture murale (PEINTM227) - couche à analyser : enduit murale seulement	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044754-01 Date d'émission de rapport : 21/06/2024 12:43 Page 7/10
 Dossier N° : 24NM022249 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030 (1)	6JOU EXT MP AUT PEINTM 229 / / peinture murale lisse - couche à analyser : peinture murale seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031 (1) (3)	6JOU EXT MP AUT KL 230 / / bande calicot et colle sur doublage placoplâtre - couche à analyser : bande calicot et colle seulement	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 (1)	6JOU EXT MP AUT COLM 231 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
033 (1)	6JOU EXT MP AUT COLM 232 / / colle de carrelage mural beige marbré rectangulaire - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (clair)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
034 (1)	6JOU EXT MP CH PEINTM 233 / / peinture murale lisse sous toile de verre - couche à analyser : peinture murale seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044754-01 Date d'émission de rapport : 21/06/2024 12:43 Page 8/10
 Dossier N° : 24NM022249 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	6JOU EXT MP CH ENDM 234 / / enduit murale plâtreux sous peinture murale (PEINTM233) - couche à analyser : enduit murale seulement	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1)	6JOU EXT MP AUT PEINTM 235 / / peinture murale lisse sous toile de verre - couche à analyser : peinture murale seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (clair)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	6JOU EXT MP AUT ENDM 236 / / enduit murale plâtreux sous peinture murale (PEINTM235) - couche à analyser : enduit murale seulement	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038 (1)	6JOU EXT MP AUT RES 237 / / résine granuleuse décorative sur murs - couche à analyser : résine seulement	Matériau dur de type résine (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039 (1)	6JOU EXT MP AUT PEINTP 238 / / peinture au plafond lisse - couche à analyser : peinture au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (clair)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 , 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044754-01 Date d'émission de rapport : 21/06/2024 12:43 Page 9/10
 Dossier N° : 24NM022249 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 19/06/2024
 Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	6JOU EXT MP AUT ENDP 239 / / enduit au plafond plâtreux sous peinture au plafond (PEINTP238) - couche à analyser : enduit au plafond seulement	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (poudreux)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041 (1)	6JOU EXT MP CH KLI 240 / / bande calicot et colle sur parois type placoplâtre sur murs et plafonds - couche à analyser : bande calicot et colle seulement	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042 (1)	6JOU EXT MP AUT KL 241 / / bande calicot et colle sur parois type placoplâtre sur murs - couche à analyser : bande calicot et colle seulement	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	6JOU EXT MP AUT ENDP 242 / / enduit au plafond blanc décoratif - couche à analyser : enduit au plafond seulement	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044 (1)	6JOU EXT MP AUT COLM 243 / / colle de carrelage mural blanc 20x20 - couche à analyser : colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau (beige) (transparent)	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044754-01

Date d'émission de rapport : 21/06/2024 12:43

Page 10/10

Dossier N° : 24NM022249

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 19/06/2024

Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Un matériau de type pulvérulent gris est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Julien Garcia
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

DIAGTIM

Secrétariat

17 Résidence Breteuil - Avenue Mormal
59800 LILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044120-01	Date d'émission de rapport : 19/06/2024 5:57	Page 1/2
Dossier N° : 24NM022291	Date de réception : 17/06/2024	Date d'analyse : 18/06/2024
Référence dossier Client: EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	6JOU EXT ENR 104 / / revêtement bitumineux rose de parking - couche à analyser : partie bitume seulement	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	- *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *
002	6JOU EXT ENR 106 / / revêtement bitumineux d'allée piétonne - couche à analyser : partie bitume seulement	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	- *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1 ,1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NM-044120-01 Date d'émission de rapport : 19/06/2024 5:57 Page 2/2
Dossier N° : 24NM022291 Date de réception : 17/06/2024 Date d'analyse : 18/06/2024
Référence dossier Client:EPF IDF CLINIQUE 6 R. JOULEAU LE PERREUX SUR MARNE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés.

Le présent rapport ne concerne que la partie « liant » de la couche suite au traitement de la demande d'essai. Il ne peut être considéré comme conforme à l'arrêté du 1er octobre 2019 que lorsque, des résultats d'essais accrédités antérieurs pour l'autre composant « granulat » relatifs à l'échantillon sont produits conjointement ou lorsque des informations relatives à partie « granulaire » démontrent l'absence de fibres d'amiante (cf. note du COFRAC de 30 novembre 2021).

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Julien Garcia
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



DIAGTIM

Secrétariat

17 Résidence Breteuil - Avenue Mormal
59800 LILLE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-045931-01	Date d'émission de rapport : 30/06/2025 8:42	Page 1/7
Dossier N° : 25NM023512	Date de réception : 24/06/2025	Date d'analyse : 26/06/2025
Référence dossier Client: EPF IDF, clinique LE PERREUX SUR MARNE		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	CLI2 BATEXT SSOL PEINT 1 / / peinture - couche à analyser : couche peinture seulement	Matériau de type peinture (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	CLI2 BATEXT SSOL END 2 / / enduit - couche à analyser : couche enduit seulement	Matériau (vert) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	CLI2 BATEXT SSOL BIT 3 / / plaque bitumineuse - couche à analyser : couche plaque bitumineuse seulement	Matériau souple bitumineux (noir) (collant)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	CLI2 BATEXT SSOL PLAQ 4 / / plaque de gaine - couche à analyser : couche plaque de gaine seulement	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-045931-01 Date d'émission de rapport : 30/06/2025 8:42 Page 2/7
 Dossier N° : 25NM023512 Date de réception : 24/06/2025 Date d'analyse : 26/06/2025
 Référence dossier Client: EPF IDF, clinique LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	CLI2 BATPRIN 1 COLS 5 / / sous couche de carrelage au sol (colle ou chappe) - couche à analyser : couche sous couche de carrelage au sol (colle ou chappe) seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (plâtreux) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	CLI2 BATPRIN 1 COLM 6 / / colle de carrelage mural - couche à analyser : couche colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / V8AH	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	CLI2 BATPRIN 1 COLM 7 / / colle de carrelage mural - couche à analyser : couche colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	CLI2 BATPRIN 3 COLS 8 / / sous couche de carrelage au sol (colle ou chappe) - couche à analyser : couche sous couche de carrelage au sol (colle ou chappe) seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau (blanc) en traces	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-045931-01 Date d'émission de rapport : 30/06/2025 8:42 Page 3/7
 Dossier N° : 25NM023512 Date de réception : 24/06/2025 Date d'analyse : 26/06/2025
 Référence dossier Client: EPF IDF, clinique LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	CLI2 BATPRIN 3 COLM 9 / / colle de carrelage mural - couche à analyser : couche colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	CLI2 BATPRIN 3 COLM 10 / / colle de carrelage mural - couche à analyser : couche colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris) en traces	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
011	CLI2 BATPRIN 3 COLM 11 / / colle de carrelage mural - couche à analyser : couche colle de carrelage mural seulement	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	- * / -	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
012	CLI2 BATPRIN 1 ENDP 12 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s).
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-045931-01 Date d'émission de rapport : 30/06/2025 8:42 Page 4/7
 Dossier N° : 25NM023512 Date de réception : 24/06/2025 Date d'analyse : 26/06/2025
 Référence dossier Client: EPF IDF, clinique LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	CLI2 BATPRIN 1 ENDP 13 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
014	CLI2 BATPRIN 2 ENDP 14 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015	CLI2 BATPRIN 2 ENDP 15 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016	CLI2 BATPRIN 2 ENDP 16 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
017	CLI2 BATPRIN 3 ENDP 17 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s).
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-045931-01 Date d'émission de rapport : 30/06/2025 8:42 Page 5/7
 Dossier N° : 25NM023512 Date de réception : 24/06/2025 Date d'analyse : 26/06/2025
 Référence dossier Client: EPF IDF, clinique LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	CLI2 BATPRIN 3 ENDP 18 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	CLI2 BATPRIN 3 ENDP 19 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
020	CLI2 BATPRIN FAC MOUS 20 / / mousse marron - couche à analyser : couche mousse marron seulement	Matériau de type mousse (bitumineux) (noir)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	CLI2 BATPRIN 1 ENDP 21 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(ii)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022	CLI2 BATPRIN 1 ENDP 22 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s).
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-045931-01 Date d'émission de rapport : 30/06/2025 8:42 Page 6/7
 Dossier N° : 25NM023512 Date de réception : 24/06/2025 Date d'analyse : 26/06/2025
 Référence dossier Client: EPF IDF, clinique LE PERREUX SUR MARNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	CLI2 BATPRIN 1 ENDP 23 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
024	CLI2 BATPRIN 1 ENDP 24 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)(i)	MET * / QK8U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
025	CLI2 BATPRIN 1 ENDP 25 / / enduit au plafond - couche à analyser : couche enduit au plafond seulement	Matériau de type système d'enduit peinture (plâtreux) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NM-045931-01

Date d'émission de rapport : 30/06/2025 8:42

Page 7/7

Dossier N° : 25NM023512

Date de réception : 24/06/2025

Date d'analyse : 26/06/2025

Référence dossier Client: EPF IDF, clinique LE PERREUX SUR MARNE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Julien Garcia
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 DUNKERQUE, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1- 1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Mutuelle
des Architectes
Français
assurances

VOUS AVEZ L'AUDACE, NOUS AVONS L'ASSURANCE.

189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 784 647 349 00074
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | maf@maf.fr
www.maf.fr

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables -
Entreprise régie par le code des assurances

9FFFF4D814

54AB3ME7A0

ATTESTATION D'ASSURANCE

2025

SARL SOPHIE RENVERSEZ ARCHITECTURE
Société d'Architecture

Avenue de Mormal
17 Residence Breteuil
59800 LILLE
France

Paris, le 01 janvier 2025

ATTESTATION D'ASSURANCE ARCHITECTE

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée <https://attestation.maf.fr>) ou en vous rendant sur <https://attestation.maf.fr> muni de cette clé de sécurité : **cd03676e**
La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : **260409/D/109**
N° d'inscription national à l'Ordre : **S15431**
Une police N° : **155128/B**

couvrant la responsabilité qui peut être engagée à raison des actes qu'il/elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés du 01/01/2025 au 31/12/2025

N° d'édition d'attestation : **20251001775**

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Fait à Paris, le 01 janvier 2025

La Mutuelle des Architectes Français assurances

Cette police actuellement en vigueur satisfait aux obligations édictées par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ainsi qu'aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

08/06/2012

Contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des architectes

CONVENTION SPECIALE

« DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS »

Aux conditions générales du 21 mars 2007 qui précèdent et à la convention spéciale qui suit, la MAF assure :

SARL SOPHIE RENVERSEZ ARCHITECTURE
Société d'Architecture
59000 LILLE

N° d'identification : **260409/D/15**

N° du contrat : **155128**

N° d'enregistrement : **134313**

Article 1 – Objet de la garantie

La garantie s'applique aux conséquences pécuniaires des responsabilités professionnelles encourues par l'adhérent à l'occasion de missions sans exécution de travaux confiées par des propriétaires, des acquéreurs ou des preneurs de biens immobiliers et consistant en l'établissement d'états, de diagnostics ou de constats techniques prévus par les textes législatifs ou réglementaires, en dehors de toute intervention dans la maîtrise d'œuvre.

Article 2 – Conditions d'application de la garantie

Lorsque ces missions nécessitent l'obtention d'une certification de compétence ou d'un agrément particulier, la garantie est subordonnée à la validité de cette certification ou de cet agrément pendant la période de leur exécution.

Article 3 – Montant de la garantie

A l'indice 100 au 30 juin 2007

NATURE DES DOMMAGES GARANTIS	Montant de la garantie par sinistre	Montant de la garantie par année d'assurance
dommages corporels.....	4 500 000,00 €	13 500 000,00 €
- dont dommages corporels résultant d'une exposition à l'amiante	300 000,00 €	900 000,00 €
dommages matériels et immatériels	1 750 000,00 €	5 250 000,00 €
- dont dommages immatériels non consécutifs.....	500 000,00 €	1 500 000,00 €
➤ Le montant total de la garantie ne peut excéder 4 750 000,00 € par sinistre, tous dommages confondus.		

04-04-2007

1/3

21-03-2007-0



➤ Mutuelle des Architectes Français assurances

Entreprise régie par le code des assurances - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables

9, rue de l'Amiral Hamelin 75783 Paris Cedex 16 - Tél. : 01 53 70 30 00 - Fax : 01 53 70 32 10 - Courriel : maf@maf.fr - www.maf.fr

