



APAVE
AGENCE DE TOURS
26, rue des Frères Lumière CS 50602
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
N° SIRET : 90386907100303

DONNEUR D'ORDRE
CHRU TOURS

37000 TOURS
CONTACT : Madame Duhem



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre : **2937456.1**
Numéro de contrat : **C25211207**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T251466742**
Date : **22/09/2025**

Lieu d'intervention :
A423634902

2 BOULEVARD TONNELLE
37000 TOURS

Destinataire rapport :
CHRU TOURS

Date d'intervention :
Du **03/10/2025** au 03/10/2025

Intervenant : **Monsieur Quentin NICOL**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 115 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS	Numéro de Lot :	Non communiqué
Étage :	RDC et S/S	Référence Cadastre :	Antérieur au 1er juillet 1997
Bâtiment :	B16	Date du Permis de Construire :	
Nature du bâtiment :	Bâtiment		
Cat. du bâtiment :	Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CHRU TOURS
Adresse :	37000 TOURS

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom :	CHRU TOURS
Adresse :	2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	NICOL Quentin	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest
N° certification :	C3413	Adresse laboratoire :	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 44300 44300 Nantes Cedex 3
Date d'obtention :	02/07/2021	Numéro d'accréditation :	1-5597
Organisme :	QUALIXPERT	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA FRANCE IARD
Adresse :	/	Adresse assurance :	313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX
Date de la commande :	10/09/2025	N° de contrat d'assurance :	10800807204
Accompagnateur :	Aucun	Date de validité :	31/12/2025

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : /

Nature des travaux envisagés : Aucun programme travaux ne nous a été communiqué. Le jour du repérage notre contact sur place madame Duhem nous a communiqué les locaux concernés par les travaux, sans nous en définir la nature. Elle nous a communiqué, la possibilité d'une isolation par l'extérieur du bâtiment. Le jour du repérage les locaux étaient occupés et en activités. Aucun sondage destructif n'a été réalisé pour ne pas exposer les occupants à des fibres. Quand un programme de travaux sera établi, un repérage complémentaire pourra être réalisé.

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	19
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	19
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	19
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	19
OBJECTIF	19
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	19
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	19
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	21
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	21
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	21
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	27
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	27
PRECONISATIONS	28
ANNEXE CROQUIS.....	29
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	33
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	79
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	92
ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	93
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	111
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	112
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	114

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R-1	Vide-sanitaire	Conduit de fluide - débruit	fibrociment	Résultat d'analyse (P037)		
Extérieur	Façades	11 Conduits de fluide	fibrociment	Résultat d'analyse (P038)		

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	SAS B 35	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P005)		Z005
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S010	Z001
		Revêtement de murs - murs porteur	béton - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S011	Z002
		Faux-plafond	panneaux de faux plafond	Marquage du matériau	S004	Z012
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S009	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S273	Z017
RDC	Vestiaires B 31	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001)		Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S012	Z003
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (petits carreaux)	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S013	Z007
		Revêtement de murs	faïence - Colle	Résultat d'analyse (P003)		Z009
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)		Z015
		Revêtements de plafond	enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P004)		Z014
RDC	Degagement b 34	Revêtement de murs - cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P006)		Z001
		Revêtement de	béton - enduit plâtre	Résultat d'analyse		Z002

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs - murs porteur		(P007)		
		Plafond	enduit platre + peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S015	Z014
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S014	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S274	Z017
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (petits carreaux)	Résultat d'analyse (P008)		Z007
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (grands carreaux)	Résultat d'analyse (P024)		Z006
RDC	Vidoir	Revêtement de sol	Colle de carrelage (petits carreaux)	Résultat d'analyse (P009)		Z007
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S016	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P010)		Z009
RDC	Chambre B 64	sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011)		Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015)		Z005
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016)		Z003
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S018	Z001
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S017	Z015
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012)		Z013
RDC	Sanitaire b 65	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013)		Z016
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S019	Z001
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S020	Z013
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014)		Z010
RDC	Chambre b 07	Plancher	revetement de sol + colle	Résultat d'analyse (P017)		Z004
		Plancher	dalle de sol + colle + Ragréage	Résultat d'analyse (P018)		Z005
		Murs - murs donnant sur	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P019)		Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		l'extérieur				
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S021	Z001
		Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P020)		Z015
		Plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P021)		Z013
RDC	Sanitaire b 08	Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P023)		Z016
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S023	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S022	Z003
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S024	Z013
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P022)		Z010
RDC	chambre b 01	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S027	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S025	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S029	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S030	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S028	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S026	Z015
RDC	Chambre b 03	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S033	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S031	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S035	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S036	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S034	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S032	Z015
RDC	Chambre b 05	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S039	Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S037	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S041	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S042	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S040	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S038	Z015
RDC	Chambre b 09	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S045	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S043	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S047	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S048	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S046	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S044	Z015
RDC	Chambre b 12	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S051	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S049	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S053	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S054	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S052	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S050	Z015
RDC	Chambre b 13	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S057	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S055	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S059	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S060	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S058	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S056	Z015
RDC	Chambre b 16	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S063	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S061	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S065	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S066	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S064	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S062	Z015
RDC	Chambre b 18	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S069	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S067	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S071	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S072	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S070	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S068	Z015
RDC	Sanitaire B 02	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S073	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S008	Z010
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S074	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S075	Z016
RDC	Sanitaire b 04	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S077	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S076	Z010
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S078	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S079	Z016

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Sanitaire b 06	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S081	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S080	Z010
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S082	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S083	Z016
RDC	Sanitaire b 10	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S085	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S084	Z010
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S086	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S087	Z016
RDC	Sanitaire b 11	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S089	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S088	Z010
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S090	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S091	Z016
RDC	Vidoir LOC01	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S093	Z001
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (petits carreaux)	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S094	Z007
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S092	Z009
RDC	Sanitaire b 14	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S096	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S095	Z010
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S097	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S098	Z016
RDC	Sanitaire b 15	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S100	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S099	Z010
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S101	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse	S102	Z016

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P013 - idem)		
RDC	Sanitaire b 17	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S104	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S103	Z010
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S105	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S106	Z016
RDC	Linge propre b 23	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S108	Z001
		Revêtement de murs - murs porteur	béton - enduit platre	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S109	Z002
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S110	Z005
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S107	Z015
RDC	Linge sale b 44	Murs - mur porteur	Béton - enduit platre	Résultat d'analyse (P031)		Z002
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S113	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S111	Z003
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S114	Z005
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S112	Z015
RDC	Local technique b 43	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S117	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S115	Z003
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S118	Z005
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S116	Z015
RDC	Séjour b 26	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S124	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S122	Z003
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (grands carreaux)	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S126	Z006
		Faux-plafond		Résultat d'analyse	S125	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P032 - idem)		
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S123	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S275	Z017
RDC	Séjour b 27	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S129	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S127	Z003
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (grands carreaux)	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S131	Z006
		Faux-plafond		Résultat d'analyse (P032 - idem)	S130	Z011
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S128	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S276	Z017
RDC	Salle à Manger b 40	Faux-plafond		Résultat d'analyse (P032)		Z011
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S134	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S132	Z003
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (grands carreaux)	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S135	Z006
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S133	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S271	Z017
RDC	Cuisine b 41	Plancher	colle de carrelage (marron)	Résultat d'analyse (P034)		
		sous évier	plaque isophonique	Marquage du matériau	S001	
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S139	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S136	Z003
		Revêtement de murs	faïence - Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S138	Z009
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S137	Z015

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S272	Z014
RDC	Entrée b 39	Revêtement de sol	colle de carrelage (grands carreaux)	Résultat d'analyse (P033)		Z006
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S142	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S140	Z003
		Faux-plafond		Résultat d'analyse (P032 - idem)	S143	Z011
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S141	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S277	Z017
RDC	Bureau cadre b 28	Revêtement de sol	linoleum + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P025)		Z008
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S146	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S144	Z003
		Plafond	enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S147	Z014
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S145	Z015
RDC	Douche b 29	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S149	Z001
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (petits carreaux)	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S151	Z007
		Revêtement de murs	faïence - Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S148	Z009
		Plafond	enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S150	Z014
RDC	WC B 30	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S153	Z001
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (petits carreaux)	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S155	Z007
		Revêtement de murs	faïence - Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S152	Z009
		Plafond	enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S154	Z014
RDC	Salle d'examen b 32	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S159	Z001
		Murs - murs	brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse	S156	Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		donnant sur l'extérieur		(P016 - idem)		
		Revêtement de sol	linoleum + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P026 - idem)	S161	Z008
		Revêtement de murs	faïence - Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S158	Z009
		Plafond	enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S160	Z014
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S157	Z015
RDC	Bureau médical b 33	Revêtement de sol	linoleum + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P026)		Z008
		Plafond	enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P027)		Z014
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S165	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S162	Z003
		Revêtement de murs	faïence - Colle	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S164	Z009
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S163	Z015
RDC	Chambre b 51	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S168	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S166	Z003
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S170	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S169	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S167	Z015
RDC	Chambre b 54	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S173	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S171	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S175	Z004
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S174	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S172	Z015
RDC	Chambre b 55	Revêtement de	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse	S178	Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs - Cloison		(P001 - idem)		
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S176	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S180	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S181	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S179	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S177	Z015
RDC	Sanitaire b 52	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S183	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S182	Z003
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S184	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S185	Z016
RDC	Sanitaire b 53	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S187	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S186	Z003
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S188	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S189	Z016
RDC	Sanitaire b 56	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S191	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S190	Z003
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S192	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S193	Z016
RDC	Salle de réunions Bureau infirmier b 38	Faux-plafond		Marquage du matériau	S002	
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S196	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S194	Z003
		Revêtement de	béton - enduit platre	Résultat d'analyse	S197	Z002

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		murs - murs porteur		(P007 - idem)		
		Revêtement de sol	linoleum + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P026 - idem)	S198	Z008
		Faux-plafond		Marquage du matériau	S005	Z012
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S195	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S278	Z017
RDC	Pharmacie b 37	Murs	Colle de faïence (petit carreau)	Résultat d'analyse (P029)		
		évier	plaque isophonique	Résultat d'analyse (P030)		
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S201	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S199	Z003
		Revêtement de murs - murs porteur	béton - enduit platre	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S202	Z002
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (grands carreaux)	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S203	Z006
		Faux-plafond		Marquage du matériau	S006	Z012
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S200	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S279	Z017
RDC	Bureau médecin b 36	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S206	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S204	Z003
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (grands carreaux)	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S207	Z006
		Faux-plafond		Marquage du matériau	S007	Z012
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S205	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S280	Z017
RDC	SAS B 58	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S210	Z001
		Murs - murs	brique - enduit platre	Résultat d'analyse	S208	Z003

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		donnant sur l'extérieur		(P016 - idem)		
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S211	Z005
		Faux-plafond		Marquage du matériau	S003	Z012
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S209	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S281	Z017
RDC	Chambre isolement b 59	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S214	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S212	Z003
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S215	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S213	Z015
RDC	SAS isolement b 60	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S219	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S217	Z003
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S220	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S218	Z015
RDC	Sanitaire b 61	Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P028)		Z010
		Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S223	Z001
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S224	Z013
RDC	Chambre b 63	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S228	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S226	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S230	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S231	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S229	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse	S227	Z015

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P002 - idem)		
RDC	Sanitaire b 62	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S233	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S232	Z010
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S234	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S235	Z016
RDC	Chambre b 67	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S238	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S236	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S240	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S241	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S239	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S237	Z015
RDC	Chambre b 68	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S244	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S242	Z003
		sol	Revêtement de sol + Colle	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S246	Z004
		sol	dalle de sol + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P015 - idem)	S247	Z005
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S245	Z013
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S243	Z015
RDC	Sanitaire b 66	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S249	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P014 - idem)	S248	Z010
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S250	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S251	Z016
RDC	Sanitaire b 69	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S253	Z001
		Murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse	S252	Z010

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				(P014 - idem)		
		Revêtements de plafond	Béton - Crépi	Résultat d'analyse (P012 - idem)	S254	Z013
		Sol	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P013 - idem)	S255	Z016
R-1	Vide-sanitaire	Conduit de fluide	Calorifuge	Résultat d'analyse (P035)		
		Conduit de fluide	Calorifuge	Résultat d'analyse (P036)		
Extérieur	Façades	Revêtement de murs	enduit ciment (modénature) - Peinture	Résultat d'analyse (P039)		
		Revêtement de murs	enduit ciment (soubassement) - Peinture	Résultat d'analyse (P040)		
		Revêtement de murs	enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P041)		
		Revêtement de murs	enduit ciment (modénature) - Peinture	Résultat d'analyse (P042)		
		Revêtement de murs	enduit ciment (soubassement) - Peinture	Résultat d'analyse (P043)		
		Revêtement de murs	enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P044)		
RDC	Dégagement b 57	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S258	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S256	Z003
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (petits carreaux)	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S260	Z007
		Plafond	enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S259	Z014
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S257	Z015
RDC	Dégagement b 42	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S263	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit plâtre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S261	Z003
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (grands carreaux)	Résultat d'analyse (P024 - idem)	S265	Z006
		Plafond	enduit plâtre + peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S264	Z014
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S262	Z015
		Plafond	Béton - Brut	Matériau ou produit qui	S282	Z017

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				par nature ne contient pas d'amiante		
RDC	Dégagement b 24	Revêtement de murs - Cloison	Brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S268	Z001
		Murs - murs donnant sur l'extérieur	brique - enduit platre	Résultat d'analyse (P016 - idem)	S266	Z003
		Revêtement de sol	Colle de carrelage (petits carreaux)	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S270	Z007
		Plafond	enduit platre + peinture	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S269	Z014
		Plinthes	colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S267	Z015

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
02/10/2025	Repérage amiante

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plenums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Aucun programme travaux ne nous a été communiqué. Le jour du repérage notre contact sur place madame Duhem nous a communiqué les locaux concernés par les travaux, sans nous en définir la nature. Elle nous a communiqué, la possibilité d'une isolation par l'extérieur du bâtiment. Le jour du repérage les locaux étaient occupés et en activités. Aucun sondage destructif n'a été réalisé pour ne pas exposer les occupants à des fibres. Quand un programme de travaux sera établi, un repérage complémentaire pourra être réalisé.

Il est porté à la connaissance du commanditaire que l'investigation du site a été soumise aux limitations suivantes, dictées par la nécessité de préserver l'intégrité fonctionnelle des équipements et des matériaux :

Conduits de Ventilation : L'investigation physique (sondage) des conduits de ventilation n'ont pas été réalisés. Toute intervention aurait provoqué une altération de l'étanchéité ou de l'intégrité des conduits, compromettant leur utilisation.

Menuiseries : Afin de prévenir toute dégradation matérielle ou esthétique, aucun prélèvement destructif n'a été effectué sur les menuiseries (cadres de fenêtres, portes, etc.). L'examen a été limité à des sondages visuelles et non-destructive des matériaux accessibles et non masqués. En conséquence, une conclusion définitive sur la présence ou l'absence d'amiante dans la composition interne de ces éléments ne peut être établie.

Éléments non Sondés et Zones Inaccessibles :

Le bâtiment étant occupé et en activité, aucun sondage destructif n'a été réalisé. Cela concerne :

Sols Masqués : L'investigation du revêtement de sol de la chambre d'isolement B59, le sas isolement B60 et la salle de bains B61 adjacente n'a pas été réalisée sur demande de l'accompagnateur.

Cloisons et Doublages Intérieurs : Aucun sondage destructif ne peut être réaliser en milieu occupé, des investigations complémentaires devront être réalisé une fois les locaux vides.

Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires si ces éléments sont concernés par le programme des travaux.

Il est rappeler que pour tous les matériaux non sondés, il ne peut être attesté de l'absence d'amiante ou de la présence d'amiante. Ces éléments devront faire l'objet d'une vigilance particulière et d'une investigation complémentaire en cas de travaux impactant ces zones.

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux : /

Nature des travaux envisagés : Aucun programme travaux ne nous a été communiqué. Le jour du repérage notre contact sur place madame Duhem nous a communiqué les locaux concernés par les travaux, sans nous en définir la nature. Elle nous a communiqué, la possibilité d'une isolation par l'extérieur du bâtiment. Le jour du repérage les locaux étaient occupés et en activités. Aucun sondage destructif n'a été réalisé pour ne pas exposer les occupants à des fibres. Quand un programme de travaux sera établi, un repérage complémentaire pourra être réalisé.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	SAS B 35	OUI	
RDC	Vestiaires B 31	OUI	
RDC	Dégagement b 34	OUI	
RDC	Vidoir	OUI	
RDC	Chambre B 64	OUI	
RDC	Sanitaire b 65	OUI	
RDC	Chambre b 07	OUI	
RDC	Sanitaire b 08	OUI	
RDC	chambre b 01	OUI	
RDC	Chambre b 03	OUI	
RDC	Chambre b 05	OUI	
RDC	Chambre b 09	OUI	
RDC	Chambre b 12	OUI	
RDC	Chambre b 13	OUI	
RDC	Chambre b 16	OUI	
RDC	Chambre b 18	OUI	
RDC	Sanitaire B 02	OUI	
RDC	Sanitaire b 04	OUI	
RDC	Sanitaire b 06	OUI	
RDC	Sanitaire b 10	OUI	
RDC	Sanitaire b 11	OUI	
RDC	Vidoir LOC01	OUI	
RDC	Sanitaire b 14	OUI	
RDC	Sanitaire b 15	OUI	
RDC	Sanitaire b 17	OUI	
RDC	SAS b 22	OUI	Zone non concernées par le repérage
RDC	WC B 19	OUI	Zone non concernées par le repérage
RDC	Douche b 20	OUI	Zone non concernées par le repérage
RDC	Bain b 23	OUI	Zone non concernées par le repérage
RDC	Linge propre b 23	OUI	
RDC	Linge sale b 44	OUI	
RDC	Local technique b 43	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Réserve b 25	OUI	Zone non concernées par le repérage
RDC	Séjour b 26	OUI	
RDC	Séjour b 27	OUI	
RDC	Salle à Manger b 40	OUI	
RDC	Cuisine b 41	OUI	
RDC	Entrée b 39	OUI	
RDC	Bureau cadre b 28	OUI	
RDC	Douche b 29	OUI	
RDC	WC B 30	OUI	
RDC	Salle d'examen b 32	OUI	
RDC	Bureau médical b 33	OUI	
RDC	Bloc sanitaire PMR	OUI	Zone non concernées par le repérage
RDC	Chambre b 51	OUI	
RDC	Chambre b 54	OUI	
RDC	Chambre b 55	OUI	
RDC	Sanitaire b 52	OUI	
RDC	Sanitaire b 53	OUI	
RDC	Sanitaire b 56	OUI	
RDC	Salle de réunions Bureau infirmier b 38	OUI	
RDC	Pharmacie b 37	OUI	
RDC	Bureau médecin b 36	OUI	
RDC	SAS B 58	OUI	
RDC	Chambre isolement b 59	OUI	
RDC	SAS isolement b 60	OUI	
RDC	Sanitaire b 61	OUI	
RDC	Chambre b 63	OUI	
RDC	Sanitaire b 62	OUI	
RDC	Chambre b 67	OUI	
RDC	Chambre b 68	OUI	
RDC	Sanitaire b 66	OUI	
RDC	Sanitaire b 69	OUI	
R-1	Vide-sanitaire	OUI	
Extérieur	Façades	OUI	
RDC	Dégagement b 57	OUI	
RDC	Dégagement b 42	OUI	
RDC	Dégagement b 24	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	

	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe- feu, pare- flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P

	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Suspendes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescents	M
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
6 - Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M
	Matelas	P
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P
Clapets / volets coupe- feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P
	Volets coupe-feu y compris ossature	P
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M
Vide- ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P
	Joints d'étanchéité des trappes	M
9 - Fondations et soubassements		
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers		
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibreciment	P
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	M
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
01/07/2025	RAAT n°85607- 170427 du 01- 07-2025	Apave	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
23/06/2021	RAAT n°201262- 112872 du 23- 06-2021	A-diag	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
09/04/2019	RAAT n°A31922445 2 du 09-04- 2019	Apave	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
05/06/2018	RAAT n°A31829098 8 du 05-06- 2018	Apave	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.


Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBT, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

Client :	CHRU TOURS	Titre :	B16 B RDC
N° rapport :	T251466742		
N° planche :	1/3	Lieu d'intervention :	2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS
Type :	Croquis		
Date :	22/09/2025	Bâtiment :	B16
Intervenant :	NICOL Quentin	Etage :	RDC
Origine du plan :	D.O	Commentaire :	/

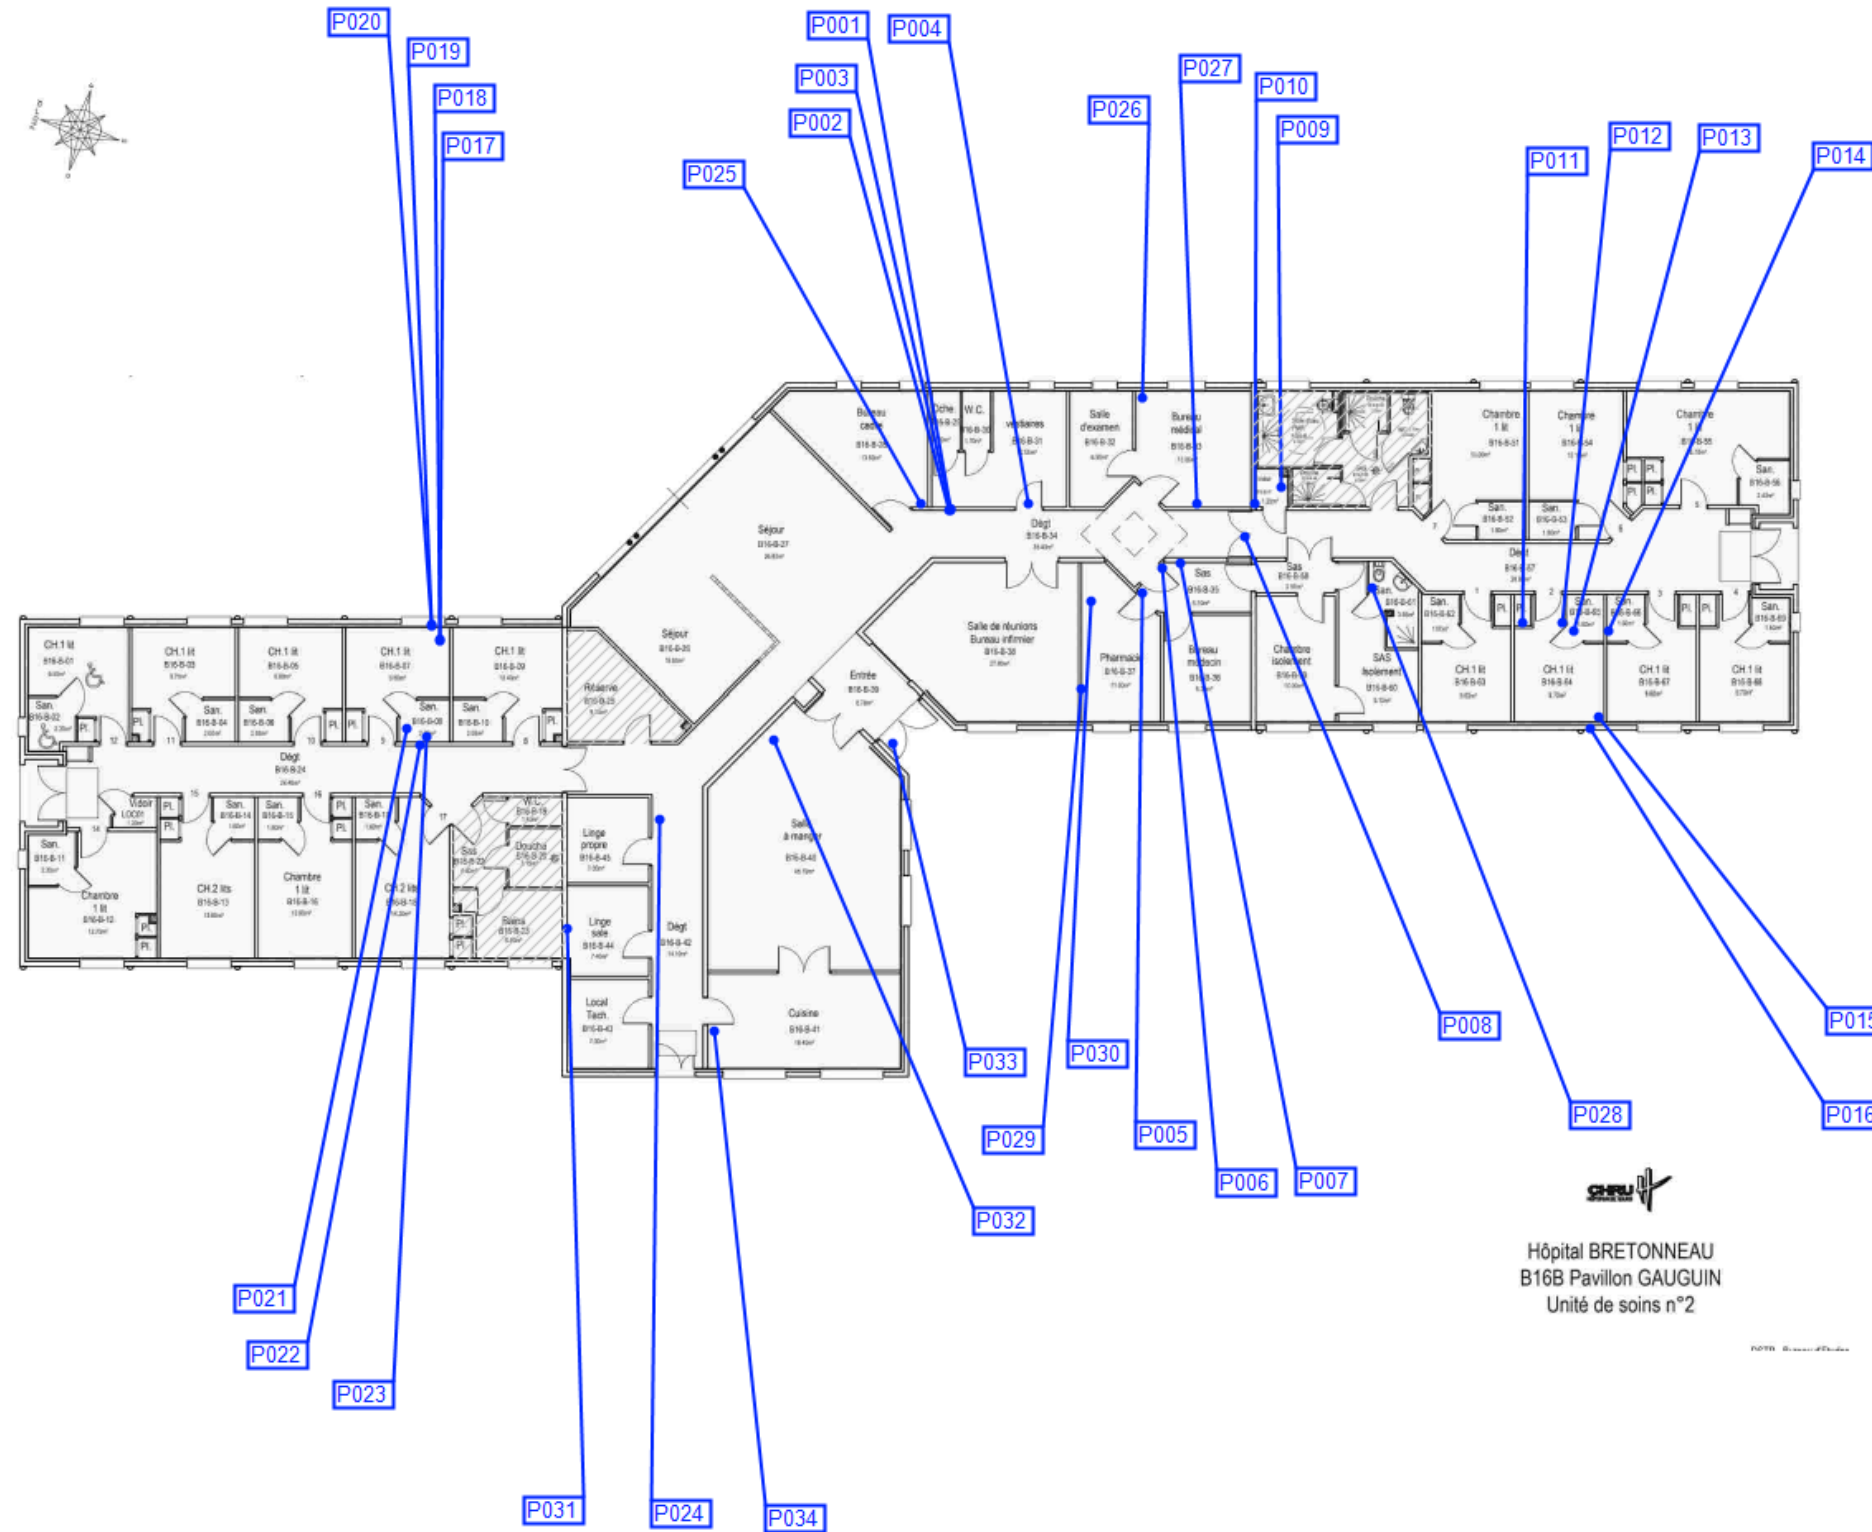

Client :	CHRU TOURS	Titre :	Vide sanitaire B16 B
N° rapport :	T251466742		
N° planche :	2/3	Version : 0	2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS
Type :	Croquis		
Date :	22/09/2025	Lieu d'intervention :	
Intervenant :	NICOL Quentin	Bâtiment :	B16
Origine du plan :	D.O	Etage :	R-1
		Commentaire :	/

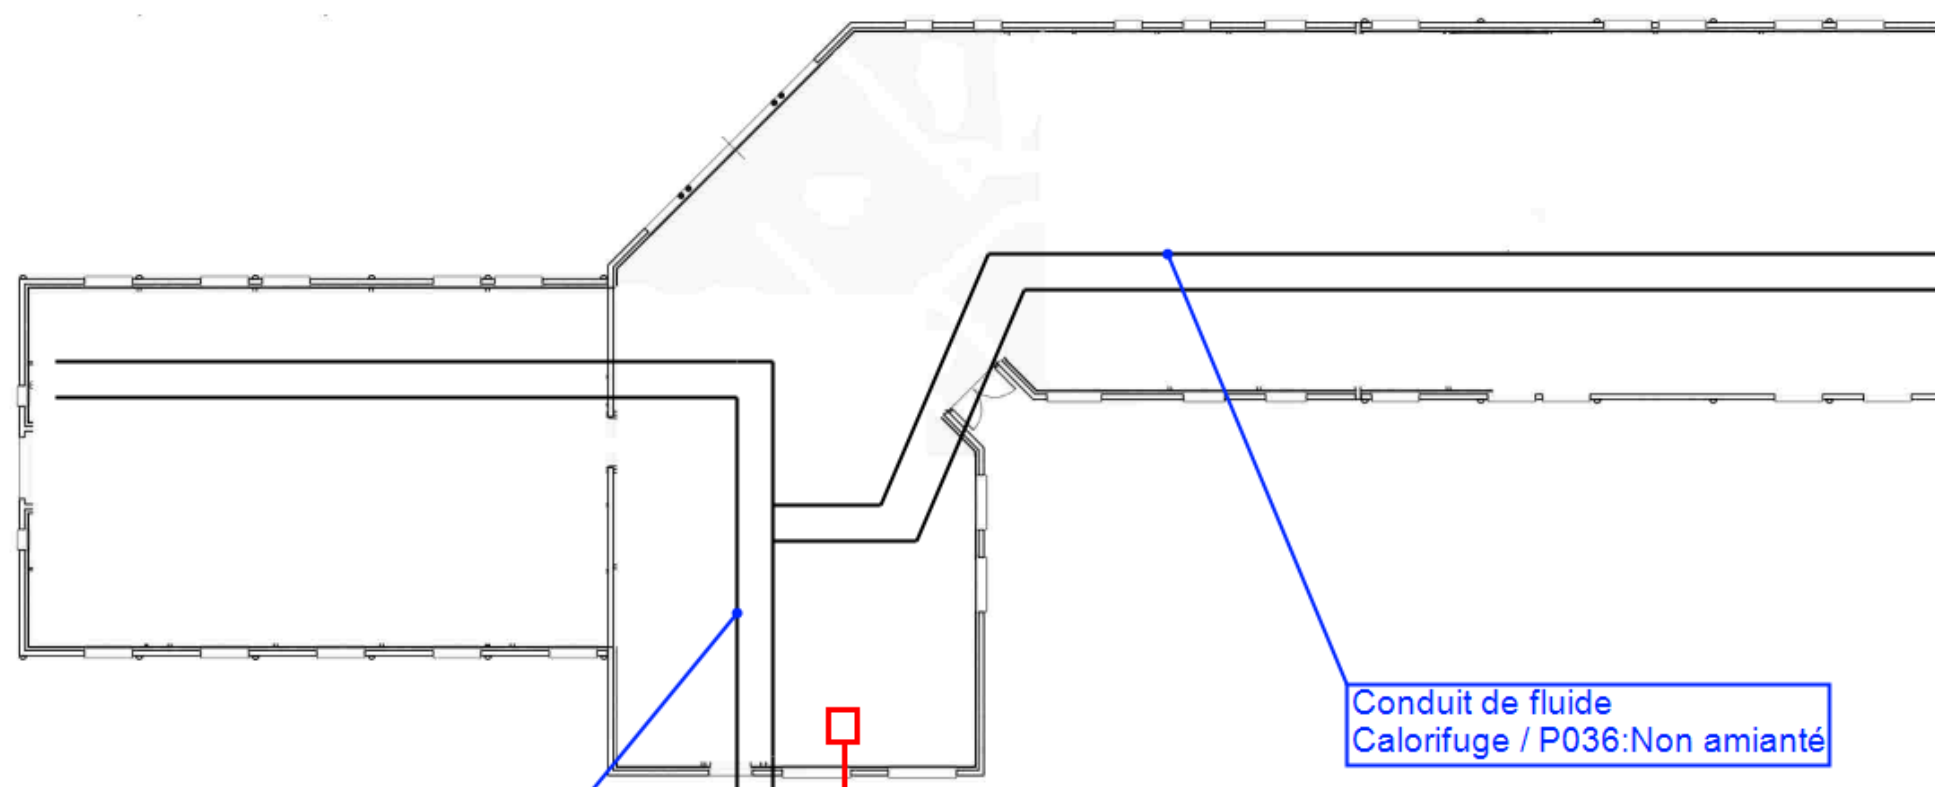

Conduit de fluide Calorifuge / P035:Non amianté


Conduit de fluide
Calorifuge / P036:Non amianté




Hôpital BRETONNEAU
B16B Pavillon GAUGUIN
Unité de soins n°2

Conduit de fluide débrité
fibrociment / P037:Présence d'amiante

Client :	CHRU TOURS	Titre :	Façades B16 B
N° rapport :	T251466742		
N° planche :	3/3	Lieu d'intervention :	2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS
Type :	Croquis		
Date :	22/09/2025	Bâtiment :	B16
Intervenant :	NICOL Quentin	Etage :	Extérieur
Origine du plan :	D.O	Commentaire :	/

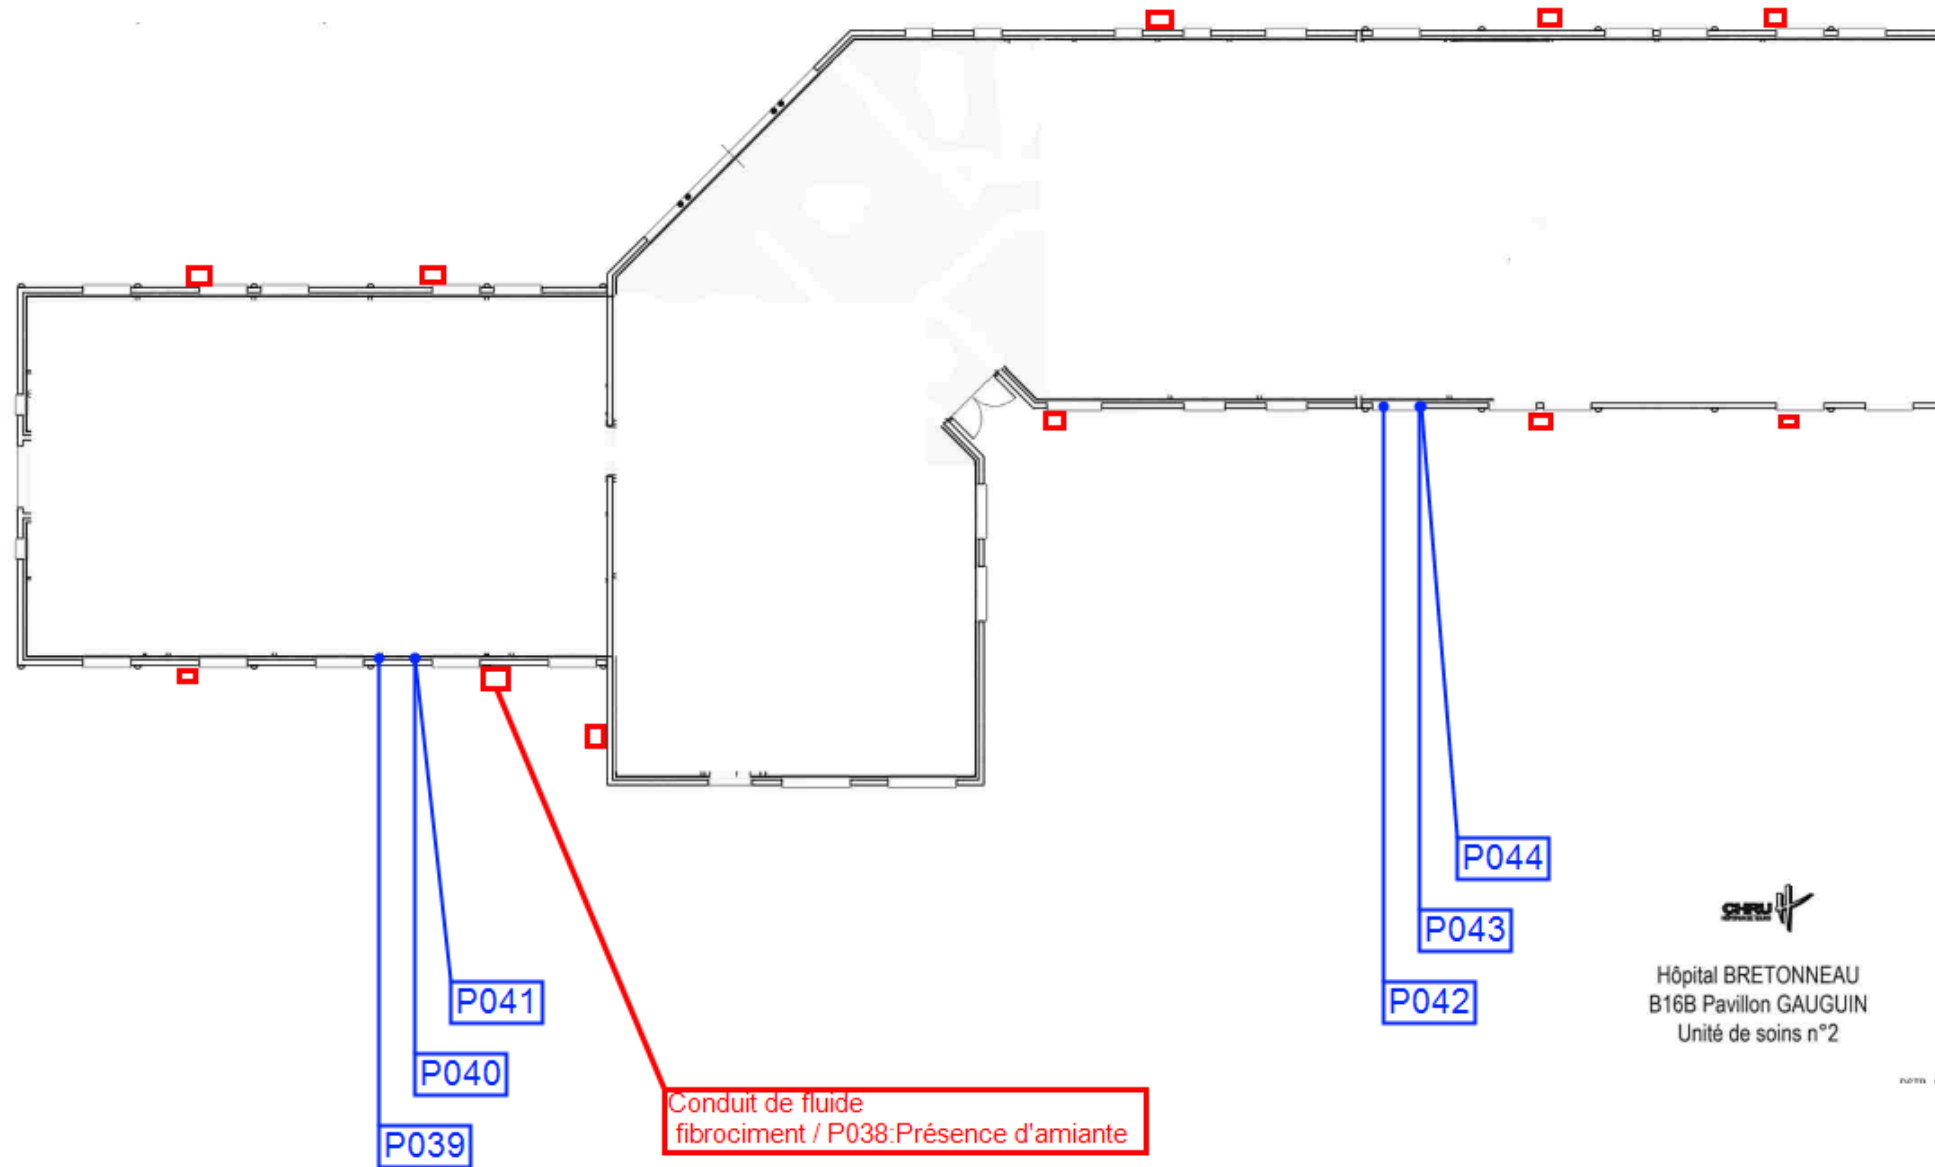

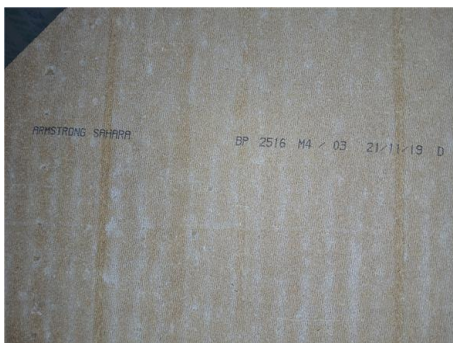ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : Faux-plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Salle de réunions Bureau infirmier b 38
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
		NICOL Quentin
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Salle à Manger b 40
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Brut		NICOL Quentin
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : sous évier

Emplacement



Nom du client

CHRU TOURS

Numéro de dossier

T251466742

Partie d'ouvrage

RDC - Cuisine b 41

Matériau

plaque isophonique

Date de prélèvement

Nom de l'opérateur

NICOL Quentin

Localisation

sous évier - Sous évier

Résultat amiante

Absence d'amiante

ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client

CHRU TOURS

Numéro de dossier

T251466742

Partie d'ouvrage

RDC - SAS B 58

Matériau

Date de prélèvement

Nom de l'opérateur

NICOL Quentin

Localisation


Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

PRELEVEMENT : P001

Emplacement

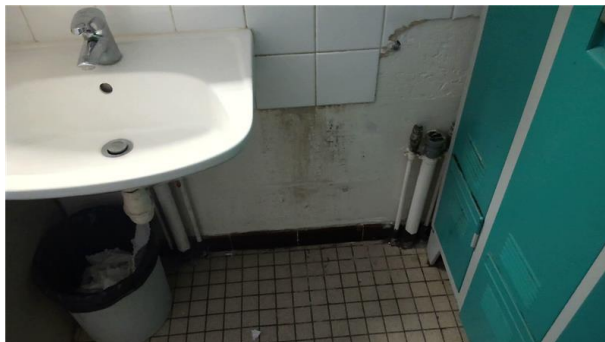

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Vestiaires B 31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Brique - enduit plâtre	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet


Brique / enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

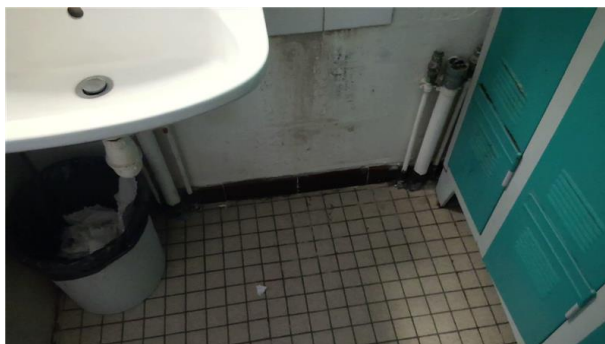PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Vestiaires B 31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle de plinthe	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Plinthes - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


faïence / Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

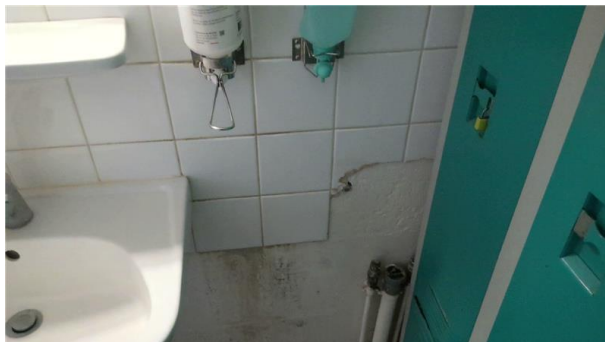PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Vestiaires B 31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
faïence - Colle	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


faïence / Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

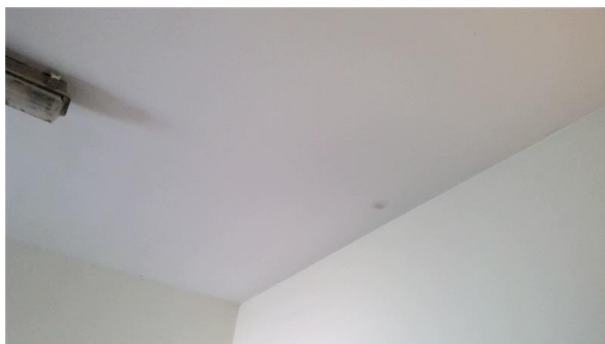PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Vestiaires B 31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre + peinture	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Béton / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (plâtreux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - SAS B 35
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol, colle et ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) (pulvérulent) (gris)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
002-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Degagement b 34
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Brique - enduit plâtre	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet


Brique / enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

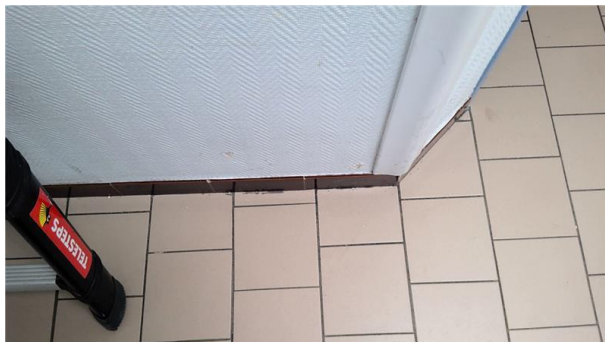PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Degagement b 34
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
béton - enduit platre	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

BETON / enduit platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Degagement b 34
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage (petits carreaux)	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Vidoir
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage (petits carreaux)	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau semi-dur de type joint (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Vidoir
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Chambre B 64
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol + Colle	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Revêtement de sol + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Chambre B 64
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Crépi	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Béton / Crépi

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Sanitaire b 65
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Sanitaire b 65
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (orange) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Chambre B 64
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol + colle + ragréage	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

dalle de sol + colle + ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Chambre B 64
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
brique - enduit plâtre	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

murs extérieur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (plâtreux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Chambre b 07
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
revêtement de sol + colle	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

revêtement de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Chambre b 07
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol + colle + Ragréage	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

dalle de sol + colle + Ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Chambre b 07
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Brique - enduit plâtre	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

murs extérieur

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Chambre b 07
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Plinthes - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de plinthes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement

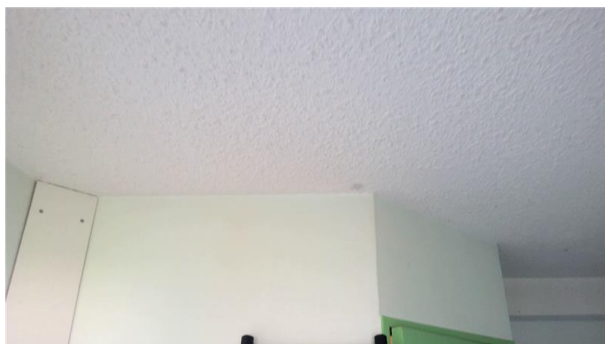

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Chambre b 07
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Crépi	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet


Béton / Crépi

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

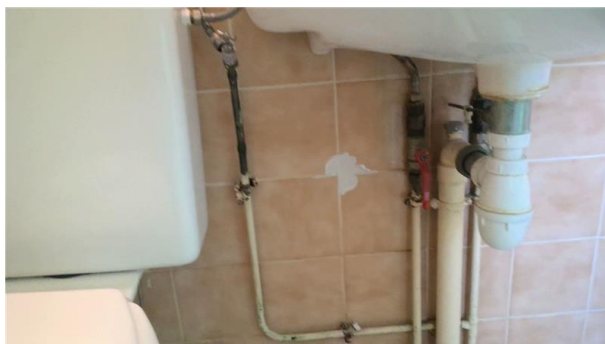PRELEVEMENT : P022
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Sanitaire b 08
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement

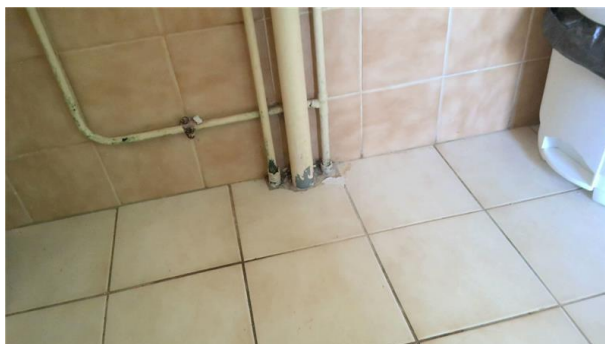

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Sanitaire b 08
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Carrelage + Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Degagement b 34
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage (grands carreaux)	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type joint (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094390-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Bureau cadre b 28
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
linoleum + colle + ragréage	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

linoleum + colle + ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Bureau médical b 33
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
linoleum + colle + ragréage	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

linoleum + colle + ragréage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Bureau médical b 33
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre + peinture	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


enduit plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (plâtreux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

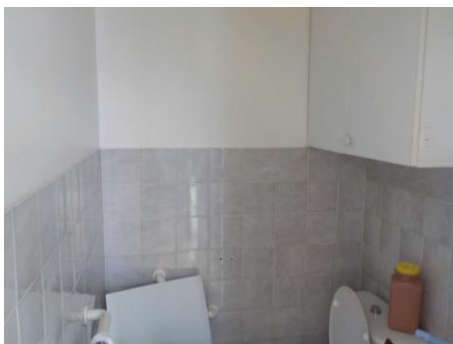PRELEVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Sanitaire b 61
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Pharmacie b 37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence (petit carreau)	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Colle de faïence (petit carreau)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (plâtreux) ; matériau de type peinture (violet)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

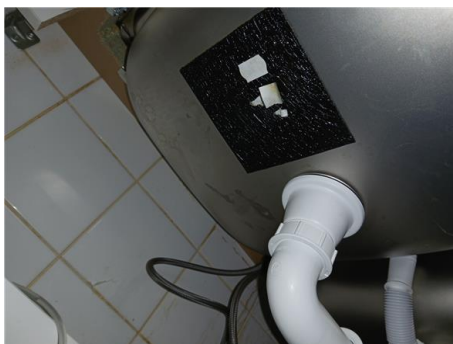PRELEVEMENT : P030
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Pharmacie b 37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plaque isophonique	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

évier - D

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

plaque isophonique

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Linge sale b 44
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - enduit plâtre	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Murs - C

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

enduit plâtre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Salle à Manger b 40
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Entrée b 39
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle de carrelage (grands carreaux)	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

colle de carrelage (grand carreau)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement

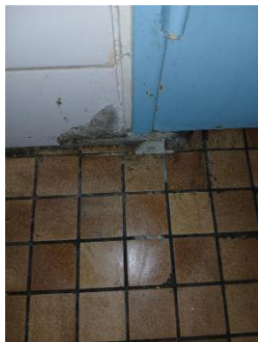

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	RDC - Cuisine b 41
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle de carrelage (marron)	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

colle de carrelage (marron)

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	R-1 - Vide-sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Conduit de fluide - Toutes zones

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
 Calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (pulvérulent) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	R-1 - Vide-sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Conduit de fluide - Toutes zones

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

 Objet :
 Calorifuge

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (pulvérulent) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	R-1 - Vide-sanitaire
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
fibrociment	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Conduit de fluide - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
fibrociment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	Extérieur - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
fibrociment	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

11 Conduits de fluide - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

fibrociment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P039
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	Extérieur - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment (modénature) - Peinture	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

enduit ciment (modénature) / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) (granulaire)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	Extérieur - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment (soubassement) - Peinture	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

enduit ciment (soubassement) / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	Extérieur - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment - Peinture	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (blanc) (fibreuse) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	Extérieur - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment (modénature) - Peinture	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

enduit ciment (modénature) / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	Extérieur - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment (soubassement) - Peinture	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

enduit ciment (soubassement) / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CHRU TOURS	T251466742	Extérieur - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment - Peinture	03/10/2025	NICOL Quentin

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

enduit ciment / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (noir) (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-094404-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720251001666398



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Guillaume MOTTE
26 Rue des Frères Lumière
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094390-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 15:09 Page 1/7
Dossier N° : 25W031466 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Vestiaires B 31 - Murs - Revêtement de murs - Brique - enduit plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Vestiaires B 31 - Murs - Plinthes - colle de plinthe	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - Vestiaires B 31 - Murs - Revêtement de murs - faïence - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-RDC - Vestiaires B 31 - Plafond - Revêtements de plafond - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (plâtreux)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094390-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 15:09 Page 2/7
Dossier N° : 25W031466 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005-RDC - SAS B 35 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau de type peinture (blanc) (pulvérulent) (gris)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - Degagement b 34 - Murs - Revêtement de murs - Brique - enduit platre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-RDC - Degagement b 34 - Murs - Revêtement de murs - béton - enduit platre	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094390-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 15:09 Page 3/7
Dossier N° : 25W031466 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	P008-RDC - Degagement b 34 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage (petits carreaux)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - Vidoir - Sol - Plancher - Colle de carrelage (petits carreaux)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	P010-RDC - Vidoir - Murs - Murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDC - Chambre B 64 - Sol - sol - Revêtement de sol + Colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094390-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 15:09 Page 4/7
Dossier N° : 25W031466 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	P012-RDC - Chambre B 64 - Plafond - Revêtements de plafond - Béton - Crépi	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDC - Sanitaire b 65 - Sol - Sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-RDC - Sanitaire b 65 - Murs - Murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (orange) en traces	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - Chambre B 64 - Sol - sol - dalle de sol + colle + ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc) en traces	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDC - Chambre B 64 - Murs - Murs - brique - enduit platre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094390-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 15:09 Page 5/7
Dossier N° : 25W031466 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (beige) (plâtreux)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC - Chambre b 07 - Sol - Plancher - revêtement de sol + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-RDC - Chambre b 07 - Sol - Plancher - dalle de sol + colle + Ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-RDC - Chambre b 07 - Murs - Murs - murs extérieur					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094390-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 15:09 Page 6/7
Dossier N° : 25W031466 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-RDC - Chambre b 07 - Murs - Plinthes - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-RDC - Chambre b 07 - Plafond - Plafond - Béton - Crépi	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-RDC - Sanitaire b 08 - Murs - Murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-RDC - Sanitaire b 08 - Sol - Plancher - Carrelage + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / T8CL	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094390-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 15:09 Page 7/7
Dossier N° : 25W031466 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client :
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	P024-RDC - Degagement b 34 - Sol - Revêtement de sol - Colle de carrelage (grands carreaux)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type joint (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Marina Renaud
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720251001666433



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
Monsieur Guillaume MOTTE
26 Rue des Frères Lumière
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094404-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 16:34 Page 1/5
Dossier N° : 25W031464 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P025-RDC - Bureau cadre b 28 - Sol - Revêtement de sol - linoleum + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / FEY6 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / FEY6 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P026-RDC - Bureau médical b 33 - Sol - Revêtement de sol - linoleum + colle + ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET / FEY6 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P027-RDC - Bureau médical b 33 - Plafond - Plafond - enduit plâtre + peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (plâtres)	MET / FEY6 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P028-RDC - Sanitaire b 61 - Murs - Murs - Colle de faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1 - 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094404-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 16:34 Page2/5
Dossier N° : 25W031464 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P029-RDC - Pharmacie b 37 - Murs - Murs - Colle de faïence (petit carreau)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (plâtreux) ; matériau de type peinture (violet)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P030-RDC - Pharmacie b 37 - D - évier - plaque isophonique	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P031-RDC - Linge sale b 44 - C - Murs - enduit plâtre + peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P032-RDC - Salle à Manger b 40 - Plafond - Faux-plafond -	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094404-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 16:34 Page 3/5
Dossier N° : 25W031464 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	P033-RDC - Entrée b 39 - Sol - Plancher - colle de carrelage (grand carreau)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P034-RDC - Cuisine b 41 - Sol - Plancher - colle de carrelage (marron)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P035-R-1 - Vide-sanitaire - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifuge	Matériau souple (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (pulvérulent) (gris)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P036-R-1 - Vide-sanitaire - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifuge	Matériau souple (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (pulvérulent) (gris)	MET * / PSN3	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P037-R-1 - Vide-sanitaire - Sol - Conduit de fluide - fibrociment	Matériau dur de type ciment-colle (marron)	MOLP * / U8JA	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
014	P038-Extérieur - Façade - Sol - Conduit de fluide - fibrociment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / U8JA	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094404-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 16:34 Page 4/5
Dossier N° : 25W031464 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P039-Extérieur - Façade - Murs - Revêtement de murs - enduit ciment (modénature) - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) (granulaire)	MET / FEY6 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P040-Extérieur - Façade - Murs - Revêtement de murs - enduit ciment (soubassement) - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / FEY6 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P041-Extérieur - Façade - Murs - Revêtement de murs - enduit ciment - Peinture	Matériau souple (blanc) (fibreuse) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET / FEY6 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P042-Extérieur - Façade - Murs - Revêtement de murs - enduit ciment (modénature) - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET / FEY6 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P043-Extérieur - Façade - Murs - Revêtement de murs - enduit ciment (soubassement) - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET / FEY6 *	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-094404-01 Date d'émission de rapport : 09/10/2025 16:34 Page 5/5
Dossier N° : 25W031464 Date de réception : 08/10/2025 Date d'analyse : 08/10/2025
Référence dossier Client:
C25211207 A - 2 BOULEVARD TONNELLE 37000 TOURS - CHRU TOURS

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P044-Extérieur - Façade - Murs - Revêtement de murs - enduit ciment - Peinture	Matériau souple (noir) (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Marina Renaud
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
R-1	Vide-sanitaire	Conduit de fluide - débris	fibrociment	1 u	
Extérieur	Façades	11 Conduits de fluide	fibrociment	11 u	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

2001 - Revêtement de murs Cloison Brique enduit platre						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	SAS B 35	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S010	P001 - idem	Non
RDC	Vestiaires B 31	Revêtement de murs - Cloison	X	Brique - enduit platre		P001	Non
RDC	Degagement b 34	Revêtement de murs - cloison		Brique - enduit platre		P006	Non
RDC	Vidoir	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S016	P001 - idem	Non
RDC	Chambre B 64	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S018	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 65	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S019	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 07	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S021	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 08	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S023	P001 - idem	Non
RDC	chambre b 01	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S027	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 03	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S033	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 05	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S039	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 09	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S045	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 12	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S051	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 13	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S057	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 16	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S063	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 18	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S069	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire B 02	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S073	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 04	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S077	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 06	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S081	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 10	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S085	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 11	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S089	P001 - idem	Non
RDC	Vidoir LOC01	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S093	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 14	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S096	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 15	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S100	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 17	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S104	P001 - idem	Non
RDC	Linge propre b 23	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S108	P001 - idem	Non
RDC	Linge sale b 44	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S113	P001 - idem	Non
RDC	Local technique b 43	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S117	P001 - idem	Non

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Séjour b 26	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S124	P001 - idem	Non
RDC	Séjour b 27	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S129	P001 - idem	Non
RDC	Salle à Manger b 40	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S134	P001 - idem	Non
RDC	Cuisine b 41	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S139	P001 - idem	Non
RDC	Entrée b 39	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S142	P001 - idem	Non
RDC	Bureau cadre b 28	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S146	P001 - idem	Non
RDC	Douche b 29	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S149	P001 - idem	Non
RDC	WC B 30	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S153	P001 - idem	Non
RDC	Salle d'examen b 32	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S159	P001 - idem	Non
RDC	Bureau médical b 33	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S165	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 51	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S168	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 54	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S173	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 55	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S178	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 52	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S183	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 53	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S187	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 56	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S191	P001 - idem	Non
RDC	Salle de réunions Bureau infirmier b 38	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S196	P001 - idem	Non
RDC	Pharmacie b 37	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S201	P001 - idem	Non
RDC	Bureau médecin b 36	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S206	P001 - idem	Non
RDC	SAS B 58	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S210	P001 - idem	Non
RDC	Chambre isolement b 59	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S214	P001 - idem	Non
RDC	SAS insolement b 60	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S219	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 61	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S223	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 63	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S228	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 62	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S233	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 67	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S238	P001 - idem	Non
RDC	Chambre b 68	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S244	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 66	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S249	P001 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 69	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S253	P001 - idem	Non

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Dégagement b 57	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S258	P001 - idem	Non
RDC	Dégagement b 42	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S263	P001 - idem	Non
RDC	Dégagement b 24	Revêtement de murs - Cloison		Brique - enduit platre	S268	P001 - idem	Non

Z002 - Revêtement de murs murs porteur béton enduit platre

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	SAS B 35	Revêtement de murs - murs porteur		béton - enduit platre	S011	P007 - idem	Non
RDC	Dégagement b 34	Revêtement de murs - murs porteur	X	béton - enduit platre		P007	Non
RDC	Linge propre b 23	Revêtement de murs - murs porteur		béton - enduit platre	S109	P007 - idem	Non
RDC	Linge sale b 44	Murs - mur porteur		Béton - enduit platre		P031	Non
RDC	Salle de réunions Bureau infirmier b 38	Revêtement de murs - murs porteur		béton - enduit platre	S197	P007 - idem	Non
RDC	Pharmacie b 37	Revêtement de murs - murs porteur		béton - enduit platre	S202	P007 - idem	Non

2003 - Murs murs donnant sur l'extérieur brique enduit platre						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Vestiaires B 31	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S012	P016 - idem	Non
RDC	Chambre B 64	Murs - murs donnant sur l'extérieur	X	brique - enduit platre		P016	Non
RDC	Chambre b 07	Murs - murs donnant sur l'extérieur		Brique - enduit platre		P019	Non
RDC	Sanitaire b 08	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S022	P016 - idem	Non
RDC	chambre b 01	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S025	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 03	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S031	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 05	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S037	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 09	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S043	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 12	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S049	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 13	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S055	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 16	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S061	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 18	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S067	P016 - idem	Non
RDC	Linge sale b 44	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S111	P016 - idem	Non
RDC	Local technique b 43	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S115	P016 - idem	Non
RDC	Séjour b 26	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S122	P016 - idem	Non
RDC	Séjour b 27	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S127	P016 - idem	Non
RDC	Salle à Manger b 40	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S132	P016 - idem	Non
RDC	Cuisine b 41	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S136	P016 - idem	Non
RDC	Entrée b 39	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S140	P016 - idem	Non
RDC	Bureau cadre b 28	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S144	P016 - idem	Non
RDC	Salle d'examen b 32	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S156	P016 - idem	Non
RDC	Bureau médical b 33	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S162	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 51	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S166	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 54	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S171	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 55	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S176	P016 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 52	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S182	P016 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 53	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S186	P016 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 56	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S190	P016 - idem	Non

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Salle de réunions Bureau infirmier b 38	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S194	P016 - idem	Non
RDC	Pharmacie b 37	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S199	P016 - idem	Non
RDC	Bureau médecin b 36	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S204	P016 - idem	Non
RDC	SAS B 58	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S208	P016 - idem	Non
RDC	Chambre isolement b 59	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S212	P016 - idem	Non
RDC	SAS insolement b 60	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S217	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 63	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S226	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 67	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S236	P016 - idem	Non
RDC	Chambre b 68	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S242	P016 - idem	Non
RDC	Dégagement b 57	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S256	P016 - idem	Non
RDC	Dégagement b 42	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S261	P016 - idem	Non
RDC	Dégagement b 24	Murs - murs donnant sur l'extérieur		brique - enduit platre	S266	P016 - idem	Non

Z004 - sol Revêtement de sol + Colle						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Chambre B 64	sol	X	Revêtement de sol + Colle		P011	Non
RDC	Chambre b 07	Plancher		revêtement de sol + colle		P017	Non
RDC	chambre b 01	sol		Revêtement de sol + Colle	S029	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 03	sol		Revêtement de sol + Colle	S035	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 05	sol		Revêtement de sol + Colle	S041	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 09	sol		Revêtement de sol + Colle	S047	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 12	sol		Revêtement de sol + Colle	S053	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 13	sol		Revêtement de sol + Colle	S059	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 16	sol		Revêtement de sol + Colle	S065	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 18	sol		Revêtement de sol + Colle	S071	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 54	sol		Revêtement de sol + Colle	S175	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 55	sol		Revêtement de sol + Colle	S180	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 63	sol		Revêtement de sol + Colle	S230	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 67	sol		Revêtement de sol + Colle	S240	P011 - idem	Non
RDC	Chambre b 68	sol		Revêtement de sol + Colle	S246	P011 - idem	Non

Z005 - sol dalle de sol + colle + ragréage						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	SAS B 35	Revêtement de sol		Dalle de sol, colle et ragréage		P005	Non
RDC	Chambre B 64	sol	X	dalle de sol + colle + ragréage		P015	Non
RDC	Chambre b 07	Plancher		dalle de sol + colle + Ragréage		P018	Non
RDC	chambre b 01	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S030	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 03	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S036	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 05	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S042	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 09	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S048	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 12	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S054	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 13	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S060	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 16	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S066	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 18	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S072	P015 - idem	Non
RDC	Linge propre b 23	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S110	P015 - idem	Non
RDC	Linge sale b 44	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S114	P015 - idem	Non
RDC	Local technique b 43	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S118	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 51	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S170	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 55	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S181	P015 - idem	Non
RDC	SAS B 58	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S211	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 63	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S231	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 67	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S241	P015 - idem	Non
RDC	Chambre b 68	sol		dalle de sol + colle + ragréage	S247	P015 - idem	Non

Z006 - Revêtement de sol Colle de carrelage (grands carreaux)							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Dégagement b 34	Revêtement de sol	X	Colle de carrelage (grands carreaux)		P024	Non
RDC	Séjour b 26	Revêtement de sol		Colle de carrelage (grands carreaux)	S126	P024 - idem	Non
RDC	Séjour b 27	Revêtement de sol		Colle de carrelage (grands carreaux)	S131	P024 - idem	Non
RDC	Salle à Manger b 40	Revêtement de sol		Colle de carrelage (grands carreaux)	S135	P024 - idem	Non
RDC	Entrée b 39	Revêtement de sol		colle de carrelage (grands carreaux)		P033	Non
RDC	Pharmacie b 37	Revêtement de sol		Colle de carrelage (grands carreaux)	S203	P024 - idem	Non
RDC	Bureau médecin b 36	Revêtement de sol		Colle de carrelage (grands carreaux)	S207	P024 - idem	Non
RDC	Dégagement b 42	Revêtement de sol		Colle de carrelage (grands carreaux)	S265	P024 - idem	Non

Z007 - Revêtement de sol Colle de carrelage (petits carreaux)							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Vestiaires B 31	Revêtement de sol		Colle de carrelage (petits carreaux)	S013	P008 - idem	Non
RDC	Dégagement b 34	Revêtement de sol	X	Colle de carrelage (petits carreaux)		P008	Non
RDC	Vidoir	Revêtement de sol		Colle de carrelage (petits carreaux)		P009	Non
RDC	Vidoir LOC01	Revêtement de sol		Colle de carrelage (petits carreaux)	S094	P008 - idem	Non
RDC	Douche b 29	Revêtement de sol		Colle de carrelage (petits carreaux)	S151	P008 - idem	Non
RDC	WC B 30	Revêtement de sol		Colle de carrelage (petits carreaux)	S155	P008 - idem	Non
RDC	Dégagement b 57	Revêtement de sol		Colle de carrelage (petits carreaux)	S260	P008 - idem	Non
RDC	Dégagement b 24	Revêtement de sol		Colle de carrelage (petits carreaux)	S270	P008 - idem	Non

2008 - Revêtement de sol linoleum + colle + ragréage						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau cadre b 28	Revêtement de sol		linoleum + colle + ragréage		P025	Non
RDC	Salle d'examen b 32	Revêtement de sol		linoleum + colle + ragréage	S161	P026 - idem	Non
RDC	Bureau médical b 33	Revêtement de sol	X	linoleum + colle + ragréage		P026	Non
RDC	Salle de réunions Bureau infirmier b 38	Revêtement de sol		linoleum + colle + ragréage	S198	P026 - idem	Non

2009 - Revêtement de murs faïence Colle						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Vestiaires B 31	Revêtement de murs	X	faïence - Colle		P003	Non
RDC	Vidoir	Murs		Colle de faïence		P010	Non
RDC	Vidoir LOC01	Murs		Colle de faïence	S092	P003 - idem	Non
RDC	Cuisine b 41	Revêtement de murs		faïence - Colle	S138	P003 - idem	Non
RDC	Douche b 29	Revêtement de murs		faïence - Colle	S148	P003 - idem	Non
RDC	WC B 30	Revêtement de murs		faïence - Colle	S152	P003 - idem	Non
RDC	Salle d'examen b 32	Revêtement de murs		faïence - Colle	S158	P003 - idem	Non
RDC	Bureau médical b 33	Revêtement de murs		faïence - Colle	S164	P003 - idem	Non

Z010 - Murs Colle de faïence						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Sanitaire b 65	Murs	X	Colle de faïence		P014	Non
RDC	Sanitaire b 08	Murs		Colle de faïence		P022	Non
RDC	Sanitaire B 02	Murs		Colle de faïence	S008	P014 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 04	Murs		Colle de faïence	S076	P014 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 06	Murs		Colle de faïence	S080	P014 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 10	Murs		Colle de faïence	S084	P014 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 11	Murs		Colle de faïence	S088	P014 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 14	Murs		Colle de faïence	S095	P014 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 15	Murs		Colle de faïence	S099	P014 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 17	Murs		Colle de faïence	S103	P014 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 61	Murs		Colle de faïence		P028	Non
RDC	Sanitaire b 62	Murs		Colle de faïence	S232	P014 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 66	Murs		Colle de faïence	S248	P014 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 69	Murs		Colle de faïence	S252	P014 - idem	Non

Z011 - Faux-plafond						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Séjour b 26	Faux-plafond			S125	P032 - idem	Non
RDC	Séjour b 27	Faux-plafond			S130	P032 - idem	Non
RDC	Salle à Manger b 40	Faux-plafond	X			P032	Non
RDC	Entrée b 39	Faux-plafond			S143	P032 - idem	Non

Z012 - Faux-plafond						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	SAS B 35	Faux-plafond		panneaux de faux plafond	S004		Non
RDC	Salle de réunions Bureau infirmier b 38	Faux-plafond			S005		Non
RDC	Pharmacie b 37	Faux-plafond			S006		Non
RDC	Bureau médecin b 36	Faux-plafond			S007		Non
RDC	SAS B 58	Faux-plafond	X		S003		Non

2013 - Revêtements de plafond Béton Crépi						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Chambre B 64	Revêtements de plafond	X	Béton - Crépi		P012	Non
RDC	Sanitaire b 65	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S020	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 07	Plafond		Béton - Crépi		P021	Non
RDC	Sanitaire b 08	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S024	P012 - idem	Non
RDC	chambre b 01	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S028	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 03	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S034	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 05	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S040	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 09	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S046	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 12	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S052	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 13	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S058	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 16	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S064	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 18	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S070	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire B 02	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S074	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 04	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S078	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 06	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S082	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 10	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S086	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 11	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S090	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 14	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S097	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 15	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S101	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 17	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S105	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 51	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S169	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 54	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S174	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 55	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S179	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 52	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S184	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 53	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S188	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 56	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S192	P012 - idem	Non
RDC	Chambre isolement b 59	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S215	P012 - idem	Non
RDC	SAS insolement b 60	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S220	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 61	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S224	P012 - idem	Non

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Chambre b 63	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S229	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 62	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S234	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 67	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S239	P012 - idem	Non
RDC	Chambre b 68	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S245	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 66	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S250	P012 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 69	Revêtements de plafond		Béton - Crépi	S254	P012 - idem	Non

Z014 - Plafond enduit plâtre + peinture

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Vestiaires B 31	Revêtements de plafond		enduit plâtre + peinture		P004	Non
RDC	Dégagement b 34	Plafond		enduit plâtre + peinture	S015	P027 - idem	Non
RDC	Cuisine b 41	Plafond		enduit plâtre + peinture	S272	P027 - idem	Non
RDC	Bureau cadre b 28	Plafond		enduit plâtre + peinture	S147	P027 - idem	Non
RDC	Douche b 29	Plafond		enduit plâtre + peinture	S150	P027 - idem	Non
RDC	WC B 30	Plafond		enduit plâtre + peinture	S154	P027 - idem	Non
RDC	Salle d'examen b 32	Plafond		enduit plâtre + peinture	S160	P027 - idem	Non
RDC	Bureau médical b 33	Plafond	X	enduit plâtre + peinture		P027	Non
RDC	Dégagement b 57	Plafond		enduit plâtre + peinture	S259	P027 - idem	Non
RDC	Dégagement b 42	Plafond		enduit plâtre + peinture	S264	P027 - idem	Non
RDC	Dégagement b 24	Plafond		enduit plâtre + peinture	S269	P027 - idem	Non

2015 - Plinthes colle de plinthe						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	SAS B 35	Plinthes		colle de plinthe	S009	P002 - idem	Non
RDC	Vestiaires B 31	Plinthes	X	colle de plinthe		P002	Non
RDC	Degagement b 34	Plinthes		colle de plinthe	S014	P002 - idem	Non
RDC	Chambre B 64	Plinthes		colle de plinthe	S017	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 07	Plinthes		Colle de plinthes		P020	Non
RDC	chambre b 01	Plinthes		colle de plinthe	S026	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 03	Plinthes		colle de plinthe	S032	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 05	Plinthes		colle de plinthe	S038	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 09	Plinthes		colle de plinthe	S044	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 12	Plinthes		colle de plinthe	S050	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 13	Plinthes		colle de plinthe	S056	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 16	Plinthes		colle de plinthe	S062	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 18	Plinthes		colle de plinthe	S068	P002 - idem	Non
RDC	Linge propre b 23	Plinthes		colle de plinthe	S107	P002 - idem	Non
RDC	Linge sale b 44	Plinthes		colle de plinthe	S112	P002 - idem	Non
RDC	Local technique b 43	Plinthes		colle de plinthe	S116	P002 - idem	Non
RDC	Séjour b 26	Plinthes		colle de plinthe	S123	P002 - idem	Non
RDC	Séjour b 27	Plinthes		colle de plinthe	S128	P002 - idem	Non
RDC	Salle à Manger b 40	Plinthes		colle de plinthe	S133	P002 - idem	Non
RDC	Cuisine b 41	Plinthes		colle de plinthe	S137	P002 - idem	Non
RDC	Entrée b 39	Plinthes		colle de plinthe	S141	P002 - idem	Non
RDC	Bureau cadre b 28	Plinthes		colle de plinthe	S145	P002 - idem	Non
RDC	Salle d'examen b 32	Plinthes		colle de plinthe	S157	P002 - idem	Non
RDC	Bureau médical b 33	Plinthes		colle de plinthe	S163	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 51	Plinthes		colle de plinthe	S167	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 54	Plinthes		colle de plinthe	S172	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 55	Plinthes		colle de plinthe	S177	P002 - idem	Non
RDC	Salle de réunions Bureau infirmier b 38	Plinthes		colle de plinthe	S195	P002 - idem	Non
RDC	Pharmacie b 37	Plinthes		colle de plinthe	S200	P002 - idem	Non

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélève	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Bureau médecin b 36	Plinthes		colle de plinthe	S205	P002 - idem	Non
RDC	SAS B 58	Plinthes		colle de plinthe	S209	P002 - idem	Non
RDC	Chambre isolement b 59	Plinthes		colle de plinthe	S213	P002 - idem	Non
RDC	SAS insolement b 60	Plinthes		colle de plinthe	S218	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 63	Plinthes		colle de plinthe	S227	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 67	Plinthes		colle de plinthe	S237	P002 - idem	Non
RDC	Chambre b 68	Plinthes		colle de plinthe	S243	P002 - idem	Non
RDC	Dégagement b 57	Plinthes		colle de plinthe	S257	P002 - idem	Non
RDC	Dégagement b 42	Plinthes		colle de plinthe	S262	P002 - idem	Non
RDC	Dégagement b 24	Plinthes		colle de plinthe	S267	P002 - idem	Non

Z016 - Sol Colle de carrelage						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Sanitaire b 65	Sol	X	Colle de carrelage		P013	Non
RDC	Sanitaire b 08	Sol		Colle de carrelage		P023	Non
RDC	Sanitaire B 02	Sol		Colle de carrelage	S075	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 04	Sol		Colle de carrelage	S079	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 06	Sol		Colle de carrelage	S083	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 10	Sol		Colle de carrelage	S087	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 11	Sol		Colle de carrelage	S091	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 14	Sol		Colle de carrelage	S098	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 15	Sol		Colle de carrelage	S102	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 17	Sol		Colle de carrelage	S106	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 52	Sol		Colle de carrelage	S185	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 53	Sol		Colle de carrelage	S189	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 56	Sol		Colle de carrelage	S193	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 62	Sol		Colle de carrelage	S235	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 66	Sol		Colle de carrelage	S251	P013 - idem	Non
RDC	Sanitaire b 69	Sol		Colle de carrelage	S255	P013 - idem	Non

Z017 - Plafond Béton Brut						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	SAS B 35	Plafond		Béton - Brut	S273		Non
RDC	Dégagement b 34	Plafond		Béton - Brut	S274		Non
RDC	Séjour b 26	Plafond		Béton - Brut	S275		Non
RDC	Séjour b 27	Plafond		Béton - Brut	S276		Non
RDC	Salle à Manger b 40	Plafond	X	Béton - Brut	S271		Non
RDC	Entrée b 39	Plafond		Béton - Brut	S277		Non
RDC	Salle de réunions Bureau infirmier b 38	Plafond		Béton - Brut	S278		Non
RDC	Pharmacie b 37	Plafond		Béton - Brut	S279		Non
RDC	Bureau médecin b 36	Plafond		Béton - Brut	S280		Non
RDC	SAS B 58	Plafond		Béton - Brut	S281		Non
RDC	Dégagement b 42	Plafond		Béton - Brut	S282		Non

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat N° C3413

Monsieur Quentin NICOL

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.


dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



Amiante avec mention	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 02/08/2021 au 01/08/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 15/09/2021 au 14/09/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 02/08/2021 au 01/08/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mercredi 15 septembre 2021

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative



*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.*

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

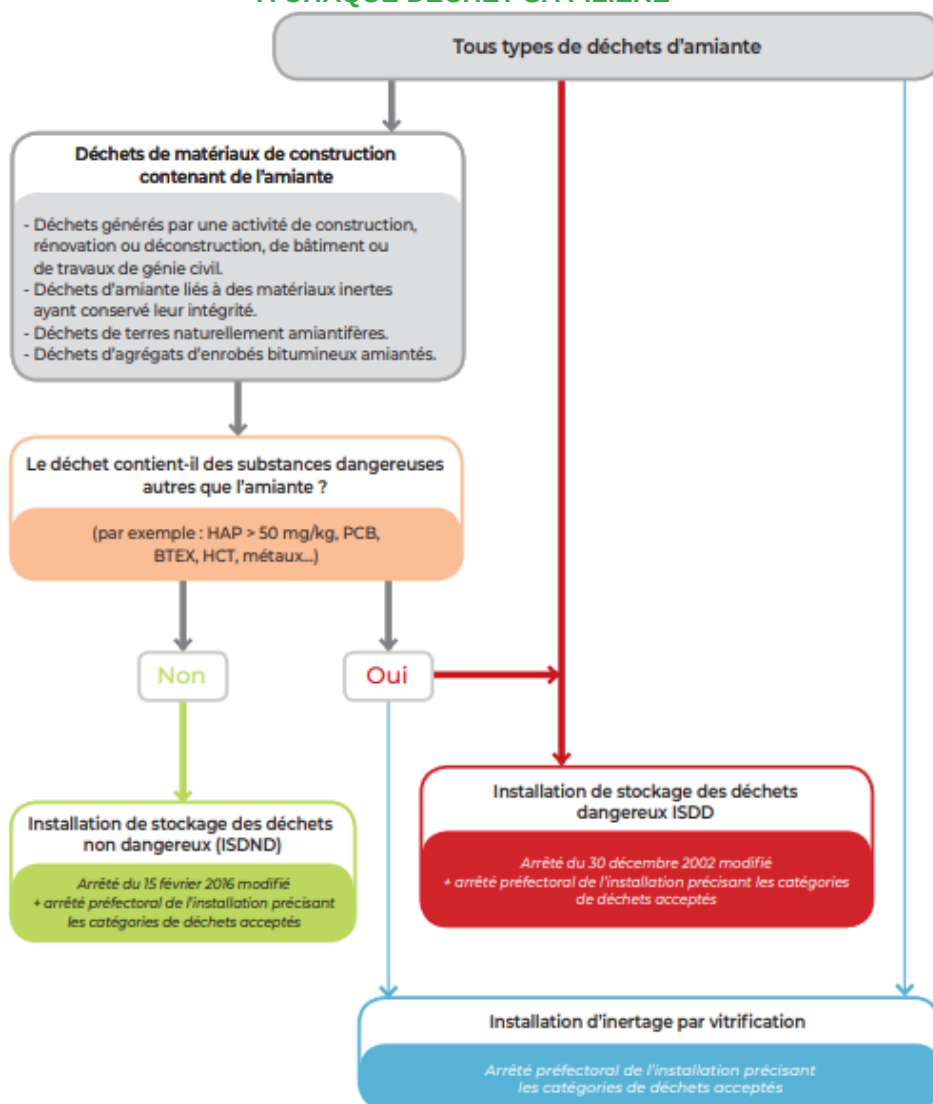

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les **adresses des installations de stockage des déchets d'amiante** peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>