



ENVIRONNEMENT

AGENCE RHONE

44 chemin de la Bruyère Immeuble AIR 44
69570 DARDILLY
Tel : 0472002719
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002ER057831-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 30/05/2022
Référence mandataire : Mandataire

DÉSIGNATION DU BIEN

Centre de réhabilitation respiratoire
de Folcheran
Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb



ENVIRONNEMENT

AGENCE RHONE

44 chemin de la Bruyère Immeuble AIR 44
69570 DARDILLY
Tel : 0472002719
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002ER057831-1
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 30/05/2022
Référence mandataire : Mandataire

DÉSIGNATION DU BIEN

Centre de réhabilitation respiratoire
de Folcheran
Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

PROPRIÉTAIRE

Société RESEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Présence



Diagnostic Plomb avant Travaux

Revêtements et/ou matériaux contenant du plomb

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES

Référence client : Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Désignation : Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BEAUCLAIR Nicolas

Accompagnateur : Thomas Ovize (04 11 93 05 55)

Date de repérage : 30/05/2022

Numéro attestation : 10122374

Délivré le : 11/12/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 60 Av Gle De Gaulle - 92046 Paris La Défense



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Donneur d'ordre :
Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 23/06/2022

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 23/06/2022

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)
Monte-plat - Vol 4 (Cabine 2)	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)
Ascenseur 2 - Vol 7 (Cabine 3)	Ascenseur 2 - Vol 8 (Trémie 3)
Bâtiment Parc - Vol 9 (Entrée)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
Bâtiment Parc - Vol 11 (Chambre 2)	Bâtiment Parc - Vol 12 (Chambre 3)
Bâtiment Parc - Vol 13 (Chambre 4)	Bâtiment Parc - Vol 14 (Chambre 5)
Bâtiment Parc - Vol 15 (Chambre 6)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)
Bâtiment Parc - Vol 17 (Débarras)	Bâtiment Parc - Vol 18 (Cuisine 1)
Bâtiment Parc - Vol 19 (Sdb 2)	Bâtiment Parc - Vol 20 (W.c 4)
Bâtiment Parc - Vol 21 (Douche)	Bâtiment Parc - Vol 22 (W.c 1)
Bâtiment Parc - Vol 23 (Sdb 1)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)
Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Bâtiment Parc - Vol 26 (Chambre 8)
Bâtiment Parc - Vol 27 (Chambre 9)	Bâtiment Parc - Vol 28 (Chambre 10)
Bâtiment Parc - Vol 29 (W.c 2)	Bâtiment Parc - Vol 30 (W.c 3)

Bâtiment Parc - Vol 31 (Buanderie)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)
Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)	Bâtiment Parc - Vol 34 (Extérieur 1)
R+1 - Vol 35 (Circulation)	R+1 - Vol 36 (Accueil)
R+1 - Vol 37 (Bureau directeur)	R+1 - Vol 38 (Foyer)
R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)	R+1 - Vol 40 (Ch 01)
R+1 - Vol 41 (Ch 02)	R+1 - Vol 42 (Ch 03)
R+1 - Vol 43 (Ch 04)	R+1 - Vol 44 (Ch 05)
R+1 - Vol 45 (Ch 06)	R+1 - Vol 46 (Ch 07)
R+1 - Vol 47 (Ch 08)	R+1 - Vol 48 (Ch 09)
R+1 - Vol 49 (Ch 10)	R+1 - Vol 50 (Ch 11)
R+1 - Vol 51 (Ch 12)	R+1 - Vol 52 (Ch 14)
R+1 - Vol 53 (Ch 15)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
R+1 - Vol 55 (Ch 17)	R+1 - Vol 56 (Ch 18)
R+1 - Vol 57 (Ch 19)	R+1 - Vol 58 (Ch 20)
R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
R+1 - Vol 61 (Réserve 2)	R+1 - Vol 62 (Réserve 1)
R+1 - Vol 63 (Rangement 1)	R+1 - Vol 64 (Rangement 2)
R+1 - Vol 65 (Ch 21)	R+1 - Vol 66 (Ch 22)
R+1 - Vol 67 (Ch 24)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)
R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	R+1 - Vol 70 (Hall d'entrée)
R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)	R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)
Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Salles de restaurant - Vol 74 (Salle de restaurant 2)
Salles de restaurant - Vol 75 (Salle de restaurant 3)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)
RDJ - Vol 77 (Vestiaire 2)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)
RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)	RDJ - Vol 80 (Rangement 3)
RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)
RDJ - Vol 83 (Rangement 4)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)
RDJ - Vol 85 (Laverie 1)	RDJ - Vol 86 (Laverie 2)
RDJ - Vol 87 (Rangement 5)	RDJ - Vol 88 (Réserve 3)
RDJ - Vol 89 (Atelier)	RDJ - Vol 90 (Local ménage)
RDJ - Vol 91 (Sanitaires)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)
RDJ - Vol 93 (Local 2)	RDJ - Vol 94 (Vestiaire 3)
RDJ - Vol 95 (Vestiaire 4)	RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)
RDJ - Vol 97 (Pièce)	R+2 - Vol 98 (Ch 25)
R+2 - Vol 99 (Ch 26)	R+2 - Vol 100 (Ch 27)
R+2 - Vol 101 (Ch 28)	R+2 - Vol 102 (Ch 29)
R+2 - Vol 103 (Ch 30)	R+2 - Vol 104 (Ch 31)
R+2 - Vol 105 (Ch 32)	R+2 - Vol 106 (Ch 33)
R+2 - Vol 107 (Ch 34)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)
R+2 - Vol 109 (Ch 36)	R+2 - Vol 110 (Ch 37)
R+2 - Vol 111 (Ch 39)	R+2 - Vol 112 (Ch 40)
R+2 - Vol 113 (Ch 41)	R+2 - Vol 114 (Ch 42)
R+2 - Vol 115 (Ch 43)	R+2 - Vol 116 (Ch 44)

R+2 - Vol 117 (Ch 45)	R+2 - Vol 118 (Ch 46)
R+2 - Vol 119 (Ch 47)	R+2 - Vol 120 (Ch 49)
R+2 - Vol 121 (Ch 50)	R+2 - Vol 122 (Ch 51)
R+2 - Vol 123 (Ch 52)	R+2 - Vol 124 (Ch 53)
R+2 - Vol 125 (Ch 54)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
R+2 - Vol 127 (Ch 56)	R+2 - Vol 128 (Ch 57)
R+2 - Vol 129 (Ch 58)	R+2 - Vol 130 (Ch 60)
R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
R+2 - Vol 133 (Rangement 6)	R+2 - Vol 134 (Laboratoire)
R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)	R+2 - Vol 136 (Sdb commune 2)
R+2 - Vol 137 (Bureau)	R+2 - Vol 138 (Dégagement 8)
R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)	R+2 - Vol 140 (Gaine technique 2)
R+2 - Vol 141 (Sdb commune 3)	R+2 - Vol 142 (Rangement 7)
R+2 - Vol 143 (Rangement 8)	R+2 - Vol 144 (Rangement 9)
R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)	R+2 - Vol 146 (Cage escalier 7)
R+2 - Vol 147 (Local 3)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Confère plan projet

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Confère plan projet

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

DTA - 814149 - Qualiconsult - 10/05/2021
Plan existant - 18.809 - CETEX ingenierie - 13/02/2019
Plan projet - 21.019 - CETEX ingenierie - 04/10/2021

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Ascenseurs et monte charges	Machinerie ascenseur 1	Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Machinerie ascenseur 1	Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	
Plafond et faux-plafonds	Machinerie ascenseur 1	Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	
Revêtement de sol	Machinerie ascenseur 1	Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	
Ascenseurs et monte charges	Ascenseur 1	Vol 2 (Cabine 1) - Vol 3 (Trémie 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Ascenseur 1	Vol 3 (Trémie 1)	
Ascenseurs et monte charges	Monte-plat	Vol 4 (Cabine 2) - Vol 5 (Trémie 2)	
Revêtement de mur	Monte-plat	Vol 5 (Trémie 2)	
Revêtement de sol	Monte-plat	Vol 5 (Trémie 2) - Vol 6 (Machinerie ascenseur 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Monte-plat	Vol 6 (Machinerie ascenseur 2)	
Ascenseurs et monte charges	Ascenseur 2	Vol 7 (Cabine 3) - Vol 8 (Trémie 3)	
Parois verticales intérieures et enduits	Ascenseur 2	Vol 8 (Trémie 3)	

Façades	Bâtiment Parc	Vol 9 (Entrée) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 23 (Sdb 1) - Vol 24 (Palier) - Vol 25 (Chambre 7) - Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 31 (Buanderie) - Vol 32 (Local 1) - Vol 34 (Extérieur 1)
Parois verticales intérieures et enduits	Bâtiment Parc	Vol 9 (Entrée) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 16 (Dégagement 1) - Vol 17 (Débarras) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 20 (W.c 4) - Vol 21 (Douche) - Vol 22 (W.c 1) - Vol 23 (Sdb 1) - Vol 24 (Palier) - Vol 25 (Chambre 7) - Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 31 (Buanderie) - Vol 32 (Local 1) - Vol 33 (Chaufferie 1)
Plafond et faux-plafonds	Bâtiment Parc	Vol 9 (Entrée) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 16 (Dégagement 1) - Vol 17 (Débarras) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 20 (W.c 4) - Vol 21 (Douche) - Vol 22 (W.c 1) - Vol 23 (Sdb 1) - Vol 24 (Palier) - Vol 25 (Chambre 7) - Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 31 (Buanderie) - Vol 32 (Local 1) - Vol 33 (Chaufferie 1)

Revêtement de mur	Bâtiment Parc	Vol 9 (Entrée) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 16 (Dégagement 1) - Vol 17 (Débaras) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 20 (W.c 4) - Vol 21 (Douche) - Vol 22 (W.c 1) - Vol 23 (Sdb 1) - Vol 24 (Palier) - Vol 25 (Chambre 7) - Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 31 (Buanderie) - Vol 32 (Local 1)
Revêtement de sol	Bâtiment Parc	Vol 9 (Entrée) - Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 16 (Dégagement 1) - Vol 17 (Débaras) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 20 (W.c 4) - Vol 21 (Douche) - Vol 22 (W.c 1) - Vol 23 (Sdb 1) - Vol 24 (Palier) - Vol 25 (Chambre 7) - Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 31 (Buanderie) - Vol 32 (Local 1) - Vol 33 (Chaufferie 1)
Equipements divers et accessoires	Bâtiment Parc	Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)
Conduits, canalisations et équipements	Bâtiment Parc	Vol 33 (Chaufferie 1)



Amiante

Parois verticales intérieures
et enduits

R+1

Vol 35 (Circulation) - Vol 36 (Accueil) - Vol 37 (Bureau directeur) - Vol 38 (Foyer) - Vol 39 (Salle de réunion) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10) - Vol 50 (Ch 11) - Vol 51 (Ch 12) - Vol 52 (Ch 14) - Vol 53 (Ch 15) - Vol 54 (Ch 16) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20) - Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 60 (Cage escalier 1) - Vol 61 (Réserve 2) - Vol 62 (Réserve 1) - Vol 63 (Rangement 1) - Vol 64 (Rangement 2) - Vol 65 (Ch 21) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 68 (Sdb commune 1) - Vol 69 (Dégagement 2) - Vol 70 (Hall d'entrée) - Vol 71 (Cage escalier 2) - Vol 72 (Gaine technique 1)

Plafond et faux-plafonds

R+1

Vol 35 (Circulation) - Vol 36 (Accueil) - Vol 37 (Bureau directeur) - Vol 38 (Foyer) - Vol 39 (Salle de réunion) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10) - Vol 50 (Ch 11) - Vol 51 (Ch 12) - Vol 52 (Ch 14) - Vol 53 (Ch 15) - Vol 54 (Ch 16) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20) - Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 60 (Cage escalier 1) - Vol 61 (Réserve 2) - Vol 62 (Réserve 1) - Vol 63 (Rangement 1) - Vol 64 (Rangement 2) - Vol 65 (Ch 21) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 68 (Sdb commune 1) - Vol 69 (Dégagement 2) - Vol 70 (Hall d'entrée) - Vol 71 (Cage escalier 2) - Vol 72 (Gaine technique 1)



Amiante

Revêtement de mur	R+1	Vol 35 (Circulation) - Vol 36 (Accueil) - Vol 37 (Bureau directeur) - Vol 38 (Foyer) - Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10) - Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 60 (Cage escalier 1) - Vol 61 (Réserve 2) - Vol 62 (Réserve 1) - Vol 63 (Rangement 1) - Vol 64 (Rangement 2) - Vol 65 (Ch 21) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 69 (Dégagement 2) - Vol 70 (Hall d'entrée) - Vol 72 (Gaine technique 1)
Revêtement de sol	R+1	Vol 35 (Circulation) - Vol 36 (Accueil) - Vol 37 (Bureau directeur) - Vol 38 (Foyer) - Vol 39 (Salle de réunion) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10) - Vol 50 (Ch 11) - Vol 51 (Ch 12) - Vol 52 (Ch 14) - Vol 53 (Ch 15) - Vol 54 (Ch 16) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20) - Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 60 (Cage escalier 1) - Vol 61 (Réserve 2) - Vol 62 (Réserve 1) - Vol 63 (Rangement 1) - Vol 64 (Rangement 2) - Vol 65 (Ch 21) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 68 (Sdb commune 1) - Vol 69 (Dégagement 2) - Vol 70 (Hall d'entrée) - Vol 71 (Cage escalier 2) - Vol 72 (Gaine technique 1)



Façades	R+1	Vol 39 (Salle de réunion) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10) - Vol 50 (Ch 11) - Vol 51 (Ch 12) - Vol 52 (Ch 14) - Vol 53 (Ch 15) - Vol 54 (Ch 16) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20) - Vol 61 (Réserve 2) - Vol 62 (Réserve 1) - Vol 64 (Rangement 2) - Vol 65 (Ch 21) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 68 (Sdb commune 1) - Vol 71 (Cage escalier 2)
Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 40 (Ch 01) - Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10) - Vol 50 (Ch 11) - Vol 51 (Ch 12) - Vol 52 (Ch 14) - Vol 53 (Ch 15) - Vol 54 (Ch 16) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20)
Façades	Salles de restaurant	Vol 73 (Salle de restaurant 1) - Vol 74 (Salle de restaurant 2) - Vol 75 (Salle de restaurant 3)
Parois verticales intérieures et enduits	Salles de restaurant	Vol 73 (Salle de restaurant 1) - Vol 74 (Salle de restaurant 2) - Vol 75 (Salle de restaurant 3)
Plafond et faux-plafonds	Salles de restaurant	Vol 73 (Salle de restaurant 1) - Vol 74 (Salle de restaurant 2) - Vol 75 (Salle de restaurant 3)
Revêtement de sol	Salles de restaurant	Vol 73 (Salle de restaurant 1) - Vol 74 (Salle de restaurant 2) - Vol 75 (Salle de restaurant 3)



Amiante

Parois verticales intérieures et enduits	RDJ	Vol 76 (Vestiaire 1) - Vol 77 (Vestiaire 2) - Vol 78 (Dégagement 4) - Vol 79 (Cage escalier 3) - Vol 80 (Rangement 3) - Vol 81 (Salle d'activités) - Vol 82 (Cuisine 2) - Vol 83 (Rangement 4) - Vol 84 (Chaufferie 2) - Vol 85 (Laverie 1) - Vol 86 (Laverie 2) - Vol 87 (Rangement 5) - Vol 88 (Réserve 3) - Vol 89 (Atelier) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 91 (Sanitaires) - Vol 92 (Dégagement 5) - Vol 93 (Local 2) - Vol 94 (Vestiaire 3) - Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 96 (Cage escalier 4) - Vol 97 (Pièce)
Plafond et faux-plafonds	RDJ	Vol 76 (Vestiaire 1) - Vol 77 (Vestiaire 2) - Vol 78 (Dégagement 4) - Vol 79 (Cage escalier 3) - Vol 80 (Rangement 3) - Vol 81 (Salle d'activités) - Vol 82 (Cuisine 2) - Vol 83 (Rangement 4) - Vol 84 (Chaufferie 2) - Vol 85 (Laverie 1) - Vol 86 (Laverie 2) - Vol 87 (Rangement 5) - Vol 88 (Réserve 3) - Vol 89 (Atelier) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 91 (Sanitaires) - Vol 92 (Dégagement 5) - Vol 93 (Local 2) - Vol 94 (Vestiaire 3) - Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 96 (Cage escalier 4) - Vol 97 (Pièce)
Revêtement de mur	RDJ	Vol 76 (Vestiaire 1) - Vol 77 (Vestiaire 2) - Vol 79 (Cage escalier 3) - Vol 81 (Salle d'activités) - Vol 82 (Cuisine 2) - Vol 85 (Laverie 1) - Vol 86 (Laverie 2) - Vol 88 (Réserve 3) - Vol 89 (Atelier) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 91 (Sanitaires) - Vol 92 (Dégagement 5) - Vol 93 (Local 2) - Vol 94 (Vestiaire 3) - Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 96 (Cage escalier 4) - Vol 97 (Pièce)



Amiante

Revêtement de sol	RDJ	Vol 76 (Vestiaire 1) - Vol 77 (Vestiaire 2) - Vol 78 (Dégagement 4) - Vol 79 (Cage escalier 3) - Vol 80 (Rangement 3) - Vol 81 (Salle d'activités) - Vol 82 (Cuisine 2) - Vol 83 (Rangement 4) - Vol 84 (Chaufferie 2) - Vol 85 (Laverie 1) - Vol 86 (Laverie 2) - Vol 87 (Rangement 5) - Vol 88 (Réserve 3) - Vol 89 (Atelier) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 91 (Sanitaires) - Vol 92 (Dégagement 5) - Vol 93 (Local 2) - Vol 94 (Vestiaire 3) - Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 96 (Cage escalier 4) - Vol 97 (Pièce)
Conduits, canalisations et équipements	RDJ	Vol 84 (Chaufferie 2)
Façades	RDJ	Vol 85 (Laverie 1)
Equipements divers et accessoires	RDJ	Vol 97 (Pièce)
Façades	R+2	Vol 98 (Ch 25) - Vol 99 (Ch 26) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 103 (Ch 30) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 105 (Ch 32) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 115 (Ch 43) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46) - Vol 119 (Ch 47) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 121 (Ch 50) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 123 (Ch 52) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56) - Vol 128 (Ch 57) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 132 (Dégagement 7) - Vol 133 (Rangement 6) - Vol 134 (Laboratoire) - Vol 136 (Sdb commune 2) - Vol 137 (Bureau) - Vol 139 (Cage escalier 6) - Vol 140 (Gaine technique 2) - Vol 141 (Sdb commune 3) - Vol 145 (Dégagement 9) - Vol 147 (Local 3)


Parois verticales intérieures
et enduits

R+2

Vol 98 (Ch 25) - Vol 99 (Ch 26) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 103 (Ch 30) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 105 (Ch 32) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 115 (Ch 43) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46) - Vol 119 (Ch 47) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 121 (Ch 50) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 123 (Ch 52) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56) - Vol 128 (Ch 57) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 132 (Dégagement 7) - Vol 133 (Rangement 6) - Vol 134 (Laboratoire) - Vol 135 (Cage escalier 5) - Vol 136 (Sdb commune 2) - Vol 137 (Bureau) - Vol 138 (Dégagement 8) - Vol 139 (Cage escalier 6) - Vol 140 (Gaine technique 2) - Vol 141 (Sdb commune 3) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 145 (Dégagement 9) - Vol 146 (Cage escalier 7) - Vol 147 (Local 3)



Amiante

Plafond et faux-plafonds

R+2

Vol 98 (Ch 25) - Vol 99 (Ch 26) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 103 (Ch 30) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 105 (Ch 32) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 115 (Ch 43) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46) - Vol 119 (Ch 47) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 121 (Ch 50) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 123 (Ch 52) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56) - Vol 128 (Ch 57) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 132 (Dégagement 7) - Vol 133 (Rangement 6) - Vol 134 (Laboratoire) - Vol 135 (Cage escalier 5) - Vol 136 (Sdb commune 2) - Vol 137 (Bureau) - Vol 138 (Dégagement 8) - Vol 139 (Cage escalier 6) - Vol 140 (Gaine technique 2) - Vol 141 (Sdb commune 3) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 145 (Dégagement 9) - Vol 146 (Cage escalier 7) - Vol 147 (Local 3)

Revêtement de mur

R+2

Vol 98 (Ch 25) - Vol 99 (Ch 26) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 115 (Ch 43) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46) - Vol 128 (Ch 57) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 134 (Laboratoire) - Vol 137 (Bureau) - Vol 140 (Gaine technique 2) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 146 (Cage escalier 7) - Vol 147 (Local 3)

Revêtement de sol

R+2

Vol 98 (Ch 25) - Vol 99 (Ch 26) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 103 (Ch 30) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 105 (Ch 32) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 115 (Ch 43) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46) - Vol 119 (Ch 47) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 121 (Ch 50) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 123 (Ch 52) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56) - Vol 128 (Ch 57) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 132 (Dégagement 7) - Vol 135 (Cage escalier 5) - Vol 136 (Sdb commune 2) - Vol 138 (Dégagement 8) - Vol 139 (Cage escalier 6) - Vol 140 (Gaine technique 2) - Vol 141 (Sdb commune 3) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 145 (Dégagement 9) - Vol 146 (Cage escalier 7) - Vol 147 (Local 3)

Façades

Extérieur

Vol 148 (Extérieur 2)

Voies et réseaux divers

Extérieur

Vol 148 (Extérieur 2)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.	Etat de conservation (hors réglementation)
Vol 33 (Chaufferie 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S201	EP
Vol 41 (Ch 02)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P107	Bon état
Vol 40 (Ch 01)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P107	Bon état
Vol 42 (Ch 03)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P107	Bon état
Vol 43 (Ch 04)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P107	Bon état
Vol 44 (Ch 05)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P107	Bon état
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P107	Bon état
Vol 47 (Ch 08)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P129	Bon état
Vol 49 (Ch 10)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P129	Bon état
Vol 48 (Ch 09)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P129	Bon état
Vol 46 (Ch 07)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P129	Bon état
Vol 45 (Ch 06)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P129	Bon état
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P172	EP
Vol 44 (Ch 05)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P172	EP
Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P172	EP
Vol 85 (Laverie 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P292	Bon état
Vol 84 (Chaufferie 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	P315	Bon état
Vol 84 (Chaufferie 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S562	EP
Vol 115 (Ch 43)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P337	Bon état
Vol 118 (Ch 46)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P337	Bon état
Vol 117 (Ch 45)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P337	Bon état
Vol 116 (Ch 44)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P337	Bon état
Vol 114 (Ch 42)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P337	Bon état
Vol 113 (Ch 41)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P337	Bon état
Vol 112 (Ch 40)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P337	Bon état
Vol 111 (Ch 39)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P337	Bon état
Vol 110 (Ch 37)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P337	Bon état
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P386 Phase 1	EP
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P386 Phase 1	EP
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P386 Phase 2	
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P386 Phase 2	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P388 Phase 2	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P389 Phase 1	Bon état
Vol 143 (Rangement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P389 Phase 1	Bon état
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P389 Phase 1	Bon état
Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P389 Phase 1	Bon état
Vol 139 (Cage escalier 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P408 Phase 3	Bon état

Vol 138 (Dégagement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P408 Phase 3	Bon état
Vol 139 (Cage escalier 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P410	Bon état
Vol 138 (Dégagement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P410	Bon état

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Des investigations complémentaires devront être menées, si, pendant les travaux d'autres MPCA sont découvert n'étant pas accessibles lors du repérage.

Les éléments souterrains (hors locaux du sous-sol) n'ont pas été visités (ex. : réseau de conduits souterrains, fondations).

Les investigations approfondies des gaines techniques ne peuvent être menées sans notion destructive importante.

Les joints de menuiseries entre dormant et structure du bâti n'ont pu être sondés du fait de la forte détérioration destructive à réaliser en milieu occupé.

Les équipements coupe-feu n'ont pas été visés par le présent repérage, leur sondage pouvant entraîner une rupture de leur fonction coupe-feu en cas d'incendie.

Les investigations approfondies des doublages de murs ne peuvent être menées sans notion destructive importante.

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

Ascenseur 1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 3 (Trémie 1)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°5 - 2	002ER057831 n°5	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Trémie 1)	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Plafond	P8	Réalisation d'un prélèvement	Face extérieure	002ER057831 n°8 - 2	002ER057831 n°8	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Trémie 1)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°10 - 1	002ER057831 n°10	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Trémie 1)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P11	Réalisation d'un prélèvement	Face arrière		002ER057831 n°11	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Trémie 1)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11	Face arrière		002ER057831 n°11	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Trémie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°12 - 2	002ER057831 n°12	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (Trémie 1)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P13	Réalisation d'un prélèvement			002ER057831 n°13	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	

Ascenseur 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
--------------	-----------	-----------	---------------------	------------	-------------	-----------	-----------	----------	------------	----------	------------	------------



Ascenseur 2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 8 (Trémie 3)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P24	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°24 - 2	002ER057831 n°24	Peinture - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (Trémie 3)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER057831 n°24 - 2	002ER057831 n°24	Peinture - Effritable - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (Trémie 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°25 - 2	002ER057831 n°25	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (Trémie 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER057831 n°25 - 2	002ER057831 n°25	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (Trémie 3)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Plancher	P26	Réalisation d'un prélèvement			002ER057831 n°26	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Cabine 3)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Parois verticales	P27	Réalisation d'un prélèvement			002ER057831 n°27	Matériau - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Cabine 3)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Parois verticales	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27			002ER057831 n°27	Matériau - Souple - Bleu	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (Cabine 3)	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Plafond	P28	Réalisation d'un prélèvement	Face extérieure	002ER057831 n°28 - 2	002ER057831 n°28	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 16 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P29	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°29 - 1	P29	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER057831-1 n°29 - 1	P29	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (Débaras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER057831-1 n°29 - 1	P29	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée) - Vol 17 (Débaras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S3 - S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P29		002ER057831-1 n°29 - 1	P29	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 9 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (Débaras)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1) - Vol 9 (Entrée) - Vol 17 (Débaras)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30 - S4 - S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (Débaras)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1) - Vol 9 (Entrée) - Vol 17 (Débaras)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30 - S4 - S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 16 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (Débaras)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1) - Vol 9 (Entrée) - Vol 17 (Débaras)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30 - S4 - S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 16 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (Débaras)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1) - Vol 9 (Entrée) - Vol 17 (Débaras)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30 - S4 - S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002ER057831-1 n°30 - 1	P30 Phase 4	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P31	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°31 - 1	P31	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Mur extérieur	002ER057831-1 n°31 - 1	P31	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (Débaras)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Mur extérieur	002ER057831-1 n°31 - 1	P31	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée) - Vol 17 (Débaras)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5 - S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Mur extérieur	002ER057831-1 n°31 - 1	P31	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 16 (Dégagement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P32	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°32 - 1	P32	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER057831-1 n°32 - 1	P32	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER057831-1 n°32 - 1	P32	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER057831-1 n°32 - 1	P32	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 17 (Débarras)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER057831-1 n°32 - 1	P32	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1) - Vol 9 (Entrée) - Vol 17 (Débarras)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P32 - S6 - S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002ER057831-1 n°32 - 1	P32	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P33	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°33 - 1	P33	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (Dégagement 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°34 - 1	P34	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002ER057831-1 n°34 - 1	P34	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 16 (Dégagement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P35	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°35 - 1	P35	Matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER057831-1 n°35 - 1	P35	Matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (Entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P36	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°36 - 1	P36	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P37	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°37 - 1	P37	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER057831-1 n°37 - 1	P37	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER057831-1 n°37 - 1	P37	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER057831-1 n°37 - 1	P37	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER057831-1 n°37 - 1	P37	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER057831-1 n°37 - 1	P37	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P37		002ER057831-1 n°37 - 1	P37	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P38 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002ER057831-1 n°38 - 1	P38 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°39 - 1	P39	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Mur extérieur	002ER057831-1 n°39 - 1	P39	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Mur extérieur	002ER057831-1 n°39 - 1	P39	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Mur extérieur	002ER057831-1 n°39 - 1	P39	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Mur extérieur	002ER057831-1 n°39 - 1	P39	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Mur extérieur	002ER057831-1 n°39 - 1	P39	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P39	Mur extérieur	002ER057831-1 n°39 - 1	P39	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°40 - 1	P40	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER057831-1 n°40 - 1	P40	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER057831-1 n°40 - 1	P40	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER057831-1 n°40 - 1	P40	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER057831-1 n°40 - 1	P40	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER057831-1 n°40 - 1	P40	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER057831-1 n°40 - 1	P40	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P40 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P40		002ER057831-1 n°40 - 1	P40	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°41 - 1	P41	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER057831-1 n°41 - 1	P41	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER057831-1 n°41 - 1	P41	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER057831-1 n°41 - 1	P41	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER057831-1 n°41 - 1	P41	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 14 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER057831-1 n°41 - 1	P41	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER057831-1 n°41 - 1	P41	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P41 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER057831-1 n°41 - 1	P41	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°42 - 1	P42	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER057831-1 n°42 - 1	P42	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER057831-1 n°42 - 1	P42	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 13 (Chambre 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER057831-1 n°42 - 1	P42	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER057831-1 n°42 - 1	P42	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER057831-1 n°42 - 1	P42	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S34 - S35 - S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002ER057831-1 n°42 - 1	P42	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P43	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S39 - S40 - S41 - S42 - S43 - S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER057831-1 n°43 - 1	P43 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P44	Réalisation d'un prélevement		002ER057831-1 n°44 - 1	P44	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER057831-1 n°44 - 1	P44	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER057831-1 n°44 - 1	P44	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER057831-1 n°44 - 1	P44	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER057831-1 n°44 - 1	P44	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER057831-1 n°44 - 1	P44	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER057831-1 n°44 - 1	P44	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S45 - S46 - S47 - S48 - S49 - S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER057831-1 n°44 - 1	P44	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (Cuisine 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (W.c 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (W.c 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 21 (Douche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 20 (W.c 4) - Vol 22 (W.c 1) - Vol 21 (Douche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S117 - S118 - S119 - S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (Cuisine 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 19 (Sdb 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (W.c 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (W.c 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (Douche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 20 (W.c 4) - Vol 22 (W.c 1) - Vol 21 (Douche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S51 - S52 - S53 - S54 - S55 - S56 - S117 - S118 - S119 - S120 - S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER057831-1 n°45 - 1	P45 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P46 - S57 - S58 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002ER057831-1 n°46 - 1	P46 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 1	Matériau souple (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 1	Matériau souple (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 1	Matériau souple (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 1	Matériau souple (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 1	Matériau souple (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 1	Matériau souple (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 21 (Douche)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 1	Matériau souple (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 21 (Douche)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S63 - S64 - S65 - S126 - S127 - S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 1	Matériau souple (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 19 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (Douche)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 21 (Douche)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S63 - S64 - S65 - S126 - S127 - S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 13 (Chambre 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (Douche)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 21 (Douche)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S63 - S64 - S65 - S126 - S127 - S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER057831-1 n°47 - 1	P47 Phase 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint d'étanchéité	P48	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°48 - 1	P48	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 11 (Chambre 2)	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint d'étanchéité	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER057831-1 n°48 - 1	P48	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint d'étanchéité	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER057831-1 n°48 - 1	P48	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint d'étanchéité	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER057831-1 n°48 - 1	P48	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint d'étanchéité	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER057831-1 n°48 - 1	P48	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint d'étanchéité	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER057831-1 n°48 - 1	P48	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Joint d'étanchéité	S66 - S67 - S68 - S69 - S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER057831-1 n°48 - 1	P48	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 22 (W.c 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (Douche)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (W.c 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (Sdb 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (Cuisine 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1) - Vol 22 (W.c 1) - Vol 21 (Douche) - Vol 20 (W.c 4) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 18 (Cuisine 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P49 - S71 - S72 - S73 - S74 - S75 - S112 - S113 - S114 - S115 - S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002ER057831-1 n°49 - 1	P49	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 14 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 13 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P50 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50		002ER057831-1 n°50 - 1	P50 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P51	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 11 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (W.c 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 14 (Chambre 5)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 22 (W.c 1) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S90 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P51	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 11 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (W.c 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 22 (W.c 1) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S90 - S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002ER057831-1 n°51 - 1	P51 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 10 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (Chambre 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 15 (Chambre 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (W.c 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (Cuisine 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (Douche)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (W.c 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (Sdb 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 11 (Chambre 2) - Vol 12 (Chambre 3) - Vol 13 (Chambre 4) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 23 (Sdb 1) - Vol 22 (W.c 1) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 21 (Douche) - Vol 20 (W.c 4) - Vol 19 (Sdb 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S82 - S83 - S84 - S85 - S86 - S87 - S88 - S89 - S109 - S110 - S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER057831-1 n°52 - 1	P52	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (W.c 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P53	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°53 - 1	P53	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (Cuisine 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER057831-1 n°53 - 1	P53	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (Sdb 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER057831-1 n°53 - 1	P53	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 20 (W.c 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER057831-1 n°53 - 1	P53	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (Douche)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER057831-1 n°53 - 1	P53	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 20 (W.c 4) - Vol 21 (Douche)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S105 - S106 - S107 - S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER057831-1 n°53 - 1	P53	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (W.c 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P54	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°54 - 1	P54	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur extérieur	002ER057831-1 n°54 - 1	P54	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 15 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur extérieur	002ER057831-1 n°54 - 1	P54	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur extérieur	002ER057831-1 n°54 - 1	P54	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (Cuisine 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur extérieur	002ER057831-1 n°54 - 1	P54	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (Sdb 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur extérieur	002ER057831-1 n°54 - 1	P54	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (W.c 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur extérieur	002ER057831-1 n°54 - 1	P54	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (Douche)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur extérieur	002ER057831-1 n°54 - 1	P54	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1) - Vol 15 (Chambre 6) - Vol 14 (Chambre 5) - Vol 18 (Cuisine 1) - Vol 19 (Sdb 2) - Vol 20 (W.c 4) - Vol 21 (Douche)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S97 - S98 - S99 - S100 - S102 - S103 - S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54	Mur extérieur	002ER057831-1 n°54 - 1	P54	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 17 (Débaras)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P55	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°55 - 1	P55	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°56 - 1	P56 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER057831-1 n°56 - 1	P56 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°56 - 1	P56 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER057831-1 n°56 - 1	P56 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (Chambre 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P56	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°56 - 1	P56 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (Sdb 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002ER057831-1 n°56 - 1	P56 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P57	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°57 - 1	P57 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER057831-1 n°57 - 1	P57 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER057831-1 n°57 - 1	P57 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER057831-1 n°57 - 1	P57 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S133 - S134 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER057831-1 n°57 - 1	P57 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P57	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°57 - 1	P57 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER057831-1 n°57 - 1	P57 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER057831-1 n°57 - 1	P57 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER057831-1 n°57 - 1	P57 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S133 - S134 - S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002ER057831-1 n°57 - 1	P57 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P58	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°58 - 1	P58 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER057831-1 n°58 - 1	P58 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER057831-1 n°58 - 1	P58 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER057831-1 n°58 - 1	P58 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 26 (Chambre 8) - Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P58 - S131 - S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER057831-1 n°58 - 1	P58 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P58	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°58 - 1	P58 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER057831-1 n°58 - 1	P58 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER057831-1 n°58 - 1	P58 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER057831-1 n°58 - 1	P58 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 26 (Chambre 8) - Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P58 - S131 - S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002ER057831-1 n°58 - 1	P58 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P59	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°59 - 1	P59	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Mur extérieur	002ER057831-1 n°59 - 1	P59	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Mur extérieur	002ER057831-1 n°59 - 1	P59	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Mur extérieur	002ER057831-1 n°59 - 1	P59	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 26 (Chambre 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S136 - S137 - S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59	Mur extérieur	002ER057831-1 n°59 - 1	P59	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P60	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°60 - 1	P60 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER057831-1 n°60 - 1	P60 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P60	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°60 - 1	P60 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER057831-1 n°60 - 1	P60 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P60	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°60 - 1	P60 Phase 3	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002ER057831-1 n°60 - 1	P60 Phase 3	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°61 - 1	P61	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER057831-1 n°61 - 1	P61	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER057831-1 n°61 - 1	P61	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER057831-1 n°61 - 1	P61	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 26 (Chambre 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER057831-1 n°61 - 1	P61	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 26 (Chambre 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P61 - S140 - S141 - S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER057831-1 n°61 - 1	P61	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°62 - 1	P62	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER057831-1 n°62 - 1	P62	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER057831-1 n°62 - 1	P62	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER057831-1 n°62 - 1	P62	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S143 - S144 - S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER057831-1 n°62 - 1	P62	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S146 - S147 - S148 - S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S146 - S147 - S148 - S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER057831-1 n°63 - 1	P63 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P64	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°64 - 1	P64	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER057831-1 n°64 - 1	P64	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER057831-1 n°64 - 1	P64	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER057831-1 n°64 - 1	P64	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER057831-1 n°64 - 1	P64	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S149 - S150 - S151 - S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P64		002ER057831-1 n°64 - 1	P64	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P65	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 30 (W.c 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 31 (Buanderie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 31 (Buanderie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S152 - S153 - S154 - S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P65	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (W.c 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 31 (Buanderie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 31 (Buanderie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S152 - S153 - S154 - S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER057831-1 n°65 - 1	P65 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66 - S158 - S159 - S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66 - S158 - S159 - S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 2	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 29 (W.c 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P66 - S158 - S159 - S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER057831-1 n°66 - 1	P66 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S129 - S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S129 - S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P67	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S129 - S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P67		002ER057831-1 n°67 - 1	P67 Phase 3	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P68	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°68 - 1	P68	Matériau (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER057831-1 n°68 - 1	P68	Matériau (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER057831-1 n°68 - 1	P68	Matériau (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S162 - S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002ER057831-1 n°68 - 1	P68	Matériau (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P69	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 31 (Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (W.c 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 31 (Buanderie) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P69 - S130 - S164 - S165 - S166 - S167 - S168 - S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002ER057831-1 n°69 - 1	P69	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P70	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 26 (Chambre 8)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S170 - S171 - S172 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P70	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 29 (W.c 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S170 - S171 - S172 - S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002ER057831-1 n°70 - 1	P70 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P71	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°71 - 1	P71	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER057831-1 n°71 - 1	P71	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER057831-1 n°71 - 1	P71	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 31 (Buanderie)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER057831-1 n°71 - 1	P71	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (W.c 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER057831-1 n°71 - 1	P71	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER057831-1 n°71 - 1	P71	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 28 (Chambre 10)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER057831-1 n°71 - 1	P71	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 31 (Buanderie) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 28 (Chambre 10)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S174 - S175 - S176 - S177 - S178 - S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71		002ER057831-1 n°71 - 1	P71	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 30 (W.c 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 31 (Buanderie)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 31 (Buanderie)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (W.c 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 31 (Buanderie)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 26 (Chambre 8) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 31 (Buanderie)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P72 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002ER057831-1 n°72 - 1	P72 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P73	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°73 - 1	P73	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 25 (Chambre 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Mur extérieur	002ER057831-1 n°73 - 1	P73	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 31 (Buanderie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Mur extérieur	002ER057831-1 n°73 - 1	P73	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (W.c 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Mur extérieur	002ER057831-1 n°73 - 1	P73	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Mur extérieur	002ER057831-1 n°73 - 1	P73	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Mur extérieur	002ER057831-1 n°73 - 1	P73	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Mur extérieur	002ER057831-1 n°73 - 1	P73	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Mur extérieur	002ER057831-1 n°73 - 1	P73	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 28 (Chambre 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Mur extérieur	002ER057831-1 n°73 - 1	P73	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 31 (Buanderie) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 29 (W.c 2) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 27 (Chambre 9) - Vol 26 (Chambre 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P73 - S185 - S186 - S187 - S188 - S189 - S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73	Mur extérieur	002ER057831-1 n°73 - 1	P73	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P74	Réalisation d'un prélèvement	Balcon	002ER057831-1 n°74 - 1	P74	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74	Balcon	002ER057831-1 n°74 - 1	P74	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Façades	Murs	Enduit ciment	P75	Réalisation d'un prélèvement	Balcon	002ER057831-1 n°75 - 1	P75	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Façades	Murs	Enduit ciment	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Balcon	002ER057831-1 n°75 - 1	P75	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 28 (Chambre 10)	Façades	Murs	Enduit ciment	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Balcon	002ER057831-1 n°75 - 1	P75	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7) - Vol 28 (Chambre 10)	Façades	Murs	Enduit ciment	P75 - S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75	Balcon	002ER057831-1 n°75 - 1	P75	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (Chambre 7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P76	Réalisation d'un prélèvement	Balcon	002ER057831-1 n°76 - 1	P76	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76	Balcon	002ER057831-1 n°76 - 1	P76	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P77	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°77 - 1	P77 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P77	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°77 - 1	P77 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 24 (Palier)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P78	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°78 - 1	P78	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER057831-1 n°78 - 1	P78	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P79	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°79 - 1	P79	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79	Mur extérieur	002ER057831-1 n°79 - 1	P79	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 24 (Palier)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P80	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°80 - 1	P80	Matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P81	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°81 - 1	P81	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002ER057831-1 n°81 - 1	P81	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P82	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°82 - 1	P82 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P82	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°82 - 1	P82 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 24 (Palier)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P82	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°82 - 1	P82 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (Palier)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P83	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°83 - 1	P83	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P84	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°84 - 1	P84 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER057831-1 n°84 - 1	P84 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER057831-1 n°84 - 1	P84 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER057831-1 n°84 - 1	P84 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P84 - S194 - S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER057831-1 n°84 - 1	P84 Phase 1	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P84	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°84 - 1	P84 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER057831-1 n°84 - 1	P84 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (Chambre 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER057831-1 n°84 - 1	P84 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER057831-1 n°84 - 1	P84 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 27 (Chambre 9) - Vol 28 (Chambre 10) - Vol 26 (Chambre 8)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P84 - S194 - S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P84		002ER057831-1 n°84 - 1	P84 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 13 (Chambre 4)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 14 (Chambre 5)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 15 (Chambre 6)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 23 (Sdb 1)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 18 (Cuisine 1)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 12 (Chambre 3)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 11 (Chambre 2)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	



Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (Chambre 1)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 9 (Entrée)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 28 (Chambre 10)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 31 (Buanderie)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 27 (Chambre 9)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 26 (Chambre 8)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 25 (Chambre 7)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S196	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S196						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 32 (Local 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P85	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°85 - 1	P85	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P85		002ER057831-1 n°85 - 1	P85	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P86	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°86 - 1	P86	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER057831-1 n°86 - 1	P86	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER057831-1 n°86 - 1	P86	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1) - Vol 33 (Chaufferie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P86 - S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER057831-1 n°86 - 1	P86	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P87	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°87 - 1	P87	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER057831-1 n°87 - 1	P87	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 33 (Chaufferie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER057831-1 n°87 - 1	P87	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1) - Vol 33 (Chaufferie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P87 - S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER057831-1 n°87 - 1	P87	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P88	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°88 - 1	P88	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P89	Réalisation d'un prélèvement	Faux plafond déposés	002ER057831-1 n°89 - 1	P89 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P89	Réalisation d'un prélèvement	Faux plafond déposés	002ER057831-1 n°89 - 1	P89 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P89	Réalisation d'un prélèvement	Faux plafond déposés	002ER057831-1 n°89 - 1	P89 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 32 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P90	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°90 - 1	P90	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER057831-1 n°90 - 1	P90	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P91	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°91 - 1	P91	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER057831-1 n°91 - 1	P91	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P92	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°92 - 1	P92 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P92	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°92 - 1	P92 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P93	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°93 - 1	P93 Phase 1	Matériau de type maillage de fibres (noir) ; matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 33 (Chaufferie 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER057831-1 n°93 - 1	P93 Phase 1	Matériau de type maillage de fibres (noir) ; matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P93	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°93 - 1	P93 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93		002ER057831-1 n°93 - 1	P93 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P94	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°94 - 1	P94	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P94		002ER057831-1 n°94 - 1	P94	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (Chaufferie 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S201	Réalisation d'un sondage		S201 - 1				Présence sur document Confère DTA n°814149	EP
Vol 32 (Local 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P95	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°95 - 1	P95	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (Local 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002ER057831-1 n°95 - 1	P95	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 34 (Extérieur 1)	Façades	Murs	Joint de scellement	P96	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°96 - 1	P96	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (beige) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 34 (Extérieur 1)	Façades	Murs	Joint de scellement	P96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96		002ER057831-1 n°96 - 1	P96	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (beige) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 34 (Extérieur 1)	Façades	Murs	Enduit ciment	P97	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°97 - 1	P97	Matériau (beige) (pulvérulent) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 34 (Extérieur 1)	Façades	Murs	Enduit ciment	P97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P97		002ER057831-1 n°97 - 1	P97	Matériau (beige) (pulvérulent) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 34 (Extérieur 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P98	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°98 - 1	P98	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 34 (Extérieur 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER057831-1 n°98 - 1	P98	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

Bâtiment Parc

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 24 (Palier)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER057831-1 n°98 - 1	P98	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (W.c 3)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER057831-1 n°98 - 1	P98	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (W.c 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER057831-1 n°98 - 1	P98	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 34 (Extérieur 1) - Vol 24 (Palier) - Vol 30 (W.c 3) - Vol 29 (W.c 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P98 - S202 - S203 - S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98		002ER057831-1 n°98 - 1	P98	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

Extérieur

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P443	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°443 - 1	P443 Phase 1	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	



Extérieur

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P443	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°443 - 1	P443 Phase 2	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P443	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°443 - 1	P443 Phase 3	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P443	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°443 - 1	P443 Phase 4	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P443	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°443 - 1	P443 Phase 5	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	



Extérieur

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P443	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°443 - 1	P443 Phase 6	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P443	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°443 - 1	P443 Phase 8	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Façades	Murs	Enduit ciment	P444	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°444 - 1	P444	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Façades	Murs	Enduits projetés	P446	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°446 - 1	P446	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Façades	Murs	Enduits projetés	P446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P446		002ER057831-1 n°446 - 1	P446	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Façades	Murs	Enduits projetés	P447	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°447 - 1	P447	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



Extérieur

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 148 (Extérieur 2)	Façades	Murs	Enduits projetés	P447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P447		002ER057831-1 n°447 - 1	P447	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Façades	Murs	Joint de scellement	P448	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°448 - 1	P448	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Façades	Murs	Joint de scellement	P448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P448		002ER057831-1 n°448 - 1	P448	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P449	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°449 - 1	P449 Phase 1	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P449	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°449 - 1	P449 Phase 2	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



Extérieur

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P449	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°449 - 1	P449 Phase 3	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P449	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°449 - 1	P449 Phase 4	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P449	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°449 - 1	P449 Phase 5	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P449	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°449 - 1	P449 Phase 6	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse	



Extérieur

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 148 (Extérieur 2)	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P449	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°449 - 1	P449 Phase 8	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	

Machinerie ascenseur 1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Peinture	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°1 - 2	002ER057831 n°1	Peinture - Effritable - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Frein	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°2 - 2	002ER057831 n°2	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Souple - Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Frein	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER057831 n°2 - 2	002ER057831 n°2	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Souple - Marron / Noir	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Peinture	P3	Réalisation d'un prélèvement	Peinture carcas	002ER057831 n°3 - 2	002ER057831 n°3	Peinture - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°4 - 2	002ER057831 n°4	Ciment - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	

Machinerie ascenseur 1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Béton	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Hourdis béton	S2	Réalisation d'un sondage		S2 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	

Monte-plat

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 5 (Trémie 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P14	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°14 - 2	002ER057831 n°14	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (Trémie 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°15 - 2	002ER057831 n°15	Colle / Enduit type plâtre - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (Trémie 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER057831 n°15 - 2	002ER057831 n°15	Colle / Enduit type plâtre - Dur / Effritable - Beige / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (Trémie 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°16 - 1	002ER057831 n°16	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (Trémie 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002ER057831 n°16 - 1	002ER057831 n°16	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (Trémie 2)	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°17 - 2	002ER057831 n°17	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	



Monte-plat

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 5 (Trémie 2)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002ER057831 n°17 - 2	002ER057831 n°17	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (Cabine 2)	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Tresse cablage électrique	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°18 - 2	002ER057831 n°18	Toile / Fibres - Fibreux Souple / Fibreux Souple - Beige / Marron	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (Trémie 2)	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Enduit	P19	Réalisation d'un prélèvement			002ER057831 n°19	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (Trémie 2)	Ascenceurs et monte charges	Trémie	Enduit	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19			002ER057831 n°19	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (Cabine 2)	Ascenceurs et monte charges	Cabine	Peinture bavette sous ascenseur	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°20 - 2	002ER057831 n°20	Peinture - Effritable - Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (Trémie 2)	Ascenceurs et monte charges	Portes palières	Peinture porte palière	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831 n°21 - 2	002ER057831 n°21	Peinture - Effritable - Vert	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P99	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 1	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 1	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 42 (Ch 03)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 1	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 1	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 1	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P99 - S267 - S268 - S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 1	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P99	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 2	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 2	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 2	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 2	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 2	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P99 - S267 - S268 - S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 2	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P99	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P99 - S267 - S268 - S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P99		002ER057831-1 n°99 - 1	P99 Phase 3	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P100	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°100 - 1	P100	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER057831-1 n°100 - 1	P100	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER057831-1 n°100 - 1	P100	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 43 (Ch 04)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER057831-1 n°100 - 1	P100	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER057831-1 n°100 - 1	P100	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P100 - S270 - S271 - S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P100		002ER057831-1 n°100 - 1	P100	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P101	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 42 (Ch 03)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P101 - S273 - S274 - S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 1	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P101	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 2	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 2	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 2	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 43 (Ch 04)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 2	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 2	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P101 - S273 - S274 - S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002ER057831-1 n°101 - 1	P101 Phase 2	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P102	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°102 - 1	P102 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER057831-1 n°102 - 1	P102 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER057831-1 n°102 - 1	P102 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER057831-1 n°102 - 1	P102 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S276 - S277 - S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER05 7831-1 n °102 - 1	P102 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P102	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °102 - 1	P102 Phase 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER05 7831-1 n °102 - 1	P102 Phase 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER05 7831-1 n °102 - 1	P102 Phase 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER05 7831-1 n °102 - 1	P102 Phase 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S276 - S277 - S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002ER05 7831-1 n °102 - 1	P102 Phase 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P103	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °103 - 1	P103	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002ER057831-1 n°103 - 1	P103	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002ER057831-1 n°103 - 1	P103	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002ER057831-1 n°103 - 1	P103	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002ER057831-1 n°103 - 1	P103	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P103 - S280 - S281 - S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002ER057831-1 n°103 - 1	P103	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P104	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 42 (Ch 03)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P104 - S283 - S284 - S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P104	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P104 - S283 - S284 - S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002ER057831-1 n°104 - 1	P104 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 41 (Ch 02)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P105	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P105 - S286 - S287 - S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P105	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 40 (Ch 01)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P105 - S286 - S287 - S288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105		002ER057831-1 n°105 - 1	P105 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P106	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°106 - 1	P106	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER057831-1 n°106 - 1	P106	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER057831-1 n°106 - 1	P106	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 42 (Ch 03)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER057831-1 n°106 - 1	P106	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER057831-1 n°106 - 1	P106	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 40 (Ch 01)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P106 - S289 - S290 - S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002ER057831-1 n°106 - 1	P106	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P107	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°107 - 1	P107	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 40 (Ch 01)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S292 (P107)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER057831-1 n°107 - 1	P107	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 42 (Ch 03)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S293 (P107)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER057831-1 n°107 - 1	P107	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 43 (Ch 04)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S294 (P107)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER057831-1 n°107 - 1	P107	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 44 (Ch 05)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S295 (P107)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER057831-1 n°107 - 1	P107	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P108	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 46 (Ch 07)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296 - S297 - S298 - S299 - S300 - S301 - S302 - S303 - S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P108	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 47 (Ch 08)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S296 - S297 - S298 - S299 - S300 - S301 - S302 - S303 - S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002ER057831-1 n°108 - 1	P108 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P109	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 48 (Ch 09)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 40 (Ch 01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 47 (Ch 08) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 40 (Ch 01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S305 - S306 - S307 - S308 - S309 - S310 - S311 - S312 - S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109		002ER057831-1 n°109 - 1	P109	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P110	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°110 - 1	P110	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002ER057831-1 n°110 - 1	P110	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002ER057831-1 n°110 - 1	P110	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002ER057831-1 n°110 - 1	P110	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002ER057831-1 n°110 - 1	P110	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P110 - S314 - S315 - S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002ER057831-1 n°110 - 1	P110	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P111	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°111 - 1	P111	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER057831-1 n°111 - 1	P111	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER057831-1 n°111 - 1	P111	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER057831-1 n°111 - 1	P111	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S317 - S318 - S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P111		002ER057831-1 n°111 - 1	P111	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P112	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°112 - 1	P112 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER057831-1 n°112 - 1	P112 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 42 (Ch 03)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER057831-1 n°112 - 1	P112 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER057831-1 n°112 - 1	P112 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S320 - S321 - S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER057831-1 n°112 - 1	P112 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P112	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°112 - 1	P112 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER057831-1 n°112 - 1	P112 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER057831-1 n°112 - 1	P112 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER057831-1 n°112 - 1	P112 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S320 - S321 - S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P112		002ER057831-1 n°112 - 1	P112 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 41 (Ch 02)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P113	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°113 - 1	P113 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002ER057831-1 n°113 - 1	P113 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002ER057831-1 n°113 - 1	P113 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002ER057831-1 n°113 - 1	P113 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S323 - S324 - S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002ER057831-1 n°113 - 1	P113 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 41 (Ch 02)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P113	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°113 - 1	P113 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002ER057831-1 n°113 - 1	P113 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002ER057831-1 n°113 - 1	P113 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002ER057831-1 n°113 - 1	P113 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S323 - S324 - S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P113		002ER057831-1 n°113 - 1	P113 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (Ch 01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P114	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°114 - 1	P114	Matériau semi-dur de type ragréage (cimenteux) (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 40 (Ch 01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P115	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (Ch 03)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 43 (Ch 04)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 46 (Ch 07)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 41 (Ch 02) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S326 - S327 - S328 - S329 - S330 - S331 - S332 - S333 - S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002ER057831-1 n°115 - 1	P115	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (Sdb commune 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P116	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°116 - 1	P116 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (tacheté) (gris) + (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002ER057831-1 n°116 - 1	P116 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (tacheté) (gris) + (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 68 (Sdb commune 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P116	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°116 - 1	P116 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P116		002ER057831-1 n°116 - 1	P116 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (Sdb commune 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P117	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°117 - 1	P117	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P117		002ER057831-1 n°117 - 1	P117	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (Sdb commune 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P118	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°118 - 1	P118	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 68 (Sdb commune 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P119	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°119 - 1	P119	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (Sdb commune 1)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	P120	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°120 - 1	P120	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S980	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002ER057831-1 n°120 - 1	P120	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S981	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002ER057831-1 n°120 - 1	P120	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S982	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002ER057831-1 n°120 - 1	P120	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S983	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002ER057831-1 n°120 - 1	P120	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 65 (Ch 21) - Vol 64 (Rangement 2)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S980 - S981 - S982 - S983	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002ER057831-1 n°120 - 1	P120	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 47 (Ch 08)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P121	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S335 - S336 - S337 - S338 - S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 47 (Ch 08)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P121	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 48 (Ch 09)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S335 - S336 - S337 - S338 - S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P121		002ER057831-1 n°121 - 1	P121 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P122	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°122 - 1	P122	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 45 (Ch 06)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002ER057831-1 n°122 - 1	P122	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002ER057831-1 n°122 - 1	P122	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002ER057831-1 n°122 - 1	P122	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002ER057831-1 n°122 - 1	P122	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S340 - S341 - S342 - S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002ER057831-1 n°122 - 1	P122	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P123	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°123 - 1	P123	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER057831-1 n°123 - 1	P123	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER057831-1 n°123 - 1	P123	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER057831-1 n°123 - 1	P123	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 48 (Ch 09)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER057831-1 n°123 - 1	P123	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER057831-1 n°123 - 1	P123	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P123 - S344 - S345 - S346 - S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P123		002ER057831-1 n°123 - 1	P123	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P124	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°124 - 1	P124	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER057831-1 n°124 - 1	P124	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER057831-1 n°124 - 1	P124	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S348 - S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P124		002ER057831-1 n°124 - 1	P124	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 47 (Ch 08)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P125	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°125 - 1	P125	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER057831-1 n°125 - 1	P125	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER057831-1 n°125 - 1	P125	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER057831-1 n°125 - 1	P125	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P125 - S350 - S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002ER057831-1 n°125 - 1	P125	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 47 (Ch 08)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P126	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°126 - 1	P126	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER057831-1 n°126 - 1	P126	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER057831-1 n°126 - 1	P126	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER057831-1 n°126 - 1	P126	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P126 - S352 - S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002ER057831-1 n°126 - 1	P126	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P127	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°127 - 1	P127 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER057831-1 n°127 - 1	P127 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER057831-1 n°127 - 1	P127 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S355 - S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER057831-1 n°127 - 1	P127 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P127	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°127 - 1	P127 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER057831-1 n°127 - 1	P127 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER057831-1 n°127 - 1	P127 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S355 - S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002ER057831-1 n°127 - 1	P127 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P128	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°128 - 1	P128	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER057831-1 n°128 - 1	P128	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER057831-1 n°128 - 1	P128	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S357 - S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P128		002ER057831-1 n°128 - 1	P128	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P129	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°129 - 1	P129	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 49 (Ch 10)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S359 (P129)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002ER057831-1 n°129 - 1	P129	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 48 (Ch 09)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S360 (P129)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002ER057831-1 n°129 - 1	P129	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 46 (Ch 07)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S361 (P129)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002ER057831-1 n°129 - 1	P129	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 45 (Ch 06)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S362 (P129)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P129		002ER057831-1 n°129 - 1	P129	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 47 (Ch 08)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P130	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°130 - 1	P130	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002ER057831-1 n°130 - 1	P130	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002ER057831-1 n°130 - 1	P130	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002ER057831-1 n°130 - 1	P130	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 47 (Ch 08) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P130 - S363 - S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002ER057831-1 n°130 - 1	P130	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P131	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°131 - 1	P131	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002ER057831-1 n°131 - 1	P131	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002ER057831-1 n°131 - 1	P131	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S365 - S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002ER057831-1 n°131 - 1	P131	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P132	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°132 - 1	P132 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER057831-1 n°132 - 1	P132 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER057831-1 n°132 - 1	P132 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S367 - S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER057831-1 n°132 - 1	P132 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P132	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°132 - 1	P132 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER057831-1 n°132 - 1	P132 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER057831-1 n°132 - 1	P132 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S367 - S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P132		002ER057831-1 n°132 - 1	P132 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (Ch 08)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P133	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°133 - 1	P133	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER057831-1 n°133 - 1	P133	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER057831-1 n°133 - 1	P133	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (Ch 09) - Vol 49 (Ch 10)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S369 - S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P133		002ER057831-1 n°133 - 1	P133	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P134	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°134 - 1	P134 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER057831-1 n°134 - 1	P134 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P134	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°134 - 1	P134 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P134		002ER057831-1 n°134 - 1	P134 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P135	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°135 - 1	P135	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (noir) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P135		002ER057831-1 n°135 - 1	P135	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P136	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°136 - 1	P136 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002ER057831-1 n°136 - 1	P136 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P136	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°136 - 1	P136 Phase 2	Matériau de type colle (fibreuse) (collant) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P136		002ER057831-1 n°136 - 1	P136 Phase 2	Matériau de type colle (fibreuse) (collant) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P137	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°137 - 1	P137	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002ER057831-1 n°137 - 1	P137	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P138	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°138 - 1	P138	Matériau semi-dur de type ragréage (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002ER057831-1 n°138 - 1	P138	Matériau semi-dur de type ragréage (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°139 - 1	P139 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002ER057831-1 n°139 - 1	P139 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002ER057831-1 n°139 - 1	P139 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2) - Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139 - S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002ER057831-1 n°139 - 1	P139 Phase 1	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°139 - 1	P139 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002ER057831-1 n°139 - 1	P139 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002ER057831-1 n°139 - 1	P139 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2) - Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P139 - S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002ER057831-1 n°139 - 1	P139 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P140	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°140 - 1	P140 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002ER057831-1 n°140 - 1	P140 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002ER057831-1 n°140 - 1	P140 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002ER057831-1 n°140 - 1	P140 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2) - Vol 63 (Rangement 1) - Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P140 - S377 - S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002ER057831-1 n°140 - 1	P140 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 69 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P140	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°140 - 1	P140 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002ER057831-1 n°140 - 1	P140 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002ER057831-1 n°140 - 1	P140 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002ER057831-1 n°140 - 1	P140 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2) - Vol 63 (Rangement 1) - Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P140 - S377 - S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P140		002ER057831-1 n°140 - 1	P140 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P141	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°141 - 1	P141	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P141		002ER057831-1 n°141 - 1	P141	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P142	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°142 - 1	P142 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 63 (Rangement 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142		002ER057831-1 n°142 - 1	P142 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P142	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°142 - 1	P142 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142		002ER057831-1 n°142 - 1	P142 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P142	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°142 - 1	P142 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sous matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P142		002ER057831-1 n°142 - 1	P142 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sous matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 69 (Dégagement 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P143	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°143 - 1	P143	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P143		002ER057831-1 n°143 - 1	P143	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P144	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°144 - 1	P144	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P144		002ER057831-1 n°144 - 1	P144	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P145	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°145 - 1	P145 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P145	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°145 - 1	P145 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P146	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°146 - 1	P146	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P147	Réalisation d'un prélèvement	Gaine technique	002ER057831-1 n°147 - 1	P147	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P147	Gaine technique	002ER057831-1 n°147 - 1	P147	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle	P148	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°148 - 1	P148	Matériau de type colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P149	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°149 - 1	P149	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P149		002ER057831-1 n°149 - 1	P149	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°150 - 1	P150 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P150	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°150 - 1	P150 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 69 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P151	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°151 - 1	P151	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P152	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°152 - 1	P152	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P152		002ER057831-1 n°152 - 1	P152	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P153	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°153 - 1	P153	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 67 (Ch 24)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P153		002ER057831-1 n°153 - 1	P153	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P154	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°154 - 1	P154	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154	Mur extérieur	002ER057831-1 n°154 - 1	P154	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154	Mur extérieur	002ER057831-1 n°154 - 1	P154	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154	Mur extérieur	002ER057831-1 n°154 - 1	P154	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154	Mur extérieur	002ER057831-1 n°154 - 1	P154	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 64 (Rangement 2) - Vol 63 (Rangement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S386 - S387 - S388 - S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P154	Mur extérieur	002ER057831-1 n°154 - 1	P154	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P155	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°155 - 1	P155	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 66 (Ch 22)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002ER057831-1 n°155 - 1	P155	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002ER057831-1 n°155 - 1	P155	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002ER057831-1 n°155 - 1	P155	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S390 - S391 - S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P155		002ER057831-1 n°155 - 1	P155	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P156	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°156 - 1	P156	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002ER057831-1 n°156 - 1	P156	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002ER057831-1 n°156 - 1	P156	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002ER057831-1 n°156 - 1	P156	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002ER057831-1 n°156 - 1	P156	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 65 (Ch 21) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P156 - S392 - S393 - S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P156		002ER057831-1 n°156 - 1	P156	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P157	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°157 - 1	P157 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER057831-1 n°157 - 1	P157 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER057831-1 n°157 - 1	P157 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER057831-1 n°157 - 1	P157 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 64 (Rangement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S394 - S395 - S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER057831-1 n°157 - 1	P157 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P157	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°157 - 1	P157 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER057831-1 n°157 - 1	P157 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 67 (Ch 24)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER057831-1 n°157 - 1	P157 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER057831-1 n°157 - 1	P157 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 64 (Rangement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S394 - S395 - S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P157		002ER057831-1 n°157 - 1	P157 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P158	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°158 - 1	P158	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002ER057831-1 n°158 - 1	P158	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002ER057831-1 n°158 - 1	P158	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002ER057831-1 n°158 - 1	P158	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S399 - S400 - S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P158		002ER057831-1 n°158 - 1	P158	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 65 (Ch 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P159	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°159 - 1	P159 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002ER057831-1 n°159 - 1	P159 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P159	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°159 - 1	P159 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P159		002ER057831-1 n°159 - 1	P159 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P160	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°160 - 1	P160	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P160		002ER057831-1 n°160 - 1	P160	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P161	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°161 - 1	P161	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002ER057831-1 n°161 - 1	P161	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002ER057831-1 n°161 - 1	P161	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 66 (Ch 22)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002ER057831-1 n°161 - 1	P161	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002ER057831-1 n°161 - 1	P161	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21) - Vol 64 (Rangement 2) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P161 - S404 - S405 - S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P161		002ER057831-1 n°161 - 1	P161	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P162	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°162 - 1	P162	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162	Mur extérieur	002ER057831-1 n°162 - 1	P162	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 68 (Sdb commune 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162	Mur extérieur	002ER057831-1 n°162 - 1	P162	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24) - Vol 68 (Sdb commune 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S407 - S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P162	Mur extérieur	002ER057831-1 n°162 - 1	P162	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P163	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°163 - 1	P163	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002ER057831-1 n°163 - 1	P163	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002ER057831-1 n°163 - 1	P163	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 67 (Ch 24)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002ER057831-1 n°163 - 1	P163	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (Sdb commune 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S974	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002ER057831-1 n°163 - 1	P163	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 68 (Sdb commune 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S409 - S410 - S411 - S974	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P163		002ER057831-1 n°163 - 1	P163	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P164	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°164 - 1	P164	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER057831-1 n°164 - 1	P164	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 64 (Rangement 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER057831-1 n°164 - 1	P164	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER057831-1 n°164 - 1	P164	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER057831-1 n°164 - 1	P164	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (Sdb commune 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S975	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER057831-1 n°164 - 1	P164	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 65 (Ch 21) - Vol 64 (Rangement 2) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 68 (Sdb commune 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P164 - S412 - S413 - S414 - S975	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P164		002ER057831-1 n°164 - 1	P164	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P165	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 67 (Ch 24)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (Sdb commune 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 68 (Sdb commune 1) - Vol 64 (Rangement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S415 - S416 - S417 - S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P165	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (Sdb commune 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 68 (Sdb commune 1) - Vol 64 (Rangement 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S415 - S416 - S417 - S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P165		002ER057831-1 n°165 - 1	P165 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (Ch 21)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P166	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°166 - 1	P166	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002ER057831-1 n°166 - 1	P166	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002ER057831-1 n°166 - 1	P166	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (Ch 24)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002ER057831-1 n°166 - 1	P166	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (Sdb commune 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S976	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002ER057831-1 n°166 - 1	P166	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2) - Vol 66 (Ch 22) - Vol 67 (Ch 24) - Vol 68 (Sdb commune 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S419 - S420 - S421 - S976	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P166		002ER057831-1 n°166 - 1	P166	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P167	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°167 - 1	P167	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002ER057831-1 n°167 - 1	P167	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002ER057831-1 n°167 - 1	P167	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S422 - S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P167		002ER057831-1 n°167 - 1	P167	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P168	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°168 - 1	P168	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002ER057831-1 n°168 - 1	P168	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002ER057831-1 n°168 - 1	P168	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002ER057831-1 n°168 - 1	P168	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P168 - S424 - S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P168		002ER057831-1 n°168 - 1	P168	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P169	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°169 - 1	P169 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002ER057831-1 n°169 - 1	P169 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002ER057831-1 n°169 - 1	P169 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002ER057831-1 n°169 - 1	P169 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 45 (Ch 06) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P169 - S426 - S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002ER057831-1 n°169 - 1	P169 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P169	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°169 - 1	P169 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002ER057831-1 n°169 - 1	P169 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002ER057831-1 n°169 - 1	P169 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002ER057831-1 n°169 - 1	P169 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P169 - S426 - S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P169		002ER057831-1 n°169 - 1	P169 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 45 (Ch 06)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P170	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°170 - 1	P170 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER057831-1 n°170 - 1	P170 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER057831-1 n°170 - 1	P170 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S428 - S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER057831-1 n°170 - 1	P170 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P170	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°170 - 1	P170 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER057831-1 n°170 - 1	P170 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER057831-1 n°170 - 1	P170 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S428 - S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P170		002ER057831-1 n°170 - 1	P170 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P171	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°171 - 1	P171	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER057831-1 n°171 - 1	P171	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER057831-1 n°171 - 1	P171	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07) - Vol 44 (Ch 05)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S430 - S431	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P171		002ER057831-1 n°171 - 1	P171	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P172	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°172 - 1	P172	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER057831-1 n°172 - 1	P172	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 44 (Ch 05)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S432 (P172)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER057831-1 n°172 - 1	P172	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S433 (P172)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P172		002ER057831-1 n°172 - 1	P172	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Positif	Présence sur analyse	EP


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 45 (Ch 06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P173	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°173 - 1	P173	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S434	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER057831-1 n°173 - 1	P173	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER057831-1 n°173 - 1	P173	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S434 - S435	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P173		002ER057831-1 n°173 - 1	P173	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P174	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S436 - S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (Ch 06)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P174	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S436 - S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 45 (Ch 06)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P174	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S436 - S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P174		002ER057831-1 n°174 - 1	P174 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 45 (Ch 06)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P175	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°175 - 1	P175	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER057831-1 n°175 - 1	P175	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER057831-1 n°175 - 1	P175	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S438 - S439	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P175		002ER057831-1 n°175 - 1	P175	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P176	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°176 - 1	P176	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P177	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°177 - 1	P177 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P177	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°177 - 1	P177 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 64 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P178	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°178 - 1	P178	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P179	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°179 - 1	P179	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P180	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°180 - 1	P180	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002ER057831-1 n°180 - 1	P180	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002ER057831-1 n°180 - 1	P180	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002ER057831-1 n°180 - 1	P180	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14) - Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S251 - S252 - S440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P180		002ER057831-1 n°180 - 1	P180	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 51 (Ch 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P181	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°181 - 1	P181 Phase 1	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER057831-1 n°181 - 1	P181 Phase 1	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER057831-1 n°181 - 1	P181 Phase 1	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER057831-1 n°181 - 1	P181 Phase 1	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14) - Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S441 - S442 - S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER057831-1 n°181 - 1	P181 Phase 1	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 51 (Ch 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P181	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°181 - 1	P181 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER057831-1 n°181 - 1	P181 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S442	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER057831-1 n°181 - 1	P181 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER057831-1 n°181 - 1	P181 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14) - Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S441 - S442 - S443	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P181		002ER057831-1 n°181 - 1	P181 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P182	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°182 - 1	P182	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (friable)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S444	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002ER057831-1 n°182 - 1	P182	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (friable)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002ER057831-1 n°182 - 1	P182	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (friable)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14) - Vol 50 (Ch 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S444 - S445	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P182		002ER057831-1 n°182 - 1	P182	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (friable)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P183	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°183 - 1	P183 Phase 1	Matériau fibreux de type papier peint (orange) (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002ER057831-1 n°183 - 1	P183 Phase 1	Matériau fibreux de type papier peint (orange) (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 50 (Ch 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002ER057831-1 n°183 - 1	P183 Phase 1	Matériau fibreux de type papier peint (orange) (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002ER057831-1 n°183 - 1	P183 Phase 1	Matériau fibreux de type papier peint (orange) (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12) - Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P183 - S446 - S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002ER057831-1 n°183 - 1	P183 Phase 1	Matériau fibreux de type papier peint (orange) (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P183	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°183 - 1	P183 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002ER057831-1 n°183 - 1	P183 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S446	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002ER057831-1 n°183 - 1	P183 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002ER057831-1 n°183 - 1	P183 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12) - Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P183 - S446 - S447	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P183		002ER057831-1 n°183 - 1	P183 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P184	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°184 - 1	P184 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002ER057831-1 n°184 - 1	P184 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002ER057831-1 n°184 - 1	P184 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002ER057831-1 n°184 - 1	P184 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12) - Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P184 - S448 - S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002ER057831-1 n°184 - 1	P184 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P184	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°184 - 1	P184 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002ER057831-1 n°184 - 1	P184 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S448	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002ER057831-1 n°184 - 1	P184 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002ER057831-1 n°184 - 1	P184 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12) - Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P184 - S448 - S449	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P184		002ER057831-1 n°184 - 1	P184 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P185	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°185 - 1	P185 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002ER057831-1 n°185 - 1	P185 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 52 (Ch 14)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002ER057831-1 n°185 - 1	P185 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S450 - S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002ER057831-1 n°185 - 1	P185 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P185	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°185 - 1	P185 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S450	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002ER057831-1 n°185 - 1	P185 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002ER057831-1 n°185 - 1	P185 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S450 - S451	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P185		002ER057831-1 n°185 - 1	P185 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P186	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°186 - 1	P186 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002ER057831-1 n°186 - 1	P186 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002ER057831-1 n°186 - 1	P186 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S452 - S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002ER057831-1 n°186 - 1	P186 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P186	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°186 - 1	P186 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 50 (Ch 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S452	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002ER057831-1 n°186 - 1	P186 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002ER057831-1 n°186 - 1	P186 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S452 - S453	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P186		002ER057831-1 n°186 - 1	P186 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P187	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°187 - 1	P187 Phase 1	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002ER057831-1 n°187 - 1	P187 Phase 1	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002ER057831-1 n°187 - 1	P187 Phase 1	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S454 - S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002ER057831-1 n°187 - 1	P187 Phase 1	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 51 (Ch 12)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P187	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°187 - 1	P187 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S454	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002ER057831-1 n°187 - 1	P187 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002ER057831-1 n°187 - 1	P187 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S454 - S455	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P187		002ER057831-1 n°187 - 1	P187 Phase 2	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P188	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°188 - 1	P188	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P189	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°189 - 1	P189	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P189		002ER057831-1 n°189 - 1	P189	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P190	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°190 - 1	P190	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S456	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002ER057831-1 n°190 - 1	P190	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002ER057831-1 n°190 - 1	P190	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S456 - S457	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P190		002ER057831-1 n°190 - 1	P190	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P191	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°191 - 1	P191 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 50 (Ch 11)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002ER057831-1 n°191 - 1	P191 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002ER057831-1 n°191 - 1	P191 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S458 - S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002ER057831-1 n°191 - 1	P191 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P191	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°191 - 1	P191 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 50 (Ch 11)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S458	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002ER057831-1 n°191 - 1	P191 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (Ch 14)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002ER057831-1 n°191 - 1	P191 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (Ch 11) - Vol 52 (Ch 14)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S458 - S459	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P191		002ER057831-1 n°191 - 1	P191 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (Ch 12)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Réalisation d'un sondage						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 50 (Ch 11)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 52 (Ch 14)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 53 (Ch 15)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 61 (Réserve 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 62 (Réserve 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 59 (Dégagement 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 54 (Ch 16)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 55 (Ch 17)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 56 (Ch 18)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 57 (Ch 19)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 58 (Ch 20)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S205	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S205						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 51 (Ch 12)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 58 (Ch 20)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 57 (Ch 19)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 56 (Ch 18)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 55 (Ch 17)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 54 (Ch 16)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 53 (Ch 15)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 52 (Ch 14)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 50 (Ch 11)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 62 (Réserve 1)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 61 (Réserve 2)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 64 (Rangement 2)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 65 (Ch 21)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 66 (Ch 22)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 67 (Ch 24)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S206	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S206						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 51 (Ch 12)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 50 (Ch 11)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 52 (Ch 14)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 53 (Ch 15)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 54 (Ch 16)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 55 (Ch 17)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 56 (Ch 18)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 57 (Ch 19)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 58 (Ch 20)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 40 (Ch 01)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 41 (Ch 02)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 42 (Ch 03)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 43 (Ch 04)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 44 (Ch 05)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 45 (Ch 06)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 46 (Ch 07)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 47 (Ch 08)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 48 (Ch 09)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 49 (Ch 10)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit PVC	S207	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S207						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 54 (Ch 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P192	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S208 - S209 - S210 - S255 - S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P192	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 56 (Ch 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S208 - S209 - S210 - S255 - S460	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P192		002ER057831-1 n°192 - 1	P192 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P193	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°193 - 1	P193	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S461	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER057831-1 n°193 - 1	P193	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S462	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER057831-1 n°193 - 1	P193	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S463	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER057831-1 n°193 - 1	P193	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S464	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER057831-1 n°193 - 1	P193	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER057831-1 n°193 - 1	P193	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S461 - S462 - S463 - S464 - S465	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P193		002ER057831-1 n°193 - 1	P193	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P194	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°194 - 1	P194	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S466	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002ER057831-1 n°194 - 1	P194	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S468	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002ER057831-1 n°194 - 1	P194	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002ER057831-1 n°194 - 1	P194	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S466 - S468 - S470	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P194		002ER057831-1 n°194 - 1	P194	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16) - Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195 - S471 - S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16) - Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195 - S471 - S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S471	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16) - Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P195 - S471 - S472	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P195		002ER057831-1 n°195 - 1	P195 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P196	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°196 - 1	P196	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002ER057831-1 n°196 - 1	P196	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S473	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002ER057831-1 n°196 - 1	P196	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002ER057831-1 n°196 - 1	P196	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 54 (Ch 16) - Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P196 - S473 - S474	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P196		002ER057831-1 n°196 - 1	P196	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P197	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°197 - 1	P197 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002ER057831-1 n°197 - 1	P197 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002ER057831-1 n°197 - 1	P197 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S475 - S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002ER057831-1 n°197 - 1	P197 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P197	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°197 - 1	P197 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S475	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002ER057831-1 n°197 - 1	P197 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002ER057831-1 n°197 - 1	P197 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S475 - S476	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P197		002ER057831-1 n°197 - 1	P197 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P198	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S477 - S478 - S479 - S480 - S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P198	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S477	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 55 (Ch 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S478	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S479	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S480	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S477 - S478 - S479 - S480 - S481	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P198		002ER057831-1 n°198 - 1	P198 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P199	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°199 - 1	P199	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S482	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002ER057831-1 n°199 - 1	P199	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S483	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002ER057831-1 n°199 - 1	P199	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 56 (Ch 18)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S484	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002ER057831-1 n°199 - 1	P199	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S485	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002ER057831-1 n°199 - 1	P199	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002ER057831-1 n°199 - 1	P199	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S482 - S483 - S484 - S485 - S486	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P199		002ER057831-1 n°199 - 1	P199	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P200	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°200 - 1	P200	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S487	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P200		002ER057831-1 n°200 - 1	P200	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P200		002ER057831-1 n°200 - 1	P200	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S487 - S488	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P200		002ER057831-1 n°200 - 1	P200	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P201	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°201 - 1	P201	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201		002ER057831-1 n°201 - 1	P201	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S489	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201		002ER057831-1 n°201 - 1	P201	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201		002ER057831-1 n°201 - 1	P201	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P201 - S489 - S490	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P201		002ER057831-1 n°201 - 1	P201	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P202	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°202 - 1	P202 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER057831-1 n°202 - 1	P202 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER057831-1 n°202 - 1	P202 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER057831-1 n°202 - 1	P202 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P202 - S493 - S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER057831-1 n°202 - 1	P202 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P202	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°202 - 1	P202 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER057831-1 n°202 - 1	P202 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S493	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER057831-1 n°202 - 1	P202 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER057831-1 n°202 - 1	P202 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16) - Vol 55 (Ch 17) - Vol 53 (Ch 15)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P202 - S493 - S494	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P202		002ER057831-1 n°202 - 1	P202 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 54 (Ch 16)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P203	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°203 - 1	P203 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002ER057831-1 n°203 - 1	P203 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002ER057831-1 n°203 - 1	P203 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S491 - S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002ER057831-1 n°203 - 1	P203 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (Ch 16)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P203	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°203 - 1	P203 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 53 (Ch 15)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S491	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002ER057831-1 n°203 - 1	P203 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (Ch 17)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002ER057831-1 n°203 - 1	P203 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15) - Vol 55 (Ch 17)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S491 - S492	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P203		002ER057831-1 n°203 - 1	P203 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P204	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°204 - 1	P204	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S495	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002ER057831-1 n°204 - 1	P204	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002ER057831-1 n°204 - 1	P204	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18) - Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S495 - S496	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P204		002ER057831-1 n°204 - 1	P204	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P205	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°205 - 1	P205	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002ER057831-1 n°205 - 1	P205	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S497	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002ER057831-1 n°205 - 1	P205	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002ER057831-1 n°205 - 1	P205	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P205 - S497 - S498	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P205		002ER057831-1 n°205 - 1	P205	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P206	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°206 - 1	P206 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002ER057831-1 n°206 - 1	P206 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002ER057831-1 n°206 - 1	P206 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 56 (Ch 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002ER057831-1 n°206 - 1	P206 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20) - Vol 56 (Ch 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P206 - S499 - S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002ER057831-1 n°206 - 1	P206 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P206	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°206 - 1	P206 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002ER057831-1 n°206 - 1	P206 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S499	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002ER057831-1 n°206 - 1	P206 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002ER057831-1 n°206 - 1	P206 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19) - Vol 58 (Ch 20) - Vol 56 (Ch 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P206 - S499 - S500	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P206		002ER057831-1 n°206 - 1	P206 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 57 (Ch 19)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P207	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°207 - 1	P207 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002ER057831-1 n°207 - 1	P207 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002ER057831-1 n°207 - 1	P207 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18) - Vol 58 (Ch 20)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S501 - S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002ER057831-1 n°207 - 1	P207 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P207	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°207 - 1	P207 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 56 (Ch 18)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S501	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002ER057831-1 n°207 - 1	P207 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002ER057831-1 n°207 - 1	P207 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18) - Vol 58 (Ch 20)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S501 - S502	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P207		002ER057831-1 n°207 - 1	P207 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P208	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°208 - 1	P208	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S503	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P208		002ER057831-1 n°208 - 1	P208	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P209	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°209 - 1	P209	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002ER057831-1 n°209 - 1	P209	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S504	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002ER057831-1 n°209 - 1	P209	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002ER057831-1 n°209 - 1	P209	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P209 - S504 - S505	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P209		002ER057831-1 n°209 - 1	P209	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P210	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°210 - 1	P210 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER057831-1 n°210 - 1	P210 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER057831-1 n°210 - 1	P210 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER057831-1 n°210 - 1	P210 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P210 - S506 - S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER057831-1 n°210 - 1	P210 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P210	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°210 - 1	P210 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER057831-1 n°210 - 1	P210 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S506	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER057831-1 n°210 - 1	P210 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER057831-1 n°210 - 1	P210 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19) - Vol 56 (Ch 18) - Vol 58 (Ch 20)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P210 - S506 - S507	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P210		002ER057831-1 n°210 - 1	P210 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 57 (Ch 19)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P211	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°211 - 1	P211 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002ER057831-1 n°211 - 1	P211 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002ER057831-1 n°211 - 1	P211 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20) - Vol 56 (Ch 18)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S508 - S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002ER057831-1 n°211 - 1	P211 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (Ch 19)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P211	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°211 - 1	P211 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 58 (Ch 20)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S508	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002ER057831-1 n°211 - 1	P211 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (Ch 18)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002ER057831-1 n°211 - 1	P211 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (Ch 20) - Vol 56 (Ch 18)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S508 - S509	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P211		002ER057831-1 n°211 - 1	P211 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35 (Circulation)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P212	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°212 - 1	P212	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (Bureau directeur)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002ER057831-1 n°212 - 1	P212	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38 (Foyer)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002ER057831-1 n°212 - 1	P212	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (Bureau directeur) - Vol 38 (Foyer)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S227 - S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P212		002ER057831-1 n°212 - 1	P212	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35 (Circulation)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P213	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°213 - 1	P213	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35 (Circulation)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002ER057831-1 n°213 - 1	P213	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 38 (Foyer)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002ER057831-1 n°213 - 1	P213	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (Bureau directeur)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002ER057831-1 n°213 - 1	P213	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35 (Circulation) - Vol 38 (Foyer) - Vol 37 (Bureau directeur)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P213 - S225 - S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P213		002ER057831-1 n°213 - 1	P213	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P214	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°214 - 1	P214	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER057831-1 n°214 - 1	P214	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 36 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER057831-1 n°214 - 1	P214	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (Bureau directeur)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER057831-1 n°214 - 1	P214	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38 (Foyer)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER057831-1 n°214 - 1	P214	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 70 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER057831-1 n°214 - 1	P214	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER057831-1 n°214 - 1	P214	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35 (Circulation) - Vol 36 (Accueil) - Vol 37 (Bureau directeur) - Vol 38 (Foyer) - Vol 70 (Hall d'entrée) - Vol 39 (Salle de réunion)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P214 - S211 - S222 - S223 - S224 - S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P214		002ER057831-1 n°214 - 1	P214	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P215	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 36 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38 (Foyer)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 37 (Bureau directeur)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 36 (Accueil) - Vol 38 (Foyer) - Vol 37 (Bureau directeur) - Vol 70 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S212 - S219 - S220 - S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P215	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 36 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38 (Foyer)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (Bureau directeur)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER057831-1 n°215 - 1	P215 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 36 (Accueil) - Vol 38 (Foyer) - Vol 37 (Bureau directeur) - Vol 70 (Hall d'entrée) Vol 35 (Circulation)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S212 - S219 - S220 - S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P215		002ER05 7831-1 n °215 - 1	P215 Phase 2	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (Bureau directeur)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P216	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °216 - 1	P216	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38 (Foyer)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002ER05 7831-1 n °216 - 1	P216	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (Bureau directeur) - Vol 38 (Foyer)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S217 - S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P216		002ER05 7831-1 n °216 - 1	P216	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 36 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P217	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °217 - 1	P217	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 70 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P217		002ER057831-1 n°217 - 1	P217	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 36 (Accueil)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P218	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°218 - 1	P218	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 36 (Accueil)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002ER057831-1 n°218 - 1	P218	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002ER057831-1 n°218 - 1	P218	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 36 (Accueil) - Vol 70 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P218 - S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P218		002ER057831-1 n°218 - 1	P218	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 36 (Accueil)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P219	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°219 - 1	P219 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 38 (Foyer)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002ER057831-1 n°219 - 1	P219 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002ER057831-1 n°219 - 1	P219 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38 (Foyer) - Vol 70 (Hall d'entrée)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S214 - S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002ER057831-1 n°219 - 1	P219 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 36 (Accueil)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P219	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°219 - 1	P219 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38 (Foyer)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002ER057831-1 n°219 - 1	P219 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002ER057831-1 n°219 - 1	P219 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 38 (Foyer) - Vol 70 (Hall d'entrée)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S214 - S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P219		002ER057831-1 n°219 - 1	P219 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 38 (Foyer)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P220	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°220 - 1	P220	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P221	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°221 - 1	P221 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		002ER057831-1 n°221 - 1	P221 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P221	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°221 - 1	P221 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P221		002ER057831-1 n°221 - 1	P221 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P222	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°222 - 1	P222	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P222		002ER057831-1 n°222 - 1	P222	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 39 (Salle de réunion)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P223	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°223 - 1	P223	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P223		002ER057831-1 n°223 - 1	P223	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P224	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°224 - 1	P224	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P224	Mur extérieur	002ER057831-1 n°224 - 1	P224	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P225	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°225 - 1	P225	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 39 (Salle de réunion)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002ER057831-1 n°225 - 1	P225	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002ER057831-1 n°225 - 1	P225	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion) - Vol 70 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P225 - S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P225		002ER057831-1 n°225 - 1	P225	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P226	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°226 - 1	P226 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P226	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°226 - 1	P226 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P227	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°227 - 1	P227	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (Salle de réunion)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	P228	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°228 - 1	P228	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 38 (Foyer)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons en bois	S235	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 36 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons en bois	S235	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S235						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 72 (Gaine technique 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P229		002ER057831-1 n°229 - 1	P229	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (Cage escalier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P236	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°236 - 1	P236 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (Cage escalier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P236	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°236 - 1	P236 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (Cage escalier 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P237	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°237 - 1	P237	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (Cage escalier 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P238	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°238 - 1	P238	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 71 (Cage escalier 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P239	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°239 - 1	P239	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (Cage escalier 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P239		002ER057831-1 n°239 - 1	P239	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (Cage escalier 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P240	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°240 - 1	P240	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (Cage escalier 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P241	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°241 - 1	P241 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (Cage escalier 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P241	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°241 - 1	P241 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 71 (Cage escalier 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P242	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°242 - 1	P242	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (Cage escalier 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P243	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°243 - 1	P243	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 72 (Gaine technique 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P244	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°244 - 1	P244	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 72 (Gaine technique 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P245	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°245 - 1	P245	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 72 (Gaine technique 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P246	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°246 - 1	P246	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 72 (Gaine technique 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P247	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°247 - 1	P247	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (Ch 22)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P248	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°248 - 1	P248	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 66 (Ch 22)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P249	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°249 - 1	P249	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 62 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P250	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°250 - 1	P250 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002ER057831-1 n°250 - 1	P250 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002ER057831-1 n°250 - 1	P250 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 61 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S254 - S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002ER057831-1 n°250 - 1	P250 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 62 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P250	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°250 - 1	P250 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002ER057831-1 n°250 - 1	P250 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002ER057831-1 n°250 - 1	P250 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 61 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S254 - S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P250		002ER057831-1 n°250 - 1	P250 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 62 (Réserve 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P251	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°251 - 1	P251	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251		002ER057831-1 n°251 - 1	P251	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251		002ER057831-1 n°251 - 1	P251	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 61 (Réserve 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S257 - S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P251		002ER057831-1 n°251 - 1	P251	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 62 (Réserve 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P252	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°252 - 1	P252	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (Réserve 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		002ER057831-1 n°252 - 1	P252	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		002ER057831-1 n°252 - 1	P252	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (Réserve 2) - Vol 59 (Dégagement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S263 - S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P252		002ER057831-1 n°252 - 1	P252	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P253	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°253 - 1	P253 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER057831-1 n°253 - 1	P253 Phase 1	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (orange)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P253	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°253 - 1	P253 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P253		002ER057831-1 n°253 - 1	P253 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P254	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°254 - 1	P254	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 53 (Ch 15)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002ER057831-1 n°254 - 1	P254	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002ER057831-1 n°254 - 1	P254	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 53 (Ch 15) - Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P254		002ER057831-1 n°254 - 1	P254	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P255	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°255 - 1	P255	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002ER057831-1 n°255 - 1	P255	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (Réserve 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002ER057831-1 n°255 - 1	P255	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 62 (Réserve 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002ER057831-1 n°255 - 1	P255	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 61 (Réserve 2) - Vol 62 (Réserve 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P255 - S259 - S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P255		002ER057831-1 n°255 - 1	P255	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de dilatation	P256	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°256 - 1	P256	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de dilatation	P256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002ER057831-1 n°256 - 1	P256	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (Réserve 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de dilatation	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002ER057831-1 n°256 - 1	P256	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 62 (Réserve 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de dilatation	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002ER057831-1 n°256 - 1	P256	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 61 (Réserve 2) - Vol 62 (Réserve 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de dilatation	P256 - S261 - S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P256		002ER057831-1 n°256 - 1	P256	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P257	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°257 - 1	P257 Phase 1	Matériau souple de type joint (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P257	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°257 - 1	P257 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P258	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 62 (Réserve 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (Réserve 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 62 (Réserve 1) - Vol 61 (Réserve 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P258 - S265 - S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P258	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 62 (Réserve 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (Réserve 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 62 (Réserve 1) - Vol 61 (Réserve 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P258 - S265 - S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P258	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 62 (Réserve 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (Réserve 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3) - Vol 62 (Réserve 1) - Vol 61 (Réserve 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P258 - S265 - S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P258		002ER057831-1 n°258 - 1	P258 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P259	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°259 - 1	P259 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P259	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°259 - 1	P259 Phase 2	Matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P260	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°260 - 1	P260 Phase 1	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 60 (Cage escalier 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P260	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°260 - 1	P260 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P261	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°261 - 1	P261 Phase 1	Matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002ER057831-1 n°261 - 1	P261 Phase 1	Matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P261	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°261 - 1	P261 Phase 2	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002ER057831-1 n°261 - 1	P261 Phase 2	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P261	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°261 - 1	P261 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002ER057831-1 n°261 - 1	P261 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P262	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°262 - 1	P262	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 60 (Cage escalier 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P263	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°263 - 1	P263 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER057831-1 n°263 - 1	P263 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P263	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°263 - 1	P263 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER057831-1 n°263 - 1	P263 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (Cage escalier 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P264	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°264 - 1	P264	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P265	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°265 - 1	P265	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 59 (Dégagement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P265		002ER057831-1 n°265 - 1	P265	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 59 (Dégagement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P266	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°266 - 1	P266	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 146 (Cage escalier 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S650	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002ER057831-1 n°259 - 1	P259 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 146 (Cage escalier 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S650	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P259		002ER057831-1 n°259 - 1	P259 Phase 2	Matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 146 (Cage escalier 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S651	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P260		002ER057831-1 n°260 - 1	P260 Phase 1	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 146 (Cage escalier 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S651	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P260		002ER057831-1 n°260 - 1	P260 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 146 (Cage escalier 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002ER057831-1 n°261 - 1	P261 Phase 1	Matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 146 (Cage escalier 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002ER057831-1 n°261 - 1	P261 Phase 2	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 146 (Cage escalier 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S652	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P261		002ER057831-1 n°261 - 1	P261 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 146 (Cage escalier 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S653	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P262		002ER057831-1 n°262 - 1	P262	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 146 (Cage escalier 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S654	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER057831-1 n°263 - 1	P263 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 146 (Cage escalier 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S654	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P263		002ER057831-1 n°263 - 1	P263 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 146 (Cage escalier 7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S655	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P264		002ER057831-1 n°264 - 1	P264	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P325	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 111 (Ch 39)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S777	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S778	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S779	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S780	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P325 - S774 - S775 - S776 - S777 - S778 - S779 - S780 - S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P325	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S777	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S778	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S779	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S780	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P325 - S774 - S775 - S776 - S777 - S778 - S779 - S780 - S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 2	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P325	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S774	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S775	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 112 (Ch 40)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S776	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S777	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S778	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S779	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S780	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 115 (Ch 43) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P325 - S774 - S775 - S776 - S777 - S778 - S779 - S780 - S781	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P325		002ER057831-1 n°325 - 1	P325 Phase 3	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P326	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S615	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S782	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S783	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S784	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 114 (Ch 42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S785	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S786	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S787	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 111 (Ch 39)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S788	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S789	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 118 (Ch 46) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 110 (Ch 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S615 - S782 - S783 - S784 - S785 - S786 - S787 - S788 - S789	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P326		002ER057831-1 n°326 - 1	P326	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P327	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°327 - 1	P327	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 114 (Ch 42)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S790	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER057831-1 n°327 - 1	P327	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S791	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER057831-1 n°327 - 1	P327	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S792	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER057831-1 n°327 - 1	P327	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S793	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER057831-1 n°327 - 1	P327	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S794	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER057831-1 n°327 - 1	P327	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S795	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER057831-1 n°327 - 1	P327	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S796	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER057831-1 n°327 - 1	P327	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER057831-1 n°327 - 1	P327	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 114 (Ch 42) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S790 - S791 - S792 - S793 - S794 - S795 - S796 - S797	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P327		002ER05 7831-1 n °327 - 1	P327	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P328	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002ER05 7831-1 n °328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S798	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002ER05 7831-1 n °328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S799	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002ER05 7831-1 n °328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S800	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002ER05 7831-1 n °328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 113 (Ch 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S801	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002ER057831-1 n°328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S802	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002ER057831-1 n°328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S803	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002ER057831-1 n°328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S804	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002ER057831-1 n°328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S805	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002ER057831-1 n°328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P328 - S798 - S799 - S800 - S801 - S802 - S803 - S804 - S805	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P328		002ER057831-1 n°328 - 1	P328	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P329	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S807	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S809	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S810	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S811	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S812	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S813	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P329 - S806 - S807 - S808 - S809 - S810 - S811 - S812 - S813	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P329	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S806	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S807	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S808	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S809	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 113 (Ch 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S810	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S811	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S812	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S813	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P329 - S806 - S807 - S808 - S809 - S810 - S811 - S812 - S813	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P329		002ER057831-1 n°329 - 1	P329 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P330	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S814	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 111 (Ch 39)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S815	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S816	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S817	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S818	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S819	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S820	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P330 - S814 - S815 - S816 - S817 - S818 - S819 - S820 - S821	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P330		002ER057831-1 n°330 - 1	P330	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 115 (Ch 43)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P331	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreuse)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreuse)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S822	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreuse)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S823	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreuse)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S824	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreuse)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreuse)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreuse)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreuse)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreuse)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 118 (Ch 46)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S584 - S822 - S823 - S824 - S825 - S826 - S827 - S828 - S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 1	Matériau (blanc) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P331	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S584	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S822	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S823	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S824	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S825	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 114 (Ch 42)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S826	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S827	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S828	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S584 - S822 - S823 - S824 - S825 - S826 - S827 - S828 - S829	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P331		002ER057831-1 n°331 - 1	P331 Phase 2	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolant	P332	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°332 - 1	P332	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolant	S830	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P332		002ER057831-1 n°332 - 1	P332	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolant	S831	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P332		002ER057831-1 n°332 - 1	P332	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 116 (Ch 44)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolant	S832	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P332		002ER057831-1 n°332 - 1	P332	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolant	S833	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P332		002ER057831-1 n°332 - 1	P332	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolant	S834	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P332		002ER057831-1 n°332 - 1	P332	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolant	S835	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P332		002ER057831-1 n°332 - 1	P332	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolant	S836	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P332		002ER057831-1 n°332 - 1	P332	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolant	S837	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P332		002ER057831-1 n°332 - 1	P332	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 110 (Ch 37)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Isolant	S830 - S831 - S832 - S833 - S834 - S835 - S836 - S837	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P332		002ER057831-1 n°332 - 1	P332	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P333	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 110 (Ch 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S838	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S839	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S840	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S841	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S838 - S839 - S840 - S841 - S842 - S843 - S844 - S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P333	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S838	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S839	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S840	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 113 (Ch 41)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S841	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S842	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S843	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S844	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S838 - S839 - S840 - S841 - S842 - S843 - S844 - S845	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P333		002ER057831-1 n°333 - 1	P333 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 115 (Ch 43)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P334	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°334 - 1	P334	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S846	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002ER057831-1 n°334 - 1	P334	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S847	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002ER057831-1 n°334 - 1	P334	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S848	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002ER057831-1 n°334 - 1	P334	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S849	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002ER057831-1 n°334 - 1	P334	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S850	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002ER057831-1 n°334 - 1	P334	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 112 (Ch 40)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S851	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002ER057831-1 n°334 - 1	P334	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S852	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002ER057831-1 n°334 - 1	P334	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002ER057831-1 n°334 - 1	P334	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 110 (Ch 37)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S846 - S847 - S848 - S849 - S850 - S851 - S852 - S853	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P334		002ER057831-1 n°334 - 1	P334	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P335	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 114 (Ch 42)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S854	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S855	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S856	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S857	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S858	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S859	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S860	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 118 (Ch 46)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P335 - S854 - S855 - S856 - S857 - S858 - S859 - S860 - S861	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P335		002ER057831-1 n°335 - 1	P335	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P336	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 118 (Ch 46)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S863	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S865	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S866	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 112 (Ch 40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S867	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S868	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S869	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S862 - S863 - S864 - S865 - S866 - S867 - S868 - S869	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P336	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S862	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 117 (Ch 45)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S863	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 116 (Ch 44)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S864	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 114 (Ch 42)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S865	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 113 (Ch 41)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S866	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 112 (Ch 40)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S867	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 111 (Ch 39)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S868	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S869	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 118 (Ch 46) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 110 (Ch 37)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S862 - S863 - S864 - S865 - S866 - S867 - S868 - S869	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P336		002ER057831-1 n°336 - 1	P336 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 115 (Ch 43)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P337	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°337 - 1	P337	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 118 (Ch 46)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S870 (P337)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002ER057831-1 n°337 - 1	P337	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 117 (Ch 45)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S871 (P337)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002ER057831-1 n°337 - 1	P337	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 116 (Ch 44)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S872 (P337)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002ER05 7831-1 n °337 - 1	P337	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 114 (Ch 42)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S873 (P337)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002ER05 7831-1 n °337 - 1	P337	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 113 (Ch 41)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S874 (P337)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002ER05 7831-1 n °337 - 1	P337	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 112 (Ch 40)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S875 (P337)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002ER05 7831-1 n °337 - 1	P337	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 111 (Ch 39)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S876 (P337)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002ER05 7831-1 n °337 - 1	P337	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 110 (Ch 37)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S877 (P337)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P337		002ER05 7831-1 n °337 - 1	P337	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 121 (Ch 50)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P338	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °338 - 1	P338 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 119 (Ch 47)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S878	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S879	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S880	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S881	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S882	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S883	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S884	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 127 (Ch 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 123 (Ch 52) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S878 - S879 - S880 - S881 - S882 - S883 - S884 - S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P338	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S878	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S879	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S880	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 123 (Ch 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S881	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S882	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S883	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S884	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 123 (Ch 52) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S878 - S879 - S880 - S881 - S882 - S883 - S884 - S885	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P338		002ER057831-1 n°338 - 1	P338 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 121 (Ch 50)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P339	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°339 - 1	P339	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S886	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002ER057831-1 n°339 - 1	P339	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S887	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002ER057831-1 n°339 - 1	P339	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 122 (Ch 51)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S888	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002ER057831-1 n°339 - 1	P339	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S889	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002ER057831-1 n°339 - 1	P339	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S890	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002ER057831-1 n°339 - 1	P339	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 125 (Ch 54)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S891	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002ER057831-1 n°339 - 1	P339	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S892	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002ER057831-1 n°339 - 1	P339	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S893	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002ER057831-1 n°339 - 1	P339	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 119 (Ch 47) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 123 (Ch 52) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S886 - S887 - S888 - S889 - S890 - S891 - S892 - S893	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P339		002ER057831-1 n°339 - 1	P339	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P340	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°340 - 1	P340	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340		002ER057831-1 n°340 - 1	P340	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S894	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340		002ER057831-1 n°340 - 1	P340	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S895	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340		002ER057831-1 n°340 - 1	P340	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S896	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340		002ER057831-1 n°340 - 1	P340	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P340 - S894 - S895 - S896	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P340		002ER057831-1 n°340 - 1	P340	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P341	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S897	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S898	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P341 - S897 - S898 - S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P341	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S897	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S898	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P341 - S897 - S898 - S899	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P341		002ER057831-1 n°341 - 1	P341 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P342	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 120 (Ch 49)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P342 - S900 - S901 - S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P342	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P342 - S900 - S901 - S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P342	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S900	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S901	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50) - Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P342 - S900 - S901 - S902	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P342		002ER057831-1 n°342 - 1	P342 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P343	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 122 (Ch 51)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S904	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903 - S904 - S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P343	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 122 (Ch 51)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S904	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903 - S904 - S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P343	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 120 (Ch 49)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S904	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S903 - S904 - S905	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P343		002ER057831-1 n°343 - 1	P343 Phase 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P344	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°344 - 1	P344 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S906	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER057831-1 n°344 - 1	P344 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 120 (Ch 49)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER057831-1 n°344 - 1	P344 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER057831-1 n°344 - 1	P344 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S906 - S907 - S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER057831-1 n°344 - 1	P344 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P344	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°344 - 1	P344 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S906	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER057831-1 n°344 - 1	P344 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 120 (Ch 49)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S907	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER057831-1 n°344 - 1	P344 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER057831-1 n°344 - 1	P344 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S906 - S907 - S908	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P344		002ER057831-1 n°344 - 1	P344 Phase 2	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P345	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°345 - 1	P345	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 119 (Ch 47)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S909	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002ER057831-1 n°345 - 1	P345	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S910	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002ER057831-1 n°345 - 1	P345	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002ER057831-1 n°345 - 1	P345	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 122 (Ch 51)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S909 - S910 - S911	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P345		002ER057831-1 n°345 - 1	P345	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P346	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°346 - 1	P346	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S912	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346		002ER057831-1 n°346 - 1	P346	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S913	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346		002ER057831-1 n°346 - 1	P346	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S912 - S913	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P346		002ER057831-1 n°346 - 1	P346	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P347	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°347 - 1	P347	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P347		002ER057831-1 n°347 - 1	P347	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S914	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P347		002ER057831-1 n°347 - 1	P347	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S915	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P347		002ER057831-1 n°347 - 1	P347	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P347		002ER057831-1 n°347 - 1	P347	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50) - Vol 119 (Ch 47) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 122 (Ch 51)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P347 - S914 - S915 - S916	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P347		002ER057831-1 n°347 - 1	P347	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P348	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°348 - 1	P348 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S917	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002ER057831-1 n°348 - 1	P348 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002ER057831-1 n°348 - 1	P348 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002ER057831-1 n°348 - 1	P348 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S917 - S918 - S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002ER057831-1 n°348 - 1	P348 Phase 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 121 (Ch 50)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P348	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°348 - 1	P348 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 122 (Ch 51)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S917	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002ER057831-1 n°348 - 1	P348 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 120 (Ch 49)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S918	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002ER057831-1 n°348 - 1	P348 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002ER057831-1 n°348 - 1	P348 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 122 (Ch 51) - Vol 120 (Ch 49) - Vol 119 (Ch 47)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S917 - S918 - S919	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P348		002ER05 7831-1 n °348 - 1	P348 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P349	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °349 - 1	P349 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S920	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002ER05 7831-1 n °349 - 1	P349 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002ER05 7831-1 n °349 - 1	P349 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 104 (Ch 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002ER05 7831-1 n °349 - 1	P349 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002ER05 7831-1 n °349 - 1	P349 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S920 - S921 - S922 - S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002ER05 7831-1 n °349 - 1	P349 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P349	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °349 - 1	P349 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S920	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002ER057831-1 n°349 - 1	P349 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S921	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002ER057831-1 n°349 - 1	P349 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 104 (Ch 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S922	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002ER057831-1 n°349 - 1	P349 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002ER057831-1 n°349 - 1	P349 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S920 - S921 - S922 - S923	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P349		002ER057831-1 n°349 - 1	P349 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P350	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°350 - 1	P350	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S924	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P350		002ER057831-1 n°350 - 1	P350	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 104 (Ch 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S925	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P350		002ER057831-1 n°350 - 1	P350	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S926	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P350		002ER057831-1 n°350 - 1	P350	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P350		002ER057831-1 n°350 - 1	P350	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S924 - S925 - S926 - S927	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P350		002ER057831-1 n°350 - 1	P350	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P351	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°351 - 1	P351	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351		002ER057831-1 n°351 - 1	P351	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 106 (Ch 33)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S928	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351		002ER057831-1 n°351 - 1	P351	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S929	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351		002ER057831-1 n°351 - 1	P351	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 104 (Ch 31)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S930	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351		002ER057831-1 n°351 - 1	P351	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S931	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351		002ER057831-1 n°351 - 1	P351	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 105 (Ch 32) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P351 - S928 - S929 - S930 - S931	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P351		002ER05 7831-1 n °351 - 1	P351	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P352	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °352 - 1	P352 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER05 7831-1 n °352 - 1	P352 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S932	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER05 7831-1 n °352 - 1	P352 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S933	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER05 7831-1 n °352 - 1	P352 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 104 (Ch 31)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S934	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER057831-1 n°352 - 1	P352 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER057831-1 n°352 - 1	P352 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P352 - S932 - S933 - S934 - S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER057831-1 n°352 - 1	P352 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P352	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°352 - 1	P352 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER057831-1 n°352 - 1	P352 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S932	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER057831-1 n°352 - 1	P352 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S933	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER057831-1 n°352 - 1	P352 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 104 (Ch 31)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S934	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER057831-1 n°352 - 1	P352 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER057831-1 n°352 - 1	P352 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P352 - S932 - S933 - S934 - S935	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P352		002ER057831-1 n°352 - 1	P352 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P353	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 136 (Sdb commune 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S936	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 106 (Ch 33)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S937	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 104 (Ch 31)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 136 (Sdb commune 2) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S570 - S936 - S937 - S938 - S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P353	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 136 (Sdb commune 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S570	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S936	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S937	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 104 (Ch 31)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S938	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 136 (Sdb commune 2) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S570 - S936 - S937 - S938 - S939	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P353		002ER057831-1 n°353 - 1	P353 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P354	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 135 (Cage escalier 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S940	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S941	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 104 (Ch 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 135 (Cage escalier 5) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S580 - S940 - S941 - S942 - S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P354	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 135 (Cage escalier 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S580	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S940	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S941	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 104 (Ch 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S942	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 135 (Cage escalier 5) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S580 - S940 - S941 - S942 - S943	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P354		002ER057831-1 n°354 - 1	P354 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P355	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°355 - 1	P355	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 135 (Cage escalier 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S581	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002ER057831-1 n°355 - 1	P355	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 103 (Ch 30)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S944	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002ER057831-1 n°355 - 1	P355	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 104 (Ch 31)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S945	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002ER057831-1 n°355 - 1	P355	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S946	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002ER057831-1 n°355 - 1	P355	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S947	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002ER057831-1 n°355 - 1	P355	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 135 (Cage escalier 5) - Vol 103 (Ch 30) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S581 - S944 - S945 - S946 - S947	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P355		002ER057831-1 n°355 - 1	P355	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P356	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°356 - 1	P356	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P356		002ER057831-1 n°356 - 1	P356	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 136 (Sdb commune 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S569	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P356		002ER057831-1 n°356 - 1	P356	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S948	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P356		002ER057831-1 n°356 - 1	P356	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S949	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P356		002ER057831-1 n°356 - 1	P356	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 104 (Ch 31)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S950	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P356		002ER057831-1 n°356 - 1	P356	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S951	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P356		002ER057831-1 n°356 - 1	P356	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32) - Vol 136 (Sdb commune 2) - Vol 107 (Ch 34) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P356 - S569 - S948 - S949 - S950 - S951	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P356		002ER057831-1 n°356 - 1	P356	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P357	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 136 (Sdb commune 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 104 (Ch 31)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S952	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S953	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 106 (Ch 33)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S954	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 107 (Ch 34)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S955	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32) - Vol 136 (Sdb commune 2) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 107 (Ch 34)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P357 - S568 - S952 - S953 - S954 - S955	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P357	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 136 (Sdb commune 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S568	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 104 (Ch 31)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S952	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 103 (Ch 30)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S953	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 106 (Ch 33)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S954	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S955	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 105 (Ch 32) - Vol 136 (Sdb commune 2) - Vol 104 (Ch 31) - Vol 103 (Ch 30) - Vol 106 (Ch 33) - Vol 107 (Ch 34)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P357 - S568 - S952 - S953 - S954 - S955	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P357		002ER057831-1 n°357 - 1	P357 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 136 (Sdb commune 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P358	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°358 - 1	P358 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 136 (Sdb commune 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P358	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°358 - 1	P358 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 136 (Sdb commune 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P359	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°359 - 1	P359	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P360	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°360 - 1	P360 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 132 (Dégagement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P360	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°360 - 1	P360 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P361	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°361 - 1	P361	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P362	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°362 - 1	P362	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P363	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°363 - 1	P363	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P364	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°364 - 1	P364	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P364		002ER057831-1 n°364 - 1	P364	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 137 (Bureau)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S577	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P364		002ER057831-1 n°364 - 1	P364	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 133 (Rangement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S578	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P364		002ER057831-1 n°364 - 1	P364	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P364		002ER057831-1 n°364 - 1	P364	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 137 (Bureau)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P364		002ER057831-1 n°364 - 1	P364	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7) - Vol 137 (Bureau) - Vol 133 (Rangement 6) - Vol 134 (Laboratoire)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P364 - S577 - S578 - S579	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P364		002ER057831-1 n°364 - 1	P364	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P365	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°365 - 1	P365 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002ER057831-1 n°365 - 1	P365 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 134 (Laboratoire)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002ER05 7831-1 n °365 - 1	P365 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 133 (Rangement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002ER05 7831-1 n °365 - 1	P365 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 137 (Bureau)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002ER05 7831-1 n °365 - 1	P365 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7) - Vol 134 (Laboratoire) - Vol 133 (Rangement 6) - Vol 137 (Bureau)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P365 - S574 - S575 - S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002ER05 7831-1 n °365 - 1	P365 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P365	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °365 - 1	P365 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002ER05 7831-1 n °365 - 1	P365 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 134 (Laboratoire)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S574	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002ER05 7831-1 n °365 - 1	P365 Phase 2	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 133 (Rangement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S575	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002ER05 7831-1 n °365 - 1	P365 Phase 2	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 137 (Bureau)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002ER05 7831-1 n °365 - 1	P365 Phase 2	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7) - Vol 134 (Laboratoire) - Vol 133 (Rangement 6) - Vol 137 (Bureau)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P365 - S574 - S575 - S576	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P365		002ER05 7831-1 n °365 - 1	P365 Phase 2	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P366	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °366 - 1	P366 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002ER05 7831-1 n °366 - 1	P366 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 133 (Rangement 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002ER057831-1 n°366 - 1	P366 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 137 (Bureau)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002ER057831-1 n°366 - 1	P366 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire) - Vol 133 (Rangement 6) - Vol 137 (Bureau)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S571 - S572 - S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002ER057831-1 n°366 - 1	P366 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 132 (Dégagement 7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P366	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°366 - 1	P366 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S571	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002ER057831-1 n°366 - 1	P366 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 133 (Rangement 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S572	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002ER057831-1 n°366 - 1	P366 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 137 (Bureau)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002ER057831-1 n°366 - 1	P366 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire) - Vol 133 (Rangement 6) - Vol 137 (Bureau)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S571 - S572 - S573	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P366		002ER057831-1 n°366 - 1	P366 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P367	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°367 - 1	P367 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002ER057831-1 n°367 - 1	P367 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 137 (Bureau)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002ER057831-1 n°367 - 1	P367 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire) - Vol 137 (Bureau)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P367 - S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002ER057831-1 n°367 - 1	P367 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P367	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°367 - 1	P367 Phase 2	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002ER057831-1 n°367 - 1	P367 Phase 2	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 137 (Bureau)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002ER057831-1 n°367 - 1	P367 Phase 2	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 134 (Laboratoire) - Vol 137 (Bureau)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P367 - S583	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P367		002ER057831-1 n°367 - 1	P367 Phase 2	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 134 (Laboratoire)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P368	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °368 - 1	P368	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 137 (Bureau)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S582	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P368		002ER05 7831-1 n °368 - 1	P368	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 135 (Cage escalier 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P369	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °369 - 1	P369	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 135 (Cage escalier 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P370	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °370 - 1	P370 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 135 (Cage escalier 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P370		002ER057831-1 n°370 - 1	P370 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 135 (Cage escalier 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P370	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°370 - 1	P370 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 135 (Cage escalier 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P370		002ER057831-1 n°370 - 1	P370 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 135 (Cage escalier 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P371	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°371 - 1	P371	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P372	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°372 - 1	P372 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002ER057831-1 n°372 - 1	P372 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002ER057831-1 n°372 - 1	P372 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002ER057831-1 n°372 - 1	P372 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 101 (Ch 28) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 128 (Ch 57)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S627 - S628 - S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002ER057831-1 n°372 - 1	P372 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P372	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°372 - 1	P372 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S627	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002ER057831-1 n°372 - 1	P372 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S628	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002ER057831-1 n°372 - 1	P372 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002ER057831-1 n°372 - 1	P372 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 128 (Ch 57)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S627 - S628 - S629	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P372		002ER057831-1 n°372 - 1	P372 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P373	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°373 - 1	P373	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 128 (Ch 57)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S630	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373		002ER057831-1 n°373 - 1	P373	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S631	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373		002ER057831-1 n°373 - 1	P373	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373		002ER057831-1 n°373 - 1	P373	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 101 (Ch 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S630 - S631 - S632	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P373		002ER057831-1 n°373 - 1	P373	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P374	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°374 - 1	P374	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S633	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374		002ER057831-1 n°374 - 1	P374	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 101 (Ch 28)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S634	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374		002ER057831-1 n°374 - 1	P374	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S635	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374		002ER057831-1 n°374 - 1	P374	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S636	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374		002ER057831-1 n°374 - 1	P374	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S637	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374		002ER057831-1 n°374 - 1	P374	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 141 (Sdb commune 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S638	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374		002ER057831-1 n°374 - 1	P374	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 129 (Ch 58)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S639	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374		002ER057831-1 n°374 - 1	P374	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374		002ER057831-1 n°374 - 1	P374	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 141 (Sdb commune 3) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 128 (Ch 57)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S633 - S634 - S635 - S636 - S637 - S638 - S639 - S640	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P374		002ER057831-1 n°374 - 1	P374	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P375	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°375 - 1	P375	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S641	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P375		002ER057831-1 n°375 - 1	P375	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S642	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P375		002ER057831-1 n°375 - 1	P375	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S643	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P375		002ER057831-1 n°375 - 1	P375	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S644	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P375		002ER057831-1 n°375 - 1	P375	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S645	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P375		002ER057831-1 n°375 - 1	P375	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S646	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P375		002ER057831-1 n°375 - 1	P375	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P375		002ER057831-1 n°375 - 1	P375	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P375		002ER057831-1 n°375 - 1	P375	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 128 (Ch 57)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S641 - S642 - S643 - S644 - S645 - S646 - P375 - S647	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P375		002ER05 7831-1 n °375 - 1	P375	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P376	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P376		002ER05 7831-1 n °376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S767	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P376		002ER05 7831-1 n °376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P376		002ER05 7831-1 n °376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S768	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P376		002ER05 7831-1 n °376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 101 (Ch 28)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S769	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P376		002ER057831-1 n°376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S770	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P376		002ER057831-1 n°376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S771	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P376		002ER057831-1 n°376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S772	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P376		002ER057831-1 n°376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P376		002ER057831-1 n°376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 128 (Ch 57)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P376 - S767 - S768 - S769 - S770 - S771 - S772 - S773	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P376		002ER057831-1 n°376 - 1	P376	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P377	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P377 - S763 - S764 - S765 - S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P377	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S763	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S764	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S765	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P377 - S763 - S764 - S765 - S766	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P377		002ER057831-1 n°377 - 1	P377 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P378	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 98 (Ch 25)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S759	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 128 (Ch 57)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S756 - S757 - S758 - S759 - S760 - S761 - S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 99 (Ch 26)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P378	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S756	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S757	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S758	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S759	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S760	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S761	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 128 (Ch 57)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 128 (Ch 57)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S756 - S757 - S758 - S759 - S760 - S761 - S762	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P378		002ER057831-1 n°378 - 1	P378 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P379	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°379 - 1	P379	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S748	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P379		002ER057831-1 n°379 - 1	P379	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S749	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P379		002ER057831-1 n°379 - 1	P379	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S750	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P379		002ER057831-1 n°379 - 1	P379	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S751	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P379		002ER057831-1 n°379 - 1	P379	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 100 (Ch 27)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S752	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P379		002ER057831-1 n°379 - 1	P379	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S753	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P379		002ER057831-1 n°379 - 1	P379	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S754	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P379		002ER057831-1 n°379 - 1	P379	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 141 (Sdb commune 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P379		002ER057831-1 n°379 - 1	P379	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 141 (Sdb commune 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S748 - S749 - S750 - S751 - S752 - S753 - S754 - S755	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P379		002ER057831-1 n°379 - 1	P379	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P380	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S735	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER057831-1 n°380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S736	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER057831-1 n°380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S737	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER057831-1 n°380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S738	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER057831-1 n°380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 141 (Sdb commune 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S739	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER057831-1 n°380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 130 (Ch 60)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S740	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER057831-1 n°380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S741	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER057831-1 n°380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S742	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER057831-1 n°380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER057831-1 n°380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 102 (Ch 29) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 141 (Sdb commune 3) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 128 (Ch 57) - Vol 142 (Rangement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S735 - S736 - S737 - S738 - S739 - S740 - S741 - S742 - S743	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P380		002ER05 7831-1 n °380 - 1	P380	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P381	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER05 7831-1 n °381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S727	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER05 7831-1 n °381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S728	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER05 7831-1 n °381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S729	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER05 7831-1 n °381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S730	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER057831-1 n°381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S731	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER057831-1 n°381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S732	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER057831-1 n°381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S733	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER057831-1 n°381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER057831-1 n°381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 128 (Ch 57) - Vol 142 (Rangement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P381 - S727 - S728 - S729 - S730 - S731 - S732 - S733 - S734	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P381		002ER057831-1 n°381 - 1	P381	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P382	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S723 - S724 - S725 - S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P382	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S723	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S724	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S725	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S723 - S724 - S725 - S726	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P382		002ER057831-1 n°382 - 1	P382 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P383	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 99 (Ch 26)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S610	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S611	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S612	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S613	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S614	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 98 (Ch 25)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S719	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S720	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S721	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 128 (Ch 57) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 130 (Ch 60) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P383 - S610 - S611 - S612 - S613 - S614 - S719 - S720 - S721 - S722	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P383		002ER057831-1 n°383 - 1	P383	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 129 (Ch 58)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P384	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S716	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S717	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S716 - S717 - S718 - S744 - S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P384	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S716	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 100 (Ch 27)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S717	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S718	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S744	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S716 - S717 - S718 - S744 - S745	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P384		002ER057831-1 n°384 - 1	P384 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 129 (Ch 58)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P385	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°385 - 1	P385	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 98 (Ch 25)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S713	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002ER057831-1 n°385 - 1	P385	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S714	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002ER057831-1 n°385 - 1	P385	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S715	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002ER057831-1 n°385 - 1	P385	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S746	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002ER057831-1 n°385 - 1	P385	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002ER057831-1 n°385 - 1	P385	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 102 (Ch 29) - Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S713 - S714 - S715 - S746 - S747	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P385		002ER057831-1 n°385 - 1	P385	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P386	Réalisation d'un prélèvement	Bleu / Dalles et colle noire positives	002ER057831-1 n°386 - 1	P386 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S609 (P386)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P386	Bleu / Dalles et colle noire positives	002ER057831-1 n°386 - 1	P386 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P386	Réalisation d'un prélèvement	Bleu / Dalles et colle noire positives	002ER057831-1 n°386 - 1	P386 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	Positif	Présence sur analyse	
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S609 (P386)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P386	Bleu / Dalles et colle noire positives	002ER057831-1 n°386 - 1	P386 Phase 2	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	Positif	Présence sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P387	Réalisation d'un prélèvement	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 143 (Rangement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P387 - S606 - S607 - S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P387	Réalisation d'un prélèvement	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S606	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 143 (Rangement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S607	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P387 - S606 - S607 - S608	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P387	Bleu foncé	002ER057831-1 n°387 - 1	P387 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P388	Réalisation d'un prélèvement	Bleu clair / Dalles négatives - Colle noire positive	002ER057831-1 n°388 - 1	P388 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P388	Bleu clair / Dalles négatives - Colle noire positive	002ER057831-1 n°388 - 1	P388 Phase 1	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P388	Réalisation d'un prélèvement	Bleu clair / Dalles négatives - Colle noire positive	002ER057831-1 n°388 - 1	P388 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P388	Bleu clair / Dalles négatives - Colle noire positive	002ER057831-1 n°388 - 1	P388 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Positif	Présence sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P389	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage négatif - Colle noire positive	002ER057831-1 n°389 - 1	P389 Phase 1	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 143 (Rangement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S603 (P389)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P389	Ragréage négatif - Colle noire positive	002ER057831-1 n°389 - 1	P389 Phase 1	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S604 (P389)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P389	Ragréage négatif - Colle noire positive	002ER057831-1 n°389 - 1	P389 Phase 1	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S605 (P389)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P389	Ragréage négatif - Colle noire positive	002ER057831-1 n°389 - 1	P389 Phase 1	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P389	Réalisation d'un prélèvement	Ragréage négatif - Colle noire positive	002ER057831-1 n°389 - 1	P389 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 143 (Rangement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S603 (P389)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P389	Ragréage négatif - Colle noire positive	002ER057831-1 n°389 - 1	P389 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S604 (P389)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P389	Ragréage négatif - Colle noire positive	002ER057831-1 n°389 - 1	P389 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S605 (P389)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P389	Ragréage négatif - Colle noire positive	002ER057831-1 n°389 - 1	P389 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P390	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°390 - 1	P390	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 144 (Rangement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S600	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P390		002ER057831-1 n°390 - 1	P390	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 143 (Rangement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S601	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P390		002ER057831-1 n°390 - 1	P390	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S602	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P390		002ER057831-1 n°390 - 1	P390	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 140 (Gaine technique 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P390		002ER057831-1 n°390 - 1	P390	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 144 (Rangement 9) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 140 (Gaine technique 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S600 - S601 - S602 - S620	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P390		002ER057831-1 n°390 - 1	P390	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P391	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°391 - 1	P391	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P391	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P391		002ER057831-1 n°391 - 1	P391	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P392	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°392 - 1	P392	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P393	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°393 - 1	P393	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P393		002ER057831-1 n°393 - 1	P393	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 142 (Rangement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S597	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P393		002ER057831-1 n°393 - 1	P393	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 143 (Rangement 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S598	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P393		002ER057831-1 n°393 - 1	P393	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 144 (Rangement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S599	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P393		002ER057831-1 n°393 - 1	P393	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 138 (Dégagement 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S617	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P393		002ER057831-1 n°393 - 1	P393	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 140 (Gaine technique 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P393		002ER057831-1 n°393 - 1	P393	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 138 (Dégagement 8) - Vol 140 (Gaine technique 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P393 - S597 - S598 - S599 - S617 - S621	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P393		002ER057831-1 n°393 - 1	P393	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P394	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°394 - 1	P394	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P394		002ER057831-1 n°394 - 1	P394	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 144 (Rangement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S594	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P394		002ER057831-1 n°394 - 1	P394	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 143 (Rangement 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S595	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P394		002ER057831-1 n°394 - 1	P394	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S596	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P394		002ER057831-1 n°394 - 1	P394	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 138 (Dégagement 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S618	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P394		002ER057831-1 n°394 - 1	P394	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 140 (Gaine technique 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P394		002ER057831-1 n°394 - 1	P394	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 138 (Dégagement 8) - Vol 140 (Gaine technique 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P394 - S594 - S595 - S596 - S618 - S622	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P394		002ER057831-1 n°394 - 1	P394	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P395	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°395 - 1	P395 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P395		002ER057831-1 n°395 - 1	P395 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 131 (Dégagement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P395	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °395 - 1	P395 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P395		002ER05 7831-1 n °395 - 1	P395 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P396	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °396 - 1	P396 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 141 (Sdb commune 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002ER05 7831-1 n °396 - 1	P396 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 144 (Rangement 9)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002ER05 7831-1 n °396 - 1	P396 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 143 (Rangement 8)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002ER05 7831-1 n °396 - 1	P396 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002ER05 7831-1 n °396 - 1	P396 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 141 (Sdb commune 3) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 142 (Rangement 7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S586 - S591 - S592 - S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002ER057831-1 n°396 - 1	P396 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P396	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°396 - 1	P396 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 141 (Sdb commune 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S586	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002ER057831-1 n°396 - 1	P396 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 144 (Rangement 9)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S591	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002ER057831-1 n°396 - 1	P396 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 143 (Rangement 8)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S592	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002ER057831-1 n°396 - 1	P396 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 142 (Rangement 7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002ER057831-1 n°396 - 1	P396 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 141 (Sdb commune 3) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 142 (Rangement 7)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S586 - S591 - S592 - S593	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P396		002ER057831-1 n°396 - 1	P396 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 131 (Dégagement 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P397	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°397 - 1	P397	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 141 (Sdb commune 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S587	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P397		002ER057831-1 n°397 - 1	P397	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 142 (Rangement 7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S588	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P397		002ER057831-1 n°397 - 1	P397	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 143 (Rangement 8)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S589	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P397		002ER057831-1 n°397 - 1	P397	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 144 (Rangement 9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S590	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P397		002ER057831-1 n°397 - 1	P397	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 138 (Dégagement 8)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S616	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P397		002ER057831-1 n°397 - 1	P397	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 140 (Gaine technique 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P397		002ER057831-1 n°397 - 1	P397	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 141 (Sdb commune 3) - Vol 142 (Rangement 7) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 138 (Dégagement 8) - Vol 140 (Gaine technique 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S587 - S588 - S589 - S590 - S616 - S619	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P397		002ER057831-1 n°397 - 1	P397	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 141 (Sdb commune 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P398	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°398 - 1	P398	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S707	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P398		002ER057831-1 n°398 - 1	P398	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S708	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P398		002ER057831-1 n°398 - 1	P398	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P398		002ER057831-1 n°398 - 1	P398	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36) - Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S707 - S708 - S712	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P398		002ER057831-1 n°398 - 1	P398	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 141 (Sdb commune 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P399	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°399 - 1	P399	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S709	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P399		002ER057831-1 n°399 - 1	P399	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 109 (Ch 36)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S710	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P399		002ER057831-1 n°399 - 1	P399	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P399		002ER057831-1 n°399 - 1	P399	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36) - Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S709 - S710 - S711	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P399		002ER057831-1 n°399 - 1	P399	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P400	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°400 - 1	P400 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P400		002ER057831-1 n°400 - 1	P400 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P400		002ER057831-1 n°400 - 1	P400 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36) - Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S701 - S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P400		002ER057831-1 n°400 - 1	P400 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P400	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°400 - 1	P400 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 109 (Ch 36)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S701	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P400		002ER057831-1 n°400 - 1	P400 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P400		002ER057831-1 n°400 - 1	P400 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36) - Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S701 - S702	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P400		002ER057831-1 n°400 - 1	P400 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P401	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°401 - 1	P401	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S703	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P401		002ER057831-1 n°401 - 1	P401	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S704	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P401		002ER057831-1 n°401 - 1	P401	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36) - Vol 107 (Ch 34)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S703 - S704	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P401		002ER057831-1 n°401 - 1	P401	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 108 (Ch 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P402	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°402 - 1	P402	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002ER057831-1 n°402 - 1	P402	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002ER057831-1 n°402 - 1	P402	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P402 - S705	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P402		002ER057831-1 n°402 - 1	P402	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P403	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°403 - 1	P403	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P403		002ER057831-1 n°403 - 1	P403	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 109 (Ch 36)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S706	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P403		002ER057831-1 n°403 - 1	P403	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P403 - S706	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P403		002ER057831-1 n°403 - 1	P403	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P404	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°404 - 1	P404 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER057831-1 n°404 - 1	P404 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P404	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°404 - 1	P404 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 109 (Ch 36)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S698	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P404		002ER057831-1 n°404 - 1	P404 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P405	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°405 - 1	P405	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER057831-1 n°405 - 1	P405	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER057831-1 n°405 - 1	P405	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P405 - S700	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P405		002ER057831-1 n°405 - 1	P405	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P406	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°406 - 1	P406 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER057831-1 n°406 - 1	P406 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER057831-1 n°406 - 1	P406 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P406 - S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER05 7831-1 n °406 - 1	P406 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P406	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °406 - 1	P406 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER05 7831-1 n °406 - 1	P406 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 109 (Ch 36)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER05 7831-1 n °406 - 1	P406 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 108 (Ch 35) - Vol 109 (Ch 36)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P406 - S699	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P406		002ER05 7831-1 n °406 - 1	P406 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 140 (Gaine technique 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P407	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °407 - 1	P407	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 139 (Cage escalier 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P408	Réalisation d'un prélèvement	Colle noire positive	002ER05 7831-1 n °408 - 1	P408 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 138 (Dégagement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S623 (P408)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P408	Colle noire positive	002ER05 7831-1 n °408 - 1	P408 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 139 (Cage escalier 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P408	Réalisation d'un prélèvement	Colle noire positive	002ER05 7831-1 n °408 - 1	P408 Phase 2	Matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 138 (Dégagement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S623 (P408)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P408	Colle noire positive	002ER057831-1 n°408 - 1	P408 Phase 2	Matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 139 (Cage escalier 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P408	Réalisation d'un prélèvement	Colle noire positive	002ER057831-1 n°408 - 1	P408 Phase 3	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (noir)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 138 (Dégagement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S623 (P408)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P408	Colle noire positive	002ER057831-1 n°408 - 1	P408 Phase 3	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (noir)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 139 (Cage escalier 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P409	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°409 - 1	P409	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 138 (Dégagement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S624	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P409		002ER057831-1 n°409 - 1	P409	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 139 (Cage escalier 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P410	Réalisation d'un prélèvement	Colle noire positive	002ER057831-1 n°410 - 1	P410	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (noir)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 138 (Dégagement 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S625 (P410)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P410	Colle noire positive	002ER057831-1 n°410 - 1	P410	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (noir)	Positif	Présence sur analyse	Bon état


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 139 (Cage escalier 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P411	Réalisation d'un prélèvement	Mur extérieur	002ER057831-1 n°411 - 1	P411	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 139 (Cage escalier 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P412	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°412 - 1	P412	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 139 (Cage escalier 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P412		002ER057831-1 n°412 - 1	P412	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 139 (Cage escalier 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P413	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°413 - 1	P413	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 139 (Cage escalier 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P414	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°414 - 1	P414 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 138 (Dégagement 8)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P414		002ER057831-1 n°414 - 1	P414 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 139 (Cage escalier 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P414	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°414 - 1	P414 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 138 (Dégagement 8)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S626	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P414		002ER057831-1 n°414 - 1	P414 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 139 (Cage escalier 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P415	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°415 - 1	P415	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 139 (Cage escalier 6)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P416	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°416 - 1	P416	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (marron)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 140 (Gaine technique 2)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P417	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°417 - 1	P417	Matériau semi-dur de type mastic (blanc) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P418	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°418 - 1	P418	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 125 (Ch 54)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S656	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P418		002ER057831-1 n°418 - 1	P418	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S657	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P418		002ER057831-1 n°418 - 1	P418	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S658	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P418		002ER057831-1 n°418 - 1	P418	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S656 - S657 - S658	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P418		002ER057831-1 n°418 - 1	P418	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P419	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°419 - 1	P419	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P419		002ER057831-1 n°419 - 1	P419	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S694	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P419		002ER057831-1 n°419 - 1	P419	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S695	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P419		002ER057831-1 n°419 - 1	P419	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S696	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P419		002ER057831-1 n°419 - 1	P419	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S697	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P419		002ER057831-1 n°419 - 1	P419	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P419 - S694 - S695 - S696 - S697	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P419		002ER057831-1 n°419 - 1	P419	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P420	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°420 - 1	P420 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER057831-1 n°420 - 1	P420 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER057831-1 n°420 - 1	P420 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER057831-1 n°420 - 1	P420 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER057831-1 n°420 - 1	P420 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER057831-1 n°420 - 1	P420 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P420 - S690 - S691 - S692 - S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER05 7831-1 n °420 - 1	P420 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P420	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °420 - 1	P420 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER05 7831-1 n °420 - 1	P420 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S690	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER05 7831-1 n °420 - 1	P420 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S691	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER05 7831-1 n °420 - 1	P420 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S692	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER05 7831-1 n °420 - 1	P420 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER05 7831-1 n °420 - 1	P420 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P420 - S690 - S691 - S692 - S693	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P420		002ER05 7831-1 n °420 - 1	P420 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 126 (Ch 55)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P421	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°421 - 1	P421 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER057831-1 n°421 - 1	P421 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER057831-1 n°421 - 1	P421 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER057831-1 n°421 - 1	P421 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER057831-1 n°421 - 1	P421 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S686 - S687 - S688 - S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER05 7831-1 n °421 - 1	P421 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P421	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °421 - 1	P421 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S686	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER05 7831-1 n °421 - 1	P421 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S687	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER05 7831-1 n °421 - 1	P421 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S688	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER05 7831-1 n °421 - 1	P421 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER05 7831-1 n °421 - 1	P421 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S686 - S687 - S688 - S689	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P421		002ER05 7831-1 n °421 - 1	P421 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 126 (Ch 55)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P422	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S682 - S683 - S684 - S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P422	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 127 (Ch 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S682	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S683	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S684	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S682 - S683 - S684 - S685	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P422		002ER057831-1 n°422 - 1	P422 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P423	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°423 - 1	P423	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S678	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P423		002ER057831-1 n°423 - 1	P423	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S679	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P423		002ER057831-1 n°423 - 1	P423	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 124 (Ch 53)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S680	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P423		002ER057831-1 n°423 - 1	P423	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P423		002ER057831-1 n°423 - 1	P423	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S678 - S679 - S680 - S681	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P423		002ER057831-1 n°423 - 1	P423	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P424	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°424 - 1	P424	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S675	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P424		002ER057831-1 n°424 - 1	P424	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 124 (Ch 53)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S676	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P424		002ER057831-1 n°424 - 1	P424	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P424		002ER057831-1 n°424 - 1	P424	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S675 - S676 - S677	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P424		002ER057831-1 n°424 - 1	P424	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P425	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°425 - 1	P425	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P425		002ER057831-1 n°425 - 1	P425	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S671	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P425		002ER057831-1 n°425 - 1	P425	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S672	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P425		002ER057831-1 n°425 - 1	P425	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S673	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P425		002ER057831-1 n°425 - 1	P425	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S674	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P425		002ER057831-1 n°425 - 1	P425	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P425 - S671 - S672 - S673 - S674	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P425		002ER057831-1 n°425 - 1	P425	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P426	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°426 - 1	P426 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER057831-1 n°426 - 1	P426 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S663	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER057831-1 n°426 - 1	P426 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S664	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER057831-1 n°426 - 1	P426 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S665	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER057831-1 n°426 - 1	P426 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER057831-1 n°426 - 1	P426 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P426 - S663 - S664 - S665 - S666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER05 7831-1 n °426 - 1	P426 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P426	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °426 - 1	P426 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER05 7831-1 n °426 - 1	P426 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 127 (Ch 56)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S663	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER05 7831-1 n °426 - 1	P426 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 125 (Ch 54)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S664	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER05 7831-1 n °426 - 1	P426 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 124 (Ch 53)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S665	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER05 7831-1 n °426 - 1	P426 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER05 7831-1 n °426 - 1	P426 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 126 (Ch 55) - Vol 127 (Ch 56) - Vol 125 (Ch 54) - Vol 124 (Ch 53) - Vol 123 (Ch 52)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P426 - S663 - S664 - S665 - S666	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P426		002ER05 7831-1 n °426 - 1	P426 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 145 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P427	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°427 - 1	P427 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427		002ER057831-1 n°427 - 1	P427 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P427	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°427 - 1	P427 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P427		002ER057831-1 n°427 - 1	P427 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P428	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°428 - 1	P428	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P429	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°429 - 1	P429	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits ciment	P429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P429		002ER057831-1 n°429 - 1	P429	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 145 (Dégagement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P430	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °430 - 1	P430 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P430		002ER05 7831-1 n °430 - 1	P430 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 147 (Local 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P430		002ER05 7831-1 n °430 - 1	P430 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9) - Vol 147 (Local 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P430 - S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P430		002ER05 7831-1 n °430 - 1	P430 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P430	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °430 - 1	P430 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P430		002ER05 7831-1 n °430 - 1	P430 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 147 (Local 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P430		002ER05 7831-1 n °430 - 1	P430 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9) - Vol 147 (Local 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P430 - S649	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P430		002ER05 7831-1 n °430 - 1	P430 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 145 (Dégagement 9)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P431	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°431 - 1	P431 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P431	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°431 - 1	P431 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P432	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°432 - 1	P432	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P433	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°433 - 1	P433	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P433	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P433		002ER057831-1 n°433 - 1	P433	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 147 (Local 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S648	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P433		002ER057831-1 n°433 - 1	P433	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 145 (Dégagement 9) - Vol 147 (Local 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P433 - S648	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P433		002ER057831-1 n°433 - 1	P433	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 145 (Dégagement 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P434	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °434 - 1	P434	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 147 (Local 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P435	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °435 - 1	P435	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 147 (Local 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P436	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °436 - 1	P436	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 147 (Local 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P436	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P436		002ER05 7831-1 n °436 - 1	P436	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 147 (Local 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P437	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °437 - 1	P437	Matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 141 (Sdb commune 3)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	P445	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °445 - 1	P445	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S966	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445		002ER05 7831-1 n °445 - 1	P445	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 129 (Ch 58)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S967	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445		002ER057831-1 n°445 - 1	P445	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 128 (Ch 57)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S968	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445		002ER057831-1 n°445 - 1	P445	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 98 (Ch 25)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S969	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445		002ER057831-1 n°445 - 1	P445	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 99 (Ch 26)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S970	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445		002ER057831-1 n°445 - 1	P445	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 100 (Ch 27)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S971	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445		002ER057831-1 n°445 - 1	P445	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 101 (Ch 28)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S972	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445		002ER057831-1 n°445 - 1	P445	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 102 (Ch 29)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S973	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445		002ER057831-1 n°445 - 1	P445	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 130 (Ch 60) - Vol 129 (Ch 58) - Vol 128 (Ch 57) - Vol 98 (Ch 25) - Vol 99 (Ch 26) - Vol 100 (Ch 27) - Vol 101 (Ch 28) - Vol 102 (Ch 29)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S966 - S967 - S968 - S969 - S970 - S971 - S972 - S973	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P445		002ER057831-1 n°445 - 1	P445	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 145 (Dégagement 9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 145 (Dégagement 9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 119 (Ch 47)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 120 (Ch 49)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 121 (Ch 50)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 122 (Ch 51)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 123 (Ch 52)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 124 (Ch 53)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 125 (Ch 54)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 126 (Ch 55)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 127 (Ch 56)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 147 (Local 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 108 (Ch 35)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 109 (Ch 36)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	


R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 137 (Bureau)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 136 (Sdb commune 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 132 (Dégagement 7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 103 (Ch 30)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 104 (Ch 31)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 105 (Ch 32)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 106 (Ch 33)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 107 (Ch 34)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 133 (Rangement 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 134 (Laboratoire)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Béton brut	S977	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S977						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 107 (Ch 34)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Réalisation d'un sondage						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 106 (Ch 33)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 105 (Ch 32)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 104 (Ch 31)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 103 (Ch 30)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 132 (Dégagement 7)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 134 (Laboratoire)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 133 (Rangement 6)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 136 (Sdb commune 2)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 108 (Ch 35)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 109 (Ch 36)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 137 (Bureau)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 127 (Ch 56)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 126 (Ch 55)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 125 (Ch 54)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 124 (Ch 53)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 123 (Ch 52)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 122 (Ch 51)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	



R+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 121 (Ch 50)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 120 (Ch 49)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 119 (Ch 47)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 147 (Local 3)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 145 (Dégagement 9)	Façades	Menuiseries	Fenêtre PVC	S978	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S978						Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 78 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P267	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°267 - 1	P267	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 83 (Rangement 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S510	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		002ER057831-1 n°267 - 1	P267	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 80 (Rangement 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S511	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		002ER057831-1 n°267 - 1	P267	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S512	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		002ER057831-1 n°267 - 1	P267	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S520	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		002ER057831-1 n°267 - 1	P267	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 77 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S521	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		002ER057831-1 n°267 - 1	P267	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 97 (Pièce)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		002ER057831-1 n°267 - 1	P267	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 83 (Rangement 4) - Vol 80 (Rangement 3) - Vol 79 (Cage escalier 3) - Vol 76 (Vestiaire 1) - Vol 77 (Vestiaire 2) - Vol 97 (Pièce)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S510 - S511 - S512 - S520 - S521 - S564	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P267		002ER057831-1 n°267 - 1	P267	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P268	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°268 - 1	P268	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 83 (Rangement 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S514	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER057831-1 n°268 - 1	P268	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 80 (Rangement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S519	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER057831-1 n°268 - 1	P268	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER057831-1 n°268 - 1	P268	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 83 (Rangement 4) - Vol 80 (Rangement 3) - Vol 97 (Pièce)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S514 - S519 - S566	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P268		002ER057831-1 n°268 - 1	P268	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P269	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°269 - 1	P269	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 78 (Dégagement 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		002ER057831-1 n°269 - 1	P269	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 80 (Rangement 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S518	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		002ER057831-1 n°269 - 1	P269	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		002ER057831-1 n°269 - 1	P269	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4) - Vol 80 (Rangement 3) - Vol 97 (Pièce)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P269 - S518 - S567	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P269		002ER057831-1 n°269 - 1	P269	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P270	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°270 - 1	P270 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		002ER057831-1 n°270 - 1	P270 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 83 (Rangement 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		002ER057831-1 n°270 - 1	P270 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 81 (Salle d'activités)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S964	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		002ER057831-1 n°270 - 1	P270 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 78 (Dégagement 4) - Vol 83 (Rangement 4) - Vol 81 (Salle d'activités)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P270 - S513 - S964	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		002ER057831-1 n°270 - 1	P270 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P270	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°270 - 1	P270 Phase 2	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		002ER057831-1 n°270 - 1	P270 Phase 2	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 83 (Rangement 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S513	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		002ER057831-1 n°270 - 1	P270 Phase 2	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 81 (Salle d'activités)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S964	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		002ER057831-1 n°270 - 1	P270 Phase 2	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4) - Vol 83 (Rangement 4) - Vol 81 (Salle d'activités)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P270 - S513 - S964	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P270		002ER057831-1 n°270 - 1	P270 Phase 2	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P271	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°271 - 1	P271 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 83 (Rangement 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P271		002ER057831-1 n°271 - 1	P271 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P271	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°271 - 1	P271 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 83 (Rangement 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S515	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P271		002ER057831-1 n°271 - 1	P271 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Dégagement 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P272	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°272 - 1	P272	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 83 (Rangement 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S516	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P272		002ER057831-1 n°272 - 1	P272	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 80 (Rangement 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P272		002ER057831-1 n°272 - 1	P272	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 83 (Rangement 4) - Vol 80 (Rangement 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S516 - S517	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P272		002ER057831-1 n°272 - 1	P272	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 80 (Rangement 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P273	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°273 - 1	P273 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 80 (Rangement 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P273	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°273 - 1	P273 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°274 - 1	P274 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 79 (Cage escalier 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002ER057831-1 n°274 - 1	P274 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002ER057831-1 n°274 - 1	P274 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3) - Vol 97 (Pièce)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274 - S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002ER057831-1 n°274 - 1	P274 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°274 - 1	P274 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002ER057831-1 n°274 - 1	P274 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002ER057831-1 n°274 - 1	P274 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 79 (Cage escalier 3) - Vol 97 (Pièce)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P274 - S565	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P274		002ER057831-1 n°274 - 1	P274 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P275	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°275 - 1	P275	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P276	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°276 - 1	P276	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P276		002ER057831-1 n°276 - 1	P276	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 79 (Cage escalier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P277	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°277 - 1	P277 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P277	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°277 - 1	P277 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P278	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°278 - 1	P278	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P279	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°279 - 1	P279 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 79 (Cage escalier 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P279	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°279 - 1	P279 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P280	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°280 - 1	P280 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 77 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P280		002ER057831-1 n°280 - 1	P280 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P280	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°280 - 1	P280 Phase 2	Matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 77 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S522	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P280		002ER057831-1 n°280 - 1	P280 Phase 2	Matériau de type colle (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 76 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P281	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°281 - 1	P281 Phase 1	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002ER057831-1 n°281 - 1	P281 Phase 1	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 77 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002ER057831-1 n°281 - 1	P281 Phase 1	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1) - Vol 77 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P281 - S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002ER057831-1 n°281 - 1	P281 Phase 1	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P281	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°281 - 1	P281 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002ER057831-1 n°281 - 1	P281 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 77 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002ER057831-1 n°281 - 1	P281 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1) - Vol 77 (Vestiaire 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P281 - S523	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P281		002ER057831-1 n°281 - 1	P281 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P282	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°282 - 1	P282	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P282		002ER057831-1 n°282 - 1	P282	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 77 (Vestiaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P282		002ER057831-1 n°282 - 1	P282	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 76 (Vestiaire 1) - Vol 77 (Vestiaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P282 - S524	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P282		002ER05 7831-1 n °282 - 1	P282	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P283	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °283 - 1	P283	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P283		002ER05 7831-1 n °283 - 1	P283	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 77 (Vestiaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P283		002ER05 7831-1 n °283 - 1	P283	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1) - Vol 77 (Vestiaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P283 - S525	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P283		002ER05 7831-1 n °283 - 1	P283	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 76 (Vestiaire 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P284	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°284 - 1	P284	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 77 (Vestiaire 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S526	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P284		002ER057831-1 n°284 - 1	P284	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 76 (Vestiaire 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P285	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°285 - 1	P285	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 77 (Vestiaire 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S527	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P285		002ER057831-1 n°285 - 1	P285	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 85 (Laverie 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P286	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°286 - 1	P286	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 85 (Laverie 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P287	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°287 - 1	P287	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 85 (Laverie 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P287		002ER057831-1 n°287 - 1	P287	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 86 (Laverie 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P287		002ER057831-1 n°287 - 1	P287	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 85 (Laverie 1) - Vol 86 (Laverie 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P287 - S528	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P287		002ER057831-1 n°287 - 1	P287	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 85 (Laverie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P288	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°288 - 1	P288	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 85 (Laverie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P288	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002ER057831-1 n°288 - 1	P288	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 86 (Laverie 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S529	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002ER057831-1 n°288 - 1	P288	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 87 (Rangement 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S538	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002ER057831-1 n°288 - 1	P288	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 88 (Réserve 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002ER057831-1 n°288 - 1	P288	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 85 (Laverie 1) - Vol 86 (Laverie 2) - Vol 87 (Rangement 5) - Vol 88 (Réserve 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P288 - S529 - S538 - S539	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P288		002ER057831-1 n°288 - 1	P288	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Négatif	Négatif sur analyse	

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 85 (Laverie 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P289	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°289 - 1	P289	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 86 (Laverie 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S530	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER057831-1 n°289 - 1	P289	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER057831-1 n°289 - 1	P289	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 86 (Laverie 2) - Vol 92 (Dégagement 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S530 - S543	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P289		002ER057831-1 n°289 - 1	P289	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 85 (Laverie 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P290	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°290 - 1	P290 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 86 (Laverie 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002ER057831-1 n°290 - 1	P290 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 85 (Laverie 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P290	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°290 - 1	P290 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 86 (Laverie 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S531	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P290		002ER057831-1 n°290 - 1	P290 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 85 (Laverie 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P291	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°291 - 1	P291	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 86 (Laverie 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S532	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER057831-1 n°291 - 1	P291	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 88 (Réserve 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S533	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER057831-1 n°291 - 1	P291	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 87 (Rangement 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S534	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER057831-1 n°291 - 1	P291	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 89 (Atelier)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER057831-1 n°291 - 1	P291	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 86 (Laverie 2) - Vol 88 (Réserve 3) - Vol 87 (Rangement 5) - Vol 89 (Atelier)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S532 - S533 - S534 - S535	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P291		002ER057831-1 n°291 - 1	P291	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 85 (Laverie 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P292	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°292 - 1	P292	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 86 (Laverie 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P293	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°293 - 1	P293 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002ER057831-1 n°293 - 1	P293 Phase 1	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 86 (Laverie 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P293	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°293 - 1	P293 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S536	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P293		002ER057831-1 n°293 - 1	P293 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 86 (Laverie 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P294	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°294 - 1	P294	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 86 (Laverie 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002ER057831-1 n°294 - 1	P294	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 88 (Réserve 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S537	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002ER057831-1 n°294 - 1	P294	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 89 (Atelier)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S542	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002ER057831-1 n°294 - 1	P294	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 90 (Local ménage)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002ER057831-1 n°294 - 1	P294	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 86 (Laverie 2) - Vol 88 (Réserve 3) - Vol 89 (Atelier) - Vol 90 (Local ménage)	Revêtement nt de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P294 - S537 - S542 - S553	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P294		002ER05 7831-1 n °294 - 1	P294	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 88 (Réserve 3)	Revêtement nt de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P295	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °295 - 1	P295	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 87 (Rangement 5)	Revêtement nt de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	S540	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER05 7831-1 n °295 - 1	P295	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 89 (Atelier)	Revêtement nt de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER05 7831-1 n °295 - 1	P295	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 87 (Rangement 5) - Vol 89 (Atelier)	Revêtement nt de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	S540 - S541	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P295		002ER05 7831-1 n °295 - 1	P295	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Revêtement nt de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P296	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °296 - 1	P296	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4)	Revêtement nt de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S544	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER05 7831-1 n °296 - 1	P296	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires)	Revêtement nt de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S545	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER05 7831-1 n °296 - 1	P296	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 90 (Local ménage)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S546	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER057831-1 n°296 - 1	P296	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 93 (Local 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S547	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER057831-1 n°296 - 1	P296	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 96 (Cage escalier 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S560	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER057831-1 n°296 - 1	P296	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 94 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S958	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER057831-1 n°296 - 1	P296	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 91 (Sanitaires) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 93 (Local 2) - Vol 96 (Cage escalier 4) - Vol 94 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S544 - S545 - S546 - S547 - S560 - S958	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P296		002ER057831-1 n°296 - 1	P296	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P297	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°297 - 1	P297	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002ER057831-1 n°297 - 1	P297	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 93 (Local 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S548	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002ER057831-1 n°297 - 1	P297	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 90 (Local ménage)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S552	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002ER057831-1 n°297 - 1	P297	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 96 (Cage escalier 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S561	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002ER057831-1 n°297 - 1	P297	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S959	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002ER057831-1 n°297 - 1	P297	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 94 (Vestiaire 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S960	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002ER057831-1 n°297 - 1	P297	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5) - Vol 93 (Local 2) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 96 (Cage escalier 4) - Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 94 (Vestiaire 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P297 - S548 - S552 - S561 - S959 - S960	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P297		002ER057831-1 n°297 - 1	P297	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P298	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°298 - 1	P298	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 92 (Dégagement 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P298		002ER057831-1 n°298 - 1	P298	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P299	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°299 - 1	P299 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 93 (Local 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER057831-1 n°299 - 1	P299 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 89 (Atelier)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER057831-1 n°299 - 1	P299 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 93 (Local 2) - Vol 89 (Atelier)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S549 - S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER057831-1 n°299 - 1	P299 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P299	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°299 - 1	P299 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 93 (Local 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S549	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER057831-1 n°299 - 1	P299 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 89 (Atelier)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER057831-1 n°299 - 1	P299 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 93 (Local 2) - Vol 89 (Atelier)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S549 - S551	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P299		002ER05 7831-1 n °299 - 1	P299 Phase 2	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P300	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °300 - 1	P300 Phase 1	Matériau souple de type joint (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P300	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °300 - 1	P300 Phase 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 92 (Dégagement 5)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P301	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °301 - 1	P301	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 89 (Atelier)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S550	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P301		002ER05 7831-1 n °301 - 1	P301	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 81 (Salle d'activités)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S965	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P301		002ER05 7831-1 n °301 - 1	P301	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 89 (Atelier) - Vol 81 (Salle d'activités)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S550 - S965	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P301		002ER05 7831-1 n °301 - 1	P301	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 90 (Local ménage)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P302	Réalisation d'un prélèvement		002ER05 7831-1 n °302 - 1	P302	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 91 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P303	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°303 - 1	P303	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P303		002ER057831-1 n°303 - 1	P303	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S962	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P303		002ER057831-1 n°303 - 1	P303	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 94 (Vestiaire 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S963	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P303		002ER057831-1 n°303 - 1	P303	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires) - Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 94 (Vestiaire 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P303 - S962 - S963	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P303		002ER057831-1 n°303 - 1	P303	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P304	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°304 - 1	P304	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 91 (Sanitaires)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002ER057831-1 n°304 - 1	P304	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S558	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002ER057831-1 n°304 - 1	P304	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 90 (Local ménage)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S559	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002ER057831-1 n°304 - 1	P304	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 94 (Vestiaire 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S956	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002ER057831-1 n°304 - 1	P304	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires) - Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 94 (Vestiaire 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P304 - S558 - S559 - S956	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P304		002ER057831-1 n°304 - 1	P304	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P305	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°305 - 1	P305	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002ER057831-1 n°305 - 1	P305	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 90 (Local ménage)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S556	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002ER057831-1 n°305 - 1	P305	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S557	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002ER057831-1 n°305 - 1	P305	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 94 (Vestiaire 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S957	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002ER057831-1 n°305 - 1	P305	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 94 (Vestiaire 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P305 - S556 - S557 - S957	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P305		002ER057831-1 n°305 - 1	P305	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P306	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 90 (Local ménage)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 94 (Vestiaire 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 94 (Vestiaire 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S554 - S555 - S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P306	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 90 (Local ménage)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 94 (Vestiaire 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 94 (Vestiaire 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S554 - S555 - S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 91 (Sanitaires)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P306	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S554	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 90 (Local ménage)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S555	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 94 (Vestiaire 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 95 (Vestiaire 4) - Vol 90 (Local ménage) - Vol 94 (Vestiaire 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S554 - S555 - S961	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P306		002ER057831-1 n°306 - 1	P306 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 96 (Cage escalier 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P307	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°307 - 1	P307	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 96 (Cage escalier 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P308	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°308 - 1	P308 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 96 (Cage escalier 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		002ER057831-1 n°308 - 1	P308 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 96 (Cage escalier 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P308	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°308 - 1	P308 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 96 (Cage escalier 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		002ER057831-1 n°308 - 1	P308 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 96 (Cage escalier 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P308	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°308 - 1	P308 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 96 (Cage escalier 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P308		002ER057831-1 n°308 - 1	P308 Phase 3	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 96 (Cage escalier 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P309	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°309 - 1	P309	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 93 (Local 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P310	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°310 - 1	P310 Phase 1	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 93 (Local 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P310	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°310 - 1	P310 Phase 2	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 84 (Chaufferie 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P311	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°311 - 1	P311	Matériau dur de type ciment (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 84 (Chaufferie 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P312	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°312 - 1	P312	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 84 (Chaufferie 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P312		002ER057831-1 n°312 - 1	P312	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 84 (Chaufferie 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	P313	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°313 - 1	P313	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 84 (Chaufferie 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P314	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°314 - 1	P314	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 84 (Chaufferie 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	P315	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°315 - 1	P315	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 84 (Chaufferie 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Joint de bride	P315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P315		002ER057831-1 n°315 - 1	P315	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris)	Positif	Présence sur analyse	Bon état
Vol 84 (Chaufferie 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S562	Réalisation d'un sondage		002ER057831-1 n°316 - 1 - S562 - 2				Présence sur document Confère DTA n°814149	EP
Vol 82 (Cuisine 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P316	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°316 - 1	P316	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 82 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P317	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°317 - 1	P317 Phase 1	Matériau (orange) ; matériau semi-dur (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 82 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P317		002ER057831-1 n°317 - 1	P317 Phase 1	Matériau (orange) ; matériau semi-dur (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 82 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P317	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°317 - 1	P317 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 82 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P317		002ER057831-1 n°317 - 1	P317 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 82 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P318	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°318 - 1	P318	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 82 (Cuisine 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P318		002ER057831-1 n°318 - 1	P318	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 82 (Cuisine 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P319	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°319 - 1	P319	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 82 (Cuisine 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P319		002ER057831-1 n°319 - 1	P319	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 82 (Cuisine 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P320	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°320 - 1	P320 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 97 (Pièce)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER057831-1 n°320 - 1	P320 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) en traces	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 82 (Cuisine 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P320	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°320 - 1	P320 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S563	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P320		002ER057831-1 n°320 - 1	P320 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 82 (Cuisine 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P321	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°321 - 1	P321	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) (poudreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P322	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°322 - 1	P322 Phase 1	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		002ER057831-1 n°322 - 1	P322 Phase 1	Matériau de type peinture (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P322	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°322 - 1	P322 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	

RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 97 (Pièce)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P322		002ER057831-1 n°322 - 1	P322 Phase 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P323	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°323 - 1	P323	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P323		002ER057831-1 n°323 - 1	P323	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 97 (Pièce)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P324	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°324 - 1	P324	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 81 (Salle d'activités)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P438	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°438 - 1	P438 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 81 (Salle d'activités)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P438	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°438 - 1	P438 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 81 (Salle d'activités)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P439	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°439 - 1	P439	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	



RDJ

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 81 (Salle d'activités)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P440	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°440 - 1	P440	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 81 (Salle d'activités)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P440	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P440		002ER057831-1 n°440 - 1	P440	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 81 (Salle d'activités)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P441	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°441 - 1	P441	Matériau semi-dur de type enduit (friable) (blanc) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 81 (Salle d'activités)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P441	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P441		002ER057831-1 n°441 - 1	P441	Matériau semi-dur de type enduit (friable) (blanc) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 81 (Salle d'activités)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	P442	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°442 - 1	P442	Matériau semi-dur de type enduit (friable) (blanc) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 84 (Chaufferie 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit métal	S979	Réalisation d'un sondage						Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	

Salles de restaurant

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	S243 (P107)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002ER057831-1 n°107 - 1	P107	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Positif	Présence sur analyse	Bon état



Salles de restaurant

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002ER057831-1 n°226 - 1	P226 Phase 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P226		002ER057831-1 n°226 - 1	P226 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P227		002ER057831-1 n°227 - 1	P227	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P227		002ER057831-1 n°227 - 1	P227	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 74 (Salle de restaurant 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P227		002ER057831-1 n°227 - 1	P227	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1) - Vol 75 (Salle de restaurant 3) - Vol 74 (Salle de restaurant 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S247 - S248 - S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P227		002ER057831-1 n°227 - 1	P227	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228		002ER057831-1 n°228 - 1	P228	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	



Salles de restaurant

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 74 (Salle de restaurant 2)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228		002ER057831-1 n°228 - 1	P228	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 75 (Salle de restaurant 3) - Vol 74 (Salle de restaurant 2)	Façades	Menuiseries	Joint vitrier	S244 - S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P228		002ER057831-1 n°228 - 1	P228	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P229	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°229 - 1	P229	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P230	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°230 - 1	P230	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P231	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°231 - 1	P231	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P231		002ER057831-1 n°231 - 1	P231	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 74 (Salle de restaurant 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P231		002ER057831-1 n°231 - 1	P231	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Salles de restaurant

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P231		002ER057831-1 n°231 - 1	P231	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1) - Vol 74 (Salle de restaurant 2) - Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P231 - S236 - S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P231		002ER057831-1 n°231 - 1	P231	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P232	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°232 - 1	P232	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002ER057831-1 n°232 - 1	P232	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002ER057831-1 n°232 - 1	P232	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 74 (Salle de restaurant 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002ER057831-1 n°232 - 1	P232	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1) - Vol 75 (Salle de restaurant 3) - Vol 74 (Salle de restaurant 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P232 - S238 - S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P232		002ER057831-1 n°232 - 1	P232	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	


Salles de restaurant

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P233	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°233 - 1	P233 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 74 (Salle de restaurant 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002ER057831-1 n°233 - 1	P233 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002ER057831-1 n°233 - 1	P233 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 74 (Salle de restaurant 2) - Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S240 - S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002ER057831-1 n°233 - 1	P233 Phase 1	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P233	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°233 - 1	P233 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 74 (Salle de restaurant 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002ER057831-1 n°233 - 1	P233 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

Salles de restaurant

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002ER057831-1 n°233 - 1	P233 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 74 (Salle de restaurant 2) - Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S240 - S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P233		002ER057831-1 n°233 - 1	P233 Phase 2	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P234	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°234 - 1	P234	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 74 (Salle de restaurant 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P234		002ER057831-1 n°234 - 1	P234	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P235	Réalisation d'un prélèvement		002ER057831-1 n°235 - 1	P235	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse	

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
----------	-----------	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Bâtiment Parc

S201	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 33 (Chaufferie 1)	5,16 m		1,12 m²	1 unité(s)
------	-------------	--------------------------	-----------------------	--------	--	---------	------------

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
----------	-----------	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

R+1

P107	Menuiseries	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Vol 41 (Ch 02) - Vol 40 (Ch 01) - Vol 42 (Ch 03) - Vol 43 (Ch 04) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 73 (Salle de restaurant 1)				6 unité(s)
------	-------------	--	---	--	--	--	------------

P129	Menuiseries	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Vol 47 (Ch 08) - Vol 49 (Ch 10) - Vol 48 (Ch 09) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 45 (Ch 06)				5 unité(s)
------	-------------	--	--	--	--	--	------------

P172	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Vol 45 (Ch 06) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 45 (Ch 06) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 44 (Ch 05) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 46 (Ch 07) - Vol 46 (Ch 07)			60 m²	
------	-----------------------------------	---	---	--	--	-------	--

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
----------	-----------	----------	--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

R+2

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+2							
P337	Menuiseries	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Vol 115 (Ch 43) - Vol 118 (Ch 46) - Vol 117 (Ch 45) - Vol 116 (Ch 44) - Vol 114 (Ch 42) - Vol 113 (Ch 41) - Vol 112 (Ch 40) - Vol 111 (Ch 39) - Vol 110 (Ch 37) - Vol 110 (Ch 37)				10 unité(s)
P386 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 144 (Rangement 9)	79,47 m		46,58 m²	2 unité(s)
P386 Phase 2	Revêtement de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 144 (Rangement 9)	79,47 m		46,58 m²	2 unité(s)
P388 Phase 2	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 131 (Dégagement 6)	13,2 m		1,78 m²	4 unité(s)
P389 Phase 1	Revêtement de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	Vol 131 (Dégagement 6) - Vol 143 (Rangement 8) - Vol 144 (Rangement 9) - Vol 142 (Rangement 7)	112,59 m		76,42 m²	4 unité(s)
P408 Phase 3	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (noir)	Vol 139 (Cage escalier 6) - Vol 138 (Dégagement 8) - Vol 138 (Dégagement 8) - Vol 138 (Dégagement 8)	62,76 m		45,24 m²	4 unité(s)

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R+2							
P410	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (noir)	Vol 139 (Cage escalier 6) - Vol 138 (Dégagement 8)			50 m²	2 unité(s)
RDJ							
P292	Menuiseries	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	Vol 85 (Laverie 1)				1 unité(s)
P315	Conduit fluide non identifié	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (gris)	Vol 84 (Chaufferie 2) - Vol 84 (Chaufferie 2) - Vol 84 (Chaufferie 2)				3 unité(s)
S562	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	Vol 84 (Chaufferie 2)	2,09 m		,27 m²	1 unité(s)


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Machinerie ascenseur 1	Machinerie ascenseur 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Ascenseur 1	Ascenseur 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Monte-plat	Monte-plat - Plan de repérage - Actions menées
	Ascenseur 2	Ascenseur 2 - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment Parc	Bâtiment Parc - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment Parc	Bâtiment Parc - R-1 - Actions menées
	Bâtiment Parc	Bâtiment Parc - R-1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Bâtiment Parc	Bâtiment Parc - R-1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Bâtiment Parc	Bâtiment Parc - RDC - Actions menées
	Bâtiment Parc	Bâtiment Parc - R+1 - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Nord - Actions menées
	R+1	R+1 - Centre - Actions menées
	R+1	R+1 - Centre - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1	R+1 - Centre - MPCA Façades
	R+1	R+1 - Centre - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	R+1	R+1 - Sud - Actions menées
	Salles de restaurant	Salles de restaurant - Plan de repérage - Actions menées
	Salles de restaurant	Salles de restaurant - MPCA Toutes catégories confondues
	Salles de restaurant	Salles de restaurant - MPCA Façades
	RDJ	RDJ - Plan de repérage - Actions menées
	RDJ	RDJ - Nord - Actions menées
	RDJ	RDJ - Sud - Actions menées
	RDJ	RDJ - Sud - MPCA Toutes catégories confondues
	RDJ	RDJ - Sud - MPCA Façades
	RDJ	RDJ - Sud - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - Nord - Actions menées
	R+2	R+2 - Centre - Actions menées
	R+2	R+2 - Centre - MPCA Toutes catégories confondues
	R+2	R+2 - Centre - MPCA Façades
	R+2	R+2 - Centre - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Sud - Actions menées
	Extérieur	Extérieur - Plan de repérage - Actions menées

S2

Vol 1
(Machinerie ascenseur 1)

P4

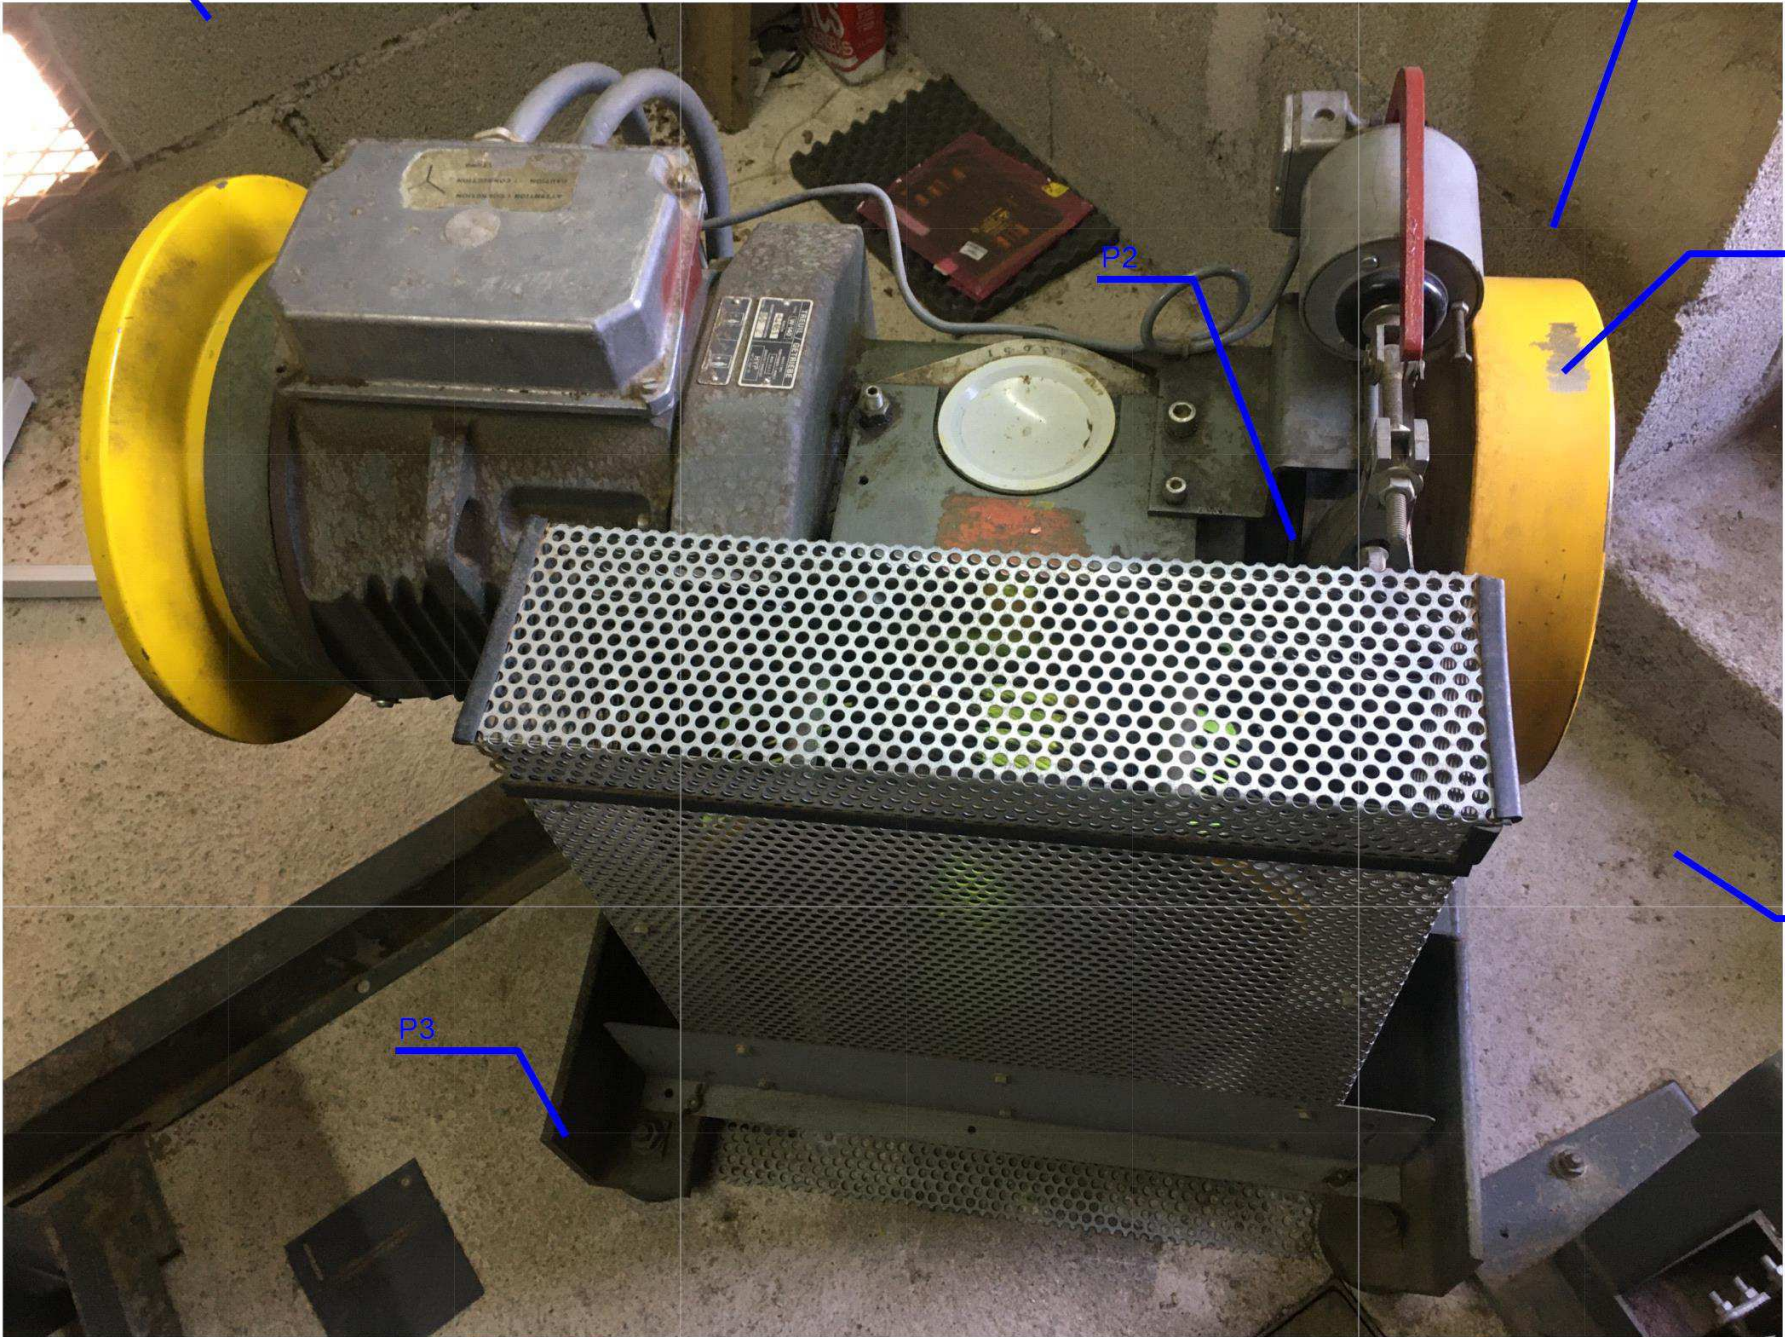


Légende


P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif

ASCENSEUR 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER057831-1

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif

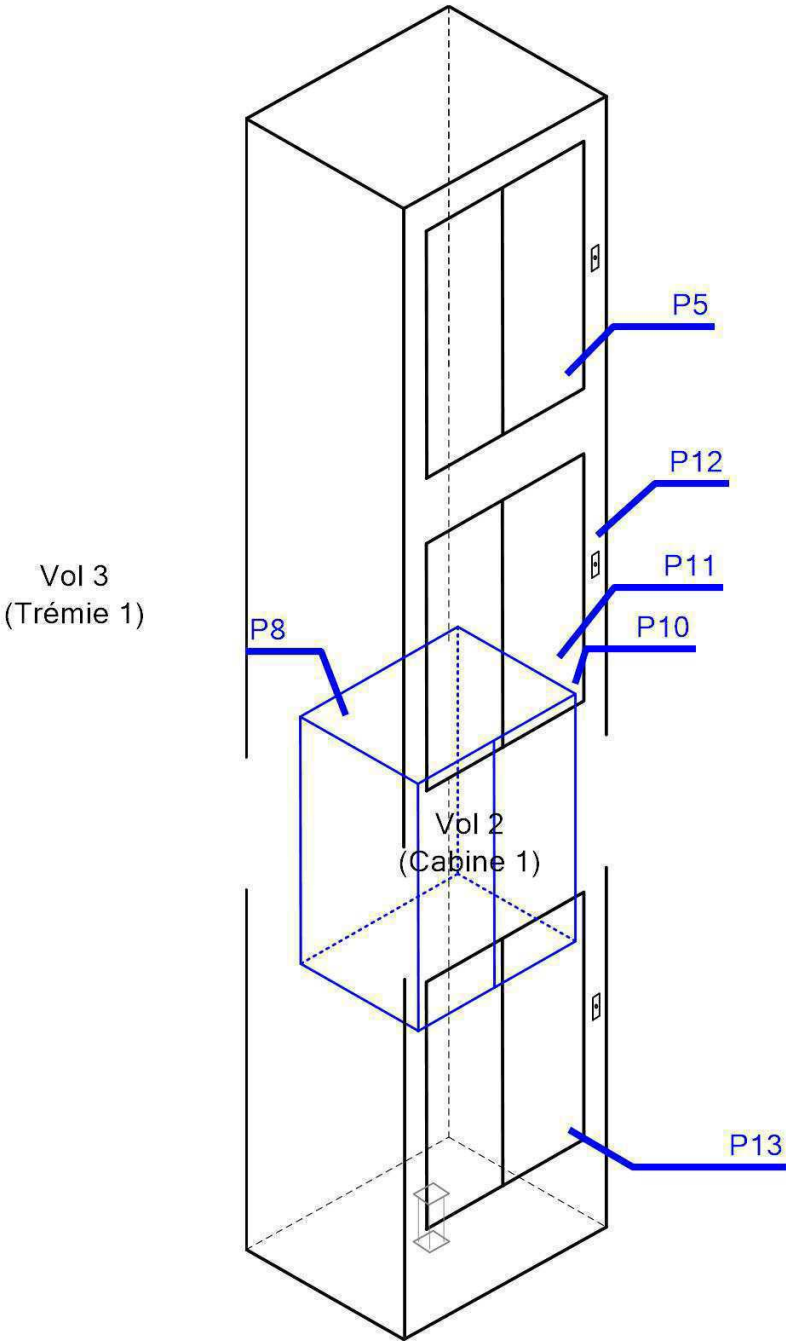


Adresse du bien
Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES


Désignation
Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention
30/05/2022

Technicien intervenant
BEAUCLAIR Nicolas


Légende

	Localisation dun prélèvement négatif

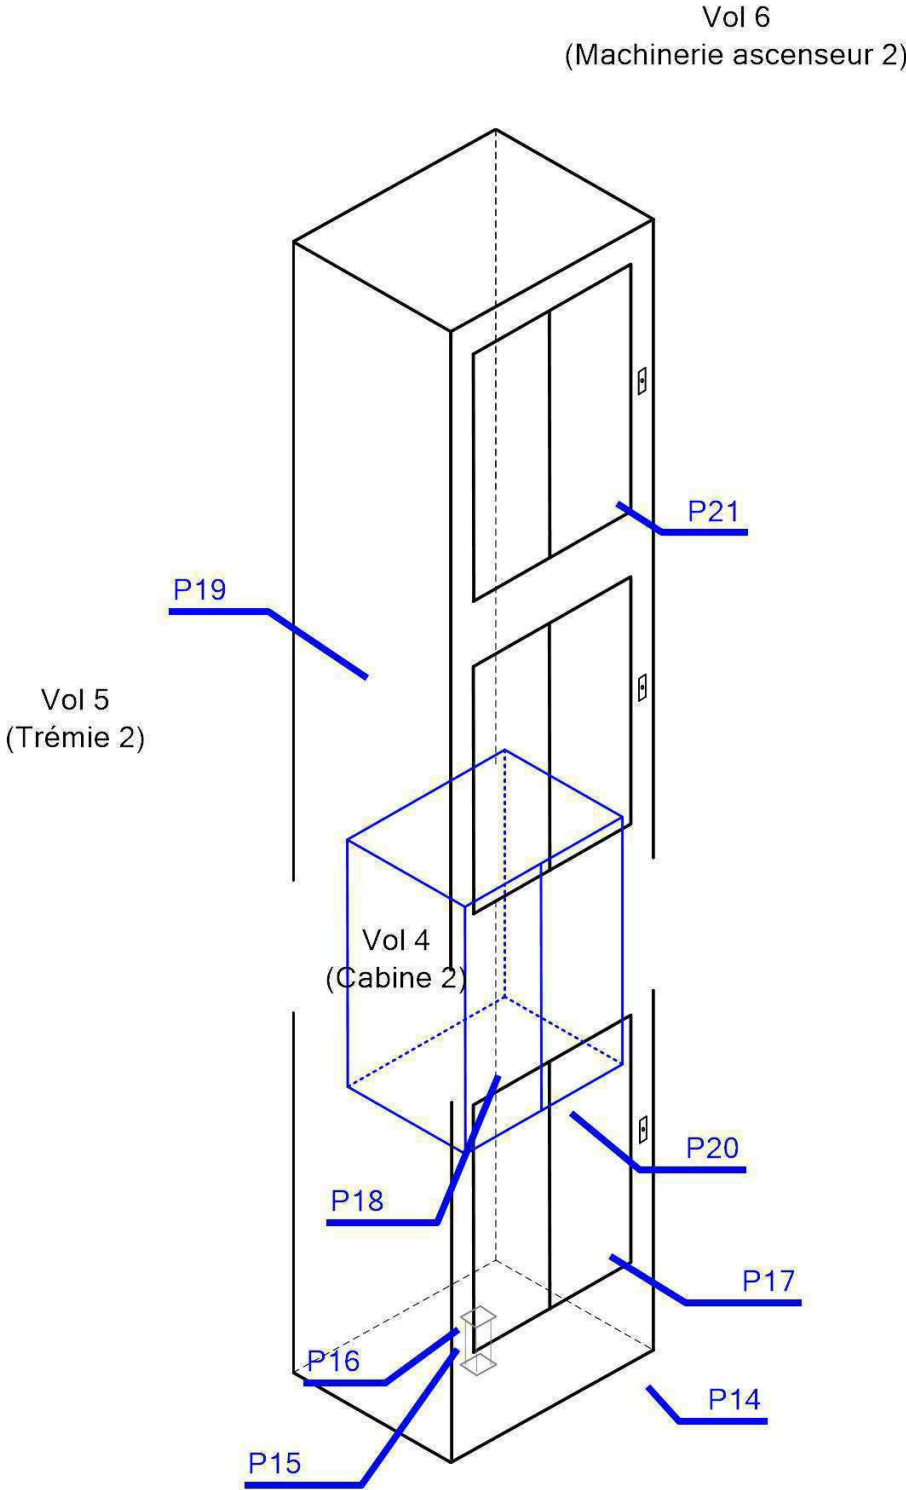


	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif

Vol 8
(Trémie 3)

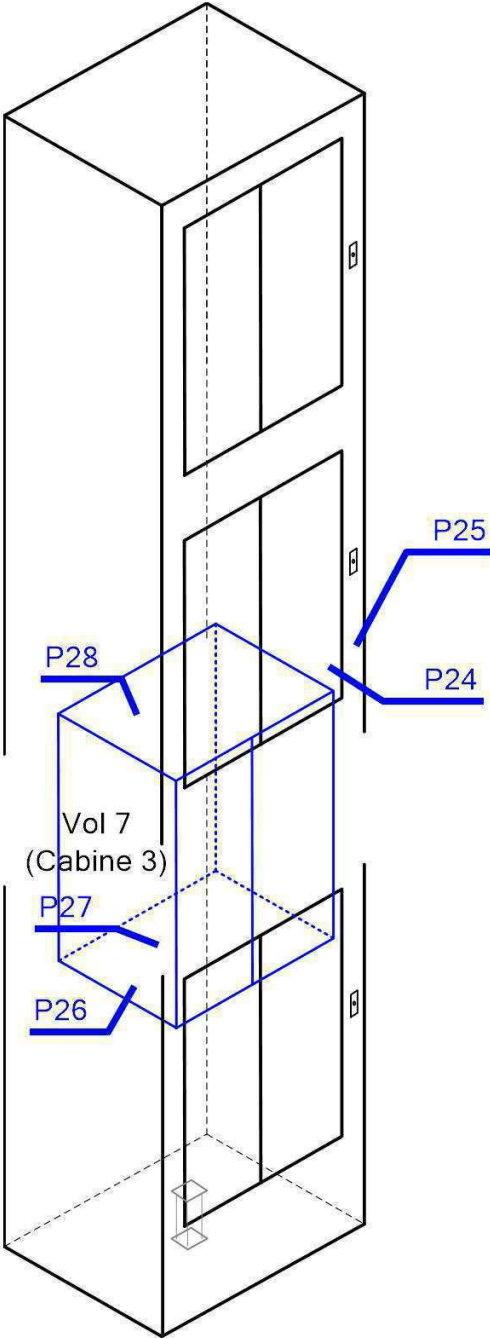

Adresse du bien
Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation
Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention
30/05/2022

Technicien intervenant
BEAUCLAIR Nicolas


Légende



R-1






RDC



R+1

Folcheran
Bâtiment Parc

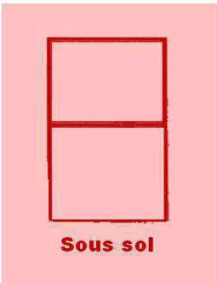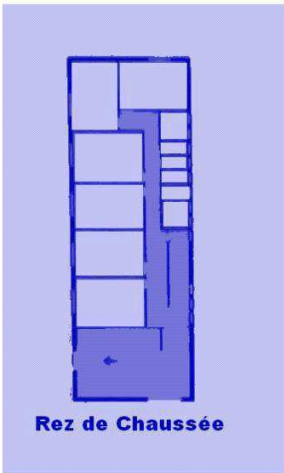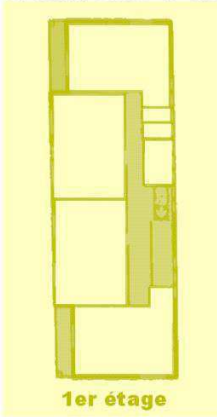

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran


Date intervention


30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas


Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

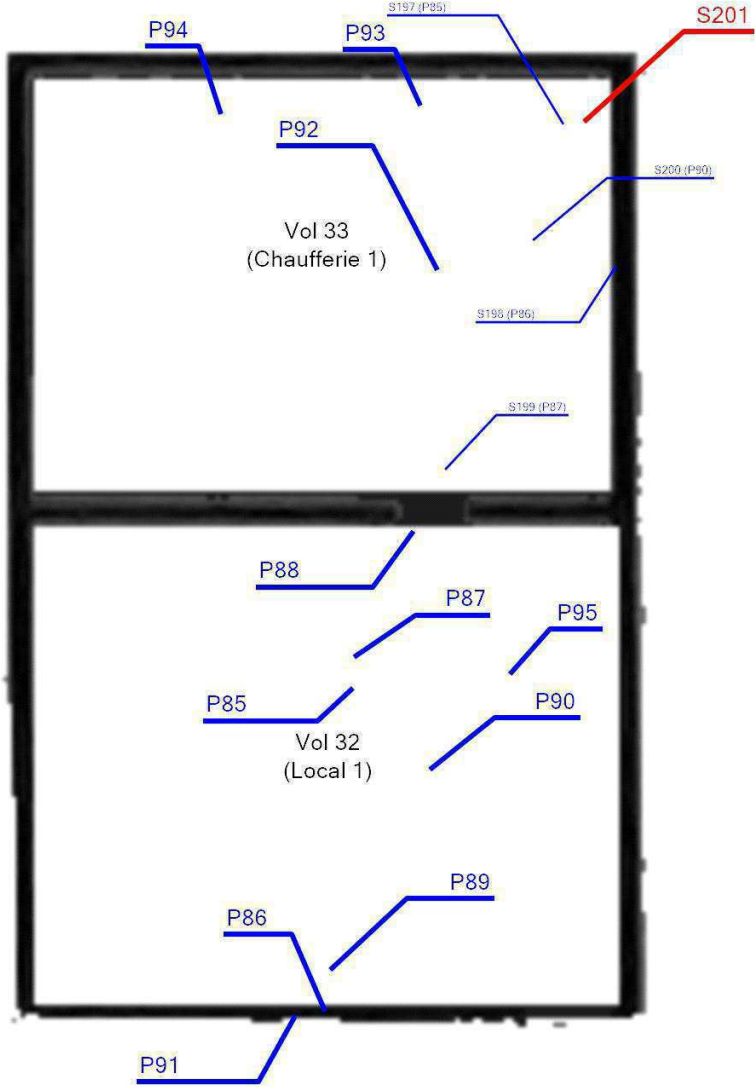

Sous sol

Plan de s



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022


Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

Légende




S201: Conduit en fibres-ciment

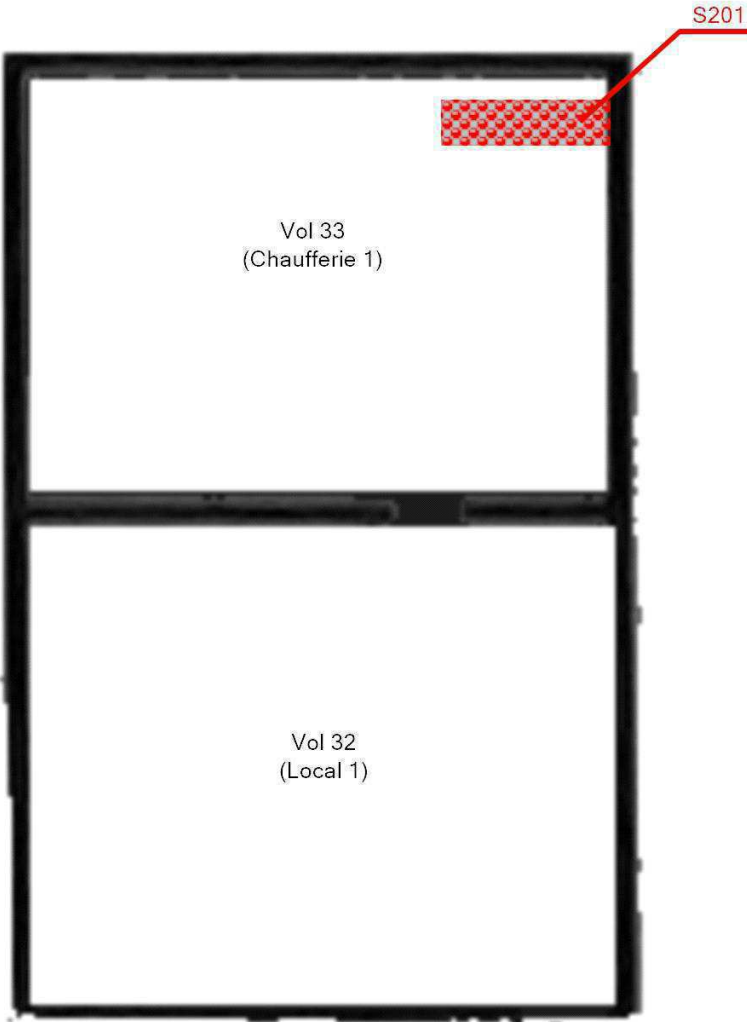

Sous sol

Plan de s



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022


Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas


S201

Vol 32
(Local 1)


Sous sol

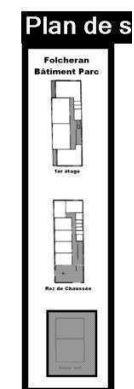



Légende



Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

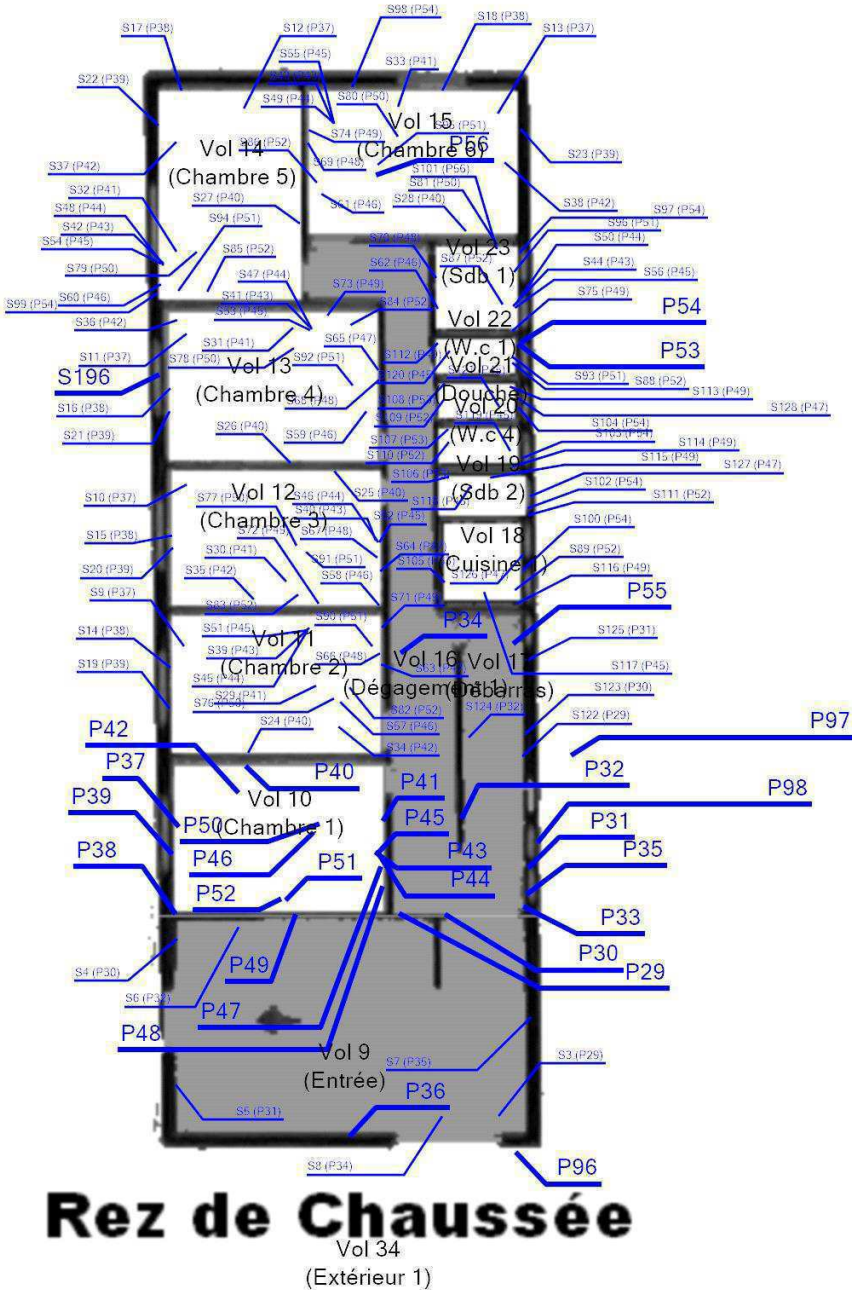

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

BÂTIMENT PARC - R+1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER057831-1


Légende

P

Localisation d'un prélèvement négatif

3

Localisation d'un sondage négatif

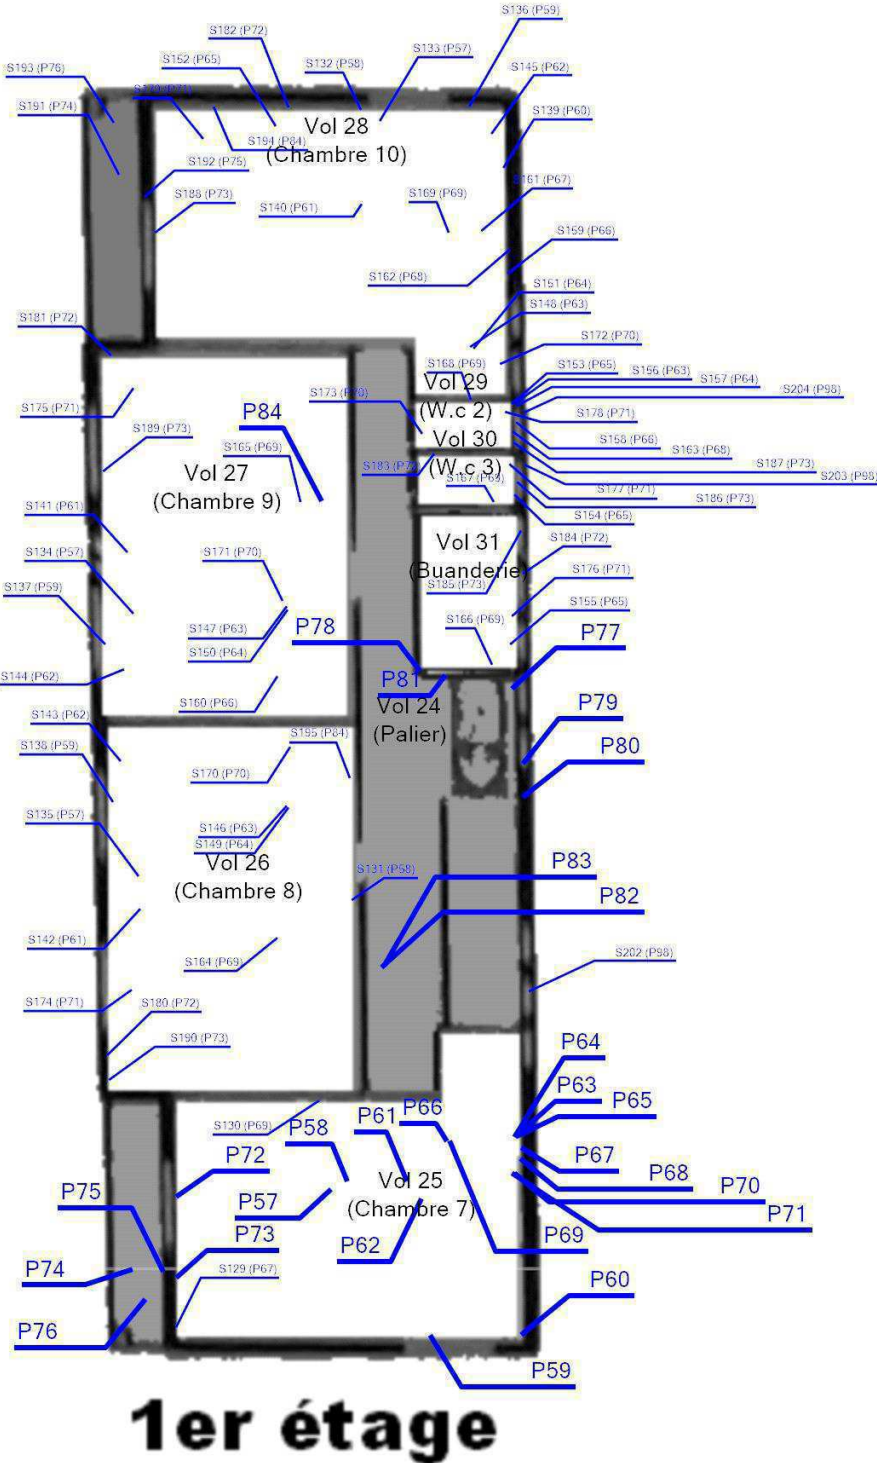

Plan de

Folcheran
Bâtiment Parc





Parc de Chasse



Salle



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignatio



Centre de réhabilitation respiratoire de Folchera


Date interventio

30/05/2020


Techniciens intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

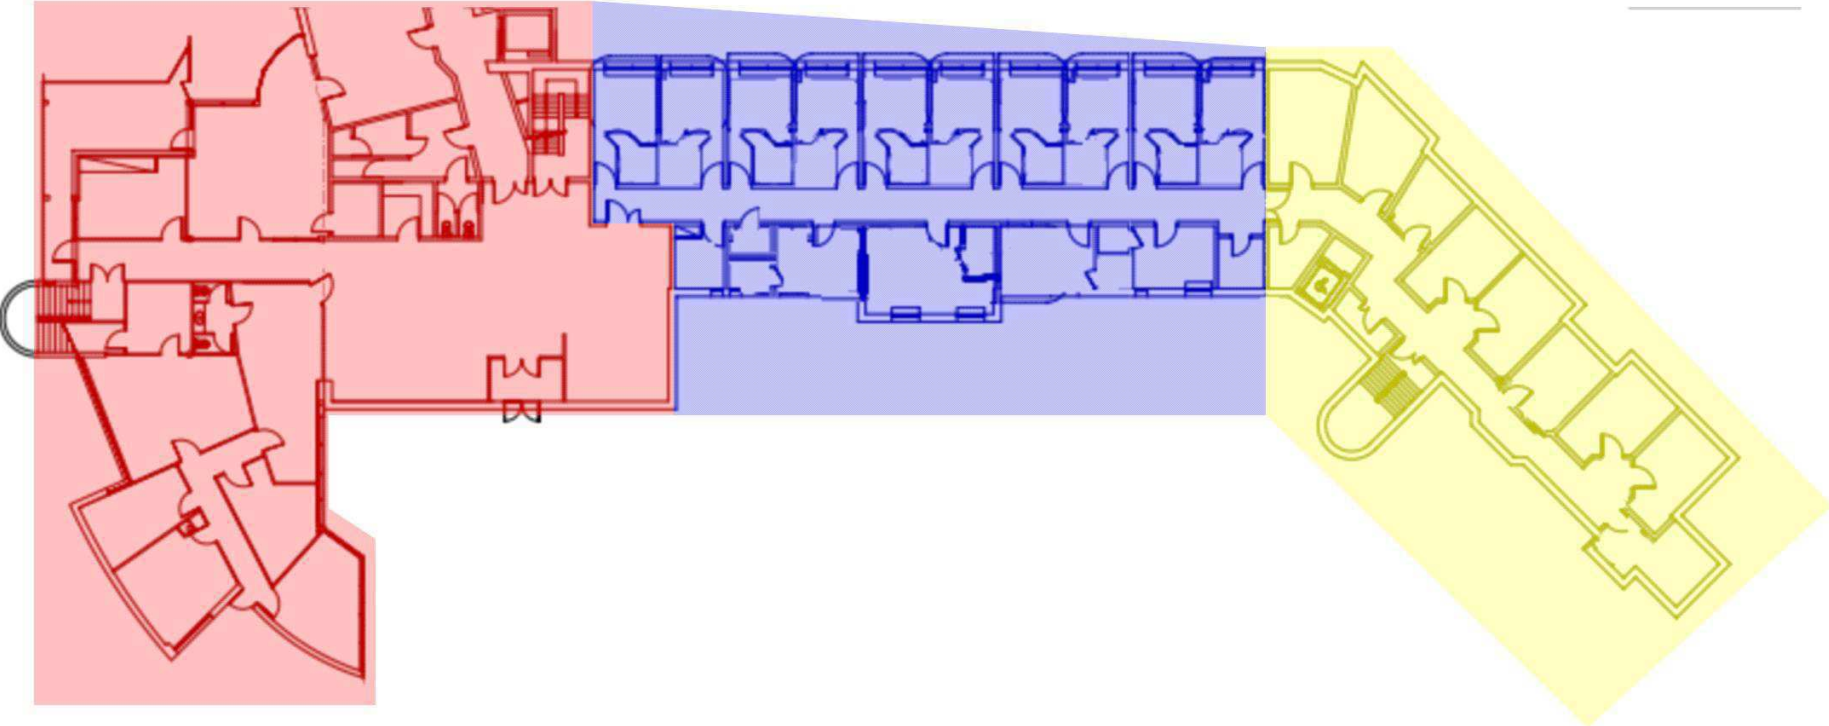
R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER057831-1
				Légende
				 Nord
				 Centre
				 Sud
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

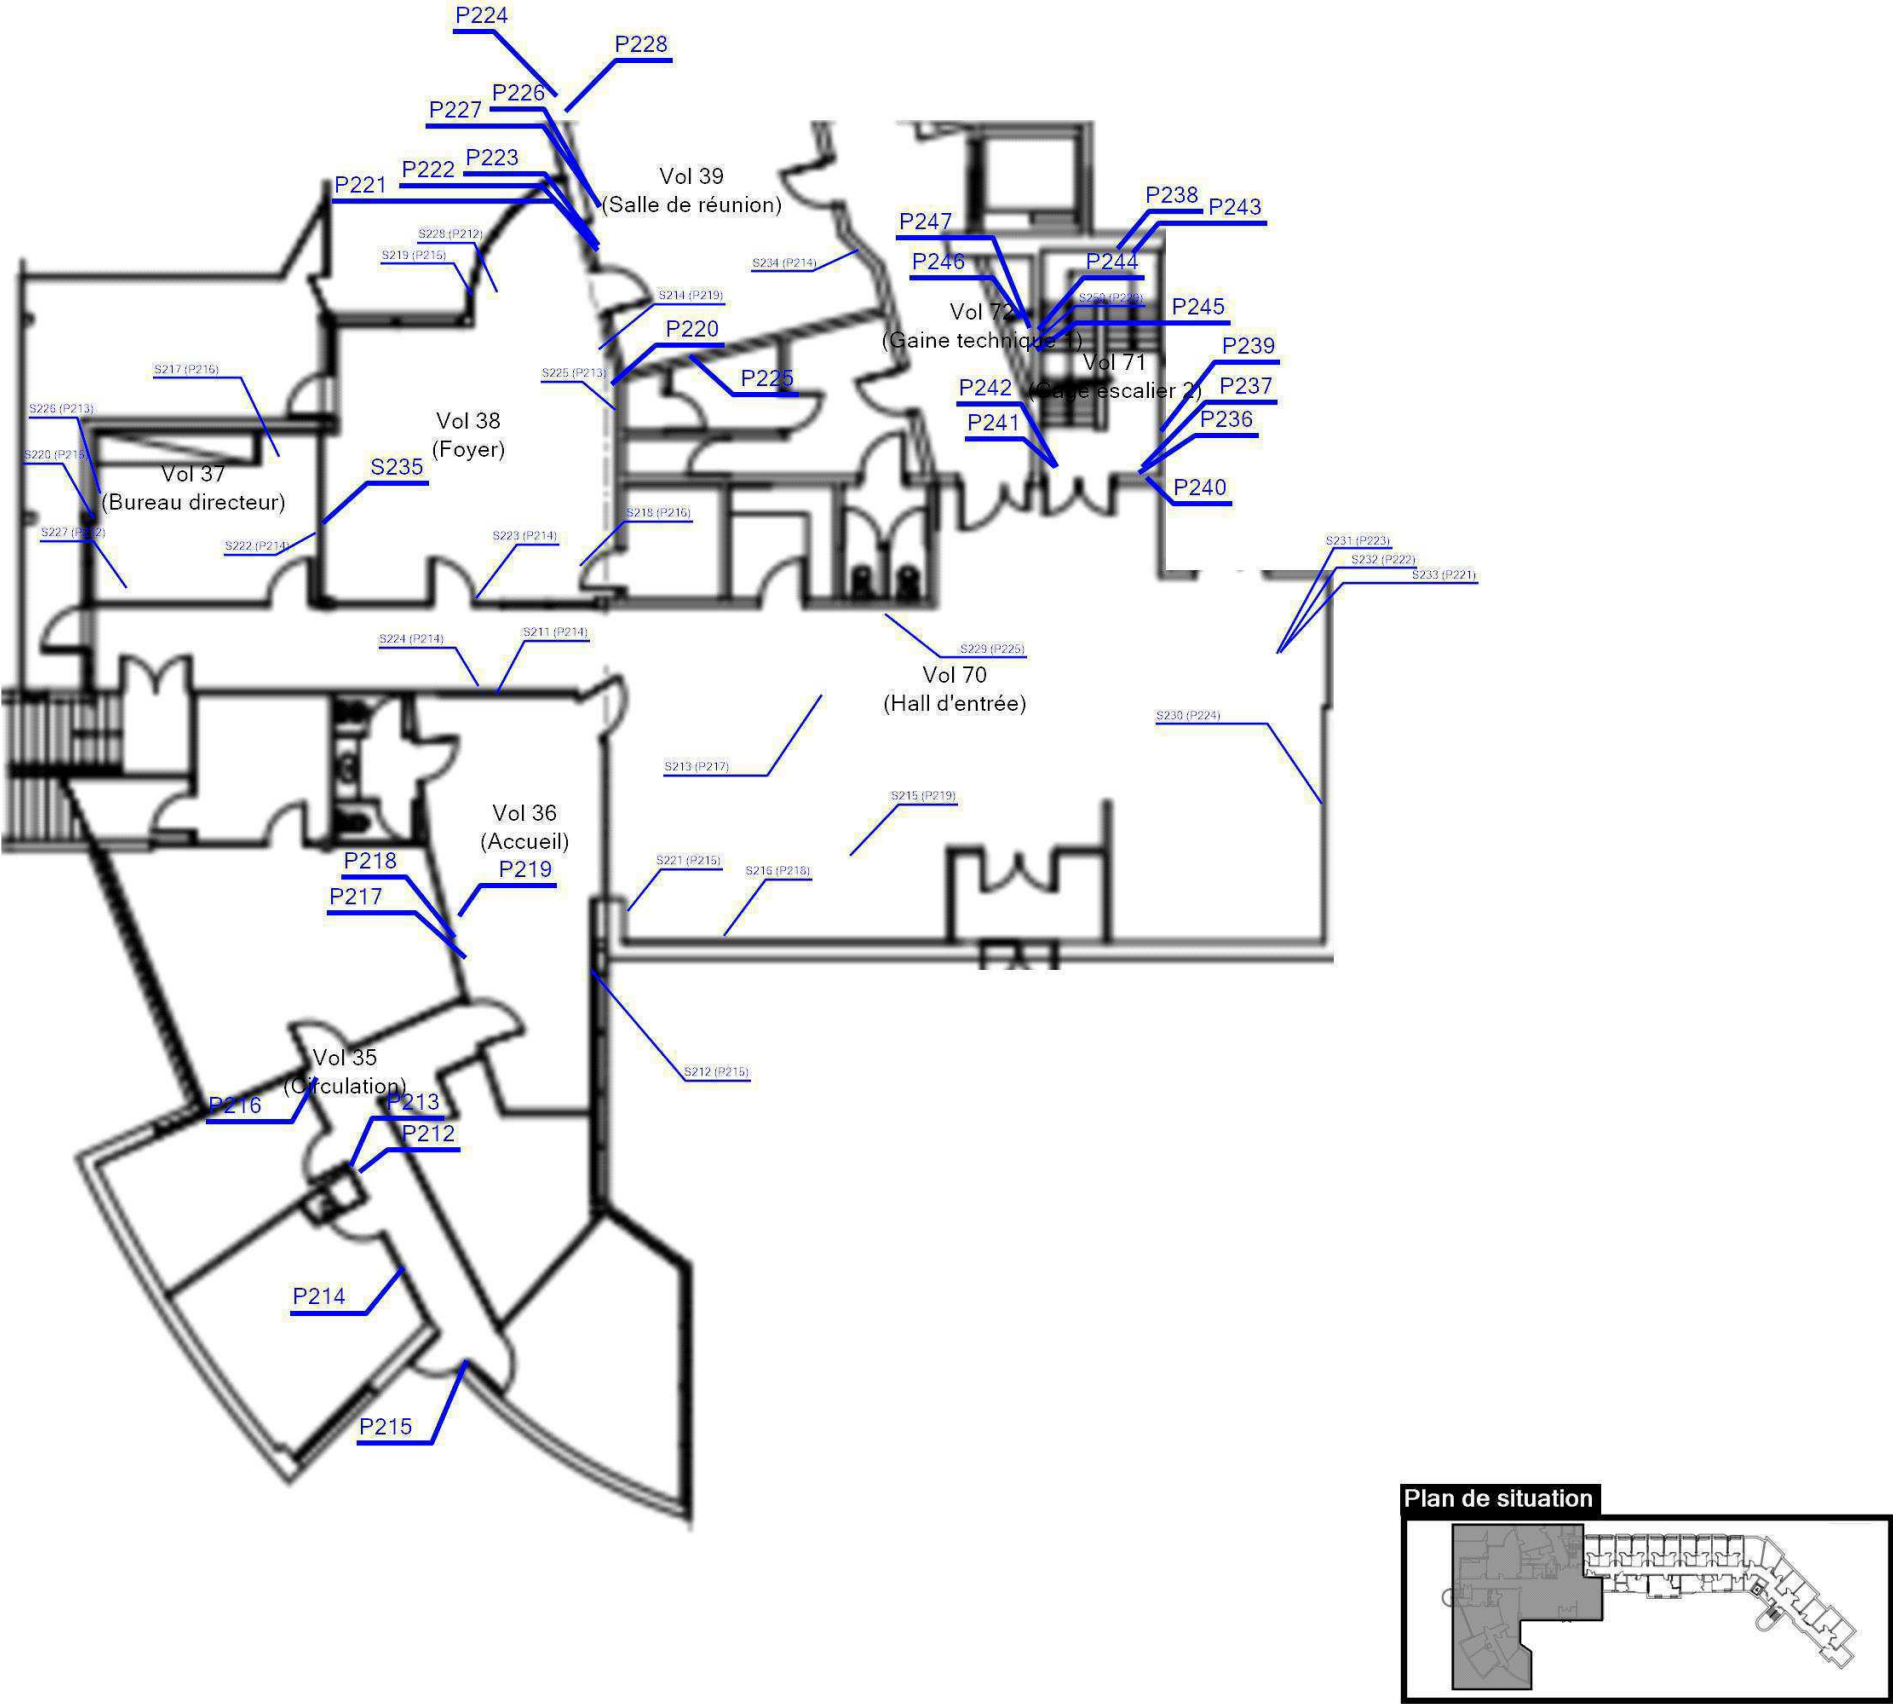R+1 - NORD - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER057831-1
				Légende
				P Localisation dun prélèvement négatif
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas


Légende



Localisation dun prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif




Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif

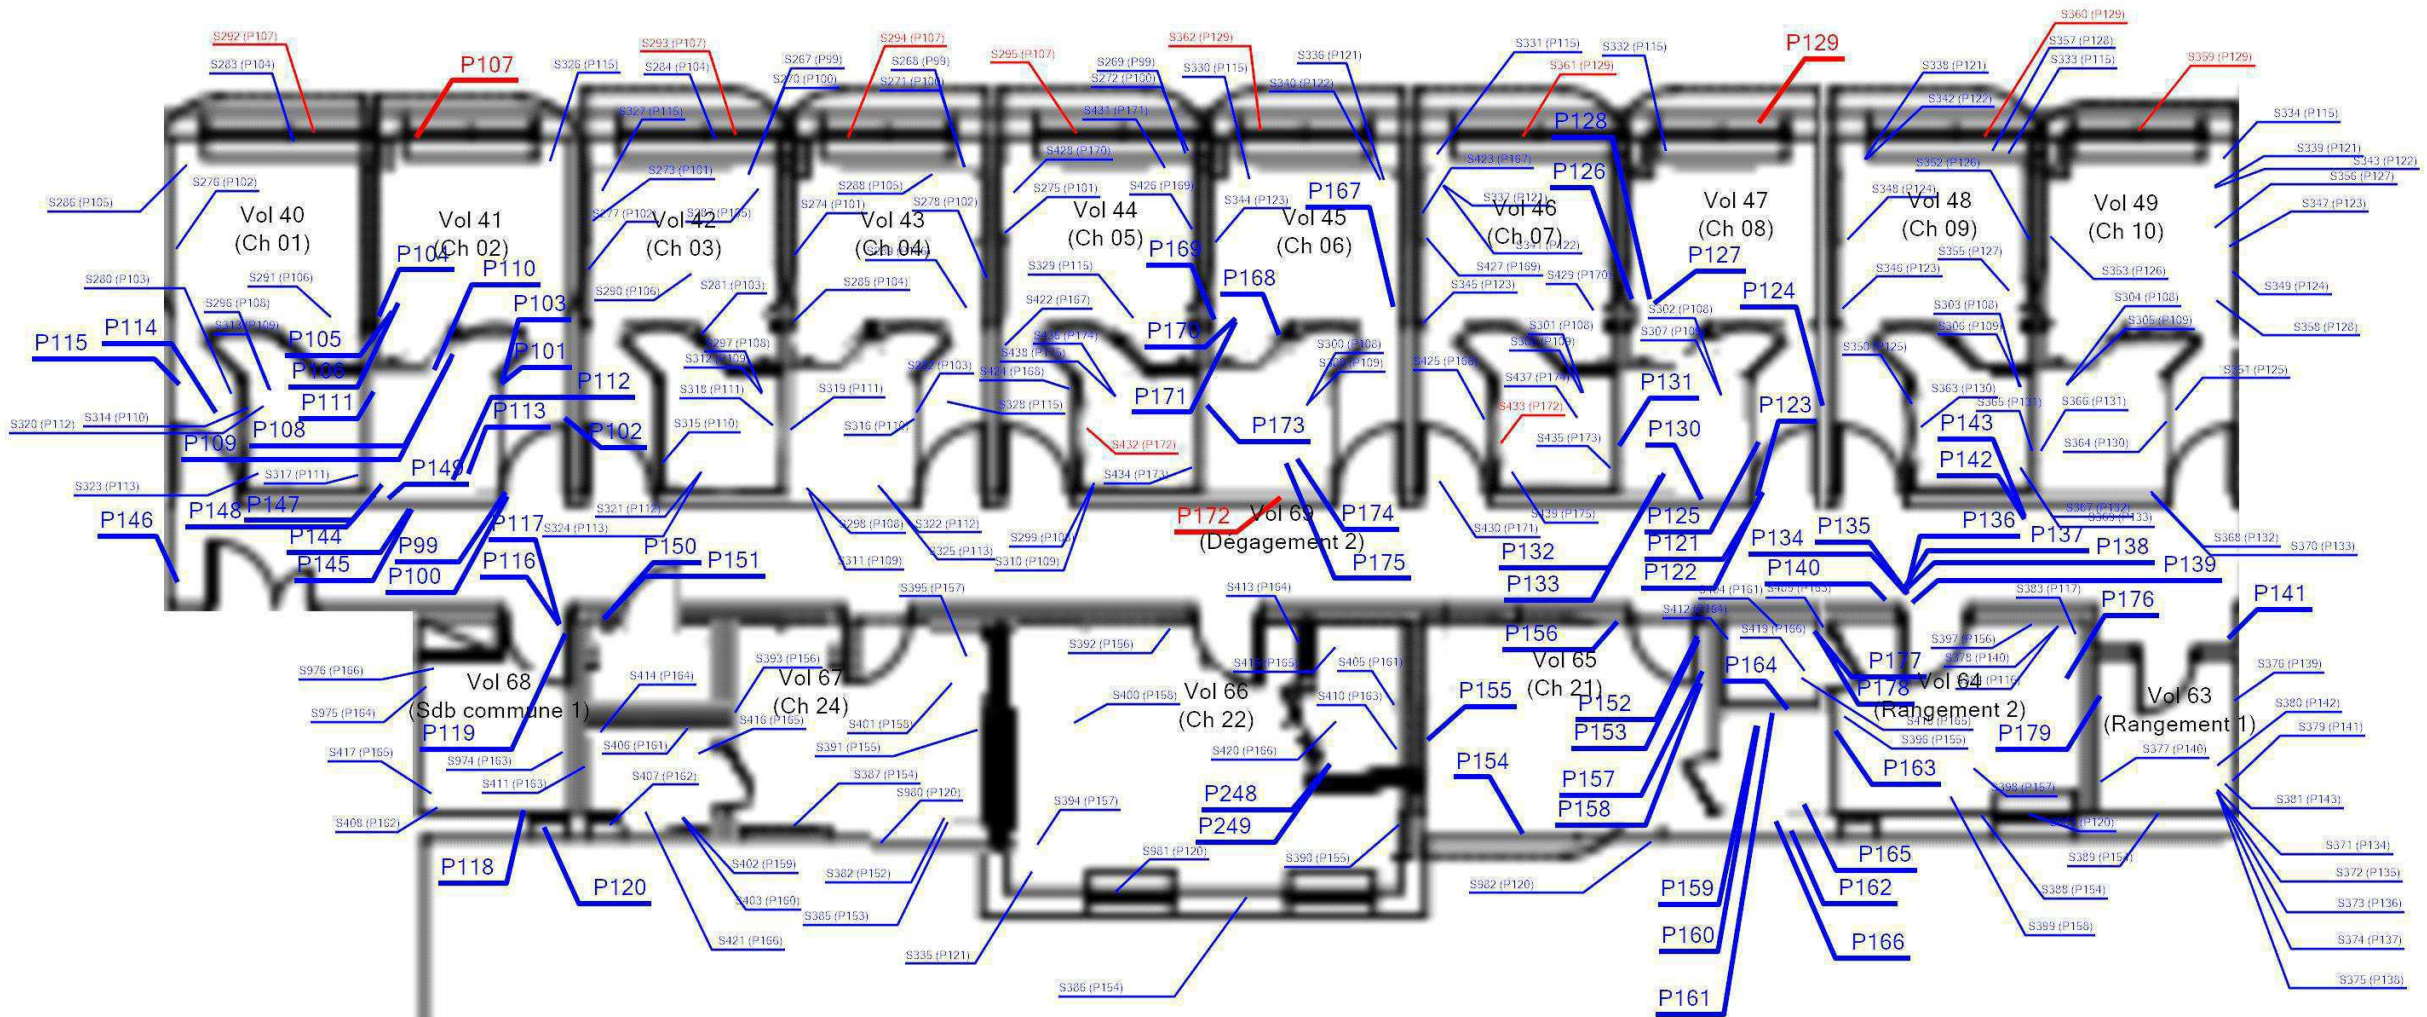

Plan de situation

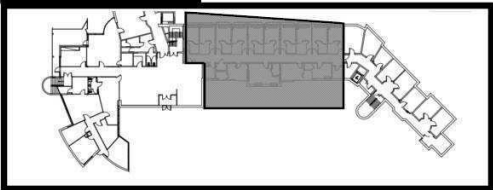

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

Légende




P172 : Enduits plâtre




P129 : Mastic vitrier



P107 : Mastic vitrier

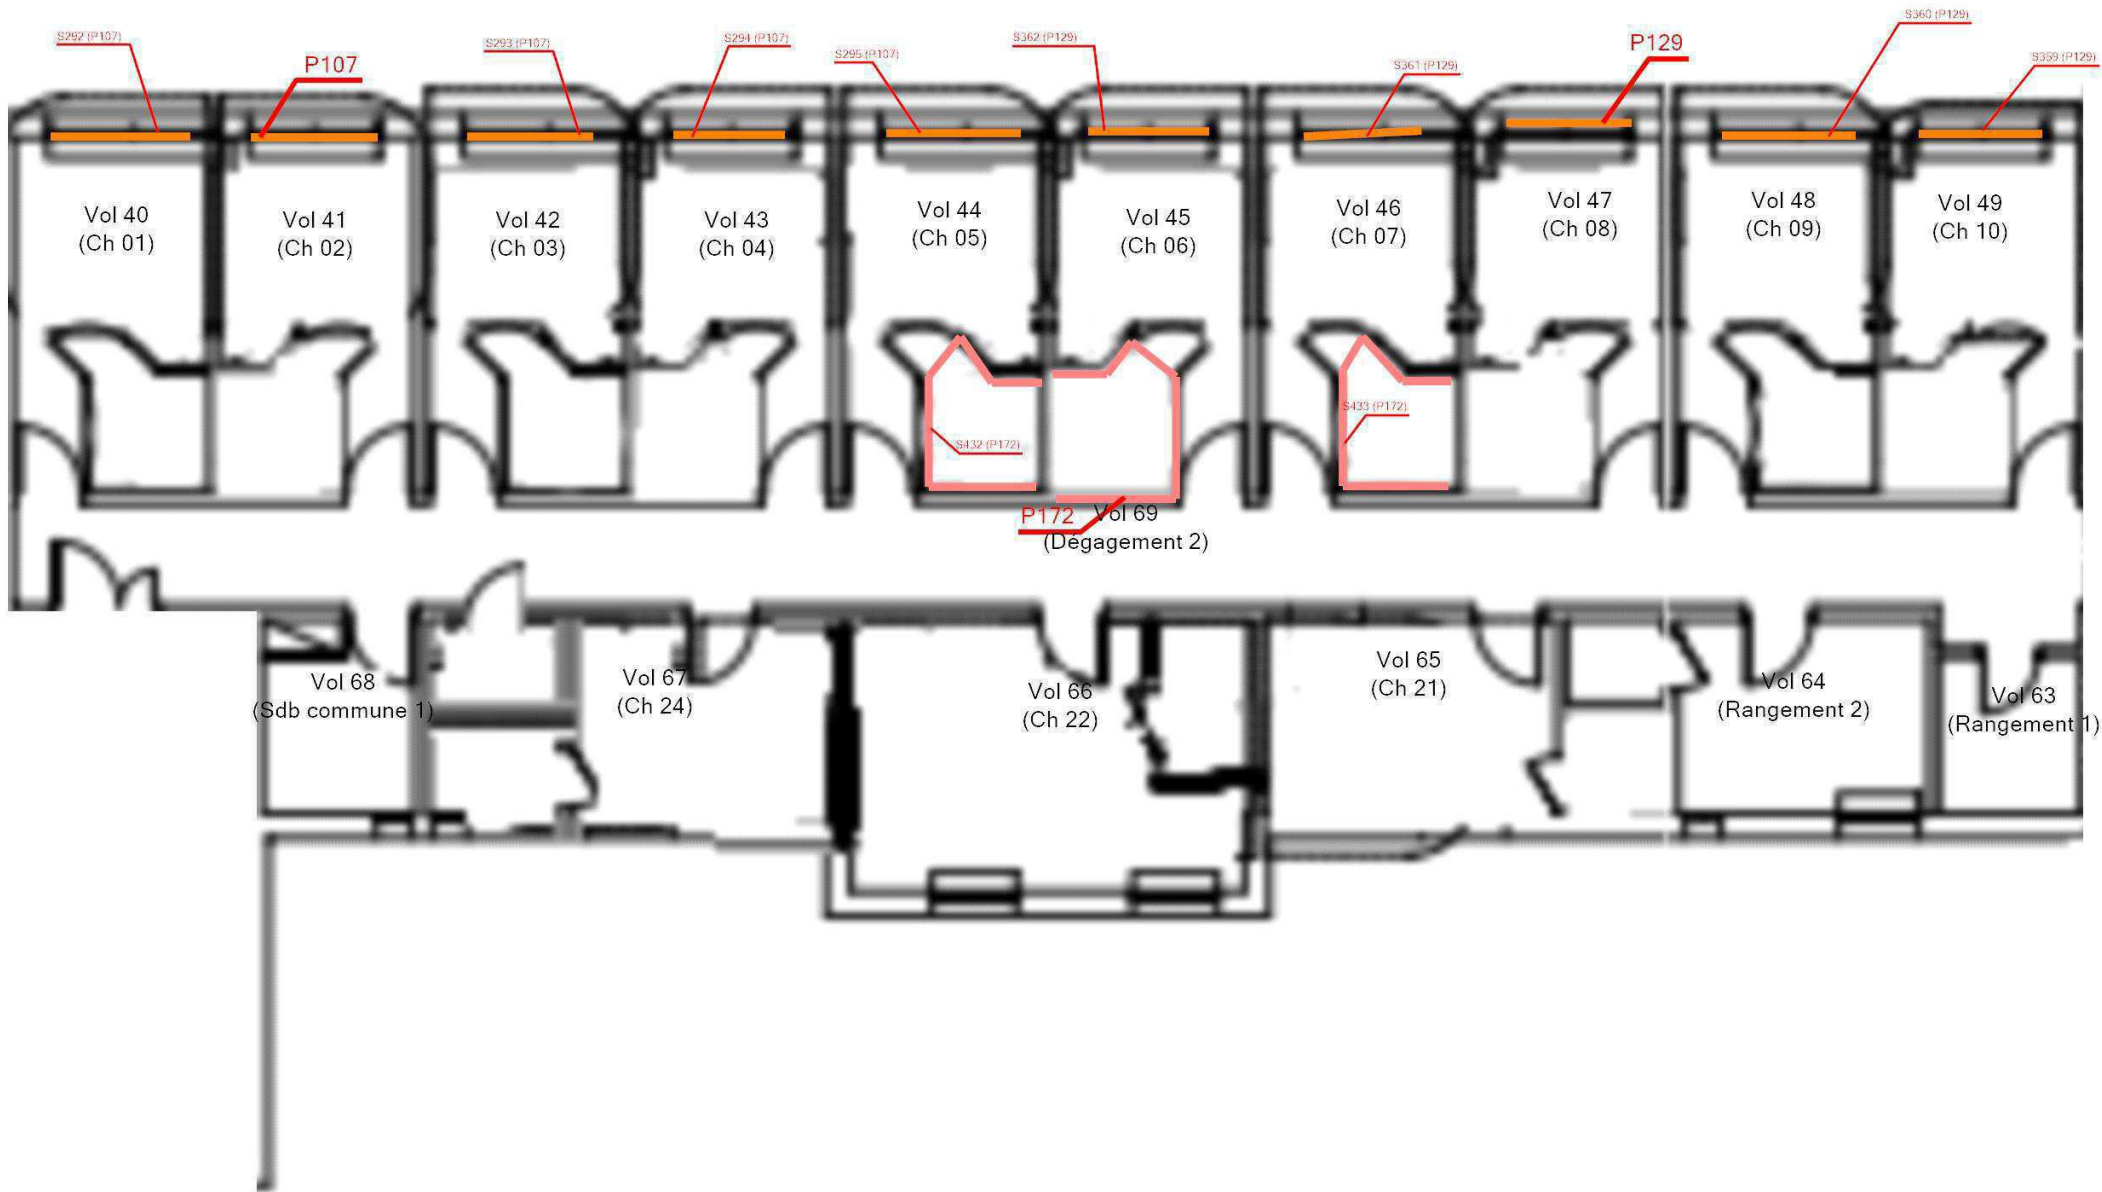

Plan de situation

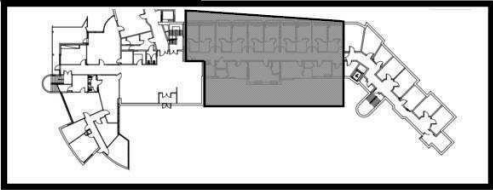

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022


Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas


R+1 - CENTRE - MPCA FAÇADES

Référence:
002ER057831-1

Légende

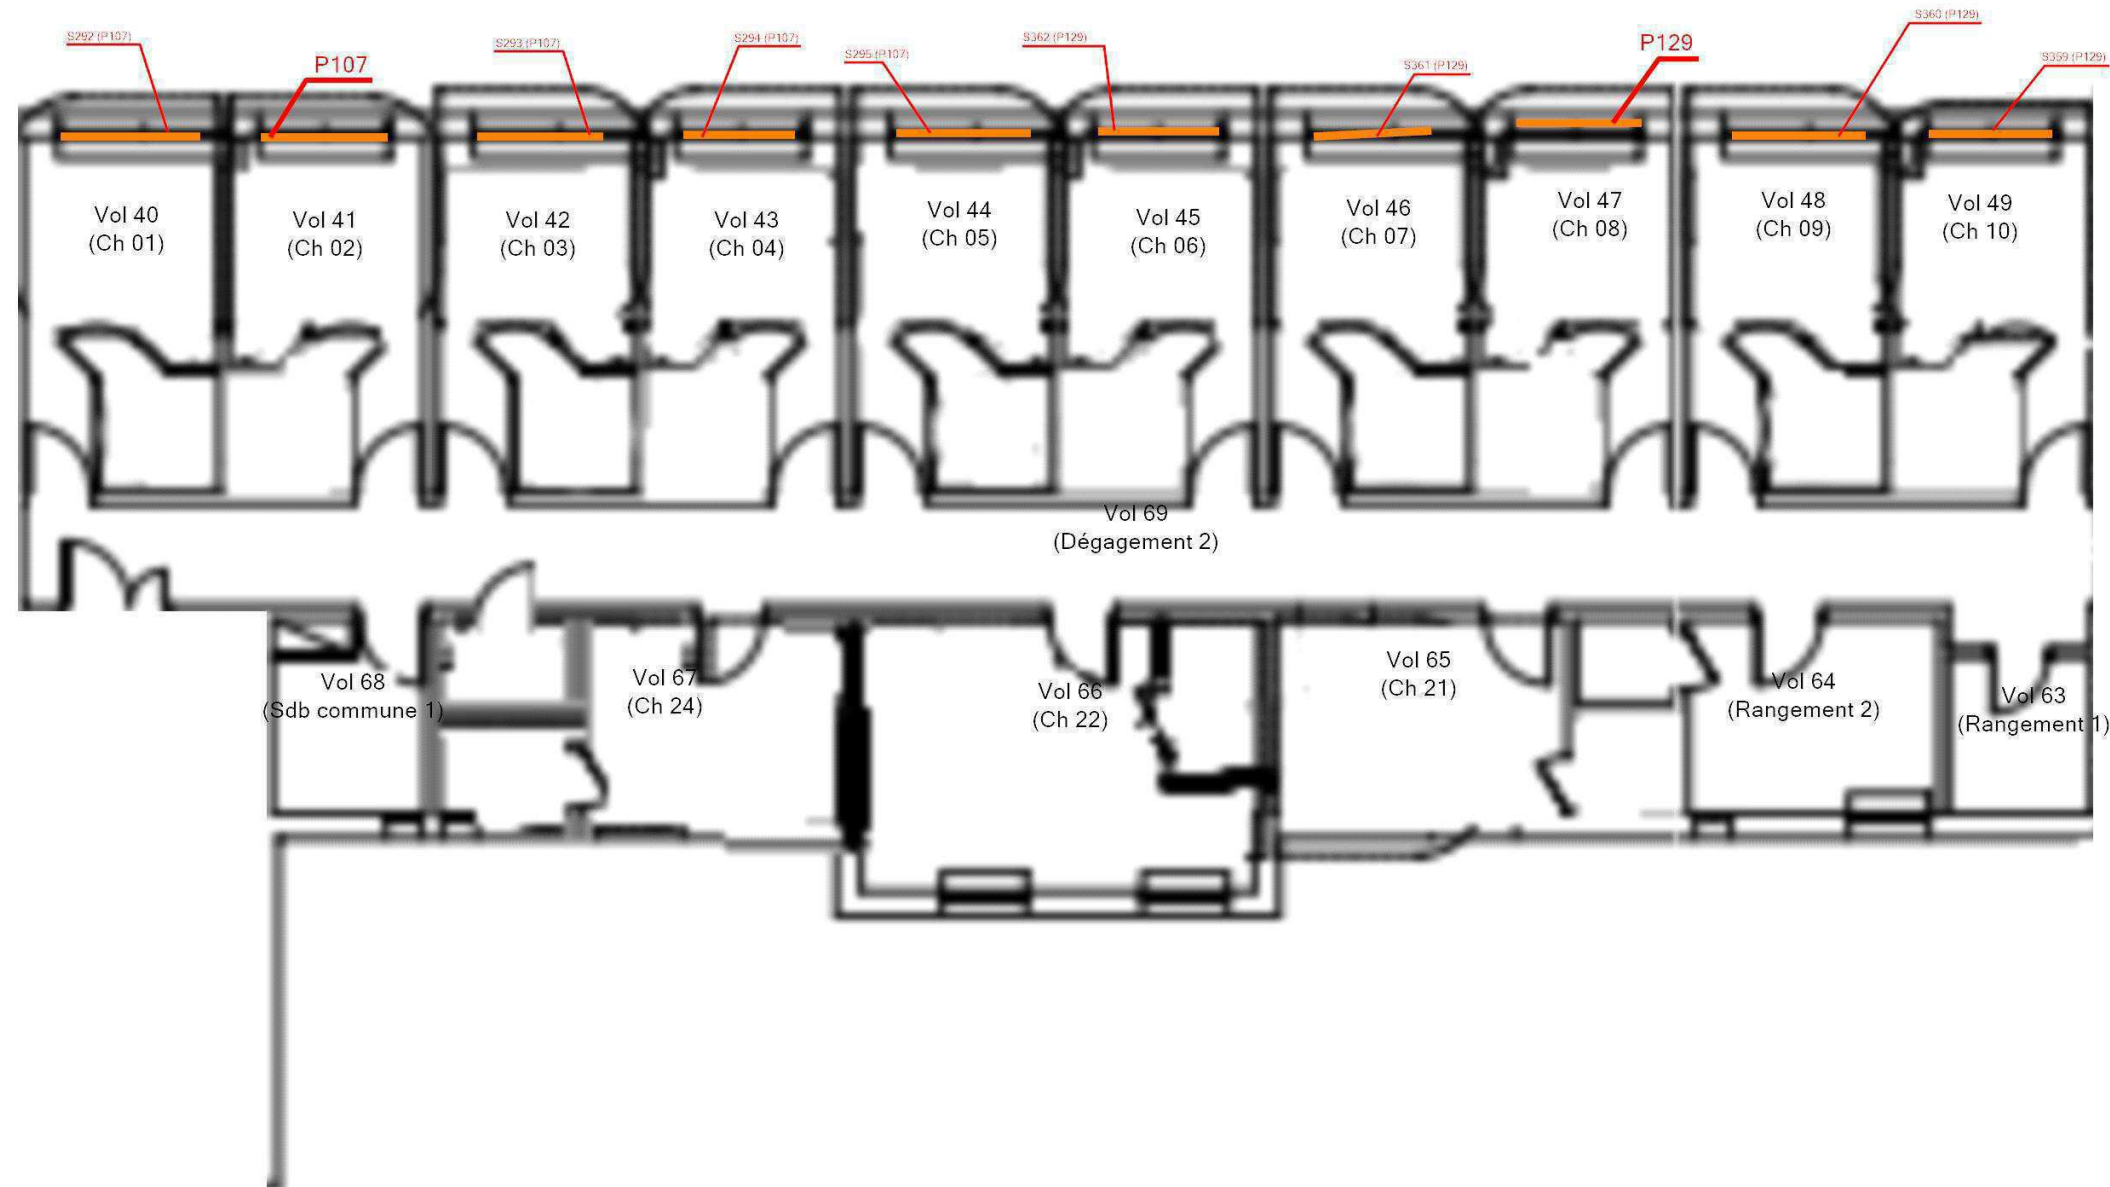

Plan de situation

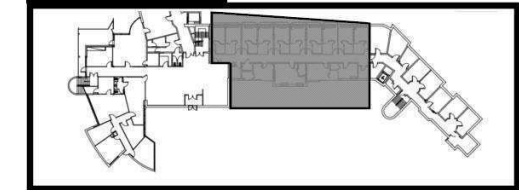

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022


Techniciens intervenant

BEAUCLAIR Nicolas


Légende



P172 : Enduits plâtre

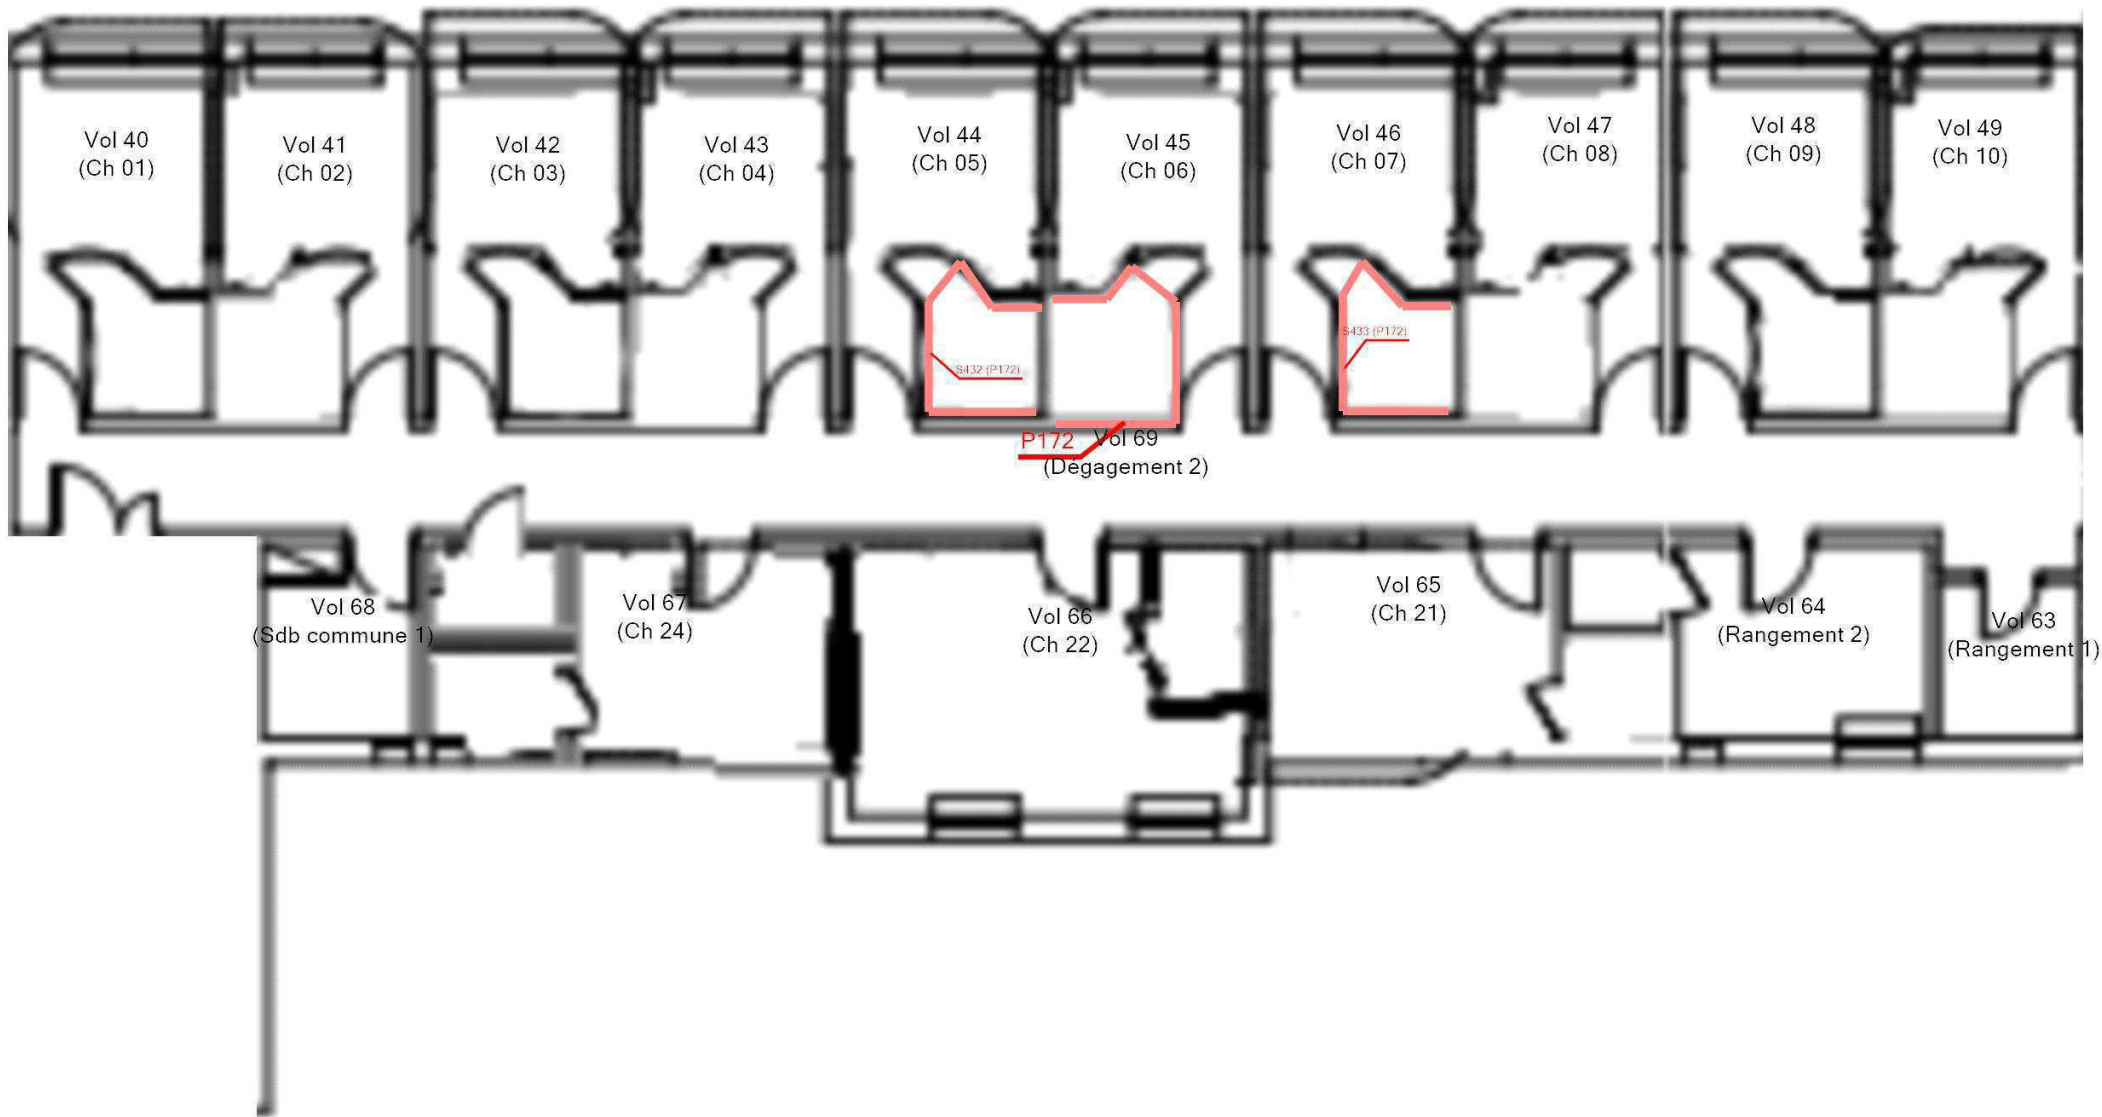

Plan de situation

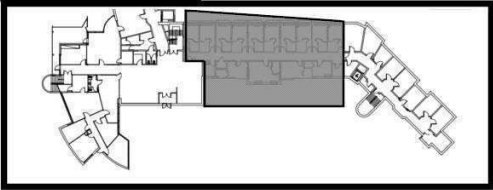

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas


R+1 - SUD - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER057831-1

Légende

Localisation du prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

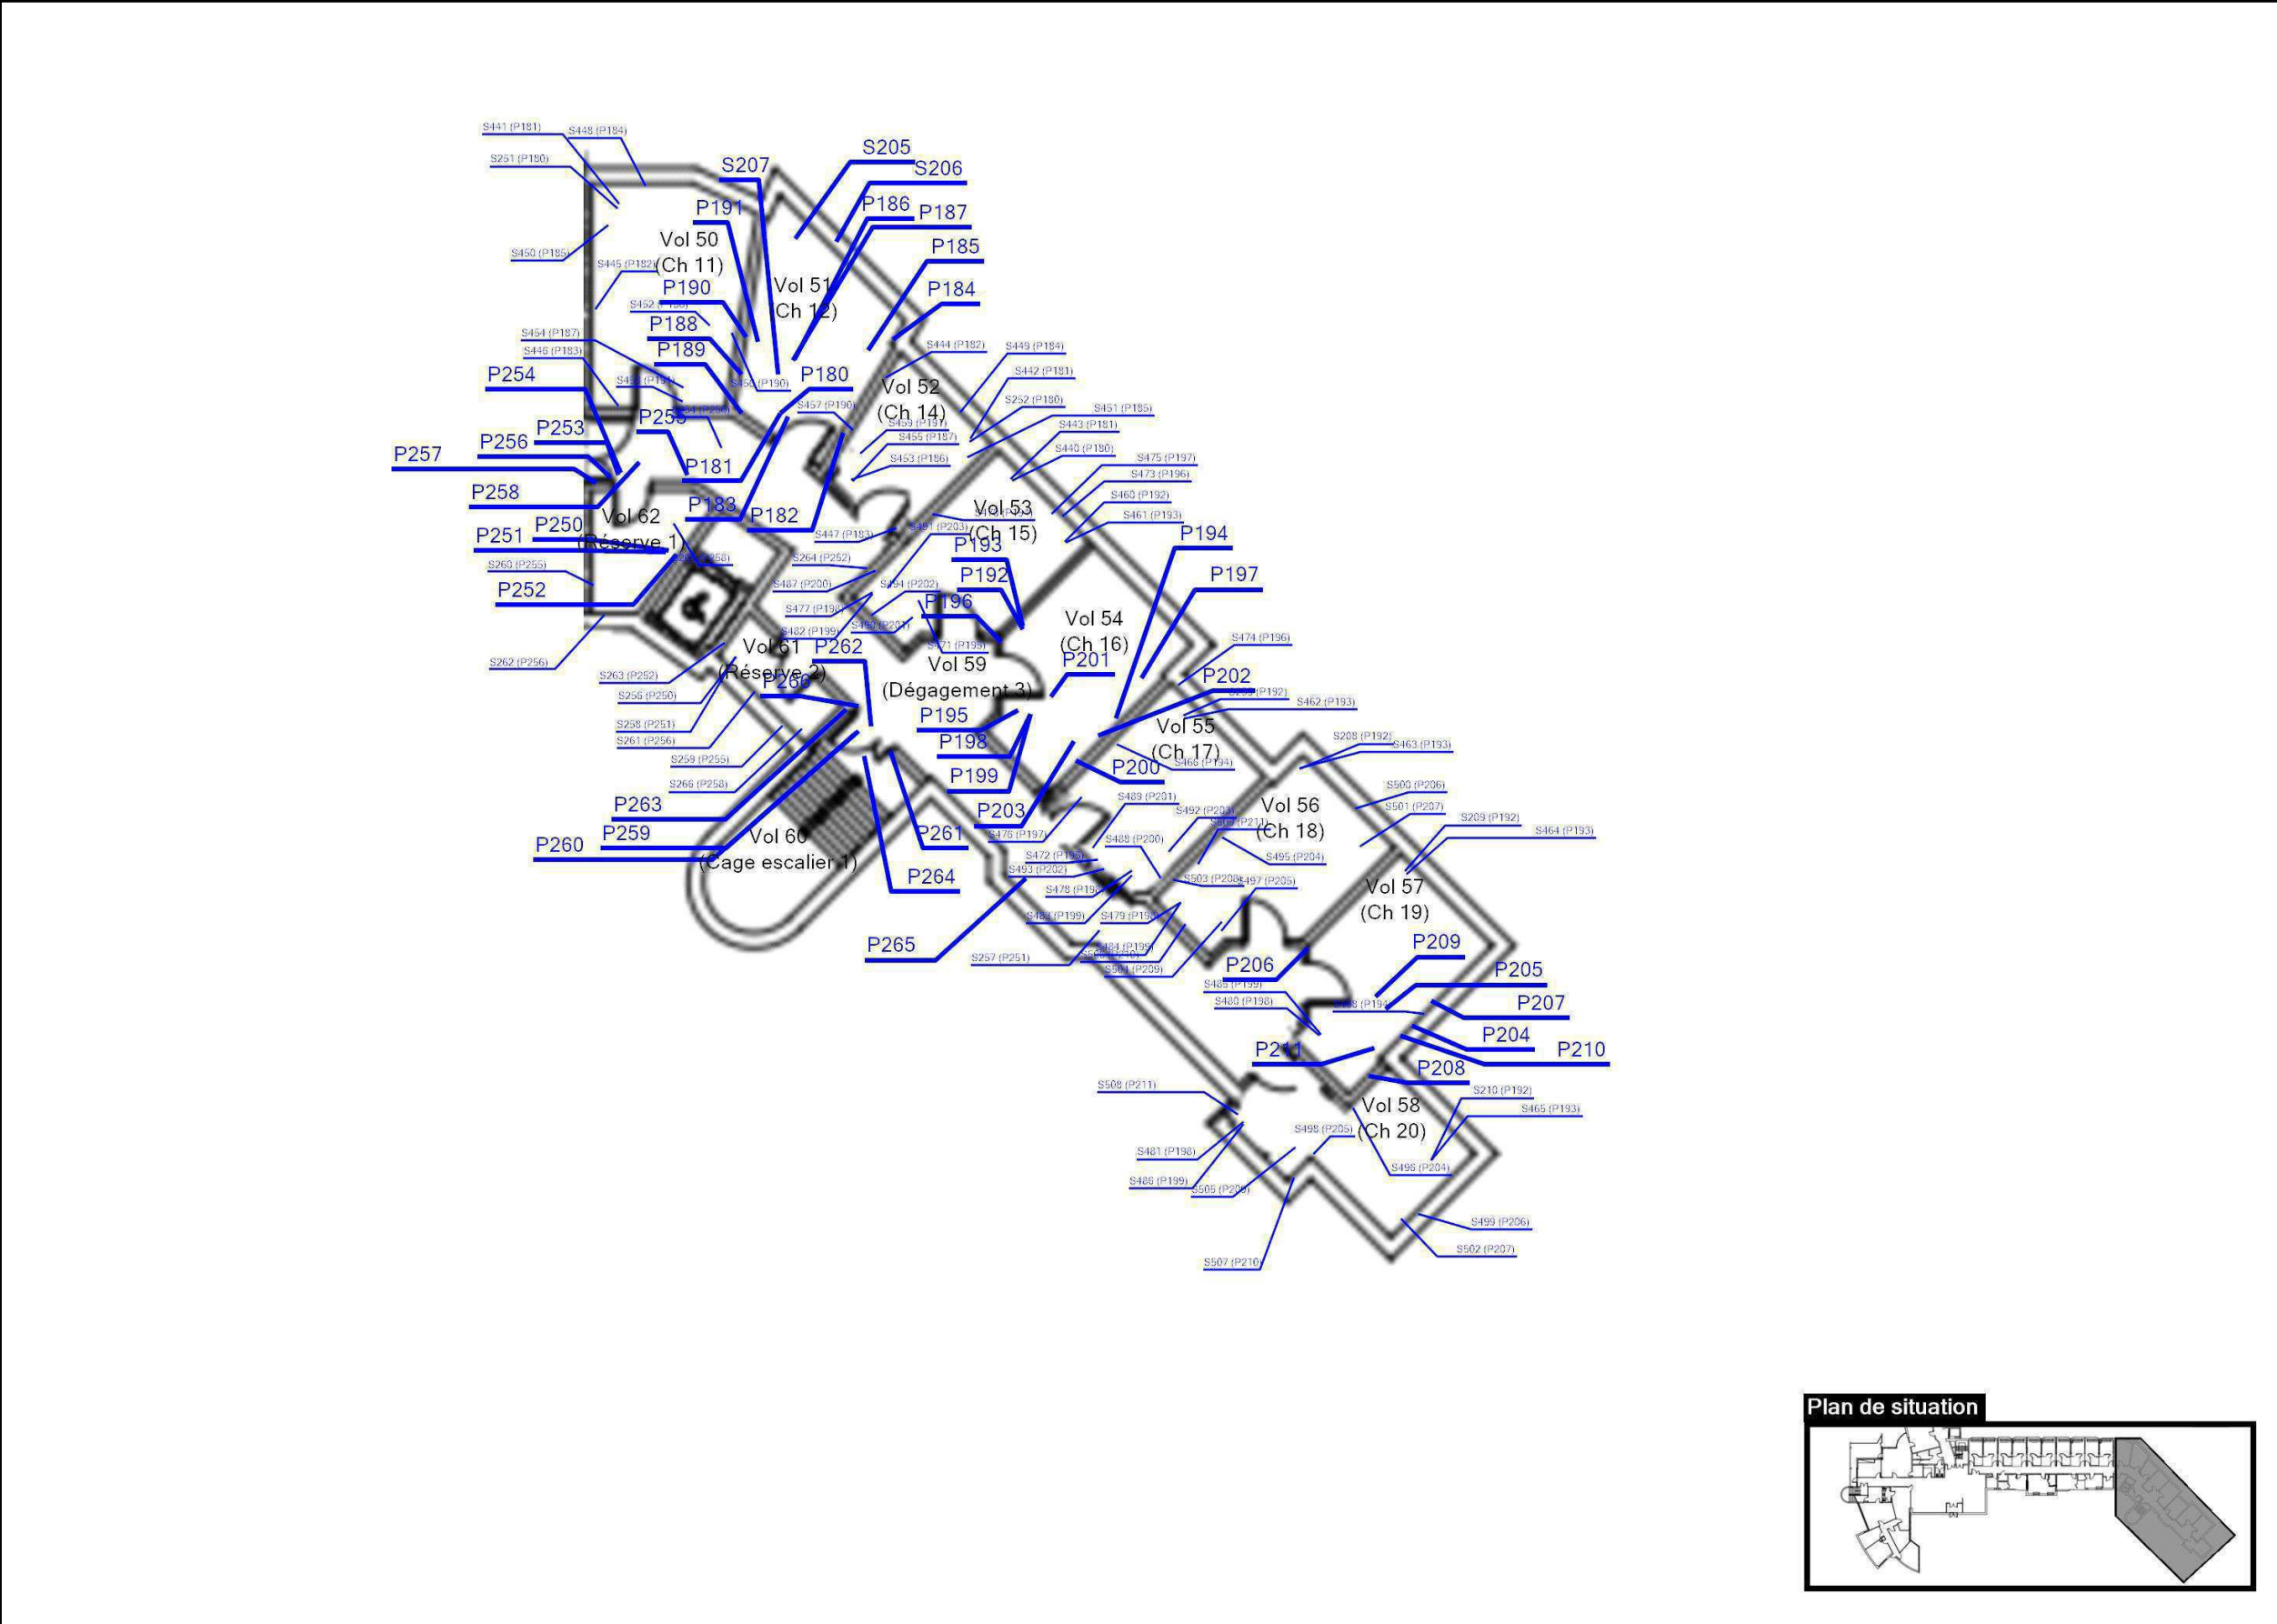

Plan de situation



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Techniciens intervenant


BEAUCLAIR Nicolas

SALLES DE RESTAURANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER057831-1

Légende

	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

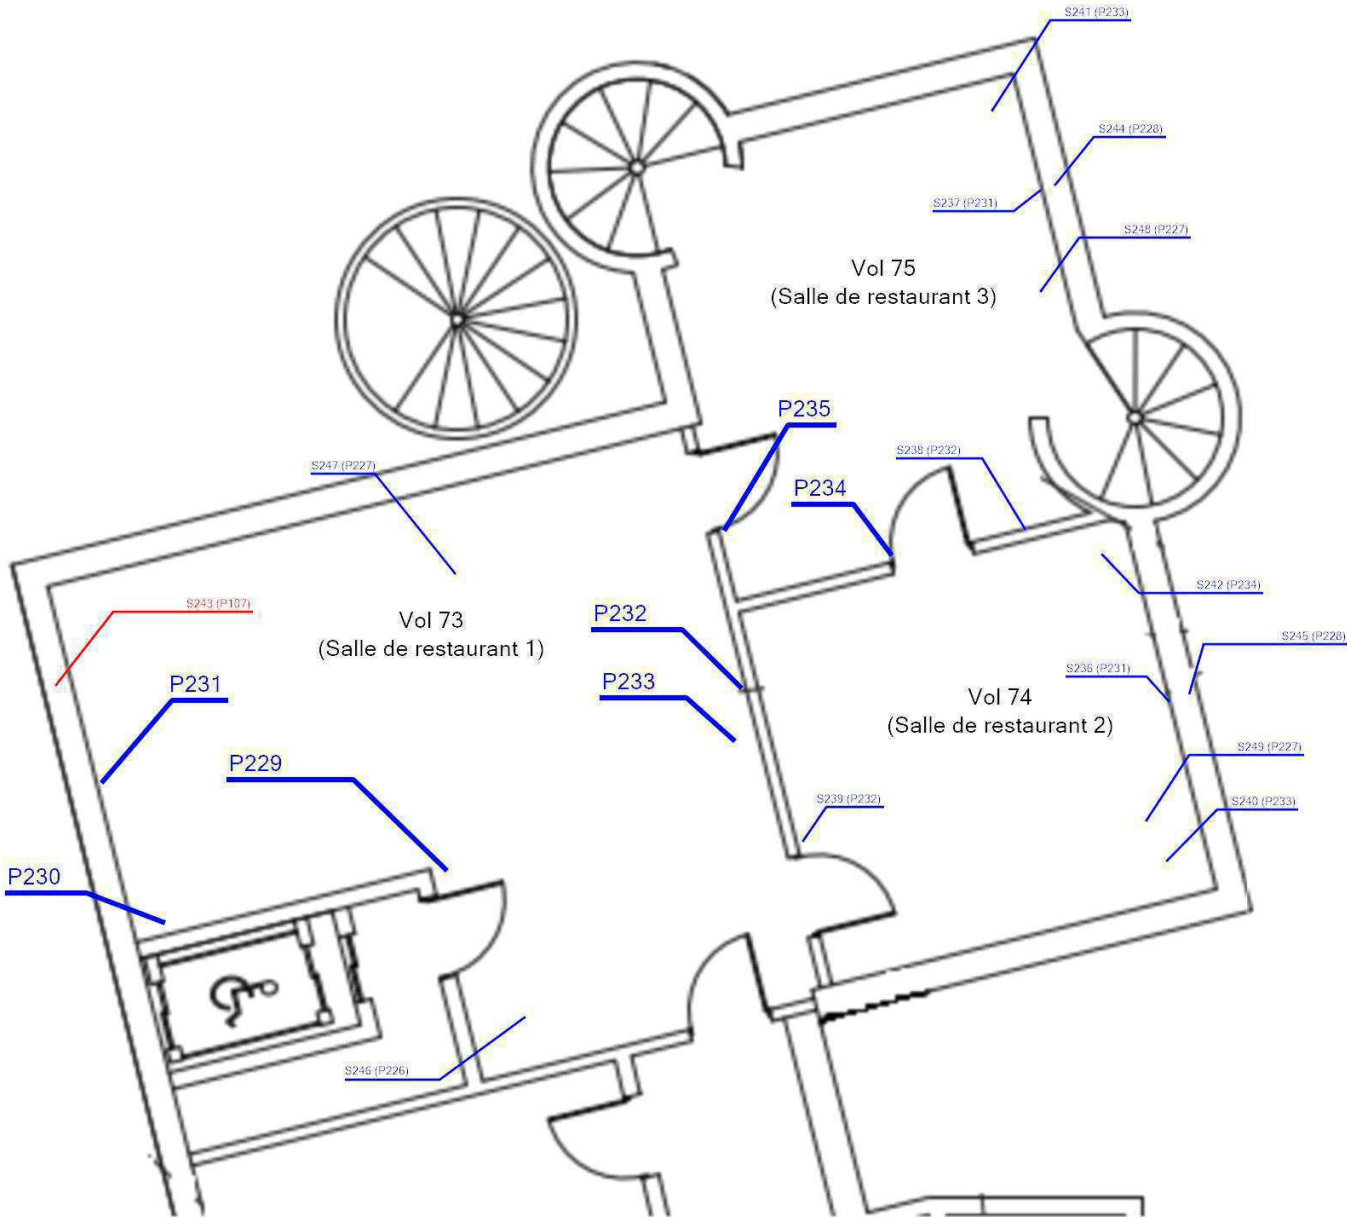

Adresse du bien
Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation
Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran


Date intervention
30/05/2022


Technicien intervenant
BEAUCLAIR Nicolas


Légende



P107 : Mastic vitrier

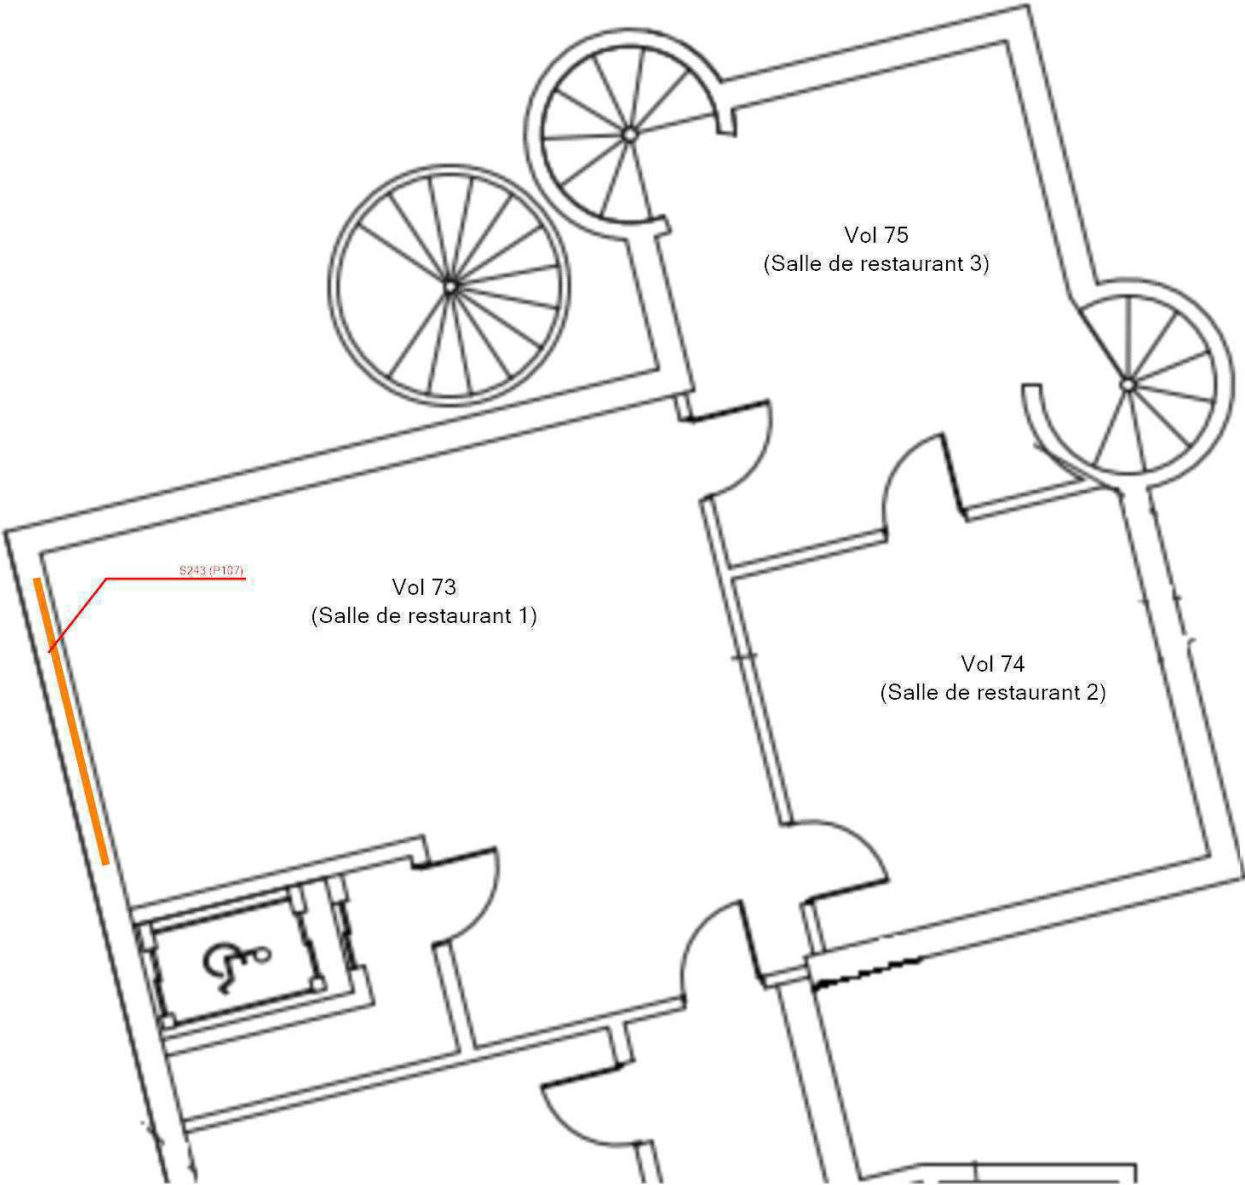

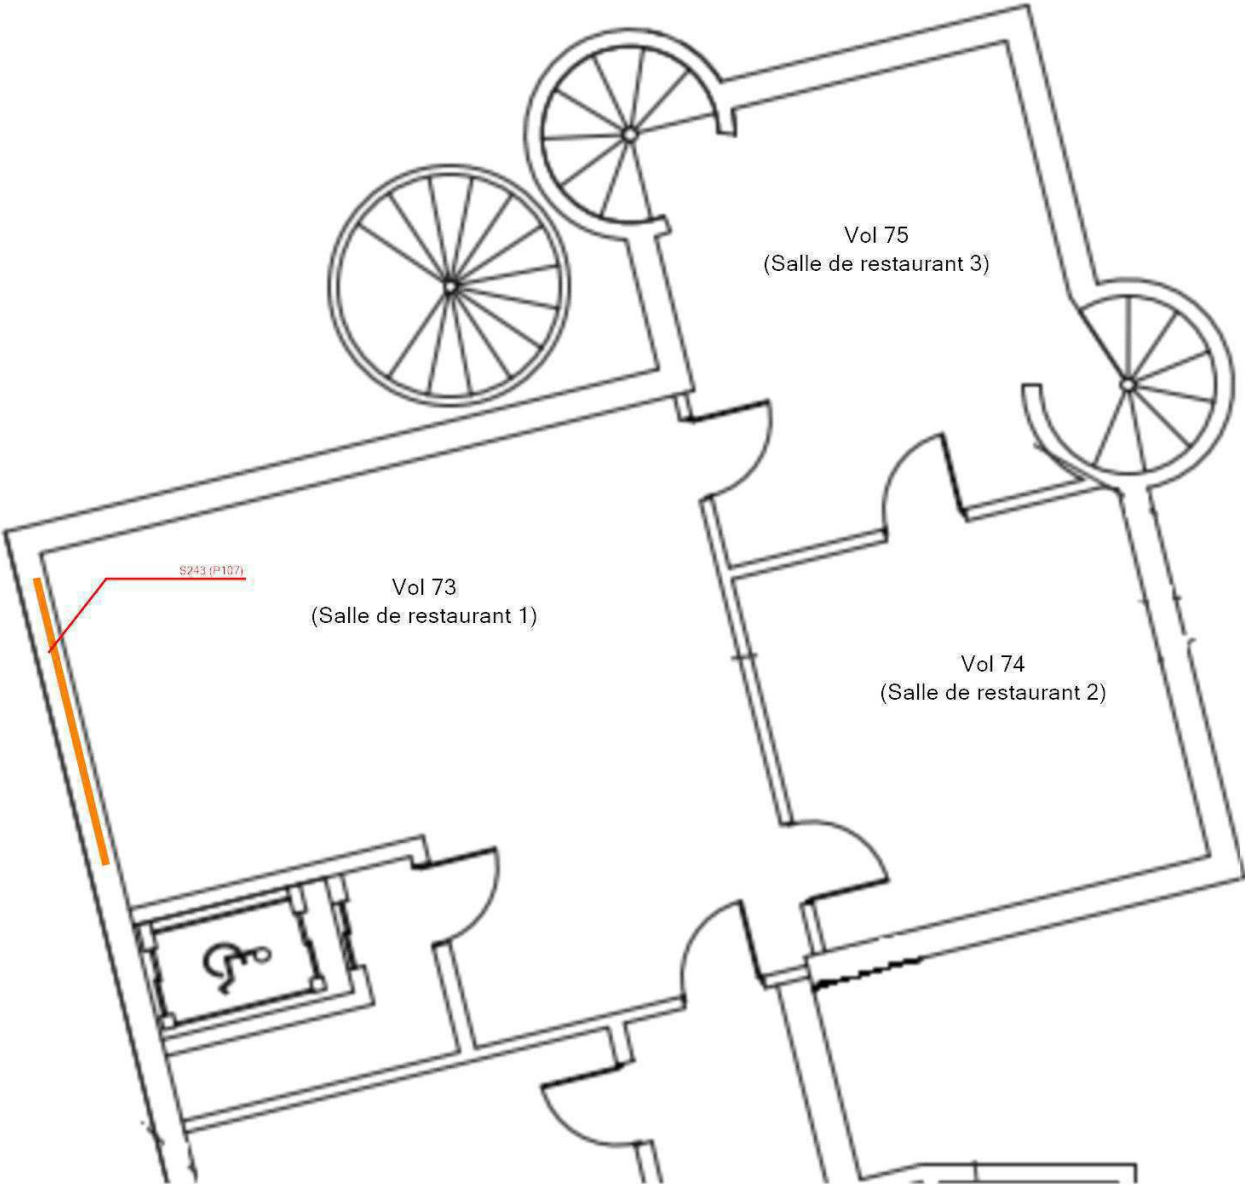SALLES DE RESTAURANT - MPCA FAÇADES				Référence: 002ER057831-1
				Légende
				 P107 : Mastic vitrier
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

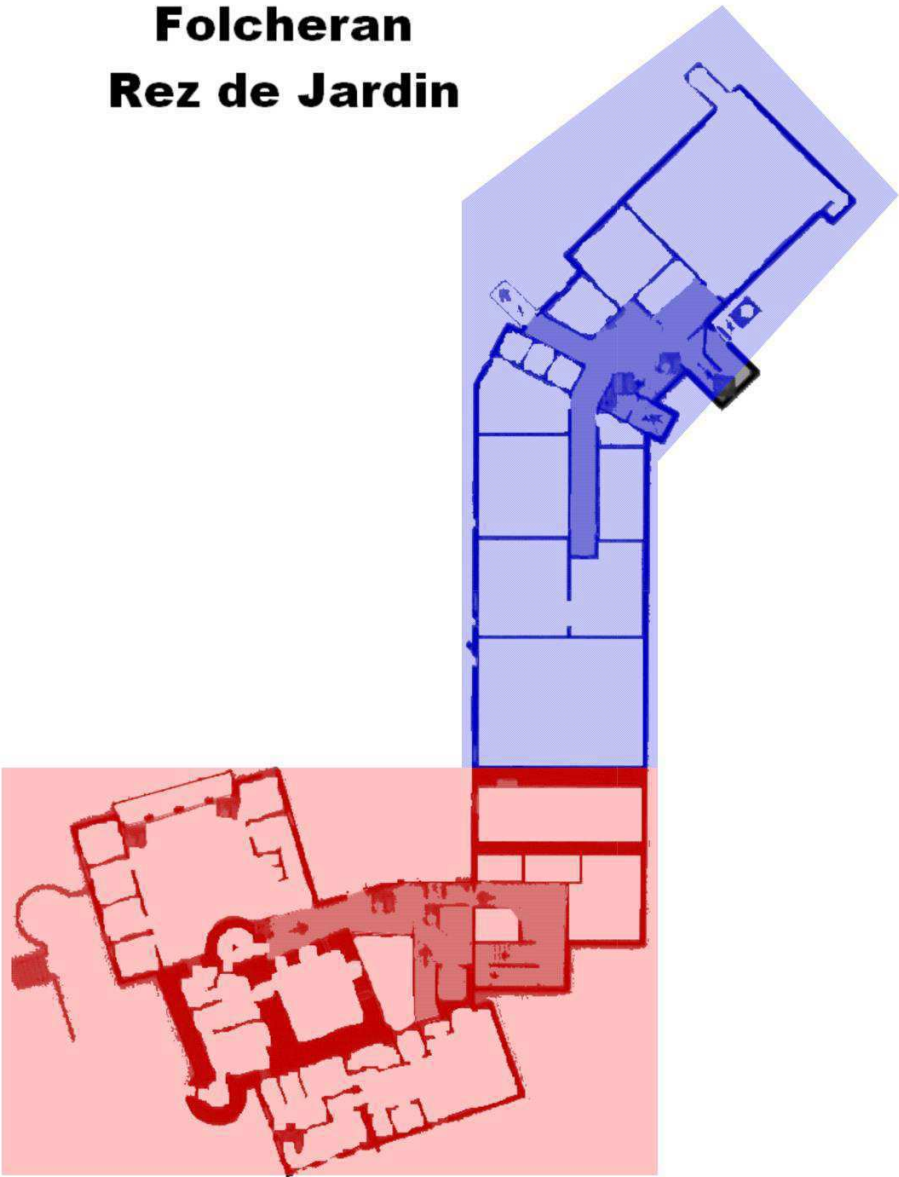RDJ - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER057831-1
Folcheran Rez de Jardin  Rez-de-jardin				Légende
				Nord
				Sud
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas


RDJ - NORD - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER057831-1

Légende

Localisation d'un prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

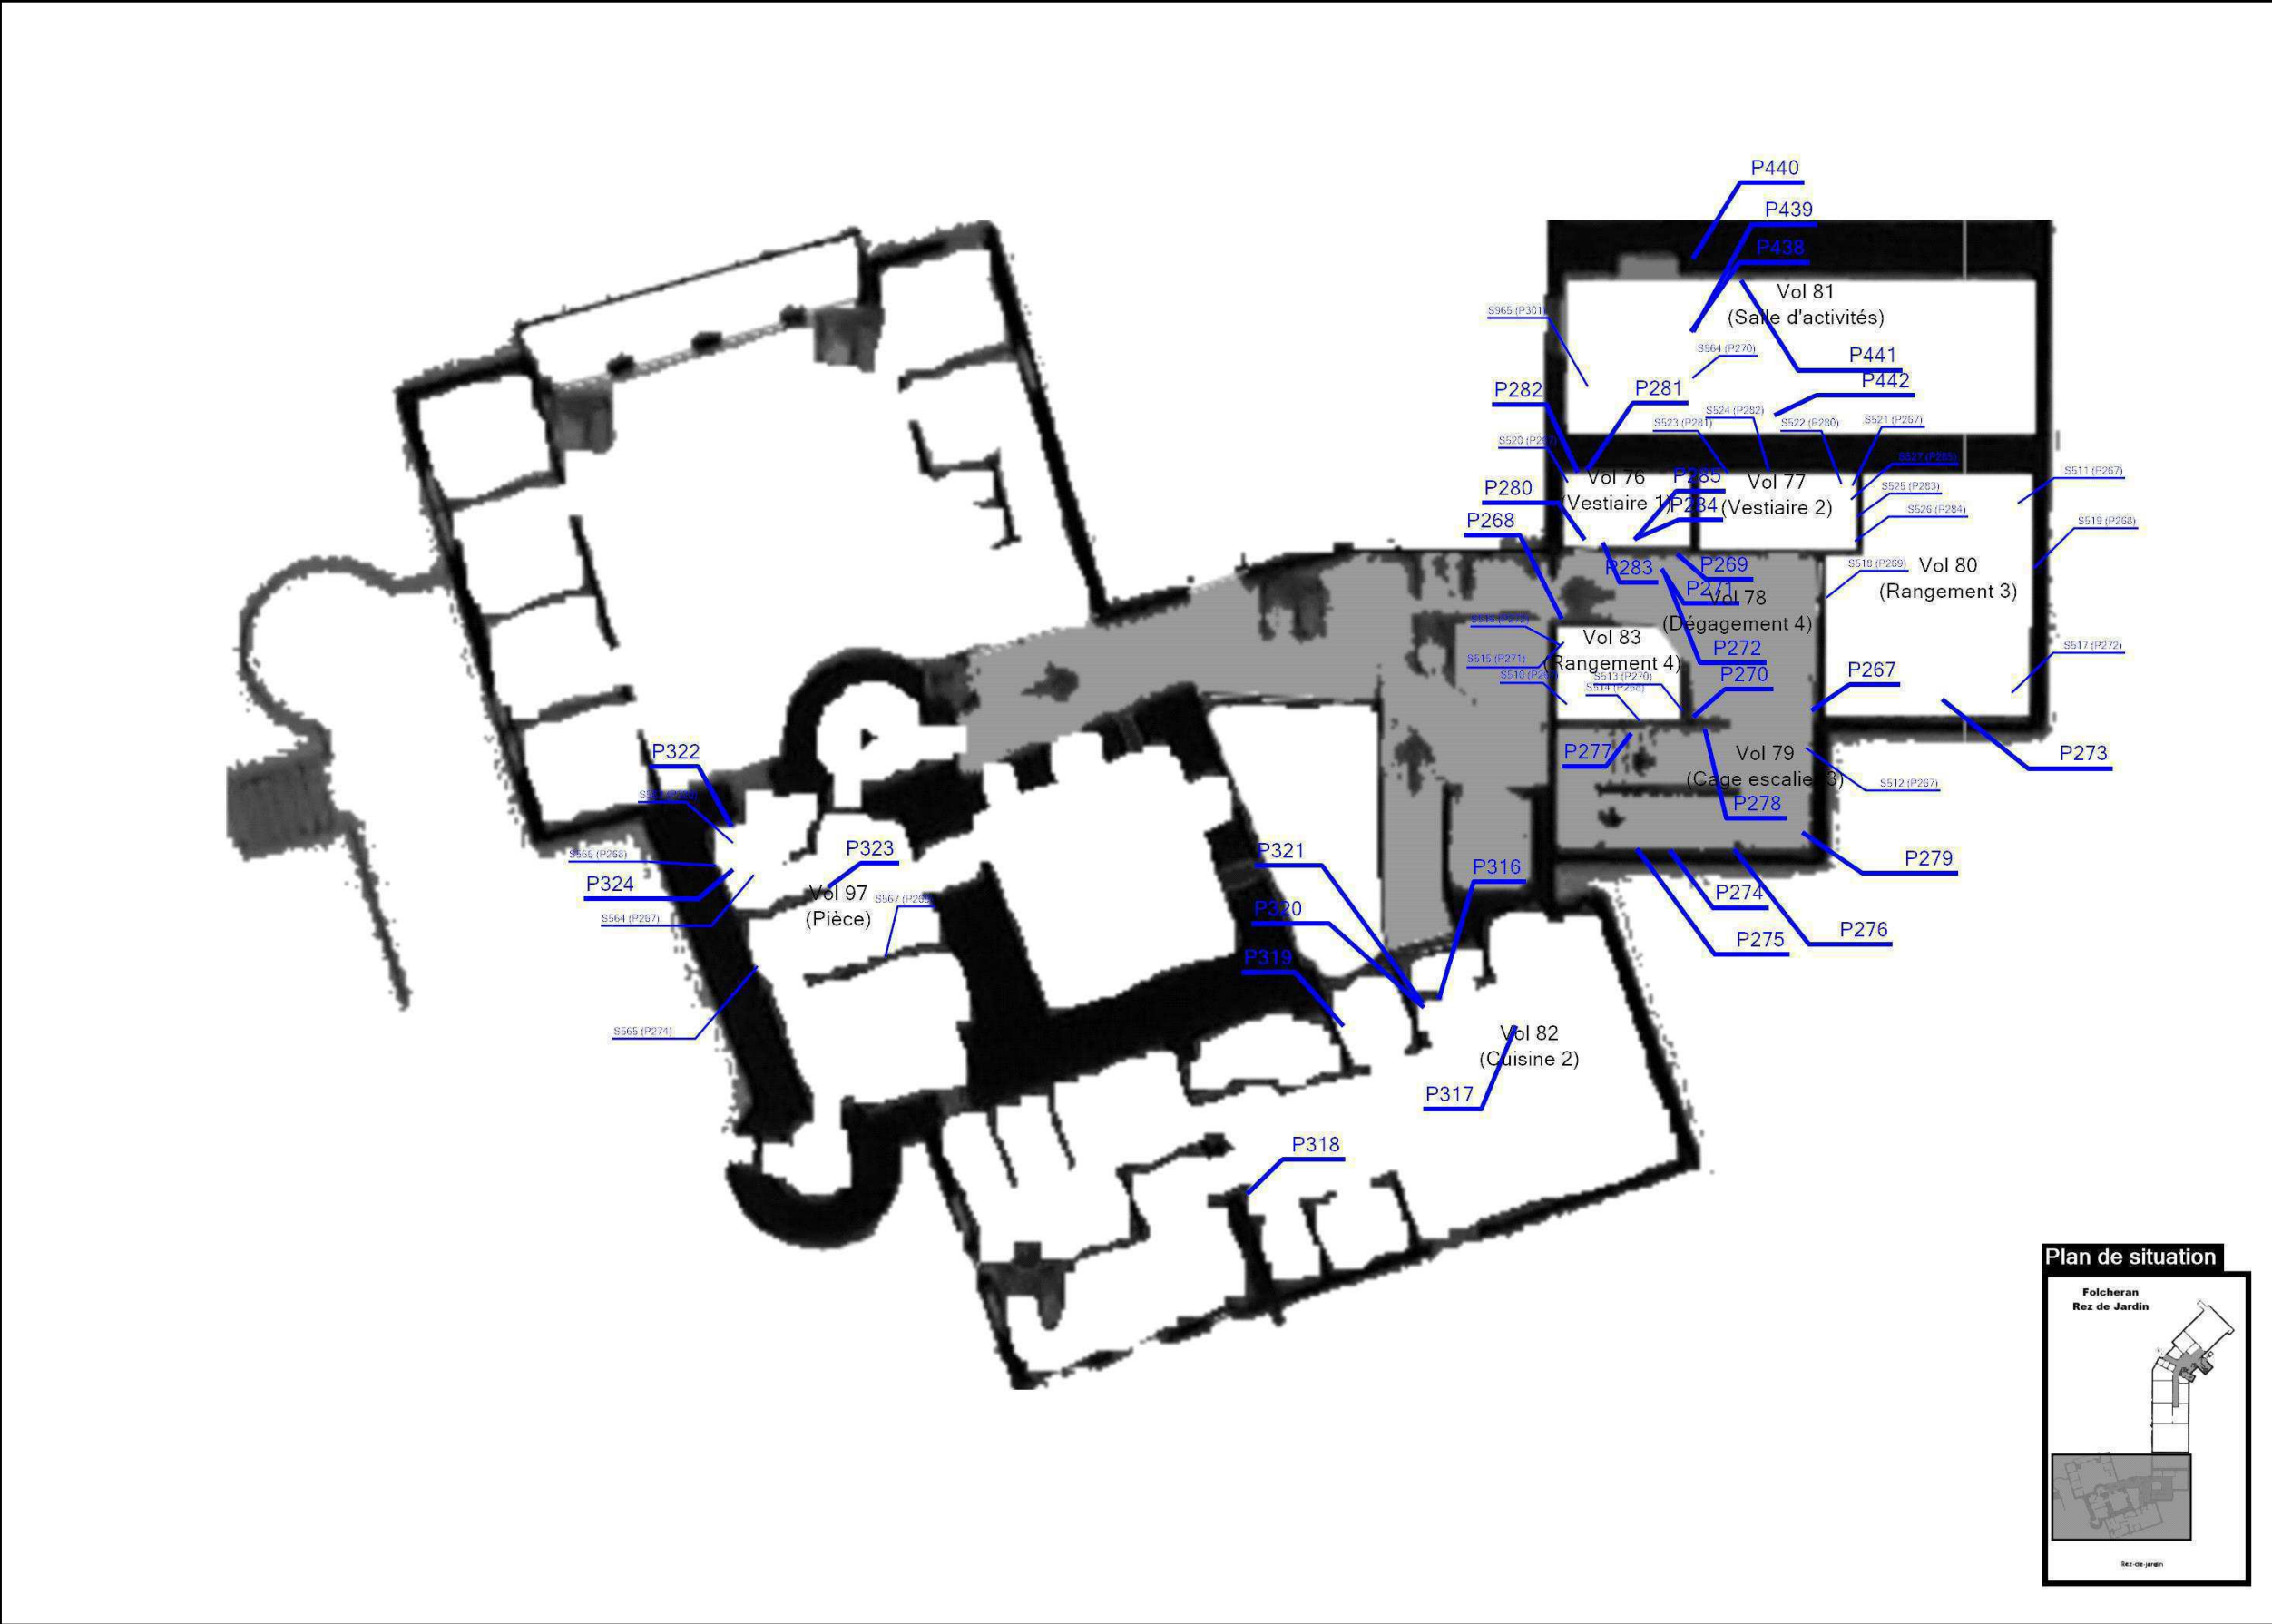

Folcheran
Rez de Jardin

Rez-de-jardin



Adresse du bien	

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation





Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

	30/05/2022
--	------------

Techniciens intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

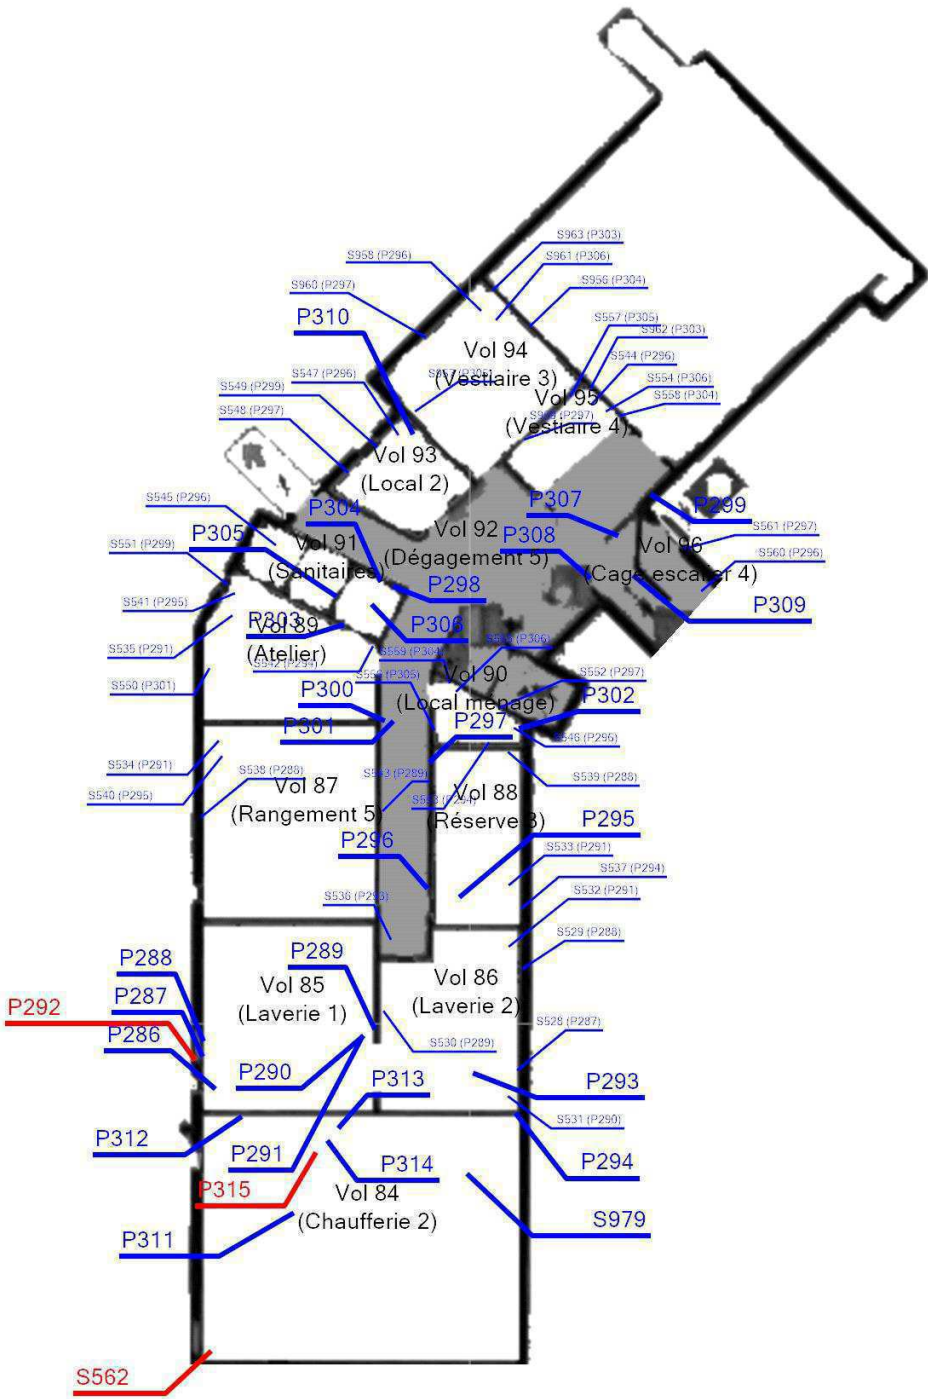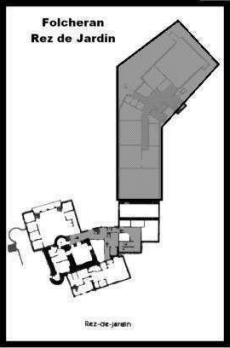RDJ - SUD - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER057831-1
 Plan de situation 				Légende
				 P Localisation dun prélèvement positif
				 P Localisation dun prélèvement négatif
				 S Localisation dun sondage négatif
				 S Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

Légende





P315 : Joint de bride



P292 : Mastic vitrier



S562: Conduit en fibres-ciment

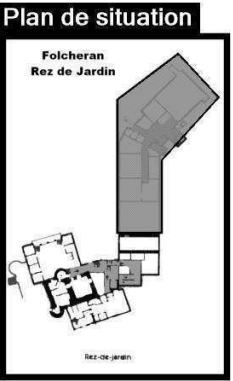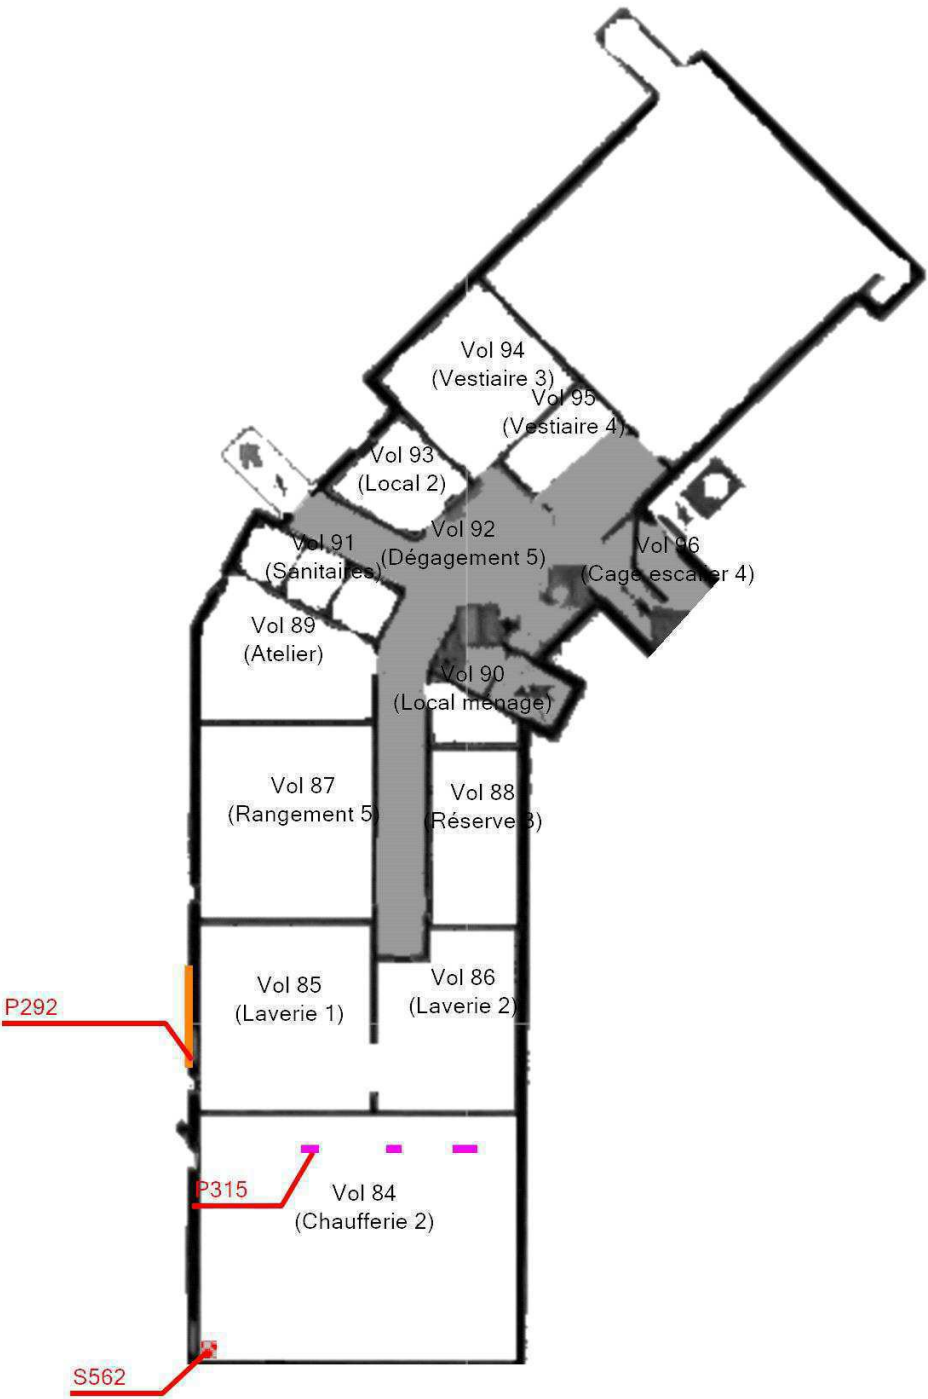

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

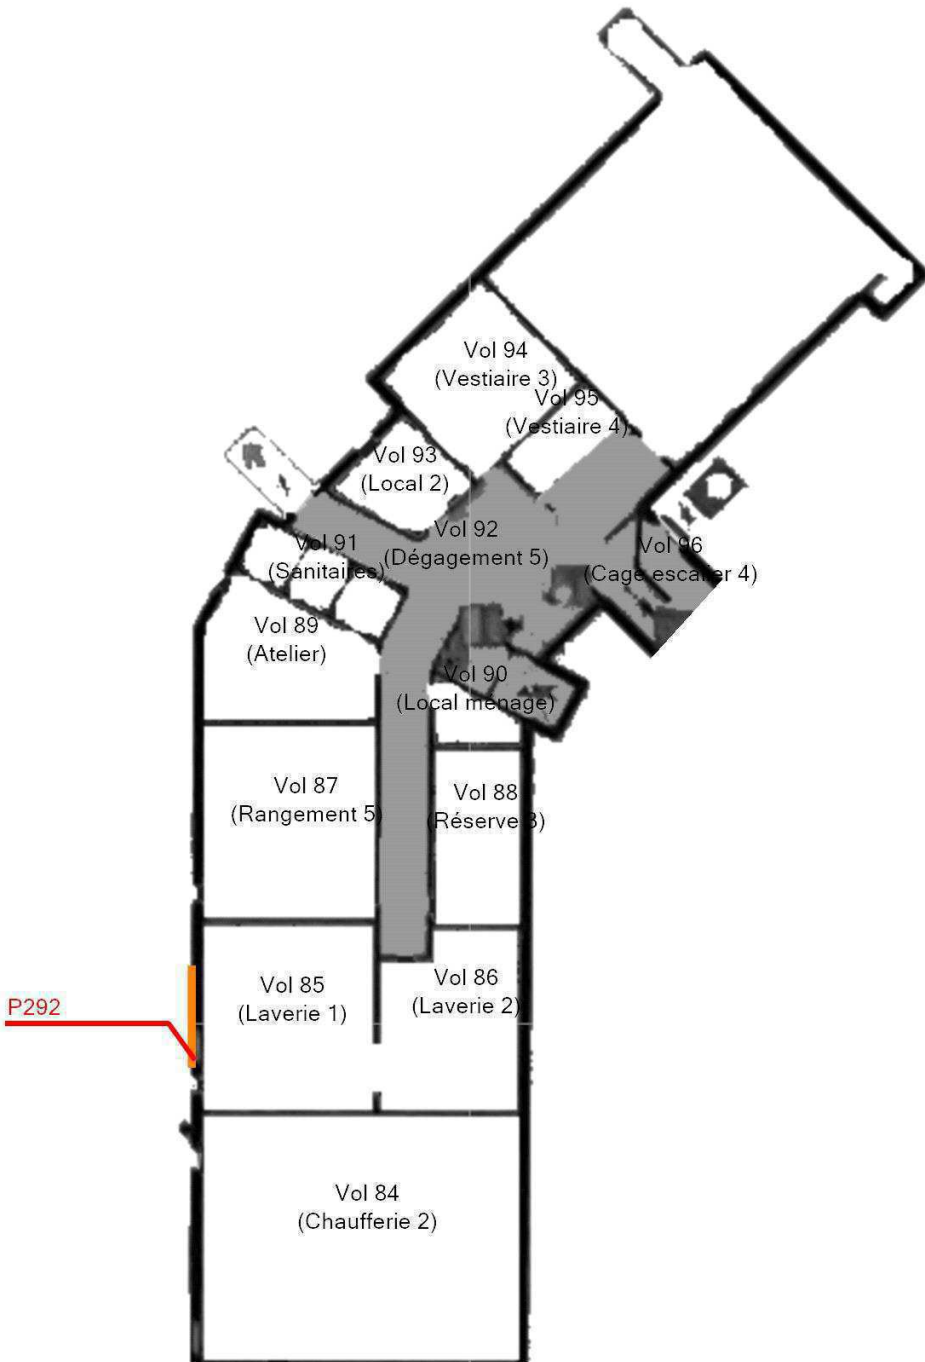RDJ - SUD - MPCA FAÇADES				Référence: 002ER057831-1
	Légende			
		P292 : Mastic vitrier		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas



Légende



P315 : Joint de bride



S562: Conduit en fibres-ciment

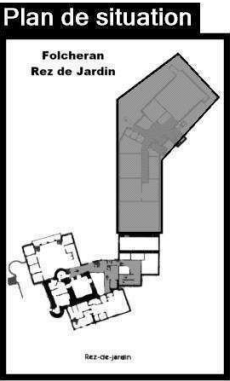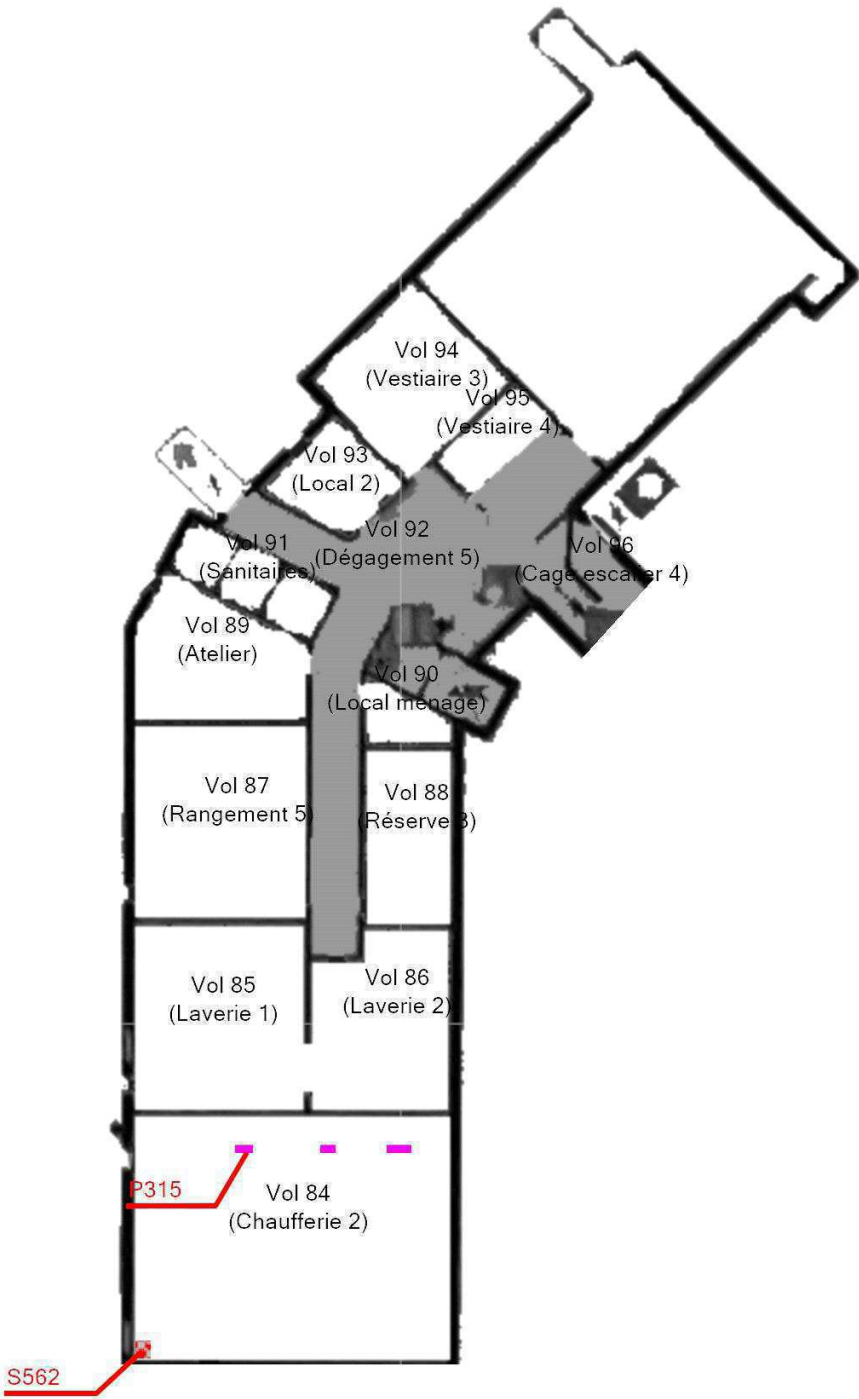

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

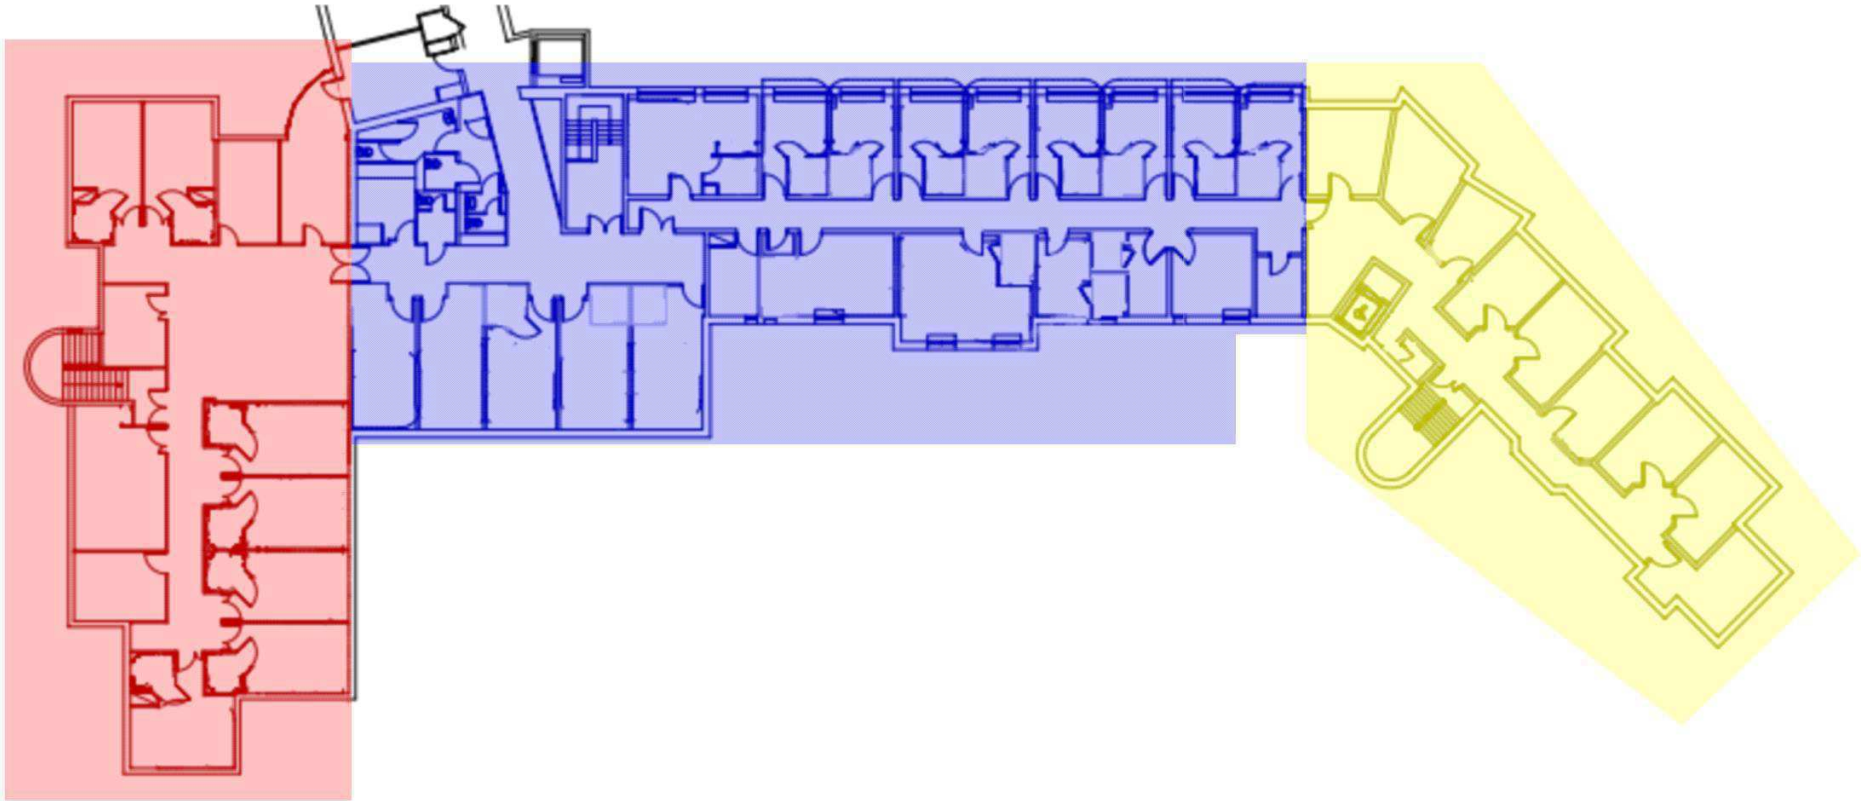R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER057831-1
				Légende
				Nord
				Centre
				Sud
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas


R+2 - NORD - ACTIONS MENÉES

Référence:
002ER057831-1


Légende

Localisation du prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

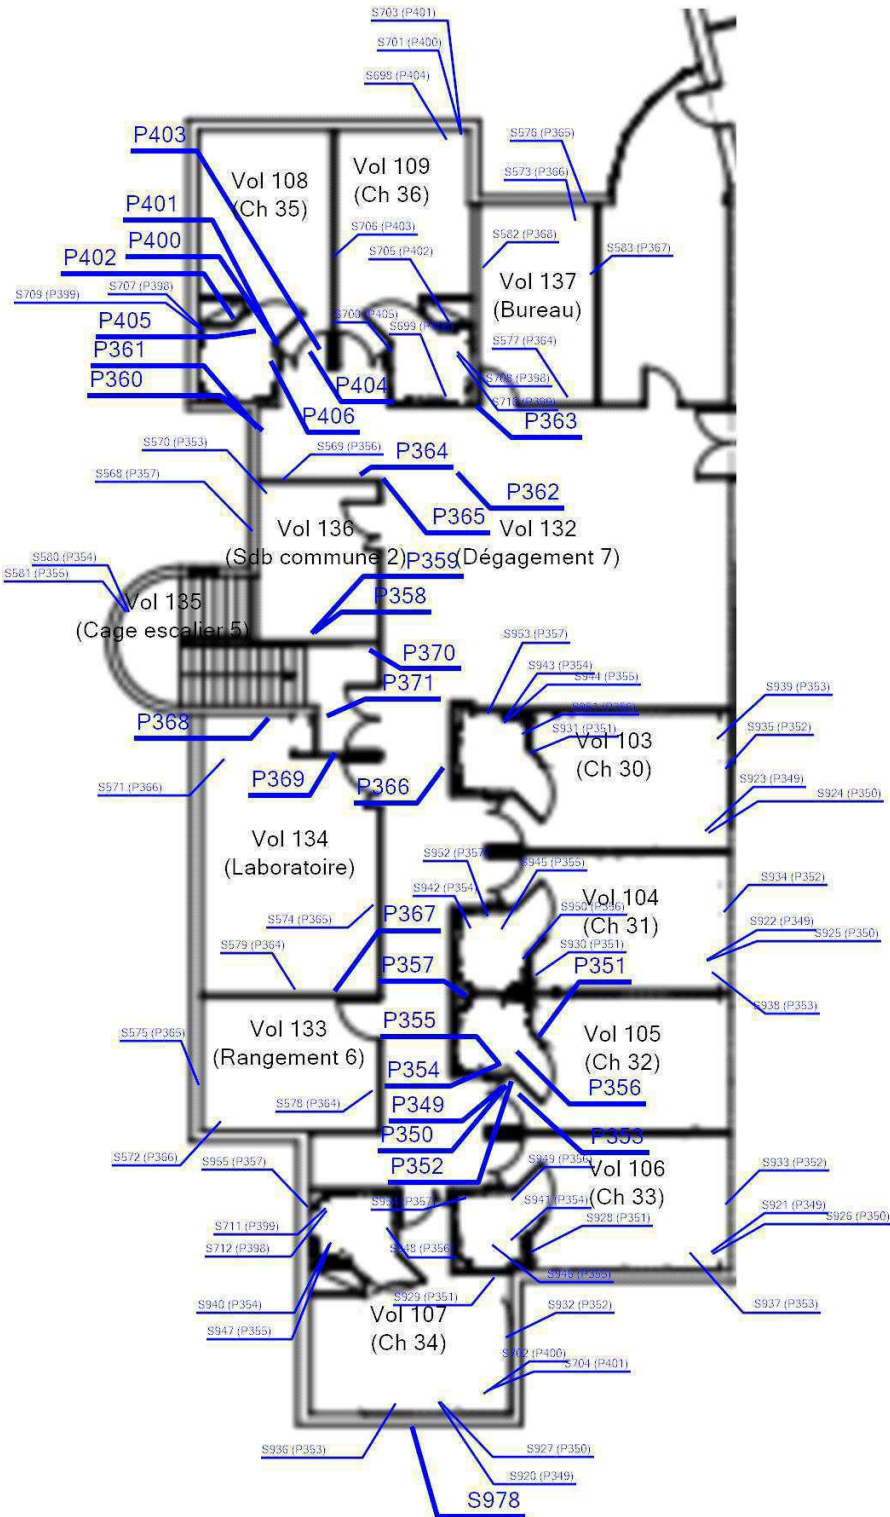

Plan de situation

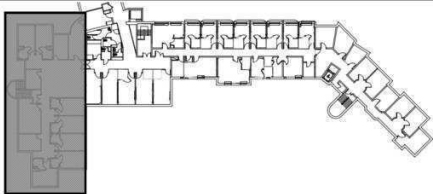

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

	30/05/2022
--	------------

Techniciens intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

Référence:
002ER057831-1

A graph with a vertical axis labeled 'S' and a horizontal axis labeled 't'. The curve starts at the origin (0,0), increases linearly with a constant positive slope, and then becomes a horizontal line, indicating that S remains constant after a certain time.

A graph showing a horizontal line at a constant value S_0 on the vertical axis, indicating that the quantity S remains constant over time t .

This diagram is a detailed architectural floor plan of a large building complex. The plan shows various rooms and corridors, each identified by a specific label. Rooms are often grouped by volume and chapter, such as Vol 100 (Ch 27), Vol 101 (Ch 28), Vol 102 (Ch 29), Vol 110 (Ch 37), Vol 111 (Ch 39), Vol 112 (Ch 40), Vol 113 (Ch 41), Vol 114 (Ch 42), Vol 115 (Ch 43), Vol 116 (Ch 44), Vol 117 (Ch 45), Vol 118 (Ch 46), Vol 128 (Ch 57), Vol 129 (Ch 58), Vol 130 (Ch 60), Vol 131 (Dégagement 6), Vol 138 (Dégagement 3), Vol 139 (Cage escalier 6), Vol 140 (Gaine technique 2), Vol 141 (Sdb commune 3), Vol 142 (Rangement 7), Vol 143 (Rangement 8), and Vol 144 (Rangement 9). Numerous points are marked throughout the plan, each associated with a unique code starting with 'P' followed by a number, such as P416, P417, P411, P407, P409, P408, P410, P412, P374, P373, P372, P376, P382, P380, P383, P381, P378, P379, P377, P375, P387, P396, P391, P392, P394, P388, P390, P386, P398, P399, P397, P389, P413, P414, P381, P382, P383, P384, P385, P386, P387, P388, P389, P390, P391, P392, P393, P394, P395, P396, P397, P398, P399, P400, P401, P402, P403, P404, P405, P406, P407, P408, P409, P410, P411, P412, P413, P414, P415, P416, P417, P418, P419, P420, P421, P422, P423, P424, P425, P426, P427, P428, P429, P430, P431, P432, P433, P434, P435, P436, P437, P438, P439, P440, P441, P442, P443, P444, P445, P446, P447, P448, P449, P450, P451, P452, P453, P454, P455, P456, P457, P458, P459, P460, P461, P462, P463, P464, P465, P466, P467, P468, P469, P470, P471, P472, P473, P474, P475, P476, P477, P478, P479, P480, P481, P482, P483, P484, P485, P486, P487, P488, P489, P490, P491, P492, P493, P494, P495, P496, P497, P498, P499, P500, P501, P502, P503, P504, P505, P506, P507, P508, P509, P510, P511, P512, P513, P514, P515, P516, P517, P518, P519, P520, P521, P522, P523, P524, P525, P526, P527, P528, P529, P530, P531, P532, P533, P534, P535, P536, P537, P538, P539, P540, P541, P542, P543, P544, P545, P546, P547, P548, P549, P550, P551, P552, P553, P554, P555, P556, P557, P558, P559, P560, P561, P562, P563, P564, P565, P566, P567, P568, P569, P570, P571, P572, P573, P574, P575, P576, P577, P578, P579, P580, P581, P582, P583, P584, P585, P586, P587, P588, P589, P590, P591, P592, P593, P594, P595, P596, P597, P598, P599, P600, P601, P602, P603, P604, P605, P606, P607, P608, P609, P610, P611, P612, P613, P614, P615, P616, P617, P618, P619, P620, P621, P622, P623, P624, P625, P626, P627, P628, P629, P630, P631, P632, P633, P634, P635, P636, P637, P638, P639, P640, P641, P642, P643, P644, P645, P646, P647, P648, P649, P650, P651, P652, P653, P654, P655, P656, P657, P658, P659, P660, P661, P662, P663, P664, P665, P666, P667, P668, P669, P670, P671, P672, P673, P674, P675, P676, P677, P678, P679, P680, P681, P682, P683, P684, P685, P686, P687, P688, P689, P690, P691, P692, P693, P694, P695, P696, P697, P698, P699, P700, P701, P702, P703, P704, P705, P706, P707, P708, P709, P710, P711, P712, P713, P714, P715, P716, P717, P718, P719, P720, P721, P722, P723, P724, P725, P726, P727, P728, P729, P730, P731, P732, P733, P734, P735, P736, P737, P738, P739, P740, P741, P742, P743, P744, P745, P746, P747, P748, P749, P750, P751, P752, P753, P754, P755, P756, P757, P758, P759, P760, P761, P762, P763, P764, P765, P766, P767, P768, P769, P770, P771, P772, P773, P774, P775, P776, P777, P778, P779, P780, P781, P782, P783, P784, P785, P786, P787, P788, P789, P790, P791, P792, P793, P794, P795, P796, P797, P798, P799, P800, P801, P802, P803, P804, P805, P806, P807, P808, P809, P810, P811, P812, P813, P814, P815, P816, P817, P818, P819, P820, P821, P822, P823, P824, P825, P826, P827, P828, P829, P830, P831, P832, P833, P834, P835, P836, P837, P838, P839, P840, P841, P842, P843, P844, P845, P846, P847, P848, P849, P850, P851, P852, P853, P854, P855, P856, P857, P858, P859, P860, P861, P862, P863, P864, P865, P866, P867, P868, P869, P870, P871, P872, P873, P874, P875, P876, P877, P878, P879, P880, P881, P882, P883, P884, P885, P886, P887, P888, P889, P890, P891, P892, P893, P894, P895, P896, P897, P898, P899, P900, P901, P902, P903, P904, P905, P906, P907, P908, P909, P910, P911, P912, P913, P914, P915, P916, P917, P918, P919, P920, P921, P922, P923, P924, P925, P926, P927, P928, P929, P930, P931, P932, P933, P934, P935, P936, P937, P938, P939, P940, P941, P942, P943, P944, P945, P946, P947, P948, P949, P950, P951, P952, P953, P954, P955, P956, P957, P958, P959, P960, P961, P962, P963, P964, P965, P966, P967, P968, P969, P970, P971, P972, P973, P974, P975, P976, P977, P978, P979, P980, P981, P982, P983, P984, P985, P986, P987, P988, P989, P990, P991, P992, P993, P994, P995, P996, P997, P998, P999, P1000. Blue lines connect these points across the plan, indicating a network or flow between different locations.



R+2 - CENTRE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002ER057831-1

Légende



P410 : Colles de revêtement de sol



P408 : Matériau semi-dur de type
rAGRÉAGE (gris) ; matériau (noir)



P389 : Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)




P337 : Mastic vitrier




P386 : Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu), Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)



P388 : Matériau de type colle
(jaune) ; matériau de type colle
bitumineux (noir)

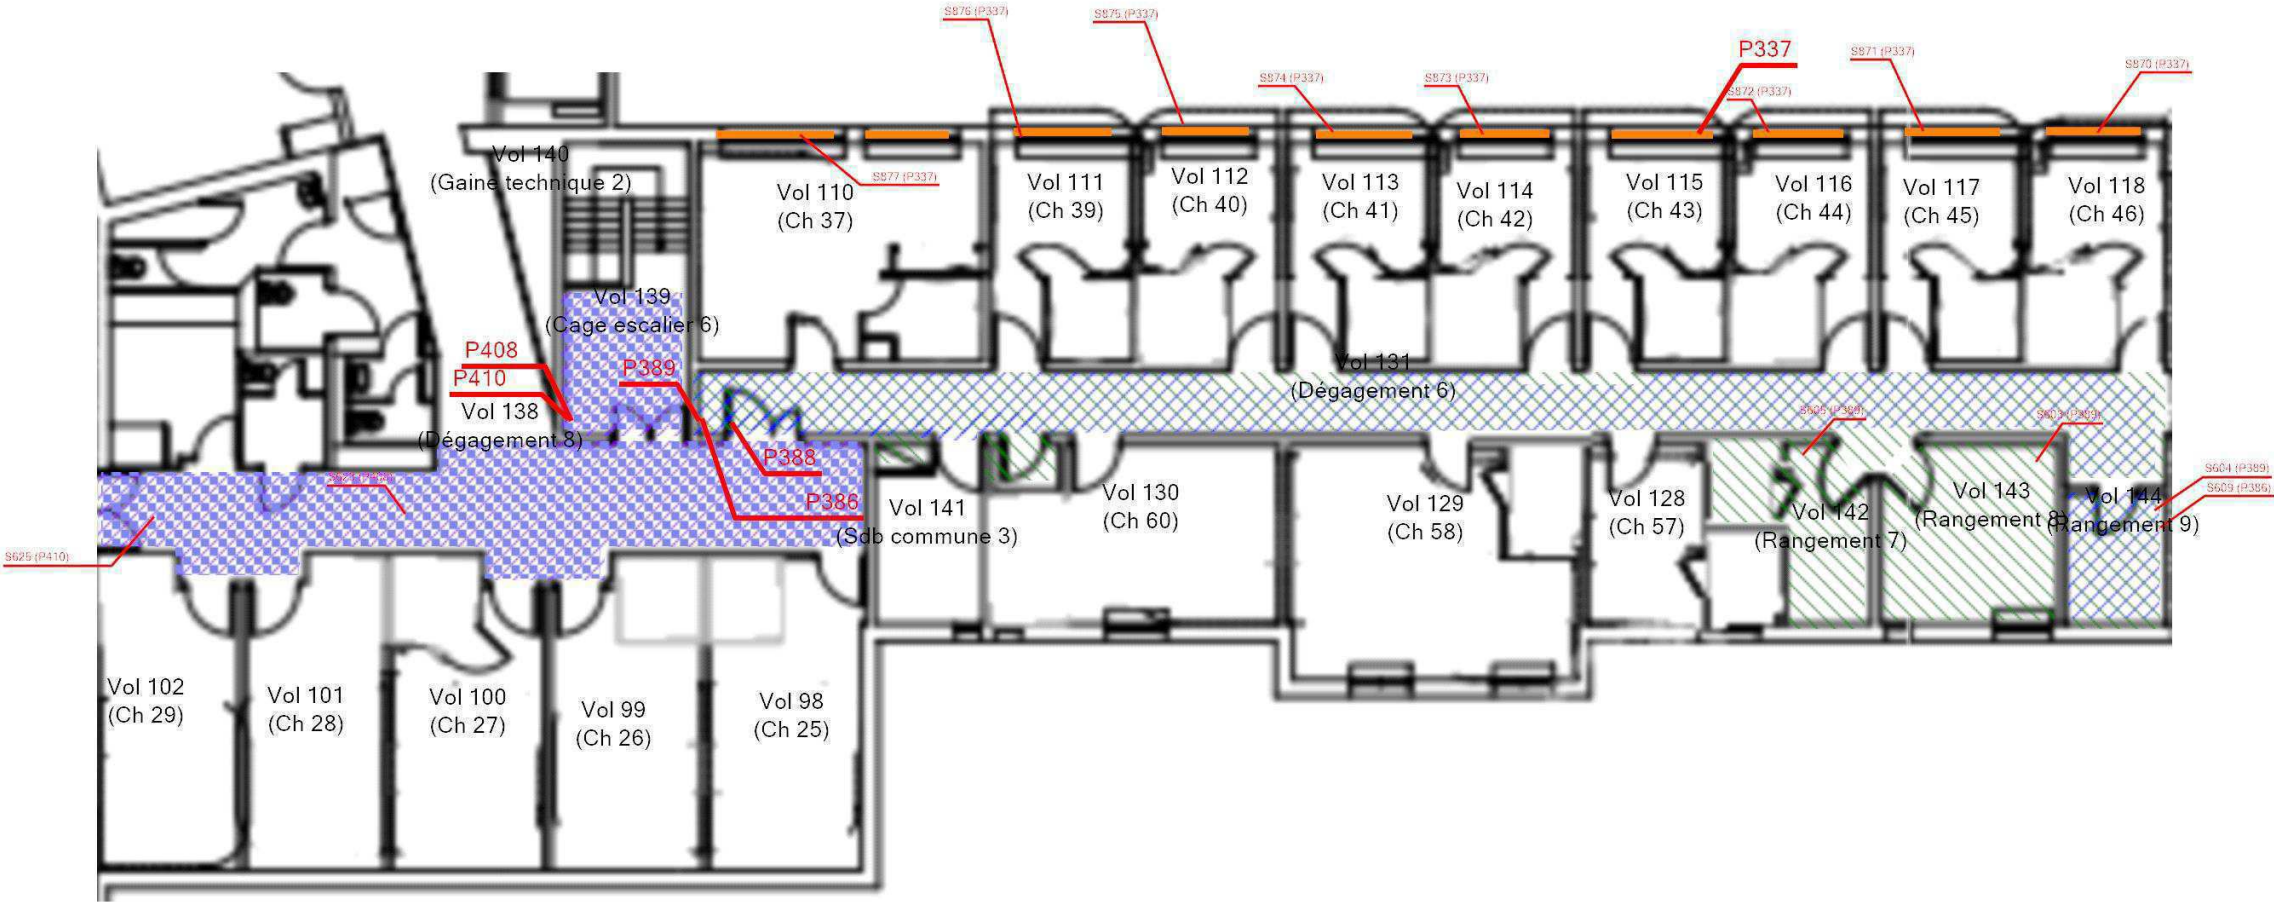

Plan de situatio

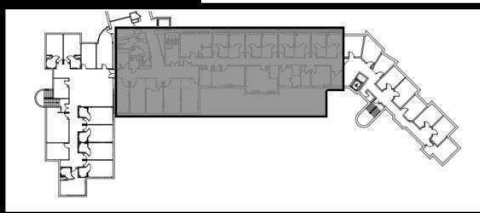

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERE

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheraz

Date intervention

30/05/202

Techniciens intervenant


BEAUCLAIR Nicolas

R+2 - CENTRE - MPCA FAÇADES


Référence:
002ER057831-1

Légende

	P337 : Mastic vitrier
---	-----------------------

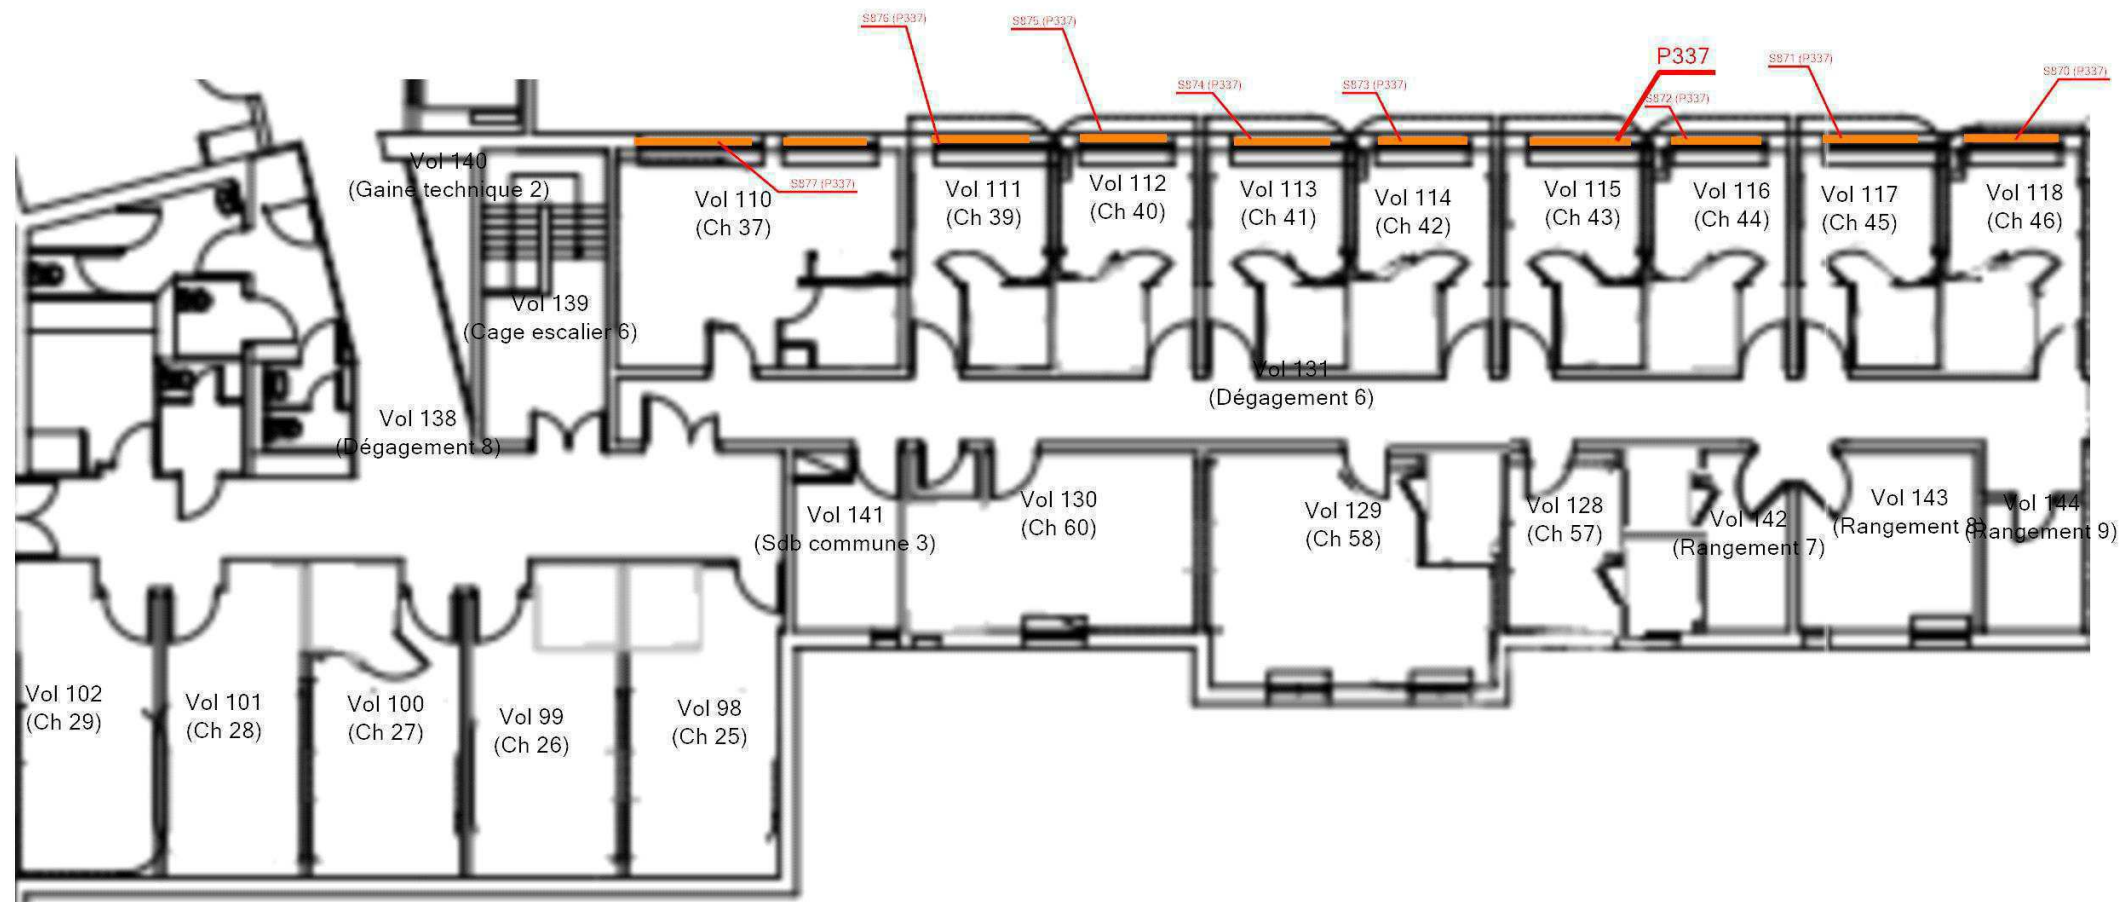

Plan de situation

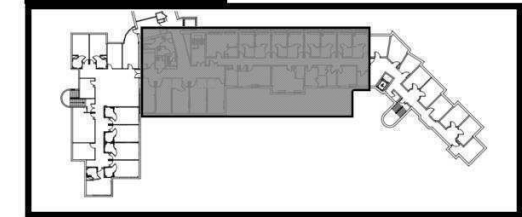

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Techniciens intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

R+2 - CENTRE - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002ER057831-1

Légende



P410 : Colles de revêtement de sol



P408 : Matériau semi-dur de type
rAGRÉAGE (gris) ; matériau (noir)




P389 : Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)




P386 : Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu), Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)



P388 : Matériau de type colle
(jaune) ; matériau de type colle
bitumineux (noir)

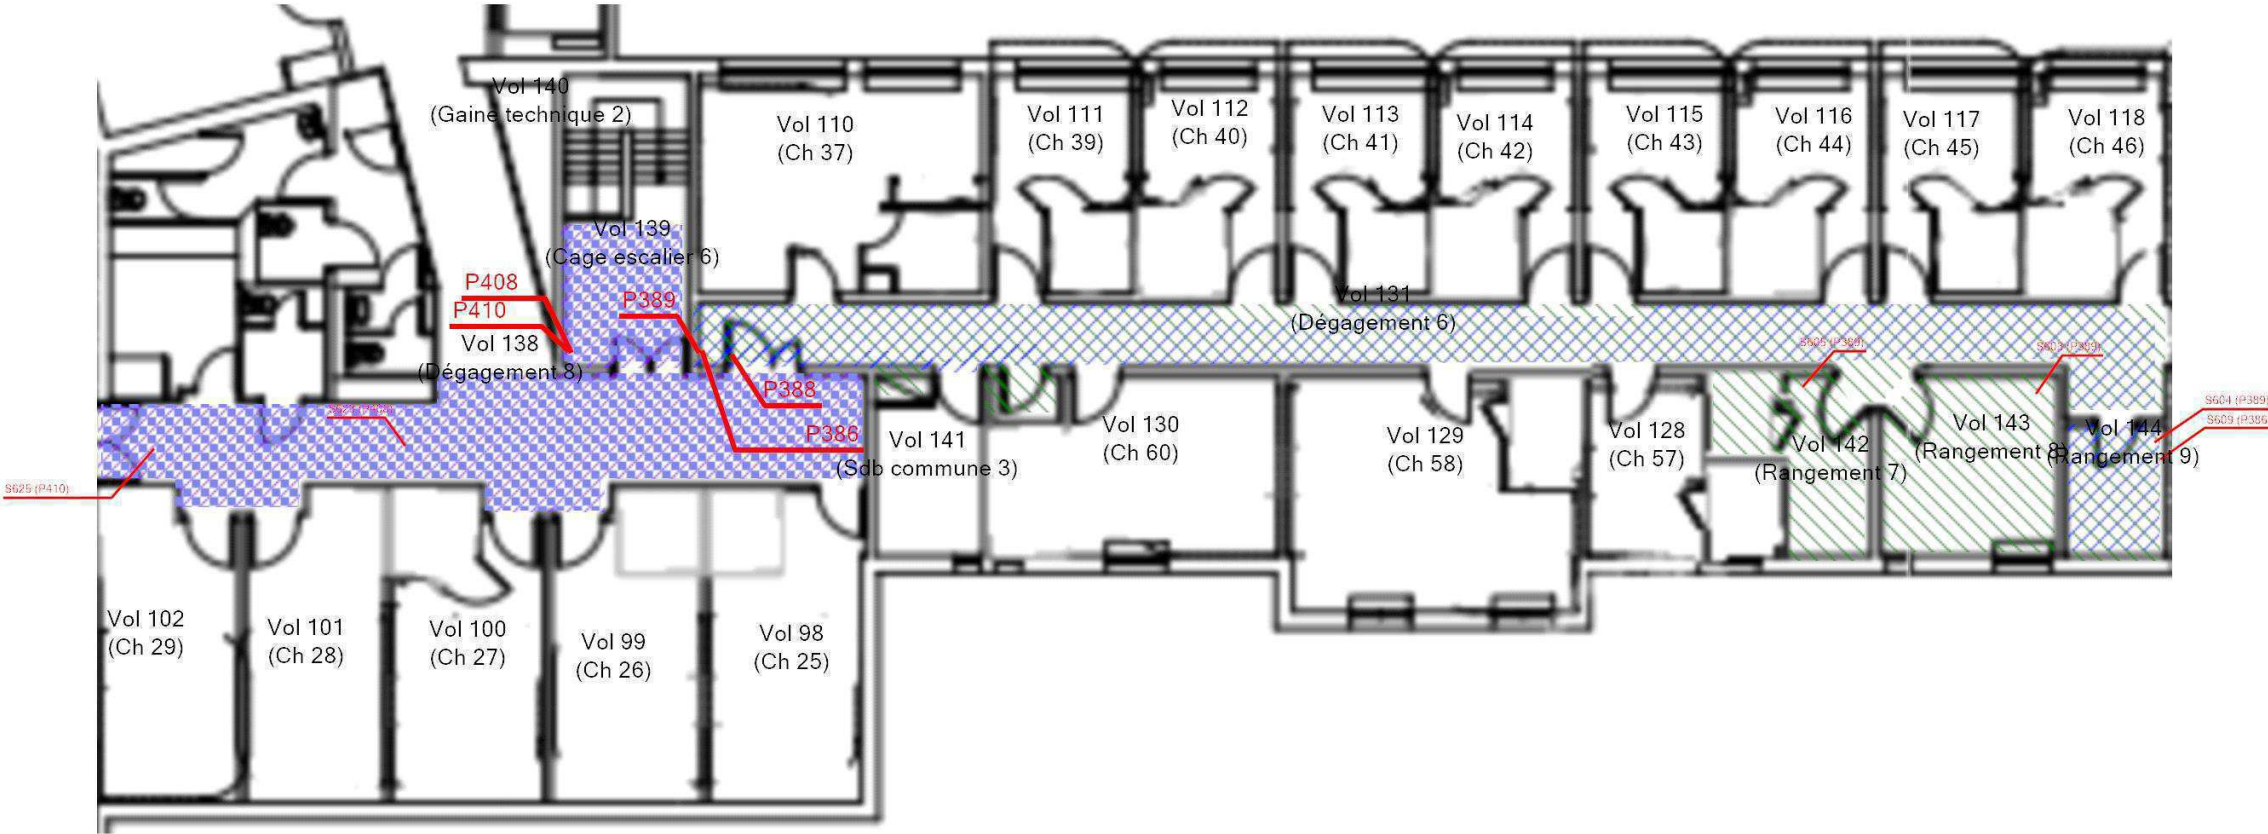

Plan de situatio

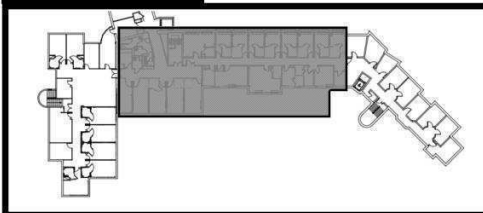

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERE

Désignation



Centre de réhabilitation respiratoire de Folchera

Date intervention

30/05/202

Techniciens intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

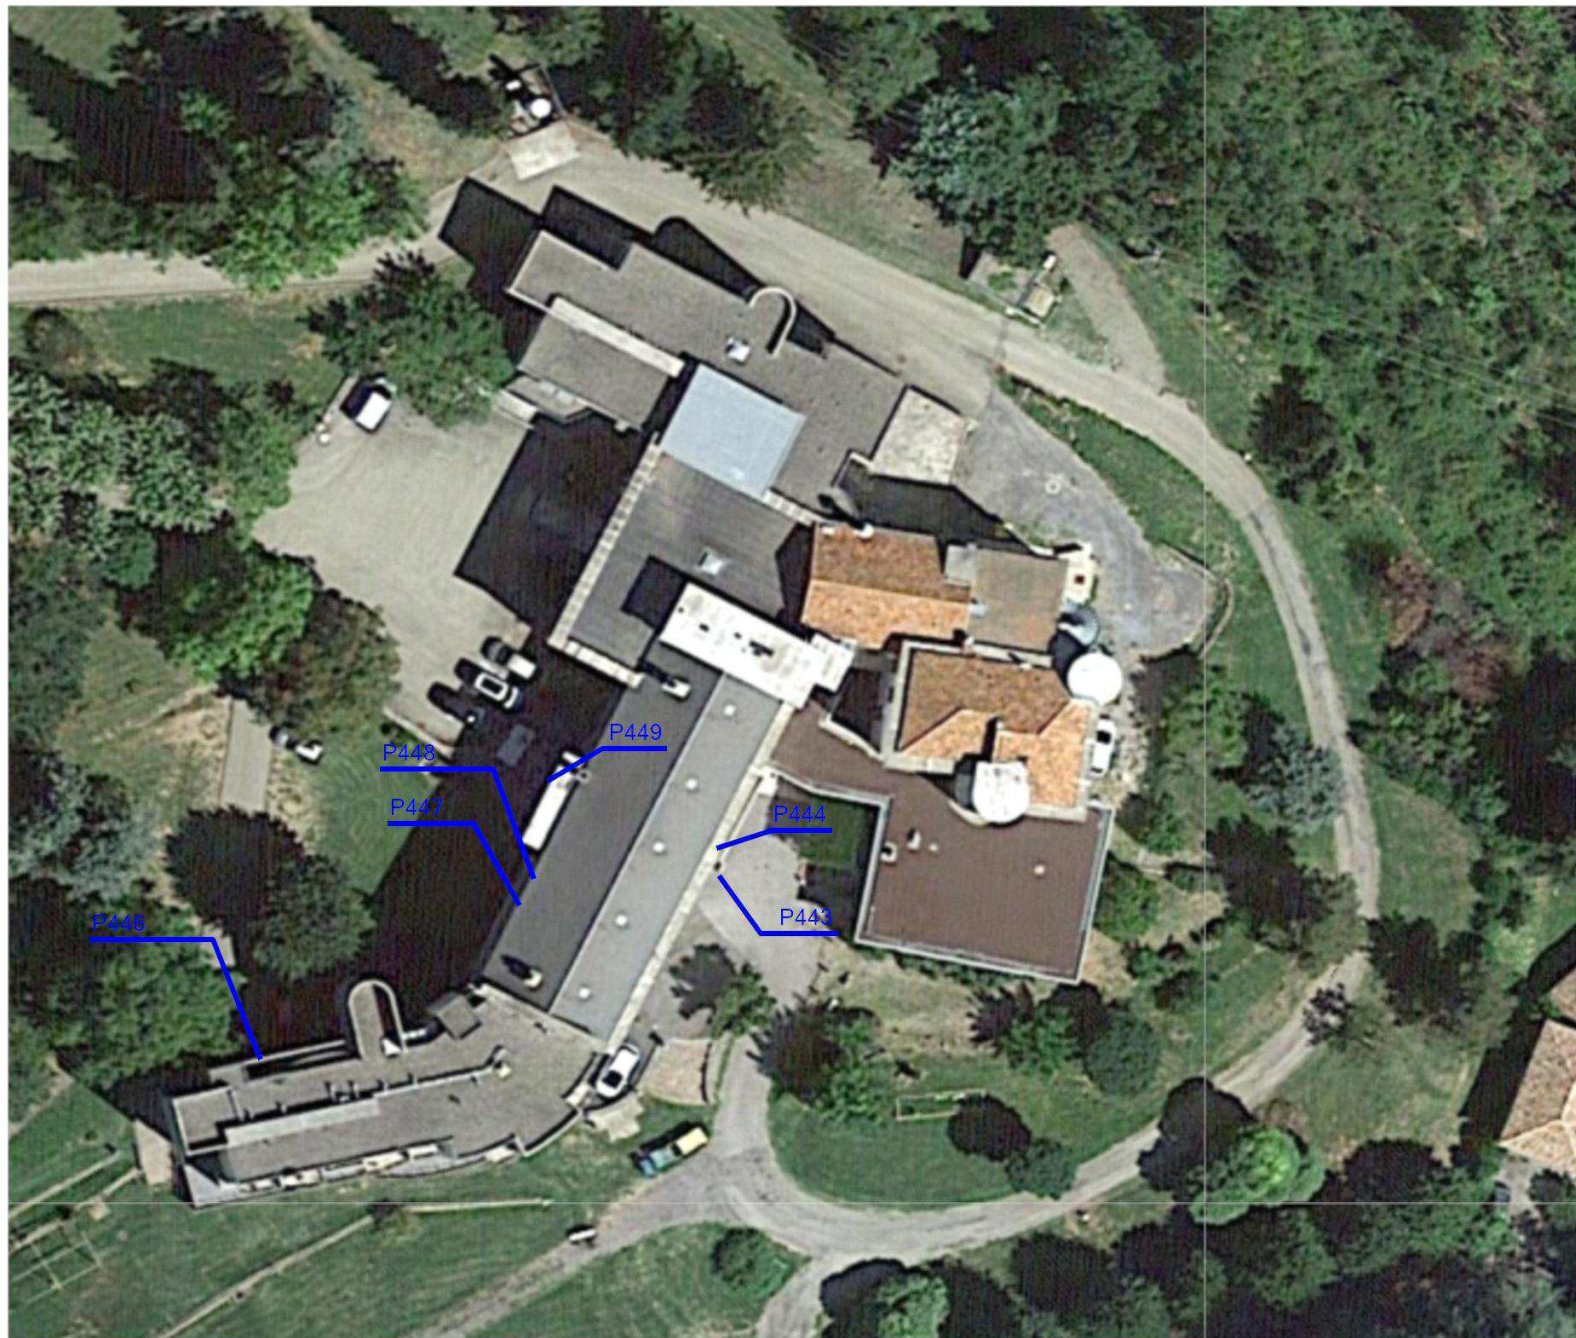EXTÉRIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002ER057831-1	
Vol 148 (Extérieur 2) 				Légende	
				 P	Localisation d'un prélèvement négatif
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES		Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER057831 n°5 - 2 (P5)	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)	Prélèvement négatif
002ER057831 n°8 - 2 (P8)	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)	Prélèvement négatif
002ER057831 n°10 - 1 (P10)	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)	Prélèvement négatif
002ER057831 n°12 - 2 (P12)	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)	Prélèvement négatif
002ER057831 n°24 - 2 (P24)	Ascenseur 2 - Vol 8 (Trémie 3)	Prélèvement négatif
002ER057831 n°25 - 2 (P25)	Ascenseur 2 - Vol 8 (Trémie 3)	Prélèvement négatif
002ER057831 n°28 - 2 (P28)	Ascenseur 2 - Vol 7 (Cabine 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°29 - 1 (P29)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°30 - 1 (P30)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°31 - 1 (P31)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°32 - 1 (P32)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°33 - 1 (P33)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°34 - 1 (P34)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°35 - 1 (P35)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°36 - 1 (P36)	Bâtiment Parc - Vol 9 (Entrée)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°37 - 1 (P37)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°38 - 1 (P38)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°39 - 1 (P39)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°40 - 1 (P40)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°41 - 1 (P41)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°42 - 1 (P42)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°43 - 1 (P43)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°44 - 1 (P44)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°45 - 1 (P45)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°46 - 1 (P46)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°47 - 1 (P47)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°48 - 1 (P48)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélèvement négatif

002ER057831-1 n°49 - 1 (P49)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°50 - 1 (P50)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°51 - 1 (P51)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°52 - 1 (P52)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°53 - 1 (P53)	Bâtiment Parc - Vol 22 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°54 - 1 (P54)	Bâtiment Parc - Vol 22 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°55 - 1 (P55)	Bâtiment Parc - Vol 17 (Débarras)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°56 - 1 (P56)	Bâtiment Parc - Vol 15 (Chambre 6)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°57 - 1 (P57)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°58 - 1 (P58)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°59 - 1 (P59)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°60 - 1 (P60)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°61 - 1 (P61)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°62 - 1 (P62)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°63 - 1 (P63)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°64 - 1 (P64)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°65 - 1 (P65)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°66 - 1 (P66)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°67 - 1 (P67)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°68 - 1 (P68)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°69 - 1 (P69)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°70 - 1 (P70)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°71 - 1 (P71)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°72 - 1 (P72)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°73 - 1 (P73)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°74 - 1 (P74)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°75 - 1 (P75)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°76 - 1 (P76)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°77 - 1 (P77)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°78 - 1 (P78)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)	Prélevement négatif

002ER057831-1 n°79 - 1 (P79)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°80 - 1 (P80)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°81 - 1 (P81)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°82 - 1 (P82)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°83 - 1 (P83)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°84 - 1 (P84)	Bâtiment Parc - Vol 27 (Chambre 9)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°85 - 1 (P85)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°86 - 1 (P86)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°87 - 1 (P87)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°88 - 1 (P88)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°89 - 1 (P89)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°90 - 1 (P90)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°91 - 1 (P91)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°92 - 1 (P92)	Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°93 - 1 (P93)	Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°94 - 1 (P94)	Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°95 - 1 (P95)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°96 - 1 (P96)	Bâtiment Parc - Vol 34 (Extérieur 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°97 - 1 (P97)	Bâtiment Parc - Vol 34 (Extérieur 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°98 - 1 (P98)	Bâtiment Parc - Vol 34 (Extérieur 1)	Prélèvement négatif
S201 - 1 (S201)	Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)	Présence sur présentation de documents
002ER057831-1 n°443 - 1 (P443)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°444 - 1 (P444)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°446 - 1 (P446)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°447 - 1 (P447)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°448 - 1 (P448)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°449 - 1 (P449)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)	Prélèvement négatif
002ER057831 n°1 - 2 (P1)	Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Prélèvement négatif
002ER057831 n°2 - 2 (P2)	Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Prélèvement négatif
002ER057831 n°3 - 2 (P3)	Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Prélèvement négatif

002ER057831 n°4 - 2 (P4)	Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Prélevement négatif
S1 - 2 (S1)	Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Absence : pas d'amiante par nature
S2 - 2 (S2)	Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER057831 n°14 - 2 (P14)	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	Prélevement négatif
002ER057831 n°15 - 2 (P15)	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	Prélevement négatif
002ER057831 n°16 - 1 (P16)	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	Prélevement négatif
002ER057831 n°17 - 2 (P17)	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	Prélevement négatif
002ER057831 n°18 - 2 (P18)	Monte-plat - Vol 4 (Cabine 2)	Prélevement négatif
002ER057831 n°20 - 2 (P20)	Monte-plat - Vol 4 (Cabine 2)	Prélevement négatif
002ER057831 n°21 - 2 (P21)	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°99 - 1 (P99)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°100 - 1 (P100)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°101 - 1 (P101)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°102 - 1 (P102)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°103 - 1 (P103)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°104 - 1 (P104)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°105 - 1 (P105)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°106 - 1 (P106)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°107 - 1 (P107)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement positif
002ER057831-1 n°108 - 1 (P108)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°109 - 1 (P109)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°110 - 1 (P110)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°111 - 1 (P111)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°112 - 1 (P112)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°113 - 1 (P113)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°114 - 1 (P114)	R+1 - Vol 40 (Ch 01)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°115 - 1 (P115)	R+1 - Vol 40 (Ch 01)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°116 - 1 (P116)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°117 - 1 (P117)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°118 - 1 (P118)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)	Prélevement négatif

002ER057831-1 n°119 - 1 (P119)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°120 - 1 (P120)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°121 - 1 (P121)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°122 - 1 (P122)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°123 - 1 (P123)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°124 - 1 (P124)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°125 - 1 (P125)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°126 - 1 (P126)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°127 - 1 (P127)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°128 - 1 (P128)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°129 - 1 (P129)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement positif
002ER057831-1 n°130 - 1 (P130)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°131 - 1 (P131)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°132 - 1 (P132)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°133 - 1 (P133)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°134 - 1 (P134)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°135 - 1 (P135)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°136 - 1 (P136)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°137 - 1 (P137)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°138 - 1 (P138)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°139 - 1 (P139)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°140 - 1 (P140)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°141 - 1 (P141)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°142 - 1 (P142)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°143 - 1 (P143)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°144 - 1 (P144)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°145 - 1 (P145)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°146 - 1 (P146)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°147 - 1 (P147)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°148 - 1 (P148)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif

002ER057831-1 n°149 - 1 (P149)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°150 - 1 (P150)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°151 - 1 (P151)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°152 - 1 (P152)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°153 - 1 (P153)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°154 - 1 (P154)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°155 - 1 (P155)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°156 - 1 (P156)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°157 - 1 (P157)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°158 - 1 (P158)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°159 - 1 (P159)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°160 - 1 (P160)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°161 - 1 (P161)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°162 - 1 (P162)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°163 - 1 (P163)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°164 - 1 (P164)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°165 - 1 (P165)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°166 - 1 (P166)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°167 - 1 (P167)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°168 - 1 (P168)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°169 - 1 (P169)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°170 - 1 (P170)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°171 - 1 (P171)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°172 - 1 (P172)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)	Prélevement positif
002ER057831-1 n°173 - 1 (P173)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°174 - 1 (P174)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°175 - 1 (P175)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°176 - 1 (P176)	R+1 - Vol 64 (Rangement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°177 - 1 (P177)	R+1 - Vol 64 (Rangement 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°178 - 1 (P178)	R+1 - Vol 64 (Rangement 2)	Prélevement négatif

002ER057831-1 n°179 - 1 (P179)	R+1 - Vol 63 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°180 - 1 (P180)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°181 - 1 (P181)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°182 - 1 (P182)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°183 - 1 (P183)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°184 - 1 (P184)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°185 - 1 (P185)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°186 - 1 (P186)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°187 - 1 (P187)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°188 - 1 (P188)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°189 - 1 (P189)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°190 - 1 (P190)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°191 - 1 (P191)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°192 - 1 (P192)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°193 - 1 (P193)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°194 - 1 (P194)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°195 - 1 (P195)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°196 - 1 (P196)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°197 - 1 (P197)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°198 - 1 (P198)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°199 - 1 (P199)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°200 - 1 (P200)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°201 - 1 (P201)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°202 - 1 (P202)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°203 - 1 (P203)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°204 - 1 (P204)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°205 - 1 (P205)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°206 - 1 (P206)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°207 - 1 (P207)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°208 - 1 (P208)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)	Prélevement négatif

002ER057831-1 n°209 - 1 (P209)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°210 - 1 (P210)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°211 - 1 (P211)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°212 - 1 (P212)	R+1 - Vol 35 (Circulation)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°213 - 1 (P213)	R+1 - Vol 35 (Circulation)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°214 - 1 (P214)	R+1 - Vol 35 (Circulation)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°215 - 1 (P215)	R+1 - Vol 35 (Circulation)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°216 - 1 (P216)	R+1 - Vol 35 (Circulation)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°217 - 1 (P217)	R+1 - Vol 36 (Accueil)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°218 - 1 (P218)	R+1 - Vol 36 (Accueil)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°219 - 1 (P219)	R+1 - Vol 36 (Accueil)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°220 - 1 (P220)	R+1 - Vol 38 (Foyer)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°221 - 1 (P221)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°222 - 1 (P222)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°223 - 1 (P223)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°224 - 1 (P224)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°225 - 1 (P225)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°226 - 1 (P226)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°227 - 1 (P227)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°228 - 1 (P228)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°236 - 1 (P236)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°237 - 1 (P237)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°238 - 1 (P238)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°239 - 1 (P239)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°240 - 1 (P240)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°241 - 1 (P241)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°242 - 1 (P242)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°243 - 1 (P243)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°244 - 1 (P244)	R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°245 - 1 (P245)	R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)	Prélèvement négatif

002ER057831-1 n°246 - 1 (P246)	R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°247 - 1 (P247)	R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°248 - 1 (P248)	R+1 - Vol 66 (Ch 22)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°249 - 1 (P249)	R+1 - Vol 66 (Ch 22)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°250 - 1 (P250)	R+1 - Vol 62 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°251 - 1 (P251)	R+1 - Vol 62 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°252 - 1 (P252)	R+1 - Vol 62 (Réserve 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°253 - 1 (P253)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°254 - 1 (P254)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°255 - 1 (P255)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°256 - 1 (P256)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°257 - 1 (P257)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°258 - 1 (P258)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°259 - 1 (P259)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°260 - 1 (P260)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°261 - 1 (P261)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°262 - 1 (P262)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°263 - 1 (P263)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°264 - 1 (P264)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°265 - 1 (P265)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°266 - 1 (P266)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°325 - 1 (P325)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°326 - 1 (P326)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°327 - 1 (P327)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°328 - 1 (P328)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°329 - 1 (P329)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°330 - 1 (P330)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°331 - 1 (P331)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°332 - 1 (P332)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°333 - 1 (P333)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif

002ER057831-1 n°334 - 1 (P334)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°335 - 1 (P335)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°336 - 1 (P336)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°337 - 1 (P337)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)	Prélèvement positif
002ER057831-1 n°338 - 1 (P338)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°339 - 1 (P339)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°340 - 1 (P340)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°341 - 1 (P341)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°342 - 1 (P342)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°343 - 1 (P343)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°344 - 1 (P344)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°345 - 1 (P345)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°346 - 1 (P346)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°347 - 1 (P347)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°348 - 1 (P348)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°349 - 1 (P349)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°350 - 1 (P350)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°351 - 1 (P351)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°352 - 1 (P352)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°353 - 1 (P353)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°354 - 1 (P354)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°355 - 1 (P355)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°356 - 1 (P356)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°357 - 1 (P357)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°358 - 1 (P358)	R+2 - Vol 136 (Sdb commune 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°359 - 1 (P359)	R+2 - Vol 136 (Sdb commune 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°360 - 1 (P360)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°361 - 1 (P361)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°362 - 1 (P362)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°363 - 1 (P363)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)	Prélèvement négatif

002ER057831-1 n°364 - 1 (P364)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°365 - 1 (P365)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°366 - 1 (P366)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°367 - 1 (P367)	R+2 - Vol 134 (Laboratoire)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°368 - 1 (P368)	R+2 - Vol 134 (Laboratoire)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°369 - 1 (P369)	R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°370 - 1 (P370)	R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°371 - 1 (P371)	R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°372 - 1 (P372)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°373 - 1 (P373)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°374 - 1 (P374)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°375 - 1 (P375)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°376 - 1 (P376)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°377 - 1 (P377)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°378 - 1 (P378)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°379 - 1 (P379)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°380 - 1 (P380)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°381 - 1 (P381)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°382 - 1 (P382)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°383 - 1 (P383)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°384 - 1 (P384)	R+2 - Vol 129 (Ch 58)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°385 - 1 (P385)	R+2 - Vol 129 (Ch 58)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°386 - 1 (P386)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement positif
002ER057831-1 n°387 - 1 (P387)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°388 - 1 (P388)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement positif
002ER057831-1 n°389 - 1 (P389)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement positif
002ER057831-1 n°390 - 1 (P390)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°391 - 1 (P391)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°392 - 1 (P392)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°393 - 1 (P393)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement négatif

002ER057831-1 n°394 - 1 (P394)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°395 - 1 (P395)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°396 - 1 (P396)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°397 - 1 (P397)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°398 - 1 (P398)	R+2 - Vol 141 (Sdb commune 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°399 - 1 (P399)	R+2 - Vol 141 (Sdb commune 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°400 - 1 (P400)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°401 - 1 (P401)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°402 - 1 (P402)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°403 - 1 (P403)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°404 - 1 (P404)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°405 - 1 (P405)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°406 - 1 (P406)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°407 - 1 (P407)	R+2 - Vol 140 (Gaine technique 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°408 - 1 (P408)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)	Prélèvement positif
002ER057831-1 n°409 - 1 (P409)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°410 - 1 (P410)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)	Prélèvement positif
002ER057831-1 n°411 - 1 (P411)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°412 - 1 (P412)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°413 - 1 (P413)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°414 - 1 (P414)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°415 - 1 (P415)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°416 - 1 (P416)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°417 - 1 (P417)	R+2 - Vol 140 (Gaine technique 2)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°418 - 1 (P418)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°419 - 1 (P419)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°420 - 1 (P420)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°421 - 1 (P421)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°422 - 1 (P422)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°423 - 1 (P423)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)	Prélèvement négatif

002ER057831-1 n°424 - 1 (P424)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°425 - 1 (P425)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°426 - 1 (P426)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°427 - 1 (P427)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°428 - 1 (P428)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°429 - 1 (P429)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°430 - 1 (P430)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°431 - 1 (P431)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°432 - 1 (P432)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°433 - 1 (P433)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°434 - 1 (P434)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°435 - 1 (P435)	R+2 - Vol 147 (Local 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°436 - 1 (P436)	R+2 - Vol 147 (Local 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°437 - 1 (P437)	R+2 - Vol 147 (Local 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°445 - 1 (P445)	R+2 - Vol 141 (Sdb commune 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°267 - 1 (P267)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°268 - 1 (P268)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°269 - 1 (P269)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°270 - 1 (P270)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°271 - 1 (P271)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°272 - 1 (P272)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°273 - 1 (P273)	RDJ - Vol 80 (Rangement 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°274 - 1 (P274)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°275 - 1 (P275)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°276 - 1 (P276)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°277 - 1 (P277)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°278 - 1 (P278)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°279 - 1 (P279)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°280 - 1 (P280)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)	Prélèvement négatif
002ER057831-1 n°281 - 1 (P281)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)	Prélèvement négatif

002ER057831-1 n°282 - 1 (P282)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°283 - 1 (P283)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°284 - 1 (P284)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°285 - 1 (P285)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°286 - 1 (P286)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°287 - 1 (P287)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°288 - 1 (P288)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°289 - 1 (P289)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°290 - 1 (P290)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°291 - 1 (P291)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°292 - 1 (P292)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)	Prélevement positif
002ER057831-1 n°293 - 1 (P293)	RDJ - Vol 86 (Laverie 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°294 - 1 (P294)	RDJ - Vol 86 (Laverie 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°295 - 1 (P295)	RDJ - Vol 88 (Réserve 3)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°296 - 1 (P296)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°297 - 1 (P297)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°298 - 1 (P298)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°299 - 1 (P299)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°300 - 1 (P300)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°301 - 1 (P301)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°302 - 1 (P302)	RDJ - Vol 90 (Local ménage)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°303 - 1 (P303)	RDJ - Vol 91 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°304 - 1 (P304)	RDJ - Vol 91 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°305 - 1 (P305)	RDJ - Vol 91 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°306 - 1 (P306)	RDJ - Vol 91 (Sanitaires)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°307 - 1 (P307)	RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°308 - 1 (P308)	RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°309 - 1 (P309)	RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°310 - 1 (P310)	RDJ - Vol 93 (Local 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°311 - 1 (P311)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)	Prélevement négatif

002ER057831-1 n°312 - 1 (P312)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°313 - 1 (P313)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°314 - 1 (P314)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°315 - 1 (P315)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)	Prélevement positif
002ER057831-1 n°316 - 1 (P316)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°317 - 1 (P317)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°318 - 1 (P318)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°319 - 1 (P319)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°320 - 1 (P320)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°321 - 1 (P321)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°322 - 1 (P322)	RDJ - Vol 97 (Pièce)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°323 - 1 (P323)	RDJ - Vol 97 (Pièce)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°324 - 1 (P324)	RDJ - Vol 97 (Pièce)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°438 - 1 (P438)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°439 - 1 (P439)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°440 - 1 (P440)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°441 - 1 (P441)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°442 - 1 (P442)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°316 - 1 (S562)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)	Présence sur présentation de documents
S562 - 2 (S562)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)	Présence sur présentation de documents
002ER057831-1 n°229 - 1 (P229)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°230 - 1 (P230)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°231 - 1 (P231)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°232 - 1 (P232)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°233 - 1 (P233)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°234 - 1 (P234)	Salles de restaurant - Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Prélevement négatif
002ER057831-1 n°235 - 1 (P235)	Salles de restaurant - Vol 75 (Salle de restaurant 3)	Prélevement négatif



002ER057831 n°1 - 2 (P1) - Machinerie ascenseur 1 -
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)



002ER057831 n°2 - 2 (P2) - Machinerie ascenseur 1 -
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)



002ER057831 n°3 - 2 (P3) - Machinerie ascenseur 1 -
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)



002ER057831 n°4 - 2 (P4) - Machinerie ascenseur 1 -
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)



002ER057831 n°5 - 2 (P5) - Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie
1)



002ER057831 n°8 - 2 (P8) - Ascenseur 1 - Vol 3
(Trémie 1)



002ER057831 n°10 - 1 (P10) - Ascenseur 1 - Vol 3
(Trémie 1)



002ER057831 n°12 - 2 (P12) - Ascenseur 1 - Vol 3
(Trémie 1)



002ER057831 n°14 - 2 (P14) - Monte-plat - Vol 5 (Trémie
2)



002ER057831 n°15 - 2 (P15) - Monte-plat - Vol 5
(Trémie 2)



002ER057831 n°16 - 1 (P16) - Monte-plat - Vol 5 (Trémie
2)



002ER057831 n°17 - 2 (P17) - Monte-plat - Vol 5
(Trémie 2)



002ER057831 n°18 - 2 (P18) - Monte-plat - Vol 4 (Cabine 2)



002ER057831 n°20 - 2 (P20) - Monte-plat - Vol 4 (Cabine 2)




002ER057831 n°21 - 2 (P21) - Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)



002ER057831 n°24 - 2 (P24) - Ascenseur 2 - Vol 8 (Trémie 3)



002ER057831 n°25 - 2 (P25) - Ascenseur 2 - Vol 8 (Trémie 3)

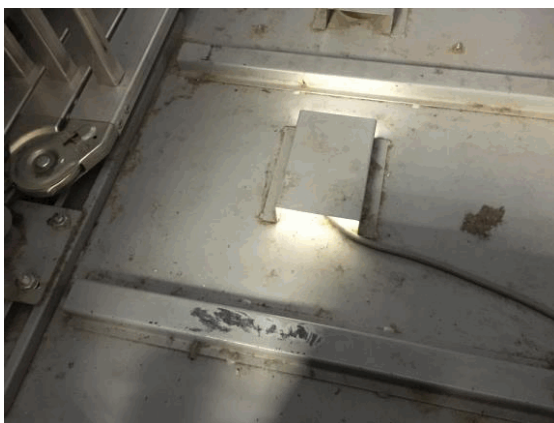

002ER057831 n°28 - 2 (P28) - Ascenseur 2 - Vol 7 (Cabine 3)



002ER057831-1 n°29 - 1 (P29) - Bâtiment Parc - Vol 16
(Dégagement 1)



002ER057831-1 n°30 - 1 (P30) - Bâtiment Parc - Vol 16
(Dégagement 1)



002ER057831-1 n°31 - 1 (P31) - Bâtiment Parc - Vol 16
(Dégagement 1)



002ER057831-1 n°32 - 1 (P32) - Bâtiment Parc - Vol 16
(Dégagement 1)



002ER057831-1 n°33 - 1 (P33) - Bâtiment Parc - Vol 16
(Dégagement 1)



002ER057831-1 n°34 - 1 (P34) - Bâtiment Parc - Vol 16
(Dégagement 1)



002ER057831-1 n°35 - 1 (P35) - Bâtiment Parc - Vol 16
(Dégagement 1)



002ER057831-1 n°36 - 1 (P36) - Bâtiment Parc - Vol 9
(Entrée)



002ER057831-1 n°37 - 1 (P37) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°38 - 1 (P38) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°39 - 1 (P39) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°40 - 1 (P40) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°41 - 1 (P41) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°42 - 1 (P42) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°43 - 1 (P43) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°44 - 1 (P44) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°45 - 1 (P45) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°46 - 1 (P46) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°47 - 1 (P47) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°48 - 1 (P48) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)




002ER057831-1 n°49 - 1 (P49) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°50 - 1 (P50) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)



002ER057831-1 n°51 - 1 (P51) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)

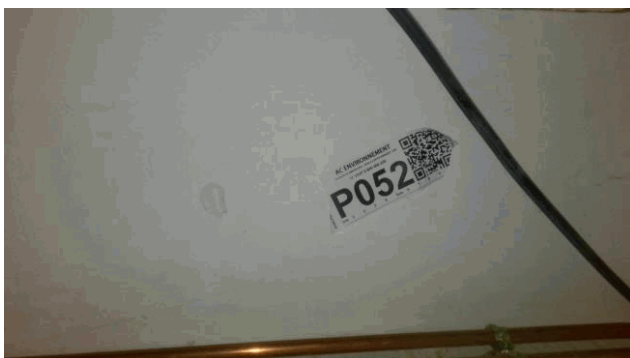


002ER057831-1 n°52 - 1 (P52) - Bâtiment Parc - Vol 10
(Chambre 1)




002ER057831-1 n°53 - 1 (P53) - Bâtiment Parc - Vol 22
(W.c 1)



002ER057831-1 n°54 - 1 (P54) - Bâtiment Parc - Vol 22
(W.c 1)

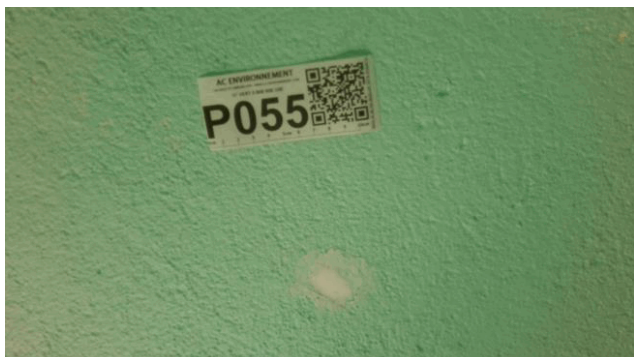

002ER057831-1 n°55 - 1 (P55) - Bâtiment Parc - Vol 17
(Débaras)

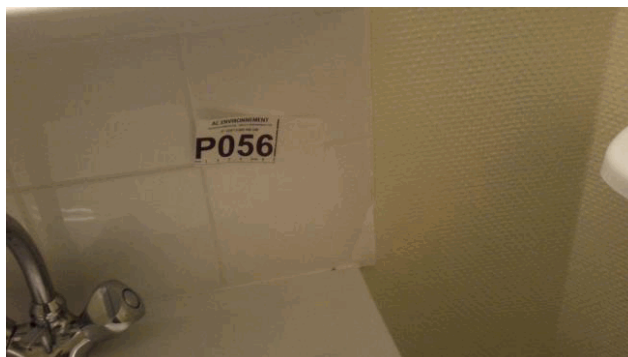

002ER057831-1 n°56 - 1 (P56) - Bâtiment Parc - Vol 15
(Chambre 6)



002ER057831-1 n°57 - 1 (P57) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°58 - 1 (P58) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°59 - 1 (P59) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°60 - 1 (P60) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°61 - 1 (P61) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°62 - 1 (P62) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°63 - 1 (P63) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°64 - 1 (P64) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°65 - 1 (P65) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°66 - 1 (P66) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°67 - 1 (P67) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°68 - 1 (P68) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°69 - 1 (P69) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°70 - 1 (P70) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°71 - 1 (P71) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°72 - 1 (P72) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)




002ER057831-1 n°73 - 1 (P73) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°74 - 1 (P74) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°75 - 1 (P75) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)

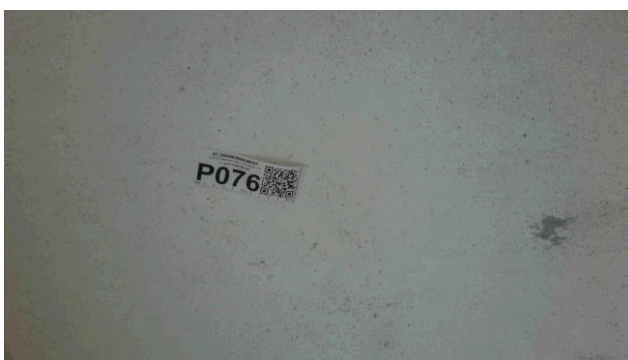

002ER057831-1 n°76 - 1 (P76) - Bâtiment Parc - Vol 25
(Chambre 7)



002ER057831-1 n°77 - 1 (P77) - Bâtiment Parc - Vol 24
(Palier)



002ER057831-1 n°78 - 1 (P78) - Bâtiment Parc - Vol 24
(Palier)




002ER057831-1 n°79 - 1 (P79) - Bâtiment Parc - Vol 24
(Palier)



002ER057831-1 n°80 - 1 (P80) - Bâtiment Parc - Vol 24
(Palier)



002ER057831-1 n°81 - 1 (P81) - Bâtiment Parc - Vol 24
(Palier)

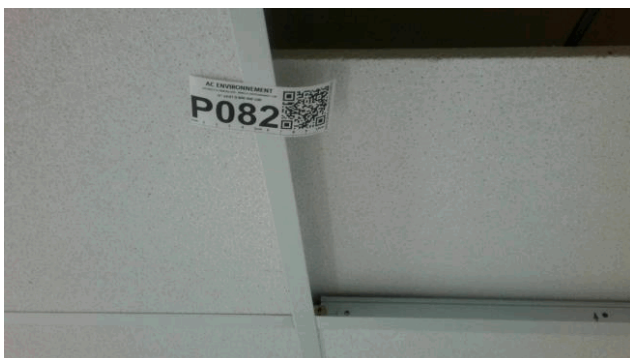

002ER057831-1 n°82 - 1 (P82) - Bâtiment Parc - Vol 24
(Palier)



002ER057831-1 n°83 - 1 (P83) - Bâtiment Parc - Vol 24
(Palier)



002ER057831-1 n°84 - 1 (P84) - Bâtiment Parc - Vol 27
(Chambre 9)



002ER057831-1 n°85 - 1 (P85) - Bâtiment Parc - Vol 32
(Local 1)



002ER057831-1 n°86 - 1 (P86) - Bâtiment Parc - Vol 32
(Local 1)



002ER057831-1 n°87 - 1 (P87) - Bâtiment Parc - Vol 32
(Local 1)



002ER057831-1 n°88 - 1 (P88) - Bâtiment Parc - Vol 32
(Local 1)



002ER057831-1 n°89 - 1 (P89) - Bâtiment Parc - Vol 32
(Local 1)



002ER057831-1 n°90 - 1 (P90) - Bâtiment Parc - Vol 32
(Local 1)



002ER057831-1 n°91 - 1 (P91) - Bâtiment Parc - Vol 32
(Local 1)



002ER057831-1 n°92 - 1 (P92) - Bâtiment Parc - Vol 33
(Chaufferie 1)



002ER057831-1 n°93 - 1 (P93) - Bâtiment Parc - Vol 33
(Chaufferie 1)



002ER057831-1 n°94 - 1 (P94) - Bâtiment Parc - Vol 33
(Chaufferie 1)



002ER057831-1 n°95 - 1 (P95) - Bâtiment Parc - Vol 32
(Local 1)



002ER057831-1 n°96 - 1 (P96) - Bâtiment Parc - Vol 34
(Extérieur 1)



002ER057831-1 n°97 - 1 (P97) - Bâtiment Parc - Vol 34
(Extérieur 1)



002ER057831-1 n°98 - 1 (P98) - Bâtiment Parc - Vol 34
(Extérieur 1)



002ER057831-1 n°99 - 1 (P99) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°100 - 1 (P100) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°101 - 1 (P101) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°102 - 1 (P102) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)




002ER057831-1 n°103 - 1 (P103) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°104 - 1 (P104) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°105 - 1 (P105) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)

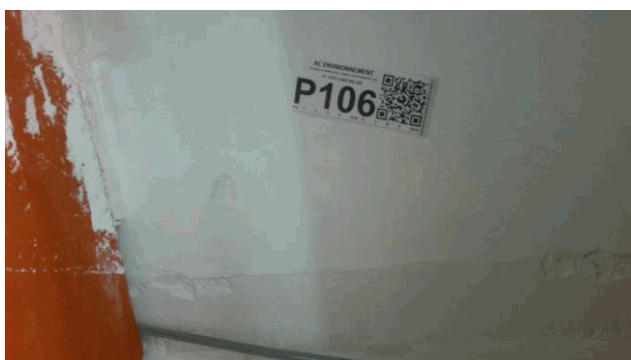

002ER057831-1 n°106 - 1 (P106) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°107 - 1 (P107) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°108 - 1 (P108) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°109 - 1 (P109) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°110 - 1 (P110) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°111 - 1 (P111) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°112 - 1 (P112) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°113 - 1 (P113) - R+1 - Vol 41 (Ch 02)



002ER057831-1 n°114 - 1 (P114) - R+1 - Vol 40 (Ch 01)




002ER057831-1 n°115 - 1 (P115) - R+1 - Vol 40 (Ch 01)



002ER057831-1 n°116 - 1 (P116) - R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)



002ER057831-1 n°117 - 1 (P117) - R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)

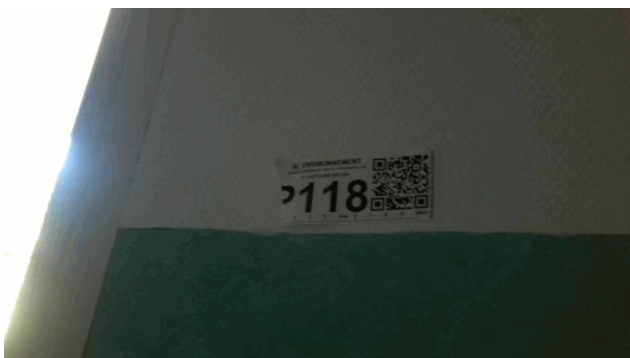

002ER057831-1 n°118 - 1 (P118) - R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)



002ER057831-1 n°119 - 1 (P119) - R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)



002ER057831-1 n°120 - 1 (P120) - R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)



002ER057831-1 n°121 - 1 (P121) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°122 - 1 (P122) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°123 - 1 (P123) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°124 - 1 (P124) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°125 - 1 (P125) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°126 - 1 (P126) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°127 - 1 (P127) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)




002ER057831-1 n°128 - 1 (P128) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°129 - 1 (P129) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°130 - 1 (P130) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)

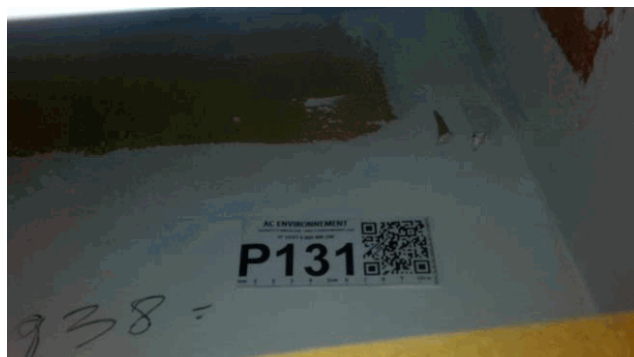

002ER057831-1 n°131 - 1 (P131) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°132 - 1 (P132) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°133 - 1 (P133) - R+1 - Vol 47 (Ch 08)



002ER057831-1 n°134 - 1 (P134) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°135 - 1 (P135) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°136 - 1 (P136) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°137 - 1 (P137) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°138 - 1 (P138) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°139 - 1 (P139) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°140 - 1 (P140) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°141 - 1 (P141) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°142 - 1 (P142) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°143 - 1 (P143) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°144 - 1 (P144) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°145 - 1 (P145) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°146 - 1 (P146) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°147 - 1 (P147) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°148 - 1 (P148) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)




002ER057831-1 n°149 - 1 (P149) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°150 - 1 (P150) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)



002ER057831-1 n°151 - 1 (P151) - R+1 - Vol 69
(Dégagement 2)

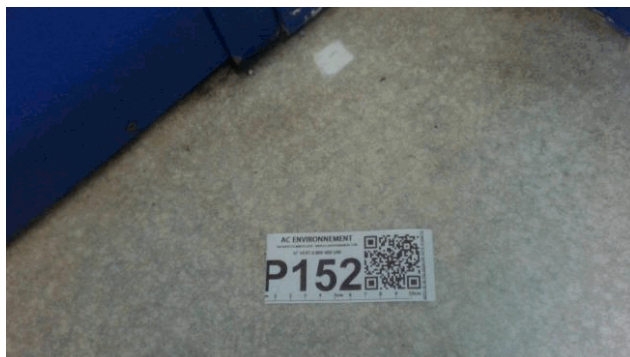

002ER057831-1 n°152 - 1 (P152) - R+1 - Vol 65 (Ch
21)



002ER057831-1 n°153 - 1 (P153) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°154 - 1 (P154) - R+1 - Vol 65 (Ch
21)



002ER057831-1 n°155 - 1 (P155) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°156 - 1 (P156) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°157 - 1 (P157) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°158 - 1 (P158) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°159 - 1 (P159) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°160 - 1 (P160) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°161 - 1 (P161) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)




002ER057831-1 n°162 - 1 (P162) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°163 - 1 (P163) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°164 - 1 (P164) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)

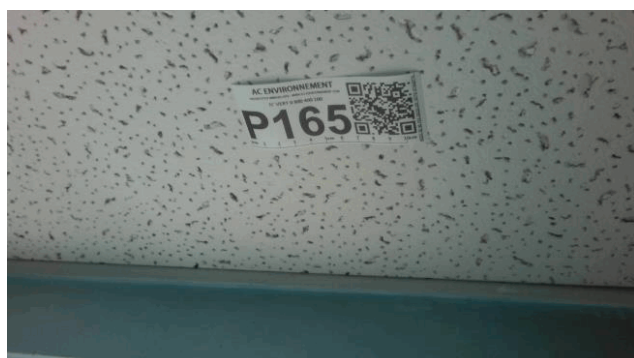

002ER057831-1 n°165 - 1 (P165) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°166 - 1 (P166) - R+1 - Vol 65 (Ch 21)



002ER057831-1 n°167 - 1 (P167) - R+1 - Vol 45 (Ch 06)



002ER057831-1 n°168 - 1 (P168) - R+1 - Vol 45 (Ch 06)



002ER057831-1 n°169 - 1 (P169) - R+1 - Vol 45 (Ch 06)



002ER057831-1 n°170 - 1 (P170) - R+1 - Vol 45 (Ch 06)



002ER057831-1 n°171 - 1 (P171) - R+1 - Vol 45 (Ch 06)



002ER057831-1 n°172 - 1 (P172) - R+1 - Vol 45 (Ch 06)



002ER057831-1 n°173 - 1 (P173) - R+1 - Vol 45 (Ch 06)



002ER057831-1 n°174 - 1 (P174) - R+1 - Vol 45 (Ch 06)



002ER057831-1 n°175 - 1 (P175) - R+1 - Vol 45 (Ch 06)



002ER057831-1 n°176 - 1 (P176) - R+1 - Vol 64
(Rangement 2)



002ER057831-1 n°177 - 1 (P177) - R+1 - Vol 64
(Rangement 2)



002ER057831-1 n°178 - 1 (P178) - R+1 - Vol 64
(Rangement 2)



002ER057831-1 n°179 - 1 (P179) - R+1 - Vol 63
(Rangement 1)



002ER057831-1 n°180 - 1 (P180) - R+1 - Vol 51 (Ch
12)



002ER057831-1 n°181 - 1 (P181) - R+1 - Vol 51 (Ch 12)



002ER057831-1 n°182 - 1 (P182) - R+1 - Vol 51 (Ch
12)



002ER057831-1 n°183 - 1 (P183) - R+1 - Vol 51 (Ch 12)



002ER057831-1 n°184 - 1 (P184) - R+1 - Vol 51 (Ch
12)



002ER057831-1 n°185 - 1 (P185) - R+1 - Vol 51 (Ch 12)



002ER057831-1 n°186 - 1 (P186) - R+1 - Vol 51 (Ch 12)



002ER057831-1 n°187 - 1 (P187) - R+1 - Vol 51 (Ch 12)



002ER057831-1 n°188 - 1 (P188) - R+1 - Vol 51 (Ch 12)



002ER057831-1 n°189 - 1 (P189) - R+1 - Vol 51 (Ch 12)



002ER057831-1 n°190 - 1 (P190) - R+1 - Vol 51 (Ch 12)




002ER057831-1 n°191 - 1 (P191) - R+1 - Vol 51 (Ch 12)



002ER057831-1 n°192 - 1 (P192) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)



002ER057831-1 n°193 - 1 (P193) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)

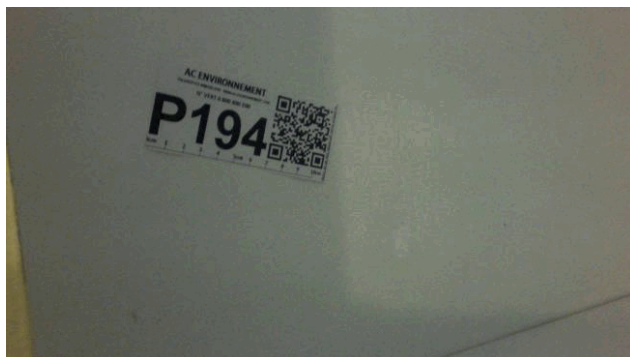

002ER057831-1 n°194 - 1 (P194) - R+1 - Vol 59
(Dégagement 3)



002ER057831-1 n°195 - 1 (P195) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)



002ER057831-1 n°196 - 1 (P196) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)



002ER057831-1 n°197 - 1 (P197) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)



002ER057831-1 n°198 - 1 (P198) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)



002ER057831-1 n°199 - 1 (P199) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)




002ER057831-1 n°200 - 1 (P200) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)



002ER057831-1 n°201 - 1 (P201) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)




002ER057831-1 n°202 - 1 (P202) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)

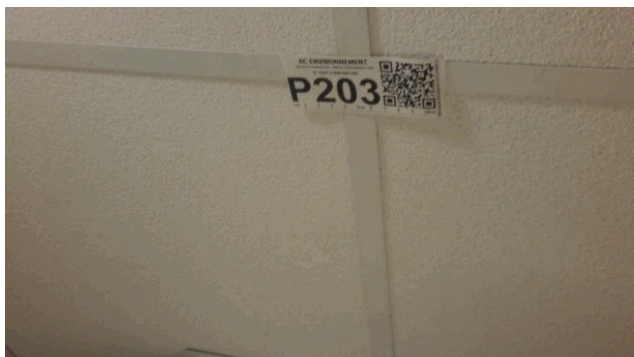

002ER057831-1 n°203 - 1 (P203) - R+1 - Vol 54 (Ch 16)



002ER057831-1 n°204 - 1 (P204) - R+1 - Vol 57 (Ch 19)

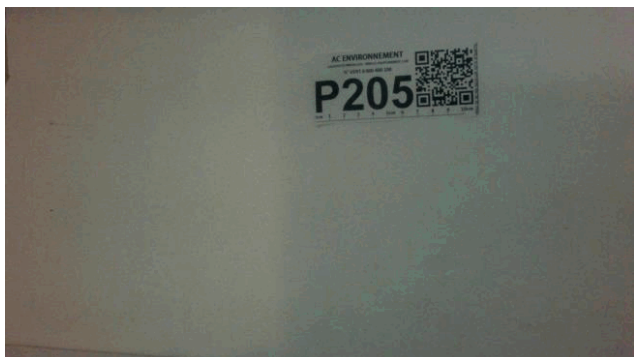


002ER057831-1 n°205 - 1 (P205) - R+1 - Vol 57 (Ch 19)



002ER057831-1 n°206 - 1 (P206) - R+1 - Vol 57 (Ch 19)



002ER057831-1 n°207 - 1 (P207) - R+1 - Vol 57 (Ch 19)

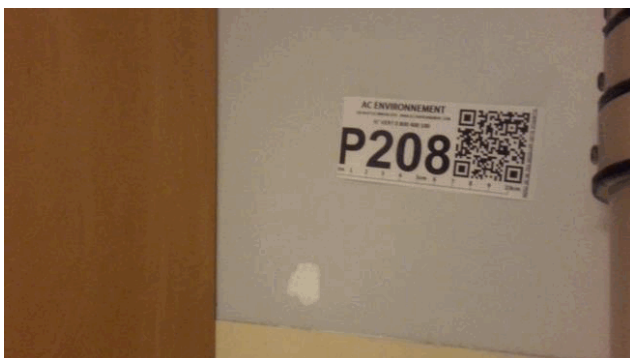

002ER057831-1 n°208 - 1 (P208) - R+1 - Vol 57 (Ch 19)



002ER057831-1 n°209 - 1 (P209) - R+1 - Vol 57 (Ch 19)



002ER057831-1 n°210 - 1 (P210) - R+1 - Vol 57 (Ch 19)



002ER057831-1 n°211 - 1 (P211) - R+1 - Vol 57 (Ch 19)



002ER057831-1 n°212 - 1 (P212) - R+1 - Vol 35 (Circulation)




002ER057831-1 n°213 - 1 (P213) - R+1 - Vol 35 (Circulation)



002ER057831-1 n°214 - 1 (P214) - R+1 - Vol 35 (Circulation)



002ER057831-1 n°215 - 1 (P215) - R+1 - Vol 35
(Circulation)

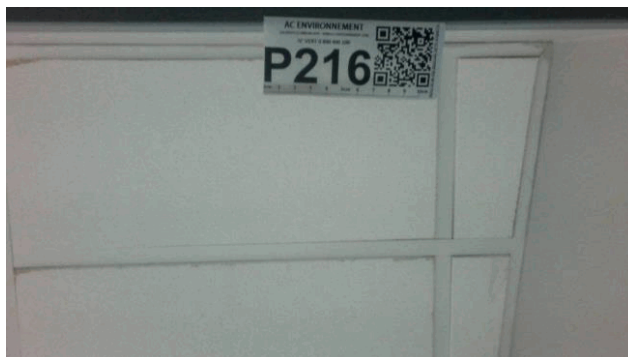

002ER057831-1 n°216 - 1 (P216) - R+1 - Vol 35
(Circulation)



002ER057831-1 n°217 - 1 (P217) - R+1 - Vol 36 (Accueil)



002ER057831-1 n°218 - 1 (P218) - R+1 - Vol 36
(Accueil)



002ER057831-1 n°219 - 1 (P219) - R+1 - Vol 36 (Accueil)



002ER057831-1 n°220 - 1 (P220) - R+1 - Vol 38 (Foyer)



002ER057831-1 n°221 - 1 (P221) - R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)



002ER057831-1 n°222 - 1 (P222) - R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)



002ER057831-1 n°223 - 1 (P223) - R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)



002ER057831-1 n°224 - 1 (P224) - R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)




002ER057831-1 n°225 - 1 (P225) - R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)



002ER057831-1 n°226 - 1 (P226) - R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)



002ER057831-1 n°227 - 1 (P227) - R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)

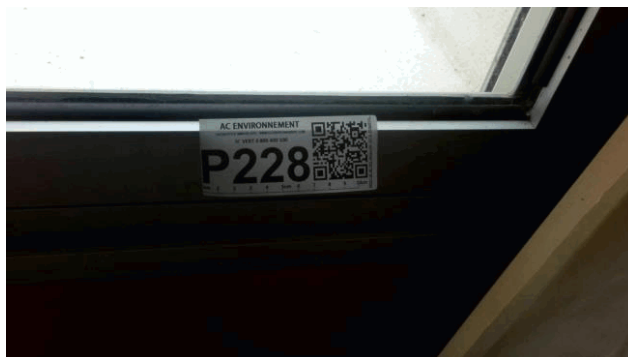

002ER057831-1 n°228 - 1 (P228) - R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)



002ER057831-1 n°229 - 1 (P229) - Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)



002ER057831-1 n°230 - 1 (P230) - Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)



002ER057831-1 n°231 - 1 (P231) - Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)



002ER057831-1 n°232 - 1 (P232) - Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)



002ER057831-1 n°233 - 1 (P233) - Salles de restaurant -
Vol 73 (Salle de restaurant 1)



002ER057831-1 n°234 - 1 (P234) - Salles de restaurant
- Vol 75 (Salle de restaurant 3)



002ER057831-1 n°235 - 1 (P235) - Salles de restaurant -
Vol 75 (Salle de restaurant 3)



002ER057831-1 n°236 - 1 (P236) - R+1 - Vol 71 (Cage
escalier 2)



002ER057831-1 n°237 - 1 (P237) - R+1 - Vol 71 (Cage
escalier 2)



002ER057831-1 n°238 - 1 (P238) - R+1 - Vol 71 (Cage
escalier 2)



002ER057831-1 n°239 - 1 (P239) - R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)



002ER057831-1 n°240 - 1 (P240) - R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)



002ER057831-1 n°241 - 1 (P241) - R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)



002ER057831-1 n°242 - 1 (P242) - R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)



002ER057831-1 n°243 - 1 (P243) - R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)



002ER057831-1 n°244 - 1 (P244) - R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)



002ER057831-1 n°245 - 1 (P245) - R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)



002ER057831-1 n°246 - 1 (P246) - R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)



002ER057831-1 n°247 - 1 (P247) - R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)



002ER057831-1 n°248 - 1 (P248) - R+1 - Vol 66 (Ch 22)



002ER057831-1 n°249 - 1 (P249) - R+1 - Vol 66 (Ch 22)



002ER057831-1 n°250 - 1 (P250) - R+1 - Vol 62 (Réserve 1)



002ER057831-1 n°251 - 1 (P251) - R+1 - Vol 62 (Réserve 1)



002ER057831-1 n°252 - 1 (P252) - R+1 - Vol 62 (Réserve 1)



002ER057831-1 n°253 - 1 (P253) - R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)



002ER057831-1 n°254 - 1 (P254) - R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)



002ER057831-1 n°255 - 1 (P255) - R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)



002ER057831-1 n°256 - 1 (P256) - R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)



002ER057831-1 n°257 - 1 (P257) - R+1 - Vol 59
(Dégagement 3)



002ER057831-1 n°258 - 1 (P258) - R+1 - Vol 59
(Dégagement 3)



002ER057831-1 n°259 - 1 (P259) - R+1 - Vol 60 (Cage
escalier 1)



002ER057831-1 n°260 - 1 (P260) - R+1 - Vol 60 (Cage
escalier 1)



002ER057831-1 n°261 - 1 (P261) - R+1 - Vol 60 (Cage
escalier 1)



002ER057831-1 n°262 - 1 (P262) - R+1 - Vol 60 (Cage
escalier 1)



002ER057831-1 n°263 - 1 (P263) - R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)



002ER057831-1 n°264 - 1 (P264) - R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)




002ER057831-1 n°265 - 1 (P265) - R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)



002ER057831-1 n°266 - 1 (P266) - R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)



002ER057831-1 n°267 - 1 (P267) - RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)

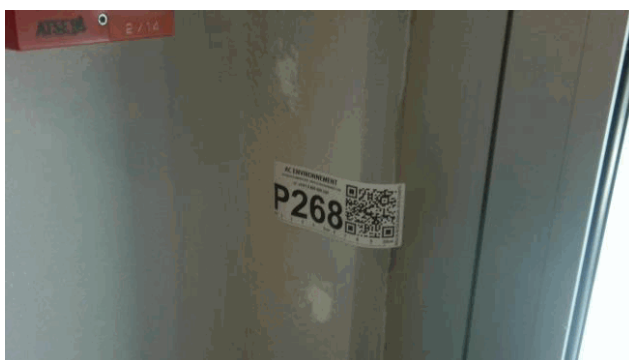

002ER057831-1 n°268 - 1 (P268) - RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)



002ER057831-1 n°269 - 1 (P269) - RDJ - Vol 78
(Dégagement 4)




002ER057831-1 n°270 - 1 (P270) - RDJ - Vol 78
(Dégagement 4)



002ER057831-1 n°271 - 1 (P271) - RDJ - Vol 78
(Dégagement 4)



002ER057831-1 n°272 - 1 (P272) - RDJ - Vol 78
(Dégagement 4)

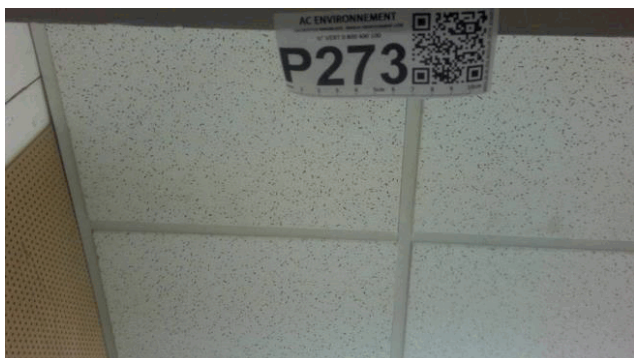

002ER057831-1 n°273 - 1 (P273) - RDJ - Vol 80
(Rangement 3)



002ER057831-1 n°274 - 1 (P274) - RDJ - Vol 79 (Cage
escalier 3)



002ER057831-1 n°275 - 1 (P275) - RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)



002ER057831-1 n°276 - 1 (P276) - RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)



002ER057831-1 n°277 - 1 (P277) - RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)



002ER057831-1 n°278 - 1 (P278) - RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)



002ER057831-1 n°279 - 1 (P279) - RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)



002ER057831-1 n°280 - 1 (P280) - RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)




002ER057831-1 n°281 - 1 (P281) - RDJ - Vol 76
(Vestiaire 1)



002ER057831-1 n°282 - 1 (P282) - RDJ - Vol 76
(Vestiaire 1)



002ER057831-1 n°283 - 1 (P283) - RDJ - Vol 76
(Vestiaire 1)

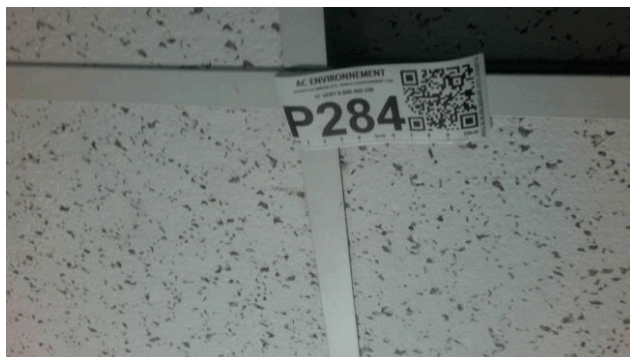

002ER057831-1 n°284 - 1 (P284) - RDJ - Vol 76
(Vestiaire 1)



002ER057831-1 n°285 - 1 (P285) - RDJ - Vol 76
(Vestiaire 1)



002ER057831-1 n°286 - 1 (P286) - RDJ - Vol 85
(Laverie 1)



002ER057831-1 n°287 - 1 (P287) - RDJ - Vol 85 (Laverie 1)



002ER057831-1 n°288 - 1 (P288) - RDJ - Vol 85 (Laverie 1)



002ER057831-1 n°289 - 1 (P289) - RDJ - Vol 85 (Laverie 1)



002ER057831-1 n°290 - 1 (P290) - RDJ - Vol 85 (Laverie 1)



002ER057831-1 n°291 - 1 (P291) - RDJ - Vol 85 (Laverie 1)



002ER057831-1 n°292 - 1 (P292) - RDJ - Vol 85 (Laverie 1)



002ER057831-1 n°293 - 1 (P293) - RDJ - Vol 86 (Laverie 2)



002ER057831-1 n°294 - 1 (P294) - RDJ - Vol 86 (Laverie 2)




002ER057831-1 n°295 - 1 (P295) - RDJ - Vol 88 (Réserve 3)



002ER057831-1 n°296 - 1 (P296) - RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)



002ER057831-1 n°297 - 1 (P297) - RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)

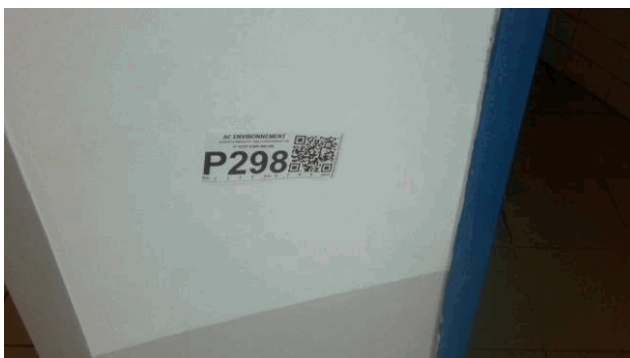

002ER057831-1 n°298 - 1 (P298) - RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)



002ER057831-1 n°299 - 1 (P299) - RDJ - Vol 92
(Dégagement 5)



002ER057831-1 n°300 - 1 (P300) - RDJ - Vol 92
(Dégagement 5)



002ER057831-1 n°301 - 1 (P301) - RDJ - Vol 92
(Dégagement 5)



002ER057831-1 n°302 - 1 (P302) - RDJ - Vol 90 (Local
ménage)



002ER057831-1 n°303 - 1 (P303) - RDJ - Vol 91
(Sanitaires)



002ER057831-1 n°304 - 1 (P304) - RDJ - Vol 91
(Sanitaires)



002ER057831-1 n°305 - 1 (P305) - RDJ - Vol 91
(Sanitaires)



002ER057831-1 n°306 - 1 (P306) - RDJ - Vol 91
(Sanitaires)



002ER057831-1 n°307 - 1 (P307) - RDJ - Vol 96 (Cage
escalier 4)



002ER057831-1 n°308 - 1 (P308) - RDJ - Vol 96 (Cage
escalier 4)



002ER057831-1 n°309 - 1 (P309) - RDJ - Vol 96 (Cage
escalier 4)



002ER057831-1 n°310 - 1 (P310) - RDJ - Vol 93 (Local
2)



002ER057831-1 n°311 - 1 (P311) - RDJ - Vol 84
(Chaufferie 2)



002ER057831-1 n°312 - 1 (P312) - RDJ - Vol 84
(Chaufferie 2)



002ER057831-1 n°313 - 1 (P313) - RDJ - Vol 84
(Chaufferie 2)



002ER057831-1 n°314 - 1 (P314) - RDJ - Vol 84
(Chaufferie 2)



002ER057831-1 n°315 - 1 (P315) - RDJ - Vol 84
(Chaufferie 2)



002ER057831-1 n°316 - 1 (P316) - RDJ - Vol 82
(Cuisine 2)



002ER057831-1 n°317 - 1 (P317) - RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)



002ER057831-1 n°318 - 1 (P318) - RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)



002ER057831-1 n°319 - 1 (P319) - RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)



002ER057831-1 n°320 - 1 (P320) - RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)



002ER057831-1 n°321 - 1 (P321) - RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)



002ER057831-1 n°322 - 1 (P322) - RDJ - Vol 97 (Pièce)



002ER057831-1 n°323 - 1 (P323) - RDJ - Vol 97 (Pièce)



002ER057831-1 n°324 - 1 (P324) - RDJ - Vol 97 (Pièce)



002ER057831-1 n°325 - 1 (P325) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°326 - 1 (P326) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°327 - 1 (P327) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°328 - 1 (P328) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°329 - 1 (P329) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°330 - 1 (P330) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°331 - 1 (P331) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°332 - 1 (P332) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°333 - 1 (P333) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°334 - 1 (P334) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°335 - 1 (P335) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°336 - 1 (P336) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°337 - 1 (P337) - R+2 - Vol 115 (Ch 43)



002ER057831-1 n°338 - 1 (P338) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)



002ER057831-1 n°339 - 1 (P339) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)



002ER057831-1 n°340 - 1 (P340) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)




002ER057831-1 n°341 - 1 (P341) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)



002ER057831-1 n°342 - 1 (P342) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)



002ER057831-1 n°343 - 1 (P343) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)

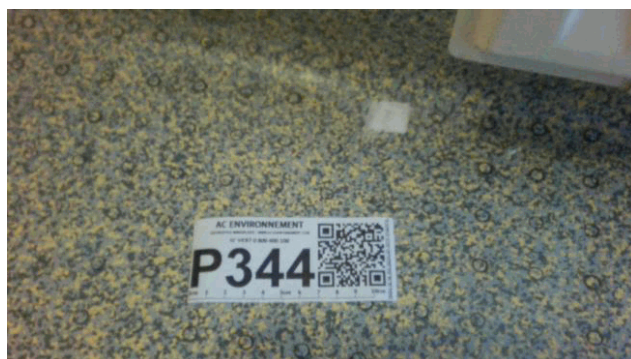

002ER057831-1 n°344 - 1 (P344) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)



002ER057831-1 n°345 - 1 (P345) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)



002ER057831-1 n°346 - 1 (P346) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)



002ER057831-1 n°347 - 1 (P347) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)




002ER057831-1 n°348 - 1 (P348) - R+2 - Vol 121 (Ch 50)



002ER057831-1 n°349 - 1 (P349) - R+2 - Vol 105 (Ch 32)



002ER057831-1 n°350 - 1 (P350) - R+2 - Vol 105 (Ch 32)

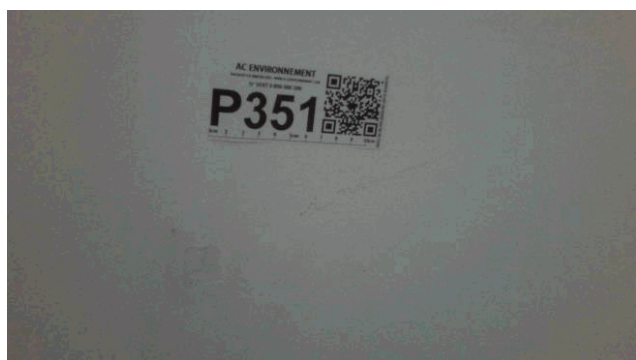

002ER057831-1 n°351 - 1 (P351) - R+2 - Vol 105 (Ch 32)



002ER057831-1 n°352 - 1 (P352) - R+2 - Vol 105 (Ch 32)



002ER057831-1 n°353 - 1 (P353) - R+2 - Vol 105 (Ch 32)



002ER057831-1 n°354 - 1 (P354) - R+2 - Vol 105 (Ch 32)



002ER057831-1 n°355 - 1 (P355) - R+2 - Vol 105 (Ch 32)



002ER057831-1 n°356 - 1 (P356) - R+2 - Vol 105 (Ch 32)



002ER057831-1 n°357 - 1 (P357) - R+2 - Vol 105 (Ch 32)



002ER057831-1 n°358 - 1 (P358) - R+2 - Vol 136 (Sdb commune 2)




002ER057831-1 n°359 - 1 (P359) - R+2 - Vol 136 (Sdb commune 2)



002ER057831-1 n°360 - 1 (P360) - R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)



002ER057831-1 n°361 - 1 (P361) - R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)

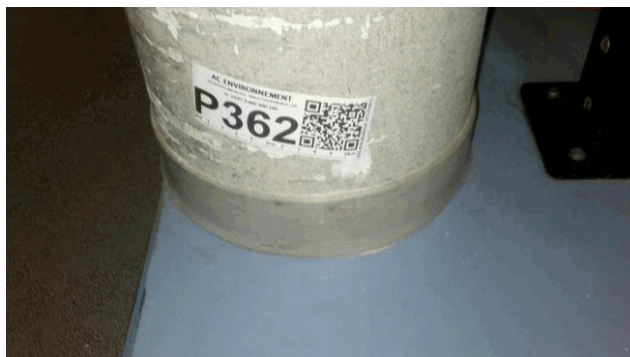

002ER057831-1 n°362 - 1 (P362) - R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)



002ER057831-1 n°363 - 1 (P363) - R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)



002ER057831-1 n°364 - 1 (P364) - R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)



002ER057831-1 n°365 - 1 (P365) - R+2 - Vol 132
(Dégagement 7)



002ER057831-1 n°366 - 1 (P366) - R+2 - Vol 132
(Dégagement 7)



002ER057831-1 n°367 - 1 (P367) - R+2 - Vol 134
(Laboratoire)



002ER057831-1 n°368 - 1 (P368) - R+2 - Vol 134
(Laboratoire)



002ER057831-1 n°369 - 1 (P369) - R+2 - Vol 135 (Cage
escalier 5)



002ER057831-1 n°370 - 1 (P370) - R+2 - Vol 135 (Cage
escalier 5)



002ER057831-1 n°371 - 1 (P371) - R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)



002ER057831-1 n°372 - 1 (P372) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°373 - 1 (P373) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°374 - 1 (P374) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°375 - 1 (P375) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°376 - 1 (P376) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°377 - 1 (P377) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°378 - 1 (P378) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°379 - 1 (P379) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°380 - 1 (P380) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°381 - 1 (P381) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°382 - 1 (P382) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°383 - 1 (P383) - R+2 - Vol 99 (Ch 26)



002ER057831-1 n°384 - 1 (P384) - R+2 - Vol 129 (Ch 58)



002ER057831-1 n°385 - 1 (P385) - R+2 - Vol 129 (Ch 58)



002ER057831-1 n°386 - 1 (P386) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°387 - 1 (P387) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°388 - 1 (P388) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°389 - 1 (P389) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°390 - 1 (P390) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°391 - 1 (P391) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°392 - 1 (P392) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°393 - 1 (P393) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°394 - 1 (P394) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°395 - 1 (P395) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°396 - 1 (P396) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°397 - 1 (P397) - R+2 - Vol 131
(Dégagement 6)



002ER057831-1 n°398 - 1 (P398) - R+2 - Vol 141 (Sdb
commune 3)



002ER057831-1 n°399 - 1 (P399) - R+2 - Vol 141 (Sdb
commune 3)




002ER057831-1 n°400 - 1 (P400) - R+2 - Vol 108 (Ch
35)



002ER057831-1 n°401 - 1 (P401) - R+2 - Vol 108 (Ch 35)



002ER057831-1 n°402 - 1 (P402) - R+2 - Vol 108 (Ch 35)

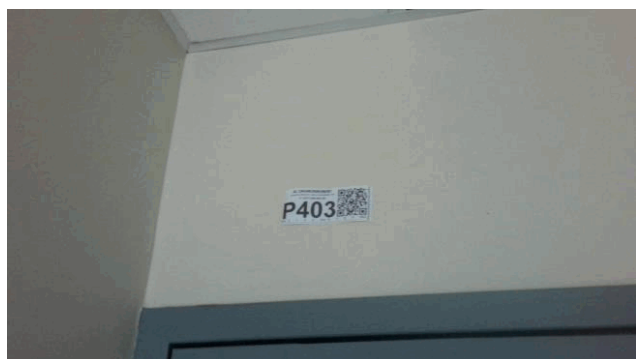

002ER057831-1 n°403 - 1 (P403) - R+2 - Vol 108 (Ch 35)



002ER057831-1 n°404 - 1 (P404) - R+2 - Vol 108 (Ch 35)



002ER057831-1 n°405 - 1 (P405) - R+2 - Vol 108 (Ch 35)



002ER057831-1 n°406 - 1 (P406) - R+2 - Vol 108 (Ch 35)



002ER057831-1 n°407 - 1 (P407) - R+2 - Vol 140 (Gaine technique 2)



002ER057831-1 n°408 - 1 (P408) - R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)



002ER057831-1 n°409 - 1 (P409) - R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)



002ER057831-1 n°410 - 1 (P410) - R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)



002ER057831-1 n°411 - 1 (P411) - R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)



002ER057831-1 n°412 - 1 (P412) - R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)



002ER057831-1 n°413 - 1 (P413) - R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)



002ER057831-1 n°414 - 1 (P414) - R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)



002ER057831-1 n°415 - 1 (P415) - R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)




002ER057831-1 n°416 - 1 (P416) - R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)



002ER057831-1 n°417 - 1 (P417) - R+2 - Vol 140 (Gaine technique 2)



002ER057831-1 n°418 - 1 (P418) - R+2 - Vol 126 (Ch 55)

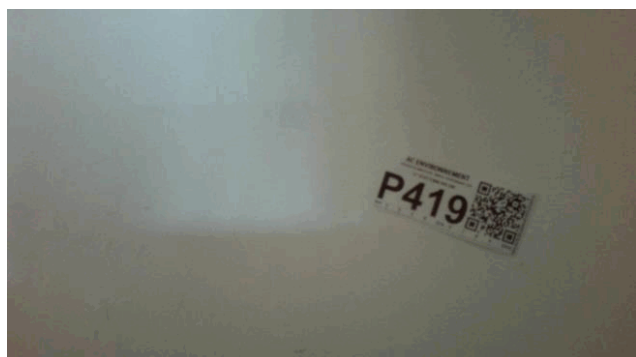

002ER057831-1 n°419 - 1 (P419) - R+2 - Vol 126 (Ch 55)



002ER057831-1 n°420 - 1 (P420) - R+2 - Vol 126 (Ch 55)



002ER057831-1 n°421 - 1 (P421) - R+2 - Vol 126 (Ch 55)



002ER057831-1 n°422 - 1 (P422) - R+2 - Vol 126 (Ch 55)



002ER057831-1 n°423 - 1 (P423) - R+2 - Vol 126 (Ch 55)



002ER057831-1 n°424 - 1 (P424) - R+2 - Vol 126 (Ch 55)



002ER057831-1 n°425 - 1 (P425) - R+2 - Vol 126 (Ch 55)



002ER057831-1 n°426 - 1 (P426) - R+2 - Vol 126 (Ch 55)



002ER057831-1 n°427 - 1 (P427) - R+2 - Vol 145
(Dégagement 9)



002ER057831-1 n°428 - 1 (P428) - R+2 - Vol 145
(Dégagement 9)




002ER057831-1 n°429 - 1 (P429) - R+2 - Vol 145
(Dégagement 9)



002ER057831-1 n°430 - 1 (P430) - R+2 - Vol 145
(Dégagement 9)



002ER057831-1 n°431 - 1 (P431) - R+2 - Vol 145
(Dégagement 9)

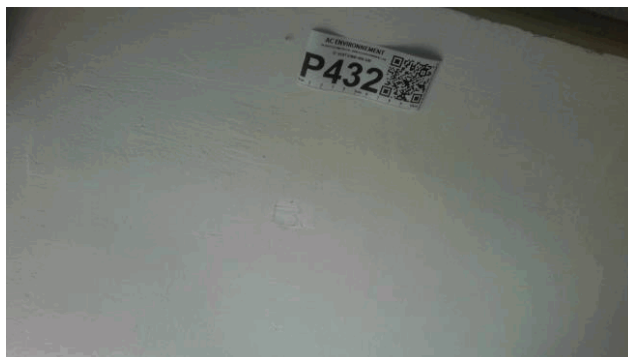

002ER057831-1 n°432 - 1 (P432) - R+2 - Vol 145
(Dégagement 9)



002ER057831-1 n°433 - 1 (P433) - R+2 - Vol 145
(Dégagement 9)



002ER057831-1 n°434 - 1 (P434) - R+2 - Vol 145
(Dégagement 9)



002ER057831-1 n°435 - 1 (P435) - R+2 - Vol 147 (Local
3)



002ER057831-1 n°436 - 1 (P436) - R+2 - Vol 147
(Local 3)



002ER057831-1 n°437 - 1 (P437) - R+2 - Vol 147 (Local 3)



002ER057831-1 n°438 - 1 (P438) - RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)



002ER057831-1 n°439 - 1 (P439) - RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)



002ER057831-1 n°440 - 1 (P440) - RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)



002ER057831-1 n°441 - 1 (P441) - RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)



002ER057831-1 n°442 - 1 (P442) - RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)



002ER057831-1 n°443 - 1 (P443) - Extérieur - Vol 148
(Extérieur 2)



002ER057831-1 n°444 - 1 (P444) - Extérieur - Vol 148
(Extérieur 2)



002ER057831-1 n°445 - 1 (P445) - R+2 - Vol 141 (Sdb
commune 3)



002ER057831-1 n°446 - 1 (P446) - Extérieur - Vol 148
(Extérieur 2)



002ER057831-1 n°447 - 1 (P447) - Extérieur - Vol 148
(Extérieur 2)



002ER057831-1 n°448 - 1 (P448) - Extérieur - Vol 148
(Extérieur 2)



002ER057831-1 n°449 - 1 (P449) - Extérieur - Vol 148
(Extérieur 2)



S1 - 2 (S1) - Machinerie ascenseur 1 - Vol 1
(Machinerie ascenseur 1)



S2 - 2 (S2) - Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie
ascenseur 1)



S201 - 1 (S201) - Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)



002ER057831-1 n°316 - 1 (S562) - RDJ - Vol 84
(Chaufferie 2)



S562 - 2 (S562) - RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER057831-1 **Matériau :** Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : S201 **Destination du local :**
Date évaluation : 30/05/2022 **Local ou zone homogène :**
Batiment : Vol 33
(Chaufferie 1)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée	Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
				AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER057831-1 **Matériau :** Enduits plâtre
Réf mesure : P172 **Destination du local :**
Date évaluation : 30/05/2022 **Local ou zone homogène :**
Batiment : Vol 45
(Ch 06), Vol 44
(Ch 05), Vol 46
(Ch 07)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER057831-1 Matériau : Conduit en fibres-ciment
Réf mesure : S562 Destination du local :
Date évaluation : 30/05/2022 Local ou zone homogène :
Batiment : Vol 84
(Chaufferie 2)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER057831-1 **Matériau :** Dalles plastiques
Réf mesure : P386 **Destination du local :**
Date évaluation : 30/05/2022 **Local ou zone homogène :**
Batiment : Vol 131
(Dégagement 6), Vol 144
(Rangement 9)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 002ER057831-1 **Matériau :** Dalles plastiques
Réf mesure : P388 **Destination du local :**
Date évaluation : 30/05/2022 **Local ou zone homogène :**
Batiment : Vol 131
(Dégagement 6)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique
Commentaire :

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002ER057831 n°1	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Peinture - Effritable - Jaune	Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	
002ER057831 n°2	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Matériau / Matériau - Souple Fibreux / Souple - Marron / Noir	Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	
002ER057831 n°3	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Peinture - Effritable - Gris - Peinture carcasse	Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	
002ER057831 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Effritable - Gris	Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	
002ER057831 n°5	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Multicolore	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)	
002ER057831 n°8	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture - Effritable - Vert - Face extérieure	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)	
002ER057831 n°10	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Multicolore	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)	
002ER057831 n°11	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Gris - Face arrière	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)	
002ER057831 n°12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Gris / Blanc	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)	
002ER057831 n°13	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Multicolore	Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)	
002ER057831 n°14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Dur / Effritable - Gris / Gris	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	
002ER057831 n°15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit type plâtre - Dur / Effritable - Beige / Beige	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	
002ER057831 n°16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	
002ER057831 n°17	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Multicolore	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	
002ER057831 n°18	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Toile / Fibres - Fibreux Souple / Fibreux Souple - Beige / Marron	Monte-plat - Vol 4 (Cabine 2)	
002ER057831 n°19	Ascenseurs et monte charges	Trémie	Matériau / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	
002ER057831 n°20	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture - Effritable - Multicolore	Monte-plat - Vol 4 (Cabine 2)	
002ER057831 n°21	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Vert	Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)	
002ER057831 n°24	Ascenseurs et monte charges	Portes palières	Peinture - Effritable - Bleu	Ascenseur 2 - Vol 8 (Trémie 3)	

002ER057831 n°25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit type plâtre - Effritable / Effritable - Blanc / Blanc	Ascenseur 2 - Vol 8 (Trémie 3)
002ER057831 n°26	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Revêtement / Colle - Souple / Souple - Noir / Jaune	Ascenseur 2 - Vol 8 (Trémie 3)
002ER057831 n°27	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Matériau - Souple - Bleu	Ascenseur 2 - Vol 7 (Cabine 3)
002ER057831 n°28	Ascenseurs et monte charges	Cabine	Peinture - Effritable - Gris - Face extérieure	Ascenseur 2 - Vol 7 (Cabine 3)
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)
P30 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (jaune)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)
P30 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)
P30 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)
P30 Phase 4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)
P31	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)
P33	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige) en traces	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)
P34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)
P35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau dur de type ciment (gris)	Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)

P36	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 9 (Entrée)
P37	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P38 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P38 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P38 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P40	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P42	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P43 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P43 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P44	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P45 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P45 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P46 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)

P46 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (jaune)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P46 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P47 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P47 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P47 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P48	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Matériau souple de type joint (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P49	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P50 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P50 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P50 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P51 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P51 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P52	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)
P53	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 22 (W.c 1)

P54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 22 (W.c 1)
P55	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Bâtiment Parc - Vol 17 (Débaras)
P56 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 15 (Chambre 6)
P56 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	Bâtiment Parc - Vol 15 (Chambre 6)
P56 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Bâtiment Parc - Vol 15 (Chambre 6)
P57 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P57 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P58 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P58 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P59	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P60 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P60 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P60 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple de type joint (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)

P61	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P62	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P63 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P63 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P64	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P65 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P65 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P66 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P66 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P66 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P67 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P67 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P67 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P68	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P69	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)

P70 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P70 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P71	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P72 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P72 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P73	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P74	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P75	Façades	Murs	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P76	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)
P77 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type joint ciment (gris)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)
P77 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)
P78	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)

P79	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)
P80	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)
P81	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)
P82 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige) en traces	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)
P82 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)
P82 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)
P83	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)
P84 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 27 (Chambre 9)
P84 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 27 (Chambre 9)
P85	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)
P86	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)
P87	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)

P88	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)
P89 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige) en traces	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)
P89 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)
P89 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)
P90	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)
P91	Façades	Menuiseries	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)
P92 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)
P92 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)
P93 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau de type maillage de fibres (noir) ; matériau de type peinture (gris)	Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)
P93 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)
P94	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau fibreuse de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)
P95	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)
P96	Façades	Murs	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (beige) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 34 (Extérieur 1)

P97	Façades	Murs	Matériau (beige) (pulvérulent) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Bâtiment Parc - Vol 34 (Extérieur 1)
P98	Façades	Menuiseries	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	Bâtiment Parc - Vol 34 (Extérieur 1)
P99 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type peinture (gris)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P99 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreux)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P99 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P100	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P101 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type colle (jaune)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P101 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P102 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P102 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P103	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P104 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P104 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P105 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)

P105 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P106	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P107	Façades	Menuiseries	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P108 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P108 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P109	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P110	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P111	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P112 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P112 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P113 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P113 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 41 (Ch 02)
P114	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (cémenteux) (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	R+1 - Vol 40 (Ch 01)

P115	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	R+1 - Vol 40 (Ch 01)
P116 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (tacheté) (gris) + (vert)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)
P116 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)
P117	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)
P118	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)
P119	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)
P120	Façades	Menuiseries	Matériau souple de type joint (noir)	R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)
P121 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (orange)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P121 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P122	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P123	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)

P124	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P125	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P126	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P127 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P127 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P128	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P129	Façades	Menuiseries	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P130	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P131	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P132 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P132 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P133	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 47 (Ch 08)
P134 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P134 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)

P135	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P136 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P136 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (fibreux) (collant) (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P137	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P138	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P139 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P139 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P140 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (gris) (clair)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P140 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P141	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P142 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P142 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P142 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sous matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P143	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P144	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)

P145 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P145 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P146	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P147	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P148	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P149	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P150 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibveux) (beige)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P150 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P151	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)
P152	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibveux) (gris)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P153	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)

P154	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P155	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P156	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P157 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P157 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P158	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P159 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P159 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P160	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P161	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P162	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P163	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P164	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)

P165 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P165 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P166	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 65 (Ch 21)
P167	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P168	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P169 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P169 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P170 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P170 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P171	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)

P172	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P173	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P174 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P174 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P174 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P175	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 45 (Ch 06)
P176	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	R+1 - Vol 64 (Rangement 2)
P177 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	R+1 - Vol 64 (Rangement 2)
P177 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+1 - Vol 64 (Rangement 2)
P178	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	R+1 - Vol 64 (Rangement 2)
P179	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 63 (Rangement 1)

P180	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P181 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P181 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P182	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (friable)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P183 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau fibreux de type papier peint (orange) (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) en traces	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P183 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P184 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P184 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P185 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P185 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P186 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)

P186 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P187 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P187 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P188	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P189	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P190	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P191 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P191 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 51 (Ch 12)
P192 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P192 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)

P193	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P194	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P195 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P195 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P195 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P196	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P197 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P197 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P198 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P198 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P199	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P200	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)

P201	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P202 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P202 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P203 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P203 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 54 (Ch 16)
P204	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P205	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P206 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P206 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P207 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)

P207 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P208	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P209	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P210 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P210 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P211 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P211 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 57 (Ch 19)
P212	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	R+1 - Vol 35 (Circulation)
P213	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	R+1 - Vol 35 (Circulation)
P214	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 35 (Circulation)
P215 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 35 (Circulation)
P215 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+1 - Vol 35 (Circulation)
P216	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 35 (Circulation)

P217	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	R+1 - Vol 36 (Accueil)
P218	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	R+1 - Vol 36 (Accueil)
P219 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 36 (Accueil)
P219 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 36 (Accueil)
P220	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 38 (Foyer)
P221 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)
P221 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)
P222	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)
P223	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)
P224	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)
P225	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)
P226 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)
P226 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)

P227	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)
P228	Façades	Menuiseries	Matériau souple de type joint (noir)	R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)
P229	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)
P230	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)
P231	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)
P232	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)
P233 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)
P233 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)
P234	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Salles de restaurant - Vol 75 (Salle de restaurant 3)
P235	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Salles de restaurant - Vol 75 (Salle de restaurant 3)
P236 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)
P236 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)

P237	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)
P238	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)
P239	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)
P240	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (rouge)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)
P241 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)
P241 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)
P242	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)
P243	Façades	Menuiseries	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)
P244	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)
P245	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)

P246	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (rouge)	R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)
P247	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 72 (Gaine technique 1)
P248	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	R+1 - Vol 66 (Ch 22)
P249	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+1 - Vol 66 (Ch 22)
P250 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	R+1 - Vol 62 (Réserve 1)
P250 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 62 (Réserve 1)
P251	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	R+1 - Vol 62 (Réserve 1)
P252	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	R+1 - Vol 62 (Réserve 1)
P253 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (orange)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P253 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P254	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P255	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type colle (jaune)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)

P256	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P257 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple de type joint (blanc)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P257 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P258 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P258 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P258 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P259 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
P259 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
P260 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
P260 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
P261 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (bleu)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
P261 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
P261 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
P262	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)

P263 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
P263 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
P264	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)
P265	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P266	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)
P267	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)
P268	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)
P269	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)
P270 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)
P270 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)
P271 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)

P271 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)
P272	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)
P273 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 80 (Rangement 3)
P273 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	RDJ - Vol 80 (Rangement 3)
P274 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)
P274 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)
P275	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)
P276	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)
P277 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)
P277 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)

P278	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)
P279 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)
P279 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)
P280 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)
P280 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)
P281 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)
P281 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)
P282	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)
P283	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)
P284	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)
P285	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)
P286	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)

P287	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)
P288	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)
P289	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)
P290 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)
P290 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)
P291	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)
P292	Façades	Menuiseries	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	RDJ - Vol 85 (Laverie 1)
P293 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type joint ciment (gris)	RDJ - Vol 86 (Laverie 2)
P293 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	RDJ - Vol 86 (Laverie 2)
P294	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	RDJ - Vol 86 (Laverie 2)
P295	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	RDJ - Vol 88 (Réserve 3)
P296	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)
P297	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)

P298	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)
P299 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)
P299 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)
P300 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple de type joint (gris)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)
P300 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)
P301	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)
P302	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 90 (Local ménage)
P303	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	RDJ - Vol 91 (Sanitaires)
P304	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 91 (Sanitaires)
P305	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 91 (Sanitaires)
P306 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (gris) en traces	RDJ - Vol 91 (Sanitaires)
P306 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (gris)	RDJ - Vol 91 (Sanitaires)
P306 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (gris) en traces	RDJ - Vol 91 (Sanitaires)

P307	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)
P308 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)
P308 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)
P308 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)
P309	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)
P310 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 93 (Local 2)
P310 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	RDJ - Vol 93 (Local 2)
P311	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type ciment (gris)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)
P312	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)
P313	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)
P314	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)
P315	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris)	RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)
P316	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)
P317 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau (orange) ; matériau semi-dur (gris)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)
P317 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)
P318	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)

P319	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)
P320 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) en traces	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)
P320 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)
P321	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) (poudreux)	RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)
P322 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (gris)	RDJ - Vol 97 (Pièce)
P322 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	RDJ - Vol 97 (Pièce)
P323	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	RDJ - Vol 97 (Pièce)
P324	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (jaune)	RDJ - Vol 97 (Pièce)
P325 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P325 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type peinture (gris)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P325 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P326	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P327	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)

P328	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P329 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P329 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P330	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P331 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau (blanc) (fibreux)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P331 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P332	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P333 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P333 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P334	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P335	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P336 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P336 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P337	Façades	Menuiseries	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	R+2 - Vol 115 (Ch 43)
P338 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)

P338 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P339	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P340	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P341 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P341 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P342 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P342 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P342 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P343 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P343 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P343 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P344 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)

P344 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P345	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P346	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P347	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P348 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P348 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	R+2 - Vol 121 (Ch 50)
P349 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P349 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P350	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P351	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P352 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)

P352 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P353 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P353 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P354 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (gris)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P354 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P355	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P356	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P357 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P357 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 105 (Ch 32)
P358 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (bleu)	R+2 - Vol 136 (Sdb commune 2)
P358 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 136 (Sdb commune 2)
P359	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 136 (Sdb commune 2)

P360 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
P360 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
P361	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
P362	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
P363	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
P364	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
P365 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
P365 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
P366 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
P366 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)
P367 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu)	R+2 - Vol 134 (Laboratoire)
P367 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	R+2 - Vol 134 (Laboratoire)

P368	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) en traces	R+2 - Vol 134 (Laboratoire)
P369	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)
P370 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)
P370 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)
P371	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)
P372 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P372 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P373	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P374	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P375	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P376	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)

P377 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P377 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P378 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P378 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P379	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P380	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P381	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P382 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P382 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P383	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	R+2 - Vol 99 (Ch 26)
P384 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	R+2 - Vol 129 (Ch 58)
P384 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune)	R+2 - Vol 129 (Ch 58)

P385	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 129 (Ch 58)
P386 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) - Bleu / Dalles et colle noire positives	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P386 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) - Bleu / Dalles et colle noire positives	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P387 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) - Bleu foncé	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P387 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) - Bleu foncé	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P388 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) - Bleu clair / Dalles négatives - Colle noire positive	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P388 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) - Bleu clair / Dalles négatives - Colle noire positive	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P389 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) - Ragréage négatif - Colle noire positive	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P389 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - Ragréage négatif - Colle noire positive	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P390	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P391	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)

P392	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P393	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P394	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P395 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P395 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P396 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P396 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P397	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)
P398	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (jaune)	R+2 - Vol 141 (Sdb commune 3)
P399	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+2 - Vol 141 (Sdb commune 3)
P400 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)

P400 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)
P401	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)
P402	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)
P403	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)
P404 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)
P404 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)
P405	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)
P406 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)
P406 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 108 (Ch 35)
P407	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	R+2 - Vol 140 (Gaine technique 2)
P408 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) - Colle noire positive	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P408 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) - Colle noire positive	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)

P408 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (noir) - Colle noire positive	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P409	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P410	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (noir)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P411	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P412	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P413	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P414 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P414 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P415	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P416	Façades	Menuiseries	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (marron)	R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)
P417	Façades	Menuiseries	Matériau semi-dur de type mastic (blanc) (beige)	R+2 - Vol 140 (Gaine technique 2)

P418	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P419	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P420 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P420 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P421 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P421 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P422 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (gris)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P422 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P423	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P424	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P425	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)

P426 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P426 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	R+2 - Vol 126 (Ch 55)
P427 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)
P427 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)
P428	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)
P429	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)
P430 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)
P430 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)
P431 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)
P431 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)
P432	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)
P433	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)

P434	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)
P435	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	R+2 - Vol 147 (Local 3)
P436	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	R+2 - Vol 147 (Local 3)
P437	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur (blanc)	R+2 - Vol 147 (Local 3)
P438 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)
P438 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)
P439	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)
P440	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)
P441	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type enduit (friable) (blanc) (fibreuse)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)
P442	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (friable) (blanc) (fibreuse)	RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)
P443 Phase 1	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P443 Phase 2	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)

P443 Phase 3	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P443 Phase 4	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P443 Phase 5	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P443 Phase 6	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P443 Phase 8	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P444	Façades	Murs	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P445	Façades	Menuiseries	Matériau souple de type joint (noir)	R+2 - Vol 141 (Sdb commune 3)
P446	Façades	Murs	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P447	Façades	Murs	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P448	Façades	Murs	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)

P449 Phase 1	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P449 Phase 2	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P449 Phase 3	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P449 Phase 4	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P449 Phase 5	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P449 Phase 6	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)
P449 Phase 8	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)

CHANTIER

Référence	C022022228376
Adresse	Commande : 002ER057831 Affaire : Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES
--

Riorges, le 06/04/2022

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022022228376 RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC Environnement
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse. (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 : Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002ER057831_001

Référence labo	42PM01592715	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Machinerie - Peinture		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	
1	1	Peinture Effritable Jaune	-	-	-	1	2	STE	Présence d'amiante
									Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

0 MOLP

1 MET

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002ER057831_002

Référence labo	42PM01592716	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Machinerie - Frein		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	
1	1	Matériau Souple Fibreux Marron	2	2	PBE	1	2	STE	Présence d'amiante
	2	Matériau Souple Noir	-	-	-				Non détecté ●

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat

1 MOLP

1 MET

Remarque concernant l'analyse

Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER057831_003

Référence labo	42PM01592717	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Machinerie - Peinture		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Peinture carcasse		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	STE
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_004

Référence labo	42PM01592718	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Ciment Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	STE
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_005

Référence labo	42PM01592719	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 3 (Trémie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	Acétone	1	2	STE
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_006

Référence labo	42PM01592720	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Cabine - Peinture cabine		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 2 (Cabine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	STE
		Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat		0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_007

Référence labo	42PM01592721	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - Plancher		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 2 (Cabine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Beige	-	-	-				
	2	Colle Souple Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse La couche Colle / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER057831_008

Référence labo	42PM01592722	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - Plafond		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 3 (Trémie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Face extérieure		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_009

Référence labo	42PM01592723	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Cabine - Tampon bitumineux		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 2 (Cabine 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Face extérieure		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_010

Référence labo	42PM01592724	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenceurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 3 (Trémie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Bois Fibreux Dur Marron



Référence échantillon : 002ER057831_011

Référence labo	42PM01592725	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 3 (Trémie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Face arrière		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	-	1	2	STE	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_012

Référence labo	42PM01592726	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 3 (Trémie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	-	1	2	STE	-	-	-	Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER057831_013

Référence labo	42PM01592727	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 3 (Trémie 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	-	1	2	STE	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_014

Référence labo	42PM01592728	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 5 (Trémie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Nb de préparation	Grilles	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	-	1	2	STE	-	-	-	Non détecté
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET								

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER057831_015

Référence labo 42PM01592729
 Date du prélèvement 24/03/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
 Zone de prélèvement Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 5 (Trémie 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 06/04/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	2	2	MAG	Non détecté ●
	2	Enduit type plâtre Effritable Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER057831_016

Référence labo 42PM01592730
 Date du prélèvement 24/03/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)
 Zone de prélèvement Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 5 (Trémie 2)
 Remarque concernant le prélèvement Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 06/04/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	1	2	STE	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couches non-analysées : Joint Dur Blanc, Faïence Dur Gris

Référence échantillon : 002ER057831_017

Référence labo 42PM01592731
 Date du prélèvement 24/03/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Ascenseurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière
 Zone de prélèvement Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 5 (Trémie 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 06/04/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-	1	2	STE	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_018

Référence labo 42PM01592732
 Date du prélèvement 24/03/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Ascenseurs et monte charges - Cabine - Tresse cablage électrique
 Zone de prélèvement Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 4 (Cabine 2)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 05/04/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Toile Fibreux Souple Beige	2	2	VJO	-	-	-	Non détecté ●
1	2	Fibres Fibreux Souple Marron	2	2	VJO	-	-	-	Non détecté ●
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			2 MOLP			0 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002ER057831_019

Référence labo	42PM01592733	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Trémie - Enduit		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 5 (Trémie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effritable Beige	-	-	-				
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER057831_020

Référence labo	42PM01592734	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Cabine - Peinture bavette sous ascenseur		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 4 (Cabine 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Multicolore	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER057831_021

Référence labo	42PM01592735	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 5 (Trémie 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS

Référence échantillon : 002ER057831_022

Référence labo	42PM01592736	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 6 (Machinerie ascenseur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation	Lames examinées	Analyste	Nb de préparation	Grilles examinées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Béton Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : RAS



Référence échantillon : 002ER057831_023

Référence labo	42PM01592737	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 6 (Machinerie ascenseur 2)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Enduit type ciment Effritable Gris	- - -	Acétone	1	2	STE		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_024

Référence labo	42PM01592738	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Portes palières - Peinture porte palière		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 8 (Trémie 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Bleu	- - -	Acétone	1	2	STE		Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_025

Référence labo	42PM01592739	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 8 (Trémie 3)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	- - -	Acétone	1	2	STE		Non détecté
	2	Enduit type plâtre Effritable Blanc	- - -						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002ER057831_026

Référence labo	42PM01592740	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	24/03/2022	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	AC Environnement	Date d'analyse	06/04/2022
Type de prélèvement	Ascenseurs et monte charges - Cabine - Plancher		
Zone de prélèvement	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 8 (Trémie 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que les couches Revêtement Semi-dur Noir, Colle Souple Jaune		

Phase	Couche	Description	MOLP	MET	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examénées	Attaque chimique	Nb de préparation	Grilles	examénées	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Revêtement Souple Noir	- - -	Acétone	1	2	STE		Non détecté
	2	Colle Souple Jaune	- - -						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.

Couche non-analysée : Bois Dur Marron



Référence échantillon : 002ER057831_027

Référence labo 42PM01592741
 Date du prélèvement 24/03/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Ascenceurs et monte charges - Cabine - Parois verticales
 Zone de prélèvement Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 7 (Cabine 3)
 Remarque concernant le prélèvement RAS

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 06/04/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	-	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	-	Analyste
1	1	Matériau Souple Bleu	-	-	-	Acétone	2	2	MAG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002ER057831_028

Référence labo 42PM01592742
 Date du prélèvement 24/03/2022
 Auteur du prélèvement AC Environnement
 Type de prélèvement Ascenceurs et monte charges - Cabine - Plafond
 Zone de prélèvement Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - Vol 7 (Cabine 3)
 Remarque concernant le prélèvement Face extérieure

Échantillon conforme aux critères d'acceptation Oui
 Analyse réglementaire Oui
 Date d'analyse 06/04/2022

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparation Lames examinées	-	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparation Grilles examinées	-	Analyste
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	STE
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Responsable d'équipe
 Anthony Chanteloup




Accréditation
 N°1-6001
 Portée
 Disponible sur
 www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 18 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
 SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
 Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2022 au 31/12/2022)

Tél. : 0 800 600 133
 labs@ac-environnement.fr

L.M.O.F 07.8 V5

PAGE 8 / 8

AC ENVIRONNEMENT

Nicolas BEAUCLAIR

64 Rue Clément Ader

42153 RIORGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 1/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	002ER057831-1 n°29 / Vol 16 (Dégagement 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	002ER057831-1 n°30 / Vol 16 (Dégagement 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau de type peinture (jaune)(i)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)(i)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 646 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 2/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	002ER057831-1 n°31 / Vol 16 (Dégagement 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment - Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	002ER057831-1 n°32 / Vol 16 (Dégagement 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment - Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	002ER057831-1 n°33 / Vol 16 (Dégagement 1) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	002ER057831-1 n°34 / Vol 16 (Dégagement 1) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 647 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 3/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	002ER057831-1 n°35 / Vol 16 (Dégagement 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement – Couche à analyser : Ciment Dur Gris	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	002ER057831-1 n°36 / Vol 9 (Entrée) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	002ER057831-1 n°37 / Vol 10 (Chambre 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	002ER057831-1 n°38 / Vol 10 (Chambre 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau (jaune)(i)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 648 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 4/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (2)	002ER057831-1 n°39 / Vol 10 (Chambre 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	002ER057831-1 n°40 / Vol 10 (Chambre 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc / Peinture Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	002ER057831-1 n°41 / Vol 10 (Chambre 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	002ER057831-1 n°42 / Vol 10 (Chambre 1) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 649 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 5/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	002ER057831-1 n°43 / Vol 10 (Chambre 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Beige / Colle Effritable Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET* / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET* / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016 (1)	002ER057831-1 n°44 / Vol 10 (Chambre 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET* / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	002ER057831-1 n°45 / Vol 10 (Chambre 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type joint ciment (gris)(ii)	MET* / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET* / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	002ER057831-1 n°46 / Vol 10 (Chambre 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET* / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (jaune)(i)	MET* / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 650 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 6/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	002ER057831-1 n°47 / Vol 10 (Chambre 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau souple (blanc) (i)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	002ER057831-1 n°48 / Vol 10 (Chambre 1) / Equipements divers et accessoires - Lavabo - Joint d'étanchéité – Couche à analyser : Joint Souple Blanc	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	002ER057831-1 n°49 / Vol 10 (Chambre 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 651 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 7/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	002ER057831-1 n°50 / Vol 10 (Chambre 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)(i)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	002ER057831-1 n°51 / Vol 10 (Chambre 1) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafonds Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
024	002ER057831-1 n°52 / Vol 10 (Chambre 1) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	002ER057831-1 n°53 / Vol 22 (W.c 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) - Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 652 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 8/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	002ER057831-1 n°54 / Vol 22 (W.c 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	002ER057831-1 n°55 / Vol 17 (Débaras) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment - Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	002ER057831-1 n°56 / Vol 15 (Chambre 6) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) - Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
029	002ER057831-1 n°57 / Vol 25 (Chambre 7) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage - Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 653 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 9/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	002ER057831-1 n°58 / Vol 25 (Chambre 7) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	002ER057831-1 n°59 / Vol 25 (Chambre 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 (1)	002ER057831-1 n°60 / Vol 25 (Chambre 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 654 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 10/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	002ER057831-1 n°61 / Vol 25 (Chambre 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	002ER057831-1 n°62 / Vol 25 (Chambre 7) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	002ER057831-1 n°63 / Vol 25 (Chambre 7) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Beige / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036 (1)	002ER057831-1 n°64 / Vol 25 (Chambre 7) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 655 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 11/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	002ER057831-1 n°65 / Vol 25 (Chambre 7) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type joint ciment (gris)(i)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	002ER057831-1 n°66 / Vol 25 (Chambre 7) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	002ER057831-1 n°67 / Vol 25 (Chambre 7) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 656 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 12/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040 (1)	002ER057831-1 n°68 / Vol 25 (Chambre 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Matériau Dur Blanc	Matériau (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	002ER057831-1 n°69 / Vol 25 (Chambre 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	002ER057831-1 n°70 / Vol 25 (Chambre 7) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
043	002ER057831-1 n°71 / Vol 25 (Chambre 7) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc / Peinture Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 657 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01	Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44	Page 13/112
Dossier N° : 22Y016752	Date de réception : 14/06/2022	Date d'analyse : 14/06/2022
Référence dossier Client: 002ER057831-1		
002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	002ER057831-1 n°72 / Vol 25 (Chambre 7) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	002ER057831-1 n°73 / Vol 25 (Chambre 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	002ER057831-1 n°74 / Vol 25 (Chambre 7) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre – Couche à analyser : Ciment Dur Gris	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	002ER057831-1 n°75 / Vol 25 (Chambre 7) / Façades - Murs - Enduit ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 658 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 14/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	002ER057831-1 n°76 / Vol 25 (Chambre 7) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	002ER057831-1 n°77 / Vol 24 (Palier) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	002ER057831-1 n°78 / Vol 24 (Palier) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	002ER057831-1 n°79 / Vol 24 (Palier) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 659 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 15/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	002ER057831-1 n°80 / Vol 24 (Palier) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement - Couche à analyser : Ciment Dur Gris	Matériau dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	002ER057831-1 n°81 / Vol 24 (Palier) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment - Couche à analyser : Peinture Effritable Blanc / Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	002ER057831-1 n°82 / Vol 24 (Palier) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	002ER057831-1 n°83 / Vol 24 (Palier) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 660 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 16/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	002ER057831-1 n°84 / Vol 27 (Chambre 9) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	002ER057831-1 n°85 / Vol 32 (Local 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre – Couche à analyser : Ciment Dur Gris	Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	002ER057831-1 n°86 / Vol 32 (Local 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	002ER057831-1 n°87 / Vol 32 (Local 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 661 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 17/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	002ER057831-1 n°88 / Vol 32 (Local 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduit de rebouchage - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061	002ER057831-1 n°89 / Vol 32 (Local 1) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	002ER057831-1 n°90 / Vol 32 (Local 1) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment - Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063	002ER057831-1 n°91 / Vol 32 (Local 1) / Façades - Menuiseries - Mastic vitrier - Couche à analyser : Mastic Dur Beige Gris	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 662 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 18/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	002ER057831-1 n°92 / Vol 33 (Chaufferie 1) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
065	002ER057831-1 n°93 / Vol 33 (Chaufferie 1) / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Calorifugeage – Couche à analyser : Laine Fibreux Gris	Matériau de type maillage de fibres (noir) ; matériau de type peinture (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
066	002ER057831-1 n°94 / Vol 33 (Chaufferie 1) / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Enveloppe de calorifuge – Couche à analyser : Carton Fibreux Marron / Matériau Souple Noir	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	MOLP * / BAC6	- / - *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
067	002ER057831-1 n°95 / Vol 32 (Local 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 663 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01	Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44	Page 19/112
Dossier N° : 22Y016752	Date de réception : 14/06/2022	Date d'analyse : 14/06/2022
Référence dossier Client: 002ER057831-1		
002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	002ER057831-1 n°96 / Vol 34 (Extérieur 1) / Façades - Murs - Joint de scellement – Couche à analyser : Ciment Dur Gris	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (beige) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	002ER057831-1 n°97 / Vol 34 (Extérieur 1) / Façades - Murs - Enduit ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau (beige) (pulvérulent) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	002ER057831-1 n°98 / Vol 34 (Extérieur 1) / Façades - Menuiseries - Mastic vitrier – Couche à analyser : Mastic Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071 (1)	002ER057831-1 n°99 / Vol 41 (Ch 02) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Souple Vert / Colle Souple Marron	Matériau de type peinture (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert) (fibreuse)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 664 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 20/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	002ER057831-1 n°100 / Vol 41 (Ch 02) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	002ER057831-1 n°101 / Vol 41 (Ch 02) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Souple Gris / Colle Souple Marron	Matériau de type colle (jaune)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074	002ER057831-1 n°102 / Vol 41 (Ch 02) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	002ER057831-1 n°103 / Vol 41 (Ch 02) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 665 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 21/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
076 (1)	002ER057831-1 n°104 / Vol 41 (Ch 02) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
077	002ER057831-1 n°105 / Vol 41 (Ch 02) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
078	002ER057831-1 n°106 / Vol 41 (Ch 02) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	002ER057831-1 n°107 / Vol 41 (Ch 02) / Façades - Menuiseries - Mastic vitrier - Couche à analyser : Mastic Dur Beige	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 666 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 22/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	002ER057831-1 n°108 / Vol 41 (Ch 02) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Multicolore / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	002ER057831-1 n°109 / Vol 41 (Ch 02) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	002ER057831-1 n°110 Vol 41 (Ch 02) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083 (3)	002ER057831-1 n°111 Vol 41 (Ch 02) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 667 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 23/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084	002ER057831-1 n°112 Vol 41 (Ch 02) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
085	002ER057831-1 n°113 Vol 41 (Ch 02) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	002ER057831-1 n°114 Vol 40 (Ch 01) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau semi-dur de type ragréage (cimenteux) (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	002ER057831-1 n°115 Vol 40 (Ch 01) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris) (clair)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 668 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 24/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
088	002ER057831-1 n°116 Vol 68 (Sdb commune 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Colle Souple Marron / Revêtement Souple Gris	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (tacheté) (gris) + (vert)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089	002ER057831-1 n°117 Vol 68 (Sdb commune 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
090	002ER057831-1 n°118 Vol 68 (Sdb commune 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
091	002ER057831-1 n°119 Vol 68 (Sdb commune 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 669 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 25/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
092	002ER057831-1 n°120 / Vol 68 (Sdb commune 1) / Façades - Menuiseries - Joint vitrier – Couche à analyser : Joint Souple Noir	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
093	002ER057831-1 n°121 / Vol 47 (Ch 08) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Colle Souple Marron / Revêtement Souple Orange	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (orange)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) en traces ; matériau (pulvérulent) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
094	002ER057831-1 n°122 / Vol 47 (Ch 08) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
095	002ER057831-1 n°123 / Vol 47 (Ch 08) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe – Couche à analyser : Colle Dur Beige	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 670 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01	Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44	Page 26/112
Dossier N° : 22Y016752	Date de réception : 14/06/2022	Date d'analyse : 14/06/2022
Référence dossier Client: 002ER057831-1		
002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
096	002ER057831-1 n°124 / Vol 47 (Ch 08) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
097	002ER057831-1 n°125 / Vol 47 (Ch 08) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (noir) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	002ER057831-1 n°126 / Vol 47 (Ch 08) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
099	002ER057831-1 n°127 / Vol 47 (Ch 08) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 671 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 27/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	002ER057831-1 n°128 / Vol 47 (Ch 08) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
101 (1)	002ER057831-1 n°129 / Vol 47 (Ch 08) / Façades - Menuiseries - Mastic vitrier – Couche à analyser : Mastic Dur Gris	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
102	002ER057831-1 n°130 / Vol 47 (Ch 08) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
103 (3)	002ER057831-1 n°131 / Vol 47 (Ch 08) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 672 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 28/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104	002ER057831-1 n°132 / Vol 47 (Ch 08) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
105	002ER057831-1 n°133 / Vol 47 (Ch 08) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	002ER057831-1 n°134 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)(iii)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
107 (4)	002ER057831-1 n°135 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (noir) + (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 673 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 29/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
108	002ER057831-1 n°136 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Semi-dur Bleu	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (fibreuse) (collant) (blanc) (iii)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
109 (5)	002ER057831-1 n°137 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
110	002ER057831-1 n°138 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragraillage – Couche à analyser : Ragraillage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragraillage (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
111	002ER057831-1 n°139 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 674 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01	Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44	Page 30/112
Dossier N° : 22Y016752	Date de réception : 14/06/2022	Date d'analyse : 14/06/2022
Référence dossier Client: 002ER057831-1		
002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
112	002ER057831-1 n°140 / Vol 69 (Dégagement 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) (clair)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
113 (3)	002ER057831-1 n°141 / Vol 69 (Dégagement 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
114	002ER057831-1 n°142 / Vol 69 (Dégagement 2) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sur matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) sous matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 675 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 31/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
115	002ER057831-1 n°143 / Vol 69 (Dégagement 2) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
116	002ER057831-1 n°144 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
117	002ER057831-1 n°145 / Vol 69 (Dégagement 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc / Peinture Effritable Gris	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118	002ER057831-1 n°146 / Vol 69 (Dégagement 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 676 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 32/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
119	002ER057831-1 n°147 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage - Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
120	002ER057831-1 n°148 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle - Couche à analyser : Colle Dur Beige	Matériau de type colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
121	002ER057831-1 n°149 / Vol 69 (Dégagement 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
122	002ER057831-1 n°150 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques - Couche à analyser : Colle Effritable Marron . Revêtement Souple Orange	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 677 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 33/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
123 (1)	002ER057831-1 n°151 / Vol 69 (Dégagement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
124 (6)	002ER057831-1 n°152 / Vol 65 (Ch 21) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
125	002ER057831-1 n°153 / Vol 65 (Ch 21) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
126	002ER057831-1 n°154 / Vol 65 (Ch 21) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
127 (1)	002ER057831-1 n°155 / Vol 65 (Ch 21) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 678 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 34/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
128	002ER057831-1 n°156 / Vol 65 (Ch 21) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
129	002ER057831-1 n°157 / Vol 65 (Ch 21) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / PQ9H	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
130	002ER057831-1 n°158 / Vol 65 (Ch 21) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
131	002ER057831-1 n°159 / Vol 65 (Ch 21) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 679 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 35/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
132	002ER057831-1 n°160 / Vol 65 (Ch 21) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréege – Couche à analyser : Ragréege Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréege (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
133	002ER057831-1 n°161 / Vol 65 (Ch 21) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
134	002ER057831-1 n°162 / Vol 65 (Ch 21) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
135	002ER057831-1 n°163 / Vol 65 (Ch 21) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 680 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 36/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
136	002ER057831-1 n°164 / Vol 65 (Ch 21) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
137	002ER057831-1 n°165 / Vol 65 (Ch 21) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / FS4F	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
138	002ER057831-1 n°166 / Vol 65 (Ch 21) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
139	002ER057831-1 n°167 / Vol 45 (Ch 06) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 681 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 37/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
140	002ER057831-1 n°168 / Vol 45 (Ch 06) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
141 (1)	002ER057831-1 n°169 / Vol 45 (Ch 06) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / FS4F	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
142	002ER057831-1 n°170 / Vol 45 (Ch 06) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / FS4F	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
143	002ER057831-1 n°171 / Vol 45 (Ch 06) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 682 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 38/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
144	002ER057831-1 n°172 / Vol 45 (Ch 06) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
145 (1)	002ER057831-1 n°173 / Vol 45 (Ch 06) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
146	002ER057831-1 n°174 / Vol 45 (Ch 06) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 683 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 39/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
147	002ER057831-1 n°175 / Vol 45 (Ch 06) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
148	002ER057831-1 n°176 / Vol 64 (Rangement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
149	002ER057831-1 n°177 / Vol 64 (Rangement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Colle Souple Marron / Revêtement Souple Orange	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
150	002ER057831-1 n°178 / Vol 64 (Rangement 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 684 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 40/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
151	002ER057831-1 n°179 / Vol 63 (Rangement 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
152 (7)	002ER057831-1 n°180 / Vol 51 (Ch 12) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Souple Rouge	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
153	002ER057831-1 n°181 / Vol 51 (Ch 12) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragrée – Couche à analyser : Colle Souple Marron / Ragrée Dur Rose / Ragrée Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragrée (rose) ; matériau semi-dur de type ragrée (gris) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragrée (gris) ; matériau semi-dur de type ragrée (rose) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
154 (1)	002ER057831-1 n°182 / Vol 51 (Ch 12) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (friable)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 685 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 41/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
155	002ER057831-1 n°183 / Vol 51 (Ch 12) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau fibreux de type papier peint (orange) (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
156	002ER057831-1 n°184 / Vol 51 (Ch 12) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP * / IAK3	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
157	002ER057831-1 n°185 / Vol 51 (Ch 12) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / IAK3	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 686 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 42/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
158	002ER057831-1 n°186 / Vol 51 (Ch 12) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris Bleu / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
159	002ER057831-1 n°187 / Vol 51 (Ch 12) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose / Ragréage Dur Gris	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
160	002ER057831-1 n°188 / Vol 51 (Ch 12) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
161	002ER057831-1 n°189 / Vol 51 (Ch 12) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 687 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 43/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
162	002ER057831-1 n°190 / Vol 51 (Ch 12) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP* / IAK3	2 / 2*	-*	Fibres d'amiante non détectées*
163	002ER057831-1 n°191 / Vol 51 (Ch 12) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET* / LH83	1 / 2*	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)*	Fibres d'amiante non détectées*
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP* / IAK3	2 / 2*	-*	Fibres d'amiante non détectées*
164	002ER057831-1 n°192 / Vol 54 (Ch 16) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques - Couche à analyser : Revêtement Souple Vert / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET* / LH83	1 / 2*	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)*	Fibres d'amiante non détectées*
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET* / LH83	1 / 2*	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)*	Fibres d'amiante non détectées*
165	002ER057831-1 n°193 / Vol 54 (Ch 16) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage - Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET* / LH83	1 / 2*	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)*	Fibres d'amiante non détectées*

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 688 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 44/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
166	002ER057831-1 n°194 / Vol 59 (Dégagement 3) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
167	002ER057831-1 n°195 / Vol 54 (Ch 16) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / IAK3	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(iii)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
168 (8)	002ER057831-1 n°196 / Vol 54 (Ch 16) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair)	MOLP * / IAK3	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
169	002ER057831-1 n°197 / Vol 54 (Ch 16) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 689 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 45/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / IAK3	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
170	002ER057831-1 n°198 / Vol 54 (Ch 16) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (tacheté)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
171	002ER057831-1 n°199 / Vol 54 (Ch 16) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Colle Souple Marron / Ragréage Dur Gris	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
172	002ER057831-1 n°200 / Vol 54 (Ch 16) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
173	002ER057831-1 n°201 / Vol 54 (Ch 16) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 690 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 46/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
174	002ER057831-1 n°202 / Vol 54 (Ch 16) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
175	002ER057831-1 n°203 / Vol 54 (Ch 16) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
176	002ER057831-1 n°204 / Vol 57 (Ch 19) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
177	002ER057831-1 n°205 / Vol 57 (Ch 19) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 691 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 47/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
178	002ER057831-1 n°206 / Vol 57 (Ch 19) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)(iii)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MOLP * / EA6X	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
179	002ER057831-1 n°207 / Vol 57 (Ch 19) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
180	002ER057831-1 n°208 / Vol 57 (Ch 19) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
181	002ER057831-1 n°209 / Vol 57 (Ch 19) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 692 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 48/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
182	002ER057831-1 n°210 / Vol 57 (Ch 19) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
183	002ER057831-1 n°211 Vol 57 (Ch 19) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effrivable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
184	002ER057831-1 n°212 / Vol 35 (Circulation) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage - Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
185	002ER057831-1 n°213 / Vol 35 (Circulation) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) - Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 693 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 49/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
186	002ER057831-1 n°214 / Vol 35 (Circulation) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
187	002ER057831-1 n°215 / Vol 35 (Circulation) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
188	002ER057831-1 n°216 / Vol 35 (Circulation) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
189	002ER057831-1 n°217 / Vol 36 (Accueil) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage - Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 694 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 50/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
190	002ER057831-1 n°218 / Vol 36 (Accueil) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
191	002ER057831-1 n°219 / Vol 36 (Accueil) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
192 (9)	002ER057831-1 n°220 / Vol 38 (Foyer) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
193	002ER057831-1 n°221 / Vol 39 (Salle de réunion) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Souple Beige / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 695 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 51/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
194	002ER057831-1 n°222 / Vol 39 (Salle de réunion) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréege – Couche à analyser : Ragréege Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréege (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
195	002ER057831-1 n°223 / Vol 39 (Salle de réunion) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
196	002ER057831-1 n°224 / Vol 39 (Salle de réunion) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
197	002ER057831-1 n°225 / Vol 39 (Salle de réunion) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 696 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 52/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
198	002ER057831-1 n°226 / Vol 39 (Salle de réunion) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	1 / 1 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
199	002ER057831-1 n°227 / Vol 39 (Salle de réunion) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
200	002ER057831-1 n°228 / Vol 39 (Salle de réunion) / Façades - Menuiseries - Joint vitrier – Couche à analyser : Joint Souple Noir	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
201	002ER057831-1 n°229 / Vol 73 (Salle de restaurant 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 697 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 53/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
202	002ER057831-1 n°230 / Vol 73 (Salle de restaurant 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
203	002ER057831-1 n°231 / Vol 73 (Salle de restaurant 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effratable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
204	002ER057831-1 n°232 / Vol 73 (Salle de restaurant 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effratable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
205	002ER057831-1 n°233 / Vol 73 (Salle de restaurant 1) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effratable Gris	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 698 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 54/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
206	002ER057831-1 n°234 / Vol 75 (Salle de restaurant 3) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris)(i)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
207	002ER057831-1 n°235 / Vol 75 (Salle de restaurant 3) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
208	002ER057831-1 n°236 / Vol 71 (Cage escalier 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Semi-dur Beige / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
209	002ER057831-1 n°237 / Vol 71 (Cage escalier 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 699 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 55/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
210	002ER057831-1 n°238 / Vol 71 (Cage escalier 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés - Couche à analyser : Enduit Effritable Beige	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
211	002ER057831-1 n°239 / Vol 71 (Cage escalier 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
212	002ER057831-1 n°240 / Vol 71 (Cage escalier 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (rouge)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
213	002ER057831-1 n°241 / Vol 71 (Cage escalier 2) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 700 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 56/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
214	002ER057831-1 n°242 / Vol 71 (Cage escalier 2) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
215	002ER057831-1 n°243 / Vol 71 (Cage escalier 2) / Façades - Menuiseries - Mastic vitrier - Couche à analyser : Mastic Dur Beige	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
216	002ER057831-1 n°244 / Vol 72 (Gaine technique 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) - Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
217	002ER057831-1 n°245 / Vol 72 (Gaine technique 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 701 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 57/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
218	002ER057831-1 n°246 / Vol 72 (Gaine technique 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (rouge)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
219	002ER057831-1 n°247 / Vol 72 (Gaine technique 1) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
220	002ER057831-1 n°248 / Vol 66 (Ch 22) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Orange	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
221 (1)	002ER057831-1 n°249 / Vol 66 (Ch 22) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 702 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 58/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
222	002ER057831-1 n°250 / Vol 62 (Réserve 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Souple Vert / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
223	002ER057831-1 n°251 / Vol 62 (Réserve 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
224	002ER057831-1 n°252 / Vol 62 (Réserve 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
225	002ER057831-1 n°253 / Vol 59 (Dégagement 3) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Souple Orange / Colle Souple Marron	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 703 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 59/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
226	002ER057831-1 n°254 / Vol 59 (Dégagement 3) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragrée - Couche à analyser : Ragrée Dur Rose	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragrée (rose)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
227	002ER057831-1 n°255 / Vol 59 (Dégagement 3) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe - Couche à analyser : Colle Souple Marron	Matériau de type colle (jaune)	MET * / KJ6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
228	002ER057831-1 n°256 / Vol 59 (Dégagement 3) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Joint de dilatation - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
229	002ER057831-1 n°257 / Vol 59 (Dégagement 3) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de dilatation - Couche à analyser : Matériau Souple Blanc	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
230	002ER057831-1 n°258 / Vol 59 (Dégagement 3) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effrifiable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 704 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 60/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / KJ6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
231	002ER057831-1 n°259 / Vol 60 (Cage escalier 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris Bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige)(i)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
232	002ER057831-1 n°260 / Vol 60 (Cage escalier 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / KJ6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)(i)	MET * / KJ6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
233	002ER057831-1 n°261 / Vol 60 (Cage escalier 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe – Couche à analyser : Colle Souple Marron	Matériau de type peinture (bleu)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 705 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 61/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
234	002ER057831-1 n°262 / Vol 60 (Cage escalier 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
235	002ER057831-1 n°263 / Vol 60 (Cage escalier 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
236	002ER057831-1 n°264 / Vol 60 (Cage escalier 1) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 706 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 62/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
237	002ER057831-1 n°265 / Vol 59 (Dégagement 3) / Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
238	002ER057831-1 n°266 / Vol 59 (Dégagement 3) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
239	002ER057831-1 n°267 / Vol 78 (Dégagement 4) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
240	002ER057831-1 n°268 / Vol 78 (Dégagement 4) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris / Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 707 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 63/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
241	002ER057831-1 n°269 / Vol 78 (Dégagement 4) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Peinture Effritable Gris	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
242	002ER057831-1 n°270 / Vol 78 (Dégagement 4) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Matériau Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(i)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
243	002ER057831-1 n°271 / Vol 78 (Dégagement 4) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / IAK3	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
244	002ER057831-1 n°272 / Vol 78 (Dégagement 4) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 708 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 64/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
245	002ER057831-1 n°273 / Vol 80 (Rangement 3) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / IAK3	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
246	002ER057831-1 n°274 / Vol 79 (Cage escalier 3) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
247	002ER057831-1 n°275 / Vol 79 (Cage escalier 3) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
248	002ER057831-1 n°276 / Vol 79 (Cage escalier 3) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 709 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 65/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
249	002ER057831-1 n°277 / Vol 79 (Cage escalier 3) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
250	002ER057831-1 n°278 / Vol 79 (Cage escalier 3) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
251	002ER057831-1 n°279 / Vol 79 (Cage escalier 3) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
252	002ER057831-1 n°280 / Vol 76 (Vestiaire 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Vert / Colle Effritable Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 710 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 66/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
253	002ER057831-1 n°281 / Vol 76 (Vestiaire 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
254	002ER057831-1 n°282 / Vol 76 (Vestiaire 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
255	002ER057831-1 n°283 / Vol 76 (Vestiaire 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effratable Blanc	Matériau de type peinture (bleu) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
256	002ER057831-1 n°284 / Vol 76 (Vestiaire 1) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effratable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 711 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 67/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
257	002ER057831-1 n°285 / Vol 76 (Vestiaire 1) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
258	002ER057831-1 n°286 / Vol 85 (Laverie 1) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
259	002ER057831-1 n°287 / Vol 85 (Laverie 1) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
260	002ER057831-1 n°288 / Vol 85 (Laverie 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 712 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 68/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
261	002ER057831-1 n°289 / Vol 85 (Laverie 1) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
262	002ER057831-1 n°290 / Vol 85 (Laverie 1) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MOLP * / IAK3	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
263	002ER057831-1 n°291 / Vol 85 (Laverie 1) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment - Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
264	002ER057831-1 n°292 / Vol 85 (Laverie 1) / Façades - Menuiseries - Mastic vitrier - Couche à analyser : Mastic Effritable Gris	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
265	002ER057831-1 n°293 / Vol 86 (Laverie 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage - Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 713 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 69/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
266	002ER057831-1 n°294 / Vol 86 (Laverie 2) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Beige	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
267	002ER057831-1 n°295 / Vol 88 (Réserve 3) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre – Couche à analyser : Ciment Dur Gris	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
268	002ER057831-1 n°296 / Vol 92 (Dégagement 5) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
269	002ER057831-1 n°297 / Vol 92 (Dégagement 5) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 714 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 70/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
270	002ER057831-1 n°298 / Vol 92 (Dégagement 5) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
271	002ER057831-1 n°299 / Vol 92 (Dégagement 5) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc Noir	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
272	002ER057831-1 n°300 / Vol 92 (Dégagement 5) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de dilatation – Couche à analyser : Joint Souple Gris / Matériau Dur Blanc	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
273	002ER057831-1 n°301 / Vol 92 (Dégagement 5) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 715 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 71/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
274	002ER057831-1 n°302 / Vol 90 (Local ménage) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
275	002ER057831-1 n°303 / Vol 91 (Sanitaires) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) - Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
276	002ER057831-1 n°304 / Vol 91 (Sanitaires) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
277	002ER057831-1 n°305 / Vol 91 (Sanitaires) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 716 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 72/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
278	002ER057831-1 n°306 / Vol 91 (Sanitaires) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Fibreux Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
279	002ER057831-1 n°307 / Vol 96 (Cage escalier 4) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
280	002ER057831-1 n°308 / Vol 96 (Cage escalier 4) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 717 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 73/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
281	002ER057831-1 n°309 / Vol 96 (Cage escalier 4) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
282	002ER057831-1 n°310 / Vol 93 (Local 2) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
283	002ER057831-1 n°311 Vol 84 (Chaufferie 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Ciment Dur Gris	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
284	002ER057831-1 n°312 / Vol 84 (Chaufferie 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 718 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 74/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
285	002ER057831-1 n°313 / Vol 84 (Chaufferie 2) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés – Couche à analyser : Enduit Dur Beige	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
286	002ER057831-1 n°314 / Vol 84 (Chaufferie 2) / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Conduit en fibres-ciment – Couche à analyser : Laine Fibreux Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
287	002ER057831-1 n°315 / Vol 84 (Chaufferie 2) / Conduits, canalisations et équipements - Conduit fluide non identifié - Joint de bride – Couche à analyser : Joint Dur Gris	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
288	002ER057831-1 n°316 / Vol 82 (Cuisine 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 719 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 75/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
289 (1)	002ER057831-1 n°317 / Vol 82 (Cuisine 2) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau (orange) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
290	002ER057831-1 n°318 / Vol 82 (Cuisine 2) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
291	002ER057831-1 n°319 / Vol 82 (Cuisine 2) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
292	002ER057831-1 n°320 / Vol 82 (Cuisine 2) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 720 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 76/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
293	002ER057831-1 n°321 / Vol 82 (Cuisine 2) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (gris) (poudreux)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
294	002ER057831-1 n°322 / Vol 97 (Pièce) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris)(i)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
295 (1)	002ER057831-1 n°323 / Vol 97 (Pièce) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
296	002ER057831-1 n°324 / Vol 97 (Pièce) / Equipements divers et accessoires - Evier - Tampon bitumineux – Couche à analyser : Bitume Bitumineux Noir	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (jaune)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 721 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 77/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
297	002ER057831-1 n°325 / Vol 115 (Ch 43) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Souple Jaune / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (gris)(i)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
298	002ER057831-1 n°326 / Vol 115 (Ch 43) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
299	002ER057831-1 n°327 / Vol 115 (Ch 43) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 722 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 78/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
300	002ER057831-1 n°328 / Vol 115 (Ch 43) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
301	002ER057831-1 n°329 / Vol 115 (Ch 43) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
302	002ER057831-1 n°330 / Vol 115 (Ch 43) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe – Couche à analyser : Colle Souple Marron	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type colle (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
303	002ER057831-1 n°331 / Vol 115 (Ch 43) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Fibreux Effritable Blanc Jaune	Matériau (blanc) (fibreux)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 723 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 79/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
304	002ER057831-1 n°332 / Vol 115 (Ch 43) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Isolant - Couche à analyser : Laine Fibreuse Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
305	002ER057831-1 n°333 / Vol 115 (Ch 43) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche - Couche à analyser : Revêtement Souple Bleu / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (bleu) (fibreux)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
306	002ER057831-1 n°334 / Vol 115 (Ch 43) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage - Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (rose)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
307	002ER057831-1 n°335 / Vol 115 (Ch 43) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effratable Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 724 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 80/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
308	002ER057831-1 n°336 / Vol 115 (Ch 43) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
309	002ER057831-1 n°337 / Vol 115 (Ch 43) / Façades - Menuiseries - Mastic vitrier - Couche à analyser : Mastic Dur Gris	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
310	002ER057831-1 n°338 / Vol 121 (Ch 50) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques - Couche à analyser : Revêtement Souple Jaune / Ragréage Dur Rose	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) (fibreux)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
311	002ER057831-1 n°339 / Vol 121 (Ch 50) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage - Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 725 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 81/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
312	002ER057831-1 n°340 / Vol 121 (Ch 50) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment - Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
313	002ER057831-1 n°341 / Vol 121 (Ch 50) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
314	002ER057831-1 n°342 / Vol 121 (Ch 50) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau de type peinture (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
315	002ER057831-1 n°343 / Vol 121 (Ch 50) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 726 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 82/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
316	002ER057831-1 n°344 / Vol 121 (Ch 50) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Multicolore / Colle Souple Gris Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) + (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
317	002ER057831-1 n°345 / Vol 121 (Ch 50) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (marron)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
318	002ER057831-1 n°346 / Vol 121 (Ch 50) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 727 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 83/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
319	002ER057831-1 n°347 / Vol 121 (Ch 50) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (beige)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
320	002ER057831-1 n°348 / Vol 121 (Ch 50) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
321	002ER057831-1 n°349 / Vol 105 (Ch 32) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche - Couche à analyser : Colle Souple Marron / Revêtement Souple Bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
322	002ER057831-1 n°350 / Vol 105 (Ch 32) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage - Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 728 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 84/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
323	002ER057831-1 n°351 / Vol 105 (Ch 32) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
324	002ER057831-1 n°352 / Vol 105 (Ch 32) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
325	002ER057831-1 n°353 / Vol 105 (Ch 32) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
326	002ER057831-1 n°354 / Vol 105 (Ch 32) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 729 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 85/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
327	002ER057831-1 n°355 / Vol 105 (Ch 32) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
328	002ER057831-1 n°356 / Vol 105 (Ch 32) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc / Peinture Effritable Gris	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (rouge)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
329	002ER057831-1 n°357 / Vol 105 (Ch 32) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
330	002ER057831-1 n°358 / Vol 136 (Sdb commune 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (bleu)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)(iv)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 730 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 86/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
331	002ER057831-1 n°359 / Vol 136 (Sdb commune 2) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
332	002ER057831-1 n°360 / Vol 132 (Dégagement 7) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Rouge / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
333	002ER057831-1 n°361 / Vol 132 (Dégagement 7) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
334	002ER057831-1 n°362 / Vol 132 (Dégagement 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 731 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 87/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
335	002ER057831-1 n°363 / Vol 132 (Dégagement 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
336	002ER057831-1 n°364 / Vol 132 (Dégagement 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
337	002ER057831-1 n°365 / Vol 132 (Dégagement 7) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
338	002ER057831-1 n°366 / Vol 132 (Dégagement 7) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 732 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 88/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
339	002ER057831-1 n°367 / Vol 134 (Laboratoire) . Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau de type peinture (bleu)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
340	002ER057831-1 n°368 / Vol 134 (Laboratoire) . Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) en traces	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
341	002ER057831-1 n°369 / Vol 135 (Cage escalier 5) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 733 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 89/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
342	002ER057831-1 n°370 / Vol 135 (Cage escalier 5) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
343	002ER057831-1 n°371 / Vol 135 (Cage escalier 5) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
344	002ER057831-1 n°372 / Vol 99 (Ch 26) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Orange / Colle Souple Marron	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
345	002ER057831-1 n°373 / Vol 99 (Ch 26) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 734 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 90/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
346	002ER057831-1 n°374 / Vol 99 (Ch 26) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Effritable Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
347	002ER057831-1 n°375 / Vol 99 (Ch 26) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Dur Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
348	002ER057831-1 n°376 / Vol 99 (Ch 26) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
349	002ER057831-1 n°377 / Vol 99 (Ch 26) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 735 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 91/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
350	002ER057831-1 n°378 / Vol 99 (Ch 26) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
351	002ER057831-1 n°379 / Vol 99 (Ch 26) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
352	002ER057831-1 n°380 / Vol 99 (Ch 26) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
353	002ER057831-1 n°381 / Vol 99 (Ch 26) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 736 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 92/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
354	002ER057831-1 n°382 / Vol 99 (Ch 26) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
355	002ER057831-1 n°383 / Vol 99 (Ch 26) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) - Couche à analyser : Colle Dur Beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
356	002ER057831-1 n°384 / Vol 129 (Ch 58) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche - Couche à analyser : Revêtement Souple Gris	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
357	002ER057831-1 n°385 / Vol 129 (Ch 58) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragrée - Couche à analyser : Ragrée Dur Gris	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragrée (gris) ; matériau semi-dur de type ragrée (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 737 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 93/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
358	002ER057831-1 n°386 / Vol 131 (Dégagement 6) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Semi-dur Bleu / Colle Résineux Noir	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
359	002ER057831-1 n°387 / Vol 131 (Dégagement 6) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Semi-dur Bleu / Colle Souple Marron	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
360 (10)	002ER057831-1 n°388 / Vol 131 (Dégagement 6) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques – Couche à analyser : Revêtement Semi-dur Bleu / Colle Souple Marron	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
361	002ER057831-1 n°389 / Vol 131 (Dégagement 6) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 738 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 94/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
362	002ER057831-1 n°390 / Vol 131 (Dégagement 6) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage – Couche à analyser : Colle Effritable Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
363	002ER057831-1 n°391 / Vol 131 (Dégagement 6) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
364	002ER057831-1 n°392 / Vol 131 (Dégagement 6) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
365	002ER057831-1 n°393 / Vol 131 (Dégagement 6) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 739 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 95/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
366	002ER057831-1 n°394 / Vol 131 (Dégagement 6) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc / Peinture Effritable Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
367	002ER057831-1 n°395 / Vol 131 (Dégagement 6) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
368	002ER057831-1 n°396 / Vol 131 (Dégagement 6) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
369	002ER057831-1 n°397 / Vol 131 (Dégagement 6) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 740 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 96/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
370 (4)	002ER057831-1 n°398 / Vol 141 (Sdb commune 3) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (jaune)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
371	002ER057831-1 n°399 / Vol 141 (Sdb commune 3) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris / Colle Souple Marron	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
372	002ER057831-1 n°400 / Vol 108 (Ch 35) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Colle Souple Marron / Revêtement Souple Beige	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
373	002ER057831-1 n°401 / Vol 108 (Ch 35) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 741 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 97/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
374	002ER057831-1 n°402 / Vol 108 (Ch 35) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(iv)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
375	002ER057831-1 n°403 / Vol 108 (Ch 35) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
376	002ER057831-1 n°404 / Vol 108 (Ch 35) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
377	002ER057831-1 n°405 / Vol 108 (Ch 35) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 742 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 98/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
378	002ER057831-1 n°406 / Vol 108 (Ch 35) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / BAC6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
379	002ER057831-1 n°407 / Vol 140 (Gaine technique 2) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) – Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)(iv)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
380	002ER057831-1 n°408 / Vol 139 (Cage escalier 6) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Colle Souple Marron / Revêtement Souple Beige	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (beige)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (noir)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 743 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 99/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
381	002ER057831-1 n°409 / Vol 139 (Cage escalier 6) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréege – Couche à analyser : Ragréege Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréege (gris)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
382	002ER057831-1 n°410 / Vol 139 (Cage escalier 6) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de revêtement de sol – Couche à analyser : Colle Résineux Noir	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris) ; matériau de type peinture (noir)(iv)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
383	002ER057831-1 n°411 Vol 139 (Cage escalier 6) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
384	002ER057831-1 n°412 / Vol 139 (Cage escalier 6) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 744 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 100/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
385	002ER057831-1 n°413 / Vol 139 (Cage escalier 6) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
386	002ER057831-1 n°414 / Vol 139 (Cage escalier 6) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
387	002ER057831-1 n°415 / Vol 139 (Cage escalier 6) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
388	002ER057831-1 n°416 / Vol 139 (Cage escalier 6) / Façades - Menuiseries - Mastic vitrier – Couche à analyser : Mastic Souple Gris Marron	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (marron)(iv)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 745 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 101/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
389	002ER057831-1 n°417 / Vol 140 (Gaine technique 2) / Façades - Menuiseries - Mastic vitrier – Couche à analyser : Mastic Dur Beige	Matériau semi-dur de type mastic (blanc) (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
390	002ER057831-1 n°418 / Vol 126 (Ch 55) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
391	002ER057831-1 n°419 / Vol 126 (Ch 55) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
392	002ER057831-1 n°420 / Vol 126 (Ch 55) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 746 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 102/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
393	002ER057831-1 n°421 / Vol 126 (Ch 55) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Effritable Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
394	002ER057831-1 n°422 / Vol 126 (Ch 55) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Colle Souple Marron / Revêtement Souple Gris Bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
395	002ER057831-1 n°423 / Vol 126 (Ch 55) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
396	002ER057831-1 n°424 / Vol 126 (Ch 55) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 747 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 103/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
397	002ER057831-1 n°425 / Vol 126 (Ch 55) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
398	002ER057831-1 n°426 / Vol 126 (Ch 55) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués - Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
399	002ER057831-1 n°427 / Vol 145 (Dégagement 9) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques - Couche à analyser : Colle Souple Marron / Revêtement Souple Bleu	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (iv)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
400	002ER057831-1 n°428 / Vol 145 (Dégagement 9) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage - Couche à analyser : Ragréage Dur Rose	Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 748 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 104/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
401	002ER057831-1 n°429 / Vol 145 (Dégagement 9) / Parois verticales intérieures et enduits - Poteaux (périphériques et intérieurs) - Enduits ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)(iv)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
402 (1)	002ER057831-1 n°430 / Vol 145 (Dégagement 9) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / LH83	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
403	002ER057831-1 n°431 / Vol 145 (Dégagement 9) / Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques – Couche à analyser : Faux plafond Fibreux Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / EA6X	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
404	002ER057831-1 n°432 / Vol 145 (Dégagement 9) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 749 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 105/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
405	002ER057831-1 n°433 / Vol 145 (Dégagement 9) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
406	002ER057831-1 n°434 / Vol 145 (Dégagement 9) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre - Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
407	002ER057831-1 n°435 / Vol 147 (Local 3) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage - Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
408	002ER057831-1 n°436 / Vol 147 (Local 3) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de plinthe - Couche à analyser : Colle Dur Gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 750 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 106/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
409 (1)	002ER057831-1 n°437 / Vol 147 (Local 3) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Jonction entre panneaux préfabriqués – Couche à analyser : Bande Fibreux Blanc	Matériau semi-dur (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
410	002ER057831-1 n°438 / Vol 81 (Salle d'activités) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche – Couche à analyser : Revêtement Souple Gris	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
411 (1)	002ER057831-1 n°439 / Vol 81 (Salle d'activités) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage – Couche à analyser : Ragréage Dur Gris	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
412	002ER057831-1 n°440 / Vol 81 (Salle d'activités) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) – Couche à analyser : Colle Dur Blanc	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 751 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 107/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
413	002ER057831-1 n°441 / Vol 81 (Salle d'activités) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (friable) (blanc) (fibreuse)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
414	002ER057831-1 n°442 / Vol 81 (Salle d'activités) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits projetés – Couche à analyser : Enduit Effritable Blanc	Matériau semi-dur de type enduit (friable) (blanc) (fibreuse)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
415	002ER057831-1 n°443 / Vol 148 (Extérieur 2) / Voies et réseaux divers - Revêtement routier - Bitume couche et sous-couche – Couche à analyser : Bitume Bitumineux Noir	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	MOLP * / CF7G	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	MOLP * / CF7G	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 752 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 108/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * / CF7G	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
416	002ER057831-1 n°444 / Vol 148 (Extérieur 2) / Façades - Murs - Enduit ciment – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
417	002ER057831-1 n°445 / Vol 141 (Sdb commune 3) / Façades - Menuiseries - Joint vitrier – Couche à analyser : Joint Souple Noir	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 753 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 109/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
418	002ER057831-1 n°446 / Vol 148 (Extérieur 2) / Façades - Murs - Enduits projetés – Couche à analyser : Enduit Dur Beige	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
419	002ER057831-1 n°447 / Vol 148 (Extérieur 2) / Façades - Murs - Enduits projetés – Couche à analyser : Enduit Dur Gris	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
420	002ER057831-1 n°448 / Vol 148 (Extérieur 2) / Façades - Murs - Joint de scellement – Couche à analyser : Ciment Dur Gris	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / WX2M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
421	002ER057831-1 n°449 / Vol 148 (Extérieur 2) / Voies et réseaux divers - Revêtement routier - Bitume couche et sous-couche – Couche à analyser : Bitume Bitumineux Noir	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige)	MOLP * / CF7G	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (beige)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	MOLP * / CF7G	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 754 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01 Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44 Page 110/112
 Dossier N° : 22Y016752 Date de réception : 14/06/2022 Date d'analyse : 14/06/2022
 Référence dossier Client: 002ER057831-1
 002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (marron)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	MOLP * / CF7G	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (gris) (foncé)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET * / YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 755 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 111/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (10) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) Un matériau de type enduit plâtreux blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) Un matériau de type colle jaune est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (5) Le matériau revêtement de sol n'est pas présent dans l'échantillon.
- (6) Un matériau de type colkle jaune est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (7) Un matériau de type colle est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (8) Un matériau de type enduit blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (9) Un matériau de type peinture est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iv) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179**) en vue d'une identification de fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 756 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-026002-01

Date d'émission de rapport : 23/06/2022 14:44

Page 112/112

Dossier N° : 22Y016752

Date de réception : 14/06/2022

Date d'analyse : 14/06/2022

Référence dossier Client: 002ER057831-1

002ER057831-1 - Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran - 07140 GRAVIERES

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Sylvain Mallet
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 112 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

PAGE 757 / 1094

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Diagnostic Plomb avant Travaux

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation / réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un constat de risque d'exposition au plomb ni un diagnostic du risque d'intoxication au plomb, qui relèvent des obligations prévues par le code de la santé publique.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DU BIEN

Adresse : Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES

Batiment : NC

Etage : NC

Références client : respiratoire de Folcheran

N° de lot : Non communiqué

Désignation : Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date de construction ou permis de construire : En 1997

Fonction du bâtiment : Commerces

A-3 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n° série : FONDIS FENX (2-1252)

Date de chargement de la source : 17/04/2023

Nature radionucléide : Cd-109

Activité initiale : 850 Mbq

Date de fin de validité de la source : 17/04/2028

Adresse du laboratoire éventuel : Pas d'analyse effectuée

A-5 AUTEUR DU CONSTAT / ORGANISME

Société & Siret : AC Environnement - 44135591400298

Nom prénom : BEAUCLAIR Nicolas

Certification n° : 10122374

Délivré le : 31/05/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 60 Av Gle De Gaulle - 92046 Paris La Défense

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Donneur d'ordre :

Société RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS
47 Rue de Charonne
75011 PARIS

Accompagnateur : Donneur d'ordre

A-4 MISSION

Date de la mission : 30/05/2022

Date du rapport : 30/05/2022

Référence mission : 002ER057831-1

Circonstance du constat : Travaux



Présence de locaux non visités

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation du bien
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Appareil à fluorescence x et laboratoire d'analyse
- A-4 - Mission
- A-5 - Auteur du constat / Organisme

B - Sommaire

C - Mission

- C-1 - Conclusion
- C-2 - Validité du diagnostic
- C-3 - Commentaires
- C-4 - Descriptif des travaux et documentation(s) transmise(s)

D - Stratégie de mesures

- D-1 - L'identification des locaux et des zones
- D-2 - Identification des revêtements et matériaux
- D-3 - Identification des unités de diagnostic
- D-4 - Choix des points de mesures
- D-5 - Relevé des mesures

E - Synthèse de la mission

- E-1 - Locaux visités
- E-2 - Locaux non visités
- E-3 - Résultat des mesures

F - Informations sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

- F-1 - Informations relatives aux travaux en présence de plomb
- F-2 - Textes de référence
- F-3 - Ressources documentaires

G - Annexes :

- G-1 - Notice d'informations
- G-2 - Croquis
- G-3 - Attestation d'autorisation d'exercer par l'ASN
- G-4 - Attestation de certification et d'assurance

C - MISSION

C-1 CONCLUSION

Rappel de la réglementation :

Conformément au Code du Travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout Maître d'Ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordonnateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire. Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

C-2 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Objet du diagnostic : ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (voir descriptif des travaux au paragraphe C.4).

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic plomb ne peut être utilisé en cas de vente ou de location

Circonstance du présent constat : Travaux

C-3 COMMENTAIRES

Néant

C-4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Périmètre d'intervention défini par le donneur d'ordre : Confère plan travaux

- Programme des travaux défini par le donneur d'ordre : Confère plan travaux

D - STRATÉGIE DE MESURES

D-1 L'IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

Identification des locaux :

L'opérateur de repérage effectue une visite du bâtiment suivant le périmètre de repérage. Il dresse la liste détaillée :

¼ des locaux (bureaux, pièces d'habitation, sanitaires, espaces de stockage et de production, circulations, etc.) ;

¼ des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures, etc.).

Cas particuliers :

¼ dans une cage d'escalier : un palier ou une volée d'escalier, sont considérés comme des locaux distincts ;

¼ une gaine d'ascenseur est considérée comme un local.

L'opérateur de repérage doit respecter l'identification des bâtiments et locaux transmise par le donneur d'ordre, si elle existe. Chaque local et ouvrage extérieur est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'opérateur de repérage dresse la liste des locaux ou parties de locaux non visités et en justifie la raison. Il désigne chaque local visité ou non sur le plan du bâtiment fourni par le donneur d'ordre.

Identification des zones :

L'opérateur de repérage divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le plan. Pour les locaux, ces zones correspondent généralement à leurs différentes faces.

Exemple :

À chaque zone peut être attribuée une lettre (A, B, C, ...), le sens de lecture étant celui des aiguilles d'une montre. Le mur d'entrée dans le local est ainsi noté A, le suivant à gauche B, etc.

L'opérateur de repérage peut décomposer une zone complexe en plusieurs parties (Ex. : AA, AB ou A1, A2, etc.).

Identification des unités de repérage :

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants :

- le niveau (rez-de-chaussée, étage X...) ;
- le local ;
- la zone ;
- produit ou matériau ;
- le substrat ;
- le revêtement.

L'unité de repérage fait l'objet de mesures selon les dispositions du paragraphe 7.4 de la norme NF X 46-035.

L'opérateur dresse la liste des unités de repérage suivant le descriptif du programme des travaux :

- dans chaque local ;
- dans les parties communes intérieures et extérieures ;
- dans les escaliers ;
- au niveau de la couverture.

Cas particuliers :

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local (unité de repérage continue) ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'une façade (unité de repérage discontinue).

Chaque face d'éléments de construction communs à au moins deux zones de locaux différents (notamment portes, fenêtres, cloisons mobiles...) est une unité de repérage. En fonction du programme de travail, chaque unité de repérage doit être rattachée à un local.

D-2 L'IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent document, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux

et produits susceptibles de contenir du plomb.

D-3 STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet d'une mesure avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. L'opérateur de repérage définit le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées, elles sont prises à des endroits différents et réparties de façon pertinente (par exemple : parties hautes et basses d'un même mur).

Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

Pour une unité de repérage définie (même historique et recouvrement) au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'opérateur décomposera l'unité de repérage définie initialement en plusieurs unités de repérage distinctes et complètera les mesures jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, l'opérateur réalisera des mesures complémentaires.

D-4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur -seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide /soluble.

D-5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

L'opérateur de repérage peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g.

L'opérateur de repérage n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les

constats visuels effectués, cependant, il joint à son diagnostic **une notice d'information**. Celle-ci vise à informer le donneur d'ordre et les entreprises de travaux du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

E - SYNTHÈSE DE LA MISSION

E-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Machinerie ascenseur 1 : Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)	Ascenseur 1 : Vol 2 (Cabine 1)
Ascenseur 1 : Vol 3 (Trémie 1)	Monte-plat : Vol 4 (Cabine 2)
Monte-plat : Vol 5 (Trémie 2)	Monte-plat : Vol 6 (Machinerie ascenseur 2)
Ascenseur 2 : Vol 7 (Cabine 3)	Ascenseur 2 : Vol 8 (Trémie 3)
Bâtiment Parc : Vol 9 (Entrée)	Bâtiment Parc : Vol 10 (Chambre 1)
Bâtiment Parc : Vol 11 (Chambre 2)	Bâtiment Parc : Vol 12 (Chambre 3)
Bâtiment Parc : Vol 13 (Chambre 4)	Bâtiment Parc : Vol 14 (Chambre 5)
Bâtiment Parc : Vol 15 (Chambre 6)	Bâtiment Parc : Vol 16 (Dégagement 1)
Bâtiment Parc : Vol 17 (Débaras)	Bâtiment Parc : Vol 18 (Cuisine 1)
Bâtiment Parc : Vol 19 (Sdb 2)	Bâtiment Parc : Vol 20 (W.c 4)
Bâtiment Parc : Vol 21 (Douche)	Bâtiment Parc : Vol 22 (W.c 1)
Bâtiment Parc : Vol 23 (Sdb 1)	Bâtiment Parc : Vol 24 (Palier)
Bâtiment Parc : Vol 25 (Chambre 7)	Bâtiment Parc : Vol 26 (Chambre 8)
Bâtiment Parc : Vol 27 (Chambre 9)	Bâtiment Parc : Vol 28 (Chambre 10)
Bâtiment Parc : Vol 29 (W.c 2)	Bâtiment Parc : Vol 30 (W.c 3)
Bâtiment Parc : Vol 31 (Buanderie)	Bâtiment Parc : Vol 32 (Local 1)
Bâtiment Parc : Vol 33 (Chaufferie 1)	Bâtiment Parc : Vol 34 (Extérieur 1)
R+1 : Vol 35 (Circulation)	R+1 : Vol 36 (Accueil)
R+1 : Vol 37 (Bureau directeur)	R+1 : Vol 38 (Foyer)
R+1 : Vol 39 (Salle de réunion)	R+1 : Vol 40 (Ch 01)
R+1 : Vol 41 (Ch 02)	R+1 : Vol 42 (Ch 03)
R+1 : Vol 43 (Ch 04)	R+1 : Vol 44 (Ch 05)
R+1 : Vol 45 (Ch 06)	R+1 : Vol 46 (Ch 07)
R+1 : Vol 47 (Ch 08)	R+1 : Vol 48 (Ch 09)
R+1 : Vol 49 (Ch 10)	R+1 : Vol 50 (Ch 11)
R+1 : Vol 51 (Ch 12)	R+1 : Vol 52 (Ch 14)
R+1 : Vol 53 (Ch 15)	R+1 : Vol 54 (Ch 16)
R+1 : Vol 55 (Ch 17)	R+1 : Vol 56 (Ch 18)
R+1 : Vol 57 (Ch 19)	R+1 : Vol 58 (Ch 20)
R+1 : Vol 59 (Dégagement 3)	R+1 : Vol 60 (Cage escalier 1)
R+1 : Vol 61 (Réserve 2)	R+1 : Vol 62 (Réserve 1)
R+1 : Vol 63 (Rangement 1)	R+1 : Vol 64 (Rangement 2)
R+1 : Vol 65 (Ch 21)	R+1 : Vol 66 (Ch 22)
R+1 : Vol 67 (Ch 24)	R+1 : Vol 68 (Sdb commune 1)
R+1 : Vol 69 (Dégagement 2)	R+1 : Vol 70 (Hall d'entrée)
R+1 : Vol 71 (Cage escalier 2)	R+1 : Vol 72 (Gaine technique 1)
Salles de restaurant : Vol 73 (Salle de restaurant 1)	Salles de restaurant : Vol 74 (Salle de restaurant 2)
Salles de restaurant : Vol 75 (Salle de restaurant 3)	RDJ : Vol 76 (Vestiaire 1)
RDJ : Vol 77 (Vestiaire 2)	RDJ : Vol 78 (Dégagement 4)
RDJ : Vol 79 (Cage escalier 3)	RDJ : Vol 80 (Rangement 3)
RDJ : Vol 81 (Salle d'activités)	RDJ : Vol 82 (Cuisine 2)
RDJ : Vol 83 (Rangement 4)	RDJ : Vol 84 (Chaufferie 2)
RDJ : Vol 85 (Laverie 1)	RDJ : Vol 86 (Laverie 2)
RDJ : Vol 87 (Rangement 5)	RDJ : Vol 88 (Réserve 3)
RDJ : Vol 89 (Atelier)	RDJ : Vol 90 (Local ménage)
RDJ : Vol 91 (Sanitaires)	RDJ : Vol 92 (Dégagement 5)
RDJ : Vol 93 (Local 2)	RDJ : Vol 94 (Vestiaire 3)
RDJ : Vol 95 (Vestiaire 4)	RDJ : Vol 96 (Cage escalier 4)
RDJ : Vol 97 (Pièce)	R+2 : Vol 98 (Ch 25)
R+2 : Vol 99 (Ch 26)	R+2 : Vol 100 (Ch 27)

R+2 : Vol 101 (Ch 28)	R+2 : Vol 102 (Ch 29)
R+2 : Vol 103 (Ch 30)	R+2 : Vol 104 (Ch 31)
R+2 : Vol 105 (Ch 32)	R+2 : Vol 106 (Ch 33)
R+2 : Vol 107 (Ch 34)	R+2 : Vol 108 (Ch 35)
R+2 : Vol 109 (Ch 36)	R+2 : Vol 110 (Ch 37)
R+2 : Vol 111 (Ch 39)	R+2 : Vol 112 (Ch 40)
R+2 : Vol 113 (Ch 41)	R+2 : Vol 114 (Ch 42)
R+2 : Vol 115 (Ch 43)	R+2 : Vol 116 (Ch 44)
R+2 : Vol 117 (Ch 45)	R+2 : Vol 118 (Ch 46)
R+2 : Vol 119 (Ch 47)	R+2 : Vol 120 (Ch 49)
R+2 : Vol 121 (Ch 50)	R+2 : Vol 122 (Ch 51)
R+2 : Vol 123 (Ch 52)	R+2 : Vol 124 (Ch 53)
R+2 : Vol 125 (Ch 54)	R+2 : Vol 126 (Ch 55)
R+2 : Vol 127 (Ch 56)	R+2 : Vol 128 (Ch 57)
R+2 : Vol 129 (Ch 58)	R+2 : Vol 130 (Ch 60)
R+2 : Vol 131 (Dégagement 6)	R+2 : Vol 132 (Dégagement 7)
R+2 : Vol 133 (Rangement 6)	R+2 : Vol 134 (Laboratoire)
R+2 : Vol 135 (Cage escalier 5)	R+2 : Vol 136 (Sdb commune 2)
R+2 : Vol 137 (Bureau)	R+2 : Vol 138 (Dégagement 8)
R+2 : Vol 139 (Cage escalier 6)	R+2 : Vol 140 (Gaine technique 2)
R+2 : Vol 141 (Sdb commune 3)	R+2 : Vol 142 (Rangement 7)
R+2 : Vol 143 (Rangement 8)	R+2 : Vol 144 (Rangement 9)
R+2 : Vol 145 (Dégagement 9)	R+2 : Vol 146 (Cage escalier 7)
R+2 : Vol 147 (Local 3)	Extérieur : Vol 148 (Extérieur 2)

E.2 LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS

Localisation	Motif	Remarque
Néant	Néant	Néant

E-3 RÉSULTAT DES MESURES

Etalonnage

1	Etalonnage début	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur
2	Etalonnage fin	Valeur témoin	1	Valeur étalonnage	1	mesure conforme notice fournisseur

TABLEAU DES MESURES

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Ascenseur 1 - Vol 2 (Cabine 1)								
27	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
28	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
29	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
30	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
31	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
32	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
33	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
34	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
43	A	Métal peint (Plafond)-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
44	A	Métal peint (Plafond)-Plafond1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
45	A	Métal (Mur)-Mur1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
46	A	Métal (Mur)-Mur1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)								
11	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
12	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
13	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
14	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
15	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
16	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Ascenseur 1 - Vol 3 (Trémie 1)								
17	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
18	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
19	B	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
20	B	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
21	B	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
22	B	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
23	B	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
24	B	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
25	B	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
26	B	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
35	C	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
36	C	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
37	C	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
38	C	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
39	C	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
40	C	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
41	C	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
42	C	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Ascenseur 2 - Vol 7 (Cabine 3)

101	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
-----	---	----------------------------------	-------------	-------	----------	-------------------------	-------------	---------

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Ascenseur 2 - Vol 7 (Cabine 3)								
102	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
103	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
104	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
105	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
106	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
107	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
108	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
117	A	Métal (Mur)-Mur1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
118	A	Métal (Mur)-Mur1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
119	A	Métal peint (Plafond)-Plafond1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
120	A	Métal peint (Plafond)-Plafond1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Ascenseur 2 - Vol 8 (Trémie 3)								
85	B	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
86	B	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
87	B	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
88	B	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
89	B	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
90	B	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
91	B	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
92	B	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Ascenseur 2 - Vol 8 (Trémie 3)								
93	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
94	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
95	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
96	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
97	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
98	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
99	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
100	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
109	C	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
110	C	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
111	C	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
112	C	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
113	C	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
114	C	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
115	C	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
116	C	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)								
169	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
170	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
171	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)								
172	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
173	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
174	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
175	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
176	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
177	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
178	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
179	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
180	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
181	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
182	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
183	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
184	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
185	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
186	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
187	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
188	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
189	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
466	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
467	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
468	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
469	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
470	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)								
471	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
472	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
473	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
474	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
475	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
476	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
477	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
592	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
593	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
594	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
634	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
642	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
681	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
682	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
683	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
684	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 10 (Chambre 1)								
685	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 11 (Chambre 2)								
190	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
191	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
192	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
193	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
194	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
195	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
196	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
197	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
198	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
199	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
200	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
201	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
202	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
203	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
204	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
205	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
206	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
207	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 11 (Chambre 2)								
208	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
209	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
210	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
454	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
455	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
456	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
457	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
458	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
459	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
460	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
461	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
462	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
463	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
464	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
465	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
595	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
596	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
597	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 11 (Chambre 2)								
633	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
643	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
676	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
677	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
678	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
679	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
680	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 12 (Chambre 3)								
211	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
212	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
213	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
214	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
215	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
216	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
217	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
218	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
219	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
220	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 12 (Chambre 3)								
221	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
222	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
223	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
224	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
225	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
226	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
227	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
228	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
229	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
230	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
231	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
430	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
431	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
432	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
433	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
434	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
435	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
448	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
449	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
450	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
451	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
452	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
453	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 12 (Chambre 3)								
598	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
599	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
600	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
632	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
647	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
671	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
672	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
673	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
674	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
675	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 13 (Chambre 4)								
232	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
233	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
234	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 13 (Chambre 4)								
235	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
236	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
237	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
238	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
239	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
240	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
241	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
242	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
243	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
244	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
245	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
246	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
247	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
248	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
249	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
250	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
251	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
252	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
436	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
437	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
438	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
439	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
440	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 13 (Chambre 4)								
441	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
442	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
443	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
444	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
445	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
446	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
447	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
601	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
602	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
603	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
629	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
648	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
666	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
667	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
668	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
669	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Parc - Vol 13 (Chambre 4)

670	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
-----	---	--	------------	-----	------	------------	---	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Parc - Vol 14 (Chambre 5)

253	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
254	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
255	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
256	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
257	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
258	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
259	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
260	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
261	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
262	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
263	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
264	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
265	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
266	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
267	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
268	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
269	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
270	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 14 (Chambre 5)								
382	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
383	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
384	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
385	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
386	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
387	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
388	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
389	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
390	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
391	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
392	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
393	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
625	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
626	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
627	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
628	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 14 (Chambre 5)								
655	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
686	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
687	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
688	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
689	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
690	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 15 (Chambre 6)								
271	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
272	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
273	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
274	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
275	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
276	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
277	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
278	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
279	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
280	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
281	F	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
282	F	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 15 (Chambre 6)								
283	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
284	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
285	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
286	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
287	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
288	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
289	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
290	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
291	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
622	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
623	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
624	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
654	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
656	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
657	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
658	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
659	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
660	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)								
130	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
131	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
132	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
133	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
134	J	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
135	J	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
136	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
137	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
138	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
139	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
140	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
141	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
142	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
143	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
144	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
145	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
146	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
147	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
148	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
149	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
150	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
154	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)								
155	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
156	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
160	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
161	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
162	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
364	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
365	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
366	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
367	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
368	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
369	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
370	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
371	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
372	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
373	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
374	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
375	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
376	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
377	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
378	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
379	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
380	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
381	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)								
394	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
395	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
396	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
397	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
398	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
399	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
400	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
401	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
402	F	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
403	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
404	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
405	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
406	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
407	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
408	F	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
409	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
410	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
411	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
412	F	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
413	F	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
414	F	Porte bois peint (Dormant)-Po5	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
415	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
416	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 16 (Dégagement 1)								
417	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po5	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
418	F	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
419	F	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
420	F	Porte bois peint (Dormant)-Po6	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
421	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
422	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
423	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po6	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
478	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
479	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
480	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
481	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
482	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
483	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
631	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
640	J	Mur pierre brut-Mur1	Centre Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
644	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1140	H	Garde corps pos (Garde corps)-Gc1	Bas Centre	Métal	Peinture	3,84 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		22						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 17 (Débarras)								
151	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
152	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
153	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
157	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
158	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
159	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
163	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
164	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
165	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
166	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
167	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
168	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
424	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
425	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
426	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
427	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
428	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
429	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
484	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
485	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
486	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
487	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
488	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 17 (Débarras)								
489	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
490	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
491	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
492	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
493	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
494	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
495	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
496	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
497	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
498	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
499	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
500	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
501	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
502	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
503	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
504	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
505	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
506	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
507	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
508	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
509	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
510	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
511	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 17 (Débarras)								
512	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
513	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
645	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 18 (Cuisine 1)								
292	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
293	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
294	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
295	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
296	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
297	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
298	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
299	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
300	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
301	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
302	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
303	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
604	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 18 (Cuisine 1)								
605	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
606	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
646	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
661	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
662	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
663	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
664	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
665	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 19 (Sdb 2)								
304	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
305	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
306	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
307	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
308	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
309	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
310	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 19 (Sdb 2)								
311	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
312	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
313	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
314	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
315	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
514	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
515	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
516	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
517	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
518	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
519	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
520	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
521	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
522	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
523	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
524	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
525	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
526	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
527	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
528	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
607	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 19 (Sdb 2)								
608	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
609	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
649	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 20 (W.c 4)								
316	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
317	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
318	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
319	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
320	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
321	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
322	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
323	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
324	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
325	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
326	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
327	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 20 (W.c 4)								
544	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
545	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
546	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
547	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
548	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
549	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
550	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
551	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
552	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
553	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
554	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
555	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
556	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
557	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
558	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
610	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
611	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
612	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 20 (W.c 4)								
650	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 21 (Douche)								
328	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
329	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
330	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
331	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
332	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
333	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
334	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
335	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
336	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
337	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
338	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
339	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
529	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
530	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
531	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
532	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
533	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 21 (Douche)								
534	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
535	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
536	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
537	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
538	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
539	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
540	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
541	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
542	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
543	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
613	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
614	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
615	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
651	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Parc - Vol 22 (W.c 1)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 22 (W.c 1)								
340	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
341	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
342	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
343	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
344	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
345	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
346	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
347	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
348	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
349	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
350	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
351	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
559	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
560	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
561	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
562	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
563	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
564	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
565	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
566	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
567	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
568	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
569	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 22 (W.c 1)								
570	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
571	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
572	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
573	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
619	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
620	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
621	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
652	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 23 (Sdb 1)								
352	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
353	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
354	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
355	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
356	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
357	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 23 (Sdb 1)								
358	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
359	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
360	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
361	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
362	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
363	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
574	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
575	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
576	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
577	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
578	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
579	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
580	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
581	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
582	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
583	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
584	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
585	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
586	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
587	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
588	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
616	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 23 (Sdb 1)								
617	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
618	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
630	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
653	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)								
853	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
854	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
855	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
856	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
857	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
858	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
859	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
860	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
861	G	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
862	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)								
863	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
864	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
865	G	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
866	G	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
867	G	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
868	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
869	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
870	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
871	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
872	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
873	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
874	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
875	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
876	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
877	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
878	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
879	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
880	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
881	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
882	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
883	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
884	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
885	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)								
886	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
887	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
888	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
979	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
980	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
981	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
982	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
983	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
984	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
985	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
986	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
987	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
988	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
989	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
990	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
991	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
992	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
993	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
994	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
995	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
996	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
997	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
998	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)								
999	A	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1000	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1001	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1002	A	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1003	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1004	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1005	A	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1006	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1007	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1008	A	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1030	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1035	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1041	I	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1042	I	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1043	I	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
1044	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1045	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1046	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1047	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1048	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 24 (Palier)								
1049	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1050	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1051	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1052	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1053	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1054	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1055	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1056	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1057	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1058	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1059	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1060	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1061	H	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1062	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1063	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1064	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1065	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1066	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1067	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1068	A	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		20						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)								
691	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
692	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
693	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
694	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
695	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
696	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
697	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
698	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
699	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
700	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
701	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
702	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
703	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
704	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
705	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
706	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
707	H	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
708	H	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
709	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
710	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
711	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
712	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
713	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)								
714	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
715	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
716	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
717	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
718	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
719	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
720	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
889	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
890	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
891	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
892	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
893	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
894	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
895	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
896	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
897	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
898	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
899	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
900	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1012	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 25 (Chambre 7)								
1013	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1014	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1032	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1033	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1074	F	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1075	F	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1076	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1077	F	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1078	F	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1099	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1100	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1101	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1102	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1103	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Parc - Vol 26 (Chambre 8)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 26 (Chambre 8)								
721	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
722	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
723	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
724	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
725	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
726	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
727	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
728	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
729	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
730	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
731	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
732	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
733	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
734	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
735	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
736	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
737	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
738	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
739	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
740	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
741	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
742	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
743	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 26 (Chambre 8)								
744	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
745	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
746	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
747	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
901	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
902	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
903	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
904	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
905	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
906	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
907	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
908	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
909	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
910	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
911	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
912	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
913	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
914	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
915	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
916	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
917	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
918	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
919	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 26 (Chambre 8)								
920	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
921	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
922	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
923	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
924	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1009	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1010	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1011	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1031	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1034	Planc her bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1079	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1080	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1081	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1082	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1083	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 27 (Chambre 9)								
748	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
749	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
750	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
751	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
752	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
753	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
754	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
755	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
756	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
757	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
758	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
759	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
760	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
761	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
762	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
763	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
764	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
765	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
766	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
767	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
768	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
769	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
770	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 27 (Chambre 9)								
771	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
925	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
926	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
927	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
928	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
929	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
930	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
931	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
932	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
933	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
934	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
935	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
936	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
937	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
938	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
939	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
940	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
941	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
942	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
943	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
944	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
945	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
946	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 27 (Chambre 9)								
947	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
948	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1021	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1022	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1023	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1029	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1037	Planc her bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1084	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1085	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1086	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1087	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1088	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		16						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 28 (Chambre 10)								
808	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 28 (Chambre 10)								
809	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
810	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
811	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
812	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
813	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
814	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
815	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
816	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
817	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
818	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
819	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
820	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
821	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
822	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
823	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
824	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
825	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
826	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
827	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
828	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
829	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
830	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
831	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 28 (Chambre 10)								
832	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
833	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
834	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
835	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
836	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
837	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
838	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
839	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
840	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
841	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
842	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
843	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
844	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
845	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
846	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
847	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
848	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
849	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
850	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
851	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
852	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1024	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 28 (Chambre 10)								
1025	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1026	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1028	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1040	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1089	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1090	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1091	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1092	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1093	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1094	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1095	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1096	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1097	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1098	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 17

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Bâtiment Parc - Vol 29 (W.c 2)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 29 (W.c 2)								
796	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
797	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
798	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
799	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
800	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
801	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
802	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
803	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
804	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
805	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
806	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
807	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
949	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
950	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
951	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
952	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
953	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
954	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
955	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
956	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
957	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
958	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
959	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 29 (W.c 2)								
960	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
961	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
962	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
963	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1027	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1039	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 30 (W.c 3)								
784	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
785	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
786	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
787	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
788	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
789	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
790	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
791	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
792	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
793	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 30 (W.c 3)								
794	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
795	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
964	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
965	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
966	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
967	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
968	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
969	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
970	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
971	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
972	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
973	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
974	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
975	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
976	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
977	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
978	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1018	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1019	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 30 (W.c 3)								
1020	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1038	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 31 (Buanderie)								
772	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
773	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
774	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
775	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
776	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
777	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
778	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
779	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
780	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
781	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
782	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
783	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1015	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 31 (Buanderie)								
1016	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1017	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1036	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1069	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1070	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1071	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1072	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1073	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)								
1108	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1109	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1110	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1111	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1112	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1113	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1125	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 32 (Local 1)								
1126	F	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1127	E	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1128	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Gauche	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1129	A	Mur béton brut-Mur1	Bas Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1130	B	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1135	A	Porte métal pos (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,55 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1136	A	Porte métal pos (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,63 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1138	A	Fenêtre métal pos (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,73 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1139	A	Fenêtre métal pos (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,48 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1141	A	Fenêtre métal pos (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,35 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1142	A	Fenêtre métal pos (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Peinture	1,25 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)								
1114	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1115	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1116	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1117	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1118	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1119	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1120	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1121	B	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 33 (Chaufferie 1)								
1122	C	Mur béton brut-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1123	E	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1124	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 34 (Extérieur 1)								
1131	A	Mur pierre brut-Mur1	Haut Droite	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1132	D	Mur pierre brut-Mur1	Haut Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1133	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1134	B	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 9 (Entrée)								
121	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
122	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
123	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
124	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
125	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
126	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
127	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
128	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Bâtiment Parc - Vol 9 (Entrée)								
129	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
589	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
590	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
591	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
635	E	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
636	E	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
637	E	Rambardes (Rambardes)-Rambardes1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Etat d'usage	Inconnu
638	C	Mur pierre brut-Mur1	Centre Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
639	D	Mur pierre brut-Mur1	Bas Gauche	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
641	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1104	A	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1105	A	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1106	A	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1107	A	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1137	F	Garde corps pos (Garde corps)-Gc1	Centre Gauche	Métal	Peinture	4,68 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		10						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)								
5458	H	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5459	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5460	H	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5461	G	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5462	G	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5463	G	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5464	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5465	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5466	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5467	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5468	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5469	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5470	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5471	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5472	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5473	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5474	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5475	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5476	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5477	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5478	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5479	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5480	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Extérieur - Vol 148 (Extérieur 2)

5481	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5482	E	Mur pierre brut-Mur1	Bas Centre	Pierre	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Machinerie ascenseur 1 - Vol 1 (Machinerie ascenseur 1)

3	A	Machinerie (Machinerie)-Machinerie1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4	A	Machinerie (Machinerie)-Machinerie1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5	A	Machinerie (Machinerie)-Machinerie2	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
6	A	Machinerie (Machinerie)-Machinerie2	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
7	A	Machinerie (Machinerie)-Machinerie3	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
8	A	Machinerie (Machinerie)-Machinerie3	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
9	A	Machinerie (Machinerie)-Machinerie4	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
10	A	Machinerie (Machinerie)-Machinerie4	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 4

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Monte-plat - Vol 4 (Cabine 2)

49	A	Métal (Mur)-Mur1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
50	A	Métal (Mur)-Mur1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
51	A	Métal peint (Plafond)-Plafond1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
52	A	Métal peint (Plafond)-Plafond1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
61	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Monte-plat - Vol 4 (Cabine 2)								
62	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
63	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
64	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
65	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
66	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
67	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
68	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)								
53	C	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
54	C	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
55	C	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
56	C	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
57	C	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
58	C	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
59	C	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
60	C	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
69	B	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
70	B	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
71	B	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
72	B	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Monte-plat - Vol 5 (Trémie 2)

73	B	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
74	B	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
75	B	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
76	B	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
77	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
78	A	O métal D métal (Ouvrant)-Porte1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
79	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
80	A	O métal D métal (Dormant extérieur)-Porte1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
81	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
82	A	O métal D métal (Ouvrant extérieur)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
83	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
84	A	O métal D métal (Dormant)-Porte1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 3

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Monte-plat - Vol 6 (Machinerie ascenseur 2)

47	A	Ciment brut (Mur)-Mur1	Centre Centre	Béton	Brut	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
48	A	Ciment brut (Mur)-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+1 - Vol 35 (Circulation)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 35 (Circulation)								
2389	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2394	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2492	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2493	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2494	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2495	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2496	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2497	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2498	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2499	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2500	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2501	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2502	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2503	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2504	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2505	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2506	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2507	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2508	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2509	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 35 (Circulation)								
2654	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2655	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2656	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2657	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2658	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2659	F	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2660	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2661	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2662	F	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2663	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2664	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2665	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2666	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2667	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2668	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2669	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2670	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2671	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2672	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2673	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2674	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2675	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2676	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 35 (Circulation)								
2677	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2678	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2679	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2680	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2681	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2682	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2683	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2684	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2685	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2686	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2687	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2688	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2689	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2690	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2691	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2692	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2693	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2694	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2695	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2696	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2697	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2698	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2699	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 35 (Circulation)								
2700	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2701	E	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2702	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2703	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2704	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2705	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2706	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2707	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2708	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2709	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2710	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2711	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2712	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2713	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 36 (Accueil)								
2388	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2393	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 36 (Accueil)								
2474	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2475	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2476	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2477	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2478	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2479	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2480	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2481	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2482	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2483	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2484	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2485	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2486	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2487	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2488	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2489	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2490	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2491	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2570	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2571	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2572	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2573	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2574	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 36 (Accueil)								
2575	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2576	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2577	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2578	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2579	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2580	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2581	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2582	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2583	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2584	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2585	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2586	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2587	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2588	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2589	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2590	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2591	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2592	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2593	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2770	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2771	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2772	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2773	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 36 (Accueil)								
2774	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 11								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Bureau directeur)								
2387	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2392	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2462	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2463	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2464	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2465	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2466	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2467	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2468	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2469	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2470	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2471	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2472	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2473	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2642	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 37 (Bureau directeur)								
2643	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2644	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2645	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2646	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2647	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2648	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2649	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2650	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2651	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2652	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2653	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Foyer)								
2386	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2391	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2441	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2442	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2443	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Foyer)								
2444	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2445	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2446	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2447	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2448	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2449	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2450	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2451	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2452	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2453	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2454	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2455	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2456	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2457	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2458	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2459	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2460	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2461	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2594	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2595	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2596	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2597	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2598	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Foyer)								
2599	G	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2600	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2601	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2602	G	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2603	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2604	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2605	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2606	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2607	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2608	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2609	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2610	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2611	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2612	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2613	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2614	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2615	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2616	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2617	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2618	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2619	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2620	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2621	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 38 (Foyer)								
2622	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2623	B	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2624	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2625	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2626	B	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2627	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2628	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2629	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2750	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2751	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2752	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2753	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2754	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)								
2385	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2390	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2510	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)								
2511	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2512	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2513	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2514	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2515	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2516	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2517	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2518	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2519	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2520	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2521	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2522	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2523	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2524	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2525	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2526	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2527	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2528	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2529	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2530	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2531	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2532	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2533	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)								
2630	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2631	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2632	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2633	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2634	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2635	A	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2636	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2637	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2638	A	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2639	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2640	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2641	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2726	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2727	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2728	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2729	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2730	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2731	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2732	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2733	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2734	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2735	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2736	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 39 (Salle de réunion)								
2737	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2738	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2739	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2740	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2741	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2742	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2743	E	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2744	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2745	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2746	E	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2747	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2748	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2749	E	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2755	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2756	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2757	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2758	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2759	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 40 (Ch 01)								
1659	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 40 (Ch 01)								
1660	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1661	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1662	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1663	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1664	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1665	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1666	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1667	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1668	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1669	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1670	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1671	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1672	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1673	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1674	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1675	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1676	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2148	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2149	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2150	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2151	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2152	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2153	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 40 (Ch 01)								
2154	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2155	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2156	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2157	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2158	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2159	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2301	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2302	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2303	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2304	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2305	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2306	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2307	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2308	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2309	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2310	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2311	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2312	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2313	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2314	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2315	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2357	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 40 (Ch 01)								
2381	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 41 (Ch 02)								
1677	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1678	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1679	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1680	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1681	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1682	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1683	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1684	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1685	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1686	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1687	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1688	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1689	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1690	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1691	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1692	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1693	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 41 (Ch 02)								
1694	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2136	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2137	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2138	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2139	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2140	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2141	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2142	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2143	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2144	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2145	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2146	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2147	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2286	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2287	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2288	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2289	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2290	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2291	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2292	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2293	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2294	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2295	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 41 (Ch 02)								
2296	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2297	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2298	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2299	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2300	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2358	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2380	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 42 (Ch 03)								
1695	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1696	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1697	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1698	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1699	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1700	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1701	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1702	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1703	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 42 (Ch 03)								
1704	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1705	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1706	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1707	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1708	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1709	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1710	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1711	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1712	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2124	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2125	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2126	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2127	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2128	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2129	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2130	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2131	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2132	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2133	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2134	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2135	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2271	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2272	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 42 (Ch 03)								
2273	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2274	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2275	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2276	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2277	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2278	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2279	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2280	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2281	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2282	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2283	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2284	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2285	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2359	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2379	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43 (Ch 04)								
1713	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43 (Ch 04)								
1714	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1715	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1716	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1717	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1718	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1719	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1720	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1721	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1722	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1723	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1724	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1725	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1726	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1727	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1728	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1729	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1730	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2112	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2113	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2114	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2115	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2116	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2117	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43 (Ch 04)								
2118	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2119	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2120	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2121	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2122	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2123	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2256	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2257	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2258	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2259	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2260	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2261	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2262	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2263	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2264	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2265	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2266	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2267	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2268	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2269	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2270	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2360	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 43 (Ch 04)								
2378	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44 (Ch 05)								
1731	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1732	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1733	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1734	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1735	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1736	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1737	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1738	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1739	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1740	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1741	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1742	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1743	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1744	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1745	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1746	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1747	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44 (Ch 05)								
1748	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2100	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2101	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2102	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2103	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2104	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2105	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2106	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2107	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2108	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2109	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2110	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2111	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2241	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2242	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2243	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2244	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2245	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2246	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2247	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2248	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2249	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2250	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 44 (Ch 05)								
2251	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2252	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2253	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2254	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2255	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2361	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2376	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 45 (Ch 06)								
1749	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1750	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1751	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1752	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1753	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1754	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1755	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1756	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1757	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 45 (Ch 06)								
1758	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1759	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1760	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1761	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1762	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1763	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1764	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1765	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1766	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2052	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2053	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2054	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2055	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2056	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2057	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2058	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2059	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2060	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2061	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2062	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2063	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2226	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2227	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 45 (Ch 06)								
2228	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2229	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2230	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2231	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2232	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2233	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2234	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2235	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2236	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2237	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2238	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2239	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2240	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2362	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2373	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46 (Ch 07)								
1767	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46 (Ch 07)								
1768	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1769	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1770	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1771	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1772	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1773	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1774	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1775	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1776	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1777	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1778	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1779	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1780	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1781	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1782	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1783	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1784	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2040	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2041	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2042	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2043	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2044	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2045	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46 (Ch 07)								
2046	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2047	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2048	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2049	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2050	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2051	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2211	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2212	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2213	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2214	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2215	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2216	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2217	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2218	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2219	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2220	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2221	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2222	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2223	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2224	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2225	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2363	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 46 (Ch 07)								
2370	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 47 (Ch 08)								
1785	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1786	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1787	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1788	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1789	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1790	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1791	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1792	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1793	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1794	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1795	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1796	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1797	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1798	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1799	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1800	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1801	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 47 (Ch 08)								
1802	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1998	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1999	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2000	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2001	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2002	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2003	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2004	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2005	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2006	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2007	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2008	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2009	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2196	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2197	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2198	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2199	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2200	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2201	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2202	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2203	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2204	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2205	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 47 (Ch 08)								
2206	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2207	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2208	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2209	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2210	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2364	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2369	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48 (Ch 09)								
1803	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1804	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1805	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1806	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1807	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1808	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1809	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1810	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1811	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48 (Ch 09)								
1812	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1813	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1814	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1815	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1816	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1817	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1818	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1819	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1820	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1986	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1987	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1988	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1989	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1990	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1991	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1992	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1993	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1994	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1995	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1996	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1997	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2181	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2182	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 48 (Ch 09)								
2183	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2184	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2185	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2186	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2187	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2188	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2189	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2190	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2191	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2192	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2193	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2194	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2195	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2365	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2368	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 49 (Ch 10)								
1821	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 49 (Ch 10)								
1822	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1823	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1824	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1825	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1826	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1827	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1828	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1829	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1830	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1831	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1832	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1833	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1834	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1835	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1836	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1837	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1838	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1974	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1975	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1976	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1977	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1978	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1979	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 49 (Ch 10)								
1980	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1981	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1982	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1983	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1984	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1985	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2166	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2167	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2168	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2169	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2170	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2171	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2172	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2173	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2174	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2175	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2176	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2177	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2178	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2179	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2180	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2366	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 49 (Ch 10)								
2367	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Ch 11)								
1143	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1144	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1145	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1146	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1147	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1148	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1149	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1150	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1151	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1152	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1153	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1154	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1155	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1156	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1157	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1158	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1159	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 50 (Ch 11)								
1160	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1161	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1162	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1163	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1437	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1438	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1439	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1440	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1441	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1442	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1575	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1596	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1599	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1600	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1601	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1602	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1603	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 51 (Ch 12)								
1164	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1165	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1166	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1167	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1168	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1169	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1170	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1171	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1172	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1173	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1174	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1175	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1176	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1177	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1178	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1179	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1180	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1181	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1443	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1444	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1445	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1446	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1447	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 51 (Ch 12)								
1448	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1449	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1450	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1451	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1452	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1453	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1454	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1576	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1595	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1604	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1605	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1606	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1607	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1608	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Ch 14)								
1182	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1183	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Ch 14)								
1184	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1185	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1186	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1187	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1188	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1189	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1190	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1191	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1192	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1193	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1194	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1195	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1196	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1197	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1198	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1199	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1455	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1456	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1457	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1458	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1459	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1460	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 52 (Ch 14)								
1577	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1594	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1609	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1610	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1611	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1612	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1613	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 53 (Ch 15)								
1200	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1201	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1202	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1203	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1204	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1205	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1206	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1207	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1208	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1209	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 53 (Ch 15)								
1210	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1211	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1212	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1213	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1214	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1215	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1216	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1217	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1218	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1219	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1220	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1221	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1222	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1223	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1491	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1492	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1493	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1494	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1495	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1496	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1497	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1498	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1499	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 53 (Ch 15)								
1500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1501	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1502	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1578	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1593	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1614	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1615	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1616	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1617	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1618	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 54 (Ch 16)								
1224	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1225	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1226	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1227	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1228	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1229	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 54 (Ch 16)								
1230	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1231	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1232	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1233	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1234	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1235	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1236	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1237	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1238	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1239	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1240	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1241	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1479	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1480	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1481	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1482	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1483	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1484	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1485	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1486	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1487	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1488	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1489	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 54 (Ch 16)								
1490	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1579	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1591	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1619	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1620	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1621	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1622	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1623	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 55 (Ch 17)								
1242	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1243	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1244	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1245	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1246	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1247	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1248	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1249	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 55 (Ch 17)								
1250	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1251	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1252	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1253	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1503	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1504	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1505	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1506	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1507	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1508	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1509	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1510	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1511	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1512	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1513	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1514	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1580	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1590	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1624	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1625	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 55 (Ch 17)								
1626	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1627	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1628	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 56 (Ch 18)								
1254	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1255	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1256	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1257	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1258	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1259	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1260	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1261	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1262	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1263	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1264	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1265	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1266	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1267	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1268	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1269	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 56 (Ch 18)								
1270	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1271	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1515	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1516	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1517	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1518	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1519	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1520	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1527	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1528	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1529	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1530	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1531	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1532	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1581	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1589	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1629	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1630	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1631	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1632	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 56 (Ch 18)								
1633	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 57 (Ch 19)								
1272	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1273	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1274	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1275	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1276	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1277	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1278	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1279	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1280	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1281	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1282	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1283	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1284	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1285	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1286	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1287	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1288	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1289	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 57 (Ch 19)								
1521	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1522	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1523	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1524	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1525	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1526	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1533	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1534	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1535	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1536	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1537	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1538	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1585	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1588	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1634	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1635	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1636	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1637	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1638	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		11						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 58 (Ch 20)								
1290	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1291	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1292	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1293	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1294	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1295	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1296	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1297	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1298	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1299	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1300	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1301	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1302	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1303	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1304	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1305	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1306	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1307	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1308	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1309	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1310	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1311	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1312	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 58 (Ch 20)								
1313	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1539	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1540	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1541	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1542	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1543	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1544	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1545	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1546	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1547	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1548	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1549	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1550	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1586	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1587	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1639	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1640	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1641	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1642	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1643	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)								
1314	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1315	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1316	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1317	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1318	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1319	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1320	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1321	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1322	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1323	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1324	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1325	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1326	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1327	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1328	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1329	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1330	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1331	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1332	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1333	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1334	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1335	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)								
1336	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1337	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1338	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1339	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1340	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1341	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1342	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1343	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1344	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1345	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1346	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1347	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1348	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1349	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1350	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1351	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1352	M	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1353	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1354	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1355	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1356	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1357	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1358	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)								
1359	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1360	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1361	Q	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1362	X	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1363	X	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1364	X	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1365	Y	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1366	Y	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1367	Y	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1368	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1369	V	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1370	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1371	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1372	W	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1373	W	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1374	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1375	U	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1376	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1377	Z	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1378	Z	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1379	Z	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1425	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1426	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)								
1427	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1428	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1429	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1430	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1431	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1432	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1433	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1434	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1435	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1436	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1461	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1462	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1463	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1464	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1465	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1466	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1467	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1468	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1469	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1470	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1471	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1472	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1551	S	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)								
1552	S	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1553	S	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1554	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1555	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1556	S	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1563	V	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1564	V	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1565	V	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1566	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1567	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1568	V	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1572	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1573	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1574	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1582	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1592	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 59 (Dégagement 3)								
1644	Q	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1645	Q	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1646	Q	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1647	Q	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1648	Q	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)								
1407	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1408	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1409	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1410	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1411	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1412	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1413	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1414	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1415	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1416	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1417	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1418	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1419	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1420	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 60 (Cage escalier 1)								
1421	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1422	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1423	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1424	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1473	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1474	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1475	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1476	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1477	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1478	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1569	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1570	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1571	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61 (Réserve 2)								
1380	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1381	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 61 (Réserve 2)								
1382	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1383	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1384	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1385	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1386	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1387	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1388	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1389	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1390	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1391	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1583	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1598	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1649	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1650	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1651	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1652	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1653	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62 (Réserve 1)								
1392	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1393	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1394	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1395	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1396	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1397	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1398	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1399	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1400	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1401	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1402	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1403	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1404	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1405	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1406	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1557	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1558	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1559	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1560	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1561	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1562	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1584	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 62 (Réserve 1)								
1597	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
1654	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1655	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1656	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1657	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
1658	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63 (Rangement 1)								
1839	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1840	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1841	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1842	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1843	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1844	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1845	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1846	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1847	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1848	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1849	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1850	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 63 (Rangement 1)								
2010	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2011	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2012	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2013	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2014	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2015	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2371	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 64 (Rangement 2)								
1851	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1852	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1853	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1854	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1855	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1856	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1857	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1858	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1859	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1860	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1861	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 64 (Rangement 2)								
1862	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1863	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1864	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1865	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1866	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1867	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1868	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1869	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1870	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1871	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2016	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2017	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2018	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2019	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2020	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2021	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2022	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2023	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2024	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2025	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2026	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2027	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2346	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 64 (Rangement 2)								
2347	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2348	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2349	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2350	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2372	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 65 (Ch 21)								
1872	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1873	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1874	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1875	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1876	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1877	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1878	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1879	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1880	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1881	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1882	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1883	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1884	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 65 (Ch 21)								
1885	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1886	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1887	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1888	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1889	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1890	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1891	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1892	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2028	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2029	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2030	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2031	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2032	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2033	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2034	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2035	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2036	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2037	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2038	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2039	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2341	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2342	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2343	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 65 (Ch 21)								
2344	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2345	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2351	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2374	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 66 (Ch 22)								
1893	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1894	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1895	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1896	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1897	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1898	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1899	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1900	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1901	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1902	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1903	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1904	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 66 (Ch 22)								
1905	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1906	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1907	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1908	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1909	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1910	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2064	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2065	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2066	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2067	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2068	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2069	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2070	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2071	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2072	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2073	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2074	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2075	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2331	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2332	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2333	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2334	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2335	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 66 (Ch 22)								
2336	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2337	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2338	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2339	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2340	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2352	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2377	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67 (Ch 24)								
1911	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1912	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1913	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1914	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1915	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1916	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1917	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1918	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1919	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67 (Ch 24)								
1920	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1921	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1922	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1923	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1924	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1925	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1926	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1927	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1928	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1929	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1930	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1931	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2076	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2077	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2078	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2079	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2080	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2081	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2088	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2089	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2090	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2091	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2092	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 67 (Ch 24)								
2093	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2321	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2322	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2323	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2324	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2325	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2326	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2327	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2328	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2329	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2330	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2353	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2355	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2383	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)								
1944	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)								
1945	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1946	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1947	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1948	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1949	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1950	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1951	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1952	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1953	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1954	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1955	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2094	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2095	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2096	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2097	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2098	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2099	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2316	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2317	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2318	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2319	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2320	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 68 (Sdb commune 1)								
2356	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2382	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)								
1932	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1933	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1934	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1935	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1936	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1937	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1938	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1939	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1940	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1941	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1942	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1943	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1956	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1957	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
1958	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)								
1959	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1960	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1961	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1962	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1963	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1964	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1965	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1966	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1967	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1968	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1969	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1970	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1971	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1972	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
1973	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2082	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2083	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2084	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2085	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2086	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2087	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2160	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2161	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 69 (Dégagement 2)								
2162	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2163	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2164	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2165	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2354	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2375	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : **14**

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 70 (Hall d'entrée)								
2384	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2395	Planc her bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2396	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2397	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2398	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2399	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2400	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2401	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 70 (Hall d'entrée)								
2402	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2403	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2404	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2405	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2406	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2407	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2408	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2409	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2410	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2411	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2412	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2413	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2414	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2415	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2416	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2417	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2418	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2419	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2420	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2421	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2422	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2423	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2424	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 70 (Hall d'entrée)								
2425	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2426	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2427	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2428	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2534	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2535	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2536	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2537	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2538	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2539	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2540	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2541	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2542	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2543	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2544	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2545	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2546	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2547	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2548	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2549	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2550	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2551	H	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2552	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 70 (Hall d'entrée)								
2553	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2554	H	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2555	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2556	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2557	H	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2558	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2559	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2560	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2561	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2562	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2563	C	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2564	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2565	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2566	C	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2567	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2568	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2569	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2714	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2715	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2716	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2717	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2718	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2719	D	Porte bois peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 70 (Hall d'entrée)								
2720	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2721	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2722	D	Porte bois peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2723	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2724	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2725	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2760	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2761	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2762	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2763	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2764	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2765	A	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2766	A	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe2	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2767	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2768	A	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2769	A	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 19

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)								
2429	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2430	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2431	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+1 - Vol 71 (Cage escalier 2)								
2432	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2433	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2434	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2435	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2436	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2437	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2438	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2439	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2440	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2775	C	Fenêtre métal pos (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Peinture	2,26 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2776	C	Fenêtre métal pos (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Peinture	1,1 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2777	C	Fenêtre métal pos (Dormant)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Peinture	2,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2778	C	Fenêtre métal pos (Ouvrant)-Fe2	Centre Centre	Métal	Peinture	2,92 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 100 (Ch 27)								
3996	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3997	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3998	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3999	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4000	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4001	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 100 (Ch 27)								
4002	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4003	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4004	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4005	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4006	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4007	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4008	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4009	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4010	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4011	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4012	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4013	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4014	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4015	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4016	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4017	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4018	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4019	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4020	A	Mur platre peint-Mur2	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4021	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4022	A	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4299	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4300	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 100 (Ch 27)								
4301	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4302	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4303	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4304	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4317	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4318	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4319	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4320	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4321	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4322	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4873	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4874	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4875	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4876	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4877	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4890	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4930	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 101 (Ch 28)								
3972	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3973	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3974	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3975	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3976	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3977	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3978	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3979	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3980	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3981	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3982	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3983	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3984	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3985	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3986	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3987	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3988	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3989	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3990	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3991	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3992	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3993	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3994	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 101 (Ch 28)								
3995	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4323	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4324	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4325	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4326	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4327	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4328	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4329	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4330	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4331	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4332	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4333	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4334	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4878	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4879	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4880	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4881	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4882	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4889	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4931	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 102 (Ch 29)								
3948	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3949	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3950	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3951	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3952	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3953	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3954	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3955	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3956	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3957	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3958	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3959	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3960	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3961	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3962	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3963	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3964	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3965	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3966	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3967	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3968	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3969	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 102 (Ch 29)								
3970	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3971	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4335	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4336	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4337	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4338	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4339	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4340	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4341	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4342	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4343	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4344	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4345	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4346	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4883	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4884	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4885	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4886	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4887	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4888	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 102 (Ch 29)								
4932	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Ch 30)								
5070	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5071	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5072	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5073	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5074	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5075	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5076	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5077	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5078	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5079	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5080	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5081	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5082	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5083	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5084	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5085	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5086	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Ch 30)								
5087	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5088	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5089	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5090	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5091	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5092	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5093	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5094	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5095	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5096	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5298	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5299	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5300	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5301	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5302	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5303	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5304	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5305	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5306	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5307	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5308	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5309	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 103 (Ch 30)								
5375	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5391	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5418	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5419	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5420	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5421	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5422	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 104 (Ch 31)								
5097	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5098	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5099	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5100	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5101	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5102	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5103	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5104	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5105	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5106	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 104 (Ch 31)								
5107	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5108	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5109	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5110	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5111	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5112	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5113	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5114	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5115	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5116	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5117	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5118	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5119	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5120	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5310	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5311	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5312	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5313	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5314	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5315	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5316	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5317	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5318	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 104 (Ch 31)								
5319	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5320	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5321	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5376	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5392	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5413	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5414	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5415	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5416	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5417	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 105 (Ch 32)								
5121	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5122	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5123	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5124	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5125	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5126	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 105 (Ch 32)								
5127	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5128	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5129	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5130	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5131	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5132	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5133	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5134	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5135	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5136	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5137	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5138	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5139	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5140	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5141	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5142	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5143	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5144	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5322	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5323	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5324	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5325	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5326	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 105 (Ch 32)								
5327	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5328	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5329	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5330	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5331	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5332	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5333	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5377	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5395	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5408	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5409	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5410	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5411	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5412	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 106 (Ch 33)								
5145	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5146	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 106 (Ch 33)								
5147	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5148	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5149	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5150	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5151	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5152	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5153	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5154	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5155	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5156	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5157	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5158	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5159	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5160	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5161	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5162	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5163	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5164	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5165	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5166	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5167	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5168	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5352	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 106 (Ch 33)								
5353	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5354	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5355	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5356	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5357	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5378	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5396	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5403	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5404	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5405	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5406	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5407	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 107 (Ch 34)								
5169	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5170	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5171	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5172	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 107 (Ch 34)								
5173	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5174	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5175	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5176	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5177	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5178	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5179	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5180	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5181	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5182	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5183	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5184	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5185	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5186	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5187	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5188	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5189	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5190	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5191	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5192	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5364	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5365	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5366	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 107 (Ch 34)								
5367	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5368	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5369	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5379	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5397	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5398	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5399	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5400	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5401	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5402	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 108 (Ch 35)								
4977	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4978	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4979	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4980	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4981	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4982	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 108 (Ch 35)								
4983	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4984	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4985	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4986	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4987	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4988	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4989	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4990	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4991	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4992	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4993	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4994	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4995	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4996	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4997	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4998	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4999	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5000	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5274	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5275	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5276	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5277	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5278	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 108 (Ch 35)								
5279	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5384	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5385	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5438	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5439	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5440	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5441	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5442	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 109 (Ch 36)								
4953	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4954	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4955	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4956	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4957	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4958	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4959	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4960	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 109 (Ch 36)								
4961	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4962	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4963	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4964	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4965	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4966	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4967	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4968	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4969	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4970	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4971	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4972	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4973	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4974	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4975	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4976	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5256	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5257	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5258	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5259	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5260	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5261	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 109 (Ch 36)								
5383	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5386	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5443	B	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5444	B	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5445	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5446	B	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5447	B	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 110 (Ch 37)								
4224	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4225	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4226	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4227	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4228	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4229	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4230	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4231	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4232	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4233	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 110 (Ch 37)								
4234	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4235	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4236	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4237	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4238	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4239	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4240	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4241	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4389	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4390	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4391	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4392	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4393	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4394	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4683	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4684	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4685	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4686	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4687	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4688	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4689	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4690	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4691	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 110 (Ch 37)								
4692	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4693	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4694	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4695	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4696	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4697	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4698	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4699	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4700	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4701	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4702	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4703	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4704	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4705	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4706	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4707	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4708	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4709	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4710	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4711	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4712	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4896	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 110 (Ch 37)								
4926	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 111 (Ch 39)								
4395	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4396	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4397	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4398	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4399	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4400	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4665	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4666	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4667	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4668	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4669	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4670	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4671	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4672	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4673	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4674	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4675	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 111 (Ch 39)								
4676	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4677	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4678	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4679	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4680	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4681	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4682	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4713	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4714	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4715	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4716	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4717	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4718	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4719	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4720	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4721	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4722	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4723	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4724	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4725	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4726	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4727	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 111 (Ch 39)								
4897	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4925	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 112 (Ch 40)								
4401	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4402	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4403	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4404	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4405	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4406	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4407	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4408	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4409	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4410	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4411	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4412	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4647	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4648	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4649	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 112 (Ch 40)								
4650	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4651	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4652	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4653	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4654	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4655	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4656	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4657	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4658	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4659	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4660	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4661	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4662	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4663	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4664	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4728	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4729	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4730	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4731	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4732	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4733	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4734	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4735	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 112 (Ch 40)								
4736	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4737	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4738	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4739	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4740	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4741	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4742	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4898	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4924	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 113 (Ch 41)								
4413	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4414	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4415	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4416	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4417	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4418	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4419	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 113 (Ch 41)								
4420	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4421	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4422	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4423	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4424	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4629	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4630	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4631	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4632	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4633	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4634	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4635	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4636	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4637	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4638	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4639	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4640	F	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4641	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4642	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4643	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4644	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4645	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4646	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 113 (Ch 41)								
4743	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4744	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4745	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4746	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4747	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4748	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4749	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4750	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4751	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4752	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4753	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4754	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4755	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4756	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4757	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4899	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4923	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 114 (Ch 42)								
4425	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4426	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4427	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4428	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4429	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4430	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4431	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4432	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4433	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4434	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4435	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4436	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4611	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4612	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4613	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4614	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4615	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4616	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4617	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4618	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4619	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4620	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4621	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 114 (Ch 42)								
4622	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4623	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4624	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4625	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4626	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4627	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4628	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4758	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4759	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4760	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4761	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4762	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4763	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4764	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4765	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4766	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4767	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4768	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4769	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4770	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4771	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4772	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 114 (Ch 42)								
4900	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4918	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 11								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 115 (Ch 43)								
4437	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4438	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4439	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4440	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4441	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4442	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4443	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4444	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4445	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4446	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4447	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4448	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4593	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4594	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4595	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 115 (Ch 43)								
4596	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4597	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4598	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4599	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4600	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4601	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4602	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4603	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4604	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4605	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4606	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4607	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4608	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4609	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4610	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4773	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4774	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4775	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4776	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4777	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4778	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4779	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4780	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 115 (Ch 43)								
4781	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4782	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4783	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4784	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4785	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4786	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4787	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4902	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4921	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 116 (Ch 44)								
4449	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4450	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4451	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4452	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4453	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4454	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4455	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 116 (Ch 44)								
4456	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4457	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4458	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4459	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4460	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4575	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4576	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4577	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4578	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4579	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4580	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4581	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4582	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4583	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4584	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4585	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4586	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4587	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4588	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4589	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4590	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4591	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4592	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 116 (Ch 44)								
4788	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4789	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4790	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4791	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4792	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4793	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4794	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4795	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4796	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4797	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4798	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4799	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4800	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4801	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4802	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4903	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4920	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 117 (Ch 45)								
4527	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4528	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4529	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4530	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4531	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4532	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4533	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4534	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4535	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4536	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4537	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4538	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4557	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4558	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4559	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4560	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4561	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4562	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4563	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4564	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4565	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4566	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4567	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 117 (Ch 45)								
4568	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4569	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4570	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4571	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4572	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4573	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4574	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4803	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4804	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4805	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4806	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4807	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4808	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4809	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4810	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4811	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4812	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4813	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4814	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4815	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4816	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4817	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 117 (Ch 45)								
4904	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4919	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 118 (Ch 46)								
4515	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4516	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4517	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4518	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4519	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4520	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4521	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4522	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4523	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4524	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4525	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4526	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4539	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4540	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4541	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 118 (Ch 46)								
4542	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4543	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4544	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4545	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4546	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4547	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4548	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4549	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4550	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4551	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4552	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4553	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4554	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4555	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4556	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4818	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4819	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4820	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4821	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4822	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4823	C	Fenêtre bois peint (Volet)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4824	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4825	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 118 (Ch 46)								
4826	C	Fenêtre bois peint (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4827	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4828	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4829	C	Fenêtre bois peint (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4830	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4831	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4832	C	Fenêtre bois peint (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4905	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4910	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 119 (Ch 47)								
3458	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3459	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3460	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3461	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3462	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3463	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3464	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 119 (Ch 47)								
3465	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3466	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3467	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3468	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3469	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3470	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3471	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3472	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3755	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3756	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3757	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3758	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3759	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3760	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3845	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3866	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3873	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3874	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3875	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3876	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 119 (Ch 47)								
3877	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 120 (Ch 49)								
3473	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3474	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3475	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3476	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3477	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3478	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3479	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3480	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3481	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3482	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3483	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3484	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3749	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3750	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3751	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3752	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3753	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3754	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 120 (Ch 49)								
3846	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3865	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3878	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3879	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3880	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3881	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3882	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 121 (Ch 50)								
3485	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3486	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3487	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3488	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3489	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3490	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3491	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3492	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3493	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 121 (Ch 50)								
3494	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3495	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3496	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3497	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3498	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3499	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3743	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3744	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3745	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3746	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3747	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3748	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3847	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3864	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3883	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3884	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3885	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3886	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3887	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 122 (Ch 51)								
3500	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3501	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3502	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3503	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3504	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3505	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3506	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3507	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3508	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3509	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3510	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3511	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3512	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3513	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3514	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3515	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3516	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3517	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3527	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3528	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3529	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3761	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3762	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 122 (Ch 51)								
3763	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3764	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3765	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3766	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3773	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3774	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3775	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3776	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3777	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3778	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3848	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3863	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3888	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3889	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3890	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3891	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3892	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 123 (Ch 52)								
3518	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3519	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3520	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3521	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3522	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3523	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3524	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3525	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3526	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3530	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3531	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3532	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3533	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3534	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3535	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3536	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3537	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3538	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3539	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3540	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3541	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3791	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3792	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 123 (Ch 52)								
3793	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3794	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3795	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3796	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3849	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3862	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3893	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3894	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3895	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3896	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3897	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 124 (Ch 53)								
3542	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3543	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3544	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3545	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3546	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 124 (Ch 53)								
3547	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3548	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3549	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3550	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3551	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3552	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3553	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3797	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3798	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3799	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3800	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3801	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3802	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3853	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3860	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3928	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3929	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3930	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3931	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3932	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 125 (Ch 54)								
3554	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3555	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3556	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3557	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3558	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3559	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3560	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3561	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3562	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3563	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3564	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3565	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3566	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3567	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3568	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3569	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3570	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3571	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3578	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3579	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3580	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3803	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 125 (Ch 54)								
3804	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3805	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3806	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3807	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3808	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3821	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3822	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3823	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3824	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3825	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3826	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3854	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3859	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3923	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3924	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3925	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3926	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3927	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		12						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 126 (Ch 55)								
3572	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3573	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3574	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3575	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3576	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3577	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3581	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3582	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3583	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3584	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3585	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3586	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3587	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3588	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3589	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3590	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3591	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3592	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3809	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3810	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3811	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3812	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3813	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 126 (Ch 55)								
3814	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3815	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3816	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3817	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3818	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3819	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3820	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3855	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3858	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3918	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3919	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3920	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3921	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3922	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 127 (Ch 56)								
3593	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3594	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 127 (Ch 56)								
3595	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3596	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3597	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3598	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3599	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3600	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3601	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3602	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3603	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3604	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3605	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3606	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3607	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3608	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3609	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3610	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3611	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3612	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3613	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3614	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3615	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3616	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3617	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 127 (Ch 56)								
3618	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3619	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3827	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3828	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3829	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3830	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3831	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3832	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3833	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3834	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3835	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3836	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3837	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3838	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3856	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3857	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3908	H	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3909	H	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3910	H	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3911	H	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 127 (Ch 56)

3912	H	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3913	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3914	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3915	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3916	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3917	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 128 (Ch 57)

4125	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4126	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4127	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4128	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4129	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4130	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4131	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4132	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4133	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4134	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4135	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4136	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4137	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 128 (Ch 57)								
4138	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4139	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4140	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4141	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4142	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4143	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4144	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4145	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4479	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4480	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4481	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4482	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4483	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4484	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4485	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4486	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4487	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4488	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4489	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4490	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4838	G	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4839	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4840	G	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 128 (Ch 57)								
4841	G	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4842	G	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4909	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4916	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 129 (Ch 58)								
4107	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4108	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4109	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4110	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4111	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4112	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4113	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4114	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4115	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4116	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4117	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4118	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 129 (Ch 58)								
4119	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4120	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4121	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4122	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4123	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4124	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4467	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4468	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4469	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4470	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4471	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4472	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4473	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4474	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4475	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4476	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4477	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4478	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4843	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4844	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4845	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4846	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4847	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 129 (Ch 58)								
4848	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4849	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe2	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4850	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4851	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe2	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4852	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe2	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4901	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4917	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 130 (Ch 60)								
4086	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4087	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4088	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4089	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4090	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4091	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4092	G	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4093	G	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4094	G	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 130 (Ch 60)								
4095	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4096	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4097	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4098	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4099	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4100	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4101	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4102	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4103	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4104	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4105	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4106	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4461	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4462	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4463	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4464	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4465	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4466	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4853	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4854	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4855	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4856	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4857	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 130 (Ch 60)

4895	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4922	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)

4197	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4198	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4199	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4200	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4201	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4202	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4203	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4204	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4205	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4206	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4207	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4208	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4209	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4210	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)								
4211	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4212	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4213	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4214	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4215	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4216	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4217	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4218	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4219	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4220	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4221	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4222	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4223	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4365	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4366	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4367	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4368	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4369	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4370	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4371	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4372	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4373	A	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4374	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 131 (Dégagement 6)								
4375	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4376	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4377	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4378	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4379	A	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4380	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4381	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4382	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4383	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4384	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4385	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4386	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4387	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4388	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4911	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
4912	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 15

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)								
5193	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5194	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5195	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5196	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5197	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5198	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5199	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5200	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5201	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5202	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5203	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5204	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5205	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5206	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5207	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5208	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5209	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5210	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5211	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5212	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5213	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5214	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5215	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)								
5216	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5217	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5218	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5219	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5220	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5221	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5222	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5223	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5224	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5225	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5226	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5227	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5228	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5229	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5230	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5231	T	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5232	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5233	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5234	S	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5235	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5236	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5237	R	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5238	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)								
5239	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5240	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5241	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5242	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5243	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5244	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5245	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5246	O	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5247	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5248	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5249	N	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5250	T	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5251	T	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5252	T	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5253	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5254	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5255	T	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5262	R	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5263	R	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5264	R	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5265	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5266	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5267	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)								
5268	R	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5269	R	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5270	R	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5271	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5272	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5273	R	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5280	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5281	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5282	M	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5283	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5284	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5285	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5286	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5287	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5288	M	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5289	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5290	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5291	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5292	M	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5293	M	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5294	M	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5295	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5296	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)								
5297	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5334	M	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5335	M	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5336	M	Porte bois peint (Dormant)-Po4	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5337	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5338	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5339	M	Porte bois peint (Ouvrant)-Po4	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5340	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5341	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5342	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5343	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5344	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5345	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5346	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5347	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5348	I	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5349	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5350	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5351	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5358	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5359	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5360	J	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5361	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 132 (Dégagement 7)								
5362	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5363	J	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5380	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5388	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5453	O	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5454	O	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5455	O	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5456	O	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5457	O	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 32

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 133 (Rangement 6)								
5058	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5059	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5060	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5061	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5062	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5063	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5064	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 133 (Rangement 6)								
5065	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5066	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5067	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5068	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5069	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5374	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5394	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5428	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5429	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5430	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5431	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5432	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 134 (Laboratoire)								
5040	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5041	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5042	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5043	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 134 (Laboratoire)								
5044	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5045	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5046	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5047	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5048	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5049	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5050	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5051	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5052	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5053	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5054	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5055	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5056	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5057	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5373	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5393	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5423	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5424	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5425	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5426	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 134 (Laboratoire)

5427	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
------	---	--	------------	-----	------	------------	---	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)

5013	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5014	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5015	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5016	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5017	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5018	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5019	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5020	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5021	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5022	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5023	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5024	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5025	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5026	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5027	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5028	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5029	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5030	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 135 (Cage escalier 5)								
5031	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5032	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5033	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5034	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5035	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5036	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5037	I	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5038	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5039	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5370	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5371	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5372	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5390	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 136 (Sdb commune 2)								
5001	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 136 (Sdb commune 2)								
5002	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5003	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5004	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5005	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5006	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5007	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5008	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5009	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5010	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5011	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5012	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
5381	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5389	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5433	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5434	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5435	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5436	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5437	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 137 (Bureau)								
4941	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4942	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4943	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4944	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4945	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4946	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4947	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4948	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4949	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4950	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4951	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4952	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
5382	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
5387	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5448	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5449	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5450	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5451	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
5452	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		7						

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 138 (Dégagement 8)								
4254	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4255	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4256	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4257	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4258	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4259	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4260	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4261	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4262	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4263	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4264	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4265	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4266	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4267	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4268	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4275	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4276	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4277	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4278	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4279	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4280	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4281	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4282	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 138 (Dégagement 8)								
4283	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4284	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4285	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4286	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4287	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4288	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4289	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4290	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4291	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4292	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4347	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4348	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4349	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4350	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4351	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4352	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4353	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4354	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4355	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4356	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4357	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4358	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4359	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 138 (Dégagement 8)								
4360	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4361	B	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4362	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4363	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4364	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4893	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)								
4242	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4243	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4244	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4245	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4246	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4247	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4248	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4249	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4250	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4251	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4252	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4253	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 139 (Cage escalier 6)								
4933	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4934	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4935	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4936	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4937	C	Fenêtre métal pos (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	2,33 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4938	C	Fenêtre métal pos (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Peinture	2,69 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4939	C	Fenêtre métal pos (Dormant)-Fe2	Bas Droite	Métal	Peinture	2,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4940	C	Fenêtre métal pos (Ouvrant)-Fe2	Centre Droite	Métal	Peinture	2,44 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		8						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+2 - Vol 140 (Gaine technique 2)

4269	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4270	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4271	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4272	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4273	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4274	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 1

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 141 (Sdb commune 3)								
4068	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4069	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4070	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4071	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4072	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4073	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4074	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4075	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4076	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4077	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4078	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4079	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4080	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4081	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4082	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4083	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4084	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4085	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4858	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4859	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4860	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4861	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 141 (Sdb commune 3)								
4862	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4894	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4927	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 142 (Rangement 7)								
4146	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4147	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4148	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4149	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4150	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4151	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4152	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4153	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4154	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4155	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4156	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4157	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4158	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 142 (Rangement 7)								
4159	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4160	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4161	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4162	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4163	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4164	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4165	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4166	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4167	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4168	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4169	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4491	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4492	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4493	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4494	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4495	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4496	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4497	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4498	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4499	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4500	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4501	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4502	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 142 (Rangement 7)								
4908	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4915	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 143 (Rangement 8)								
4170	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4171	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4172	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4173	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4174	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4175	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4176	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4177	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4178	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4179	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4180	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4181	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4182	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4183	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 143 (Rangement 8)								
4184	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4503	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4504	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4505	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4506	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4507	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4508	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4833	D	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4834	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4835	D	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4836	D	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4837	D	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4907	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4913	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 144 (Rangement 9)								
4185	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4186	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 144 (Rangement 9)								
4187	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4188	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4189	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4190	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4191	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4192	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4193	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4194	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4195	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4196	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4509	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4510	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4511	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4512	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4513	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4514	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4906	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4914	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)								
3620	O	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3621	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3622	O	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3623	P	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3624	P	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3625	P	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3626	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3627	Q	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3628	Q	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3629	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3630	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3631	R	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3632	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3633	S	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3634	S	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3635	S	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3636	S	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3637	S	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3638	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3639	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3640	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3641	L	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3642	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)								
3643	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3644	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3645	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3646	T	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3647	U	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3648	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3649	U	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3650	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3651	V	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3652	V	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3653	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3654	J	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3655	J	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3656	W	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3657	W	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3658	W	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3659	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3660	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3661	K	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3662	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3663	I	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3664	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3665	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)								
3666	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3667	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3668	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3669	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3670	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3671	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3672	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3673	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3686	X	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3687	X	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3688	X	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3689	Y	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3690	Y	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3691	Y	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3692	Z	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3693	Z	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3694	Z	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3695	D1	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3696	D1	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3697	D1	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3698	F1	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3699	F1	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3700	F1	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)								
3701	E1	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3702	E1	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3703	E1	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3704	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3705	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3706	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3707	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3708	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3709	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3710	F1	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3711	F1	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3712	F1	Mur platre peint-Mur2	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3713	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3714	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3715	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3716	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3717	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3718	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3719	C1	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3720	C1	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3721	C1	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3722	B1	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3723	B1	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)								
3724	B1	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3725	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3726	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3727	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3728	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3729	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3730	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3731	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3732	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3733	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3734	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3735	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3736	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3737	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3738	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3739	C	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3740	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3741	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3742	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3767	W	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3768	W	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3769	W	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3770	W	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)								
3771	W	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3772	W	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3779	X	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3780	X	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3781	X	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3782	X	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3783	X	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3784	X	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3785	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3786	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3787	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3788	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3789	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3790	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3842	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3843	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3844	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3850	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 145 (Dégagement 9)								
3861	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3867	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3868	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3869	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3870	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3871	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3872	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3903	S	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3904	S	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3905	S	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3906	S	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3907	S	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		42						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 146 (Cage escalier 7)								
3839	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3840	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 146 (Cage escalier 7)								
3841	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3851	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3936	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3937	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3938	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3939	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3940	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3941	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3942	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3943	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3944	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3945	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3946	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3947	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		6						
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 147 (Local 3)								
3674	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3675	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3676	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 147 (Local 3)								
3677	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3678	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3679	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3680	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3681	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3682	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3683	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3684	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3685	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3852	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3898	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3899	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3900	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3901	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3902	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3933	B	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3934	B	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3935	B	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 7								
N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés

R+2 - Vol 98 (Ch 25)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 98 (Ch 25)								
4050	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4051	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4052	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4053	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4054	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4055	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4056	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4057	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4058	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4059	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4060	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4061	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4062	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4063	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4064	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4065	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4066	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4067	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4311	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4312	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4313	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4314	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4315	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 98 (Ch 25)								
4316	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4863	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4864	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4865	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4866	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4867	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4892	Planc her bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4928	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 10

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 99 (Ch 26)								
4023	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4024	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4025	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4026	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4027	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4028	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4029	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
4030	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 99 (Ch 26)								
4031	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4032	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4033	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4034	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4035	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4036	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4037	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4038	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4039	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4040	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4041	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4042	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4043	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4044	F	Mur platre peint-Mur2	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4045	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4046	F	Mur platre peint-Mur2	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4047	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4048	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4049	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4293	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4294	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4295	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4296	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
R+2 - Vol 99 (Ch 26)								
4297	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4298	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4305	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4306	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4307	H	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4308	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4309	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4310	H	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
4868	E	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4869	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4870	E	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4871	E	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4872	E	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4891	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
4929	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 14

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)								
3257	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 76 (Vestiaire 1)								
3258	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3259	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3260	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3261	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3262	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3263	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3264	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3265	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3266	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3267	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3268	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3451	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 77 (Vestiaire 2)								
3245	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3246	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3247	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3248	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3249	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3250	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 77 (Vestiaire 2)								
3251	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3252	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3253	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3254	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3255	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3256	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3450	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)								
3284	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3285	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3286	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3287	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3288	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3289	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3290	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3291	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3292	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3293	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3294	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)								
3295	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3296	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3297	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3298	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3299	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3300	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3301	F	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3302	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3303	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3304	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3383	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3384	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3385	F	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3386	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3387	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3388	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3389	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3390	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3391	F	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3392	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3393	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Droite	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3394	F	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3395	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 78 (Dégagement 4)								
3396	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3397	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3398	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3399	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3400	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3401	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3402	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3403	A	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3404	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3405	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3406	A	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3407	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3408	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3409	C	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3410	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3411	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3412	C	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3453	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 13

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 79 (Cage escalier 3)								
3269	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3270	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3271	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3362	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3363	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3364	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3365	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3366	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3367	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3371	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3372	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3373	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3440	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3441	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3442	Planc her haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDJ - Vol 80 (Rangement 3)


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 80 (Rangement 3)								
3353	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3354	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3355	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3359	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3360	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3361	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3368	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3369	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3370	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3374	F	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3375	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3376	F	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3377	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3378	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3379	E	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3380	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3381	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3382	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3437	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3438	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDJ - Vol 80 (Rangement 3)

3439	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
------	------------------	-------------------------------	---------------	--------	----------	-------------	-------------	---------

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)

3233	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3234	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3235	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3236	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3237	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3238	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3239	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3240	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3241	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3242	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3243	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3244	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3425	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3426	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3427	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3428	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3429	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu


Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 81 (Salle d'activités)								
3430	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3431	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3432	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3433	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3434	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3435	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3436	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3446	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3447	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3448	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3449	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3457	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)								
3305	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)								
3306	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3307	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3308	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3309	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3310	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3311	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3312	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3313	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3314	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3315	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3316	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3317	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3318	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3319	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3320	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3321	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3322	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3413	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3414	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3415	E	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3416	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3417	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3418	E	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 82 (Cuisine 2)								
3454	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3455	Plancher bas	Faïence brut (Faïence)-Faïence1	Haut Droite	Faïence	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 83 (Rangement 4)								
3272	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3273	A	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3274	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3275	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3276	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3277	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3278	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3279	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3280	D	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3281	E	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3282	E	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3283	E	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3347	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3348	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 83 (Rangement 4)								
3349	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3356	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3357	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3358	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3452	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)								
3032	B	Mur béton brut-Mur1	Haut Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3033	C	Mur béton brut-Mur1	Haut Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3034	D	Mur béton brut-Mur1	Bas Centre	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3035	A	Mur béton brut-Mur1	Centre Droite	Béton	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3162	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3163	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3164	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3165	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3166	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3167	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3168	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3169	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3170	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu



Plomb

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 84 (Chaufferie 2)								
3171	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3172	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3173	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3225	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3226	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3227	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3228	Plancher bas	Chaudière (Chaudière)-Chaudière1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3229	Plancher bas	Chaudière (Chaudière)-Chaudière1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3230	Plancher bas	Chaudière (Chaudière)-Chaudière1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 85 (Laverie 1)								
2879	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2880	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 85 (Laverie 1)								
2881	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2882	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2883	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2884	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2885	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2886	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2887	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2888	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2889	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2890	C	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3150	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3151	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3152	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3153	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3154	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3155	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3156	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3157	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3158	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3159	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3160	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3161	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 85 (Laverie 1)								
3200	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3216	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
3231	A	Fenêtre métal pos (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Métal	Peinture	1,29 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3232	A	Fenêtre métal pos (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Métal	Peinture	2,56 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 86 (Laverie 2)								
2891	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2892	E	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2893	E	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2894	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2895	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2896	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2897	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2898	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2899	F	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2900	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2901	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2902	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2903	B	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 86 (Laverie 2)								
2904	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2905	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2906	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2907	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2908	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3036	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3037	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3038	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3039	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3040	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3041	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3199	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3217	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 9

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 87 (Rangement 5)								
2861	A	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2862	A	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2863	A	Mur ciment peint-Mur1	Haut Droite	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 87 (Rangement 5)								
2864	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2865	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2866	B	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2867	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2868	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2869	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Centre	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2912	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2913	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2914	C	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3138	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3139	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3140	A	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3141	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3142	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3143	A	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3144	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3145	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3146	A	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3147	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3148	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3149	A	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3174	A	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3175	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 87 (Rangement 5)								
3176	A	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3177	A	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3178	A	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3207	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3208	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Gauche	Béton	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3209	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Centre	Béton	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 88 (Réserve 3)								
2870	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2871	C	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2872	C	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2873	B	Mur ciment peint-Mur1	Bas Droite	Ciment	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2874	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Droite	Ciment	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2875	B	Mur ciment peint-Mur1	Centre Gauche	Ciment	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2876	D	Mur ciment peint-Mur1	Centre Centre	Ciment	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2877	D	Mur ciment peint-Mur1	Bas Gauche	Ciment	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2878	D	Mur ciment peint-Mur1	Haut Centre	Ciment	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 88 (Réserve 3)								
2909	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2910	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2911	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3210	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3211	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Centre	Béton	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3212	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 5

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 89 (Atelier)								
2936	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2937	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2938	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2939	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2940	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2941	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2942	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2943	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2944	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 89 (Atelier)								
2945	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2946	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2947	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2948	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2949	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2950	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3126	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3127	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3128	C	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3129	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3130	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3131	C	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3132	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3133	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3134	C	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3135	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3136	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3137	C	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3179	C	Fenêtre métal brut (Dormant)-Fe1	Haut Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3180	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3181	C	Fenêtre métal brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Droite	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3182	C	Fenêtre métal brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3183	C	Fenêtre métal brut (Volet)-Fe1	Bas Gauche	Métal	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 89 (Atelier)								
3213	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Centre Droite	Béton	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3214	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Bas Gauche	Béton	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3215	Plancher haut	Plafond béton peint -Plafond1	Haut Droite	Béton	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 90 (Local ménage)								
2924	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2925	B	Mur plâtre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2926	B	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2927	D	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2928	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2929	D	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2930	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2931	C	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2932	C	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2933	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2934	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2935	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDJ - Vol 90 (Local ménage)

3198	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3218	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDJ - Vol 91 (Sanitaires)

2951	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2952	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2953	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2954	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2955	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2956	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2957	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2958	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2959	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2960	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2961	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2962	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3197	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 91 (Sanitaires)								
3219	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)								
2915	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2916	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2917	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2918	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2919	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2920	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2921	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2922	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2923	N	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2963	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2964	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2965	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2966	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2967	M	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2968	M	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2969	L	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2970	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)								
2971	L	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2972	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2973	K	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2974	K	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2975	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2976	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2977	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2978	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2979	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2980	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2981	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2982	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2983	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2996	G	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2997	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2998	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2999	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3000	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3001	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3002	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3003	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3004	J	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3005	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)								
3006	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3007	I	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3042	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3043	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3044	N	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3045	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3046	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3047	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3048	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3049	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3050	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3051	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3052	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3053	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3054	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3055	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3056	N	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3057	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3058	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3059	N	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3060	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3061	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3062	B	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)								
3063	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3064	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3065	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3066	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3067	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3068	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3069	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3070	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3071	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3072	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3073	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3074	D	Porte bois peint (Dormant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3075	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3076	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Centre Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3077	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po2	Haut Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3078	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3079	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Haut Droite	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3080	D	Porte bois peint (Dormant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3081	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Droite	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3082	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3083	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po3	Bas Centre	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3084	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3085	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)								
3086	G	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3087	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3088	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3089	G	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3090	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3091	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3092	I	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3093	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3094	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3095	I	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3096	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3097	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3098	K	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3099	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3100	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3101	K	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Haut Centre	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
3189	E	Porte PVC brut (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3190	E	Porte PVC brut (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3191	E	Porte PVC brut (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3192	E	Porte PVC brut (Ouvrant)-Po1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3195	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 92 (Dégagement 5)								
3220	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Centre Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 27

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 93 (Local 2)								
2984	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2985	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2986	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2987	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2988	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2989	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2990	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2991	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2992	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2993	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2994	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2995	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3114	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3115	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3116	B	Porte métal peint (Ouvrant extérieur)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3117	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Centre Droite	Métal	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3118	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 93 (Local 2)								
3119	B	Porte métal peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3120	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3121	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Haut Centre	Métal	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3122	B	Porte métal peint (Dormant extérieur)-Po1	Bas Centre	Métal	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3123	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Métal	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3124	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Métal	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3125	B	Porte métal peint (Ouvrant)-Po1	Centre Gauche	Métal	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3196	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Gauche	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3201	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3202	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3203	Plancher haut	Plafond plâtre peint-Plafond1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3221	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 8

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 94 (Vestiaire 3)								
3020	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 94 (Vestiaire 3)								
3021	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3022	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3023	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3024	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3025	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3026	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3027	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3028	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3029	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3030	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3031	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3184	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3185	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3186	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3187	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3188	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3193	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3222	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic : 7								

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 95 (Vestiaire 4)								
3008	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3009	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3010	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3011	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3012	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3013	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3014	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3015	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3016	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3017	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3018	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3019	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3194	Planc her bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Haut Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
3223	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)								
3102	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3103	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 96 (Cage escalier 4)								
3104	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3105	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3106	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3107	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3108	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3109	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3110	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3111	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3112	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3113	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3204	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3205	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3206	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3224	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 6

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

RDJ - Vol 97 (Pièce)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 97 (Pièce)								
3323	H	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3324	H	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3325	H	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3326	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3327	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3328	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3329	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3330	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3331	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3332	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3333	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3334	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3335	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3336	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3337	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3338	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3339	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3340	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3341	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3342	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3343	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3344	G	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3345	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
RDJ - Vol 97 (Pièce)								
3346	G	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3350	H	Mur platre peint-Mur2	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3351	H	Mur platre peint-Mur2	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3352	H	Mur platre peint-Mur2	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3419	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Haut Gauche	Bois	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3420	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3421	D	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3422	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,09 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3423	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3424	D	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Gauche	Bois	Peinture	0,01 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3443	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3444	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3445	Plancher haut	Plafond platre peint-Plafond1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
3456	Plancher bas	Plinthe PVC brut-Plinthe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 12

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)								
2779	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2780	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2781	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2782	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2783	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2784	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2785	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2786	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2787	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2788	D	Mur platre peint-Mur1	Bas Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2789	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2790	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2791	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2792	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2793	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2794	F	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2795	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2796	F	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2824	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2825	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Gauche	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2826	B	Porte bois peint (Dormant)-Po1	Centre Centre	Bois	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2827	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Centre Droite	Bois	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2828	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Salles de restaurant - Vol 73 (Salle de restaurant 1)								
2829	B	Porte bois peint (Ouvrant)-Po1	Bas Droite	Bois	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2830	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2835	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Bas Droite	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2851	E	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2852	E	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2853	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2854	E	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2855	E	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2856	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2857	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2858	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2859	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2860	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 11

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Salles de restaurant - Vol 74 (Salle de restaurant 2)								
2797	A	Mur plâtre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2798	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2799	A	Mur plâtre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Salles de restaurant - Vol 74 (Salle de restaurant 2)								
2800	B	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2801	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2802	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2803	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2804	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2805	C	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,07 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2806	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2807	D	Mur platre peint-Mur1	Haut Gauche	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2808	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Droite	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm²	Non dégradé	Inconnu
2832	Planc her bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Centre Droite	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2834	Planc her haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Centre	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2846	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2847	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2848	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Haut Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2849	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2850	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

Nombre total d'unités de Diagnostic : 7

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
-----------------	------	--------------------------	------------------------------	----------	------------	------------------------------	----------------------	-------------------

Salles de restaurant - Vol 75 (Salle de restaurant 3)

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Salles de restaurant - Vol 75 (Salle de restaurant 3)								
2809	A	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2810	A	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2811	A	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2812	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2813	B	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,09 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2814	B	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,05 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2815	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,04 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2816	C	Mur platre peint-Mur1	Bas Centre	Plâtre	Peinture	0,03 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2817	C	Mur platre peint-Mur1	Haut Droite	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2818	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2819	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Centre	Plâtre	Peinture	0,01 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2820	D	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2821	E	Mur platre peint-Mur1	Centre Gauche	Plâtre	Peinture	0,08 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2822	E	Mur platre peint-Mur1	Haut Centre	Plâtre	Peinture	0,06 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2823	E	Mur platre peint-Mur1	Bas Gauche	Plâtre	Peinture	0,02 mg/cm ²	Non dégradé	Inconnu
2831	Plancher bas	Plinthe Carrelage brut-Plinthe1	Bas Centre	Carrelage	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2833	Plancher haut	Faux plafond (Planneaux)-Fp1	Haut Gauche	Autre	Autre	Non mesuré	-	Inconnu
2836	C	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2837	C	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Haut Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2838	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu

N° de Mesure	Zone	Unité de diagnostic (UD)	Localisation de la mesure	Substrat	Revêtement	Valeurs ou constat visuel	Etat de conservation	Travaux envisagés
Salles de restaurant - Vol 75 (Salle de restaurant 3)								
2839	C	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2840	C	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2841	D	Fenêtre PVC brut (Dormant)-Fe1	Haut Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2842	D	Fenêtre PVC brut (Volet)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2843	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant)-Fe1	Centre Centre	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2844	D	Fenêtre PVC brut (Dormant extérieur)-Fe1	Centre Droite	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
2845	D	Fenêtre PVC brut (Ouvrant extérieur)-Fe1	Bas Gauche	Pvc	Brut	Non mesuré	-	Inconnu
Nombre total d'unités de Diagnostic :		9						

F - INFORMATIONS SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'EXPOSITION AU PLOMB

F-1 INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX EN PRÉSENCE DE PLOMB

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant des particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de travaux,
- remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes.

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- choisir la technique d'intervention la moins polluante (exemple : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs).

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires - douches - sanitaires - restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contactez votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

F-2 TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Construction et de l'Habitat :

- Code de la Construction et de l'Habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation et le Code de la Santé Publique.

Code du Travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du Travail Articles R4412-59 et suivants du Code du Travail : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du Code du Travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la Santé Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Santé publique: Arrête du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

F-3 RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP Décembre 2013 ;
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, Septembre 2013 ;

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) : <http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement : <http://www.logement.gouv.fr>
- OPPBTP : <http://www.preventionbtp.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : <http://www.anah.fr/> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : <http://www.inrs.fr/>

G - ANNEXES

G-1 NOTICE D'INFORMATIONS

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, aussi si vous réalisez des travaux (rénovation, démolition) : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'en 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Les peintures contenant du plomb ne présentent pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

-s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb,

-s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb,

-s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre ;

• Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb


• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.


Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie).

Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement



Exemples de revêtements dégradés représentant un risque pour la santé. Plaquette d'informations disponible sur : <http://www.sante-sports.gouv.fr>

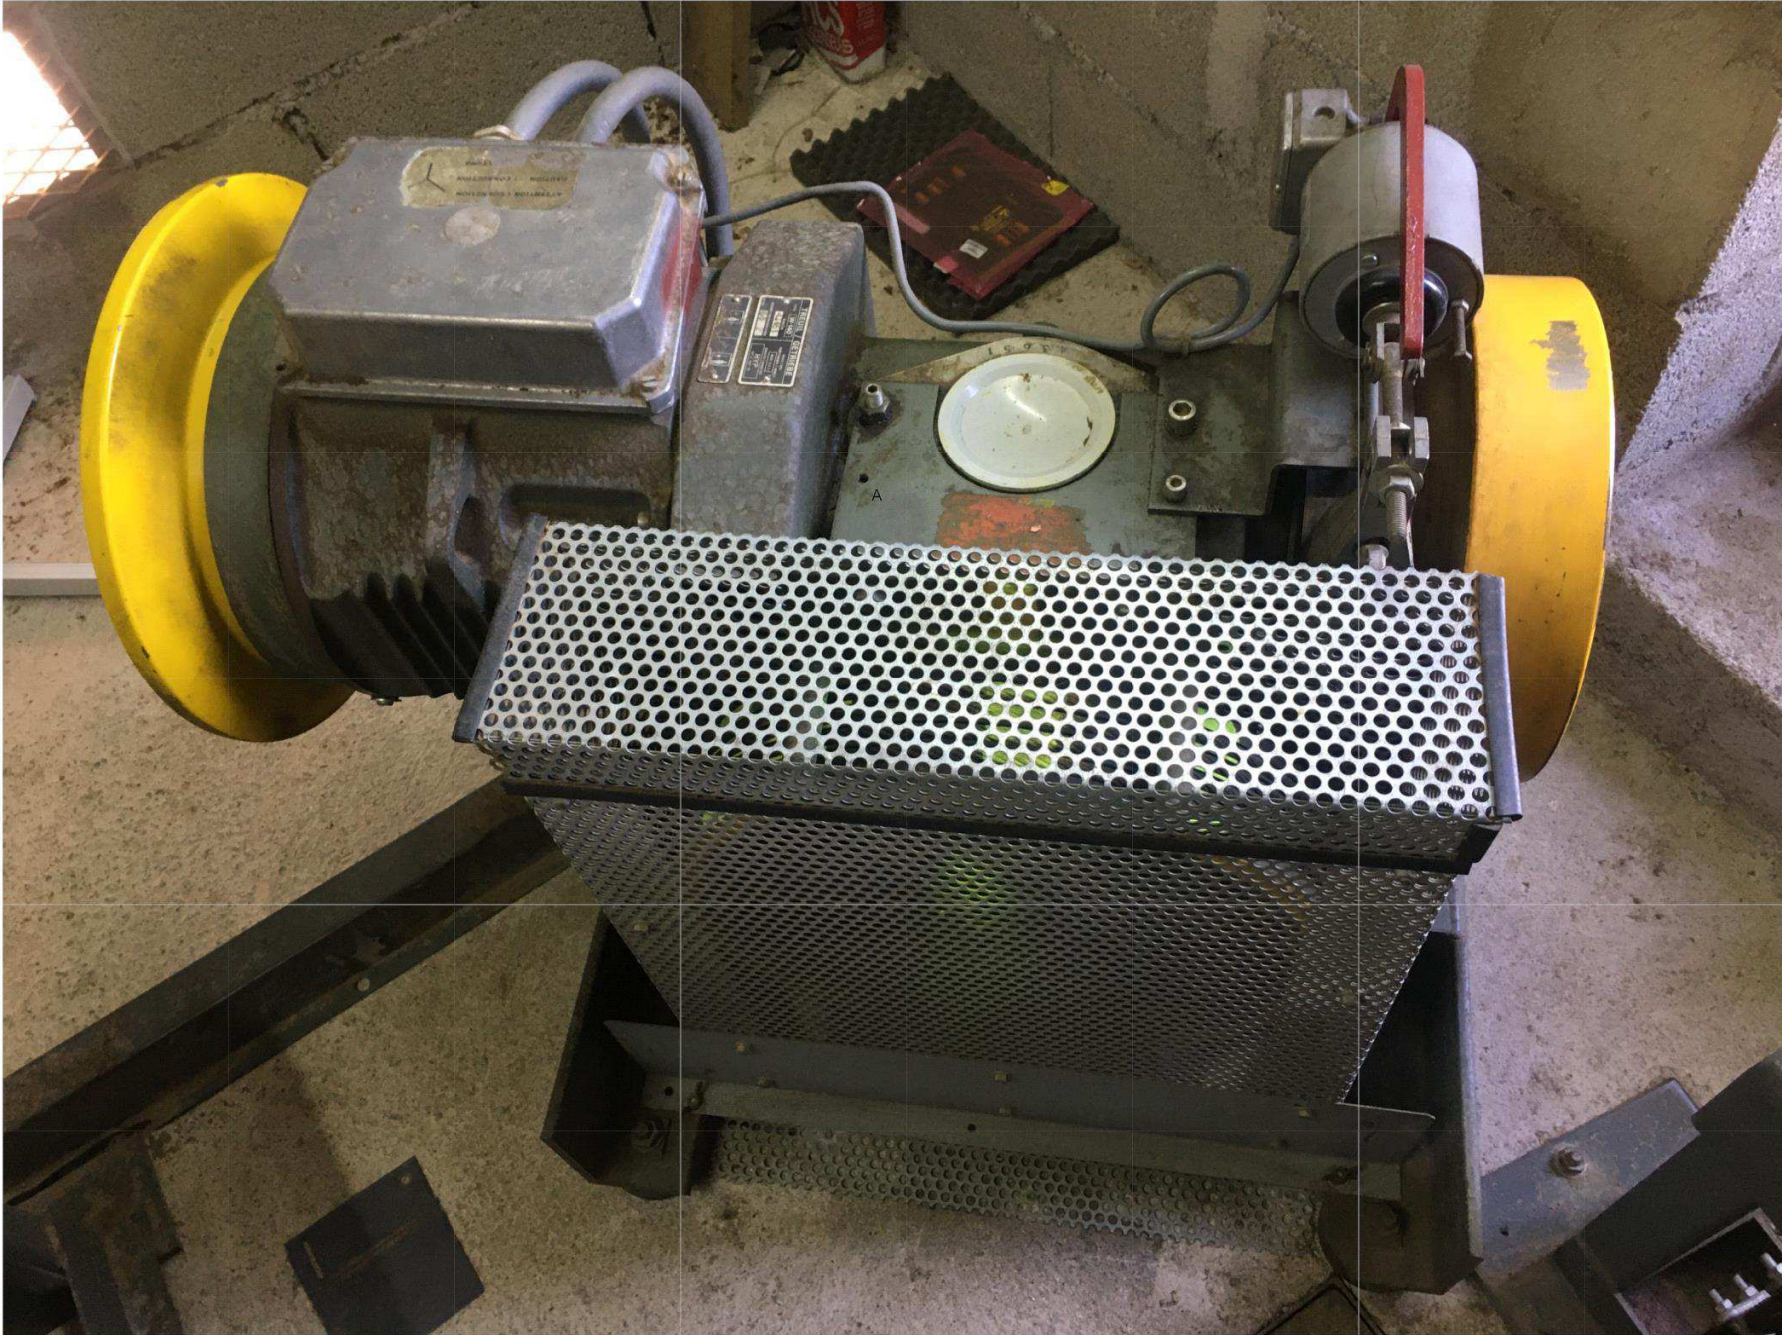MACHINERIE ASCENSEUR 1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1) 				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

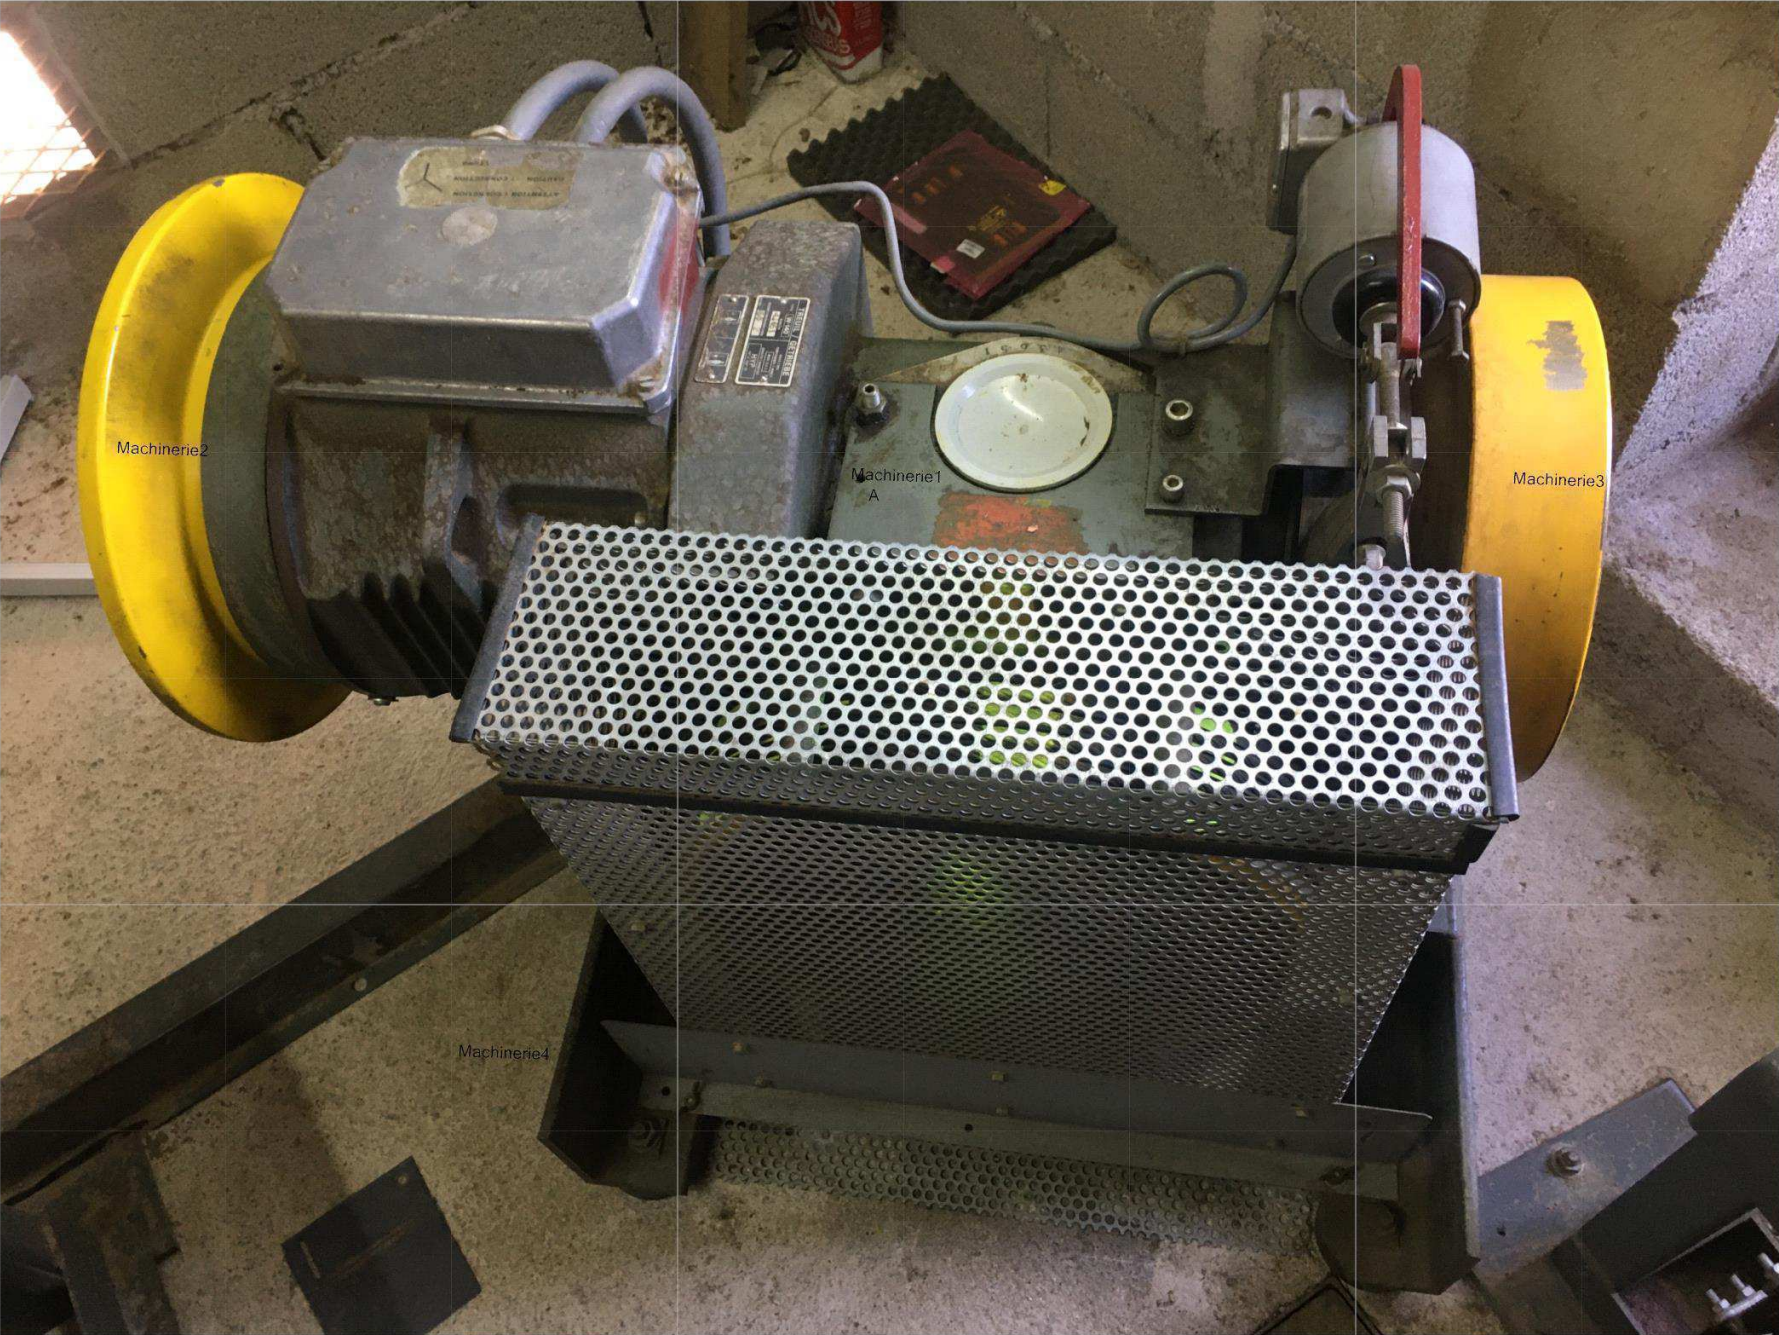
MACHINERIE ASCENSEUR 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER057831-1
Vol 1 (Machinerie ascenseur 1) 				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

ASCENSEUR 1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER057831-1

Légende

Vol 3
(Trémie 1)

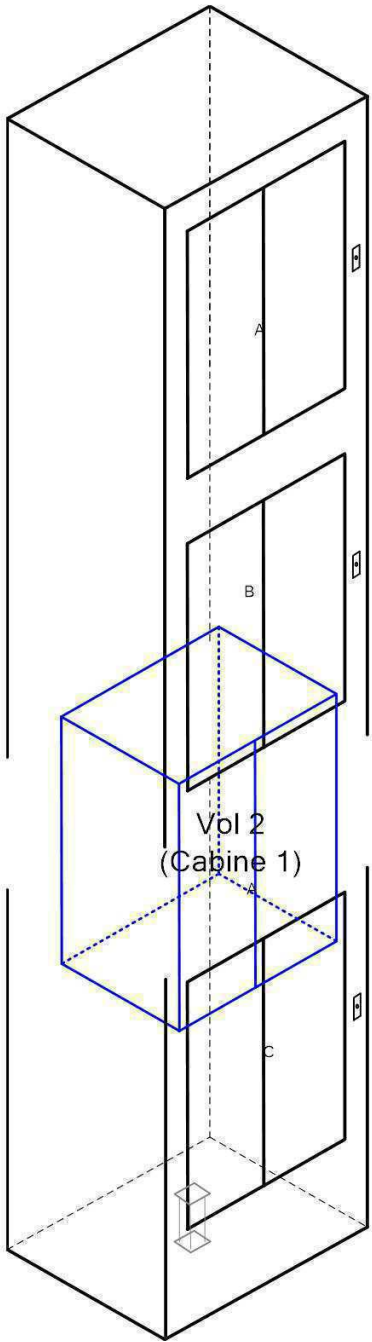

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas


ASCENSEUR 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER057831-1

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Vol 3
(Trémie 1)

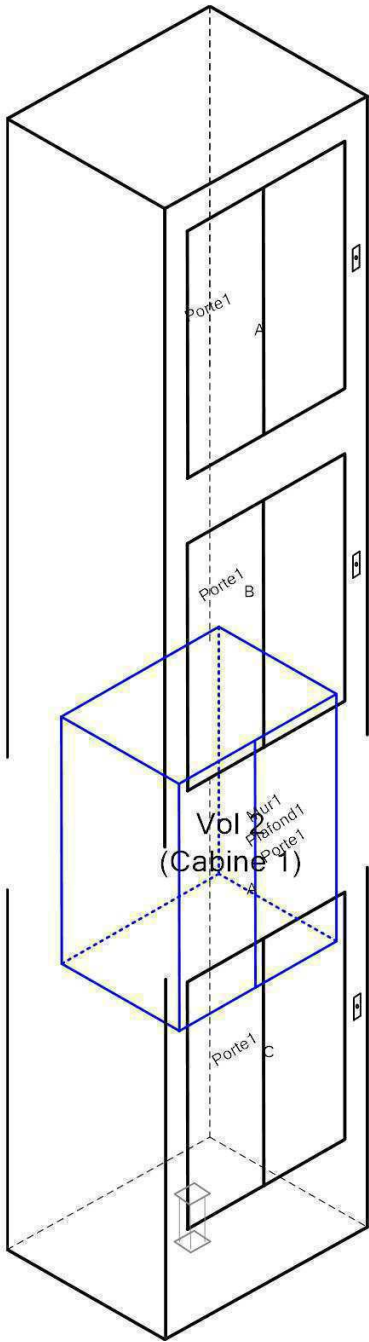

Vol 2
(Cabine 1)

Murs et
plancher

Porte 1



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

MONTE-PLAT - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME


Référence:
002ER057831-1

Légende

Vol 6
(Machinerie ascenseur 2)

Vol 5
(Trémie 2)

Vol 4
(Cabine 2)

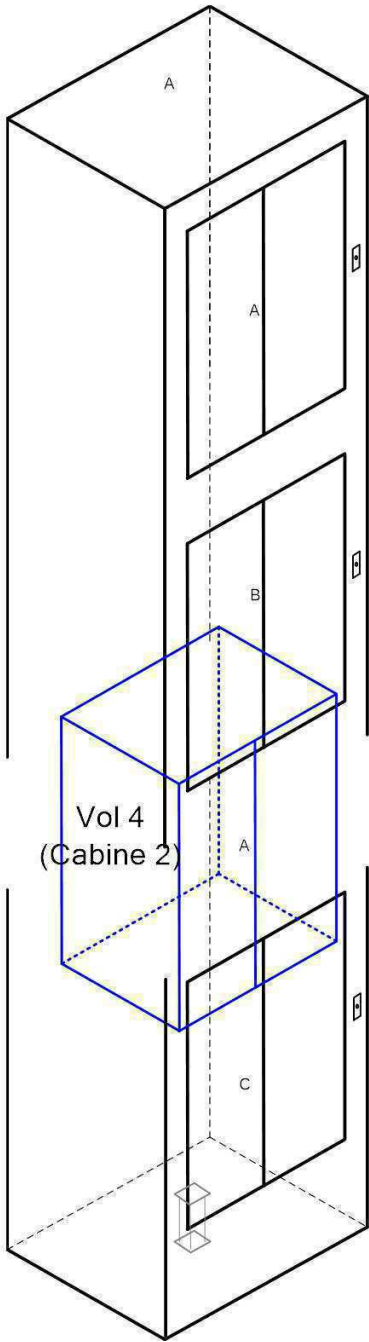

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas


MONTE-PLAT - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER057831-1
Vol 6 (Machinerie ascenseur 2) Vol 5 (Trémie 2) Vol 4 (Cabine 2)				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

ASCENSEUR 2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER057831-1

Légende

Vol 8
(Trémie 3)

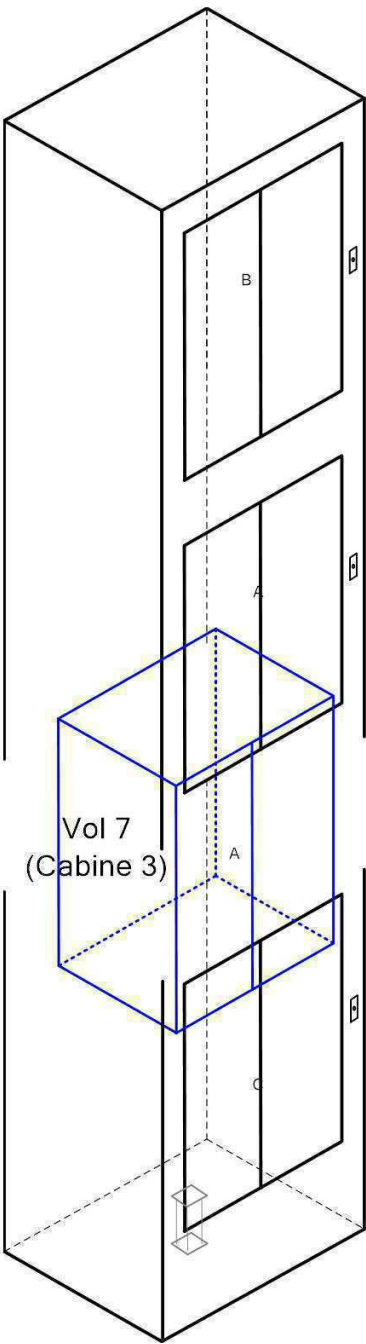

Vol 7
(Cabine 3)



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas


ASCENSEUR 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER057831-1

Légende

	Volume et élément contenant du plomb

Vol 8
(Trémie 3)

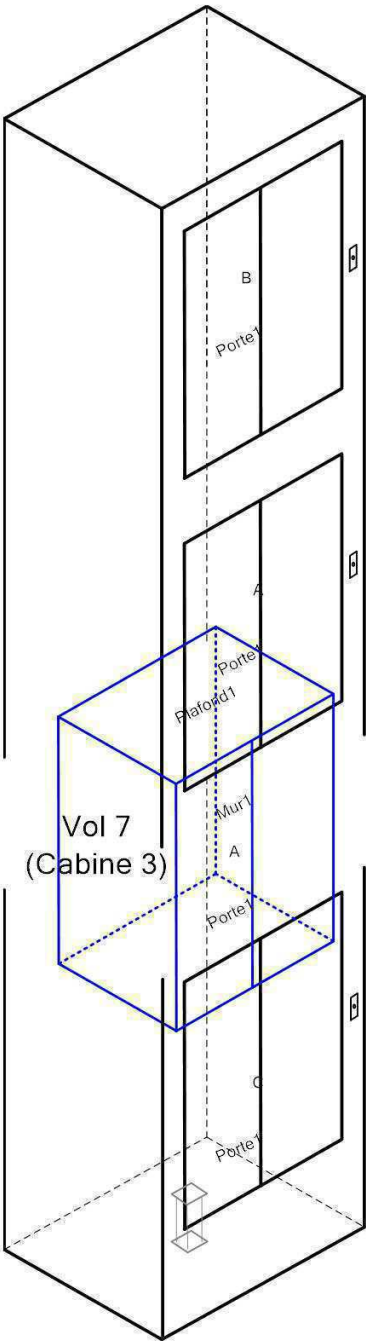

Adresse du bien
Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation
Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention
30/05/2022

Technicien intervenant
BEAUCLAIR Nicolas

BÂTIMENT PARC - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER057831-1


Légende



R-1






RDC



R+1

Folcheran
Bâtiment Parc

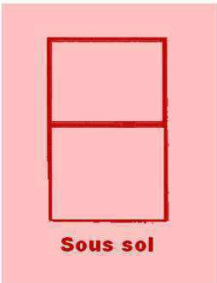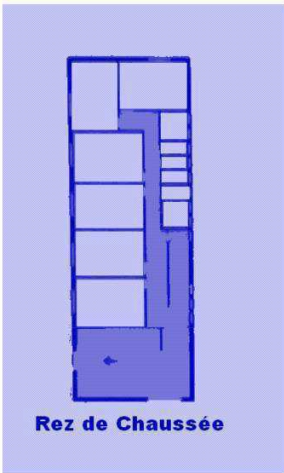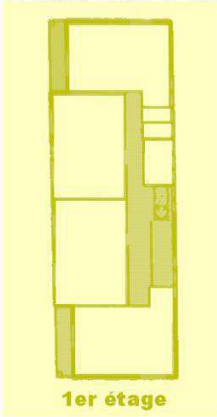

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022


Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

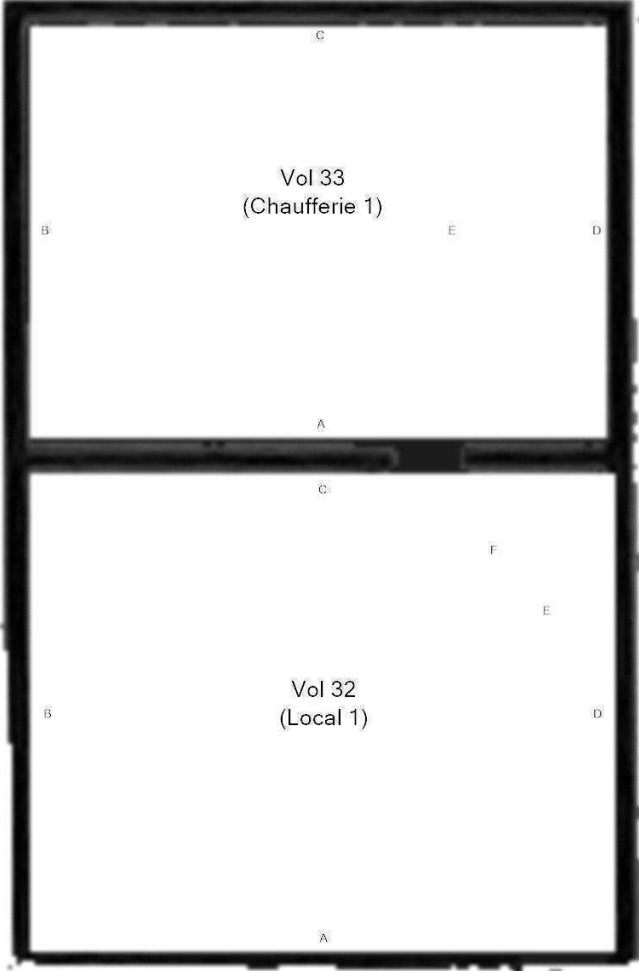
BÂTIMENT PARC - R-1 - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1	
 Sous sol				Légende	
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas	

Légende

Volume et élément contenant du plomb

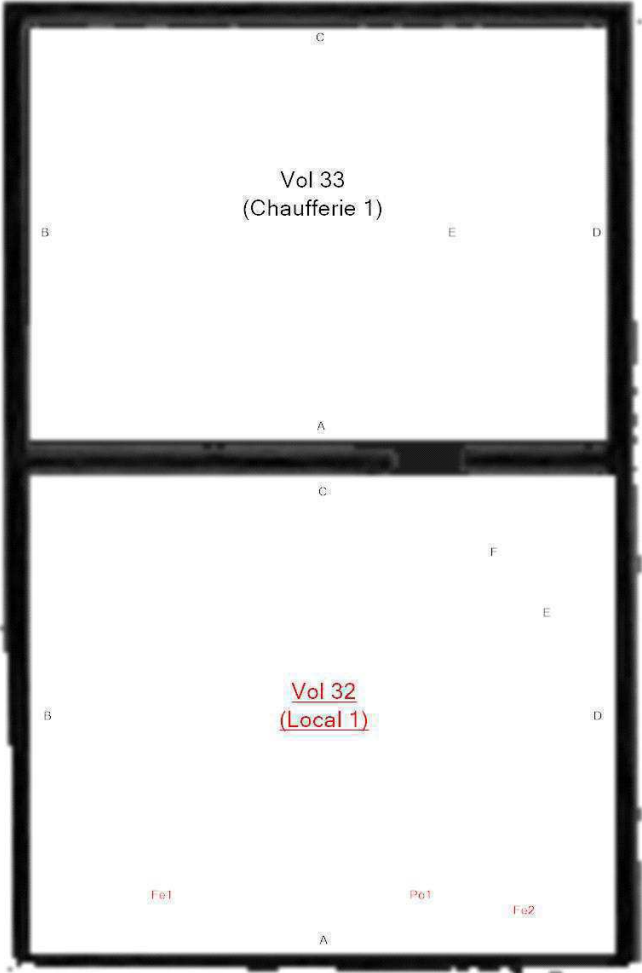

Sous sol



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention


30/05/2022

Technicien intervenant


BEAUCLAIR Nicolas

Légende

Volume et élément contenant du plomb

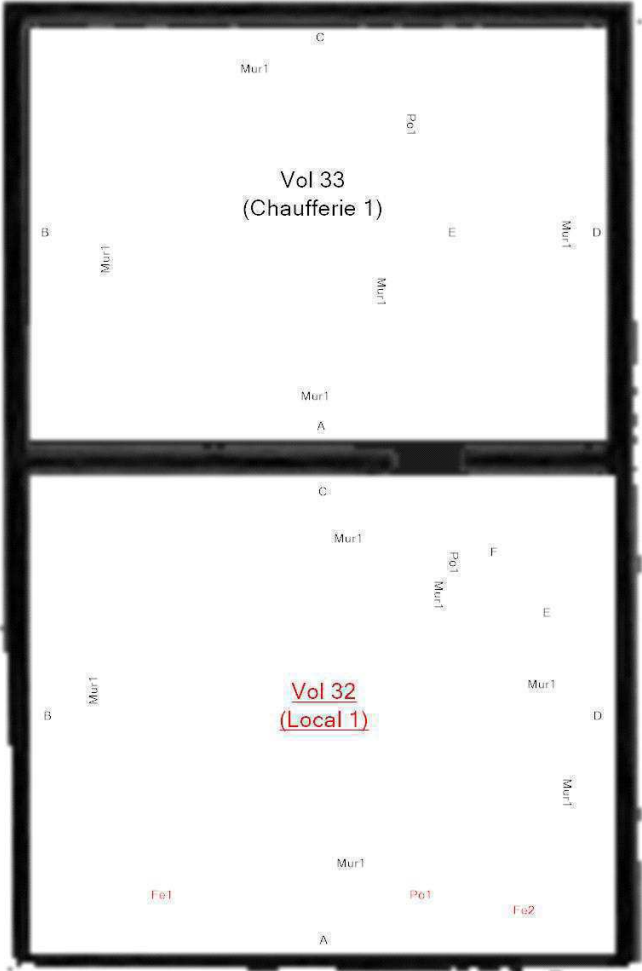

Sous sol



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

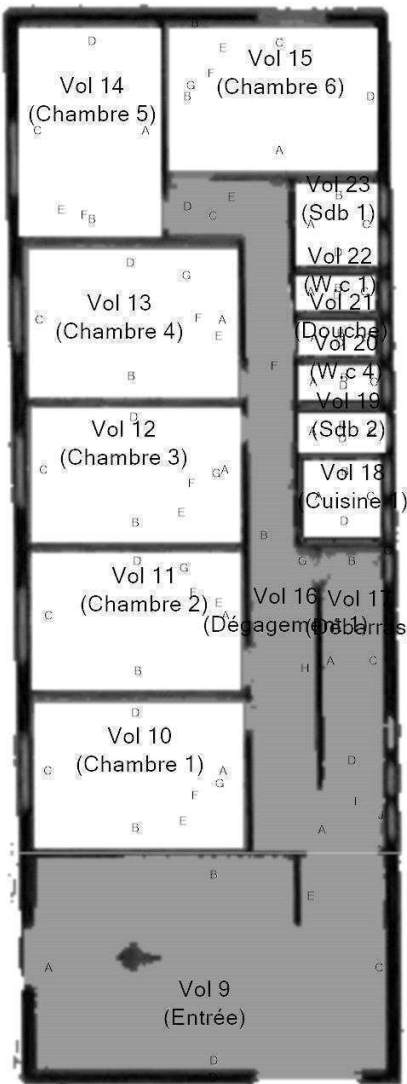
BÂTIMENT PARC - RDC - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1	
 Rez de Chaussée Vol 34 (Extérieur 1)				Légende	
Plan de s Folcheran Bâtiment Parc Vol 34 Vol 34 Vol 34					
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas	

BÂTIMENT PARC - RDC - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER057831-1

Légende


	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

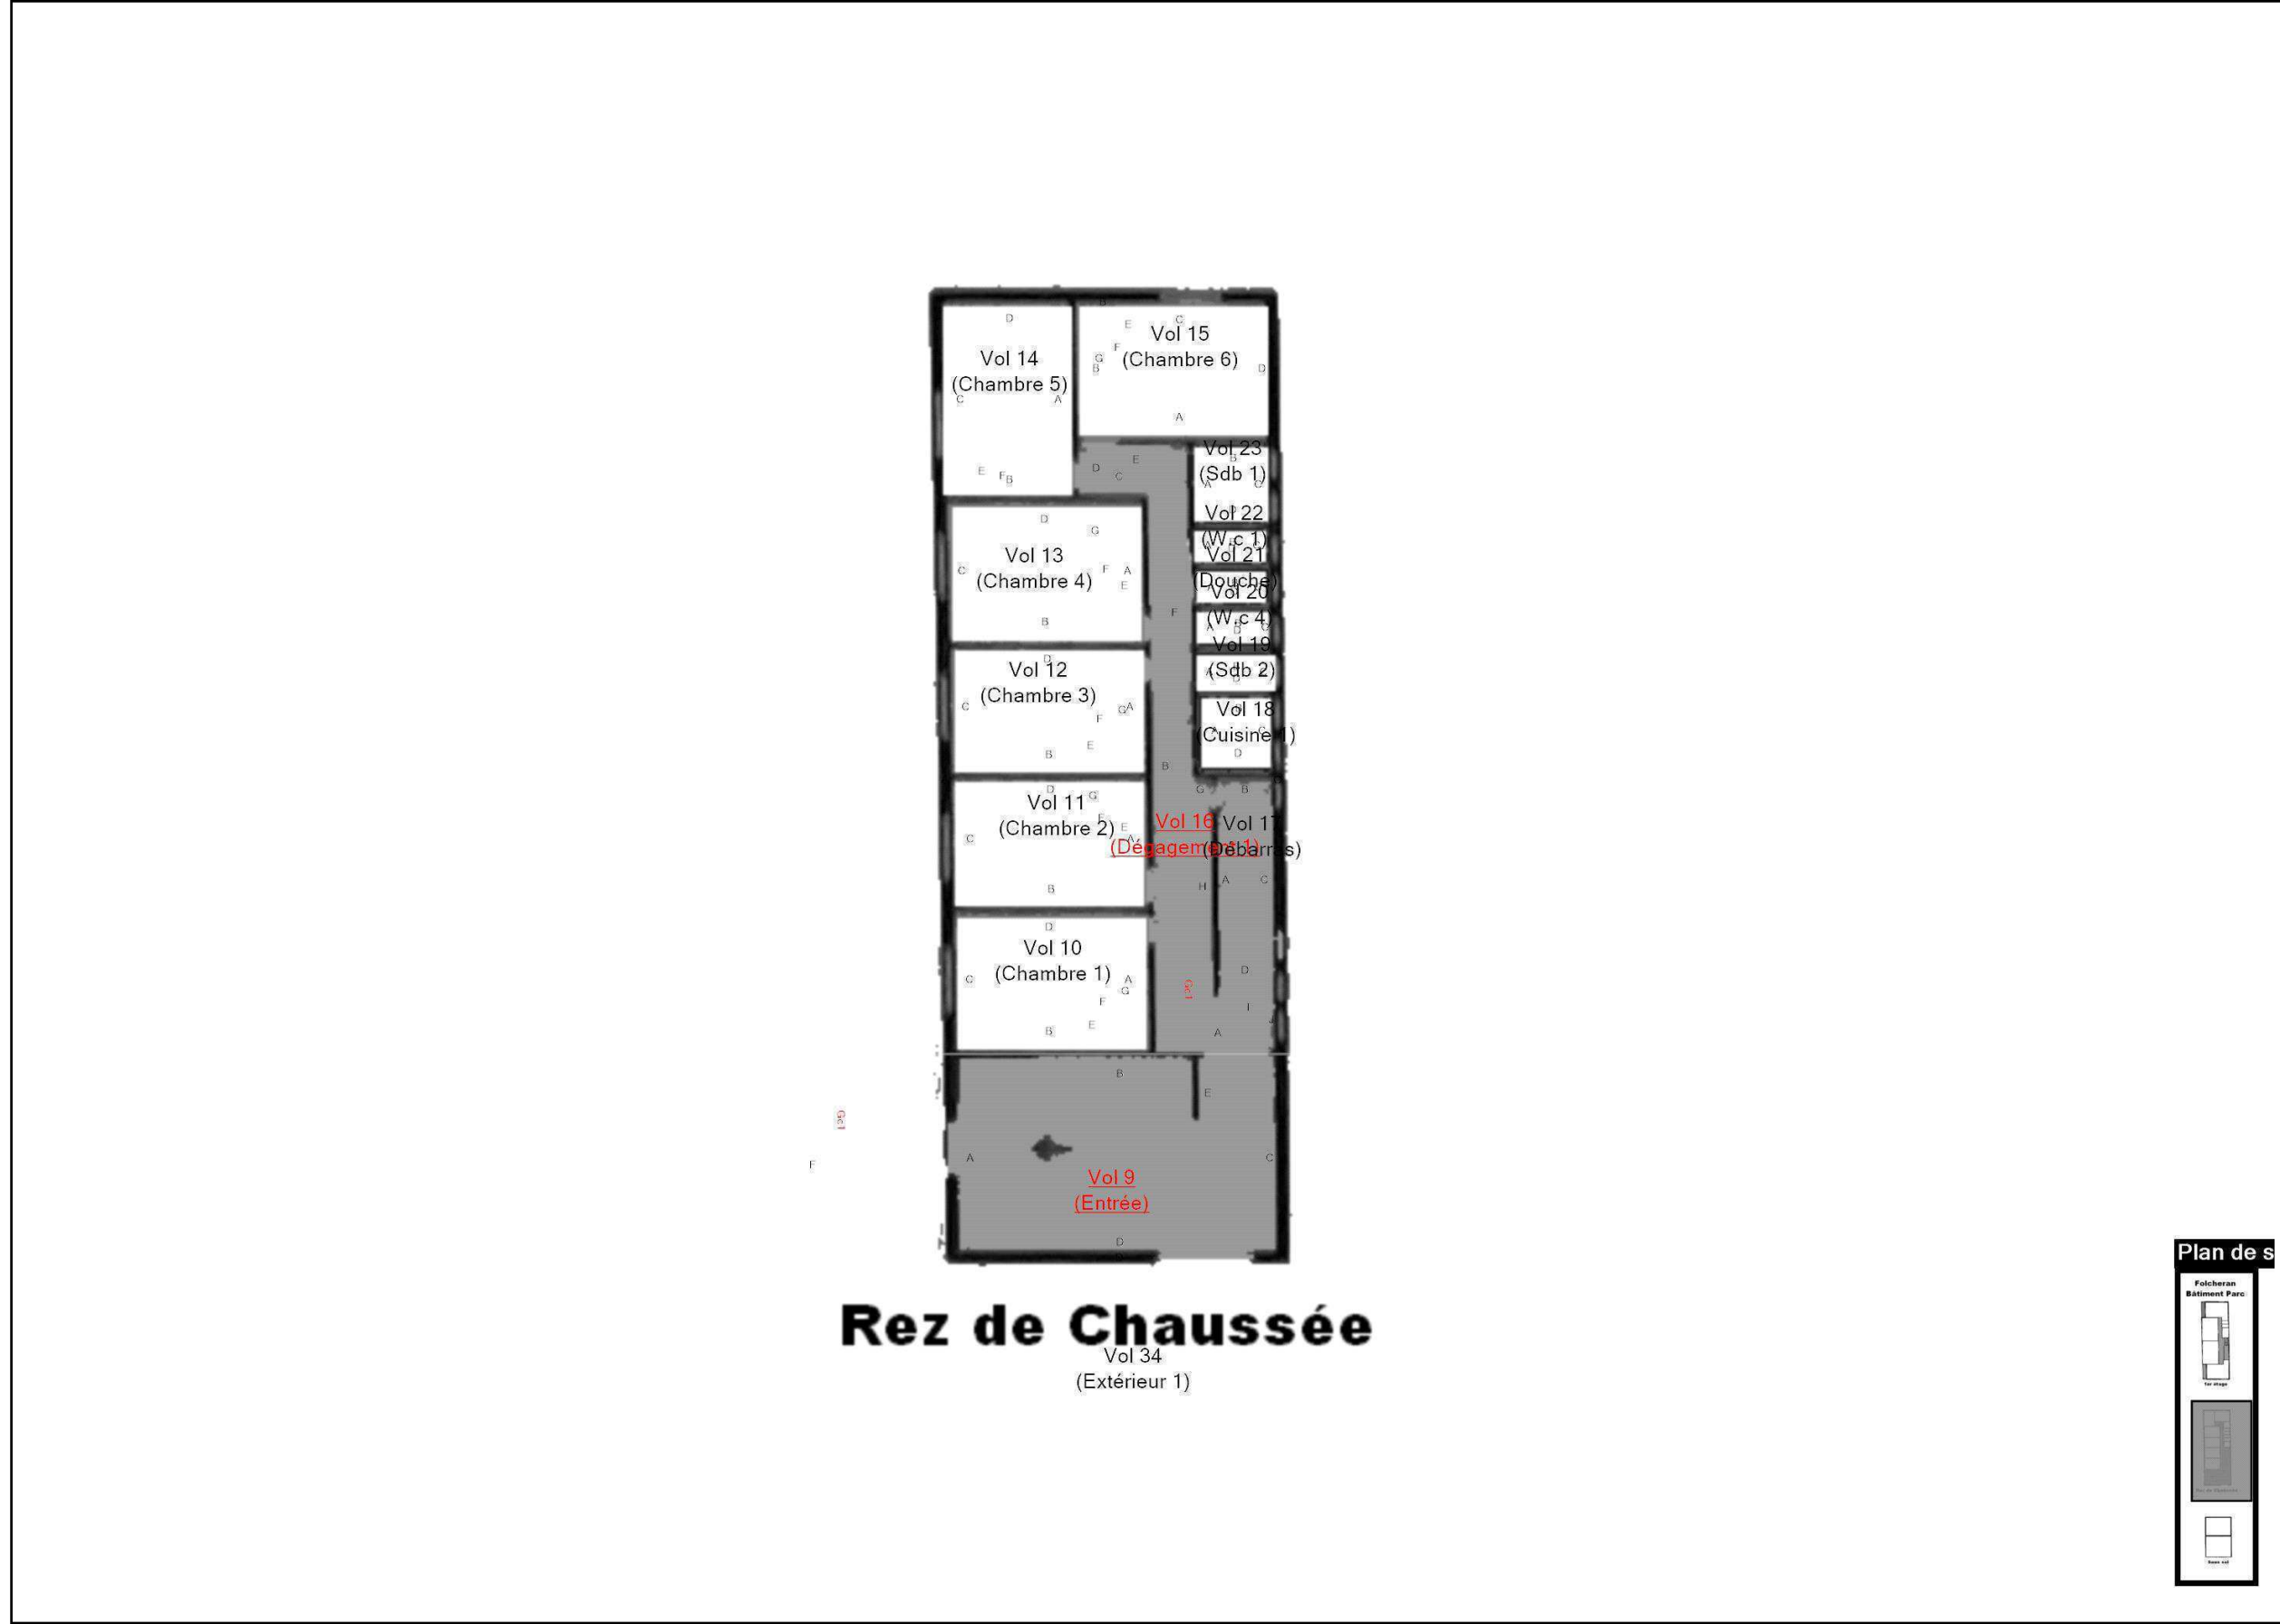

Rez de Chaussée

Vol 34
(Extérieur 1)

Plan de s



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Techniciens intervenant


BEAUCLAIR Nicolas

BÂTIMENT PARC - RDC - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER057831-1

Légende


Volume et élément contenant du plomb

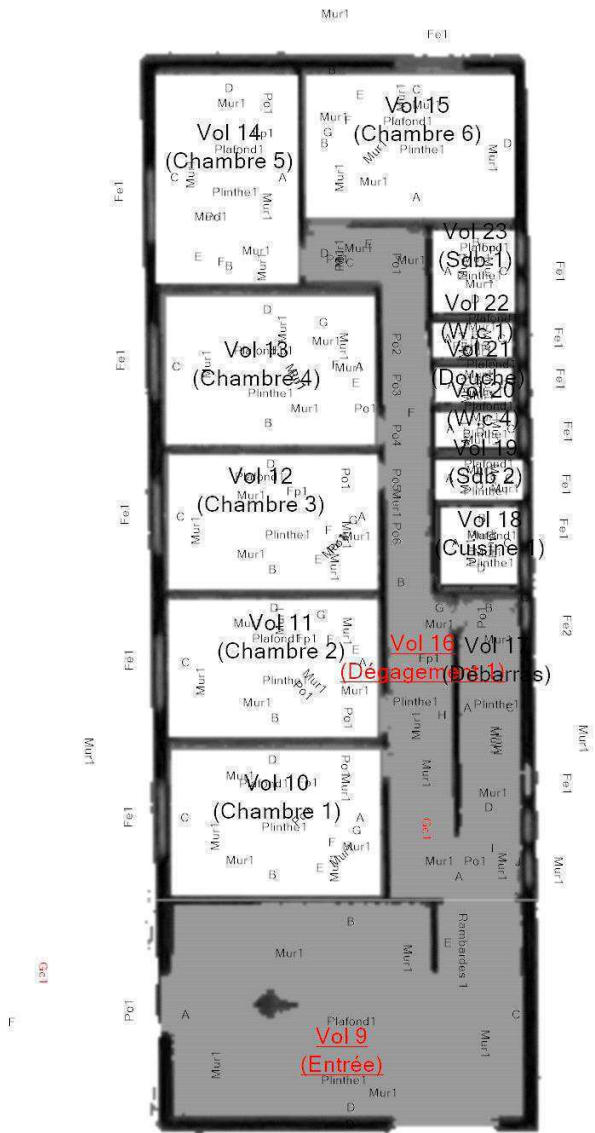

Rez de Chaussée

Vol 34
(Extérieur 1)

Plan de s



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

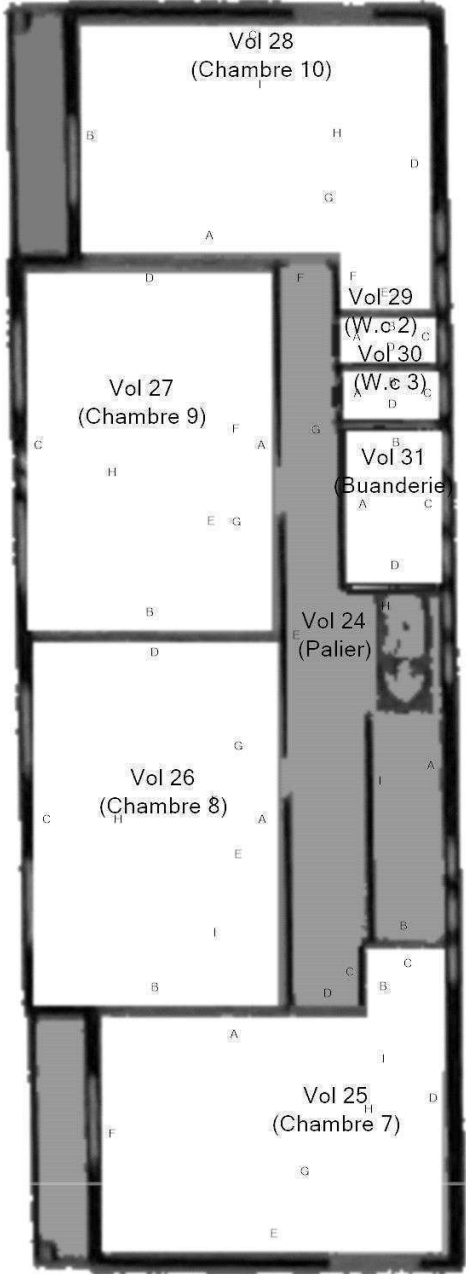
BÂTIMENT PARC - R+1 - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
 1er étage				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

BÂTIMENT PARC - R+1 - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002ER057831-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb

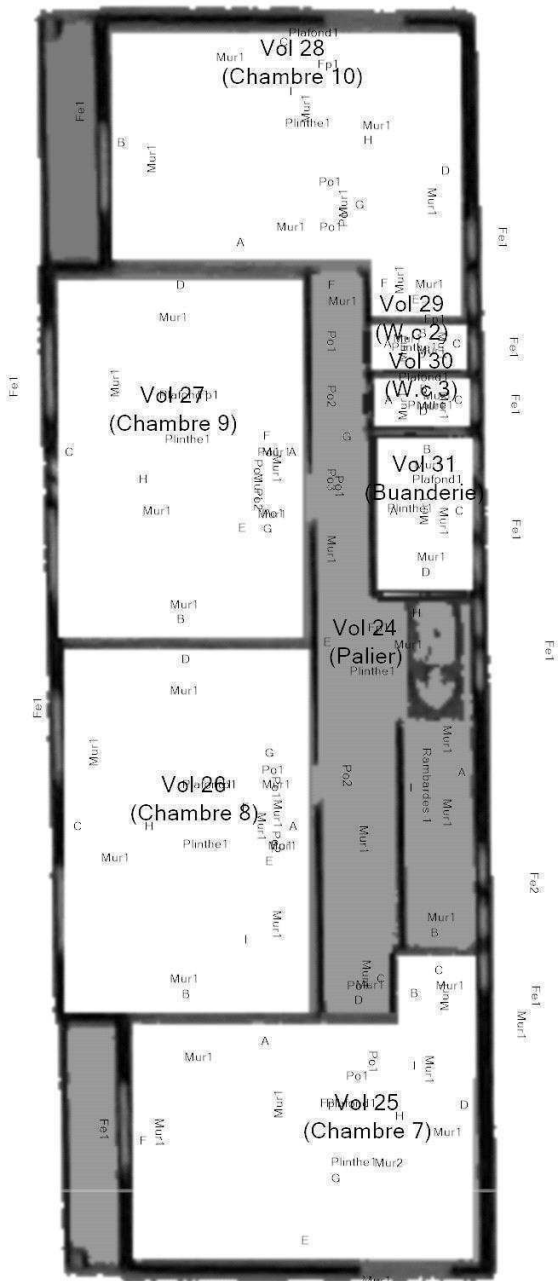

1er étage



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran


Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

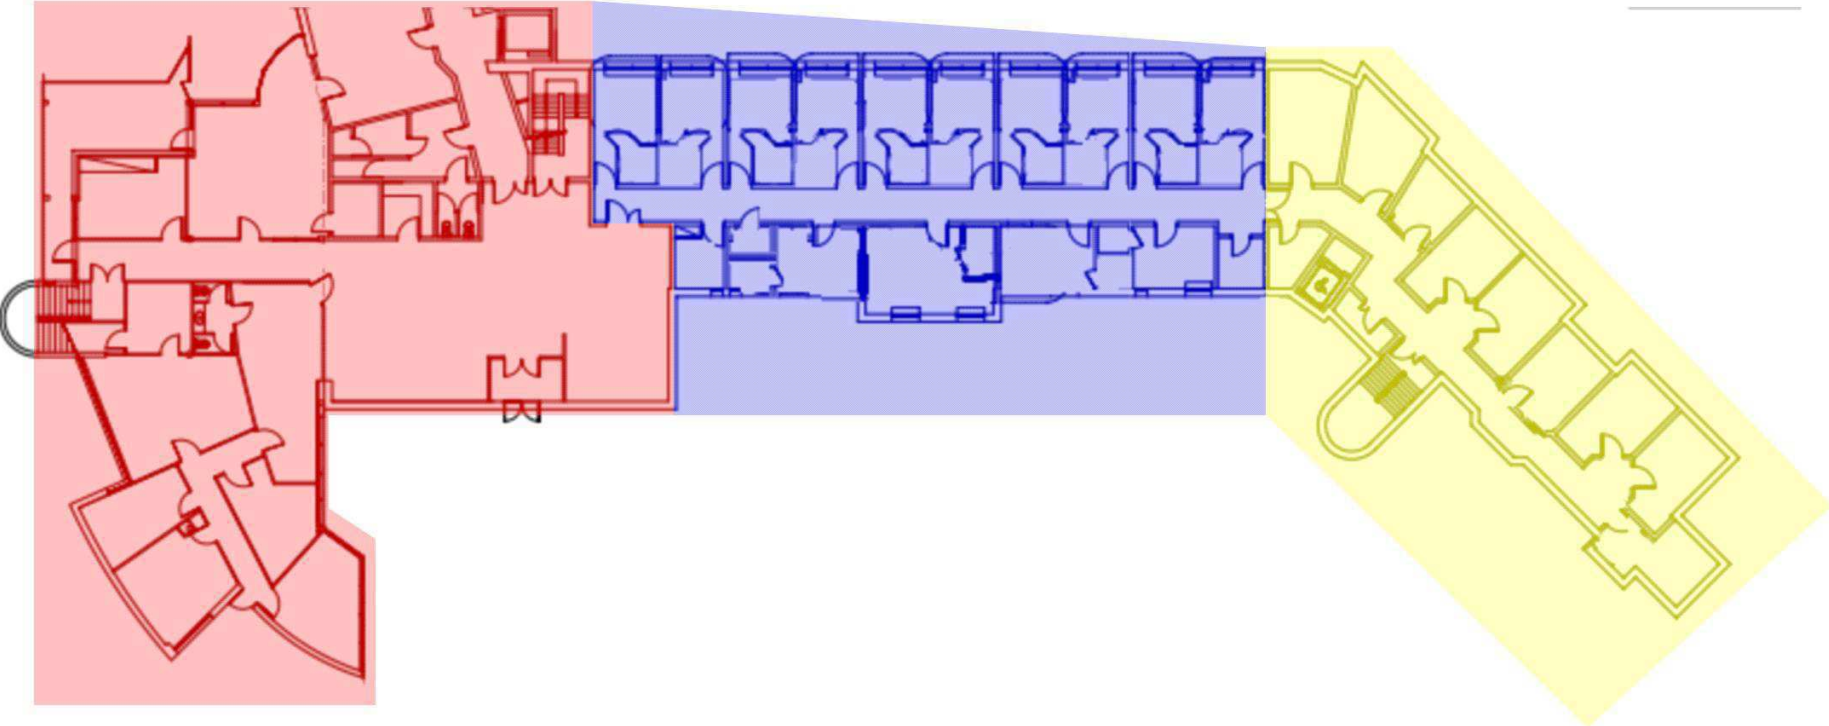R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
				Légende
				Nord
				Centre
				Sud
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

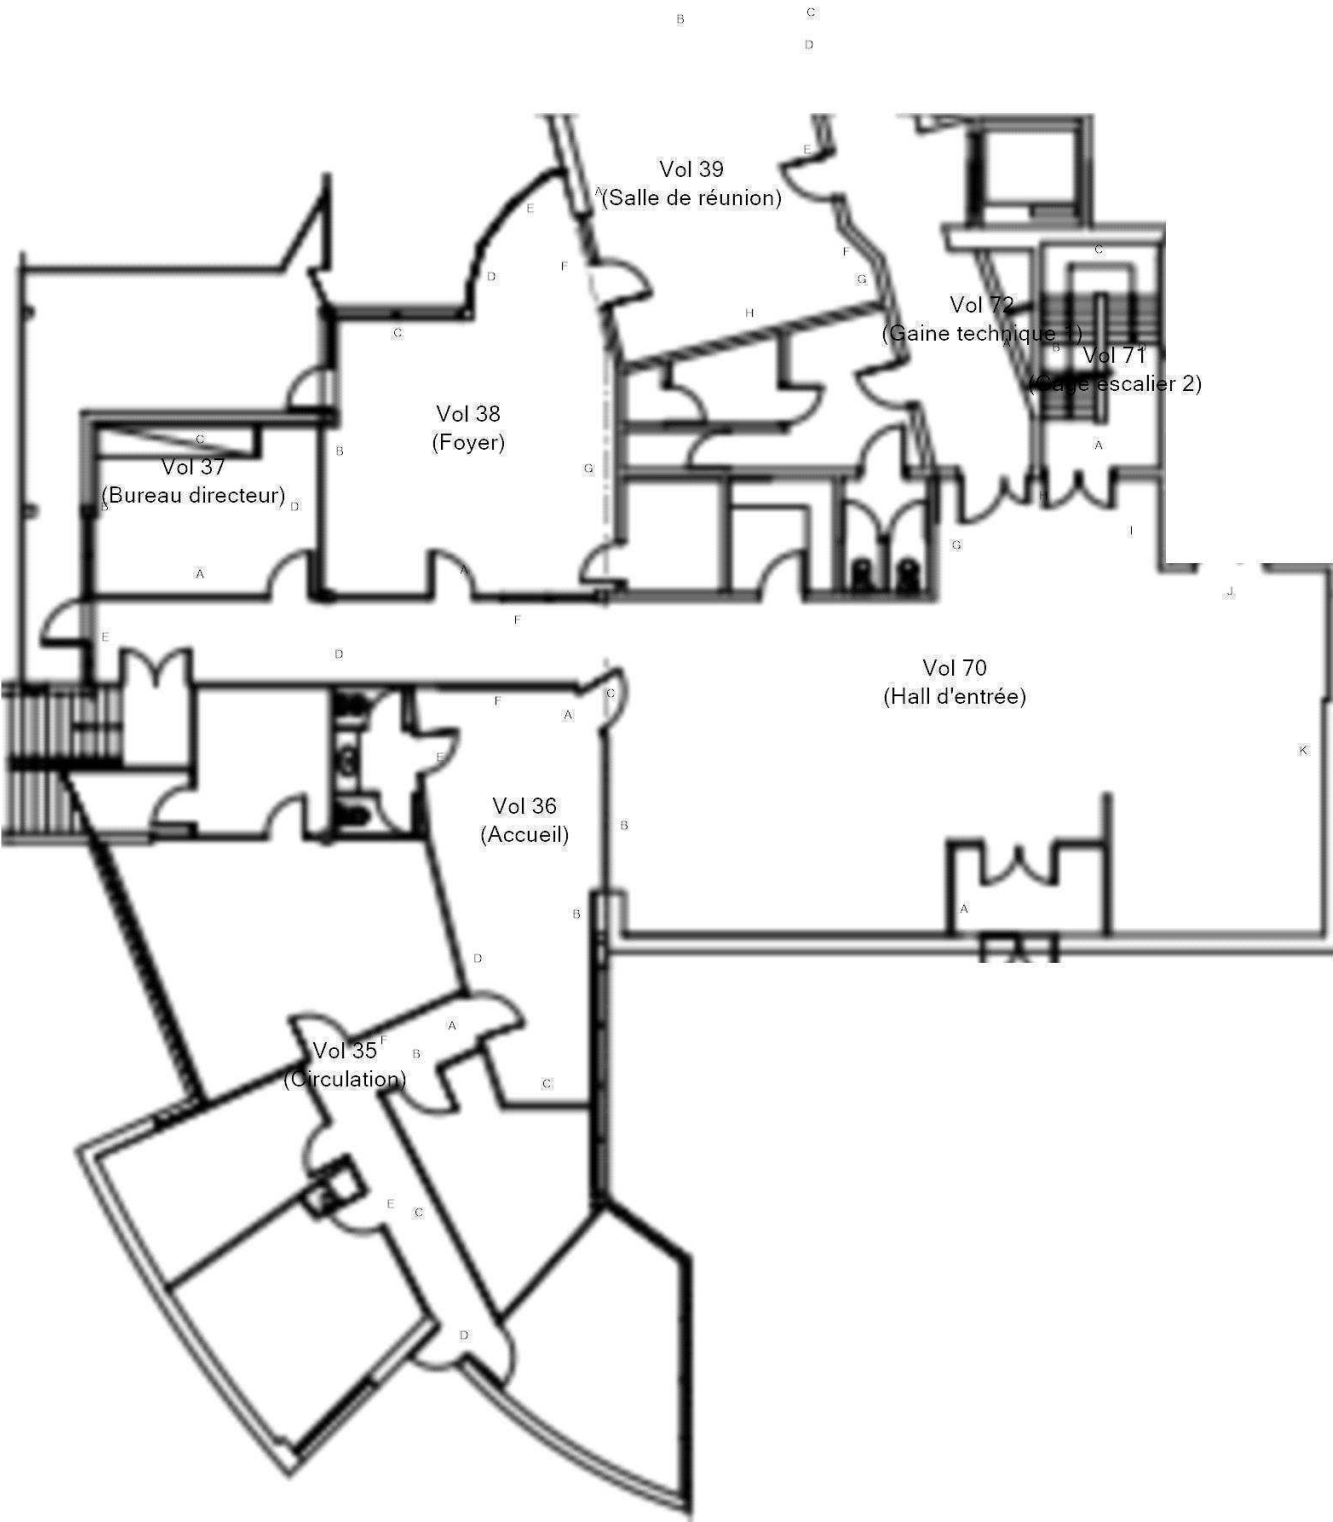R+1 - NORD - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

R+1 - NORD - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB

Référence:
002ER057831-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Plan de situation



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

R+1 - NORD - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002ER057831-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb



Plan de situation

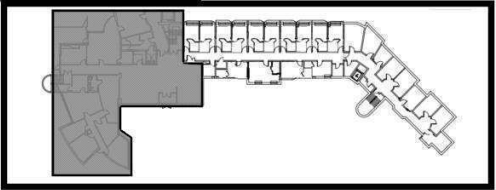

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

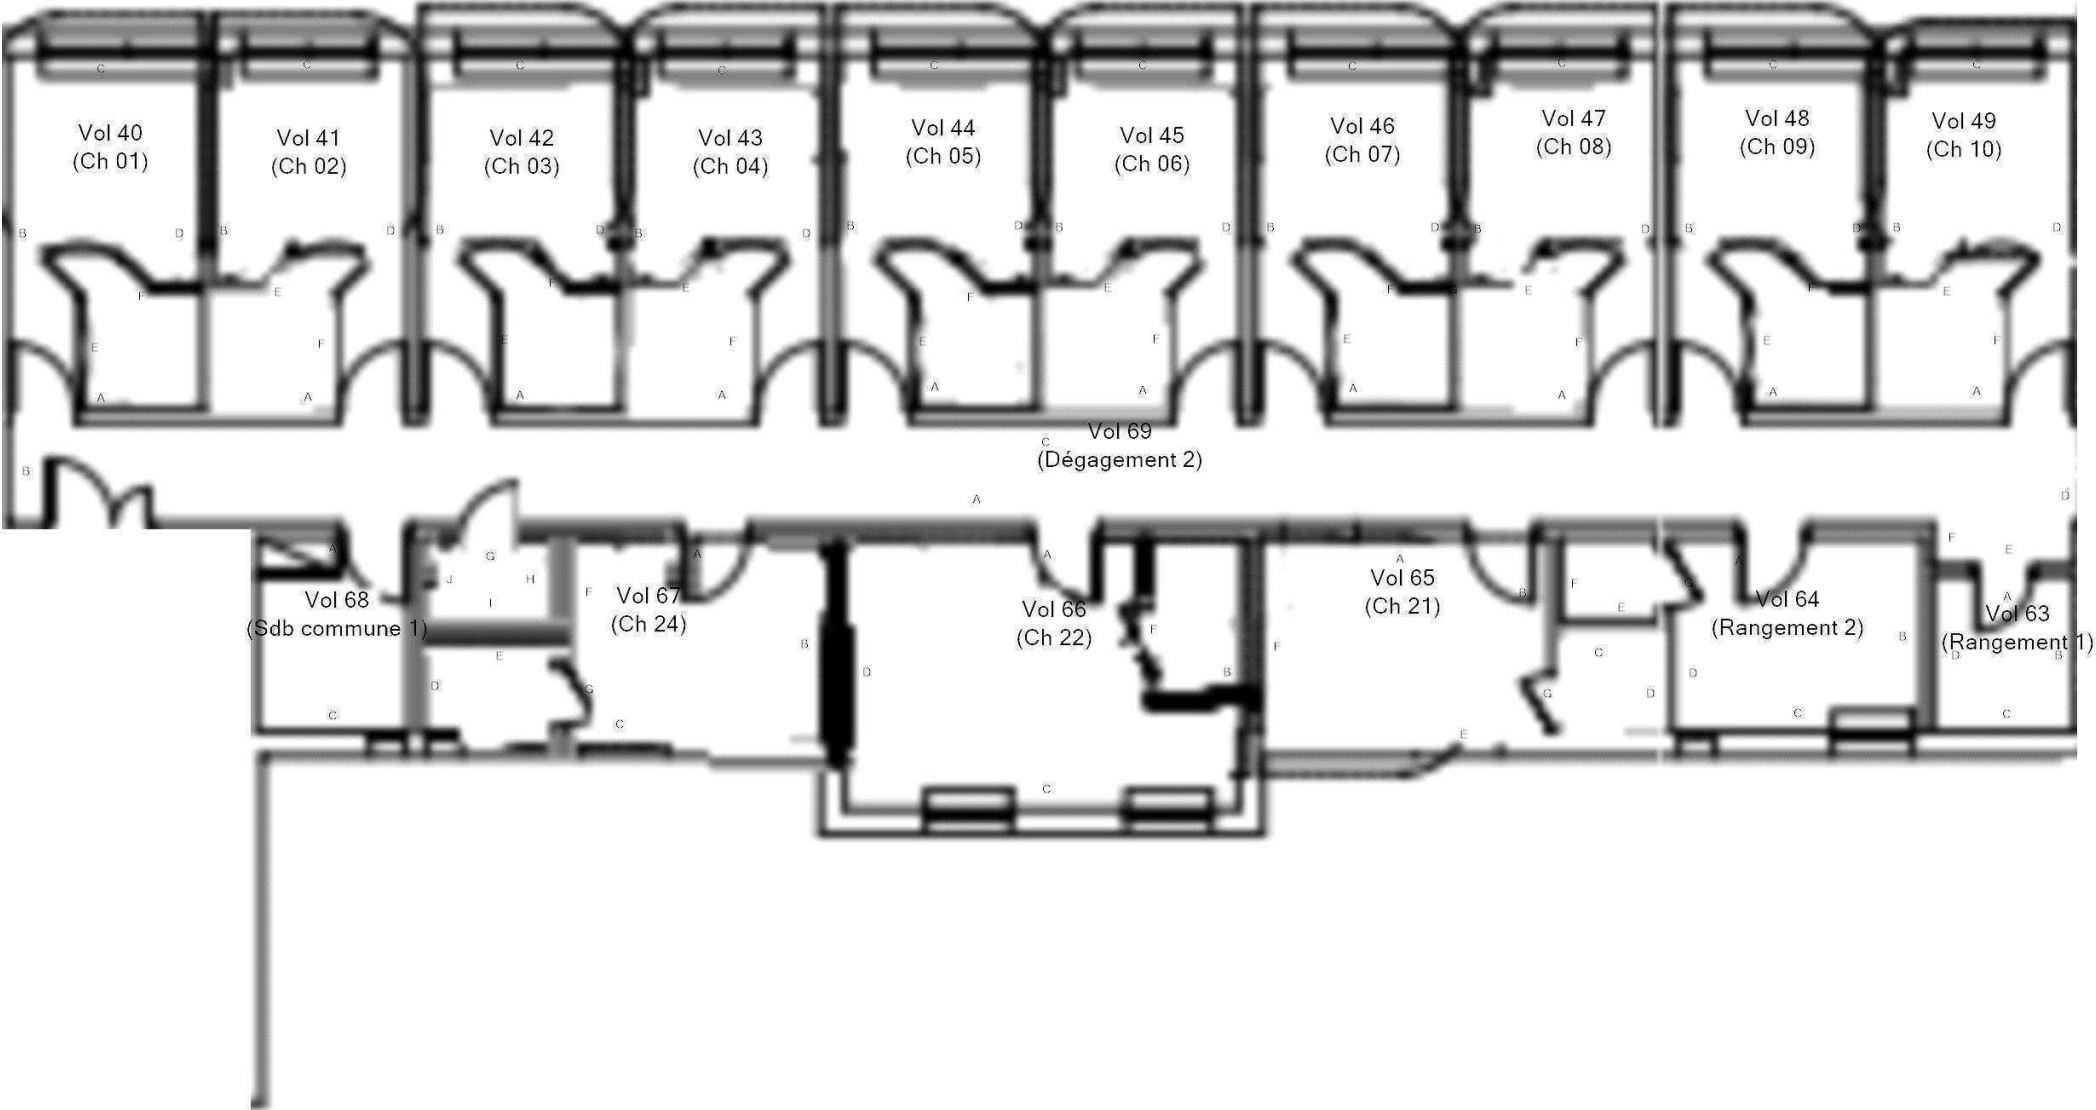
R+1 - CENTRE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

R+1 - CENTRE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002ER057831-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb

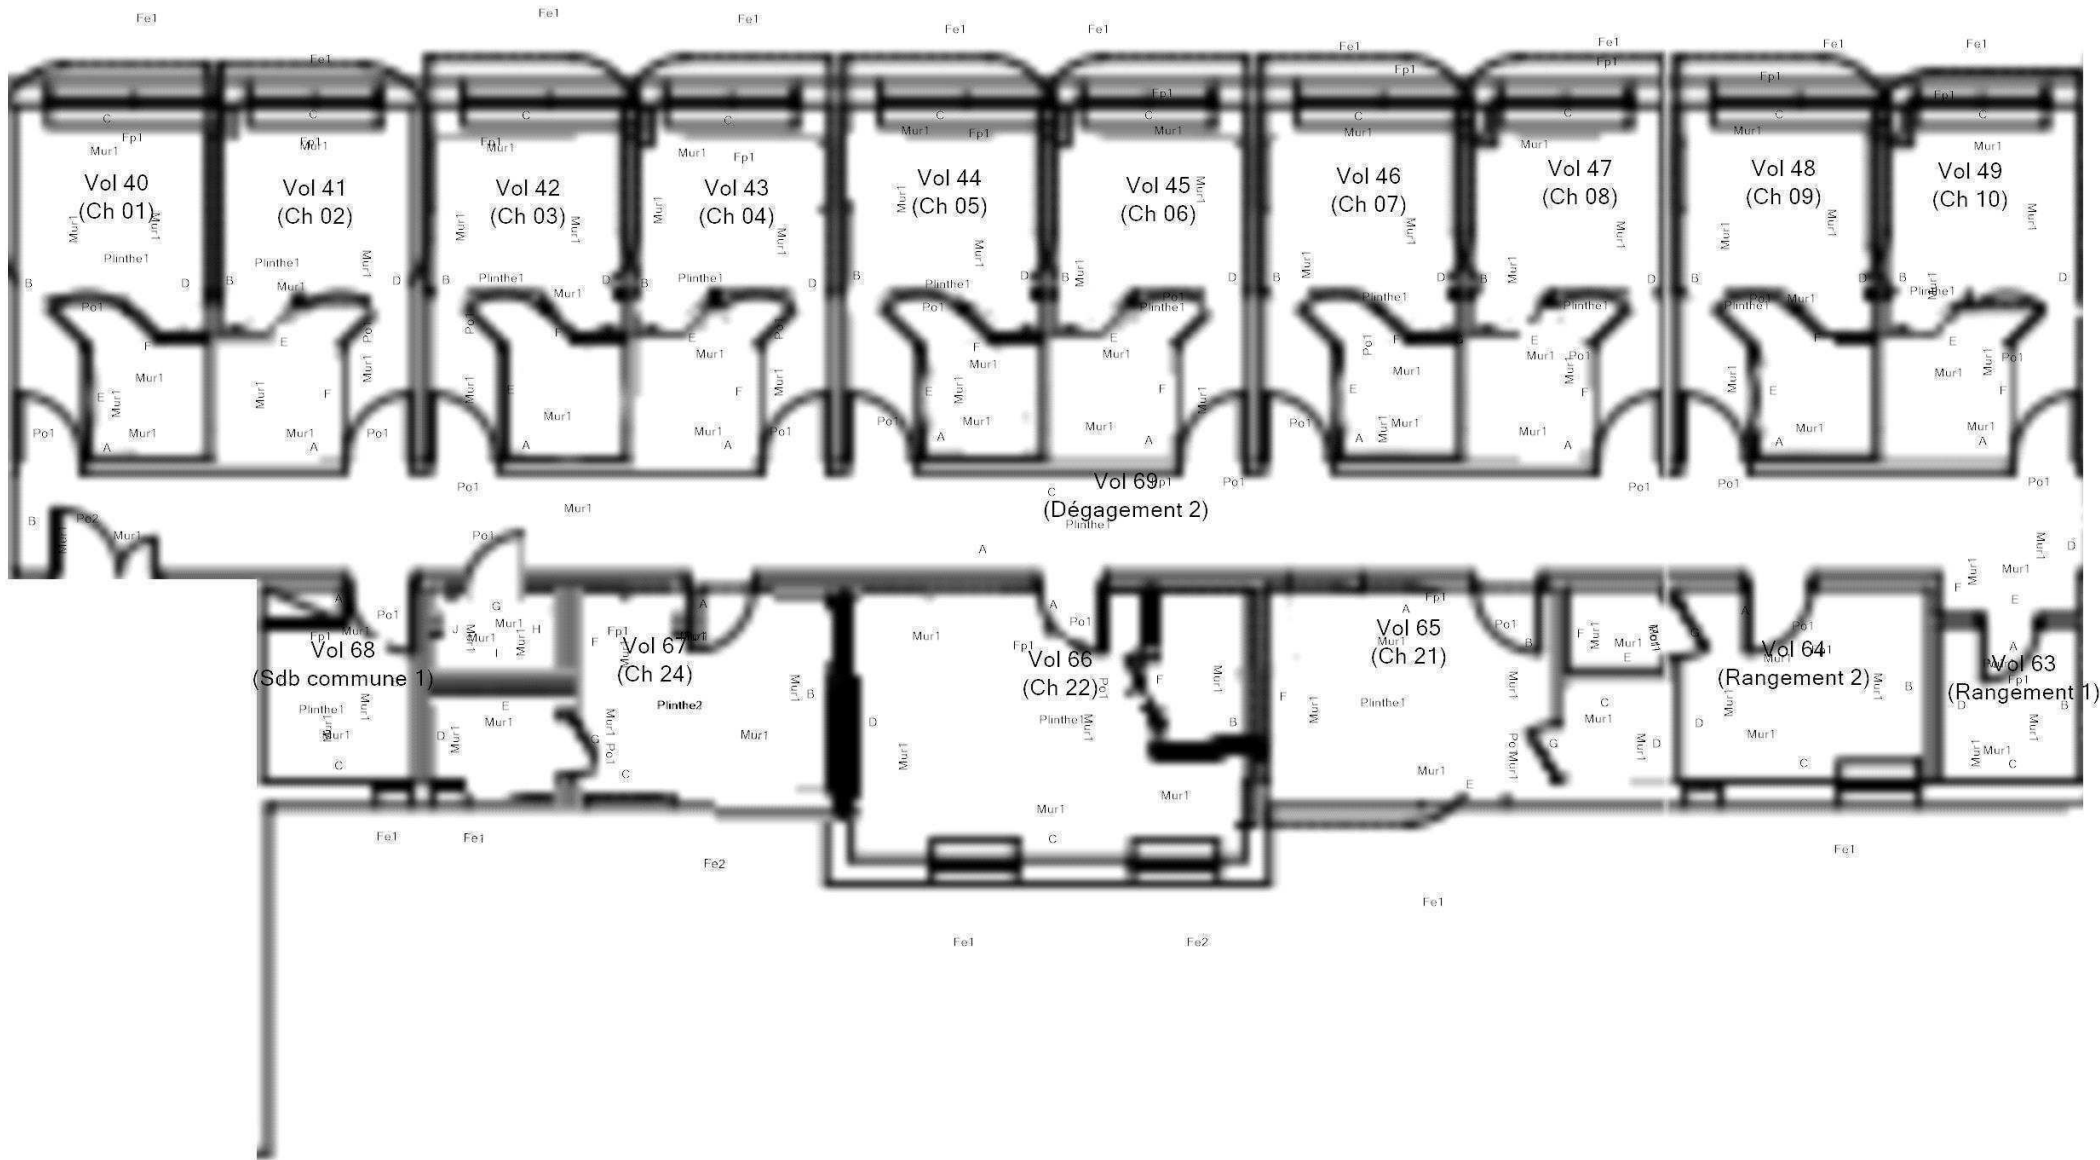

Plan de situation

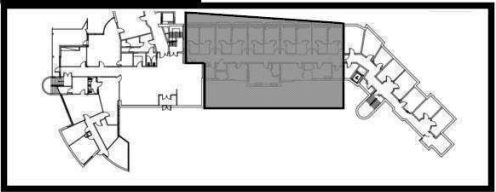

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention


30/05/2022


Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

R+1 - SUD - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

R+1 - SUD - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER057831-1	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
Plan de situation					
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas	

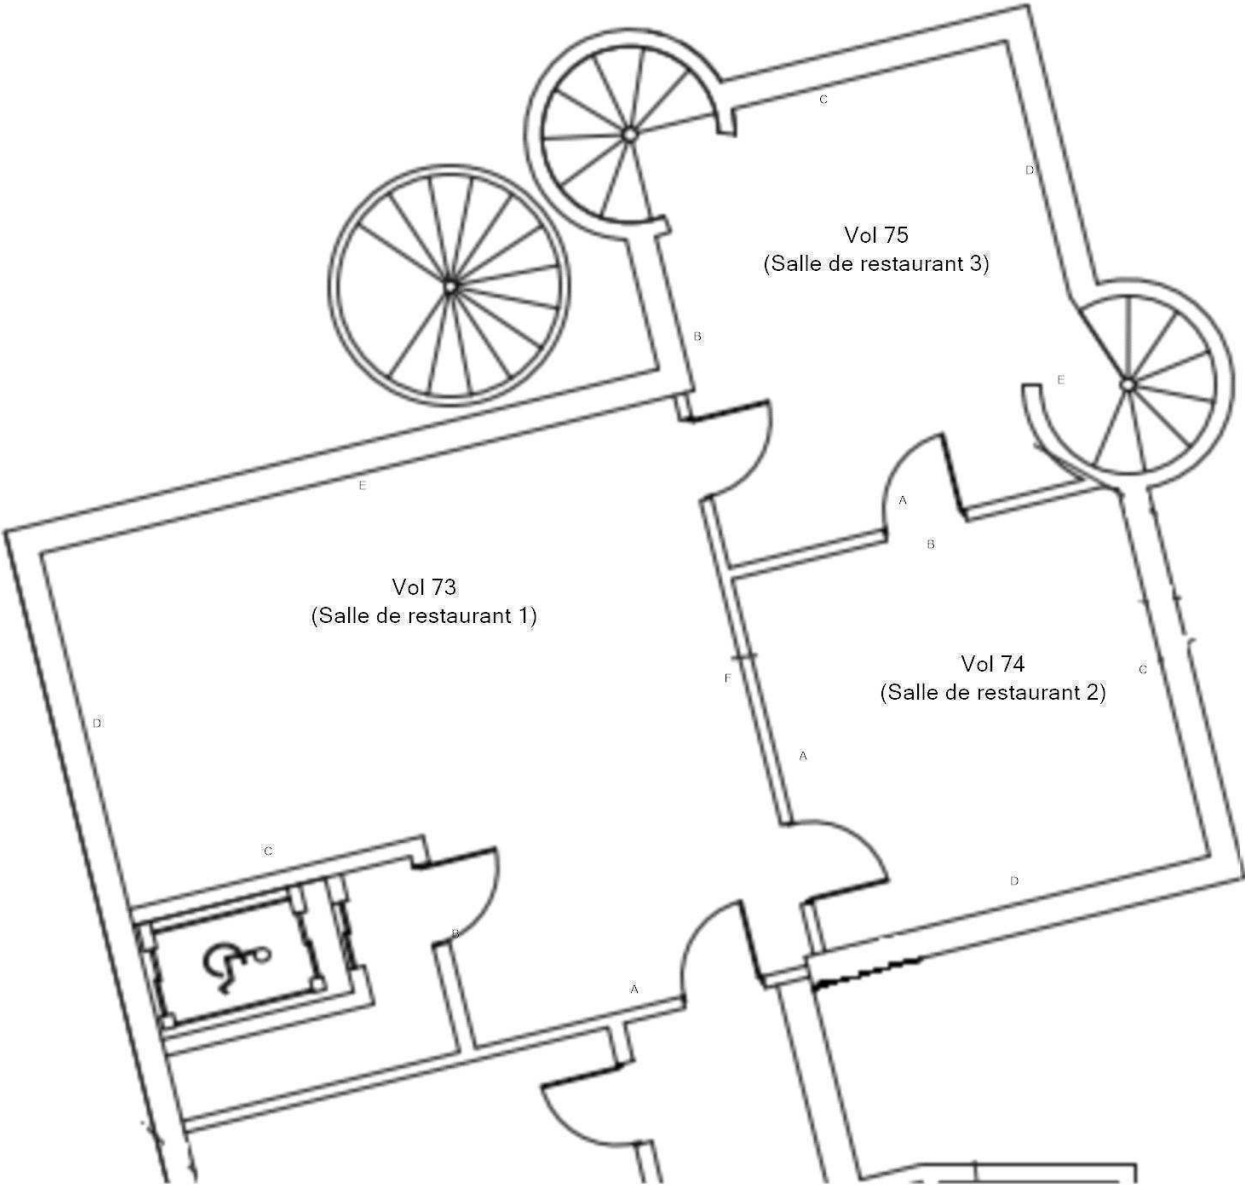SALLES DE RESTAURANT - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

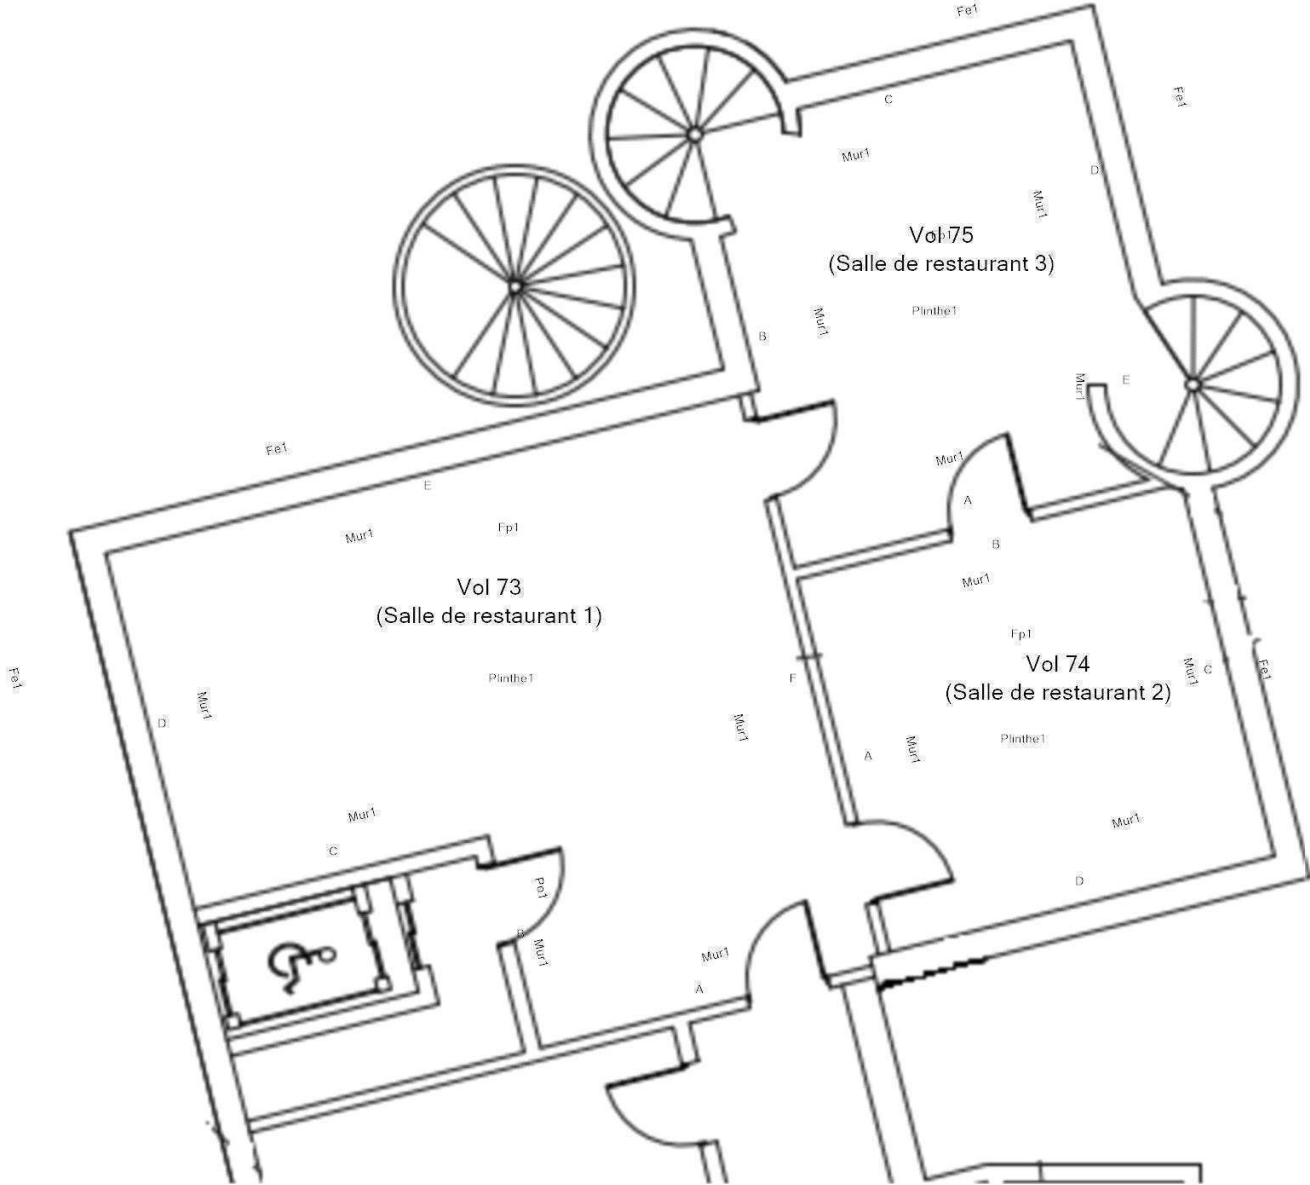SALLES DE RESTAURANT - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER057831-1
				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

Légende




Nord



Sud

Folcheran
Rez de Jardin

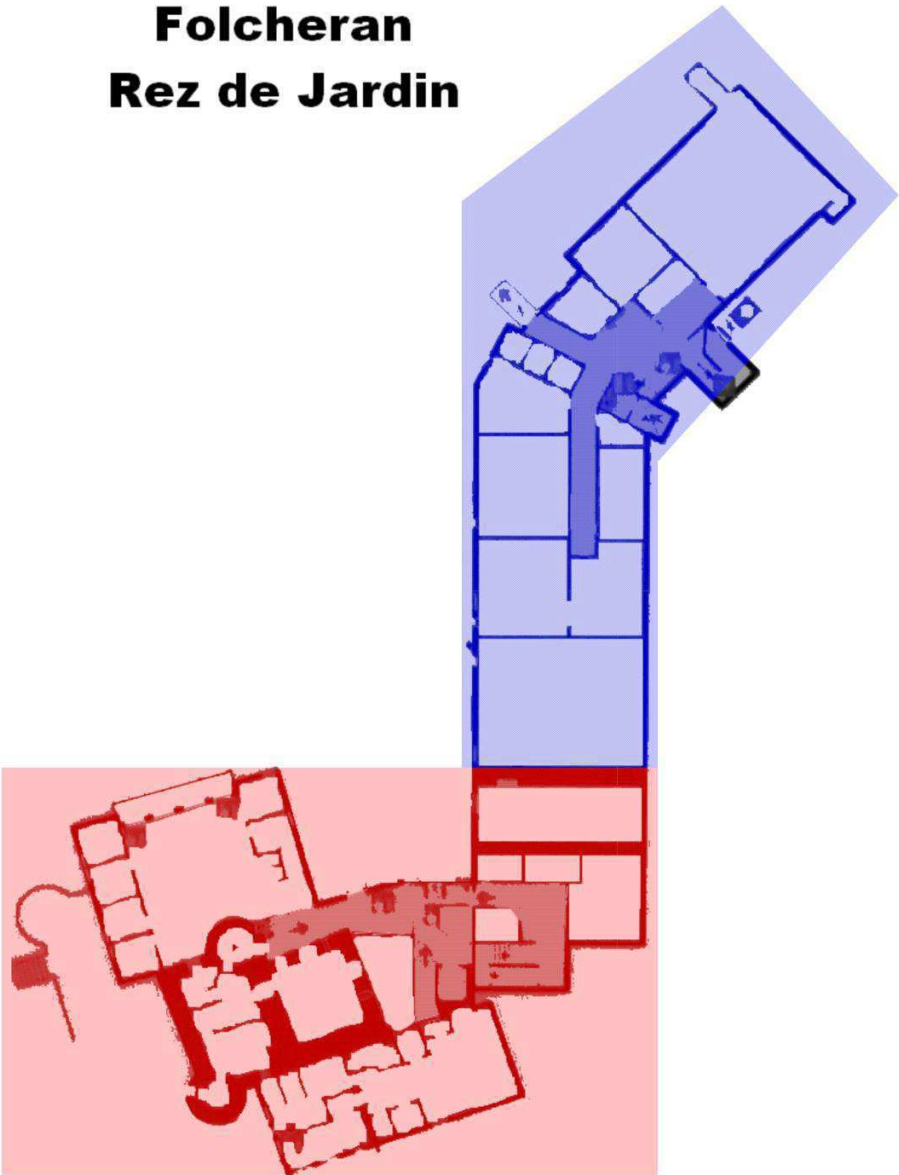

Rez-de-jardin



Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

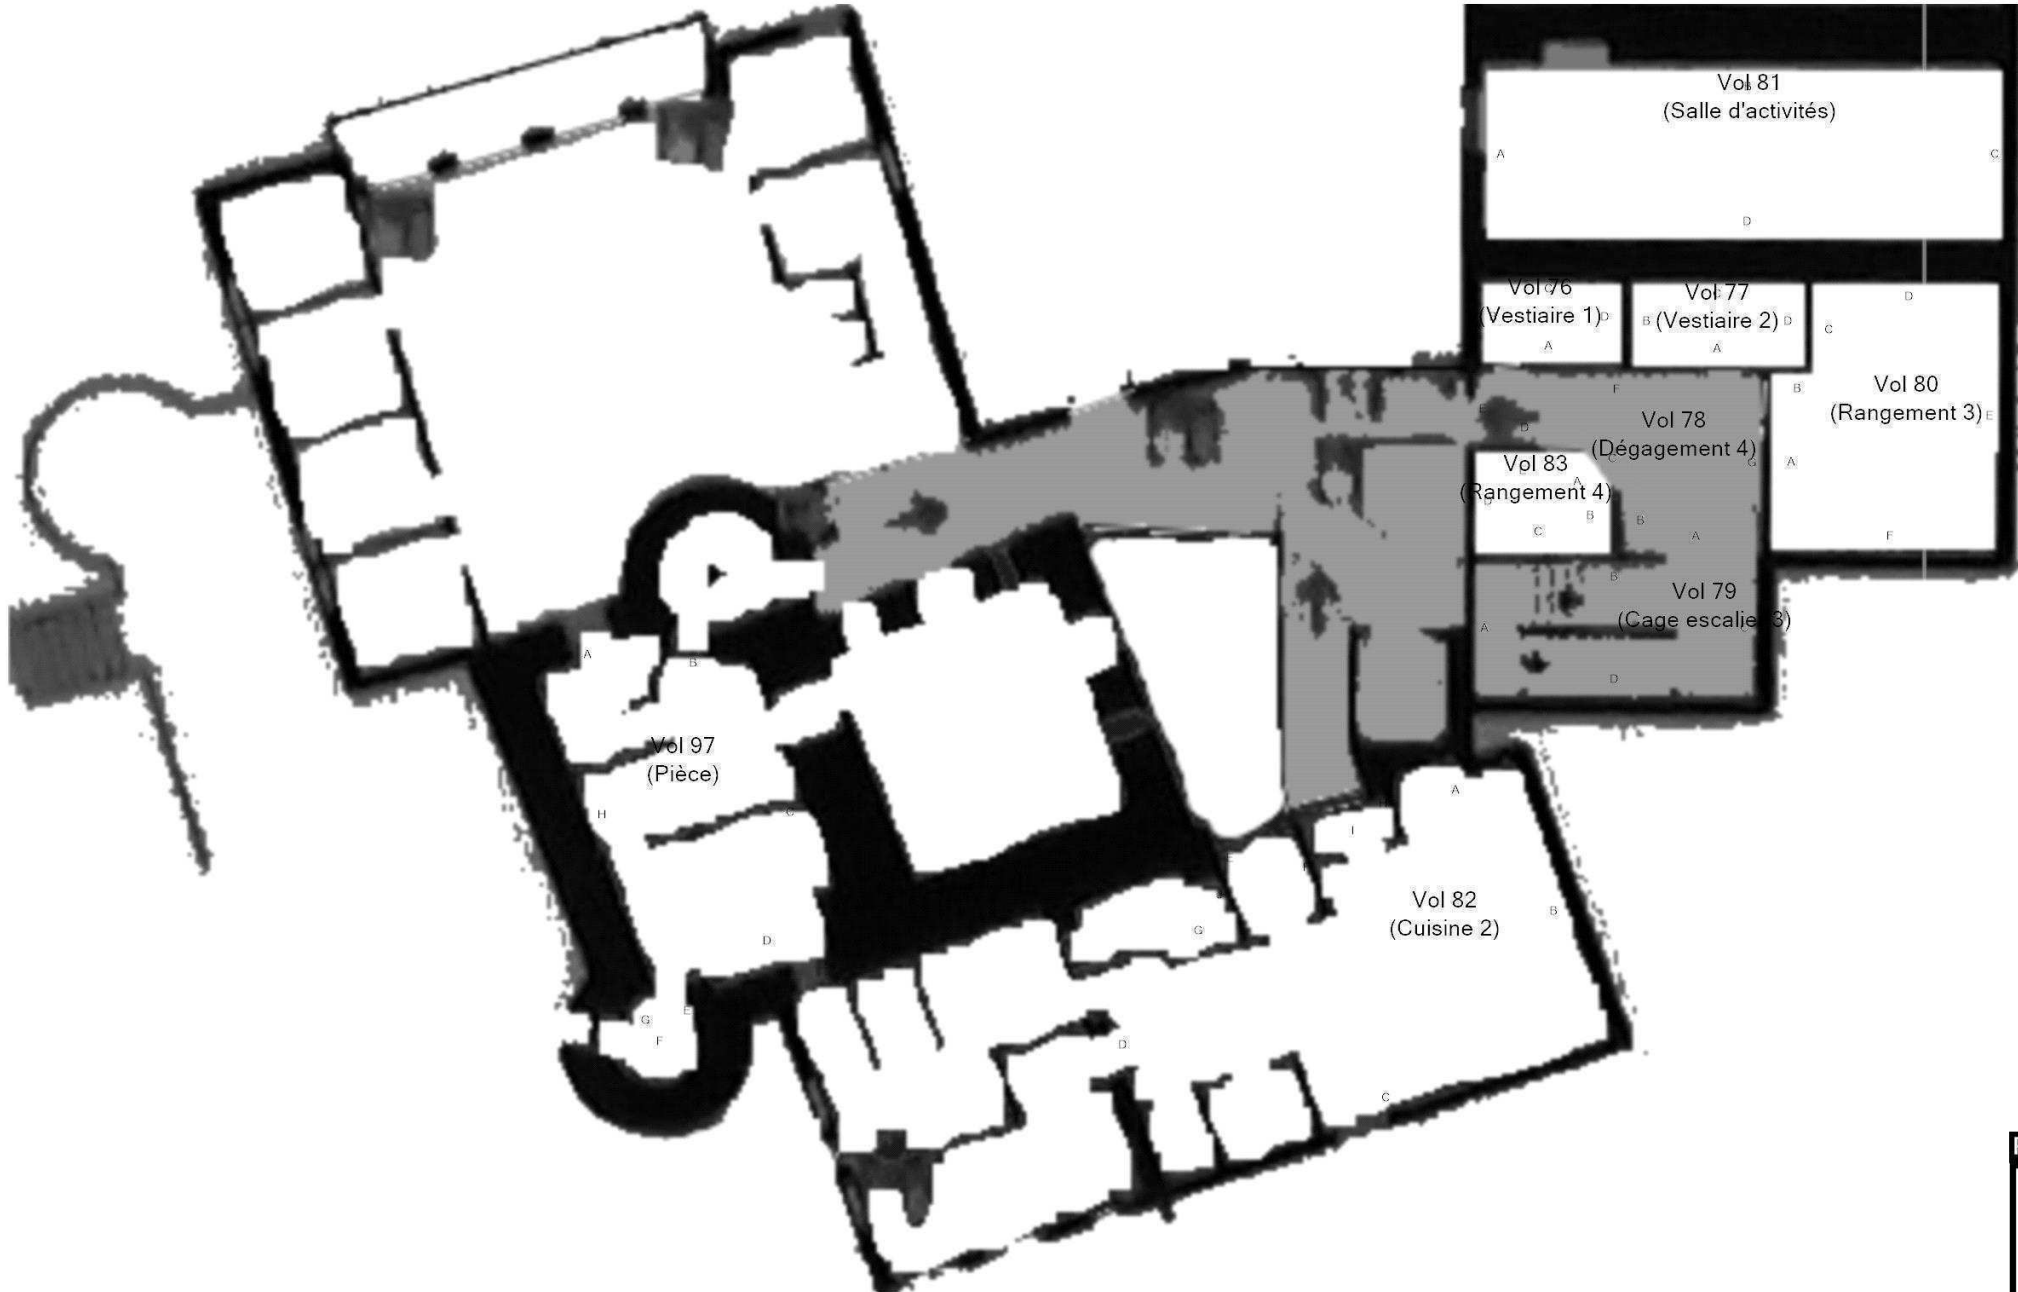
RDJ - NORD - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

RDJ - NORD - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB

Référence:
002ER057831-1

Légende

	Volume et élément contenant du plomb
--	--------------------------------------

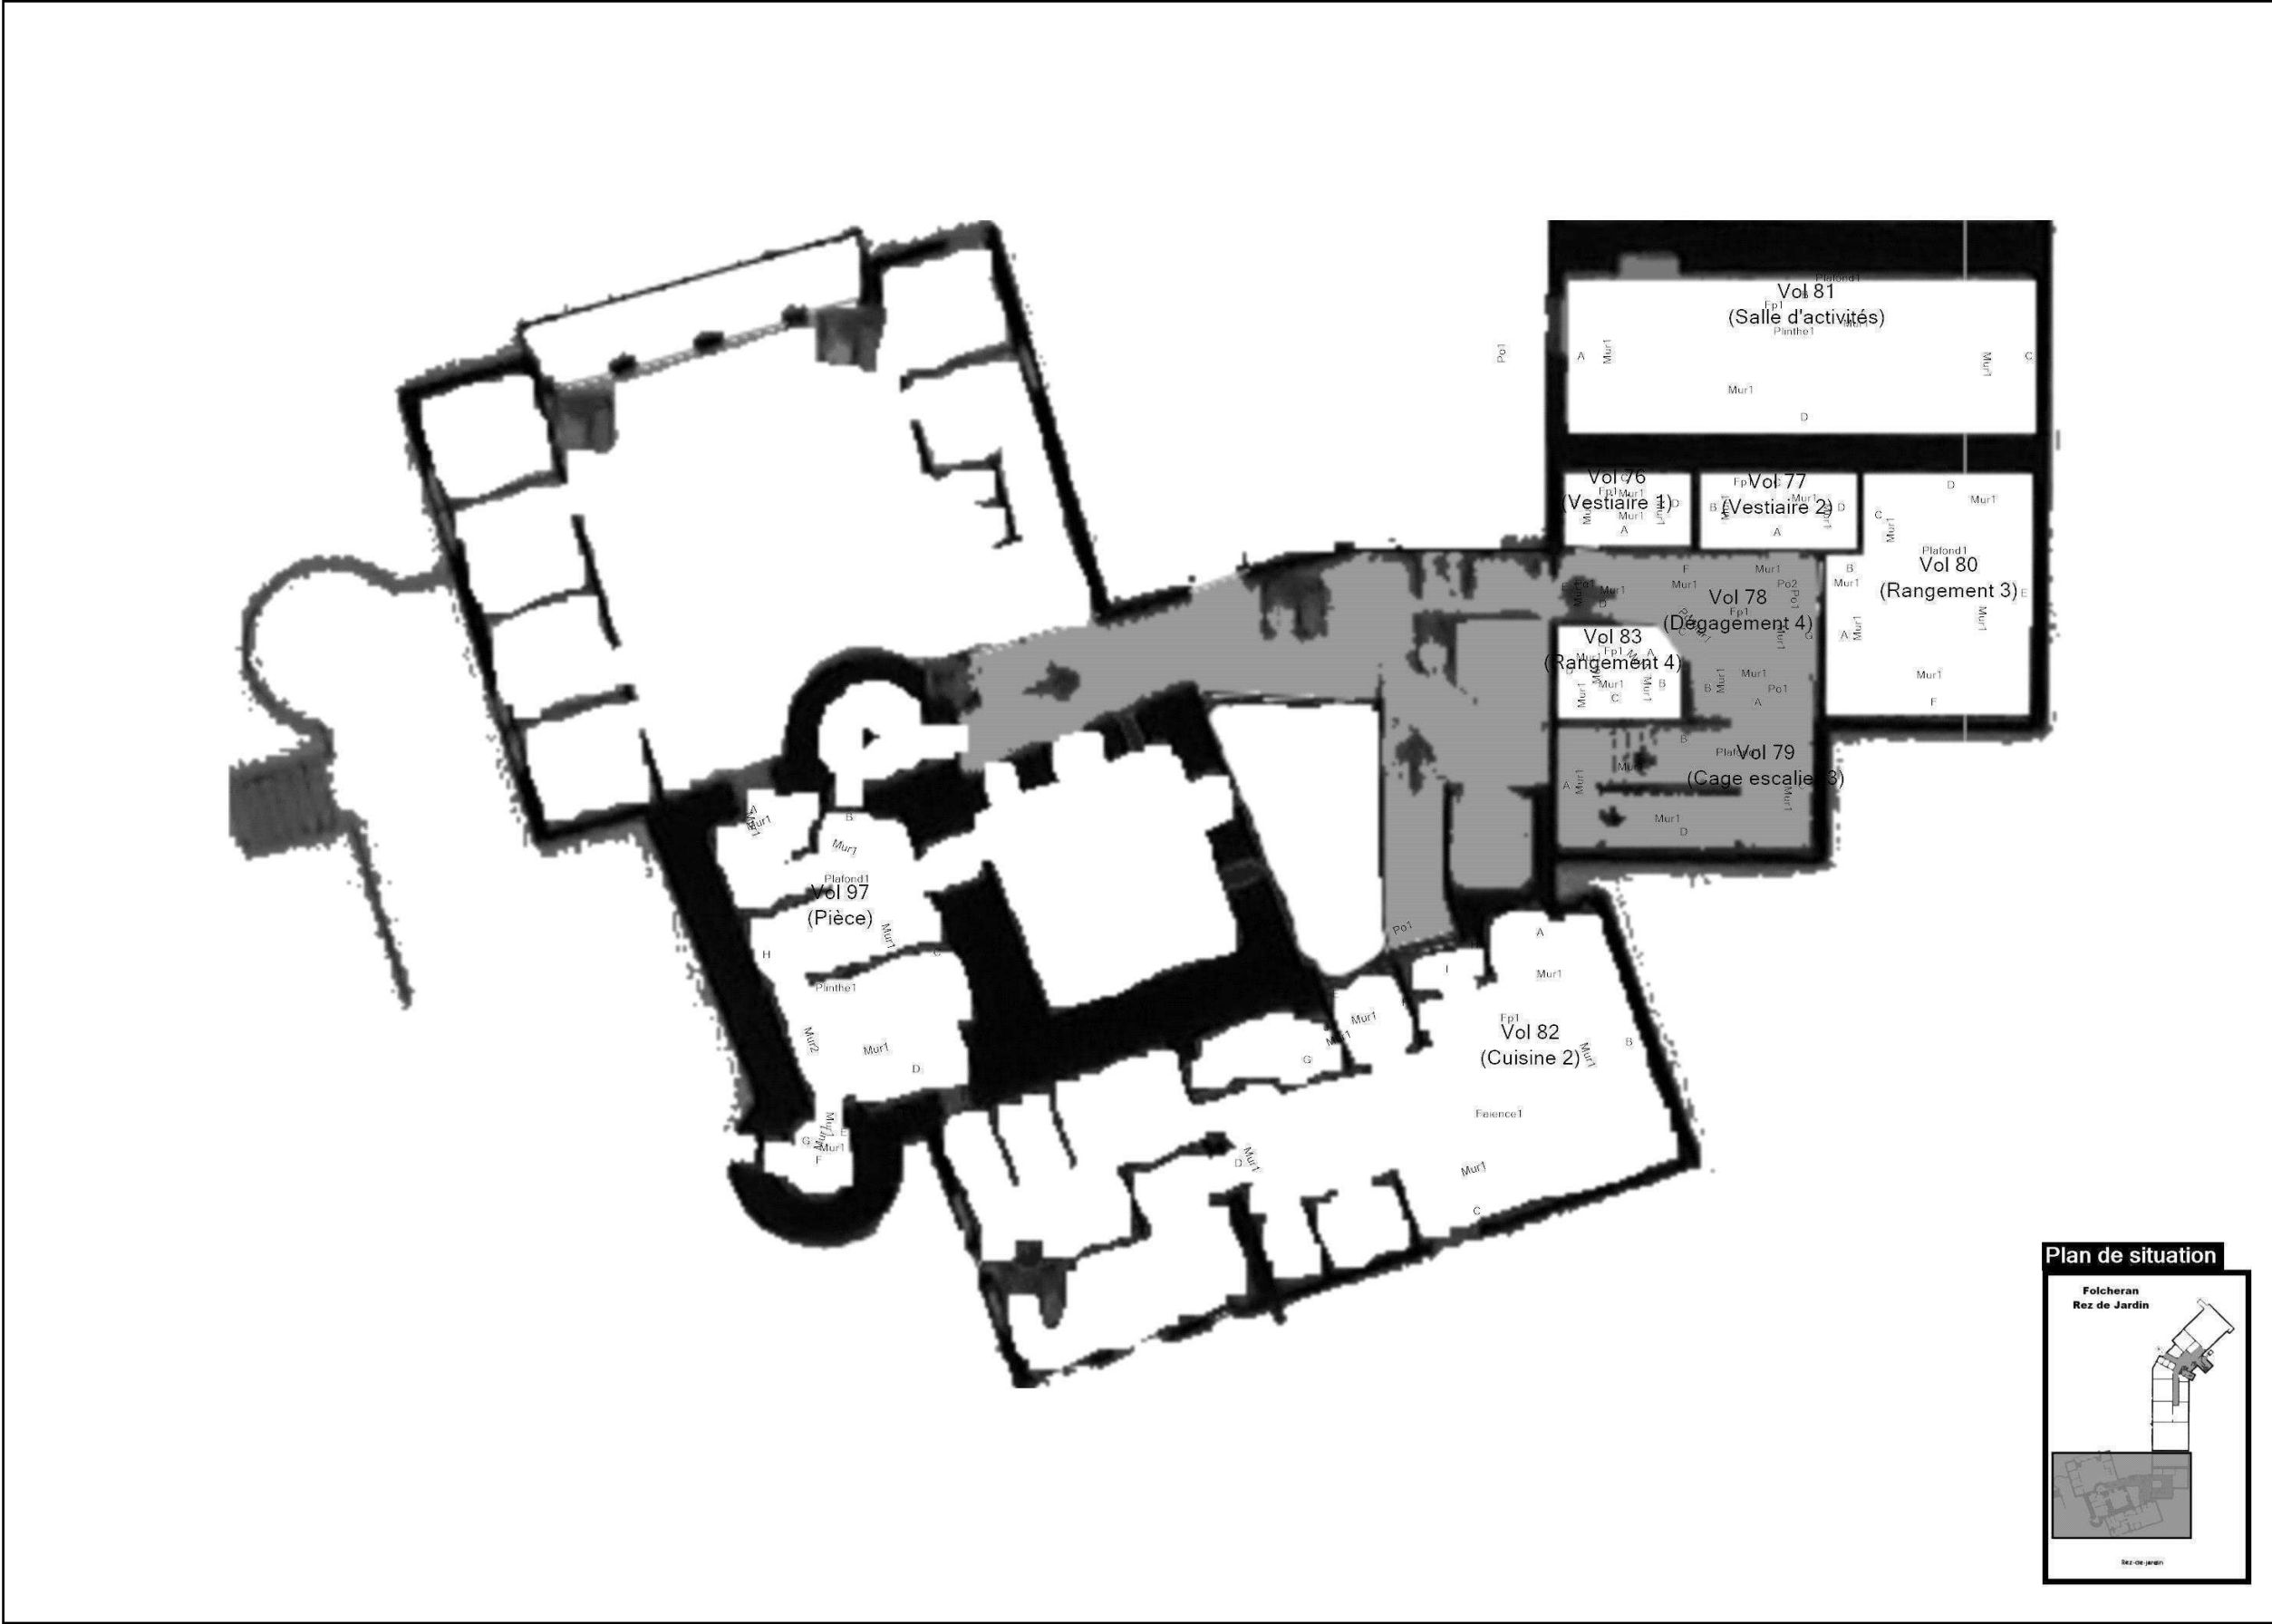

Plan de situation

Folcheran
Rez de Jardin

Rez de jardin



Adresse du bien	

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

	30/05/2022
--	------------



Techniciens intervenant	
-------------------------	--

BEAUCLAIR Nicolas

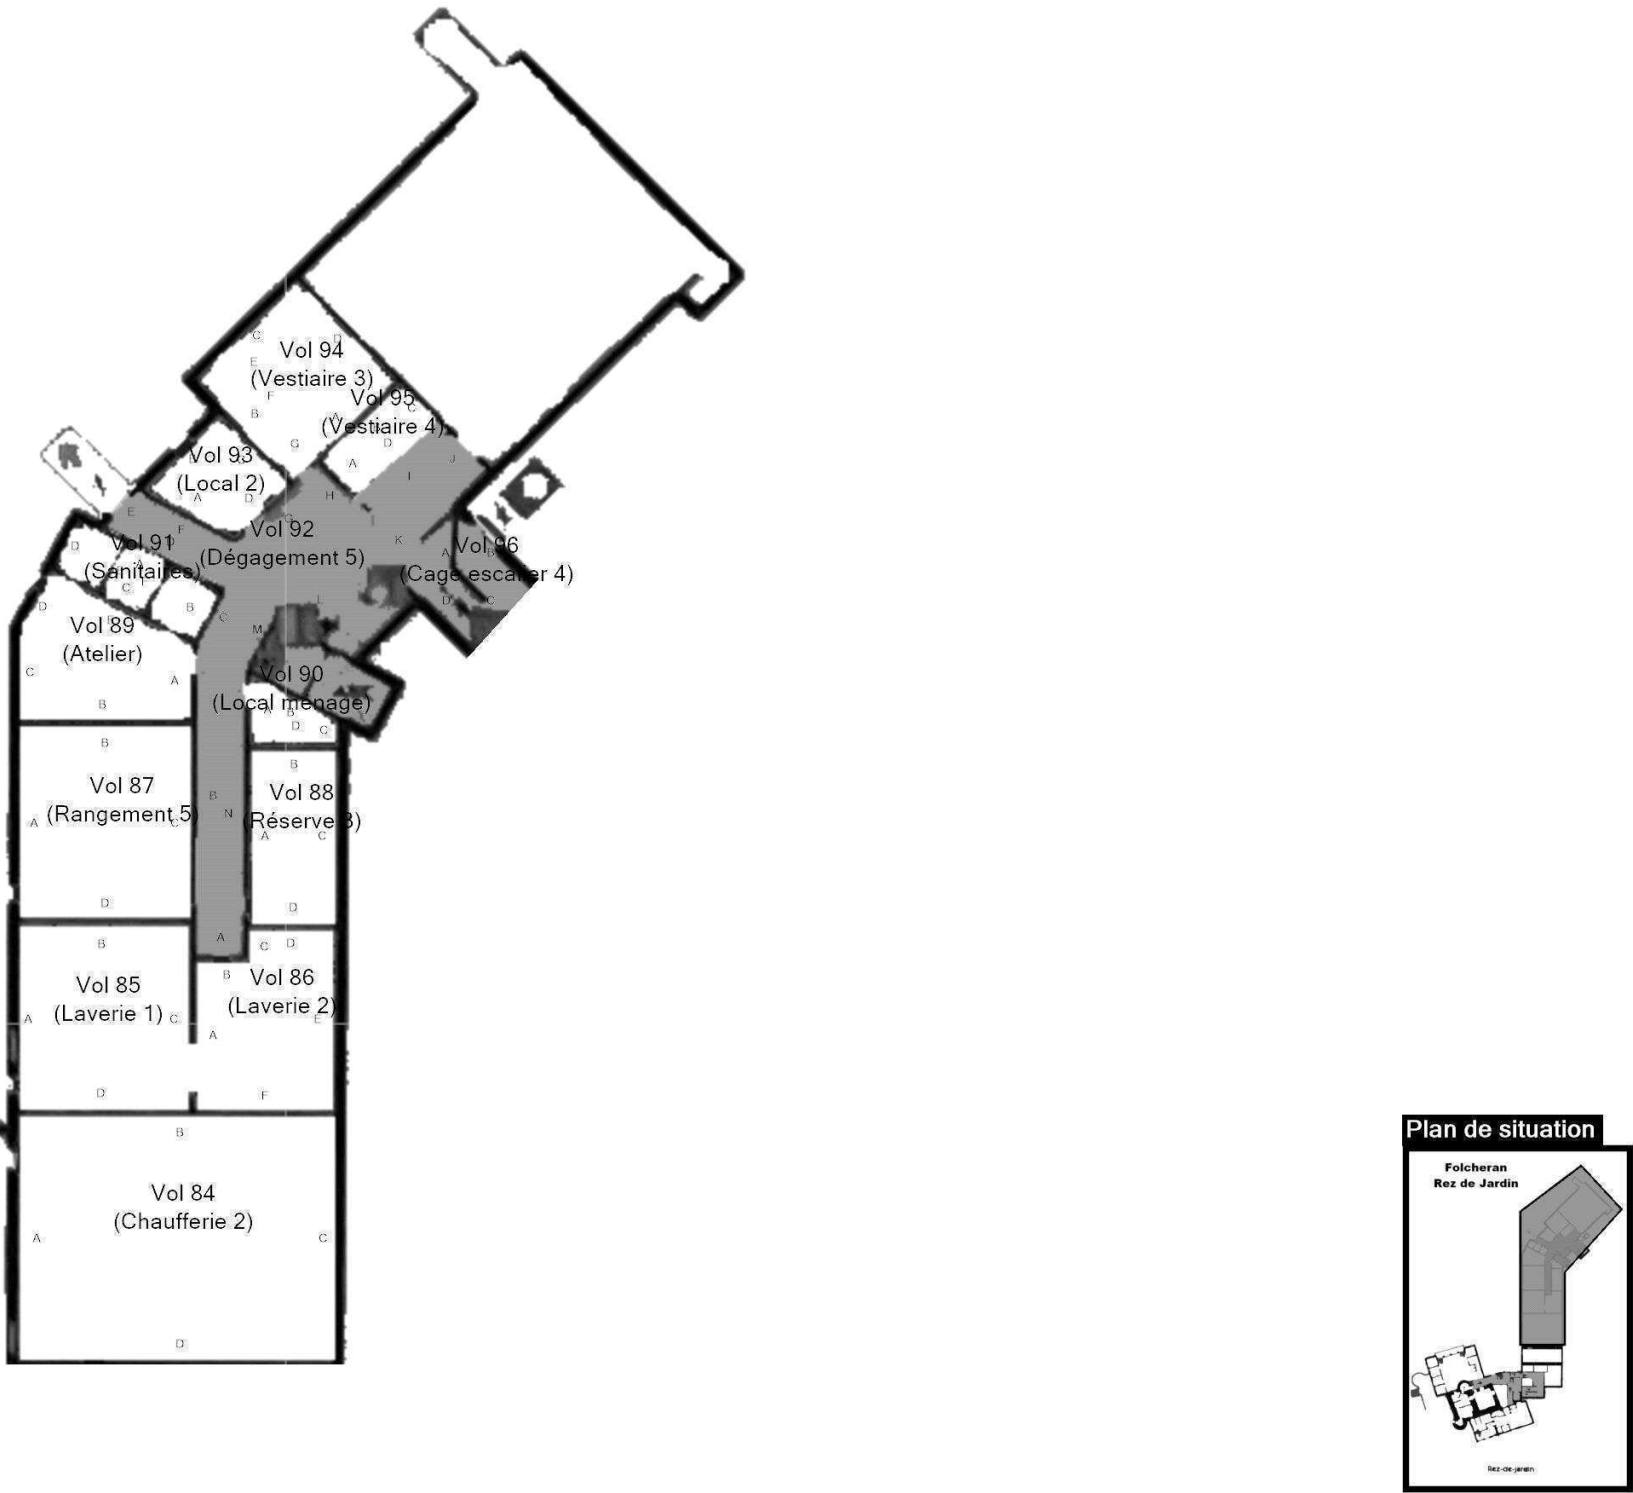RDJ - SUD - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

Légende

Volume et élément contenant du plomb

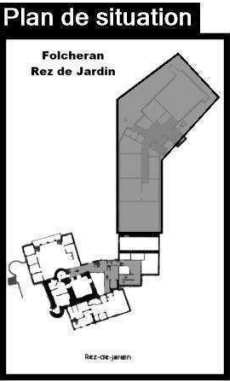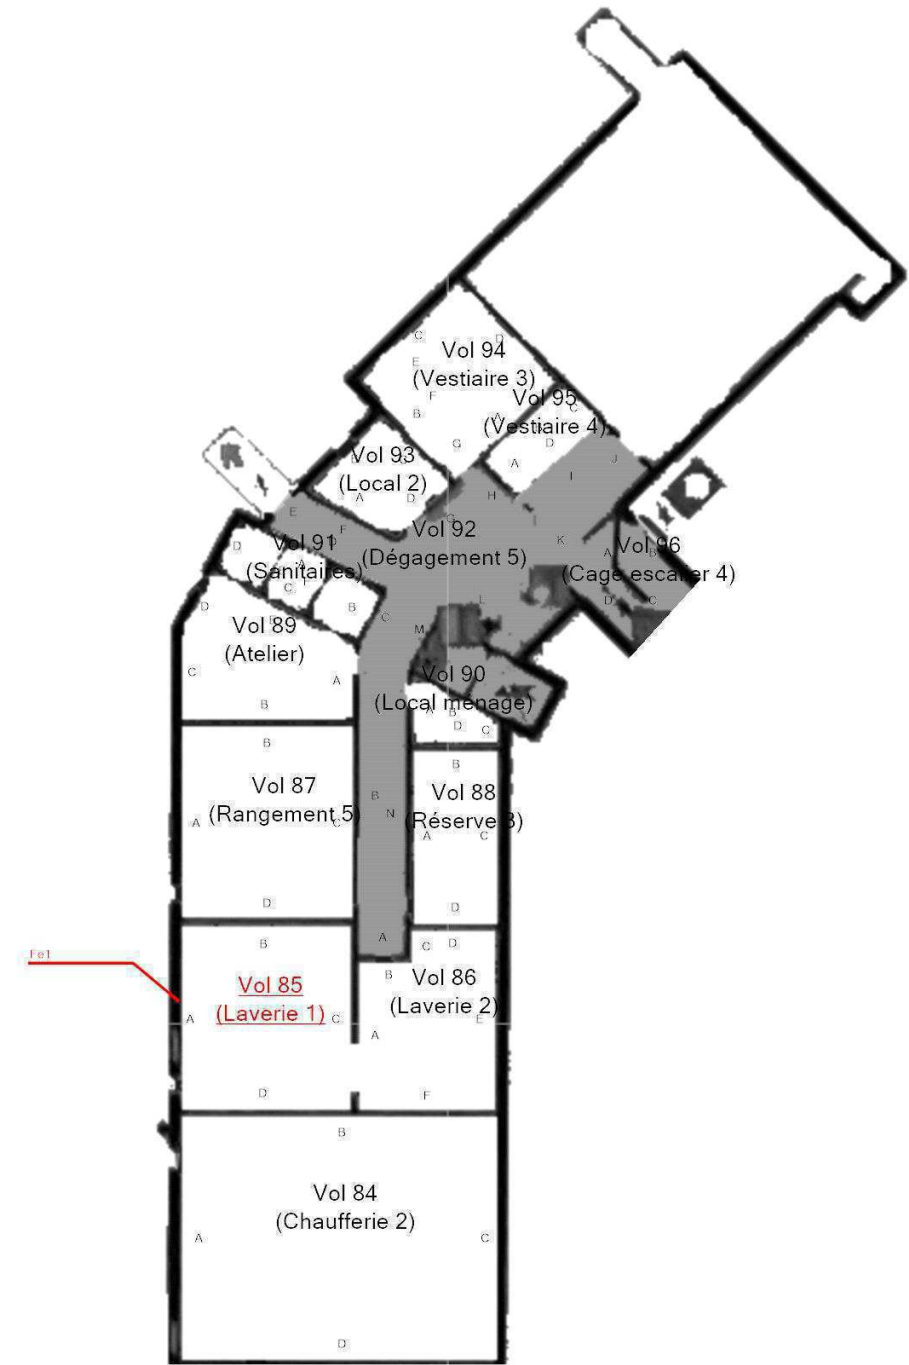

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran



Date intervention



30/05/2022


Technicien intervenant



BEAUCLAIR Nicolas

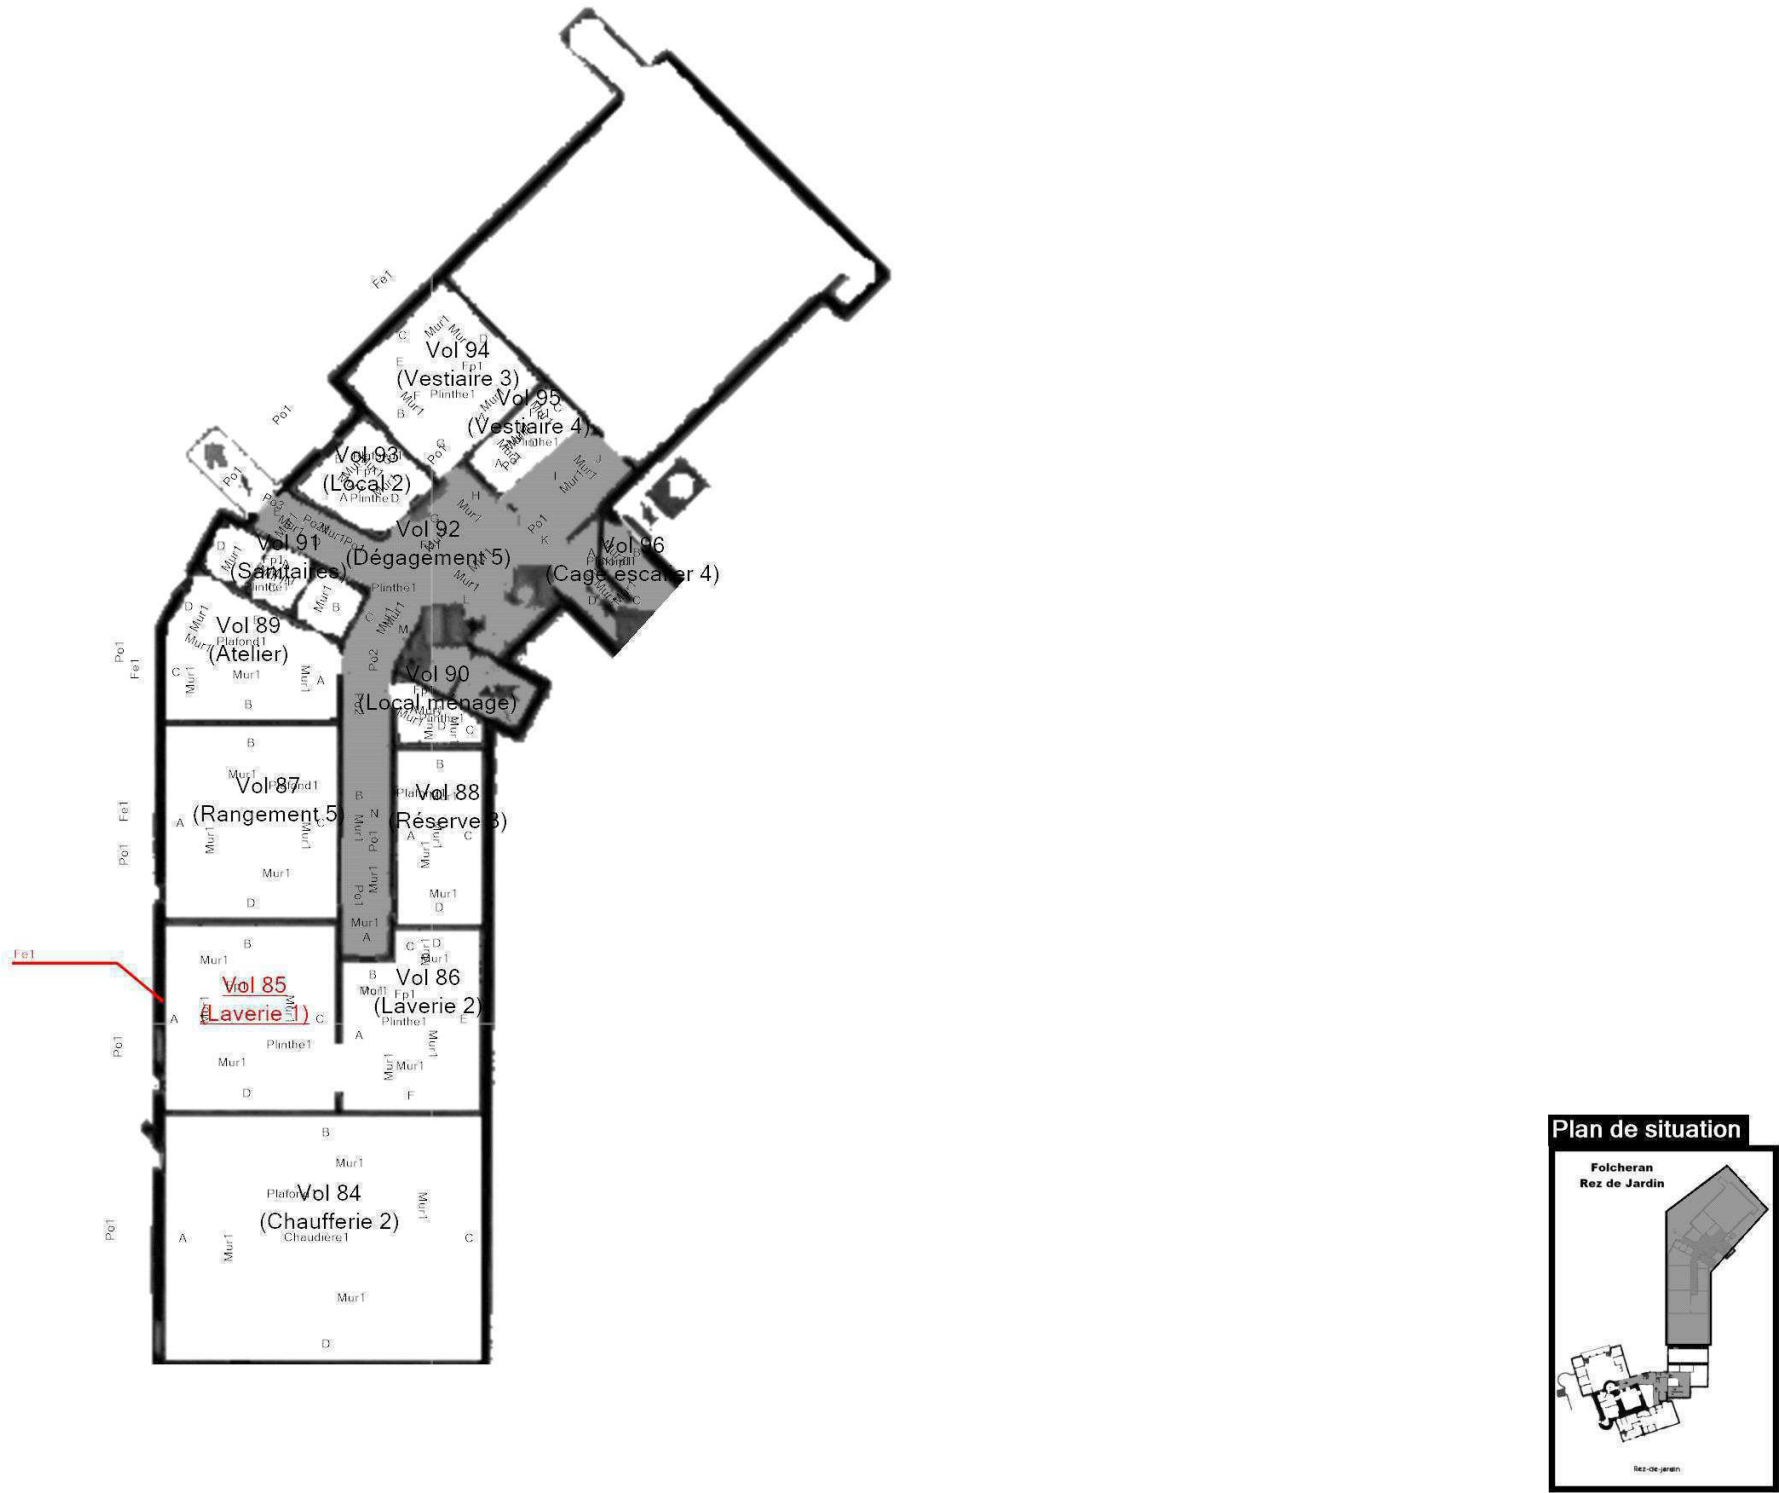RDJ - SUD - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER057831-1	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas	

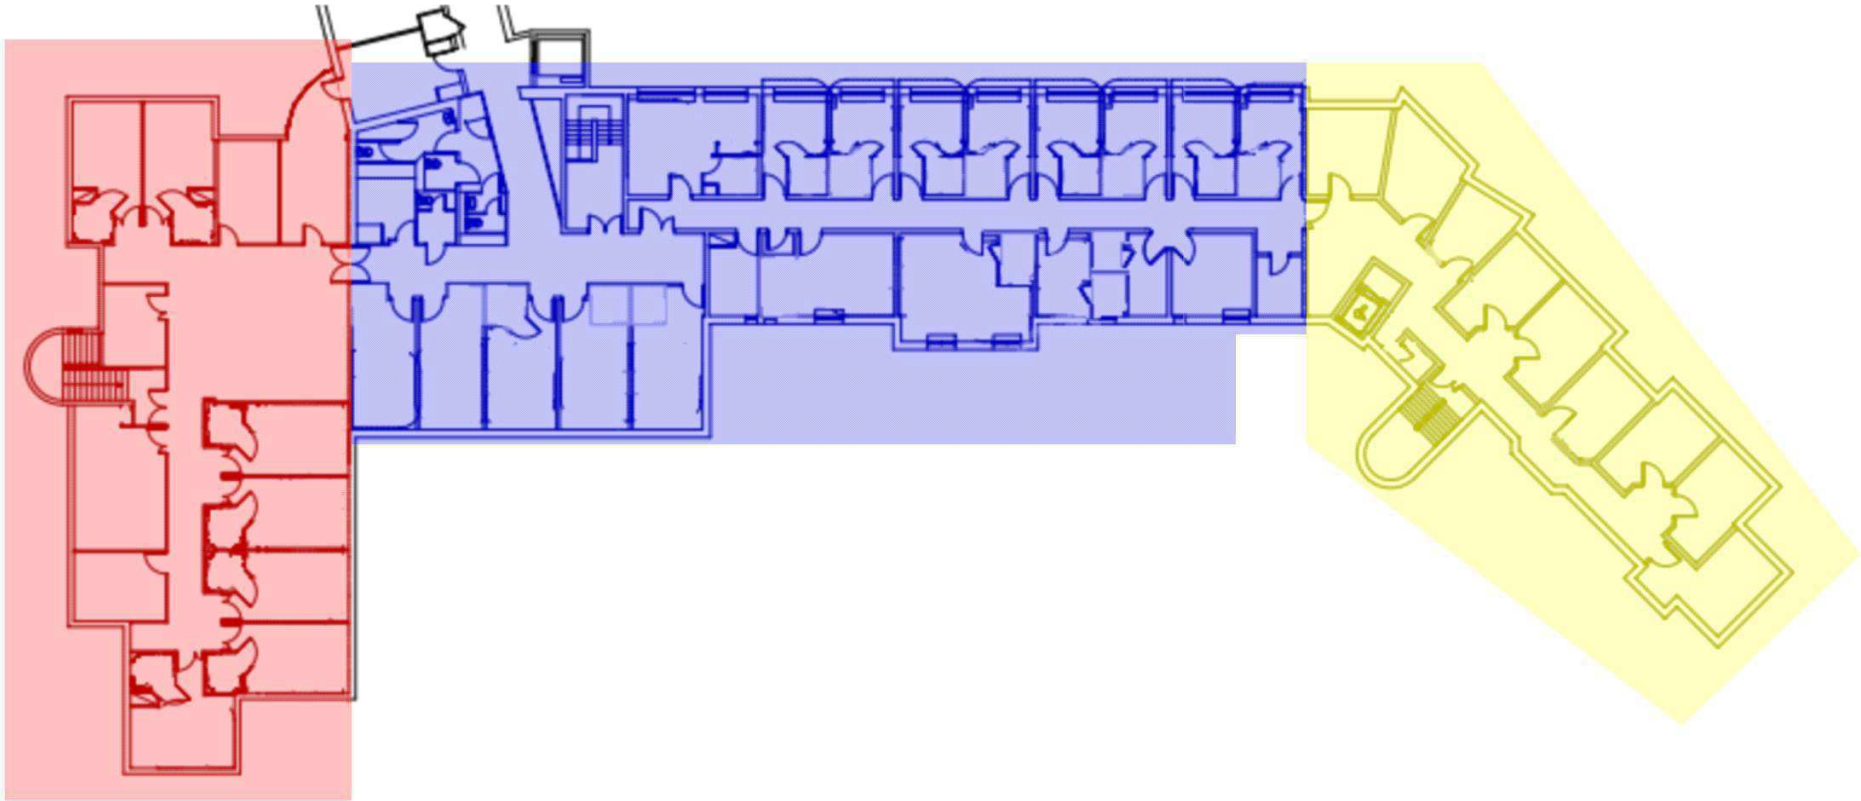R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
				Légende
				 Nord
				 Centre
				 Sud
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

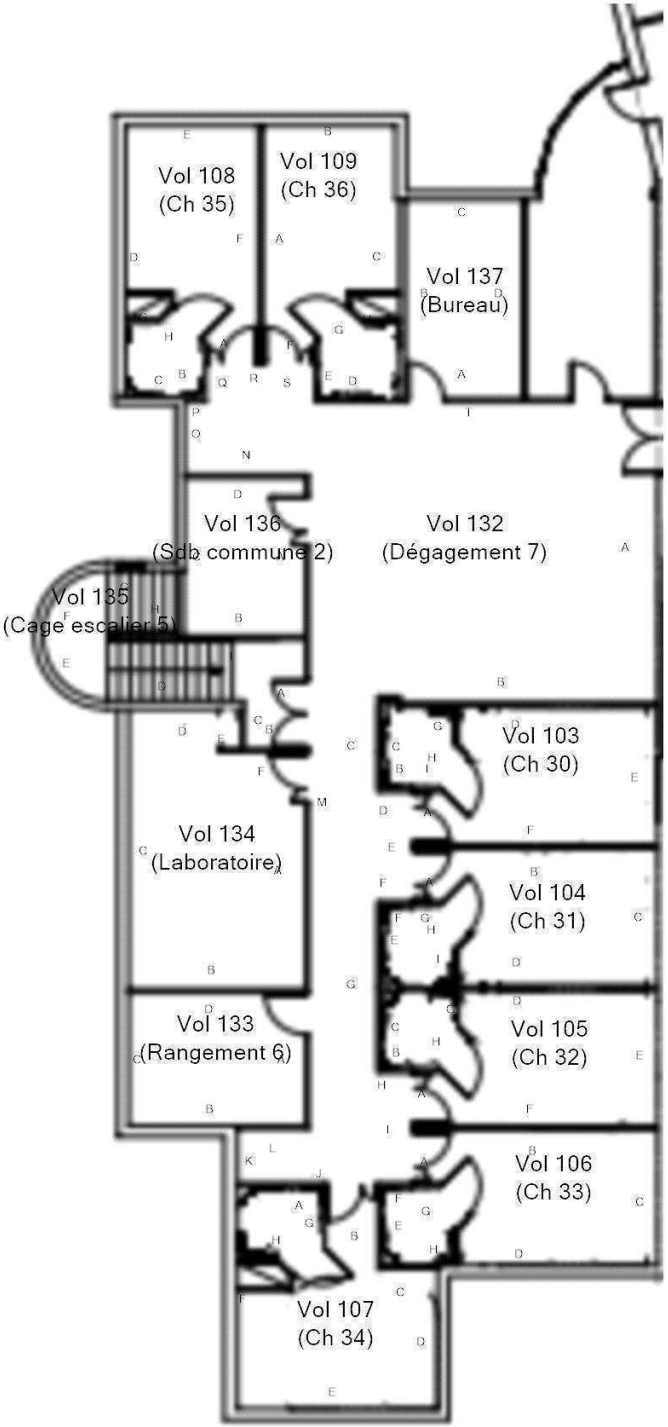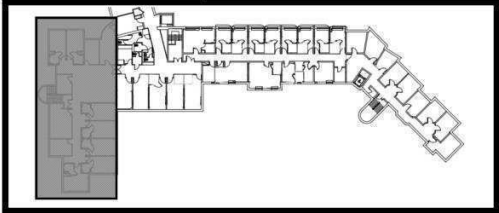R+2 - NORD - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
				Légende
 Plan de situation 				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

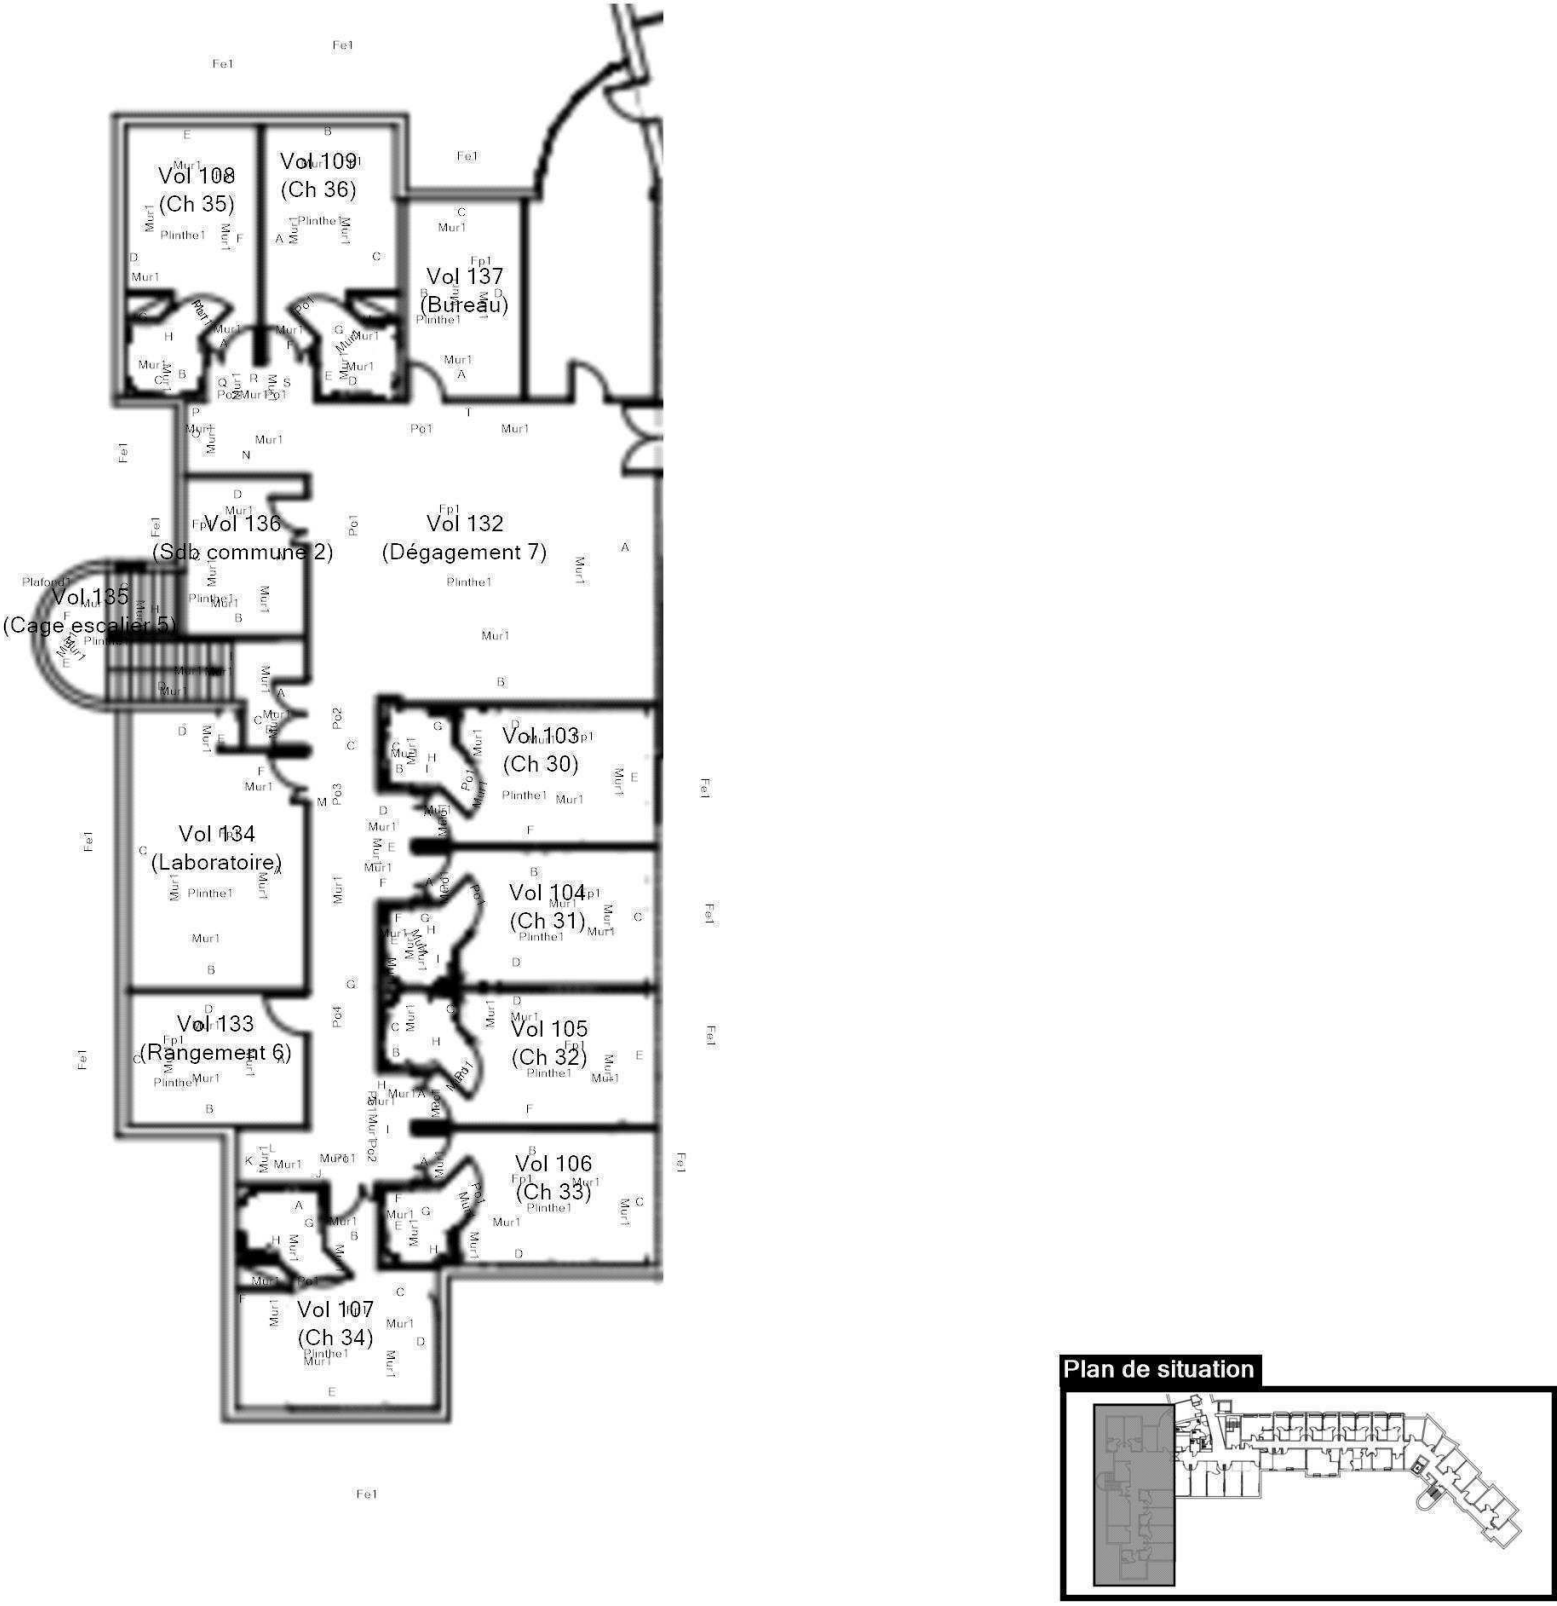R+2 - NORD - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER057831-1	
				Légende	
					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas	

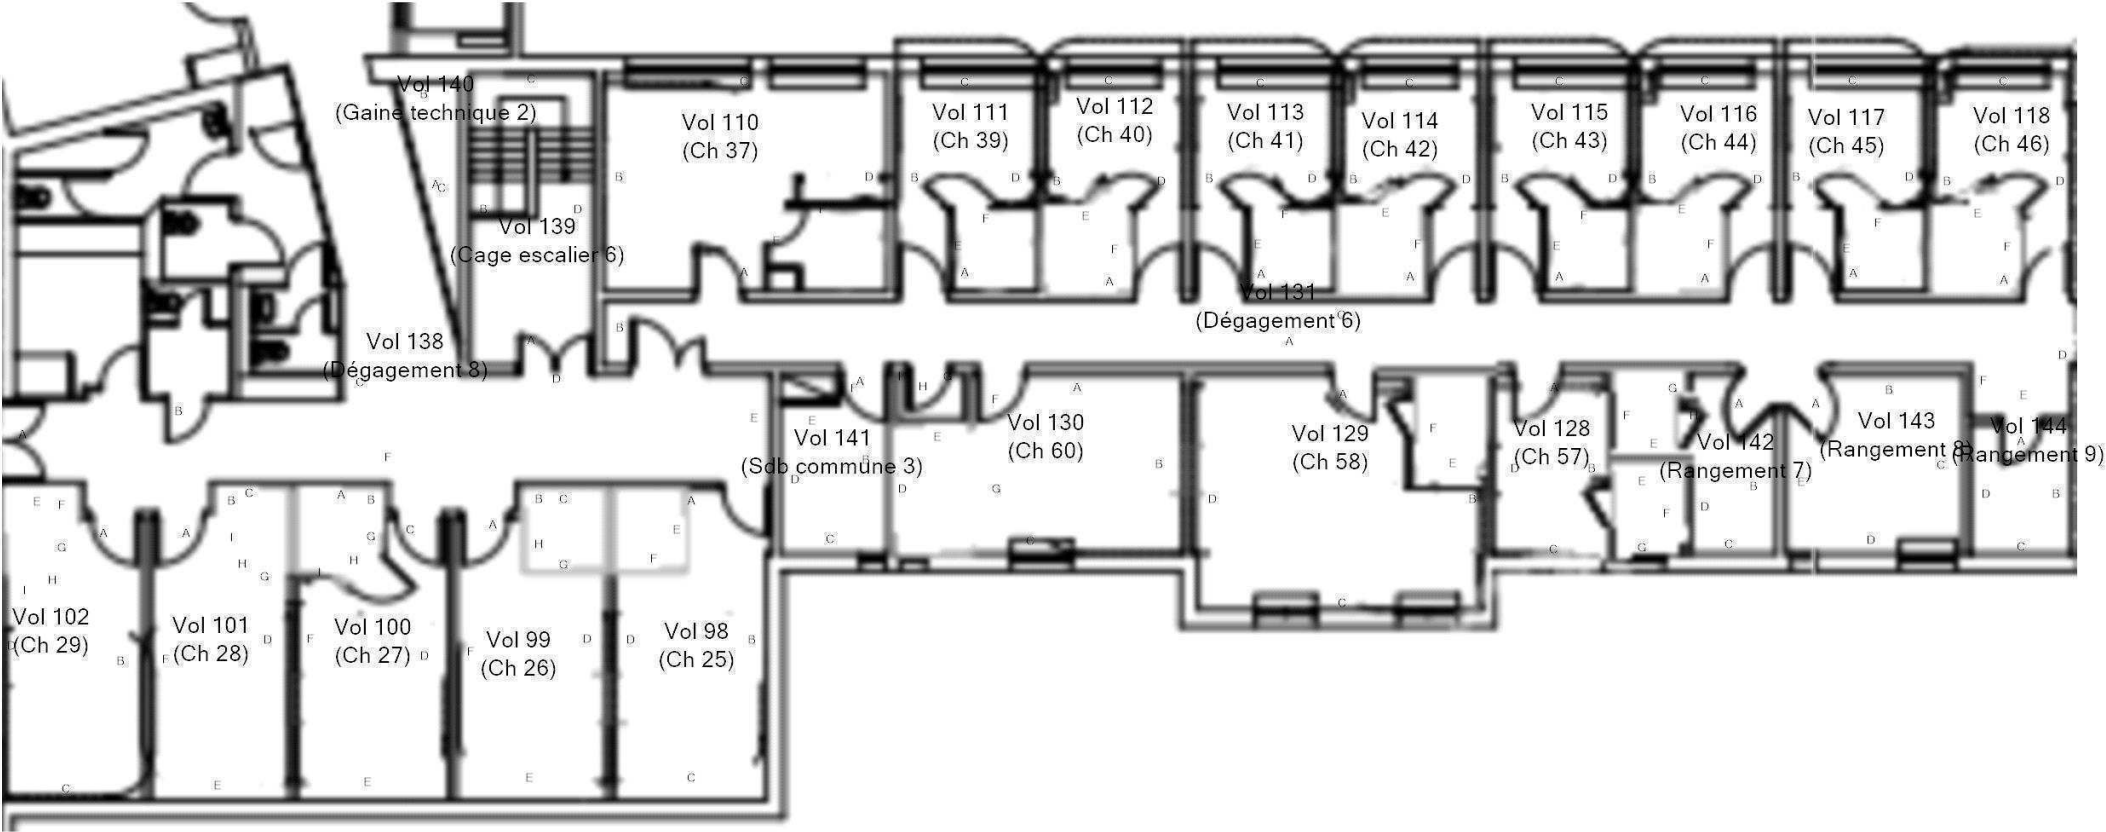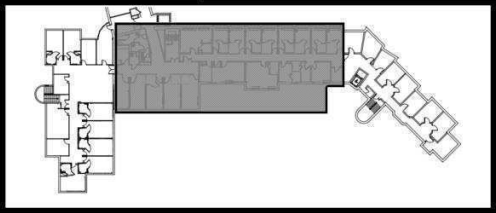
R+2 - CENTRE - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
 Plan de situation 				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

R+2 - CENTRE - VOLUMES ET ÉLÉMENTS CONTENANT DU PLOMB


Référence:
002ER057831-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb

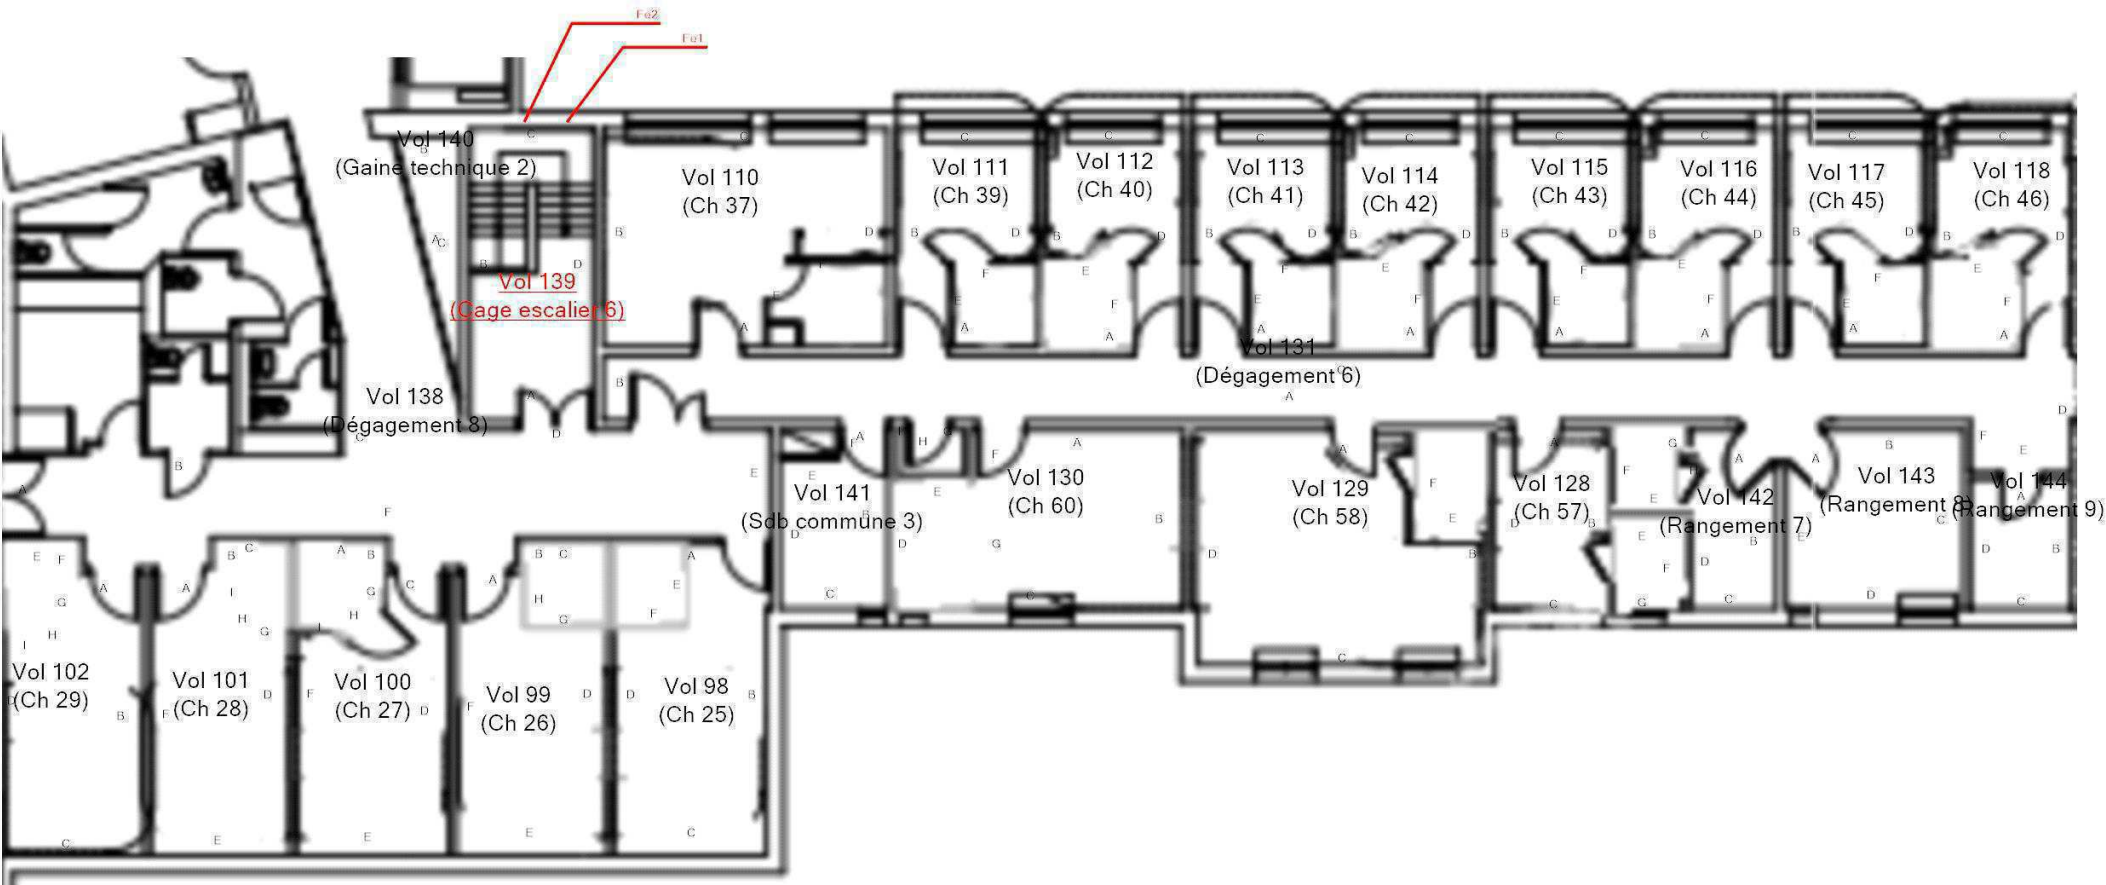

Plan de situation

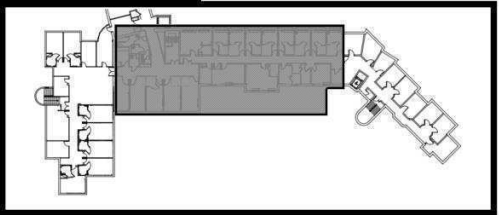

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation

Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant


BEAUCLAIR Nicolas

R+2 - CENTRE - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB


Référence:
002ER057831-1

Légende

Volume et élément contenant du plomb

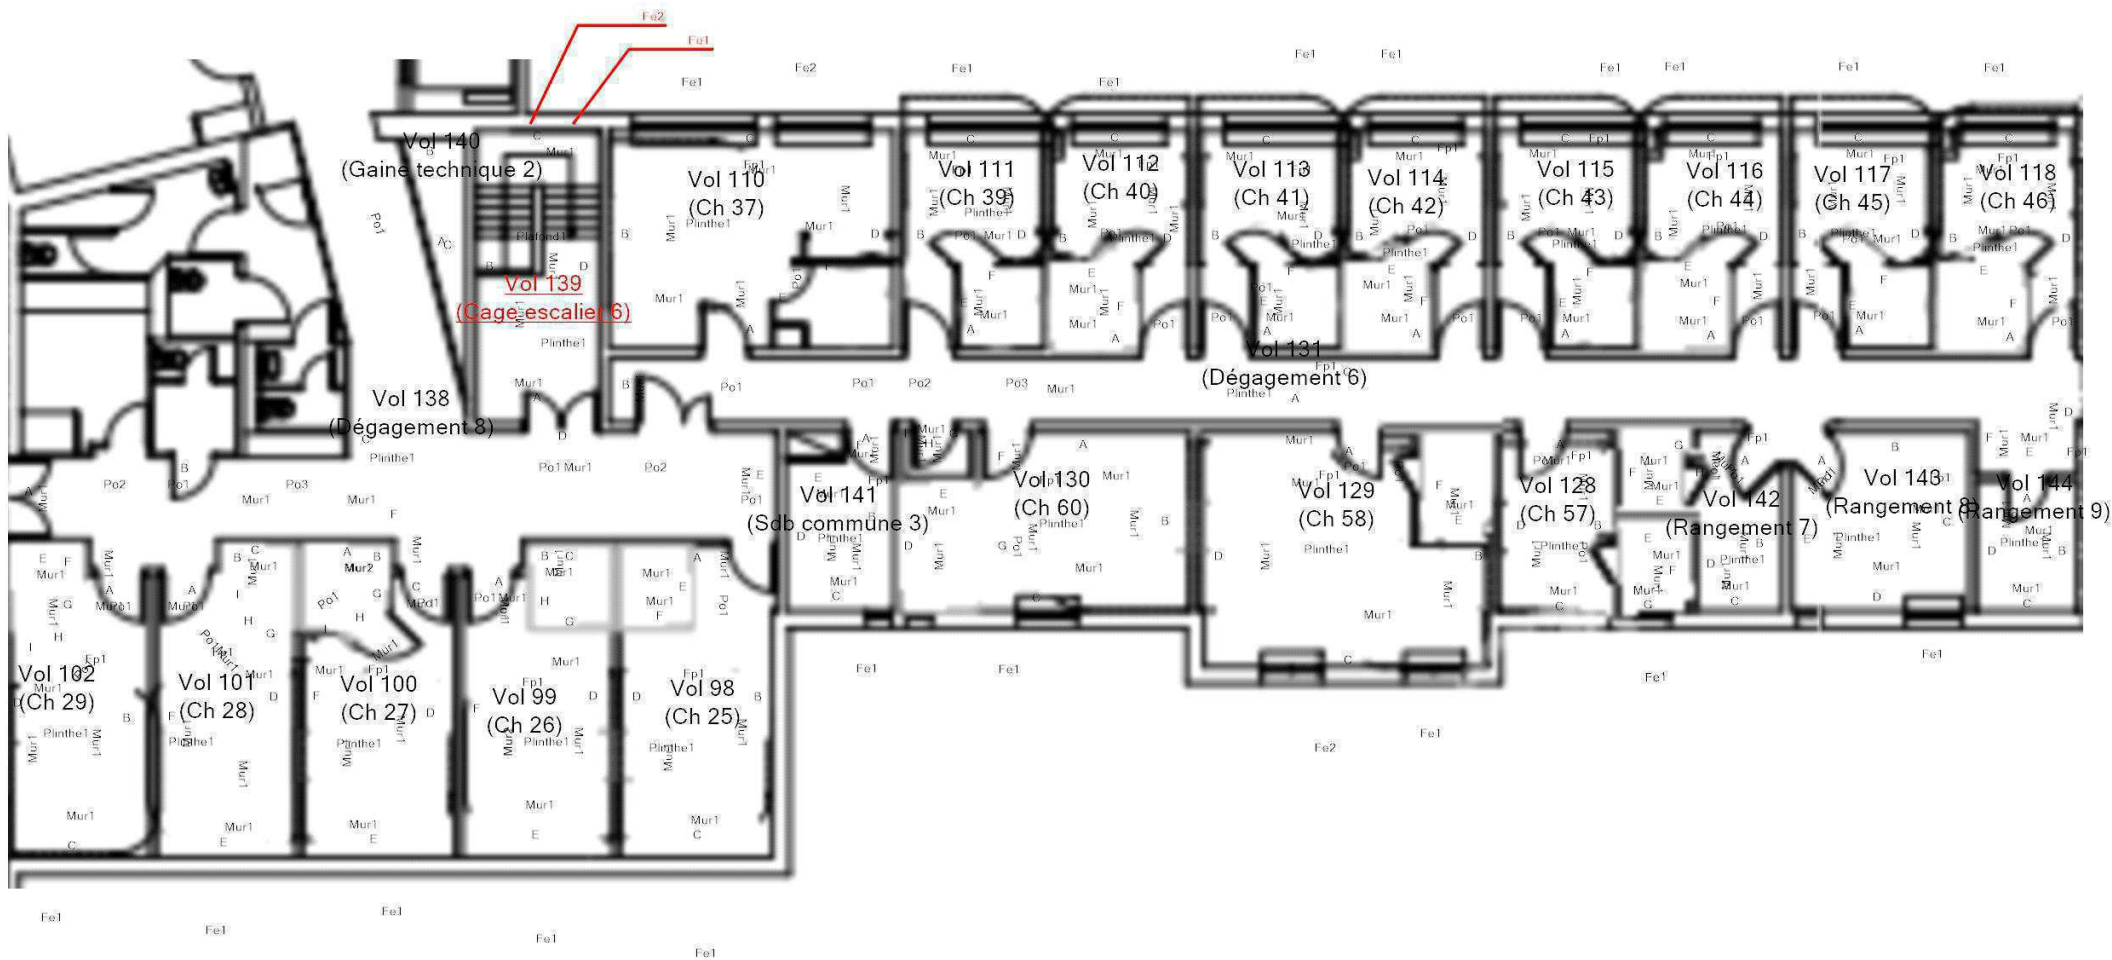

Plan de situation

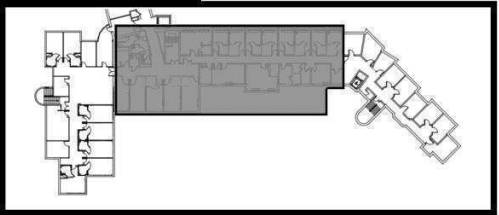

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran


Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

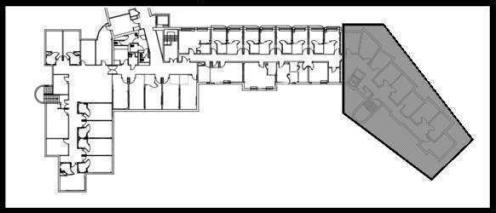R+2 - SUD - COTATION VOLUME				Référence: 002ER057831-1
				Légende
 Plan de situation 				
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

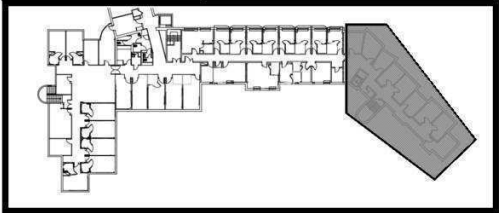
R+2 - SUD - ELÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER057831-1	
				Légende	
 Plan de situation 					Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas	

EXTÉRIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - COTATION VOLUME

Référence:
002ER057831-1

Légende

Vol 148
(Extérieur 2)

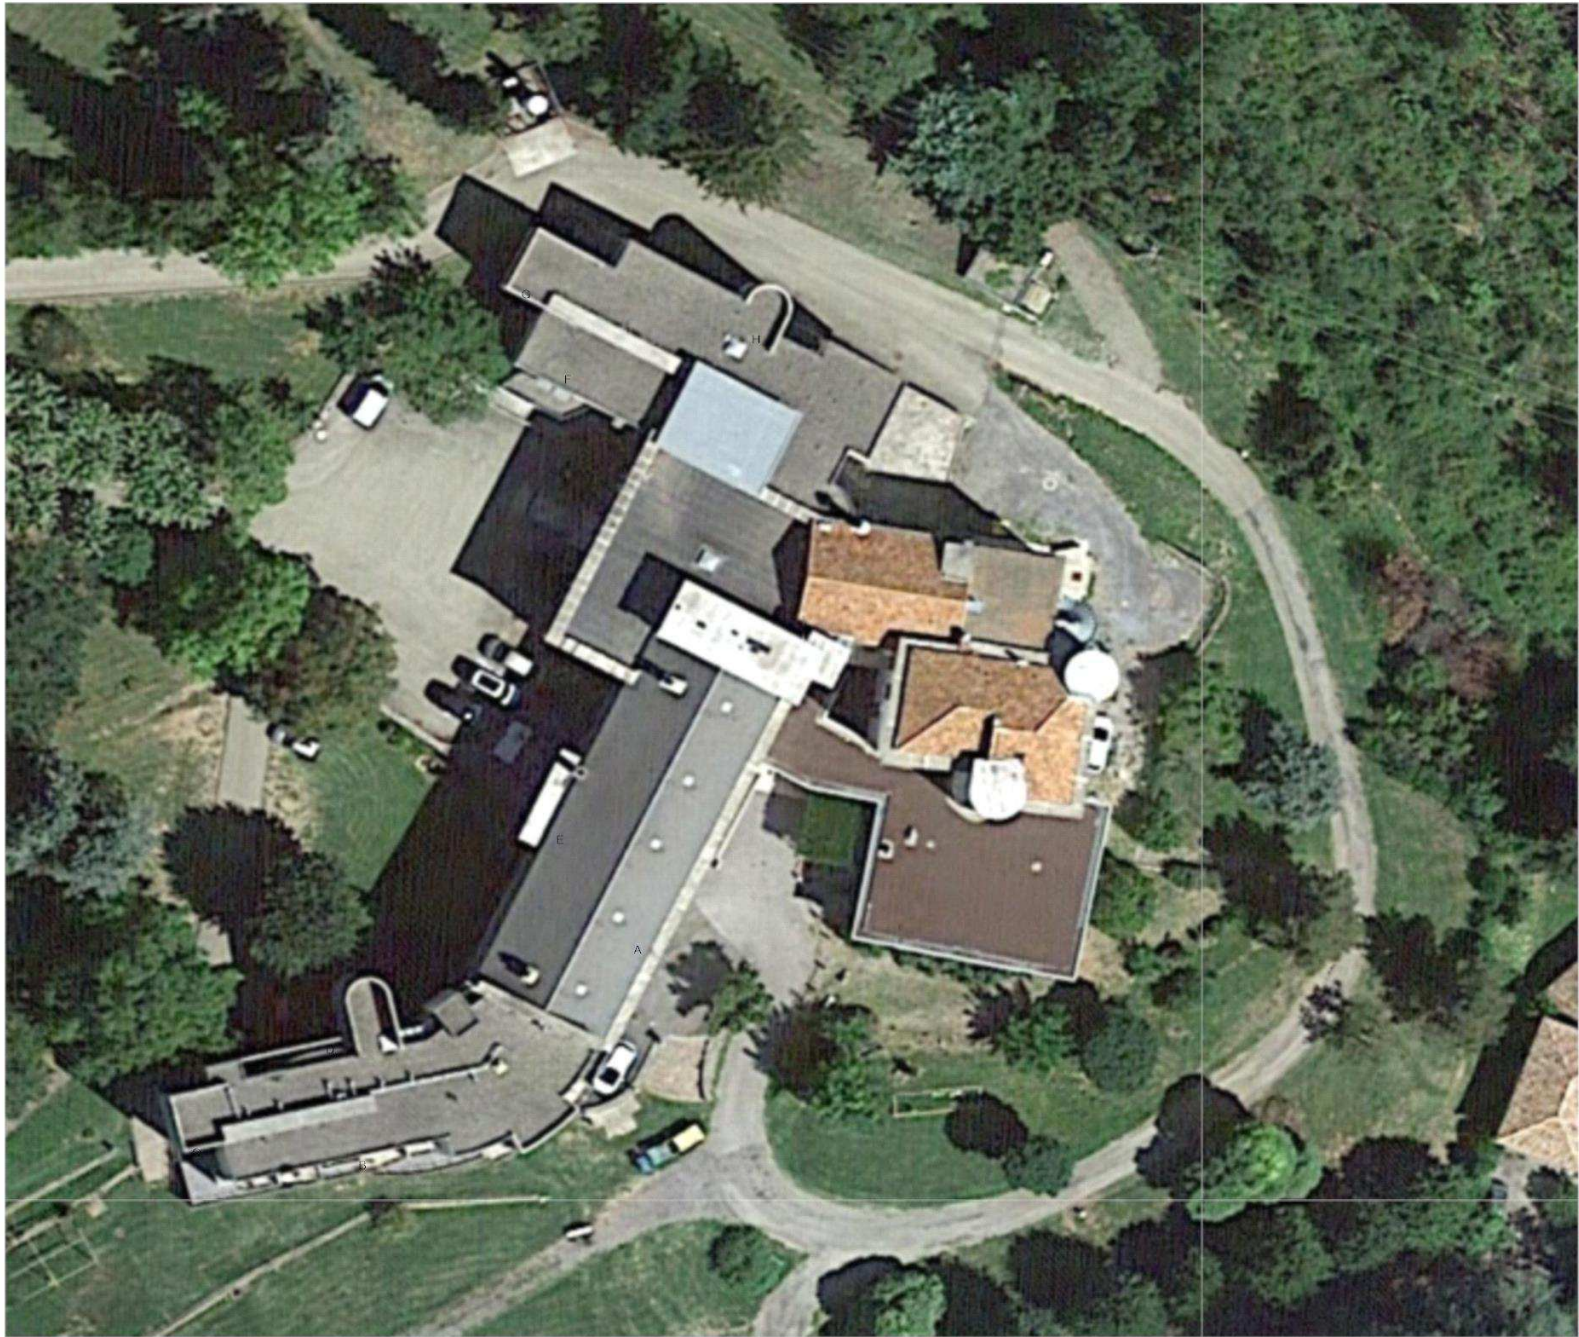

Adresse du bien

Folcheran BP 538
07140 GRAVIERES

Désignation


Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran

Date intervention

30/05/2022

Technicien intervenant

BEAUCLAIR Nicolas

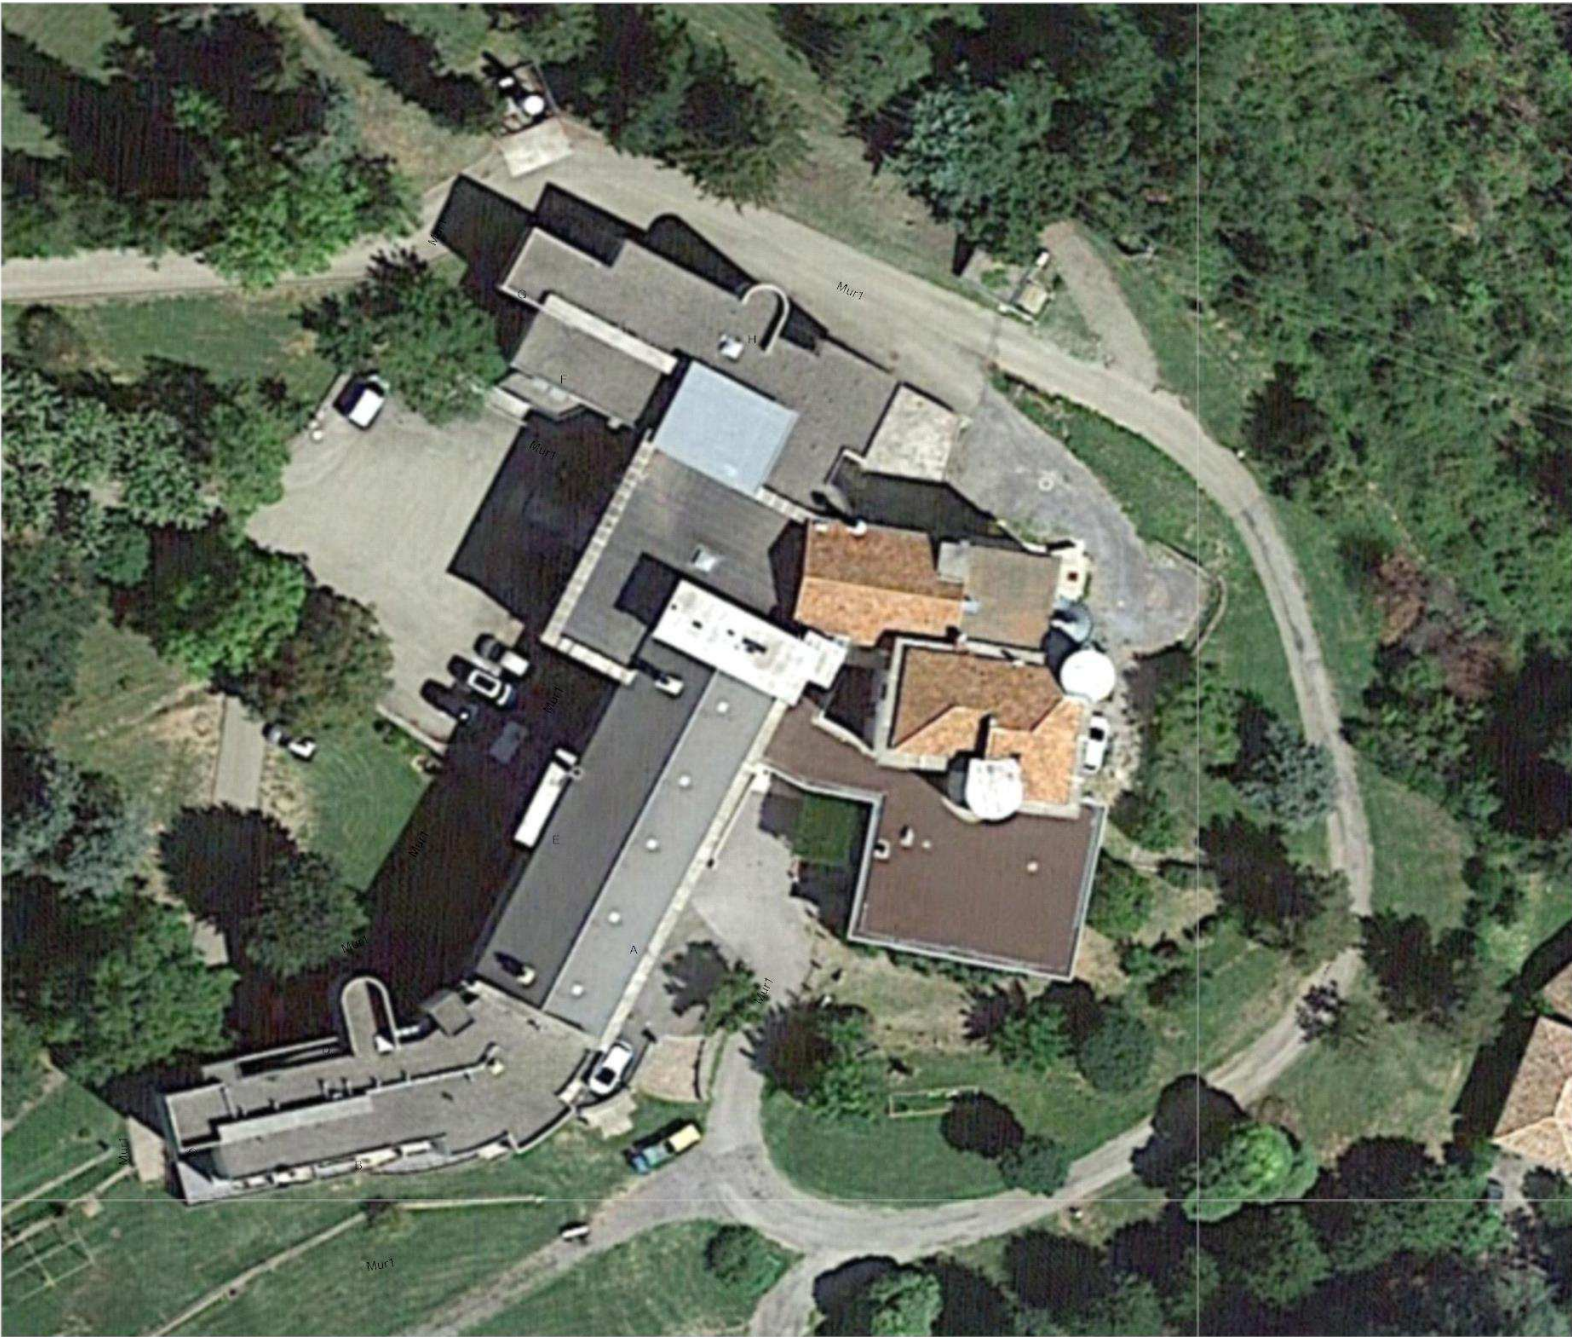EXTÉRIEUR - PLAN DE REPÉRAGE - ÉLÉMENTS AVEC ET SANS PLOMB				Référence: 002ER057831-1
Vol 148 (Extérieur 2) 				Légende
				Volume et élément contenant du plomb
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Folcheran BP 538 07140 GRAVIERES	Centre de réhabilitation respiratoire de Folcheran	30/05/2022	BEAUCLAIR Nicolas

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant et après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mure
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexionnement ERNMT ou ESSRI)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30059 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: 582 Hannover
HR Number: B 8020
VAT registration ID DE 219828762

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Puh (Chairman), Ragn
Beutler,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemmingsson, Dr.
Dirk Hering, David Hult, Dr. Barbara Kinnaszwski-
Beutler, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92035 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Confordeus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR par sinistre
Dont	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confis	30 000 EUR par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	
Tous Dommages Confordeus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
Dont	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 - RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30059 Hannover, Germany
www.hdi-global

Commercial Register: 582 Hannover
HR Number: B 8020
VAT registration ID DE 219828762

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Puh (Chairman), Ragn
Beutler,
Dr. Malte Enders, Dr. Christian Hemmingsson, Dr.
Dirk Hering, David Hult, Dr. Barbara Kinnaszwski-
Beutler, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mme Dominique BISAGA, présidente de la SAS **AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1° de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS **AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrite auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sage Société - 64 Rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS au capital 150 000 € - SIRET 44135591400298 - RCS RIORGES - APE 7120B - Assurée par HDI Global SE - NF professionnel n° 00007130015

01 44 05 92 44
01 44 05 92 44
01 44 05 92 44

**BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 60 Av Gle De
Gaulle - 92046 Paris La Défense - 10122374**

BUREAU VERITAS Certification

Certificat
Attribué à

BEAUCLAIR Nicolas

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessus pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat
Electricité	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/03/2021	16/03/2028
Plomb sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	31/05/2021	30/05/2028
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/12/2020	10/12/2027
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/12/2020	10/12/2027

Date : 20/05/2021
Laurent Croguennec, Président

Número de certificat : 10122374

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à voir ci-dessus
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur : www.bureauveritas.fr/verification-deg

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Ancre, 6 cours du Triangle 92037 Paris-La Défense CEDEX

cofrac

CERTIFICATION
DE PERSONNES
Affiliées au Bureau Veritas
pour la certification des personnes physiques
de la norme NF 00007130015

ANNEXE: DOCUMENTS

BUREAU VERITAS CERTIFICATION - 60 Av Gle De
Gaulle - 92046 Paris La Défense - 10122374

Gaulle, 92046 Paris La Défense - 70122374

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

BEAUCLAIR Nicolas

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-d et R 271-1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Electricité	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/03/2021	16/03/2028
Plomb sans mention	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	31/05/2021	30/05/2028
Ambiante avec mention	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/12/2020	10/12/2027
Ambiante sans mention	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/12/2020	10/12/2027

Date : 20/05/2021

Numéro de certificat : 10122374

Laurent Croguennec, Président

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organigramme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur : www.bureauveritas.fr/identification.asp

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-La Défense CEDEX