

Bureau Veritas Exploitation SAS

NANTERRE
Immeuble Le GAIA
333 avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE France
Téléphone : 01 47 52 02 00
Mail : sandra.vincent@bureauveritas.com

A l'attention de REIMBERT SAMANTHA

DEPARTEMENT DES YVELINES
2 PLACE ANDRE MIGNOT
78012 VERSAILLES

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : le 27/01/2023

Nom du site : CIO
Latitude : 1.70737
Longitude : 48.991322

Immeuble bâti objet du repérage :

CIO
60 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN
78200 MANTES LA JOLIE

Numéro d'affaire : 17718946
Référence du rapport : 17718946/S1.1.4.R
Rédigé le : 16/02/2023
Par l'opérateur de repérage : Sandra VINCENT
Date de la commande : 24/01/2023

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION - Immeuble le Guillaumet - 92 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 14540676



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	30/06/2022	29/06/2029

Ce rapport contient **37** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :



SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS.....	4
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	4
2.2. Obligation d'information.....	4
3. INFORMATIONS GENERALES.....	5
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	5
3.2. Intervenants.....	5
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	5
3.4. Laboratoire(s).....	5
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	6
4.1. Textes réglementaires.....	6
4.2. Méthodologie de la mission.....	6
4.3. Limites de la mission.....	6
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	8
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	8
5.2. Conditions de visite.....	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
6.1. Résultats détaillés.....	8
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante.....	11
7. ANNEXES.....	11
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	11
7.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées.....	12
7.3. Croquis de repérage.....	13
7.4. Photos.....	18
7.5. Attestation d'assurance.....	23
7.6. Certificat de compétence.....	24
7.7. Rapports d'essais de laboratoire.....	25

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Travaux: mise aux normes accessibilité handicapés selon le diagnostic sur les conditions d'accessibilité pour les personnes handicapées. Il est demandé d'étendre le repérage amiante à l'ensemble du bâtiment (sans descriptif exhaustif). Précision du donneur d'ordre : les sanitaires sont à refaire entièrement. Ne pas toucher au sol, mur et plafond sauf si dégradé. Toiture non concernée par les travaux.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Faux plafonds	Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux, Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond, Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plenum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :
Ensemble des locaux du sous-sol, RdC, 1er et 2ème étage.

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
RDC / bureau 1	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)
RDC / bureau 2	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)
RDC / bureau 2	Vitrage	Mastic	compact, gris(e)
RDC / bureau 2	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)
R+1 / salle de réunion	Vitrage	Mastic	compact, gris(e)
R+1 / salle de réunion	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)
R+1 / bureau 1	Vitrage	Mastic	compact, gris(e)
R+1 / bureau 1	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)
R+1 / bureau 2	Vitrage	Mastic	compact, gris(e)
R+1 / bureau 2	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)
R+1 / bureau 3	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)
R+1 / bureau 5	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)
R+1 / bureau 6	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)
R+1 / bureau 7	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Remarque(s) complémentaire(s):

Il a été repéré des matériaux contenant de l'amiante non concernés par les travaux (listés dans le DTA de INNAX du 04/06/2018) :

- conduits type amiante ciment au sous-sol, placard technique au RdC, en terrasse au R+1, pièces humides au R+2,
- plaques type amiante ciment au sous-sol

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: CIO
60 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN
78200 MANTES LA JOLIE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
CIO	Bureaux	ERP 5è catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	1977

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	DEPARTEMENT DES YVELINES SAMANTHA REIMBERT	2 PLACE ANDRE MIGNOT 78012 VERSAILLES	0698822866//01390782 0698822866 sreimbert@yvelines.fr
Propriétaire	DEPARTEMENT DES YVELINES SAMANTHA REIMBERT	2 PLACE ANDRE MIGNOT 78012 VERSAILLES	0698822866//01390782 0698822866 sreimbert@yvelines.fr
Accompagnateur	Madame REIMBERT	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS	Sandra VINCENT	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	14540676	30/06/2022	29/06/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins LEM	1-1751	20, rue du KochersbergCS 50047 67701 SAVERNE CEDEX 1France	+33 3 88 02 14 35

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 27/01/2023

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
2015-211-DI-054	06/04/2018	INNAX	Repérage en vue de la constitution du " DTA "	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
plan	mars 2015	Plan
BD109 - 2023-01-10 - Fiche de renseignements CIO MLJ	/	Programme des travaux

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Réalisation d'un nombre de prélèvements inférieur à ce qui est indiqué dans l'annexe A de la norme

Remarque(s) complémentaire(s):

Lors de la visite conjointe avec le donneur d'ordre, l'ensemble des locaux étaient non dégradés. Le repérage amiante a été limité aux remarques du diagnostic PMR.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
RDC / entrée principale	Mur	Enduit	ciment, plâtre, blanc(he), gris(e)	01	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / hall	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), + toile de verre	02	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / lavabo wc	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, beige	03	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / lavabo wc	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	07	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / lavabo wc	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	08	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / lavabo wc / wc 1	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, beige	04	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / lavabo wc / wc 1	Mur	Enduit	plâtre, peint, ciment, blanc(he), gris(e), + toile de verre	06	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / lavabo wc / wc 2	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), colle ciment marbre	05	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / lavabo wc / placard	Porte de placard	Plaque souple bitumineuse antivibratile	bitumineux, noir(e)	09	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / lavabo wc / placard	Porte de placard	Plaque souple bitumineuse antivibratile	bitumineux, noir(e)	10	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / lavabo wc / placard	Mur	Enduit	ciment, plâtre, peint, gris(e), blanc(he)	11	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / bureau 1	Cloison	Panneau de cloison	fibres-ciment, gris(e)	idem 29	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / bureau 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique, beige, + colle + ragréage	12	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / bureau 2	Cloison	Panneau de cloison	fibres-ciment, gris(e)	13	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / bureau 2	Vitrage	Mastic	compact, gris(e)	idem 26	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / bureau 2	Cloison	Panneau de cloison	fibres-ciment, gris(e)	idem 29	Résultat d'analyse	/	OUI
RDC / bureau 3	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	14	Résultat d'analyse	/	NON
RDC / entrée parking	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	15	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / salle de réunion	Vitrage	Mastic	compact, gris(e)	26	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / salle de réunion	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	27	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / salle de réunion	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	28	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
R+1 / salle de réunion	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)	idem 29	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / hall	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique, beige, + colle + ragréage	30	Résultat d'analyse	/	NON
R+1 / bureau 1	Vitrage	Mastic	compact, gris(e)	idem 26	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / bureau 1	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)	idem 29	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / bureau 2	Vitrage	Mastic	compact, gris(e)	idem 26	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / bureau 2	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)	29	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / bureau 3	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)	idem 29	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / bureau 5	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)	idem 29	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / bureau 6	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)	idem 29	Résultat d'analyse	/	OUI
R+1 / bureau 7	Cloison	Panneau de cloison	fibre-ciment, gris(e)	idem 29	Résultat d'analyse	/	OUI
R+2 / wc	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, blanc(he)	18	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / wc	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he)	19	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / wc	Mur	Enduit	compact, marron	20	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / wc	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	21	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / cuisine	Revêtement du mur	Colle de faïence	mortier, beige	16	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / cuisine	Revêtement du mur	Colle de plinthe	mortier, blanc(he)	17	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / couloir	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	25	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / bureau 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	plastique, beige, + colle + ragréage	22	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / bureau 2	Plafond	Faux plafond	fibre minérale artificielle, blanc(he)	23	Résultat d'analyse	/	NON
R+2 / bureau 2	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he), + toile de verre	24	Résultat d'analyse	/	NON

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Vitrage	Mastic	Longueur : 20 m
2	Cloison	Panneau de cloison	Surface : 110 m2

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
Sous-sol / local ex-cuve fioul	/
Sous-sol / local 1	/
Sous-sol / local 2	/
Sous-sol / local 3	/
RDC / entrée principale	/
RDC / hall	/
RDC / lavabo wc / wc 1	/
RDC / lavabo wc / wc 2	/
RDC / lavabo wc / placard	/
RDC / bureau 1	/
RDC / bureau 2	/
RDC / bureau 3	/
RDC / bureau 4	/
RDC / entrée parking	/
RDC / circulation	/
R+1 / salle de réunion	/
R+1 / hall	/
R+1 / bureau 1	/
R+1 / bureau 2	/
R+1 / bureau 3	/
R+1 / bureau 4	/
R+1 / bureau 5	/
R+1 / bureau 6	/
R+1 / bureau 7	/
R+2 / wc	/
R+2 / cuisine	/
R+2 / couloir	/
R+2 / bureau 1	/
R+2 / bureau 2	/
R+2 / salle de pause	/
RDC/R+2 / escalier en colimaçon	/
RDC/R+1 / escalier côté cour	/

7.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
Sous-sol / local ex-cuve fioul		Pierres	Briques	
Sous-sol / local 1		Pierres	Briques	
Sous-sol / local 2		Pierres	Briques	
Sous-sol / local 3		Pierres	Briques	

7.3. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE						Situation du bien objet du repérage
Adresse	CIO 60 bd du Maréchal Juin 78200 MANTES LA JOLIE		Px →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante					
			Px →	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante					
R-1	Date visite	27/01/2023	Sx →	Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X					
	Auteur	S. VINCENT							
Plan/Élévation	N° dossier	17718946	N V	Il n'a pas été repéré de matériau contenant des fibres d'amiante					
	Planche	1/4							
	Indice	0							

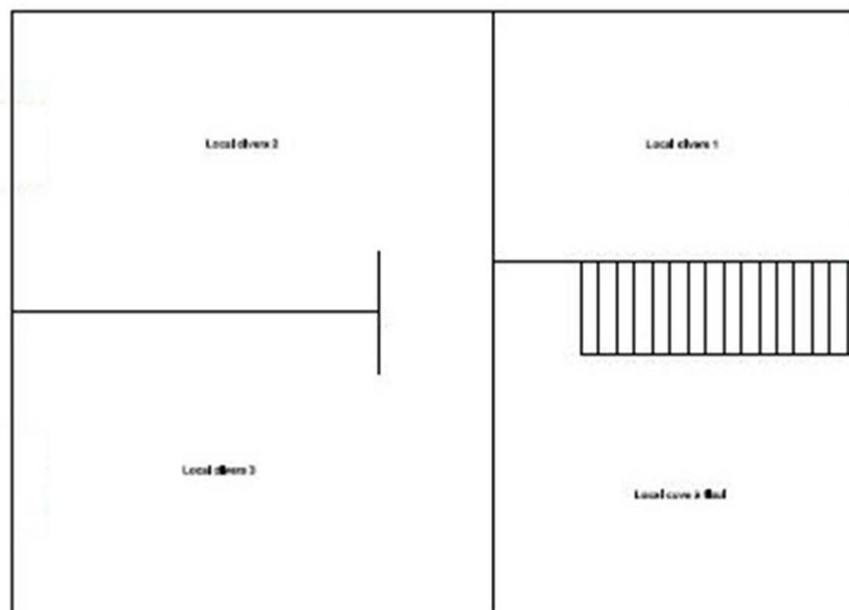


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : CIO	Adresse : 60 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN 78200 MANTES LA JOLIE	Localisation : Sous-sol
Réalisé par : Sandra VINCENT	N° de planche : 1 / 4	


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	Situation du bien objet du repérage
Adresse	CIO	Px →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	
	60 bd du Maréchal Juin 78200 MANTES LA JOLIE	Px →	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
R+0	Date visite	Sx →	Sondage suite à investigation approfondie destructrice n°X	
	Auteur	N V	Zone non vue	
	N° dossier			
Plan/Elévation	Planche			
	Indice			

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

 Cloison en amiante ciment

 Mastic de vitrage


 Conduit type amiante ciment

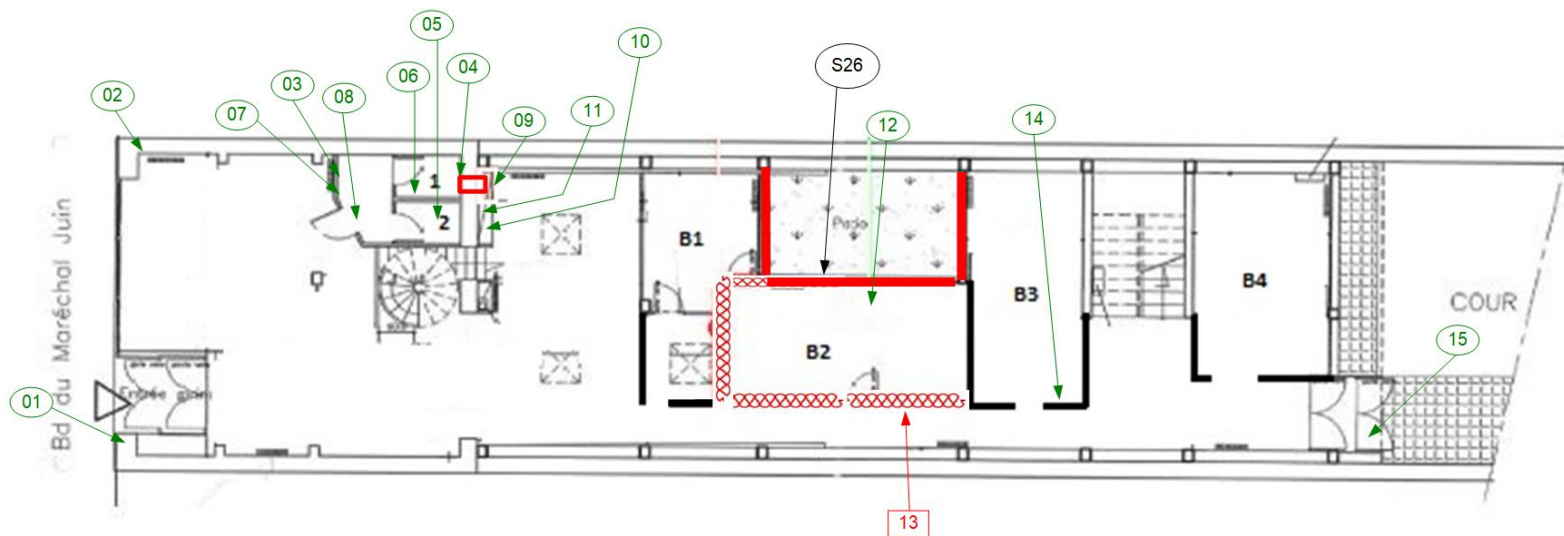

- 01 : enduit plâtre + ciment mur
- 02 : enduit plâtre mur
- 03 : colle faïence
- 04 : colle faïence
- 05 : colle marbre
- 06 : enduit plâtre + ciment mur
- 07 : enduit ciment mur
- 08 : enduit plâtre plafond
- 09 : patin bitume placard
- 10 : patin bitume placard
- 11 : enduit ciment mur
- 12 : dalle de sol beige + colle + ciment
- 13 : cloison type amiante ciment
- 14 : cloison plâtre
- 15 : colle ciment carrelage

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : CIO	Adresse : 60 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN 78200 MANTES LA JOLIE	Localisation : RDC
Réalisé par : Sandra VINCENT	N° de planche : 2 / 4	


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
Adresse	CIO 60 bd du Maréchal Juin 78200 MANTES LA JOLIE		Px →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante : Cloison en amiante ciment Mastic de vitrage
	R+1	Date visite	27/01/2023	Px →	
Auteur		S. VINCENT	Sx →	Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X	
N° dossier		17718946			
Plan/Elévation	Planche	3/4	N V	Zone non vue	
	Indice	0			

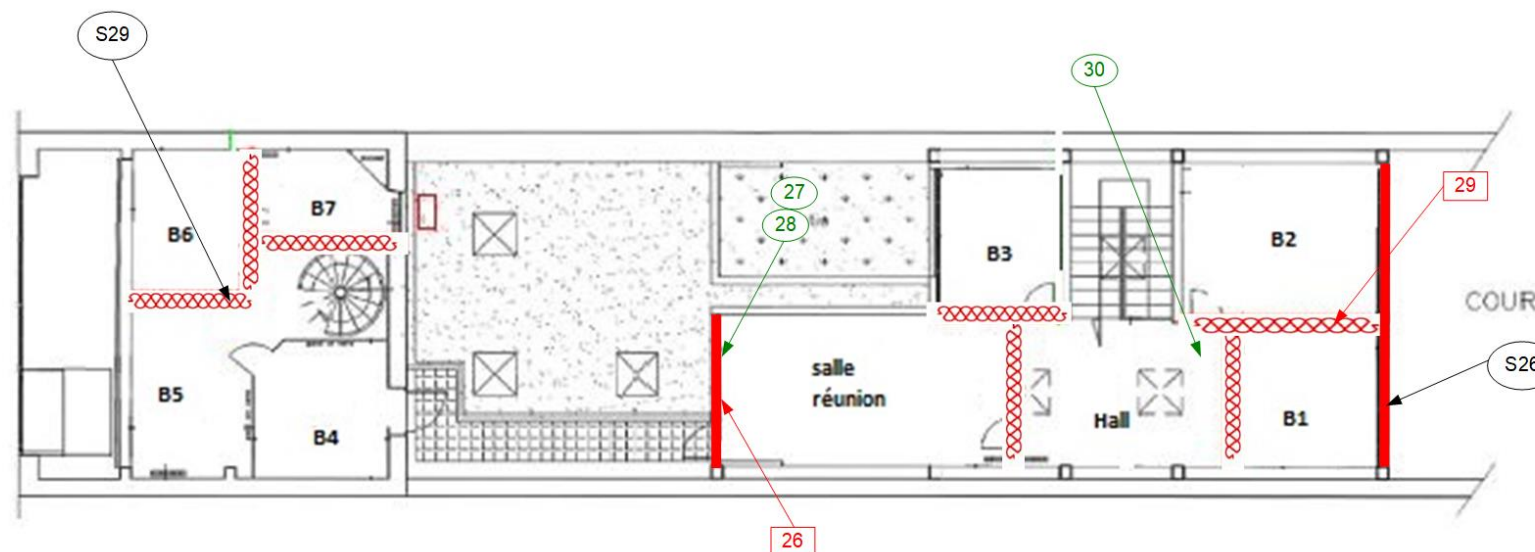

26 : mastic de vitrage
 27 : enduit plâtre mur
 28 : enduit ciment mur
 29 : cloison type amiante ciment
 30 : dalle de sol beige + ragréage

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : CIO	Adresse : 60 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN 78200 MANTES LA JOLIE	Localisation : R+1
Réalisé par : Sandra VINCENT	N° de planche : 3 / 4	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE						Situation du bien objet du repérage	
Adresse	CIO 60 bd du Maréchal Juin 78200 MANTES LA JOLIE		Px →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante						
	Date visite	27/01/2023	Px →	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante						
R+2	Auteur	S. VINCENT	Sx →	Il n'a pas été repéré de matériau contenant des fibres d'amiante						
	N° dossier	17718946								
Plan/Elévation	Planche	4/4	N V							
	Indice	0								

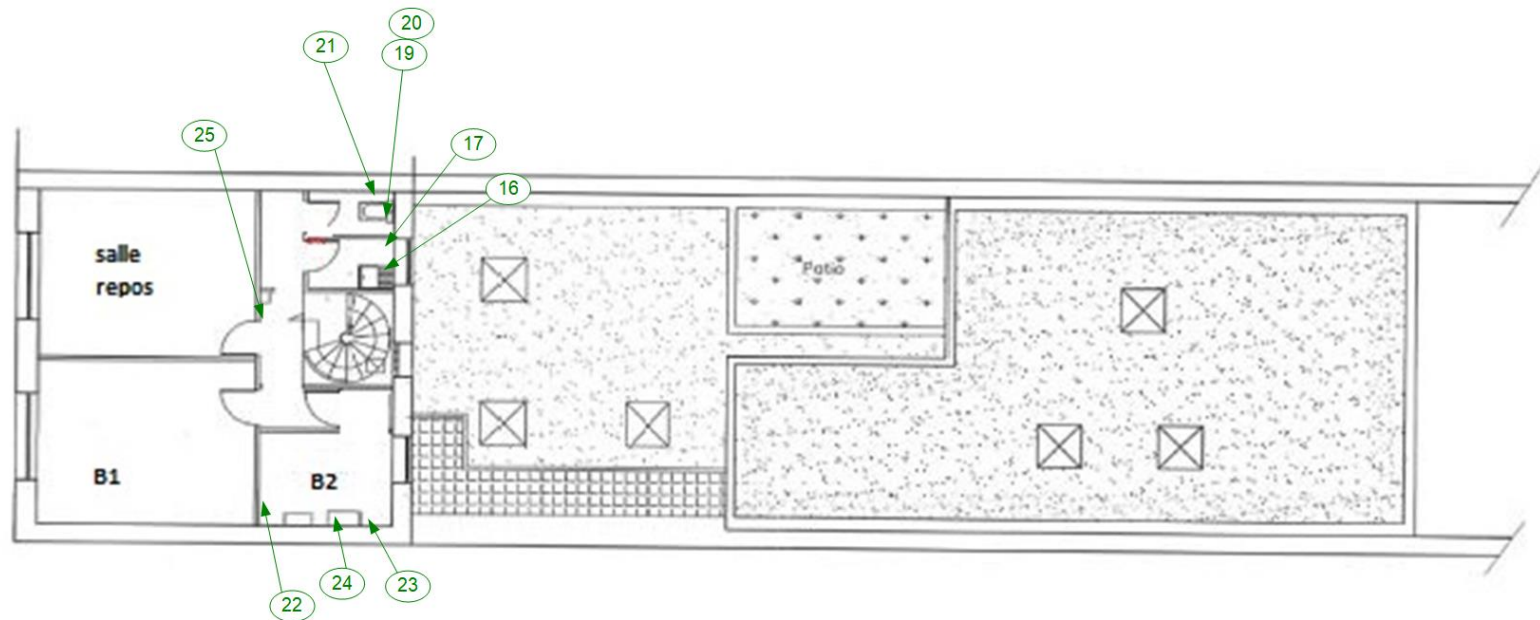

- 16 : colle faïence
- 17 : colle plinthe
- 18 : colle plinthe
- 19 : enduit plâtre mur
- 20 : pierre mur
- 21 : colle carrelage
- 22 : dalle de sol + colle + ciment
- 23 : faux-plafond
- 24 : enduit plâtre plafond
- 25 : enduit plâtre cloison

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : CIO	Adresse : 60 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN 78200 MANTES LA JOLIE	Localisation : R+2
Réalisé par : Sandra VINCENT	N° de planche : 4 / 4	

7.4. Photos



Prélèvement - 01 : RDC / entrée principale - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 02 : RDC / hall - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 03 : RDC / lavabo wc - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 04 : RDC / lavabo wc / wc 1 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 05 : RDC / lavabo wc / wc 2 - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 06 : RDC / lavabo wc / wc 1 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 07 : RDC / lavabo wc - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 08 : RDC / lavabo wc - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 09 : RDC / lavabo wc / placard - Plaque souple bitumineuse antivibratile- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 10 : RDC / lavabo wc / placard - Plaque souple bitumineuse antivibratile- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 11 : RDC / lavabo wc / placard - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - 12 : RDC / bureau 2 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 13 : RDC / bureau 2 - Panneau de cloison-
(Présence d'amiante)




Prélèvement - 14 : RDC / bureau 3 - Panneau de cloison-
(Absence d'amiante)

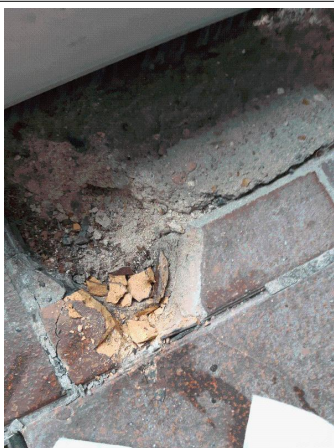

Prélèvement - 15 : RDC / entrée parking - Colle de carrelage-
(Absence d'amiante)



Prélèvement - 16 : R+2 / cuisine - Colle de faïence- (Absence
d'amiante)

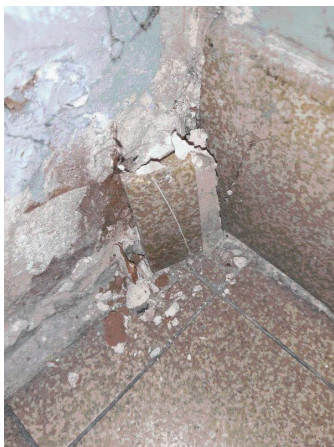

Prélèvement - 17 : R+2 / cuisine - Colle de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - 18 : R+2 / wc - Colle de plinthe- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - 19 : R+2 / wc - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 20 : R+2 / wc - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - 21 : R+2 / wc - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 22 : R+2 / bureau 2 - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 23 : R+2 / bureau 2 - Faux plafond- (Absence d'amiante)

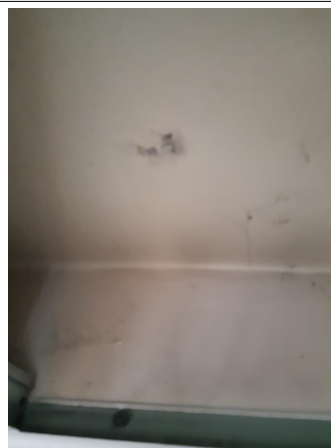

Prélèvement - 24 : R+2 / bureau 2 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 25 : R+2 / couloir - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 26 : R+1 / salle de réunion - Mastic- (Présence d'amiante)



Prélèvement - 27 : R+1 / salle de réunion - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 28 : R+1 / salle de réunion - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - 29 : R+1 / bureau 2 - Panneau de cloison- (Présence d'amiante)



Prélèvement - 30 : R+1 / hall - Dalle de sol- (Absence d'amiante)

7.5. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic amiante tels que :

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

Mais également analyses et/ou prélèvements d'échantillons, missions de recherche d'amiante, conseil en performance énergétique et/ou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** **1 000 000 EUR**

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par année d'assurance** **1 000 000 EUR**

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tel: 01 40 67 42 42 - Fax: 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

7.6. Certificat de compétence

**BUREAU VERITAS**
Certification

Certificat
Attribué à
Sandra VINCENT

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date :13/07/2022

Laurent Croguennec, Président



Numéro de certificat : 14540676

**BUREAU VERITAS**

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX

**cofrac**
CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

7.7. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Sandra VINCENT
10 Chaussée Jules César
Immeuble "le Louisiane" - ZI des Beaux Soleils
BP 338
95526 CERGY PONTOISE CEDEX

Notre référence : AR-23-LE-009441-01

Numéro de dossier : 23A005347

Référence de dossier : 1510797759/17718946/S1/1/2_17718946/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23A005347-001 - Référence *BV3EB6821 Réf. prél : 01 RDC/ entrée principale/Mur - Enduit - (ciment-plâtre/blanc(he)-gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-002 - Référence *BV3EB6822 Réf. prél : 02 RDC/ hall/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)/+ toile de verre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-003 - Référence *BV3EB6823 Réf. prél : 03 RDC/ lavabo wc/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-004 - Référence *BV3EB6824 Réf. prél : 04 RDC/ lavabo wc/ wc 1/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-005 - Référence *BV3EB6825 Réf. prél : 05 RDC/ lavabo wc/ wc 2/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/colle ciment marbre)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-006 - Référence *BV3EB6826 Réf. prél : 06 RDC/ lavabo wc/ wc 1/Mur - Enduit - (plâtre-peint-ciment/blanc(he)-gris(e))+ toile de verre*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-007 - Référence *BV3EB6827 Réf. prél : 07 RDC/ lavabo wc/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-008 - Référence *BV3EB6828 Réf. prél : 08 RDC/ lavabo wc/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-009 - Référence *BV3EB6829 Réf. prél : 09 RDC/ lavabo wc/ placard/Porte de placard - Plaque souple bitumineuse antivibratile - (bitumineux/noir(e))*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-010 - Référence *BV3EB6830 Réf. prél : 10 RDC/ lavabo wc/ placard/Porte de placard - Plaque souple bitumineuse antivibratile - (bitumineux/noir(e))*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-011 - Référence *BV3EB6831 Réf. prél : 11 RDC/ lavabo wc/ placard/Mur - Enduit - (ciment-plâtre-peint/gris(e)-blanc(he))*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-012 - Référence *BV3EB6832 Réf. prél : 12 RDC/ bureau 2/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique/beige/+ colle + ragréage)*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-013 - Référence *BV3EB6833 Réf. prél : 13 RDC/ bureau 2/Cloison - Panneau de cloison - (fibre-ciment/gris(e))*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-014 - Référence *BV3EB6834 Réf. prél : 14 RDC/ bureau 3/Cloison - Panneau de cloison - (plâtre/blanc(he))*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-015 - Référence *BV3EB6835 Réf. prél : 15 RDC/ entrée parking/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))*), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-016 - Référence *BV3EB6836 Réf. prél : 16 R+2/ cuisine/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-017 - Référence *BV3EB6837 Réf. prél : 17 R+2/ cuisine/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-018 - Référence *BV3EB6838 Réf. prél : 18 R+2/ wc/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (mortier/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-019 - Référence *BV3EB6839 Réf. prél : 19 R+2/ wc/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-020 - Référence *BV3EB6840 Réf. prél : 20 R+2/ wc/Mur - Enduit - (compact/marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-021 - Référence *BV3EB6841 Réf. prél : 21 R+2/ wc/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-022 - Référence *BV3EB6842 Réf. prél : 22 R+2/ bureau 2/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique/beige/+ colle + ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-023 - Référence *BV3EB6843 Réf. prél : 23 R+2/ bureau 2/Plafond - Faux plafond - (fibre minérale artificielle/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-024 - Référence *BV3EB6844 Réf. prél : 24 R+2/ bureau 2/Plafond - Enduit - (plâtre/blanc(he))/+ toile de verre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-025 - Référence *BV3EB6845 Réf. prél : 25 R+2/ couloir/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-026 - Référence *BV3EB6846 Réf. prél : 26 R+1/ salle de réunion/Vitrage - Mastic - (compact/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-027 - Référence *BV3EB6847 Réf. prél : 27 R+1/ salle de réunion/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-028 - Référence *BV3EB6848 Réf. prél : 28 R+1/ salle de réunion/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-029 - Référence *BV3EB6849 Réf. prél : 29 R+1/ bureau 2/Cloison - Panneau de cloison - (fibre-ciment/gris(e))*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23A005347-030 - Référence *BV3EB6850 Réf. prél : 30 R+1/ hall/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique/beige/+ colle + ragréage)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS

Laboratoire Analyses Saverne

20 rue du Kochersberg - CS 50047

67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-004634-01 Date d'émission de rapport : 09/02/2023 2:02 Page1/8
Référence laboratoire N° : 23RB003124 Référence de suivi du dossier N° : 23A005347
Reçu au laboratoire le : 03/02/2023 Date de réception : 02/02/2023
Date d'analyse : 08/02/2023
Référence dossier Client:23A005347 - 1510797759/17718946/S1/1/2_17718946/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	23A005347-001 - BV3EB6821 Réf. prél : 01 RDC/ entrée principale/Mur - Enduit - (ciment-plâtre/blanc(he) -gris(e))	Matériau semi-dur (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23A005347-002 - BV3EB6822 Réf. prél : 02 RDC/ hall/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)/ + toile de verre)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23A005347-003 - BV3EB6823 Réf. prél : 03 RDC/ lavabo wc/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-004634-01 Date d'émission de rapport : 09/02/2023 2:02 Page 2/8
 Référence laboratoire N° : 23RB003124 Référence de suivi du dossier N° : 23A005347
 Reçu au laboratoire le : 03/02/2023 Date de réception : 02/02/2023
 Date d'analyse : 08/02/2023
 Référence dossier Client: 23A005347 - 1510797759/17718946/S1/1/2_17718946/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	23A005347-004 - BV3EB6824 Réf. prél : 04 RDC/ lavabo wc/ wc 1/Revêtement du mur - Colle de faïence - (mortier/beige)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23A005347-005 - BV3EB6825 Réf. prél : 05 RDC/ lavabo wc/ wc 2/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/colle ciment marbre)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau dur (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23A005347-006 - BV3EB6826 Réf. prél : 06 RDC/ lavabo wc/ wc 1/Mur - Enduit - (plâtre-peint-ciment/bla nc(he)-gris(e)/+ toile de verre)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23A005347-007 - BV3EB6827 Réf. prél : 07 RDC/ lavabo wc/Mu - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (blanc)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23A005347-008 - BV3EB6828 Réf. prél : 08 RDC/ lavabo wc/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-004634-01 Date d'émission de rapport : 09/02/2023 2:02 Page3/8
Référence laboratoire N° : 23RB003124 Référence de suivi du dossier N° : 23A005347
Reçu au laboratoire le : 03/02/2023 Date de réception : 02/02/2023
Date d'analyse : 08/02/2023
Référence dossier Client: 23A005347 - 1510797759/17718946/S1/1/2_17718946/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	23A005347-009 - BV3EB6829 Réf. prél : 09 RDC/ lavabo wc/ placard/Porte de placard - Plaque souple bitumineuse antivibratile - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23A005347-010 - BV3EB6830 Réf. prél : 10 RDC/ lavabo wc/ placard/Porte de placard - Plaque souple bitumineuse antivibratile - (bitumineux/noir(e))	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23A005347-011 - BV3EB6831 Réf. prél : 11 RDC/ lavabo wc/ placard/Mur - Enduit - (ciment-plâtre-peint/gris (e)-blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23A005347-012 - BV3EB6832 Réf. prél : 12 RDC/ bureau 2/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique/beige/+ colle + ragréage)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-004634-01 Date d'émission de rapport : 09/02/2023 2:02 Page 4/8
 Référence laboratoire N° : 23RB003124 Référence de suivi du dossier N° : 23A005347
 Reçu au laboratoire le : 03/02/2023 Date de réception : 02/02/2023
 Date d'analyse : 08/02/2023
 Référence dossier Client: 23A005347 - 1510797759/17718946/S1/1/2_17718946/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23A005347-013 - BV3EB6833 Réf. prél : 13 RDC/ bureau 2/Cloison - Panneau de cloison - (fibre-ciment/gris(e))	Matériau semi-dur (bitumineux) (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	23A005347-014 - BV3EB6834 Réf. prél : 14 RDC/ bureau 3/Cloison - Panneau de cloison - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / F8ZQ	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23A005347-015 - BV3EB6835 Réf. prél : 15 RDC/ entrée parking/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-004634-01 Date d'émission de rapport : 09/02/2023 2:02 Page 5/8
 Référence laboratoire N° : 23RB003124 Référence de suivi du dossier N° : 23A005347
 Reçu au laboratoire le : 03/02/2023 Date de réception : 02/02/2023
 Date d'analyse : 08/02/2023
 Référence dossier Client: 23A005347 - 1510797759/17718946/S1/1/2_17718946/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	23A005347-016 - BV3EB6836 Réf. prél : 16 R+2/ cuisine/Revêtement du mur - Colle de faïence (mortier/beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23A005347-017 - BV3EB6837 Réf. prél : 17 R+2/ cuisine/Revêtement du mur - Colle de plinthe (mortier/blanc(he))	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (rouge)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	23A005347-018 - BV3EB6838 Réf. prél : 18 R+2/ wc/Revêtement du mur - Colle de plinthe (mortier/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (rouge)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23A005347-019 - BV3EB6839 Réf. prél : 19 R+2/ wc/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23A005347-020 - BV3EB6840 Réf. prél : 20 R+2/ wc/Mur - Enduit - (compact/marron)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-004634-01 Date d'émission de rapport : 09/02/2023 2:02 Page 6/8
 Référence laboratoire N° : 23RB003124 Référence de suivi du dossier N° : 23A005347
 Reçu au laboratoire le : 03/02/2023 Date de réception : 02/02/2023
 Date d'analyse : 08/02/2023
 Référence dossier Client: 23A005347 - 1510797759/17718946/S1/1/2_17718946/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	23A005347-021 - BV3EB6841 Réf. prél : 21 R+2/ wc/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	23A005347-022 - BV3EB6842 Réf. prél : 22 R+2/ bureau 2/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique/beige/+ colle + ragréage)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	23A005347-023 - BV3EB6843 Réf. prél : 23 R+2/ bureau 2/Plafond - Faux plafond - (fibre minérale artificielle/blanc(he))	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024 (2)	23A005347-024 - BV3EB6844 Réf. prél : 24 R+2/ bureau 2/Plafond - Enduit - (plâtre/blanc(he)/+ toile de verre)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	23A005347-025 - BV3EB6845 Réf. prél : 25 R+2/ couloir/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-004634-01 Date d'émission de rapport : 09/02/2023 2:02 Page 7/8
 Référence laboratoire N° : 23RB003124 Référence de suivi du dossier N° : 23A005347
 Reçu au laboratoire le : 03/02/2023 Date de réception : 02/02/2023
 Date d'analyse : 08/02/2023
 Référence dossier Client: 23A005347 - 1510797759/17718946/S1/1/2_17718946/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	23A005347-026 - BV3EB6846 Réf. prél : 26 R+1/ salle de réunion/Vitrage - Mastic - (compact/gris(e))	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
027	23A005347-027 - BV3EB6847 Réf. prél : 27 R+1/ salle de réunion/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (2)	23A005347-028 - BV3EB6848 Réf. prél : 28 R+1/ salle de réunion/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029 (3)	23A005347-029 - BV3EB6849 Réf. prél : 29 R+1/ bureau 2/Cloison - Panneau de cloison - (fibre-ciment/gris(e))	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MOLP / RG4T	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
030	23A005347-030 - BV3EB6850 Réf. prél : 30 R+1/ hall/Revêtement de sol - Dalle de sol - (plastique/beige/+ colle + ragréage)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-004634-01

Date d'émission de rapport : 09/02/2023 2:02

Page 8/8

Référence laboratoire N° : 23RB003124

Référence de suivi du dossier N° : 23A005347

Reçu au laboratoire le : 03/02/2023

Date de réception : 02/02/2023

Date d'analyse : 08/02/2023

Référence dossier Client: 23A005347 - 1510797759/17718946/S1/1/2_17718946/1/2

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un objet utilisé lors du prélèvement par l'opérateur de repérage est présent dans l'échantillon. Celui-ci n'a pas été analysé.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Les fibres d'amiantes ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiantes dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiantes. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, PS/MOLP/03 Ed.04 / 23.11.2020.

MET : Détermination Fibres d'amiantes. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, PS/MET/04 Ed.04 / 23.11.2020.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiantes dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiantes non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiantes optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiantes non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiantes.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiantes délibérément ajoutés dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Alina Tudoran
Tehnician chimist -

