



CUNY EXPERTISES  
19 Rue Des 3 villes  
88100 SAINT DIE DES VOSGES

Vincent BERNIER  
Rue Robert Blum  
54700 PONT A MOUSSONS  
Vincent.BERNIER@epfge.fr

N° de rapport : 11223  
Date de rédaction : 01/12/2023      Révision 0

## **Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et de déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments**

Maître d'ouvrage : Vincent BERNIER  
Rue Robert Blum  
54700 PONT A MOUSSONS

Donneur d'ordre : Vincent BERNIER  
Rue Robert Blum  
54700 PONT A MOUSSONS  
Mail : Vincent.BERNIER@epfge.fr

Date de visite sur site : 10/11/2023



## Sommaire

|                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et de déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments..... | 1         |
| <b>1. Introduction .....</b>                                                                                                                       | <b>3</b>  |
| • Réalisation de la mission.....                                                                                                                   | 3         |
| Etape 1 : Etude documentaire.....                                                                                                                  | 3         |
| Etape 2 : Repérage in situ.....                                                                                                                    | 3         |
| Etape 3 : Réalisation du diagnostic et du rapport.....                                                                                             | 3         |
| • Textes de référence .....                                                                                                                        | 3         |
| Identification du maître d'ouvrage : .....                                                                                                         | 4         |
| Identification de l'opérateur de repérage : .....                                                                                                  | 4         |
| • Localisation de l'opération .....                                                                                                                | 5         |
| • Descriptif du bâtiment concerné par la démolition ou la rénovation significative ..                                                              | 5         |
| • Documents fournis .....                                                                                                                          | 6         |
| • Visites des locaux.....                                                                                                                          | 7         |
| <b>2. Synthèse .....</b>                                                                                                                           | <b>8</b>  |
| • Tableau de synthèse des matériaux, équipements, produits et déchets : .....                                                                      | 8         |
| • Répartition des déchets issus par catégorie.....                                                                                                 | 24        |
| • Filières locales de traitement.....                                                                                                              | 25        |
| • Transport.....                                                                                                                                   | 26        |
| <b>3. Annexe 1 : Plans de la localisation .....</b>                                                                                                | <b>27</b> |
| <b>4. Attestation d'assurance .....</b>                                                                                                            | <b>30</b> |
| <b>5. Attestation de formation .....</b>                                                                                                           | <b>33</b> |

# 1. Introduction

## ➔ Réalisation de la mission

### Etape 1 : Etude documentaire

Examen des documents transmis par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, permettant d'identifier les matériaux constitutifs du bâtiment.

### Etape 2 : Repérage in situ

Visite exhaustive des locaux affectés par les travaux de rénovation ou par la démolition.

Le repérage in situ est réalisé par sondage à l'aide d'outillage puis mesurage des différents éléments. L'ouverture de fouille n'est pas prévue dans notre mission ; les données concernant les fondations ne seront qu'une estimation.

### Etape 3 : Réalisation du diagnostic et du rapport

Quantification des matériaux des matériaux identifiés.

Le diagnostic reprend par matériaux :

- Estimation de la quantité,
- Estimation de l'état de conservation (bon état ou état dégradé)
- Classification des déchets potentiels selon le code de l'environnement
- Indication sur les filières de réemploi, recyclage, valorisation

La fonctionnalité des équipements ne peut être assurée par notre mission.

## ➔ Textes de référence

Le diagnostic PMD est réalisé selon les modalités réglementaires suivantes :

- Articles R.111-43 à R.111-49 du Code de la Construction et de l'habitation (créés par le décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments).
- Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.
- Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments
- Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments



## Identification du maître d'ouvrage :

Nom : Vincent BERNIER  
Adresse : Rue Robert Blum  
54700 PONT A MOUSSONS  
Nom du donneur d'ordre : Vincent BERNIER  
Coordonnées du donneur d'ordre : 06 74 90 63 28  
Vincent.BERNIER@epfge.fr

## Identification de l'opérateur de repérage :

Société : CUNY EXPERTISES  
Téléphone : 06 22 33 13 04  
Mail : jlm@exim.fr  
Adresse : 19 Rue Des 3 villes , 88100 SAINT DIE DES VOSGES  
SIRET : 494 815 939 00017  
Nom de l'intervenant : CUNY EXPERTISES


Nom de l'assurance : AXA  
Validité de l'assurance : 31/12/2023

Compétence de l'opérateur de repérage :  
Expérience : 15 années de repérage avant travaux et démolition

Certificat de compétence : Certifié amiante avec mention

## Localisation de l'opération

Adresse du chantier : 207 Rue de la Division Leclerc  
88140 CONTREXEVILLE  
N° de parcelle cadastrale : Section : BS Parcelle 122

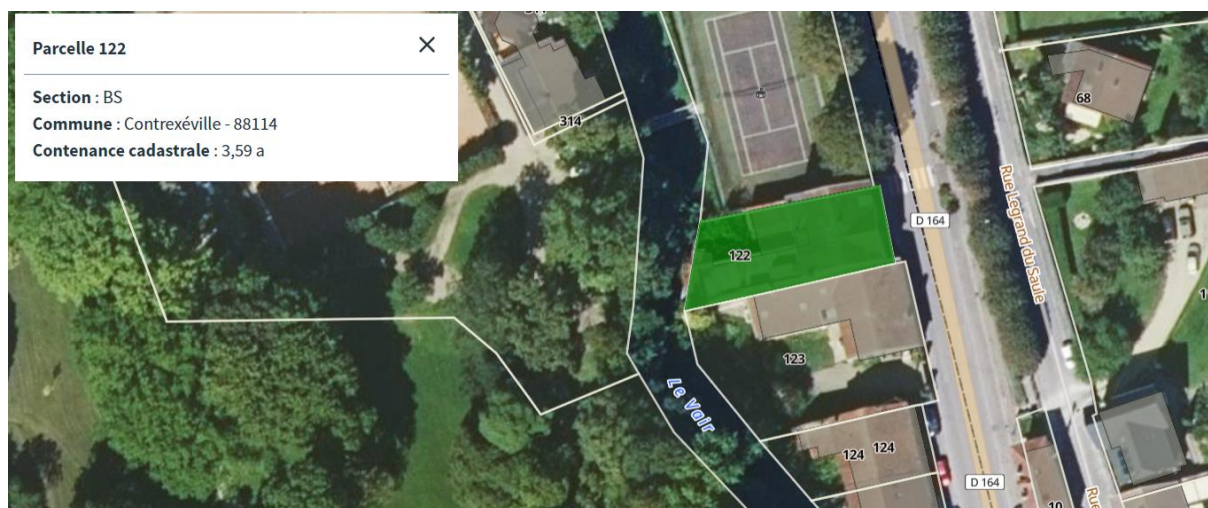

## Descriptif du bâtiment concerné par la démolition ou la rénovation significative

Date de construction : Avant 1949

Date de rénovation : Néant

Usage du bâtiment : Ancien commerce : Jouet ,Papeterie , Photos

Fait marquant durant l'exploitation : Néant

Surface de plancher : environ 1000m2

Principe constructif du bâtiment : Moellon et brique

Etat du bâtiment au jour de la visite : Bâtiment vétuste

## Documents fournis

| Objet                             | Emetteur                                                                                                                   | Référence et date                                                                                                        | Commentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repérage amiante avant travaux    |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Repérage amiante avant démolition | APAVE: Agence de Metz METZ<br>Technopôle 8 rue Pierre Simon de Laplace BP 65175 57075 METZ<br>CEDEX Tél. : 03 87 74 01 71  | Numéro de rapport : C22001552 rev 00<br>Date : 26/10/2022                                                                | Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diagnostic plomb                  | APAVE: Agence de Metz METZ<br>Technopôle 8 rue Pierre Simon de Laplace BP 65175 57075 METZ<br>CEDEX Tél. : 03 87 74 01 71  | Numéro de rapport : C22001552 rev 00<br>Date : 26/10/2022                                                                | Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm <sup>2</sup> pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés. Le niveau de 0,3 mg/cm <sup>2</sup> est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure |
| Diagnostic termites               |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diagnostic mères                  | SEMHV SAS 10, rue Gambetta BP 10063 - 88102 Saint Dié des Vosges – 03.29.57.14.97 – 06.83.55.41.64 semhv@merule-expert.com | Rapport EA20_036<br>Concernant la visite sur site du 21 décembre 2020 à 10 h.D23_136 Date de visite : 03/10/2023 à 11h15 | Découverte d'une contamination par des champignons Il a été repéré des indices de présence de champignons xylophages, agents fongiques de dégradation biologique du bois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Autre                             |                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Visites des locaux

Dans le cadre de notre mission l'ensemble des locaux affectés par les travaux doivent être visité. Dans le cas contraire une seconde intervention est à prévoir.

Liste des locaux visités :

| Bâtiment | Niveau de localisation | Local                | Visité | Justificatif de non visite |
|----------|------------------------|----------------------|--------|----------------------------|
| Commerce | RDC                    | ENTREE               | Oui    |                            |
| Commerce | RDC                    | PIECE n°1            | Oui    |                            |
| Commerce | RDC                    | ATELIER              | Oui    |                            |
| Commerce | RDC                    | PIECE n°2            | Oui    |                            |
| Commerce | RDC                    | MAGASIN              | Oui    |                            |
| Commerce | RDC                    | DEGAGEMENT n°1       | Oui    |                            |
| Commerce | RDC                    | WC                   | Oui    |                            |
| Commerce | RDC                    | CHAUFFERIE           | Oui    |                            |
| Commerce | RDC                    | REVERVE              | Oui    |                            |
| Commerce | SOUS SOL               | CAVE n°1             | Oui    |                            |
| Commerce | SOUS SOL               | CAVE n°2             | Oui    |                            |
| Commerce | SOUS SOL               | CAVE n°3             | Oui    |                            |
| Commerce | SOUS SOL               | CAVE n°4             | Oui    |                            |
| Commerce | SOUS SOL               | LOCAL CUVE           | Oui    |                            |
| Commerce | SOUS SOL               | ABRI                 | Oui    |                            |
| Commerce | SOUS SOL               | CAVE n°5             | Oui    |                            |
| Commerce | SOUS SOL               | ESPACE SOUS ESCALIER | Oui    |                            |
| Commerce | SOUS SOL               | TERRAIN              | Oui    |                            |
| Commerce | R+1                    | PIECE n°3            | Oui    |                            |
| Commerce | R+1                    | PIECE n°4            | Oui    |                            |
| Commerce | R+1                    | SALLE DE BAINS       | Oui    |                            |
| Commerce | R+1                    | CUISINE              | Oui    |                            |
| Commerce | R+1                    | PALIER               | Oui    |                            |
| Commerce | R+1                    | SALLE D'EAU n°1      | Oui    |                            |
| Commerce | R+1                    | PIECE n°5            | Oui    |                            |
| Commerce | R+1                    | CAGE D'ESCALIER n°2  | Oui    |                            |
| Commerce | R+1                    | ABRI EXTERIEUR       | Oui    |                            |
| Commerce | R+1                    | TERRASSE             | Oui    |                            |
| Commerce | R+2                    | PIECE n°6            | Oui    |                            |
| Commerce | R+2                    | WC n°2               | Oui    |                            |
| Commerce | R+2                    | GRENIER              | Oui    |                            |
| Commerce | R+2                    | DEGAGEMENT n°2       | Oui    |                            |
| Commerce | R+2                    | SALLE D'EAU n°1      | Oui    |                            |
| Commerce | R+2                    | PIECE n°7            | Oui    |                            |
| Commerce | R+3                    | TOITURE              | Oui    |                            |
|          |                        |                      |        |                            |

Diagnostic complémentaire à transmettre en cas d'aléas.



## 2. Synthèse


### Tableau de synthèse des matériaux, équipements, produits et déchets :

Les quantités données sont des quantités estimées dans le cadre du présent diagnostic. En conséquence, celles-ci ne peuvent pas engager notre cabinet pour l'établissement de devis de travaux de démolition.

| Localisation   | Partie d'ouvrage | Composant de la construction | Appellation du PMD                  | Quantité | Unité | Poids en Tonne | Etat sanitaire        | Préconisation de traitement | Préconisation de dépose                                     | Recommandation de stockage                 | Typologie de déchet | Code déchet |
|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------|
| ABRI           | Couverture       | Tôle                         | Couverture tôle fibrociment amianté | 6        | m2    | 0.102          | Contient de l'amiante | 4 - Elimination             | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage compatible avec la réglementation | DD                  | 0           |
| ABRI EXTERIEUR | Couverture       | Tôle                         | Couverture tôle fibrociment amianté | 11       | m2    | 0.187          | Contient de l'amiante | 4 - Elimination             | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage compatible avec la réglementation | DD                  | 0           |
| ATELIER        | Clos             | Menuiserie                   | Porte palière bois                  | 1        | U     | 0.055          | Contient du plomb     | 4 - Elimination             | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage | Stockage sur palette bachée                | DND                 | 0           |
| ATELIER        | Equipements      | Equipement_électrique        | Interrupteurs, prises               | 4        | U     | 0.0008         | Mauvais état          | 3 - Valorisation            | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation     | Stockage sur palette bachée                | DND                 | 0           |
| ATELIER        | Equipements      | Equipement_électrique        | Hublot d'éclairage                  | 2        | U     | 0.004          | Bon état              | 1 - Réemploi                | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation     | Stockage sur palette bachée                | DND                 | 0           |
| ATELIER        | Equipements      | Câbles_électriques           | Câbles cuivre                       | 4.5      | ml    | 0.000675       | Mauvais état          | 3 - Valorisation            | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND                 | 0           |
| ATELIER        | Equipements      | WC                           | WC céramique                        | 1        | U     | 0.025          | Mauvais état          | 3 - Valorisation            | Dépose soignée                                              | Stockage sur palette bachée                | DI                  | 0           |
| ATELIER        | Clos             | Bardage                      | Bardage fibrociment amianté         | 4        | m2    | 0.088          | Contient de l'amiante | 4 - Elimination             | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage compatible avec la réglementation | DD                  | 0           |
| ATELIER        | Clos             | Menuiserie                   | Fenêtre bois                        | 3        | U     | 0.045          | Mauvais état          | 2 - Recyclage               | Dépose soignée                                              | Stockage sur palette bachée                | DND                 | 0           |



|            |                         |                                    |                                         |      |    |         |                       |                  |                                                                        |                                |     |   |
|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|---------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|
| BATIMENT   | Structure               | Eléments_porteurs_verticaux_pierre | Pierre de taille                        | 410  | m2 | 338.742 | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DI  | 0 |
| BATIMENT   | Cloisonnement_intérieur | Cloison                            | Cloisons brique + plâtre                | 62.5 | m2 | 5.625   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Valorisation après séparation des différents constituants              | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| BATIMENT   | Cloisonnement_intérieur | Cloison                            | Cloisons brique + plâtre                | 97   | m2 | 8.73    | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Valorisation après séparation des différents constituants              | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| BATIMENT   | Cloisonnement_intérieur | Cloison                            | Béton cellulaire + plâtre               | 10   | m2 | 0.87    | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Valorisation après séparation des différents constituants              | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Revêtement              | Sol_souple                         | Sol souple                              | 5.1  | m2 | 0.0153  | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Revêtement              | Sol_souple                         | Plinthe                                 | 10.4 | ml | 0.0312  | Bon état              | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Cloisonnement_intérieur | Cloison                            | Plaque de plâtre                        | 5.1  | m2 | 0.06783 | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Equipements             | Equipement_électrique              | Interrupteurs, prises                   | 2    | U  | 0.0004  | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Equipements             | Equipement_électrique              | Luminaires plafonniers tube fluorescent | 1    | U  | 0.003   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Les tubes devront être déposés avec précaution pour ne pas être cassés | Stockage sur palette bachée    | DD  | 0 |
| CHAUFFERIE | Equipements             | Câbles_électriques                 | Câbles cuivre                           | 3    | ml | 0.0006  | Bon état              | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Equipements             | Chaudière                          | Chaudière                               | 1    | U  | 0.5     | Contient de l'amiante | 4 - Elimination  | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Canalisations           | Gaine de ventilation               | Acier galvanisé Ø160                    | 3    | ml | 0.0108  | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Canalisations           | Canalisation                       | Acier Ø42                               | 2    | ml | 0.0057  | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Equipements             | Elément_de_sécurité_incendie       | Détecteur incendie                      | 1    | U  | 0.0004  | Mauvais état          | 1 - Réemploi     | Détecteurs contenant des                                               | Stockage sur palette bachée    | DD  | 0 |

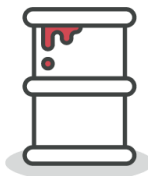

|            |               |                       |                            |      |    |        |                          |                  | substances<br>radioactives                                           |                                               |     |   |
|------------|---------------|-----------------------|----------------------------|------|----|--------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---|
| CHAUFFERIE | Clos          | Menuiserie            | Fenêtre bois               | 1    | U  | 0.015  | Mauvais état             | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                                       | Stockage sur palette<br>bachée                | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Clos          | Occultation           | Occultation acier          | 1.5  | m2 | 0.024  | Mauvais état             | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                                       | Stockage sur palette<br>bachée                | DND | 0 |
| CHAUFFERIE | Canalisations | Gaine                 | Conduit amiante-<br>ciment | 1    | ml | 0.01   | Contient de<br>l'amiante | 4 - Elimination  | Mode opératoire de<br>l'entreprise de<br>déconstruction              | Stockage compatible<br>avec la réglementation | DD  | 0 |
| CUISINE    | Clos          | Menuiserie            | Porte palière bois         | 1    | U  | 0.055  | Contient du plomb        | 4 - Elimination  | Si possible séparer<br>le bâti acier des<br>portes pour<br>recyclage | Stockage sur palette<br>bachée                | DND | 0 |
| CUISINE    | Revêtement    | Sol_souple            | Carrelages                 | 22.5 | m2 | 0.459  | Mauvais état             | 3 - Valorisation | Mode opératoire de<br>l'entreprise de<br>déconstruction              | Stockage en<br>GRV/bennes bâchées             | DI  | 0 |
| CUISINE    | Revêtement    | Sol_souple            | Plinthe                    | 18   | ml | 0.054  | Mauvais état             | 3 - Valorisation | Mode opératoire de<br>l'entreprise de<br>déconstruction              | Stockage en<br>GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| CUISINE    | Clos          | Menuiserie            | Porte palière bois         | 1    | U  | 0.055  | Mauvais état             | 3 - Valorisation | Si possible séparer<br>le bâti acier des<br>portes pour<br>recyclage | Stockage sur palette<br>bachée                | DND | 0 |
| CUISINE    | Equipements   | Câbles_électriques    | Câbles cuivre              | 20   | ml | 0.004  | Mauvais état             | 3 - Valorisation | Mode opératoire de<br>l'entreprise de<br>déconstruction              | Stockage en<br>GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| CUISINE    | Canalisations | Gaine de ventilation  | Acier galvanisé<br>Ø160    | 3.5  | ml | 0.0126 | Mauvais état             | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de<br>l'entreprise de<br>déconstruction              | Stockage en<br>GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| CUISINE    | Equipements   | Equipement_électrique | Interrupteurs, prises      | 4    | U  | 0.0008 | Bon état                 | 1 - Réemploi     | Tri des différents<br>éléments à réaliser<br>après évacuation        | Stockage sur palette<br>bachée                | DND | 0 |
| CUISINE    | Equipements   | Equipement_électrique | Hublot d'éclairage         | 1    | U  | 0.002  | Bon état                 | 1 - Réemploi     | Tri des différents<br>éléments à réaliser<br>après évacuation        | Stockage sur palette<br>bachée                | DND | 0 |
| CUISINE    | Revêtement    | Sol_souple            | Carrelages                 | 12.5 | m2 | 0.255  | Mauvais état             | 3 - Valorisation | Mode opératoire de<br>l'entreprise de<br>déconstruction              | Stockage en<br>GRV/bennes bâchées             | DI  | 0 |
| CUISINE    | Clos          | Menuiserie            | Fenêtre bois               | 2    | U  | 0.03   | Bon état                 | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                                       | Stockage sur palette<br>bachée                | DND | 0 |
| CUISINE    | Faux_plafonds | Lattis                | Bois + plâtre              | 22.5 | m2 | 0.45   | Mauvais état             | 3 - Valorisation | Valorisation du bois<br>et séparation de                             | Stockage en<br>GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |




|                |               |                               |                       |      |    |         |                   |                  |                                                                        |                                |     |   |
|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|------|----|---------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|
|                |               |                               |                       |      |    |         |                   |                  | l'enduit plâtre pour élimination                                       |                                |     |   |
| CUISINE        | Structure     | Eléments_porteurs_horizontaux | Dalles béton armé     | 33   | m2 | 16.5    | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Valorisation des bétons après séparation des aciers                    | Stockage en GRV/bennes bâchées | DI  | 0 |
| DEGAGEMENT n°1 | Equipements   | Equipement_électrique         | Hublot d'éclairage    | 1    | U  | 0.002   | Bon état          | 2 - Recyclage    | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| DEGAGEMENT n°1 | Equipements   | Equipement_électrique         | Interrupteurs, prises | 1    | U  | 0.0002  | Bon état          | 2 - Recyclage    | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| DEGAGEMENT n°2 | Faux_plafonds | Lattis                        | Bois + plâtre         | 7.8  | m2 | 0.156   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de l'enduit plâtre pour élimination | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| DEGAGEMENT n°2 | Revêtement    | Parquet                       | Parquet               | 7.8  | m2 | 0.1989  | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| DEGAGEMENT n°2 | Revêtement    | Parquet                       | Plinth bois           | 15   | ml | 0.045   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| DEGAGEMENT n°2 | Clos          | Vitrage                       | Verre                 | 0.8  | m2 | 0.004   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                                         | Stockage en bennes ou palettes | DI  | 0 |
| DEGAGEMENT n°2 | Revêtement    | Sol_souple                    | Moquettes             | 7.8  | m2 | 0.02652 | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| ENTREE         | Clos          | Menuiserie                    | Porte palière bois    | 1    | U  | 0.055   | Contient du plomb | 4 - Elimination  | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| ENTREE         | Revêtement    | Sol_souple                    | Sol souple            | 8.3  | m2 | 0.0249  | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| ENTREE         | Faux_plafonds | Lattis                        | Bois + plâtre         | 8.3  | m2 | 0.166   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de l'enduit plâtre pour élimination | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| ENTREE         | Revêtement    | Sol_souple                    | Plinthe               | 16.6 | ml | 0.0498  | Bon état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |



|                      |             |                                    |                       |     |    |        |                   |                  |                                                             |                                |     |   |
|----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-----|----|--------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|
| ENTREE               | Equipements | Câbles_électriques                 | Câbles cuivre         | 20  | ml | 0.004  | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| ENTREE               | Equipements | Equipement_électrique              | Interrupteurs, prises | 2   | U  | 0.0004 | Bon état          | 2 - Recyclage    | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation     | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| ENTREE               | Clos        | Menuiserie                         | Porte palière bois    | 1   | U  | 0.055  | Mauvais état      | 2 - Recyclage    | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| ENTREE               | Clos        | Menuiserie                         | Porte palière bois    | 1   | U  | 0.055  | Contient du plomb | 4 - Elimination  | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| ESCALIER n°1         | Equipements | Elément de sécurité                | Gardes corps acier    | 4   | ml | 0.2    | Bon état          | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                              | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| ESCALIER n°1         | Equipements | Escalier                           | Escalier Bois         | 1   | U  | 0.15   | Bon état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| ESCALIER n°1         | Revêtement  | Parquet                            | Plinth bois           | 7   | ml | 0.021  | Bon état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| ESCALIER n°1         | Equipements | Câbles_électriques                 | Câbles cuivre         | 11  | ml | 0.0022 | Bon état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| ESCALIER n°1         | Clos        | Vitrage                            | Verre                 | 1   | m2 | 0.005  | Bon état          | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                              | Stockage en bennes ou palettes | DI  | 0 |
| ESCALIER n°2         | Equipements | Elément_de_sécurité                | Gardes corps bois     | 3   | ml | 0.03   | Bon état          | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                              | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| ESCALIER n°2         | Equipements | Escalier                           | Escalier Bois         | 1   | U  | 0.15   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| ESCALIER n°2         | Equipements | Câbles_électriques                 | Câbles cuivre         | 3   | ml | 0.0006 | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| ESCALIER n°2         | Clos        | Vitrage                            | Verre                 | 1.5 | m2 | 0.0075 | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                              | Stockage en bennes ou palettes | DI  | 0 |
| ESCALIER n°2         | Equipements | Elément de sécurité                | Gardes corps bois     | 3   | ml | 0.03   | Autre             | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                              | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| ESPACE SOUS ESCALIER | Structure   | Eléments porteurs verticaux brique | Briques perforées     | 20  | m2 | 6.018  | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | 0                              | DI  | 0 |



|                      |               |                                   |                                           |    |    |        |                       |                  |                                                     |                                            |     |   |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----|----|--------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---|
| ESPACE SOUS ESCALIER | Structure     | Eléments porteurs verticaux béton | Parpaing creux                            | 65 | m2 | 17.901 | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Valorisation des bétons après séparation des aciers | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DI  | 0 |
| ESPACE SOUS ESCALIER | Clos          | Menuiserie                        | Fenêtre acier                             | 5  | m2 | 0.2925 | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                      | Stockage sur palette bâchée                | DND | 0 |
| ESPACE SOUS ESCALIER | Couverture    | Tuile                             | Tuiles mécaniques                         | 24 | m2 | 1.296  | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                      | Stockage sur palette bâchée                | DI  | 0 |
| ESPACE SOUS ESCALIER | Charpente     | Support de couverture             | Voligeage en sapin                        | 24 | m2 | 0.2448 | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction   | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| ESPACE SOUS ESCALIER | Charpente     | Charpente traditionnelle          | Charpente traditionnelle sapin            | 24 | m2 | 0.72   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction   | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| ESPACE SOUS ESCALIER | Structure     | Eléments_porteurs_horizontaux     | Dalles béton armé                         | 86 | m2 | 43     | Contient de l'amiante | 4 - Elimination  | Valorisation des bétons après séparation des aciers | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DI  | 0 |
| FACADE ARRIERE       | Clos          | Gaine                             | Conduit amiantement                       | 5  | ml | 0.05   | Contient de l'amiante | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction   | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| FACADE ARRIERE       | Clos          | Gaine                             | Conduit amiantement                       | 1  | ml | 0.01   | Contient de l'amiante | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction   | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| FACADE ARRIERE       | Clos          | Gaine                             | Conduit amiantement                       | 1  | ml | 0.01   | Contient de l'amiante | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction   | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| FACADE ARRIERE       | Equipements   | Elément de sécurité               | Barreau métallique avec peinture au plomb | 2  | ml | 0.006  | Contient du plomb     | 4 - Elimination  | Prévoir un traitement si recyclage de l'acier       | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| FACADE ARRIERE       | Canalisations | Descentes pluviales               | Tuyaux en zinc                            | 8  | ml | 0.028  | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction   | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| FACADE ARRIERE       | Canalisations | Chéneaux                          | Chéneaux Zinc                             | 38 | ml | 0.114  | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction   | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| FACADE ARRIERE       | Couverture    | Plaques sous toitures             | Plaques d'amiante ciment                  | 6  | m2 | 0.066  | Mauvais état          | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction   | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| FACADE ARRIERE       | Canalisations | Canalisation                      | PE Ø110                                   | 2  | ml | 0.0028 | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction   | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |

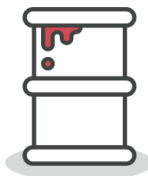


|              |               |                       |                                           |     |    |        |                       |                  |                                                                        |                                            |     |   |
|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----|----|--------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---|
| FACADE AVANT | Equipements   | Elément de sécurité   | Barreau métallique avec peinture au plomb | 5   | ml | 0.015  | Contient du plomb     | 4 - Elimination  | Prévoir un traitement si recyclage de l'acier                          | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| FACADE AVANT | Canalisations | Canalisation          | Fonte Ø135                                | 7.5 | ml | 0.0885 | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| FACADE AVANT | Canalisations | Chéneaux              | Chéneaux Zinc                             | 46  | ml | 0.138  | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| GRENIER      | Revêtement    | Parquet               | Parquet                                   | 23  | m2 | 0.5865 | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| GRENIER      | Clos          | Menuiserie            | Porte palière bois                        | 2   | U  | 0.11   | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bachée                | DND | 0 |
| GRENIER      | Clos          | Vitrage               | Verre                                     | 0.8 | m2 | 0.004  | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                                         | Stockage en bennes ou palettes             | DI  | 0 |
| MAGASIN      | Revêtement    | Sol_souple            | Sol souple                                | 73  | m2 | 0.219  | Contient de l'amiante | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| MAGASIN      | Clos          | Bardage               | Bardage métallique                        | 3   | m2 | 0.021  | Bon état              | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                                         | Stockage en bennes ou palettes             | DND | 0 |
| MAGASIN      | Clos          | Occultation           | Grille acier                              | 2   | m2 | 0.02   | Bon état              | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en bennes ou palettes             | DND | 0 |
| MAGASIN      | Equipements   | Equipement_électrique | Interrupteurs, prises                     | 1   | U  | 0.0002 | Bon état              | 2 - Recyclage    | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bachée                | DND | 0 |
| MAGASIN      | Equipements   | Equipement_électrique | Luminaires plafonniers tube fluorescent   | 12  | U  | 0.036  | Bon état              | 2 - Recyclage    | Les tubes devront être déposés avec précaution pour ne pas être cassés | Stockage sur palette bachée                | DD  | 0 |
| MAGASIN      | Equipements   | Equipement_électrique | Hublot d'éclairage                        | 1   | U  | 0.002  | Bon état              | 1 - Réemploi     | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bachée                | DND | 0 |
| MAGASIN      | Revêtement    | Parquet               | Plinth bois                               | 56  | ml | 0.168  | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| MAGASIN      | Clos          | Vitrage               | Verre                                     | 6   | m2 | 0.03   | Bon état              | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                                         | Stockage en bennes ou palettes             | DI  | 0 |
| MAGASIN      | Clos          | Menuiserie            | Fenêtre PVC                               | 20  | m2 | 0.6    | Bon état              | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée                | DND | 0 |



|           |                         |                       |                                         |     |    |         |                   |                  |                                                                        |                                            |     |   |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----|----|---------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---|
| MAGASIN   | Faux_plafonds           | Lattis                | Bois + plâtre                           | 20  | m2 | 0.4     | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de l'enduit plâtre pour élimination | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| MAGASIN   | Equipements             | Equipement_électrique | Disjoncteur                             | 1   | U  | 0.0014  | Bon état          | 2 - Recyclage    | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bâchée                | DND | 0 |
| MAGASIN   | Cloisonnement_intérieur | Cloison               | Plaque de plâtre                        | 120 | m2 | 1.596   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| MAGASIN   | Faux plafonds           | Lambris               | Lambris bois                            | 53  | m2 | 0.795   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| MAGASIN   | Cloisonnement intérieur | Cloison               | Cloison bois                            | 9   | m2 | 0.108   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Valorisation après séparation des différents constituants              | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| MAGASIN   | Clos                    | Gaine                 | Conduit amianté-ciment                  | 7   | ml | 0.07    | Mauvais état      | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| PALIER    | Revêtement              | Sol_souple            | Carrelages                              | 2.5 | m2 | 0.051   | Bon état          | 1 - Réemploi     | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DI  | 0 |
| PALIER    | Revêtement              | Parquet               | Plinth bois                             | 5   | ml | 0.015   | Mauvais état      | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| PALIER    | Faux_plafonds           | Lattis                | Bois + plâtre                           | 10  | m2 | 0.2     | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de l'enduit plâtre pour élimination | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| PIECE n°1 | Canalisations           | Canalisation          | Fonte Ø135                              | 6   | ml | 0.0708  | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| PIECE n°1 | Canalisations           | Canalisation          | PE Ø40                                  | 5   | ml | 0.00115 | Mauvais état      | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| PIECE n°1 | Equipements             | Equipement_électrique | Luminaires plafonniers tube fluorescent | 2   | U  | 0.006   | Bon état          | 1 - Réemploi     | Les tubes devront être déposés avec précaution pour ne pas être cassés | Stockage sur palette bâchée                | DD  | 0 |
| PIECE n°1 | Clos                    | Menuiserie            | Porte palière bois                      | 1   | U  | 0.055   | Contient du plomb | 4 - Elimination  | Si possible séparer le bâti acier des                                  | Stockage sur palette bâchée                | DND | 0 |



|           |               |                       |                                 |      |    |         |                       |                  |                                                                        |                                |     |   |
|-----------|---------------|-----------------------|---------------------------------|------|----|---------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|
|           |               |                       |                                 |      |    |         |                       |                  | portes pour recyclage                                                  |                                |     |   |
| PIECE n°2 | Clos          | Menuiserie            | Porte palière bois              | 3    | U  | 0.165   | Contient du plomb     | 4 - Elimination  | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| PIECE n°2 | Equipements   | Equipement_électrique | Hublot d'éclairage              | 1    | U  | 0.002   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| PIECE n°2 | Equipements   | Câbles_électriques    | Câbles cuivre                   | 5    | ml | 0.00075 | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°2 | Clos          | Vitrage               | Verre                           | 0.95 | m2 | 0.00475 | Bon état              | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                                         | Stockage en bennes ou palettes | DI  | 0 |
| PIECE n°2 | Revêtement    | Sol_souple            | Sol souple                      | 5    | m2 | 0.015   | Contient de l'amiante | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°3 | Revêtement    | Parquet               | Plinth bois                     | 0    | ml | 0       | Contient du plomb     | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°3 | Faux_plafonds | Lattis                | Bois + plâtre                   | 23   | m2 | 0.46    | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de l'enduit plâtre pour élimination | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°3 | Revêtement    | Parquet               | Parquet                         | 23   | m2 | 0.5865  | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°3 | Revêtement    | Parquet               | Plinth bois                     | 19   | ml | 0.057   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°3 | Clos          | Menuiserie            | Fenêtre bois                    | 1    | U  | 0.015   | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| PIECE n°3 | Clos          | Occultation           | Occultation acier               | 3.2  | m2 | 0.0512  | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| PIECE n°3 | Clos          | Menuiserie            | Porte vitre à encadrement métal | 3.2  | m2 | 0.032   | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Valorisation après séparation des différents constituants              | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| PIECE n°3 | Clos          | Menuiserie            | Porte palière bois              | 1    | U  | 0.055   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |

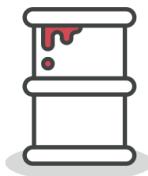

|           |               |                     |                                           |     |    |        |                   |                  |                                                                        |                                            |     |   |
|-----------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|-----|----|--------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---|
| PIECE n°4 | Revêtement    | Parquet             | Plinth bois                               | 0   | ml | 0      | Contient du plomb | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| PIECE n°4 | Faux_plafonds | Lattis              | Bois + plâtre                             | 25  | m2 | 0.5    | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de l'enduit plâtre pour élimination | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| PIECE n°4 | Revêtement    | Parquet             | Parquet                                   | 25  | m2 | 0.6375 | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| PIECE n°4 | Revêtement    | Parquet             | Plinth bois                               | 20  | ml | 0.06   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| PIECE n°4 | Clos          | Menuiserie          | Fenêtre bois                              | 1   | U  | 0.015  | Mauvais état      | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bâchée                | DND | 0 |
| PIECE n°4 | Clos          | Occultation         | Occultation acier                         | 3.2 | m2 | 0.0512 | Mauvais état      | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bâchée                | DND | 0 |
| PIECE n°4 | Clos          | Menuiserie          | Porte vitre à encadrement métal           | 3.2 | m2 | 0.032  | Mauvais état      | 2 - Recyclage    | Valorisation après séparation des différents constituants              | Stockage sur palette bâchée                | DND | 0 |
| PIECE n°4 | Clos          | Menuiserie          | Porte palière bois                        | 1   | U  | 0.055  | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bâchée                | DND | 0 |
| PIECE n°6 | Clos          | Menuiserie          | Porte palière bois                        | 3   | U  | 0.165  | Contient du plomb | 4 - Elimination  | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bâchée                | DND | 0 |
| PIECE n°6 | Equipements   | Elément de sécurité | Barreau métallique avec peinture au plomb | 4   | ml | 0.012  | Contient du plomb | 4 - Elimination  | Prévoir un traitement si recyclage de l'acier                          | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| PIECE n°6 | Clos          | Menuiserie          | Porte palière bois                        | 2   | U  | 0.11   | Contient du plomb | 4 - Elimination  | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bâchée                | DND | 0 |
| PIECE n°6 | Equipements   | Elément de sécurité | Barreau métallique avec peinture au plomb | 0   | ml | 0      | Contient du plomb | 4 - Elimination  | Prévoir un traitement si recyclage de l'acier                          | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| PIECE n°6 | Faux_plafonds | Lattis              | Bois + plâtre                             | 73  | m2 | 1.46   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de l'enduit plâtre pour élimination | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |



|           |               |                                   |                    |      |    |         |              |                  |                                                                        |                                |     |   |
|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------------|------|----|---------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|
| PIECE n°6 | Revêtement    | Parquet                           | Parquet            | 73   | m2 | 1.8615  | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°6 | Revêtement    | Parquet                           | Plinth bois        | 36   | ml | 0.108   | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°6 | Clos          | Menuiserie                        | Fenêtre PVC        | 1.4  | m2 | 0.042   | Bon état     | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| PIECE n°6 | Clos          | Menuiserie                        | Fenêtre PVC        | 1.4  | m2 | 0.042   | Bon état     | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| PIECE n°6 | Clos          | Menuiserie                        | Fenêtre PVC        | 2.5  | m2 | 0.075   | Bon état     | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| PIECE n°6 | Clos          | Menuiserie                        | Porte palière bois | 2    | U  | 0.11    | Mauvais état | 3 - Valorisation | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| PIECE n°6 | Equipements   | Câbles_électriques                | Câbles cuivre      | 45   | ml | 0.009   | Mauvais état | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°6 | Couverture    | Isolation thermique de couverture | Laines minérales   | 73   | m2 | 0.073   | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°7 | Faux_plafonds | Lattis                            | Bois + plâtre      | 11.2 | m2 | 0.224   | Mauvais état | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de l'enduit plâtre pour élimination | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°7 | Revêtement    | Parquet                           | Parquet            | 11.2 | m2 | 0.2856  | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°7 | Revêtement    | Parquet                           | Plinth bois        | 14   | ml | 0.042   | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°7 | Clos          | Menuiserie                        | Porte palière bois | 1    | U  | 0.055   | Mauvais état | 2 - Recyclage    | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| PIECE n°7 | Revêtement    | Sol_souple                        | Moquettes          | 11.2 | m2 | 0.03808 | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°7 | Couverture    | Isolation thermique de couverture | Laines minérales   | 13   | m2 | 0.013   | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |




|           |               |                          |                                |     |    |         |              |                  |                                                                        |                                |     |   |
|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------------|-----|----|---------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|
| PIECE n°7 | Clos          | Menuiserie               | Fenêtre PVC                    | 2   | m2 | 0.06    | Bon état     | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| PIECE n°7 | Equipements   | Equipement_électrique    | Interrupteurs, prises          | 2   | U  | 0.0004  | Mauvais état | 1 - Réemploi     | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| PIECE n°7 | Equipements   | Equipement_électrique    | Hublot d'éclairage             | 1   | U  | 0.002   | Mauvais état | 1 - Réemploi     | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| PIECE n°7 | Equipements   | Câbles_électriques       | Câbles cuivre                  | 25  | ml | 0.00375 | Mauvais état | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°8 | Faux_plafonds | Lattis                   | Bois + plâtre                  | 6.6 | m2 | 0.132   | Mauvais état | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de l'enduit plâtre pour élimination | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°8 | Revêtement    | Parquet                  | Parquet                        | 6.6 | m2 | 0.1683  | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°8 | Revêtement    | Parquet                  | Plinth bois                    | 10  | ml | 0.03    | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°8 | Clos          | Menuiserie               | Porte palière bois             | 1   | U  | 0.055   | Mauvais état | 2 - Recyclage    | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| PIECE n°8 | Revêtement    | Sol_souple               | Moquettes                      | 6.6 | m2 | 0.02244 | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| PIECE n°8 | Clos          | Menuiserie               | Fenêtre acier                  | 0.8 | m2 | 0.0468  | Mauvais état | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| PIECE n°8 | Clos          | Menuiserie               | Fenêtre acier                  | 0.6 | m2 | 0.0351  | Mauvais état | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| RESERVE   | Clos          | Menuiserie               | Fenêtre bois                   | 1   | U  | 0.015   | Mauvais état | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| RESERVE   | Couverture    | Tuile                    | Tuiles mécaniques              | 17  | m2 | 0.918   | Mauvais état | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DI  | 0 |
| RESERVE   | Charpente     | Support de couverture    | Voligeage en sapin             | 17  | m2 | 0.1734  | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| RESERVE   | Charpente     | Charpente traditionnelle | Charpente traditionnelle sapin | 17  | m2 | 0.51    | Mauvais état | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |



|                |               |                                    |                       |       |    |        |                   |                  |                                                                        |                                |     |   |
|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------|----|--------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|
| RESERVE        | Couverture    | Isolation thermique de couverture  | Laines minérales      | 17    | m2 | 0.017  | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| RESERVE        | Revêtement    | Sol_souple                         | Plinthe               | 19    | ml | 0.057  | Bon état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| RESERVE        | Revêtement    | Sol_souple                         | Carrelages            | 17    | m2 | 0.3468 | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DI  | 0 |
| RESERVE        | Revêtement    | Sol_souple                         | Sol souple            | 17    | m2 | 0.051  | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| RESERVE        | Revêtement    | Sol_souple                         | Carrelages            | 21    | m2 | 0.4284 | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DI  | 0 |
| RESERVE        | Equipements   | Câbles_électriques                 | Câbles cuivre         | 20    | ml | 0.003  | Mauvais état      | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| RESERVE        | Equipements   | Equipement_électrique              | Interrupteurs, prises | 2     | U  | 0.0004 | Mauvais état      | 2 - Recyclage    | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| RESERVE        | Equipements   | Equipement_électrique              | Hublot d'éclairage    | 1     | U  | 0.002  | Mauvais état      | 2 - Recyclage    | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation                | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| SALLE DE BAINS | Clos          | Menuiserie                         | Porte palière bois    | 2     | U  | 0.11   | Contient du plomb | 4 - Elimination  | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| SALLE DE BAINS | Structure     | Eléments_porteurs_verticaux_pierre | Pierre de taille      | 0     | m2 | 0      | Contient du plomb | 4 - Elimination  | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DI  | 0 |
| SALLE DE BAINS | Faux_plafonds | Lattis                             | Bois + plâtre         | 11.25 | m2 | 0.225  | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de l'enduit plâtre pour élimination | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| SALLE DE BAINS | Revêtement    | Sol_souple                         | Carrelages            | 11.25 | m2 | 0.2295 | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction                      | Stockage en GRV/bennes bâchées | DI  | 0 |
| SALLE DE BAINS | Clos          | Menuiserie                         | Porte palière bois    | 2     | U  | 0.11   | Mauvais état      | 3 - Valorisation | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage            | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |
| SALLE DE BAINS | Equipements   | Baignoire                          | Baignoire fonte       | 1     | U  | 0.15   | Bon état          | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                                         | Stockage sur palette bachée    | DND | 0 |



|                 |               |                       |                       |     |    |         |                       |                  |                                                             |                                |     |   |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|----|---------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|
| SALLE DE BAINS  | Equipements   | Lavabo                | Lavabo céramique      | 1   | U  | 0.025   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                              | Stockage sur palette bâchée    | DI  | 0 |
| SALLE DE BAINS  | Equipements   | WC                    | WC céramique          | 1   | U  | 0.025   | Bon état              | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                              | Stockage sur palette bâchée    | DI  | 0 |
| SALLE DE BAINS  | Revêtement    | Sol_souple            | Plinthe               | 15  | ml | 0.045   | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| SALLE DE BAINS  | Equipements   | Equipement_électrique | Interrupteurs, prises | 2   | U  | 0.0004  | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation     | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| SALLE DE BAINS  | Equipements   | Equipement_électrique | Hublot d'éclairage    | 1   | U  | 0.002   | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation     | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| SALLE DE BAINS  | Equipements   | Câbles_électriques    | Câbles cuivre         | 15  | ml | 0.00225 | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| SALLE DE BAINS  | Clos          | Menuiserie            | Fenêtre bois          | 1   | U  | 0.015   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                              | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| SALLE DE BAINS  | Revêtement    | Sol_souple            | Carrelages            | 2   | m2 | 0.0408  | Contient de l'amiante | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DI  | 0 |
| SALLE DE BAINS  | Revêtement    | Sol_souple            | Carrelages            | 7.5 | m2 | 0.153   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DI  | 0 |
| SALLE DE BAINS  | Canalisations | Canalisation          | Cuivre Ø18            | 6   | ml | 0.00288 | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| SALLE D'EAU n°2 | Revêtement    | Sol_souple            | Carrelages            | 7   | m2 | 0.1428  | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DI  | 0 |
| SALLE D'EAU n°2 | Revêtement    | Parquet               | Plinth bois           | 11  | ml | 0.033   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction           | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |
| SALLE D'EAU n°2 | Clos          | Menuiserie            | Porte palière bois    | 3   | U  | 0.165   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| SALLE D'EAU n°2 | Clos          | Menuiserie            | Fenêtre PVC           | 1.4 | m2 | 0.042   | Mauvais état          | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                              | Stockage sur palette bâchée    | DND | 0 |
| SALLE D'EAU n°2 | Equipements   | Lavabo                | Lavabo céramique      | 1   | U  | 0.025   | Mauvais état          | 1 - Réemploi     | Dépose soignée                                              | Stockage sur palette bâchée    | DI  | 0 |
| SALLE D'EAU n°2 | Faux_plafonds | Lattis                | Bois + plâtre         | 8   | m2 | 0.16    | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Valorisation du bois et séparation de                       | Stockage en GRV/bennes bâchées | DND | 0 |

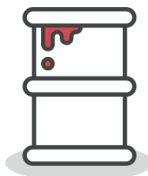

|                 |               |                                   |                                |      |    |         |                       |                  |                                                         |                                            |     |   |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|----|---------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---|
|                 |               |                                   |                                |      |    |         |                       |                  | l'enduit plâtre pour élimination                        |                                            |     |   |
| SALLE D'EAU n°2 | Couverture    | Isolation thermique de couverture | Laines minérales               | 8    | m2 | 0.008   | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction       | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| SALLE D'EAU n°2 | Equipements   | Equipement_électrique             | Interrupteurs, prises          | 1    | U  | 0.0002  | Mauvais état          | 1 - Réemploi     | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation | Stockage sur palette bachée                | DND | 0 |
| SALLE D'EAU n°2 | Equipements   | Equipement_électrique             | Hublot d'éclairage             | 1    | U  | 0.002   | Mauvais état          | 1 - Réemploi     | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation | Stockage sur palette bachée                | DND | 0 |
| SALLE D'EAU n°2 | Equipements   | Câbles_électriques                | Câbles cuivre                  | 20   | ml | 0.003   | Mauvais état          | 2 - Recyclage    | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction       | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| TERRASSE        | Canalisations | Canalisation                      | PE Ø40                         | 3    | ml | 0.00069 | Mauvais état          | 1 - Réemploi     | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction       | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| TERRASSE        | Couverture    | Etanchéité auto protégée          | Etanchéité multicouche         | 80   | m2 | 0.96    | Contient de l'amiante | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction       | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| TERRASSE        | Structure     | Eléments porteurs verticaux béton | Poteau béton armé              | 51   | ml | 12.75   | Bon état              | 1 - Réemploi     | Valorisation des bétons après séparation des aciers     | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DI  | 0 |
| TERRASSE        | Charpente     | Charpente traditionnelle          | Charpente traditionnelle sapin | 232  | m2 | 6.96    | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction       | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| TOITURE         | Couverture    | Tuile                             | Tuiles mécaniques              | 232  | m2 | 12.528  | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                          | Stockage sur palette bachée                | DI  | 0 |
| TOITURE         | Charpente     | Support de couverture             | Voligeage en sapin             | 232  | m2 | 2.3664  | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction       | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |
| TOITURE         | Couverture    | Etanchéité auto protégée          | Etanchéité multicouche         | 2    | m2 | 0.024   | Contient de l'amiante | 4 - Elimination  | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction       | Stockage compatible avec la réglementation | DD  | 0 |
| WC n°1          | Clos          | Vitrage                           | Verre                          | 0.95 | m2 | 0.00475 | Bon état              | 3 - Valorisation | Dépose soignée                                          | Stockage en bennes ou palettes             | DI  | 0 |
| WC n°1          | Equipements   | WC                                | WC céramique                   | 1    | U  | 0.025   | Bon état              | 2 - Recyclage    | Dépose soignée                                          | Stockage sur palette bachée                | DI  | 0 |
| WC n°1          | Canalisations | Canalisation                      | Acier Ø48                      | 3    | ml | 0.00987 | Mauvais état          | 3 - Valorisation | Mode opératoire de l'entreprise de déconstruction       | Stockage en GRV/bennes bâchées             | DND | 0 |





|        |             |                       |                       |   |   |        |                   |                 |                                                             |                             |     |   |
|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|---|--------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| WC n°1 | Equipements | Equipement_électrique | Interrupteurs, prises | 1 | U | 0.0002 | Mauvais état      | 2 - Recyclage   | Tri des différents éléments à réaliser après évacuation     | Stockage sur palette bâchée | DND | 0 |
| WC n°2 | Clos        | Menuiserie            | Porte palière bois    | 1 | U | 0.055  | Contient du plomb | 4 - Elimination | Si possible séparer le bâti acier des portes pour recyclage | Stockage sur palette bâchée | DND | 0 |

L'état sanitaire des équipements ne garantit pas leur fonctionnement. L'état sanitaire est défini au travers des documents remis par le donneur d'ordre.



## → Répartition des déchets issus par catégorie

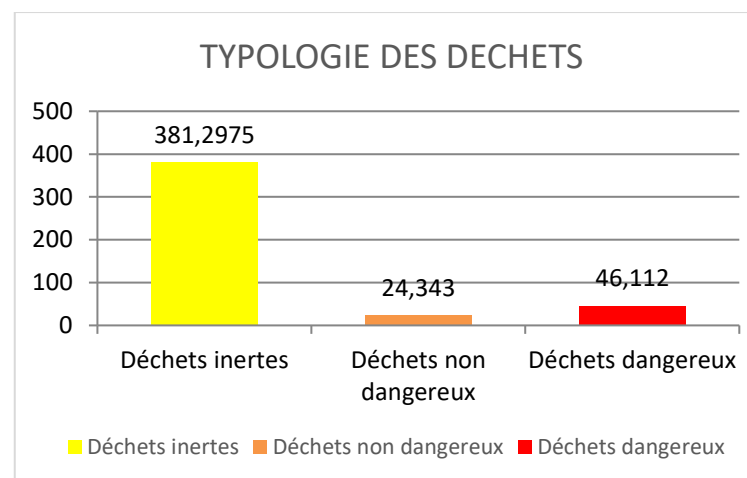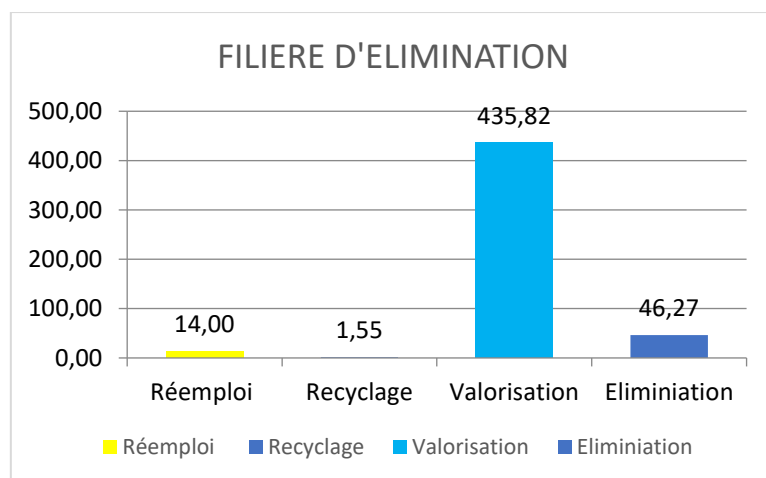

## Filières locales de traitement

### Définitions :

Le déchet est défini par le code de l'environnement (livre V, titre IV, article L. 541-1) comme : « *Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.* ».

Les déchets de déconstruction sont classés en trois catégories définies ci-dessous par le code de l'environnement :

- Les déchets Inertes (DI) : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.
- Les déchets non dangereux (DND) : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
- Les déchets dangereux (DD) : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers (ex : nocif, irritant, inflammable, corrosif, dangereux pour l'environnement, etc.). Ils sont signalés par un astérisque dans la codification européenne des déchets.

Le code de l'environnement prévoit que tout exploitant ou maître d'ouvrage générant des déchets mette en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans l'ordre :

- a) Réemploi in situ ou hors site ;
- b) Le recyclage ;
- c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
- d) L'élimination ;

Le code de l'environnement prévoit également que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;

### Définitions des modes de traitement

Réemploi : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;




Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;

Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.

#### Filières locales :

Priorité de traitement



| Catégorie de déchets | Réemploi | Recyclage | Valorisation | Elimination |
|----------------------|----------|-----------|--------------|-------------|
| DD                   |          |           |              |             |
| DND                  |          |           |              |             |
| DI                   |          |           |              |             |




## Transport


Le transport de produit, matériaux ou déchet est soumis à la réglementation.



Les déchets dangereux sont soumis à Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Il en est de même pour le transport ferroviaire et fluvial et maritime.

Le maître d'ouvrage devra s'assurer que l'entreprise se conforme à la réglementation ; Les déchets évacués sont accompagnés d'un bordereau de suivi de déchets. Les produits, matériaux et équipements sont transportés accompagné d'une lettre de transport.

### 3. Annexe 1 : Plans de la localisation

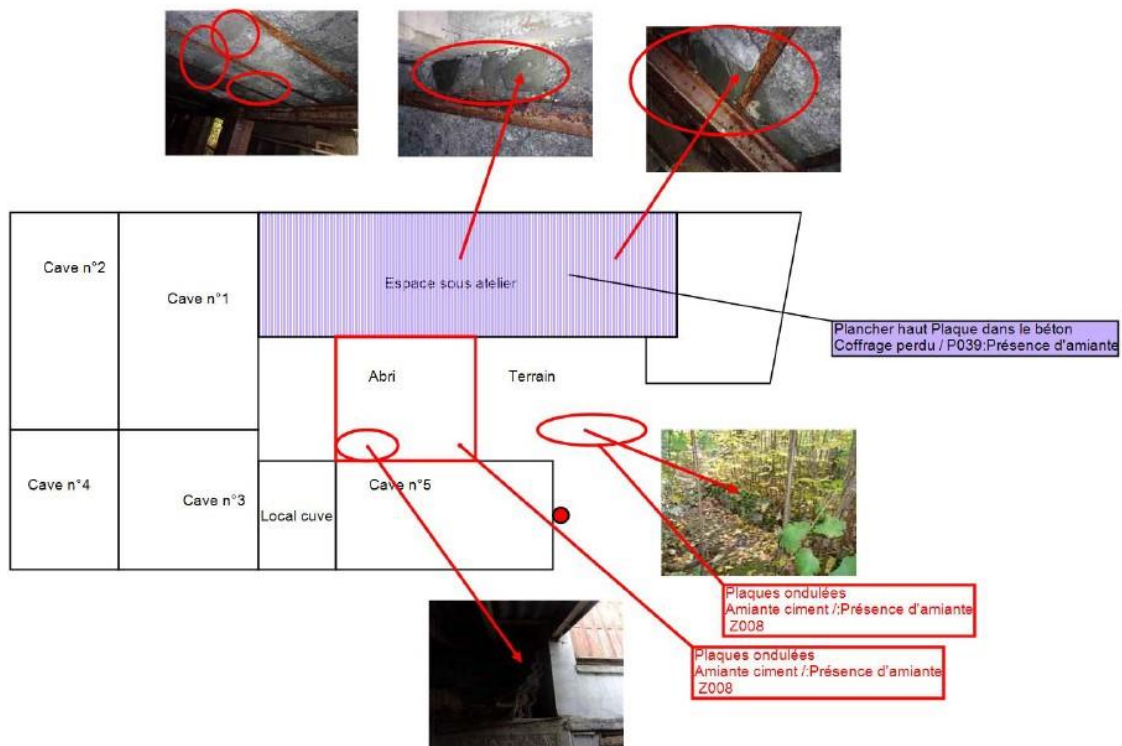

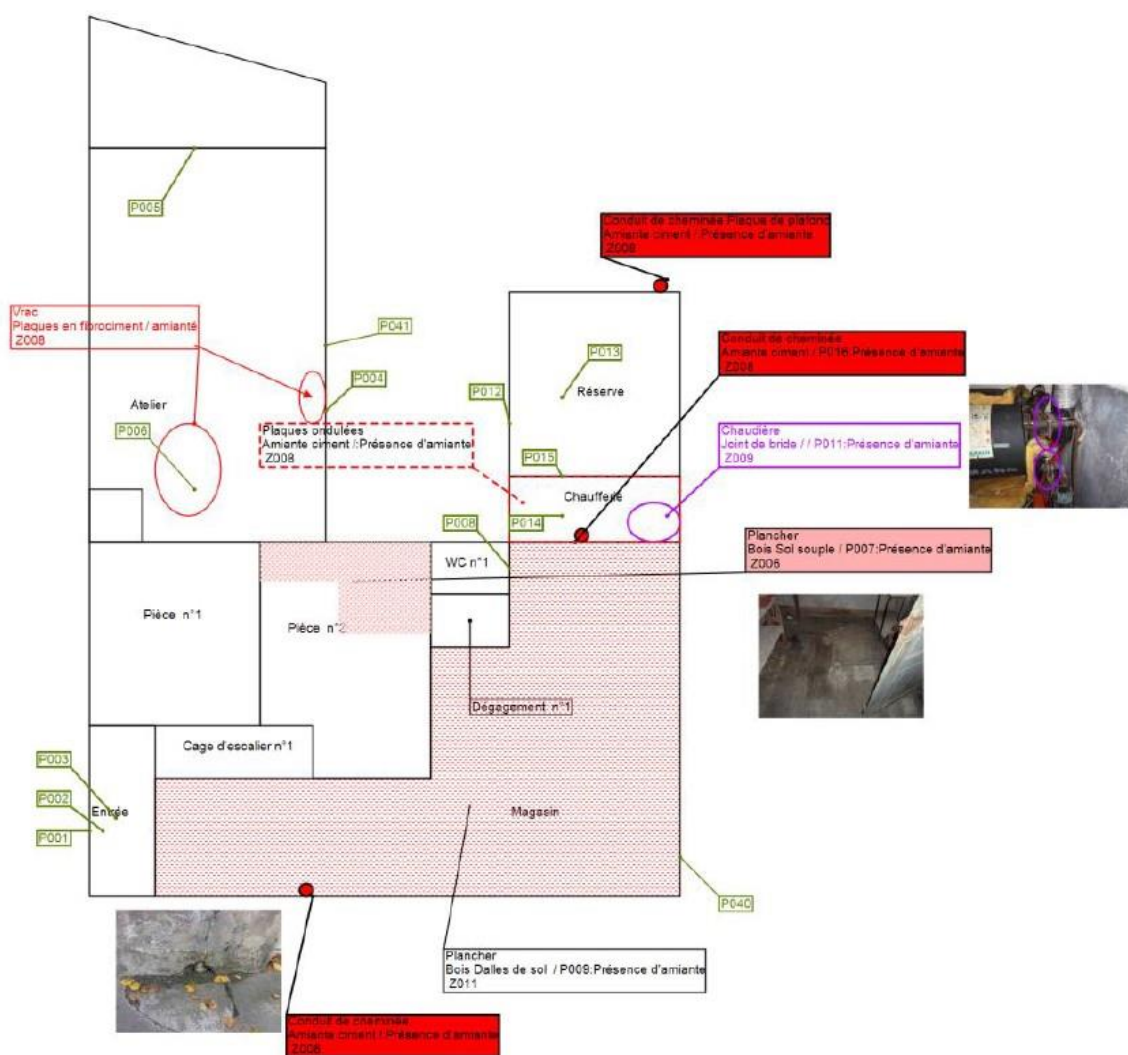

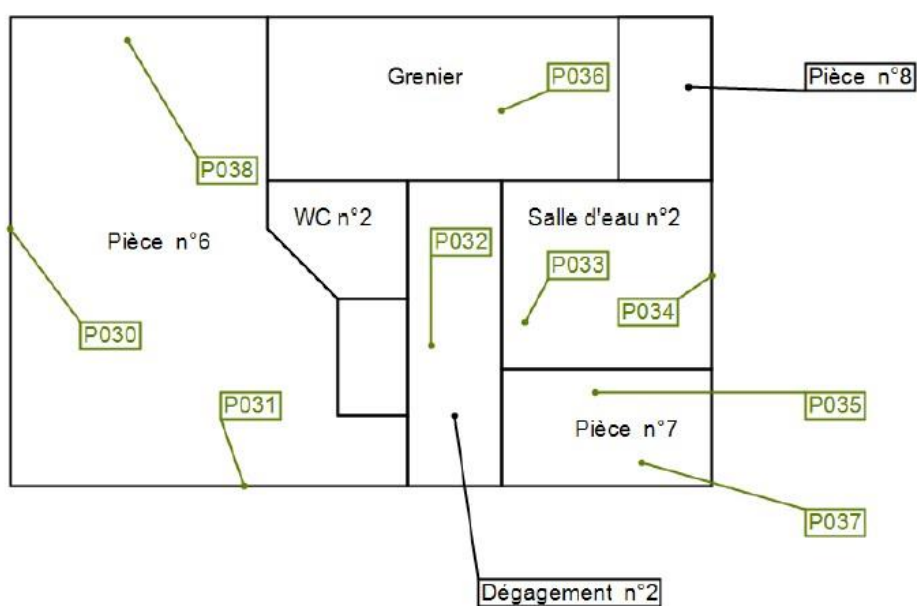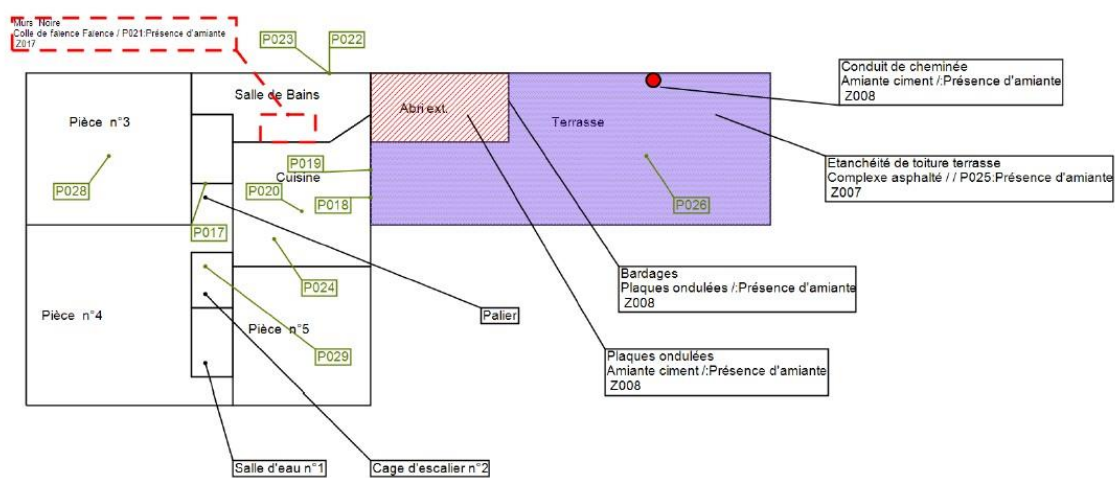

## 4. Attestation d'assurance



### ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10583929904

**Responsabilité civile Professionnelle  
Diagnostic technique immobilier**

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

**CUNY EXPERTISES**  
19 RUE DES TROIS VILLES  
88100 SAINT DIE DES VOSGES  
Adhérent n°A014

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10583929904.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.*

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et recertification :


- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition (C avec ou sans mention)
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif

**AXA France IARD SA**  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3

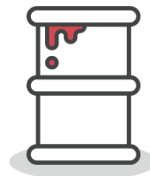

- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérieux (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n° 2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
  - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement" (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.
- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Missions de contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail, hors amiante, consistant à calculer la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Cette activité s'inscrit dans le cadre du référentiel LAB REF27 sous réserve de l'accréditation COFFRAC.  
Cette activité est couverte sous réserve de l'absence de renonciation à recours contre le laboratoire d'analyse.
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit énergétique pour les Maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Audit énergétique pour copropriété (F)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) sans travaux d'électricité et sans maintenance
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, à l'exclusion de toute activité de conception
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millièmes de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles

**AXA France IARD SA**  
 Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance


- Etat des lieux des biens neuf
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Repérage Amiante dans le Ferroviaire
- Repérage Amiante dans le Maritime
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aérodynamique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aérodynamique de chantier)

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :  
2 000 000 € par sinistre et 3 000 000 € par année d'assurance.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023 INCLUS  
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE  
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET  
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 21/12/2022  
Pour servir et valoir ce que de droit.  
POUR L'ASSUREUR :  
LSN, par délégation de signature :

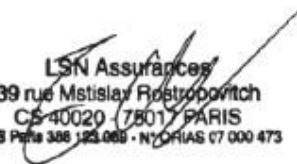  
LSN Assurances  
39 rue Mstislav Rodtchikovitch  
CS 40020 - 75017 PARIS  
RCS Paris 308 123 005 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

## 5. Attestation de formation



### ATTESTATION DE STAGE

L'Académie Minerva, centre de formations, représentée par Meunier Antoine  
certifie que Monsieur **Jean-Louis Mosa** de la société  
**SAS Cuny Expertises**

A suivi la formation « *Diagnostic PMD* »  
Le 15/12/21  
Formation d'une durée de 1,5 jour(s) (10 heures)



Fait à Marcq en Baroeul,  
Le 21/12/21

