



REPERAGE AMIANTE

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

ETABLI LE MARDI 8 AVRIL 2025

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C

PROPRIETAIRE
Nom : Chambre de commerce et d'industrie de l'Allier Adresse : 17 cours Jean Jaurès 03000 MOULINS

DOSSIER N°: FJ-19-09-057

ADRESSE DES LOCAUX VISITES	
LOCAL PROFESSIONNEL - DORTOIR AERODROME MOULINS MONTBEUGNY 03400 TOULON-SUR-ALLIER	

IMPORTANT

Ce rapport est destiné à être produit avant la démolition même partielle du bâtiment. Le propriétaire a l'obligation de communiquer les documents amiante et en priorité le diagnostic approfondi, aux entreprises, conformément au décret n° 2001-1016 relatif à l'analyse de risques des chefs d'établissement et faire procéder à la dépose des matériaux amiantés avant tout début d'intervention, par une entreprise bénéficiant d'une qualification AFAQ ASCERT, QUALIBAT 15-52.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

Certification Diagnostic Amiante : N° C0887 Qualixpert valide du 21/06/2018 au 20/06/2025

Assurance RCP : ALLIANZ N°86517808/80810194 valide jusqu'au 30/09/2025

Ce rapport contient 30 pages indissociables et n'est utilisable qu'en original.

Edition en exemplaires.

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux ou produits contenant de l'amiante.

✓ **Produit ou matériau contenant de l'amiante en résultat d'analyse :**

- Dalles de sol (Ensemble volume 1 à 15 + circulation + lavabo + Salle d'eau (niv:0))
- colle noire (Ensemble volume 1 à 15 + circulation + lavabo + Salle d'eau (niv:0))
- Joints de dilatation extérieure souple (Ensemble façade extérieure (niv:Ext))
- Crépi (Ensemble façade extérieure (niv:Ext))

✓ **Produit ou matériau ne contenant pas d'amiante en résultat d'analyse :**

- revêtement mural (Circulation (niv:0), Lavabo (niv:0), Salle d'eau 2 (niv:0), Façade extérieure (niv:Ext), Combles (niv:1))
- revêtement mural (couche profonde) (Circulation (niv:0))
- Dalles de faux-plafond (Circulation (niv:0))
- isolant laine fibreuse en plenum (Circulation (niv:0))
- Joint de briques (Combles (niv:1))
- Joint de faïence (Lavabo (niv:0), Volume 9 (niv:0), Volume 4 (niv:0))
- Colle de faïence (Lavabo (niv:0), Volume 9 (niv:0), Volume 4 (niv:0))
- Colle de faïence (mastic lavabo) (Lavabo (niv:0))
- Colle de carrelage (Dégagement (niv:0))
- Joint de faïence (plinthe) (Dégagement (niv:0))
- Colle de carrelage (plinthe) (Dégagement (niv:0))
- Linoléum (Toilette 2 (niv:0))
- revêtement mural couche profonde (Salle d'eau 2 (niv:0))
- Revêtement mural en sous-face (mousse verte) (Volume 9 (niv:0))
- Joint de menuiseries (Circulation (niv:0))
- joints de vitrage (fenêtre) (Façade extérieure (niv:Ext))
- Shingle (Toiture extérieure (niv:Ext))
- Revêtement mural en sous-face (Façade extérieure (niv:Ext))
- mousse isolante rouge (Toiture extérieure (niv:Ext))
- Enduit/Peinture extérieure (Façade extérieure (niv:Ext))
- Colle murale (Combles (niv:1))
- Panneaux (Combles (niv:1))

Fait à MOULINS

Le mardi 8 avril 2025
par **FONDARD Johann**

Johann
FONDARD

Signature numérique de
Johann FONDARD
DN : cn=Johann FONDARD,
o=EPILC/PMI/MAGNOSTICS, ou
email=johann.fondard@epilc.fr, c=FR
Date : 2024.02.26 12:52:08
+0100'

Parties d'ouvrage non vérifiables : Tous les locaux et parties d'ouvrage du programme de repérage ont été vérifiés.

Niv	Zone/Bât	Pièce	Partie d'ouvrage	Motif
Des parties de l'immeuble n'ont pu être visitées. Par conséquent l'opérateur émet des réserves sur la conclusion définitive du repérage de l'amiante réalisé dans le cadre de cette mission. Des investigations complémentaires sur ces parties d'immeubles devront être réalisées pour compléter ce repérage.				

Observations générales: NEANT

Conformément à la réglementation les laboratoires, agréés par le Ministère de la Santé et certifiés COFRAC (programme 144), sont seuls maîtres de la méthode d'analyse choisie (MOLP, META, MEBA) pour déterminer la présence ou non d'amiante dans les échantillons qui leurs sont transmis, et responsables des résultats induits.

2. SYMBOLES UTILISES

Interprétation des symboles utilisés dans ce rapport de repérage :

<i>Symbole</i>	<i>Désignation</i>
	Produit ou matériau, par nature ne contient pas d'amiante
	Absence de produit ou matériau contenant de l'amiante après analyse
	Produit ou matériau contenant de l'amiante (marquage, documentation)
	Produit ou matériau contenant de l'amiante après analyse
	Sondage destructif
	Bon état ou dégradé

3. TEXTES DE REFERENCE

- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 – articles R1334-14 à R1334-29 et annexe 13-9.
- Instruction de la DGT 2011/10 du 23/11/2011 relative aux mesures à mettre en œuvre en matière de prévention de l'exposition à l'amiante au cours de la période transitoire précédant la réforme réglementaire consécutive aux avis de l'AFSSET et aux résultats de la campagne META.
- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et modifiant le Code du Travail.
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique (Version consolidée au 01 novembre 2007)
- Norme NF X46-020 : repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4. OBJET

Dossier N° : FJ-19-09-057

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

Périmètre et programme de repérage :

Programme des travaux

Démolition totale du bâtiment jusqu'au niveau du sol (conservation de la dalle et du vide-sanitaire).

Périmètre de repérage

Ensemble des volumes définis jusqu'à la dalle béton (hors repérage ainsi que le vide-sanitaire inférieur).
--

Programme de repérage

Ensemble matériaux liste C.

DONNEUR D'ORDRE

Nom : Chambre de commerce et d'industrie de l'Allier

Adresse : 17 cours Jean Jaurès 03000- MOULINS

Tel :

Adresse du bien visité : Aérodrome Moulines Montbeugny 03400 TOULON-SUR-ALLIER

Local profess. - Dortoir-

Nom locataire :

Tel locataire :

Accès :
Type : Loc.prof. - Dortoir
Usage : Etablissements sociaux
Date de construction : avant le 1er juillet 1997
Propriété bâtie : Oui

Partie : Partie Privative

Caractéristiques :

Cadastre :

Parcelle : AK 40

En copropriété : Non

Lots : non concerné

Cette mission a été réalisée par notre technicien **FONDARD Johann**

Prévisite réalisée : **le 09/01/25**

Visite réalisée : **18/02/25**

Documents transmis :

Autres documents :

Référence	Nbre de pages	Dénomination	Date révision	Infos	Observations
NEANT					

5. LOCAUX VISITES

Niveau	Zone	Local	Sol	Murs	Plafond	Conduits	Gaines	Coffres
0		Volume	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 2	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 3	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 4	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 5	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 6	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 7	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 8	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 9	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 10	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 11	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 12	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 13	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 14	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Volume 15	(dalles de sol)	plâtre (peinture/crépi)	dalles faux-plafond			
0		Circulation	(dalles de sol)	(crépi)	dalles faux-plafond			
0		Lavabo	(dalles de sol)	(crépi)	plâtre (peinture)			
0		Dégagement	carrelage	plâtre (peinture)	plâtre (peinture)			
0		Toilette	carrelage	plâtre (peinture)	plâtre (peinture)			
0		Toilette 2	(linoléum)	plâtre (peinture)	plâtre (peinture)			
0		Salle d'eau	(dalles de sol)	(crépi)	plâtre (peinture)			
0		Salle d'eau 2	(linoléum)	plâtre (peinture)	plâtre (peinture)			
1		Combles	bois	(crépi)	panneaux bois			

Observations relatives aux pièces

Niveau	Zone	Pièce	Observations
			Néant

6. ELEMENTS DE CONSTRUCTION CONCERNES

Selon la liste C mentionnée à l'article R. 1334-22 du code de la santé

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

7. MATERIAUX DE LA LISTE C REPERES DANS LE CADRE DE LA MISSION

N° Rep	Niv Zone	Zone homogène	Composant	Partie de composant	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
									Destruct ifs	Non destruct ifs	
001	0	Circulation (Sol)	Revêtements de sol	Dalles plastiques	Dalles de sol	X	FJ001		1	0	
002	0	Circulation (Sol)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	colle noire	X	FJ002		1	0	
003	0	Circulation (Mur D)	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	revêtement mural	X	FJ003		1	0	
004	0	Circulation (Mur A)	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	revêtement mural (couche profonde)	X	FJ004		1	0	
005	0	Circulation (Plafond)	Faux-plafonds	Faux-plafond	Dalles de faux-plafond	X	FJ005		1	0	
006	0	Circulation (Plafond)	Faux-plafonds	Panneaux et plaques	isolant laine fibreuse en plenum	X	FJ006		1	0	
007	1	Combles	Cloisons légères ou préfabriqués	Enduits projetés	Joint de briques	X	FJ007		1	0	
008	1	Combles (Sol)	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Joint de briques	X	FJ008		1	0	
009	0	Lavabo (Mur B)	Revêtements de murs	Colles de carrelage	Joint de faïence	X	FJ009		1	0	
010	0	Lavabo (Mur B)	Revêtements de murs	Colles de carrelage	Colle de faïence	X	FJ010		1	0	
011	0	Lavabo (Mur C)	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	revêtement mural	X	FJ011		1	0	
012	0	Lavabo (Mur B)	Revêtements de murs	Colles de carrelage	Colle de faïence (mastic lavabo)	X	FJ012		1	0	
013	0	Dégagement (Sol)	Revêtements de murs	Colles de carrelage	Colle de carrelage	X	FJ013		1	0	
014	0	Dégagement (Mur A)	Revêtements de murs	Colles de carrelage	Joint de faïence (plinthe)	X	FJ015		1	0	
015	0	Dégagement (Mur A)	Revêtements de murs	Colles de carrelage	Colle de carrelage (plinthe)	X	FJ016		1	0	
016	0	Toilette 2 (Sol)	Revêtements de sol	Dalles plastiques	Linoléum	X	FJ017		1	0	
017	0	Salle d'eau 2 (Mur C)	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	revêtement mural	X	FJ018		1	0	
018	0	Salle d'eau 2	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	revêtement mural couche profonde)	X	FJ019		1	0	
019	0	Volume 9 (Mur D)	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	Revêtement mural en sous-face (mousse verte)	X	FJ020		1	0	
020	0	Volume 9 (Mur A)	Revêtements de murs	Colles de carrelage	Joint de faïence	X	FJ021		1	0	
021	0	Volume 9 (Mur A)	Revêtements de murs	Colles de carrelage	Colle de faïence	X	FJ022		1	0	

N° Rep	Niv Zone	Zone homogène	Composant	Partie de composant	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages		Etat de dégradation
									Destruct ifs	Non destruct ifs	
022	0	Circulation (Mur A)	Portes / coupe-feu et pare-flamme	Vantaux et joints	Joint de menuiseries	X	FJ023		1	0	
023	Ext	Façade extérieure	Revêtements de murs	Revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment)	joints de vitrage (fenêtre)	X	FJ024		1	0	
024	Ext	Toiture extérieure	Revêtements bitumineux	Bardeaux d'asphalte bituminé (shingle)	Shingle	X	FJ025		1	0	
025	Ext	Façade extérieure	Murs et cloisons 'en dur'	Joints de dilatation	Joints de dilatation extérieure souple	X	FJ026		1	0	
026	Ext	Façade extérieure	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	Revêtement mural en sous-face	X	FJ027		1	0	
027	Ext	Toiture extérieure	Interfaces entre structures	Jonction avec la façade	mousse isolante rouge	X	FJ028		1	0	
028	Ext	Façade extérieure	Murs et cloisons 'en dur'	Enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu	Enduit/Peinture extérieure	X	FJ029		1	0	
029	Ext	Façade extérieure	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	revêtement mural	X	FJ030		1	0	
030	Ext	Façade extérieure	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	revêtement mural	X	FJ031		1	0	
031	0	Volume 4 (Mur C)	Revêtements de murs	Colles de carrelage	Joint de faïence	X	FJ032		1	0	
032	0	Volume 4 (Mur C)	Revêtements de murs	Colles de carrelage	Colle de faïence	X	FJ033		1	0	
033	1	Combles	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	revêtement mural	X	FJ034		1	0	
034	1	Combles	Revêtements de murs	Sous-couches des tissus muraux	Colle murale	X	FJ035		1	0	
035	Ext	Façade extérieure	Bardages	Fibres-ciment	Crépi	X	FJ036		1	0	
036	1	Combles	Cloisons légères ou préfabriqués	Panneaux de cloisons	Panneaux	X	FJ037		1	0	

Etat de dégradation : FD=Fortes Dégradations, DL= Dégradations Locales, BE=Bon Etat

Prélèvement (*) : Voir la synthèse des prélèvements, prélèvements effectués lors d'un précédent repérage.

8. AUTRES MATERIAUX REPERES HORS LISTE C

Autre matériaux non répertoriés hors annexe 13.9 repérés pendant la visite									
N° de repérage	Niveau	Localisation	Matériau	Photo	Prélèvement échantillon (1)	Résultat	Nombre de sondages D=destructif ND=non destructif		
							D	ND	
			Aucun matériau						

(1) Prélèvements : Voir la synthèse des prélèvements.

9. SYNTHÈSE DES PRÉLEVEMENTS

Conformément à l'arrêté du 26 juin 2013, la définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode	Résultat	Document laboratoire
FJ001	Circulation	Dalles de sol			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ002	Circulation	colle noire			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ003	Circulation	revêtement mural			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ004	Circulation	revêtement mural (couche profonde)			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ005	Circulation	Dalles de faux-plafond			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ006	Circulation	isolant laine fibreuse en plenum			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ007	Combles	Joint de briques			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ008	Combles	Joint de briques			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ009	Lavabo	Joint de faïence			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ010	Lavabo	Colle de faïence			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ011	Lavabo	revêtement mural			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ012	Lavabo	Colle de faïence (mastic lavabo)			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ013	Dégagement	Colle de carrelage			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ015	Dégagement	Joint de faïence (plinthe)			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ016	Dégagement	Colle de carrelage (plinthe)			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ017	Toilette 2	Linoléum			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ018	Salle d'eau 2	revêtement mural			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ019	Salle d'eau 2	revêtement mural couche profonde)			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ020	Volume 9	Revêtement mural en sous-face (mousse verte)			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ021	Volume 9	Joint de faïence			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ022	Volume 9	Colle de faïence			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ023	Circulation	Joint de menuiseries			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ024	Façade extérieure	joints de vitrage (fenêtre)			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ025	Toiture extérieure	Shingle			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire

N° prélèvement	Zone homogène	Matériau	N° Labo	Méthode	Résultat	Document laboratoire
FJ026	Façade extérieure	Joint de dilatation extérieure souple			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ027	Façade extérieure	Revêtement mural en sous-face			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ028	Toiture extérieure	mousse isolante rouge			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ029	Façade extérieure	Enduit/Peinture extérieure			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ030	Façade extérieure	revêtement mural			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ031	Façade extérieure	revêtement mural			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ032	Volume 4	Joint de faïence			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ033	Volume 4	Colle de faïence			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ034	Combles	revêtement mural			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ035	Combles	Colle murale			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ036	Façade extérieure	Crépi			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire
FJ037	Combles	Panneaux			 Résultat de l'analyse	Voir document laboratoire

Document laboratoire :



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



afel
Made in France

Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-5365 EN DATE DU 14/03/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant :	EPSILON DIAGNOSTICS 34 Rue d'Allier 03000 MOULINS	Réf. Commande ITGA :	IT1125-5365
		Réf. Commande Client :	Ref-2025-03 Divers

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/03/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) ; Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15631	
Réf échantillon client : A1 - Dalles de sols - FOYER CCI		Description ITGA : Dalle dure cassante beige	
► Dalle dure cassante beige	META (B) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ILM
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15632	
Réf échantillon client : A2 - Colle noire - FOYER CCI		Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire	
► Dalle dure cassante beige	META (B) le 13/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : OFP
► Colle bitumineuse noire	MOLP le 13/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MMR

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15633	
Réf échantillon client : A3 - Revet.mur C.ext - FOYER CCI		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15634	
Réf échantillon client : A4 - Revet.mur C.profonde - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris	
▸ Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15635	
Réf échantillon client : A5 - Faux-plafond - FOYER CCI		Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15636	
Réf échantillon client : A6 - Isolant fibreux - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15637	
Réf échantillon client : A7 - Panneaux plâtre - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	
▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée et poussières	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15638	
Réf échantillon client : A8 - Mastic panneaux - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau compact beige avec poussières	
▸ Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-5365 EN DATE DU 14/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15639	
Réf échantillon client : A9 - Joint faïence - FOYER CCI		Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc	
▸ Colle beige non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15640	
Réf échantillon client : A10 - Colle faïence - FOYER CCI		Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
▸ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15641	
Réf échantillon client : A11 - Revet.mural mur C - FOYER CCI		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (2)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15642	
Réf échantillon client : A12 - Mastic lavabo - FOYER CCI		Description ITGA : Peinture / Matériau beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15643	
Réf échantillon client : A13 - Joint carrelage - FOYER CCI		Description ITGA : Joint cassant gris	
▸ Joint cassant gris	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15645	
Réf échantillon client : A15 - Joint plinthe - FOYER CCI		Description ITGA : Colle beige en faible quantité / Matériau plâtreux blanc en faible quantité / Joint cassant gris	
▸ Colle beige en faible quantité non séparable + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable + Joint cassant gris	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1125-5365 EN DATE DU 14/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15646	
Réf échantillon client : A16 - Colle plinthe - FOYER CCI		Description ITGA : Colle beige	
▸ Colle beige	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15647	
Réf échantillon client : A17 - Revet.plastique - FOYER CCI		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières	
▸ Revêtement souple marron + Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15648	
Réf échantillon client : A18 - Revet.mural - FOYER CCI		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (2)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15649	
Réf échantillon client : A19 - Revet.mural 2 - FOYER CCI		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Matériau rouge	---	Non analysé	
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15650	
Réf échantillon client : A20 - Isolant fibreux - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau mousse verte / Carton en faible quantité	
▸ Matériau mousse verte + Carton en faible quantité non séparable	META (B) le 13/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFP (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15651	
Réf échantillon client : A21 - Joint faïence - FOYER CCI		Description ITGA : Joint cassant blanc	
▸ Joint cassant blanc	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AHZ

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-5365 EN DATE DU 14/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15652	
Réf échantillon client : A22 - Colle faïence - FOYER CCI		Description ITGA : Colle beige en vrac	
▸ Colle beige en vrac	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15653	
Réf échantillon client : A23 - Joint porte intérieure - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
▸ Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 13/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFF
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15654	
Réf échantillon client : A24 - Joint fenêtre extérieure - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau souple noir	
▸ Matériau souple noir	META (B) le 13/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : OFF
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15655	
Réf échantillon client : A25 - Shingle toiture - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	
▸ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	META (B) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ILM
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15656	
Réf échantillon client : A26 - Joint dilatation ext. - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Matériau souple gris	
▸ Matériau gris en faible quantité non séparable + Matériau souple gris	META (B) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15657	
Réf échantillon client : A27 - Sous-couche revetmur ext - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LDA

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15658	
Réf échantillon client : A28 - Isolant sous-face shingle - FOYER CCI		Description ITGA : Mousse rouge	
▸ Mousse rouge	META (B) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AYK
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15659	
Réf échantillon client : A29 - Enduit façade ext - FOYER CCI		Description ITGA : Poussières / Enduit gris en vrac	
Poussières	---	Non analysé	
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (2)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15660	
Réf échantillon client : A30 - Intérieur béton banché - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15661	
Réf échantillon client : A31 - Revet. mural ext - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau noir en faible quantité	
▸ Matériau compact gris hétérogène + Matériau noir en faible quantité non séparable	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15662	
Réf échantillon client : A32 - Joint faïence - FOYER CCI		Description ITGA : Joint cassant blanc	
▸ Joint cassant blanc	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : IOC / AHZ
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15663	
Réf échantillon client : A33 - Colle faïence - FOYER CCI		Description ITGA : Papier / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	
▸ Papier non séparable + Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MVS (3)


RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1125-5365 EN DATE DU 14/03/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15664	
Réf échantillon client : A34 - Revet.mural combles - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : IOC
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15665	
Réf échantillon client : A35 - Colle revet.mural comble - FOYER CCI		Description ITGA : Colle blanche avec couche cartonnée	
▸ Colle blanche avec couche cartonnée	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15666	
Réf échantillon client : A36 - Revet.mur pignon nord - FOYER CCI		Description ITGA : Matériau gris en vrac	
▸ Matériau gris en vrac	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LDA (2)
Réf dossier client : -		Réf échantillon ITGA : IT072503-15667	
Réf échantillon client : A37 - Panneaux toiture comble - FOYER CCI		Description ITGA : Peinture / Bois aggloméré	
▸ Peinture non séparable + Bois aggloméré	META (A) le 14/03/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ATH (3)


10.REPORTAGE PHOTOS



001 : Dalles de sol
Circulation
Circulation (niv:0) - PRE:FJ001

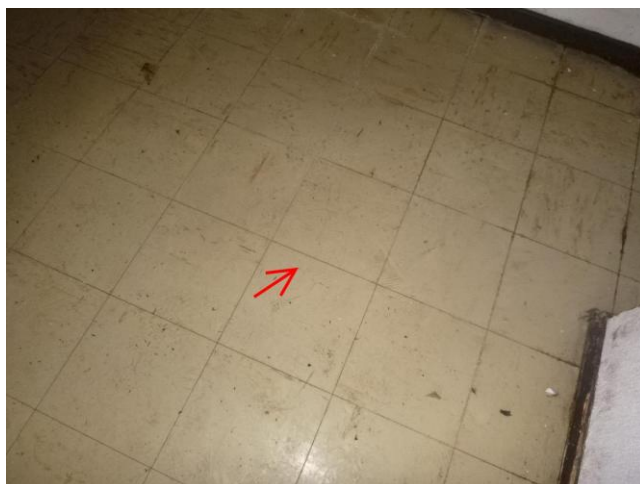

001 : Dalles de sol
Circulation
Circulation (niv:0) - PRE:FJ001

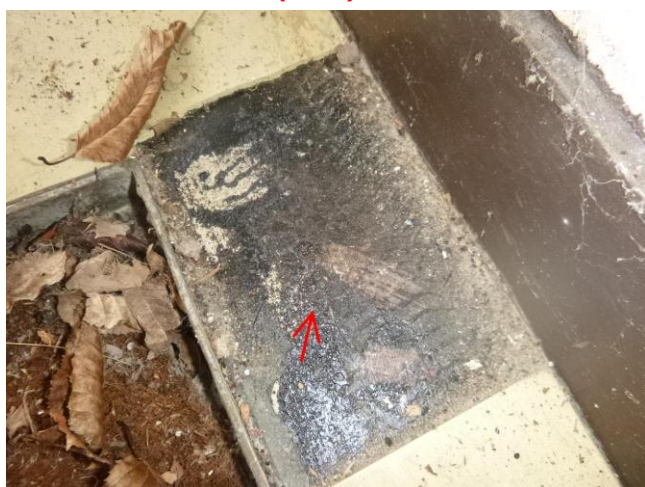

002 : colle noire
Circulation
Circulation (niv:0) - PRE:FJ002



003 : revêtement mural
Circulation
Circulation (niv:0) - PRE:FJ003



004 : revêtement mural (couche profonde)
Circulation
Circulation (niv:0) - PRE:FJ004



005 : Dalles de faux-plafond
Circulation
Circulation (niv:0) - PRE:FJ005



006 : isolant laine fibreuse en plenum
Circulation
Circulation (niv:0) - PRE:FJ006



007 : Joint de briques
Combles
Combles (niv:0) - PRE:FJ007



008 : Joint de briques
Combles
Combles (niv:0) - PRE:FJ008




009 : Joint de faïence
Lavabo
Lavabo (niv:0) - PRE:FJ009



010 : Colle de faïence
Lavabo
Lavabo (niv:0) - PRE:FJ010



011 : revêtement mural
Lavabo
Lavabo (niv:0) - PRE:FJ011

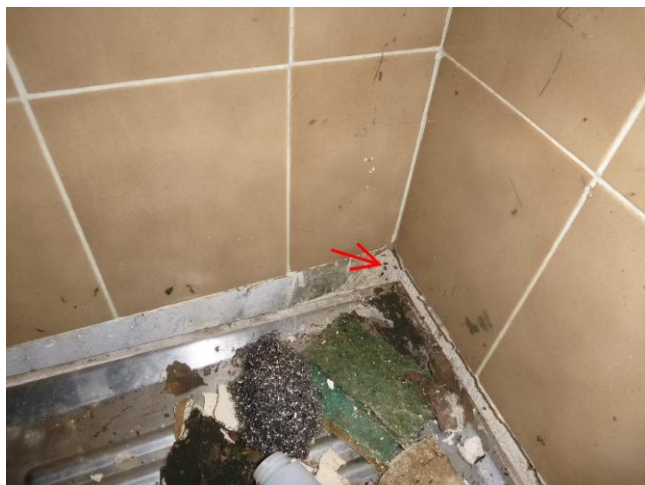

012 : Colle de faïence (mastic lavabo)
Lavabo
Lavabo (niv:0) - PRE:FJ012



013 : Colle de carrelage
Dégagement
Dégagement (niv:0) - PRE:FJ013



014 : Joint de faïence (plinthe)
Dégagement
Dégagement (niv:0) - PRE:FJ015



015 : Colle de carrelage (plinthe)
Dégagement
Dégagement (niv:0) - PRE:FJ016



016 : Linoléum
Toilette 2
Toilette 2 (niv:0) - PRE:FJ017



017 : revêtement mural
Salle d'eau 2
Salle d'eau 2 (niv:0) - PRE:FJ018



018 : revêtement mural couche profonde)
Salle d'eau 2
Salle d'eau 2 (niv:0) - PRE:FJ019



019 : Revêtement mural en sous-face (mousse verte)
Volume 9
Volume 9 (niv:0) - PRE:FJ020



020 : Joint de faïence
Volume 9
Volume 9 (niv:0) - PRE:FJ021



021 : Colle de faïence
Volume 9
Volume 9 (niv:0) - PRE:FJ022



022 : Joint de menuiseries
Circulation
Circulation (niv:0) - PRE:FJ023



023 : joints de vitrage (fenêtre)
Façade extérieure
Façade extérieure (niv:Ext) - PRE:FJ024



024 : Shingle
Toiture extérieure
Toiture extérieure (niv:Ext) - PRE:FJ025



025 : Joints de dilatation extérieure souple
Façade extérieure
Façade extérieure (niv:Ext) - PRE:FJ026



026 : Revêtement mural en sous-face
Façade extérieure
Façade extérieure (niv:Ext) - PRE:FJ027



027 : mousse isolante rouge
Toiture extérieure
Toiture extérieure (niv:Ext) - PRE:FJ028



028 : Enduit/Peinture extérieure
Façade extérieure
Façade extérieure (niv:Ext) - PRE:FJ029



029 : revêtement mural
Façade extérieure
Façade extérieure (niv:Ext) - PRE:FJ030



030 : revêtement mural
Façade extérieure
Façade extérieure (niv:Ext) - PRE:FJ031




031 : Joint de faïence
Volume 4
Volume 4 (niv:0) - PRE:FJ032



032 : Colle de faïence
Volume 4
Volume 4 (niv:0) - PRE:FJ033



033 : revêtement mural
Combles
Combles (niv:0) - PRE:FJ034

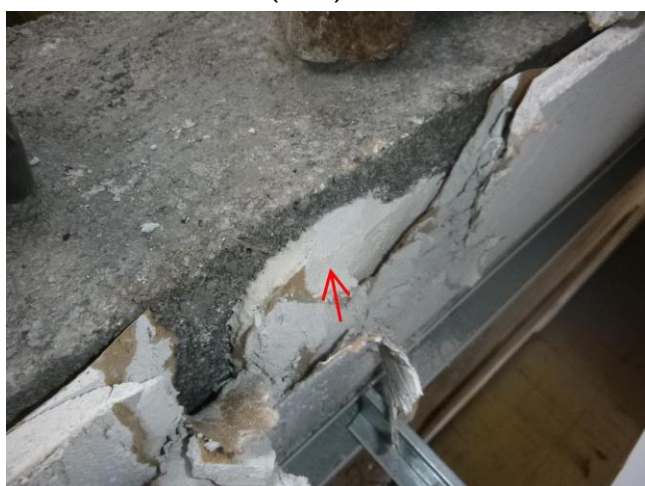

034 : Colle murale
Combles
Combles (niv:0) - PRE:FJ035



035 : Crépi
Façade extérieure
Façade extérieure (niv:Ext) - PRE:FJ036



035 : Crépi
Façade extérieure
Façade extérieure (niv:Ext) - PRE:FJ036



036 : Panneaux
Combles
Combles (niv:0) - PRE:FJ037



Local profess. - Dortoir - Aérodrome Moulins Montbeugny 03400 TOULON-SUR-ALLIER
Niveau 0/1

12. ANNEXES

ANNEXE REGLEMENTAIRE

Rappel du risque amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour. Ces consignes doivent également être portées à la connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et des produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation.

Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe 1 du présent arrêté.

1 INFORMATIONS GENERALES

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers des poumons).

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ...).

Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement ...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2 INFORMATION DES PROFESSIONNELS

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les Directions Régionales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP), et les services de prévention des Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) et l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

3. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

A Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage.

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;
- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussières peut être limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B consignes générales de sécurité relative à la gestion des déchets contenant de l'amiante.

Stockage des déchets sur le site.

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis transférés dès leurs sorties de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Élimination des déchets

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés soit en installation de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en décharge pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, types grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages, et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles bacs étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA N° 11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Élimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.

ANNEXE : CERTIFICAT DE L'OPERATEUR



Certificat N° C0887

Monsieur Johann FONDARD

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :




Amiante avec mention	Certificat valable Du 21/06/2018 au 20/06/2025	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 21/06/2018 au 20/06/2025	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 21/06/2018 au 20/06/2025	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mardi 20 juin 2023

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P10

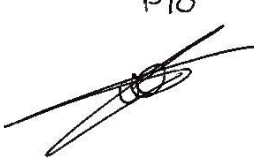

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120
LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
 Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
 sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 13 rue Francis Davso – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

Société EPSILON DIAGNOSTICS
17 Place Jean Moulin
03000 MOULINS
Siret n°519 162 317 00027

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 86517808 / 80810194.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER** :

Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA)
Diagnostic amiante avant travaux/démolition sans préconisation de travaux NF X46-020 (articles R4412-140 à R4412-142 du Code du travail – article R1334-27 CSP – arrêté du 26 juin 2013)
Diagnostic amiante avant-vente et avant location
Dossier technique amiante (DTA)
Diagnostic Exposition au plomb (CREP)
Diagnostic de l'état des installations de gaz uniquement dans le cadre du DDT
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Diagnostic état de l'installation intérieure de l'électricité des

parties privatives et communes (DDT)
Risques naturels et technologiques
Diagnostic Loi Carrez
Diagnostic surface habitable Loi Boutin
Diagnostic sécurité piscine
Diagnostic amiante dans les parties privatives (DAPP)
Recherche de métaux lourds (Hors détection toxique chez l'homme)
DPE et sous réserve que le diagnostiqueur puisse justifier d'au moins une année d'exploitation, l'audit énergétique des immeubles en monopropriété étiquetés E, F ou G réalisé en complément du DPE dans le cadre de la loi du 22 août 2021
Diagnostic plomb Avant vente/Location

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 13/01/2025 au 30/09/2025.

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillelet d'adhésion 80810194), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél 09 72 36 90 00
13 rue Francis Davso 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com - www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 13 rue Francis Davso 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudential et Résolution - 4 Pl de Budapest 75009 Paris