


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : RAT-Bat F Sanitaires
Date du repérage : 06/02/2026

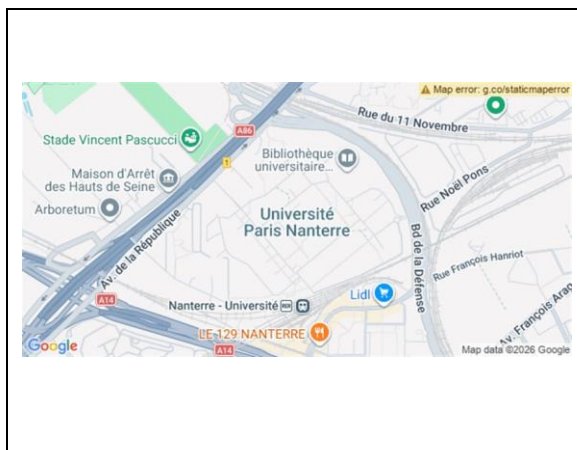

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

**Ce rapport ne peut être utilisé et reproduit que dans son intégralité.
Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT EXPERTISES et ne peut être utilisé pour aucun acte,
sans que son paiement intégral n'ait été réalisé – tout contrevenant encourt des sanctions pénales et des
dommages et intérêts**

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : 200 Avenue de la République Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Bâtiment F, l'ensemble des sanitaires Code postal, ville : . 92000 Nanterre (France)
Périmètre de repérage :	 Bâtiment F l'ensemble des Sanitaires sans ZPSO
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	 Enseignements supérieur/Recherche < 1997

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Université PARIS NANTERRE Adresse : 200, avenue de la République, Bâtiment Charlotte DELBO - Direction du Patrimoine 92001 NANTERRE Cedex
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... Université PARIS NANTERRE - David CORBIÈRE Adresse : 200, avenue de la République, Bâtiment Charlotte DELBO - Direction du Patrimoine 92001 NANTERRE Cedex

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	David HIVET	Opérateur de repérage	WE.CERT 13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE	Obtention : 15/11/2024 Échéance : 17/12/2031 N° de certification : C2019-SE09-055
Raison sociale de l'entreprise : AGENCE SOCOBAT PARIS (Numéro SIRET : 45307976600128) Adresse : 54 rue Gabriel PERI , - 92120 MONTROUGE Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD SA Numéro de police et date de validité : 5411202104 / 01/07/2026				

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 24/02/2026, remis au propriétaire le 24/02/2026
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 108 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillé du repérage**
 - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
 - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
5ème étage - Sanitaire H	Toutes	TRAVAUX EFFECTUES
5ème étage - Sanitaire F	Toutes	TRAVAUX EFFECTUES

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... EUROFINS PARIS

Adresse : 80-84 rue des Meuniers - Bâtiment A 92220 BAGNEUX

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-1593

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou

produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
5 - Planchers et planchers techniques	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Descriptif des travaux :

REHABILITATION TOTALE DES SANITAIRES RDC ENTRESOL 1/2/3/4 ETAGES SOL PLINTHES MURS CLOISONS

Descriptif des pièces visitées

Rez de chaussée - Sanitaire 1,
Rez de chaussée - Sanitaire 2,
Rez de chaussée - Sanitaire 3,
Rez de chaussée - Sanitaire 4,
ENTRESOL - Sanitaire H,
ENTRESOL - Sanitaire F,
1er étage - Sanitaire H,
1er étage - Sanitaire F,

1er étage - Sanitaire 1,
1er étage - Sanitaire 2,
2ème étage - Sanitaire H,
2ème étage - Sanitaire F,
3ème étage - Sanitaire H,
3ème étage - Sanitaire F,
4ème étage - Sanitaire H,
4ème étage - Sanitaire F

Localisation	Description
Rez de chaussée - Sanitaire 3	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et CARRELAGE Plafond : Béton Plinthes : Carrelage Plafond : dalles de faux-plafond
Rez de chaussée - Sanitaire 4	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et CARRELAGE Plafond : Béton Plinthes : Carrelage Plafond : dalles de faux-plafond
Rez de chaussée - Sanitaire 1	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture
Rez de chaussée - Sanitaire 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture
ENTRESOL - Sanitaire H	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture
ENTRESOL - Sanitaire F	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 E : Bois et Peinture Porte 3 E : Bois et Peinture
1er étage - Sanitaire H	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 F : Bois et Peinture Porte 3 F : Bois et Peinture Porte 4 F : Bois et Peinture
1er étage - Sanitaire F	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 E : Bois et Peinture

Localisation	Description
	Porte 3 F : Bois et Peinture Porte 4 F : Bois et Peinture Porte 5 F : Bois et Peinture Porte 6 F : Bois et Peinture Porte 7 F : Bois et Peinture
1er étage - Sanitaire 1	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 E : Bois et Peinture
1er étage - Sanitaire 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Fenêtre C : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 E : Bois et Peinture Porte 3 E : Bois et Peinture
2ème étage - Sanitaire H	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 F : Bois et Peinture Porte 3 F : Bois et Peinture Porte 4 F : Bois et Peinture
2ème étage - Sanitaire F	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 E : Bois et Peinture Porte 3 F : Bois et Peinture Porte 4 F : Bois et Peinture Porte 5 F : Bois et Peinture Porte 6 F : Bois et Peinture Porte 7 F : Bois et Peinture
3ème étage - Sanitaire H	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 F : Bois et Peinture Porte 3 F : Bois et Peinture Porte 4 F : Bois et Peinture
3ème étage - Sanitaire F	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 E : Bois et Peinture Porte 3 F : Bois et Peinture Porte 4 F : Bois et Peinture Porte 5 F : Bois et Peinture Porte 6 F : Bois et Peinture Porte 7 F : Bois et Peinture
4ème étage - Sanitaire H	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Fenêtre B : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture
4ème étage - Sanitaire F	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Béton et Enduit Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Fenêtre B : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 24/02/2026

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 06/02/2026

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : David CORBIÈRE

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

Mat003 : Partie à inspecter : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non.					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire F	1	Identifiant : Mat003 Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Sanitaire F	Ech.027	
Mat005 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 2	1	Identifiant : Mat005 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Présence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire 2	Ech.039	

ZPSO-002 : Partie à inspecter : Colle de faïence.
Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-002 Description : Colle de faïence Quantification : 20 ml Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.002	Ech.002	Idem photo : Ech.002
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-002 Description : Colle de faïence Quantification : 20 ml Résultat : Présence d'amiante	Oui 4ème étage - Sanitaire F	Ech.002	

ZPSO-003 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment lissé ou taloché GOUTELLETTE).
Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-003 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché GOUTELLETTE Quantification : 30 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.003	Ech.003	Idem photo : Ech.003
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-003 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché GOUTELLETTE Quantification : 30 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui 4ème étage - Sanitaire F	Ech.003	

ZPSO-004 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-004 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.004	Ech.004	Idem photo : Ech.004
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-004 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - Sanitaire F	Ech.004	

ZPSO-005 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-005 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.005	Ech.005	Idem photo : Ech.005
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-005 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - Sanitaire F	Ech.005	

ZPSO-006 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-006 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 30 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.006	Ech.006	Idem photo : Ech.006
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-006 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 30 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui 4ème étage - Sanitaire F	Ech.006	

ZPSO-007 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 10 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.007	Ech.007	Idem photo : Ech.007
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-007 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 10 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui 4ème étage - Sanitaire F	Ech.007	

ZPSO-010 : Partie à inspecter : Colle de faïence.
Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-010 Description : Colle de faïence Quantification : 60 ml Résultat : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - Sanitaire H	Ech.010	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-010 Description : Colle de faïence Quantification : 60 ml Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.010	Ech.010	Idem photo : Ech.010

ZPSO-011 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-011 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 60 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - Sanitaire H	Ech.011	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-011 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 60 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.011	Ech.011	Idem photo : Ech.011

ZPSO-012 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-012 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 50 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - Sanitaire H	Ech.012; Ech.013	 
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-012 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 50 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.012, Ech.013	Ech.012; Ech.013	Idem photo : Ech.012; Ech.013

ZPSO-013 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 3ème étage


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - Sanitaire H	Ech.014	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.014	Ech.014	Idem photo : Ech.014

ZPSO-014 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 50 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 3ème étage - Sanitaire H	Ech.015	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.015	Ech.015	Idem photo : Ech.015

ZPSO-017 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 40 ml <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - Sanitaire H	Ech.019	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-017 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 40 ml <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.019	Ech.019	Idem photo : Ech.019
ZPSO-018 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-018 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Sanitaire H	Ech.021	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-018 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.021	Ech.021	Idem photo : Ech.021
ZPSO-019 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-019 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 50 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - Sanitaire H	Ech.022; Ech.023	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-019 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.022, Ech.023	Ech.022; Ech.023	Idem photo : Ech.022; Ech.023

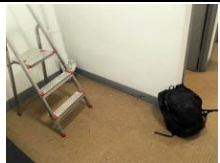ZPSO-020 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-020 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Sanitaire H	Ech.024	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-020 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.024	Ech.024	Idem photo : Ech.024
ZPSO-021 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.					
Niveau : 2ème étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 2ème étage - Sanitaire H	Ech.025	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.025	Ech.025	Idem photo : Ech.025
ZPSO-024 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 60 ml <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire H	Ech.029	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 60 ml <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.029	Ech.029	Idem photo : Ech.029
Sanitaire 1	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 26 ml <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.029	Ech.029	Idem photo : Ech.029
Sanitaire 2	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Quantification</u> : 26 ml <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.029	Ech.029	Idem photo : Ech.029

ZPSO-025 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-025 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 70 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire H	Ech.031; Ech.033	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-025 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.031, Ech.033	Ech.031; Ech.033	Idem photo : Ech.031; Ech.033
Sanitaire 1	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-025 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 40 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.031, Ech.033	Ech.031; Ech.033	Idem photo : Ech.031; Ech.033
Sanitaire 2	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-025 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 40 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.031, Ech.033	Ech.031; Ech.033	Idem photo : Ech.031; Ech.033

ZPSO-026 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-026 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 70 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire H	Ech.032	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-026 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 70 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.032	Ech.032	Idem photo : Ech.032
Sanitaire 1	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-026 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 40 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.032	Ech.032	Idem photo : Ech.032
Sanitaire 2	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-026 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 40 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.032	Ech.032	Idem photo : Ech.032


ZPSO-027 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-027 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire H	Ech.034	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-027 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.034	Ech.034	Idem photo : Ech.034

ZPSO-028 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-028 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 60 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire H	Ech.035	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-028 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 45 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.035	Ech.035	Idem photo : Ech.035
Sanitaire 1	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-028 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 45 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.035	Ech.035	Idem photo : Ech.035
Sanitaire 2	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-028 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantification</u> : 45 m2 <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.035	Ech.035	Idem photo : Ech.035

ZPSO-030 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : 1er étage

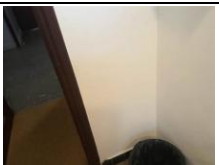Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 1	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.037	Ech.037	Idem photo : Ech.037
Sanitaire 2	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire 2	Ech.037	

ZPSO-031 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 1	1	Identifiant : ZPSO-031 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.038	Ech.038	Idem photo : Ech.038
Sanitaire 2	2	Identifiant : ZPSO-031 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Présence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire 2	Ech.038	

ZPSO-033 : Partie à inspecter : Colle de faïence.
Niveau : ENTRESOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-033 Description : Colle de faïence Quantification : 28 ml Résultat : Présence d'amiante	Oui ENTRESOL - Sanitaire H	Ech.041	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-033 Description : Colle de faïence Quantification : 28 ml Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.041	Ech.041	Idem photo : Ech.041

ZPSO-034 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : ENTRESOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-034 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 12 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui ENTRESOL - Sanitaire H	Ech.042	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-034 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 10 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.042	Ech.042	Idem photo : Ech.042

ZPSO-035 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.
Niveau : ENTRESOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-035 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 24 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui ENTRESOL - Sanitaire H	Ech.043	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-035 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 24 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.043	Ech.043	Idem photo : Ech.043

ZPSO-036 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : ENTRESOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-036 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 30 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui ENTRESOL - Sanitaire H	Ech.044	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-036 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 36 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.044	Ech.044	Idem photo : Ech.044

ZPSO-037 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : ENTRESOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-037 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui ENTRESOL - Sanitaire H	Ech.045	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-037 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.045	Ech.045	Idem photo : Ech.045

ZPSO-038 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : ENTRESOL

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-038 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 10 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui ENTRESOL - Sanitaire H	Ech.046	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-038 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 12 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.046	Ech.046	Idem photo : Ech.046

ZPSO-040 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 1	1	Identifiant : ZPSO-040 Description : Colle de faïence Quantification : 15 ml Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.048	Ech.048	Idem photo : Ech.048
Sanitaire 2	2	Identifiant : ZPSO-040 Description : Colle de faïence Quantification : 15 ml Résultat : Présence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanitaire 2	Ech.048	

ZPSO-041 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 1	1	Identifiant : ZPSO-041 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 45 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.049	Ech.049	Idem photo : Ech.049
Sanitaire 2	2	Identifiant : ZPSO-041 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 45 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanitaire 2	Ech.049	

ZPSO-042 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 1	1	Identifiant : ZPSO-042 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.050	Ech.050	Idem photo : Ech.050
Sanitaire 2	2	Identifiant : ZPSO-042 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanitaire 2	Ech.050	
Sanitaire 3	3	Identifiant : ZPSO-042 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.050	Ech.050	Idem photo : Ech.050
Sanitaire 4	4	Identifiant : ZPSO-042 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.050	Ech.050	Idem photo : Ech.050

ZPSO-043 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 1	1	Identifiant : ZPSO-043 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.051	Ech.051	Idem photo : Ech.051
Sanitaire 2	2	Identifiant : ZPSO-043 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanitaire 2	Ech.051	

ZPSO-044 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 1	1	Identifiant : ZPSO-044 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 30 m2 Résultat : Présence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.052	Ech.052	Idem photo : Ech.052
Sanitaire 2	2	Identifiant : ZPSO-044 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantification : 30 m2 Résultat : Présence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanitaire 2	Ech.052	

ZPSO-045 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 1	1	Identifiant : ZPSO-045 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.053	Ech.053	Idem photo : Ech.053
Sanitaire 2	2	Identifiant : ZPSO-045 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanitaire 2	Ech.053	
Sanitaire 3	3	Identifiant : ZPSO-045 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.053	Ech.053	Idem photo : Ech.053
Sanitaire 4	4	Identifiant : ZPSO-045 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.053	Ech.053	Idem photo : Ech.053

ZPSO-047 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 3	1	Identifiant : ZPSO-047 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanitaire 3	Ech.055	
Sanitaire 4	2	Identifiant : ZPSO-047 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.055	Ech.055	Idem photo : Ech.055

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO-008 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Enduit à base de ciment lissé ou taloché SUR BETON).

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-008 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché SUR BETON Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.008	Ech.008	Idem photo : Ech.008

Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-008 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché SUR BETON <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - Sanitaire F	Ech.008	
-------------	---	---	---------------------------------	---------	---

ZPSO-015 : Partie à inspecter : Enduit SUR BETON.
Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015 <u>Description</u> : Enduit SUR BETON <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - Sanitaire H	Ech.017	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-015 <u>Description</u> : Enduit SUR BETON <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.017	Ech.017	Idem photo : Ech.017

ZPSO-022 : Partie à inspecter : Enduit sur béton (ENDUIT SUR BETON).
Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-022 <u>Description</u> : ENDUIT SUR BETON <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Sanitaire H	Ech.026	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-022 <u>Description</u> : ENDUIT SUR BETON <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.026	Ech.026	Idem photo : Ech.026

ZPSO-029 : Partie à inspecter : Enduit sur béton.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-029 <u>Description</u> : Enduit sur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire H	Ech.036	
Sanitaire F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-029 <u>Description</u> : Enduit sur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.036	Ech.036	Idem photo : Ech.036
Sanitaire 1	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-029 <u>Description</u> : Enduit sur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.036	Ech.036	Idem photo : Ech.036
Sanitaire 2	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-029 <u>Description</u> : Enduit sur béton <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.036	Ech.036	Idem photo : Ech.036

ZPSO-048 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 3	1	Identifiant : ZPSO-048 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanitaire 3	Ech.056	
Sanitaire 4	2	Identifiant : ZPSO-048 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.056	Ech.056	Idem photo : Ech.056

5 - Planchers et planchers techniques
Mat001 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.
Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : Mat001 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - Sanitaire H	Ech.016	

Mat002 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.
Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : Mat002 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Sanitaire H	Ech.020	

Mat004 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.
Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : Mat004 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire H	Ech.030	

ZPSO-001 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : 4ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-001 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.001	Ech.001	Idem photo : Ech.001
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-001 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 4ème étage - Sanitaire F	Ech.001	

ZPSO-009 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.


Niveau : 3ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-009 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 3ème étage - Sanitaire H	Ech.009	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-009 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.009	Ech.009	Idem photo : Ech.009

ZPSO-016 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : 2ème étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-016 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 2ème étage - Sanitaire H	Ech.018	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-016 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.018	Ech.018	Idem photo : Ech.018

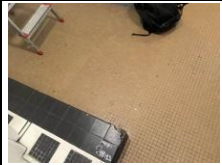ZPSO-023 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-023 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Sanitaire H	Ech.028	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-023 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.028	Ech.028	Idem photo : Ech.028
Sanitaire 1	3	Identifiant : ZPSO-023 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.028	Ech.028	Idem photo : Ech.028
Sanitaire 2	4	Identifiant : ZPSO-023 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.028	Ech.028	Idem photo : Ech.028
ZPSO-032 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : ENTRESOL					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire H	1	Identifiant : ZPSO-032 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui ENTRESOL - Sanitaire H	Ech.040	
Sanitaire F	2	Identifiant : ZPSO-032 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.040	Ech.040	Idem photo : Ech.040
ZPSO-039 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 1	1	Identifiant : ZPSO-039 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.047	Ech.047	Idem photo : Ech.047
Sanitaire 2	2	Identifiant : ZPSO-039 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanitaire 2	Ech.047	

ZPSO-046 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaire 3	1	Identifiant : ZPSO-046 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanitaire 3	Ech.054	
Sanitaire 4	2	Identifiant : ZPSO-046 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : Ech.054	Ech.054	Idem photo : Ech.054

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

Sans objet

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
Mat001	Localisation : 3ème étage - Sanitaire H Echantillons : Ech.016 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat002	Localisation : 2ème étage - Sanitaire H Echantillons : Ech.020 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat003	Localisation : 2ème étage - Sanitaire F Echantillons : Ech.027 Description : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat004	Localisation : 1er étage - Sanitaire H Echantillons : Ech.030 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
Mat005	Localisation : 1er étage - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.039 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-001	Localisation : 4ème étage - Sanitaire H; 4ème étage - Sanitaire F Echantillons : Ech.001 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Localisation : 4ème étage - Sanitaire H; 4ème étage - Sanitaire F Echantillons : Ech.002 Description : Colle de faïence	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Localisation : 4ème étage - Sanitaire H; 4ème étage - Sanitaire F Echantillons : Ech.003 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché GOUTELLETTE	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Localisation : 4ème étage - Sanitaire H; 4ème étage - Sanitaire F	Absence d'amiante

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
	<u>Echantillons</u> : Ech.004 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	(Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	<u>Localisation</u> : 4ème étage - Sanitaire H; 4ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.005 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	<u>Localisation</u> : 4ème étage - Sanitaire H; 4ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.006 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	<u>Localisation</u> : 4ème étage - Sanitaire H; 4ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.007 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	<u>Localisation</u> : 4ème étage - Sanitaire H; 4ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.008 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché SUR BETON	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	<u>Localisation</u> : 3ème étage - Sanitaire H; 3ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.009 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	<u>Localisation</u> : 3ème étage - Sanitaire H; 3ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.010 <u>Description</u> : Colle de faïence	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	<u>Localisation</u> : 3ème étage - Sanitaire H; 3ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.011 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	<u>Localisation</u> : 3ème étage - Sanitaire H; 3ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.012; Ech.013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	<u>Localisation</u> : 3ème étage - Sanitaire H; 3ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.014 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	<u>Localisation</u> : 3ème étage - Sanitaire H; 3ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.015 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	<u>Localisation</u> : 3ème étage - Sanitaire H; 3ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.017 <u>Description</u> : Enduit SUR BETON	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	<u>Localisation</u> : 2ème étage - Sanitaire H; 2ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.018 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	<u>Localisation</u> : 2ème étage - Sanitaire H; 2ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.019 <u>Description</u> : Colle de faïence	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	<u>Localisation</u> : 2ème étage - Sanitaire H; 2ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.021 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	<u>Localisation</u> : 2ème étage - Sanitaire H; 2ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.022; Ech.023 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	<u>Localisation</u> : 2ème étage - Sanitaire H; 2ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.024 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	<u>Localisation</u> : 2ème étage - Sanitaire H; 2ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.025 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	<u>Localisation</u> : 2ème étage - Sanitaire H; 2ème étage - Sanitaire F <u>Echantillons</u> : Ech.026 <u>Description</u> : ENDUIT SUR BETON	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	<u>Localisation</u> : 1er étage - Sanitaire H; 1er étage - Sanitaire F; 1er étage - Sanitaire 1; 1er étage - Sanitaire 2 <u>Echantillons</u> : Ech.028 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	<u>Localisation</u> : 1er étage - Sanitaire H; 1er étage - Sanitaire F; 1er	Présence d'amiante

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
	étage - Sanitaire 1; 1er étage - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.029 Description : Colle de faïence	(Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	Localisation : 1er étage - Sanitaire H; 1er étage - Sanitaire F; 1er étage - Sanitaire 1; 1er étage - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.031; Ech.033 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	Localisation : 1er étage - Sanitaire H; 1er étage - Sanitaire F; 1er étage - Sanitaire 1; 1er étage - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.032 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	Localisation : 1er étage - Sanitaire H; 1er étage - Sanitaire F Echantillons : Ech.034 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	Localisation : 1er étage - Sanitaire H; 1er étage - Sanitaire F; 1er étage - Sanitaire 1; 1er étage - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.035 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	Localisation : 1er étage - Sanitaire H; 1er étage - Sanitaire F; 1er étage - Sanitaire 1; 1er étage - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.036 Description : Enduit sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Localisation : 1er étage - Sanitaire 1; 1er étage - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.037 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	Localisation : 1er étage - Sanitaire 1; 1er étage - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.038 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Localisation : ENTRESOL - Sanitaire H; ENTRESOL - Sanitaire F Echantillons : Ech.040 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Localisation : ENTRESOL - Sanitaire H; ENTRESOL - Sanitaire F Echantillons : Ech.041 Description : Colle de faïence	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	Localisation : ENTRESOL - Sanitaire H; ENTRESOL - Sanitaire F Echantillons : Ech.042 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Localisation : ENTRESOL - Sanitaire H; ENTRESOL - Sanitaire F Echantillons : Ech.043 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	Localisation : ENTRESOL - Sanitaire H; ENTRESOL - Sanitaire F Echantillons : Ech.044 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	Localisation : ENTRESOL - Sanitaire H; ENTRESOL - Sanitaire F Echantillons : Ech.045 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	Localisation : ENTRESOL - Sanitaire H; ENTRESOL - Sanitaire F Echantillons : Ech.046 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-039	Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire 1; Rez de chaussée - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.047 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire 1; Rez de chaussée - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.048 Description : Colle de faïence	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire 1; Rez de chaussée - Sanitaire 2 Echantillons : Ech.049 Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-042	Localisation : Rez de chaussée - Sanitaire 1; Rez de chaussée - Sanitaire 2; Rez de chaussée - Sanitaire 3; Rez de chaussée - Sanitaire 4	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
	<u>Echantillons</u> : Ech.050 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	
ZPSO-043	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Sanitaire 1; Rez de chaussée - Sanitaire 2 <u>Echantillons</u> : Ech.051 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Sanitaire 1; Rez de chaussée - Sanitaire 2 <u>Echantillons</u> : Ech.052 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Sanitaire 1; Rez de chaussée - Sanitaire 2; Rez de chaussée - Sanitaire 3; Rez de chaussée - Sanitaire 4 <u>Echantillons</u> : Ech.053 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Sanitaire 3; Rez de chaussée - Sanitaire 4 <u>Echantillons</u> : Ech.054 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Sanitaire 3; Rez de chaussée - Sanitaire 4 <u>Echantillons</u> : Ech.055 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Sanitaire 3; Rez de chaussée - Sanitaire 4 <u>Echantillons</u> : Ech.056 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **WE.CERT**
- 13 rue de Saintignon 57100 THIONVILLE

Fait à **MONTRouGE**, le **24/02/2026**

Par : **David HIVET**



Cachet de l'entreprise
SOCOBAT Expertises 17 chemin du Charroi 69300 CALUIRE Tél. 04 78 28 95 49 Fax 04 78 28 72 01 SIREN 453 079 766

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° RAT-Bat F Sanitaires

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais


7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 Schéma de repérage

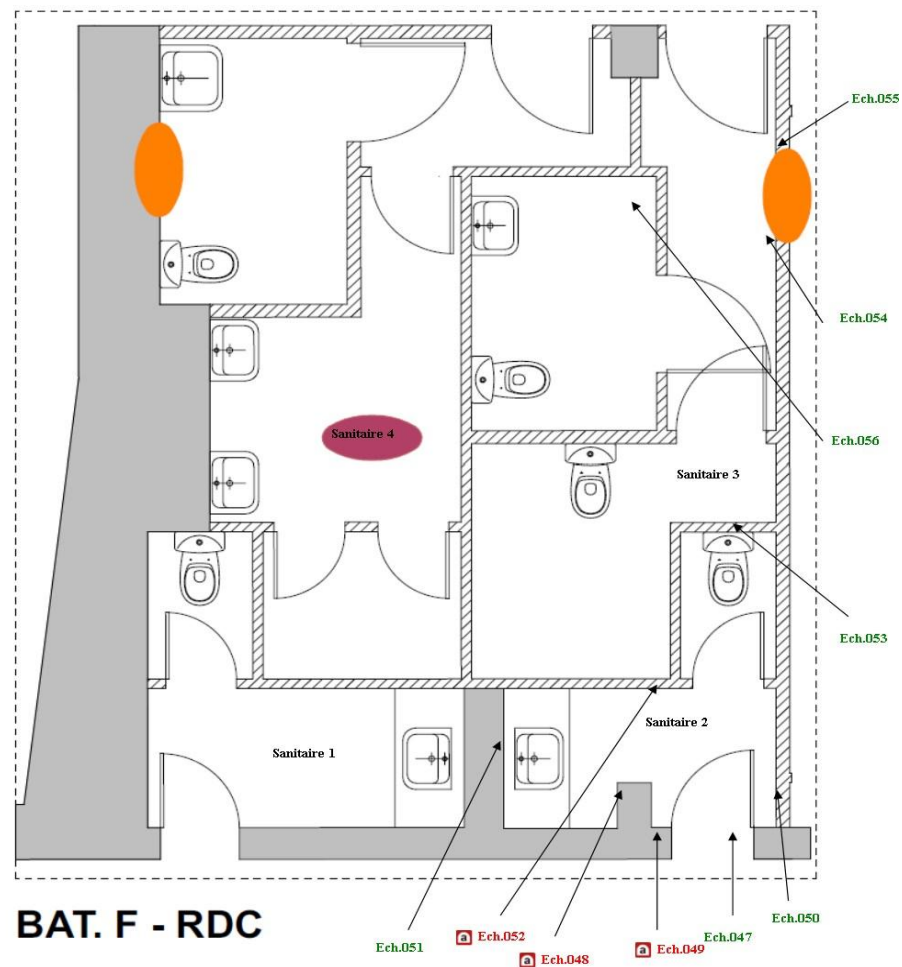

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

1/19

Bâtiment – Niveau : RDC SANITAIRE

Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la

République


92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

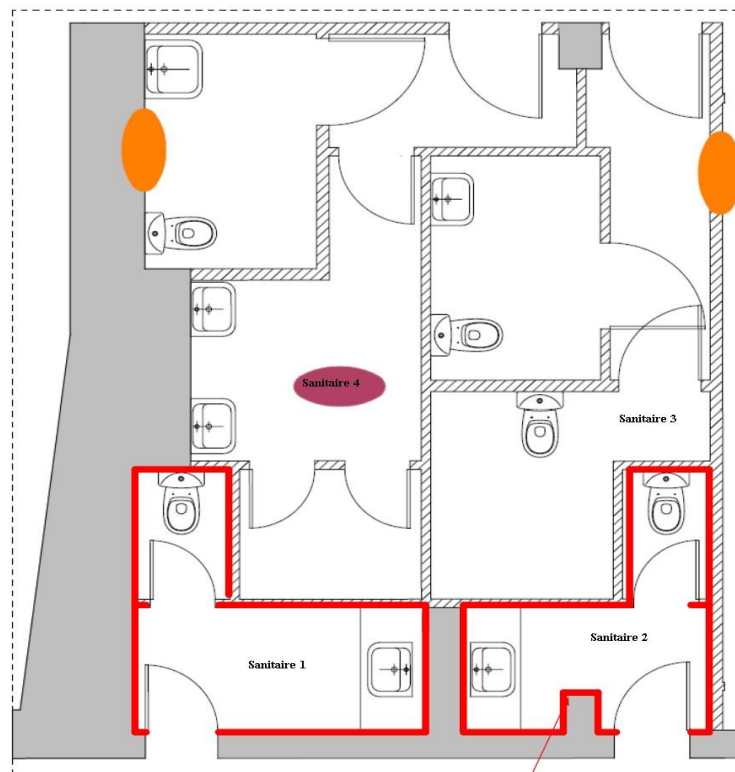

BAT. F - RDC

Ech.048



Plinthes ciment colle Amiante

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

2/19

Bâtiment – Niveau : RDC SANITAIRE AMIANTE

Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la

République


92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

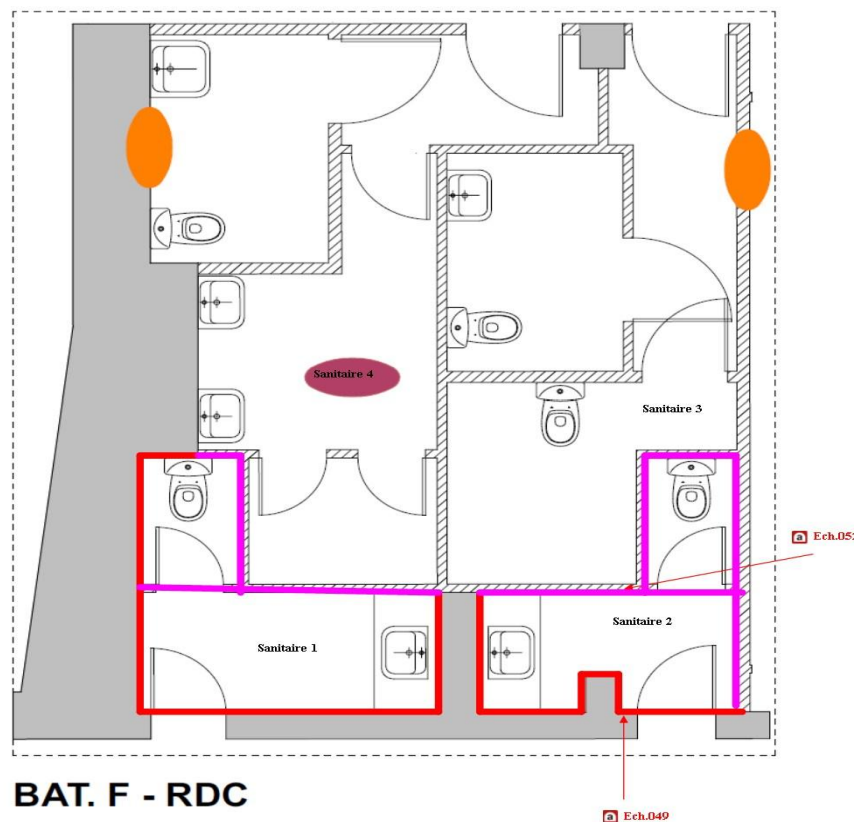

a Cloisons matériaux Enduit blanc Amiante
a Murs matériaux Enduit blanc Amiante

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

3/19

Bâtiment – Niveau : RDC SANITAIRE AMIANTE 2

Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la

République


92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

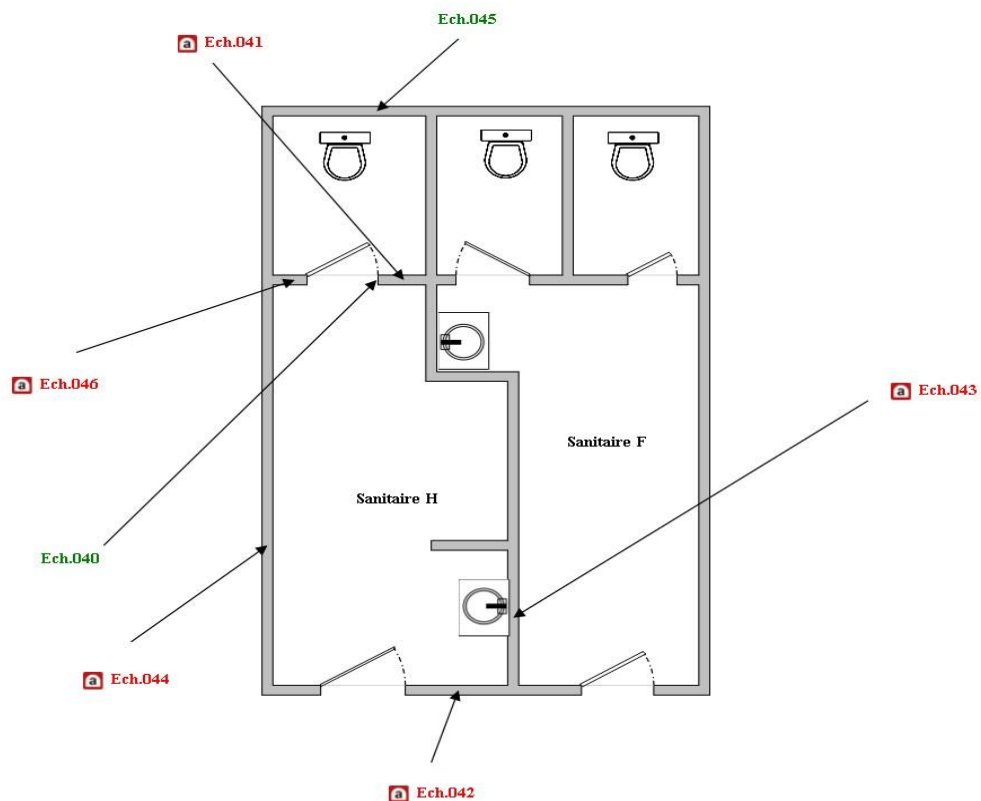

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

4/19

Bâtiment – Niveau : ENTRESOL


Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la
République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

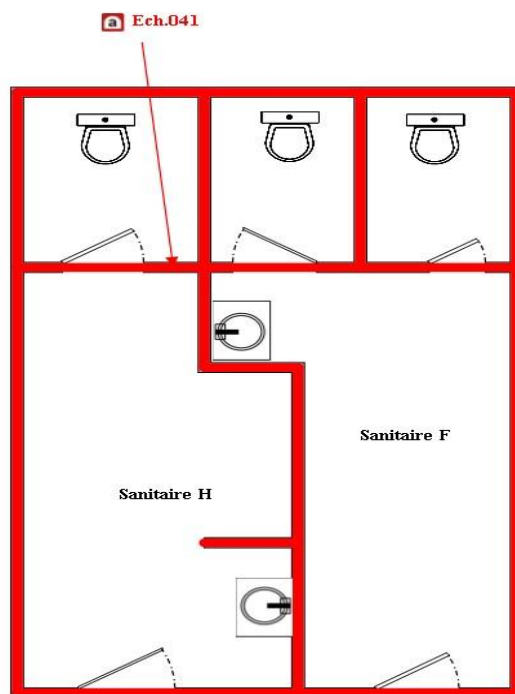

 **Plinthes Ciment colle gris Amiante**

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

5/19

Bâtiment – Niveau : ENTRESOL AMIANTE

Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la

République


92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

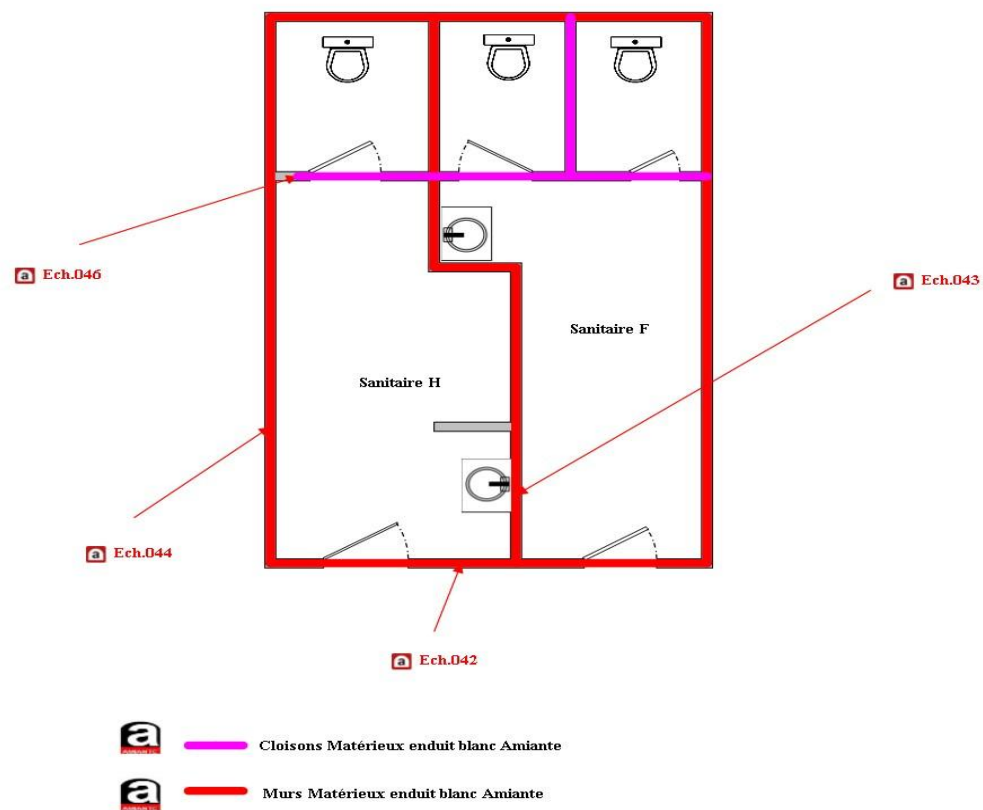

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

6/19


Bâtiment – Niveau : ENTRESOL AMIANTE 2
Adresse de l'immeuble : 200 Avenue de la République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

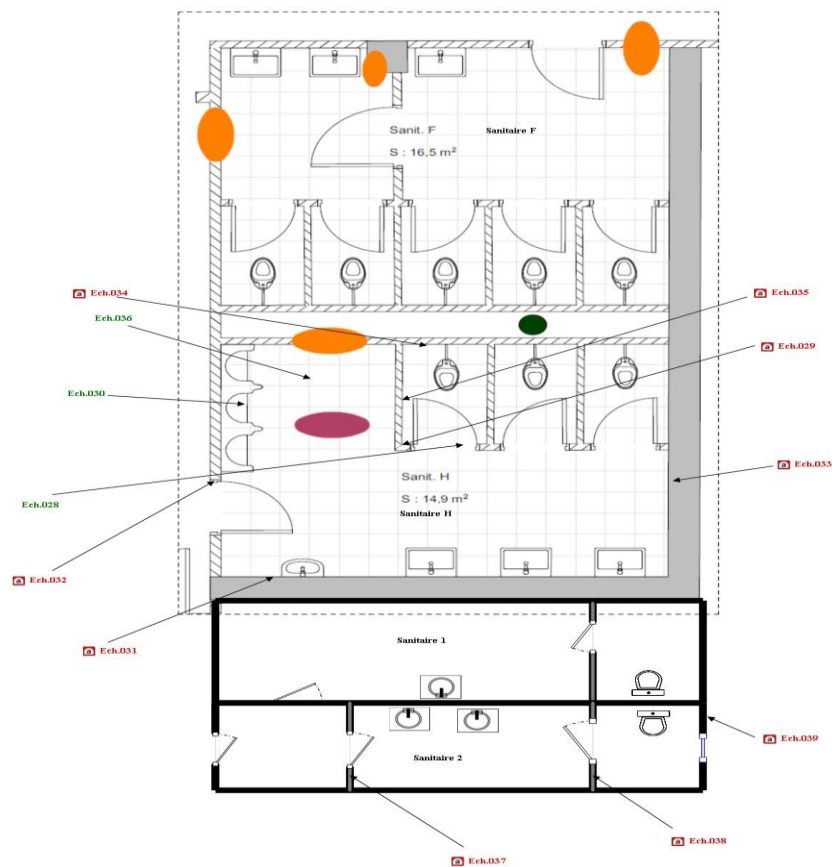

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

7/19

Bâtiment – Niveau : 1er Etage


Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la
République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

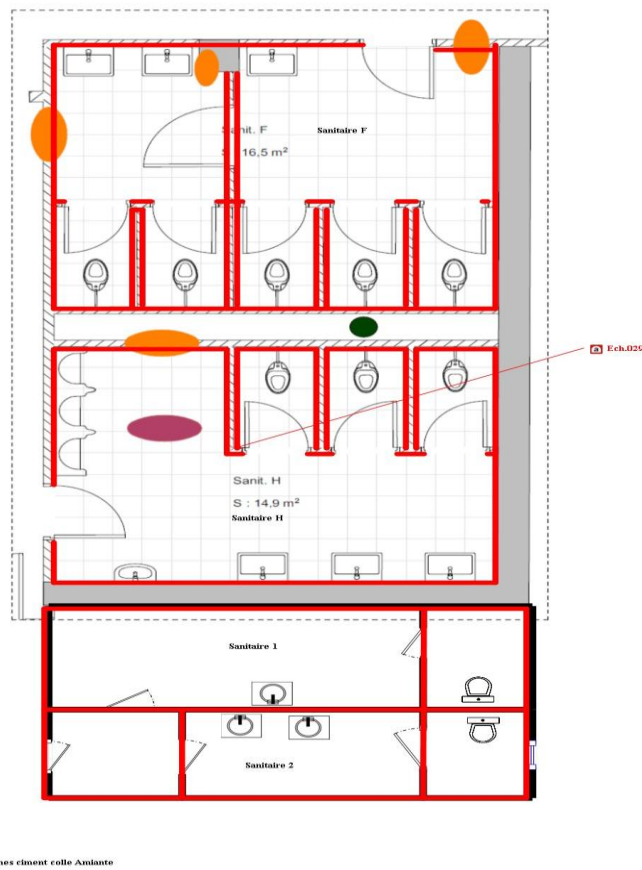

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés


N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

8/19

Bâtiment – Niveau : 1er Etage AMIANTE
Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la
République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante
Prélèvement vert : sans amiante
Zone en rouge : matériaux amiantés

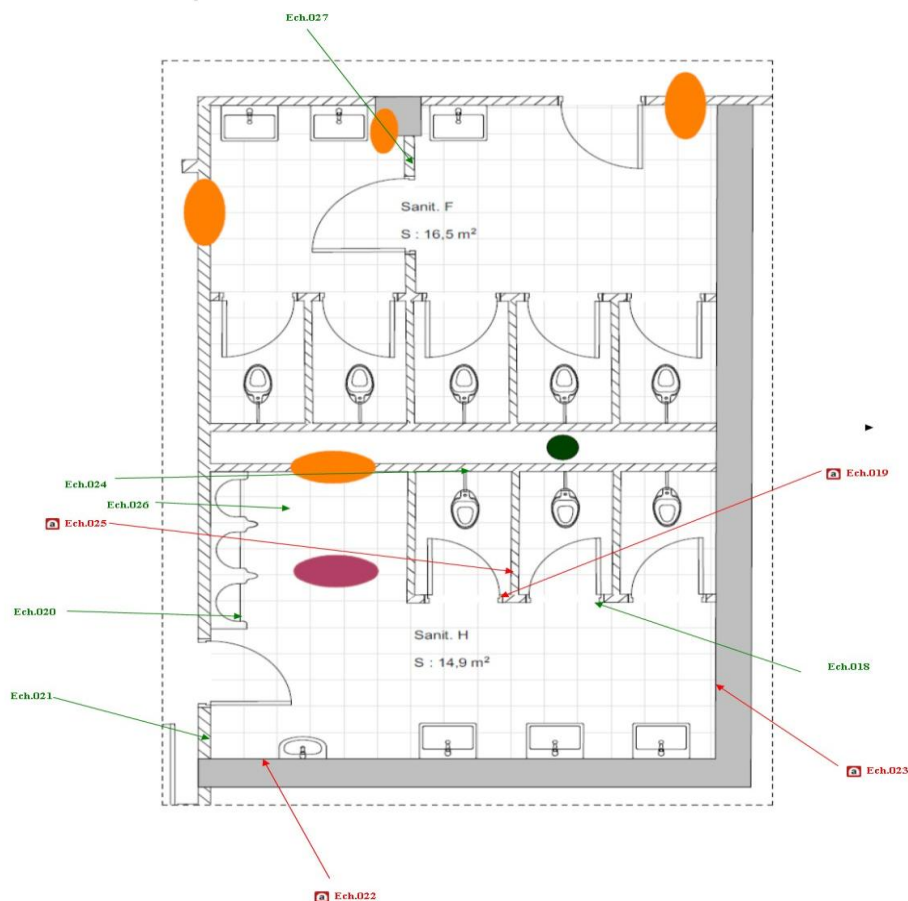

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

9/19


Bâtiment – Niveau : 1er Etage AMIANTE 2
Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la
République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

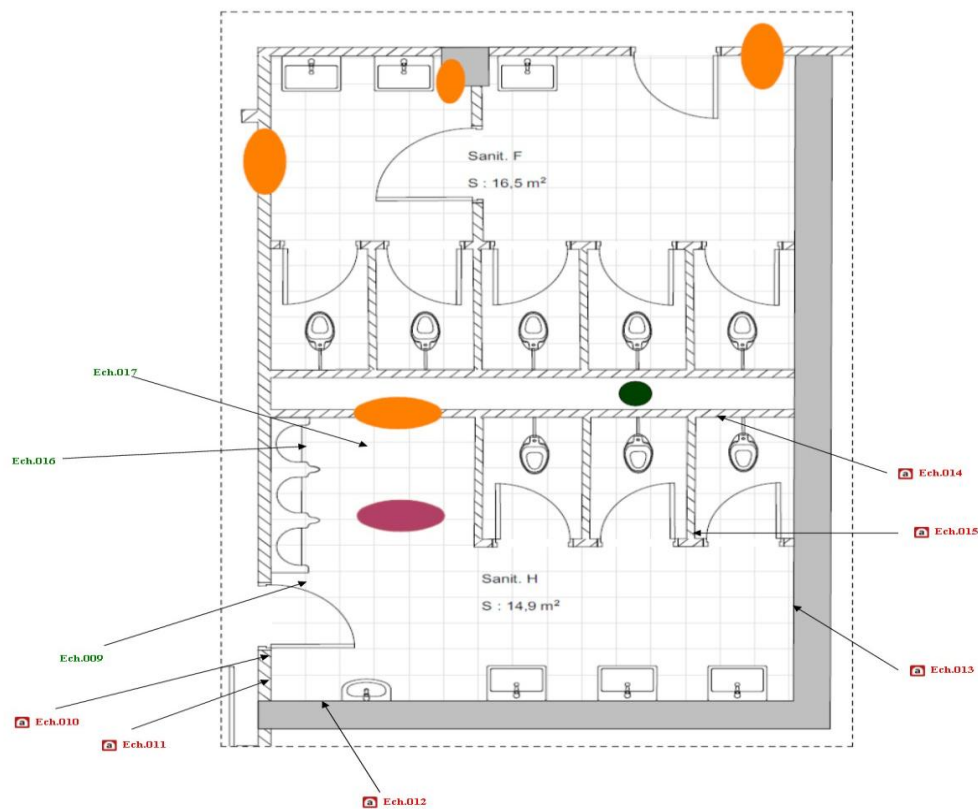

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

10/19

Bâtiment – Niveau : 2ème Etage

Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la

République


92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

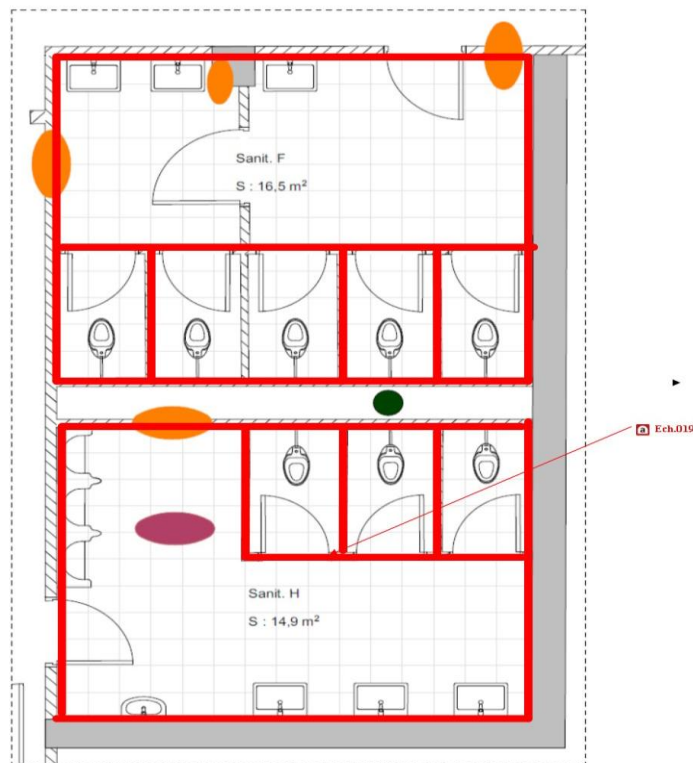

 Plinthes Ciment colle gris Amiante

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

11/19


Bâtiment – Niveau : 2ème Etage AMIANTE
Adresse de l'immeuble : 200 Avenue de la République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

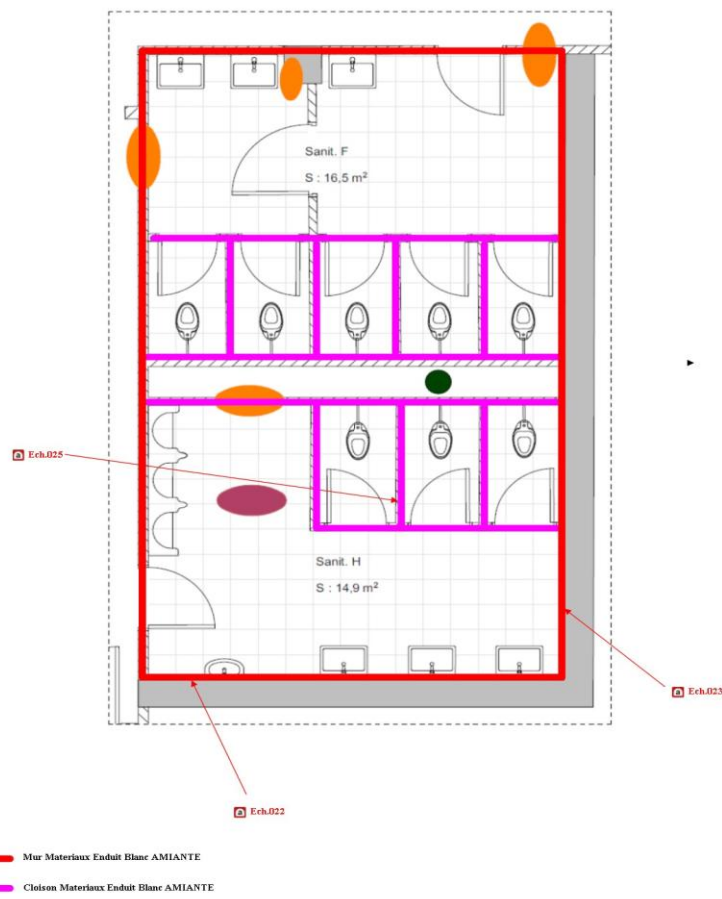

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés


N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

12/19

Bâtiment – Niveau : 2ème Etage AMIANTE 2
Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la
République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante
Prélèvement vert : sans amiante
Zone en rouge : matériaux amiantés

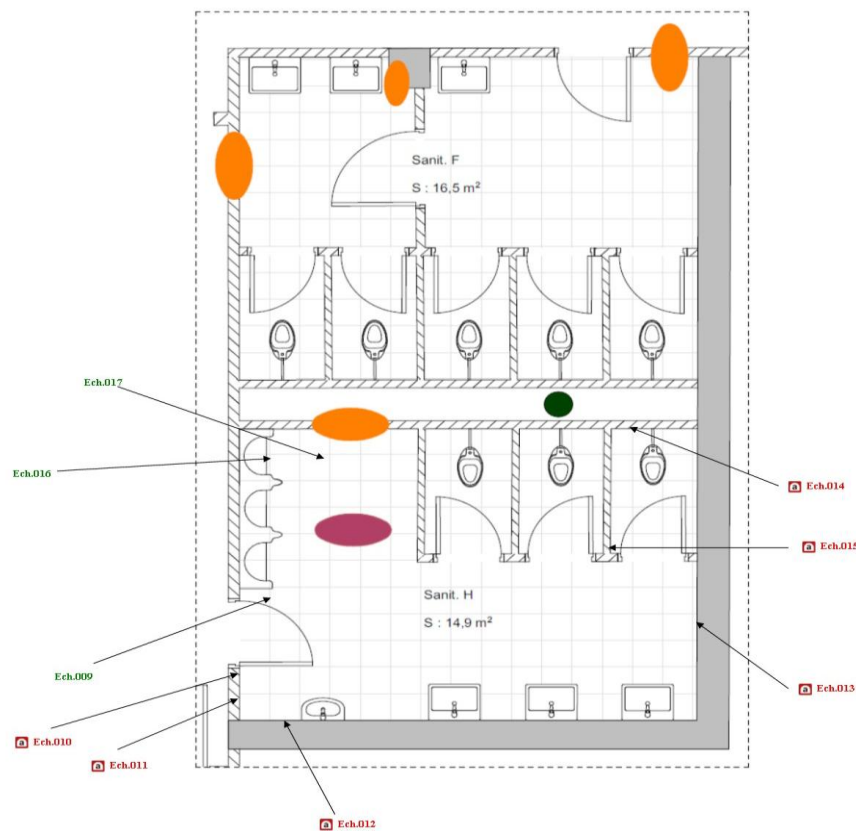

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

13/19

Bâtiment – Niveau : 3ème Etage

Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la

République


92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

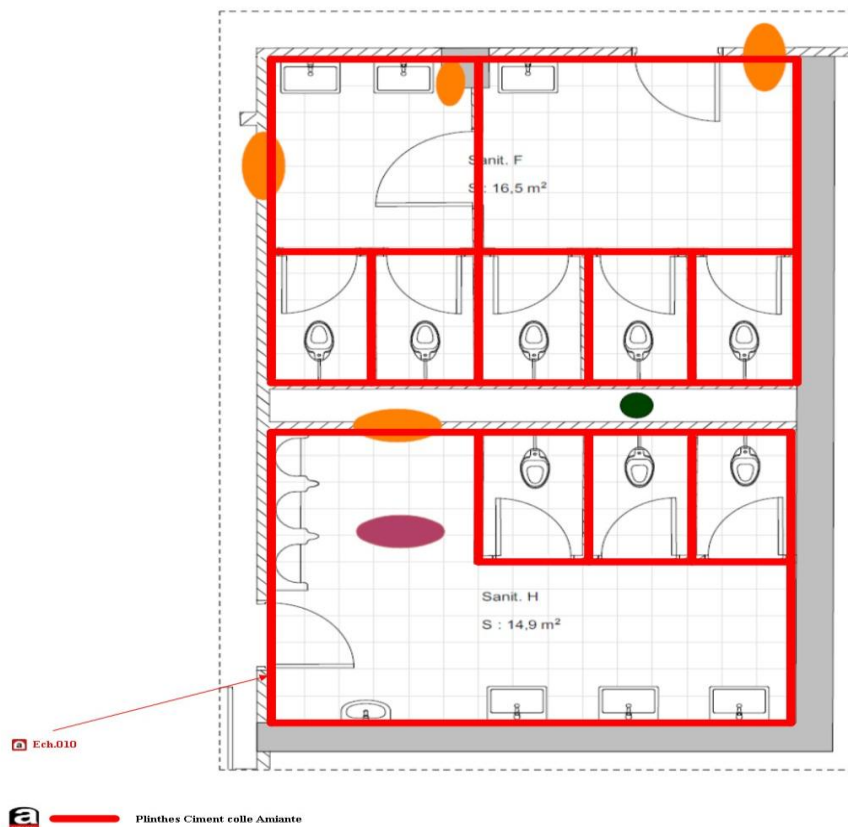

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés


N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

14/19

Bâtiment – Niveau : 3ème Etage AMIANTE
Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la
République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante
Prélèvement vert : sans amiante
Zone en rouge : matériaux amiantés

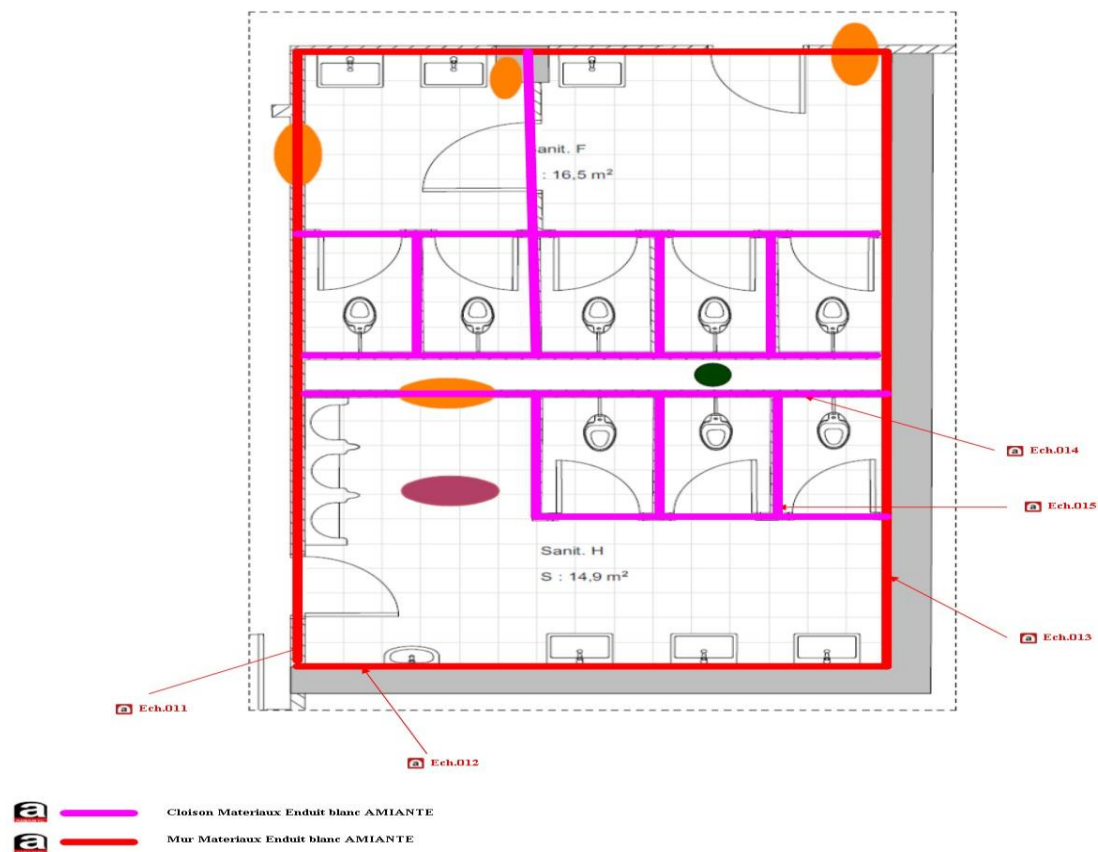

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés


N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

15/19

Bâtiment – Niveau : 3ème Etage AMIANTE 2
Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la
République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante
Prélèvement vert : sans amiante
Zone en rouge : matériaux amiantés

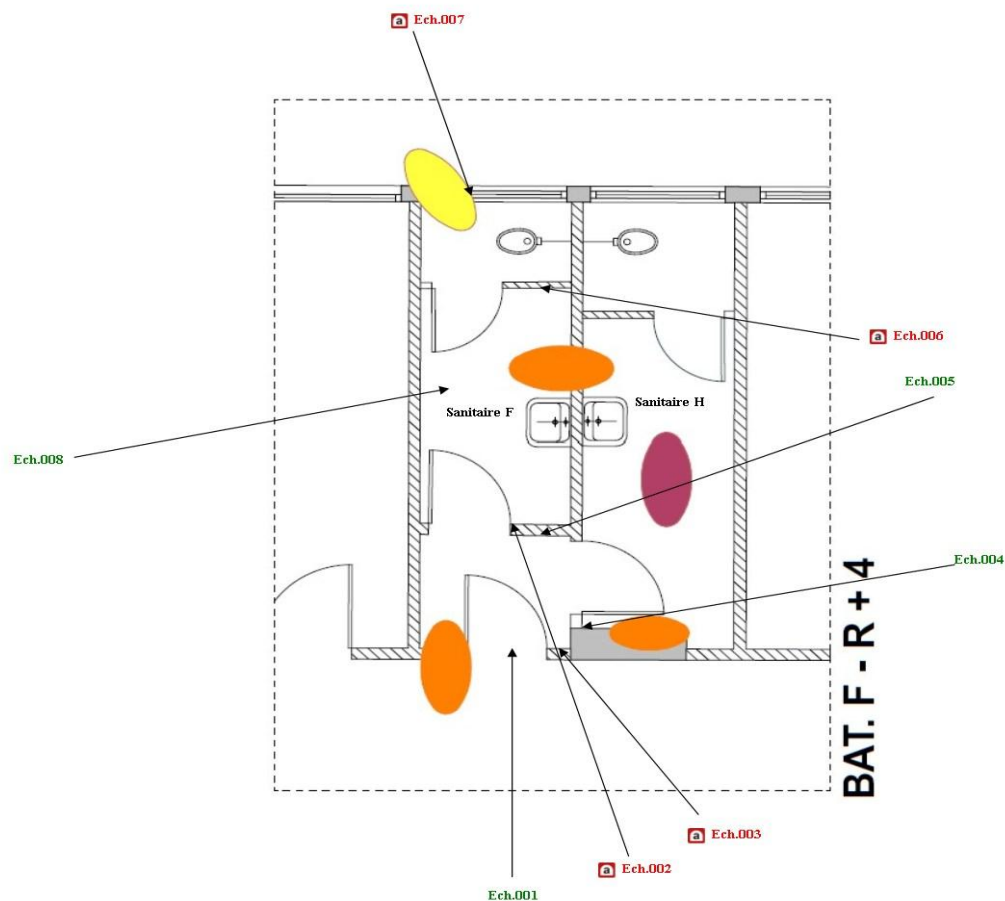

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

16/19

Bâtiment – Niveau : ETAGE 4 SANITAIRES


Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la
République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

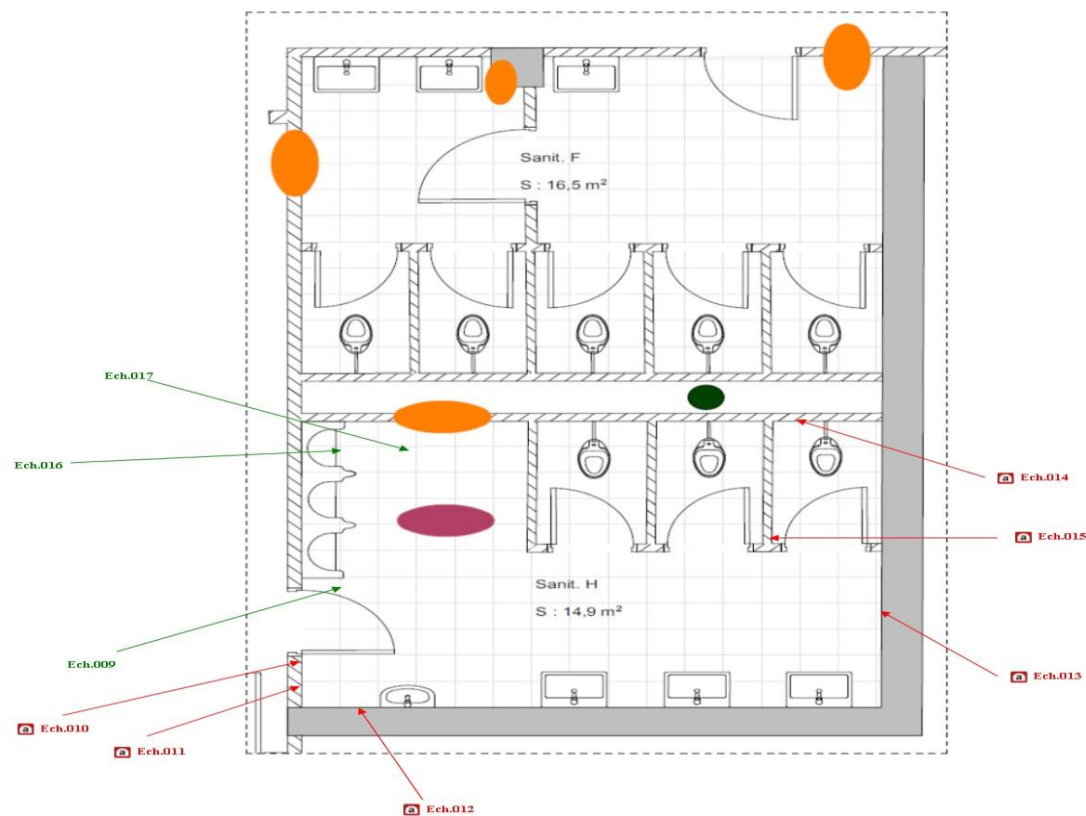

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés


N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

17/19

Bâtiment – Niveau : 4ème Etage AMIANTE
Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante
Prélèvement vert : sans amiante
Zone en rouge : matériaux amiantés

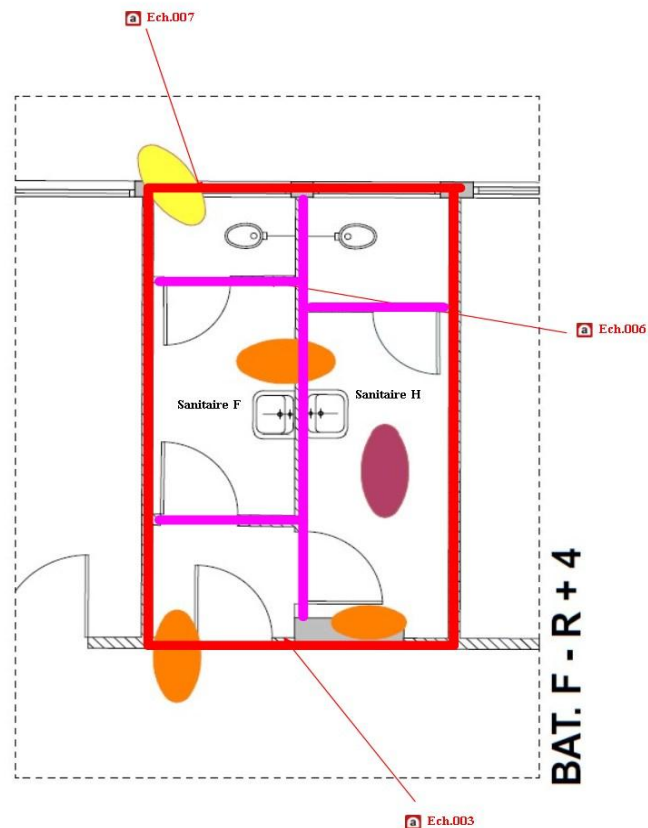

- a** — Cloisons Matériaux Enduit blanc Amiante
- a** — Murs Matériaux Enduit blanc Amiante

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

18/19

Bâtiment – Niveau : 4ème Etage AMIANTE 2


Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la
République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante

Zone en rouge : matériaux amiantés

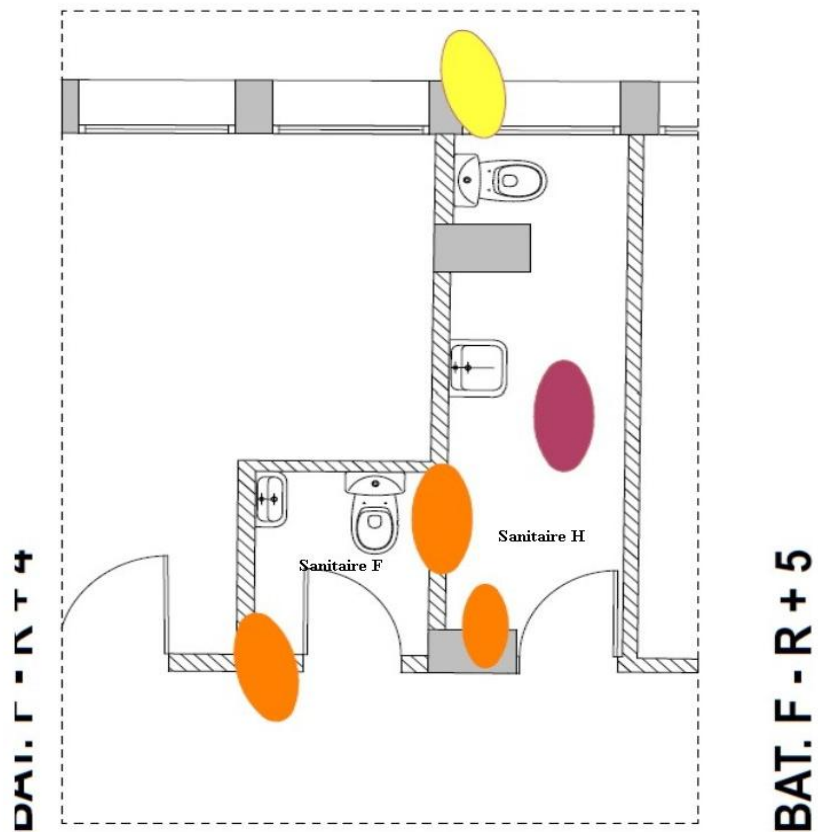

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : RAT-Bat F Sanitaires

19/19

Bâtiment – Niveau : ETAGE 5 SANITAIRES

Adresse de l'immeuble 200 Avenue de la
République
92000 Nanterre (France)

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante

Prélèvement vert : sans amiante



Zone en rouge : matériaux amiantés

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-001-Ech.001	4ème étage - Sanitaire F	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Matériau présent dans les pièces: 4ème étage - Sanitaire H, 4ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage Réf. laboratoire: 26H003731-001 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (gris) ; matériau (noir) en traces (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-002-Ech.002	4ème étage - Sanitaire F	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: 4ème étage - Sanitaire H, 4ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 26H003731-002 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-003-Ech.003	4ème étage - Sanitaire F	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché GOUTELLETTE Matériau présent dans les pièces: 4ème étage - Sanitaire H, 4ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché GOUTELLETTE Réf. laboratoire: 26H003731-003 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-004-Ech.004	4ème étage - Sanitaire F	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 4ème étage - Sanitaire H, 4ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-004 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	

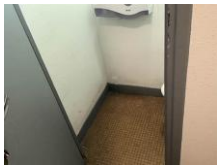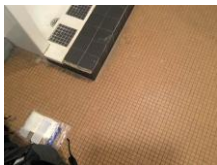
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-005-Ech.005	4ème étage - Sanitaire F	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 4ème étage - Sanitaire H, 4ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-005 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-006-Ech.006	4ème étage - Sanitaire F	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 4ème étage - Sanitaire H, 4ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-006 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-007-Ech.007	4ème étage - Sanitaire F	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés FACADE	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 4ème étage - Sanitaire H, 4ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-007 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-008-Ech.008	4ème étage - Sanitaire F	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché SUR BETON Matériau présent dans les pièces: 4ème étage - Sanitaire H, 4ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché SUR BETON Réf. laboratoire: 26H003731-008 Commentaires Laboratoire: Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-009-Ech.009	3ème étage - Sanitaire H	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Matériau présent dans les pièces: 3ème étage - Sanitaire H, 3ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage Réf. laboratoire: 26H003731-009 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-010-Ech.010	3ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: 3ème étage - Sanitaire H, 3ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 26H003731-010 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-011-Ech.011	3ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 3ème étage - Sanitaire H, 3ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-011 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-012-Ech.012	3ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 3ème étage - Sanitaire H, 3ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-012 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-012-Ech.013	3ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 3ème étage - Sanitaire H, 3ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-013 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-013-Ech.014	3ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 3ème étage - Sanitaire H, 3ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-014 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-014-Ech.015	3ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 3ème étage - Sanitaire H, 3ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-015 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat001-Ech.016	3ème étage - Sanitaire H	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols URINOIRS	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 26H003731-016 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-015-Ech.017	3ème étage - Sanitaire H	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit SUR BETON	Enduit SUR BETON Matériau présent dans les pièces: 3ème étage - Sanitaire H, 3ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit SUR BETON Réf. laboratoire: 26H003731-017 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-016-Ech.018	2ème étage - Sanitaire H	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Matériau présent dans les pièces: 2ème étage - Sanitaire H, 2ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage Réf. laboratoire: 26H003731-018 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-017-Ech.019	2ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: 2ème étage - Sanitaire H, 2ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 26H003731-019 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat002-Ech.020	2ème étage - Sanitaire H	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols URINOIRES	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 26H003731-020 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-018-Ech.021	2ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 2ème étage - Sanitaire H, 2ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-021 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-019-Ech.022	2ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-022 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-019-Ech.023	2ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-023 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-020-Ech.024	2ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 2ème étage - Sanitaire H, 2ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-024 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-021-Ech.025	2ème étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 2ème étage - Sanitaire H, 2ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-025 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-022-Ech.026	2ème étage - Sanitaire H	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit sur béton	ENDUIT SUR BETON Matériau présent dans les pièces: 2ème étage - Sanitaire H, 2ème étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: ENDUIT SUR BETON Réf. laboratoire: 26H003731-026 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
Mat003-Ech.027	2ème étage - Sanitaire F	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Réf. laboratoire: 26H003731-027 Commentaires Laboratoire: Couche 1: Matériau souple (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Couche 2: Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (2) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-023-Ech.028	1er étage - Sanitaire H	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Sanitaire H, 1er étage - Sanitaire F, 1er étage - Sanitaire 1, 1er étage - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage Réf. laboratoire: 26H003731-028 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-024-Ech.029	1er étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Sanitaire H, 1er étage - Sanitaire F, 1er étage - Sanitaire 1, 1er étage - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 26H003731-029 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat004-Ech.030	1er étage - Sanitaire H	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols URINOIRES	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 26H003731-030 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-025-Ech.031	1er étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Sanitaire H, 1er étage - Sanitaire F, 1er étage - Sanitaire 1, 1er étage - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-031 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-026-Ech.032	1er étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Sanitaire H, 1er étage - Sanitaire F, 1er étage - Sanitaire 1, 1er étage - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail	

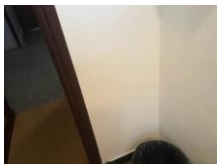Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-032 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-025-Ech.033	1er étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Sanitaire H, 1er étage - Sanitaire F, 1er étage - Sanitaire 1, 1er étage - Sanitaire 2 Réf. laboratoire: 26H003731-033 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-027-Ech.034	1er étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Sanitaire H, 1er étage - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-034 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-028-Ech.035	1er étage - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Sanitaire H, 1er étage - Sanitaire F, 1er étage - Sanitaire 1, 1er étage - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-035 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-029-Ech.036	1er étage - Sanitaire H	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit sur béton	Enduit sur béton Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Sanitaire H, 1er étage - Sanitaire F, 1er étage - Sanitaire 1, 1er étage - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit sur béton Réf. laboratoire: 26H003731-036 Commentaires Laboratoire: Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-030-Ech.037	1er étage - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Sanitaire 1, 1er étage - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-037 Commentaires Laboratoire: Matériau (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-031-Ech.038	1er étage - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Sanitaire 1, 1er étage - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-038 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
Mat005-Ech.039	1er étage - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés facade	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-039 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-032-Ech.040	ENTRESOL - Sanitaire H	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Matériau présent dans les pièces: ENTRESOL - Sanitaire H, ENTRESOL - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage Réf. laboratoire: 26H003731-040 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-033-Ech.041	ENTRESOL - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: ENTRESOL - Sanitaire H, ENTRESOL - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 26H003731-041 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-034-Ech.042	ENTRESOL - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: ENTRESOL - Sanitaire H, ENTRESOL - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-042 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-035-Ech.043	ENTRESOL - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: ENTRESOL - Sanitaire H, ENTRESOL - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-043 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit	

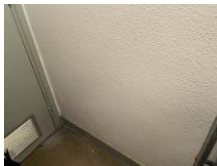Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				peinture (jaune) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-036-Ech.044	ENTRESOL - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: ENTRESOL - Sanitaire H, ENTRESOL - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-044 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-037-Ech.045	ENTRESOL - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: ENTRESOL - Sanitaire H, ENTRESOL - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-045 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-038-Ech.046	ENTRESOL - Sanitaire H	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: ENTRESOL - Sanitaire H, ENTRESOL - Sanitaire F Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-046 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-039-Ech.047	Rez de chaussée - Sanitaire 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanitaire 1, Rez de chaussée - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage Réf. laboratoire: 26H003731-047 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-040-Ech.048	Rez de chaussée - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanitaire 1, Rez de chaussée - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 26H003731-048 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	

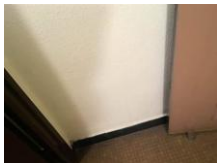Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-041-Ech.049	Rez de chaussée - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanitaire 1, Rez de chaussée - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-049 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-042-Ech.050	Rez de chaussée - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanitaire 1, Rez de chaussée - Sanitaire 2, Rez de chaussée - Sanitaire 3, Rez de chaussée - Sanitaire 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-050 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-043-Ech.051	Rez de chaussée - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanitaire 1, Rez de chaussée - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-051 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-044-Ech.052	Rez de chaussée - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanitaire 1, Rez de chaussée - Sanitaire 2 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-052 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-045-Ech.053	Rez de chaussée - Sanitaire 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanitaire 1, Rez de chaussée - Sanitaire 2, Rez de chaussée - Sanitaire 3, Rez de chaussée - Sanitaire 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-053 Commentaires Laboratoire: Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-046-Ech.054	Rez de chaussée - Sanitaire 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanitaire 3, Rez de chaussée - Sanitaire 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage Réf. laboratoire: 26H003731-054 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique1) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-047-Ech.055	Rez de chaussée - Sanitaire 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanitaire 3, Rez de chaussée - Sanitaire 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 26H003731-055 Commentaires Laboratoire: Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique3) Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-048-Ech.056	Rez de chaussée - Sanitaire 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanitaire 3, Rez de chaussée - Sanitaire 4 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 26H003731-056 Commentaires Laboratoire: Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique2) Analyse à réaliser: 1 couche	

Copie des rapports d'essais :



Analyses pour le Bâtiment

A.R.C
Monsieur David HIVET
54 Rue Gabriel Péri
92120 MONTROUGE

Notre référence : AR-26-LH-015063-01

Numéro de dossier : 26H003731

Référence de dossier : Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 26H003731-001 - Référence Ech.001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
- Colle de carrelage - Colle de carrelage - 4eme etage - Sanitaire F – Couche à analyser : Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 26H003731-002 - Référence Ech.002 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - 4eme etage - Sanitaire F – Couche à analyser : Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 26H003731-003 - Référence Ech.003 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche GOUTELLETTE - 4eme etage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit a base de ciment lisse ou taloche GOUTELLETTE, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 26H003731-004 - Référence Ech.004 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 4eme etage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit a base de ciment lisse ou taloche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 26H003731-005 - Référence Ech.005 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 4eme etage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit a base de ciment lisse ou taloche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <http://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26H003731-006 - Référence Ech.006 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 4ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-007 - Référence Ech.007 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées FACADE - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 4ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-008 - Référence Ech.008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché SUR BETON - 4ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché SUR BETON, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-009 - Référence Ech.009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-010 - Référence Ech.010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-011 - Référence Ech.011 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-012 - Référence Ech.012 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-013 - Référence Ech.013 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26H003731-014 - Référence Ech.014 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-015 - Référence Ech.015 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-016 - Référence Ech.016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols URINOIRS - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-017 - Référence Ech.017 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit SUR BETON - Enduit SUR BETON - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit SUR BETON, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-018 - Référence Ech.018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-019 - Référence Ech.019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-020 - Référence Ech.020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols URINOIRES - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-021 - Référence Ech.021 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers

92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <http://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26H003731-022 - Référence Ech.022 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-023 - Référence Ech.023 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-024 - Référence Ech.024 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-025 - Référence Ech.025 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-026 - Référence Ech.026 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit sur béton - ENDUIT SUR BETON - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : ENDUIT SUR BETON, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-027 - Référence Ech.027 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non - 2ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-028 - Référence Ech.028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-029 - Référence Ech.029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <http://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26H003731-030 - Référence Ech.030 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols URINOIRES - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-031 - Référence Ech.031 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-032 - Référence Ech.032 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-033 - Référence Ech.033 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-034 - Référence Ech.034 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-035 - Référence Ech.035 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-036 - Référence Ech.036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit sur béton - Enduit sur béton - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-037 - Référence Ech.037 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 1er étage - Sanitaire 2 – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26H003731-038 - Référence Ech.038 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Sanitaire 2 - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-039 - Référence Ech.039 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées facade - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Sanitaire 2 - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-040 - Référence Ech.040 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-041 - Référence Ech.041 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-042 - Référence Ech.042 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-043 - Référence Ech.043 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-044 - Référence Ech.044 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-045 - Référence Ech.045 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de plâtre lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26H003731-046 - Référence Ech.046 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - ENTRESOL - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-047 - Référence Ech.047 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanitaire 2 – Couche à analyser : Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-048 - Référence Ech.048 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Sanitaire 2 – Couche à analyser : Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-049 - Référence Ech.049 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 2 – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-050 - Référence Ech.050 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 2 – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-051 - Référence Ech.051 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 2 – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-052 - Référence Ech.052 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 2 – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-053 - Référence Ech.053 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 2 – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél : +33 6 40 53 83 18 - Fax : - - Site Web : <http://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 26H003731-054 - Référence Ech.054 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
- Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanitaire 3 – Couche à analyser : Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-055 - Référence Ech.055 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Sanitaire 3 – Couche à analyser : Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 26H003731-056 - Référence Ech.056 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 3 – Couche à analyser : Enduit à base de plâtre lisse ou taloché, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <http://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € - RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 - TVA FR90 529 293 912 - APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS EABIDF
80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01 Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17 Page1/20
Référence laboratoire N° : 26RI008661 Référence de suivi du dossier N° : 26H003731
Reçu au laboratoire le : 10/02/2026 Date de réception : 10/02/2026
Date d'analyse : 13/02/2026
Référence dossier Client:26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1	26H003731-001 - Ech.001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 4eme etage - Sanitaire F – Couche à analyser : Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (gris) ; matériau (noir) en traces	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-1	26H003731-002 - Ech.002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - 4eme etage - Sanitaire F – Couche à analyser : Colle de faïence	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 2/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-1 (1)	26H003731-003 - Ech.003 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché GOUTELLETTE - 4ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché GOUTELLETTE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / TJ7Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004-1 (2)	26H003731-004 - Ech.004 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 4ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-1	26H003731-005 - Ech.005 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 4ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01 Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17 Page 3/20
 Référence laboratoire N° : 26RI008661 Référence de suivi du dossier N° : 26H003731
 Reçu au laboratoire le : 10/02/2026 Date de réception : 10/02/2026
 Date d'analyse : 13/02/2026
 Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-1 (1)	26H003731-006 - Ech.006 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 4ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / TJ7Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007-1 (2)	26H003731-007 - Ech.007 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes FACADE - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 4ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
008-1	26H003731-008 - Ech.008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché SUR BETON - 4ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché SUR BETON	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01 Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17 Page 4/20
 Référence laboratoire N° : 26RI008661 Référence de suivi du dossier N° : 26H003731
 Reçu au laboratoire le : 10/02/2026 Date de réception : 10/02/2026
 Date d'analyse : 13/02/2026
 Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-1	26H003731-009 - Ech.009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 3eme etage - Sanitaire H - Couche à analyser : Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-1	26H003731-010 - Ech.010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - 3eme etage - Sanitaire H - Couche à analyser : Colle de faïence	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
011-1 (1)	26H003731-011 - Ech.011 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 3eme etage - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01 Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17 Page5/20
 Référence laboratoire N° : 26RI008661 Référence de suivi du dossier N° : 26H003731
 Reçu au laboratoire le : 10/02/2026 Date de réception : 10/02/2026
 Date d'analyse : 13/02/2026
 Référence dossier Client:26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-1 (1) (3)	26H003731-012 - Ech.012 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / L9TU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
013-1 (1)	26H003731-013 - Ech.013 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014-1 (1)	26H003731-014 - Ech.014 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 3ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / L9TU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 6/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-1 (2)	26H003731-015 - Ech.015 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 3ème étage - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau (gris)	MET / TJ7Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
016-1 (2)	26H003731-016 - Ech.016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols URINOIRS - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 3ème étage - Sanitaire H - Couche à analyser : Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-1	26H003731-017 - Ech.017 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit SUR BETON - Enduit SUR BETON - 3ème étage - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit SUR BETON	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-1	26H003731-018 - Ech.018 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 2ème étage - Sanitaire H - Couche à analyser : Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 7/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-1	26H003731-019 - Ech.019 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de faïence	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
020-1	26H003731-020 - Ech.020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols URINOIRES - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-1 (2)	26H003731-021 - Ech.021 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 2ème étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01 Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17 Page 8/20
 Référence laboratoire N° : 26RI008661 Référence de suivi du dossier N° : 26H003731
 Reçu au laboratoire le : 10/02/2026 Date de réception : 10/02/2026
 Date d'analyse : 13/02/2026
 Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-1 (1)	26H003731-022 - Ech.022 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 2ème étage - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
023-1 (1)	26H003731-023 - Ech.023 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 2ème étage - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
024-1 (2)	26H003731-024 - Ech.024 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 2ème étage - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 9/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-1 (1)	26H003731-025 - Ech.025 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 2ème étage - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
026-1	26H003731-026 - Ech.026 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit sur béton - ENDUIT SUR BETON - 2ème étage - Sanitaire H - Couche à analyser : ENDUIT SUR BETON	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-1	26H003731-027 - Ech.027 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - 2ème étage - Sanitaire F - Couche à analyser : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non	Matériau souple (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 10/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027-2	26H003731-027 - Ech.027 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricées) - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - 2ème étage - Sanitaire F – Couche à analyser : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LM16	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
028-1	26H003731-028 - Ech.028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-1 (2)	26H003731-029 - Ech.029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de faïence	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 11/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-1	26H003731-030 - Ech.030 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols URINOIRES - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-1 (1) (3)	26H003731-031 - Ech.031 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
032-1 (1) (3)	26H003731-032 - Ech.032 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01 Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17 Page 12/20
 Référence laboratoire N° : 26RI008661 Référence de suivi du dossier N° : 26H003731
 Reçu au laboratoire le : 10/02/2026 Date de réception : 10/02/2026
 Date d'analyse : 13/02/2026
 Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033-1 (1) (3)	26H003731-033 - Ech.033 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
034-1 (1)	26H003731-034 - Ech.034 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
035-1 (1) (3)	26H003731-035 - Ech.035 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / L9TU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 13/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036-1	26H003731-036 - Ech.036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit sur béton - Enduit sur béton - 1er étage - Sanitaire H – Couche à analyser : Enduit sur béton	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z6EH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-1 (1)	26H003731-037 - Ech.037 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Sanitaire 2 – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau (gris) en traces ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
038-1 (1)	26H003731-038 - Ech.038 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Sanitaire 2 – Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 14/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-1 (1) (3)	26H003731-039 - Ech.039 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes façade - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Sanitaire 2 - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / L9TU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
040-1	26H003731-040 - Ech.040 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C5KZ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-1 (1)	26H003731-041 - Ech.041 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Colle de faïence	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / TJ7Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 15/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042-1 (1)	26H003731-042 - Ech.042 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
043-1 (1)	26H003731-043 - Ech.043 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
044-1 (1)	26H003731-044 - Ech.044 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / L9TU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01 Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17 Page 16/20
 Référence laboratoire N° : 26RI008661 Référence de suivi du dossier N° : 26H003731
 Reçu au laboratoire le : 10/02/2026 Date de réception : 10/02/2026
 Date d'analyse : 13/02/2026
 Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045-1	26H003731-045 - Ech.045 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de plâtre lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-1 (1)	26H003731-046 - Ech.046 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - ENTRESOL - Sanitaire H - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
047-1	26H003731-047 - Ech.047 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanitaire 2 - Couche à analyser : Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 17/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048-1 (2)	26H003731-048 - Ech.048 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Sanitaire 2 - Couche à analyser : Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / BVF9	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
049-1 (2) (3)	26H003731-049 - Ech.049 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 2 - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
050-1 (2)	26H003731-050 - Ech.050 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 2 - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 18/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051-1	26H003731-051 - Ech.051 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 2 - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-1 (1)	26H003731-052 - Ech.052 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 2 - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
053-1 (2) (3)	26H003731-053 - Ech.053 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 2 - Couche à analyser : Enduit à base de ciment lisse ou taloché	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / LCW2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01

Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17

Page 19/20

Référence laboratoire N° : 26RI008661

Référence de suivi du dossier N° : 26H003731

Reçu au laboratoire le : 10/02/2026

Date de réception : 10/02/2026

Date d'analyse : 13/02/2026

Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054-1	26H003731-054 - Ech.054 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanitaire 3 - Couche à analyser : Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-1 (2)	26H003731-055 - Ech.055 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Sanitaire 3 - Couche à analyser : Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-1	26H003731-056 - Ech.056 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanitaire 3 - Couche à analyser : Enduit à base de plâtre lisse ou taloché	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

57 analyses au laboratoire dont 56 par la technique identifiée sous le terme MET et 1 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-RI-008742-01 Date d'émission de rapport : 16/02/2026 21:17 Page 20/20
 Référence laboratoire N° : 26RI008661 Référence de suivi du dossier N° : 26H003731
 Reçu au laboratoire le : 10/02/2026 Date de réception : 10/02/2026
 Date d'analyse : 13/02/2026
 Référence dossier Client: 26H003731 - Dossier: RAT-Bat F Sanitaires

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10), Arrêté du 3 juin 2025 (JOFN° 0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :

Weronika Grzesiak
 Chef d'équipe



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risques sont probables ou avérés ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrément dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrément au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrément mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrément ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrément mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrément inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrément dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrément dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrément est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir

sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoissièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

**Opération : Rénovation des
sanitaires
– Bâtiment F –
Université Paris Nanterre**

**Cahier des charges –
Diagnostic amiante
complémentaire avant travaux**

EQUIPE

Atelier D'Architecture M.R. DA COSTA
Simonneau économiste/ spécialiste amiante et
plomb

Rénovation des sanitaires
– Bâtiment F – Université Paris Nanterre

EQUIPE
AT DA COSTA-Simonneau

UPN

SOMMAIRE

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 3

2. PERIMETRE DU DIAGNOSTIC..... 3

3. LOCALISATION DES DIAGNOSTIC..... 3

4. PRESTATIONS ATTENDUES 4

5. LIVRABLES ATTENDUS..... 4

6. AUTRES DIAGNOSTICS A REALISER AVANT TRAVAUX. 5

Rénovation des sanitaires
– Bâtiment F – Université Paris Nanterre

EQUIPE
AT DA COSTA-Simonneau

UPN

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Les diagnostics existants mettent en évidence : des **MPCA amiantés avérés** (colles de plinthes, enduits plâtre lissés),

- des **zones à matériaux susceptibles (ZPSO-006)**, notamment **enduits plâtre/ciment projetés, lissés ou talochés** en sanitaires (entresol et R+1 à R+4).


L'objectif du diagnostic complémentaire est de **statuer définitivement** sur la présence ou l'absence d'amiante dans ces matériaux, afin : d'adapter le **mode opératoire travaux**, de **sécuriser le planning et les coûts**,

- d'éviter un traitement conservatoire "tout amiante" pénalisant.

2. PERIMETRE DU DIAGNOSTIC

- Bâtiment F – blocs sanitaires** concernés par la restructuration, ainsi que les circulations attenantes
- Niveaux** : Rez de chaussée, entresol, R+1, R+2, R+3, R+4 (suivant plans de repérage architecte).
- Ouvrages visés** :
 - enduits muraux et plafonds à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés, talochés),
 - toutes couches constitutives non caractérisées à ce jour (support, ragréage, reprises localisées).
 - Revêtement des planchers et structure des planchers

3. LOCALISATION DES DIAGNOSTIC

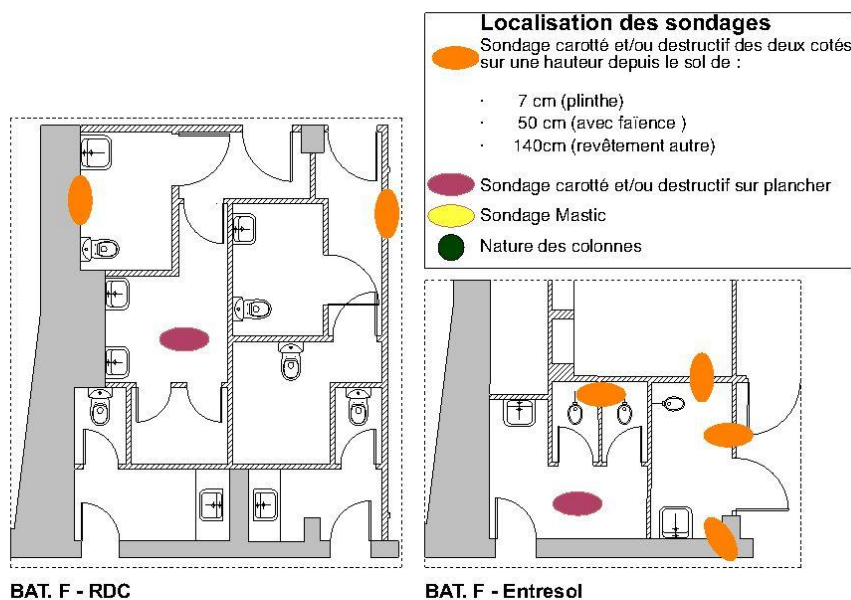


3 / 5


Rénovation des sanitaires
– Bâtiment F – Université Paris Nanterre

EQUIPE
AT DA COSTA-Simonneau


UPN

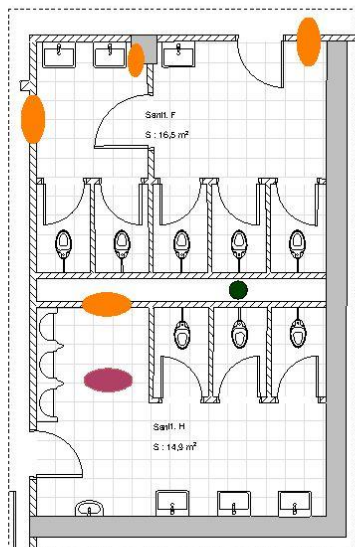

BAT. F - du R+1 au R+3

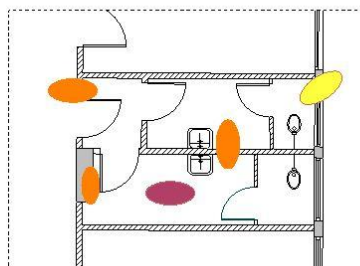

BAT. F - R + 4

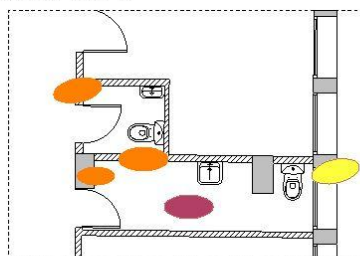

BAT. F - R + 5

4. 5. PRESTATIONS ATTENDUES

- **Repérage destructif ciblé**, conforme à la norme **NF X 46-020** :
 - sondages adaptés aux ouvrages (carottages, grattages en profondeur),
 - accès aux différentes strates constitutives.
- **Prélèvements représentatifs** :
 - nombre et localisation justifiés par la variabilité des supports,
 - a minima **1 prélèvement par typologie d'enduit et par niveau**, à affiner par le diagnostiqueur.
- **Analyses en laboratoire accrédité COFRAC** :
 - méthode META / MOLP selon nature des matériaux.
- **Traçabilité des investigations** :
 - plans et photos localisant précisément chaque sondage/prélèvement,
 - repérage compatible avec une exploitation chantier.

6. LIVRABLES ATTENDUS

- **Rapport de diagnostic amiante avant travaux complémentaire**, incluant :
 - méthodologie employée,
 - description précise des matériaux investigués,
 - résultats d'analyses (positif / négatif / absence d'amiante),
 - mise à jour cartographique des zones concernées,
 - conclusion opérationnelle *exploitable pour les entreprises travaux*.

Rénovation des sanitaires
– Bâtiment F – Université Paris Nanterre

EQUIPE
AT DA COSTA-Simonneau

UPN

7. AUTRES DIAGNOSTICS A REALISER AVANT TRAVAUX.

- **Diagnostic plomb (CREP avant travaux)**
- Obligatoire si présence possible de revêtements anciens (peintures murales, huisseries).
- **Diagnostic silice cristalline**
- Recommandé en cas de travaux sur bétons, mortiers, enduits ciment (approche prévention).
- **Diagnostic structurel localisé**
- En cas de reprises de réseaux, percements ou démolitions impactant voiles/dalles.
- En cas d'ouverture de portes dans les voiles
- **Diagnostic réseaux (eau, EU/EV, électricité**
- Relevé précis de l'existant pour limiter aléas en phase travaux.

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

AGENT

M BEGUINOT HERVE

ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY

Tél : 0437502880

Email : AGENCE.BEGUINOT@AXA.FR

Portefeuille : 0069111144

SAS ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE FR

Vos références :

Contrat n° 5411202104

Client n° 1403569804

AXA France IARD, atteste que :

SAS ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 5411202104 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison de l'exercice des activités suivantes :

Activité n° 1 : Diagnostics réglementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
 - L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.
 - Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique
 - L'information sur la présence d'un risque de mэрule
 - Diagnostic Audit Energétique dans les maisons individuelles **à l'exclusion de toute une mission de maîtrise d'œuvre et/ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas**

1D-052620200025



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/3

contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile.

Activité n° 2 :

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire
 - Etat parasitaire
 - Loi Carrez
 - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
 - Etat des lieux
 - Evaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
 - Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
 - Mesurage Loi Boutin
 - Contrôle périodique amiante
 - Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
 - Diagnostic amiante avant relocation
 - Diagnostic amiante avant-vente
 - Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
 - Dossier technique amiante
 - Contrôle visuel après désamiantage
 - Recherche de plomb avant travaux
 - Diagnostic PEMD
 - Diagnostic pollution de sols
 - Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
 - Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découlent pour ses clients.
 - Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis - Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiantes au poste de travail
 - Mesure du Radon
 - Analyse QAI (qualité de l'air)
 - Infiltrométrie
 - Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les mâchefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition
- A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.**

Il est précisé que l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.

- Diagnostic technique global, **les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.**
- Elaboration d'un Projet de PPT (Plan Pluriannuel de Travaux) **à l'exclusion de toute mission ou d'immixtion, même partielle, en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil.**

A L'EXCLUSION :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 26 I-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/3

- **DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE**
- **DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE.**

Activité n° 3 :

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

A l'exclusion, pour l'ensemble de toutes les activités, de :

- **Toute activité d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante,**
- **Toute immixtion en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les Articles 1792 à 1792-6 du Code Civil, des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction de de l'Habitat, des missions relevant de bureau d'études,**
- **Toutes activités relevant de l'exercice d'une profession réglementée autre que celle de diagnostiqueur immobilier telle que le conseil juridique ou la gestion immobilière et toutes activités de conseil et de bureau d'études industrielles.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2025** au **01/07/2026** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à ECULLY le 25 juin 2025
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 26 I-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/3



WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 05»
REV 00

Décerné à : **HIVET David**

Sous le numéro : **C2019-SE09-055**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) **	Du 18/12/2024 Au 17/12/2031
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) **	Du 18/12/2024 Au 17/12/2031
REALISATION DE L'AUDIT ENERGETIQUE ***	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ *	Du 15/11/2024 Au 14/11/2031
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION *	Du 18/12/2024 Au 17/12/2031
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB *	Du 15/11/2024 Au 14/11/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) *	Du 15/11/2024 Au 14/11/2031
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION) *	Du 15/11/2024 Au 14/11/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) *	Du 15/11/2024 Au 14/11/2031
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM) *	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés applicables relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification réussie. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers opérations de contrôle/surveillance soient pleinement satisfaisants et sous réserve du respect des dispositions contractuelles. Ce certificat ne doit en aucun cas être reproduit ou falsifié. Toute tentative de copie ou de falsification sera passible de poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur. La validité de ce certificat est vérifiée par la présence des certifications concernées dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de WE-CERT (Qualit'Compétences) : www.qualit-compétences.com

* Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification.

** Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

*** Décret n°2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.

Délivré à Thionville, le 04/11/2024

Par WE-CERT

Président



WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintnigon, 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-compétences.com;
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600054

ANNEXE

Quantification des matériaux amiantés :

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
1er étage - Sanitaire 2	Identifiant: Mat005 Réf. échantillon: Ech.039 Réf. laboratoire: 26H003731-039 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés facade Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
4ème étage - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-002 Réf. échantillon: Ech.002 Réf. laboratoire: 26H003731-002 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES Partie à sonder: Colle de faïence Sondage: Fractionnement Quantité estimée: 20 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
4ème étage - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-002 Réf. échantillon: Ech.002 Réf. laboratoire: 26H003731-002 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES Partie à sonder: Colle de faïence Sondage: Fractionnement Quantité estimée: 20 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
4ème étage - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-003 Réf. échantillon: Ech.003 Réf. laboratoire: 26H003731-003 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché GOUTELLETTE Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Racleage Quantité estimée: 30 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
4ème étage - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-003 Réf. échantillon: Ech.003 Réf. laboratoire: 26H003731-003 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché GOUTELLETTE Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Racleage Quantité estimée: 30 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
4ème étage - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-006 Réf. échantillon: Ech.006 Réf. laboratoire: 26H003731-006 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Racleage Quantité estimée: 30 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
4ème étage - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-006 Réf. échantillon: Ech.006 Réf. laboratoire: 26H003731-006 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
	verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage</u> : Raclage <u>Quantité estimée</u> : 30 m2		
4ème étage - Sanitaire H	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007 <u>Réf. échantillon</u> : Ech.007 <u>Réf. laboratoire</u> : 26H003731-007 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction</u> : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés FACADE <u>Partie à sonder</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage</u> : Raclage <u>Quantité estimée</u> : 10 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
4ème étage - Sanitaire F	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007 <u>Réf. échantillon</u> : Ech.007 <u>Réf. laboratoire</u> : 26H003731-007 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction</u> : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés FACADE <u>Partie à sonder</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage</u> : Raclage <u>Quantité estimée</u> : 10 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
3ème étage - Sanitaire H	<u>Identifiant</u> : ZPSO-010 <u>Réf. échantillon</u> : Ech.010 <u>Réf. laboratoire</u> : 26H003731-010 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Composant de la construction</u> : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES <u>Partie à sonder</u> : Colle de faïence <u>Sondage</u> : Fractionnement <u>Quantité estimée</u> : 60 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
3ème étage - Sanitaire F	<u>Identifiant</u> : ZPSO-010 <u>Réf. échantillon</u> : Ech.010 <u>Réf. laboratoire</u> : 26H003731-010 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Composant de la construction</u> : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES <u>Partie à sonder</u> : Colle de faïence <u>Sondage</u> : Fractionnement <u>Quantité estimée</u> : 60 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
3ème étage - Sanitaire H	<u>Identifiant</u> : ZPSO-011 <u>Réf. échantillon</u> : Ech.011 <u>Réf. laboratoire</u> : 26H003731-011 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction</u> : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage</u> : Raclage <u>Quantité estimée</u> : 60 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
3ème étage - Sanitaire F	<u>Identifiant</u> : ZPSO-011 <u>Réf. échantillon</u> : Ech.011 <u>Réf. laboratoire</u> : 26H003731-011 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction</u> : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage</u> : Raclage <u>Quantité estimée</u> : 60 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
3ème étage - Sanitaire H	<u>Identifiant</u> : ZPSO-012 <u>Echantillon</u> : Ech.012, réf. labo.: 26H003731-012 Ech.013, réf. labo.: 26H003731-013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction</u> : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder</u> : Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage</u> : Raclage <u>Quantité estimée</u> : 50 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
3ème étage - Sanitaire F	<u>Identifiant</u> : ZPSO-012 <u>Echantillon</u> : Ech.012, réf. labo.: 26H003731-012 Ech.013, réf. labo.: 26H003731-013 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment lissé ou	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
	taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 50 m2		
3ème étage - Sanitaire H	<u>Identifiant:</u> ZPSO-013 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.014 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 60 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
3ème étage - Sanitaire F	<u>Identifiant:</u> ZPSO-013 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.014 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 60 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
3ème étage - Sanitaire H	<u>Identifiant:</u> ZPSO-014 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.015 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-015 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 50 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
3ème étage - Sanitaire F	<u>Identifiant:</u> ZPSO-014 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.015 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-015 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 60 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
2ème étage - Sanitaire H	<u>Identifiant:</u> ZPSO-017 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.019 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-019 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Sondage:</u> Fractionnement <u>Quantité estimée:</u> 40 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
2ème étage - Sanitaire F	<u>Identifiant:</u> ZPSO-017 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.019 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-019 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Sondage:</u> Fractionnement <u>Quantité estimée:</u> 40 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
2ème étage - Sanitaire H	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019 <u>Echantillon:</u> Ech.022, réf. labo.: 26H003731-022 Ech.023, réf. labo.: 26H003731-023 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 50 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
2ème étage - Sanitaire F	<u>Identifiant:</u> ZPSO <u>échantillon:</u> Ech.022; Ech.023 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
	verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché		
2ème étage - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-021 Réf. échantillon: Ech.025 Réf. laboratoire: 26H003731-025 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Racleage Quantité estimée: 60 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
2ème étage - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-021 Réf. échantillon: Ech.025 Réf. laboratoire: 26H003731-025 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Racleage Quantité estimée: 60 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-024 Réf. échantillon: Ech.029 Réf. laboratoire: 26H003731-029 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence Sondage: Fractionnement Quantité estimée: 60 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-024 Réf. échantillon: Ech.029 Réf. laboratoire: 26H003731-029 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence Sondage: Fractionnement Quantité estimée: 60 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 1	Identifiant: ZPSO-024 Réf. échantillon: Ech.029 Réf. laboratoire: 26H003731-029 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence Sondage: Fractionnement Quantité estimée: 26 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 2	Identifiant: ZPSO-024 Réf. échantillon: Ech.029 Réf. laboratoire: 26H003731-029 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence Sondage: Fractionnement Quantité estimée: 26 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-025 Echantillon: Ech.031, réf. labo.: 26H003731-031 Ech.033, réf. labo.: 26H003731-033 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Racleage Quantité estimée: 70 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-025 Echantillon: Ech.031, réf. labo.: 26H003731-031 Ech.033, réf. labo.: 26H003731-033 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Racleage	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
	Quantité estimée: 60 m2		
1er étage - Sanitaire 1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-025 <u>Echantillon:</u> Ech.031, réf. labo.: 26H003731-031 Ech.033, réf. labo.: 26H003731-033 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage Quantité estimée: 40 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 2	<u>Identifiant:</u> ZPSO-025 <u>Echantillon:</u> Ech.031, réf. labo.: 26H003731-031 Ech.033, réf. labo.: 26H003731-033 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage Quantité estimée: 40 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire H	<u>Identifiant:</u> ZPSO-026 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-032 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage Quantité estimée: 70 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire F	<u>Identifiant:</u> ZPSO-026 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-032 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage Quantité estimée: 70 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-026 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-032 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage Quantité estimée: 40 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 2	<u>Identifiant:</u> ZPSO-026 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-032 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage Quantité estimée: 40 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire H	<u>Identifiant:</u> ZPSO-027 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.034 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-034 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage Quantité estimée: 60 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire F	<u>Identifiant:</u> ZPSO-027 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.034 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-034 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
	taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 60 m2		
1er étage - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-028 Réf. échantillon: Ech.035 Réf. laboratoire: 26H003731-035 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 60 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-028 Réf. échantillon: Ech.035 Réf. laboratoire: 26H003731-035 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 60 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 1	Identifiant: ZPSO-028 Réf. échantillon: Ech.035 Réf. laboratoire: 26H003731-035 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 45 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 2	Identifiant: ZPSO-028 Réf. échantillon: Ech.035 Réf. laboratoire: 26H003731-035 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 45 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 1	Identifiant: ZPSO échantillon: Ech.037 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 45 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 2	Identifiant: ZPSO échantillon: Ech.037 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 45 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 1	Identifiant: ZPSO échantillon: Ech.038 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 45 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
1er étage - Sanitaire 2	Identifiant: ZPSO échantillon: Ech.038 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 45 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
ENTRESOL - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-033 Réf. échantillon: Ech.041 Réf. laboratoire: 26H003731-041 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES Partie à sonder: Colle de faïence Sondage: Fractionnement Quantité estimée: 28 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
ENTRESOL - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-033 Réf. échantillon: Ech.041 Réf. laboratoire: 26H003731-041 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES Partie à sonder: Colle de faïence Sondage: Visuel Quantité estimée: 28 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
ENTRESOL - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-034 Réf. échantillon: Ech.042 Réf. laboratoire: 26H003731-042 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Choc Quantité estimée: 12 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
ENTRESOL - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-034 Réf. échantillon: Ech.042 Réf. laboratoire: 26H003731-042 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 10 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
ENTRESOL - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-035 Réf. échantillon: Ech.043 Réf. laboratoire: 26H003731-043 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 24 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
ENTRESOL - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-035 Réf. échantillon: Ech.043 Réf. laboratoire: 26H003731-043 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantité estimée: 24 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
ENTRESOL - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-036 Réf. échantillon: Ech.044 Réf. laboratoire: 26H003731-044 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 30 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
ENTRESOL - Sanitaire F	Identifiant: ZPSO-036 Réf. échantillon: Ech.044 Réf. laboratoire: 26H003731-044 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Sondage: Raclage Quantité estimée: 36 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
ENTRESOL - Sanitaire H	Identifiant: ZPSO-038 Réf. échantillon: Ech.046 Réf. laboratoire: 26H003731-046	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
	<u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 10 m2		
ENTRESOL - Sanitaire F	<u>Identifiant:</u> ZPSO-038 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.046 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-046 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 12 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
Rez de chaussée - Sanitaire 1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-040 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.048 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-048 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Sondage:</u> Fractionnement <u>Quantité estimée:</u> 15 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
Rez de chaussée - Sanitaire 2	<u>Identifiant:</u> ZPSO-040 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.048 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-048 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres PLINTHES <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Sondage:</u> Fractionnement <u>Quantité estimée:</u> 15 ml	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
Rez de chaussée - Sanitaire 1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-041 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.049 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-049 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 45 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
Rez de chaussée - Sanitaire 2	<u>Identifiant:</u> ZPSO-041 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.049 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-049 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 45 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
Rez de chaussée - Sanitaire 1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-044 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.052 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-052 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 30 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires
Rez de chaussée - Sanitaire 2	<u>Identifiant:</u> ZPSO-044 <u>Réf. échantillon:</u> Ech.052 <u>Réf. laboratoire:</u> 26H003731-052 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Sondage:</u> Raclage <u>Quantité estimée:</u> 30 m2	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	Préconisation : Voir les Mesures d'ordre général – Obligations réglementaires

