

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26696882/S2/1/AM-RTV_V1**Rédigé le :** 16/07/2025**Référence au programme de travaux :**Réhabilitation énergétique du site de l'IUT de Vannes
Réhabilitation énergétique du site de l'IUT de Vannes
réalisé le 31/03/2025 par UNIVERSITE BRETAGNE
SUD

DONNEUR D'ORDRE

UNIVERSITE BRETAGNE SUD**Carole GUILLOSSOU**

8 rue Michel de Montaigne

56000 VANNES

SITE D'INTERVENTION

IUT DE VANNES

8 rue Michel de Montaigne

56000 VANNES

Batiment Extension

Latitude : 47.644400 / Longitude : -2.776800

Date(s) d'intervention(s) :

Du 03/06/2025 au 04/06/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Romain BOURDONNAY	Diagnostiqueur	Certification N° CPDI1556	Romain BOURDONNAY
Jean Pierre TALLEC	Responsable d'Opérations	Certification N° DTI 1712-009	

Le présent rapport comporte 100 pages, dont 77 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	4
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	4
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	23
7. ANNEXES	24
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	24
7.2. Photos prélèvements	26
7.3. Photos sondages	42
7.4. Attestation d'assurance	43
7.5. Certificat de compétence	45
7.6. Croquis de repérage	46
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	59

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réhabilitation énergétique du site de l'IUT de Vannes

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Eléments associés à la façade	Conduits
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs
Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Enduits lissés, projetés ou talochés, Peinture
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés, Peinture
04 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Dalles de sol

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Bâtiments A et B (Façades / Couvertures / Locaux intérieurs pour zones fenêtres - agrandissement chaufferie)
Bâtiment C Extension (Façades / Dépose Galerie°

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
4	RDC -> B035	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant, Epais, Plastique	Bleu, Vert
12	RDC -> A004	Menuiseries extérieures	Plaques en fibres-ciment	Dur, Fibreux	Gris
16	RDC -> A004	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris
20	R+1 -> Escalier 1 Aile A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris
13	R+2 -> A204	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris
32	R+2 -> Circulations 1 Aile A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Blanc, Gris
16	R+3 -> Archives BU	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris
20	R+3 -> Escalier 1 Aile B	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris
13	R+3 -> Circulations 2 Aile B	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris
32	R+3 -> Circulations 2 Aile B	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Blanc, Gris
40	Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Blanc, Gris
41	Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Dur, Epais	Bleu, Gris
23	Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
28	Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur, Fibreux	Beige, Gris
29	Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur, Fibreux	Beige, Gris
34	Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	Gris

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : IUT DE VANNES
8 rue Michel de Montaigne
56000 VANNES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
IUT DE VANNES	Enseignement supérieur / Recherche	IGH et ERP de la 1ère et la 2ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Carole GUILLOSSOU	Donneur d'ordre	UNIVERSITE BRETAGNE SUD	8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	0297017040 - 0643890142

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 03/06/2025 au 04/06/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Réhabilitation énergétique du site de l'IUT de Vannes	UNIVERSITE BRETAGNE SUD	31/03/2025	Réhabilitation énergétique du site de l'IUT de Vannes	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 -> Volume 1	Plafonds	Flocages	Cotonneux, Fibreux	Blanc, Gris	3	P3* N	/	AN	/	Non
R-1 -> Volume 1	Conduits	Calorifugeages	Fibreux, Laine de verre	Rose	1	P1* N	/	AN	/	Non
R-1 -> Volume 1	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux, Carton, Toile	Beige, Marron, Noir	1	P1* N	/	AN	/	Non
R-1 -> Volume 2	Conduits	Calorifugeages	Fibreux, Laine de roche	Jaune, Vert	2	P2* N	/	AN	/	Non
R-1 -> Volume 2	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Métallique, Toile	Beige, Gris	2	P2* N	/	AN	/	Non
R-1 -> Volume 5	Plafonds	Flocages	Cotonneux, Fibreux	Blanc, Gris	3	P4 N	/	AN	/	Non
RDC -> B035	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	9	P13* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> B035	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant, Epais, Plastique	Bleu, Vert	4	P5* P	/	AN	/	Oui
RDC -> B035	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Fibreux, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	6	P7* N	/	AN	Enduits projetés sur murs extérieurs	Non
RDC -> B035	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Fibreux, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	7	P10* N	/	AN	Enduits projetés sur murs refends béton	Non
RDC -> B035	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fibreux, Peint, Plâtre	Beige, Blanc	8	P12* N	/	AN	Enduits projetés sur murs circulations briques	Non
RDC -> B035	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Jaune, Blanc	10	P15* N	/	AN	/	Non
RDC -> B035	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Jaune, Blanc	10	P16 N	/	AN	/	Non
RDC -> B035	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Beige, Blanc	59	/	S1	MA	Plaques faux-plafond Armstrong fabriquées en 2001 Plaques faux-plafond Armstrong fabriquées en 2001	Non
RDC -> B037	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Epais, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	9	P14 N	/	AN	/	Non
RDC -> B037	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant, Epais, Plastique	Beige, Orange	5	P6* N	/	AN	/	Non
RDC -> B037	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment, Semi-dur	Beige, Jaune, Gris	5	P6* N	/	AN	/	Non
RDC -> B037	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Fibreux, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	6	P8 N	/	AN	Enduits projetés sur murs extérieurs	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> B037	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Fibreux, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	7	P9 N	/	AN	Enduits projetés sur murs refends béton	Non
RDC -> B037	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Fibreux, Peint, Plâtre	Beige, Blanc	8	P11 N	/	AN	Enduits projetés sur murs circulations briques	Non
RDC -> B037	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Beige, Blanc	59	/	/	MA	Plaques faux-plafond Armstrong fabriquées en 2001	Non
RDC -> A004	Menuiseries extérieures	Plaques en fibres-ciment	Dur, Fibreux	Gris	12	P18* P	/	AN	/	Oui
RDC -> A004	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris	16	P39* P	/	AN	Mastic de vitrage sur fenêtres allèges occultées	Oui
RDC -> A004	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Peint	Beige, Blanc, Gris	11	P17* N	/	AN	Enduits projetés allège ciment peinture goutte	Non
RDC -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Lissé, Peint	Blanc, Gris	30	P52* N	/	AN	/	Non
RDC -> Chauffage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Lissé, Peint	Blanc, Gris	30	P53 N	/	AN	/	Non
R+1 -> B145	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Peint	Beige, Blanc, Gris	17	P30* N	/	AN	Enduits projetés allège ciment peinture goutte zones sèches	Non
R+1 -> Escalier 1 Aile A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris	20	P28* P	/	AN	Mastic de vitrage sur fenêtres oscillo battante escaliers	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Escalier 1 Aile A	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Bleu, Jaune, Blanc	19	P27* N	/	AN	Bandes calicot Escalier 1 Aile A	Non
R+1 -> Escalier 1 Aile A	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	21	P29* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Escalier 2 Aile A	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Jaune, Blanc, Orange	31	P55* N	/	AN	Bandes calicot Escalier 2 Aile A	Non
R+2 -> A204	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris	13	P20* P	/	AN	Mastic de vitrage sur fenêtres coulissantes face intérieure	Oui
R+2 -> A204	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Peint	Beige, Blanc, Gris	11	P19 N	/	AN	Enduits projetés allège ciment peinture goutte	Non
R+2 -> Escalier 1 Aile A	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Bleu, Jaune, Blanc	19	P26 N	/	AN	Bandes calicot Escalier 1 Aile A	Non
R+2 -> Escalier 1 Aile B	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Bleu, Jaune, Blanc	22	P31* N	/	AN	Bandes calicot Escalier 1 Aile B	Non
R+2 -> Galerie	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant, Epais, Plastique	Beige, Vert	53	P96* N	/	AN	Dalles de sol galerie	Non
R+2 -> Galerie	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	53	P96* N	/	AN	Dalles de sol galerie	Non
R+2 -> Galerie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Lissé, Peint	Beige, Blanc, Gris	36	P65* N	/	AN	Enduits lisse peint sur coffrage cheminé	Non
R+2 -> Galerie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Lissé, Peint	Beige, Blanc, Gris	36	P66 N	/	AN	Enduits lisse peint sur coffrage cheminé	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Galerie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Lissé, Peint	Beige, Blanc, Gris	37	P67* N	/	AN	Enduits lisse mur nord galerie	Non
R+2 -> Galerie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Lissé, Peint	Beige, Blanc, Gris	37	P68 N	/	AN	Enduits lisse mur nord galerie	Non
R+2 -> Galerie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Jaune, Blanc	38	P69* N	/	AN	Bandes calicot mur sud galerie	Non
R+2 -> Galerie	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Jaune, Blanc	38	P70 N	/	AN	Bandes calicot mur sud galerie	Non
R+2 -> Escalier 2 Aile A	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Jaune, Blanc, Orange	31	P54 N	/	AN	Bandes calicot Escalier 2 Aile A	Non
R+2 -> Escalier 2 Aile B	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Rouge, Vert, Blanc	33	P60* N	/	AN	Bandes calicot Escalier 2 Aile B	Non
R+2 -> Circulations 1 Aile A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Blanc, Gris	32	P58* P	/	AN	Mastics de vitrage fenêtres allège circulations face intérieure	Oui
R+2 -> Circulations 2 Aile A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Peint	Beige, Blanc, Gris	35	P64* N	/	AN	Enduits projetés allège ciment peinture goutte circulations	Non
R+3 -> A308	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Jaune, Blanc	14	P21* N	/	AN	/	Non
R+3 -> A310	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Gris	15	P22* N	/	AN	Mastic de vitrage sur fenêtres allèges vitrée coffrage bois	Non
R+3 -> A310	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Gris	15	P56 N	/	AN	Mastic de vitrage sur fenêtres allèges vitrée coffrage bois	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Archives BU	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris	16	P23 P	/	AN	Mastic de vitrage sur fenêtres allèges occultées	Oui
R+3 -> Archives BU	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Peint	Beige, Blanc, Gris	17	P24 N	/	AN	Enduits projetés allège ciment peinture goutte zones sèches	Non
R+3 -> Archives BU	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	18	P25* N	/	AN	/	Non
R+3 -> B303	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Jaune, Blanc	14	P35 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Escalier 1 Aile B	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris	20	P33 P	/	AN	Mastic de vitrage sur fenêtres oscillo battante escaliers	Oui
R+3 -> Escalier 1 Aile B	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Bleu, Jaune, Blanc	22	P32 N	/	AN	Bandes calicot Escalier 1 Aile B	Non
R+3 -> Escalier 1 Aile B	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	21	P34 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Circulations 2 Aile B	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris	13	P36 P	/	AN	Mastic de vitrage sur fenêtres coulissantes face intérieure	Oui
R+3 -> Circulations 2 Aile B	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Blanc, Gris	32	P57 P	/	AN	Mastics de vitrage fenêtres allège circulations face intérieure	Oui
R+3 -> Circulations 2 Aile B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Peint	Beige, Blanc, Gris	35	P63 N	/	AN	Enduits projetés allège ciment peinture goutte circulations	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+4 -> Escalier 2 Aile B	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Beige, Rouge, Vert, Blanc	33	P59 N	/	AN	Bandes calicot Escalier 2 Aile B	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Blanc, Gris	40	P74* P	/	AN	Enduits extérieurs lisses sur poteaux	Oui
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Dur, Epais	Bleu, Gris	41	P75* P	/	AN	Parements pierres bleues	Oui
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Dur, Epais	Bleu, Gris	41	P76 P	/	AN	Parements pierres bleues	Oui
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris	23	P37* P	/	AN	Mastic de vitrages fenêtres coulissantes aluminium brossé face extérieure	Oui
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Gris	23	P38 P	/	AN	Mastic de vitrages fenêtres coulissantes aluminium brossé face extérieure	Oui
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur, Fibreux	Beige, Gris	28	P48* P	/	AN	Mastics de vitrage fenêtres allège derrière plaques fibre ciment face extérieure	Oui
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur, Fibreux	Beige, Gris	28	P49 P	/	AN	Mastics de vitrage fenêtres allège derrière plaques fibre ciment face extérieure	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur, Fibreux	Beige, Gris	29	P50* P	/	AN	Mastics de vitrage fenêtres allège vitrée face extérieure	Oui
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur, Fibreux	Beige, Gris	29	P51 P	/	AN	Mastics de vitrage fenêtres allège vitrée face extérieure	Oui
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	Gris	34	P61* P	/	AN	Joint étanchéité châssis bois - fenêtres aluminium	Oui
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	Gris	34	P62 P	/	AN	Joint étanchéité châssis bois - fenêtres aluminium	Oui
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Granuleux, Peint	Gris	25	P42* N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Granuleux, Peint	Gris	25	P43 N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Beige, Gris	26	P44* N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Beige, Gris	26	P45 N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Epais, Granuleux	Beige, Gris	27	P46* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Epais, Granuleux	Beige, Gris	27	P47 N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	39	P71* N	/	AN	Enduits extérieurs lisses Bat extension	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	39	P72 N	/	AN	Enduits extérieurs lisses Bat extension	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Peint	Beige, Blanc, Gris	40 (i)	P73 N	/	AN	Enduits extérieurs lisses sur poteaux	Oui
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Dur, Epais	Marron, Gris	42	P77* N	/	AN	Parements pierres marrons	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Dur, Epais	Marron, Gris	42	P78 N	/	AN	Parements pierres marrons	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Fin, Peint	Beige, Blanc, Gris	43	P79* N	/	AN	Enduits peints sur poteaux béton	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Dur, Fin, Peint	Beige, Blanc, Gris	43	P80 N	/	AN	Enduits peints sur poteaux béton	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Isolant	Fibreux, Polystyrène	Beige, Marron, Blanc	44	P81* N	/	AN	Plaques de faux plafonds type Fibralth	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Peintures	Décoratif	Vert, Orange	45	P82* N	/	AN	Peintures portiques métal	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur, Peint	Beige, Gris	46	P83* N	/	AN	Enduits ciment peints sur escalier amphithéâtre	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur, Peint	Beige, Gris	46	P84 N	/	AN	Enduits ciment peints sur escalier amphithéâtre	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur, Peint	Beige, Gris	47	P85* N	/	AN	Enduits ciment peints sous escalier amphithéâtre	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur, Peint	Beige, Gris	47	P86 N	/	AN	Enduits ciment peints sous escalier amphithéâtre	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur, Peint	Beige, Gris	48	P87* N	/	AN	Enduits ciment peints sur poteaux entrée	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Compact, Dur, Peint	Beige, Gris	48	P88 N	/	AN	Enduits ciment peints sur poteaux entrée	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	Blanc, Gris	24	P40* N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	Blanc, Gris	24	P41 N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Ciment, Compact	Beige, Gris	49	P89* N	/	AN	Joints étanchéité galerie - maçonnerie haute	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Ciment, Compact	Beige, Gris	50	P90* N	/	AN	Joints étanchéité galerie - partie basse	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Ciment, Compact	Beige, Gris	49	P91 N	/	AN	Joints étanchéité galerie - maçonnerie haute	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Ciment, Compact	Beige, Gris	50	P92 N	/	AN	Joints étanchéité galerie - partie basse	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Jaune	51	P93* N	/	AN	Peinture Galerie	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	Beige, Gris	52	P94* N	/	AN	Joints d'étanchéité rails volets / structure	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Silicone, Souple	Beige, Gris	52	P95 N	/	AN	Joints d'étanchéité rails volets / structure	Non
Extérieurs -> Couvertures	Eléments sous toiture	Isolants fibreux en sous toiture	Panneaux	Noir	58	P105* N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Couvertures	Eléments sous toiture	Isolants fibreux en sous toiture	Panneaux	Noir	58	P106 N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Couvertures	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	54	P97* N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Couvertures	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	54	P98 N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Couvertures	Etanchéité de toiture terrasse	Pare-vapeur	Bitumineux	Noir	55	P99* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieurs -> Couvertures	Etanchéité de toiture terrasse	Pare-vapeur	Bitumineux	Noir	55	P100 N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Couvertures	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	56	P101* N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Couvertures	Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux parties planes	Bande	Noir	56	P102 N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Couvertures	Etanchéité de toiture terrasse	Pare-vapeur	Bitumineux	Noir	57	P103* N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Couvertures	Etanchéité de toiture terrasse	Pare-vapeur	Bitumineux	Noir	57	P104 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
40	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	17 U
12	Menuiseries extérieures	Plaques en fibres-ciment	43 U
13	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	200 U
20	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	18 U
34	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	218 U
4	Revêtements de sol	Dalles de sol	60 m ²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R-1	/
R-1 -> Volume 1	/
R-1 -> Volume 2	/
R-1 -> Volume 3	/
R-1 -> Volume 4	/
R-1 -> Volume 5	/
RDC	/
RDC -> B035	/
RDC -> B037	/
RDC -> A004	/
RDC -> Chaufferie	/
R+1	/
R+1 -> B145	/
R+1 -> Escalier 1 Aile A	/
R+1 -> Escalier 1 Aile B	/
R+1 -> Escalier 2 Aile A	/
R+2	/
R+2 -> A204	/
R+2 -> Escalier 1 Aile A	/
R+2 -> Escalier 1 Aile B	/
R+2 -> Galerie	/
R+2 -> Escalier 2 Aile A	/
R+2 -> Escalier 2 Aile B	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 -> Circulations 1 Aile A	/
R+2 -> Circulations 2 Aile A	/
R+3	/
R+3 -> A308	/
R+3 -> A310	/
R+3 -> Archives BU	/
R+3 -> B303	/
R+3 -> Escalier 1 Aile B	/
R+3 -> Circulations 2 Aile B	/
R+4	/
R+4 -> Escalier 2 Aile B	/
Extérieurs	/
Extérieurs -> Façades	/
Extérieurs -> Couvertures	/
Façades Nord-Est 1/2	/
Façades Nord-Est 2/2	/
Façades Sud-Ouest 1/2	/
Façades Sud-Ouest 2/2	/

7.2. Photos prélèvements

P3	ZPSO 3
R-1 -> Volume 1	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P1	ZPSO 1
R-1 -> Volume 1	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Enveloppes de calorifuges	

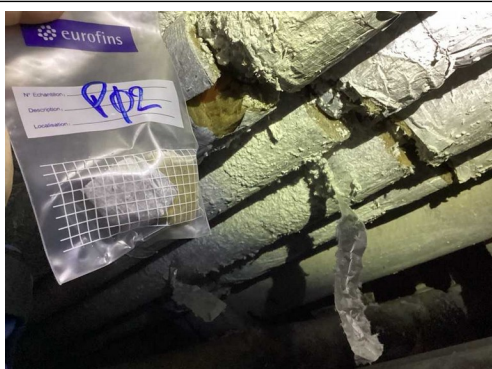P2	ZPSO 2
R-1 -> Volume 2	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A) Enveloppes de calorifuges	

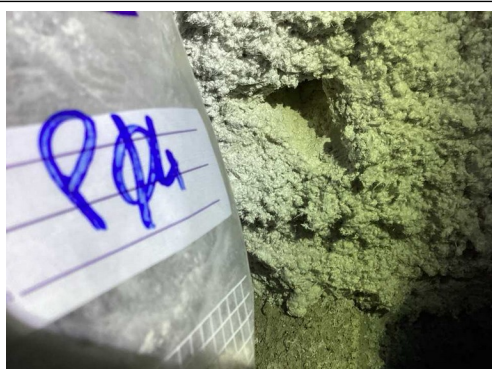P4	ZPSO 3
R-1 -> Volume 5	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P13	ZPSO 9
RDC -> B035	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 4
RDC -> B035	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P7	ZPSO 6
RDC -> B035	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P10	ZPSO 7
RDC -> B035	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P12	ZPSO 8
RDC -> B035	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P15	ZPSO 10
RDC -> B035	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P16	ZPSO 10
RDC -> B035	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P14	ZPSO 9
RDC -> B037	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P6	ZPSO 5
RDC -> B037	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses	

P8	ZPSO 6
RDC -> B037	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P9	ZPSO 7
RDC -> B037	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P11	ZPSO 8
RDC -> B037	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 12
RDC -> A004	
	
Menuiseries extérieures -> Plaques en fibres-ciment	

P39	ZPSO 16
RDC -> A004	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P17	ZPSO 11
RDC -> A004	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P52	ZPSO 30
RDC -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P53	ZPSO 30
RDC -> Chaufferie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P30	ZPSO 17
R+1 -> B145	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 20
R+1 -> Escalier 1 Aile A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P27	ZPSO 19
R+1 -> Escalier 1 Aile A	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P29	ZPSO 21
R+1 -> Escalier 1 Aile A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P55	ZPSO 31
R+1 -> Escalier 2 Aile A	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P20	ZPSO 13
R+2 -> A204	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P19	ZPSO 11
R+2 -> A204	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 19
R+2 -> Escalier 1 Aile A	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	


P31	ZPSO 22
R+2 -> Escalier 1 Aile B	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	


P96	ZPSO 53
R+2 -> Galerie	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B) Colles non bitumineuses	

P65	ZPSO 36
R+2 -> Galerie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P66	ZPSO 36
R+2 -> Galerie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P67	ZPSO 37
R+2 -> Galerie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

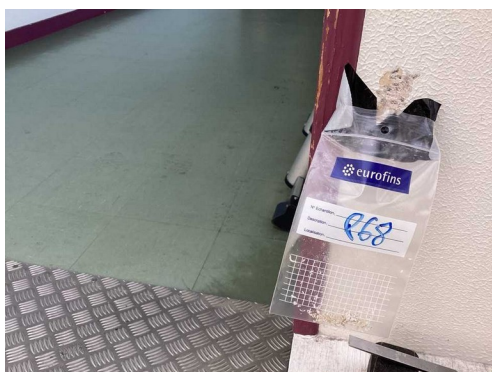P68	ZPSO 37
R+2 -> Galerie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

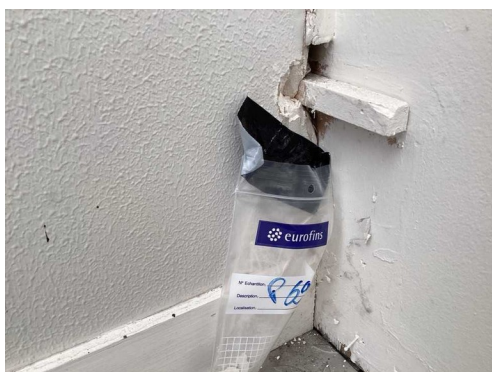P69	ZPSO 38
R+2 -> Galerie	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P70	ZPSO 38
R+2 -> Galerie	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P54	ZPSO 31
R+2 -> Escalier 2 Aile A	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P60	ZPSO 33
R+2 -> Escalier 2 Aile B	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P58	ZPSO 32
R+2 -> Circulations 1 Aile A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P64	ZPSO 35
R+2 -> Circulations 2 Aile A	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P21	ZPSO 14
R+3 -> A308	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P22	ZPSO 15
R+3 -> A310	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P23	ZPSO 16
R+3 -> Archives BU	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P24	ZPSO 17
R+3 -> Archives BU	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P25	ZPSO 18
R+3 -> Archives BU	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P35	ZPSO 14
R+3 -> B303	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P33	ZPSO 20
R+3 -> Escalier 1 Aile B	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P32	ZPSO 22
R+3 -> Escalier 1 Aile B	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P34	ZPSO 21
R+3 -> Escalier 1 Aile B	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P36	ZPSO 13
R+3 -> Circulations 2 Aile B	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P57	ZPSO 32
R+3 -> Circulations 2 Aile B	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P63	ZPSO 35
R+3 -> Circulations 2 Aile B	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P59	ZPSO 33
R+4 -> Escalier 2 Aile B	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P74	ZPSO 40
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P75	ZPSO 41
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P76	ZPSO 41
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P37	ZPSO 23
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P38	ZPSO 23
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P48	ZPSO 28
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P49	ZPSO 28
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P50	ZPSO 29
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P51	ZPSO 29
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P61	ZPSO 34
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P62	ZPSO 34
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P42	ZPSO 25
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P43	ZPSO 25
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P44	ZPSO 26
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P45	ZPSO 26
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P46	ZPSO 27
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P47	ZPSO 27
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P71	ZPSO 39
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P72	ZPSO 39
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P73	ZPSO 40
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P77	ZPSO 42
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P78	ZPSO 42
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P79	ZPSO 43
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P80	ZPSO 43
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P81	ZPSO 44
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Isolant	

P82	ZPSO 45
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Peintures	

P83	ZPSO 46
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P84	ZPSO 46
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P85	ZPSO 47
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P86	ZPSO 47
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P87	ZPSO 48
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P88	ZPSO 48
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P40	ZPSO 24
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P41	ZPSO 24
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P89	ZPSO 49
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P90	ZPSO 50
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P91	ZPSO 49
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	


P92	ZPSO 50
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P93	ZPSO 51
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P94	ZPSO 52
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P95	ZPSO 52
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

7.3. Photos sondages

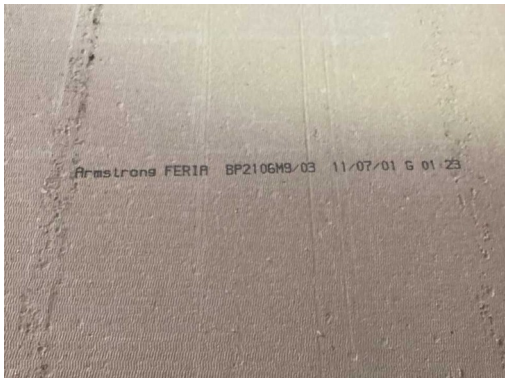S1	ZPSO 59
RDC -> B035	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michel - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI1556 Version 017

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BOURDONNAY Romain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 25/10/2022 - Date d'expiration : 24/10/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 25/10/2022 - Date d'expiration : 24/10/2029
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 20/06/2023 - Date d'expiration : 19/06/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 20/06/2023 - Date d'expiration : 19/06/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 07/04/2021 - Date d'expiration : 06/04/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 27/06/2021 - Date d'expiration : 26/06/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 16/07/2022 - Date d'expiration : 15/07/2029

En foi de quoy ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr


I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19


7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation R-1	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	1 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

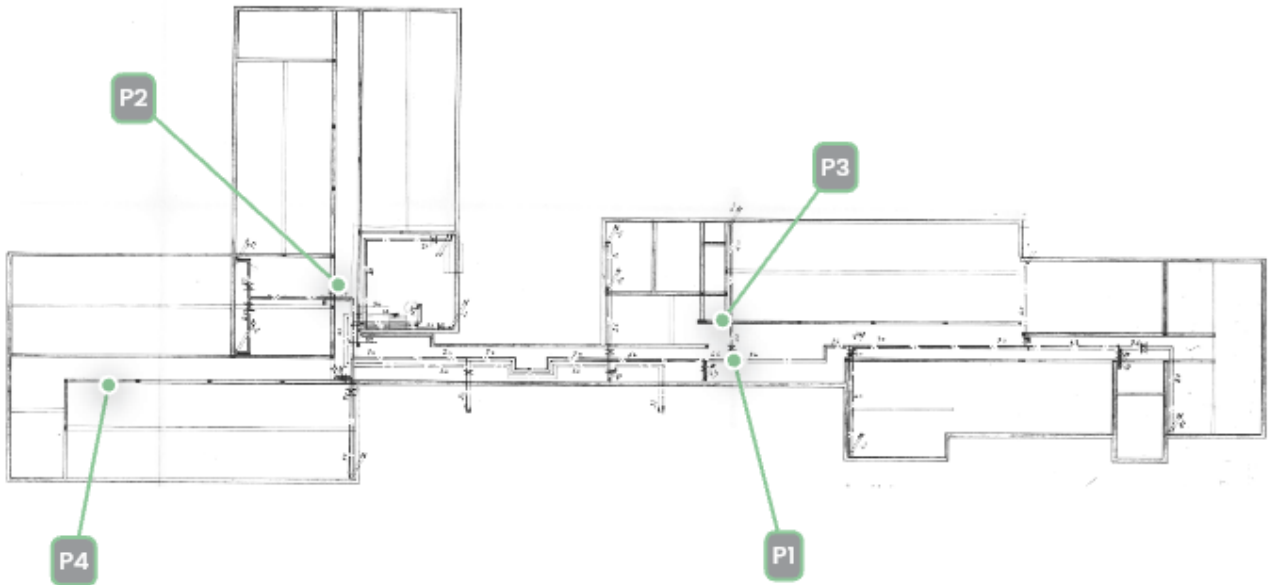

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation RDC	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	2 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :  Dalles de sol (Liste B)		

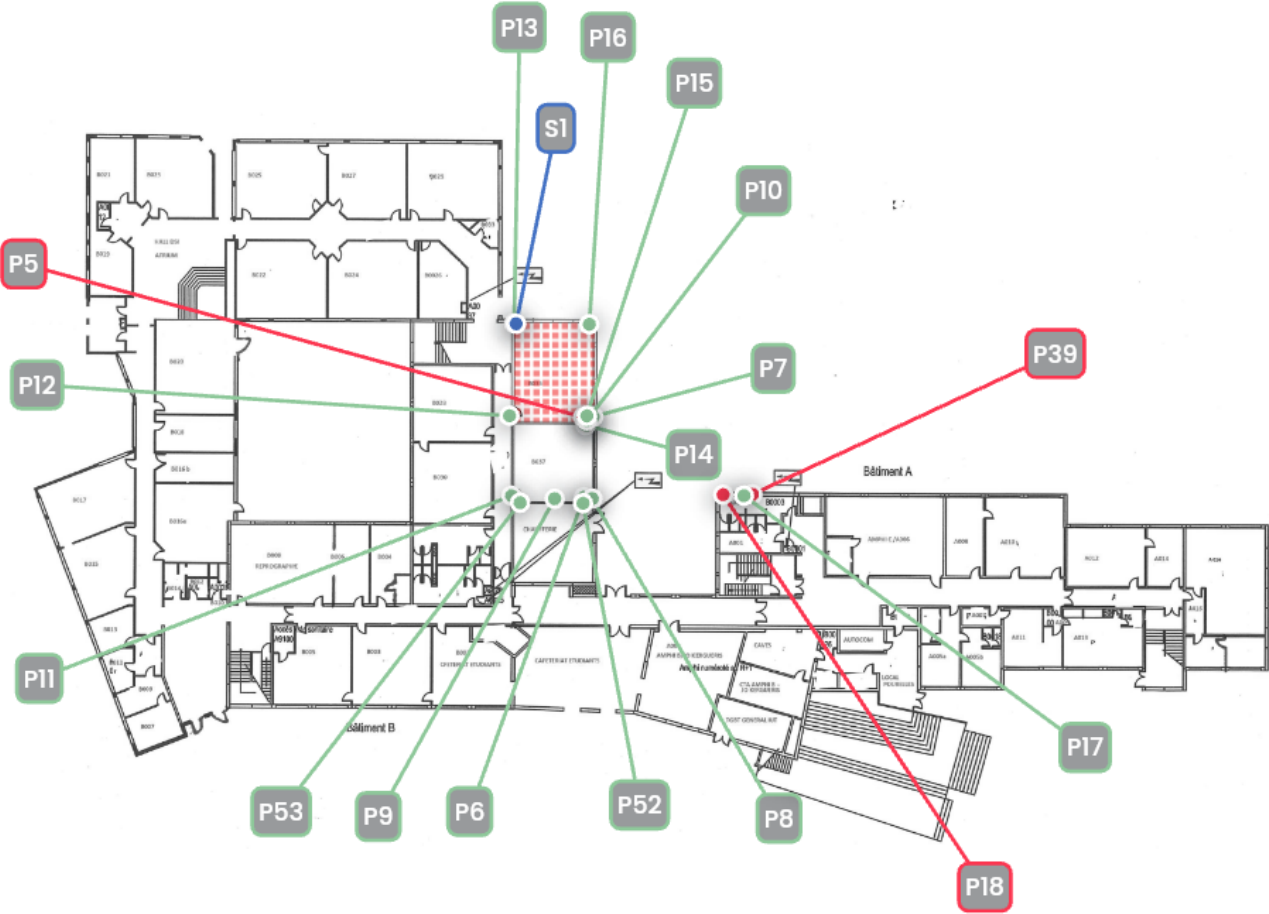

LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
---------	---	---	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation R+1	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	3 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



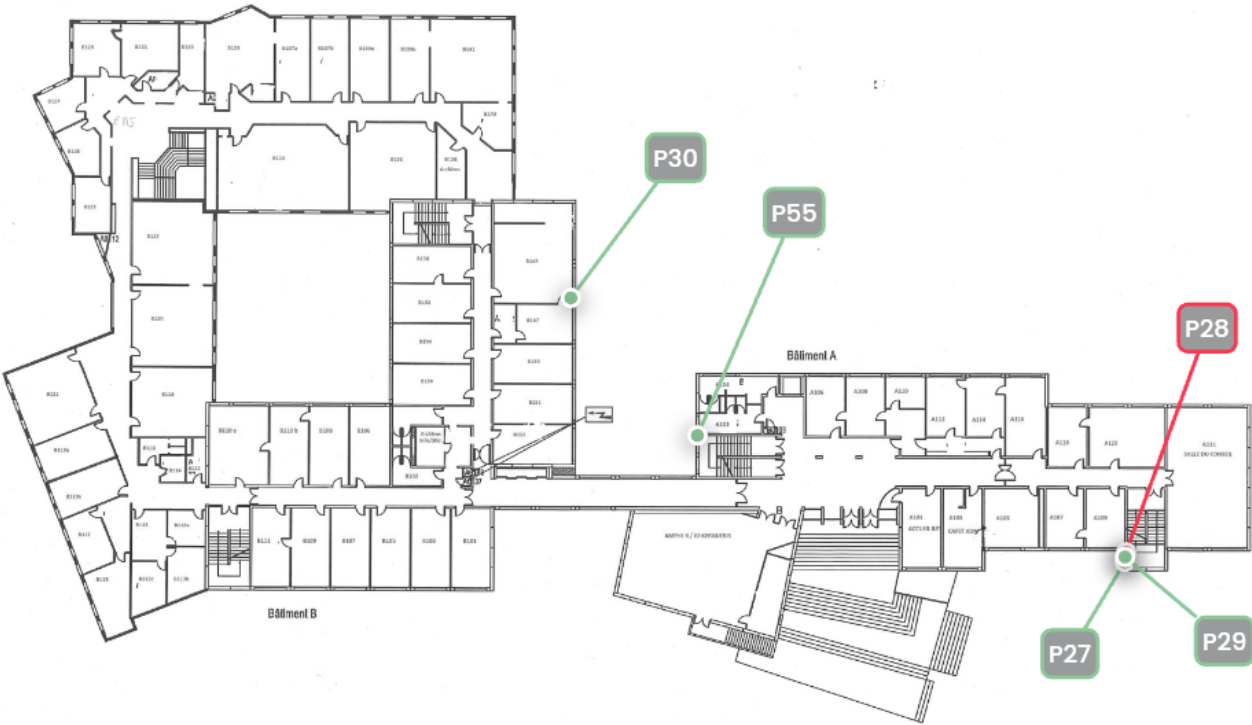


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation R+2	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	4 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

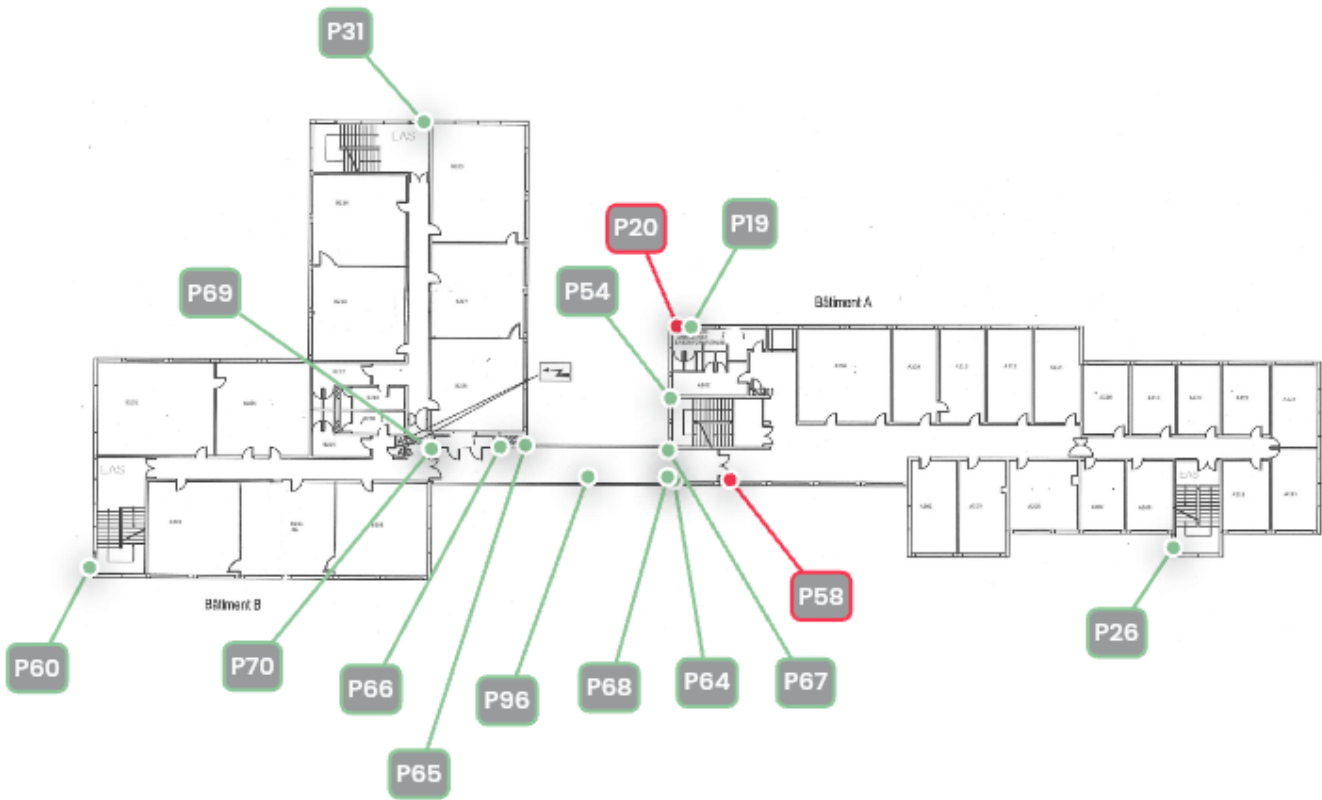


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation R+3	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	5 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

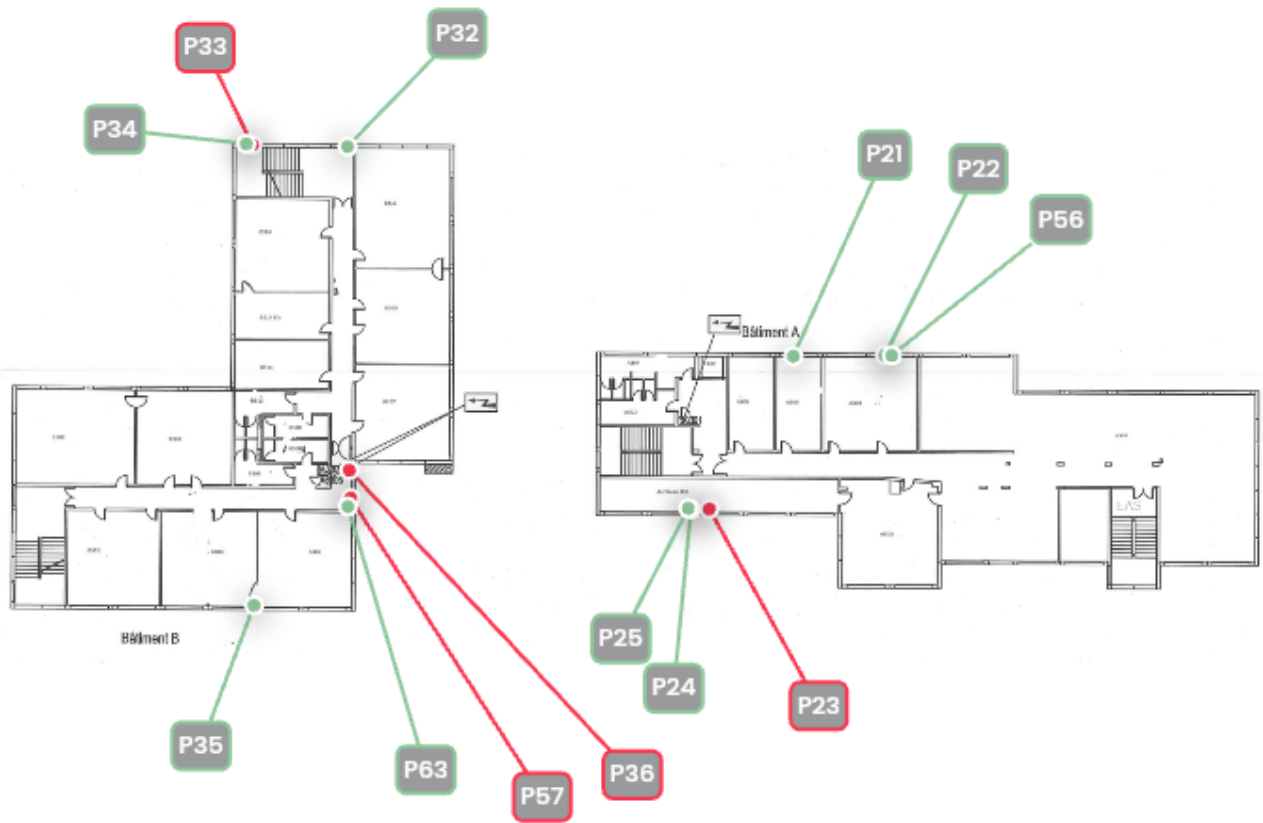


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation R+4	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	6 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

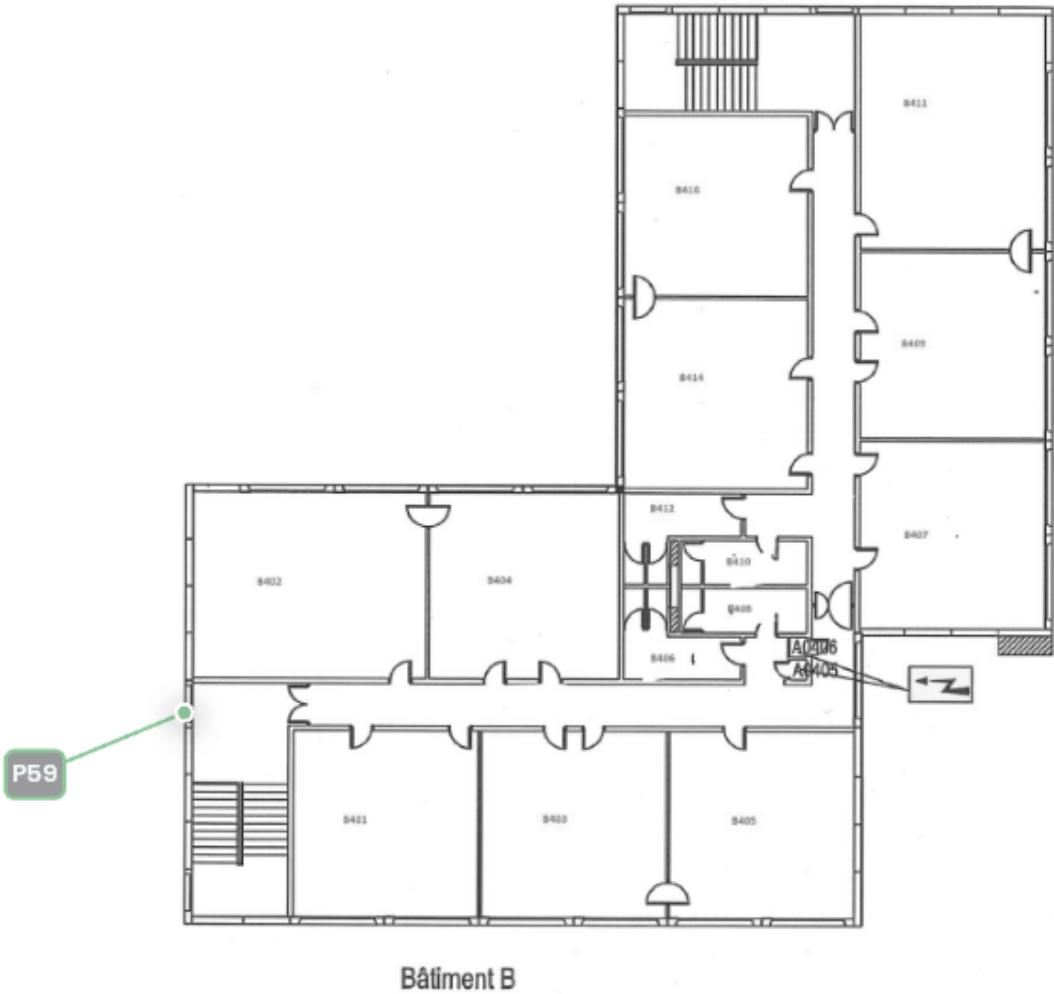


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation Extérieurs	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	7 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

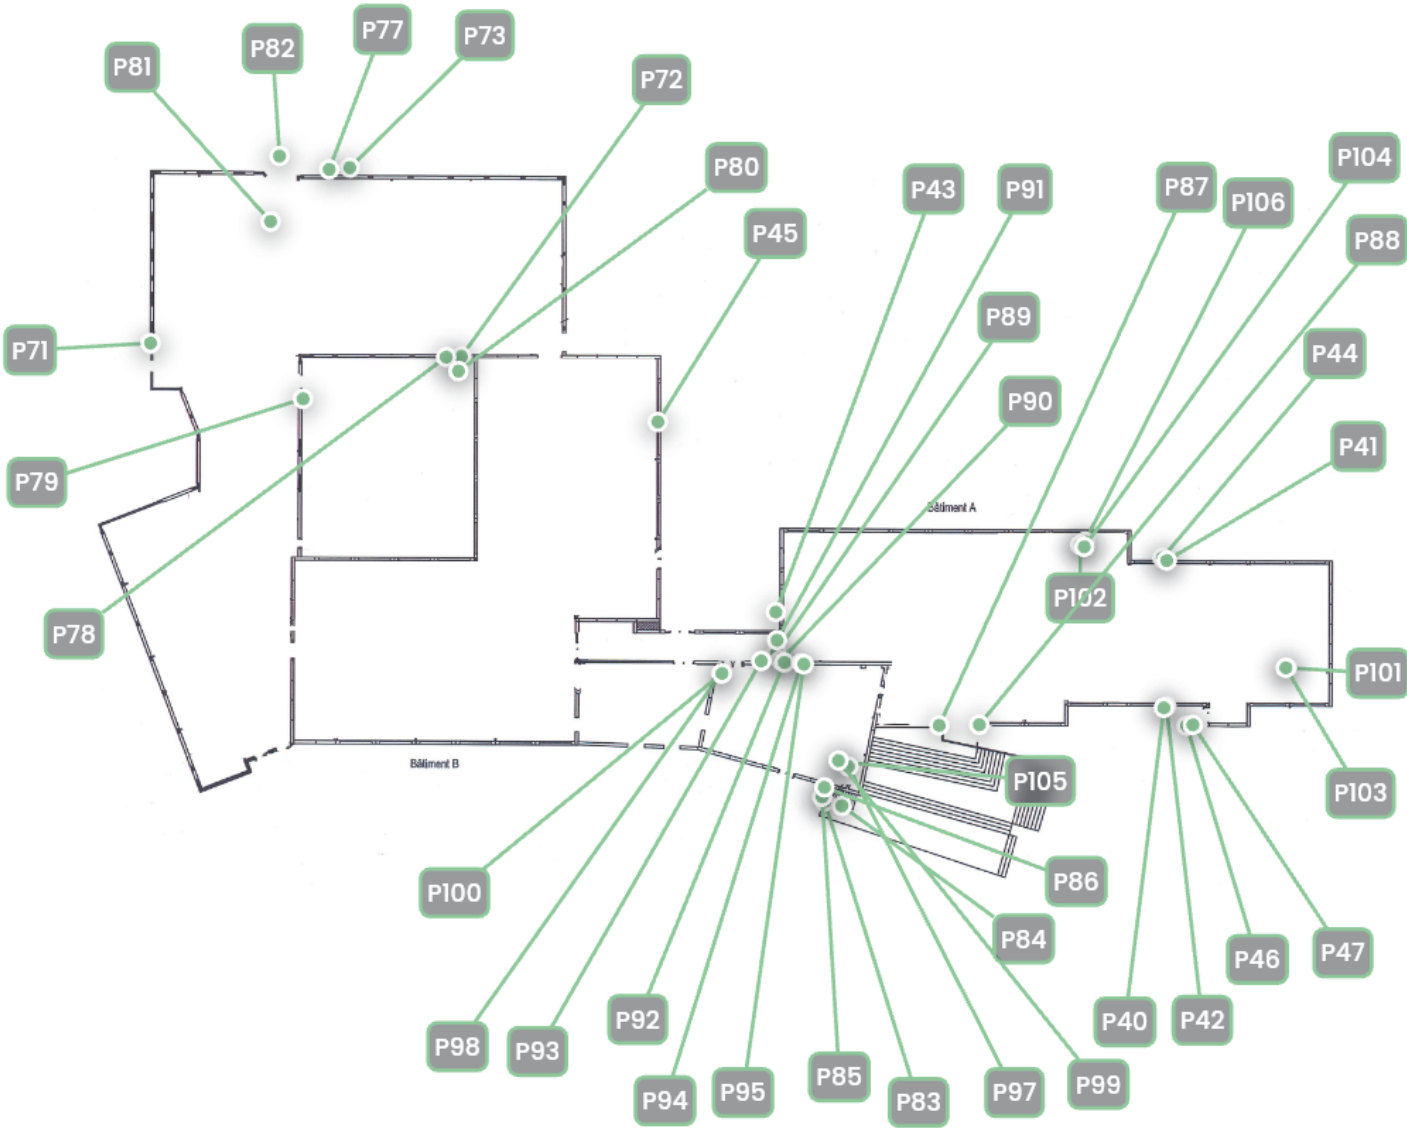


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	---	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation Extérieurs	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	8 / 12
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs --- Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs --- Joints de mastic de vitrage Joints de mastic de vitrage --- Joints de mastic de vitrage Joints d'étanchéité		

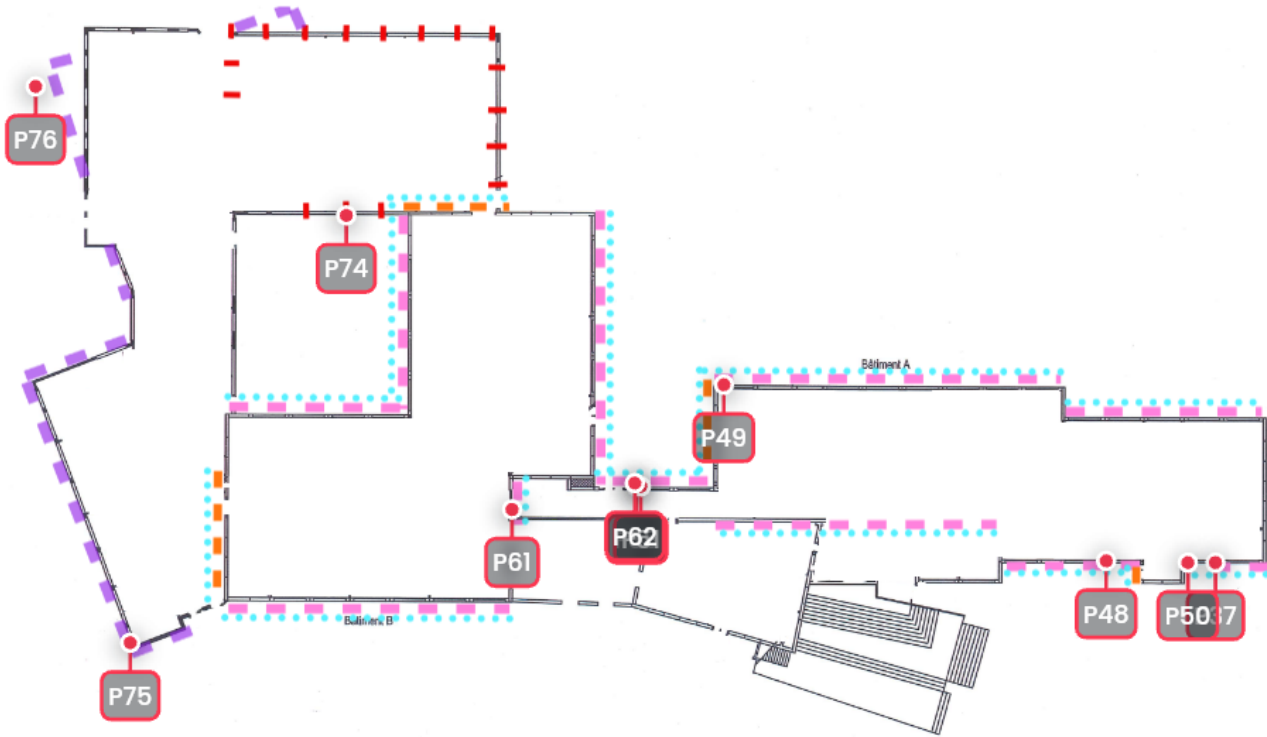

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation Façades Nord-Est 1/2	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	9 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
■ Plaques en fibres-ciment		

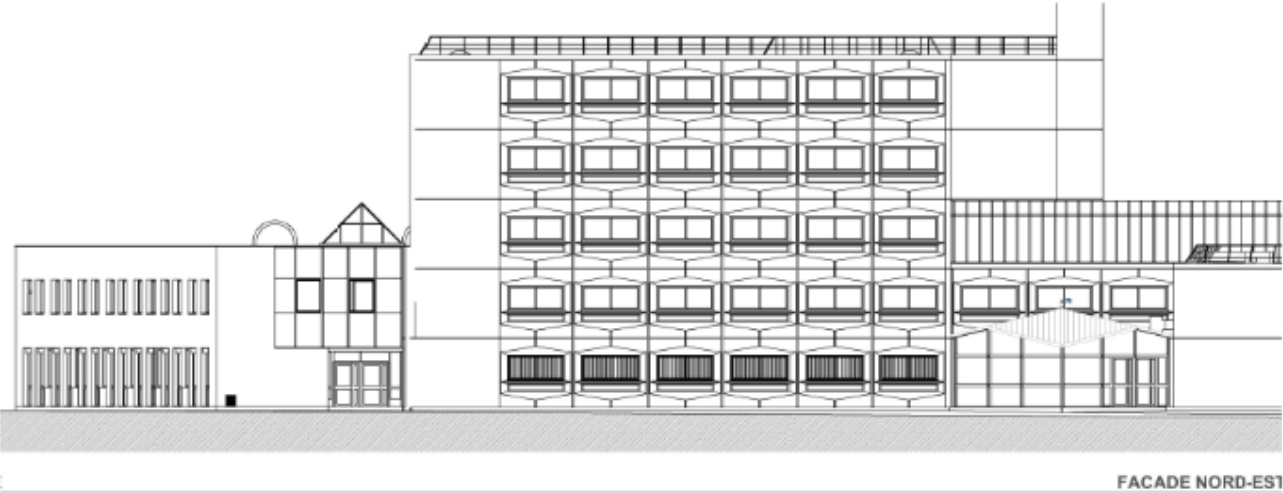

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation Façades Nord-Est 2/2	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	10 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Plaques en fibres-ciment		




D-EST

1:


LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation Façades Sud-Ouest 1/2	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	11 / 12
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> Plaques en fibres-ciment		

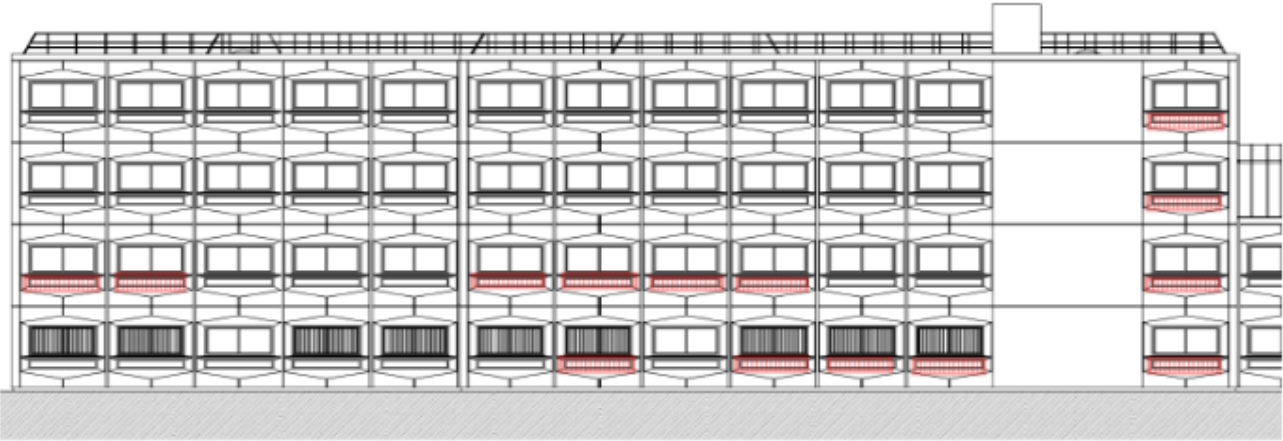

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	IUT DE VANNES 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
Localisation Façades Sud-Ouest 2/2	Date visite	Du 03/06/2025 au 04/06/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	26696882/S2/1
	Planche	12 / 12
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Plaques en fibres-ciment		

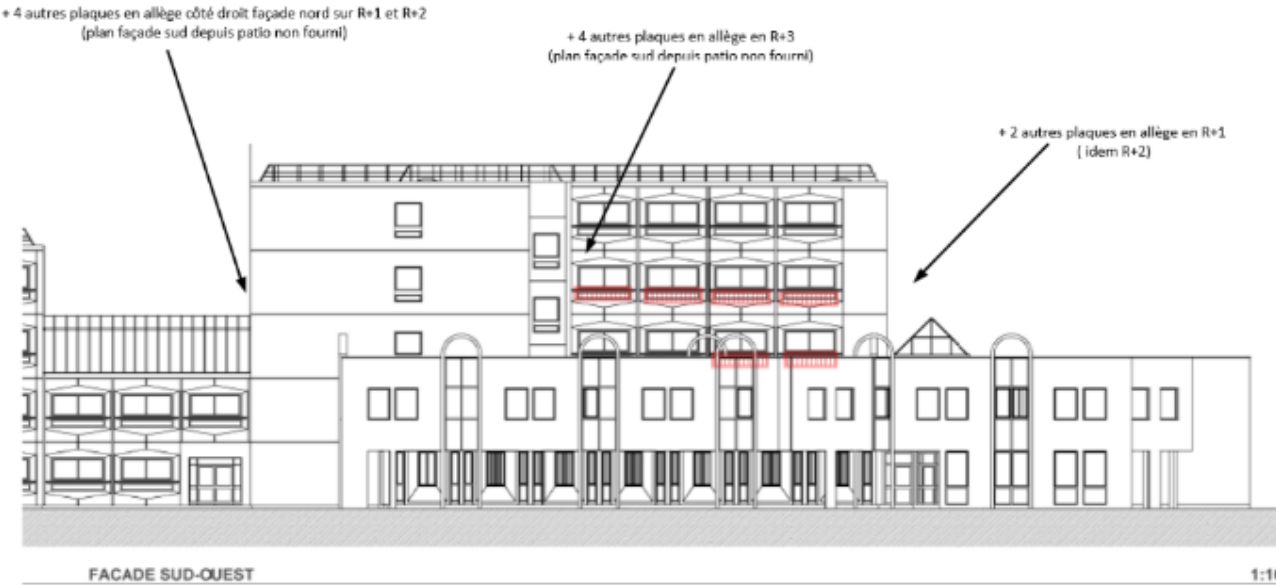

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Romain BOURDONNAY

Agence de Saint-Brieuc
Carré Rosengart - 16 Quai Armez
22000 SAINT BRIEUC

Notre référence : AR-25-NS-078217-01

Numéro de dossier : 25W021866

Référence de dossier : 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W021866-001 - Référence *BV3MS2501 Réf. Prel : P1 R-1 - Volume 1/Conduits - (Fibreux, Laine de verre/Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-002 - Référence *BV3MS2502 Réf. Prel : P2 R-1 - Volume 2/Conduits - (Laine de roche, Fibreux/Jaune, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-003 - Référence *BV3MS2503 Réf. Prel : P3 R-1 - Volume 1/Plafonds - (Cotonneux, Fibreux/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-004 - Référence *BV3MS2504 Réf. Prel : P4 R-1 - Volume 5/Plafonds - (Cotonneux, Fibreux/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-005 - Référence *BV3MS2505 Réf. Prel : P5 RDC - B035/Revêtements de sol - (Cassant, Epais, Plastique/Vert, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-006 - Référence *BV3MS2506 Réf. Prel : P6 RDC - B037/Revêtements de sol - (Cassant, Epais, Plastique/Orange, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-007 - Référence BV3MS2507 Réf. Prel : P7 RDC - B035/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Ciment, Peint, Plâtre/Gris, Blanc, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-008 - Référence BV3MS2508 Réf. Prel : P8 RDC - B037/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Ciment, Peint, Plâtre/Gris, Blanc, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-009 - Référence BV3MS2509 Réf. Prel : P9 RDC - B037/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Ciment, Peint, Plâtre/Gris, Blanc, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-010 - Référence BV3MS2510 Réf. Prel : P10 RDC - B035/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Ciment, Peint, Plâtre/Gris, Blanc, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-011 - Référence BV3MS2511 Réf. Prel : P11 RDC - B037/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Peint, Plâtre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-012 - Référence BV3MS2512 Réf. Prel : P12 RDC - B035/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Peint, Plâtre/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-013 - Référence BV3MS2513 Réf. Prel : P13 RDC - B035/Plafonds - (Epais, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-014 - Référence BV3MS2514 Réf. Prel : P14 RDC - B037/Plafonds - (Epais, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-015 - Référence BV3MS2515 Réf. Prel : P15 RDC - B035/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-016 - Référence BV3MS2516 Réf. Prel : P16 RDC - B035/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-017 - Référence *BV3MS2517 Réf. Prel : P17 RDC - A004/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-018 - Référence *BV3MS2518 Réf. Prel : P18 RDC - A004/Menuiseries extérieures - (Dur, Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-019 - Référence *BV3MS2519 Réf. Prel : P19 R+2 - A204/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-020 - Référence *BV3MS2520 Réf. Prel : P20 R+2 - A204/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-021 - Référence *BV3MS2521 Réf. Prel : P21 R+3 - A308/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-022 - Référence *BV3MS2522 Réf. Prel : P22 R+3 - A310/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-023 - Référence *BV3MS2523 Réf. Prel : P23 R+3 - Archives BU/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-024 - Référence *BV3MS2524 Réf. Prel : P24 R+3 - Archives BU/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-025 - Référence *BV3MS2525 Réf. Prel : P25 R+3 - Archives BU/Menuiseries extérieures - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-026 - Référence *BV3MS2526 Réf. Prel : P26 R+2 - Escalier 1 Aile A/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Bleu)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-027 - Référence BV3MS2527 Réf. Prel : P27 R+1 - Escalier 1 Aile A/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-028 - Référence BV3MS2528 Réf. Prel : P28 R+1 - Escalier 1 Aile A/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-029 - Référence BV3MS2529 Réf. Prel : P29 R+1 - Escalier 1 Aile A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-030 - Référence BV3MS2530 Réf. Prel : P30 R+1 - B145/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-031 - Référence BV3MS2531 Réf. Prel : P31 R+2 - Escalier 1 Aile B/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-032 - Référence BV3MS2532 Réf. Prel : P32 R+3 - Escalier 1 Aile B/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-033 - Référence BV3MS2533 Réf. Prel : P33 R+3 - Escalier 1 Aile B/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-034 - Référence BV3MS2534 Réf. Prel : P34 R+3 - Escalier 1 Aile B/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-035 - Référence BV3MS2535 Réf. Prel : P35 R+3 - B303/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-036 - Référence BV3MS2536 Réf. Prel : P36 R+3 - Circulations 2 Aile B/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-037 - Référence BV3MS2537 Réf. Prel : P37 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Fibreux, Compact/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-038 - Référence BV3MS2538 Réf. Prel : P38 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Fibreux, Compact/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-039 - Référence BV3MS2539 Réf. Prel : P39 RDC - A004/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-040 - Référence BV3MS2540 Réf. Prel : P40 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Silicone, Souple/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-041 - Référence BV3MS2541 Réf. Prel : P41 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Silicone, Souple/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-042 - Référence BV3MS2542 Réf. Prel : P42 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint, Granuleux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-043 - Référence BV3MS2543 Réf. Prel : P43 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint, Granuleux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-044 - Référence BV3MS2544 Réf. Prel : P44 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Décoratif/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-045 - Référence *BV3MS2545 Réf. Prel : P45 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Décoratif/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-046 - Référence *BV3MS2546 Réf. Prel : P46 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-047 - Référence *BV3MS2547 Réf. Prel : P47 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux/Beige, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-048 - Référence *BV3MS2548 Réf. Prel : P48 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Dur, Fibreux/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-049 - Référence *BV3MS2549 Réf. Prel : P49 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Dur, Fibreux/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-050 - Référence *BV3MS2550 Réf. Prel : P50 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Dur, Fibreux/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-051 - Référence *BV3MS2551 Réf. Prel : P51 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Dur, Fibreux/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-052 - Référence *BV3MS2552 Réf. Prel : P52 RDC - Chauffage/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint, Lissé/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-053 - Référence *BV3MS2553 Réf. Prel : P53 RDC - Chauffage/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint, Lissé/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-054 - Référence BV3MS2554 Réf. Prel : P54 R+2 - Escalier 2 Aile A/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Orange), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-055 - Référence BV3MS2555 Réf. Prel : P55 R+1 - Escalier 2 Aile A/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Orange), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-056 - Référence BV3MS2556 Réf. Prel : P56 R+3 - A310/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-057 - Référence BV3MS2557 Réf. Prel : P57 R+3 - Circulations 2 Aile B/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux/Beige, Gris, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-058 - Référence BV3MS2558 Réf. Prel : P58 R+2 - Circulations 1 Aile A/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux/Beige, Gris, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-059 - Référence BV3MS2559 Réf. Prel : P59 R+4 - Escalier 2 Aile B/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Rouge, Vert), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-060 - Référence BV3MS2560 Réf. Prel : P60 R+2 - Escalier 2 Aile B/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Rouge, Vert), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-061 - Référence BV3MS2561 Réf. Prel : P61 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Silicone, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-062 - Référence BV3MS2562 Réf. Prel : P62 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Silicone, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-063 - Référence BV3MS2563 Réf. Prel : P63 R+3 - Circulations 2 Aile B/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-064 - Référence *BV3MS2564 Réf. Prel : P64 R+2 - Circulations 2 Aile A/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-065 - Référence *BV3MS2565 Réf. Prel : P65 R+2 - Galerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint, Lissé/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-066 - Référence *BV3MS2566 Réf. Prel : P66 R+2 - Galerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint, Lissé/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-067 - Référence *BV3MS2567 Réf. Prel : P67 R+2 - Galerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint, Lissé/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-068 - Référence *BV3MS2568 Réf. Prel : P68 R+2 - Galerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint, Lissé/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-069 - Référence *BV3MS2569 Réf. Prel : P69 R+2 - Galerie/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-070 - Référence *BV3MS2570 Réf. Prel : P70 R+2 - Galerie/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-071 - Référence *BV3MS2571 Réf. Prel : P71 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-072 - Référence *BV3MS2572 Réf. Prel : P72 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-073 - Référence BV3MS2573 Réf. Prel : P73 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-074 - Référence BV3MS2574 Réf. Prel : P74 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-075 - Référence BV3MS2575 Réf. Prel : P75 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Epais/Gris, Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-076 - Référence BV3MS2576 Réf. Prel : P76 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Epais/Gris, Bleu), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-077 - Référence BV3MS2577 Réf. Prel : P77 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Epais/Gris, Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-078 - Référence BV3MS2578 Réf. Prel : P78 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Epais/Gris, Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-079 - Référence BV3MS2579 Réf. Prel : P79 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Fin, Dur, Peint/Gris, Blanc, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-080 - Référence BV3MS2580 Réf. Prel : P80 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Fin, Dur, Peint/Gris, Blanc, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-081 - Référence BV3MS2581 Réf. Prel : P81 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Polystyrène, Fibreux/Blanc, Beige, Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-082 - Référence BV3MS2582 Réf. Prel : P82 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Décoratif/Vert, Orange), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-083 - Référence BV3MS2583 Réf. Prel : P83 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-084 - Référence BV3MS2584 Réf. Prel : P84 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-085 - Référence BV3MS2585 Réf. Prel : P85 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-086 - Référence BV3MS2586 Réf. Prel : P86 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-087 - Référence BV3MS2587 Réf. Prel : P87 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-088 - Référence BV3MS2588 Réf. Prel : P88 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-089 - Référence BV3MS2589 Réf. Prel : P89 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Ciment, Silicone, Compact/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-090 - Référence BV3MS2590 Réf. Prel : P90 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Ciment, Silicone, Compact/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-091 - Référence *BV3MS2591 Réf. Prel : P91 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Ciment, Silicone, Compact/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-092 - Référence *BV3MS2592 Réf. Prel : P92 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Ciment, Silicone, Compact/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-093 - Référence *BV3MS2593 Réf. Prel : P93 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Epais/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-094 - Référence *BV3MS2594 Réf. Prel : P94 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-095 - Référence *BV3MS2595 Réf. Prel : P95 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/Gris, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W021866-096 - Référence *BV3MS2596 Réf. Prel : P96 R+2 - Galerie/Revêtements de sol - (Cassant, Epais, Plastique/Beige, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01 Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17 Page1/27
Référence laboratoire N° : 25RB021844 Référence de suivi du dossier N° : 25W021866
Reçu au laboratoire le : 01/07/2025 Date de réception : 30/06/2025
Date d'analyse : 02/07/2025
Référence dossier Client:25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W021866-001 - BV3MS2501 Réf. Prel : P1 R-1 - Volume 1/Conduits - (Fibreux, Laine de verre/Rose)	Matériau fibreux de type isolant (rose) ; matériau souple de type plaque (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (rose)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002	25W021866-002 - BV3MS2502 Réf. Prel : P2 R-1 - Volume 2/Conduits - (Laine de roche, Fibreux/Jaune, Vert)	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
003	25W021866-003 - BV3MS2503 Réf. Prel : P3 R-1 - Volume 1/Plafonds - (Cotonneux, Fibreux/Gris, Blanc)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page2/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client:25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25W021866-004 - BV3MS2504 Réf. Prel : P4 R-1 - Volume 5/Plafonds - (Cotonneux, Fibreux/Gris, Blanc)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	25W021866-005 - BV3MS2505 Réf. Prel : P5 RDC - B035/Revêtements de sol - (Cassant, Epais, Plastique/Vert, Bleu)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
006	25W021866-006 - BV3MS2506 Réf. Prel : P6 RDC - B037/Revêtements de sol - (Cassant, Epais, Plastique/Orange, Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25W021866-007 - BV3MS2507 Réf. Prel : P7 RDC - B035/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Ciment, Peint, Plâtre/Gris, Blanc, Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page3/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25W021866-008 - BV3MS2508 Réf. Prel : P8 RDC - B037/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Ciment, Peint, Plâtre/Gris, Blanc, Beige)	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25W021866-009 - BV3MS2509 Réf. Prel : P9 RDC - B037/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Ciment, Peint, Plâtre/Gris, Blanc, Beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25W021866-010 - BV3MS2510 Réf. Prel : P10 RDC - B035/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Ciment, Peint, Plâtre/Gris, Blanc, Beige)	Matériau de type maillage de fibres et liant (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25W021866-011 - BV3MS2511 Réf. Prel : P11 RDC - B037/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Peint, Plâtre/Beige, Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page4/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client:25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25W021866-012 - BV3MS2512 Réf. Prel : P12 RDC - B035/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Fibreux, Peint, Plâtre/Beige, Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25W021866-013 - BV3MS2513 Réf. Prel : P13 RDC - B035/Plafonds - (Epais, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25W021866-014 - BV3MS2514 Réf. Prel : P14 RDC - B037/Plafonds - (Epais, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25W021866-015 - BV3MS2515 Réf. Prel : P15 RDC - B035/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP /B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page5/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25W021866-016 - BV3MS2516 Réf. Prel : P16 RDC - B035/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017 (2)	25W021866-017 - BV3MS2517 Réf. Prel : P17 RDC - A004/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25W021866-018 - BV3MS2518 Réf. Prel : P18 RDC - A004/Menuiseries extérieures - (Dur, Fibreux/Gris)	Matériau semi-dur (fibreux) (gris)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page6/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client:25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019 (2)	25W021866-019 - BV3MS2519 Réf. Prel : P19 R+2 - A204/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET /S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25W021866-020 - BV3MS2520 Réf. Prel : P20 R+2 - A204/Menuiseries extérieures - (Compact Fibreux/Beige, Gris)	Matériau semi-dur (beige)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
021	25W021866-021 - BV3MS2521 Réf. Prel : P21 R+3 - A308/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP /KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP /KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 7/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25W021866-022 - BV3MS2522 Réf. Prel : P22 R+3 - A310/Menuiseries extérieures - (Compact Fibreux/Gris)	Matériau de type peinture (violet) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25W021866-023 - BV3MS2523 Réf. Prel : P23 R+3 - Archives BU/Menuiseries extérieures - (Compact Fibreux/Gris, Beige)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
024 (2)	25W021866-024 - BV3MS2524 Réf. Prel : P24 R+3 - Archives BU/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25W021866-025 - BV3MS2525 Réf. Prel : P25 R+3 - Archives BU/Menuiseries extérieures - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25W021866-026 - BV3MS2526 Réf. Prel : P26 R+2 - Escalier 1 Aile A/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 8/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25W021866-027 - BV3MS2527 Réf. Prel : P27 R+1 - Escalier 1 Aile A/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
028	25W021866-028 - BV3MS2528 Réf. Prel : P28 R+1 - Escalier 1 Aile A/Menuiseries extérieures - (Compact Fibreux/Beige, Gris)	Matériau semi-dur (beige)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page9/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client:25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	25W021866-029 - BV3MS2529 Réf. Prel : P29 R+1 - Escalier 1 Aile A/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030 (2)	25W021866-030 - BV3MS2530 Réf. Prel : P30 R+1 - B145/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET /CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25W021866-031 - BV3MS2531 Réf. Prel : P31 R+2 - Escalier 1 Aile B/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET /NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP /DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 10/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	25W021866-032 - BV3MS2532 Réf. Prel : P32 R+3 - Escalier 1 Aile B/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Bleu)	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	25W021866-033 - BV3MS2533 Réf. Prel : P33 R+3 - Escalier 1 Aile B/Menuiseries extérieures - (Compact Fibreux/Beige, Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
034	25W021866-034 - BV3MS2534 Réf. Prel : P34 R+3 - Escalier 1 Aile B/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	25W021866-035 - BV3MS2535 Réf. Prel : P35 R+3 - B303/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / DH8S	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 11/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	25W021866-036 - BV3MS2536 Réf. Prel : P36 R+3 - Circulations 2 Aile B/Menuiseries extérieures - (Compact Fibreux/Beige, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
037	25W021866-037 - BV3MS2537 Réf. Prel : P37 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Fibreux, Compact/Beige, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
038	25W021866-038 - BV3MS2538 Réf. Prel : P38 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Fibreux, Compact/Beige, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
039	25W021866-039 - BV3MS2539 Réf. Prel : P39 RDC - A004/Menuiseries extérieures - (Compact Fibreux/Gris, Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01 Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17 Page 12/27
 Référence laboratoire N° : 25RB021844 Référence de suivi du dossier N° : 25W021866
 Reçu au laboratoire le : 01/07/2025 Date de réception : 30/06/2025
 Date d'analyse : 02/07/2025
 Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	25W021866-040 - BV3MS2540 Réf. Prel : P40 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Silicone, Souple/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	25W021866-041 - BV3MS2541 Réf. Prel : P41 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Silicone, Souple/Blanc, Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau souple de type joint (gris)	MET / RX9G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	25W021866-042 - BV3MS2542 Réf. Prel : P42 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint, Granuleux/Gris)	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / RX9G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	25W021866-043 - BV3MS2543 Réf. Prel : P43 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint, Granuleux/Gris)	Matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / RX9G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	25W021866-044 - BV3MS2544 Réf. Prel : P44 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Décoratif/Beige, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / RX9G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 13/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	25W021866-045 - BV3MS2545 Réf. Prel : P45 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Décoratif/Beige, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc)	MET / RX9G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	25W021866-046 - BV3MS2546 Réf. Prel : P46 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux/Beige, Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / RX9G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	25W021866-047 - BV3MS2547 Réf. Prel : P47 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux/Beige, Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	25W021866-048 - BV3MS2548 Réf. Prel : P48 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Dur, Fibreux/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
049	25W021866-049 - BV3MS2549 Réf. Prel : P49 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Dur, Fibreux/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 14/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	25W021866-050 - BV3MS2550 Réf. Prel : P50 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Dur, Fibreux/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
051	25W021866-051 - BV3MS2551 Réf. Prel : P51 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Dur, Fibreux/Gris, Beige)	Matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau de type peinture (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
052	25W021866-052 - BV3MS2552 Réf. Prel : P52 RDC - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint, Lissé/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	25W021866-053 - BV3MS2553 Réf. Prel : P53 RDC - Chaufferie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint, Lissé/Gris, Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 15/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	25W021866-054 - BV3MS2554 Réf. Prel : P54 R+2 - Escalier 2 Aile A/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
055	25W021866-055 - BV3MS2555 Réf. Prel : P55 R+1 - Escalier 2 Aile A/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune, Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 16/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	25W021866-056 - BV3MS2556 Réf. Prel : P56 R+3 - A310/Menuiseries extérieures - (Compact Fibreux/Gris)	Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	25W021866-057 - BV3MS2557 Réf. Prel : P57 R+3 - Circulations 2 Aile B/Menuiseries extérieures - (Compact Fibreux/Beige, Gris, Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
058	25W021866-058 - BV3MS2558 Réf. Prel : P58 R+2 - Circulations 1 Aile A/Menuiseries extérieures - (Compact Fibreux/Beige, Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
059	25W021866-059 - BV3MS2559 Réf. Prel : P59 R+4 - Escalier 2 Aile B/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Rouge, Vert)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 17/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
060	25W021866-060 - BV3MS2560 Réf. Prel : P60 R+2 - Escalier 2 Aile B/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Rouge, Vert)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
061 (3)	25W021866-061 - BV3MS2561 Réf. Prel : P61 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Silicone, Souple/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces ; matériau souple de type mastic (fibreux) (beige)	MOLP / B5DP	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
062 (4)	25W021866-062 - BV3MS2562 Réf. Prel : P62 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Silicone, Souple/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau souple (fibreux) (collant) (gris)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 18/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	25W021866-063 - BV3MS2563 Réf. Prel : P63 R+3 - Circulations 2 Aile B/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET /FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064 (2)	25W021866-064 - BV3MS2564 Réf. Prel : P64 R+2 - Circulations 2 Aile A/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET /CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	25W021866-065 - BV3MS2565 Réf. Prel : P65 R+2 - Galerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint, Lissé/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	25W021866-066 - BV3MS2566 Réf. Prel : P66 R+2 - Galerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint, Lissé/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 19/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	25W021866-067 - BV3MS2567 Réf. Prel : P67 R+2 - Galerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint, Lissé/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	25W021866-068 - BV3MS2568 Réf. Prel : P68 R+2 - Galerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Peint, Lissé/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	25W021866-069 - BV3MS2569 Réf. Prel : P69 R+2 - Galerie/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP /KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01 Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17 Page 20/27
Référence laboratoire N° : 25RB021844 Référence de suivi du dossier N° : 25W021866
Reçu au laboratoire le : 01/07/2025 Date de réception : 30/06/2025
Date d'analyse : 02/07/2025
Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
070	25W021866-070 - BV3MS2570 Réf. Prel : P70 R+2 - Galerie/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KL6X	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	25W021866-071 - BV3MS2571 Réf. Prel : P71 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (blanc)	MET / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	25W021866-072 - BV3MS2572 Réf. Prel : P72 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 21/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073 (2)	25W021866-073 - BV3MS2573 Réf. Prel : P73 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074 (2)	25W021866-074 - BV3MS2574 Réf. Prel : P74 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Dur, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (gris)	MET / RX9G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
075	25W021866-075 - BV3MS2575 Réf. Prel : P75 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Epais/Gris, Bleu)	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) ; matériau dur (granulaire) (gris) (clair)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
076 (4) (5)	25W021866-076 - BV3MS2576 Réf. Prel : P76 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Epais/Gris, Bleu)	Matériau semi-dur (granulaire) (vert) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01 Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17 Page22/27
Référence laboratoire N° : 25RB021844 Référence de suivi du dossier N° : 25W021866
Reçu au laboratoire le : 01/07/2025 Date de réception :30/06/2025
Date d'analyse : 02/07/2025
Référence dossier Client:25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077	25W021866-077 - BV3MS2577 Réf. Prel : P77 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Epais/Gris, Marron)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	25W021866-078 - BV3MS2578 Réf. Prel : P78 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Dur, Epais/Gris, Marron)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	25W021866-079 - BV3MS2579 Réf. Prel : P79 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Fin, Dur, Peint/Gris, Blanc, Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	25W021866-080 - BV3MS2580 Réf. Prel : P80 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Fin, Dur, Peint/Gris, Blanc, Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 23/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	25W021866-081 - BV3MS2581 Réf. Prel : P81 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Polystyrène, Fibreux/Blanc, Beige, Marron)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	25W021866-082 - BV3MS2582 Réf. Prel : P82 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Décoratif/Vert, Orange)	Matériau de type système d'enduit peinture (vert)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	25W021866-083 - BV3MS2583 Réf. Prel : P83 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	25W021866-084 - BV3MS2584 Réf. Prel : P84 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 24/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085	25W021866-085 - BV3MS2585 Réf. Prel : P85 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	25W021866-086 - BV3MS2586 Réf. Prel : P86 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	25W021866-087 - BV3MS2587 Réf. Prel : P87 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	25W021866-088 - BV3MS2588 Réf. Prel : P88 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact, Dur, Peint/Beige, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01 Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17 Page 25/27
Référence laboratoire N° : 25RB021844 Référence de suivi du dossier N° : 25W021866
Reçu au laboratoire le : 01/07/2025 Date de réception : 30/06/2025
Date d'analyse : 02/07/2025
Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
089	25W021866-089 - BV3MS2589 Réf. Prel : P89 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Ciment, Silicone, Compact/Gris, Beige)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau souple de type joint (transparent)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	25W021866-090 - BV3MS2590 Réf. Prel : P90 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Ciment, Silicone, Compact/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau souple de type joint (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	25W021866-091 - BV3MS2591 Réf. Prel : P91 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Ciment, Silicone, Compact/Gris, Beige)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET /A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	25W021866-092 - BV3MS2592 Réf. Prel : P92 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Ciment, Silicone, Compact/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	25W021866-093 - BV3MS2593 Réf. Prel : P93 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Epais/Jaune)	Matériau de type peinture (jaune)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Page 26/27

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date de réception : 30/06/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client: 25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	25W021866-094 - BV3MS2594 Réf. Prel : P94 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/Gris, Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	25W021866-095 - BV3MS2595 Réf. Prel : P95 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Souple, Silicone/Gris, Beige)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (gris)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	25W021866-096 - BV3MS2596 Réf. Prel : P96 R+2 - Galerie/Revêtements de sol - (Cassant, Epais, Plastique/Beige, Vert)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type colle (bitumineux) (noir) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple de type mastic (fibreuse) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (5) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-043724-01

Référence laboratoire N° : 25RB021844

Reçu au laboratoire le : 01/07/2025

Date d'analyse : 02/07/2025

Référence dossier Client:25W021866 - 1510797476/26696882/S2/1/1_26696882/2/1

Date d'émission de rapport : 04/07/2025 1:17

Référence de suivi du dossier N° : 25W021866

Date de réception : 30/06/2025

Page 27/27

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.


NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

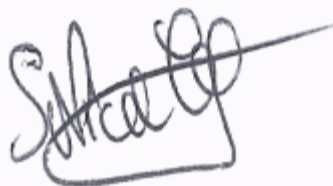

Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Jean-Pierre TALLEC

Bâtiment OXANE – 4, rue Duguay Trouin

44800 SAINT HERBLAIN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-080666-01

Date d'émission de rapport : 15/07/2025 17:11

Page1/3

Dossier N° : 25W023230

Date de réception : 11/07/2025

Date d'analyse : 12/07/2025

Référence dossier Client:1510797476/26696882/S2/1/2_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	EUROFINS24000003 7975 Réf. Prel : P97 Extérieurs - Couvertures/Etanchéité de toiture terrasse - (Bande/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	EUROFINS24000003 7979 Réf. Prel : P98 Extérieurs - Couvertures/Etanchéité de toiture terrasse - (Bande/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	EUROFINS24000003 7974 Réf. Prel : P99 Extérieurs - Couvertures/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	EUROFINS24000003 7978 Réf. Prel : P100 Extérieurs - Couvertures/Etanchéité de toiture terrasse - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre , CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-080666-01 Date d'émission de rapport : 15/07/2025 17:11 Page 2/3
 Dossier N° : 25W023230 Date de réception : 11/07/2025 Date d'analyse : 12/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797476/26696882/S2/1/2_26696882/2/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	EUROFINS24000003 8135 Réf. Prel : P101 Extérieurs - Couvertures/Etanchéi té de toiture terrasse - (Bande/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	EUROFINS24000003 8146 Réf. Prel : P102 Extérieurs - Couvertures/Etanchéi té de toiture terrasse - (Bande/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	EUROFINS24000003 8145 Réf. Prel : P103 Extérieurs - Couvertures/Etanchéi té de toiture terrasse - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	EUROFINS24000003 8147 Réf. Prel : P104 Extérieurs - Couvertures/Etanchéi té de toiture terrasse - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	EUROFINS24000003 7980 Réf. Prel : P105 Extérieurs - Couvertures/Elément s sous toiture - (Panneaux/Noir)	Matériau de type mousse (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-NS-080666-01	Date d'émission de rapport : 15/07/2025 17:11	Page3/3
Dossier N° : 25W023230	Date de réception : 11/07/2025	Date d'analyse : 12/07/2025
Référence dossier Client:1510797476/26696882/S2/1/2_26696882/2/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	EUROFINS24000003 8148 Réf. Prel : P106 Extérieurs - Couvertures/Elément s sous toiture - (Panneaux/Noir)	Matériau de type mousse (noir)	MET * / FEY6	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.


NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

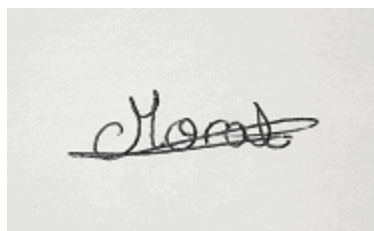

Alexis Moral Tormo
Technicien(ne) Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr