

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035



Numéro de rapport	141607 P
Propriétaire	UNIVERSITE BRETAGNE SUD
Donneur d'ordre	UNIVERSITE BRETAGNE SUD
Adresse de l'immeuble	IUT de Vannes 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES
Bâtiment ou installation	Bâtiment Principal
Date de la commande	09/05/2025
La ou le(s) date(s) de la visite	02/06/2025
Date d'édition du rapport de repérage	27/08/2025
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	59

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise

Opérateur de repérage :

Monsieur BOURDONNAY Romain
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
25 rue du Danemark
56400 BRECH
Le 27/08/2025

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	7
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	7
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	7
METHODOLOGIE EMPLOYEE	8
INTERPRETATION DES RESULTATS	10
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	10
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	10
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	49
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	56
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE	58

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **26696882 - IUT VANNES - Rehab énergétique**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	UNIVERSITE BRETAGNE SUD
Demeurant :	8 Rue Michel de Montaigne 56000 VANNES
Représenté par :	//
Donneur d'ordre du repérage :	UNIVERSITE BRETAGNE SUD
Demeurant :	8 Rue Michel de Montaigne 56000 VANNES
Représenté par :	Madame GUILLOSSOU Carole 02.97.01.70.40 / 06.43.89.01.42 / carole.guillossou@univ-ubs.fr
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur BOURDONNAY Romain
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION Espace Tertiaire Porte Océane 2 25 rue du Danemark 56400 BRECH
N° de Siret :	79018467500417
RCP-compagnie-n° de police :	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - FRL001575

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	IUT de Vannes
Adresse complète :	8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES
Référence Cadastre :	CP - 67

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire :	Construction : 1971
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment Principal	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux	Statut : remis
-----------------------------	-----------------------

Titre
Programme de travaux

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Réhabilitation énergétique du site de l'IUT de Vannes - Bâtiment principal - Ailes A & B + Extension 1991.
Isolation extérieure de l'ensemble du bâtiment.
Agrandissement de la chaufferie existante.
Suppression de la galerie (R+2).
Remplacement des menuiseries simples vitrages et de l'ensemble des menuiseries de la cafétéria.
Remplacement de la toiture de la cafétéria.
Réfection toits terrasses Amphi + Aile A.

3	Elément de la mission de repérage
3.1	Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Étage	Visité	Justification de non-visite
BAT A - Façade Ouest - Locaux A001 à A014	RDC	OUI	
BAT A - Façade Est - Locaux A005 à A013	RDC	OUI	
BAT A- Façade Est - Local Poubelle	RDC	OUI	
BAT A - Façade Est TGBT Général	RDC	OUI	
Cafétéria Etudiants	RDC	OUI	
BAT B - Façade Est - Locaux B001 à B005	RDC	OUI	
BAT B - Façade Patio Ouest - Locaux B004 à B008	RDC	OUI	
BAT B - Façade Patio Sud - Locaux B028 & B030	RDC	OUI	
BAT B - Façade Nord - Local B035	RDC	OUI	
BAT B - Façade Nord - Local B037	RDC	OUI	
BAT B - Chaufferie	RDC	OUI	
Circulation Cafétéria	RDC	OUI	
BAT A - Escalier 1	RDC	OUI	
BAT A - Façade Ouest - Locaux A102 à A120	R+1	OUI	
BAT A - Façade Est - Locaux A101 à A111	R+1	OUI	
BAT A - Amphi	R+1	OUI	
BAT A - Circulations	R+1	OUI	
BAT B - Façade Est - Locaux B101& B111	R+1	OUI	
BAT B - Façade Patio Ouest - Locaux B106 à B110	R+1	OUI	
BAT B - Façade Patio Sud - Locaux B130 à B136	R+1	OUI	
BAT B - Façade Nord - Locaux B145 à B143	R+1	OUI	
BAT A - Escalier 1	R+1	OUI	
BAT A - Escalier 2	R+1	OUI	
BAT A - Local A204	R+2	OUI	
BAT A - Local A203	R+2	OUI	
BAT A - Façade Ouest - Locaux A202 à A224	R+2	OUI	
BAT A - Façade Est - Locaux A201 à A213	R+2	OUI	
BAT A - Façade Est - Circulations	R+2	OUI	
GALERIE	R+2	OUI	
BAT B - Façade Est - Locaux B201 à 203	R+2	OUI	
BAT B - Façade Patio Ouest - Locaux B202 & B204	R+2	OUI	
BAT B - Façade Patio Sud - Locaux B214 à B216	R+2	OUI	
BAT B - Façade Nord - Locaux B205 à B209	R+2	OUI	
BAT A - Escalier 1	R+2	OUI	
BAT A - Escalier 2	R+2	OUI	
BAT B - Escalier 1	R+2	OUI	
BAT B - Escalier 2	R+2	OUI	
BAT A - Façade Ouest - Locaux A302 à A310	R+3	OUI	
BAT A - Façades Ouest et Est - Local A307	R+3	OUI	
BAT A - Façade Est - Local A303	R+3	OUI	
BAT A - Façade Est - Archives	R+3	OUI	
BAT B - Façade Est - Locaux B301 à B305	R+3	OUI	
BAT B - Circulation nord	R+3	OUI	
BAT B - Façade Patio Ouest - Locaux B302 & B304	R+3	OUI	
BAT B - Façade Patio Sud - Locaux B314 à B316	R+3	OUI	
BAT B - Façade Nord - Locaux B307à B311	R+3	OUI	
BAT A - Escalier 1	R+3	OUI	
BAT A - Escalier 2	R+3	OUI	
BAT B - Escalier 1	R+3	OUI	
BAT B - Escalier 2	R+3	OUI	

BAT B - Façade Est - Locaux B401 à B405	R+4	OUI	
BAT B - Circulation nord	R+4	OUI	
BAT B - Façade Patio Ouest - Locaux B402 & B404	R+4	OUI	
BAT B - Façade Patio Sud - Locaux B414 et B416	R+4	OUI	
BAT B - Façade Nord - Locaux B407 à B411	R+4	OUI	
BAT B - Escalier 1	R+4	OUI	
BAT B - Escalier 2	R+4	OUI	
Vide-sanitaires BAT A	R-1	OUI	
Vide-sanitaires BAT B	R-1	OUI	
Façades Bât A	Extérieurs	OUI	
Façades Bât B	Extérieurs	OUI	
Façades Extension	Extérieurs	OUI	
Toit Amphi (R+1)	Extérieurs	OUI	
Toit Aile A (R+3)	Extérieurs	OUI	
Toiture cafétéria	Extérieurs	OUI	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X			
Marque :	Heuresis		
Modèle :	Pb200i		
Numéro de série :	1394		
Date de changement de source :	02/04/2024		
Nature du radionucléide :	Cobalt 57		
Activité de la source :	185 Mbq		
Limite de quantification de l'appareil	0,31 mg/cm ²		
Étalon 1		Étalon 2	
Fabricant de l'étalon : NIST		Fabricant de l'étalon : NIST	
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ²		Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ²	
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ²		Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ²	
N° NIST de l'étalon : SRM2575		N° NIST de l'étalon : SRM2574	

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie (mg/cm ²)	Date	Observation
1	0,3	0,1	02/06/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
2	0,7	0,1	02/06/2025	Vérification de justesse de début de diagnostic
614	0,3	0,1	02/06/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic
615	0,71	0,1	02/06/2025	Vérification de justesse de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Méthodologie Employée

Vérification de justesse de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur vérifie la justesse de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;

Une gaine d'ascenseur est considérée comme un seul local


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de repérage (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

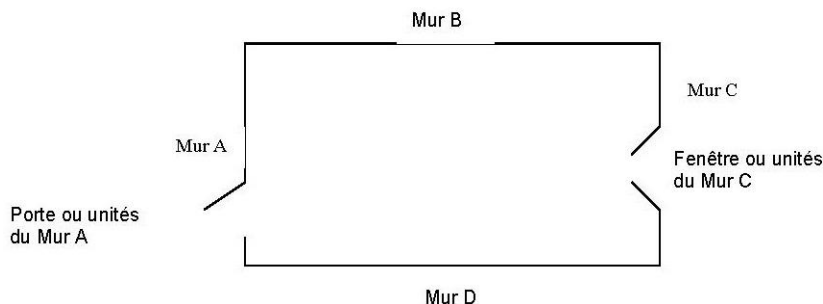

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon

état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de repérage et substrat

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage se définit à minima avec les critères suivants :

- Niveau (rez de chaussée, étage X...) ;
- Le local ;
- La zone ;
- Produit ou matériau ;
- Le substrat ;
- Le revêtement.

Dans chaque local, toutes les surfaces concernées par les travaux susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Constituent des unités de repérage distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de repérage :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des marches et contremarches, garde-corps, balustres etc. d'un même local (unité de repérage continue ou discontinue) ;
- l'ensemble des modénatures d'un façade (unité de repérage discontinue) ;

Conformément à la NF X 46-035, sont exclus du présent repérage :

- Les PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits...) ;
- Le polystyrène
- Les carrelages, faïences et plinthes carrelées

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Il est effectué à minima 2 mesures dont à minima 1 mesure par local, par unité de repérage, à l'aide de l'appareil à fluorescence X

4.1 Interprétation des résultats

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats des mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur mesurée et l'incertitude de mesure élargie (ex : 13,4 +/- 0,41).

Toute mesure < à la LQ de l'appareil (0,31 mg/cm²) doit être interprétée comme étant inférieure à 0,31 mg/cm².

4.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb, dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

5 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le tableau des mesures suivant.

Façades Bât A (Extérieurs)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
	Est	Appuis de fenêtres inox - UR64 n°3	Inox	Brut				Absence de revêtement
561	Est	Cache-moineaux bois entrée IUT - UR70	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
562					C	0,02	0,1	
553	Est	Enduits extérieurs entrée IUT - UR66	Béton ciment	Peinture	HD	0,2	0,1	
554					C	0,09	0,1	
555	Est	Enduits extérieurs escalier amphi - UR67	Béton ciment	Peinture	HD	0,11	0,1	
556					C	0,15	0,1	
549	Est	Enduits peints façades #1 - UR63 n°3	Béton ciment	Peinture	HD	0,29	0,1	
552	Est	Enduits peints fondations #1 - UR65 n°3	Béton ciment	Peinture	HD	0,09	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
559	Est	Main-courantes escalier amphi - UR69	Métal	Peinture	HD	0,22	0,1	
560					C	0,02	0,1	
557	Est	Main-courantes escalier entrée IUT - UR68	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
558					C	0,12	0,1	
	Nord	Appuis de fenêtres inox - UR64 n°2	Inox	Brut				Absence de revêtement
548	Nord	Enduits peints façades #1 - UR63 n°2	Béton ciment	Peinture	HD	0,08	0,1	
551	Nord	Enduits peints fondations #1 - UR65 n°2	Béton ciment	Peinture	HD	0,27	0,1	
	Ouest	Appuis de fenêtres inox - UR64 n°1	Inox	Brut				Absence de revêtement
547	Ouest	Enduits peints façades #1 - UR63 n°1	Béton ciment	Peinture	HD	0,04	0,1	
550	Ouest	Enduits peints fondations #1 - UR65 n°1	Béton ciment	Peinture	HD	0,07	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

Façades Bât B (Extérieurs)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Est	Appuis de fenêtres inox - UR64 n°1	Inox	Brut				Absence de revêtement
563	Est	Enduits peints façades #1 - UR63 n°1	Béton ciment	Peinture	HD	0,06	0,1	
564	Est	Enduits peints fondations #1 - UR65 n°1	Béton ciment	Peinture	HD	0,11	0,1	
	Nord	Appuis de fenêtres inox - UR64 n°2	Inox	Brut				Absence de revêtement
565	Nord	Enduits peints façades #1 - UR63 n°2	Béton ciment	Peinture	HD	0,1	0,1	
566	Nord	Enduits peints fondations #1 - UR65 n°2	Béton ciment	Peinture	HD	0,09	0,1	
	Patio Sud et Ouest	Appuis de fenêtres inox - UR64 n°3	Inox	Brut				Absence de revêtement
567	Patio Sud et Ouest	Enduits peints façades #1 - UR63 n°3	Béton ciment	Peinture	HD	0,09	0,1	
568	Patio Sud et Ouest	Enduits peints fondations #1 - UR65 n°3	Béton ciment	Peinture	HD	0,19	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

Façades Extension (Extérieurs)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
604	Est	Grille de ventilation extérieure #3 - UR88	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
605					C	0,03	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
594	Est	Porte-fenêtres extérieures - Dormant - UR84 n°2	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
595	Est	Porte-fenêtres extérieures - Ouvrant - UR85 n°2	Métal	Peinture	HD	1,2	0,1	
	Nord	Barreaux de fenêtre extension - UR86 n°3	Métal	brut				Absence de revêtement
585	Nord	Chutes de gouttières pvc - UR80 n°2	PVC	Peinture	HD	0,26	0,1	
573	Nord	Enduits ciment grattés peints - UR76 n°3	Béton ciment	Peinture	HD	0,08	0,1	
576	Nord	Enduits poteaux - UR77 n°2	Béton ciment	Peinture	HD	0,03	0,1	
598	Nord	Porte-fenêtres extérieures - Dormant - UR84 n°4	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
599	Nord	Porte-fenêtres extérieures - Ouvrant - UR85 n°4	Métal	Peinture	HD	1,2	0,1	
579	Nord	Portiques métal - UR78 n°2	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
	Ouest	Barreaux de fenêtre extension - UR86 n°2	Métal	brut				Absence de revêtement
587	Ouest	Enduits bleu - UR81 n°2	Béton ciment	Peinture	HD	0,1	0,1	
572	Ouest	Enduits ciment grattés peints - UR76 n°2	Béton ciment	Peinture	HD	0,04	0,1	
575	Ouest	Enduits poteaux - UR77 n°1	Béton ciment	Peinture	HD	0,18	0,1	
596	Ouest	Porte-fenêtres extérieures - Dormant - UR84 n°3	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
597	Ouest	Porte-fenêtres extérieures - Ouvrant - UR85 n°3	Métal	Peinture	HD	1,8	0,1	
578	Ouest	Portiques métal - UR78 n°1	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
577	Patio est	Enduits poteaux - UR77 n°3	Béton ciment	Peinture	HD	0,09	0,1	
580	Patio est	Portiques métal - UR78 n°3	Métal	Peinture	HD	0,17	0,1	
582	Patio est	Poteaux béton pation - UR79 n°1	Béton	Peinture	HD	0,06	0,1	
574	Patio nord	Enduits ciment grattés peints - UR76 n°4	Béton ciment	Peinture	HD	0,07	0,1	
600	Patio nord	Porte-fenêtres extérieures - Dormant - UR84 n°5	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
601	Patio nord	Porte-fenêtres extérieures - Ouvrant - UR85 n°5	Métal	Peinture	HD	1,4	0,1	
581	Patio nord	Portiques métal - UR78 n°4	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
583	Patio nord	Poteaux béton pation - UR79 n°2	Béton	Peinture	HD	0,15	0,1	
	Sud	Barreaux de fenêtre extension - UR86 n°1	Métal	brut				Absence de revêtement
584	Sud	Chutes de gouttières pvc - UR80 n°1	PVC	Peinture	HD	0,06	0,1	
586	Sud	Enduits bleu - UR81 n°1	Béton ciment	Peinture	HD	0,1	0,1	
571	Sud	Enduits ciment grattés peints - UR76 n°1	Béton ciment	Peinture	HD	0,06	0,1	
569	Sud	Enduits peints fondations #2 - UR75	Béton ciment	Peinture	HD	0,07	0,1	
570					C	0,1	0,1	
602	Sud	Plafond extension porche sud - UR87	Lames Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	
603					C	0,07	0,1	
588	Sud	Porte métal porche sud - Dormant - UR82	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
589					C	0,2	0,1	
590	Sud	Porte métal porche sud -	Métal	Peinture	HD	0,18	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
591		Ouvrant - UR83			C	0,12	0,1	
592	Sud	Porte-fenêtres extérieures - Dormant - UR84 n°1	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
593	Sud	Porte-fenêtres extérieures - Ouvrant - UR85 n°1	Métal	Peinture	HD	1,7	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

Toit Amphi (R+1) (Extérieurs)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	Sol	Couverture asphaltée - UR71	Béton et Complexe asphalté	Brut				Absence de revêtement
606	Toutes zones	Garde-corps toits terrasse - UR72	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
607					C	0,23	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

Toit Aile A (R+3) (Extérieurs)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
610	Ouest	Enduits peints façades #1 - UR63	Béton ciment	Peinture	HD	0,06	0,1	
	Sol	Couverture asphaltée - UR71	Béton et Complexe asphalté	Brut				Absence de revêtement
611	Toutes zones	Enduit conduit de cheminée - UR73	Béton et Complexe asphalté	Peinture	HD	0,09	0,1	
608	Toutes zones	Garde-corps toits terrasse - UR72	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
609					C	0,14	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

Toiture cafétéria (Extérieurs)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
612	Sol	Couverture tôles métal - UR74	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
613					C	0,02	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

Vide-sanitaires BAT A (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
525	Volume 1	Conduits AEP - UR09 n°1	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
526	Volume 1	Conduits de chauffage central - UR08 n°1	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
527	Volume 2	Conduits AEP - UR09 n°2	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
528	Volume 2	Conduits de chauffage central - UR08 n°2	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
529	Volume 3	Conduits AEP - UR09 n°3	Métal	Peinture	HD	0,19	0,1	
530	Volume 3	Conduits de chauffage central - UR08 n°3	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
531	Volume 4	Conduits AEP - UR09 n°4	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
532	Volume 4	Conduits de chauffage central - UR08 n°4	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
533	Volume 5	Conduits AEP - UR09 n°5	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
534	Volume 5	Conduits de chauffage central - UR08 n°5	Métal	Peinture	HD	0,13	0,1	

Commentaire sur le local

Néant

Vide-sanitaires BAT B (R-1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
537	Volume 1	Conduits AEP - UR09 n°1	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
538	Volume 1	Conduits de chauffage central - UR08 n°1	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
539	Volume 2	Conduits AEP - UR09 n°2	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
540	Volume 2	Conduits de chauffage central - UR08 n°2	Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	
541	Volume 3	Conduits AEP - UR09 n°3	Métal	Peinture	HD	0,01	0,1	
542	Volume 3	Conduits de chauffage central - UR08 n°3	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
543	Volume 4	Conduits AEP - UR09 n°4	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
544	Volume 4	Conduits de chauffage central - UR08 n°4	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
545	Volume 5	Conduits AEP - UR09 n°5	Métal	Peinture	HD	0,04	0,1	
546	Volume 5	Conduits de chauffage central - UR08 n°5	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
535	Volume 6	Conduits AEP - UR09 n°6	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
536	Volume 6	Conduits de chauffage central - UR08 n°6	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	

Commentaire sur le local

Néant

BAT A - Façade Ouest - Locaux A001 à A014 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
14	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
8	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,15	0,1	
11	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
10	C	Fenêtre - Barreaux extérieurs #1 - UR14	Métal	Peinture	HD	0,04	0,1	
3	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
5	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,19	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
4	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
12	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
9	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
13	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
6	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
7	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Façade Est - Locaux A005 à A013 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
15	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
16	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	
17	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
18	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
19	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,07	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
20	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,24	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
21	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,26	0,1	
22	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
23	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
24	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
25	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A- Façade Est - Local Poubelle (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
28	A	Porte extérieures - Embrasures ciment - UR34	Béton	Enduit peint	HD	0,3	0,1	
27	A	Porte métallique local poubelle - Dormants et ouvrants extérieurs - UR30	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
26	A	Porte métallique local poubelle - Dormants et ouvrants intérieurs - UR29	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Façade Est TGBT Général (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Grilles de ventilation extérieures #1 - UR37	Métal	brut				Absence de revêtement
31	A	Grilles de ventilation extérieures #2 - UR45	Métal	Peinture	HD	0,02	0,1	
32					C	0	0,1	
29	A	Porte extérieure métal TGBT - Dormant et Ouvrant extérieur - UR35	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
	A	Porte extérieure métal TGBT - Dormant et Ouvrant intérieur - UR36	Métal	brut				Absence de revêtement
30	A	Porte extérieures - Embrasures ciment - UR34	Béton	Enduit ciment	HD	0,08	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Cafétéria Etudiants (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
43	A	Cafétéria - Eléments de charpente - UR42	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
44					C	0,13	0,1	
35	A	Cafétéria - Ensemble des porte-fenêtres fixes - Dormants extérieurs - UR39	aluminium	Peinture	HD	2,8	0,1	
36					C	3,2	0,1	
33	A	Cafétéria - Ensemble des porte-fenêtres fixes - Dormants intérieurs - UR38	aluminium	Peinture	HD	2,6	0,1	
34					C	2,9	0,1	
39	A	Cafétéria - Porte-fenêtres battantes - Dormants et ouvrants extérieurs - UR41	aluminium	Peinture	HD	0,05	0,1	
40					C	0,11	0,1	
37	A	Cafétéria - Porte-fenêtres battantes - Dormants et ouvrants intérieurs - UR40	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
38					C	0,1	0,1	
45	A	Cafétéria - Sous-face toiture - UR43	Métal	Peinture	HD	0,19	0,1	
46					C	0,07	0,1	
42	A	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,23	0,1	
47	A	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
	A	Plinthes carrelage - UR44	Carrelage	Brut				Absence de revêtement
41	A	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BAT B - Façade Est - Locaux B001 à B005 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
48	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
49	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,01	0,1	
50	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
51	C	Fenêtre - Barreaux extérieurs #2 - UR15	Métal	Peinture	HD	3,9	0,1	
52					C	4,1	0,1	
53	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
54	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
55	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
56	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
57	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
58	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
59	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Plinthes carrelage - UR44	Carrelage	Brut				Absence de revêtement
60	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,04	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Patio Ouest - Locaux B004 à B008 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
61	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
62	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
63	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,25	0,1	
64	C	Fenêtre - Barreaux extérieurs #1 - UR14	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
65	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
66	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
67	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
68	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
69	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
70	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,1	
71	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
72	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BAT B - Façade Patio Sud - Locaux B028 & B030 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
73	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
74	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
75	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
76	C	Fenêtre - Barreaux extérieurs #1 - UR14	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
77	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
78	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,17	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
79	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
80	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
81	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
82	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
83	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
84	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BAT B - Façade Nord - Local B035 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
86	A	Portes intérieures - Dormants et ouvrants extérieurs - UR47	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
85	A	Portes intérieures - Dormants et ouvrants intérieurs - UR46	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
88	B	Conduits évacuation pvc - UR50	PVC	Peinture	HD	0,01	0,1	
89					C	0,09	0,1	
91	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
92	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
93	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
94	C	Fenêtre - Barreaux extérieurs #2 - UR15	Métal	Peinture	HD	4,3	0,1	
95	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
96	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,1	0,1	
97	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
98	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
99	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
100	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,1	
101	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
102	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	
90	D	Murs distribution enduits - UR04	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,1	
87	Plafond	Plafond enduit - UR49	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
	Sol	Plancher - Revêtement vinylique - UR48	Béton	Revêtement vinylique				Elément non considéré par la réglementation
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Nord - Local B037 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
103	A	Portes intérieures - Dormants et ouvrants extérieurs - UR47	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
104	A	Portes intérieures - Dormants et ouvrants intérieurs - UR46	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
106	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
107	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,28	0,1	
108	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
105	C	Fenêtre - Barreaux extérieurs #2 - UR15	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
109	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,23	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
110	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,23	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
111	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,15	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
112	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
113	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
114	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
115	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
116	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,25	0,1	
117	D	Murs distribution enduits - UR04	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
118	Plafond	Plafond enduit - UR49	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
	Sol	Plancher - Revêtement vinylique - UR48	Béton	Revêtement vinylique				Elément non considéré par la réglementation
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Chaufferie (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	A	Grilles de ventilation extérieures #1 - UR37	Métal	brut				Absence de revêtement
128	A	Grilles de ventilation extérieures #2 - UR45	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
121	A	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
120	A	Porte chaufferie - Dormant et ouvrant extérieur - UR52	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
119	A	Porte chaufferie - Dormant et ouvrant intérieur - UR51	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
126	D	Conduits de chauffage central - UR08	Métal	Peinture	HD	0,14	0,1	
127					C	0,19	0,1	
122	D	Murs distribution enduits - UR04	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
123	Plafond	Plafond enduit - UR49	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
124	Sol	Plancher béton peint - UR53	Béton	Peinture	HD	0,11	0,1	
125					C	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

Circulation Cafétéria (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
129	A	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
130	A	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
131	A	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
	A	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
	A	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	A	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
132	A	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
133	A	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
134	A	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,02	0,1	
	A	Porte-fenêtre alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR55	aluminium	brut				Absence de revêtement
	A	Porte-fenêtre alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR54	aluminium	brut				Absence de revêtement
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Escalier 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
139	D	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
135	D	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	D	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
136	D	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
137	D	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
	D	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	D	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
143	D	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,21	0,1	
138	D	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
142	D	Porte de service Escalier 1 - Cadre intérieur bois - UR33	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
141	D	Porte de service Escalier 1 - Dormant et ouvrant extérieurs - UR32	Bois	Vernis	HD	0,19	0,1	
140	D	Porte de service Escalier 1 - Dormant et ouvrant intérieurs - UR31	Bois	Vernis	HD	0,17	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Façade Ouest - Locaux A102 à A120 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
144	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
145	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
146	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,1	
147	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
148	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,09	0,1	
149	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
150	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
151	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
152	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
153	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
154	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Façade Est - Locaux A101 à A111 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
155	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
156	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
157	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,11	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
158	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
159	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
160	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
161	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
162	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Amphi (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
165	A	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
163	A	Porte Amphi - Dormant et ouvrant intérieur - UR56	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
164	A	Porte Amphi - Dormant et ouvrant intérieur - UR57	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Circulations (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
166	B	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
167	B	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
168	B	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
169	B	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
170	B	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,23	0,1	
	B	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
171	B	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
172	B	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
173	B	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
174	B	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Est - Locaux B101& B111 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
175	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
176	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
177	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,12	0,1	
178	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
179	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
180	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,11	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
181	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
182	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
183	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
184	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
185	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Patio Ouest - Locaux B106 à B110 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
186	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
187	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
188	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
189	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
190	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,05	0,1	
191	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,12	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
192	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
193	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
194	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
195	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
196	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	

Commentaire sur le local

Néant

BAT B - Façade Patio Sud - Locaux B130 à B136 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
197	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
198	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
199	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
200	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
201	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
202	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
203	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
204	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
205	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
206	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
207	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Nord - Locaux B145 à B143 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
208	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,18	0,1	
209	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
210	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
211	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
212	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
213	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
214	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
215	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
216	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
217	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
218	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Escalier 1 (R+1)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm ²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm ²	Observations
219	C	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
220	C	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
221	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
222	C	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
223	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
224	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Escalier 2 (R+1)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
225	C	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,12	0,1	
226	C	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
227	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,17	0,1	
228	C	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
229	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
230	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Local A204 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
231	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
232	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
233	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
234	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
235	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
238	C	Murs périphériques béton enduits #2 - UR07	Plâtre	Peinture	BD	2	0,1	
239					MD	2,4	0,1	
236	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
237	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,15	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Local A203 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
240	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
241	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,26	0,1	
242	C	Fenêtre - Allège béton enduit #2 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	2,4	0,1	
243					C	1,7	0,1	
244	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
245	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,1	0,1	
246	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
247	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,24	0,1	
248	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
249	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
250	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Façade Ouest - Locaux A202 à A224 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
251	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
252	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,13	0,1	
253	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,03	0,1	
254	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
255	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,06	0,1	
	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
256	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,06	0,1	
	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
257	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
258	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
259	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
260	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
261	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Façade Est - Locaux A201 à A213 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
262	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
263	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,23	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
264	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
265	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
266	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
267	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
268	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
269	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
270	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
271	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
272	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,23	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Façade Est - Circulations (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
273	B	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
274	B	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,27	0,1	
275	B	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,22	0,1	
280	B	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,19	0,1	
281	B	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
276	D	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,07	0,1	
277	D	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,06	0,1	
	D	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
278	D	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
279	D	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

GALERIE (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
285	A	Murs distribution enduits - UR04	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
283	B	Galerie - Balustre métal - UR58 n°1	Métal	Peinture	HD	3,1	0,1	
287	B	Galerie - Dormants extérieurs verticaux - UR60	Métal	Peinture	HD	2,6	0,1	
290	B	Galerie - Dormants extérieurs voutes - UR62	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
291					C	2,7	0,1	
286	B	Galerie - Dormants intérieurs verticaux - UR59 n°1	Métal	Peinture	HD	2,7	0,1	
288	B	Galerie - Dormants intérieurs voutes - UR61	Métal	Peinture	HD	2,7	0,1	
289					C	2,5	0,1	
282	B	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
284	D	Galerie - Balustre métal - UR58 n°2	Métal	Peinture	HD	0,04	0,1	
292	D	Galerie - Dormants intérieurs verticaux - UR59 n°2	Métal	Peinture	HD	2,9	0,1	
	Sol	Plancher - Dalles de sol - UR01	Dalles vinyles	Brut				Elément non considéré par la réglementation
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Est - Locaux B201 à 203 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
293	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
294	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
295	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
296	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
297	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
298	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
299	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
300	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
301	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,13	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Patio Ouest - Locaux B202 & B204 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
302	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
303	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
304	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
305	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
306	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,11	0,1	
	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
307	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
308	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
309	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
310	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
311	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
312	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Patio Sud - Locaux B214 à B216 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
313	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
314	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,28	0,1	
315	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
316	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
317	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
318	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
319	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,24	0,1	
320	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
321	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Nord - Locaux B205 à B209 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
322	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
323	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
324	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
325	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
326	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
327	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
328	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,1	
329	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
330	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Escalier 1 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
331	D	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,27	0,1	
332	D	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
	D	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
333	D	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
334	D	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
	D	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	D	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
335	D	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
336	D	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Escalier 2 (R+2)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
337	C	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
338	C	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,12	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
339	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,28	0,1	
340	C	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
341	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
342	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Escalier 1 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
343	C	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,12	0,1	
344	C	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
345	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
346	C	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
347	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
348	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Escalier 2 (R+2)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
349	C	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
350	C	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
351	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
352	C	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
353	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
354	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Façade Ouest - Locaux A302 à A310 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
355	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
356	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
357	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,16	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
358	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,1	0,1	
359	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
360	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
361	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
362	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,23	0,1	
363	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Façades Ouest et Est - Local A307 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
364	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
365	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
366	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
367	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,28	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
368	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,11	0,1	
369	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,06	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
370	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,27	0,1	
371	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	
372	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
373	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

BAT A - Façade Est - Local A303 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
374	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
375	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,15	0,1	
376	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
377	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,07	0,1	
378	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,26	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
379	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
380	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
381	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
382	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

BAT A - Façade Est - Archives (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
383	B	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
384	B	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
385	B	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
386	B	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
	B	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
387	B	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,04	0,1	
388	B	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,07	0,1	
	B	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
389	B	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
390	B	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
391	B	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
392	B	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
---------------------------------	--------------

BAT B - Façade Est - Locaux B301 à B305 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
393	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
394	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	
395	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
396	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
397	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
398	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,07	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
399	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
400	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
401	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
402	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
403	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,24	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Circulation nord (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
404	B	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
405	B	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
	B	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
	B	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	B	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
406	B	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
407	B	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
408	B	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Patio Ouest - Locaux B302 & B304 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
409	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
410	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
411	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
412	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
413	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,06	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
414	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
415	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
416	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,14	0,1	
417	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
418	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,15	0,1	
419	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Patio Sud - Locaux B314 à B316 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
420	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
421	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
422	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
423	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
424	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,23	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
425	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
426	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
427	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
428	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
429	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
430	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Nord - Locaux B307à B311 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
431	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
432	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,1	0,1	
433	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
434	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
435	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,1	0,1	
436	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,09	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
437	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
438	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
439	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,06	0,1	
440	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
441	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,04	0,1	

Commentaire sur le local

Néant

BAT A - Escalier 1 (R+3)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
442	D	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
443	D	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	D	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
444	D	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
445	D	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
	D	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	D	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
446	D	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
447	D	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT A - Escalier 2 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
448	C	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
449	C	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
450	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
451	C	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
452	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
453	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Escalier 1 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
454	C	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,18	0,1	
455	C	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
456	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,29	0,1	
457	C	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
458	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,02	0,1	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
459	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Escalier 2 (R+3)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
460	C	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
461	C	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,21	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
462	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
463	C	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
464	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,18	0,1	
465	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Est - Locaux B401 à B405 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
466	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
467	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
468	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
469	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
470	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	
471	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,09	0,1	
472	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
473	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
474	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,05	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Circulation nord (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
477	B	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
478	B	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
475	B	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,06	0,1	
476	B	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,06	0,1	
	B	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
479	B	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
480	B	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
481	B	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Patio Ouest - Locaux B402 & B404 (R+4)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
482	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
483	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,08	0,1	
484	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,29	0,1	
485	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,13	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu brossé brut - UR19	aluminium	brut				Absence de revêtement

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu brossé brut - UR18	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
486	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,03	0,1	
487	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,1	
488	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
489	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
490	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,07	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Patio Sud - Locaux B414 et B416 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
491	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
492	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,04	0,1	
493	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
494	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,17	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
495	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,26	0,1	
496	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,05	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
497	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,06	0,1	
498	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,07	0,1	
499	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,05	0,1	
500	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,07	0,1	
501	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Façade Nord - Locaux B407 à B411 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
502	C	Coffres de volets bois - UR24	Bois	Peinture	HD	0,11	0,1	
503	C	Conduits chauffage central radiateurs - UR17	Métal	Peinture	HD	0,11	0,1	
504	C	Fenêtre - Allège béton enduit #1 - UR06	Plâtre	Peinture	HD	0,11	0,1	
505	C	Fenêtre - Traverses béton - UR10	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenetre - Volets roulants - UR13	PVC	Brut				PVC
506	C	Fenêtre coulissante - Dormant et ouvrant extérieurs alu blanc - UR12	aluminium	Peinture	HD	0,17	0,1	
507	C	Fenêtre coulissante -Dormant et ouvrant intérieurs alu blanc - UR11	aluminium	Peinture	HD	0,02	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	Brut				Absence de revêtement
508	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,05	0,1	
509	C	Murs périphériques béton enduits #1 - UR05	Plâtre	Peinture	HD	0,1	0,1	
510	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,08	0,1	
511	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,04	0,1	
512	C	Radiateurs métal peints - UR16	Métal	Peinture	HD	0,09	0,1	
Commentaire sur le local			Néant					

BAT B - Escalier 1 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
513	C	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,29	0,1	
514	C	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,25	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
515	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
516	C	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
517	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,2	0,1	
518	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

BAT B - Escalier 2 (R+4)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Valeur mesurée (mg/cm²)	Incertitude de mesure élargie mg/cm²	Observations
519	C	Escalier - Main courante - UR28	Métal	Peinture	HD	0,06	0,1	
520	C	Fenêtre en allège fixe - Cadre intérieur bois - UR23	Bois	Peinture	HD	0,1	0,1	
	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant extérieur aluminium - UR21	aluminium	brut				Absence de revêtement
521	C	Fenêtre en allège fixe - Dormant intérieur bois - UR20	Bois	Peinture	HD	0,08	0,1	
522	C	Fenêtre oscillo battante - Cadre intérieur - UR27	Bois	Peinture	HD	0,16	0,1	
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant extérieurs - UR26	aluminium	brut				Absence de revêtement
	C	Fenêtre oscillo battante alu brossé - Dormant et ouvrant intérieurs - UR25	aluminium	brut				Absence de revêtement
523	C	Murs périphériques doublés plâtre - UR22	Plâtre	Peinture	HD	0,04	0,1	
524	C	Plinthes bois peintes #1 - UR02	Bois	Peinture	HD	0,09	0,1	

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

LEGENDE

Localisation de la mesure

HG : en Haut à Gauche
MG : au Milieu à Gauche
BG : en Bas à Gauche

HC : en Haut au Centre
C : au Centre
BC : en Bas au Centre

HD : en Haut à Droite
MD : au Milieu à Droite
BD : en Bas à Droite

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : IUT de Vannes 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES
N° dossier :	141607			
N° planche :	1/7	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Croquis des Vide-Sanitaires

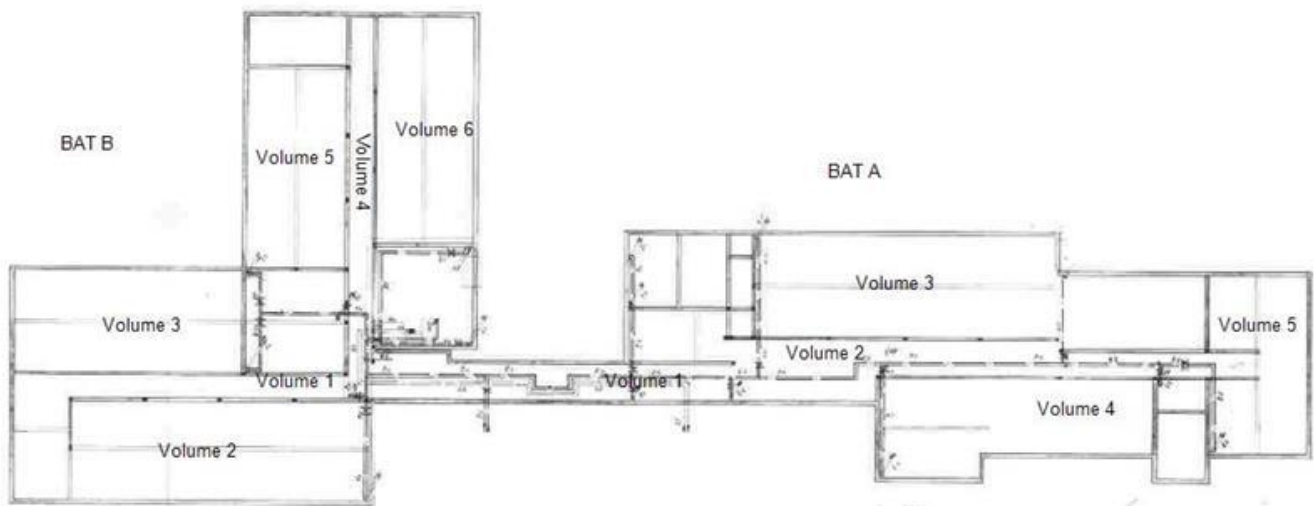


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : IUT de Vannes 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES
N° dossier :	141607			
N° planche :	2/7	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Croquis du Rez-de-chaussée

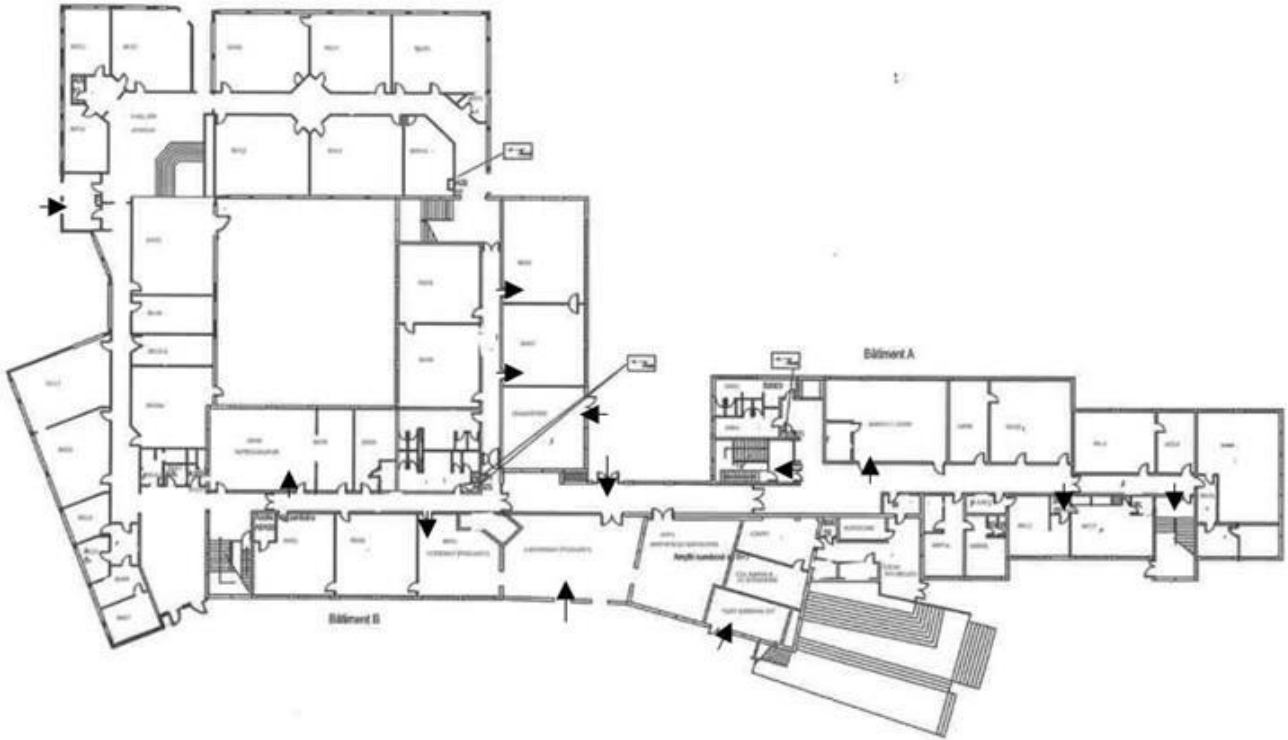


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	141607			Adresse de l'immeuble :	IUT de Vannes 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES
N° planche :	3/7	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis du 1er Etage

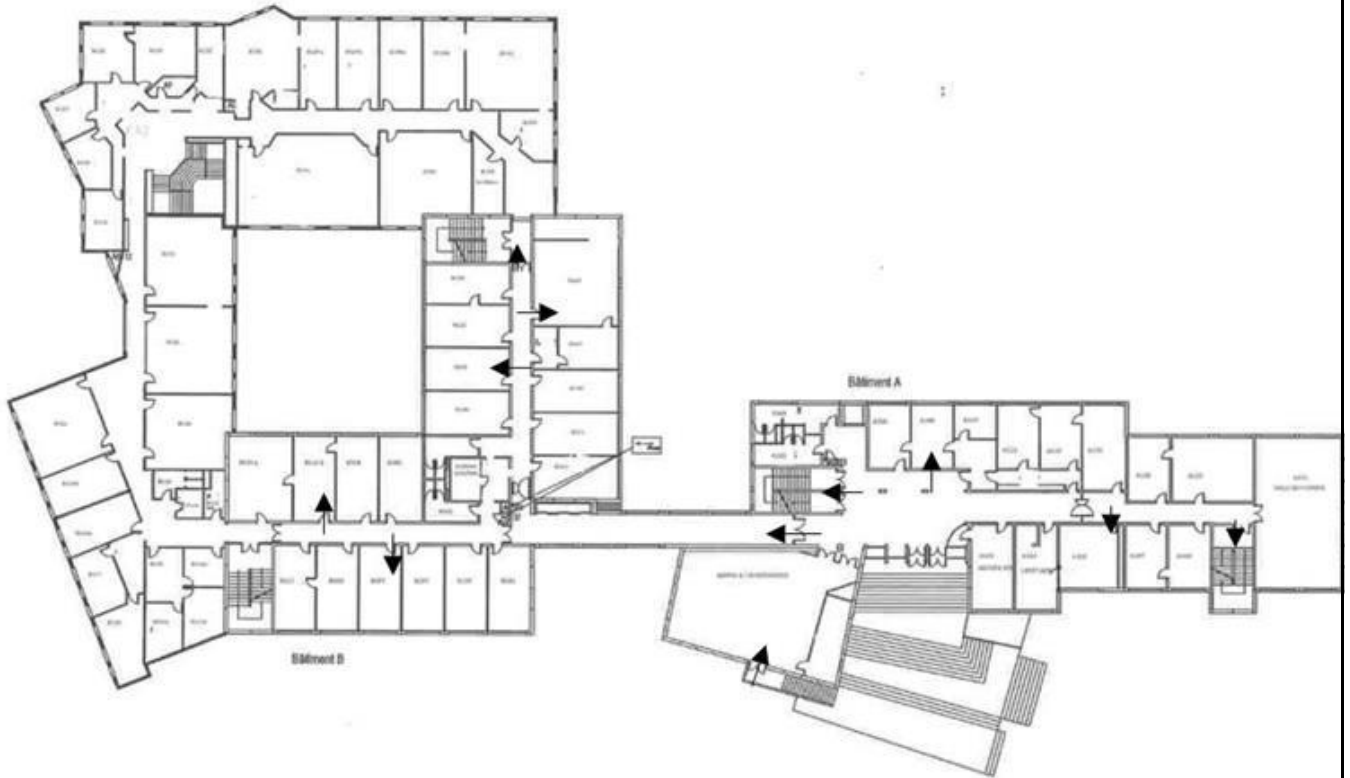


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : IUT de Vannes 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES
N° dossier :	141607			
N° planche :	4/7	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Croquis du 2ème Etage

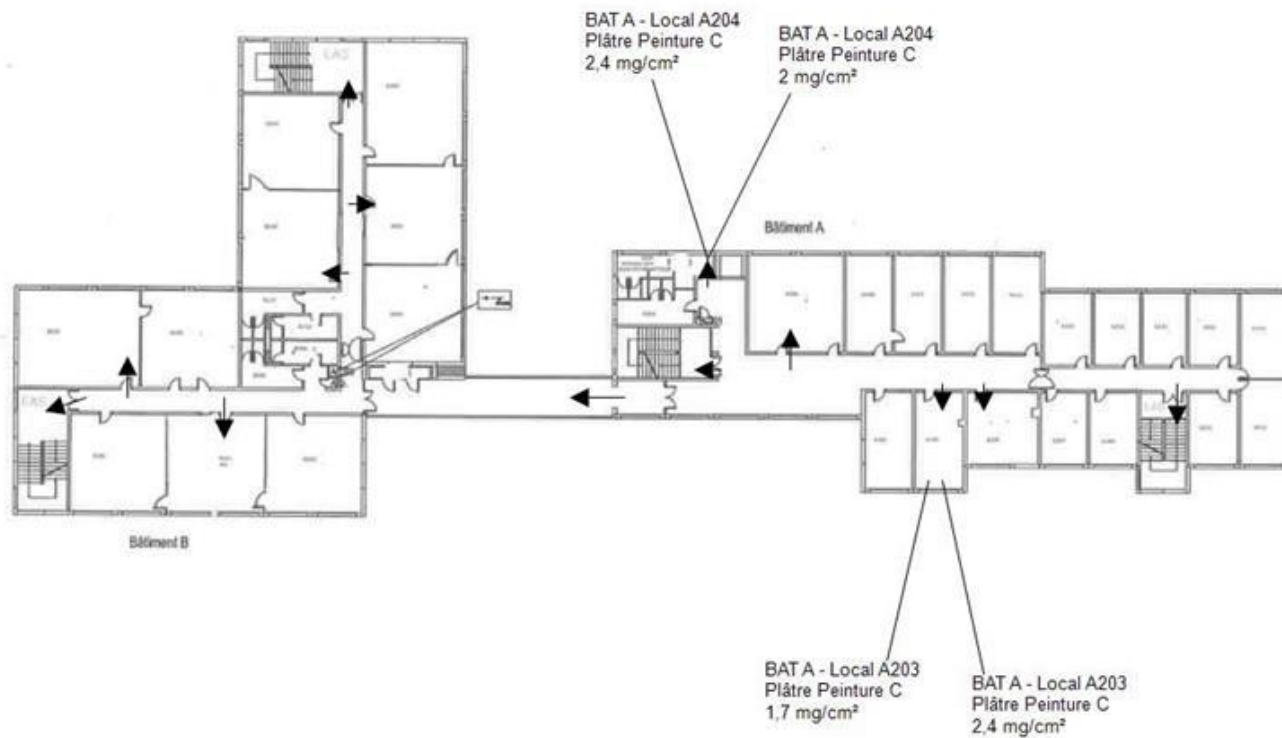


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : IUT de Vannes 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES
N° dossier :	141607			
N° planche :	5/7	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Croquis du 3ème Etage



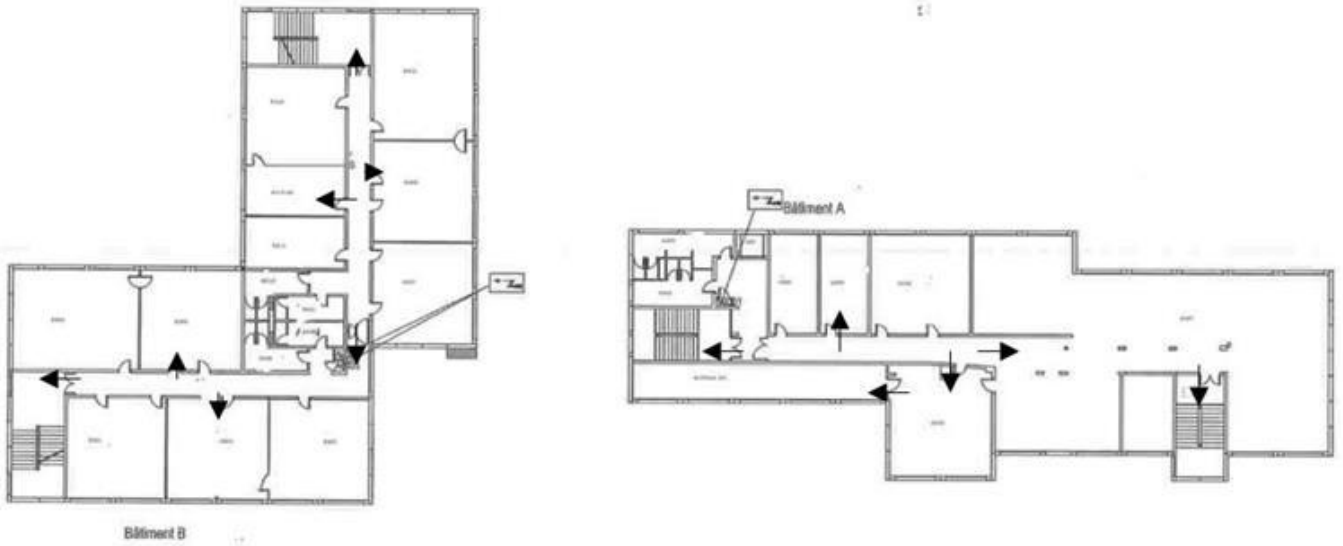


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : IUT de Vannes 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES
N° dossier :	141607			
N° planche :	6/7	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Croquis du 4ème Etage

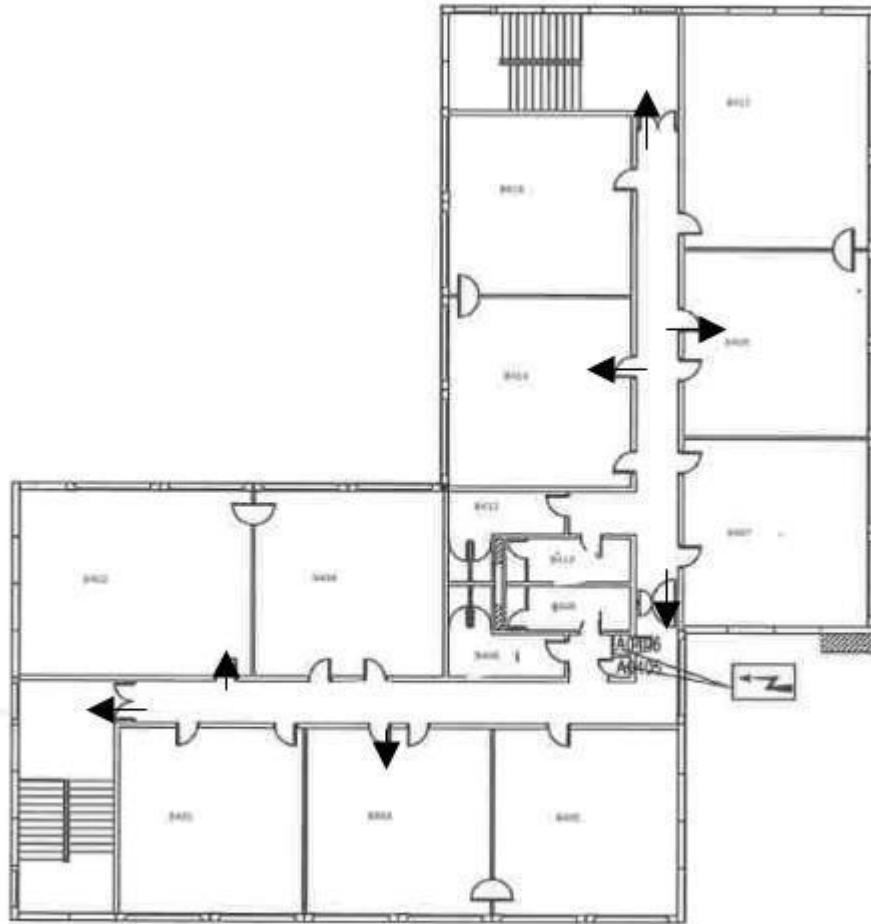

Bâtiment B

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : IUT de Vannes 8 rue Michel de Montaigne 56000 VANNES	
N° dossier :	141607				
N° planche :	7/7	Version : 0	Type : Croquis		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics				
				Bâtiment – Niveau :	Croquis des Extérieurs

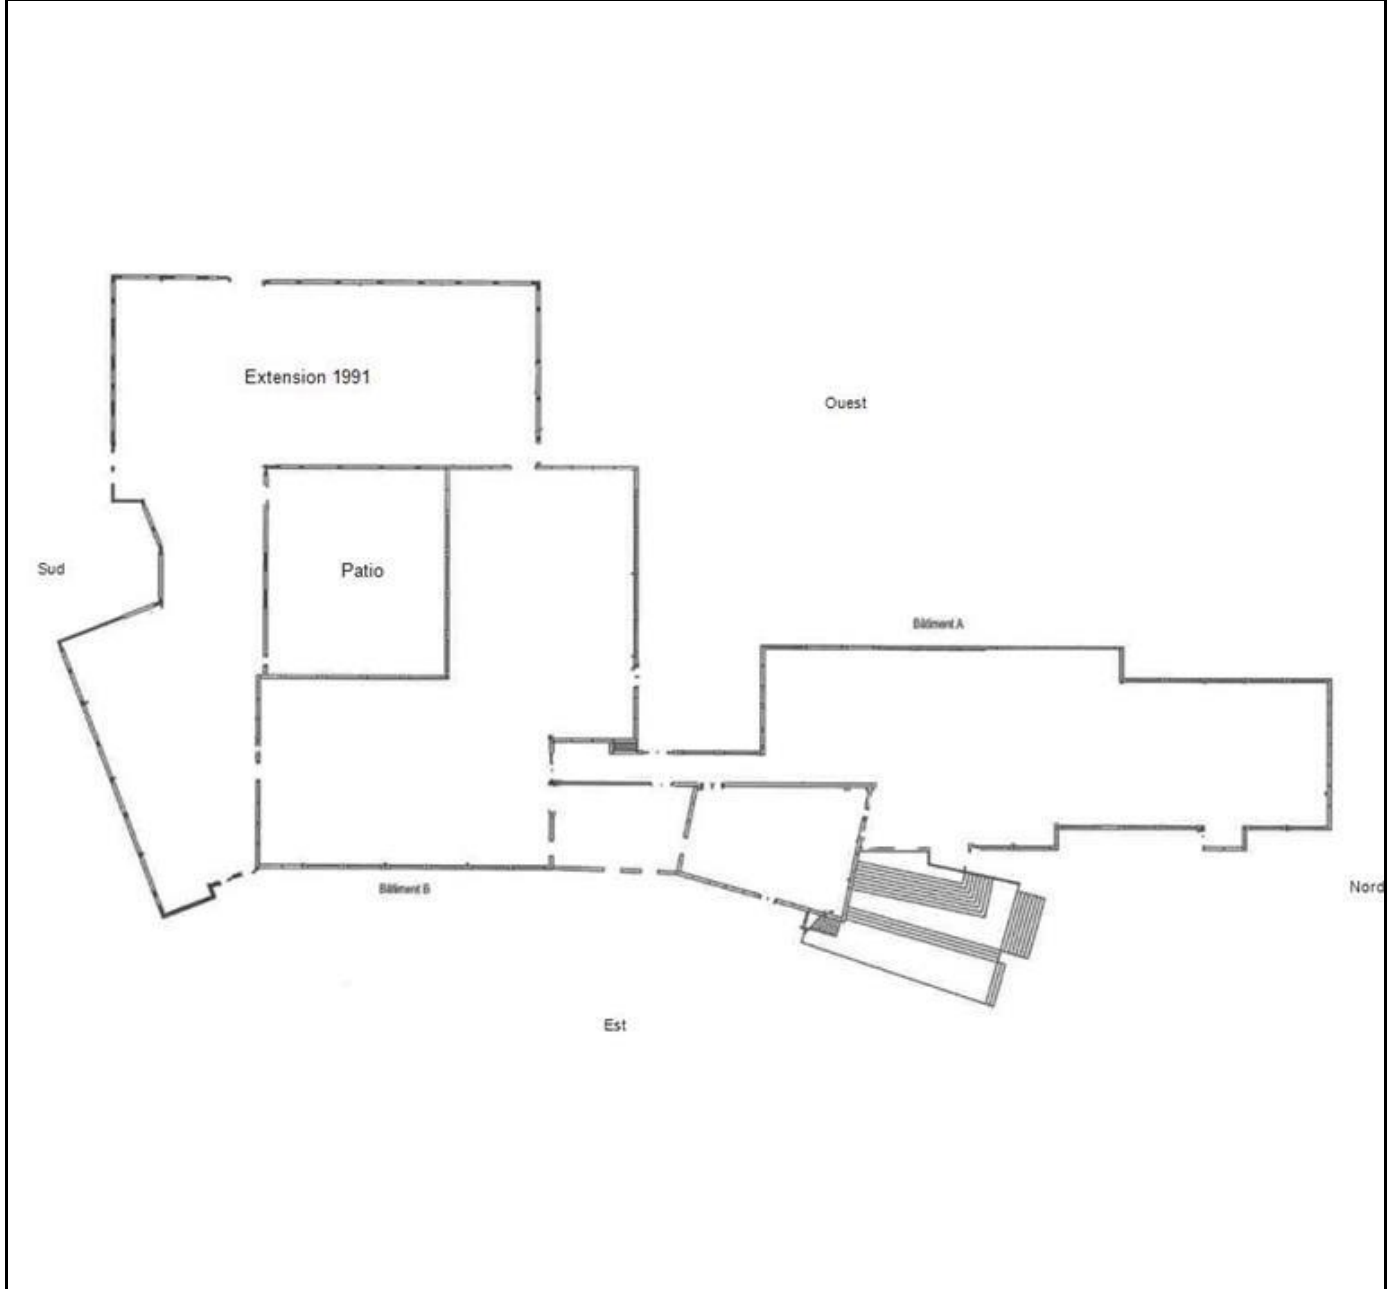

ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- ☐ Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- ☐ Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- ☐ Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- ☐ Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- ☐ Etat parasitaire
- ☐ Etat relatif à la présence de termites
- ☐ Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- ☐ Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- ☐ Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- ☐ Diagnostic radon
- ☐ Diagnostic technique global
- ☐ Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- ☐ Repérage amiante pour établissement du constat vente
- ☐ Constat des risques d'exposition au plomb
- ☐ Etat relatif à la présence de termites
- ☐ Diagnostic de performance énergétique
- ☐ Etat de l'installation intérieure d'électricité
- ☐ Etat de l'installation intérieure de gaz
- ☐ Mesurages Carrez - Boutin
- ☐ Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- ☐ Assistance technique amiante et plomb
- ☐ Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Recommended usage time for Co-57 isotope source in Heuresis XRF Analysis

Traduction du document d'Heuresis corp (au dos) effectuée par Fondis Electronic

Durée d'utilisation recommandée pour la source d'isotope Co-57 équipant l'analyseur de fluorescence X d'Heuresis

15 Mars 2016

Pour valoir ce que droit,

En ce qui concerne la performance de l'instrument de fluorescence X portable d'Heuresis, muni d'une source d'isotope Co-57, conçu pour les applications de détection de plomb dans la peinture, nous déclarons les éléments suivants :

En se fondant sur la demi-vie prouvée du Co-57 d'une durée de 271,8 jours et sur les caractéristiques techniques de la détection en temps réel du système, la durée d'utilisation maximale d'une source au Co-57 est déterminée par l'activité minimum restante nécessaire à une analyse d'une durée pertinente avec des rapports signal-sur-bruit statistiquement acceptables. Lorsqu'on s'approche de la fin de vie de la source, le rapport signal-sur-bruit décroît jusqu'au point d'être masqué par le bruit de fond électronique.

Pour une activité inférieure à 29 MBq, le temps d'analyse nécessaire croît jusqu'au niveau de rendre l'instrument impraticable à l'application d'analyse de plomb dans la peinture. Pour des activités très basses, d'autres sources d'erreurs diminuent aussi la précision des résultats.

Pour un analyseur équipé d'une source au Co-57 d'activité initiale de 185 MBq, cette limite est atteinte après 24 mois.

Cette limite est indépendante de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance d'activité de la source débute au moment de sa fabrication. Compte tenu de la décroissance de la source, la durée réelle d'analyse nécessaire à l'acquisition de données analytiques pertinentes augmente au moins de façon proportionnelle.

La durée maximum d'utilisation déclarée de 24 mois (compte tenu de l'activité initiale de 185 MBq), avant de procéder au renouvellement recommandé de la source, est fondée sur des constantes et des lois physiques. Passé cette durée, les analyseurs deviennent inopérants à leur usage. L'intervalle maximum de renouvellement des sources ne doit donc pas excéder cette durée maximale de façon à maintenir le cycle de fonctionnement correct qui respecte les performances de l'analyseur.

Pour une analyse conduite par l'analyseur de fluorescence X Heuresis Pb200i sur un échantillon contenant 1 mg/cm² de plomb, nous déclarons qu'au-delà de la durée maximale énoncée ci-dessus (i.e. 24 mois), nous ne pouvons garantir que l'analyse décrite ci-dessus puisse être conduite avec une marge d'erreur dans les limites des spécifications de notre produit.

Ken Martins,

Vice-Président, Directeur de la Sécurité et Personne Compétente en Radioprotection Heuresis corporation

Nom de la société : BUREAU VERITAS

Modèle de l'analyseur :	Pb200i
Numéro de série analyseur :	1394
Activité de la source (Mbq) :	185
Numéro de série de la source :	CO57.2379.24
Date d'origine de la source :	02/04/2024
Date de fin de validité de la source :	02/04/2026



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Recommended usage time for Co-57 isotope source in Heuresis XRF Analysis

To Whom It May Concern,

15 March 2016

With regard to the instrument performance of Co-57 isotope source based handheld Heuresis XRF analyzers, Model Pb200i, designed for lead-in-paint applications, we state the following:

Based on the established physical half-life of Co-57 of 271.8 days and the live time characteristics of the detection system, the maximum use for a Co-57 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases until the electronic noise sources becomes more dominant.

At an activity below 29MBq the required analysis time increases to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

For an analyzer with a Co-57 source with an initial activity of 185 MBq this limit is reached after 24 months.

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally.

The stated maximum usage time of 24 months (with an initial 185 MBq source) prior to the recommended resourcing is based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become not practical to use. The maximum resourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Heuresis Pb200i, XRF analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following: Beyond the time limit stated above (i.e. 24 months), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than described in our product specifications.



Ken Martin, CIH
VP, Director Compliance
Heuresis corporation
63 Chapel Street
Newton, MA 02458 USA
Mobile: +1 617-751-8286
Fax: +1 617-467-5024
kenmartin@heuresistech.com
www.heuresistech.com



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.