



APAVE
AGENCE DE LE MANS
69 avenue du Panorama
72058 LE MANS CEDEX
N° SIRET : 90386907100238

DONNEUR D'ORDRE
CCI LE MANS SARTHE
1 Bd René Levasseur
72000 LE MANS
CONTACT : Monsieur TROCH-DESVAGES
Guillaume



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : **2575164.2**
Numéro de contrat : **C25038140**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T250371669**
Date : **12/03/2025**

Lieu d'intervention :
Bâtiment
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
1 boulevard René Levasseur
72000 LE MANS

Destinataire rapport :
CCI LE MANS SARTHE

Date d'intervention :
Du **04/03/2025** au **04/03/2025**

Intervenant : **Monsieur Stevenson VALERY**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 66 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE	Numéro de Lot :	
	1 boulevard René Levasseur	Référence Cadastre :	Non communiqué
	72000 LE MANS	Date du Permis de Construire :	Antérieur au 1er juillet 1997
Étage :			
Bâtiment :			
Nature du bâtiment :	Bâtiment		
Cat. du bâtiment :	Bureaux		

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CCI LE MANS SARTHE
Adresse :	1 Bd René Levasseur
	72000 LE MANS

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom :	CCI LE MANS SARTHE
Adresse :	1 Bd René Levasseur
	72000 LE MANS

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	VALERY Stevenson	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest
N° certification :	6537	Adresse laboratoire :	7 rue Pierre Adolphe Bobierre - BP 44300 44300 Nantes Cedex 3 1-5597
Date d'obtention :	05/09/2022	Numéro d'accréditation :	
Organisme :	I.Cert	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA FRANCE IARD
Adresse :	Bâtiment K	Adresse assurance :	313 Terrasse de l'ARCHE
	Espace Performance		92727 NANTERRE CEDEX
	35760 SAINT-GRÉGOIRE	N° de contrat d'assurance :	10800807204
Date de la commande :		Date de validité :	31/12/2025
Accompagnateur :	Aucun		

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : Changement des menuiseries extérieur (Fenêtres)

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.



SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	8
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	8
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	8
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	9
OBJECTIF	9
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	9
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	10
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	10
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	10
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	11
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	12
PRECONISATIONS	12
ANNEXE CROQUIS.....	13
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	46
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	56

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Dégagement	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P012)	S012	
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P013)	S013	
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P014)	S014	
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P016)	S016	
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P017)	S017	

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
6 ème étage	Bureau n°1	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P002)	S002	Z002
		Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P003)	S003	Z003
		Ensemble des fenêtres	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004)	S004	Z004
5 ème étage	Bureau n°1	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P005)	S005	Z005
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P006)	S006	Z006
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z007
5 ème étage	Rangement	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S042	Z005
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S043	Z007
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S044	Z006
3 ème étage	Bureau n°1	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P008)	S008	Z008
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P009)	S009	Z009
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S076	Z007
3 ème étage	Rangement	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S060	Z008
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S061	Z009
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S077	Z007
1 er étage	Bureau n°9	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P010)	S010	Z010
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P011)	S011	Z011
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S081	Z007
RDC	Dégagement	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage/Mousse	Résultat d'analyse (P015)	S015	
		Ensemble des fenêtres	Mousse	Résultat d'analyse (P019)	S019	
Extérieur	Façades	châssis fixe	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P021)	S021	

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		châssis fixe	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P020)	S020	
6 ème étage	Bureau n°2	Ensemble des fenêtres	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S022	Z004
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S025	Z002
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S023	Z001
		Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S024	Z003
6 ème étage	Bureau n°3	Ensemble des fenêtres	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S026	Z004
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S029	Z002
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S027	Z001
		Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S028	Z003
6 ème étage	Bureau n°4	Ensemble des fenêtres	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S030	Z004
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S033	Z002
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S031	Z001
		Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S032	Z003
6 ème étage	Bureau n°5	Ensemble des fenêtres	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S034	Z004
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S037	Z002
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S035	Z001
		Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S036	Z003
6 ème étage	Bureau n°6	Ensemble des fenêtres	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S038	Z004
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S041	Z002
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S039	Z001
		Ensemble des fenêtres	Joint	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S040	Z003
5 ème étage	Bureau n°2	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S045	Z005

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S046	Z007
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S047	Z006
5 ème étage	Bureau n°3	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S048	Z005
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S049	Z007
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S050	Z006
5 ème étage	Bureau n°4	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S051	Z005
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S052	Z007
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S053	Z006
5 ème étage	Bureau n°5	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S054	Z005
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S055	Z007
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S056	Z006
5 ème étage	Bureau n°6	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P005 - idem)	S057	Z005
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S058	Z007
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S059	Z006
3 ème étage	Bureau n°2	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S062	Z008
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S063	Z009
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S078	Z007
3 ème étage	Bureau n°3	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S064	Z008
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S065	Z009
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S079	Z007
3 ème étage	Bureau n°4	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S066	Z008
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S067	Z009

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S080	Z007
1 er étage	Bureau n°10	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P010 - idem)	S068	Z010
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S069	Z011
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S082	Z007
1 er étage	Bureau n°11	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P010 - idem)	S070	Z010
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S071	Z011
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S083	Z007
1 er étage	Bureau n°12	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P010 - idem)	S072	Z010
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S073	Z011
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S084	Z007
1 er étage	Bureau n°13	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	Résultat d'analyse (P010 - idem)	S074	Z010
		Murs	Enduit plâtre+peinture	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S075	Z011
		Façade nord	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S085	Z007

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
04/03/2025	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Changement de menuiserie extérieur (Fenêtres)

Le périmètre des travaux est défini dans le document "programme de travaux" transmis par le donneur d'ordre.

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :

Nature des travaux envisagés : Changement des menuiseries extérieur (Fenêtres)

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
6 ème étage	Bureau n°1	OUI	
6 ème étage	Bureau n°2	OUI	
6 ème étage	Bureau n°3	OUI	
6 ème étage	Bureau n°4	OUI	
6 ème étage	Bureau n°5	OUI	
6 ème étage	Bureau n°6	OUI	
5 ème étage	Rangement	OUI	
5 ème étage	Bureau n°1	OUI	
5 ème étage	Bureau n°2	OUI	
5 ème étage	Bureau n°3	OUI	
5 ème étage	Bureau n°4	OUI	
5 ème étage	Bureau n°5	OUI	
4 ème étage	Non concerné par les travaux/changement de fenêtre déjà effectuer	OUI	
5 ème étage	Bureau n°6	OUI	
3 ème étage	Rangement	OUI	
3 ème étage	Bureau n°1	OUI	
3 ème étage	Bureau n°2	OUI	
3 ème étage	Bureau n°3	OUI	
3 ème étage	Bureau n°4	OUI	
2 ème étage	Non concerné par les travaux/changement de fenêtre déjà effectuer	OUI	
1 er étage	Bureau n°9	OUI	
1 er étage	Bureau n°10	OUI	
1 er étage	Bureau n°11	OUI	
1 er étage	Bureau n°12	OUI	
1 er étage	Bureau n°13	OUI	
RDC	Dégagement	OUI	
Extérieur	Façades	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

		Planche de repérage	
Client :	CCI LE MANS SARTHE	Titre :	Croquis N°1
N° rapport :	T250371669	Version : 0	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
N° planche :	1/10		LE MANS SARTHE
Type :	Croquis		1 boulevard René Levasseur
Date :	12/03/2025	Bâtiment :	72000 LE MANS
Intervenant :	VALERY Stevenson	Etage :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Origine du plan :		Commentaire :	LE MANS SARTHE
			Tout niveaux


Légende :
 Périmètre de repérage



Hôtel Consulaire
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
1 BOULEVARD RENE LEVASSEUR-LE MANS

apave Planche de repérage			
Client :	CCI LE MANS SARTHE	Titre :	NIVEAU 6
N° rapport :	T250371669	Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE 1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS
N° planche :	2/10	Bâtiment :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
Type :	Croquis	Etage :	6 ème étage
Date :	12/03/2025	Commentaire :	
Intervenant :	VALERY Stevenson		
Origine du plan :			

Légende :
Prélèvement négatif

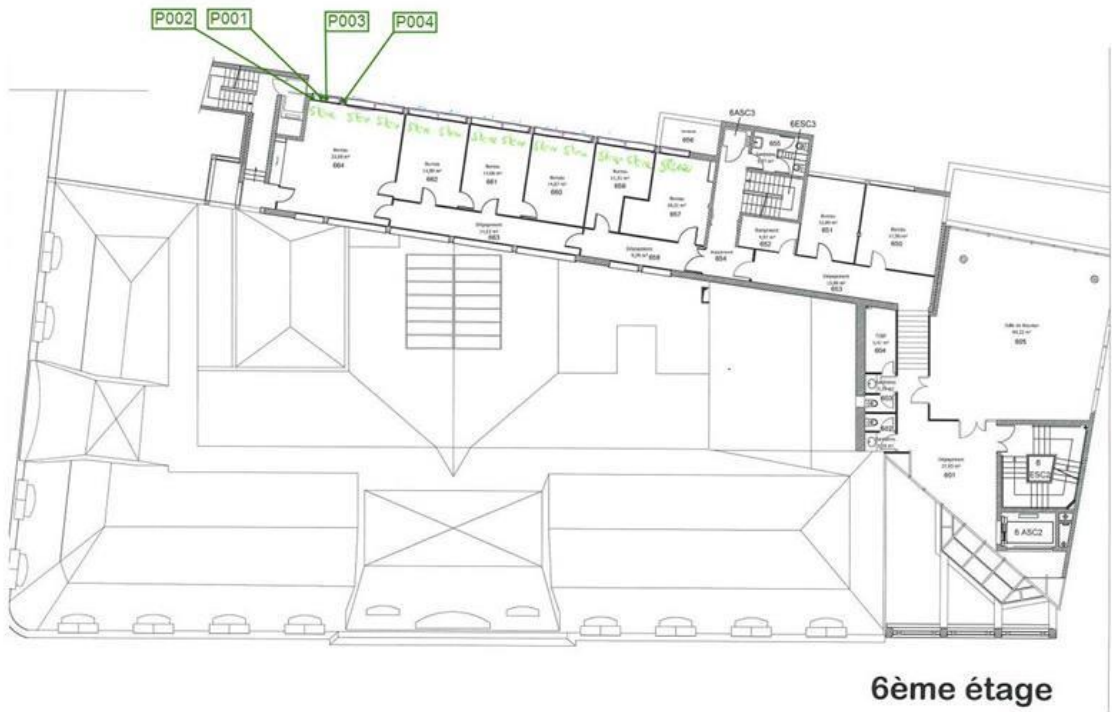

apave Planche de repérage			
Client :	CCI LE MANS SARTHE	Titre :	NIVEAU 5
N° rapport :	T250371669	Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE 1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS
N° planche :	3/10	Bâtiment :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
Type :	Croquis	Etage :	5 ème étage
Date :	12/03/2025	Commentaire :	
Intervenant :	VALERY Stevenson		
Origine du plan :			

Légende :
 Prélèvement négatif



Cliant :	CCI LE MANS SARTHE	Titre :	NIVEAU 4
N° rapport :	T250371669		CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
N° planche :	4/10	Lieu d'intervention :	LE MANS SARTHE
Type :	Croquis		1 boulevard René Levasseur
Date :	12/03/2025	Bâtiment :	72000 LE MANS
Intervenant :	VALERY Stevenson	Etage :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Origine du plan :		Commentaire :	LE MANS SARTHE
			4 ème étage



Légende :

 Prélèvement négatif




Architectural floor plan of the 2nd floor (2ème étage) of a building. The plan shows various rooms including offices (bureau), meeting rooms (salle de réunion), and a large open area (Salle polyvalente du VESIGER). Rooms are numbered 201 through 265. Staircases are labeled 2 ESC1, 2 ESC2, 2 ASC1, 2 ASC2, 2 ASC3, and 2 ESC3. Handwritten notes in green and blue ink are present along the top edge, indicating measurements and room numbers. The plan also shows a large outdoor area labeled 'Salle VILLE 384.03 m²' and a 'Dépense 188.28 m²'.

apave Planche de repérage			
Client :	CCI LE MANS SARTHE	Titre :	NIVEAU 1
N° rapport :	T250371669	Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE 1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS
N° planche :	7/10	Bâtiment :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
Type :	Croquis	Etage :	1 er étage
Date :	12/03/2025	Commentaire :	
Intervenant :	VALERY Stevenson		
Origine du plan :			

Légende :

Prélèvement négatif

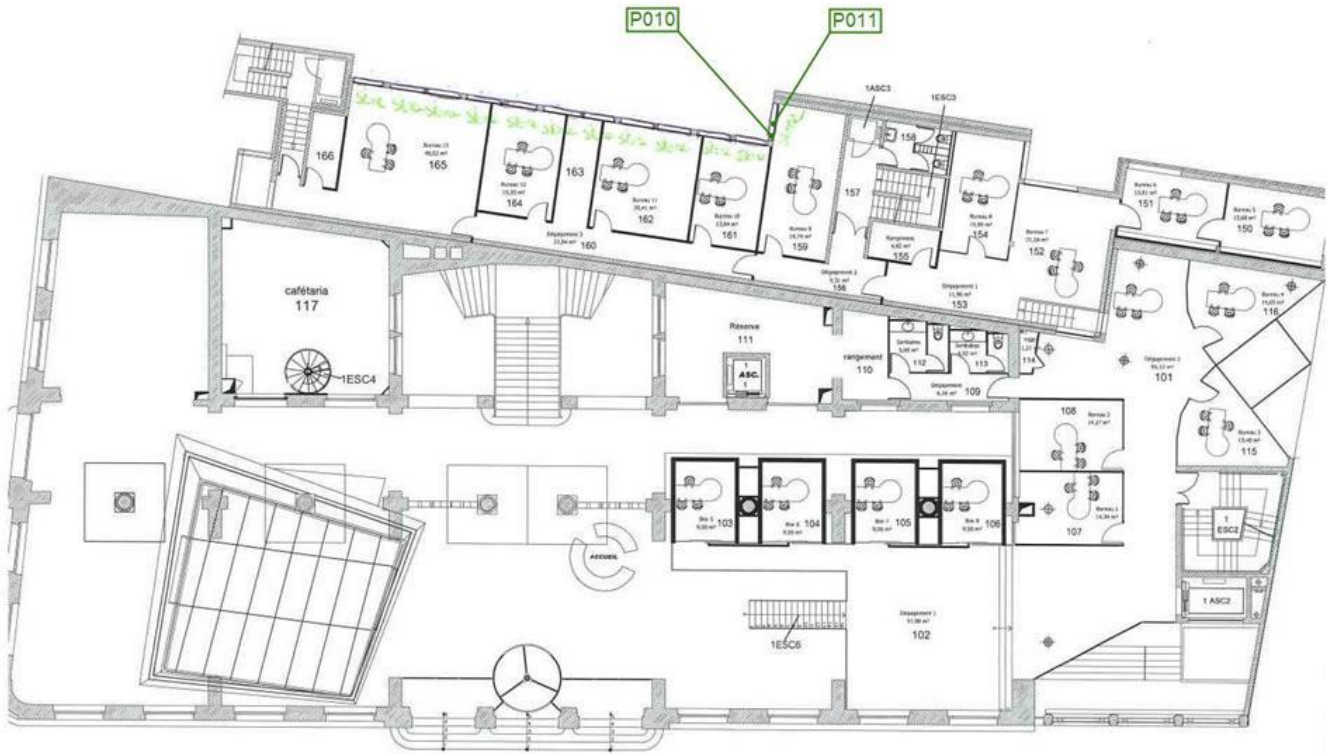


1er étage

apave Planche de repérage			
Client :	CCI LE MANS SARTHE	Titre :	NIVEAU 0
N° rapport :	T250371669	Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE 1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS
N° planche :	8/10	Bâtiment :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
Type :	Croquis	Etage :	RDC
Date :	12/03/2025	Commentaire :	
Intervenant :	VALERY Stevenson		
Origine du plan :			

Légende :

Prélèvement positif

Prélèvement négatif

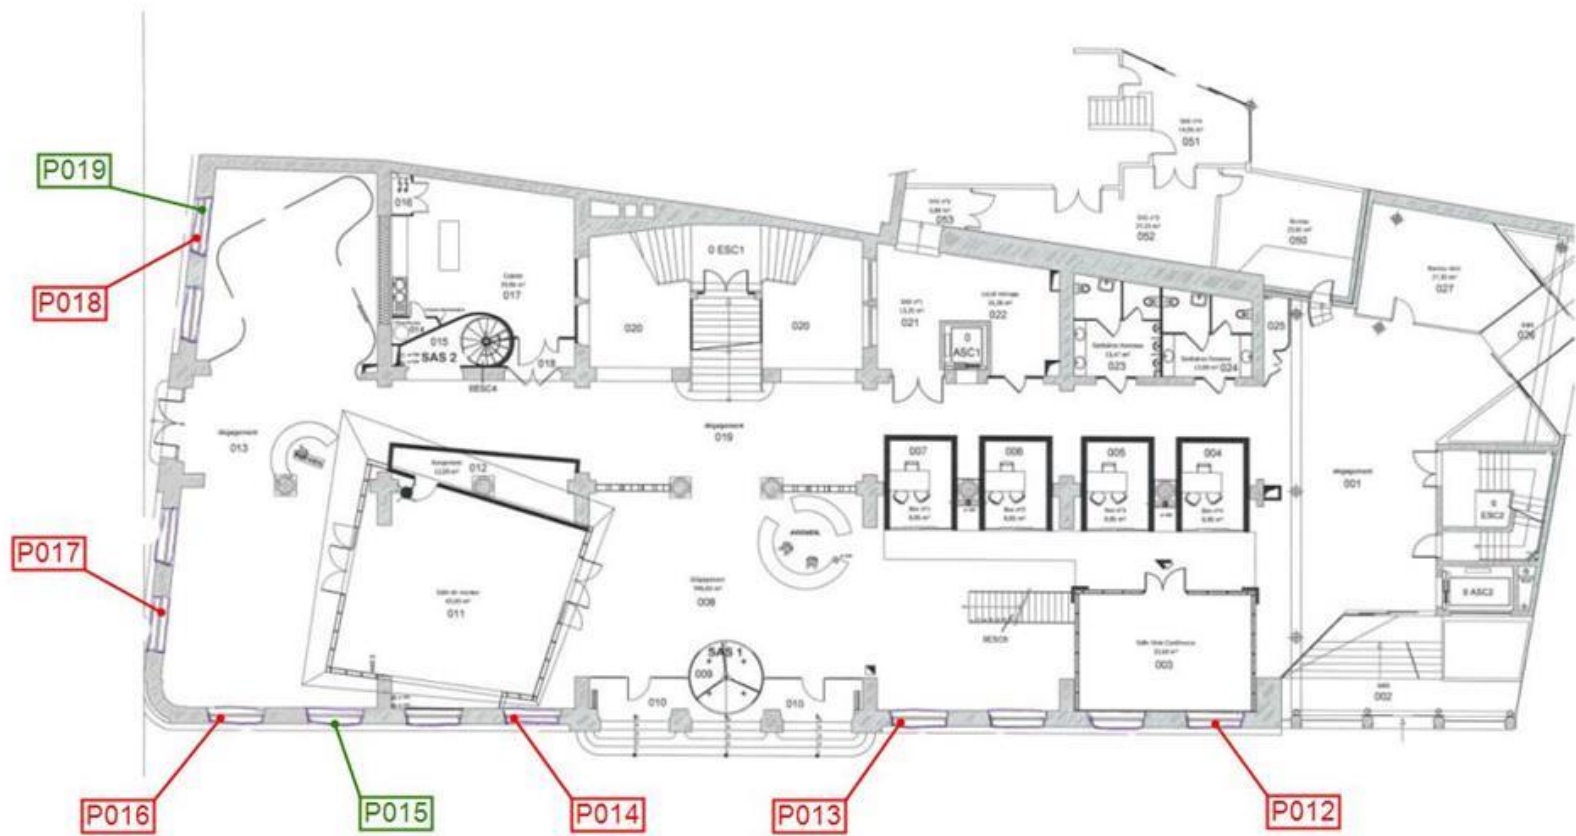

apave Planche de repérage			
Client :	CCI LE MANS SARTHE	Titre :	Façades
N° rapport :	T250371669	Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE 1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS
N° planche :	9/10	Bâtiment :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
Type :	Croquis	Etage :	RDC
Date :	12/03/2025	Commentaire :	Extérieur/façades
Intervenant :	VALERY Stevenson		
Origine du plan :			

Légende :

Prélèvement négatif


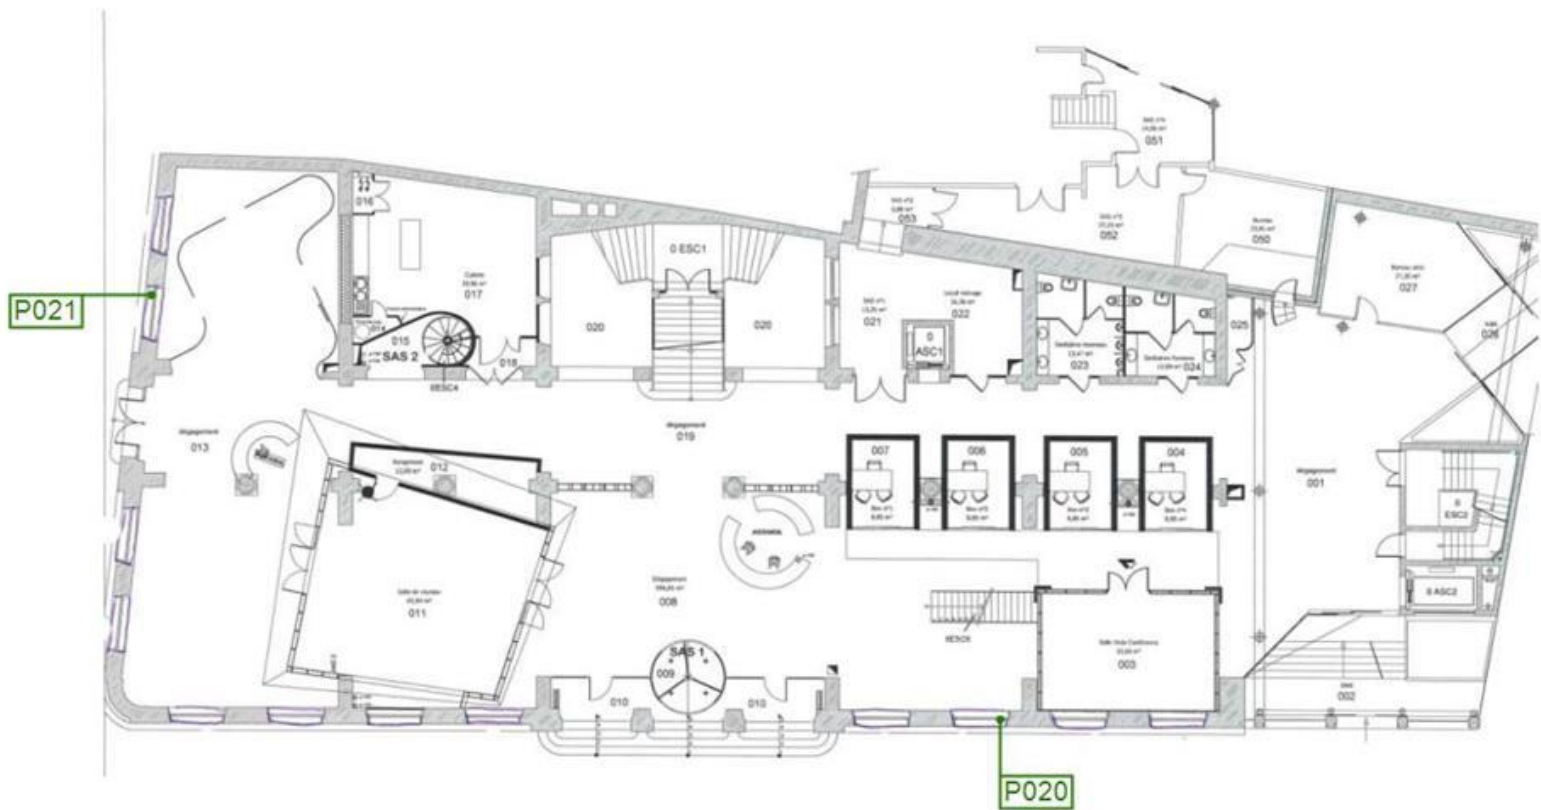


		Planche de repérage	
Client :	CCI LE MANS SARTHE	Titre :	NIVEAU 0
N° rapport :	T250371669	Lieu d'intervention :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE 1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS
N° planche :	10/10	Bâtiment :	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
Type :	Croquis	Etage :	RDC
Date :	12/03/2025	Commentaire :	
Intervenant :	VALERY Stevenson		
Origine du plan :			

Légende :
 Joint de vitrage contenant de l'amiante

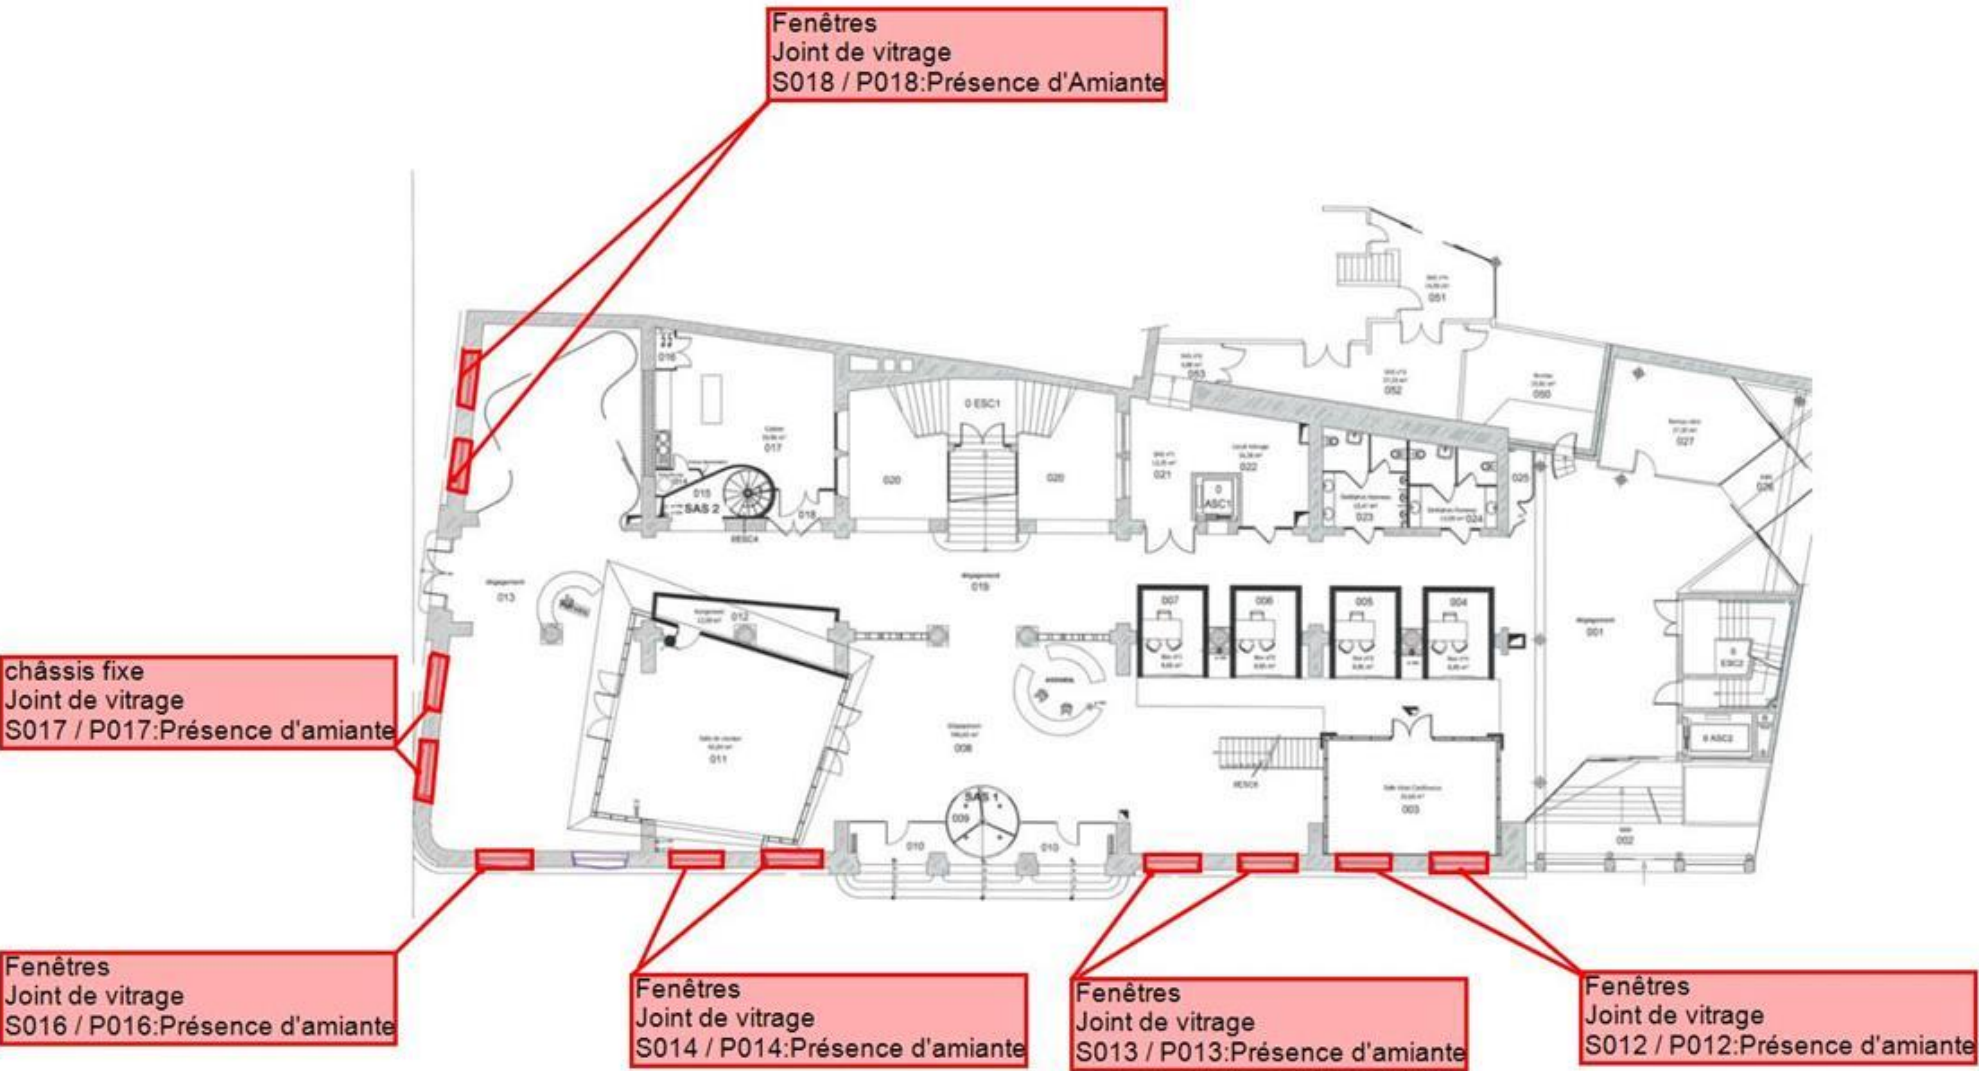

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	6 ème étage - Bureau n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	6 ème étage - Bureau n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+peinture	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre+peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	6 ème étage - Bureau n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	6 ème étage - Bureau n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Façade nord

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre+peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	5 ème étage - Bureau n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (marron) ; matériau semi-dur en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	5 ème étage - Bureau n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+peinture	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre+peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	5 ème étage - Bureau n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Façade nord - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	3 ème étage - Bureau n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	3 ème étage - Bureau n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+peinture	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre+peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	1 er étage - Bureau n°9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	1 er étage - Bureau n°9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+peinture	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre+peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	RDC - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type trémolite-amiante)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	RDC - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type trémolite-amiante)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	RDC - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type trémolite-amiante)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante

PRELEVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	RDC - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage/Mousse	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	RDC - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type trémolite-amiante)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	RDC - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type trémolite-amiante)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de vitrage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	RDC - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitrage	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante

Susceptible de contenir de l'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Joint de vitrage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Quantité insuffisante Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	RDC - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mousse	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

Ensemble des fenêtres - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mousse

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	Extérieur - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

châssis fixe - Façade n°1

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI LE MANS SARTHE	T250371669	Extérieur - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité	04/03/2025	VALERY Stevenson

Localisation

châssis fixe - Façade n°2

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Joint d'étanchéité

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-25-NS-020928-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720250301510811**Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Stevenson VALERY
69 Avenue du Panorama
72100 LE MANS

Notre référence : AR-25-NS-020928-01

Numéro de dossier : 25W007501

Référence de dossier :

C25038140 A - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE 1
boulevard René Levasseur 72000 LE MANS - CCI LE MANS SARTHE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W007501-001 - Référence *P001-6 ème étage - Bureau - Murs - Ensemble des fenêtres - Joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-002 - Référence *P002-6 ème étage - Bureau - Murs - Murs - Enduit plâtre+peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-003 - Référence *P003-6 ème étage - Bureau - Murs - Ensemble des fenêtres - Joint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-004 - Référence *P004-6 ème étage - Bureau - Murs - Facade nord - enduit plâtre+peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-005 - Référence *P005-5 ème étage - Bureau - Murs - Ensemble des fenêtres - Joint de vitrage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-006 - Référence *P006-5 ème étage - Bureau - Murs - Murs - Enduit plâtre+peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-007 - Référence *P007-5 ème étage - Bureau - Murs - Facade nord - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 NantesTél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25W007501-008 - Référence P008-3^{ème} étage - Bureau - Murs - Ensemble des fenêtres - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-009 - Référence P009-3^{ème} étage - Bureau - Murs - Murs - Enduit plâtre+peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-010 - Référence P010-1^{er} étage - Bureau - Murs - Ensemble des fenêtres - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-011 - Référence P011-1^{er} étage - Bureau - Murs - Murs - Enduit plâtre+peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-012 - Référence P012-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-013 - Référence P013-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-014 - Référence P014-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-015 - Référence P015-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-016 - Référence P016-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-017 - Référence P017-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-018 - Référence P018-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-019 - Référence P019-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Mousse, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25W007501-020 - Référence P020-Extérieur - Façades - Façade n°1 - châssis fixe - Joint d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25W007501-021 - Référence P021-Extérieur - Façades - Façade n°2 - châssis fixe - Joint d'étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-029861-01
Référence laboratoire N° : 25RB007959
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025
Date d'analyse : 10/03/2025
Référence dossier Client: 25W007501 - C25038140 A - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS - CCI LE MANS SARTHE

Date d'émission de rapport : 12/03/2025 14:32
Référence de suivi du dossier N° : 25W007501
Date de réception : 06/03/2025

Page 1/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W007501-001 - P001-6 ème étage - Bureau - Murs - Ensemble des fenêtres - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	25W007501-002 - P002-6 ème étage - Bureau - Murs - Murs - Enduit plâtre+peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25W007501-003 - P003-6 ème étage - Bureau - Murs - Ensemble des fenêtres - Joint	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004 (1)	25W007501-004 - P004-6 ème étage - Bureau - Murs - Facade nord - enduit plâtre+peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 8th District
062203 Bucarest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-029861-01
Référence laboratoire N° : 25RB007959
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025
Date d'analyse : 10/03/2025
Date d'émission de rapport : 12/03/2025 14:32
Référence de suivi du dossier N° : 25W007501
Date de réception : 06/03/2025
Page 2/6
Référence dossier Client: 25W007501 - C25038140 A - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS - CCI LE MANS SARTHE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25W007501-005 - P005-5 ème étage - Bureau - Murs - Ensemble des fenêtres - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (marron) ; matériau semi-dur en traces	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25W007501-006 - P006-5 ème étage - Bureau - Murs - Murs - Enduit plâtre+peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25W007501-007 - P007-5 ème étage - Bureau - Murs - Facade nord - Enduit ciment	Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008 (1)	25W007501-008 - P008-3 ème étage - Bureau - Murs - Ensemble des fenêtres - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25W007501-009 - P009-3 ème étage - Bureau - Murs - Murs - Enduit plâtre+peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 8th District
062203 Bucarest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-029861-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2025 14:32 Page3/6
Référence laboratoire N° : 25RB007959 Référence de suivi du dossier N° : 25W007501
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025 Date de réception : 06/03/2025
Date d'analyse : 10/03/2025
Référence dossier Client: 25W007501 - C25038140 A - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS - CCI LE MANS SARTHE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	25W007501-010 - P010-1 er étage - Bureau - Murs - Ensemble des fenêtres - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (marron)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	25W007501-011 - P011-1 er étage - Bureau - Murs - Murs - Enduit plâtre+peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012	25W007501-012 - P012-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage	Matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 8th District
062203 Bucarest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-029861-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2025 14:32 Page 4/6
Référence laboratoire N° : 25RB007959 Référence de suivi du dossier N° : 25W007501
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025 Date de réception : 06/03/2025
Date d'analyse : 10/03/2025
Référence dossier Client: 25W007501 - C25038140 A - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS - CCI LE MANS SARTHE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013 (1)	25W007501-013 - P013-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau pulvérulent (noir)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
014 (2)	25W007501-014 - P014-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
015 (1) (3)	25W007501-015 - P015-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage	Matériau souple de type joint (marron)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (2)	25W007501-016 - P016-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage	Matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
017 (1)	25W007501-017 - P017-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
018 (4)	25W007501-018 - P018-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Joint de vitrage	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / FK6R	1 / 1	-	Quantité insuffisante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 8th District
062203 Bucharest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-029861-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2025 14:32 Page 5/6
Référence laboratoire N° : 25RB007959 Référence de suivi du dossier N° : 25W007501
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025 Date de réception : 06/03/2025
Date d'analyse : 10/03/2025
Référence dossier Client: 25W007501 - C25038140 A - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS - CCI LE MANS SARTHE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25W007501-019 - P019-RDC - Dégagement - Murs - châssis fixe - Mousse	Matériau de type mousse (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25W007501-020 - P020-Extérieur - Façades - Façade n°1 - châssis fixe - Joint d'étanchéité	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25W007501-021 - P021-Extérieur - Façades - Façade n°2 - châssis fixe - Joint d'étanchéité	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 8th District
062203 Bucurest, România



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-029861-01 Date d'émission de rapport : 12/03/2025 14:32 Page6/6
Référence laboratoire N° : 25RB007959 Référence de suivi du dossier N° : 25W007501
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025 Date de réception : 06/03/2025
Date d'analyse : 10/03/2025
Référence dossier Client: 25W007501 - C25038140 A - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LE MANS SARTHE
1 boulevard René Levasseur 72000 LE MANS - CCI LE MANS SARTHE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rap
en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoir
en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique q
les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est
0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>
NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Dé
" 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté c
juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérér
ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont
été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 8th District
062203 Bucharest, România

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDC	Dégagement	Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	2 u	
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	2 u	
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	2 u	
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	2 u	
		Ensemble des fenêtres	Joint de vitrage	2 u	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

2001 - Ensemble des fenêtres Joint de vitrage						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
6 ème étage	Bureau n°1	Ensemble des fenêtres	X	Joint de vitrage	S001	P001	Non
6 ème étage	Bureau n°2	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S023	P001 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°3	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S027	P001 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°4	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S031	P001 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°5	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S035	P001 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°6	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S039	P001 - idem	Non

2002 - Murs Enduit plâtre+peinture						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
6 ème étage	Bureau n°1	Murs	X	Enduit plâtre+peinture	S002	P002	Non
6 ème étage	Bureau n°2	Murs		Enduit plâtre+peinture	S025	P002 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°3	Murs		Enduit plâtre+peinture	S029	P002 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°4	Murs		Enduit plâtre+peinture	S033	P002 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°5	Murs		Enduit plâtre+peinture	S037	P002 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°6	Murs		Enduit plâtre+peinture	S041	P002 - idem	Non

2003 - Ensemble des fenêtres Joint						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
6 ème étage	Bureau n°1	Ensemble des fenêtres	X	Joint	S003	P003	Non
6 ème étage	Bureau n°2	Ensemble des fenêtres		Joint	S024	P003 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°3	Ensemble des fenêtres		Joint	S028	P003 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°4	Ensemble des fenêtres		Joint	S032	P003 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°5	Ensemble des fenêtres		Joint	S036	P003 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°6	Ensemble des fenêtres		Joint	S040	P003 - idem	Non

2004 - Ensemble des fenêtres Enduit plâtre							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
6 ème étage	Bureau n°1	Ensemble des fenêtres	X	Enduit plâtre	S004	P004	Non
6 ème étage	Bureau n°2	Ensemble des fenêtres		Enduit plâtre	S022	P004 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°3	Ensemble des fenêtres		Enduit plâtre	S026	P004 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°4	Ensemble des fenêtres		Enduit plâtre	S030	P004 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°5	Ensemble des fenêtres		Enduit plâtre	S034	P004 - idem	Non
6 ème étage	Bureau n°6	Ensemble des fenêtres		Enduit plâtre	S038	P004 - idem	Non

2005 - Ensemble des fenêtres Joint de vitrage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
5 ème étage	Bureau n°1	Ensemble des fenêtres	X	Joint de vitrage	S005	P005	Non
5 ème étage	Rangement	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S042	P005 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°2	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S045	P005 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°3	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S048	P005 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°4	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S051	P005 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°5	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S054	P005 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°6	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S057	P005 - idem	Non

Z006 - Murs Enduit plâtre+peinture						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
5 ème étage	Bureau n°1	Murs	X	Enduit plâtre+peinture	S006	P006	Non
5 ème étage	Rangement	Murs		Enduit plâtre+peinture	S044	P006 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°2	Murs		Enduit plâtre+peinture	S047	P006 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°3	Murs		Enduit plâtre+peinture	S050	P006 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°4	Murs		Enduit plâtre+peinture	S053	P006 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°5	Murs		Enduit plâtre+peinture	S056	P006 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°6	Murs		Enduit plâtre+peinture	S059	P006 - idem	Non

2007 - Façade nord Enduit ciment						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélève	Présence d'amiante (oui/non)
5 ème étage	Bureau n°1	Façade nord	X	Enduit ciment	S007	P007	Non
5 ème étage	Rangement	Façade nord		Enduit ciment	S043	P007 - idem	Non
3 ème étage	Bureau n°1	Façade nord		Enduit ciment	S076	P007 - idem	Non
3 ème étage	Rangement	Façade nord		Enduit ciment	S077	P007 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°9	Façade nord		Enduit ciment	S081	P007 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°2	Façade nord		Enduit ciment	S046	P007 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°3	Façade nord		Enduit ciment	S049	P007 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°4	Façade nord		Enduit ciment	S052	P007 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°5	Façade nord		Enduit ciment	S055	P007 - idem	Non
5 ème étage	Bureau n°6	Façade nord		Enduit ciment	S058	P007 - idem	Non
3 ème étage	Bureau n°2	Façade nord		Enduit ciment	S078	P007 - idem	Non
3 ème étage	Bureau n°3	Façade nord		Enduit ciment	S079	P007 - idem	Non
3 ème étage	Bureau n°4	Façade nord		Enduit ciment	S080	P007 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°10	Façade nord		Enduit ciment	S082	P007 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°11	Façade nord		Enduit ciment	S083	P007 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°12	Façade nord		Enduit ciment	S084	P007 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°13	Façade nord		Enduit ciment	S085	P007 - idem	Non

2008 - Ensemble des fenêtres Joint de vitrage						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélève	Présence d'amiante (oui/non)
3 ème étage	Bureau n°1	Ensemble des fenêtres	X	Joint de vitrage	S008	P008	Non
3 ème étage	Rangement	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S060	P008 - idem	Non
3 ème étage	Bureau n°2	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S062	P008 - idem	Non
3 ème étage	Bureau n°3	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S064	P008 - idem	Non
3 ème étage	Bureau n°4	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S066	P008 - idem	Non

2009 - Murs Enduit plâtre+peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
3 ème étage	Bureau n°1	Murs	X	Enduit plâtre+peinture	S009	P009	Non
3 ème étage	Rangement	Murs		Enduit plâtre+peinture	S061	P009 - idem	Non
3 ème étage	Bureau n°2	Murs		Enduit plâtre+peinture	S063	P009 - idem	Non
3 ème étage	Bureau n°3	Murs		Enduit plâtre+peinture	S065	P009 - idem	Non
3 ème étage	Bureau n°4	Murs		Enduit plâtre+peinture	S067	P009 - idem	Non

2010 - Ensemble des fenêtres Joint de vitrage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1 er étage	Bureau n°9	Ensemble des fenêtres	X	Joint de vitrage	S010	P010	Non
1 er étage	Bureau n°10	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S068	P010 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°11	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S070	P010 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°12	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S072	P010 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°13	Ensemble des fenêtres		Joint de vitrage	S074	P010 - idem	Non

2011 - Murs Enduit plâtre+peinture							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
1 er étage	Bureau n°9	Murs	X	Enduit plâtre+peinture	S011	P011	Non
1 er étage	Bureau n°10	Murs		Enduit plâtre+peinture	S069	P011 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°11	Murs		Enduit plâtre+peinture	S071	P011 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°12	Murs		Enduit plâtre+peinture	S073	P011 - idem	Non
1 er étage	Bureau n°13	Murs		Enduit plâtre+peinture	S075	P011 - idem	Non

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI6537 Version 002

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur VALERY Stevenson

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/09/2022 - Date d'expiration : 04/09/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/09/2022 - Date d'expiration : 04/09/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>
Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev19

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

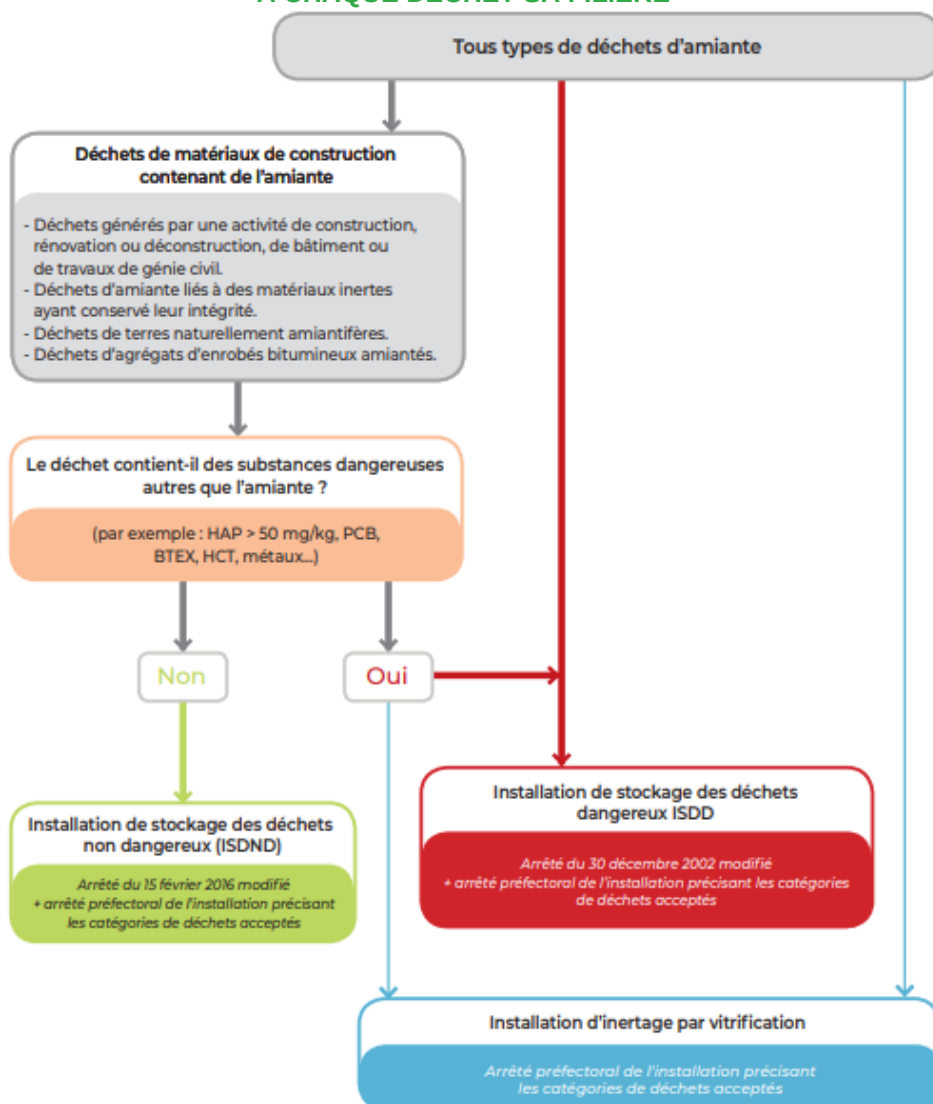

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>