



BUREAU
VERITAS

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

A Adresse du bien	B Propriétaire
210038001R - AUXONNE - QUARTIER BONAPARTE BATIMENT 016 Rue Vauban 21130 AUXONNE	Nom : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS 1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY 57044 METZ
C Commanditaire de la mission	
Nom : Monsieur Stéphane MARICAU Qualité : Donneur d'ordre	MINISTERE DE LA DEFENSE 1 RUE DU MARECHAL 57044 METZ
L'appareil à fluorescence X	
Nom du fabricant de l'appareil : Niton Modèle de l'appareil : XLPDirecteur S N° de série : RTV0656-40	Nature du radionucléide : 109 cd Date du dernier chargement de la source : 15/06/2021 Activité de la source à cette date : 1480 Mbq
E Execution de la mission	
Rapport N° : 22428556-6 Date d'intervention : 10/04/2024	Date du rapport : 12/07/2024
F Nature des Travaux	
Rénovation du bâtiment 16 en armurerie	
G Périmètre de la mission	
bâtiment 16	
H Cachet du diagnostiqueur	
Signature 	Société : BUREAU VERITAS EXPLOITATION Nom du diagnostiqueur : NEYRAUD Philippe Organisme d'assurance : MSIG Insurance Europe AG Police : F210.16.0414.



SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIETAIRE	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
NATURE DES TRAVAUX	1
PERIMETRE DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1

CADRE REGLEMENTAIRE.....3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL	3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS	3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION.....3

L'AUTEUR DU DIAGNOSTIC	3
PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	3
OCCUPATION DU BIEN	4
LISTE DES LOCAUX VISITES	4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	4

METHODOLOGIE EMPLOYEE

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	5
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	6

PRESENTATION DES RESULTATS.....6

CROQUIS.....6

RESULTATS DES MESURES

COMMENTAIRES

ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION.....	33
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	35

1 CADRE REGLEMENTAIRE

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'auteur du diagnostic

Nom et prénom : **NEYRAUD Philippe**

2.2 Personne compétente en radioprotection (PCR)

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **Sébastien MAUVIGNANT**

2.3 Etalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : **FONDIS ELECTRONIC**
N° NIST de l'étalon : **2573**

Concentration : **0,71 mg/cm²**
Incertitude : **0,06 mg/cm²**

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm ²)
En début de mission	1	10/04/2024	0.72
En début de mission	2		0.72
En fin de mission	21	10/04/2024	0.70
En fin de mission	22		0.70
Si une remise sous tension a lieu	/	/	/

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : **NC**
Nom du contact : **NC**

Coordonnées : **NC**

2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : Environ **1950**
Nombre de bâtiments : **1**

Nombre de cages d'escalier : Local technique/VANNES
Nombre de niveaux : **4**

2.6 Le bien objet de la mission

Adresse : AUXONNE - QUARTIER BONAPARTE
BATIMENT 016
Rue Vauban- 21130 AUXONNE
Type : locaux techniques
Nombre de Pièces : /
Référence Cadastre : **NC**

Bâtiment : Bâtiment 016
Entrée/cage n° : /
Etag : 4
Situation sur palier : /
Destination du bâtiment : locaux techniques
Accompagnateur : **Monsieur HUOT-MARCHAND Stephane**

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

2.7 Occupation du bien

L'occupant est	☐ Locataire	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom : BATIMENT 017
	☐ Sans objet, le bien est vacant	
	☒ Propriétaire	

2.8 Liste des locaux visités

N°	Local	Etage
BATIMENT 016		
1/49	Local 001 à LOCAL 049	RDC
50/101	Local 001 à LOCAL 051	ETAGE 1
102/155	Local 001 à LOCAL 053	ETAGE 2
156/204	Local 001 à LOCAL 048	ETAGE 3
205	COMBLES	ETAGE 4

2.9 Liste des locaux non visités

Néant, tous les locaux ont été visités.

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

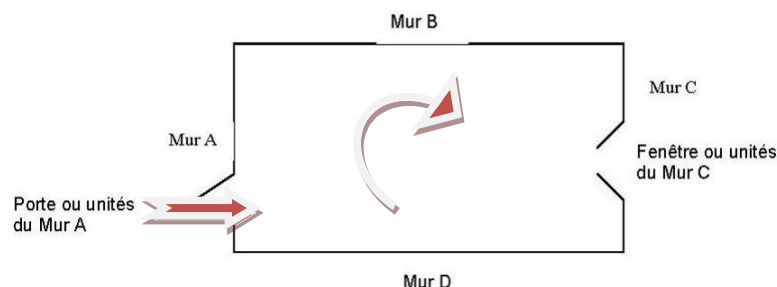

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et gouttières en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats de nos mesures sont exprimés en mg/cm^2 de plomb de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm^2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm^2 ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.


La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5 CROQUIS

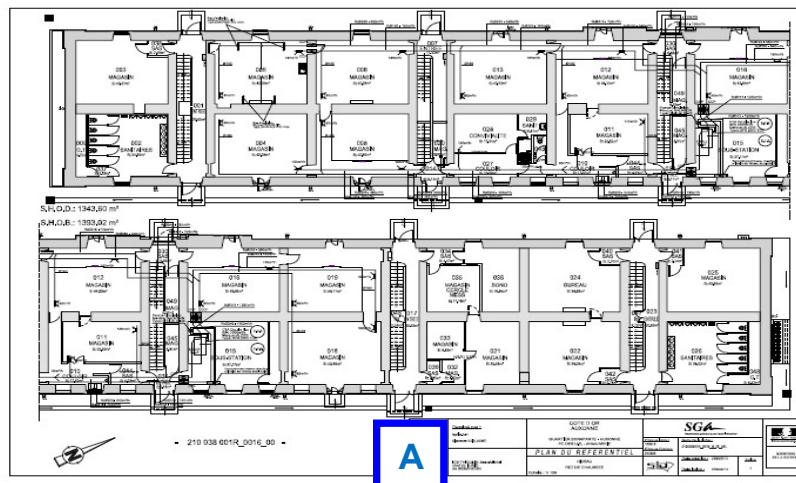


RDC


Nature du radionucléide : **109 cd**
 Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**
 Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

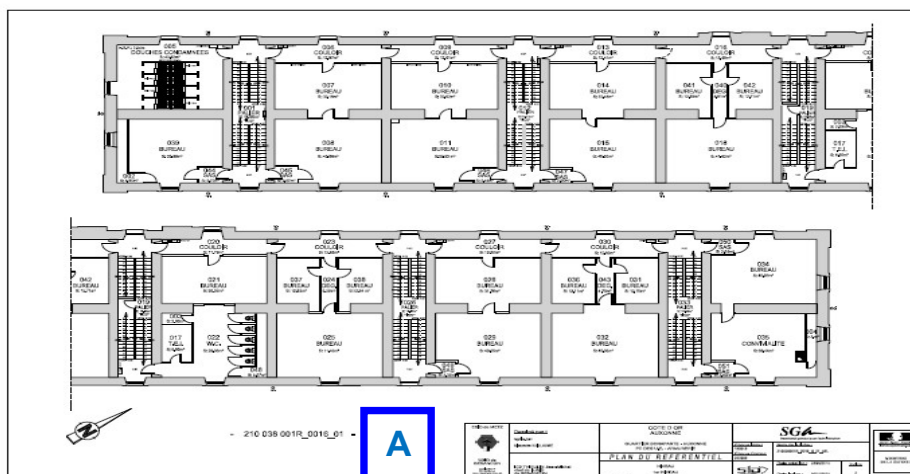

Etage 1

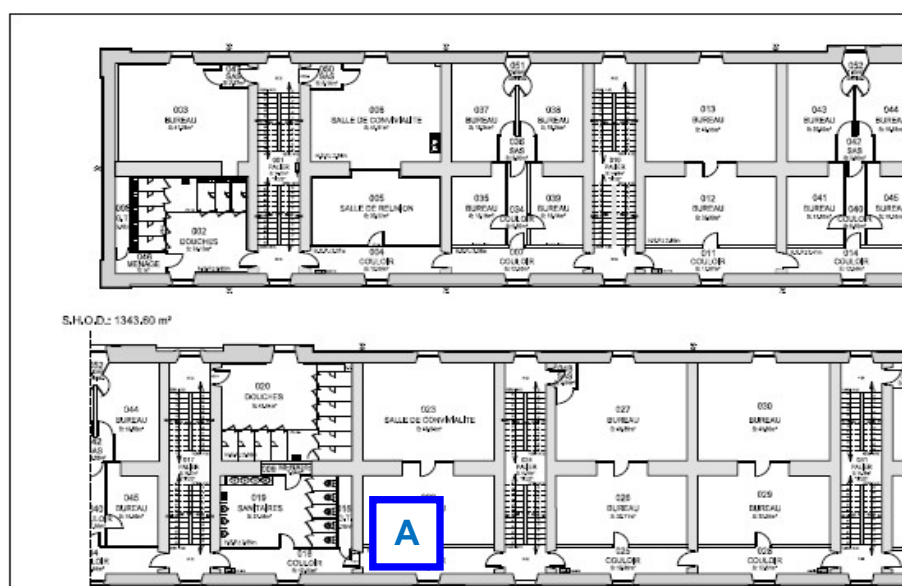

Etage 2

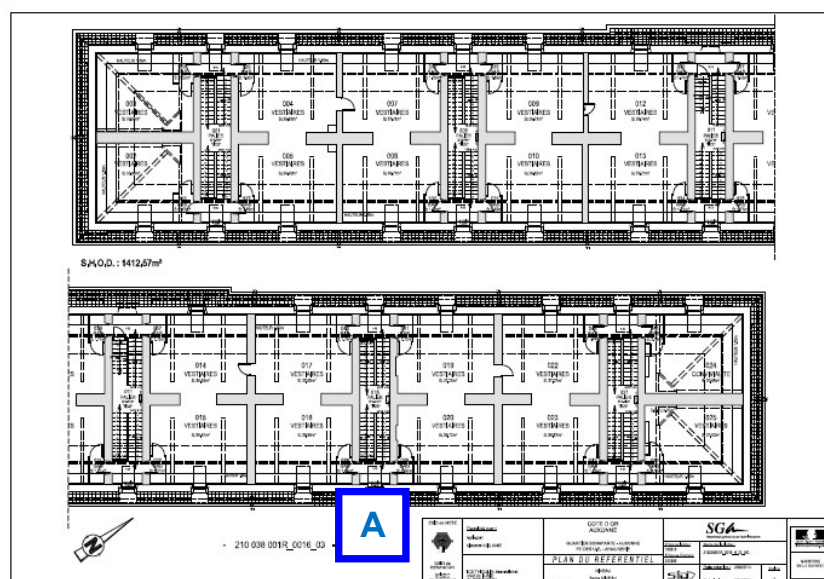

Etage 3

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

6 RESULTATS DES MESURES

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 RDC								
Local 001								
1	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
2	A	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
3	B	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
4	C	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
5	AC	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
6	D	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
7	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 002								
8	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
9	A	Radiateurs	métal	peinture	C	1.7	+/- 0.01	/
10	D	PORTE	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
11	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
12	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 003								
13	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
14	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
15	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
16	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
17	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
18	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
19	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 004								
20	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
21	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
22	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
23	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
24	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
25	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
26	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 005								
27	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
28	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
29	BC	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
30	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
31	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
32	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 006								
33	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
34	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
35	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
36	C	Radiateur	métal	peinture	C	1.20	+/- 0.01	/

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 RDC								
Local 007								
37	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
38	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
39	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
40	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
41	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
42	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
43	AC	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 008								
44	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
45	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
46	BCD	PORTE	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
47	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
48	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
49	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
50	A	Fenêtres	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 009								
51	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
52	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
53	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 010								
54	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
55	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
56	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
57	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
58	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
59	BCD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
60	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 011								
61	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
62	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
63	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
64	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
65	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
66	A	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 012								
67	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
68	AB	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
69	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
70	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
71	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
72	ABD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 RDC								
Local 013								
73	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
74	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
75	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
76	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
77	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
78	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
79	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 014								
80	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
81	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
82	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
83	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
84	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
85	C	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
86	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 015								
87	Sol	sol	BETON	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
88	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
89	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
90	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
91	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
92	B	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 016								
93	Sol	sol	BETON	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
94	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
95	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
96	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
97	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
98	BC	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 017								
99	Sol	sol	BETON	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
100	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
101	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
102	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
103	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
104	AD	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 018								
105	Sol	sol	BETON	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
106	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
107	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
108	CD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
109	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
110	AD	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 RDC								
Local 019								
111	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
112	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
113	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
114	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
115	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
116	AB	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
117	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 020								
118	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
119	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
120	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
121	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
122	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
123	C	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 021								
124	/	sol	BETON	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
125	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
126	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
127	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
128	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
129	B	Porte	Bois	peinture	C	3.0	+/- 0.01	/
Local 022								
130	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
131	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
132	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
133	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
134	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
135	D	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 023								
136	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
137	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
138	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
139	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
140	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
141	AC	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 024								
142	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
143	AB	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
144	C	Radiateurs	métal	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
145	CD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
146	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
147	D	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 RDC								
Local 025								
148	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
149	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
150	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
151	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
152	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
153	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
154	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 026								
155	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
156	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
157	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
158	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
159	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
160	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 027								
161	/	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
162	AB	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
163	A	Fenêtres	plâtre	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
164	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
165	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
166	C	Porte	Bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 028								
167	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
168	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
169	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
170	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
171	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
172	A	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 029								
173	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
174	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
175	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
176	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
177	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
178	AB	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 030								
179	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
180	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
181	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
182	CD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
183	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
184	BD	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 RDC								
Local 031								
185	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
186	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
187	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
188	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
189	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
190	ABD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
191	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 032								
192	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
193	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
194	B	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
195	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
196	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
197	A	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 033								
198	/	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
197	AB	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
198	A	Fenêtres	plâtre	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
199	C	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
200	D	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
201	D	Porte	Bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 034								
202	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
203	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
204	ABD	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 035								
205	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
206	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
207	AC	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 036								
208	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
209	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
210	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
211	B	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 037								
212	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
213	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
214	B	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 038								
215	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
216	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
217	B	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

BATIMENT 016 RDC								
Local 039								
218	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
219	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
220	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 040								
221	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
222	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
223	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 041								
224	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
225	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
226	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 042								
227	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
228	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
229	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 043								
230	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
231	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
232	A	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
C								
Local 044								
233	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
234	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
235	A	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 045								
236	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
237	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
238	ABD	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 046								
239	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
240	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
241	A	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 047								
242	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
243	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
244	B	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 048								
245	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
246	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
247	B	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 049								
248	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
249	ABCD	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
250	B	Porte	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 1								
Local 001								
251	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
252	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
253	B	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 002								
254	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
255	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
256	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 003								
257	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
258	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
259	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 004								
260	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
261	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
262	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 005								
263	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
264	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
265	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
266	AB	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 006								
267	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
268	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
269	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
270	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 007								
271	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
272	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
273	C	Porte	bois	peinture	C	1.6	+/- 0.01	/
Local 008								
274	Sol	sol	Bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
275	A	Murs	plâtre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
276	BC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
277	B	RADIEURS	Métal	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
278	ABCD	PLINTHE	bois	peinture	C	2.2		
Local 009								
279	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
280	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
281	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
282	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 1								
Local 010								
283	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
284	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
285	C	Porte	bois	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
286	ABCD	PLINTHE	bois	peinture	C	1.9	+/- 0.01	/
Local 011								
287	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
288	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
289	CD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
290	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
291	ABCD	PLINTHE	bois	peinture	C	1.3	+/- 0.01	/
Local 012								
292	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
293	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
294	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
295	AC	FENETRES	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 013								
296	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
297	AC	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
298	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
299	C	PLINTHE	bois	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
Local 014								
300	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
301	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
302	C	Porte	bois	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
303	AB	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
304	ABCD	PLINTHE	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
305	ABCD	Baguette	bois	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
Local 015								
306	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
307	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
308	BC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
309	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 016								
310	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
311	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
312	AC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
313	A	PLINTHE	bois	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

BATIMENT 016 ETAGE 1								
Local 017								
314	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
315	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
316	A	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 018								
317	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
318	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
319	C	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
320	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
321	ABCD	PLINTHE	bois	peinture	C	1.5	+/- 0.01	/
322	A	RADIEURS	métal	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
323	ABCD	BAGUETTE	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
Local 019								
324	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
325	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
326	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
327	AC	FENETRES	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 020								
328	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
329	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
330	D	Porte	bois	peinture	C	2.4	+/- 0.01	/
331	C	FENETRES	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 021								
332	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
333	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
334	C	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 022								
335	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
336	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
337	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 023								
338	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
339	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
340	AC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
341	AC	PLINTHE	bois	peinture	C	2.2	+/- 0.01	/
Local 024								
342	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
343	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
344	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 025								
345	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
346	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
347	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
348	ABCD	PLINTHE	bois	peinture	C	2.9	+/- 0.01	/
349	C	Porte	bois	peinture	C	2.2	+/- 0.01	/

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 1								
Local 026								
350	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
351	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
352	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
353	AC	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 027								
354	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
355	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
356	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
357	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 028								
358	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
359	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
360	AC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 029								
361	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
362	AC	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
363	BC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
364	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 030								
365	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
366	AC	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
367	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
368	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 031								
369	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
370	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
371	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 032								
372	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
373	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
374	C	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
375	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 033								
376	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
377	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
378	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
379	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 034								
380	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
381	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
382	A	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

BATIMENT 016 ETAGE 1								
Local 035								
383	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
384	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
385	BC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
386	AD	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 036								
387	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
388	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
389	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
390	C	Radiateurs	PVC	/	C	1.6	+/- 0.01	Non mesurée
Local 037								
391	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
392	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
393	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
394	ABCD	Plinthe	bois	peinture	C	1.2		
395	ABCD	BAGUETTE	bois	peinture	C	1.2		
Local 038								
396	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
397	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
398	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
399	ABCD	Plinthe	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
400	ABCD	BAGUETTE	bois	peinture	C	1.3	+/- 0.01	/
Local 039								
401	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
402	AC	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
403	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
404	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
405	C	Radiateurs	PVC	peinture	C	1.2	+/- 0.01	
Local 040								
406	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
407	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
408	C	Porte	bois	peinture	C	2.4	+/- 0.01	/
409	ABCD	Plinthe	bois	peinture	C	2.7	+/- 0.01	/
Local 041								
410	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
411	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
412	C	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
413	ABCD	Plinthe + BAGUETTE	bois	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
Local 042								
414	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
415	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
416	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
417	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée

BATIMENT 016 ETAGE 1								
Local 043								
418	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
419	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
420	BC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 044								
421	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
422	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
423	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 045								
424	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
425	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
426	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 046								
427	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
428	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
429	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 047								
430	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
431	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
432	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 048								
433	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
434	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
435	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 049								
436	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
437	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
438	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 050								
439	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
440	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
441	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 2								
Local 001								
442	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
443	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
444	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
445	AC	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
446	D	Chemin de câbles	métal	peinture	C	3.7	+/- 0.01	/
Local 002								
447	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
448	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
449	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
450	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
451	A	Radiateur	métal	peinture	C	1.3	+/- 0.01	/
Local 003								
452	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
453	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
454	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
455	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 004								
456	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
457	AC	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
458	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
459	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
460	D	Chambranle Porte	bois	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
Local 005								
461	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
462	AC	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
463	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
464	A	Radiateur	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 006								
465	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
466	AC	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
467	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
468	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 007								
469	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
470	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
471	C	Porte	bois	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
472	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 008								
473	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
474	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
475	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 2								
Local 009								
476	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
477	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
478	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 010								
479	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
480	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
481	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
482	AC	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 011								
483	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
484	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
485	D	Porte	bois	peinture	C	1.3	+/- 0.01	/
486	C	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 012								
487	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
488	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
489	A	Porte	bois	peinture	C	8.4	+/- 0.01	/
490	D	Chambranle Porte	bois	peinture	C	3.4	+/- 0.01	/
Local 013								
491	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
492	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
493	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
494	A	Plinthe verte	métal	peinture	C	12.0	+/- 0.01	/
Local 014								
495	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
496	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
497	C	Porte	bois	peinture	C	3.5	+/- 0.01	/
498	A	Plinthe	métal	peinture	C	2.0	+/- 0.01	/
Local 015								
499	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
500	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
501	C	Porte	bois	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
Local 016								
502	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
503	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
504	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 2								
Local 017								
505	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
506	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
507	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
508	AC	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 018								
509	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
510	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
511	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
512	A	Fenêtres	PVC	/	C	0.00	+/- 0.01	Non mesurée
Local 019								
513	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
514	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
515	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 020								
516	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
517	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
518	B	Porte	bois	peinture	C	8.4	+/- 0.01	/
Local 021								
519	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
520	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
521	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
522	A	Plinthe	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
Local 022								
523	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
524	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
525	A	Porte	bois	peinture	C	2.4	+/- 0.01	/
526	C	Plinthe	bois	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
Local 023								
527	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
528	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
529	C	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
530	A	Radiateurs	métal	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
Local 024								
531	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
532	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
533	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
534	D	Chemin de câble	métal	peinture	C	3.8	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 2								
Local 025								
535	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
536	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
537	C	Chambranle Porte	bois	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
538	A	Plinthe	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	
Local 026								
539	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
540	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
541	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
542	A	Radiateurs	PVC	/	C	1.1	+/- 0.01	
Local 027								
543	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
544	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
545	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 028								
546	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
547	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
548	C	Chambranle Porte	bois	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
549	A	Plinthe	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	
Local 029								
550	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
551	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
552	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
553	C	Plinthe	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	
Local 030								
554	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
555	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
556	A	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 031								
557	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
558	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
559	C	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
560	A	Fenêtres	PVC	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
Local 032								
561	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
562	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
563	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
564	D	Radiateur	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 2								
Local 033								
565	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
566	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
567	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
568	D	Radiateur	métal	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 034								
569	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
570	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
571	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 035								
572	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
573	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
574	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 036								
575	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
576	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
577	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 037								
578	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
579	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
580	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 038								
581	Sol	sol	Carrelage	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
582	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
583	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 039								
584	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
585	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
586	C	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
587	B	plinthe	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	
Local 040								
588	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
589	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
590	B	Porte	bois	peinture	C	3.5	+/- 0.01	/
Local 041								
591	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
592	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
593	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 2								
Local 042								
594	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
595	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
596	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 043								
597	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
598	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
599	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 044								
600	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
601	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
602	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 045								
603	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
604	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
605	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 046								
606	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
607	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
608	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 047								
609	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
610	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
611	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 048								
612	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
613	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
614	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 049								
615	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
616	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
617	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 050								
618	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
619	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
620	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 051/052/053								
621	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
622	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
623	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 3								
Local 001								
624	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
625	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
626	AC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
627	D	Garde-corps	métal	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
Local 002								
628	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
629	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
630	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
631	A	radiateurs	métal	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
632	A	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	2.2	+/- 0.01	/
633	ABCD	Plinthe	bois	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
Local 003								
634	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
635	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
636	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
637	A	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.4	+/- 0.01	/
638	B	Plaque cheminé'	métal	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
639	ABCD	Plinthe	bois	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
Local 004								
640	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
641	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
642	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
643	C	fenêtre	PVC	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
644	C	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
Local 005								
645	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
646	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
647	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
648	A	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.6	+/- 0.01	/
649	B	Radiateur	métal	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
650	ABCD	Plinthe	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
Local 006								
651	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
652	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
653	AC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
654	D	Garde-corps	métal	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 3								
Local 007								
655	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
656	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
657	AC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
658	D	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	2.2	+/- 0.01	/
Local 008								
659	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
660	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
661	AC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
662	A	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	2.2	+/- 0.01	/
Local 009								
663	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
664	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
665	AC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
666	D	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.9	+/- 0.01	/
Local 010								
667	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
668	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
669	B	Porte	bois	peinture	C	1.2	+/- 0.01	/
670	C	fenêtre	PVC	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
671	A	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	2.1	+/- 0.01	/
672	A	Radiateur	métal	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
673	ABCD	Plinthe	bois	peinture	C	1.7	+/- 0.01	/
Local 011								
674	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
675	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
676	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
677	A	fenêtre	PVC	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
678	D	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.8	+/- 0.01	/
679		Garde-corps	métal	peinture	C	1.3	+/- 0.01	/
Local 012								
680	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
681	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
682	AC	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
683	D	Radiateur	métal	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
684	ABCD	Plinthe	bois	peinture	C	1.7	+/- 0.01	/
685	ABCD	Baguette	bois	peinture	C	1.9	+/- 0.01	/
686	D	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.6	+/- 0.01	/

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 3								
Local 013								
687	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
688	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
689	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
690	D	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.0	+/- 0.01	/
Local 014								
691	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
692	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
693	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
694	D	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.0	+/- 0.01	/
Local 015								
695	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
696	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
697	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
698	A	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.0	+/- 0.01	/
Local 016								
699	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
700	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
701	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
702	AC	fenêtre	PVC	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
703	AC	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
704	AC	Garde-corps	métal	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
Local 017								
705	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
706	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
707	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
708	C	fenêtre	PVC	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
709	D	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
Local 018								
710	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
711	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
712	D	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
713	A	fenêtre	PVC	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
714	A	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.1	+/- 0.01	/
Local 019								
715	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
716	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
717	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 3								
Local 020								
718	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
719	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
720	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
721	A	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.0	+/- 0.01	/
Local 021								
722	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
723	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
724	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
725	AC	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.0	+/- 0.01	/
Local 022								
726	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
727	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
728	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
729	C	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.0	+/- 0.01	/
Local 023								
730	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
731	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
732	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
733	A	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.0	+/- 0.01	/
Local 024								
734	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
735	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
736	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
737	C	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.0	+/- 0.01	/
Local 025								
738	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
739	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
740	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
741	A	Margelle fenêtre	bois	peinture	C	1.0	+/- 0.01	/
Local 026								
742	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
743	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
744	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 027								
745	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
746	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
747	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 028								
748	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
749	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 3								
Local 029								
750	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
751	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
752	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 030								
753	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
754	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
755	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 031								
756	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
757	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
758	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 032								
759	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
760	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
761	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 033								
762	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
763	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
764	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 034								
765	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
766	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
767	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 035								
768	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
769	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
770	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 036								
771	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
772	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
773	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 037								
774	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
775	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 038								
776	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
777	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
778	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
BATIMENT 016 ETAGE 3								
Local 039								
779	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
780	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
781	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 040								
782	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
783	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
784	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 041								
785	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
786	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
787	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 042								
788	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
789	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
790	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 043								
791	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
792	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
793	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 044								
794	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
795	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
796	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 045								
797	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
798	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
799	BD	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 046								
800	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
801	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
802	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 047								
803	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
804	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
Local 048								
805	Sol	sol	bois	/	/	/	+/- 0.01	Non mesurée
806	ABCD	Murs	Pierre	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/
807	B	Porte	bois	peinture	C	0.00	+/- 0.01	/

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	1120	270

Nature du radionucléide : **109 cd**
Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**
Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**

LEGENDE			
Localisation	HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD : en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	C : au Centre	MD : au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre	BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé		NV : Non visible
	EU : Etat d'usage		D : Dégradé

COMMENTAIRES

Il a été détecté du plomb dans les peintures.

8 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils.) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ! interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ! rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ! interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ! ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb

Nature du radionucléide : **109 cd**

Date du dernier chargement de la source : **15/06/2021**

Activité de la source à cette date : **1480 Mbq**



et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)

Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millèmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** 1 000 000 EUR

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par année d'assurance** 1 000 000 EUR

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne