

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

DIJON  
6 rue Marcel Dassault  
21000 DIJON France  
Téléphone : 03 80 72 94 50  
Mail : philippe.neyraud@bureauveritas.com

**A l'attention de MARICAU Stéphane**

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS  
1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY  
57044 METZ

**Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti**

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017



**Date(s) du repérage :** du 08/04/2024 au 12/04/2024

**Coordonnées du site :** 210038001R - B0016

**Nom du site :** 210038001R - AUXONNE - QUARTIER  
BONAPARTE - GEP

**Immeuble bâti objet du repérage :**

BATIMENT 16  
RUE VAUBAN  
21130 AUXONNE

**Numéro d'affaire :** 22428556

**Référence du rapport :** 22428556/S1.1.2.R

**Rédigé le :** 10/07/2024

**Par l'opérateur de repérage :** Philippe NEYRAUD

**Date de la commande :** 06/05/2024

**Certification de compétence :** Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 Avenue Général de Gaulle - Immeuble le Guillaumet 6 92046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 14616002



|                      | Date de début de validité | Date de fin de validité |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Amiante sans mention | 22/05/2022                | 21/05/2029              |
| Amiante avec mention | 22/05/2022                | 21/05/2029              |

Ce rapport contient **116** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

**Signature du rédacteur :**



# SOMMAIRE

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....</b>                              | <b>3</b>  |
| 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....                      | 3         |
| 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....                | 3         |
| 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....                | 3         |
| <b>2. CONCLUSIONS.....</b>                                                        | <b>5</b>  |
| 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....                            | 5         |
| 2.2. Obligation d'information.....                                                | 5         |
| <b>3. INFORMATIONS GENERALES.....</b>                                             | <b>6</b>  |
| 3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....                                       | 6         |
| 3.2. Intervenants.....                                                            | 6         |
| 3.3. Opérateur(s) de repérage.....                                                | 6         |
| 3.4. Laboratoire(s).....                                                          | 6         |
| <b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....</b>                              | <b>7</b>  |
| 4.1. Textes réglementaires.....                                                   | 7         |
| 4.2. Méthodologie de la mission.....                                              | 7         |
| 4.3. Limites de la mission.....                                                   | 7         |
| <b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....</b>                              | <b>9</b>  |
| 5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite..... | 9         |
| 5.2. Conditions de visite.....                                                    | 9         |
| <b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>                                    | <b>9</b>  |
| 6.1. Résultats détaillés.....                                                     | 9         |
| 6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante.....                               | 17        |
| <b>7. ANNEXES.....</b>                                                            | <b>17</b> |
| 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....                                        | 17        |
| 7.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées.....                              | 21        |
| 7.3. Croquis de repérage.....                                                     | 23        |
| 7.4. Photos.....                                                                  | 36        |
| 7.5. Attestation d'assurance.....                                                 | 55        |
| 7.6. Certificat de compétence.....                                                | 57        |
| 7.7. Rapports d'essais de laboratoire.....                                        | 58        |
| 7.8. Documents remis.....                                                         | 112       |

# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

| Description succincte du programme des travaux                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENOVATION COMPLETE DU BATIMENT 16 : SOLS/MURS/PLAFOND HORMIS MURS DE FACADES ET TOITURE |

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

| Ouvrages ou composants de la construction                                 | Parties d'ouvrages ou composants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menuiseries extérieures                                                   | Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium), Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure, Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.), Peintures décoratives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)                               | Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Flocages, Plots de colle fixant les cloisons au mur, Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac, Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment                                                                                                         |
| Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres                   | Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Revêtements bitumineux, Peintures intumescentes                                                                                                                                                                                                                           |
| Faux plafonds                                                             | Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux, Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond, Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plenum entre le faux plafond et le plancher supérieur)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plafonds                                                                  | Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes, .), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation                                                    |
| Revêtements de sol                                                        | Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment |
| Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échapement, autres fluides) | Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu                                                                                                                                              |

## 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :  
RDC/ETAGE 1/ETAGE 2/ETAGE 3



## 2. CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

### 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

| Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus |                         |                     |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Localisation                                                                                      | Ouvrage                 | Matériau ou produit | Description                                                                |
| RDC / Local 010                                                                                   | Revêtement du mur       | Colle de faïence    | COLLE DE FAIENCE-N°107 SUR SCHEMA DE REPERAGE                              |
| ETAGE 1 / Local 034                                                                               | Revêtement du mur       | Colle de plinthe    | COLLE DE PLINTHE -N°87 SUR SCHEMA DE REPERAGE                              |
| ETAGE 1 / Local 034                                                                               | Revêtement du mur       | Colle de plinthe    | COLLE DE PLINTHE -N°89 SUR SCHEMA DE REPERAGE                              |
| ETAGE 2 / Local 001                                                                               | Revêtement du mur       | Colle de plinthe    | COLLE DE PLINTHE -N°36 SUR SCHEMA DE REPERAGE                              |
| ETAGE 2 / Local 004                                                                               | Conduit dans maçonnerie | Conduit             | fibre-ciment, gris(e), CONDUIT - N°50 SUR SCHEMA DE REPERAGE               |
| ETAGE 2 / Local 004                                                                               | Revêtement du mur       | Colle de plinthe    | COLLE DE PLINTHE -N°51 SUR SCHEMA DE REPERAGE                              |
| ETAGE 2 / Local 006                                                                               | Revêtement du mur       | Colle de plinthe    | COLLE DE PLINTHE -N°40 SUR SCHEMA DE REPERAGE                              |
| ETAGE 2 / Local 018                                                                               | Revêtement du mur       | Colle de plinthe    | COLLE DE PLINTHE -N°60 SUR SCHEMA DE REPERAGE                              |
| ETAGE 2 / Local 032                                                                               | Revêtement du mur       | Colle de plinthe    | COLLE DE PLINTHE -N°66 SUR SCHEMA DE REPERAGE                              |
| ETAGE 3 / Local 015                                                                               | Conduit                 | Conduit             | fibre-ciment, gris(e), CONDUIT AMIANTE CIMENT -N°20 SUR SCHEMA DE REPERAGE |

### 2.2. Obligation d'information

**Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

#### Remarque(s) complémentaire(s):

Certaines colle de plinthe sont revenues amiantées suite à notre diagnostic. Des prélèvements complémentaires sur des plinthes sont nécessaires pour définir exactement celles qui contiennent de l'amiante. La cartographie du présent rapport ne prend en compte que les plinthes revenues amiantées sans prise en compte des zones homogènes (difficile à ce stade de définir ces zones compte tenu d'une apparence identique).

=> Intervention complémentaire à prévoir uniquement sur les colles de plinthe.

### 3. INFORMATIONS GENERALES

#### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: BATIMENT 16  
RUE VAUBAN  
21130 AUXONNE

| Bâtiment    | Fonction principale | Classement                           | Date du permis de construire ou année de construction | Année de réhabilitation ou description des modifications : |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BATIMENT 16 | Bureaux             | Immeuble de travail <= 300 personnes | 1960                                                  | non communiqué                                             |

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

#### 3.2. Intervenants

| Partie prenante           | Société                                                                | Adresse                                 | Coordonnées                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Commanditaire du repérage | OFFICE NATIONAL DES ANCIENS<br>Stéphane MARICAU                        | 1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY<br>57044 METZ | 0381872165<br>0381872165<br>stephane.maricaud@intradef.gov.fr |
| Propriétaire              | OFFICE NATIONAL DES ANCIENS<br>Stéphane MARICAU                        | 1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY<br>57044 METZ | 0381872165<br>0381872165<br>stephane.maricaud@intradef.gov.fr |
| Accompagnateur            | 210038001R - AUXONNE -<br>QUARTIER BONAPARTE<br>Monsieur HUOT-MARCHAND | RUE VAUBAN<br>21130<br>AUXONNE          | /                                                             |

#### 3.3. Opérateur(s) de repérage

| Société                                          | Nom              | Organisme de certification   | N° de certification* | Date d'obtention de la certification | Date de validité de la certification |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| BUREAU VERITAS EXPLOITATION<br>790 184 675 01175 | Philippe NEYRAUD | BUREAU VERITAS CERTIFICATION | 14616002             | 22/05/2022                           | 21/05/2029                           |

#### 3.4. Laboratoire(s)

| Société      | N° d'accréditation | Adresse                                                       | Coordonnées       |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Eurofins LEM | 1-1751             | 20, rue du KochersbergCS 50047 67701<br>SAVERNE CEDEX 1France | +33 3 88 02 14 35 |

## **4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE**

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

### **4.1. Textes réglementaires**

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

### **4.2. Méthodologie de la mission**

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

### **4.3. Limites de la mission**

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.  
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : du 08/04/2024 au 12/04/2024

### 5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

| Titre                      | Référence                  | Type Document         |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| TRAVAUX BATIMENT 16        | TRAVAUX BATIMENT 16        | Programme des travaux |
| PLAN BAT 16 NIVEAU RDC     | PLAN BAT 16 NIVEAU RDC     | Plan                  |
| PLAN BAT 16 NIVEAU ETAGE 2 | PLAN BAT 16 NIVEAU ETAGE 2 | Plan                  |
| PLAN BAT 16 NIVEAU ETAGE 1 | PLAN BAT 16 NIVEAU ETAGE 1 | Plan                  |
| PLAN BAT 16 NIVEAU ETAGE 3 | PLAN BAT 16 NIVEAU ETAGE 3 | Plan                  |

### 5.2. Conditions de visite

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication des anciens rapports de repérage

## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

| Localisation    | Ouvrage           | Matériau ou produit | Description                                        | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| RDC / Local 004 | Revêtement de sol | Ragréage            | RAGREAGE CARRELAGE-N°97 SUR SCHEMA DE REPERAGE     | P097     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 006 | Mur               | Enduit              | ENDUIT MURAL-N°99- SUR SCHEMA DE REPERAGE          | P099     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 010 | Revêtement du mur | Colle de faïence    | COLLE DE FAIENCE-N°107 SUR SCHEMA DE REPERAGE      | P107     | Résultat d'analyse  | /                     | OUI                |
| RDC / Local 010 | Revêtement du mur | Colle de plinthe    | COLLE DE PLINTHE-N°108 SUR SCHEMA DE REPERAGE      | P108     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 012 | Revêtement de sol | Ragréage            | RAGREAGE CARRELAGE-N°109 SUR SCHEMA DE REPERAGE    | P109     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 014 | Revêtement de sol | Peinture sur béton  | PEINTURE JAUNE AU SOL-N°101 SUR SCHEMA DE REPERAGE | P101     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 015 | Mur               | Enduit              | ENDUIT MURAL-N°113 SUR SCHEMA DE REPERAGE          | P113     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 015 | Conduit           | Calorifugeage       | CALORIFUGE-N°114 SUR SCHEMA DE REPERAGE            | P114     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 015 | Conduit           | Calorifugeage       | CALORIFUGE-N°115 SUR SCHEMA DE REPERAGE            | P115     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 015 | Revêtement de sol | Ragréage            | RAGREAGE CARRELAGEE-N°116 SUR SCHEMA DE REPERAGE   | P116     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 015 | /                 | Colle               | COLLE DE PLINTHE -N°117 SUR SCHEMA DE REPERAGE     | P117     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 015 | Mur               | Enduit              | ENDUIT MURAL-N°118 SUR SCHEMA DE REPERAGE          | P118     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 016 | Revêtement du mur | Colle de plinthe    | COLLE DE PLINTHE-N°110 SUR SCHEMA DE REPERAGE      | P110     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 016 | Mur               | Enduit              | ENDUIT MURAL-N°111 SUR SCHEMA DE REPERAGE          | P111     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 017 | Cloison           | Joint               | JOINT PIERRE -N°119 SUR SCHEMA DE REPERAGE         | P119     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 017 | Cloison           | Joint               | JOINT PIERRE -N°120 SUR SCHEMA DE REPERAGE         | P120     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 020 | Mur               | Enduit              | ENDUIT MURAL-N°102 SUR SCHEMA DE REPERAGE          | P102     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 022 | Revêtement du mur | Colle de plinthe    | COLLE DE PLINTHE -N°123 SUR SCHEMA DE REPERAGE     | P123     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |

| Localisation        | Ouvrage                  | Matériau ou produit      | Description                                                                       | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| RDC / Local 022     | Mur                      | Enduit                   | ENDUIT MURAL<br>GOUTTELETTE-N°124 SUR<br>SCHEMA DE REPERAGE                       | P124     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 024     | Plafond                  | Enduit                   | ENDUIT PLAFOND -N°125<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE                                | P125     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 027     | Revêtement du mur        | Colle de plinthe         | COLLE DE PLINTHE-N°100<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE                               | P100     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 027     | Revêtement du mur        | Colle de plinthe         | COLLE DE PLINTHE-N°103<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE                               | P103     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 027     | Revêtement de sol        | Ragréage                 | RAGREAGE MARGELLE-<br>N°104 SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE                             | P104     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 029     | Revêtement du mur        | Colle de plinthe         | COLLE DE<br>PLINTHE/FAIENCE-N°105<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE                    | P105     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 029     | Revêtement de sol        | Ragréage                 | RAGREAGE CARRELAGE-<br>N°106 SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE                            | P106     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 032     | Plafond                  | Enduit                   | ENDUIT PLAFOND -N°126<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE                                | P126     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 035     | Mur                      | Enduit                   | ENDUIT MURAL<br>GOUTTELETTE -N°121 SUR<br>SCHEMA DE REPERAGE                      | P121     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 035     | Mur                      | Enduit                   | ENDUIT MURAL<br>GOUTTELETTE -N°122 SUR<br>SCHEMA DE REPERAGE                      | P122     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| RDC / Local 045     | Mur                      | Enduit                   | ENDUIT MURAL-N°112 SUR<br>SCHEMA DE REPERAGE                                      | P112     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 001 | /                        | Revêtement<br>bitumineux | bitumineux, noir(e), RESIDU<br>NOIR SUR PIERRE -N°70<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE | P070     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 002 | Mur                      | Enduit                   | ENDUIT SUR<br>CONTREMARCHE-N°74SUR<br>SCHEMA DE REPERAGE                          | P074     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 002 | Revêtement de sol        | Peinture sur béton       | PEINTURE AU SOL -N°75<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE                                | P075     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 005 | Revêtement du mur        | Colle de faïence         | COLLE DE FAIENCE -N°68<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE                               | P068     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 005 | Revêtement du mur        | Colle de faïence         | COLLE DE FAIENCE -N°69<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE                               | P069     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 008 | Mur                      | Enduit                   | ENDUIT MURAL -N°71 SUR<br>SCHEMA DE REPERAGE                                      | P071     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 008 | Menuiserie<br>extérieure | Joint                    | JOINT FENETRE -N°72 SUR<br>SCHEMA DE REPERAGE                                     | P072     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 010 | Mur                      | Enduit                   | ENDUIT MURAL -N°73 SUR<br>SCHEMA DE REPERAGE                                      | P073     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |

| Localisation        | Ouvrage               | Matériau ou produit       | Description                                                       | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| ETAGE 1 / Local 016 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT MURAL -N°76 SUR SCHEMA DE REPERAGE                         | P076     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 018 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT MURAL -N°77 SUR SCHEMA DE REPERAGE                         | P077     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 019 | Mur                   | Enduit                    | CONTREMARCHE +PEINTURE VERTE SUR SOL -N°78 SUR SCHEMA DE REPERAGE | P078     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 019 | Revêtement de sol     | Ragréage                  | RAGREAGE + PEINTURE VERTE -N°79 SUR SCHEMA DE REPERAGE            | P079     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 020 | Revêtement de sol     | Ragréage                  | RAGREAGE CARRELAGE - N°80 SUR SCHEMA DE REPERAGE                  | P080     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 020 | Menuiserie extérieure | Joint                     | JOINT FENETRE -N°81 SUR SCHEMA DE REPERAGE                        | P081     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 022 | Revêtement du mur     | Colle de faïence          | COLLE DE FAIENCE-N°90 SUR SCHEMA DE REPERAGE                      | P090     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 022 | Revêtement de sol     | Ragréage                  | RAGREAGE CARRELAGE- N°91 SUR SCHEMA DE REPERAGE                   | P091     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 022 | Revêtement du mur     | Colle de faïence          | COLLE DE FAIENCE-N°92 SUR SCHEMA DE REPERAGE                      | P092     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 022 | Revêtement du mur     | Colle de plinthe          | COLLE DE PLINTHE-N°93 SUR SCHEMA DE REPERAGE                      | P093     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 022 | Revêtement du mur     | Colle de plinthe          | COLLE ANCIENNE PLINTHE- N°94 SUR SCHEMA DE REPERAGE               | P094     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 022 | Revêtement du mur     | Colle de plinthe          | COLLE ANCIENNE PLINTHE- N°95 SUR SCHEMA DE REPERAGE               | P095     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 022 | Revêtement du mur     | Colle de plinthe          | COLLE DE PLINTHE-N°96 SUR SCHEMA DE REPERAGE                      | P096     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 024 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT MURAL DUVETEUX -N°82 SUR SCHEMA DE REPERAGE                | P082     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 024 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT MURAL DUVETEUX -N°83 SUR SCHEMA DE REPERAGE                | P083     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 026 | Revêtement de sol     | Ragréage                  | RAGREAGE SOL -N°84 SUR SCHEMA DE REPERAGE                         | P084     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 029 | Mur                   | Bande de plaque de plâtre | BANDE A PLACO -N°85 SUR SCHEMA DE REPERAGE                        | P085     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 031 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT MURAL -N°86 SUR SCHEMA DE REPERAGE                         | P086     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 1 / Local 034 | Revêtement du mur     | Colle de plinthe          | COLLE DE PLINTHE -N°87 SUR SCHEMA DE REPERAGE                     | P087     | Résultat d'analyse  | /                     | OUI                |
| ETAGE 1 / Local 034 | Revêtement du mur     | Colle de plinthe          | COLLE DE PLINTHE -N°89 SUR SCHEMA DE REPERAGE                     | P088     | Résultat d'analyse  | /                     | OUI                |



| Localisation        | Ouvrage                 | Matériau ou produit       | Description                                                                  | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation                | Présence d'amiante |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ETAGE 1 / Local 035 | Revêtement de sol       | Ragréage                  | RAGREAGE CARRELAGE - N°89 SUR SCHEMA DE REPERAGE                             | P089     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 001 | Revêtement du mur       | Colle de plinthe          | COLLE DE PLINTHE -N°36 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                | P036     | Résultat d'analyse  | Quantification sur ensemble niveau 2 | OUI                |
| ETAGE 2 / Local 001 | Revêtement de sol       | Peinture sur béton        | PEINTURE SUR SOL -N°37 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                | P037     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 001 | /                       | Revêtement bitumineux     | bitumineux, noir(e), REVETEMENT NOIR SUR PIERRE -N°38 SUR SCHEMA DE REPERAGE | P038     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 001 | Mur                     | Enduit                    | ENDUIT SUR CONTREMARCHE -N°39 SUR SCHEMA DE REPERAGE                         | P039     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 002 | Revêtement de sol       | Ragréage                  | RAGREAGE CARRELAGE - N°43 SUR SCHEMA DE REPERAGE                             | P043     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 002 | Revêtement du mur       | Colle de faïence          | COLLE DE FAIENCE -N°44 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                | P044     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 002 | Revêtement du mur       | Colle de faïence          | COLLE DE FAIENCE -N°45 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                | P045     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 003 | Revêtement de sol       | Ragréage                  | RAGREAGE -N°34 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                        | P034     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 003 | Mur                     | Bande de plaque de plâtre | BANDE A PLACO -N°35 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                   | P035     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 004 | Revêtement de sol       | Ragréage                  | RAGREAGE CARRELAGE - N°46 SUR SCHEMA DE REPERAGE                             | P046     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 004 | Mur                     | Enduit                    | ENDUIT MURAL -N°49 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                    | P049     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 004 | Conduit dans maçonnerie | Conduit                   | fibres-ciment, gris(e), CONDUIT -N°50 SUR SCHEMA DE REPERAGE                 | P050     | Résultat d'analyse  | /                                    | OUI                |
| ETAGE 2 / Local 004 | Revêtement du mur       | Colle de plinthe          | COLLE DE PLINTHE -N°51 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                | P051     | Résultat d'analyse  | /                                    | OUI                |
| ETAGE 2 / Local 005 | Revêtement de sol       | Dalle plastique           | LINO + COLLE -N°47 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                    | P047     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 005 | Plafond                 | Enduit                    | ENDUIT SUR CANCELLON BRIQUE -N°48 SUR SCHEMA DE REPERAGE                     | P048     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 006 | Revêtement du mur       | Colle de plinthe          | COLLE DE PLINTHE -N°40 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                | P040     | Résultat d'analyse  | /                                    | OUI                |
| ETAGE 2 / Local 006 | Revêtement du mur       | Colle de plinthe          | COLLE DE PLINTHE RECENTE -N°41 SUR SCHEMA DE REPERAGE                        | P041     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |
| ETAGE 2 / Local 006 | Mur                     | Bande de plaque de plâtre | plâtre, BANDE A PLACO-N°42 SUR SCHEMA DE REPERAGE                            | P042     | Résultat d'analyse  | /                                    | NON                |

| Localisation        | Ouvrage               | Matériau ou produit       | Description                                                           | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| ETAGE 2 / Local 011 | /                     | Revêtement bitumineux     | bitumineux, noir(e), RESIDU NOIR SUR MUR -N°54 SUR SCHEMA DE REPERAGE | P054     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 012 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT MURAL -N°55 SUR SCHEMA DE REPERAGE                             | P055     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 013 | Plafond               | Enduit                    | ENDUIT PLAFOND -N°127 SUR SCHEMA DE REPERAGE                          | P127     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 014 | Menuiserie extérieure | Joint                     | JOINT FENETRE -N°56 SUR SCHEMA DE REPERAGE                            | P056     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 017 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT MURAL -N°59 SUR SCHEMA DE REPERAGE                             | P059     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 018 | Revêtement de sol     | Peinture sur béton        | vert(e), PEINTURE VERTE AU SOL -N°58 SUR SCHEMA DE REPERAGE           | P058     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 018 | Revêtement du mur     | Colle de plinthe          | COLLE DE PLINTHE -N°60 SUR SCHEMA DE REPERAGE                         | P060     | Résultat d'analyse  | /                     | OUI                |
| ETAGE 2 / Local 019 | Revêtement du mur     | Colle de faïence          | COLLE DE FAIENCE -N°61 SUR SCHEMA DE REPERAGE                         | P061     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 019 | Revêtement du mur     | Colle de faïence          | COLLE DE FAIENCE -N°62 SUR SCHEMA DE REPERAGE                         | P062     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 019 | Revêtement de sol     | Ragréage                  | RAGREAGE CARRELAGE - N°63 SUR SCHEMA DE REPERAGE                      | P063     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 023 | Menuiserie extérieure | Joint                     | JOINT FENETRE -N°64 SUR SCHEMA DE REPERAGE                            | P064     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 024 | Revêtement de sol     | Ragréage                  | RAGREAGE SOL -N°65 SUR SCHEMA DE REPERAGE                             | P065     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 030 | Plafond               | Enduit                    | ENDUIT PLAFOND -N°98 SUR SCHEMA DE REPERAGE                           | P128     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 032 | Revêtement du mur     | Colle de plinthe          | COLLE DE PLINTHE -N°66 SUR SCHEMA DE REPERAGE                         | P066     | Résultat d'analyse  | /                     | OUI                |
| ETAGE 2 / Local 032 | Plafond               | Faux plafond              | FAUX PLAFOND -N°67 SUR SCHEMA DE REPERAGE                             | P067     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 038 | Mur                   | Bande de plaque de plâtre | BANDE A PLACO -N°52 SUR SCHEMA DE REPERAGE                            | P052     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 038 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT MURAL -N°53 SUR SCHEMA DE REPERAGE                             | P053     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 2 / Local 043 | Mur                   | Bande de plaque de plâtre | BANDE A PLACO -N°57 SUR SCHEMA DE REPERAGE                            | P057     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 001 | Revêtement de sol     | Ragréage                  | RETEMENT DE SOL + RAGREAGE -N°6 SUR SCHEMA DE REPERAGE                | P006     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 001 | Menuiserie extérieure | Joint                     | JOINT ELASTOMERE FENETRE -N°7 SUR SCHEMA DE REPERAGE                  | P007     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 001 | Toiture               | Revêtement d'étanchéité   | bitumineux, REVETEMENT BITUMINEUX AUTOUR FENETRE -N°8 SUR             | P008     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |

| Localisation        | Ouvrage               | Matériau ou produit       | Description                                                                 | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                     |                       |                           | SCHEMA DE REPERAGE                                                          |          |                     |                       |                    |
| ETAGE 3 / Local 001 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT CIMENT -N°9 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                   | P009     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 001 | Plafond               | Enduit                    | ENDUIT PLAFOND -N°10 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                 | P010     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 003 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT + PEINTURE SUR MARGELLE -N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE                  | P001     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 003 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT SOUBASSEMENT FENETRE -N°2 SUR SCHEMA DE REPERAGE                     | P002     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 003 | Mur                   | Bande de plaque de plâtre | plâtre, BANDE A PLACO -N°3 SUR SCHEMA DE REPERAGE                           | P003     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 003 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT SUR PIERRE -N°4 SUR SCHEMA DE REPERAGE                               | P004     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 003 | Cloison               | Enduit                    | ENDUIT PLATREUX SUR BRIQUE -N°5 SUR SCHEMA DE REPERAGE                      | P005     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 004 | /                     | Peinture                  | PEINTURE SUR PLINTHE - N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE                          | P011     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 004 | Revêtement de sol     | Ragréage                  | RAGREAGE -N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                       | P012     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 006 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT + PEINTURE -N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE                              | P016     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 008 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT SUR MARGELLE - N°13 SUR SCHEMA DE REPERAGE                           | P013     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 008 | Plafond               | Enduit                    | ENDUIT PLAFOND -N°14 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                 | P014     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 008 | /                     | Calorifugeage             | CALORIFUGE -N°15 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                     | P015     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 009 | Couverture            | Revêtement d'étanchéité   | ETANCHEITE AUTOUR FENETRE -N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE                      | P017     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 009 | Mur                   | Enduit                    | ENDUIT SUR BRIQUE -N°18 SUR SCHEMA DE REPERAGE                              | P018     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 009 | Revêtement de cloison | Peinture                  | PEINTURE SUR MUR -N°19 SUR SCHEMA DE REPERAGE                               | P019     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 015 | Conduit               | Conduit                   | fibres-ciment, gris(e), CONDUIT AMIANTE CIMENT -N°20 SUR SCHEMA DE REPERAGE | P020     | Résultat d'analyse  | /                     | OUI                |
| ETAGE 3 / Local 015 | Conduit               | Calorifugeage             | CALORIFUGE CONDUITE - N°21 SUR SCHEMA DE REPERAGE                           | P021     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 016 | Revêtement de sol     | Ragréage                  | PEINTURE/RAGREAGE SOL -N°23 SUR SCHEMA DE REPERAGE                          | P023     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |

| Localisation        | Ouvrage           | Matériau ou produit       | Description                                                                     | N° Prél. | Critère de décision | Sondage / Observation | Présence d'amiante |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| ETAGE 3 / Local 017 | Mur               | Bande de plaque de plâtre | BANDE A PLACO -N°22 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                      | P022     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 019 | Mur               | Enduit                    | ENDUIT MURAL -N°24 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                       | P024     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 021 | /                 | Revêtement bitumineux     | bitumineux, noir(e), REVETEMENT BITUMINEUX SUR MUR -N°27 SUR SCHEMA DE REPERAGE | P027     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 021 | Revêtement de sol | Peinture sur béton        | vert(e), PEINTURE VERTE SUR SOL-N°28 SUR SCHEMA DE REPERAGE                     | P028     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 023 | Mur               | Enduit                    | ENDUIT SOUBASSEMENT- N°25 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                | P025     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 023 | Mur               | Enduit                    | ENDUIT SUR RAMPANT - N°26 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                | P026     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 024 | /                 | Colle                     | COLLE BRIQUETTE-N°29 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                     | P029     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 024 | Cloison           | Joint                     | JOINT DE MORTIER CHEMINEE -N°30 SUR SCHEMA DE REPERAGE                          | P030     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| ETAGE 3 / Local 024 | Revêtement de sol | Ragréage                  | RAGREAGE                                                                        | P031     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| COMBLES             | /                 | Enduit                    | ENDUIT CHEMINEE -N°32 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                    | P032     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |
| COMBLES             | /                 | Enduit                    | ENDUIT CHEMINEE -N°33 SUR SCHEMA DE REPERAGE                                    | P033     | Résultat d'analyse  | /                     | NON                |

## 6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

| N° MPCA | Ouvrage                 | Produit/matériau | Quantité estimée |
|---------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1       | Conduit                 | Conduit          | Masse : 16 Kg    |
| 1       | Conduit                 | Conduit          | Masse : 16 Kg    |
| 2       | Revêtement du mur       | Colle de plinthe | Masse : 14 Kg    |
| 2       | Revêtement du mur       | Colle de plinthe | Masse : 14 Kg    |
| 3       | Conduit dans maçonnerie | Conduit          | Masse : 4 Kg     |
| 3       | Conduit dans maçonnerie | Conduit          | Masse : 4 Kg     |
| 4       | Revêtement du mur       | Colle de plinthe | Masse : 4 Kg     |
| 4       | Revêtement du mur       | Colle de plinthe | Masse : 4 Kg     |
| 5       | Revêtement du mur       | Colle de faïence | Masse : 8.4 Kg   |
| 5       | Revêtement du mur       | Colle de faïence | Masse : 8.4 Kg   |

## 7. ANNEXES

### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS, toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

| Localisation                   | Commentaires |
|--------------------------------|--------------|
| RDC / Local 001 / ENTREE       | /            |
| RDC / Local 002 / SANITAIRES   | /            |
| RDC / Local 003 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 004 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 005 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 006 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 007 / ENTREE       | /            |
| RDC / Local 008 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 009 / GT           | /            |
| RDC / Local 010 / COULOIR      | /            |
| RDC / Local 011 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 012 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 013 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 014 / COULOIR      | /            |
| RDC / Local 015 / SOUS-STATION | /            |
| RDC / Local 016 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 017 / ENTREE       | /            |
| RDC / Local 018 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 019 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 020 / MAG          | /            |
| RDC / Local 021 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 022 / MAGASIN      | /            |
| RDC / Local 023 / ENTREE       | /            |
| RDC / Local 024 / BUREAU       | /            |
| RDC / Local 025 / MAGASIN      | /            |

| <b>Localisation</b>                      | <b>Commentaires</b> |
|------------------------------------------|---------------------|
| RDC / Local 026 / SANITAIRES             | /                   |
| RDC / Local 027 / COULOIR                | /                   |
| RDC / Local 028 / CONVIVIALITE           | /                   |
| RDC / Local 029 / SANIT                  | /                   |
| RDC / Local 030 / SAS                    | /                   |
| RDC / Local 031 / ENTREE                 | /                   |
| RDC / Local 032 / MAG                    | /                   |
| RDC / Local 033 / MAGASIN                | /                   |
| RDC / Local 034 / SAS                    | /                   |
| RDC / Local 035 / MAGASIN CERCLE MESS    | /                   |
| RDC / Local 036 / SONO                   | /                   |
| RDC / Local 037 / SAS                    | /                   |
| RDC / Local 038 / SAS                    | /                   |
| RDC / Local 039 / SAS                    | /                   |
| RDC / Local 040 / SAS                    | /                   |
| RDC / Local 041 / SAS                    | /                   |
| RDC / Local 042 / SAS                    | /                   |
| RDC / Local 043 / WC                     | /                   |
| RDC / Local 044 / SAS                    | /                   |
| RDC / Local 045 / MAG                    | /                   |
| RDC / Local 046 / RANGEMENT              | /                   |
| RDC / Local 047 / RANGEMENT              | /                   |
| RDC / Local 048 / GT                     | /                   |
| RDC / Local 049 / MAG                    | /                   |
| ETAGE 1 / Local 001 / PALIER             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 002 / SAS                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 003 / SAS                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 004 / SAS                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 005 / DOUCHES CONDAMNEES | /                   |
| ETAGE 1 / Local 006 / COULOIR            | /                   |
| ETAGE 1 / Local 007 / BUREAU             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 008 / BUREAU             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 009 / COULOIR            | /                   |
| ETAGE 1 / Local 010 / BUREAU             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 011 / BUREAU             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 012 / PALIER             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 013 / COULOIR            | /                   |
| ETAGE 1 / Local 014 / BUREAU             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 015 / BUREAU             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 016 / COULOIR            | /                   |
| ETAGE 1 / Local 017 / TEI                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 018 / BUREAU             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 019 / PALIER             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 020 / COULOIR            | /                   |
| ETAGE 1 / Local 021 / BUREAU             | /                   |
| ETAGE 1 / Local 022 / WC                 | /                   |

| <b>Localisation</b>                         | <b>Commentaires</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|
| ETAGE 1 / Local 023 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 1 / Local 024 / DEGAGEMENT            | /                   |
| ETAGE 1 / Local 025 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 026 / PALIER                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 027 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 1 / Local 028 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 029 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 030 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 1 / Local 031 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 032 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 033 / PALIER                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 034 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 035 / CONVIVIALITE          | /                   |
| ETAGE 1 / Local 036 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 037 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 038 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 039 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 040 / DEGAGEMENT            | /                   |
| ETAGE 1 / Local 041 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 042 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 1 / Local 043 / DEGAGEMENT            | /                   |
| ETAGE 1 / Local 044 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 1 / Local 045 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 1 / Local 046 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 1 / Local 047 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 1 / Local 048 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 1 / Local 049 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 1 / Local 050 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 1 / Local 051 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 2 / Local 001 / PALIER                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 002 / DOUCHES               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 003 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 004 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 005 / SALLE DE REUNION      | /                   |
| ETAGE 2 / Local 006 / SALLE DE CONVIVIALITE | /                   |
| ETAGE 2 / Local 007 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 008 / GT                    | /                   |
| ETAGE 2 / Local 009 / MENAGE                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 010 / PALIER                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 011 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 012 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 013 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 014 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 015 / GT                    | /                   |
| ETAGE 2 / Local 016 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 2 / Local 017 / PALIER                | /                   |

| <b>Localisation</b>                         | <b>Commentaires</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|
| ETAGE 2 / Local 018 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 019 / SANITAIRES            | /                   |
| ETAGE 2 / Local 020 / DOUCHES               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 021 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 022 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 023 / SALLE DE CONVIVIALITE | /                   |
| ETAGE 2 / Local 024 / PALIER                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 025 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 026 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 027 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 028 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 029 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 030 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 031 / PALIER                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 032 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 033 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 034 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 035 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 036 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 2 / Local 037 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 038 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 039 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 040 / COULOIR               | /                   |
| ETAGE 2 / Local 041 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 042 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 2 / Local 043 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 044 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 045 / BUREAU                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 046 / MENAGE                | /                   |
| ETAGE 2 / Local 047 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 2 / Local 048 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 2 / Local 049 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 2 / Local 050 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 2 / Local 051 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 2 / Local 052 / SAS                   | /                   |
| ETAGE 2 / Local 053 / GT                    | /                   |
| ETAGE 3 / Local 001 / PALIER                | /                   |
| ETAGE 3 / Local 002 / VESTIAIRES            | /                   |
| ETAGE 3 / Local 003 / VESTIAIRES            | /                   |
| ETAGE 3 / Local 004 / VESTIAIRES            | /                   |
| ETAGE 3 / Local 005 / VESTIAIRES            | /                   |
| ETAGE 3 / Local 006 / PALIER                | /                   |
| ETAGE 3 / Local 007 / VESTIAIRES            | /                   |
| ETAGE 3 / Local 008 / VESTIAIRES            | /                   |
| ETAGE 3 / Local 009 / VESTIAIRES            | /                   |
| ETAGE 3 / Local 010 / VESTIAIRES            | /                   |




| <b>Localisation</b>                | <b>Commentaires</b> |
|------------------------------------|---------------------|
| ETAGE 3 / Local 011 / PALIER       | /                   |
| ETAGE 3 / Local 012 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 013 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 014 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 015 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 016 / PALIER       | /                   |
| ETAGE 3 / Local 017 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 018 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 019 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 020 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 021 / PALIER       | /                   |
| ETAGE 3 / Local 022 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 023 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 024 / CONVIVIALITE | /                   |
| ETAGE 3 / Local 025 / VESTIAIRES   | /                   |
| ETAGE 3 / Local 026 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 027 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 028 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 029 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 030 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 031 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 032 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 033 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 034 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 035 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 036 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 037 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 038 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 039 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 040 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 041 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 042 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 043 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 044 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 045 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 046 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 047 / SAS          | /                   |
| ETAGE 3 / Local 048 / SAS          | /                   |
| EXTERIEUR / FACADES / FACADES      | /                   |
| EXTERIEUR / TOITURE / TOITURE      | /                   |
| COMBLES                            | /                   |

## 7.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

| Localisation | Plancher | Mur    | Plafond | Conduit |
|--------------|----------|--------|---------|---------|
| RDC          | Bois     | Pierre | Plâtre  | PVC     |
| ETAGE 1      | Bois     | Pierre | Plâtre  | PVC     |
| ETAGE 2      | Bois     | Pierre | Plâtre  | PVC     |
| ETAGE 3      | Bois     | Pierre | Plâtre  | PVC     |
| COMBLES      | Bois     | Pierre | Bois    | PVC     |

### **7.3. Croquis de repérage**

**SCHEMA DE REPERAGE DES  
PRELEVEMENTS : BATIMENT 16-NIVEAU RDC**

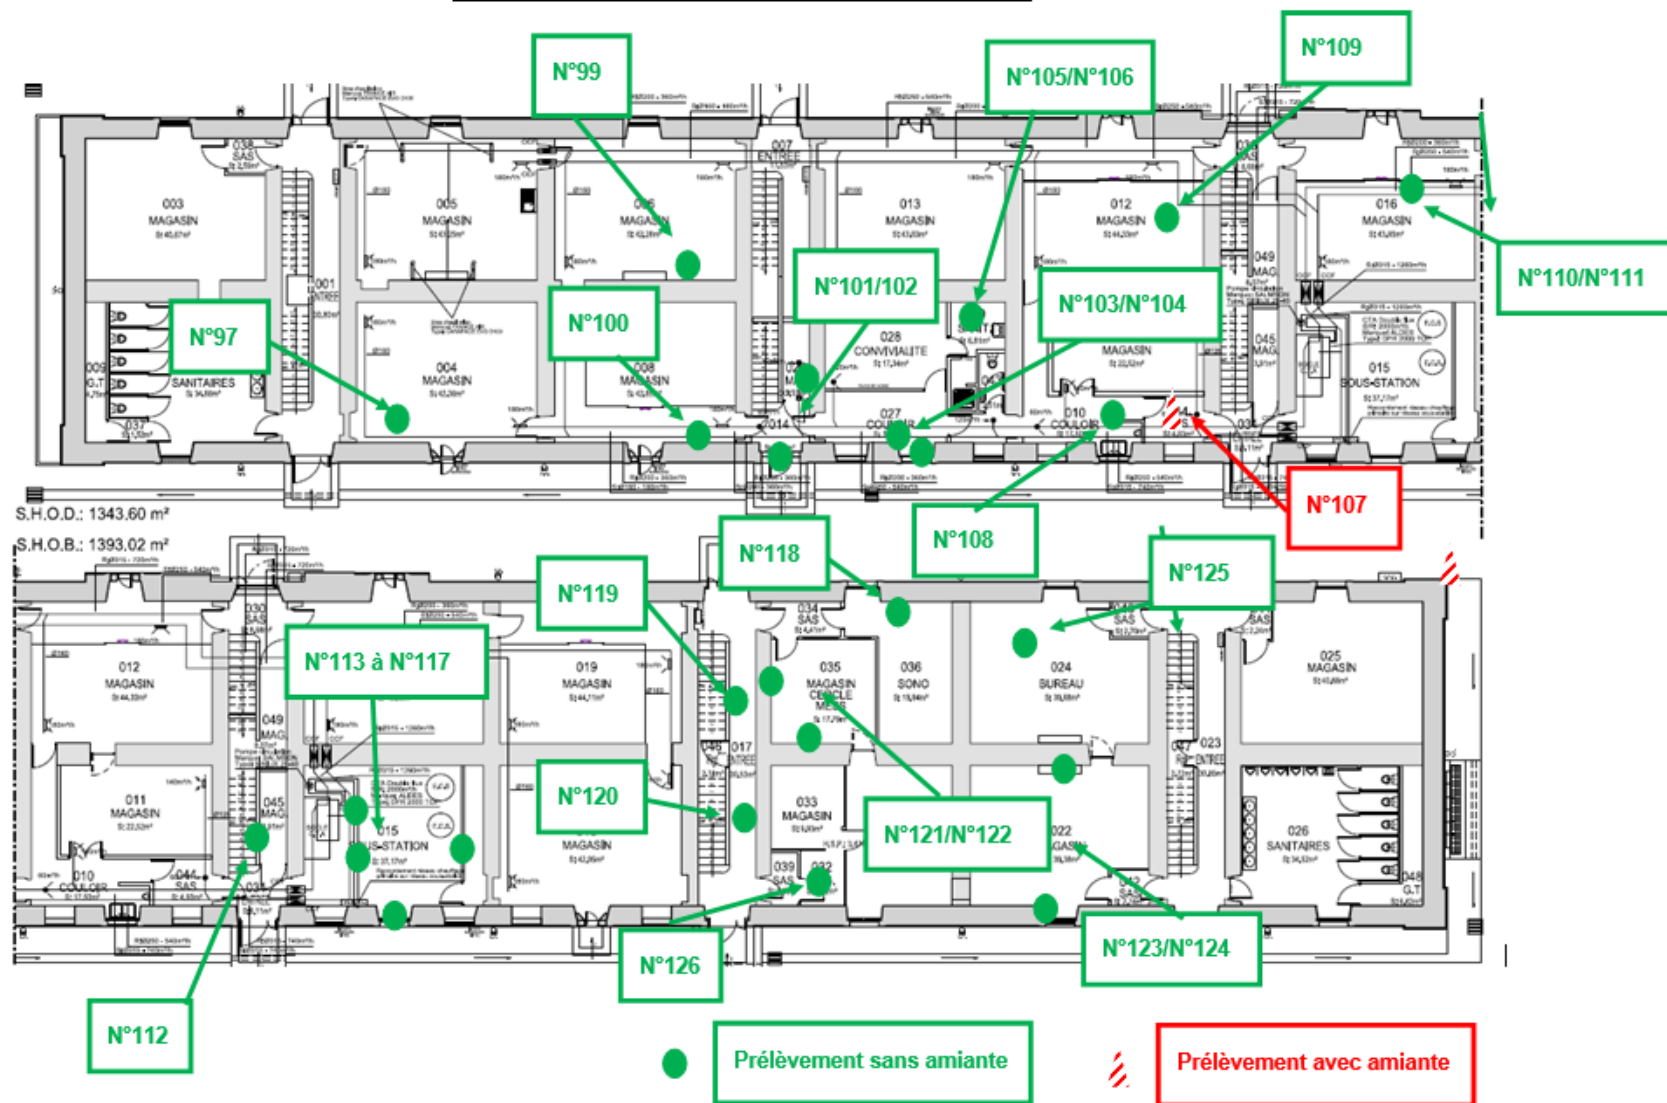


**Planche de repérage** (la planche de repérage est indissociable du rapport)

|                                |                                    |                    |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Site : BATIMENT 16             | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : RDC |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD | N° de planche : 1 / 12             |                    |


1 2 3 4 5 6

**SCHEMA DE REPERAGE DES  
PRELEVEMENTS : BATIMENT 16-NIVEAU 1**

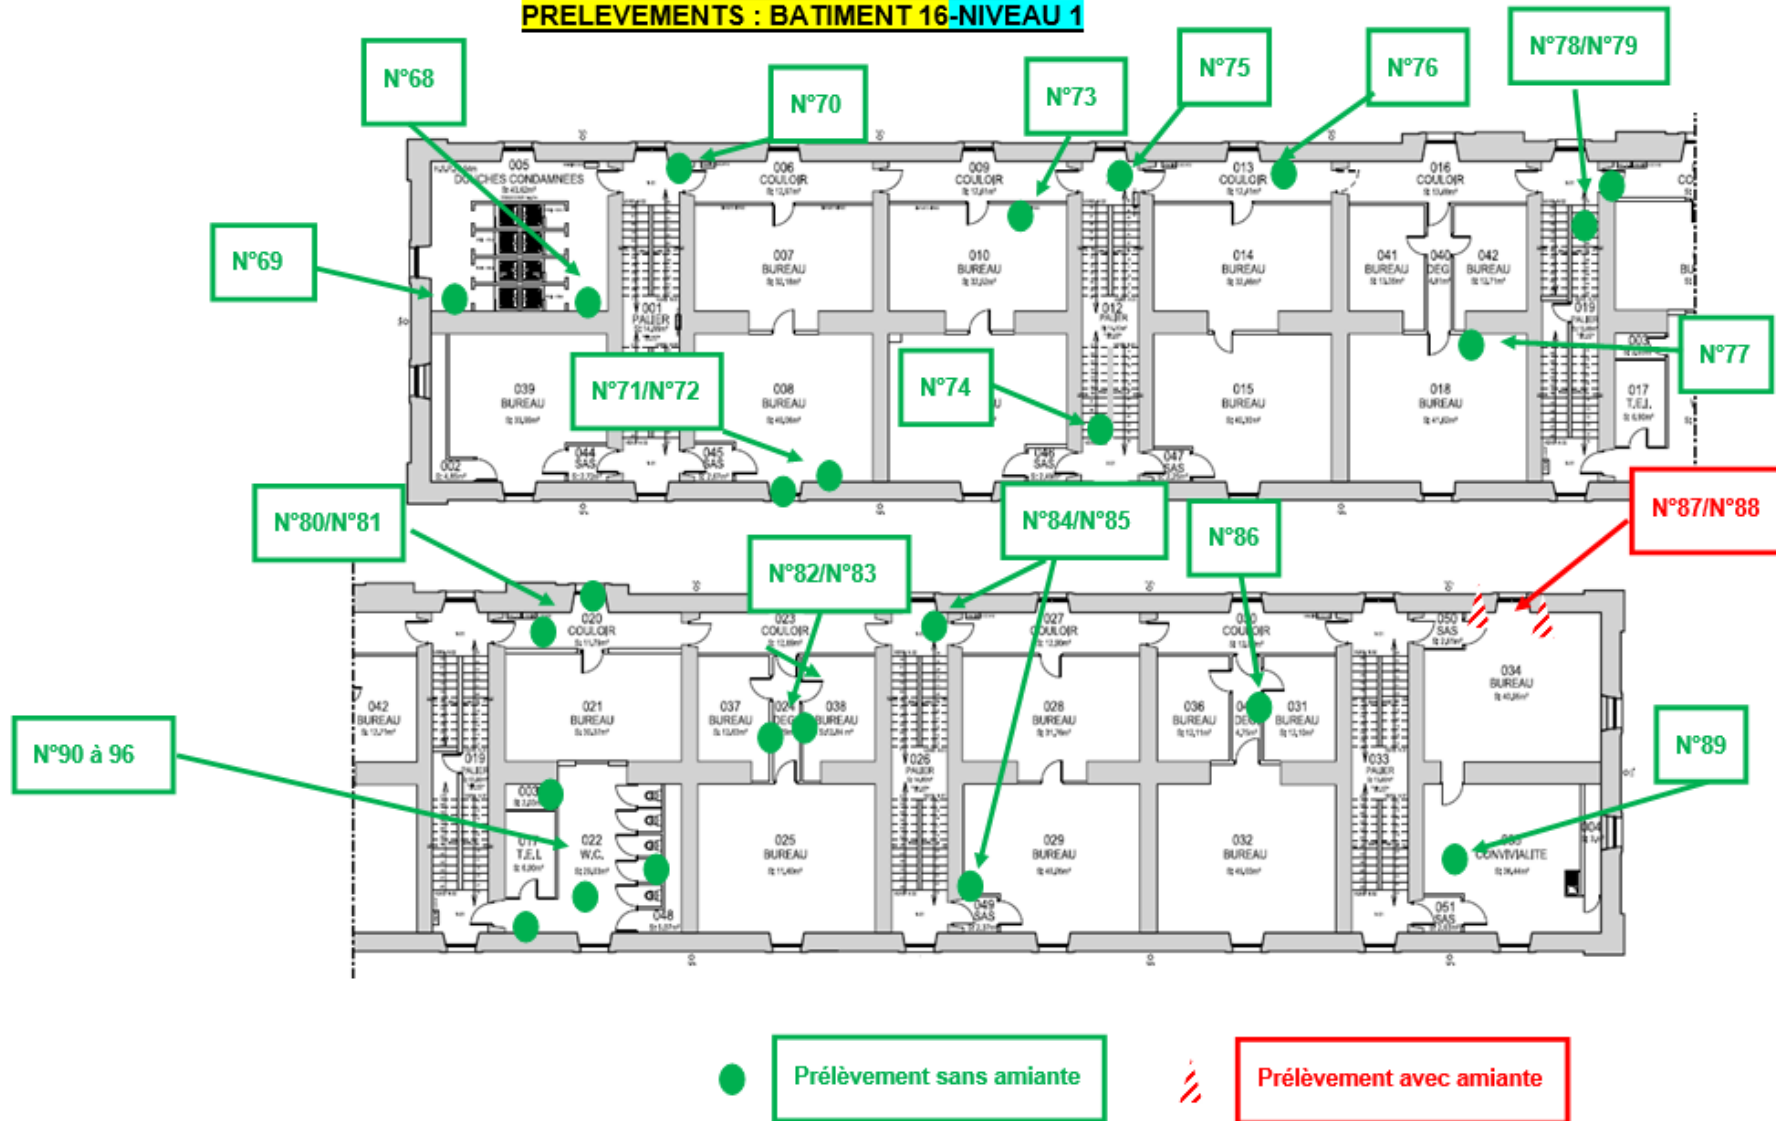


| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Site : BATIMENT 16                                                        | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : ETAGE 1 |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD                                            | N° de planche : 3 / 12             |                        |

**SCHEMA DE REPERAGE DES DES MATERIAUX  
AMIANTE : BATIMENT 16 – NIVEAU 1**

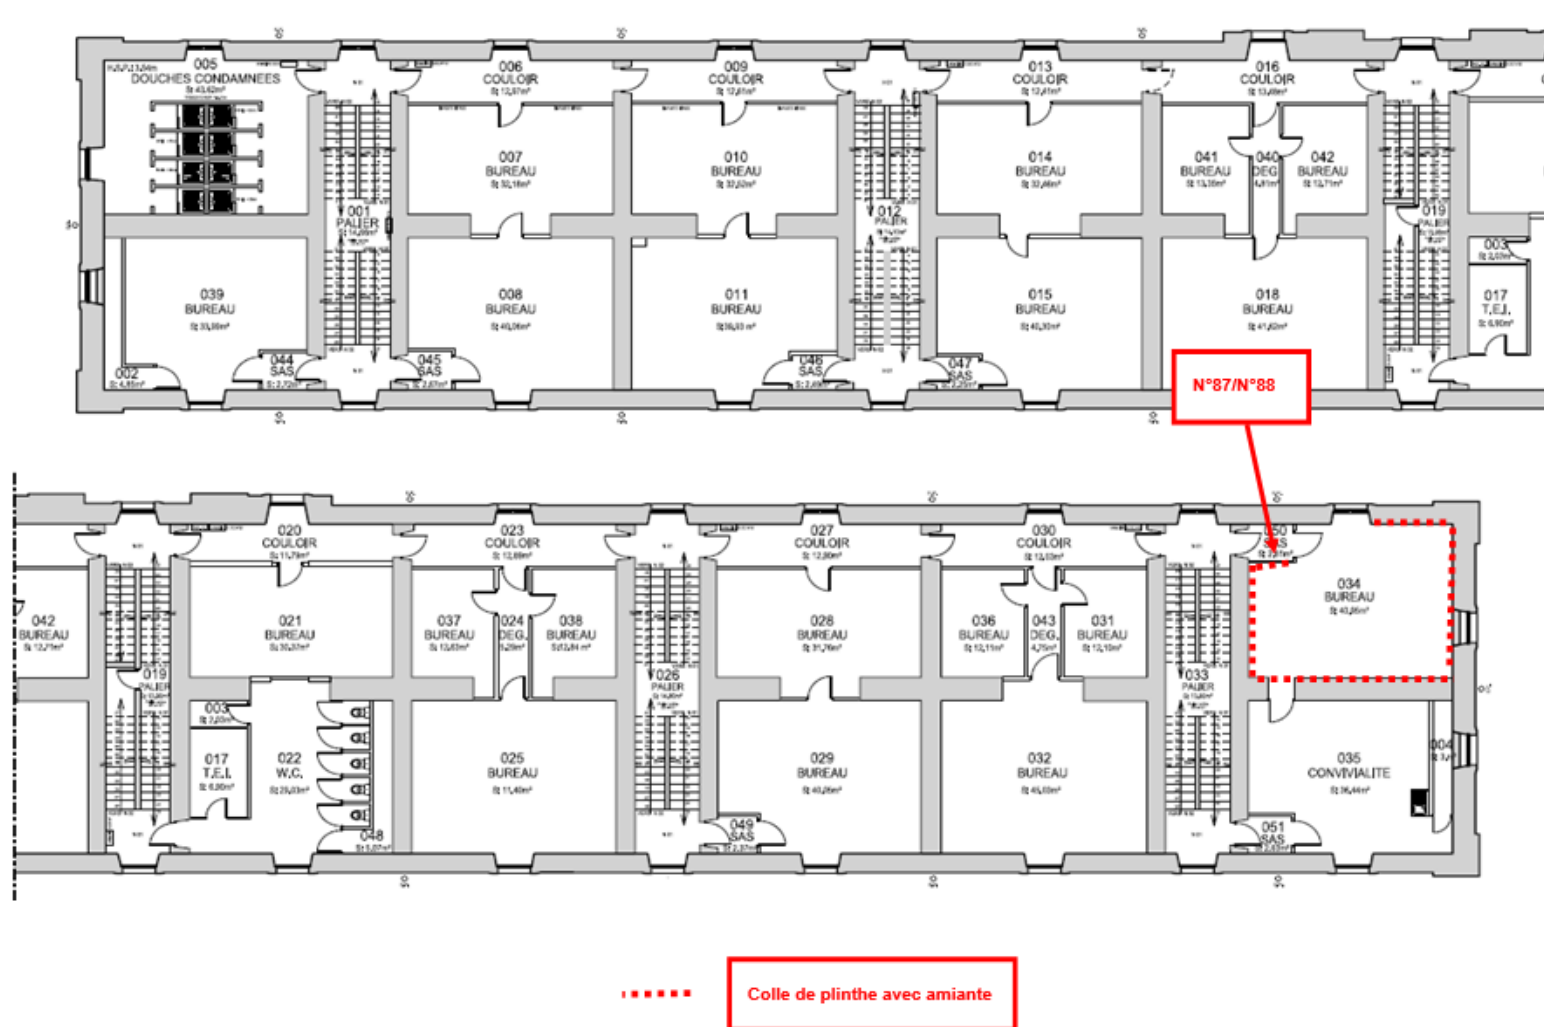

| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Site : BATIMENT 16                                                        | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : ETAGE 1 |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD                                            | N° de planche : 4 / 12             |                        |

# **SCHEMA DE REPERAGE DES PRELEVEMENTS : BATIMENT 16 – NIVEAU 2**

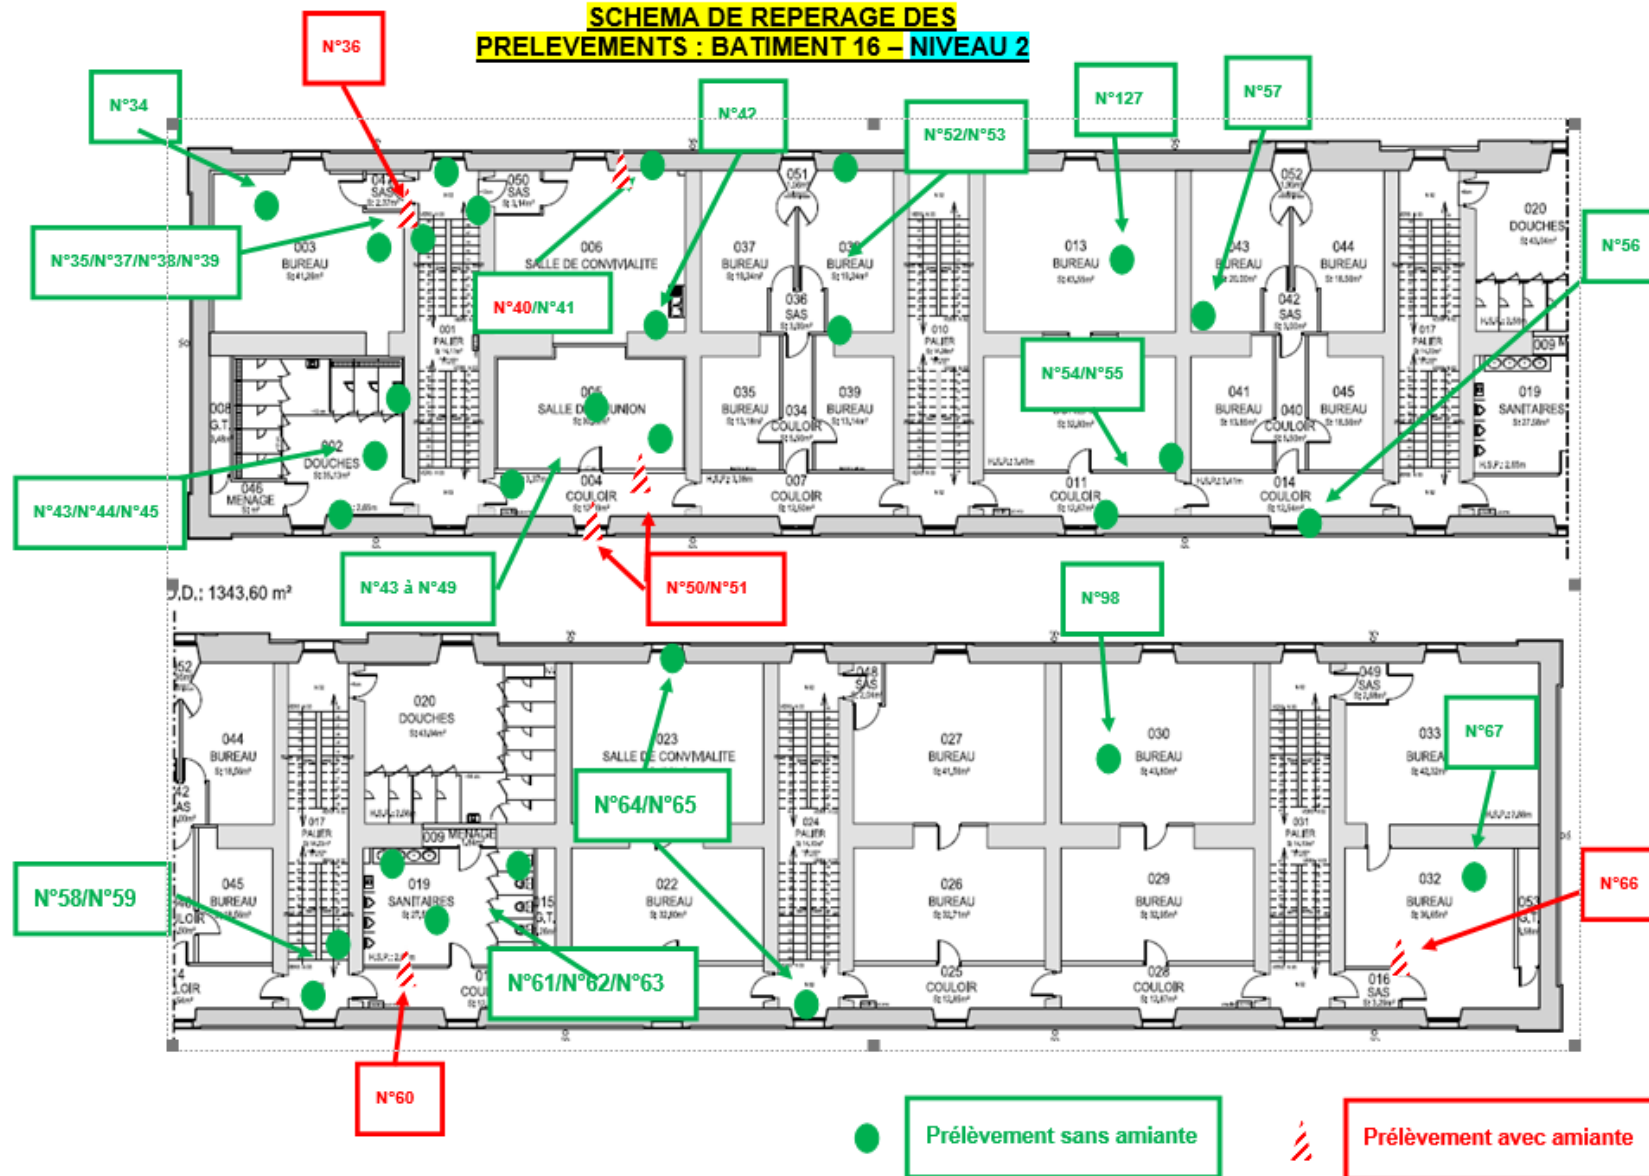

| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Site : BATIMENT 16                                                        | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : ETAGE 2 |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD                                            | N° de planche : 5 / 12             |                        |



N°36




N°66

N°60

**Colle de plinthe avec amiante**


### Conduit d'aération en façade X4

|                                |                                    |                        |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Site : BATIMENT 16             | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : ETAGE 2 |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD | N° de planche : 6 / 12             |                        |

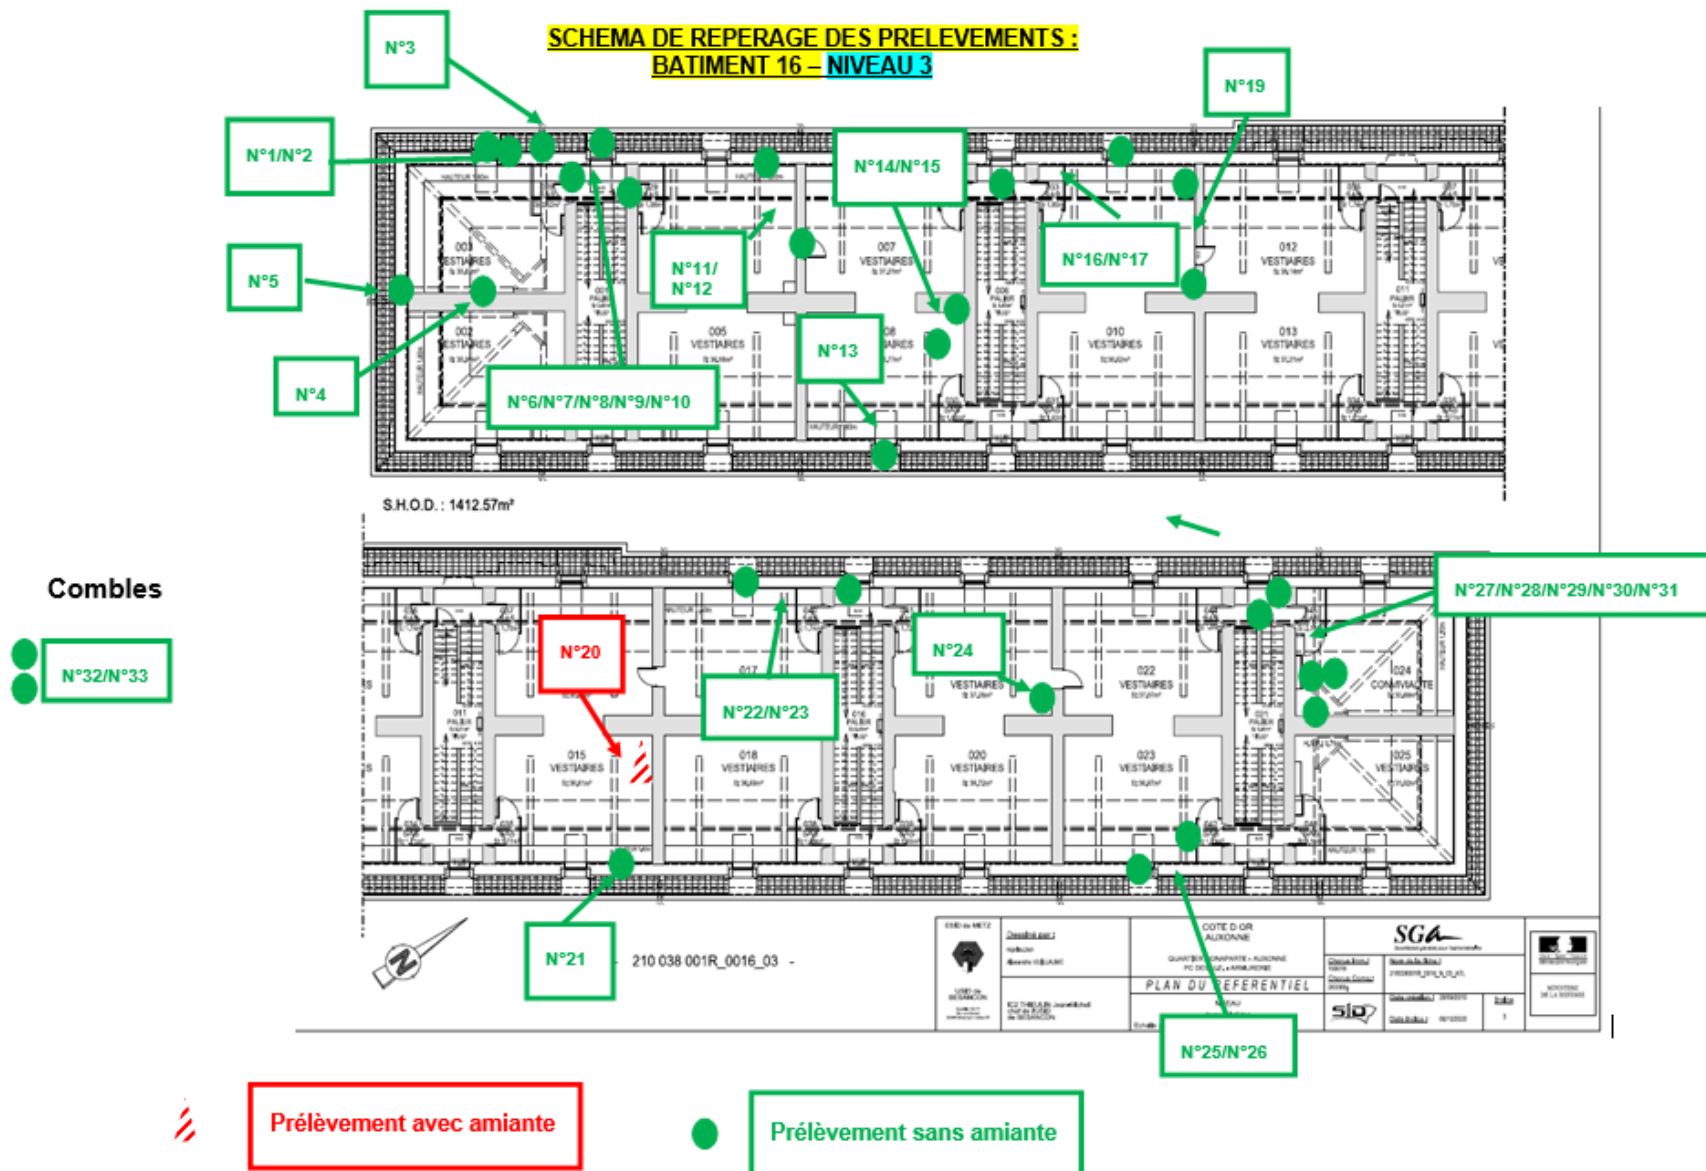

| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Site : BATIMENT 16                                                        | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : ETAGE 3 |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD                                            | N° de planche : 7 / 12             |                        |


**SCHEMA DE REPERAGE DES MATERIAUX AMIANTE :  
BATIMENT 16- NIVEAU 3**

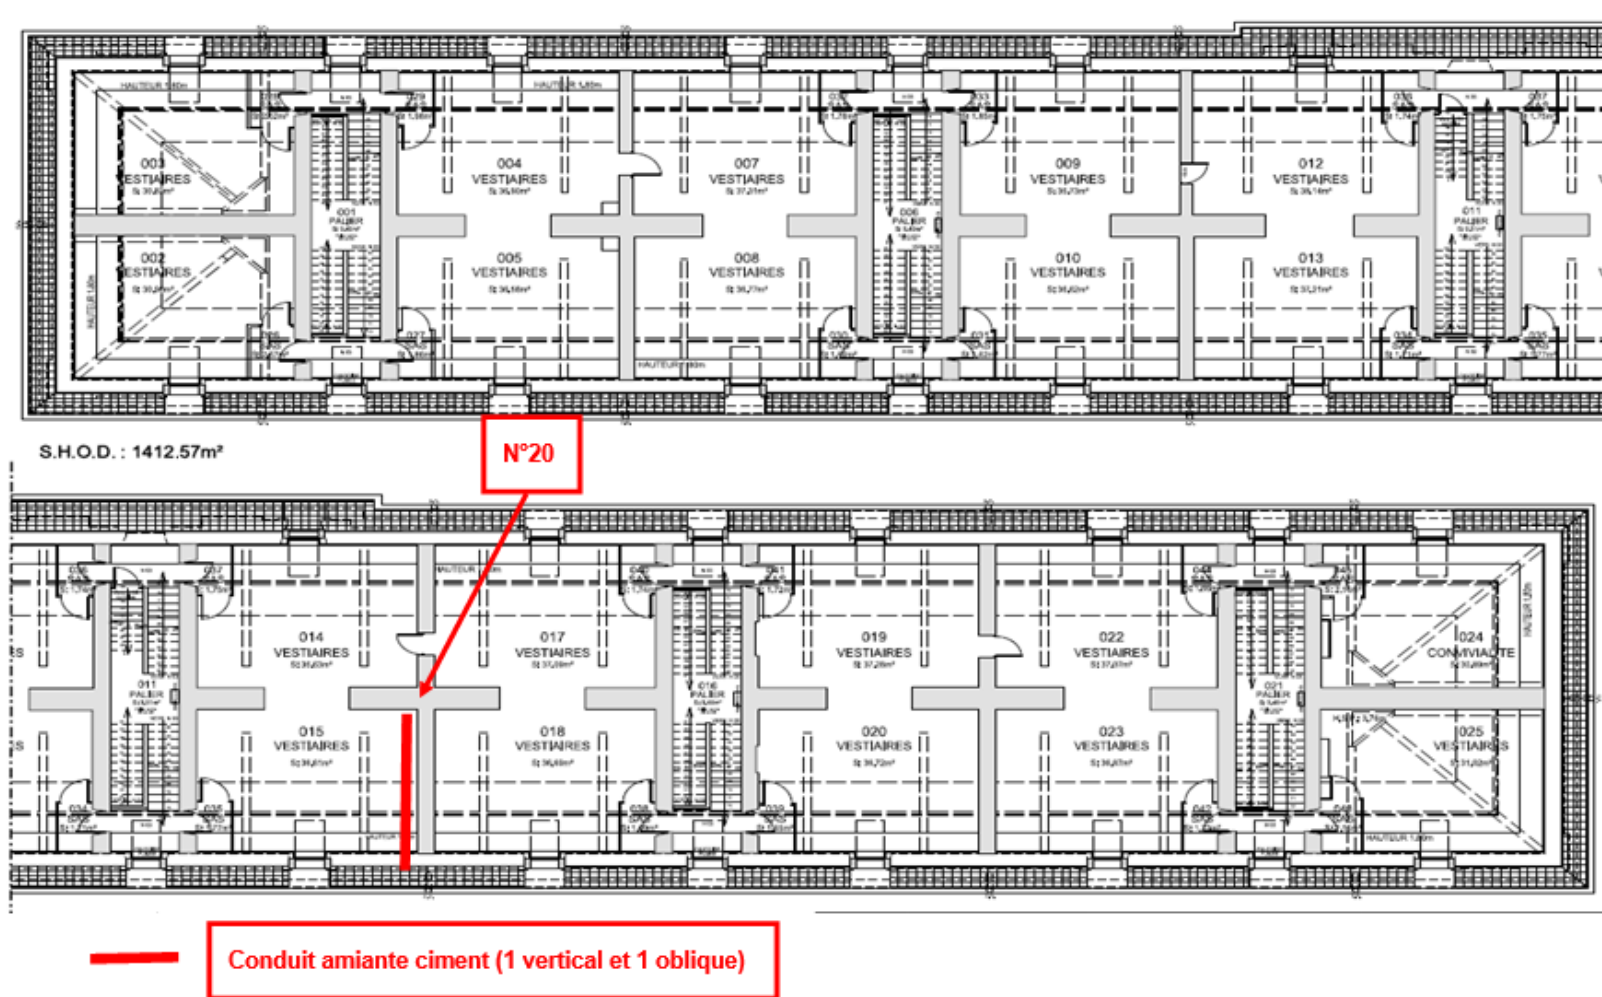

| Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Site : BATIMENT 16                                                        | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : ETAGE 3 |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD                                            | N° de planche : 8 / 12             |                        |

**SCHEMA DE REPERAGE DES MATERIAUX AVEC AMIANTE :**

**FACADE AVANT**

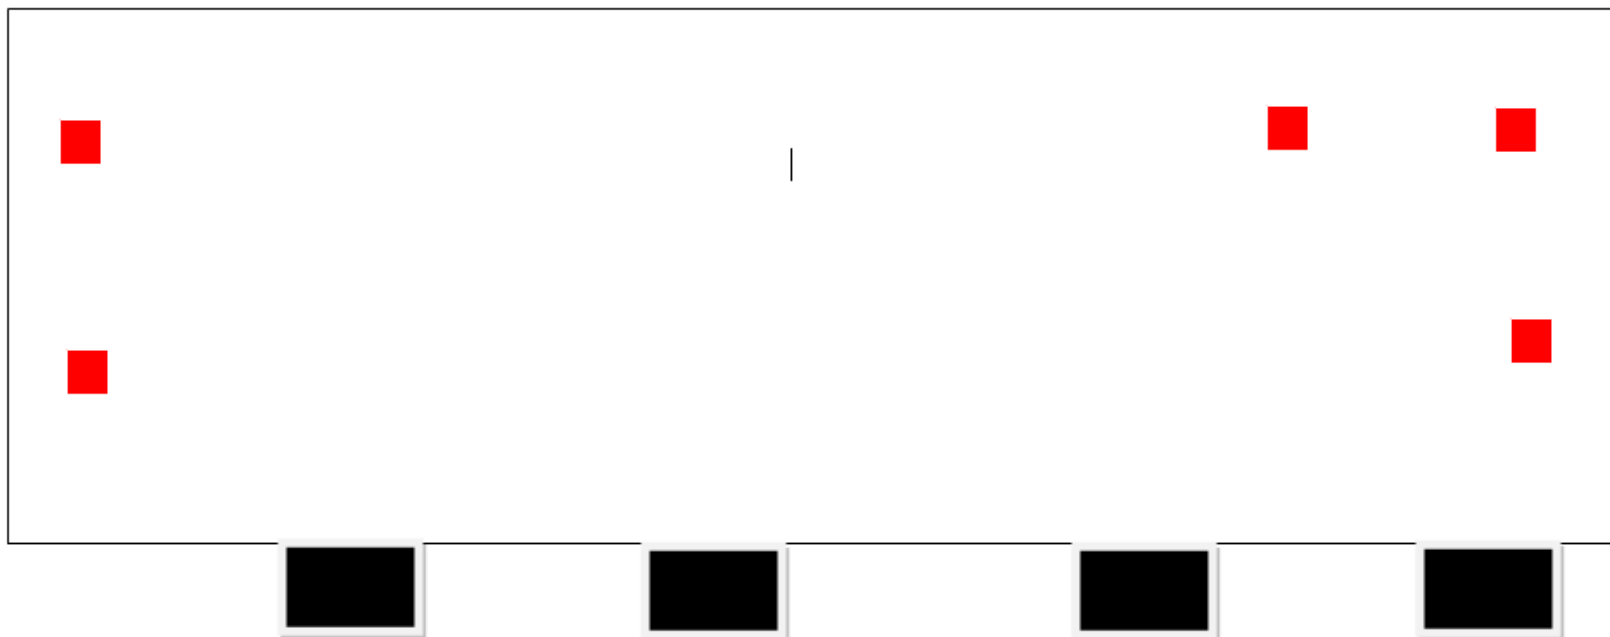


**AERATIONS AMIANTE CIMENT**

|                                                                                  |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                    |                                    |
| Site : BATIMENT 16                                                               | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : EXTERIEUR / FACADES |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD                                                   | N° de planche : 9 / 12             |                                    |

**SCHEMA DE REPERAGE DES MATERIAUX AVEC AMIANTE :**

**FACADE ARRIERE**

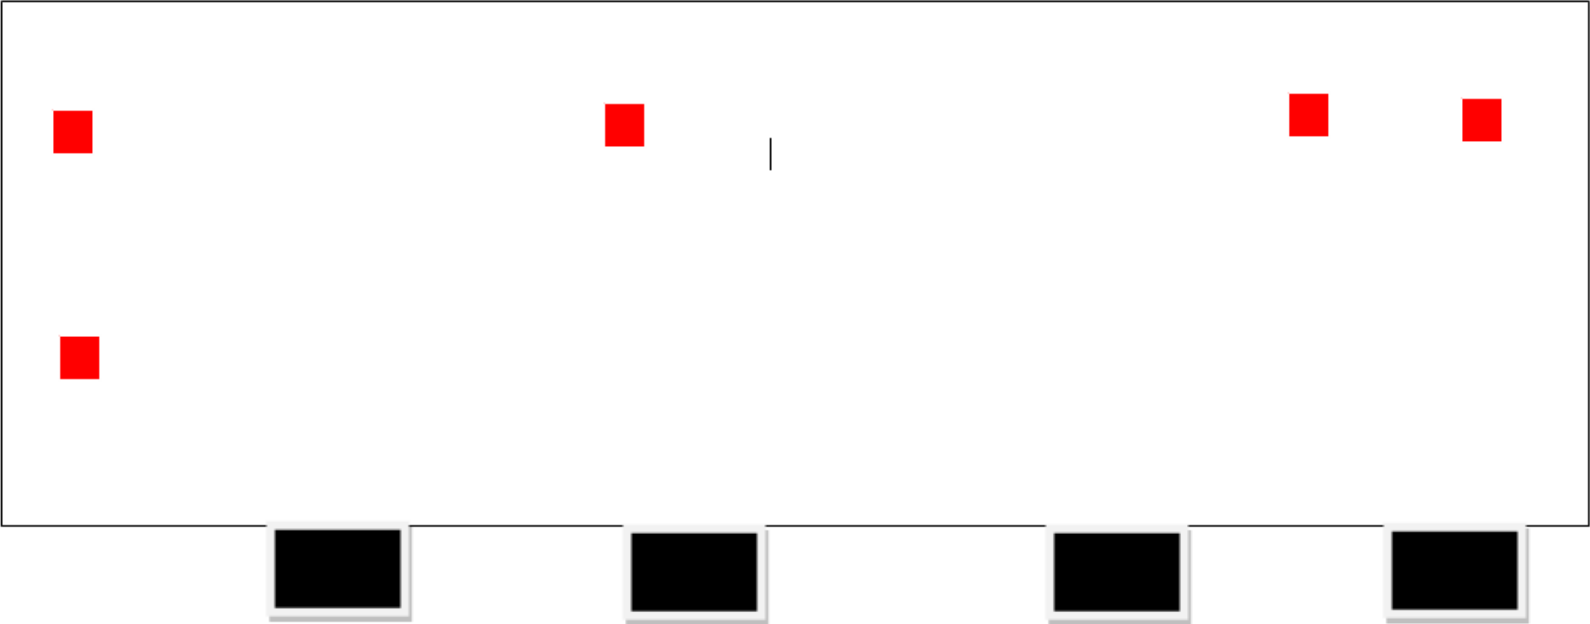

**AERATIONS AMIANTE CIMENT**

|                                                                                  |                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                    |                                    |
| Site : BATIMENT 16                                                               | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : EXTERIEUR / FACADES |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD                                                   | N° de planche : 10 / 12            |                                    |





|                                                                                  |                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                    |                        |
| Site : BATIMENT 16                                                               | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : COMBLES |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD                                                   | N° de planche : 11 / 12            |                        |



|                                                                                  |                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>Planche de repérage</b> (la planche de repérage est indissociable du rapport) |                                    |                        |
| Site : BATIMENT 16                                                               | Adresse : RUE VAUBAN 21130 AUXONNE | Localisation : COMBLES |
| Réalisé par : Philippe NEYRAUD                                                   | N° de planche : 12 / 12            |                        |



## 7.4. Photos



Prélèvement - P001 : ETAGE 3 / Local 003 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : ETAGE 3 / Local 003 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P003 : ETAGE 3 / Local 003 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P004 : ETAGE 3 / Local 003 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P005 : ETAGE 3 / Local 003 - Enduit- (Absence d'amiante)

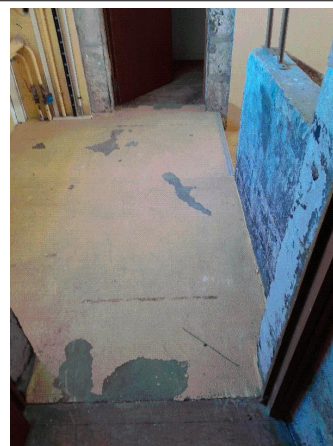


Prélèvement - P006 : ETAGE 3 / Local 001 - Ragréage- (Absence d'amiante)





Prélèvement - P007 : ETAGE 3 / Local 001 - Joint- (Absence d'amiante)

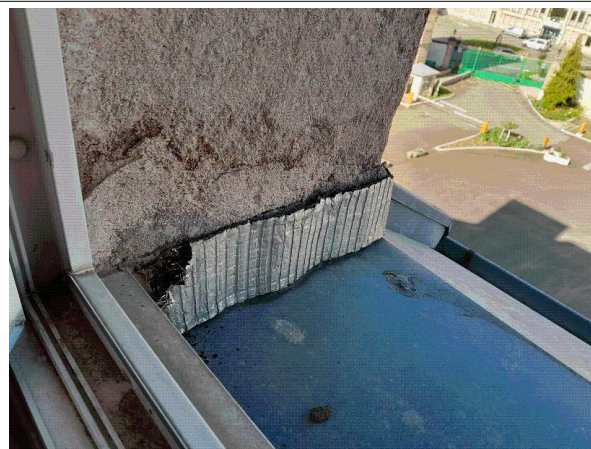

Prélèvement - P008 : ETAGE 3 / Local 001 - Revêtement d'étanchéité- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P009 : ETAGE 3 / Local 001 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : ETAGE 3 / Local 001 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P013 : ETAGE 3 / Local 008 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P014 : ETAGE 3 / Local 008 - Enduit- (Absence d'amiante)






Prélèvement - P015 : ETAGE 3 / Local 008 - Calorifugeage-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P017 : ETAGE 3 / Local 009 - Revêtement  
d'étanchéité- (Absence d'amiante)

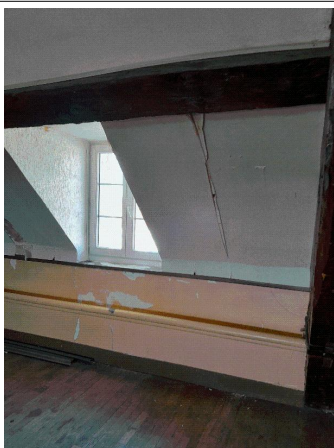

Prélèvement - P018 : ETAGE 3 / Local 009 - Enduit- (Absence  
d'amiante)



Prélèvement - P019 : ETAGE 3 / Local 009 - Peinture-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P020 : ETAGE 3 / Local 015 - Conduit-  
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P020 : ETAGE 3 / Local 015 - Conduit-  
(Présence d'amiante)






Prélèvement - P021 : ETAGE 3 / Local 015 - Calorifugeage-  
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P021 : ETAGE 3 / Local 015 - Calorifugeage-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P022 : ETAGE 3 / Local 017 - Bande de plaque  
de plâtre- (Absence d'amiante)

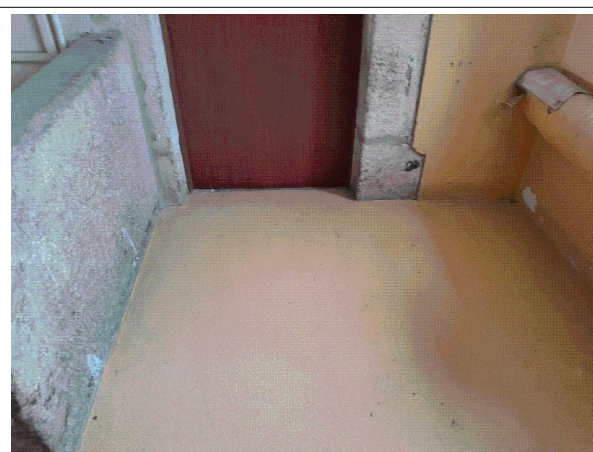

Prélèvement - P023 : ETAGE 3 / Local 016 - Ragréage-  
(Absence d'amiante)

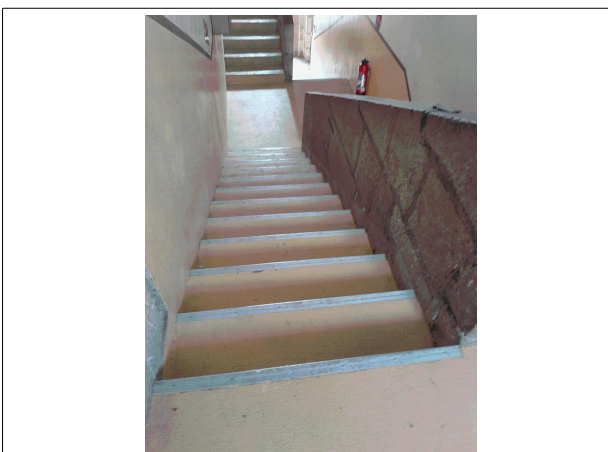

Prélèvement - P023 : ETAGE 3 / Local 016 - Ragréage-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P024 : ETAGE 3 / Local 019 - Enduit- (Absence  
d'amiante)





Prélèvement - P025 : ETAGE 3 / Local 023 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P026 : ETAGE 3 / Local 023 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P027 : ETAGE 3 / Local 021 - Revêtement bitumineux- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P028 : ETAGE 3 / Local 021 - Peinture sur béton - (Absence d'amiante)

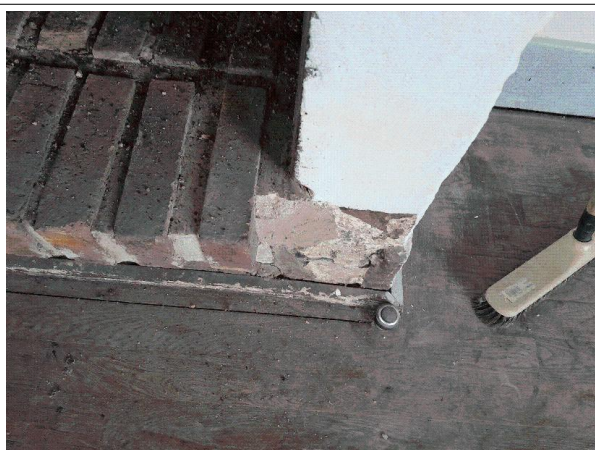

Prélèvement - P029 : ETAGE 3 / Local 024 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P030 : ETAGE 3 / Local 024 - Joint- (Absence d'amiante)





Prélèvement - P031 : ETAGE 3 / Local 024 - Ragréage-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P031 : ETAGE 3 / Local 024 - Ragréage-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P032 : COMBLES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P033 : COMBLES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P034 : ETAGE 2 / Local 003 - Ragréage-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P035 : ETAGE 2 / Local 003 - Bande de plaque  
de plâtre- (Absence d'amiante)






Prélèvement - P036 : ETAGE 2 / Local 001 - Colle de plinthe-  
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P037 : ETAGE 2 / Local 001 - Peinture sur béton  
- (Absence d'amiante)

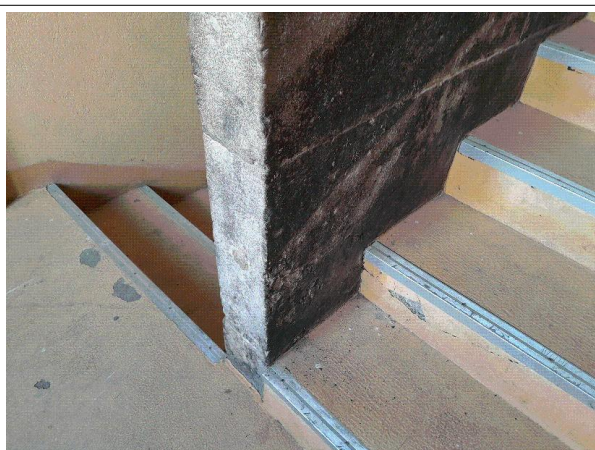

Prélèvement - P038 : ETAGE 2 / Local 001 - Revêtement  
bitumineux- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P039 : ETAGE 2 / Local 001 - Enduit- (Absence  
d'amiante)



Prélèvement - P040 : ETAGE 2 / Local 006 - Colle de plinthe-  
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P041 : ETAGE 2 / Local 006 - Colle de plinthe-  
(Absence d'amiante)







Prélèvement - P042 : ETAGE 2 / Local 006 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P043 : ETAGE 2 / Local 002 - Ragréage- (Absence d'amiante)

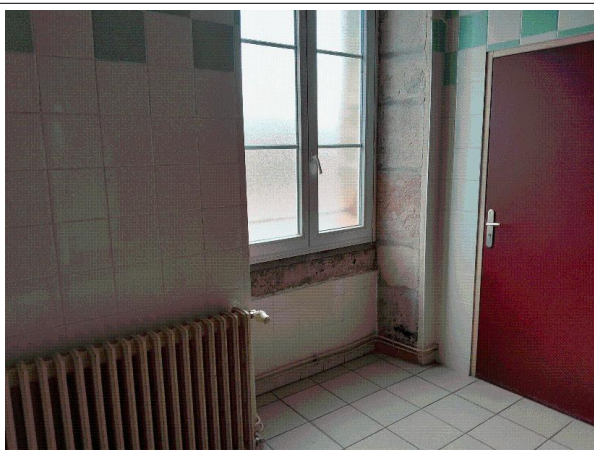

Prélèvement - P044 : ETAGE 2 / Local 002 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

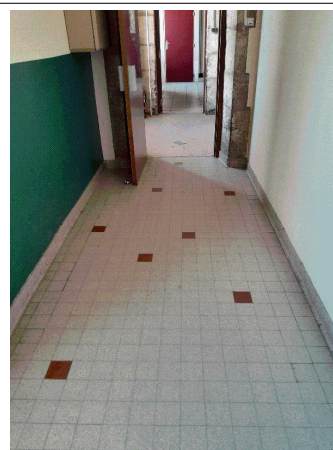

Prélèvement - P046 : ETAGE 2 / Local 004 - Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P049 : ETAGE 2 / Local 004 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P050 : ETAGE 2 / Local 004 - Conduit- (Présence d'amiante)






Prélèvement - P051 : ETAGE 2 / Local 004 - Colle de plinthe-  
(Présence d'amiante)



Prélèvement - P052 : ETAGE 2 / Local 038 - Bande de plaque  
de plâtre- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P053 : ETAGE 2 / Local 038 - Enduit- (Absence  
d'amiante)

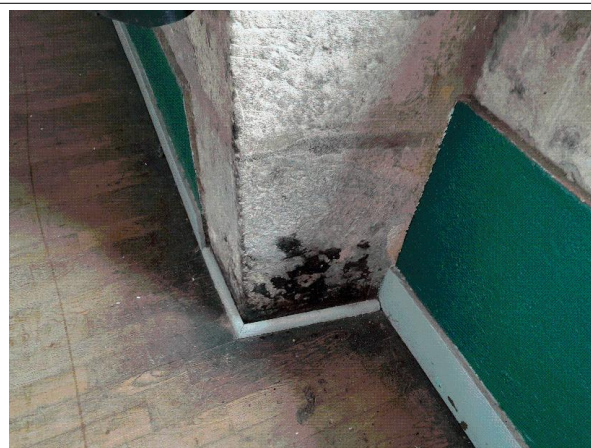

Prélèvement - P054 : ETAGE 2 / Local 011 - Revêtement  
bitumineux- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P055 : ETAGE 2 / Local 012 - Enduit- (Absence  
d'amiante)

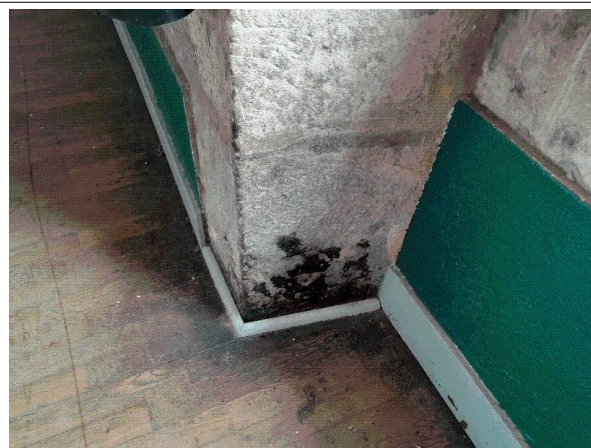


Prélèvement - P056 : ETAGE 2 / Local 014 - Joint- (Absence  
d'amiante)




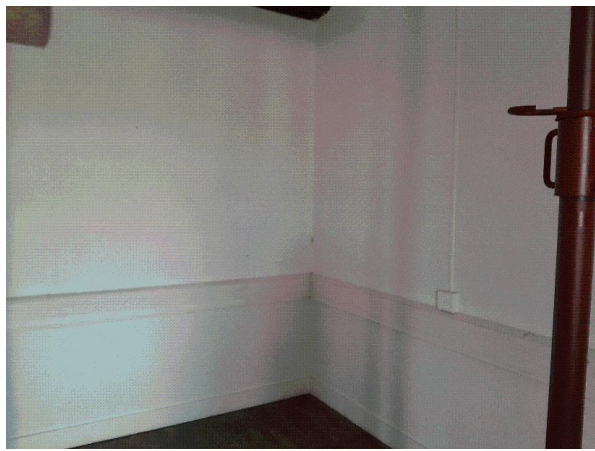

Prélèvement - P057 : ETAGE 2 / Local 043 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

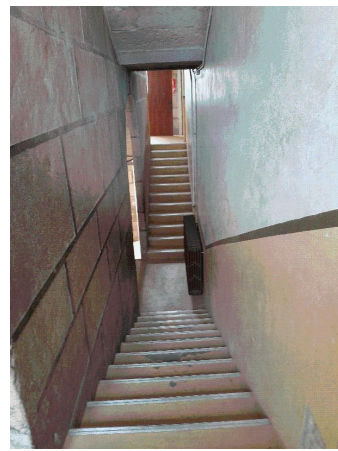


Prélèvement - P059 : ETAGE 2 / Local 017 - Enduit- (Absence d'amiante)

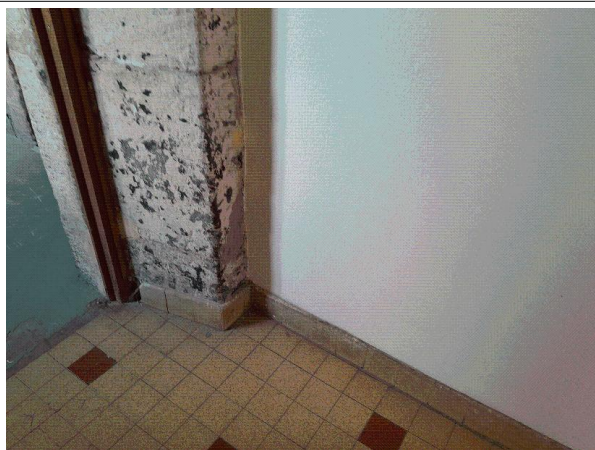


Prélèvement - P060 : ETAGE 2 / Local 018 - Colle de plinthe- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P061 : ETAGE 2 / Local 019 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

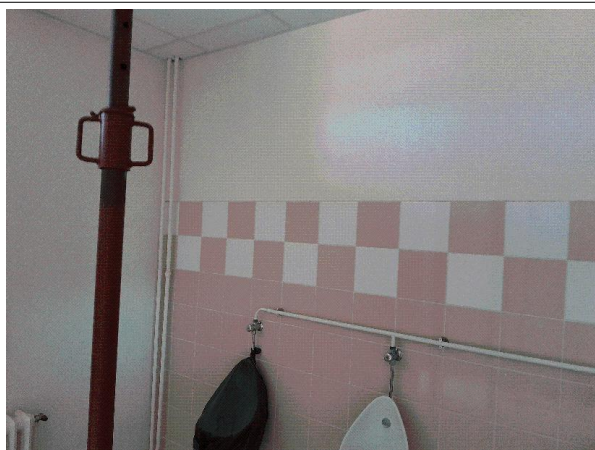

Prélèvement - P062 : ETAGE 2 / Local 019 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

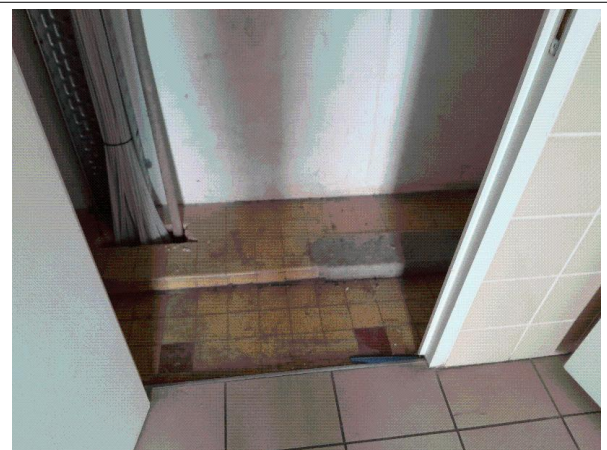

Prélèvement - P063 : ETAGE 2 / Local 019 - Ragréage- (Absence d'amiante)







Prélèvement - P065 : ETAGE 2 / Local 024 - Ragréage-  
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P066 : ETAGE 2 / Local 032 - Colle de plinthe-  
(Présence d'amiante)

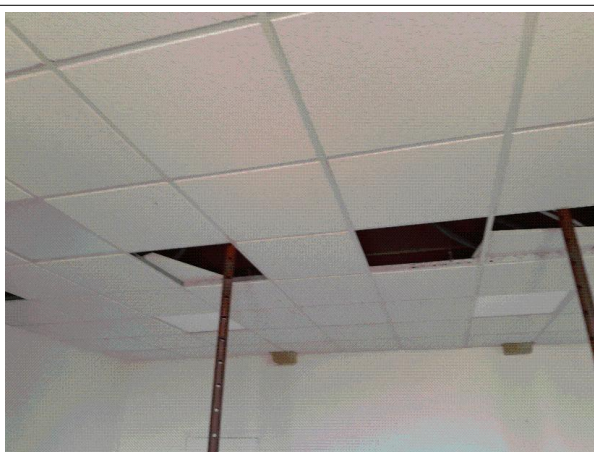

Prélèvement - P067 : ETAGE 2 / Local 032 - Faux plafond-  
(Absence d'amiante)

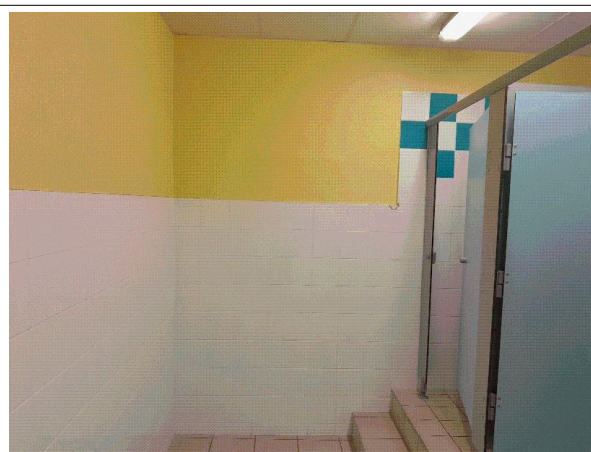

Prélèvement - P068 : ETAGE 1 / Local 005 - Colle de faïence-  
(Absence d'amiante)

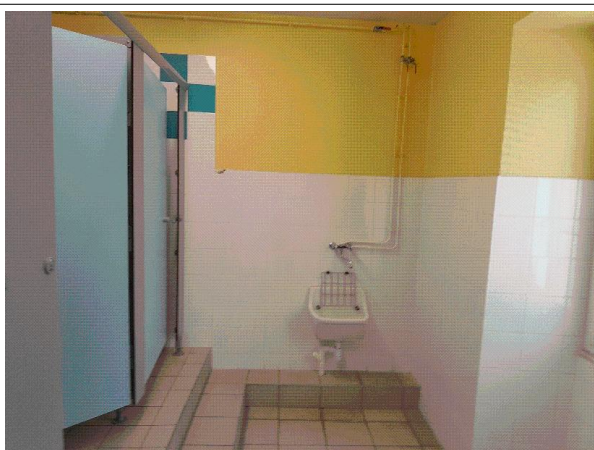

Prélèvement - P069 : ETAGE 1 / Local 005 - Colle de faïence-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P070 : ETAGE 1 / Local 001 - Revêtement  
bitumineux- (Absence d'amiante)







Prélèvement - P071 : ETAGE 1 / Local 008 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P072 : ETAGE 1 / Local 008 - Joint- (Absence d'amiante)

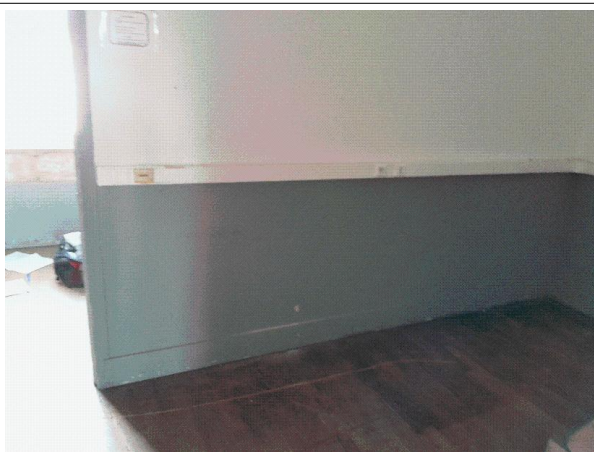


Prélèvement - P073 : ETAGE 1 / Local 010 - Enduit- (Absence d'amiante)

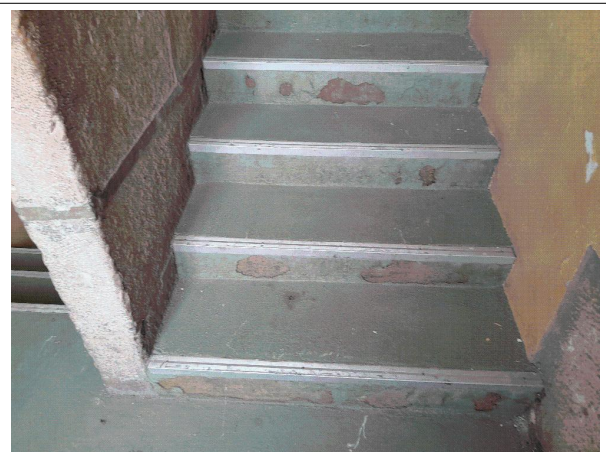

Prélèvement - P074 : ETAGE 1 / Local 002 - Enduit- (Absence d'amiante)

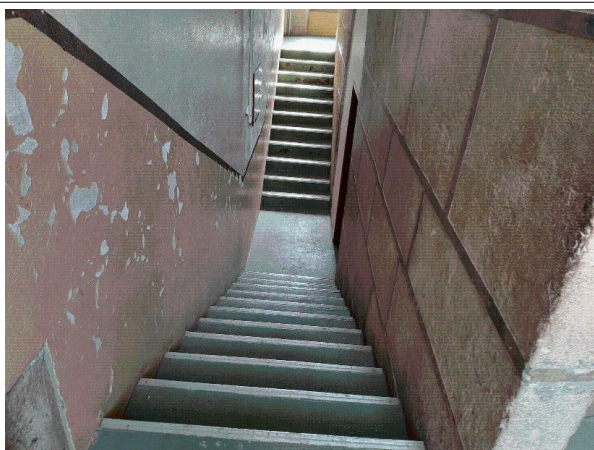


Prélèvement - P074 : ETAGE 1 / Local 002 - Enduit- (Absence d'amiante)

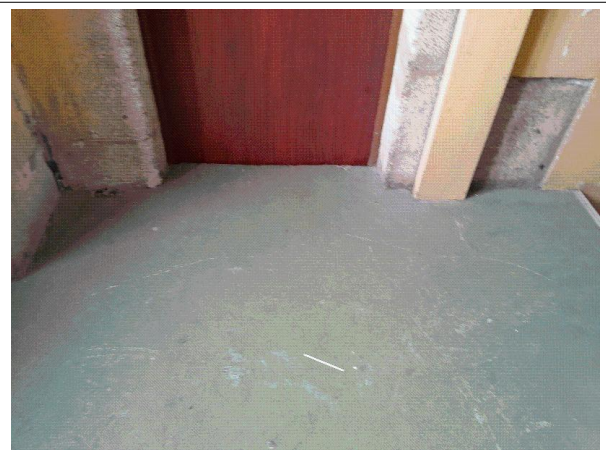

Prélèvement - P075 : ETAGE 1 / Local 002 - Peinture sur béton - (Absence d'amiante)



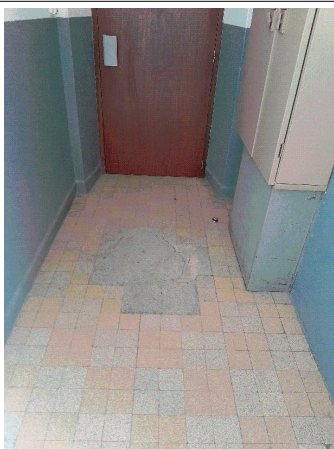

Prélèvement - P076 : ETAGE 1 / Local 016 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P077 : ETAGE 1 / Local 018 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P079 : ETAGE 1 / Local 019 - Ragréage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P082 : ETAGE 1 / Local 024 - Enduit- (Absence d'amiante)

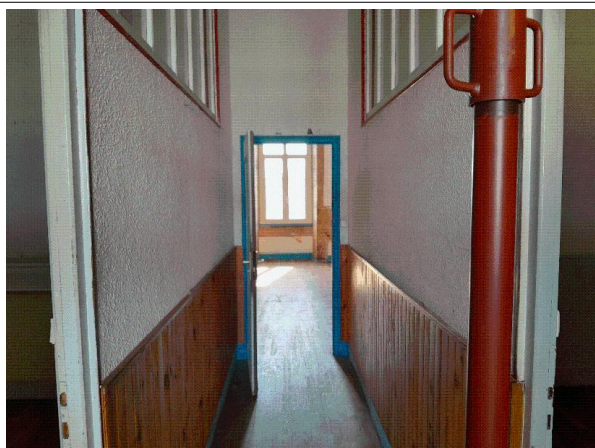


Prélèvement - P083 : ETAGE 1 / Local 024 - Enduit- (Absence d'amiante)

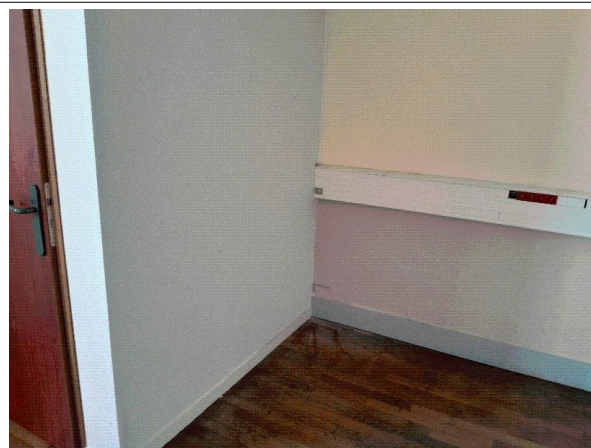

Prélèvement - P085 : ETAGE 1 / Local 029 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)




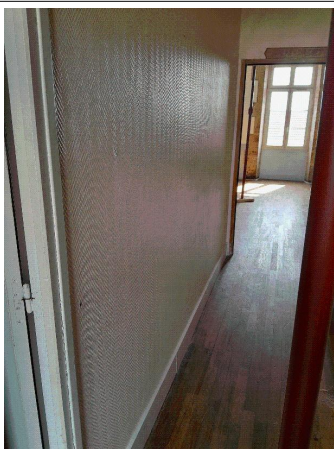


Prélèvement - P086 : ETAGE 1 / Local 031 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P087 : ETAGE 1 / Local 034 - Colle de plinthe- (Présence d'amiante)

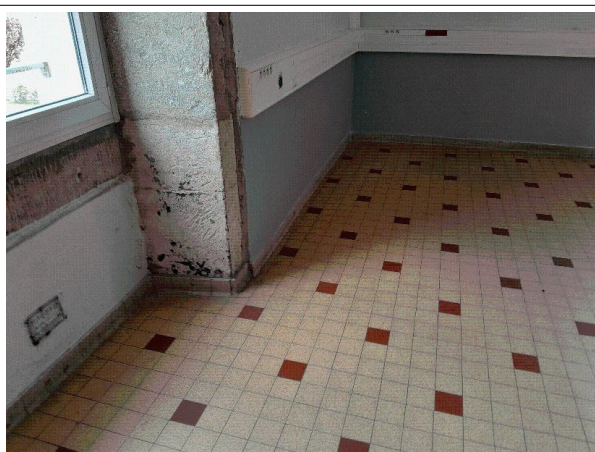


Prélèvement - P088 : ETAGE 1 / Local 034 - Colle de plinthe- (Présence d'amiante)

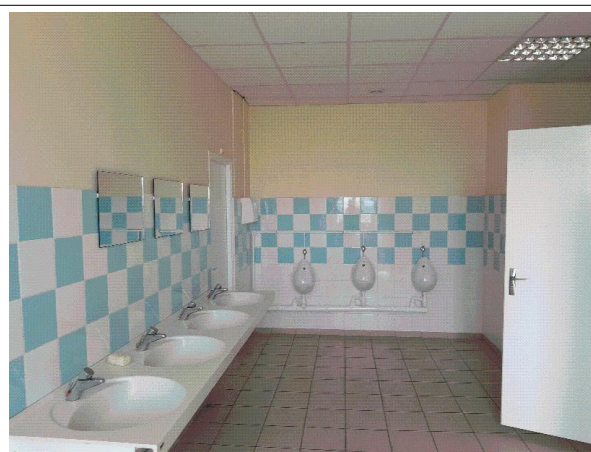

Prélèvement - P090 : ETAGE 1 / Local 022 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

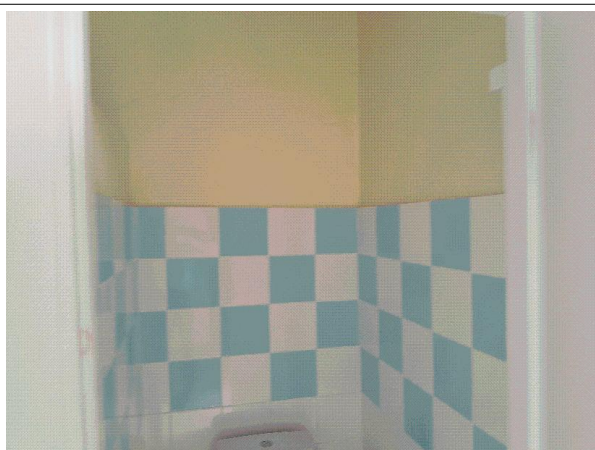


Prélèvement - P092 : ETAGE 1 / Local 022 - Colle de faïence- (Absence d'amiante)

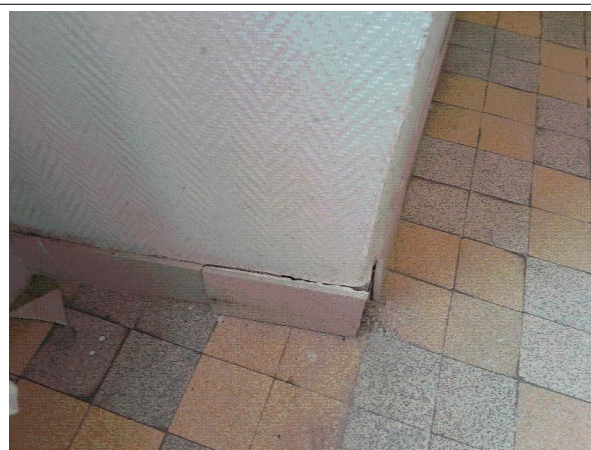

Prélèvement - P093 : ETAGE 1 / Local 022 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)



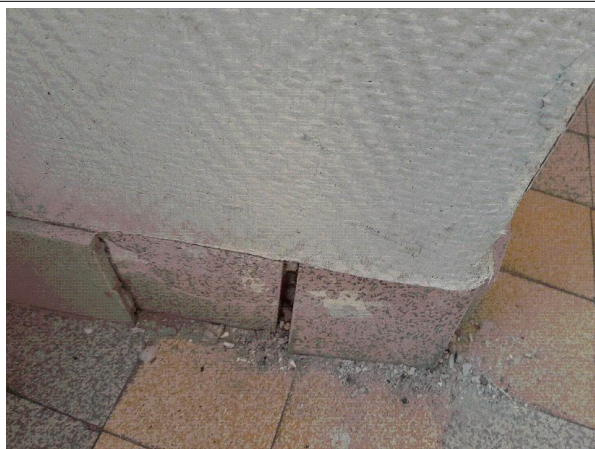


Prélèvement - P094 : ETAGE 1 / Local 022 - Colle de plinthe-  
(Absence d'amiante)




Prélèvement - P097 : RDC / Local 004 - Ragréage- (Absence  
d'amiante)




Prélèvement - P099 : RDC / Local 006 - Enduit- (Absence  
d'amiante)

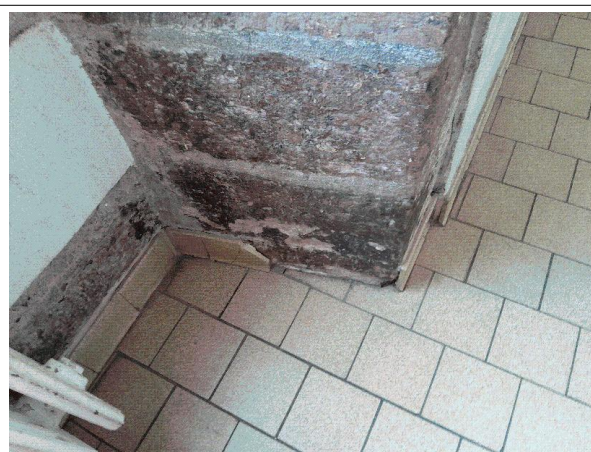

Prélèvement - P100 : RDC / Local 027 - Colle de plinthe-  
(Absence d'amiante)

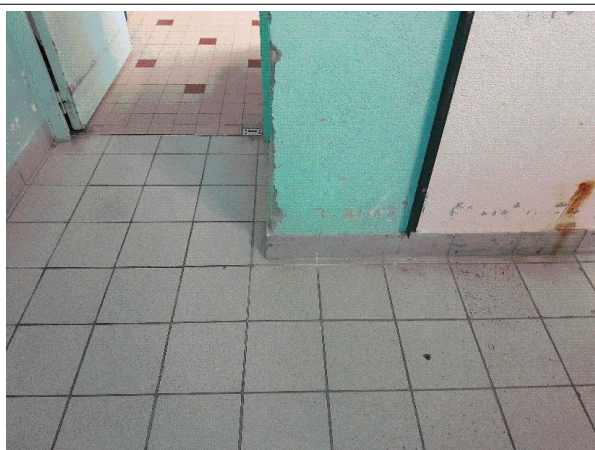


Prélèvement - P101 : RDC / Local 014 - Peinture sur béton-  
(Absence d'amiante)

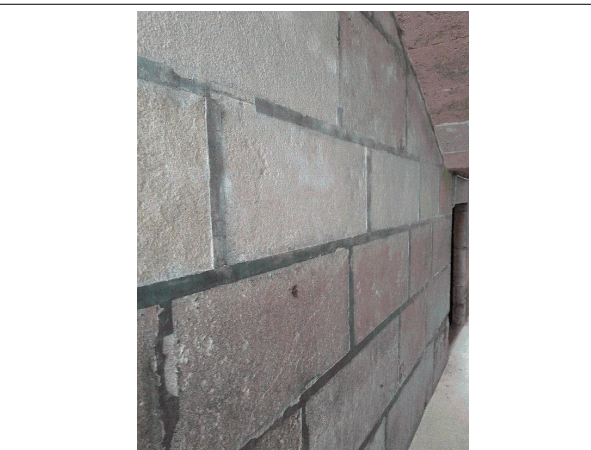

Prélèvement - P102 : RDC / Local 020 - Enduit- (Absence  
d'amiante)



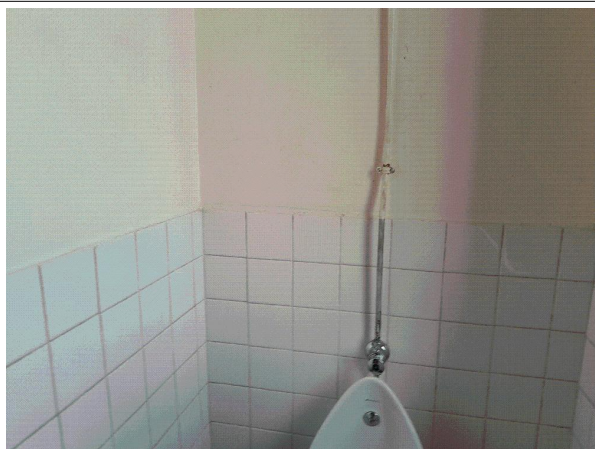


Prélèvement - P105 : RDC / Local 029 - Colle de plinthe-  
(Absence d'amiante)



Prélèvement - P106 : RDC / Local 029 - Ragréage- (Absence  
d'amiante)




Prélèvement - P108 : RDC / Local 010 - Colle de plinthe-  
(Absence d'amiante)

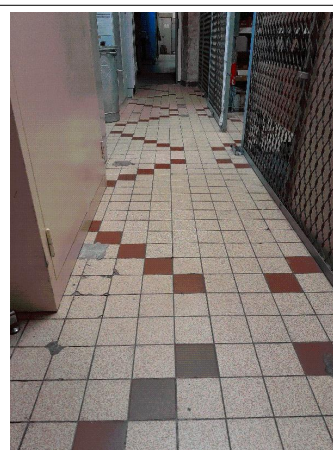

Prélèvement - P109 : RDC / Local 012 - Ragréage- (Absence  
d'amiante)



Prélèvement - P110 : RDC / Local 016 - Colle de plinthe-  
(Absence d'amiante)

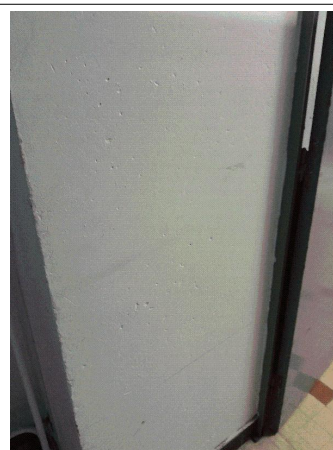

Prélèvement - P111 : RDC / Local 016 - Enduit- (Absence  
d'amiante)






Prélèvement - P113 : RDC / Local 015 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P114 : RDC / Local 015 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P115 : RDC / Local 015 - Calorifugeage- (Absence d'amiante)

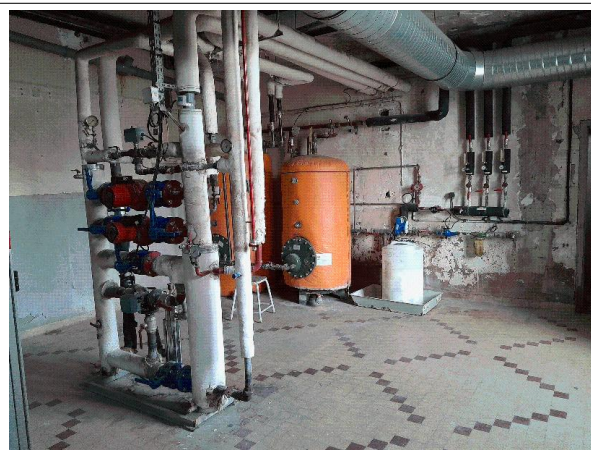

Prélèvement - P116 : RDC / Local 015 - Ragréage- (Absence d'amiante)

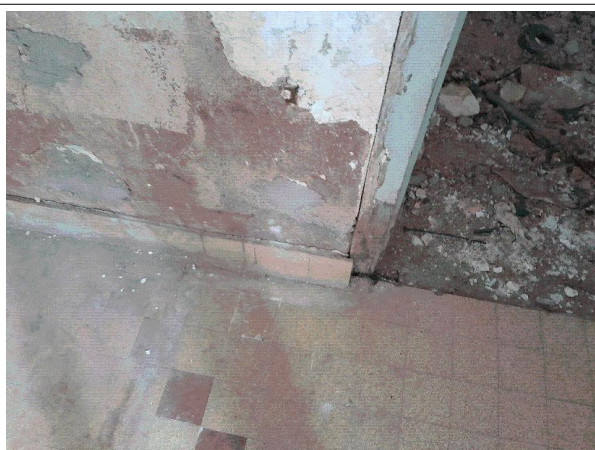

Prélèvement - P117 : RDC / Local 015 - Colle- (Absence d'amiante)

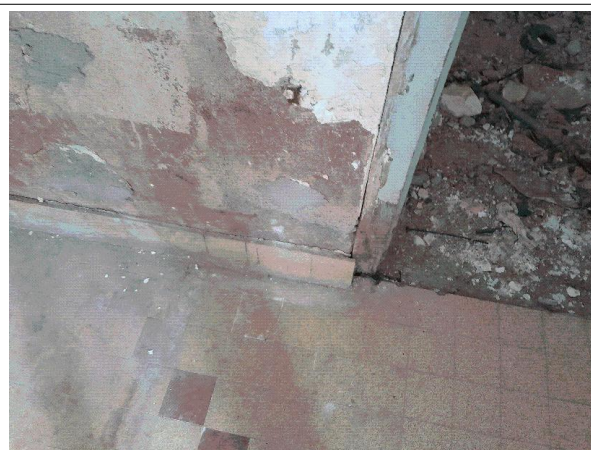

Prélèvement - P118 : RDC / Local 015 - Enduit- (Absence d'amiante)





Prélèvement - P119 : RDC / Local 017 - Joint- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P120 : RDC / Local 017 - Joint- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P121 : RDC / Local 035 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P122 : RDC / Local 035 - Enduit- (Absence d'amiante)

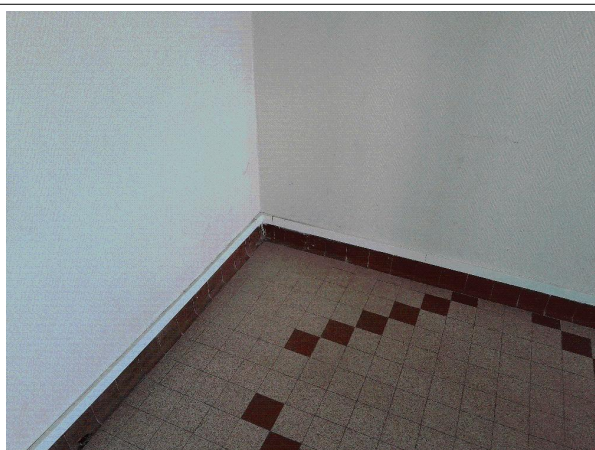

Prélèvement - P123 : RDC / Local 022 - Colle de plinthe- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P124 : RDC / Local 022 - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P125 : RDC / Local 024 - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P126 : RDC / Local 032 - Enduit- (Absence d'amiante)

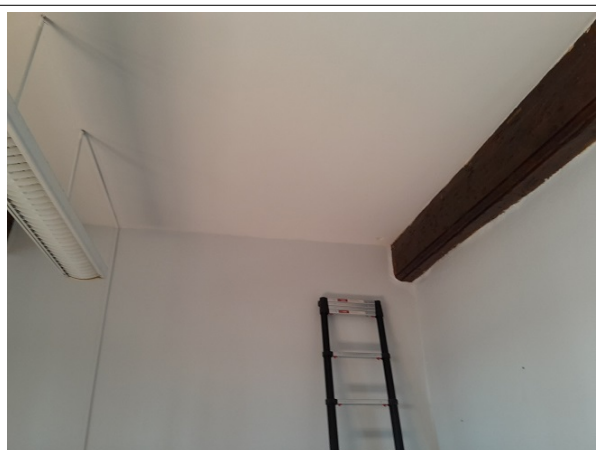

Prélèvement - P127 : ETAGE 2 / Local 013 - Enduit- (Absence d'amiante)

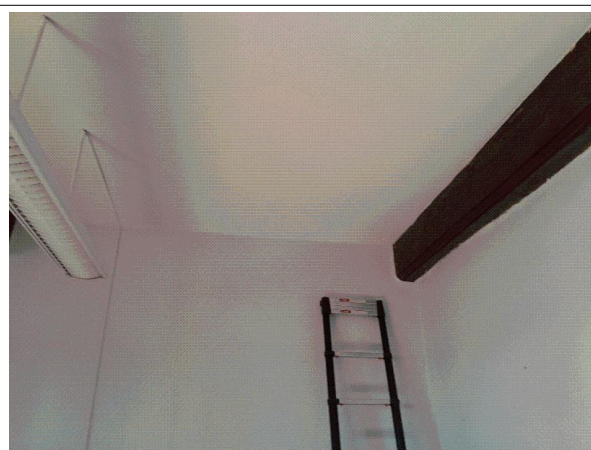

Prélèvement - P128 : ETAGE 2 / Local 030 - Enduit- (Absence d'amiante)



## 7.5. Attestation d'assurance



### ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BUREAU VERITAS SERVICES France SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

#### 1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.  
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

#### 2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne





Europe

- ERP
  - Neuf
  - Mise à jour du DPE,
  - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
  - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
  - Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
  - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
  - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
    - En cas de location / vente
    - Dans les parties communes
  - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
  - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
  - Etat des lieux,
  - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
  - Millimètres de copropriété,
  - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
  - Sécurité piscine,
  - Diagnostic technique Loi SRU,
  - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
  - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG  
95, rue de la Victoire - 75009 Paris  
Tel : 01 43 67 42 43 - Fax : 01 43 67 12 34  
RCS Paris 753143882 - APE 6512 Z

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: Am den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne



**SUPRA S VERITAS**  
Certification

**Certificat**  
Admis à  
**Philippe MEYRAUD**

Le SupraS Veritas Certifieur certifie que les compétences à l'expertise technique d'expertise judiciaire des parties civiles ont été acquises par le candidat au cours de sa formation initiale et continue de 120 heures de formation et de 12 modules à valeur certificative de compétence technique d'expertise judiciaire des parties civiles et d'expertise technique des parties civiles à l'expertise judiciaire.

**COMPÉTENCES TECHNIQUES**

|                     | Séquences des 120h                                                                                                                                               | Date d'acquisition initiale | Date de validation |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Aspects sans module | 120h de séquences des compétences techniques à l'expertise judiciaire des parties civiles et d'expertise technique des parties civiles à l'expertise judiciaire. | 12/01/2017                  | 12/01/2017         |
| Aspects avec module | 120h de séquences des compétences techniques à l'expertise judiciaire des parties civiles et d'expertise technique des parties civiles à l'expertise judiciaire. | 12/01/2017                  | 12/01/2017         |

Date : 12/01/2017

Laurent Dreyer, Président

Numéro de certificat : 1451002



\*Ce certificat est remis au candidat au cours de sa formation initiale et continue de 120 heures de formation et de 12 modules à valeur certificative de compétence technique d'expertise judiciaire des parties civiles et d'expertise technique des parties civiles à l'expertise judiciaire.

Les informations relatives à la certification sont disponibles sur le site internet du SupraS Veritas : [www.supras-veritas.com](http://www.supras-veritas.com)

Le SupraS Veritas est une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique.





## **7.7. Rapports d'essais de laboratoire**



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

**Monsieur Philippe NEYRAUD**

16 bd Winston Churchill

BP 76625

21066 DIJON CEDEX

Notre référence : AR-24-LE-081402-01

**Numéro de dossier : 24A017861**

**Référence de dossier : 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A017861-001 - Référence *BV3LD0441 Réf. prél : P001 ETAGE 3/ Local 003/Mur - Enduit - (ENDUIT + PEINTURE SUR MARGELLE -N°1 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-002 - Référence *BV3LD0442 Réf. prél : P002 ETAGE 3/ Local 003/Mur - Enduit - (ENDUIT SOUBASSEMENT FENETRE -N°2 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-003 - Référence *BV3LD0443 Réf. prél : P003 ETAGE 3/ Local 003/Mur - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/BANDE A PLACO -N°3 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-004 - Référence *BV3LD0444 Réf. prél : P004 ETAGE 3/ Local 003/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR PIERRE -N°4 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-005 - Référence *BV3LD0445 Réf. prél : P005 ETAGE 3/ Local 003/Cloison - Enduit - (ENDUIT PLATREUX SUR BRIQUE -N°5 SUR SCHEMA DE REPERAGE)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-006 - Référence BV3LD0446 Réf. prél : P006 ETAGE 3/ Local 001/Revêtement de sol - Ragréage - (REVETEMENT DE SOL + RAGREAGE -N°6 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-007 - Référence BV3LD0447 Réf. prél : P007 ETAGE 3/ Local 001/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT ELASTOMERE FENETRE -N°7 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-008 - Référence BV3LD0448 Réf. prél : P008 ETAGE 3/ Local 001/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/REVETEMENT BITUMINEUX AUTOUR FENETRE -N°8 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-009 - Référence BV3LD0449 Réf. prél : P009 ETAGE 3/ Local 001/Mur - Enduit - (ENDUIT CIMENT -N°9 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-010 - Référence BV3LD0450 Réf. prél : P010 ETAGE 3/ Local 001/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND -N°10 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-011 - Référence BV3LD0451 Réf. prél : P011 ETAGE 3/ Local 004 - Peinture - (PEINTURE SUR PLINTHE -N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-012 - Référence BV3LD0452 Réf. prél : P012 ETAGE 3/ Local 004/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE -N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-013 - Référence BV3LD0453 Réf. prél : P013 ETAGE 3/ Local 008/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR MARGELLE -N°13 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-014 - Référence BV3LD0454 Réf. prél : P014 ETAGE 3/ Local 008/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND -N°14 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-015 - Référence BV3LD0455 Réf. prél : P015 ETAGE 3/ Local 008 - Calorifugeage - (CALORIFUGE -N°15 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-016 - Référence BV3LD0456 Réf. prél : P016 ETAGE 3/ Local 006/Mur - Enduit - (ENDUIT + PEINTURE -N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-017 - Référence BV3LD0457 Réf. prél : P017 ETAGE 3/ Local 009/Couverture - Revêtement d'étanchéité - (ETANCHEITE AUTOUR FENETRE -N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-018 - Référence BV3LD0458 Réf. prél : P018 ETAGE 3/ Local 009/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR BRIQUE -N°18 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-019 - Référence BV3LD0459 Réf. prél : P019 ETAGE 3/ Local 009/Revêtement de cloison - Peinture - (PEINTURE SUR MUR -N°19 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-020 - Référence BV3LD0460 Réf. prél : P020 ETAGE 3/ Local 015/Conduit - Conduit - (fibre-ciment/gris(e)/CONDUIT AMIANTE CIMENT -N°20 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-021 - Référence BV3LD0461 Réf. prél : P021 ETAGE 3/ Local 015/Conduit - Calorifugeage - (CALORIFUGE CONDUITE -N°21 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-022 - Référence BV3LD0462 Réf. prél : P022 ETAGE 3/ Local 017/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACO -N°22 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-023 - Référence BV3LD0463 Réf. prél : P023 ETAGE 3/ Local 016/Revêtement de sol - Ragréage - (PEINTURE/RAGREAGE SOL -N°23 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska



- N° 24A017861-024 - Référence BV3LD0464 Réf. prél : P024 ETAGE 3/ Local 019/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°24 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24A017861-025 - Référence BV3LD0465 Réf. prél : P025 ETAGE 3/ Local 023/Mur - Enduit - (ENDUIT SOUBASSEMENT-N°25 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24A017861-026 - Référence BV3LD0466 Réf. prél : P026 ETAGE 3/ Local 023/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR RAMPANT -N°26 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24A017861-027 - Référence BV3LD0467 Réf. prél : P027 ETAGE 3/ Local 021 - Revêtement bitumineux - (bitumineux/noir(e)/REVETEMENT BITUMINEUX SUR MUR -N°27 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24A017861-028 - Référence BV3LD0468 Réf. prél : P028 ETAGE 3/ Local 021/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (vert(e)/PEINTURE VERTE SUR SOL-N°28 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24A017861-029 - Référence BV3LD0469 Réf. prél : P029 ETAGE 3/ Local 024 - Colle - (COLLE BRIQUETTE-N°29 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24A017861-030 - Référence BV3LD0470 Réf. prél : P030 ETAGE 3/ Local 024/Cloison - Joint - (JOINT DE MORTIER CHEMINEE -N°30 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24A017861-031 - Référence BV3LD0471 Réf. prél : P031 ETAGE 3/ Local 024/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24A017861-032 - Référence BV3LD0472 Réf. prél : P032 COMBLES - Enduit - (ENDUIT CHEMINEE -N°32 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
  
- N° 24A017861-033 - Référence BV3LD0473 Réf. prél : P033 COMBLES - Enduit - (ENDUIT CHEMINEE -N°33 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-034 - Référence BV3LD0474 Réf. prél : P034 ETAGE 2/ Local 003/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE -N°34 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-035 - Référence BV3LD0475 Réf. prél : P035 ETAGE 2/ Local 003/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACO -N°35 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-036 - Référence BV3LD0476 Réf. prél : P036 ETAGE 2/ Local 001/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°36 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-037 - Référence BV3LD0477 Réf. prél : P037 ETAGE 2/ Local 001/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (PEINTURE SUR SOL -N°37 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-038 - Référence BV3LD0478 Réf. prél : P038 ETAGE 2/ Local 001 - Revêtement bitumineux - (bitumineux/noir(e)/REVETEMENT NOIR SUR PIERRE -N°38 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-039 - Référence BV3LD0479 Réf. prél : P039 ETAGE 2/ Local 001/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR CONTREMARCHE -N°39 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-040 - Référence BV3LD0480 Réf. prél : P040 ETAGE 2/ Local 006/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°40 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-041 - Référence BV3LD0481 Réf. prél : P041 ETAGE 2/ Local 006/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE RECENTE -N°41 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-042 - Référence BV3LD0482 Réf. prél : P042 ETAGE 2/ Local 006/Mur - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/BANDE A PLACO-N°42 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-043 - Référence BV3LD0483 Réf. prél : P043 ETAGE 2/ Local 002/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°43 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-044 - Référence BV3LD0484 Réf. prél : P044 ETAGE 2/ Local 002/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°44 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-045 - Référence BV3LD0485 Réf. prél : P045 ETAGE 2/ Local 002/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°45 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-046 - Référence BV3LD0486 Réf. prél : P046 ETAGE 2/ Local 004/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°46 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-047 - Référence BV3LD0487 Réf. prél : P047 ETAGE 2/ Local 005/Revêtement de sol - Dalle plastique - (LINO + COLLE -N°47 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-048 - Référence BV3LD0488 Réf. prél : P048 ETAGE 2/ Local 005/Plafond - Enduit - (ENDUIT SUR CANCALLON BRIQUE -N°48 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-049 - Référence BV3LD0489 Réf. prél : P049 ETAGE 2/ Local 004/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°49 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-050 - Référence BV3LD0490 Réf. prél : P050 ETAGE 2/ Local 004/Conduit dans maçonnerie - Conduit - (fibre-ciment/gris(e)/CONDUIT -N°50 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-051 - Référence BV3LD0491 Réf. prél : P051 ETAGE 2/ Local 004/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°51 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska



- N° 24A017861-052 - Référence BV3LD0492 Réf. prél : P052 ETAGE 2/ Local 038/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACO -N°52 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-053 - Référence BV3LD0493 Réf. prél : P053 ETAGE 2/ Local 038/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°53 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-054 - Référence BV3LD0494 Réf. prél : P054 ETAGE 2/ Local 011 - Revêtement bitumineux - (bitumineux/noir(e)/RESIDU NOIR SUR MUR -N°54 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-055 - Référence BV3LD0495 Réf. prél : P055 ETAGE 2/ Local 012/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°55 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-056 - Référence BV3LD0496 Réf. prél : P056 ETAGE 2/ Local 014/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°56 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-057 - Référence BV3LD0497 Réf. prél : P057 ETAGE 2/ Local 043/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACO -N°57 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-058 - Référence BV3LD0498 Réf. prél : P058 ETAGE 2/ Local 018/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (vert(e)/PEINTURE VERTE AU SOL -N°58 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-059 - Référence BV3LD0499 Réf. prél : P059 ETAGE 2/ Local 017/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°59 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-060 - Référence BV3LD0500 Réf. prél : P060 ETAGE 2/ Local 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°60 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-061 - Référence BV3LD0501 Réf. prél : P061 ETAGE 2/ Local 019/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°61 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-062 - Référence BV3LD0502 Réf. prél : P062 ETAGE 2/ Local 019/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°62 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-063 - Référence BV3LD0503 Réf. prél : P063 ETAGE 2/ Local 019/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°63 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-064 - Référence BV3LD0504 Réf. prél : P064 ETAGE 2/ Local 023/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°64 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-065 - Référence BV3LD0505 Réf. prél : P065 ETAGE 2/ Local 024/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE SOL -N°65 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-066 - Référence BV3LD0506 Réf. prél : P066 ETAGE 2/ Local 032/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°66 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-067 - Référence BV3LD0507 Réf. prél : P067 ETAGE 2/ Local 032/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND -N°67 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-068 - Référence BV3LD0508 Réf. prél : P068 ETAGE 1/ Local 005/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°68 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-069 - Référence BV3LD0509 Réf. prél : P069 ETAGE 1/ Local 005/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°69 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-070 - Référence BV3LD0510 Réf. prél : P070 ETAGE 1/ Local 001 - Revêtement bitumineux - (bitumineux/noir(e)/RESIDU NOIR SUR PIERRE -N°70 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-071 - Référence BV3LD0511 Réf. prél : P071 ETAGE 1/ Local 008/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°71 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-072 - Référence BV3LD0512 Réf. prél : P072 ETAGE 1/ Local 008/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°72 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-073 - Référence BV3LD0513 Réf. prél : P073 ETAGE 1/ Local 010/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°73 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-074 - Référence BV3LD0514 Réf. prél : P074 ETAGE 1/ Local 002/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR CONTREMARCHE-N°74SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-075 - Référence BV3LD0515 Réf. prél : P075 ETAGE 1/ Local 002/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (PEINTURE AU SOL -N°75 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-076 - Référence BV3LD0516 Réf. prél : P076 ETAGE 1/ Local 016/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°76 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-077 - Référence BV3LD0517 Réf. prél : P077 ETAGE 1/ Local 018/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°77 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-078 - Référence BV3LD0518 Réf. prél : P078 ETAGE 1/ Local 019/Mur - Enduit - (CONTREMARCHE +PEINTURE VERTE SUR SOL -N°78 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska



- N° 24A017861-079 - Référence BV3LD0519 Réf. prél : P079 ETAGE 1/ Local 019/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE + PEINTURE VERTE -N°79 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-080 - Référence BV3LD0520 Réf. prél : P080 ETAGE 1/ Local 020/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°80 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-081 - Référence BV3LD0521 Réf. prél : P081 ETAGE 1/ Local 020/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°81 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-082 - Référence BV3LD0522 Réf. prél : P082 ETAGE 1/ Local 024/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL DUVETEUX -N°82 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-083 - Référence BV3LD0523 Réf. prél : P083 ETAGE 1/ Local 024/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL DUVETEUX -N°83 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-084 - Référence BV3LD0524 Réf. prél : P084 ETAGE 1/ Local 026/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE SOL -N°84 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-085 - Référence BV3LD0525 Réf. prél : P085 ETAGE 1/ Local 029/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACON -N°85 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-086 - Référence BV3LD0526 Réf. prél : P086 ETAGE 1/ Local 031/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°86 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-087 - Référence BV3LD0527 Réf. prél : P087 ETAGE 1/ Local 034/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°87 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-088 - Référence BV3LD0528 Réf. prél : P088 ETAGE 1/ Local 034/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°89 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-089 - Référence BV3LD0529 Réf. prél : P089 ETAGE 1/ Local 035/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°89 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-090 - Référence BV3LD0530 Réf. prél : P090 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°90 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-091 - Référence BV3LD0531 Réf. prél : P091 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°91 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-092 - Référence BV3LD0532 Réf. prél : P092 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°92 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-093 - Référence BV3LD0533 Réf. prél : P093 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°93 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-094 - Référence BV3LD0534 Réf. prél : P094 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE ANCIENNE PLINTHE-N°94 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-095 - Référence BV3LD0535 Réf. prél : P095 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE ANCIENNE PLINTHE-N°95 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-096 - Référence BV3LD0536 Réf. prél : P096 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°96 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-097 - Référence BV3LD0537 Réf. prél : P097 RDC/ Local 004/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°97 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-098 - Référence BV3LD0538 Réf. prél : P128 ETAGE 2/ Local 030/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND -N°98 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-099 - Référence BV3LD0539 Réf. prél : P099 RDC/ Local 006/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°99- SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-100 - Référence BV3LD0540 Réf. prél : P100 RDC/ Local 027/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°100 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-101 - Référence BV3LD0541 Réf. prél : P101 RDC/ Local 014/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (PEINTURE JAUNE AU SOL-N°101 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-102 - Référence BV3LD0542 Réf. prél : P102 RDC/ Local 020/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°102 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-103 - Référence BV3LD0543 Réf. prél : P103 RDC/ Local 027/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°103 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-104 - Référence BV3LD0544 Réf. prél : P104 RDC/ Local 027/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE MARGELLE-N°104 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-105 - Référence BV3LD0545 Réf. prél : P105 RDC/ Local 029/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°105 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska



- N° 24A017861-106 - Référence BV3LD0546 Réf. prél : P106 RDC/ Local 029/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°106 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-107 - Référence BV3LD0547 Réf. prél : P107 RDC/ Local 010/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°107 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-108 - Référence BV3LD0548 Réf. prél : P108 RDC/ Local 010/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°108 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-109 - Référence BV3LD0549 Réf. prél : P109 RDC/ Local 012/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°109 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-110 - Référence BV3LD0550 Réf. prél : P110 RDC/ Local 016/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°110 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-111 - Référence BV3LD0551 Réf. prél : P111 RDC/ Local 016/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°111 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-112 - Référence BV3LD0552 Réf. prél : P112 RDC/ Local 045/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°112 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-113 - Référence BV3LD0553 Réf. prél : P113 RDC/ Local 015/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°113 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-114 - Référence BV3LD0554 Réf. prél : P114 RDC/ Local 015/Conduit - Calorifugeage - (CALORIFUGE-N°114 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-115 - Référence BV3LD0555 Réf. prél : P115 RDC/ Local 015/Conduit - Calorifugeage - (CALORIFUGE-N°115 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-116 - Référence BV3LD0556 Réf. prél : P116 RDC/ Local 015/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGEE-N°116 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-117 - Référence BV3LD0557 Réf. prél : P117 RDC/ Local 015 - Colle - (COLLE -N°117 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-118 - Référence BV3LD0558 Réf. prél : P118 RDC/ Local 015/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°118 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-119 - Référence BV3LD0559 Réf. prél : P119 RDC/ Local 017/Cloison - Joint - (JOINT PIERRE -N°119 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-120 - Référence BV3LD0560 Réf. prél : P120 RDC/ Local 017/Cloison - Joint - (JOINT PIERRE -N°120 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-121 - Référence BV3LD0561 Réf. prél : P121 RDC/ Local 035/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL GOUTTELETTE -N°121 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-122 - Référence BV3LD0562 Réf. prél : P122 RDC/ Local 035/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL GOUTTELETTE -N°122 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-123 - Référence BV3LD0563 Réf. prél : P123 RDC/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°123 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-124 - Référence BV3LD0564 Réf. prél : P124 RDC/ Local 022/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL GOUTTELETTE-N°124 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-125 - Référence BV3LD0565 Réf. prél : P125 RDC/ Local 024/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND -N°125 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-126 - Référence BV3LD0566 Réf. prél : P126 RDC/ Local 032/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND -N°126 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A017861-127 - Référence BV3LD0567 Réf. prél : P127 ETAGE 2/ Local 013/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND -N°127 SUR SCHEMA DE REPERAGE), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT EST SAS  
REFERANT ST LABO**  
20 rue du Kochersberg - CS 50047  
67701 SAVERNE CEDEX 1

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01      Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02      Page1/38  
Référence laboratoire N° : 24RI040028      Référence de suivi du dossier N° : 24A017861  
Reçu au laboratoire le : 18/06/2024      Date de réception : 17/06/2024  
Date d'analyse : 18/06/2024  
Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                                                           | Description visuelle                                                                                                                                                           | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                | Résultats                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                           |                                   |
| 001        | 24A017861-001 -<br>BV3LD0441 Réf. prél :<br>P001 ETAGE 3/ Local<br>003/Mur - Enduit -<br>(ENDUIT + PEINTURE<br>SUR MARGELLE -N°1<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE)             | Matériau de type peinture<br>(marron) ; matériau de<br>type peinture (blanc) ;<br>matériau semi-dur de<br>type enduit (beige) ;<br>matériau semi-dur de<br>type enduit (blanc) | <b>MET</b><br>/RX6B                 | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 002        | 24A017861-002 -<br>BV3LD0442 Réf. prél :<br>P002 ETAGE 3/ Local<br>003/Mur - Enduit -<br>(ENDUIT<br>SOUBASSEMENT<br>FENETRE -N°2 SUR<br>SCHEMA DE<br>REPERAGE)             | Matériau de type<br>système d'enduit<br>peinture (jaune) ;<br>matériau semi-dur de<br>type plâtre (blanc)                                                                      | <b>MET</b><br>/RX6B                 | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |
| 003        | 24A017861-003 -<br>BV3LD0443 Réf. prél :<br>P003 ETAGE 3/ Local<br>003/Mur - Bande de<br>plaque de plâtre -<br>(plâtre/BANDE A<br>PLACO -N°3 SUR<br>SCHEMA DE<br>REPERAGE) | Matériau fibreux de type<br>papier peint (beige) ;<br>matériau de type<br>peinture (blanc) ;<br>matériau semi-dur de<br>type enduit (blanc)                                    | <b>MET</b><br>/RX6B                 | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées |



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page2/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception :17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client:24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                                      | Description visuelle                                                                                                                                                                                    | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 004<br>(1) | 24A017861-004 - BV3LD0444 Réf. prél : P004 ETAGE 3/ Local 003/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR PIERRE -N°4 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                          | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                     | <b>MET</b> / BOH4             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 005        | 24A017861-005 - BV3LD0445 Réf. prél : P005 ETAGE 3/ Local 003/Cloison - Enduit - (ENDUIT PLATREUX SUR BRIQUE -N°5 SUR SCHEMA DE REPERAGE)             | Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type brique (orange) | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006        | 24A017861-006 - BV3LD0446 Réf. prél : P006 ETAGE 3/ Local 001/Revêtement de sol - Ragrée - (REVETEMENT DE SOL + RAGREAGE -N°6 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau (gris)                                                                                                                         | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007        | 24A017861-007 - BV3LD0447 Réf. prél : P007 ETAGE 3/ Local 001/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT ELASTOMERE FENETRE -N°7 SUR SCHEMA DE REPERAGE)  | Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc)                                                                                         | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page3/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                                                | Description visuelle                                                                                           | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 008     | 24A017861-008 - BV3LD0448 Réf. prél : P008 ETAGE 3/ Local 001/Toiture - Revêtement d'étanchéité - (bitumineux/REVETEMENT BITUMINEUX AUTOUR FENETRE -N°8 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau dur (fibreux) (gris)                 | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009     | 24A017861-009 - BV3LD0449 Réf. prél : P009 ETAGE 3/ Local 001/Mur - Enduit - (ENDUIT CIMENT -N°9 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                                        | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)        | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 010     | 24A017861-010 - BV3LD0450 Réf. prél : P010 ETAGE 3/ Local 001/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND -N°10 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                                  | Matériau de type système d'enduit peinture (beige)                                                             | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011     | 24A017861-011 - BV3LD0451 Réf. prél : P011 ETAGE 3/ Local 004 - Peinture - (PEINTURE SUR PLINTE -N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                                   | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page4/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                     | Description visuelle                                                                                                              | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 012     | 24A017861-012 - BV3LD0452 Réf. prél : P012 ETAGE 3/ Local 004/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE -N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                     | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013     | 24A017861-013 - BV3LD0453 Réf. prél : P013 ETAGE 3/ Local 008/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR MARGELLE -N°13 SUR SCHEMA DE REPERAGE)      | Matériau de type système d'enduit peinture (gris)                                                                                 | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014     | 24A017861-014 - BV3LD0454 Réf. prél : P014 ETAGE 3/ Local 008/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND -N°14 SUR SCHEMA DE REPERAGE)       | Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (orange)  | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015     | 24A017861-015 - BV3LD0455 Réf. prél : P015 ETAGE 3/ Local 008 - Calorifugeage - (CALORIFUGE -N°15 SUR SCHEMA DE REPERAGE)            | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple (gris) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                      | Matériau fibreux de type isolant (beige)                                                                                          | <b>MOLP</b> / GA7E            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page5/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception :17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client:24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                              | Description visuelle                                                                                                                                                                     | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 016     | 24A017861-016 - BV3LD0456 Réf. prél : P016 ETAGE 3/ Local 006/Mur - Enduit - (ENDUIT + PEINTURE -N°16 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                 | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                                            | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017     | 24A017861-017 - BV3LD0457 Réf. prél : P017 ETAGE 3/ Local 009/Couverture - Revêtement d'étanchéité - (ETANCHEITE AUTOUR FENETRE -N°17 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau (beige) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)                                                                                                                                 | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018     | 24A017861-018 - BV3LD0458 Réf. prél : P018 ETAGE 3/ Local 009/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR BRIQUE -N°18 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (orange) | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019     | 24A017861-019 - BV3LD0459 Réf. prél : P019 ETAGE 3/ Local 009/Revêtement de cloison - Peinture - (PEINTURE SUR MUR -N°19 SUR SCHEMA DE REPERAGE)              | Matériau de type peinture (de différentes couleurs)                                                                                                                                      | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page6/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception :17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client:24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                                              | Description visuelle                                                                                                                       | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                     |
| 020<br>(2) | 24A017861-020 - BV3LD0460 Réf. prél : P020 ETAGE 3/ Local 015/Conduit - Conduit - (fibre-ciment/gris(e)/CC NDUIT AMIANTE CIMENT -N°20 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)                                                                       | MOLP / GA7E                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 021        | 24A017861-021 - BV3LD0461 Réf. prél : P021 ETAGE 3/ Local 015/Conduit - Calorifugeage - (CALORIFUGE CONDUITE -N°21 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                    | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (gris) ; matériau fibreux de type isolant (orange) | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
|            |                                                                                                                                                               | Matériau fibreux de type isolant (orange)                                                                                                  | MOLP / JKT4                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées      |
| 022        | 24A017861-022 - BV3LD0462 Réf. prél : P022 ETAGE 3/ Local 017/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACO -N °22 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                 | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)  | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 7/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                   | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 023     | 24A017861-023 - BV3LD0463 Réf. prél : P023 ETAGE 3/ Local 016/Revêtement de sol - Ragréage - (PEINTURE/RAGREAGE SOL -N°23 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau dur de type ciment (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 024     | 24A017861-024 - BV3LD0464 Réf. prél : P024 ETAGE 3/ Local 019/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°24 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                          | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)                                                  | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                                   | Matériau semi-dur de type ciment (gris)                                                                                                                                                                                                | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 025     | 24A017861-025 - BV3LD0465 Réf. prél : P025 ETAGE 3/ Local 023/Mur - Enduit - (ENDUIT SOUBASSEMENT-N°25 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                    | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                                                                 | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page8/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception :17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client:24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                                         | Description visuelle                                                                                                                                                                                  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 026     | 24A017861-026 - BV3LD0466 Réf. prél : P026 ETAGE 3/ Local 023/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR RAMPANT -N°26 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                           | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (rouge) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 027     | 24A017861-027 - BV3LD0467 Réf. prél : P027 ETAGE 3/ Local 021 - Revêtement bitumineux - (bitumineux/noir(e)/RE VETEMENT BITUMINEUX SUR MUR -N°27 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)                                                               | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 028     | 24A017861-028 - BV3LD0468 Réf. prél : P028 ETAGE 3/ Local 021/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (vert(e)/PEINTURE VERTE SUR SOL-N°28 SUR SCHEMA DE REPERAGE)      | Matériau semi-dur (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                                          | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page9/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception :17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client:24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                         | Description visuelle                                                               | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                          |                                                                                    |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 029     | 24A017861-029 - BV3LD0469 Réf. prél : P029 ETAGE 3/ Local 024 - Colle - (COLLE BRIQUETTE-N°29 SUF SCHEMA DE REPERAGE)                    | Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)                                 | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030     | 24A017861-030 - BV3LD0470 Réf. prél : P030 ETAGE 3/ Local 024/Cloison - Joint - (JOINT DE MORTIER CHEMINEE -N°30 SUF SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)                                 | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 031     | 24A017861-031 - BV3LD0471 Réf. prél : P031 ETAGE 3/ Local 024/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE)                                  | Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 032     | 24A017861-032 - BV3LD0472 Réf. prél : P032 COMBLES - Enduit - (ENDUIT CHEMINEE -N°32 SUF SCHEMA DE REPERAGE)                             | Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 10/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                                     | Description visuelle                                                                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                     |
| 033        | 24A017861-033 - BV3LD0473 Réf. prél : P033 COMBLES - Enduit - (ENDUIT CHEMINEE -N°33 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                         | Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                              | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 034        | 24A017861-034 - BV3LD0474 Réf. prél : P034 ETAGE 2/ Local 003/Revêtement de sol - Ragraage - (RAGREAGE -N°34 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                 | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                  | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 035        | 24A017861-035 - BV3LD0475 Réf. prél : P035 ETAGE 2/ Local 003/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACO -N°35 SUR SCHEMA DE REPERAGE)         | Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
|            |                                                                                                                                                      | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                          | <b>MOLP</b> / P8BJ            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées      |
| 036<br>(3) | 24A017861-036 - BV3LD0476 Réf. prél : P036 ETAGE 2/ Local 001/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°36 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (noir)      | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 11/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                                                      | Description visuelle                                                                                                                                              | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                     |
| 037        | 24A017861-037 - BV3LD0477 Réf. prél : P037 ETAGE 2/ Local 001/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (PEINTURE SUR SOL -N°37 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces                          | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 038        | 24A017861-038 - BV3LD0478 Réf. prél : P038 ETAGE 2/ Local 001 - Revêtement bitumineux - (bitumineux/noir(e)/RE VETEMENT NOIR SUR PIERRE -N°38 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau (beige)                                                                                                          | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 039        | 24A017861-039 - BV3LD0479 Réf. prél : P039 ETAGE 2/ Local 001/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR CONTREMARCHE -N°39 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                   | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 040<br>(4) | 24A017861-040 - BV3LD0480 Réf. prél : P040 ETAGE 2/ Local 006/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°40 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                  | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (beige) ; matériau (noir)                                    | <b>MET</b> / QVA5             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 12/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                             | Description visuelle                                                                                                                                                              | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 041     | 24A017861-041 - BV3LD0481 Réf. prél : P041 ETAGE 2/ Local 006/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE RECENTE -N°41 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)(i)                                                                                                   | <b>MET</b> / N3VV             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                                              | Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)                                                                                                                            | <b>MOLP</b> / KW6E            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 042     | 24A017861-042 - BV3LD0482 Réf. prél : P042 ETAGE 2/ Local 006/Mur - Bande de plaque de plâtre - (plâtre/BANDE A PLACO-N°42 SUR SCHEMA DE REPERAGE)           | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                                              | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                           | <b>MOLP</b> / KW6E            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 043     | 24A017861-043 - BV3LD0483 Réf. prél : P043 ETAGE 2/ Local 002/Revêtement de sol - Ragraage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°43 SUR SCHEMA DE REPERAGE)               | Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ragraage (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)                                                                  | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page13/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception :17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client:24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                   | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 044     | 24A017861-044 - BV3LD0484 Réf. prél : P044 ETAGE 2/ Local 002/Revêtement du mur - Colle de faïence (COLLE DE FAIENCE -N°44 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                     | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                                    | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                                                                                                          | <b>MOLP</b> / KW6E            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 045     | 24A017861-045 - BV3LD0485 Réf. prél : P045 ETAGE 2/ Local 002/Revêtement du mur - Colle de faïence (COLLE DE FAIENCE -N°45 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                                    | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                                                                                                          | <b>MOLP</b> / KW6E            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 14/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                                                      | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 046     | 24A017861-046 - BV3LD0486 Réf. prél : P046 ETAGE 2/ Local 004/Revêtement de sol - Ragréege - (RAGREAGE CARRELAGE -N°46 SUR SCHEMA DE REPERAGE)  | Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)                                                                                                                                                                                      | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 047     | 24A017861-047 - BV3LD0487 Réf. prél : P047 ETAGE 2/ Local 005/Revêtement de sol - Dalle plastique - (LINO + COLLE -N°47 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 048     | 24A017861-048 - BV3LD0488 Réf. prél : P048 ETAGE 2/ Local 005/Plafond - Enduit - (ENDUIT SUR CANCELLON BRIQUE -N°48 SUR SCHEMA DE REPERAGE)     | Matériau dur de type brique (rouge) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                                                 | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 15/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                                               | Description visuelle                                                                                                                                                                                            | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                                                       |
| 049        | 24A017861-049 - BV3LD0489 Réf. prél : P049 ETAGE 2/ Local 004/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°49 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                       | Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                                                                    | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées                                        |
| 050<br>(2) | 24A017861-050 - BV3LD0490 Réf. prél : P050 ETAGE 2/ Local 004/Conduit dans maçonnerie - Conduit - (fibre-ciment/gris(e)/CC NDUIT -N°50 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)                                                                                                         | <b>MOLP</b> / KW6E            | 4 / 4                         | -                                                               | Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) |
| 051<br>(4) | 24A017861-051 - BV3LD0491 Réf. prél : P051 ETAGE 2/ Local 004/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°51 SUR SCHEMA DE REPERAGE)           | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)           | <b>MET</b> / VXB3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile                                   |
| 052        | 24A017861-052 - BV3LD0492 Réf. prél : P052 ETAGE 2/ Local 038/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACO -N°52 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                   | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (rose) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | <b>MET</b> / QTN3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées                                        |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 16/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                               | Description visuelle                                                                                                                                                  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 053     | 24A017861-053 - BV3LD0493 Réf. prél : P053 ETAGE 2/ Local 038/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°5; SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                       | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)         | <b>MET</b> / QTN3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 054     | 24A017861-054 - BV3LD0494 Réf. prél : P054 ETAGE 2/ Local 011 - Revêtement bitumineux - (bitumineux/noir(e)/RE SIDU NOIR SUR MUR -N°54 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau souple bitumineux (noir)                                                                                                                                     | <b>MET</b> / QTN3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 055     | 24A017861-055 - BV3LD0495 Réf. prél : P055 ETAGE 2/ Local 012/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°5; SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                       | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) | <b>MET</b> / QTN3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 056     | 24A017861-056 - BV3LD0496 Réf. prél : P056 ETAGE 2/ Local 014/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°56 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                     | Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces                                                                | <b>MET</b> / QTN3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 17/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                                                    | Description visuelle                                                                                                                                                                                                        | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                     |
| 057        | 24A017861-057 - BV3LD0497 Réf. prél : P057 ETAGE 2/ Local 043/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACO -N°57 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                        | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) | <b>MET</b> / QTN3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 058        | 24A017861-058 - BV3LD0498 Réf. prél : P058 ETAGE 2/ Local 018/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (vert(e)/PEINTURE VERTE AU SOL -N°58 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (vert) ; matériau (transparent) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)                                                                                                        | <b>MET</b> / QTN3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 059        | 24A017861-059 - BV3LD0499 Réf. prél : P059 ETAGE 2/ Local 017/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°59 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                            | Matériau de type système d'enduit peinture (beige)                                                                                                                                                                          | <b>MET</b> / QTN3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 060<br>(4) | 24A017861-060 - BV3LD0500 Réf. prél : P060 ETAGE 2/ Local 018/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°60 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (marron) ; matériau de type colle bitumineux (noir)                                                                   | <b>MET</b> / N3VV             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 18/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                   | Description visuelle                                                                                                                                            | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 061     | 24A017861-061 - BV3LD0501 Réf. prél : P061 ETAGE 2/ Local 019/Revêtement du mur - Colle de faïence (COLLE DE FAIENCE -N°61 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (vert)                                                   | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 062     | 24A017861-062 - BV3LD0502 Réf. prél : P062 ETAGE 2/ Local 019/Revêtement du mur - Colle de faïence (COLLE DE FAIENCE -N°62 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)               | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 063     | 24A017861-063 - BV3LD0503 Réf. prél : P063 ETAGE 2/ Local 019/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°63 SUR SCHEMA DE REPERAGE)     | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type mousse (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 064     | 24A017861-064 - BV3LD0504 Réf. prél : P064 ETAGE 2/ Local 023/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°64 SUR SCHEMA DE REPERAGE)         | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (gris)                                       | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 19/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                     | Description visuelle                                                                                                            | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                     |
| 065     | 24A017861-065 - BV3LD0505 Réf. prél : P065 ETAGE 2/ Local 024/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE SOL -N°65 SUR SCHEMA DE REPERAGE)             | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)          | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 066     | 24A017861-066 - BV3LD0506 Réf. prél : P066 ETAGE 2/ Local 032/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°66 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (bitumineux) (noir)       | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 067     | 24A017861-067 - BV3LD0507 Réf. prél : P067 ETAGE 2/ Local 032/Plafond - Faux plafond - (FAUX PLAFOND -N°67 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                   | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)         | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 068     | 24A017861-068 - BV3LD0508 Réf. prél : P068 ETAGE 1/ Local 005/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE -N°68 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 20/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 069     | 24A017861-069 - BV3LD0509 Réf. prél : P069 ETAGE 1/ Local 005/Revêtement du mur - Colle de faïence (COLLE DE FAIENCE -N°69 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)                                               | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 070     | 24A017861-070 - BV3LD0510 Réf. prél : P070 ETAGE 1/ Local 001 - Revêtement bitumineux - (bitumineux/noir(e)/RE SIDU NOIR SUR PIERRE -N°70 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (beige)                                                                      | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 071     | 24A017861-071 - BV3LD0511 Réf. prél : P071 ETAGE 1/ Local 008/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°7 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                           | Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                     | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 072     | 24A017861-072 - BV3LD0512 Réf. prél : P072 ETAGE 1/ Local 008/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°72 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                        | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 21/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                      | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                    | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 073     | 24A017861-073 - BV3LD0513 Réf. prél : P073 ETAGE 1/ Local 010/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°7; SUR SCHEMA DE REPERAGE)                              | Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                                                   | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 074     | 24A017861-074 - BV3LD0514 Réf. prél : P074 ETAGE 1/ Local 002/Mur - Enduit - (ENDUIT SUR CONTREMARCHE-N°74 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                    | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 075     | 24A017861-075 - BV3LD0515 Réf. prél : P075 ETAGE 1/ Local 002/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (PEINTURE AU SOL -N°75 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces                                                            | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 076     | 24A017861-076 - BV3LD0516 Réf. prél : P076 ETAGE 1/ Local 016/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°76 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                              | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                                                 | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 22/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                       | Description visuelle                                                                                                                                                                                           | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 077     | 24A017861-077 - BV3LD0517 Réf. prél : P077 ETAGE 1/ Local 018/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°7 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) en traces ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 078     | 24A017861-078 - BV3LD0518 Réf. prél : P078 ETAGE 1/ Local 019/Mur - Enduit - (CONTREMARCHE +PEINTURE VERTE SUR SOL -N°78 SUR SCHEMA DE REPERAGE)       | Matériau de type peinture (vert) ; matériau (gris) ; matériau dur de type plaque (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir)                                                                     | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 079     | 24A017861-079 - BV3LD0519 Réf. prél : P079 ETAGE 1/ Local 019/Revêtement de sol - Ragraéage - (RAGREAGE + PEINTURE VERTE -N°79 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau de type colle (jaune)                                                                        | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 23/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                               | Description visuelle                                                                    | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 080     | 24A017861-080 - BV3LD0520 Réf. prél : P080 ETAGE 1/ Local 020/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE -N°80 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)            | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 081     | 24A017861-081 - BV3LD0521 Réf. prél : P081 ETAGE 1/ Local 020/Menuiserie extérieure - Joint - (JOINT FENETRE -N°81 SUR SCHEMA DE REPERAGE)     | Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (blanc)                   | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 082     | 24A017861-082 - BV3LD0522 Réf. prél : P082 ETAGE 1/ Local 024/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL DUVETEUX -N°82 SUR SCHEMA DE REPERAGE)              | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 083     | 24A017861-083 - BV3LD0523 Réf. prél : P083 ETAGE 1/ Local 024/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL DUVETEUX -N°83 SUR SCHEMA DE REPERAGE)              |                                                                                         |                               |                               |                                                                 |                                |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 24/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                               | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                    | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
|         |                                                                                                                                                | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                                | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                                                                 | <b>MOLP</b> / GA7E            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 084     | 24A017861-084 - BV3LD0524 Réf. prél : P084 ETAGE 1/ Local 026/Revêtement de sol - Ragraage - (RAGREAGE SOL -N °84 SUR SCHEMA DE REPERAGE)      | Matériau semi-dur (polymérisé) (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                                                              | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 085     | 24A017861-085 - BV3LD0525 Réf. prél : P085 ETAGE 1/ Local 029/Mur - Bande de plaque de plâtre - (BANDE A PLACON -N °85 SUR SCHEMA DE REPERAGE) |                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                                                                 |                                |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 25/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                         | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
|         |                                                                                                                          | Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                          | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOLP / GA7E                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                          | Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOLP / GA7E                   | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 086     | 24A017861-086 - BV3LD0526 Réf. prél : P086 ETAGE 1/ Local 031/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL -N°8) SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces            | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page26/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception :17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client:24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N°<br>éch. | Référence client                                                                                                                                                          | Description visuelle                                                                                                                                                                                   | Technique<br>utilisée /<br>Analyste | Préparation                         |                                                                                | Résultats                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                     | Nb prep / Nb<br>grilles ou<br>lames | Type                                                                           |                                                |
|            |                                                                                                                                                                           | Matériau souple fibreux<br>de type papier, carton<br>(marron)                                                                                                                                          | <b>MOLP</b><br>/GA7E                | 2 / 2                               | -                                                                              | Fibres d'amiante non<br>détectées              |
| 087<br>(4) | 24A017861-087 -<br>BV3LD0527 Réf. prél :<br>P087 ETAGE 1/ Local<br>034/Revêtement du<br>mur - Colle de plinthe -<br>(COLLE DE PLINTHE<br>-N°87 SUR SCHEMA<br>DE REPERAGE) | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence<br>(beige) ; matériau dur de<br>type ciment-colle (gris) ;<br>matériau de type<br>peinture (marron) ;<br>matériau semi-dur (noir)                           | <b>MET</b><br>/BOH4                 | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | <b>Fibres d'amiante de type<br/>chrysotile</b> |
| 088<br>(1) | 24A017861-088 -<br>BV3LD0528 Réf. prél :<br>P088 ETAGE 1/ Local<br>034/Revêtement du<br>mur - Colle de plinthe -<br>(COLLE DE PLINTHE<br>-N°89 SUR SCHEMA<br>DE REPERAGE) | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence<br>(beige) ; matériau dur de<br>type joint ciment (gris) ;<br>matériau dur de type<br>ciment-colle (beige) ;<br>matériau de type colle<br>bitumineux (noir) | <b>MET</b><br>/BOH4                 | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | <b>Fibres d'amiante de type<br/>chrysotile</b> |
| 089        | 24A017861-089 -<br>BV3LD0529 Réf. prél :<br>P089 ETAGE 1/ Local<br>035/Revêtement de sol<br>- Ragréage -<br>(RAGREAGE<br>CARRELAGE -N°89<br>SUR SCHEMA DE<br>REPERAGE)    | Matériau dur de type<br>carrelage, faïence<br>(marron) ; matériau dur<br>de type joint ciment (gris)<br>en traces ; matériau dur<br>(beige) en traces                                                  | <b>MET</b><br>/RX6B                 | 1 / 2                               | Calcination<br>et/ou attaque<br>acide<br>(méthode<br>interne de<br>traitement) | Fibres d'amiante non<br>détectées              |

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 27/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                                                                                                     | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 090<br>(1) | 24A017861-090 - BV3LD0530 Réf. prél : P090 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de faïence (COLLE DE FAIENCE-N°90 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) | <b>MET</b> / M6ES             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 091        | 24A017861-091 - BV3LD0531 Réf. prél : P091 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°91 SUR SCHEMA DE REPERAGE)     | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                 | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 092<br>(1) | 24A017861-092 - BV3LD0532 Réf. prél : P092 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de faïence (COLLE DE FAIENCE-N°92 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert)                                                                     | <b>MET</b> / UM3G             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

|                                                                               |                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01                                  | Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02 | Page 28/38 |
| Référence laboratoire N° : 24RI040028                                         | Référence de suivi du dossier N° : 24A017861  |            |
| Reçu au laboratoire le : 18/06/2024                                           | Date de réception : 17/06/2024                |            |
| Date d'analyse : 18/06/2024                                                   |                                               |            |
| Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1_22428556/7/8 |                                               |            |

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                                          | Description visuelle                                                                                                                                                      | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 093<br>(1) | 24A017861-093 - BV3LD0533 Réf. prél : P093 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°93 SUR SCHEMA DE REPERAGE)       | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | <b>MET</b> / VXB3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 094<br>(1) | 24A017861-094 - BV3LD0534 Réf. prél : P094 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE ANCIENNE PLINTHE-N°94 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau (noir) en traces                                                           | <b>MET</b> / VXB3             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 095        | 24A017861-095 - BV3LD0535 Réf. prél : P095 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE ANCIENNE PLINTHE-N°95 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                                         | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 29/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                    | Description visuelle                                                                                             | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 096     | 24A017861-096 - BV3LD0536 Réf. prél : P096 ETAGE 1/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°96 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                                     | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 097     | 24A017861-097 - BV3LD0537 Réf. prél : P097 RDC/ Local 004/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°97 SUR SCHEMA DE REPERAGE)           | Matériau semi-dur de type ciment (beige)                                                                         | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 098     | 24A017861-098 - BV3LD0538 Réf. prél : P128 ETAGE 2/ Local 030/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND -N°98 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                      | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                                     | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                         | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page30/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception :17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client:24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                        | Description visuelle                                                                                                                                                            | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 099     | 24A017861-099 - BV3LD0539 Réf. prél : P099 RDC/ Local 006/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°99 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                     | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 100 (1) | 24A017861-100 - BV3LD0540 Réf. prél : P100 RDC/ Local 027/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°100 SUR SCHEMA DE REPERAGE)        | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (vert)                        | <b>MET</b> / M6ES             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 101     | 24A017861-101 - BV3LD0541 Réf. prél : P101 RDC/ Local 014/Revêtement de sol - Peinture sur béton - (PEINTURE JAUNE AL SOL-N°101 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                        | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 102     | 24A017861-102 - BV3LD0542 Réf. prél : P102 RDC/ Local 020/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°102 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                                    | Matériau de type système d'enduit peinture (beige)                                                                                                                              | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

|                                                                               |                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01                                  | Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02 | Page 31/38 |
| Référence laboratoire N° : 24RI040028                                         | Référence de suivi du dossier N° : 24A017861  |            |
| Reçu au laboratoire le : 18/06/2024                                           | Date de réception : 17/06/2024                |            |
| Date d'analyse : 18/06/2024                                                   |                                               |            |
| Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1_22428556/7/8 |                                               |            |

| N° éch.    | Référence client                                                                                                                                 | Description visuelle                                                                                                                              | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 103<br>(1) | 24A017861-103 - BV3LD0543 Réf. prél : P103 RDC/ Local 027/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°103 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces                   | <b>MET</b><br>/ C5KZ          | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 104        | 24A017861-104 - BV3LD0544 Réf. prél : P104 RDC/ Local 027/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE MARGELLE-N°104 SUR SCHEMA DE REPERAGE)        | Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                                                 | <b>MET</b><br>/ RX6B          | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 105        | 24A017861-105 - BV3LD0545 Réf. prél : P105 RDC/ Local 029/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°105 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | <b>MET</b><br>/ RX6B          | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 32/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                 | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                                        | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                     |
| 106     | 24A017861-106 - BV3LD0546 Réf. prél : P106 RDC/ Local 029/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°106 SUR SCHEMA DE REPERAGE)       | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
| 107 (4) | 24A017861-107 - BV3LD0547 Réf. prél : P107 RDC/ Local 010/Revêtement du mur - Colle de faïence - (COLLE DE FAIENCE-N°107 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                   | MET / C4HS                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante de type chrysotile |
| 108     | 24A017861-108 - BV3LD0548 Réf. prél : P108 RDC/ Local 010/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°108 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)                                                                                                                                                                               | MET / RX6B                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées      |
|         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                               |                                                                 |                                     |

# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page33/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception :17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client:24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                 | Description visuelle                                                                                                                                                                                                                       | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 109     | 24A017861-109 - BV3LD0549 Réf. prél : P109 RDC/ Local 012/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGE-N°109 SUR SCHEMA DE REPERAGE)       | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)                                                                                            | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 110     | 24A017861-110 - BV3LD0550 Réf. prél : P110 RDC/ Local 016/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE-N°110 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) | <b>MET</b> / RX6B             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 111     | 24A017861-111 - BV3LD0551 Réf. prél : P111 RDC/ Local 016/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°11 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                              | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                                 | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 112     | 24A017861-112 - BV3LD0552 Réf. prél : P112 RDC/ Local 045/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°112 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                             | Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)                                                                                                                            | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 34/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                            | Description visuelle                                                                                                     | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 113     | 24A017861-113 - BV3LD0553 Réf. prél : P113 RDC/ Local 015/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°113 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                        | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                             | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 114     | 24A017861-114 - BV3LD0554 Réf. prél : P114 RDC/ Local 015/Conduit - Calorifugeage - (CALORIFUGE-N°114 SUR SCHEMA DE REPERAGE)               | Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 115     | 24A017861-115 - BV3LD0555 Réf. prél : P115 RDC/ Local 015/Conduit - Calorifugeage - (CALORIFUGE-N°115 SUR SCHEMA DE REPERAGE)               | Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                     | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |                                                                                                                                             | Matériau fibreux de type isolant (jaune)                                                                                 | <b>MOLP</b> / P8BJ            | 2 / 2                         | -                                                               | Fibres d'amiante non détectées |
| 116     | 24A017861-116 - BV3LD0556 Réf. prél : P116 RDC/ Local 015/Revêtement de sol - Ragréage - (RAGREAGE CARRELAGEE-N°116 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)                               | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 35/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                         | Description visuelle                                                                                                                                                        | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 117     | 24A017861-117 - BV3LD0557 Réf. prél : P117 RDC/ Local 015 - Colle - (COLLE -N°117 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                | Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)                                                                    | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 118     | 24A017861-118 - BV3LD0558 Réf. prél : P118 RDC/ Local 015/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL-N°118 SUR SCHEMA DE REPERAGE)     | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 119     | 24A017861-119 - BV3LD0559 Réf. prél : P119 RDC/ Local 017/Cloison - Joint - (JOINT PIERRE -N°119 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                            | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 120     | 24A017861-120 - BV3LD0560 Réf. prél : P120 RDC/ Local 017/Cloison - Joint - (JOINT PIERRE -N°120 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau (blanc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris)                                                                                                       | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 36/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                                  | Description visuelle                                                                                                                                                                       | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 121     | 24A017861-121 - BV3LD0561 Réf. prél : P121 RDC/ Local 035/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL GOUTTELETTE -N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                  | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                           | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 122     | 24A017861-122 - BV3LD0562 Réf. prél : P122 RDC/ Local 035/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL GOUTTELETTE -N°12 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                  | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                                                           | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 123     | 24A017861-123 - BV3LD0563 Réf. prél : P123 RDC/ Local 022/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (COLLE DE PLINTHE -N°123 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 124     | 24A017861-124 - BV3LD0564 Réf. prél : P124 RDC/ Local 022/Mur - Enduit - (ENDUIT MURAL GOUTTELETTE-N°124 SUR SCHEMA DE REPERAGE)                  | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                                                    | <b>MET</b> / Z6EH             | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 37/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

| N° éch. | Référence client                                                                                                                 | Description visuelle                                                                                                                                           | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |                                                                 | Résultats                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type                                                            |                                |
| 125     | 24A017861-125 - BV3LD0565 Réf. prél : P125 RDC/ Local 024/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND - N°125 SUR SCHEMA DE REPERAGE)     | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (orange) | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 126     | 24A017861-126 - BV3LD0566 Réf. prél : P126 RDC/ Local 032/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND - N°126 SUR SCHEMA DE REPERAGE)     | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                        | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 127     | 24A017861-127 - BV3LD0567 Réf. prél : P127 ETAGE 2/ Local 013/Plafond - Enduit - (ENDUIT PLAFOND - N°127 SUR SCHEMA DE REPERAGE) | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                                        | MET / Z6EH                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) La totalité du matériau (noir) en traces a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 38 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-035195-01

Date d'émission de rapport : 19/06/2024 22:02

Page 38/38

Référence laboratoire N° : 24RI040028

Référence de suivi du dossier N° : 24A017861

Reçu au laboratoire le : 18/06/2024

Date de réception : 17/06/2024

Date d'analyse : 18/06/2024

Référence dossier Client: 24A017861 - 1510797887/22428556/S1/1/1\_22428556/7/8

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10).


NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.


Validé et approuvé par :




Natalia Gąciarz  
Chef d'équipe

## 7.8. Documents remis

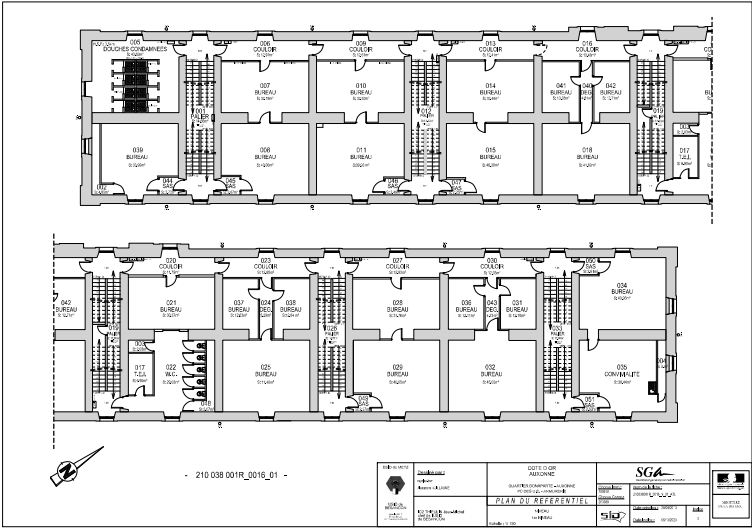

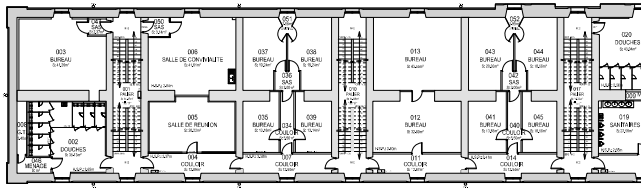


SUJOD: 1343.60 m²

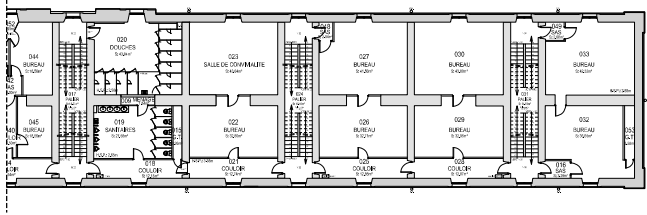


- 210 038 001R\_0016\_02 -

|  |                                                                                                                    |                                                                        |                                                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <p>COPIE D'OR<br/>AUTORISEE</p> <p>PROJET DE CONSTRUCTION<br/>PROJET DE CONSTRUCTION</p> <p>PLAN D'AMENAGEMENT</p> | <p>SGA</p> <p>PROJET DE CONSTRUCTION</p> <p>PROJET DE CONSTRUCTION</p> | <p>PROJET DE CONSTRUCTION</p> <p>PROJET DE CONSTRUCTION</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|



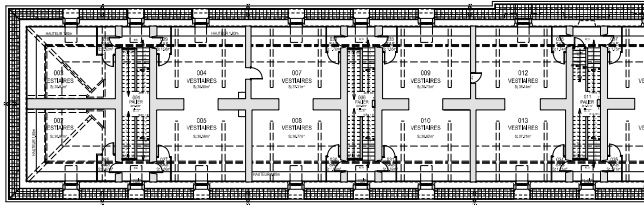

S.H.O.D. : 1412.57m<sup>2</sup>

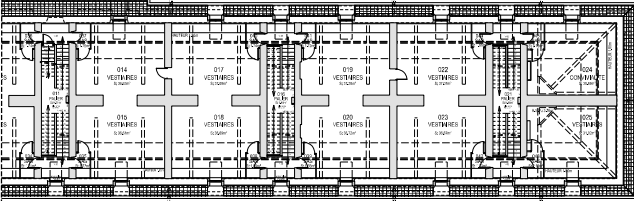

- 210 038 001R\_0016\_03 -

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Construction<br>Région d'Algérie | DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN<br>DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN<br>DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN |  | <br>Société Générale d'Algérie<br>Société Générale d'Algérie | <br>Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Construction<br>Région d'Algérie |
|                                                                                                                                                                       | DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN<br>DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN<br>DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |

