

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 29147162/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le :** 05/01/2026**Référence au programme de travaux :**Mail du 11/12/2025 Programme de travaux UIOSS
Mulhouse Mail du 11/12/2025 Programme de
travaux UIOSS Mulhouse réalisé le 11/12/2025 par
ISABELLE LUNOAS

DONNEUR D'ORDRE

UIOSS HAUT RHIN26 AVENUE ROBERT SCHUMAN
68100 MULHOUSE

SITE D'INTERVENTION

UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS26 AVENUE ROBERT SCHUMAN
68100 MULHOUSE

Latitude : 47.751900 / Longitude : 7.342200

Date(s) d'intervention(s) :

Du 11/12/2025 au 11/12/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Sylvain Briot	Diagnosticteur	Certification N° 24-2739	Sylvain Briot
			

Le présent rapport comporte 74 pages, dont 50 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Remarque(s) complémentaire(s)	6
2.3. Obligations réglementaires	7
3. INFORMATIONS GENERALES	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
4.1. Références réglementaires	8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	24
7. ANNEXES	25
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	25
7.2. Photos prélèvements	27
7.3. Photos sondages	33
7.4. Photos observations	36
7.5. Attestation d'assurance	38
7.6. Certificat de compétence	40
7.7. Croquis de repérage	41
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	59

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Changement des cabines d'ascenseurs, des portes palières et de la machinerie. Sur Trois ascenseurs.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe, Joints de plinthe
04 - Plafonds et faux plafonds	
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Cloisons palières ascenseur	Panneaux
Equipements	Calorifugeages
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux
08 - Equipements divers et accessoires	
Equipements	Joints, Mastics, Peintures

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Trois Ascenseurs sur tous les étages desservies du N-2 au N+13.
Local Machinerie sur toiture.

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
22	N+13 -> DGT ASCENSEURS	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Gris
22	N+13 -> DGT ASCENSEURS	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris
1	Local Machinerie toiture				

2.2. Remarque(s) complémentaire(s)

Les prélèvements P31 et P32, ont une teneur en fibres d'amiante proche de la limite de détection Suites à plusieurs prises d'essais, les deux prélèvements et la ZPSO sont déclarés positifs, pour les couches suivantes : colle du revêtement et ragréage.

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS
26 AVENUE ROBERT SCHUMAN
68100 MULHOUSE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
UIOSS HAUT RHIN	Donneur d'ordre	/	26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	+33368479490 - +33609635252
ISABELLE UNVOAS	Accompagnateur, Gestionnaire	/	19 BOULEVARD DU CHAMP DE MARS 68000 COLMAR	+33 6 09 63 52 52 - isabelle.unvoas@assurance-maladie.fr
UIOSS HAUT RHIN	Propriétaire	/	26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 11/12/2025 au 11/12/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés
- Les dossiers amiante réglementaires
- Les conditions de sécurité et des règles de sécurité
- Les modalités d'accès et de circulation

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Mail du 11/12/2025 Programme de travaux UIOSS Mulhouse	ISABELLE UNVOAS	11/12/2025	Mail du 11/12/2025 Programme de travaux UIOSS Mulhouse	/
Fiche technique / Fiche technique Mâchoires freins Ascenseurs Schindler	Schindler	01/01/2026	Notice d'information Machoire Freins Ascenseur Schindler	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N-2 -> ASCENSEURS 002	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	13	/	S15	AN	Dessous de cabine peinture grise.	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	13	/	S16	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Marron, Rouge	15	/	S26	AN	/	Non
	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	/	S28	AN	Porte palière.	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge	10	/	S29	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge, Vert	5	/	S30	AN	Peinture moteur.	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	14	/	S27	AN	Fond de fosse.	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N-2 -> ASCENSEURS 002	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	14	P15* N	/	AN	Fond de fosse.	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	14	P16 N	/	AN	Fond de fosse.	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Gris	13	P14* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Marron, Rouge	15	P17* N	/	AN	/	Non
	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	P18* N	/	AN	Porte palière.	Non
N-2 -> CIRCU 002 ASCENSEURS	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	18	P20* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	18	P20* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	18	P21 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	18	P21 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	P19* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	P19* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
N-1 -> ASCENSEURS 001	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
N-1 -> CIRCU 001 ASCENSEURS	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	18	/	S17	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N-1 -> CIRCU 001 ASCENSEURS	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	18	/	S17	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
RDC -> ASCENSEURS RDC	Parois des ascenseurs	Plaques	Métallique	Gris	25	/	S31	PN	Parois d'ascenseurs en métal brut.	Non
	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
RDC -> CIRCU RDC ASCENSEURS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	23	P29* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Foncé, Gris	23	P29* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	23	P29* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	23	P30 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Foncé, Gris	23	P30 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	23	P30 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	24	P31* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	24	P32 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> CIRCU RDC ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
N+1 -> CIRCU 1 ASCENSEURS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	/	S22	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	/	S22	AN	/	Non
	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	/	S23	AN	Porte palière.	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+2 -> ASCENSEURS 2	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+2 -> CIRCU 2 ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+3 -> ASCENSEURS 3	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
N+3 -> CIRCU 3 ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+3 -> CIRCU 3 ASCENSEURS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+4 -> ASCENSEURS 4	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
N+4 -> CIRCU 4 ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	/	S21	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+5 -> ASCENSEURS 5	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
N+5 -> CIRCU 5 ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	Idem P 25	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+5 -> CIRCU 5 ASCENSEURS	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+6 -> ASCENSEURS 6	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
N+6 -> CIRCU 6 ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+7 -> ASCENSEURS 7	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+7 -> CIRCU 7 ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+8 -> ASCENSEURS 8	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
N+8 -> CIRCU 8 ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+8 -> CIRCU 8 ASCENSEURS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+9 -> ASCENSEURS 9	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
N+9 -> CIRCU 9 ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+10 -> ASCENSEURS 10	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
N+10 -> CIRCU 10 ASCENSEURS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	/	S18	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	/	S18	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+10 -> CIRCU 10 ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	/	S20	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	Idem P 25	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+11 -> CIRCU 11 ASCENSEURS	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	P26* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	P25* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	P25* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	P25* N	/	AN	/	Non
	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	/	S19	AN	Porte palière.	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	Idem P 23	/	AN	/	Non
N+12 -> ASCENSEURS 12	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
N+12 -> CIRCU 12 ASCENSEURS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Blanc	19	P22 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+12 -> CIRCU 12 ASCENSEURS	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	19	P22 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Blanc	19	P22 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	P23* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	20	P24 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
N+13 -> ASCENSEURS 13	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	/	S24	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif, Epais, Multicouches	Vert, Blanc	11	/	S25	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	P12* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	12	P13 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge	10	P10* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif, Epais, Multicouches	Vert, Blanc	11	P11* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
N+13 -> ASCENSEURS 13	Portes	Peintures	Décoratif, Multicouches	Rouge, Gris	16	Idem P 18	/	AN	Porte palière.	Non
N+13 -> DGT ASCENSEURS	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Linoléum	Noir	22	P27* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Gris	22	P27* P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	22	P27* P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Linoléum	Noir	22	P28 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	Gris	22	P28 P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	22	P28 P	/	AN	/	Oui
	Plafonds	Peintures décoratives	Epais	Blanc	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	21	Idem P 26	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc, Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	17	Idem P 19	/	AN	/	Non
Local Machinerie toiture	Equipements	Peintures	Décoratif	Noir	3	/	S1	AN	Peinture Support de câbles.	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Noir	3	/	S2	AN	Peinture Support de câbles.	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Jaune	4	/	S3	AN	Peinture Support.	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Jaune	4	/	S4	AN	Peinture Support.	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Local Machinerie toiture	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge, Vert	5	/	S5	AN	Peinture moteur.	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge, Vert	5	/	S6	AN	Peinture moteur.	Non
	Equipements	Amortisseurs acoustiques	Plastique	Rouge	6	/	S7	AN	/	Non
	Equipements	Amortisseurs acoustiques	Plastique	Rouge	6	/	S8	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge	7	/	S9	AN	Peinture support câbles.	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge	7	/	S10	AN	Peinture support câbles.	Non
	Matériel en machinerie ascenseur	Freins d'ascenseurs	Compact	Gris	9	/	S11	DC	Freins changés dans les années 2000, ne comportant pas d'amiante. Fiche technique - Fiche technique Mâchoires freins Ascenseurs Schindler - 01/01/2026	Non
	Matériel en machinerie ascenseur	Freins d'ascenseurs	Compact	Gris	9	/	S12	DC	Freins changés dans les années 2000, ne comportant pas d'amiante. Fiche technique - Fiche technique Mâchoires freins Ascenseurs Schindler - 01/01/2026	Non
	Matériel en machinerie ascenseur	Freins d'ascenseurs	Compact	Gris	9	/	S13	DC	Freins changés dans les années 2000, ne comportant pas d'amiante. Fiche technique - Fiche technique Mâchoires freins Ascenseurs Schindler - 01/01/2026	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Local Machinerie toiture	Matériel en machinerie ascenseur	Freins d'ascenseurs	Compact	Gris	9	/	S14	DC	Freins changés dans les années 2000, ne comportant pas d'amiante. Fiche technique - Fiche technique Mâchoires freins Ascenseurs Schindler - 01/01/2026	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P1* P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P2 P	/	AN	/	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P3* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P4 N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Noir	3	P5* N	/	AN	Peinture Support de câbles.	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Jaune	4	P6* N	/	AN	Peinture Support.	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge, Vert	5	P7* N	/	AN	Peinture moteur.	Non
	Equipements	Amortisseurs acoustiques	Plastique	Rouge	6	P8* N	/	AN	/	Non
	Equipements	Peintures	Décoratif	Rouge	7	P9* N	/	AN	Peinture support câbles.	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
1	Revêtements de sol	Ragréages	30 m ²
22	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	12 m ²
22	Revêtements de sol	Ragréages	12 m ²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
N-2	/
N-2 -> ASCENSEURS 002	/
N-2 -> CIRCU 002 ASCENSEURS	/
N-1	/
N-1 -> ASCENSEURS 001	/
N-1 -> CIRCU 001 ASCENSEURS	/
RDC	/
RDC -> ASCENSEURS RDC	/
RDC -> CIRCU RDC ASCENSEURS	/
N+1	/
N+1 -> ASCENSEURS 1	/
N+1 -> CIRCU 1 ASCENSEURS	/
N+2	/
N+2 -> ASCENSEURS 2	/
N+2 -> CIRCU 2 ASCENSEURS	/
N+3	/
N+3 -> ASCENSEURS 3	/
N+3 -> CIRCU 3 ASCENSEURS	/
N+4	/
N+4 -> ASCENSEURS 4	/
N+4 -> CIRCU 4 ASCENSEURS	/
N+5	/
N+5 -> ASCENSEURS 5	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
N+5 -> CIRCU 5 ASCENSEURS	/
N+6	/
N+6 -> ASCENSEURS 6	/
N+6 -> CIRCU 6 ASCENSEURS	/
N+7	/
N+7 -> ASCENSEURS 7	/
N+7 -> CIRCU 7 ASCENSEURS	/
N+8	/
N+8 -> ASCENSEURS 8	/
N+8 -> CIRCU 8 ASCENSEURS	/
N+9	/
N+9 -> ASCENSEURS 9	/
N+9 -> CIRCU 9 ASCENSEURS	/
N+10	/
N+10 -> ASCENSEURS 10	/
N+10 -> CIRCU 10 ASCENSEURS	/
N+11	/
N+11 -> ASCENSEURS 11	/
N+11 -> CIRCU 11 ASCENSEURS	/
N+12	/
N+12 -> ASCENSEURS 12	/
N+12 -> CIRCU 12 ASCENSEURS	/
N+13	/
N+13 -> ASCENSEURS 13	/
N+13 -> DGT ASCENSEURS	/
Local Machinerie toiture	/

7.2. Photos prélèvements


P1	ZPSO 1
Local Machinerie toiture	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P2	ZPSO 1
Local Machinerie toiture	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P3	ZPSO 2
Local Machinerie toiture	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 2
Local Machinerie toiture	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P5	ZPSO 3
Local Machinerie toiture	
	
Equipements -> Peintures	

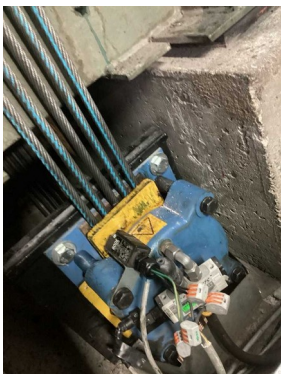P6	ZPSO 4
Local Machinerie toiture	
	
Equipements -> Peintures	

P7	ZPSO 5
Local Machinerie toiture	
	
Equipements -> Peintures	

P8	ZPSO 6
Local Machinerie toiture	
	
Equipements -> Amortisseurs acoustiques	

P9	ZPSO 7
Local Machinerie toiture	
	
Equipements -> Peintures	

P10	ZPSO 10
N+13 -> ASCENSEURS 13	
	
Equipements -> Peintures	

P11	ZPSO 11
N+13 -> ASCENSEURS 13	
	
Equipements -> Peintures	

P12	ZPSO 12
N+13 -> ASCENSEURS 13	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 12
N+13 -> ASCENSEURS 13	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P14	ZPSO 13
N-2 -> ASCENSEURS 002	
	
Equipements -> Peintures	

P15	ZPSO 14
N-2 -> ASCENSEURS 002	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P16	ZPSO 14
N-2 -> ASCENSEURS 002	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P17	ZPSO 15
N-2 -> ASCENSEURS 002	
	
Equipements -> Peintures	

P18	ZPSO 16
N-2 -> ASCENSEURS 002	
	
Portes -> Peintures	

P19	ZPSO 17
N-2 -> CIRCU 002 ASCENSEURS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

P20	ZPSO 18
N-2 -> CIRCU 002 ASCENSEURS	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P21	ZPSO 18
N-2 -> CIRCU 002 ASCENSEURS	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

P22	ZPSO 19
N+12 -> CIRCU 12 ASCENSEURS	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage Ragréages	

P23	ZPSO 20
N+12 -> CIRCU 12 ASCENSEURS	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P24	ZPSO 20
N+12 -> CIRCU 12 ASCENSEURS	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P25	ZPSO 19
N+11 -> CIRCU 11 ASCENSEURS	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage Ragréages	

P26	ZPSO 21
N+11 -> CIRCU 11 ASCENSEURS	
	
Plafonds -> Peintures décoratives	

P27	ZPSO 22
N+13 -> DGT ASCENSEURS	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P28	ZPSO 22
N+13 -> DGT ASCENSEURS	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P29	ZPSO 23
RDC -> CIRCU RDC ASCENSEURS	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage Ragréages	

P30	ZPSO 23
RDC -> CIRCU RDC ASCENSEURS	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage Ragréages	

P31	ZPSO 24
RDC -> CIRCU RDC ASCENSEURS	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P32	ZPSO 24
RDC -> CIRCU RDC ASCENSEURS	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 3
Local Machinerie toiture	
	
Equipements -> Peintures	


S2	ZPSO 3
Local Machinerie toiture	
	
Equipements -> Peintures	

S3	ZPSO 4
Local Machinerie toiture	
	
Equipements -> Peintures	

S5	ZPSO 5
Local Machinerie toiture	
	
Equipements -> Peintures	

S7	ZPSO 6
Local Machinerie toiture	
	
Equipements -> Amortisseurs acoustiques	

S11	ZPSO 9
Local Machinerie toiture	
	
Matériel en machinerie ascenseur -> Freins d'ascenseurs	

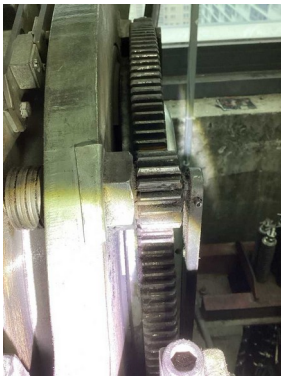S12	ZPSO 9
Local Machinerie toiture	
	
Matériel en machinerie ascenseur -> Freins d'ascenseurs	

S13	ZPSO 9
Local Machinerie toiture	
	
Matériel en machinerie ascenseur -> Freins d'ascenseurs	

S14	ZPSO 9
Local Machinerie toiture	
	
Matériel en machinerie ascenseur -> Freins d'ascenseurs	

S15	ZPSO 13
N-2 -> ASCENSEURS 002	
	
Equipements -> Peintures	

S17	ZPSO 18
N-1 -> CIRCU 001 ASCENSEURS	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Ragréages	

S18	ZPSO 17
N+10 -> CIRCU 10 ASCENSEURS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits lissés, projetés ou talochés	

S19	ZPSO 16
N+11 -> CIRCU 11 ASCENSEURS	
	
Portes -> Peintures	

S29	ZPSO 10
N-2 -> ASCENSEURS 002	
	
Equipements -> Peintures	


S31	ZPSO 25
RDC -> ASCENSEURS RDC	
	
Parois des ascenseurs -> Plaques	

7.4. Photos observations

Local Machinerie toiture		OBS 1
08 - Equipements divers et accessoires		
Equipements		
		Observation : Armoires électrique et bloc compresseur de 2011.
Local Machinerie toiture		OBS 1
08 - Equipements divers et accessoires		
Equipements		
		Observation : Armoires électrique et bloc compresseur de 2011.
N+13 -> ASCENSEURS 13		OBS 2
03 - Parois verticales intérieures		
Murs et cloisons maçonnées "en dur"		
		Observation : Mur et plafond béton brut.

03 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons maçonnées "en dur"

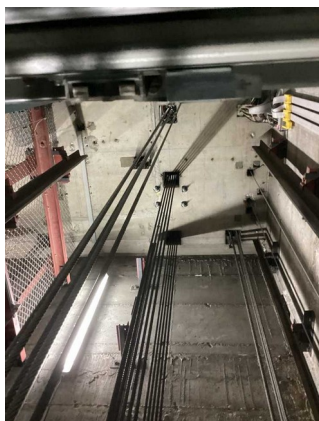

Observation :

Mur et plafond béton brut.

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'assurance

Nous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° FRL001575 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûre

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols.
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA Intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsplatz 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne Immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com



Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.

Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA Intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI
E-Mail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 2025-12-23 10:46:54
IP address: 165.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA Intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königlstrasse 28
80602 Munich
Allemagne

Société Européenne Immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com

7.6. Certificat de compétence

Saint Rémy les chevreuse, le 20/11/2025



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

BRIOT Sylvain

sous le numéro 24-2739

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes



Amiante Sans Mention

Prise d'effet : **31/07/2024** Validité : **30/07/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Amiante Avec Mention

Prise d'effet : **31/07/2024** Validité : **30/07/2031**

[Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]



Accréditation
N° 4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des
opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier
PRO 06




Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
01 30 85 25 71 – www.abcidia-certification.fr
ENR20 version : V11 du 03 Février 2025


7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N-2	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	1 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

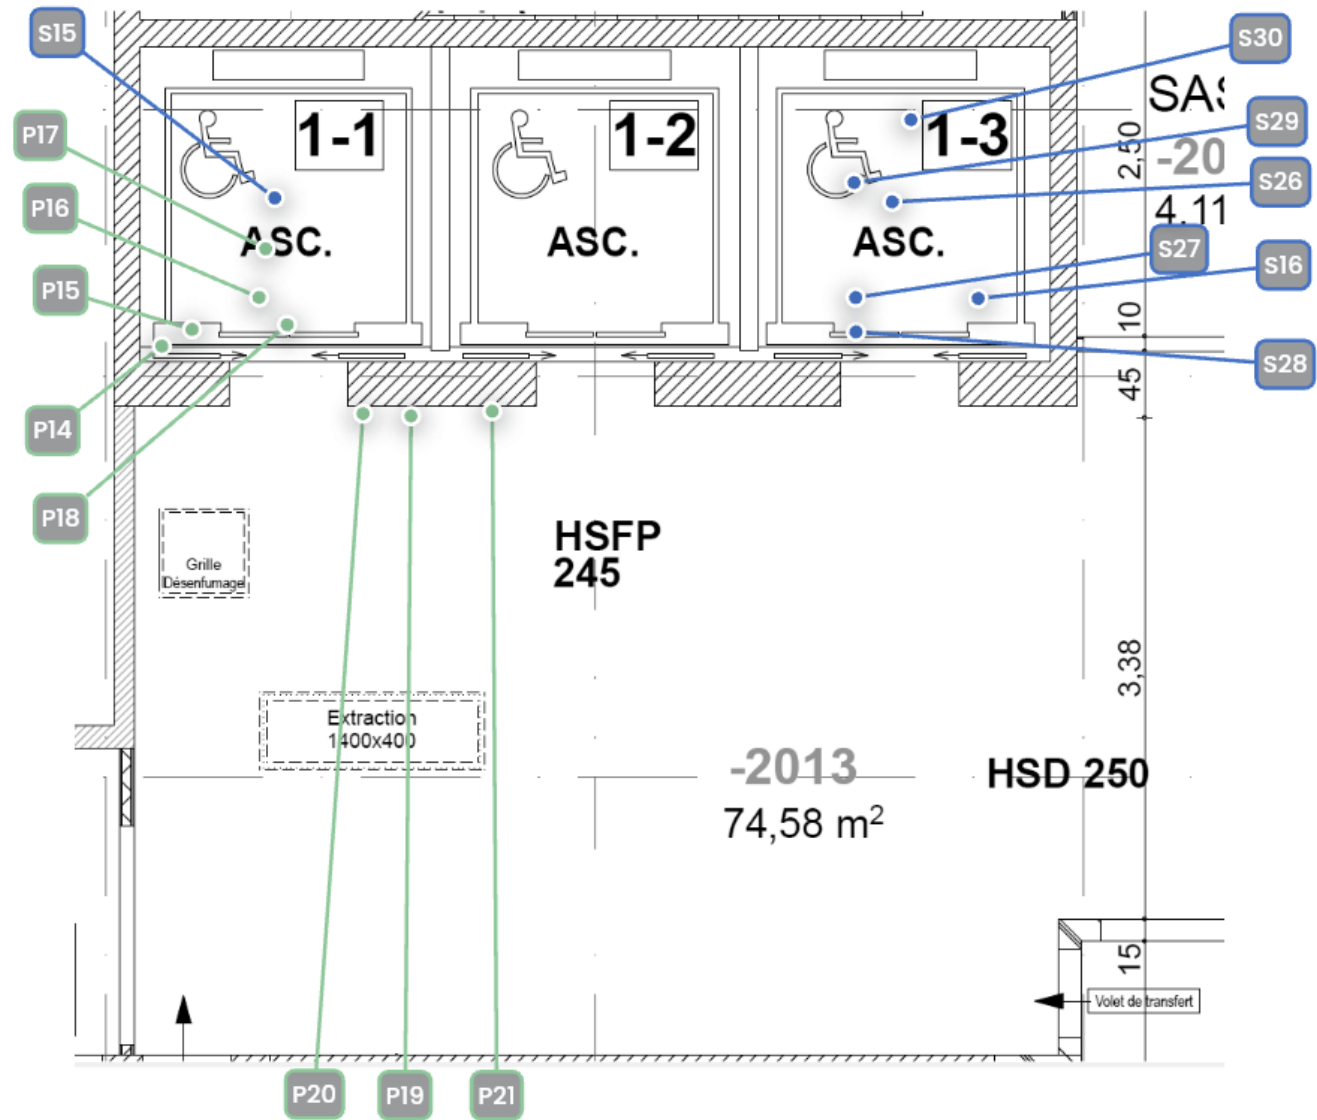


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N-1	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	2 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

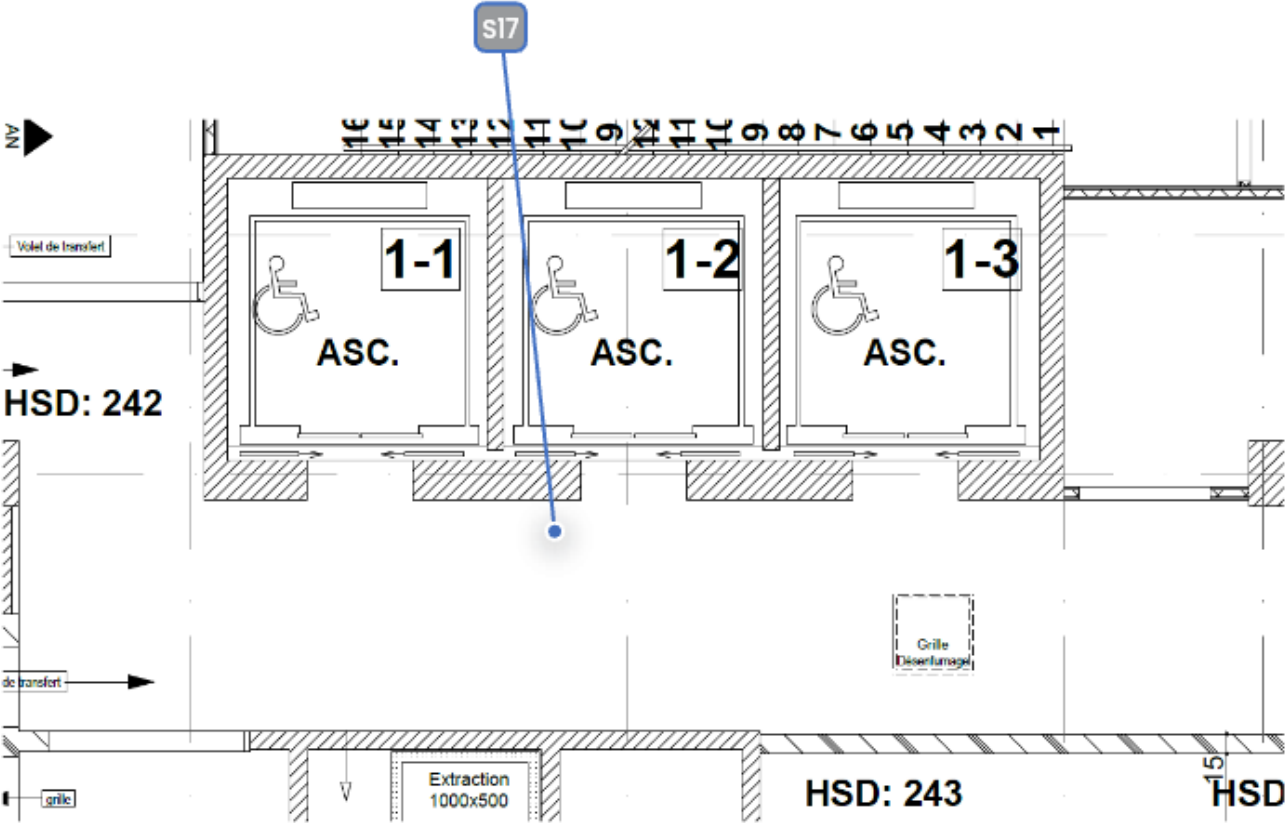


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation RDC	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	3 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

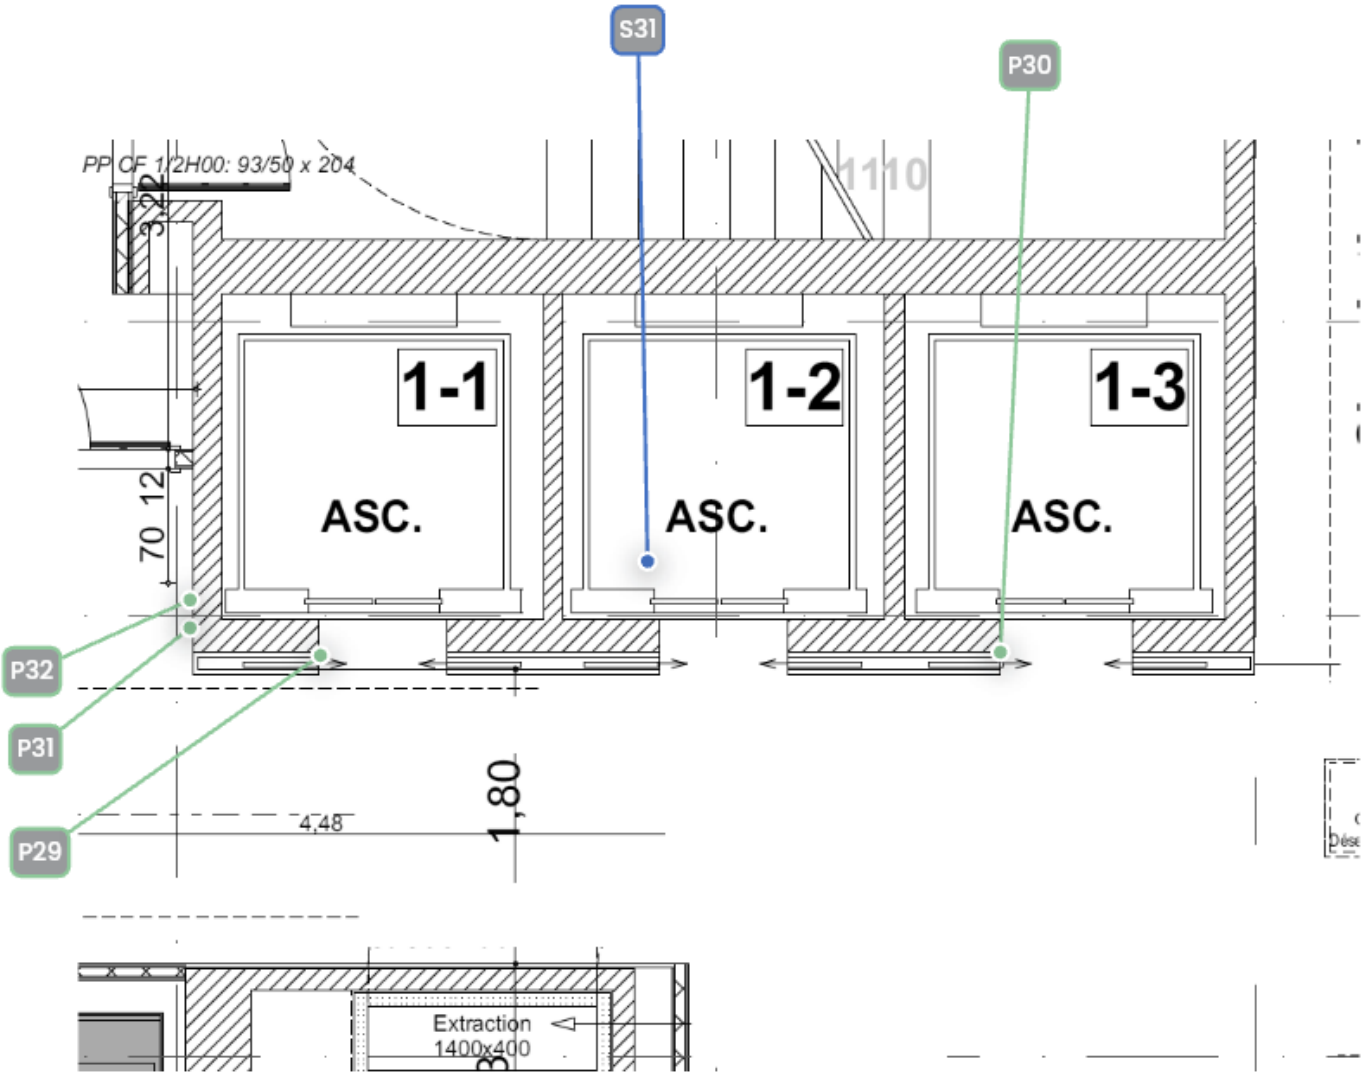


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+1	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	4 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

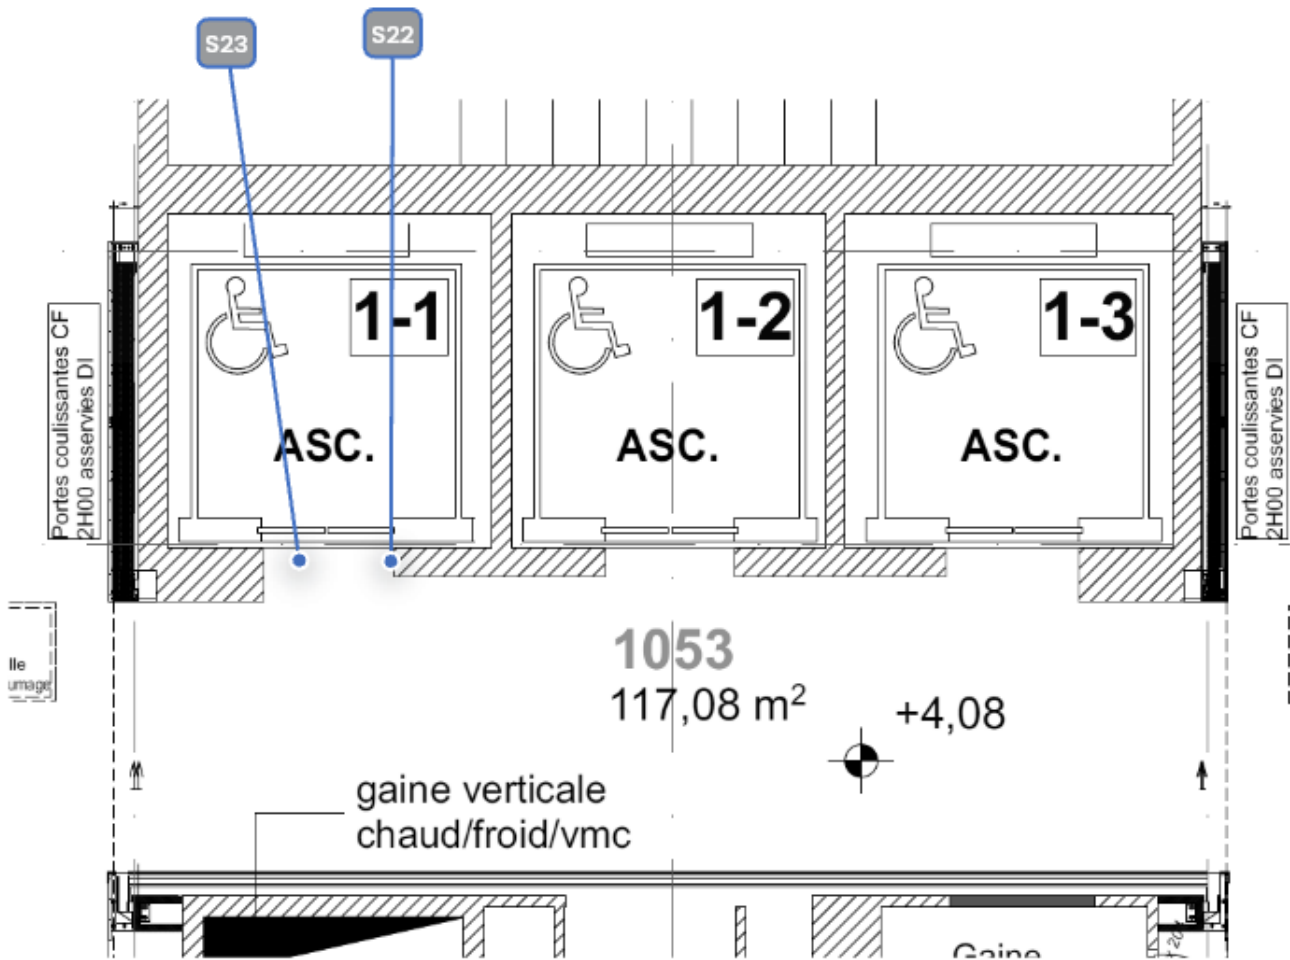


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+2	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	5 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

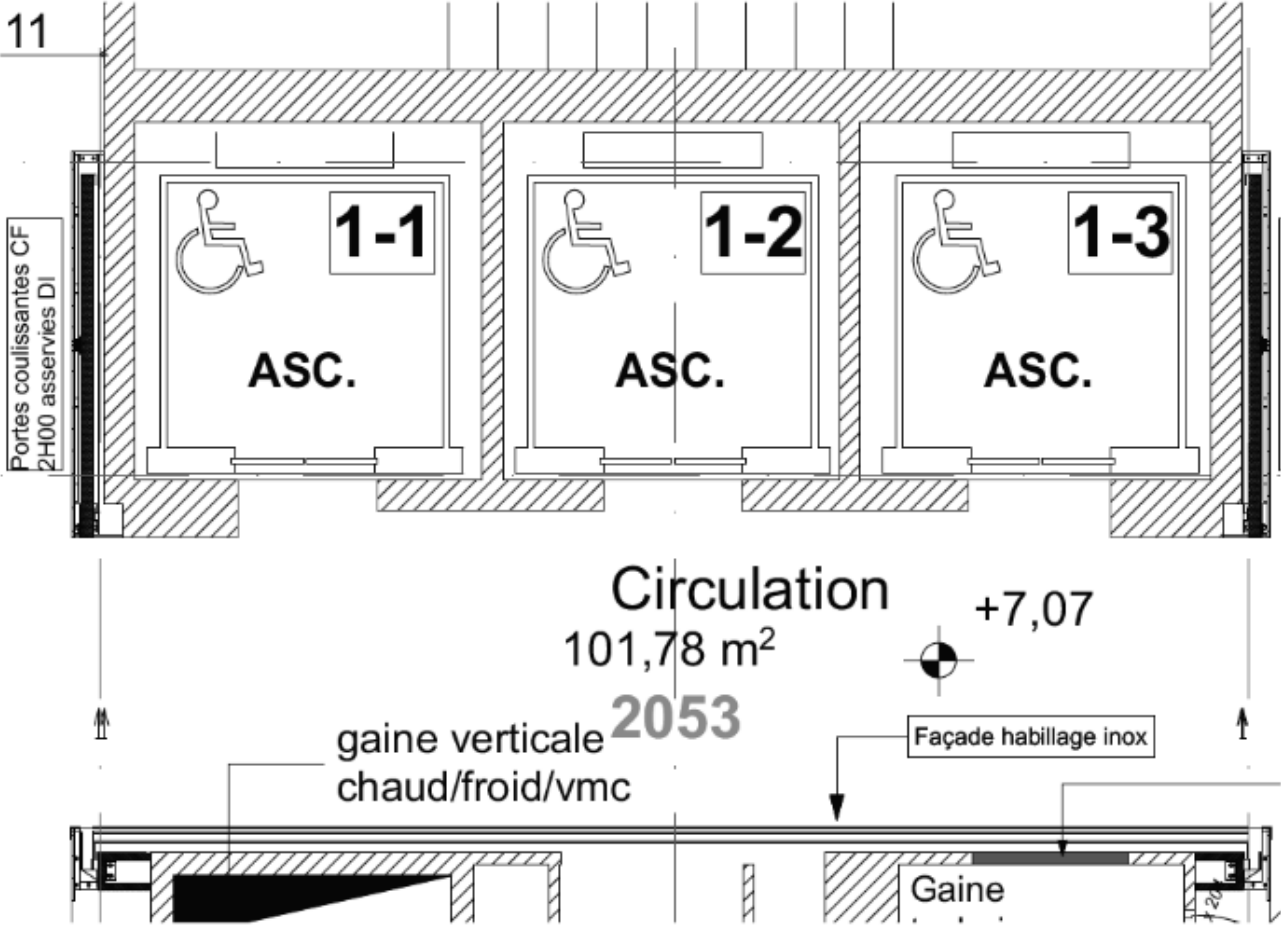


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+3	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	6 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

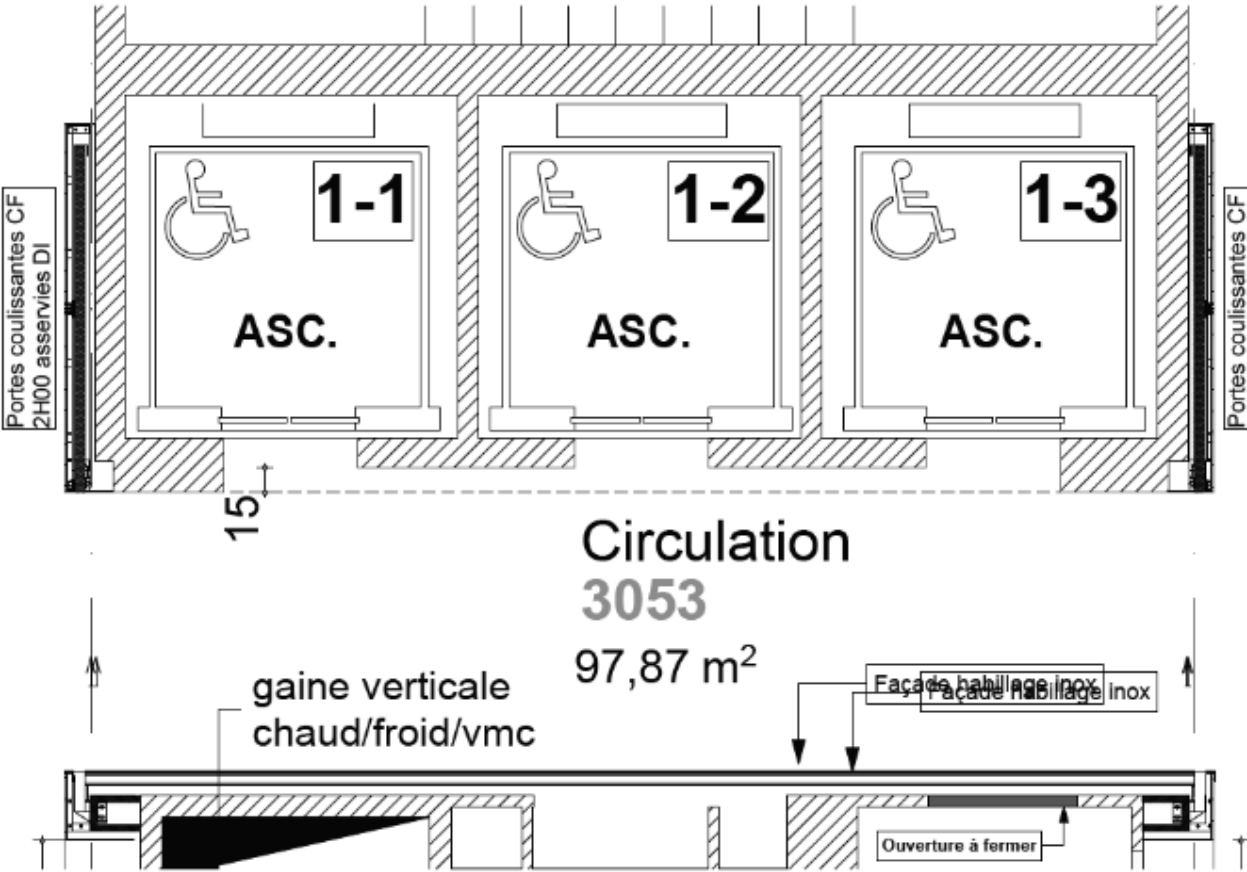


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+4	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	7 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

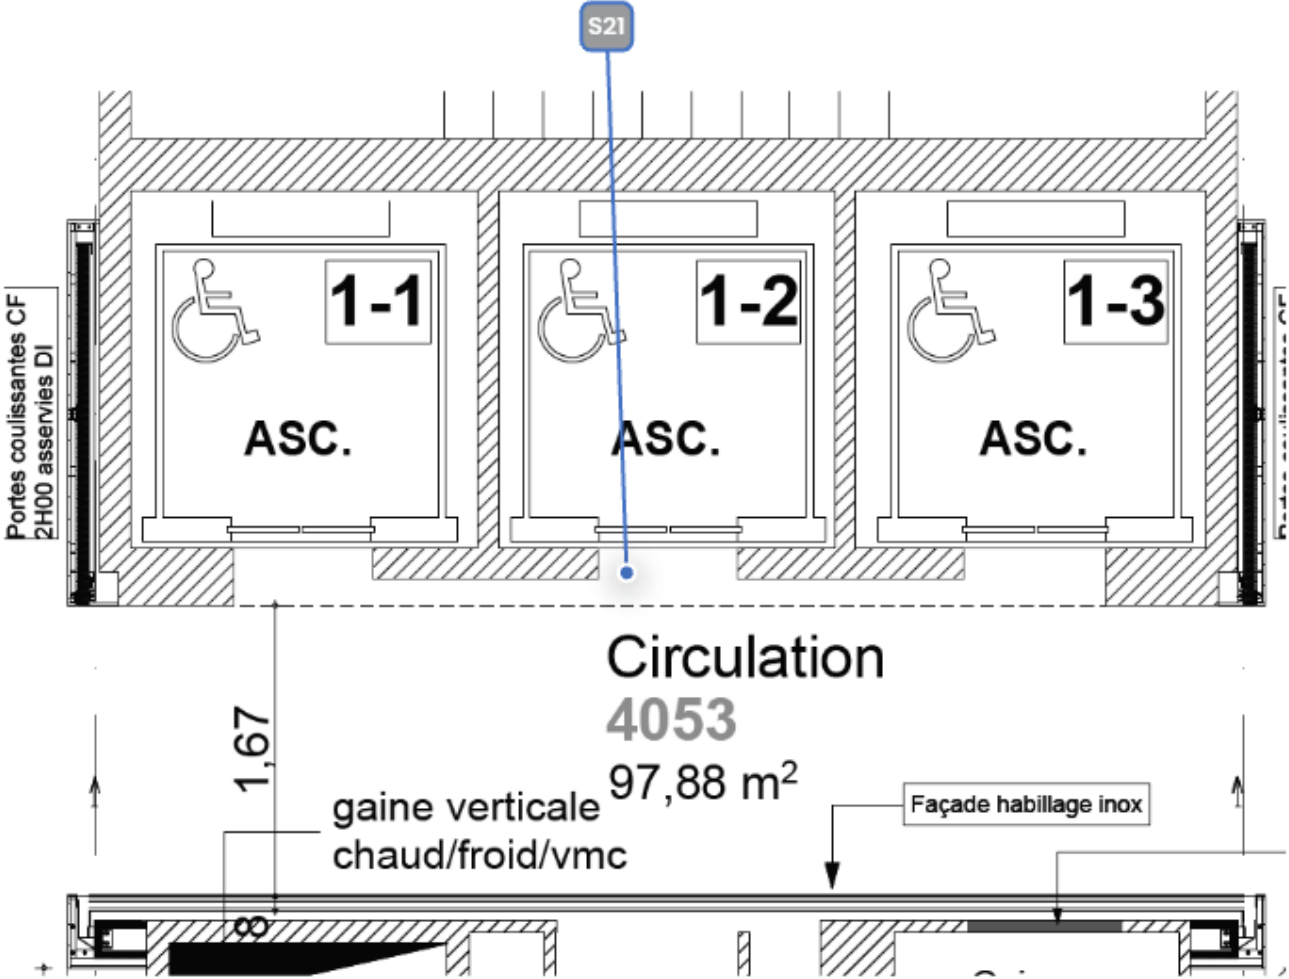


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+5	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	8 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

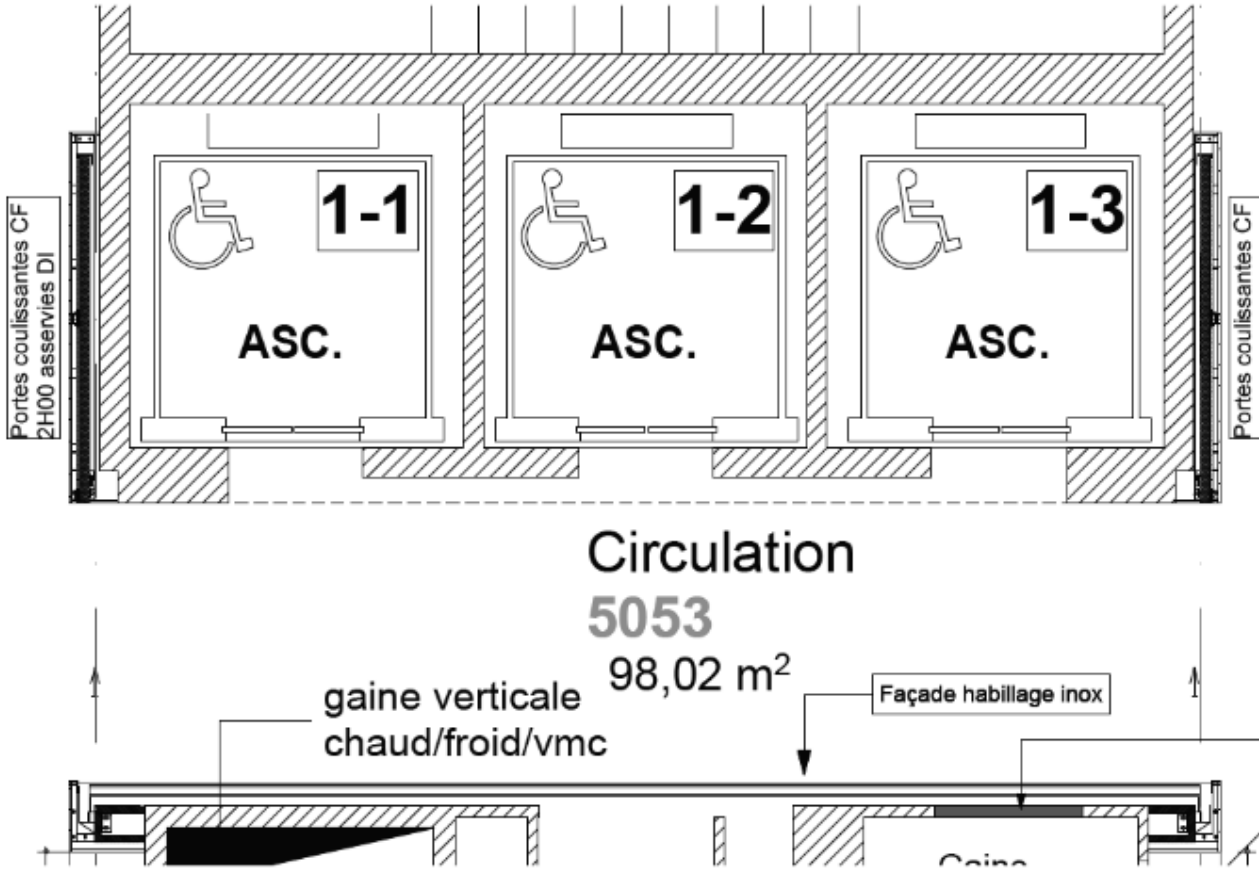

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+6	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	9 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

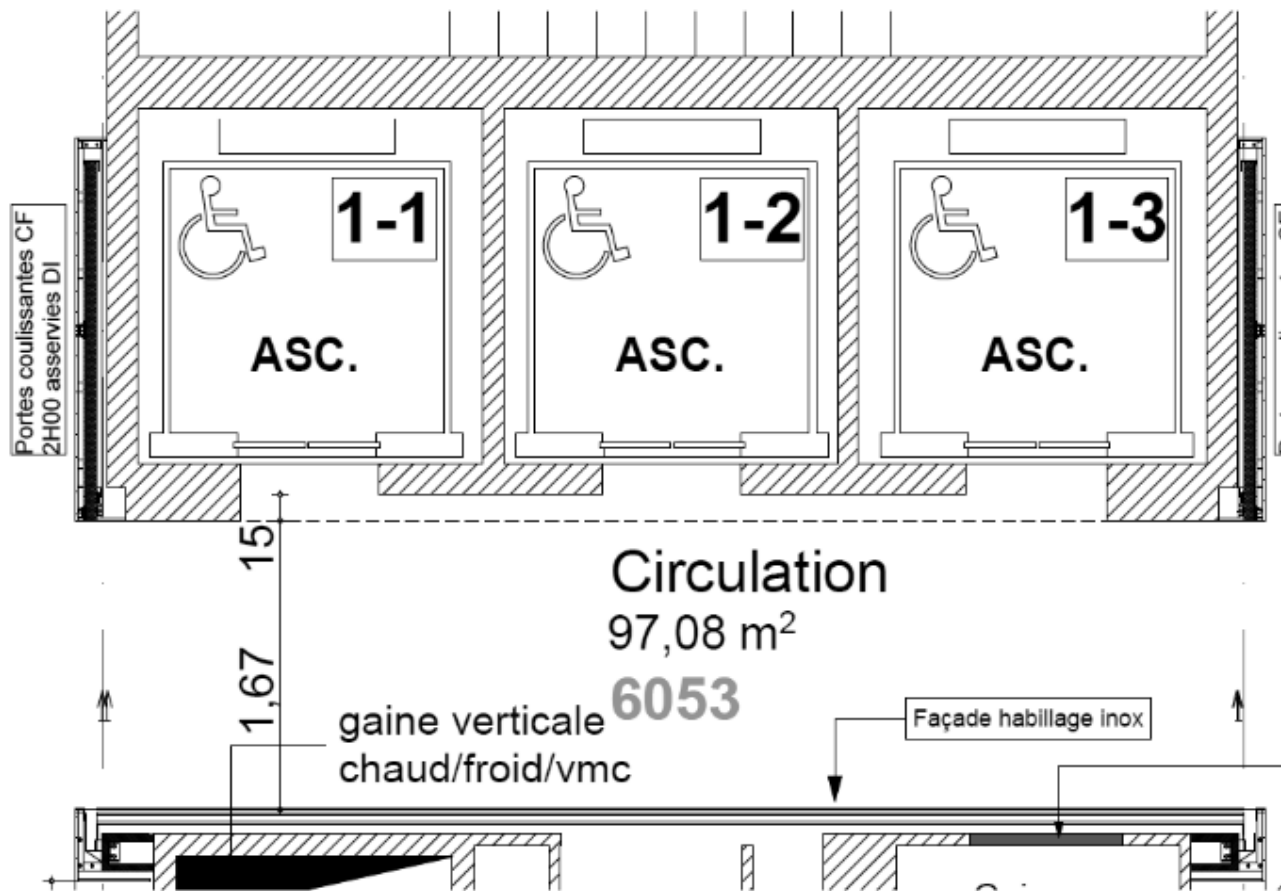

LEGENDE

● Prélèvement positif


● Prélèvement négatif

● Sondage

● Inaccessibilité


● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+7	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	10 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

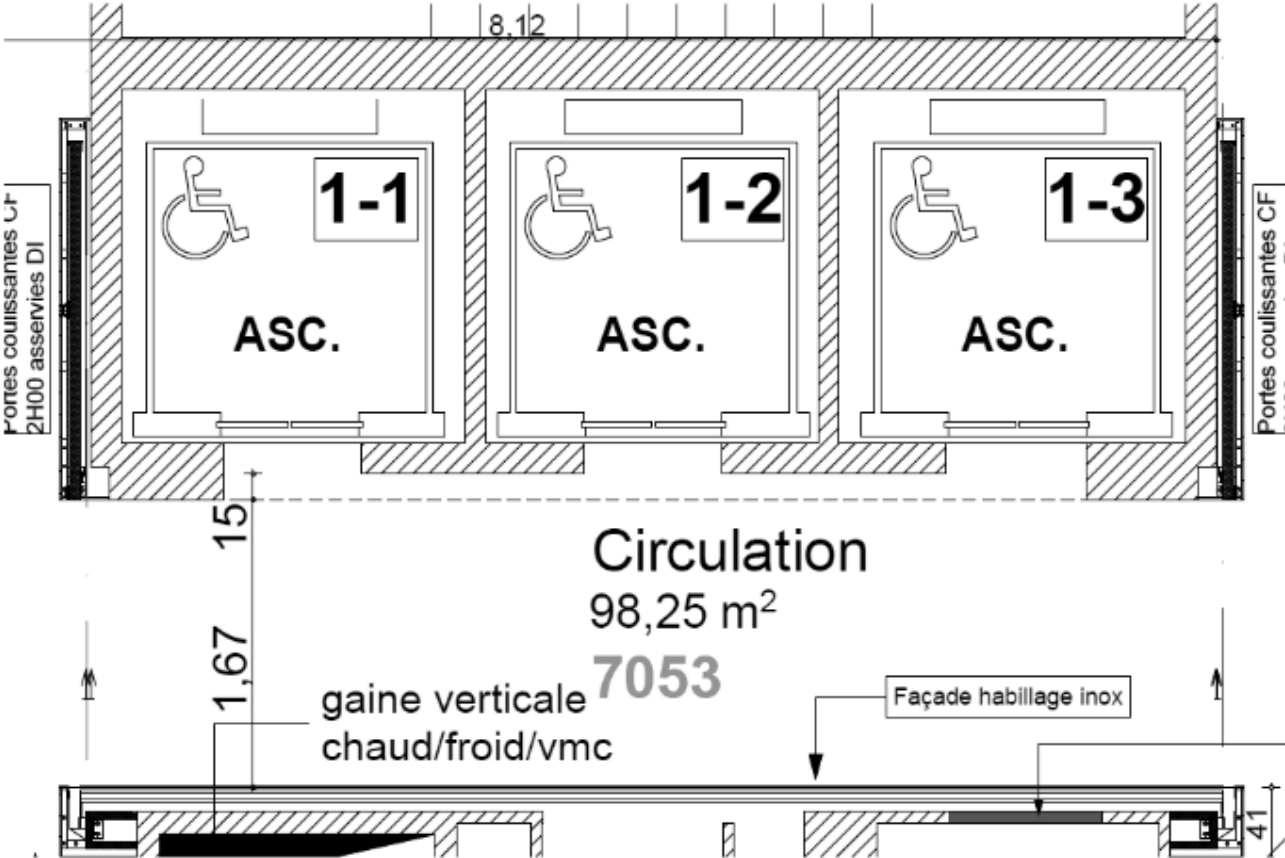


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+8	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	11 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

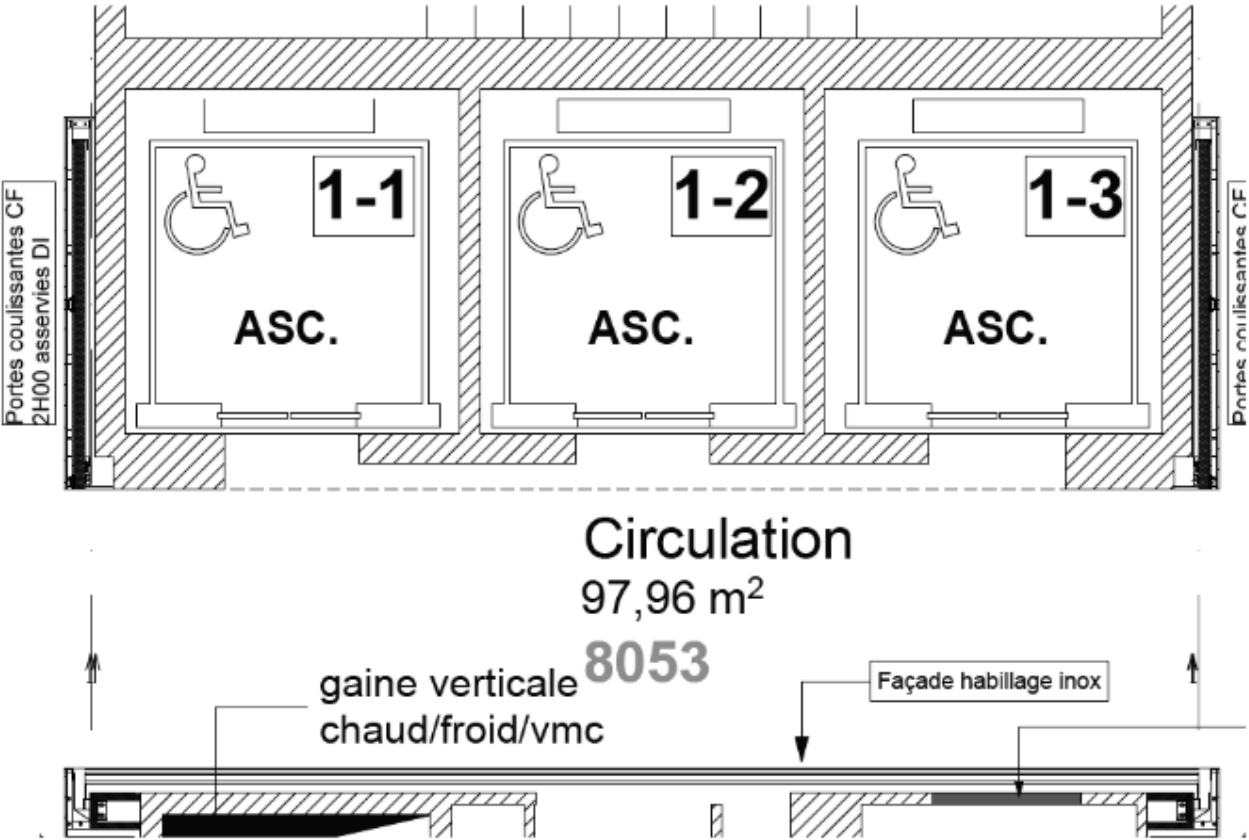


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+9	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	12 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

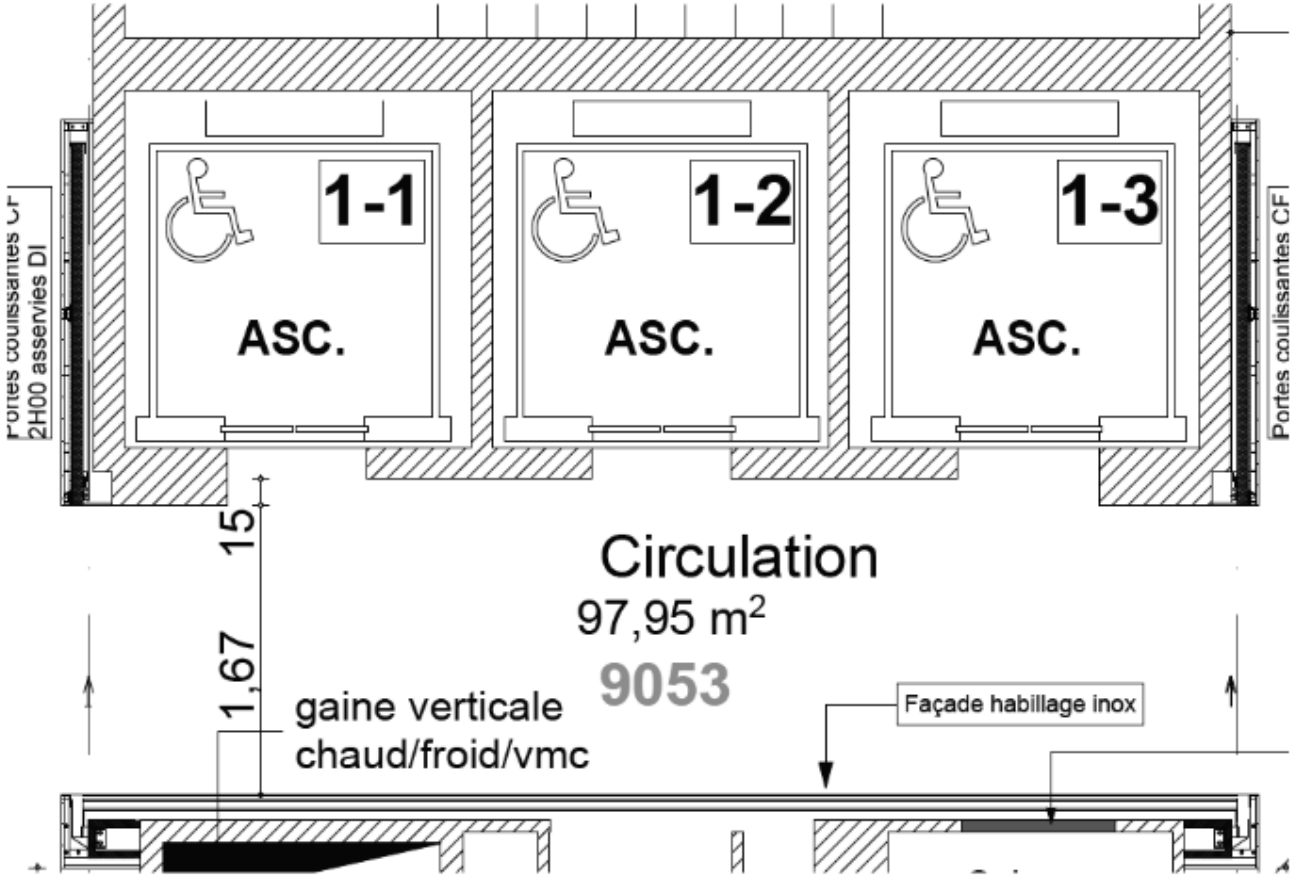


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+10	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	13 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

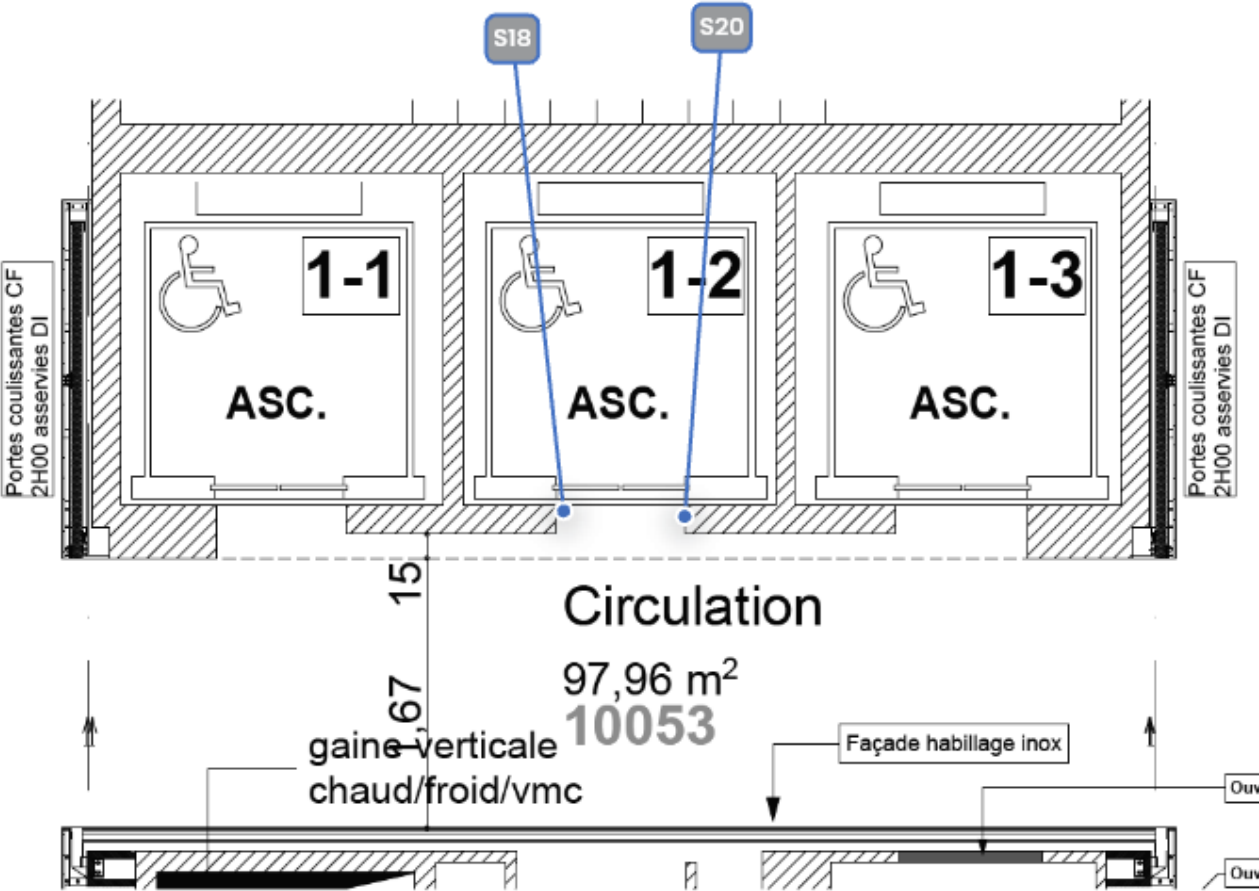


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+11	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	14 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

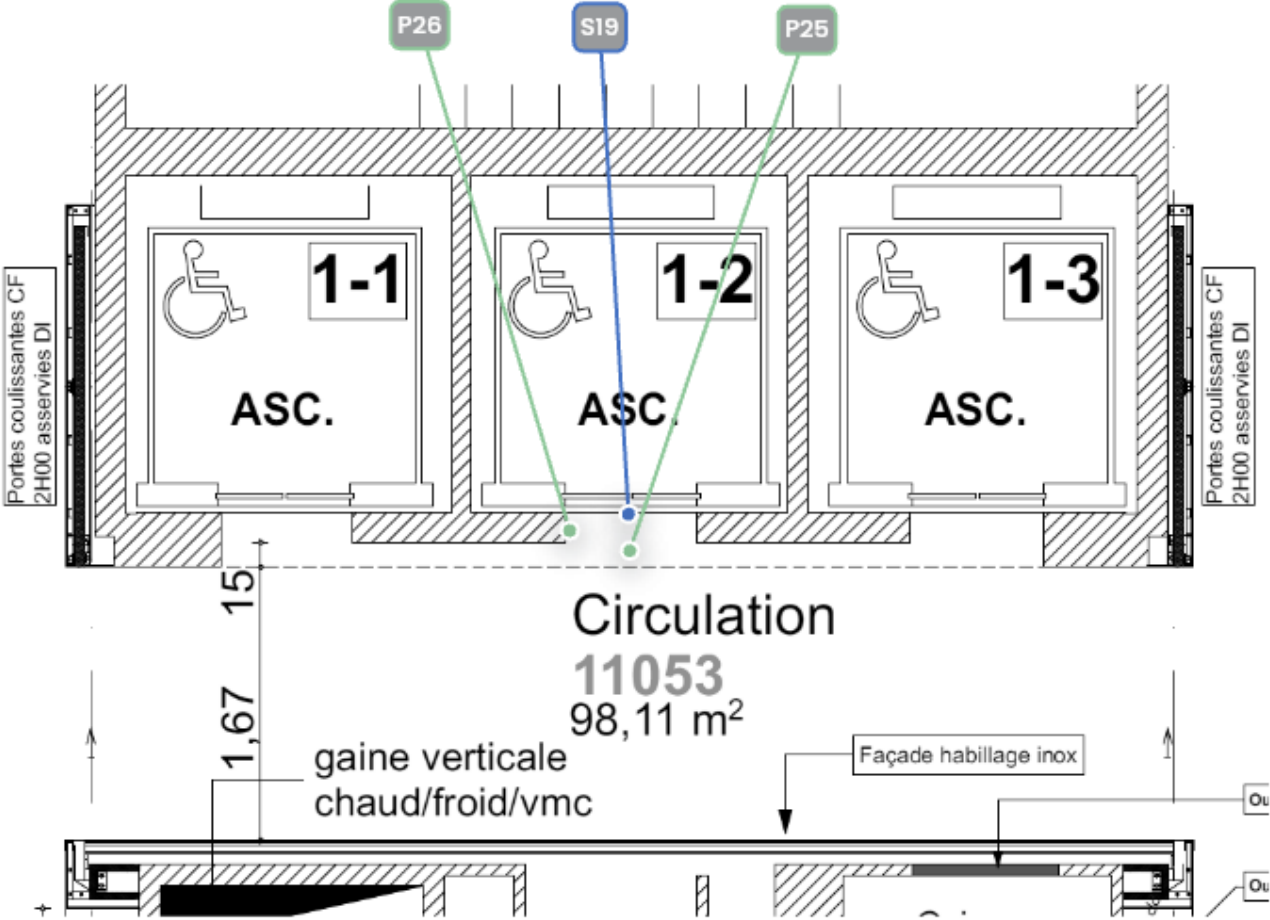


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+12	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	15 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

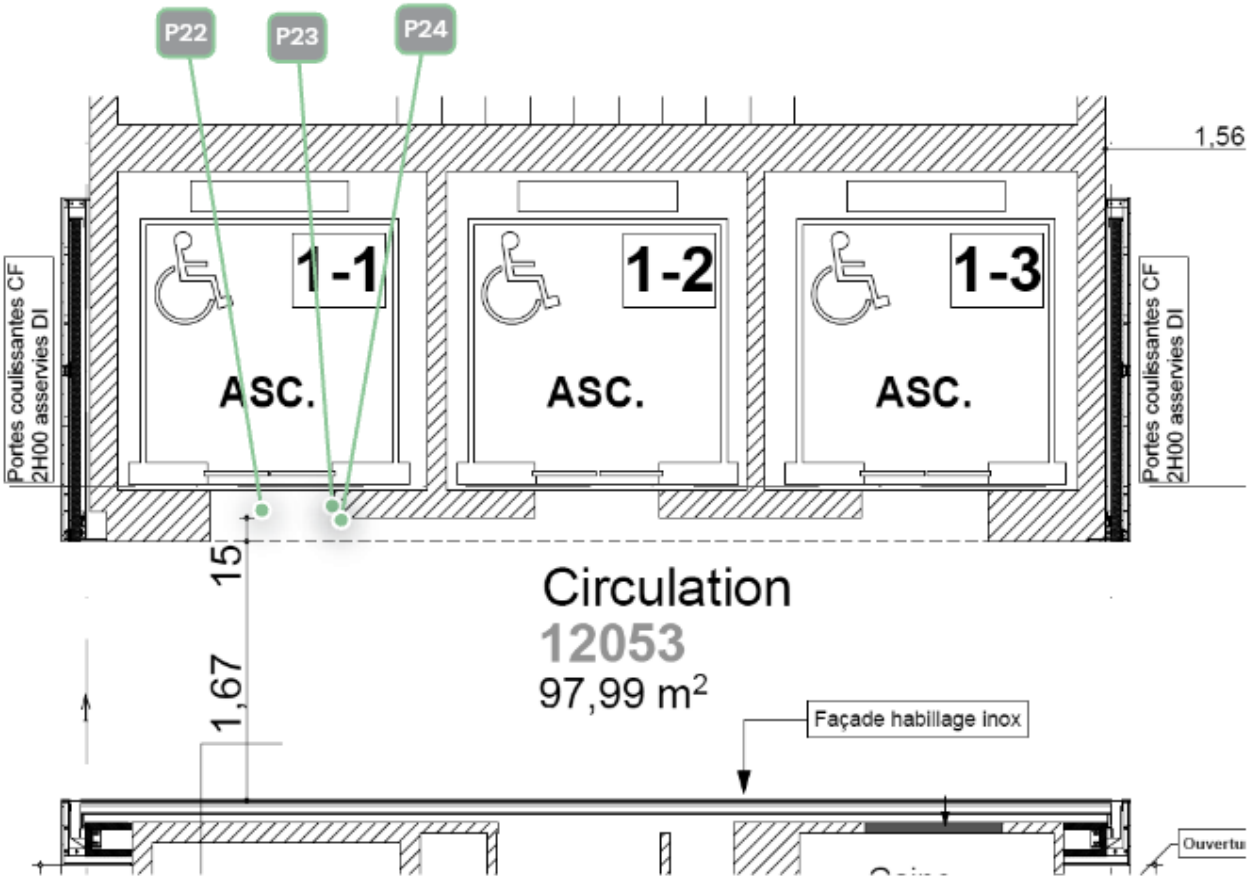


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation N+13	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	16 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :  Colles non bitumineuses,Ragréages		

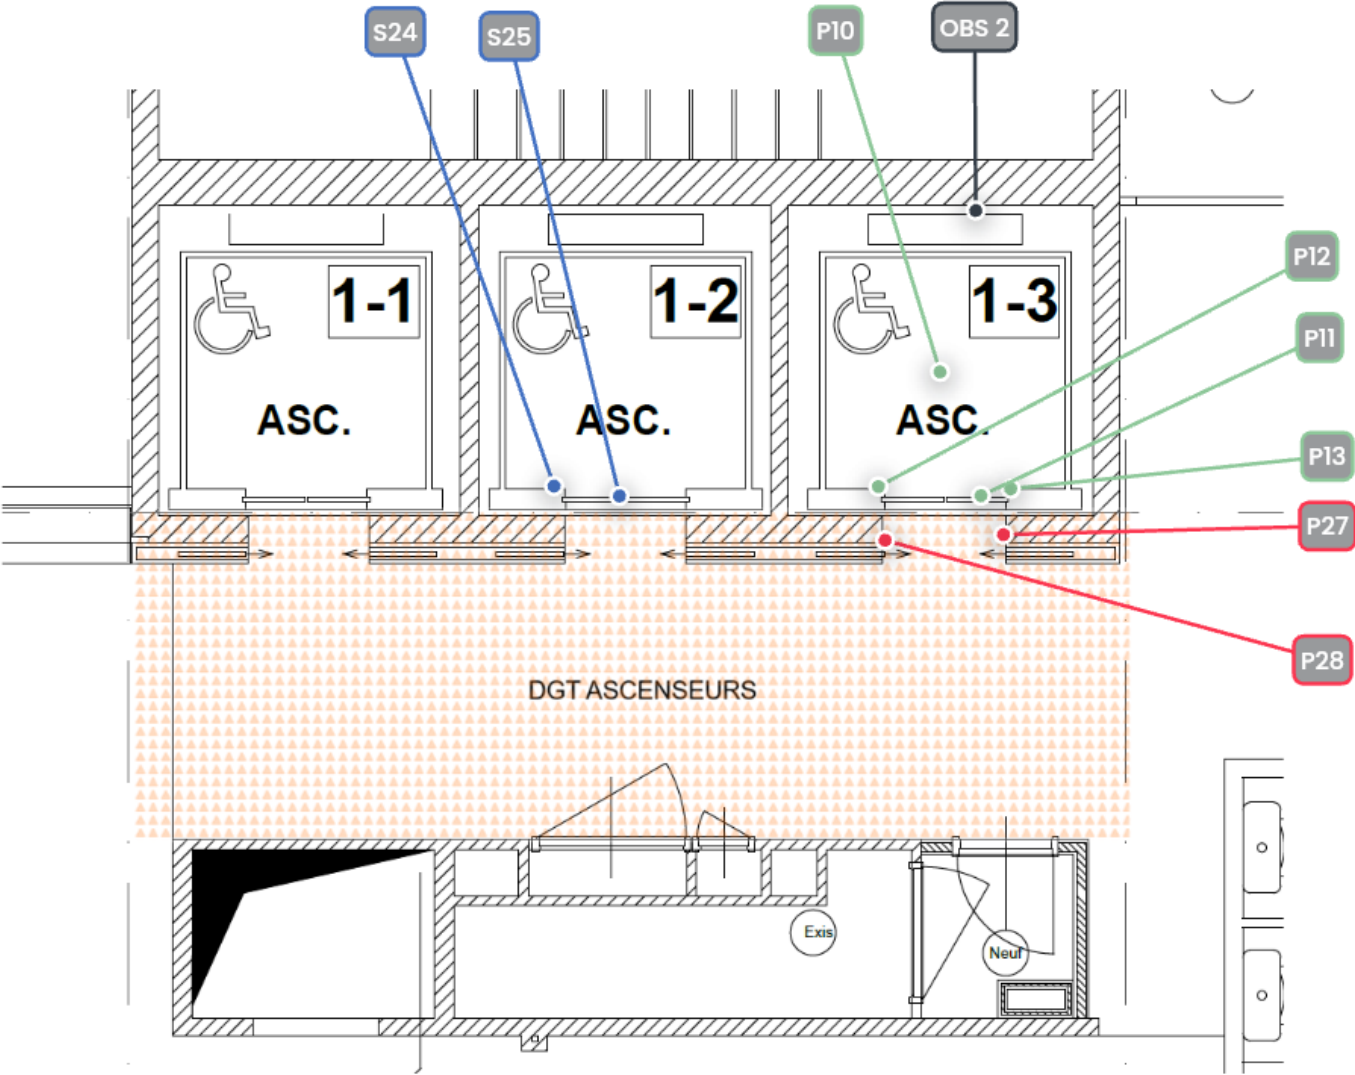

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------	---------------------	---------	-----------------	-------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UIOSS DU HAUT RHIN - ASCENSEURS 26 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE	
Localisation Local Machinerie toiture	Date visite	Du 11/12/2025 au 11/12/2025
	Auteur	Sylvain Briot
	N° dossier	29147162/S1/1
	Planche	17 / 17
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
</		

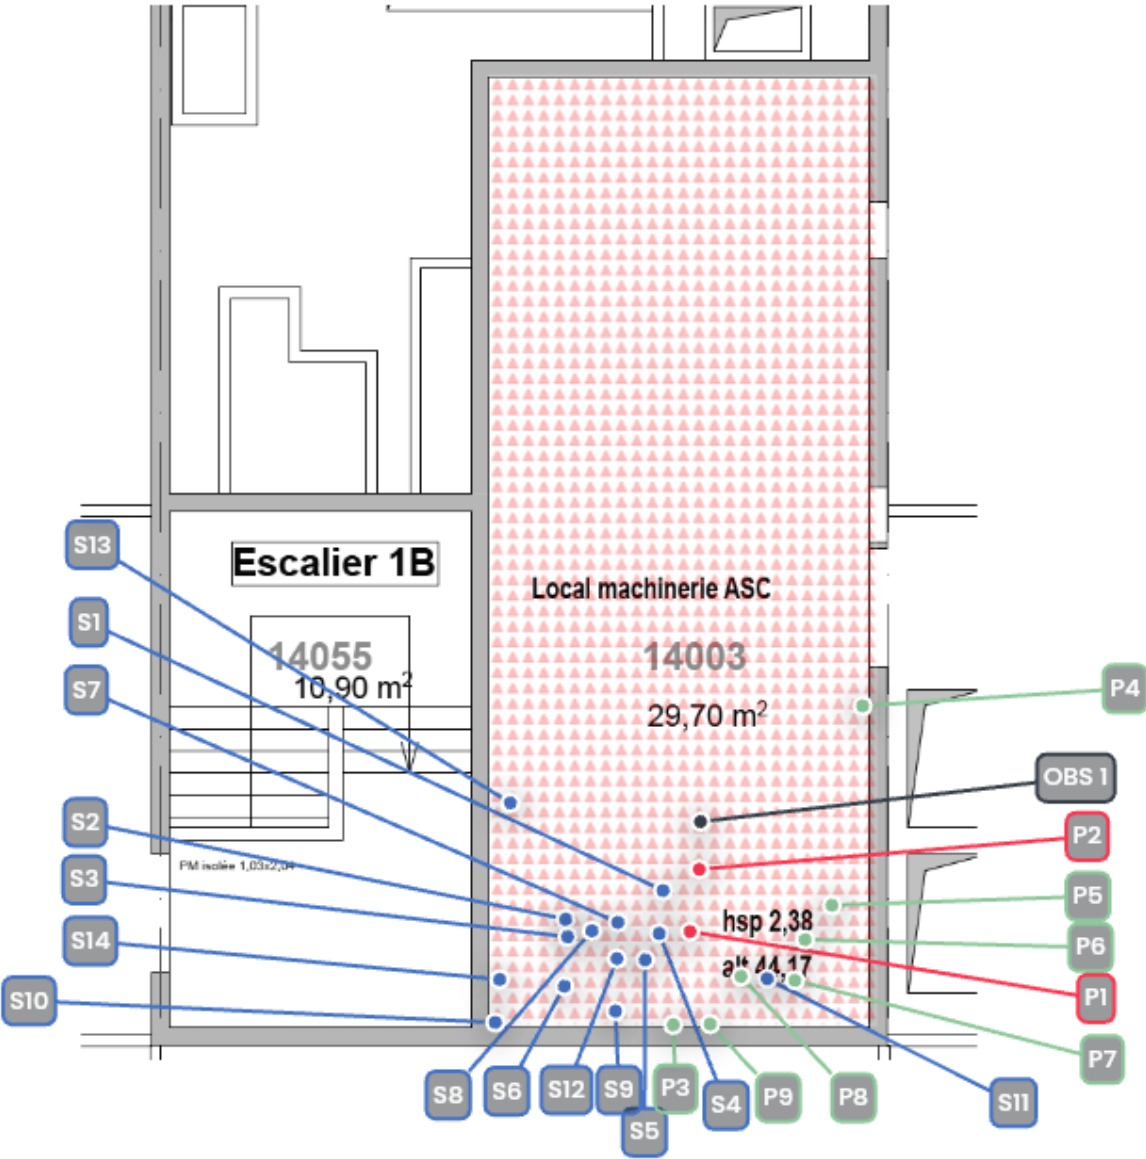

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Mr. Sylvain BRIOT
29 rue Antoine de St Exupéry - ZAC de Frocourt
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Notre référence : AR-25-LE-141033-01

Numéro de dossier : 25A043589

Référence de dossier : 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A043589-001 - Référence *BV3KG8884 Réf. Prel : P1 Local Machinerie toiture/Revêtements de sol*
: *Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-002 - Référence *BV3KG8885 Réf. Prel : P2 Local Machinerie toiture/Revêtements de sol*
: *Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-003 - Référence *BV3KG8886 Réf. Prel : P3 Local Machinerie toiture/Murs et cloisons*
maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-004 - Référence *BV3KG8892 Réf. Prel : P4 Local Machinerie toiture/Murs et cloisons*
maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-005 - Référence *BV3KG8889 Réf. Prel : P5 Local Machinerie toiture/Equipements :*
Peintures - (Décoratif/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-006 - Référence *BV3KG8891 Réf. Prel : P6 Local Machinerie toiture/Equipements :*
Peintures - (Décoratif/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-007 - Référence *BV3KG8890 Réf. Prel : P7 Local Machinerie toiture/Equipements : Peintures - (Décoratif/Vert, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-008 - Référence *BV3KG8888 Réf. Prel : P8 Local Machinerie toiture/Equipements : Amortisseurs acoustiques - (Plastique/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-009 - Référence *BV3KG8887 Réf. Prel : P9 Local Machinerie toiture/Equipements : Peintures - (Décoratif/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-010 - Référence *BV3KG8896 Réf. Prel : P10 N+13/Equipements : Peintures - (Décoratif/Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-011 - Référence *BV3KG8893 Réf. Prel : P11 N+13/Equipements : Peintures - (Décoratif, Epais, Multicouches/Blanc, Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-012 - Référence *BV3KG8894 Réf. Prel : P12 N+13/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-013 - Référence *BV3KG8895 Réf. Prel : P13 N+13/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-014 - Référence *BV3KG8898 Réf. Prel : P14 N-2/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-015 - Référence *BV3KG8899 Réf. Prel : P15 N-2/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-016 - Référence *BV3KG8900 Réf. Prel : P16 N-2/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-017 - Référence *BV3KG8897 Réf. Prel : P17 N-2/Equipements : Peintures - (Décoratif/Marron, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-018 - Référence *BV3KG8902 Réf. Prel : P18 N-2/Portes : Peintures - (Décoratif, Multicouches/Gris, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-019 - Référence *06312992 Réf. Prel : P19 N-2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Peinture / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Multicouches/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-020 - Référence *BV3KG8901 Réf. Prel : P20 N-2/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-021 - Référence *BV3KG8904 Réf. Prel : P21 N-2/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragréages - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-022 - Référence *BV3KG8905 Réf. Prel : P22 N+12/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage / Ragréages - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-023 - Référence *BV3KG8907 Réf. Prel : P23 N+12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mastic/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-024 - Référence *BV3KG8906 Réf. Prel : P24 N+12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mastic/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-025 - Référence *BV3KG8908 Réf. Prel : P25 N+11/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage / Ragréages - (Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-026 - Référence *BV3KG8909 Réf. Prel : P26 N+11/Plafonds : Peintures décoratives / Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-027 - Référence *BV3KG8914 Réf. Prel : P27 N+13/Revêtements de sol : Revêtements de sols sportifs / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Linoléum/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-028 - Référence BV3KG8915 Réf. Prel : P28 N+13/Revêtements de sol : Revêtements de sols sportifs / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Linoléum/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-029 - Référence BV3KG8911 Réf. Prel : P29 RDC/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage / Ragréages - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-030 - Référence BV3KG8910 Réf. Prel : P30 RDC/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage / Ragréages - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-031 - Référence BV3KG8913 Réf. Prel : P31 RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A043589-032 - Référence BV3KG8912 Réf. Prel : P32 RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-073370-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2025 6:01 Page1/10
Référence laboratoire N° : 25RI088704 Référence de suivi du dossier N° : 25A043589
Reçu au laboratoire le : 16/12/2025 Date de réception : 15/12/2025
Date d'analyse : 17/12/2025
Référence dossier Client: 25A043589 - 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A043589-001 - BV3KG8884 Réf. Prel : P1 Local Machinerie toiture/Revêtements de sol : Ragrèages - (Ciment/Gris)	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002 (1) (2)	25A043589-002 - BV3KG8885 Réf. Prel : P2 Local Machinerie toiture/Revêtements de sol : Ragrèages - (Ciment/Gris)	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	25A043589-003 - BV3KG8886 Réf. Prel : P3 Local Machinerie toiture/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-073370-01

Date d'émission de rapport : 19/12/2025 6:01

Page2/10

Référence laboratoire N° : 25RI088704

Référence de suivi du dossier N° : 25A043589

Reçu au laboratoire le : 16/12/2025

Date de réception : 15/12/2025

Date d'analyse : 17/12/2025

Référence dossier Client:25A043589 - 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25A043589-004 - BV3KG8892 Réf. Prel : P4 Local Machinerie toiture/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25A043589-005 - BV3KG8889 Réf. Prel : P5 Local Machinerie toiture/Equipements : Peintures - (Décoratif/Noir)	Matériau de type peinture (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25A043589-006 - BV3KG8891 Réf. Prel : P6 Local Machinerie toiture/Equipements : Peintures - (Décoratif/Jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25A043589-007 - BV3KG8890 Réf. Prel : P7 Local Machinerie toiture/Equipements : Peintures - (Décoratif/Vert, Rouge)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (rouge)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-073370-01

Date d'émission de rapport : 19/12/2025 6:01

Page3/10

Référence laboratoire N° : 25RI088704

Référence de suivi du dossier N° : 25A043589

Reçu au laboratoire le : 16/12/2025

Date de réception : 15/12/2025

Date d'analyse : 17/12/2025

Référence dossier Client:25A043589 - 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25A043589-008 - BV3KG8888 Réf. Prel : P8 Local Machinerie toiture/Equipements : Amortisseurs acoustiques - (Plastique/Rouge)	Matériau (noir) ; matériau souple de type joint (rose)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25A043589-009 - BV3KG8887 Réf. Prel : P9 Local Machinerie toiture/Equipements : Peintures - (Décoratif/Rouge)	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25A043589-010 - BV3KG8896 Réf. Prel : P10 N+13/Equipements : Peintures - (Décoratif/Rouge)	Matériau de type peinture (rouge)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25A043589-011 - BV3KG8893 Réf. Prel : P11 N+13/Equipements : Peintures - (Décoratif, Epais, Multicouches/Blanc, Vert)	Matériau de type peinture (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-073370-01

Date d'émission de rapport : 19/12/2025 6:01

Page 4/10

Référence laboratoire N° : 25RI088704

Référence de suivi du dossier N° : 25A043589

Reçu au laboratoire le : 16/12/2025

Date de réception : 15/12/2025

Date d'analyse : 17/12/2025

Référence dossier Client: 25A043589 - 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25A043589-012 - BV3KG8894 Réf. Prel : P12 N+13/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25A043589-013 - BV3KG8895 Réf. Prel : P13 N+13/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Ciment/Gris)	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25A043589-014 - BV3KG8898 Réf. Prel : P14 N-2/Equipements : Peintures - (Décoratif/Gris)	Matériau (noir)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (2)	25A043589-015 - BV3KG8899 Réf. Prel : P15 N-2/Revêtements de sol : Ragrèages - (Ciment/Gris)	Matériau (marron) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige)	MET / V5VW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25A043589-016 - BV3KG8900 Réf. Prel : P16 N-2/Revêtements de sol : Ragrèages - (Ciment/Gris)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-073370-01

Date d'émission de rapport : 19/12/2025 6:01

Page 5/10

Référence laboratoire N° : 25RI088704

Référence de suivi du dossier N° : 25A043589

Reçu au laboratoire le : 16/12/2025

Date de réception : 15/12/2025

Date d'analyse : 17/12/2025

Référence dossier Client: 25A043589 - 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017 (1)	25A043589-017 - BV3KG8897 Réf. Prel : P17 N-2/Equipements : Peintures - (Décoratif/Marron, Rouge)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 (1)	25A043589-018 - BV3KG8902 Réf. Prel : P18 N-2/Portes : Peintures - (Décoratif, Multicouches/Gris, Rouge)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25A043589-019 - 06312992 Réf. Prel : P19 N-2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Peinture / Enduits lissés, projetés ou talochés - (Multicouches/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (gris)	MET / QVA5	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-073370-01

Date d'émission de rapport : 19/12/2025 6:01

Page 6/10

Référence laboratoire N° : 25RI088704

Référence de suivi du dossier N° : 25A043589

Reçu au laboratoire le : 16/12/2025

Date de réception : 15/12/2025

Date d'analyse : 17/12/2025

Référence dossier Client: 25A043589 - 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020 (1) (2)	25A043589-020 - BV3KG8901 Réf. Prel : P20 N-2/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragrèges - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / URL8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (2)	25A043589-021 - BV3KG8904 Réf. Prel : P21 N-2/Revêtements de sol : Peintures de sol / Ragrèges - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / L9TU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022 (1)	25A043589-022 - BV3KG8905 Réf. Prel : P22 N+12/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage / Ragrèges - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25A043589-023 - BV3KG8907 Réf. Prel : P23 N+12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mastic/Blanc)	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-073370-01

Date d'émission de rapport : 19/12/2025 6:01

Page 7/10

Référence laboratoire N° : 25RI088704

Référence de suivi du dossier N° : 25A043589

Reçu au laboratoire le : 16/12/2025

Date de réception : 15/12/2025

Date d'analyse : 17/12/2025

Référence dossier Client: 25A043589 - 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25A043589-024 - BV3KG8906 Réf. Prel : P24 N+12/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Mastic/Blanc)	Matériau (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (1)	25A043589-025 - BV3KG8908 Réf. Prel : P25 N+11/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage / Ragrèages - (Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (1)	25A043589-026 - BV3KG8909 Réf. Prel : P26 N+11/Plafonds : Peintures décoratives / Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreuse) (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (1)	25A043589-027 - BV3KG8914 Réf. Prel : P27 N+13/Revêtements de sol : Revêtements de sols sportifs / Colles non bitumineuses / Ragrèages - (Linoléum/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-073370-01

Date d'émission de rapport : 19/12/2025 6:01

Page8/10

Référence laboratoire N° : 25RI088704

Référence de suivi du dossier N° : 25A043589

Reçu au laboratoire le : 16/12/2025

Date de réception : 15/12/2025

Date d'analyse : 17/12/2025

Référence dossier Client:25A043589 - 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron)(i)	MET / V9VB	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
028	25A043589-028 - BV3KG8915 Réf. Prel : P28 N+13/Revêtements de sol : Revêtements de sols sportifs / Colles non bitumineuses / Ragréages - (Linoléum/Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / L9TU	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	25A043589-029 - BV3KG8911 Réf. Prel : P29 RDC/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage / Ragréages (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25A043589-030 - BV3KG8910 Réf. Prel : P30 RDC/Revêtements de sol : Colles de carrelage / Joints de carrelage / Ragréages (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (marron)	MET / C4HS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-073370-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2025 6:01 Page9/10
Référence laboratoire N° : 25RI088704 Référence de suivi du dossier N° : 25A043589
Reçu au laboratoire le : 16/12/2025 Date de réception : 15/12/2025
Date d'analyse : 17/12/2025
Référence dossier Client:25A043589 - 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	25A043589-031 - BV3KG8913 Réf. Prel : P31 RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	25A043589-032 - BV3KG8912 Réf. Prel : P32 RDC/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / N3VV	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-073370-01

Date d'émission de rapport : 19/12/2025 6:01

Page 10/10

Référence laboratoire N° : 25RI088704

Référence de suivi du dossier N° : 25A043589

Reçu au laboratoire le : 16/12/2025

Date de réception : 15/12/2025

Date d'analyse : 17/12/2025

Référence dossier Client: 25A043589 - 1510797887/29147162/S1/1/1_29147162/1/1

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et approuvé par :



Michal Czapka
Chef d'équipe

* Mâchoires de freins

SCHINDLER – Garnitures sans amiante

Rappel :

Les mâchoires de freins ne renferment pas toutes de l'amiante dans leurs garnitures. Les bâtiments construits à partir de 1998 ne contiennent pas de matériaux renfermant de l'amiante.

Appareils Neufs ou Modernisés :

Appareils CE depuis 2000

Mâchoires remplacées dans le cadre de la Maintenance

Les mâchoires avec le marquage suivant ne contiennent pas d'amiante dans leur garniture :



UNE MARQUE DE COULEUR
PRÉSENTE SUR LE CÔTÉ DE LA MÂCHOIRE
(BLANC, ORANGE OU VERT)

SANS AMIANTE

OU



MACHOIRES PEINTES EN BLEU
+ ETIQUETTE INOX AVEC LE NUMÉRO
DE RÉFÉRENCE SCHINDLER

Pour les mâchoires n'étant pas identifiables sans amiante :

- ⊘ NE PAS DECOUPER LA GARNITURE
- ⊘ NE PAS LIMER LA GARNITURE
- ⊘ NE PAS DEMONTER LA GARNITURE
- ⊘ NE PAS NETTOYER AU PINCEAU

