

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2602031994
Rapport édité le : 11/03/2026

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX -
BOUE Elodie
33400 Talence

OPERATEUR DE REPERAGE



VANG fu
06 20 42 52 85
Certification n° : 2725
Décernée par : LA CERTIFICATION DE PERSONNES

PROPRIETAIRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
12 Rue Dubernat
33400 Talence

LIEU D'INTERVENTION

Place Amélie Raba Léon
33000 Bordeaux



> SYNTHESE DE CONCLUSION

Détail état de conservation des matériaux repérés (détail en page x)

Etat	EP	AC1	AC2	N=1	N=2	N=3
Nombre	0	0	0	0	0	0

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

N=1 : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans
N=2 : Vous devez faire réaliser une mesure d'empoussièrement sous...
N=3 : Vous devez faire effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 3 ans
RECOMMANDATIONS REGLEMENTAIRES :
EP : Vous devez contrôler l'état de conservation des matériaux tous les 3 ans
AC1 : Vous devez recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Vous devez supprimer ou remplacer le composant.

Par : VANG fu



Révision	Date	Objet
Version initiale	11/03/2026	Établissement du rapport

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	BOUE	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX - BOUE Elodie 33400 Talence
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
VANG fu	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	2725	19/05/2025	23/06/2031

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	N°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	44838798500089	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	24
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	26
7.	ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	115
8.	RAPPORTS D'ANALYSES	117
9.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	151

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

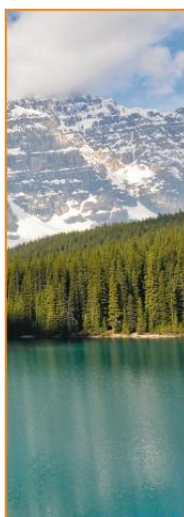

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : *Place Amélie Raba Léon*
33000 Bordeaux

Numéro de mission : MA2602031994

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 20/02/2026

Numéro de lot : Bat. Centre Hospitalier Pellegrin

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Dernier rapport Amiante existant	Rapport amiante n° 1266/2016-25 daté du 27/07/2016

Observations :

Néant

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

3.1 Programme de travaux fournis :

ADX Groupe est mandatée pour réaliser un repérage Amiante Avant-travaux dans le cadre de travaux de remplacement des volets roulant précité en tête du rapport. Conformément à la demande du donneur d'ordre les investigations concernent :

- L'ensemble des revêtements muraux (faïences non comprises) jusqu'aux supports du bâtiment, mur donnant sur extérieur et façade extérieur est, nord, ouest.
- Investigation dans les coffret des volets roulant.

Important :

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

3.2 Périmètre de repérage, locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction concernés par les travaux :

Rez de chaussée :

Hall 00BX013, Bureau 00BX015, Accueil Ferme 000BX016, Sanitaires 000BX017, Escalier 00CXE22, Secretariat 00CX023, Bureau 00CX025, Salle de soin 00CX026, Bureau 00CX029, Bureau 00CX030, Salle de TD1 00CX032, WC 00DX118, WC 00DX119, Sanitaires 00DX041, Local SSI 00DX043, Laboratoire 00DX047, Laboratoire 00DX083, Depot 00DX048, Salle de détente 00EX087, Salle de repos prof 00FX069, DGT 00FX69A, Salle de cours 2 00FX070, Hall 00GX079, Cuisine 00GX076, Séjour 00GX075

1er étage :

Amphitheatre 01AX003, Escalier E5 01BX008, Bibliothèque, Bureau 01BX009, Bureau 01BX010, Escalier E4 01CXE14, Bureau N°25 01CX080, Bureau N°24 01CX016, Bureau N°23 01CX081, Bureau N°22 01CX018, Bureau N°21 01CX019, Bureau N°20 01CX020, Bureau N°19 01CX023, Bureau N°18 01CX022, Cuisine 01DX042, Reunion professeur 01DX043, Direction 01DX044, Direction 01DX045, Secretariat 01DX046, Secretariat 01DX030, Monitrice N°1 01EX055, Monitrice N°2 01EX056, Monitrice N°3 01EX057, Monitrice N°4 01EX058, Monitrice N°5 01EX059, Monitrice N°6 01EX060, Salle de TP N°10 01EX061, Bureau N°7 BIS 01EX063, Salle DE TP N°9 01EX065, Salle DE TP N°8 01FX066, Depot 01FX070, Salle de TP N°7 01FX073, Depot 01FX076, Travaux pratique N°6 01FX073, Bureau N°7 TER 01FX078, SDB 01FX079

2ème étage :

Salle TP N°1 02CX001, Escalier E4 02CXE14, Salle TD N°2 02CX005, Salle TD N°1 02CX007, Reprographie 02CX009, Salle formateurs 02CX010, WC 02CX060, Salle cours K28 02DX023, Salle de réunion 02DX024, Secretariat 02EX026, Bureau 02EX028, Salle de reunion 02EX030, TP ERGO N°2 02EX033, TP ERGO N°4 02EX034, Bureau 02FX038, Bureau 02FX049, Travaux pratiques N°6 02FX040, Depot 02FX042, Travaux pratiques N°22 02FX044, Studio 02FX045, Sanitaire 02FX053

3ème étage :

Detente et reunion 03CX001, Escalier E4 03CXE05, Formateur IADE 03CX007, Formateur IADE 03CX008, Formateur IADE 03CX010, Point accueil 03CX011, Mme Pinault 03CX012, Mme Boulliere 03CX013, Mme IBODE 03CX014, Secretariat IBODE 03CX015, Secretariat 03CX016, Point DOC Salle TD 03DX025, Atelier Podologie 03DX027, Encollage 03DX063, Atelier Podologie 03DX028, Detente 03DX032, Attente 03DX033, Secretariat 03EX097, Secretariat 03EX036, Secretariat 03EX037, Direction 03EX039, Monitrice 03EX042, Monitrice 03EX043, Monitrice 03EX044, Monitrice 03EX045, Archives 03EX046, Bureau 03EX047, Bureau Formateur 03EX048, Travaux de groupe 1 03FX053, Travaux de groupe C34 03FX063, Travaux de groupe C36 03FX057, Travaux de groupe C30 03FX058, Studio 03FX061, SDB 03FX062

Exterieur :

Façade EST, Façade NORD, Façade OUEST

1.3 Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants de la construction n'ayant pas pu être inspecté(s) dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Description
Néant	-

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4.

CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO004	Rez de chaussée	Salle de soin 00CX026; Salle de TD1 00CX032	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P004 - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	10m2
ZPSO005	Rez de chaussée	Bureau 00CX029; Laboratoire 00DX047; Laboratoire 00DX083	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P005 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante)	21m2
ZPSO006	Rez de chaussée	WC 00DX118; WC 00DX119; Sanitaires 00DX041	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P006 - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante)	15m2
ZPSO009	1er étage	Bureau N°25 01CX080; Bureau N°24 01CX016; Bureau N°23 01CX081; Bureau N°22 01CX018; Bureau N°21 01CX019; Bureau N°20 01CX020; Bureau N°19 01CX023; Bureau N°18 01CX022	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P009 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P010 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante)	24m2
ZPSO012	1er étage	Salle de TP N°10 01EX061	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P013 - Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante)	10m2
ZPSO013	1er étage	Bureau N°7 BIS 01EX063; Bureau N°7 TER 01FX078; SDB 01FX079	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P014 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante)	12m2
ZPSO014	1er étage	Salle DE TP N°9 01EX065	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P015 - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante)	7m2
ZPSO015	1er étage	Salle DE TP N°8 01FX066; Depot 01FX070	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P016 - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Présence d'amiante)	12m2
ZPSO016	1er étage	Salle de TP N°7 01FX073	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P017 - Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Présence d'amiante)	6m2
ZPSO017	1er étage	Depot 01FX076; Travaux pratique N°6 01FX073	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P018 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	14m2
ZPSO024	2ème étage	Salle TD N°2 02CX005	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P027 - Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	9m2
ZPSO027	2ème étage	Salle cours K28 02DX023	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P030 - Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)	14m2
ZPSO028	2ème étage	Salle de réunion 02DX024	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P031 - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante)	10m2


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO029	2ème étage	Secretariat 02EX026; Salle de reunion 02EX030; TP ERGO N°2 02EX033; TP ERGO N°4 02EX034; Bureau 02FX038; Bureau 02FX049; Travaux pratiques N°6 02FX040; Depot 02FX042; Studio 02FX045; Sanitaire 02FX053	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P032 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante)	51m2
ZPSO030	2ème étage	Travaux pratiques N°22 02FX044	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P033 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	8m2
ZPSO036	3ème étage	Formateur IADE 03CX010	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P040 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)	6m2
ZPSO038	3ème étage	Travaux de groupe C34 03FX063; Travaux de groupe C30 03FX058	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P042 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	16m2
ZPSO041	3ème étage	Travaux de groupe 1 03FX053; Travaux de groupe C36 03FX057	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P046 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	16m2
ZPSO042	3ème étage	Travaux de groupe C34 03FX063; Travaux de groupe C30 03FX058	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P047 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante)	16m2
ZPSO043	3ème étage	Studio 03FX061; SDB 03FX062	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P048 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)	7m2
ZPSO046	Exterieur	Façade EST; Façade NORD; Façade OUEST	Façade	Analyse : P052 - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P053 - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P054 - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante)	200m2
ZPSO047	Exterieur	Façade EST; Façade NORD; Façade OUEST	Poteaux sur la hauteur de la façade	Analyse : P055 - (Présence d'amiante)	3U

a P006 d'enduit peinture (jaune); mortier (gris)
(cf. tableau des analyses)

a P005 d'enduit Peinture (rose) ; mortier (gris)
(cf. tableau des analyses)

a P004 d'enduit peinture (bleu) ; mortier (gris)
(cf. tableau des analyses)

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

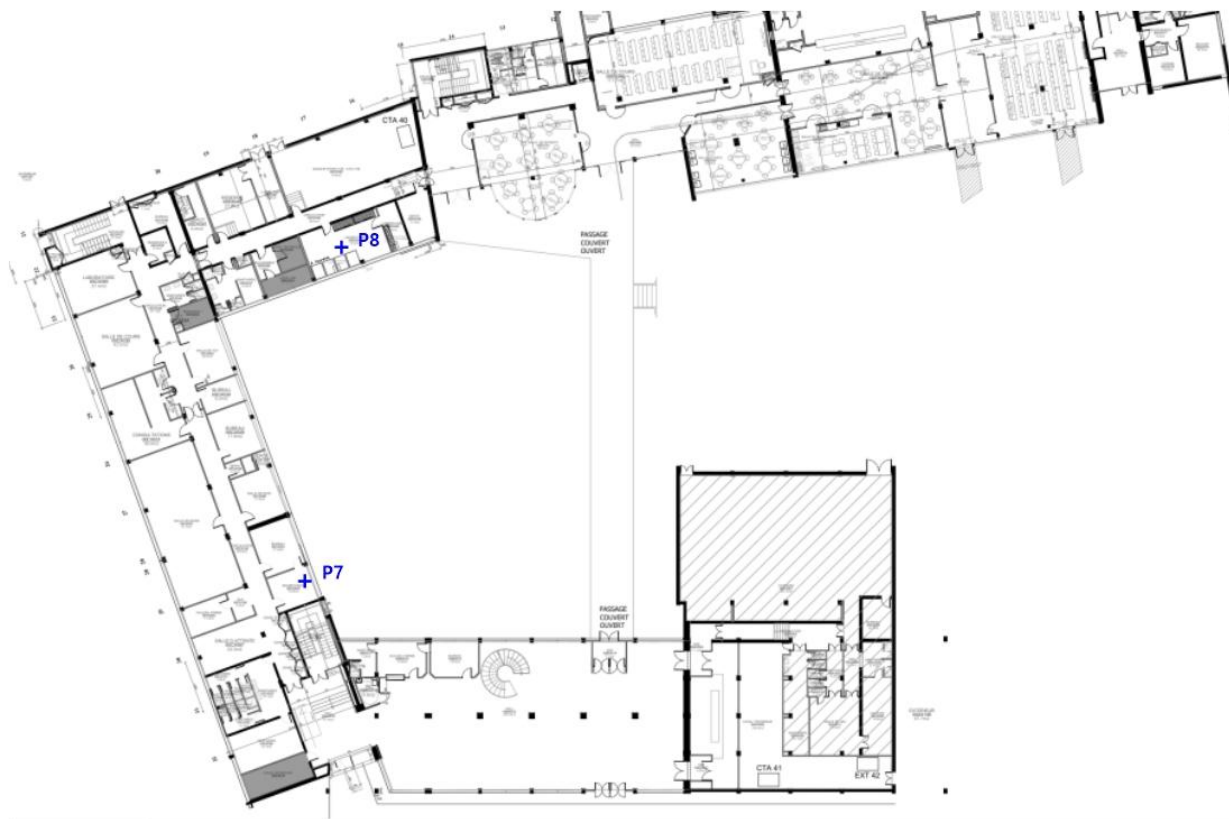


Rez_de_chaussée Plafond

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité




	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

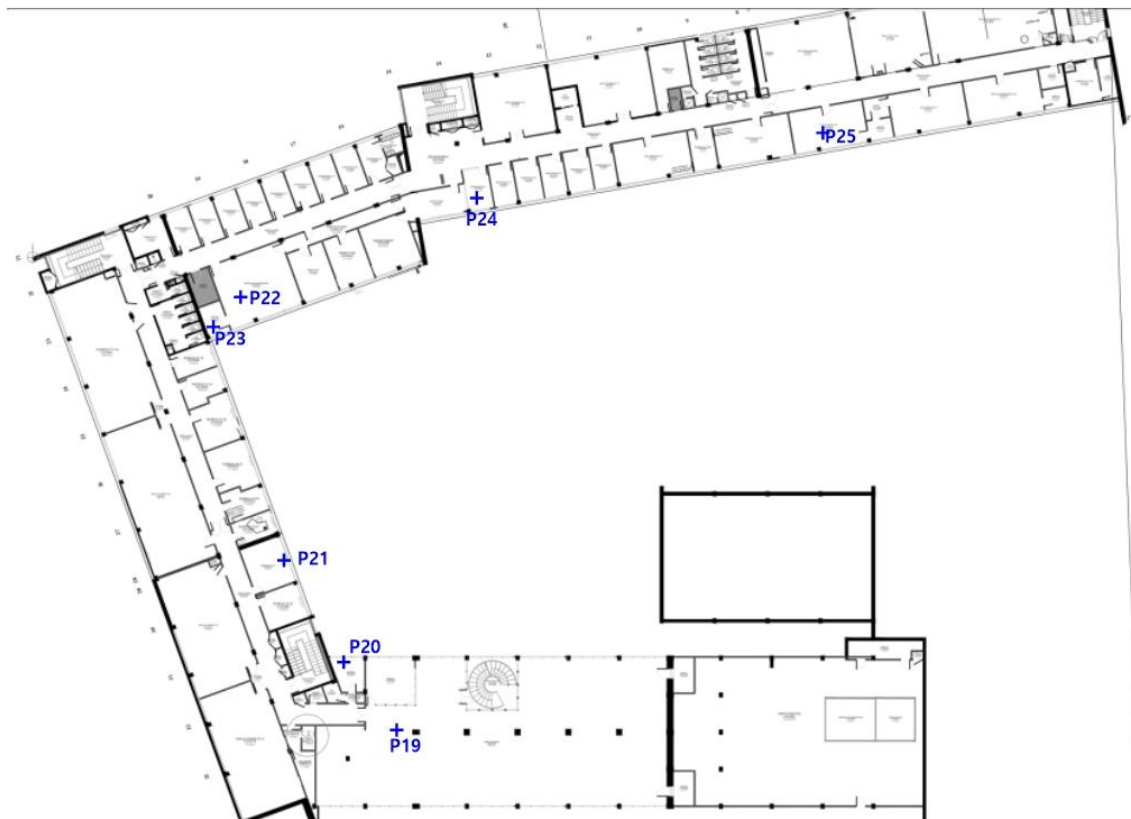


1ER Etage Plafond

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

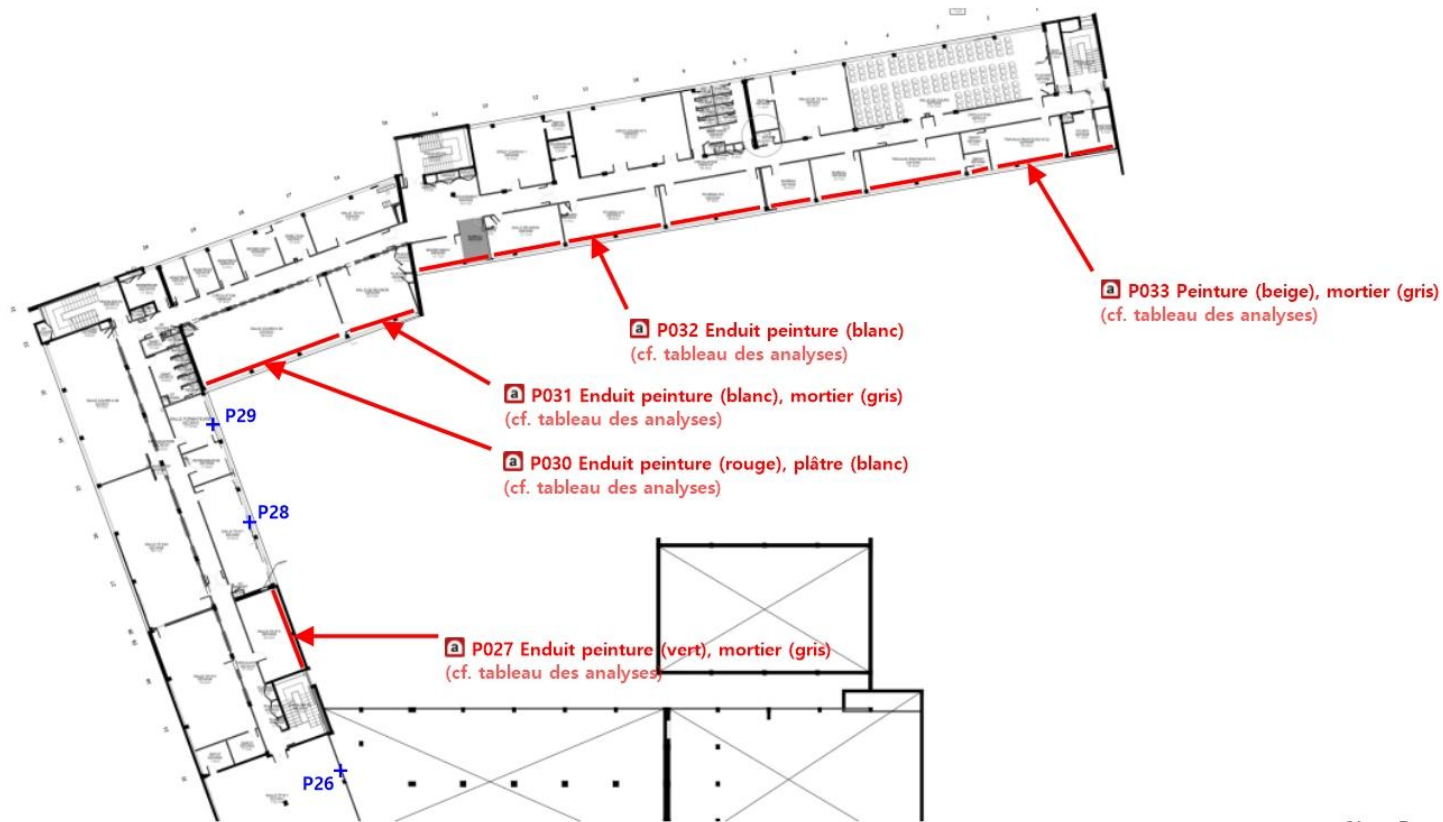



2ème Etage Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

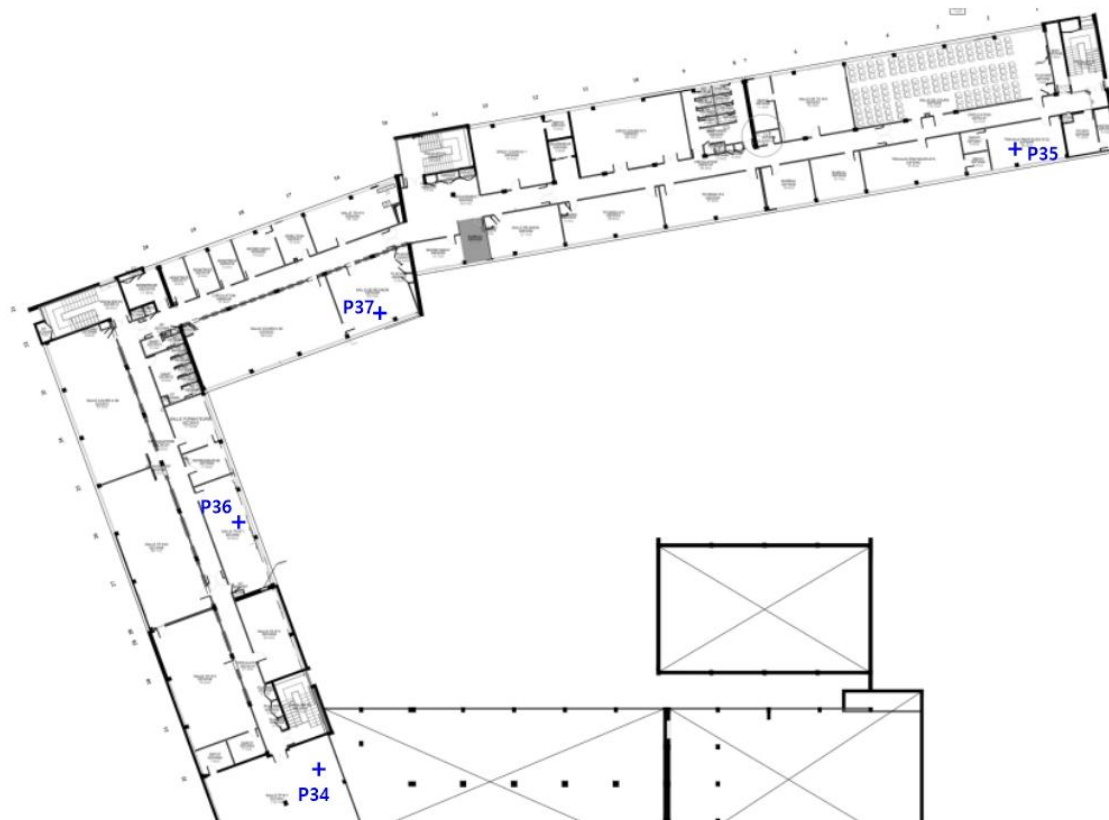

2ème Etage Plafond

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

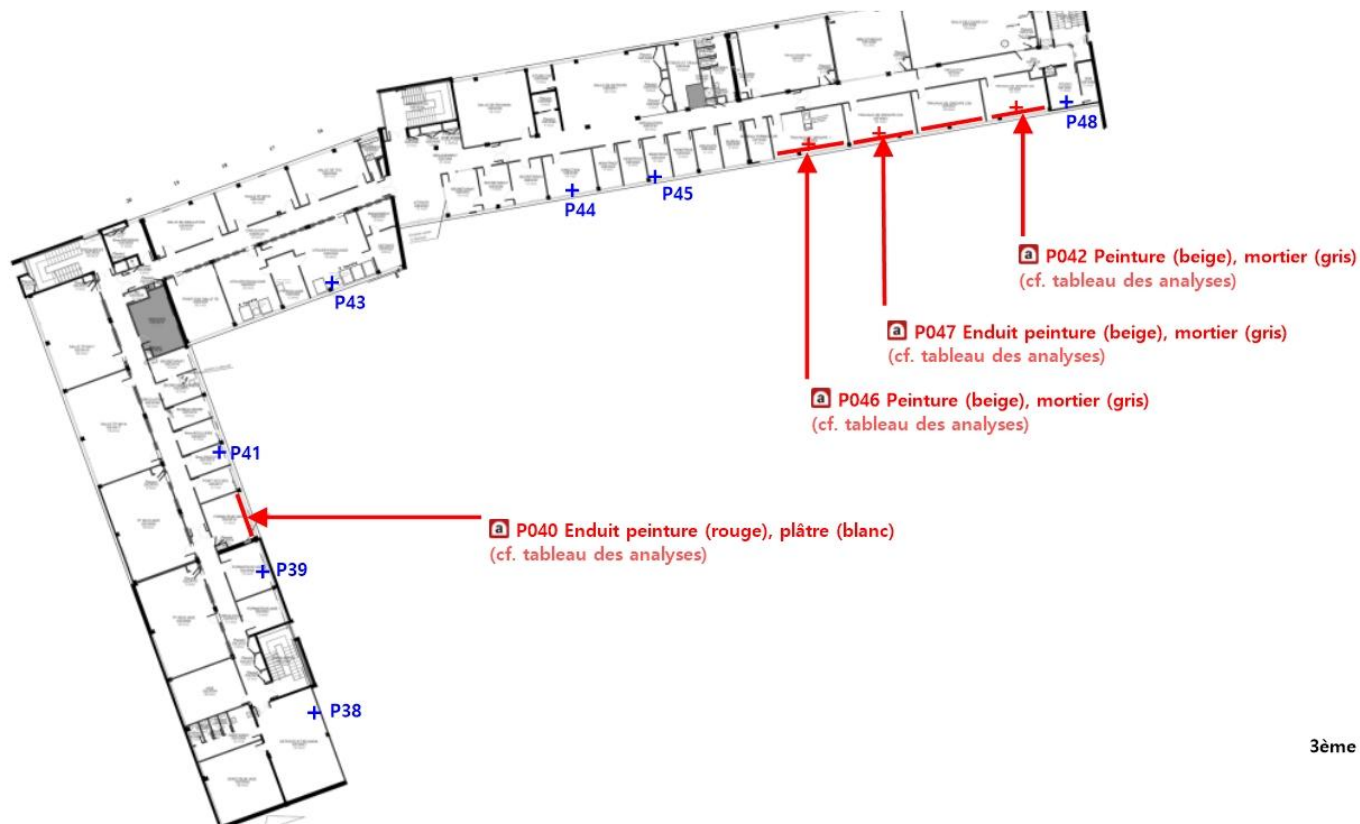


3ème Etage Mur

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



3ème Etage Plafond

 Planche de repérage des matériaux et produits amiantés	
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

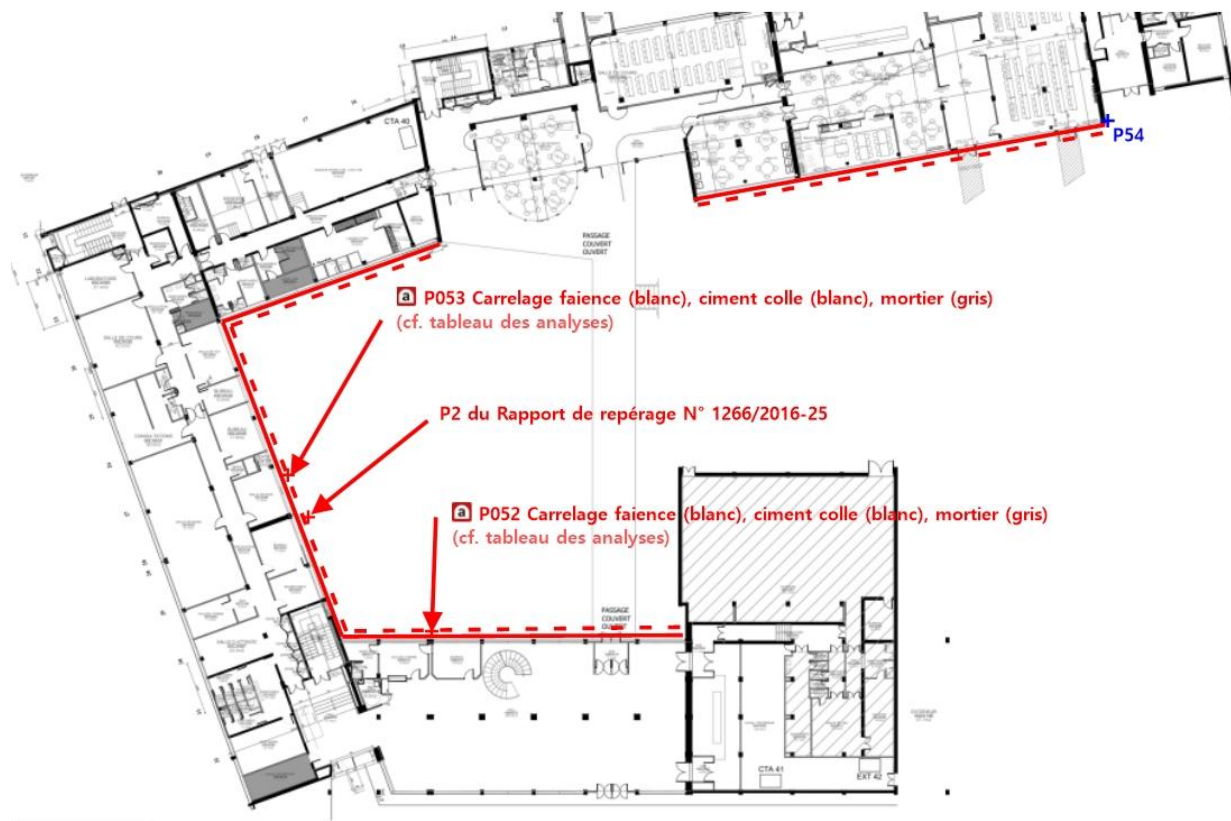

Rez de chaussée Façade

 Façade en faïence
 Plaque de recouvrement


 Planche de repérage des matériaux et produits amiantés	
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



 Façade en faïence
 Plaque de recouvrement


R+1 Façade

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

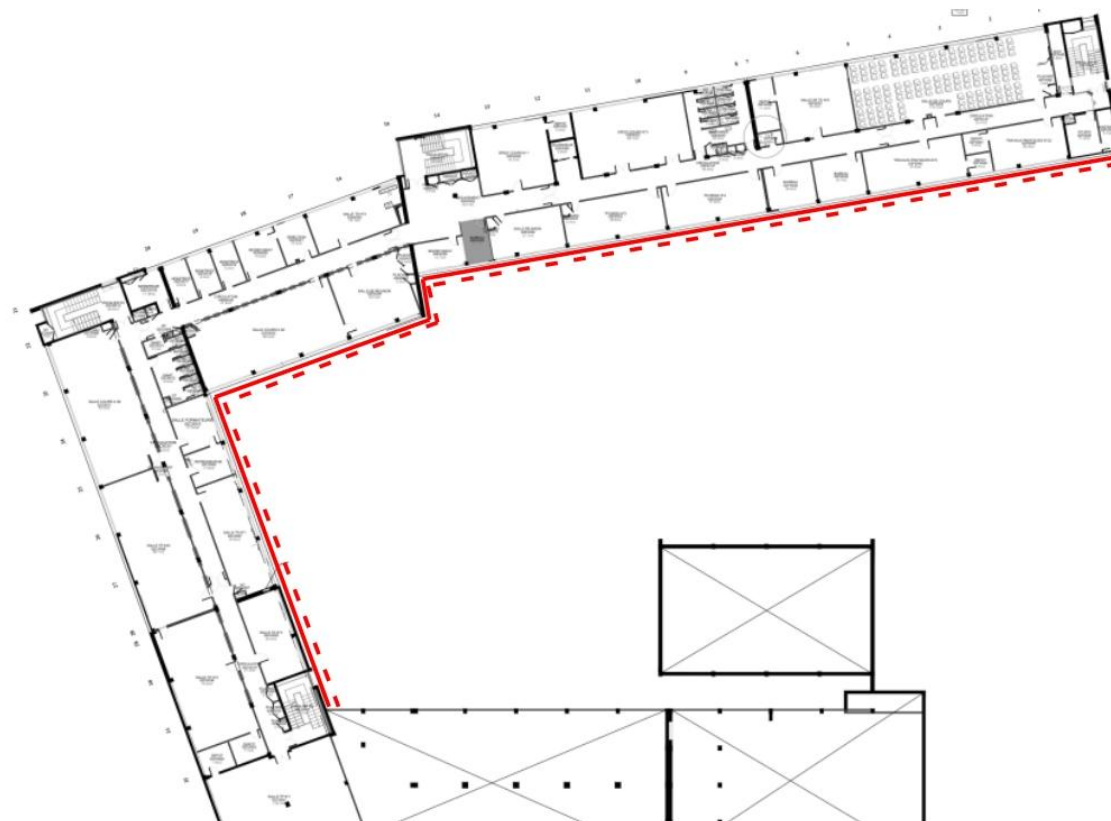

R+2 Façade

 Façade en Faïence
 Plaque de recouvrement

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2602031994
Opération	VANG fu
Site	Place Amélie Raba Léon 33000 Bordeaux
Date de réalisation	11/03/2026
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



 Façade en faïence

 Plaque de recouvrement

R+3 Façade

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO0001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO0002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO0003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO0004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO0005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO0006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO0007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO0008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO0009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO0009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO0010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO0011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO0012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO0013 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO0014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO0015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO0016 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO0017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO0018 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO0019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO0020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO0021 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO0022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO0022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (vert) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) matériau souple (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Faïence + colle de faïence + Mortier	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Faïence + colle de faïence + Mortier	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Faïence + colle de faïence + Mortier	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Plaques	-Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Présence d'amiante

5.

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « Description des investigations réalisées ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

- N=1 : Contrôle triennal de l'état de conservation
N=2 : Effectuer des mesures d'empoussièrement de l'air
N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
(Voir fiche(s) d'évaluation ci-après)

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

- EP : Surveiller l'évolution de l'état de conservation.
AC1 : Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2 : Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO046	Exterieur	Façade EST; Façade NORD; Façade OUEST	Façade	Analyse : P052 - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P053 - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P054 - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ZPSO n° peut s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO046 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Faïence + colle de faïence + Mortier

Niveau : Exterieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade EST	Discontinue	1	Façade	Oui Exterieur - Façade EST : Façade	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P052, réf. labo.: 26EK011540-052 MA2602031994/P053, réf. labo.: 26EK011540-053 MA2602031994/P054, réf. labo.: 26EK011540-054 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Faïence + colle de faïence + Mortier <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Colle (faïence, pate de verre, carrelage) <u>Quantité estimée:</u> 100 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	

Façade NORD	Discontinue	2	Façade	Oui Exterieur - Façade NORD : Façade	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P052, réf. labo.: 26EK011540-052 MA2602031994/P053, réf. labo.: 26EK011540-053 MA2602031994/P054, réf. labo.: 26EK011540-054 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Faïence + colle de faïence + Mortier <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Colle (faïence, pate de verre, carrelage) <u>Quantité estimée:</u> 100 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	
Façade OUEST	Discontinue	3	Façade	Oui Exterieur - Façade OUEST : Façade	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P052, réf. labo.: 26EK011540-052 MA2602031994/P053, réf. labo.: 26EK011540-053 MA2602031994/P054, réf. labo.: 26EK011540-054 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) + Faïence + colle de faïence + Mortier <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Colle (faïence, pate de verre, carrelage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO047 : Plaques

Niveau : Extérieure

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade EST	Continue	1	Poteaux sur la hauteur de la façade	Oui Extérieure - Façade EST : Poteaux sur la hauteur de la façade	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P055 <u>Description:</u> Plaques <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich <u>Partie à sonder:</u> Plaques <u>Quantité estimée:</u> 1 U <u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses	<u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> -	
Façade NORD	Continue	2	Poteaux sur la hauteur de la façade	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P055 <u>Description:</u> Plaques <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich <u>Partie à sonder:</u> Plaques <u>Quantité estimée:</u> 1 U <u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses	<u>Analyse:</u> P055	
Façade OUEST	Continue	3	Poteaux sur la hauteur de la façade	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P055 <u>Description:</u> Plaques <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich <u>Partie à sonder:</u> Plaques <u>Quantité estimée:</u> 1 U <u>Justificatif:</u> Sur anciennes analyses	<u>Analyse:</u> P055	Idem photo : P055; P2 du Rapport de repérage N° 1266/2016-25

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée, 1er étage, 2ème étage, 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Escalier 00CXE22	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Escalier 00CXE22 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	
Escalier E5 01BX008	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
Escalier E4 02CXE14	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

Escalier E4 03CXE05	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-001 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
---------------------	-------------	---	---------------------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Secretariat 00CX023	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Secretariat 00CX023 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
Bureau 00CX030	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002	Idem photo : P002

ZPSO003 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureaut 00CX025	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Bureaut 00CX025 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P003 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de soin 00CX026	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Salle de soin 00CX026 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P004 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	
Salle de TD1 00CX032	Unique	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P004 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004	Idem photo : P004

ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 00CX029	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Bureau 00CX029 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 7 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	
Laboratoire 00DX047	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 7 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005

Laboratoire 00DX083	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 7 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005	Idem photo : P005
---------------------	-------------	---	---------------------------	---	--	-------------------------	-------------------

ZPSO006 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 00DX118		1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006
WC 00DX119		2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006	Idem photo : P006

Sanitaires 00DX041		3	Mur donnant sur extérieur	Oui Rez de chaussée - Sanitaires 00DX041 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P006 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	
--------------------	--	---	---------------------------	---	---	--	---

ZPSO009 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau N°25 01CX080	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Bureau N°25 01CX080 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P009, réf. labo.: 26EK011540-009 MA2602031994/P010, réf. labo.: 26EK011540-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	
Bureau N°24 01CX016	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P009, réf. labo.: 26EK011540-009 MA2602031994/P010, réf. labo.: 26EK011540-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Pariois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Pariois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010

Bureau N°23 01CX081	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P009, réf. labo.: 26EK011540-009 MA2602031994/P010, réf. labo.: 26EK011540-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau N°22 01CX018	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P009, réf. labo.: 26EK011540-009 MA2602031994/P010, réf. labo.: 26EK011540-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau N°21 01CX019	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P009, réf. labo.: 26EK011540-009 MA2602031994/P010, réf. labo.: 26EK011540-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010

Bureau N°20 01CX020	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P009, réf. labo.: 26EK011540-009 MA2602031994/P010, réf. labo.: 26EK011540-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau N°19 01CX023	Discontinue	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P009, réf. labo.: 26EK011540-009 MA2602031994/P010, réf. labo.: 26EK011540-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010	Idem photo : P009; P010
Bureau N°18 01CX022	Discontinue	8	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Bureau N°18 01CX022 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P009, réf. labo.: 26EK011540-009 MA2602031994/P010, réf. labo.: 26EK011540-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante	

ZPSO010 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 01DX042	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Reunion professeur 01DX043	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Reunion professeur 01DX043 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

Direction 01DX044	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Direction 01DX045	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011
Secretariat 01DX046	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-011 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011	Idem photo : P011

ZPSO011 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Monitrice N°1 01EX055	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Monitrice N°1 01EX055 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	
Monitrice N°2 01EX056	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012

Monitrice N°3 01EX057	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012
Monitrice N°4 01EX058	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012
Monitrice N°5 01EX059	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012

Monitrice N°6 01EX060	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012	Idem photo : P012
-----------------------	-------------	---	---------------------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO012 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de TP N°10 01EX061	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Salle de TP N°10 01EX061 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-013 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 10 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	

ZPSO013 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau N°7 BIS 01EX063	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Bureau N°7 BIS 01EX063 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 4 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante	
Bureau N°7 TER 01FX078	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 4 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014

SDB 01FX079	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 4 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014	Idem photo : P014
-------------	-------------	---	---------------------------	---	--	-------------------------	-------------------

ZPSO014 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle DE TP N°9 01EX065	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Bureau N°9 01EX065 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 7 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	


ZPSO015 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle DE TP N°8 01FX066	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Bureau N°8 01FX066 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO015 Réf. échantillon: MA2602031994/P016 Réf. laboratoire: 26EK011540-016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 6 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P016 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) Présence d'amiante	
Depot 01FX070	Unique	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016	Identifiant: ZPSO015 Réf. échantillon: MA2602031994/P016 Réf. laboratoire: 26EK011540-016 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Quantité estimée: 6 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P016	Idem photo : P016

ZPSO016 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

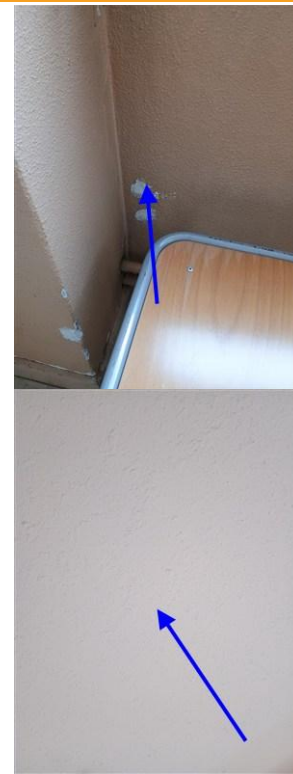Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de TP N°7 01FX073	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Salle de TP N°7 01FX073 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Ref. échantillon:</u> MA2602031994/P017 <u>Ref. laboratoire:</u> 26EK011540-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 6 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Présence d'amiante	

ZPSO017 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Depot 01FX076	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 4 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018	Idem photo : P018
Travaux pratique N°6 01FX073	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Oui 1er étage - Travaux pratique N°6 01FX073 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 10 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	

ZPSO023 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle TP N°1 02CX001	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Salle TP N°1 02CX001 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO023 Réf. échantillon: MA2602031994/P026 Réf. laboratoire: 26EK011540-026 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P026 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO024 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle TD N°2 02CX005	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Salle TD N°2 02CX005 : Mur donnant sur extérieur	Identifiant: ZPSO024 Réf. échantillon: MA2602031994/P027 Réf. laboratoire: 26EK011540-027 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Quantité estimée: 9 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P027 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	

ZPSO025 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle TD N°1 02CX007	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Salle TD N°1 02CX007 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P028 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO026 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Reprographie 02CX009	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P029 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029	Idem photo : P029
Salle formateurs 02CX010	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Salle formateurs 02CX010 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P029 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (vert) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	

ZPSO027 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle cours K28 02DX023	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Salle cours K28 02DX023 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P030 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 14 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu) : Présence d'amiante	

ZPSO028 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de réunion 02DX024	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Salle de réunion 02DX024 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P031 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 10 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Présence d'amiante	

ZPSO029 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Secretariat 02EX026	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032
Salle de reunion 02EX030	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032

TP ERGO N°2 02EX033	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - TP ERGO N°2 02EX033 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante	
TP ERGO N°4 02EX034	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032
Bureau 02FX038	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032

Bureau 02FX049	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032
Travaux pratiques N°6 02FX040	Discontinue	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 9 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032
Depot 02FX042	Discontinue	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 5 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032

Studio 02FX045	Discontinue	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 4 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032
Sanitaire 02FX053	Discontinue	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P032 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032	Idem photo : P032

ZPSO030 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Travaux pratiques N°22 02FX044	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 2ème étage - Travaux pratiques N°22 02FX044 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P033 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 8 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	

ZPSO034 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Detente et reunion 03CX001	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Detente et reunion 03CX001 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P038 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	

ZPSO035 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Formateur IADE 03CX007	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P039 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039	Idem photo : P039
Formateur IADE 03CX008	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Formateur IADE 03CX008 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P039 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	

ZPSO036 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Formateur IADE 03CX010	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Formateur IADE 03CX010 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P040 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-040 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 6 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	

ZPSO037 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Mme Pinault 03CX012	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Mme Pinault 03CX012 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P041 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-041 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	
Mme Boulliere 03CX013	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P041 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-041 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041	Idem photo : P041

Mme IBODE 03CX014	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P041 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-041 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041	Idem photo : P041
Secretariat IBODE 03CX015	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P041 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-041 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041	Idem photo : P041
Secretariat 03CX016	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P041 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-041 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041	Idem photo : P041

ZPSO038 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Travaux de groupe C34 03FX063	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-042 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 8 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042	Idem photo : P042
Travaux de groupe C30 03FX058	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Travaux de groupe C30 03FX058 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P042 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-042 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 8 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	

ZPSO039 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Point DOC Salle TD 03DX025	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Atelier Podologie 03DX027	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043
Encollage 03DX063	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043

Atelier Podologie 03DX028	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Atelier Podologie 03DX028 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Detente 03DX032	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-043 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043	Idem photo : P043

ZPSO040 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Attente 03DX033	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045
Secretariat 03EX097	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045

Secretariat 03EX036	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045
Secretariat 03EX037	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045

Direction 03EX039	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Direction 03EX039 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	
Monitrice 03EX042	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045

Monitrice 03EX043	Discontinue	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045
Monitrice 03EX044	Discontinue	8	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Monitrice 03EX044 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	

Monitrice 03EX045	Discontinue	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045
Archives 03EX046	Discontinue	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045

Bureau 03EX047	Discontinue	11	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045
Bureau Formateur 03EX048	Discontinue	12	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P044, P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P044, réf. labo.: 26EK011540-044 MA2602031994/P045, réf. labo.: 26EK011540-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044, P045	Idem photo : P044; P045

ZPSO041 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Travaux de groupe 1 03FX053	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Travaux de groupe 1 03FX053 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P046 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-046 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 8 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	
Travaux de groupe C36 03FX057	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P046 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-046 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 8 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046	Idem photo : P046

ZPSO042 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Travaux de groupe C34 03FX063	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Travaux de groupe C34 03FX063 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P047 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-047 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 8 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Présence d'amiante	
Travaux de groupe C30 03FX058	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P047 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-047 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 8 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047	Idem photo : P047

ZPSO043 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Studio 03FX061	Unique	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 3ème étage - Studio 03FX061 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P048 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 4 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	
SDB 03FX062	Unique	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P048 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 3 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048	Idem photo : P048

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO007 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	--	-------------	---------	-------

Hall 00BX013	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Bureau 00BX015	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Accueil Ferme 000BX016	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Sanitaires 000BX017	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007

Escalier 00CXE22	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Secretariat 00CX023	Discontinue	6	Plafond	Oui Rez de chaussée - Secretariat 00CX023 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	
Bureaut 00CX025	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Salle de soin 00CX026	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailetées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007

					<u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
Bureau 00CX029	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Bureau 00CX030	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007
Salle de TD1 00CX032	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007	Idem photo : P007

ZPSO008 : Panneaux et plaques

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 00DX118	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
WC 00DX119	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Sanitaires 00DX041	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Local SSI 00DX043	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008

Laboratoire 00DX047	Discontinue	5	Plafond	Oui Rez de chaussée - Laboratoire 00DX047 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
Laboratoire 00DX083	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Depot 00DX048	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Salle de détente 00EX087	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Salle de repos prof 00FX069	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008

DGT 00FX69A	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Salle de cours 2 00FX070	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Hall 00GX079	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Cuisine 00GX076	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008
Séjour 00GX075	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008	Idem photo : P008

ZPSO018 : Panneaux et plaques

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Amphitheatre 01AX003	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Escalier E5 01BX008	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019
Bibliothèque	Discontinue	3	Plafond	Oui 1er étage - Bibliothèque : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	
Bureau 01BX009	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019	Idem photo : P019


ZPSO019 : Panneaux et plaques

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 01BX010	Unique	1	Plafond	Oui 1er étage - Bureau 01BX010 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P020 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-020 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux- plafonds (beige) Absence d'amiante	

ZPSO020 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

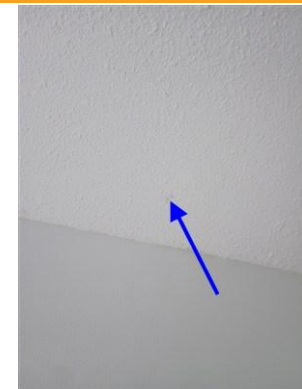
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau N°25 01CX080	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	Identifiant: ZPSO020 Réf. échantillon: MA2602031994/P021 Réf. laboratoire: 26EK011540-021 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P021	Idem photo : P021
Bureau N°24 01CX016	Discontinue	2	Plafond	Oui 1er étage - Bureau N°24 01CX016 : Plafond	Identifiant: ZPSO020 Réf. échantillon: MA2602031994/P021 Réf. laboratoire: 26EK011540-021 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P021 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
Bureau N°23 01CX081	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	Identifiant: ZPSO020 Réf. échantillon: MA2602031994/P021 Réf. laboratoire: 26EK011540-021 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P021	Idem photo : P021

Bureau N°22 01CX018	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021	Idem photo : P021
Bureau N°21 01CX019	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021	Idem photo : P021
Bureau N°20 01CX020	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021	Idem photo : P021
Bureau N°19 01CX023	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021	Idem photo : P021

Bureau N°18 01CX022	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P021 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021	Idem photo : P021
---------------------	-------------	---	---------	---	--	-------------------------	-------------------

ZPSO021 : Panneaux et plaques

Niveau : 1er étage

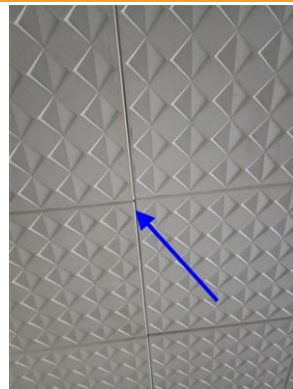Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Reunion professeur 01DX043	Discontinue	1	Plafond	Oui 1er étage - Reunion professeur 01DX043 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-022 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
Secretariat 01DX046	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-022 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022	Idem photo : P022
Secretariat 01DX030	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-022 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022	Idem photo : P022
Bureau N°7 BIS 01EX063	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P022 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-022 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022	Idem photo : P022

ZPSO022 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 1er étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Cuisine 01DX042	Discontinue	1	Plafond	Oui 1er étage - Cuisine 01DX042 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	
Direction 01DX044	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025

Direction 01DX045	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025
Monitrice N°1 01EX055	Discontinue	4	Plafond	Oui 1er étage - Monitrice N°1 01EX055 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	
Monitrice N°2 01EX056	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025

Monitrice N°3 01EX057	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025
Monitrice N°4 01EX058	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025
Monitrice N°5 01EX059	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025

Monitrice N°6 01EX060	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025
Salle de TP N°10 01EX061	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025
Salle DE TP N°9 01EX065	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025

Salle DE TP N°8 01FX066	Discontinue	12	Plafond	Oui 1er étage - Salle DE TP N°8 01FX066 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	
Depot 01FX070	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025
Salle de TP N°7 01FX073	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025

Depot 01FX076	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025
Travaux pratique N°6 01FX073	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025
Bureau N°7 TER 01FX078	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025

SDB 01FX079	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P024, P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P023, réf. labo.: 26EK011540-023 MA2602031994/P024, réf. labo.: 26EK011540-024 MA2602031994/P025, réf. labo.: 26EK011540-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P024, P025	Idem photo : P023; P024; P025
-------------	-------------	----	---------	---	---	---	-------------------------------

ZPSO031 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle TP N°1 02CX001	Discontinue	1	Plafond	Oui 2ème étage - Salle TP N°1 02CX001 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	
Escalier E4 02CXE14	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Salle TD N°2 02CX005	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035

Reprographie 02CX009	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Salle formateurs 02CX010	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
WC 02CX060	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035

Salle cours K28 02DX023	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Secretariat 02EX026	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Bureau 02EX028	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035

TP ERGO N°2 02EX033	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
TP ERGO N°4 02EX034	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Bureau 02FX038	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035

Bureau 02FX049	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Depot 02FX042	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Travaux pratiques N°22 02FX044	Discontinue	15	Plafond	Oui 2ème étage - Travaux pratiques N°22 02FX044 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	

Studio 02FX045	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035
Sanitaire 02FX053	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P034, réf. labo.: 26EK011540-034 MA2602031994/P035, réf. labo.: 26EK011540-035 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034, P035	Idem photo : P034; P035

ZPSO032 : Panneaux et plaques

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle TD N°1 02CX007	Unique	1	Plafond	Oui 2ème étage - Salle TD N°1 02CX007 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P036 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-036 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	

ZPSO033 : Panneaux et plaques

Niveau : 2ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de réunion 02DX024	Discontinue	1	Plafond	Oui 2ème étage - Salle de réunion 02DX024 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P037 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-037 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	
TP ERGO N°2 02EX033	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P037 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-037 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037	Idem photo : P037
Travaux pratiques N°22 02FX044	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Réf. échantillon:</u> MA2602031994/P037 <u>Réf. laboratoire:</u> 26EK011540-037 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037	Idem photo : P037

ZPSO044 : Panneaux et plaques

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Travaux de groupe C34 03FX063	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049	Identifiant: ZPSO044 Réf. échantillon: MA2602031994/P049 Réf. laboratoire: 26EK011540-049 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P049	Idem photo : P049
Travaux de groupe C36 03FX057	Discontinue	2	Plafond	Oui 3ème étage - Travaux de groupe C36 03FX057 : Plafond	Identifiant: ZPSO044 Réf. échantillon: MA2602031994/P049 Réf. laboratoire: 26EK011540-049 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P049 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	
Travaux de groupe C30 03FX058	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049	Identifiant: ZPSO044 Réf. échantillon: MA2602031994/P049 Réf. laboratoire: 26EK011540-049 Description: Panneaux et plaques Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie à sonder: Panneaux et plaques Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P049	Idem photo : P049

ZPSO045 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 3ème étage

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Detente et reunion 03CX001	Discontinue	1	Plafond	Oui 3ème étage - Detente et reunion 03CX001 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) matériau souple (fibreuse) (blanc) Absence d'amiante	
Escalier E4 03CXE05	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Formateur IADE 03CX007	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051

Formateur IADE 03CX008	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Formateur IADE 03CX010	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Point accueil 03CX011	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051

Mme Pinault 03CX012	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Mme Boulliere 03CX013	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Mme IBODE 03CX014	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051

Secretariat IBODE 03CX015	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Secretariat 03CX016	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Atelier Podologie 03DX027	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051

Encollage 03DX063	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Atelier Podologie 03DX028	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Detente 03DX032	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051

Attente 03DX033	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Secretariat 03EX097	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Secretariat 03EX036	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051

Secretariat 03EX037	Discontinue	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Direction 03EX039	Discontinue	20	Plafond	Oui 3ème étage - Direction 03EX039 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	
Monitrice 03EX042	Discontinue	21	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051

Monitrice 03EX043	Discontinue	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Monitrice 03EX044	Discontinue	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Monitrice 03EX045	Discontinue	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051

Archives 03EX046	Discontinue	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Bureau 03EX047	Discontinue	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Bureau Formateur 03EX048	Discontinue	27	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051

Travaux de groupe 1 03FX053	Discontinue	28	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
Studio 03FX061	Discontinue	29	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051
SDB 03FX062	Discontinue	30	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Echantillon:</u> MA2602031994/P050, réf. labo.: 26EK011540-050 MA2602031994/P051, réf. labo.: 26EK011540-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050, P051	Idem photo : P050; P051

5 - Planchers et planchers techniques

Sans objet

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet**7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques****Sans objet****8 - Équipements divers et accessoires****Sans objet****9 - Fondations et soubassements****Sans objet****10 - Aménagements, voiries et réseaux divers****Sans objet****11 - Composants Hors norme****Sans objet**

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.


7. ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Important : Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A

Aucune évaluation n'a été réalisée


FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES OBLIGATOIRES)

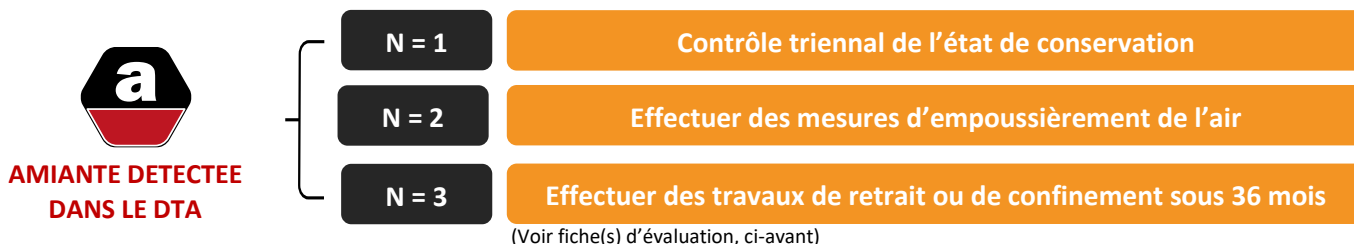

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B

Aucune évaluation n'a été réalisée


AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

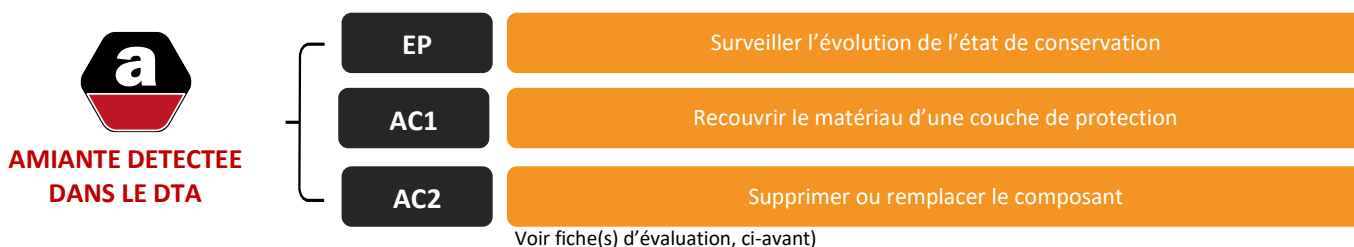

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE C

Aucune évaluation n'a été réalisée

AUTRES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE (MESURES D'ORDRE GENERALE)

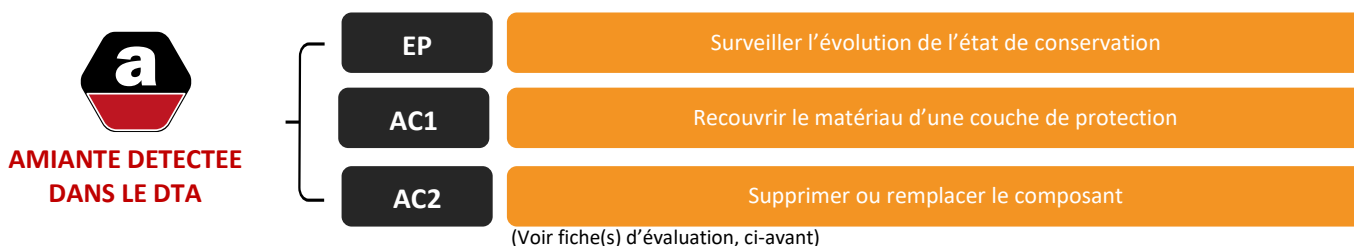

INFORMATION QUANT AUX ETATS DE DEGRADATION :

OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET OBLIGATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES) :

En fonction notamment, de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et à des vibrations et enfin à l'existence de mouvement d'air dans la zone homogène, l'action à entreprendre est définie par zones réputées homogènes.

En fonction du résultat obtenu du diagnostic, une note de 1 à 3 est attribuée :

- Une note égale à **UN** (1) se traduit par un contrôle périodique de l'état de conservation du matériau dans les conditions prévues à l'article 3.
- Une note égale à **DEUX** (2) oblige, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission.
- Une note égale à **TROIS** (3) oblige, le propriétaire à procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD DE L'ARRETES DU 12 DECEMBRE 2012, DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE. (CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

- Soit une « **évaluation périodique** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.
- Soit une « **action corrective de premier niveau** », lorsque, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
- Soit à une « **action corrective de second niveau** », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8.

RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



ADX GROUPE
Fu Vang
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Date d'émission de rapport : 03/03/2026 22:15

Référence dossier Client:699c992beda6aDossier: MA2602031994
Référence dossier N° : 26UV015300
Référence laboratoire N° : 26EK011540

Reçu par MyEasyLab le : 25/02/2026 16:46
Reçu par le laboratoire le : 25/02/2026
Date d'analyse : 02/03/2026

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Escalier 00CXE22	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01 (1)	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Rez de chaussee - Secretariat 00CX023	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02 (1)	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Rez de chaussee - Secretariat 00CX023	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01 (2) (3)	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussee - Bureau 00CX025	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02 (2) (3)	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussee - Bureau 00CX025	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01 (1)	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Salle de soin 00CX026	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
005-01 (1) (2) (4)	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Bureau 00CX029	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
006-01 (1) (4)	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Rez de chaussee - Sanitaires 00DX041	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01 (1)	P007 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Secrétariat 00CX023	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
007-02 (1)	P007 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Rez de chaussée - Secrétariat 00CX023	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01 (1)	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Laboratoire 00DX047	Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02 (1)	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Laboratoire 00DX047	Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-03 (1)	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - Rez de chaussée - Laboratoire 00DX047	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01 (2) (4)	P009 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 1er étage - Bureau No25 01CX080	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
010-01 (2) (4)	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 1er étage - Bureau No18 01CX022	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Réunion professeur 01DX043	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
011-02	P011 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Réunion professeur 01DX043	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Monitrice No1 01EX055	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Monitrice No1 01EX055	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Salle de TP No10 01EX061	Matériau de type système d'enduit peinture (rouge) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / DSNW	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
014-01 (2) (4) (5)	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Bureau No7 B1S 01EX063	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 1er etage - Bureau No9 01EX065	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
015-02	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 1er etage - Bureau No9 01EX065	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Bureau No8 01FX066	Matériau de type système d'enduit peinture (orange); matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
016-02	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 1er etage - Bureau No8 01FX066	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc); matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/33




Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Salle de TP No7 01FX073	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
018-01 (4)	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 1er etage - Travaux pratique No6 01FX073	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
019-01	P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er etage - Bibliotheque	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02	P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er etage - Bibliotheque	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

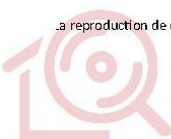

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P020 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er étage - Bureau 01BX010	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P020 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er étage - Bureau 01BX010	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P021 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Bureau No24 01CX016	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
021-02	P021 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 1er étage - Bureau No24 01CX016	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er étage - Reunion professeur 01DX043	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
022-02	P022 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er étage - Reunion professeur 01DX043	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-03	P022 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 1er étage - Reunion professeur 01DX043	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



13/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P023 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Cuisine 01DX042	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
023-02	P023 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Cuisine 01DX042	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P024 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Monitrice No1 01EX055	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-02	P024 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Monitrice No1 01EX055	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01	P025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Salle DE TP No8 01FX066	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MOLP / UHU6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
025-02	P025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 1er etage - Salle DE TP No8 01FX066	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc)	MET / MT3C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01 (2) (3)	P026 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 2eme etage - Salle TP No1 02CX001	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027-01 (4)	P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage - Salle TD No2 02CX005	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
028-01 (3)	P028 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage - Salle TD No1 02CX007	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 2eme etage - Salle formateurs 02CX010	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
029-02	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 2eme etage - Salle formateurs 02CX010	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01 (4)	P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Salle cours K28 02DX023	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01	P031 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 2eme etage - Salle de reunion 02DX024	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
031-02	P031 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 2eme etage - Salle de reunion 02DX024	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032-01	P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage - TP ERGO No2 02EX033	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
033-01	P033 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 2eme etage - Travaux pratiques No22 02FX044	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VD6G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034-01 (3)	P034 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Salle TP No1 02CX001	Matériau de type peinture (blanc); matériau souple (fibreuse) (blanc); matériau semi-dur (blanc)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
034-02 (3)	P034 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Salle TP No1 02CX001	Matériau de type peinture (blanc); matériau souple (fibreuse) (blanc); matériau semi-dur (blanc)	MET / JR3V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P035 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Travaux pratiques No22 02FX044	Matériau de type peinture (blanc); matériau souple (fibreuse) (blanc); matériau semi-dur (blanc)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
035-02	P035 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme étage - Travaux pratiques No22 02FX044	Matériau de type peinture (blanc); matériau souple (fibreuse) (blanc); matériau semi-dur (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036-01	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 2eme etage - Salle TD No1 02CX007	Matériau de type peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
036-02	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 2eme etage - Salle TD No1 02CX007	Matériau de type peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-03	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 2eme etage - Salle TD No1 02CX007	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037-01	P037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 2eme etage - Salle de reunion 02DX024	Matériau de type peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
037-02	P037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 2eme etage - Salle de reunion 02DX024	Matériau de type peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-03	P037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 2eme etage - Salle de reunion 02DX024	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038-01	P038 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 3eme etage - Detente et reunion 03CX001	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
038-02	P038 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 3eme etage - Detente et reunion 03CX001	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

23/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-01	P039 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 3eme etage - Formateur IADE 03CX008	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
039-02	P039 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 3eme etage - Formateur IADE 03CX008	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

24/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040-01	P040 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 3ème étage - Formateur IADE 03CX010	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VD6G	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

25/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041-01	P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 3eme etage - Mme Pinault 03CX012	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
041-02	P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 3eme etage - Mme Pinault 03CX012	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

26/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042-01 (4)	P042 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 3eme etage - Travaux de groupe C30 03FX058	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
043-01	P043 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 3eme etage - Atelier Podologie 03DX028	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

27/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044-01	P044 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 3eme etage - Direction 03EX039	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
044-02	P044 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 3eme etage - Direction 03EX039	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

28/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045-01	P045 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 3eme etage - Monitrice 03EX044	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
045-02	P045 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 3eme etage - Monitrice 03EX044	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

29/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046-01	P046 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 3eme etage - Travaux de groupe 1 03FX053	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
047-01	P047 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 3eme etage - Travaux de groupe C34 03FX063	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
048-01	P048 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 3eme etage - Studio 03FX061	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

30/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049-01	P049 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 3eme etage - Travaux de groupe C36 03FX057	Matériau de type peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
049-02	P049 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 3eme etage - Travaux de groupe C36 03FX057	Matériau de type peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049-03	P049 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - 3eme etage - Travaux de groupe C36 03FX057	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
050-01	P050 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - Detente et reunion 03CX001	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) matériau souple (fibreuse) (blanc)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
050-02	P050 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 3eme etage - Detente et reunion 03CX001	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) matériau souple (fibreuse) (blanc)	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

31/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051-01	P051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 3ème étage - Direction 03EX039	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MOLP / EWC2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
051-02	P051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 3ème étage - Direction 03EX039	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / MT3C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052-01 ⁽⁴⁾	P052 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) + Faïence + colle de faïence + Mortier - Extérieure - Facade EST	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
053-01	P053 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) + Faïence + colle de faïence + Mortier - Extérieure - Facade NORD	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / MT3C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
054-01	P054 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pâte de verre, carrelage) - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) + Faïence + colle de faïence + Mortier - Extérieure - Facade OUEST	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MT3C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



32/33



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-26-EK-013200-01

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

88 analyses au laboratoire dont 56 par la technique identifiée sous le terme MET et 32 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Réserve émise sur le résultat : contamination possible de l'échantillon à cause d'un ensachage non conforme aux préconisations de la NFX 46-020.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (5) Un matériau semi-dur (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), l'Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Margarida
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 33 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

33/33



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adèle - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-39047/m1 EN DATE DU 26/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.
Ce rapport d'analyse annule et remplace le rapport d'analyse numéro IT071607-39047 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport.

Client :

CHU BORDEAUX PELLEGRIN
M. LAURENT LATAPIE
Service Ingénierie Secteur Génie Civil & Technique
Place Amélie Raba-Léon
33076 BORDEAUX CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-75228
Echantillon ITGA : IT071607-39047
Reçu au laboratoire le : 15/07/2016

Réf. Client :

Commande	bdeap16le5489 - 2016-25
Dossier client	CHU DE BORDEAUX-GH Pellegrin
Echantillon	P2 VALTEIA POTEAU - Revêtement mural et support - 03PIMS00CX023
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Toile fibreuse blanche / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 23/07/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 11

Page 1 / 1

9.

ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : 0114921220
 01 40 68 02 02
 01 40 68 05 00

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

**Repérage de polluants:****AMIANTE :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°2725

Monsieur VANG Fù

Amiante sans mention

Selon arrêté du 1er juillet 2024.

Amiante

Date d'effet : 24/06/2024 : - Date d'expiration : 23/06/2031

Amiante avec mention

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Missions spécifiques, bâtiments complexes

Date d'effet : 19/05/2025 : - Date d'expiration : 23/06/2031

DPE individuel

Selon arrêté du 20 juillet 2023

Diagnostic de performances énergétiques

Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 23/06/2031

Electricité

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure électricité

Date d'effet : 24/06/2024 : - Date d'expiration : 23/06/2031

Gaz

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat de l'installation intérieure gaz

Date d'effet : 24/06/2024 : - Date d'expiration : 23/06/2031

Plomb sans mention

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Constat du risque d'exposition au plomb

Date d'effet : 22/04/2024 : - Date d'expiration : 21/04/2031

Termites métropole

Selon arrêté du 1er juillet 2024

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments

Date d'effet : 22/04/2024 : - Date d'expiration : 21/04/2031

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 19/05/2025, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

