



APAVE
APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE
84 rue Charles Michels
93200 Saint Denis
N° SIRET : 90386907100519

DONNEUR D'ORDRE
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS
HOPITAL SAINT ANTOINE
184 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS
CONTACT : Monsieur DESSERT Baptiste



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Numéro d'offre : **DEVIS 3221278 1**
T260094220
Numéro de contrat : **C26073956 AHP RAAT**
BATIMENT HORLOGE
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260094220**
Date : **03/03/2026**

Lieu d'intervention :
Bâtiment
BATIMENT HORLOGE
Remplacement réseaux
184 rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS

Destinataire rapport :
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX
DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE

Date d'intervention :
Le **17/02/2026**

Intervenant : **Monsieur Christophe JACOB**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 69 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux
	184 rue du Faubourg Saint-Antoine
	75012 PARIS
Étage :	/
Bâtiment :	/
Nature du bâtiment :	Bâtiment hospital

Numéro de Lot :	
Référence Cadastre :	Non communiqué
Date du Permis de Construire :	Antérieur au 1er juillet 1997
Date de construction :	Non communiquée

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE
Adresse :	184 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom :	ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE
Adresse :	184 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	JACOB Christophe
N° certification :	CPDI5404
Date d'obtention :	27/01/2022
Organisme :	Parc d'Affaire, Espace Performance BAT K 35760 SAINT GREGOIRE
Adresse :	
Date de la commande :	02/02/2026
Accompagnateur :	M DESSERT

Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment IDF
Adresse laboratoire :	Bâtiment A 80-84 rue des meuniers 92220 Bagneux
Numéro d'accréditation :	1-1592
Organisme d'assurance professionnelle :	Allianz Global Corporate & Specialty SE
Adresse assurance :	1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex
N° de contrat d'assurance :	FRL003861
Date de validité :	31/12/2026

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence : Remplacement réseaux eaux chaude et eaux froides

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	6
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	6
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	6
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	6
OBJECTIF	6
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	7
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	7
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	7
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	8
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	8
PRECONISATIONS	8
ANNEXE CROQUIS	9
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	21
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	54
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	64
ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	65
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	66
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	67
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	68

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Niv R01	Pharmacie réserve 204-173	Sol zone percement	Dalle de sol beige+colle noire	Résultat d'analyse (P20)	S024	/
		Sol zone percement	colle noire de dalle de sol+ chappe grise	Résultat d'analyse (P21)	S025	/

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Niv S01	Local technique 182-171	Murs	Pierre beige	Résultat d'analyse (P1)	S001	/
		Murs	Pierre beige+ peinture grise+platre	Résultat d'analyse (P2)	S002	/
Niv S01	Réserve mécanique 190-172	Murs	Parpaing zone percement	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S003	/
		Murs	Peinture blanche sur voute	Résultat d'analyse (P3)	S004	/
		Murs	Pierre beige+ciment +enduit platre+peinture blanche	Résultat d'analyse (P4)	S005	/
		Plafond	Enduit plâtre+ peinture blanche en plafond	Résultat d'analyse (P5)	S006	/
Niv S01	Local poubelle 202-172	Mur	Enduit ciment +peinture blanche sur mur parpaings	Résultat d'analyse (P6)	S007	/
		Structure métallique	Peinture blanche	Résultat d'analyse (P7)	S008	/
		Murs	Enduit plâtre+ peinture blanche	Résultat d'analyse (P8)	S009	/
Niv S01	Couloir 211-171	Plafond	Enduit ciment +peinture ocre foncée	Résultat d'analyse (P9)	S010	/
		Plafond	Enduit ciment	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S013	/
		Murs	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P10)	S012	/
Niv S01	Circulation 227-172	Mur zone percement	Mur briques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S014	/

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond zone percement	Enduit ciment gris+ plâtre	Résultat d'analyse (P11)	S015	/
RDC	Hall 214-170	Sol zone percement	Carrelage+chappe beige	Résultat d'analyse (P12)	S016	/
		Mur zone fixation	Enduit plâtre+toile de verre	Résultat d'analyse (P13)	S017	/
		Plafond zone percement	Enduit plâtre+peinture beige	Résultat d'analyse (P14)	S018	/
Mezzanine	Bureau 204-172	Murs zone fixation	Enduit plâtre+ peinture blanche+ toile de verre	Résultat d'analyse (P18)	S022	/
		Plafond zone fixation	Enduit plâtre+peinture blanche sous plenum plâtre	Résultat d'analyse (P19)	S023	/
RDC	Admission 231-171	Sol zone percement	Revêtement de sol souple+colle beige+ragréage rose+grise	Résultat d'analyse (P15)	S019	/
		Murs zone percement	Enduit plâtre+ peinture beige	Résultat d'analyse (P16)	S020	/
		Plafond zone percement	Enduit plâtre+peinture beige+peinture grise	Résultat d'analyse (P17)	S021	/
Niv R01	Pharmacie réserve 204-173	Mur zone fixation	Enduit plâtre+ peinture beige	Résultat d'analyse (P22)	S026	/
		Plafond zone percement	Enduit plâtre+ peinture beige+ bacculat noire	Résultat d'analyse (P23)	S027	Z001
Niv R01	SDB 223-173	Plafond zone percement	Enduit plâtre+ peinture beige+ bacculat noire	Résultat d'analyse (P23 - idem)	S030	Z001
		Plafond zone percement	Panneau plâtre+ peinture blanche	Résultat d'analyse (P25)	S029	/
		Sol zone percement	Resine de sol grise+ chappe ciment	Résultat d'analyse (P24)	S028	/
Niv R02	Ex chambre 204-173	Sol zone percement	Chappe ciment	Résultat d'analyse (P26)	S031	/
		Plafond zone percement	Enduit plâtre+ peinture beige	Résultat d'analyse (P27)	S032	/
Niv R02	Ex sanitaire 22-174	Sol zone percement	Chappe ciment	Résultat d'analyse (P28)	S033	/
		Plafond zone percement	Enduit plâtre+ peinture beige	Résultat d'analyse (P29)	S034	/
Niv R03	Chambre interne 205-172	Sol zone percement	Ragréage marron+chappe beige	Résultat d'analyse (P30)	S035	/
Niv R03	Local technique extracteur 223-172	Sol zone percement	Ragréage gris+ chappe blanche	Résultat d'analyse (P31)	S036	/

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
17/02/2026	Repérage amiante avant travaux

Documents remis :

Titre	Référence
Programme de travaux	Remplacement réseaux eaux chaude et eaux froides

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux : Remplacement réseaux eaux chaude et eaux froides
Nature des travaux envisagés :

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Niv S01	Local technique 182-171	OUI	
Niv S01	Réserve mécanique 190-172	OUI	
Niv S01	Local poubelle 202-172	OUI	
Niv S01	Couloir 211-171	OUI	
Niv S01	Circulation 227-172	OUI	
RDC	Hall 214-170	OUI	
Mezzanine	Bureau 204-172	OUI	
RDC	Admission 231-171	OUI	
Niv R01	Pharmacie réserve 204-173	OUI	
Niv R01	SDB 223-173	OUI	
Niv R02	Ex chambre 204-173	OUI	
Niv R02	Ex sanitaire 22-174	OUI	
Niv R03	Chambre interne 205-172	OUI	
Niv R03	Local technique extracteur 223-172	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	

	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.


Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS



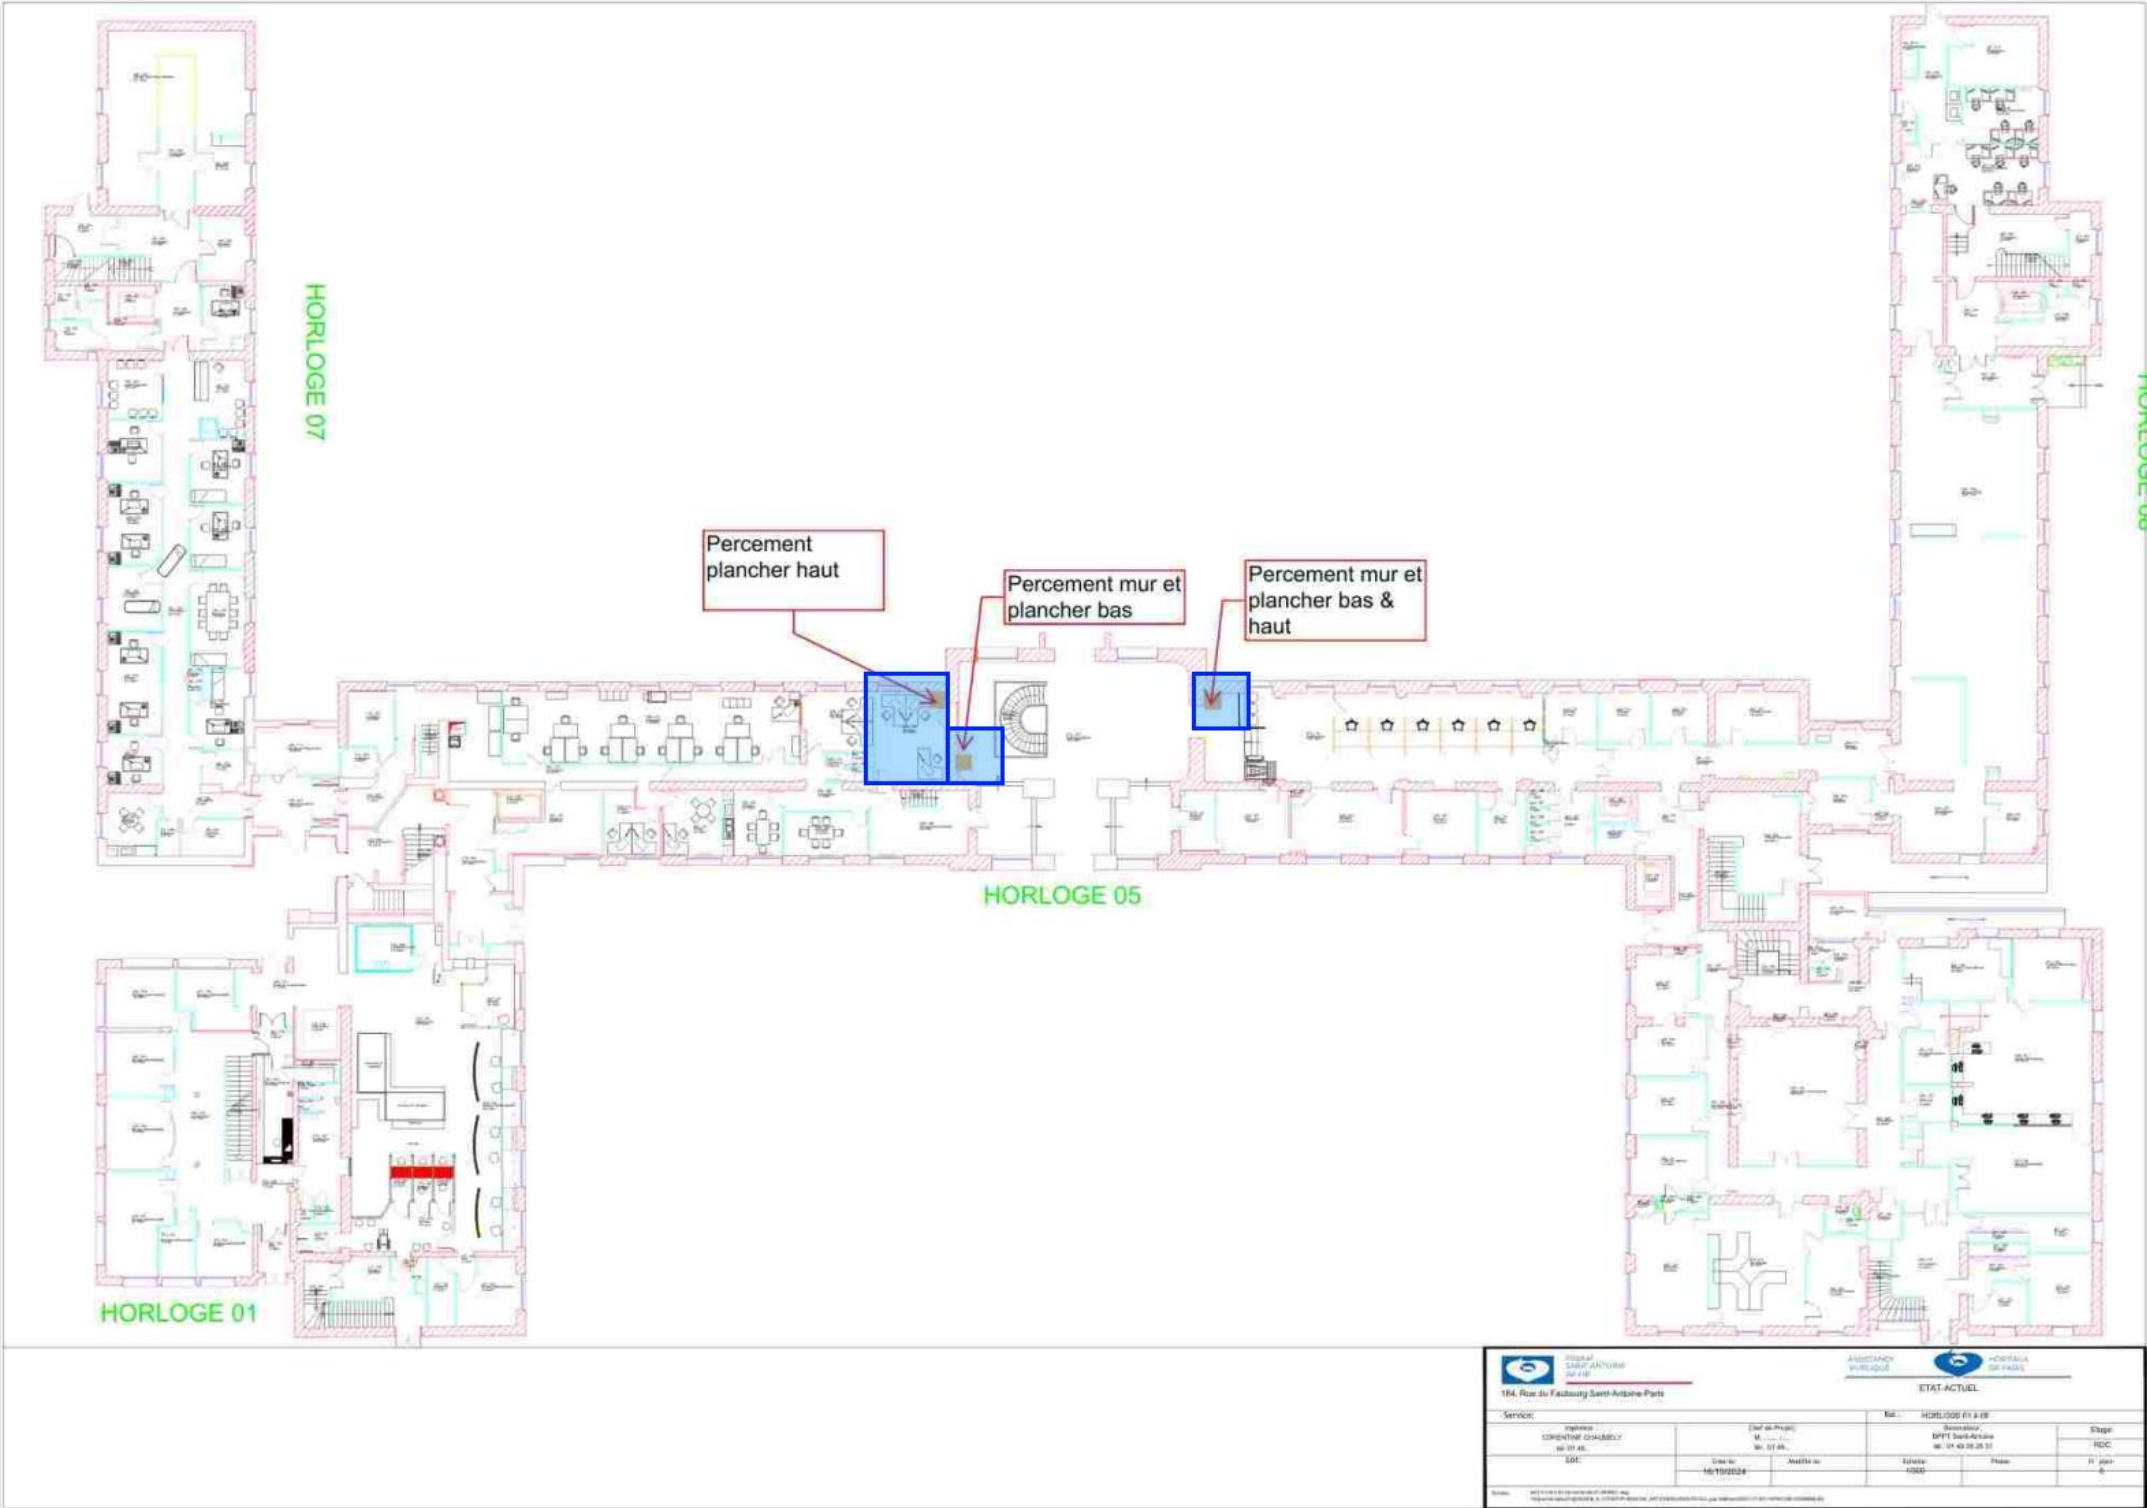

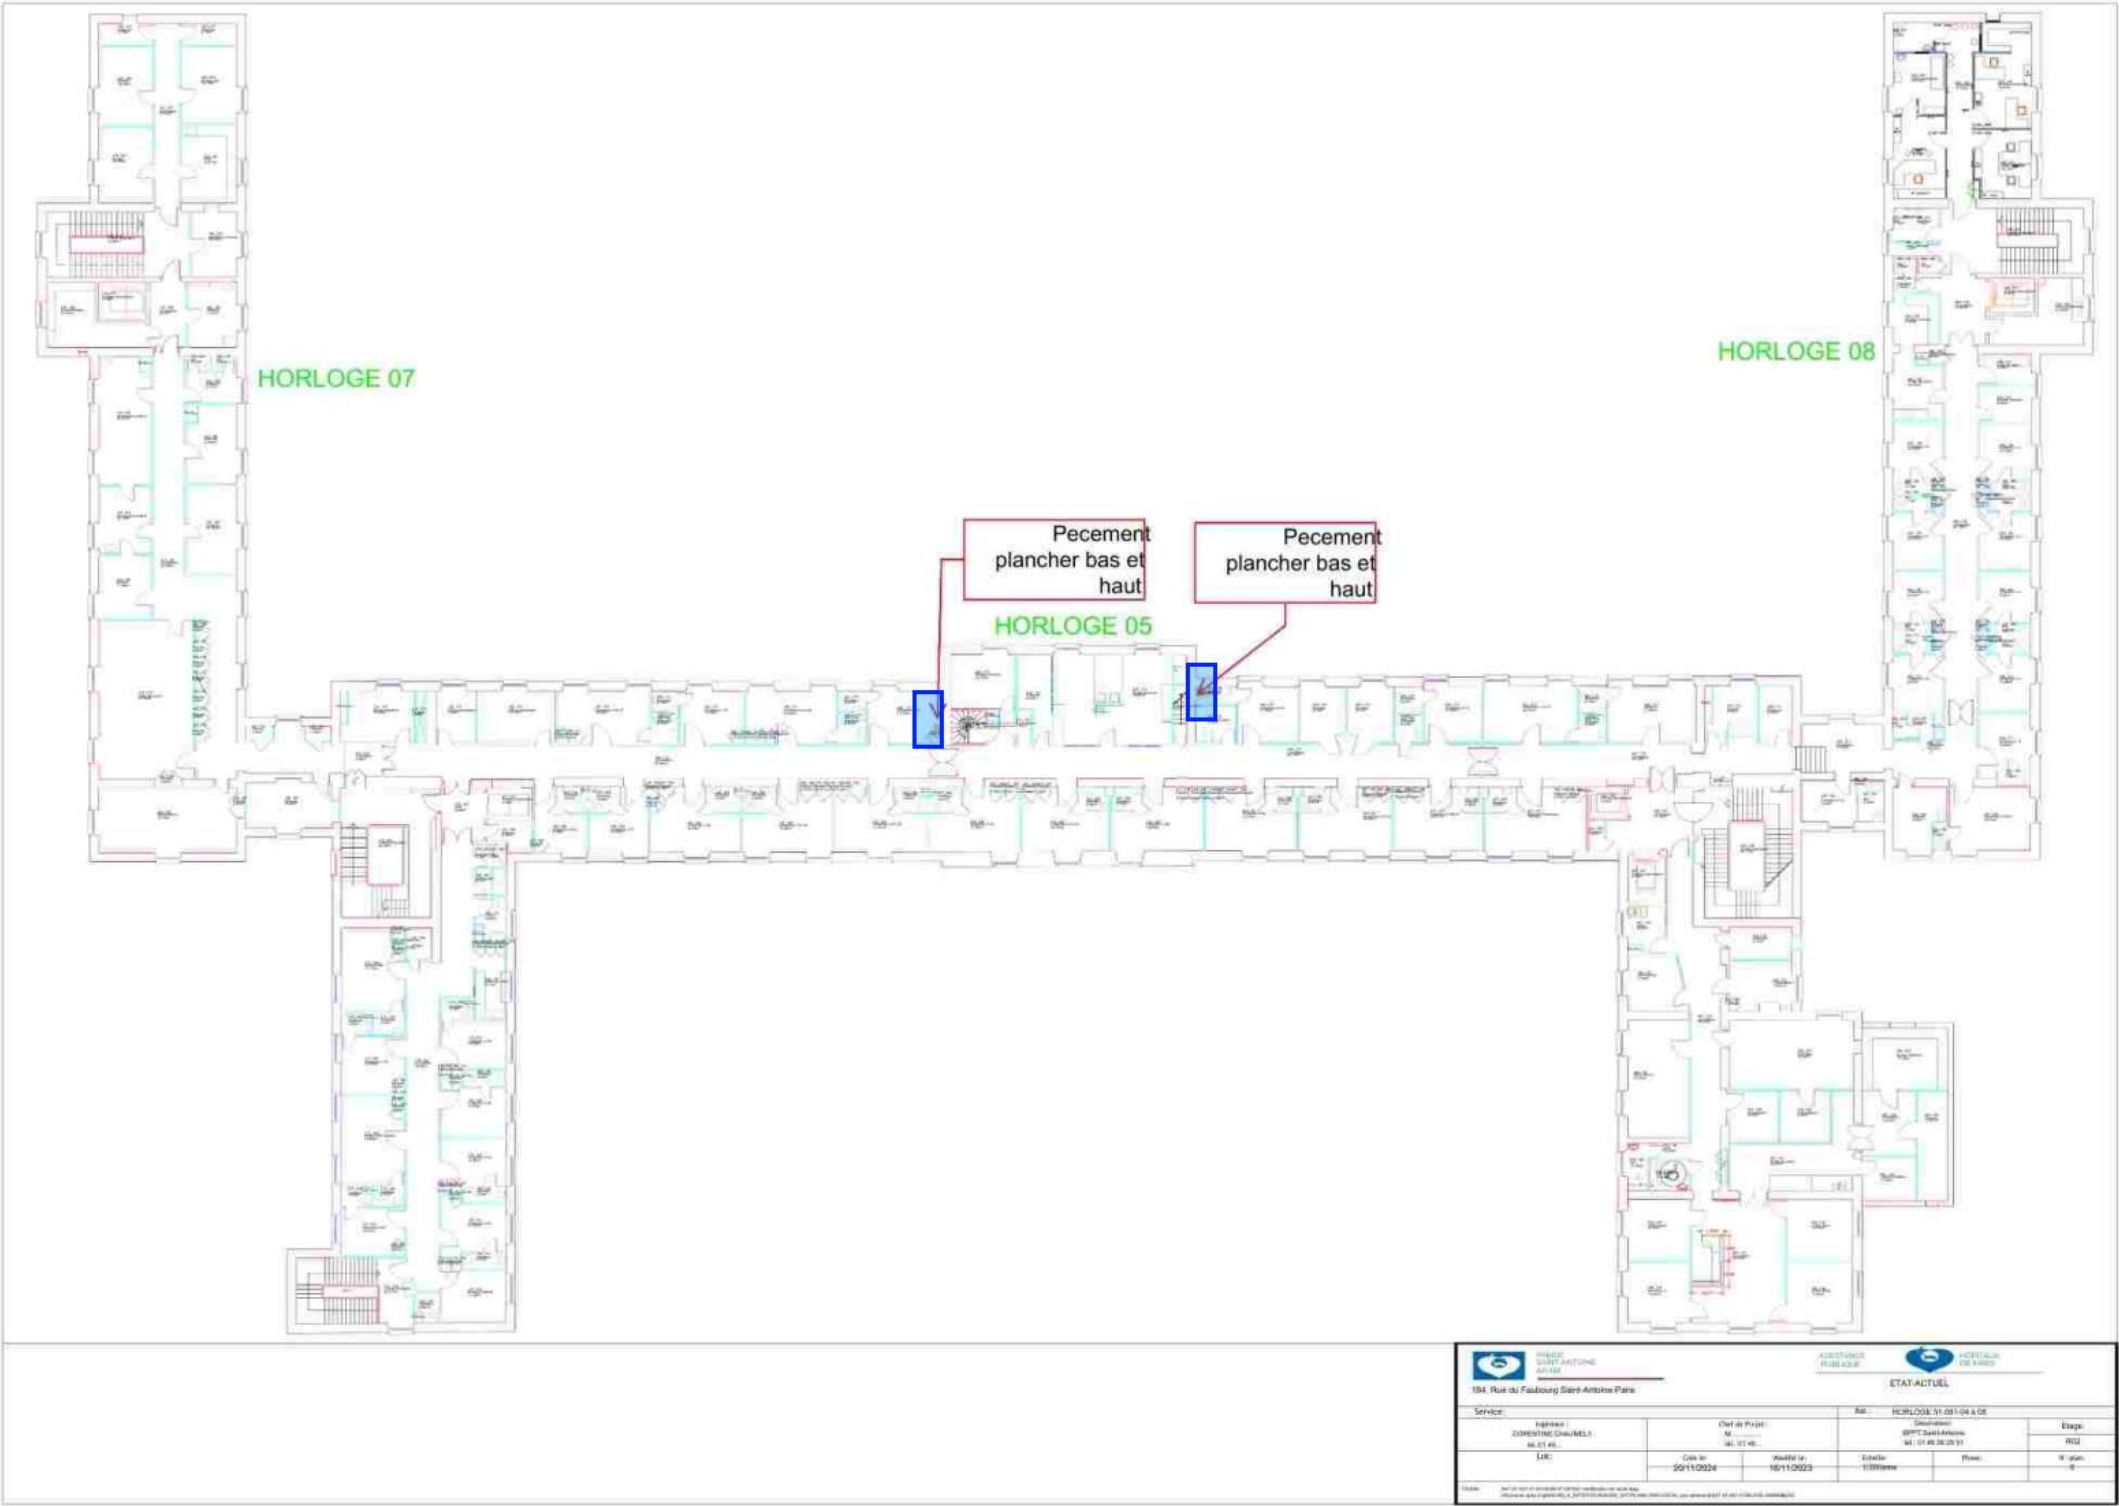

apave

Client :

N° rapport :

N° planche :

Type :

Date :

Intervenant :

Origine du plan :

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL

T260094220

5/11

Croquis

03/03/2026

JACOB Christophe

Version : 0

Titre :

Lieu d'intervention :

Bâtiment :

Etage :

Commentaire :

PERIMETRE DE REPERAGE

BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux

184 rue du Faubourg Saint-Antoine

75012 PARIS

/

Niv R03


/


Legende :

Périmètre de repérage

Repérage amiante avant travaux

Page : 14/69

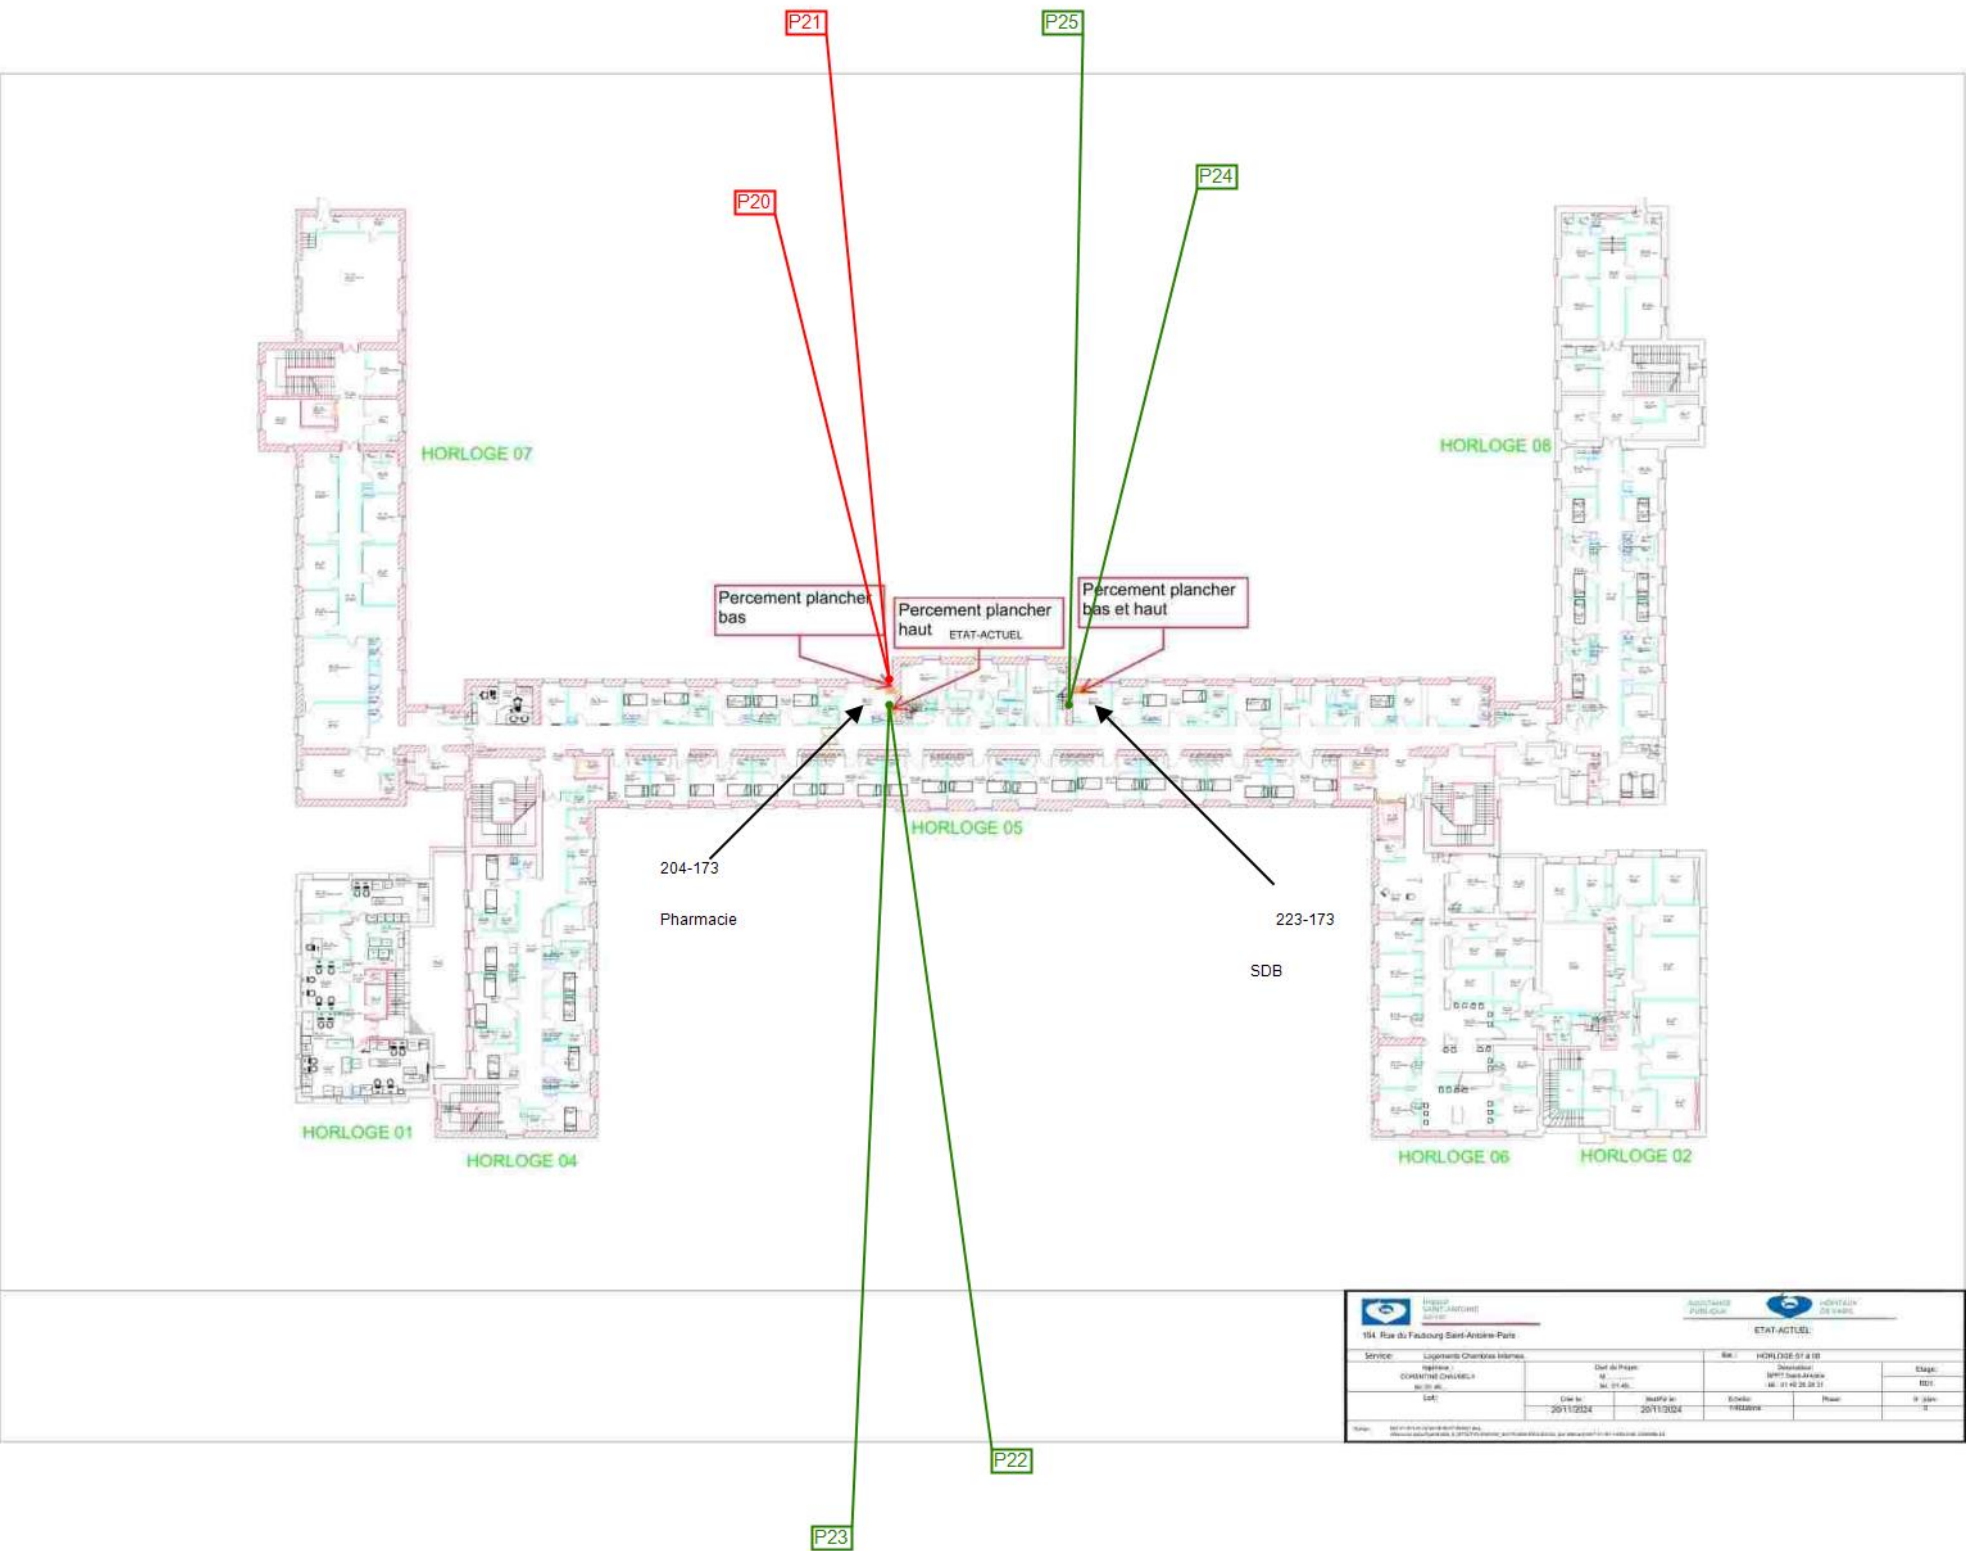

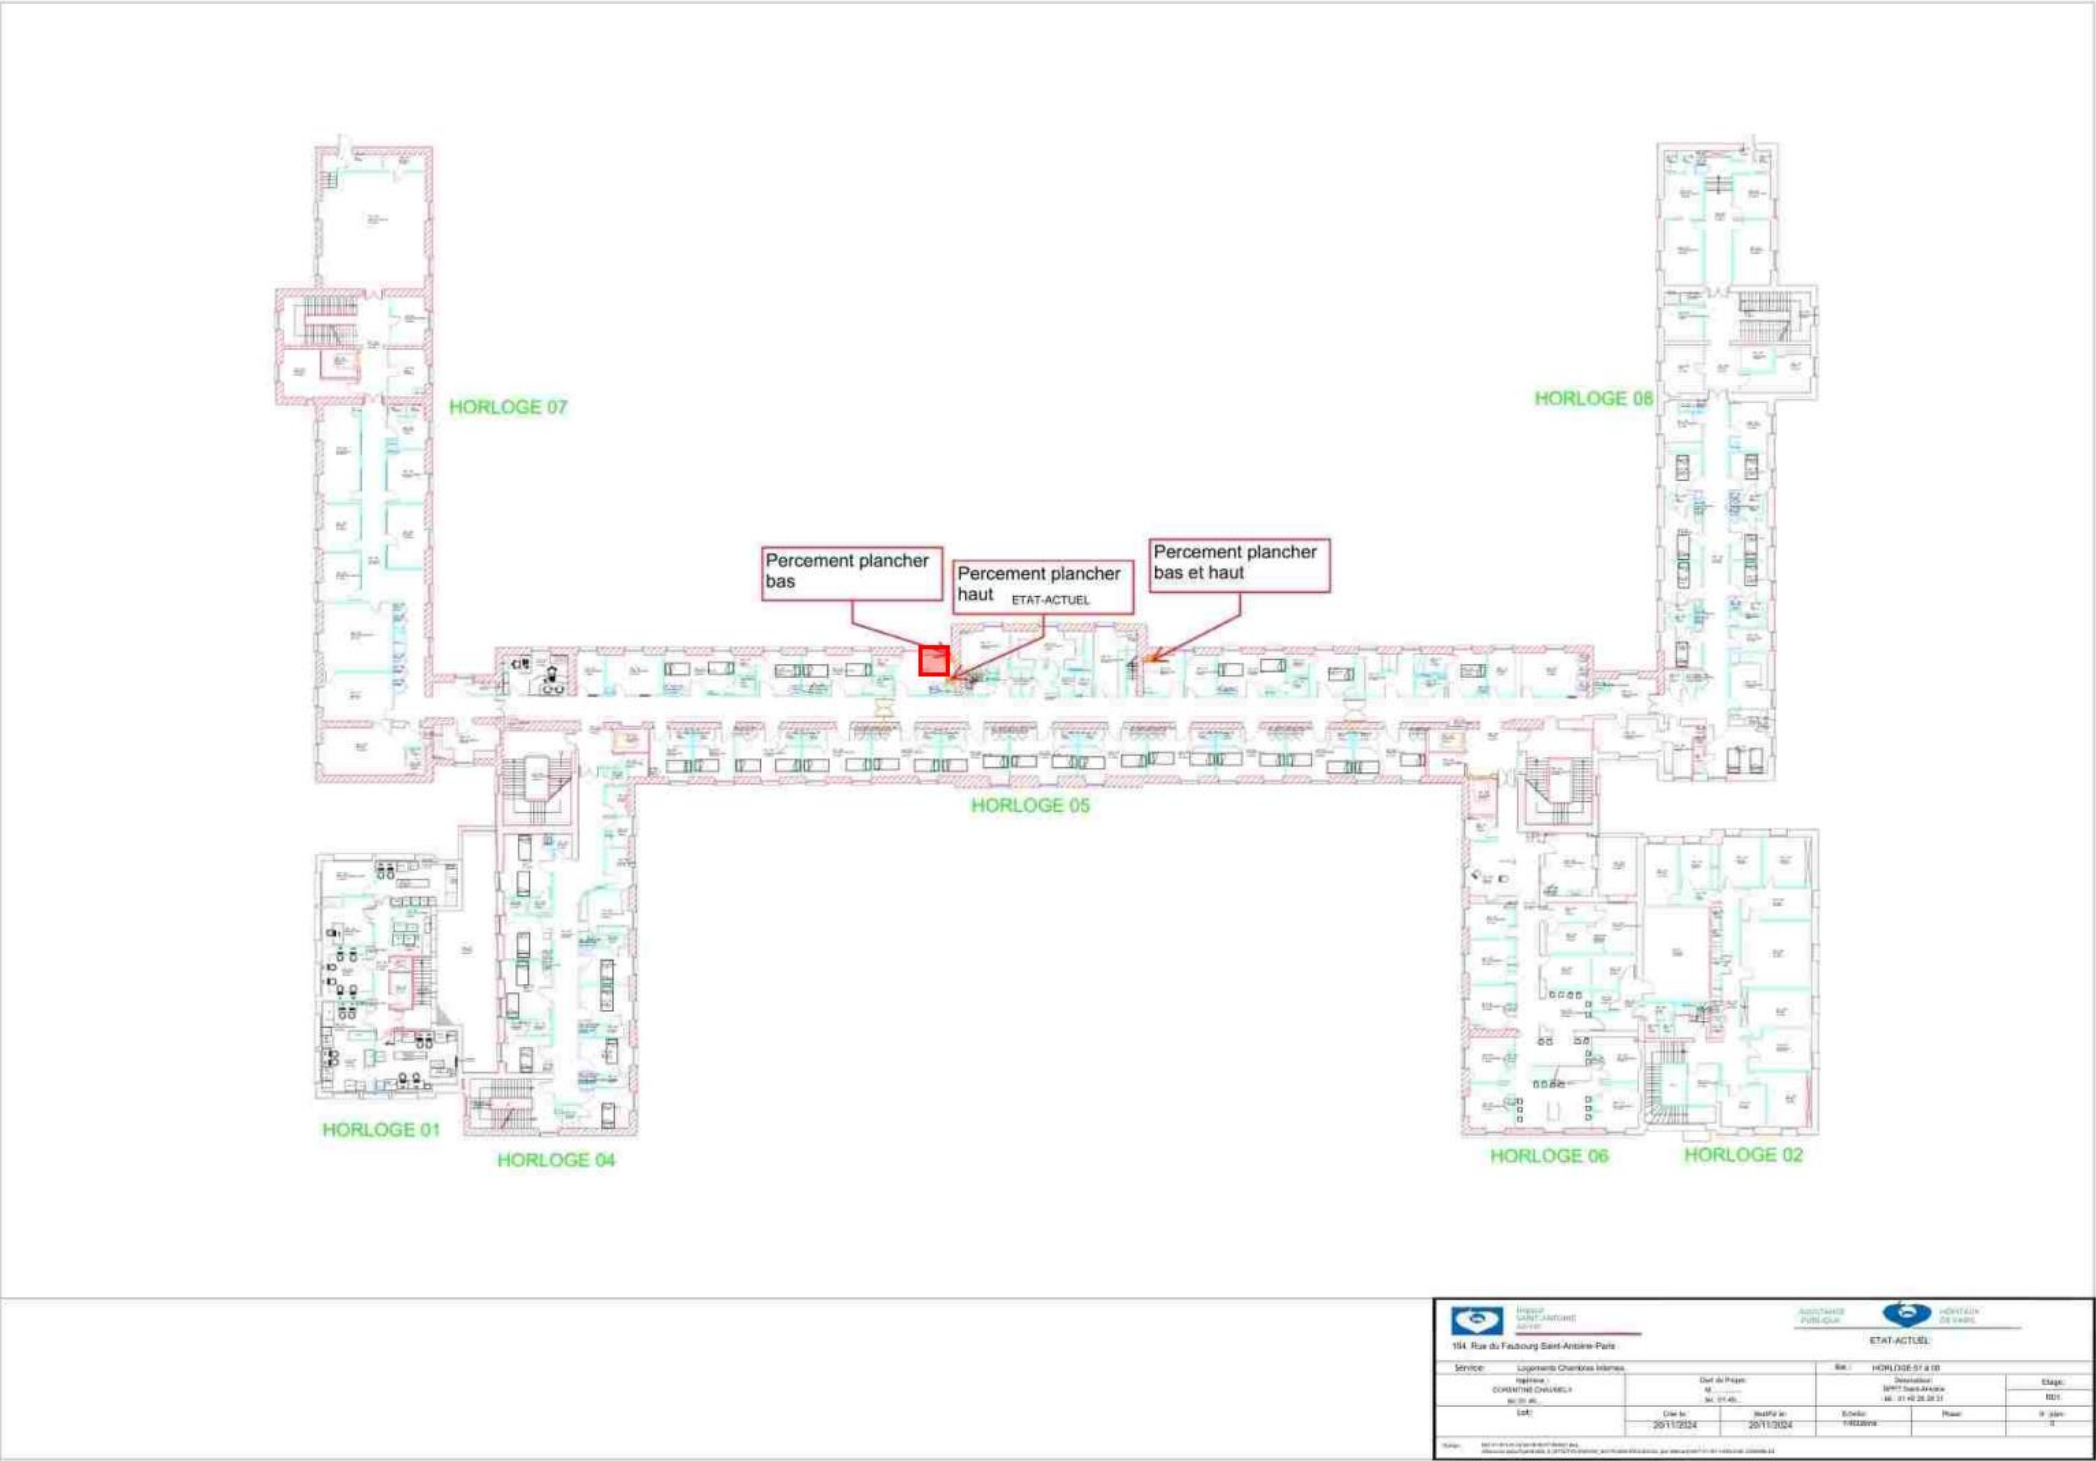

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : Murs


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Réserve mécanique 190-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Parpaing zone percement	/	JACOB Christophe
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond

Emplacement

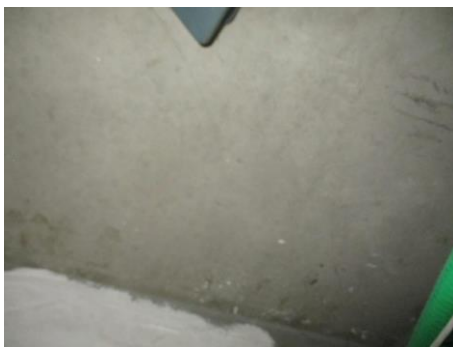

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Couloir 211-171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	/	JACOB Christophe
Localisation		
Plafond - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Mur zone percement

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Circulation 227-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mur briques	/	JACOB Christophe
Localisation		
Mur zone percement - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
Commentaires		
Brique		

PRELEVEMENT : P1
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Local technique 182-171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pierre beige	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P1

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Pierre beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (orange) (clair) ; matériau semi-dur (beige) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P2
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Local technique 182-171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pierre beige+ peinture grise+platre	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P2

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Pierre beige+ peinture grise+platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P3
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Réserve mécanique 190-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche sur voute	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P3

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Peinture blanche sur voute

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P4
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Réserve mécanique 190-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pierre beige+ciment +enduit plâtre+peinture blanche	17/02/2026	JACOB Christophe
Localisation		
Murs - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
Commentaires		
Prélèvement P4		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Pierre beige+ciment +enduit plâtre+peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) ; matériau (cémenteux) (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P5
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Réserve mécanique 190-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+ peinture blanche en plafond	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Plafond - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P5

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre+ peinture blanche en plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P6
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Local poubelle 202-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment + peinture blanche sur mur parpaings	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Mur - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P6

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment + peinture blanche sur mur parpaings

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P7
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Local poubelle 202-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Structure métallique - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P7

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

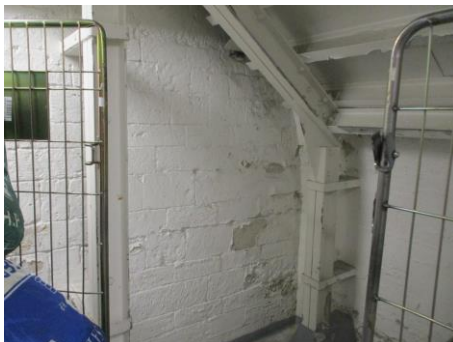PRELEVEMENT : P8
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Local poubelle 202-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+ peinture blanche	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P8

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre+ peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P9
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Couloir 211-171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment +peinture ocre foncée	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Plafond - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P9

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment +peinture ocre foncée

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P10
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Couloir 211-171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Murs - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P10

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P11
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv S01 - Circulation 227-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment gris+ plâtre	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Plafond zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P11

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit ciment gris+plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P12
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	RDC - Hall 214-170
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage+chappe beige	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Sol zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P12

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Carrelage+chappe beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P13
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	RDC - Hall 214-170
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+toile de verre	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Mur zone fixation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P13

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre+toile de verre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P14
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	RDC - Hall 214-170
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+peinture beige	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Plafond zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P14

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre+peinture beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P15
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	RDC - Admission 231-171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement de sol souple+colle beige+ragréage rose+grise	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Sol zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P15

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Revêtement de sol souple+colle beige+ragréage rose+grise

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair)
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (marbré)
002-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (beige) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (foncé) ; matériau semi-dur (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

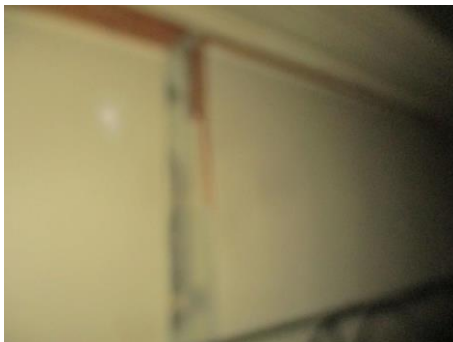PRELEVEMENT : P16
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	RDC - Admission 231-171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+ peinture beige	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Murs zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P16

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre+ peinture beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) + (vert)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P17
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	RDC - Admission 231-171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit platre+peinture beige+peinture grise	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Plafond zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P17

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit platre+peinture beige+peinture grise

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

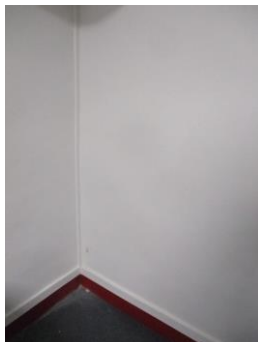PRELEVEMENT : P18
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Mezzanine - Bureau 204-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+ peinture blanche+ toile de verre	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Murs zone fixation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P18

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre+ peinture blanche+ toile de verre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P19
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Mezzanine - Bureau 204-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+peinture blanche sous plenum plâtre	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Plafond zone fixation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P19

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre+peinture blanche sous plenum plâtre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) + (gris)
001-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P20

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R01 - Pharmacie réserve 204-173
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol beige+colle noire	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Sol zone percement - A

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Commentaires

Prélèvement P20

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Dalle de sol beige+colle noire

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P21

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R01 - Pharmacie réserve 204-173
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle noire de dalle de sol+ chappe grise	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Sol zone percement - A

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

Commentaires

Prélèvement P21

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

colle noire de dalle de sol+ chappe grise

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P22
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R01 - Pharmacie réserve 204-173
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+ peinture beige	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Mur zone fixation - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P22

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre+ peinture beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (cémenteux) (beige) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P23
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R01 - Pharmacie réserve 204-173
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+ peinture beige+ bacculat noire	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Plafond zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P23

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit plâtre+ peinture beige+ bacculat noire

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) (foncé)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

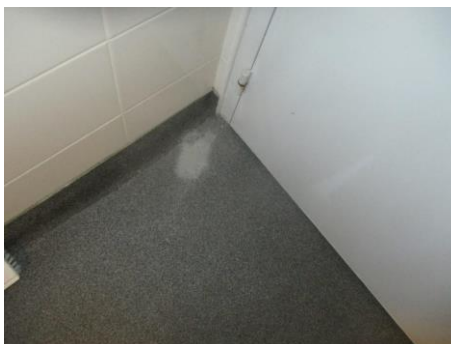PRELEVEMENT : P24
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R01 - SDB 223-173
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Resine de sol grise+ chappe ciment	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Sol zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P24

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Resine de sol grise+ chappe ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type résine (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P25
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R01 - SDB 223-173
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau platre+ peinture blanche	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Plafond zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P25

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneau platre+ peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P26
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R02 - Ex chambre 204-173
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Chappe ciment	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Sol zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P26

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Chappe ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (clair)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P27
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R02 - Ex chambre 204-173
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+ peinture beige	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Plafond zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P27

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduit plâtre+ peinture beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

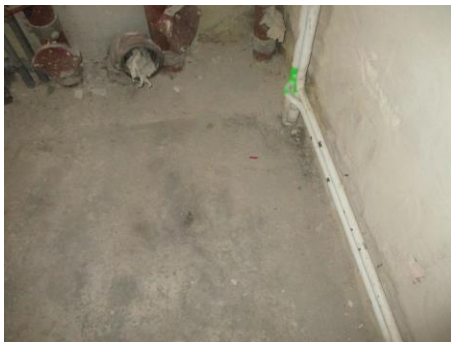PRELEVEMENT : P28
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R02 - Ex sanitaire 22-174
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Chappe ciment	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Sol zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P28

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Chappe ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P29
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R02 - Ex sanitaire 22-174
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre+ peinture beige	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Plafond zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P29

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit plâtre+ peinture beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (jaune) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P30
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R03 - Chambre interne 205-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage marron+chappe beige	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Sol zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P30

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage marron+chappe beige

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P31
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE	T260094220	Niv R03 - Local technique extracteur 223-172
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage gis+ chappe blanche	17/02/2026	JACOB Christophe

Localisation

Sol zone percement - A

Résultat amiante
Absence d'amiante
Commentaires

Prélèvement P31

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Ragréage gis+ chappe blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-LH-017139-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260201758981



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Monsieur CHRISTOPHE JACOB
84 Rue Charles Michels
93200 SAINT-DENIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-017139-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 3:25 Page 1/9
Dossier N° : 26H004963 Date de réception : 19/02/2026 Date d'analyse : 23/02/2026
Référence dossier Client: C26073956 T260094220
C26073956 APHP RAAT BATIMENT HORLOGE A - BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux 184 rue du Faubourg
Saint-Antoine 75012 PARIS - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P1-Niv S01 - Local technique 182-171 - A - Murs - Pierre beige	Matériau (orange) (clair) ; matériau semi-dur (beige) (clair)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P2-Niv S01 - Local technique 182-171 - A - Murs - Pierre beige+ peinture grise+plâtre	Matériau de type peinture (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P3-Niv S01 - Réserve mécanique 190-172 - A - Murs - Peinture blanche sur voute	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P4-Niv S01 - Réserve mécanique 190-172 - A - Murs - Pierre beige+ciment +enduit plâtre+peinture blanche	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) ; matériau (cimenteux) (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE
Tél : +33 6 40 53 83 18 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-017139-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 3:25 Page 2/9
 Dossier N° : 26H004963 Date de réception : 19/02/2026 Date d'analyse : 23/02/2026
 Référence dossier Client: C26073956 T260094220
 C26073956 APHP RAAT BATIMENT HORLOGE A - BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux 184 rue du Faubourg
 Saint-Antoine 75012 PARIS - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P5-Niv S01 - Réserve mécanique 190-172 - A - Plafond - Enduit plâtre+ peinture blanche en plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (beige)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P6-Niv S01 - Local poubelle 202-172 - A - Mur - Enduit ciment +peinture blanche sur mur parpaings	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P7-Niv S01 - Local poubelle 202-172 - A - Structure métallique - Peinture blanche	Matériau de type peinture (beige) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P8-Niv S01 - Local poubelle 202-172 - A - Murs - Enduit plâtre+ peinture blanche	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P9-Niv S01 - Couloir 211-171 - A - Plafond - Enduit ciment +peinture ocre foncée	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P10-Niv S01 - Couloir 211-171 - A - Murs - Enduit plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
 92220 Bagneux, FRANCE
 Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
 S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1592
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-017139-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 3:25 Page 3/9
 Dossier N° : 26H004963 Date de réception : 19/02/2026 Date d'analyse : 23/02/2026
 Référence dossier Client: C26073956 T260094220
 C26073956 APHP RAAT BATIMENT HORLOGE A - BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux 184 rue du Faubourg
 Saint-Antoine 75012 PARIS - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P11-Niv S01 - Circulation 227-172 - A - Plafond zone perçement - Enduit ciment gris+ plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P12-RDC - Hall 214-170 - A - Sol zone perçement - Carrelage+chappe beige	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P13-RDC - Hall 214-170 - A - Mur zone fixation - Enduit plâtre+toile de verre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P14-RDC - Hall 214-170 - A - Plafond zone perçement - Enduit plâtre+peinture beige	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
 92220 Bagneux, FRANCE
 Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
 S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1592
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-017139-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 3:25 Page4/9
 Dossier N° : 26H004963 Date de réception : 19/02/2026 Date d'analyse : 23/02/2026
 Référence dossier Client: C26073956 T260094220
 C26073956 APHP RAAT BATIMENT HORLOGE A - BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux 184 rue du Faubourg
 Saint-Antoine 75012 PARIS - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P15-RDC - Admission 231-171 - A - Sol zone percement - Revêtement de sol souple+colle beige+ragréage rose+grise	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (marbré)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (beige) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (foncé) ; matériau semi-dur (gris)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P16-RDC - Admission 231-171 - A - Murs zone percement - Enduit plâtre+ peinture beige	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) + (vert)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P17-RDC - Admission 231-171 - A - Plafond zone percement - Enduit plâtre+peinture beige+peinture grise	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
 92220 Bagneux, FRANCE
 Tél : +33 6 40 53 83 18 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
 S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1592
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-017139-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 3:25 Page 5/9
 Dossier N° : 26H004963 Date de réception : 19/02/2026 Date d'analyse : 23/02/2026
 Référence dossier Client: C26073956 T260094220
 C26073956 APHP RAAT BATIMENT HORLOGE A - BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux 184 rue du Faubourg
 Saint-Antoine 75012 PARIS - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	P18-Mezzanine - Bureau 204-172 - A - Murs zone fixation - Enduit plâtre+ peinture blanche+ toile de verre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P19-Mezzanine - Bureau 204-172 - A - Plafond zone fixation - Enduit plâtre+peinture blanche sous plenum plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) + (gris)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	P20-Niv R01 - Pharmacie réserve 204-173 - A - Sol zone percement - Dalle de sol beige+colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (clair)	MOLP * / YD2R	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021 (1)	P21-Niv R01 - Pharmacie réserve 204-173 - A - Sol zone percement - colle noire de dalle de sol+ chappe grise	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP * / TGJ8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
 92220 Bagneux, FRANCE
 Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
 S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1592
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-017139-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 3:25 Page 6/9
 Dossier N° : 26H004963 Date de réception : 19/02/2026 Date d'analyse : 23/02/2026
 Référence dossier Client: C26073956 T260094220
 C26073956 APHP RAAT BATIMENT HORLOGE A - BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux 184 rue du Faubourg
 Saint-Antoine 75012 PARIS - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P22-Niv R01 - Pharmacie réserve 204-173 - A - Mur zone fixation - Enduit plâtre+ peinture beige	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (cimenteux) (beige) (gris)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P23-Niv R01 - Pharmacie réserve 204-173 - A - Plafond zone percement - Enduit plâtre+ peinture beige+ bacculat noire	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau (gris) (foncé)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P24-Niv R01 - SDB 223-173 - A - Sol zone percement - Resine de sol grise+ chappe ciment	Matériau dur de type résine (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P25-Niv R01 - SDB 223-173 - A - Plafond zone percement - Panneau plâtre+ peinture blanche	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P26-Niv R02 - Ex chambre 204-173 - A - Sol zone percement - Chappe ciment	Matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (clair)	MET / EY9Z *	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
 92220 Bagneux, FRANCE
 Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
 S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1592
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-017139-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 3:25 Page 7/9
 Dossier N° : 26H004963 Date de réception : 19/02/2026 Date d'analyse : 23/02/2026
 Référence dossier Client: C26073956 T260094220
 C26073956 APHP RAAT BATIMENT HORLOGE A - BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux 184 rue du Faubourg
 Saint-Antoine 75012 PARIS - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	P27-Niv R02 - Ex chambre 204-173 - A - Plafond zone perçement - Enduit plâtre+ peinture beige	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P28-Niv R02 - Ex sanitaire 22-174 - A - Sol zone perçement - Chape ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P29-Niv R02 - Ex sanitaire 22-174 - A - Plafond zone perçement - Enduit plâtre+ peinture beige	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (jaune) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) (blanc) en traces	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (granulaire) (gris) (blanc)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P30-Niv R03 - Chambre interne 205-172 - A - Sol zone perçement - Ragréage marron+chappe beige	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
 92220 Bagneux, FRANCE
 Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
 S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1592
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-017139-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2026 3:25 Page 8/9
Dossier N° : 26H004963 Date de réception : 19/02/2026 Date d'analyse : 23/02/2026
Référence dossier Client: C26073956 T260094220
C26073956 APHP RAAT BATIMENT HORLOGE A - BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux 184 rue du Faubourg
Saint-Antoine 75012 PARIS - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	P31-Niv R03 - Local technique extracteur 223-172 - A - Sol zone percement - Ragréage gis+chappe blanche	Matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET * / EY9Z	1 / 1 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection. " Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1
92220 Bagneux, FRANCE
Tél : +33 6 40 53 83 18 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1 - 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-26-LH-017139-01

Date d'émission de rapport : 26/02/2026 3:25

Page 9/9

Dossier N° : 26H004963

Date de réception : 19/02/2026

Date d'analyse : 23/02/2026

Référence dossier Client: C26073956 T260094220

C26073956 APHP RAAT BATIMENT HORLOGE A - BATIMENT HORLOGE Remplacement réseaux 184 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS - ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HOPITAL SAINT ANTOINE

Fatima MARISS
Référént(e) Technique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>

S.A.S. au capital de 3 125 092 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1 - 1592
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
Niv R01	Pharmacie réserve 204-173	Sol zone percement	Dalle de sol beige+colle noire	1 m ²	Percement
		Sol zone percement	colle noire de dalle de sol+ chappe grise	1 m ²	Percement

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Plafond zone percement Enduit plâtre+ peinture beige+ bacculat noire						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélève	Présence d'amiante (oui/non)
Niv R01	Pharmacie réserve 204-173	Plafond zone percement	X	Enduit plâtre+ peinture beige+ bacculat noire	S027	P23	Non
Niv R01	SDB 223-173	Plafond zone percement		Enduit plâtre+ peinture beige+ bacculat noire	S030	P23 - idem	Non

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5404 Version 005

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JACOB Christophe

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 27/01/2022 - Date d'expiration : 26/01/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 27/01/2022 - Date d'expiration : 26/01/2029
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 24/05/2022 - Date d'expiration : 23/05/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1^{er} juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électrique, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4 0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DISPONIBLE SUR
LE PERSONNEL WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev19

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

S. PERREAU Allianz (B)
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 Paris La Défense
00 487 424 608

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 Cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social:
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 206312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

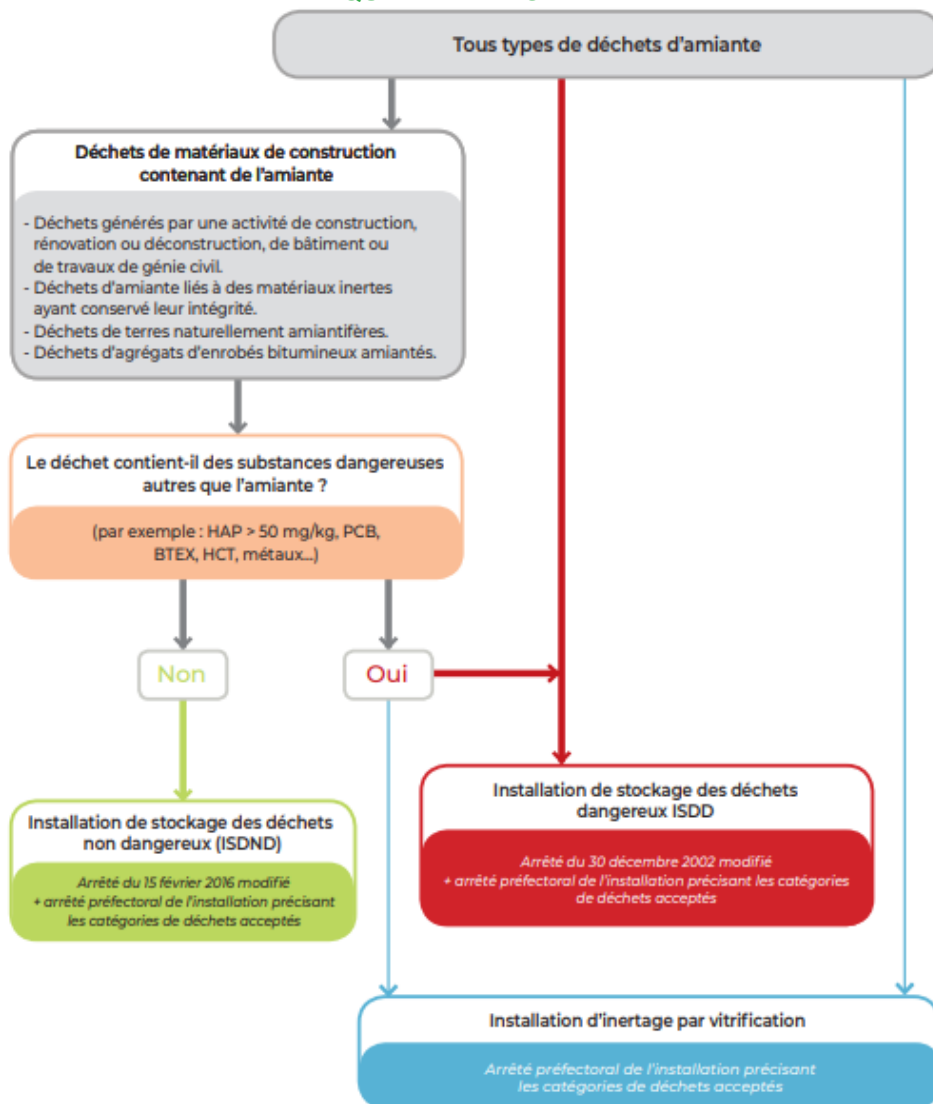

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>