

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2510153926
Rapport édité le : 12/11/2025

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX -
FONTENEAU Sébastien
33400 Talence

OPERATEUR DE REPERAGE



DELAUNAY paul
06 58 46 92 02
Certification n° : CPDI7001
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
12 Rue Dubernat
33400 Talence

LIEU D'INTERVENTION

Place Amélie Raba-Léon
TRIPODE
33000 Bordeaux
Tripode; Etage 10; Ailes 1/2 et
noyau central

Lot numéro 03PTRI10,



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : DELAUNAY paul

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



Révision	Date	Objet
Version initiale	12/11/2025	Établissement du rapport

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX - FONTENEAU Sébastien	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Accompagnateur	DO : Mr FONTENEAU	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DELAUNAY paul	I.Cert	CPDI7001	13/10/2023	12/10/2030

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	44838798500089	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	12
6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	14
7. RAPPORTS D'ANALYSES	76
8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	83

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :


BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT

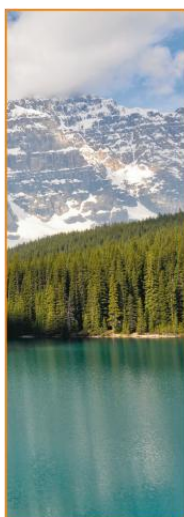

INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : Place Amélie Raba-Léon

TRIPODE (03PTRI10)

33000 Bordeaux

Numéro de mission : MA2510153926

Référence client : NC

Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 31/10/2025

Numéro de lot : Tripode; Etage 10; Ailes 1/2 et noyau central, Lot numéro 03PTRI10

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Oui
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Oui
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	-
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	-
Dossier technique amiante	Oui

Observations :

Des sondages ont été réalisés (zones indiquées en vert sur le plan) afin d'évaluer l'homogénéité des revêtements des plafonds, notamment les enduits à base de ciment.

Les analyses effectuées sur les enduits peintures des plafonds en plâtre situés dans les chambres de l'aile 2 ont révélé la présence d'amiante : deux prélèvements se sont avérés positifs après examen en laboratoire. En conséquence, l'ensemble des enduits peinture de ces plafonds a été considéré comme contenant de l'amiante.

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

10ème étage Aile 1 :	WC 10BC034, CH 10BC031, SANIT 10BC31A, WC PMR 10BC029, CH 10BC026, SANIT 10BC26A, CH 10BC025, SANIT 10BC25A, CH 10BC024, SANIT 10BC24A, CH 10BC023, SANIT 10BC23A, CH 10BC022, SANIT 10BC22A, CH 10BC021, SANIT 10BC21A, CH 10BC020, SANIT 10BC20A, CH 10BC019, SANIT 10BC19A, CH 10BC018, SANIT 10BC18A, CH 10BC017, SANIT 10BC17A, CH 10BC016, SANIT 10BC16A, CH 10BC015, SANIT 10BC15A, CH 10BC014, SANIT 10BC14A, CH 10BC010, SANIT 10BC10A, CH 10BC008, SANIT 10BC08A, CH 10BC007, SANIT 10BC07A, CH 10BC006, SANIT 10BC06A, CH 10BC005, SANIT 10BC05A, CH 10BC004, SANIT 10BC04A, CH 10BC003, SANIT 10BC03A, CH 10BC002, SANIT 10BC02A, SDB 10BC01A
10ème étage Noyau central :	SANIT 10AX008, SANIT 10AX011, SECRETARIAT 10AX029
10ème étage Aile 2 :	CH 10AX028, SANIT 10AX28A, CH 10DE027, SANIT 10DE27A, CH 10DE026, SANIT 10DE26A, CH 10DE025, SANIT 10DE25A, CH 10DE024, SANIT 10DE24A, CH 10DE023, SANIT 10DE23A, CH 10DE022, SANIT 10DE22A, CH 10DE019, SANIT 10DE19A, CH 10DE018, SANIT 10DE18A, CH 10DE017, SANIT 10DE17A, CH 10DE016, SANIT 10DE16A, CH 10DE015, SANIT 10DE15A, CH 10DE014, SANIT 10DE14A, CH 10DE013, SANIT 10DE13A, CH 10DE012, SANIT 10DE12A, CH 10DE011, SANIT 10DE11A, WC PMR 10DE005, CH 10DE004, SANIT 10DE04A, CH 10DE003, SANIT 10DE03A, DOUCHE 10DE002

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
10ème étage Aile 1	WC 10BC034	Faux plafond
	CH 10BC031	Faux plafond
	SANIT 10BC31A	Faux plafond
	WC PMR 10BC029	Faux plafond
	CH 10BC026	Faux plafond
	SANIT 10BC26A	Faux plafond
	CH 10BC025	Faux plafond
	SANIT 10BC25A	Faux plafond
	CH 10BC024	Faux plafond
	SANIT 10BC24A	Faux plafond
	CH 10BC023	Faux plafond
	SANIT 10BC23A	Faux plafond
	CH 10BC022	Faux plafond
	SANIT 10BC22A	Faux plafond
	CH 10BC021	Faux plafond
	SANIT 10BC21A	Faux plafond
	CH 10BC020	Faux plafond
	SANIT 10BC20A	Faux plafond
	CH 10BC019	Faux plafond
	SANIT 10BC19A	Faux plafond
	CH 10BC018	Faux plafond
	SANIT 10BC18A	Faux plafond
	CH 10BC017	Faux plafond
	SANIT 10BC17A	Faux plafond
	CH 10BC016	Faux plafond

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 10BC16A	Faux plafond
	CH 10BC015	Faux plafond
	SANIT 10BC15A	Faux plafond
	CH 10BC014	Faux plafond
	SANIT 10BC14A	Faux plafond
	CH 10BC010	Faux plafond
	SANIT 10BC10A	Faux plafond
	CH 10BC008	Faux plafond
	SANIT 10BC08A	Faux plafond
	CH 10BC007	Faux plafond
	SANIT 10BC07A	Faux plafond
	CH 10BC006	Faux plafond
	SANIT 10BC06A	Faux plafond
	CH 10BC005	Faux plafond
	SANIT 10BC05A	Faux plafond
	CH 10BC004	Faux plafond
	SANIT 10BC04A	Faux plafond
	CH 10BC003	Faux plafond
	SANIT 10BC03A	Faux plafond
	CH 10BC002	Faux plafond
	SANIT 10BC02A	Faux plafond
	SDB 10BC01A	Faux plafond
	CH 10BC031	Plafond
	CH 10BC026	Plafond
	CH 10BC025	Plafond
	CH 10BC024	Plafond
	CH 10BC023	Plafond
	CH 10BC022	Plafond
	CH 10BC021	Plafond
	CH 10BC020	Plafond
	CH 10BC019	Plafond
	CH 10BC018	Plafond
	CH 10BC017	Plafond
	CH 10BC016	Plafond
	CH 10BC015	Plafond
	CH 10BC014	Plafond
	CH 10BC010	Plafond
	CH 10BC008	Plafond
	CH 10BC004	Plafond
	CH 10BC003	Plafond
	CH 10BC002	Plafond
10ème étage Noyau central	SECRETARIAT 10AX029	Plafond
10ème étage Aile 1	WC 10BC034	Plafond
	SANIT 10BC31A	Plafond
	WC PMR 10BC029	Plafond
	SANIT 10BC26A	Plafond
	SANIT 10BC25A	Plafond
	SANIT 10BC24A	Plafond
	SANIT 10BC23A	Plafond
	SANIT 10BC22A	Plafond
	SANIT 10BC21A	Plafond
	SANIT 10BC20A	Plafond
	SANIT 10BC19A	Plafond
	SANIT 10BC18A	Plafond
	SANIT 10BC17A	Plafond
	SANIT 10BC16A	Plafond
	SANIT 10BC15A	Plafond
	SANIT 10BC14A	Plafond
	SANIT 10BC10A	Plafond
	SANIT 10BC08A	Plafond
	CH 10BC007	Plafond
	SANIT 10BC07A	Plafond
	CH 10BC006	Plafond
	SANIT 10BC06A	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	CH 10BC005	Plafond
	SANIT 10BC05A	Plafond
	SANIT 10BC04A	Plafond
	SANIT 10BC03A	Plafond
	SANIT 10BC02A	Plafond
	SDB 10BC01A	Plafond
10ème étage Noyau central	SANIT 10AX008	Plafond
	SANIT 10AX011	Plafond
10ème étage Aile 2	SANIT 10AX28A	Plafond
	SANIT 10DE27A	Plafond
	SANIT 10DE26A	Plafond
	SANIT 10DE25A	Plafond
	SANIT 10DE24A	Plafond
	SANIT 10DE23A	Plafond
	SANIT 10DE22A	Plafond
	SANIT 10DE19A	Plafond
	SANIT 10DE18A	Plafond
	SANIT 10DE17A	Plafond
	SANIT 10DE16A	Plafond
	SANIT 10DE15A	Plafond
	SANIT 10DE14A	Plafond
	SANIT 10DE13A	Plafond
	SANIT 10DE12A	Plafond
	SANIT 10DE11A	Plafond
	SANIT 10DE04A	Plafond
	SANIT 10DE03A	Plafond
	DOUCHE 10DE002	Plafond
10ème étage Noyau central	SANIT 10AX008	Faux plafond
	SANIT 10AX011	Faux plafond
	SECRETARIAT 10AX029	Faux plafond
10ème étage Aile 2	CH 10AX028	Faux plafond
	SANIT 10AX28A	Faux plafond
	CH 10DE027	Faux plafond
	SANIT 10DE27A	Faux plafond
	CH 10DE026	Faux plafond
	SANIT 10DE26A	Faux plafond
	CH 10DE025	Faux plafond
	SANIT 10DE25A	Faux plafond
	CH 10DE024	Faux plafond
	SANIT 10DE24A	Faux plafond
	CH 10DE023	Faux plafond
	SANIT 10DE23A	Faux plafond
	CH 10DE022	Faux plafond
	SANIT 10DE22A	Faux plafond
	CH 10DE019	Faux plafond
	SANIT 10DE19A	Faux plafond
	CH 10DE018	Faux plafond
	SANIT 10DE18A	Faux plafond
	CH 10DE017	Faux plafond
	SANIT 10DE17A	Faux plafond
	CH 10DE016	Faux plafond
	SANIT 10DE16A	Faux plafond
	CH 10DE015	Faux plafond
	SANIT 10DE15A	Faux plafond
	CH 10DE014	Faux plafond
	SANIT 10DE14A	Faux plafond
	CH 10DE013	Faux plafond
	SANIT 10DE13A	Faux plafond
	CH 10DE012	Faux plafond
	SANIT 10DE12A	Faux plafond
	CH 10DE011	Faux plafond
	SANIT 10DE11A	Faux plafond
	WC PMR 10DE005	Faux plafond
	CH 10DE004	Faux plafond

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 10DE04A	Faux plafond
	CH 10DE003	Faux plafond
	SANIT 10DE03A	Faux plafond
	DOUCHE 10DE002	Faux plafond
	CH 10AX028	Plafond
	CH 10DE027	Plafond
	CH 10DE026	Plafond
	CH 10DE025	Plafond
	CH 10DE024	Plafond
	CH 10DE023	Plafond
	CH 10DE022	Plafond
	CH 10DE019	Plafond
	CH 10DE018	Plafond
	CH 10DE017	Plafond
	CH 10DE016	Plafond
	CH 10DE015	Plafond
	CH 10DE014	Plafond
	CH 10DE013	Plafond
	CH 10DE012	Plafond
	CH 10DE011	Plafond
	CH 10DE004	Plafond
	CH 10DE003	Plafond

Descriptif des travaux :

ADX Groupe est mandatée afin de réaliser un Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) portant sur l'aile 1, l'aile 2 ainsi que le noyau central du 10ème étage du bâtiment précité.

Ce repérage s'inscrit dans le cadre de futurs travaux de réfection des pièces humides situées au niveau des chambres, comprenant notamment des opérations de percement des plafonds.

Les investigations ont porté sur les éléments suivants :

- Réfection des revêtements de plafonds, avec percement jusqu'aux supports.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO005	10ème étage Aile 2	CH 10AX028; CH 10DE027; CH 10DE026; CH 10DE025; CH 10DE024; CH 10DE023; CH 10DE022; CH 10DE019; CH 10DE018; CH 10DE017; CH 10DE016; CH 10DE015; CH 10DE014; CH 10DE013; CH 10DE012; CH 10DE011; CH 10DE004; CH 10DE003	Plafond	Analyse : P009 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P010 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P011 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P012 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P013 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P014 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante)	270m2


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153926
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI10) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibrex) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (transparent) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO005	10ème étage Aile 2	CH 10AX028; CH 10DE027; CH 10DE026; CH 10DE025; CH 10DE024; CH 10DE023; CH 10DE022; CH 10DE019; CH 10DE018; CH 10DE017; CH 10DE016; CH 10DE015; CH 10DE014; CH 10DE013; CH 10DE012; CH 10DE011; CH 10DE004; CH 10DE003	Plafond	Analyse : P009 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P010 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P011 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P012 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P013 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P014 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

Sans objet

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO001 : Panneaux et plaques

Niveau : 10ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 10BC034	Discontinue	1	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC031	Discontinue	2	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC31A	Discontinue	3	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
WC PMR 10BC029	Discontinue	4	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC026	Discontinue	5	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC26A	Discontinue	6	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC025	Discontinue	7	Faux plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC025 : Faux plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
SANIT 10BC25A	Discontinue	8	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

CH 10BC024	Discontinue	9	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC24A	Discontinue	10	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC023	Discontinue	11	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC23A	Discontinue	12	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC022	Discontinue	13	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC22A	Discontinue	14	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 10BC021	Discontinue	15	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC21A	Discontinue	16	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC020	Discontinue	17	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC20A	Discontinue	18	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC019	Discontinue	19	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC19A	Discontinue	20	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 10BC018	Discontinue	21	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC18A	Discontinue	22	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC017	Discontinue	23	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC17A	Discontinue	24	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC016	Discontinue	25	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC16A	Discontinue	26	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 10BC015	Discontinue	27	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC15A	Discontinue	28	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC014	Discontinue	29	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC14A	Discontinue	30	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC010	Discontinue	31	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC10A	Discontinue	32	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 10BC008	Discontinue	33	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC08A	Discontinue	34	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC007	Discontinue	35	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC07A	Discontinue	36	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC006	Discontinue	37	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

SANIT 10BC06A	Discontinue	38	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC005	Discontinue	39	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC05A	Discontinue	40	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC004	Discontinue	41	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC04A	Discontinue	42	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC003	Discontinue	43	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

					<u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
SANIT 10BC03A	Discontinue	44	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
CH 10BC002	Discontinue	45	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SANIT 10BC02A	Discontinue	46	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001
SDB 10BC01A	Discontinue	47	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057118-001 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001	Idem photo : P001

ZPSO002 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 10ème étage Aile 1, 10ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 10BC031	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC026	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 Description: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC025	Discontinue	3	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC025 : Plafond	Identifiant: ZPSO002 Echantillon: MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 Description: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P002 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

CH 10BC024	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC023	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC022	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC021	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC020	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC019	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC018	Discontinue	10	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC018 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
CH 10BC017	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC016	Discontinue	12	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC016 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
CH 10BC015	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC014	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC010	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC008	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC004	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

CH 10BC003	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008
CH 10BC002	Discontinue	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002, P003, P004, P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002, P003, P004, P008, P009, P010, P011, P012, P014	Idem photo : P002; P004; P003; P008

SECRETARIAT 10AX029	Discontinue	20	Plafond	Oui 10ème étage Noyau central - SECRETARIAT 10AX029 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P002, réf. labo.: 25EK057118-002 MA2510153926/P003, réf. labo.: 25EK057118-003 MA2510153926/P004, réf. labo.: 25EK057118-004 MA2510153926/P008, réf. labo.: 25EK060700-001 MA2510153926/P009, réf. labo.: 25EK060700-002 MA2510153926/P010, réf. labo.: 25EK060700-003 MA2510153926/P011, réf. labo.: 25EK060700-004 MA2510153926/P012, réf. labo.: 25EK060700-005 MA2510153926/P014, réf. labo.: 25EK060700-007 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	
---------------------	-------------	----	---------	--	---	--	---

ZPSO003 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 10ème étage Aile 1, 10ème étage Noyau central, 10ème étage Aile 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 10BC034	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC31A	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

WC PMR 10BC029	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC26A	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC25A	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC24A	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC23A	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC22A	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC21A	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC20A	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC19A	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC18A	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC17A	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC16A	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC15A	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC14A	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC10A	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC08A	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

CH 10BC007	Discontinue	19	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC007 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P006 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 10BC07A	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

CH 10BC006	Discontinue	21	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC006 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 10BC06A	Discontinue	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

CH 10BC005	Discontinue	23	Plafond	Oui 10ème étage Aile 1 - CH 10BC005 : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P007 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 10BC05A	Discontinue	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC04A	Discontinue	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10BC03A	Discontinue	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10BC02A	Discontinue	27	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SDB 10BC01A	Discontinue	28	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10AX008	Discontinue	29	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10AX011	Discontinue	30	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10AX28A	Discontinue	31	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10AX28A : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P017 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 10DE27A	Discontinue	32	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE27A : Plafond	Identifiant: ZPSO003 Echantillon: MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 Description: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P018 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

SANIT 10DE26A	Discontinue	33	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE25A	Discontinue	34	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10DE24A	Discontinue	35	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE23A	Discontinue	36	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE23A : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	

SANIT 10DE22A	Discontinue	37	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE19A	Discontinue	38	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE19A : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	

SANIT 10DE18A	Discontinue	39	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE17A	Discontinue	40	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10DE16A	Discontinue	41	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE15A	Discontinue	42	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10DE14A	Discontinue	43	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE13A	Discontinue	44	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE13A : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	

SANIT 10DE12A	Discontinue	45	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
SANIT 10DE11A	Discontinue	46	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

SANIT 10DE04A	Discontinue	47	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - SANIT 10DE04A : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 10DE03A	Discontinue	48	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021

DOUCHE 10DE002	Discontinue	49	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153926/P005, réf. labo.: 25EK057118-005 MA2510153926/P006, réf. labo.: 25EK057118-006 MA2510153926/P007, réf. labo.: 25EK057118-007 MA2510153926/P016, réf. labo.: 25EK060700-009 MA2510153926/P017, réf. labo.: 25EK060700-010 MA2510153926/P018, réf. labo.: 25EK060700-011 MA2510153926/P019, réf. labo.: 25EK060700-012 MA2510153926/P020, réf. labo.: 25EK060700-013 MA2510153926/P021, réf. labo.: 25EK060700-014 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P007, P016, P017, P018, P019, P020, P021	Idem photo : P006; P005; P007; P017; P018; P019; P016; P020; P021
----------------	-------------	----	---------	---	--	--	---

ZPSO004 : Panneaux et plaques

Niveau : 10ème étage Noyau central, 10ème étage Aile 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 10AX008	Discontinue	1	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10AX011	Discontinue	2	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SECRETARIAT 10AX029	Discontinue	3	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10AX028	Discontinue	4	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10AX28A	Discontinue	5	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

CH 10DE027	Discontinue	6	Faux plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027 : Faux plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (transparent) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
SANIT 10DE27A	Discontinue	7	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE026	Discontinue	8	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE26A	Discontinue	9	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE025	Discontinue	10	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

SANIT 10DE25A	Discontinue	11	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE024	Discontinue	12	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE24A	Discontinue	13	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE023	Discontinue	14	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE23A	Discontinue	15	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

CH 10DE022	Discontinue	16	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE22A	Discontinue	17	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE019	Discontinue	18	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE19A	Discontinue	19	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE018	Discontinue	20	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

SANIT 10DE18A	Discontinue	21	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE017	Discontinue	22	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE17A	Discontinue	23	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE016	Discontinue	24	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE16A	Discontinue	25	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

CH 10DE015	Discontinue	26	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE15A	Discontinue	27	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE014	Discontinue	28	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE14A	Discontinue	29	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE013	Discontinue	30	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

SANIT 10DE13A	Discontinue	31	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE012	Discontinue	32	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE12A	Discontinue	33	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE011	Discontinue	34	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE11A	Discontinue	35	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

WC PMR 10DE005	Discontinue	36	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE004	Discontinue	37	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE04A	Discontinue	38	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
CH 10DE003	Discontinue	39	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
SANIT 10DE03A	Discontinue	40	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015

DOUCHE 10DE002	Discontinue	41	Faux plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-008 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015	Idem photo : P015
----------------	-------------	----	--------------	---	---	-------------------------	-------------------

ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 10ème étage Aile 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 10AX028	Discontinue	1	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10AX028 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
CH 10DE027	Discontinue	2	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
CH 10DE026	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012

CH 10DE025	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE024	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE023	Discontinue	6	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE023 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 270 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Présence d'amiante	

CH 10DE022	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE019	Discontinue	8	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE019 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Absence d'amiante	
CH 10DE018	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012

CH 10DE017	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE016	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE015	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012

CH 10DE014	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE013	Discontinue	14	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE013 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Présence d'amiante	
CH 10DE012	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012

CH 10DE011	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012
CH 10DE004	Discontinue	17	Plafond	Oui 10ème étage Aile 2 - CH 10DE004 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
CH 10DE003	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P011, P012, P013, P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153926/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060700-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P009; P010; P013; P011; P014; P012

5 - Planchers et planchers techniques

Sans objet

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064746-01
Date d'émission de rapport : 22/10/2025 9:45

Référence dossier Client: 68f0fd020a8d9Dossier: MA2510153926
Référence dossier N° : 25UV080217
Référence laboratoire N° : 25EK057118

Reçu par MyEasyLab le : 17/10/2025 09:40
Reçu par le laboratoire le : 17/10/2025
Date d'analyse : 21/10/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC025	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02	P001 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC025	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-03	P001 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC025	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / ERN2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC025	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064746-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC016	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01	P004 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC018	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC006	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC007	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 1 - CH 10BC005	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/3



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064746-01

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

9 analyses au laboratoire dont 7 par la technique identifiée sous le terme MET et 2 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :



Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/3



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-068106-01**

Date d'émission de rapport : **06/11/2025 22:41**

Référence dossier Client: 6904f90973cd9Dossier: MA2510153926
Référence dossier N° : 25UV085537
Référence laboratoire N° : 25EK060700

Reçu par MyEasyLab le : 04/11/2025 17:05
Reçu par le laboratoire le : 04/11/2025
Date d'analyse : 05/11/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P008 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillotees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillotees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Noyau central - SECRETARIAT 10AX029	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01 (1)	P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillotees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillotees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 2 - CH 10AX028	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/5



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068106-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01 (1)	P010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 2 - CH 10DE027	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-01 (1)	P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 2 - CH 10DE019	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01 (1)	P012 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 2 - CH 10DE004	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/5



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068106-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P013 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE023	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
007-01	P014 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE013	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
008-01	P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MOLP / Y9NI	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / WX8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-03	P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027	Matériau fibreux de type isolant (transparent)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008-04	P015 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 10ème étage Aile 2 - CH 10DE027	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/5



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068106-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P016 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 2 - SANIT 10DE19A	Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P017 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 2 - SANIT 10AX28A	Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P018 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 2 - SANIT 10DE27A	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 2 - SANIT 10DE23A	Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P020 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 2 - SANIT 10DE13A	Matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P021 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 10eme etage Aile 2 - SANIT 10DE04A	Matériau semi-dur de type ciment (poudreux) (gris)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
17 analyses au laboratoire dont 14 par la technique identifiée sous le terme MET et 3 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

(1)

Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/5



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-068106-01

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Margarida
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/5

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : 0114921220
 01 40 68 02 02
 01 40 68 05 00

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

**Repérage de polluants:****AMIANTE :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI7001 Version 006

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DELAUNAY Paul

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 23/04/2025 - Date d'expiration : 22/04/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/04/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

