

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2510153927
Rapport édité le : 12/11/2025

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX -
FONTENEAU Sébastien
33400 Talence

OPERATEUR DE REPERAGE



DELAUNAY paul
06 58 46 92 02
Certification n° : CPDI7001
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
12 Rue Dubernat
33400 Talence

LIEU D'INTERVENTION

Place Amélie Raba-Léon
TRIPODE
33000 Bordeaux
Tripode; Etage 11; Ailes 1/2 et
noyau central

Lot numéro 03PTRI11,



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : DELAUNAY paul

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



Révision	Date	Objet
Version initiale	12/11/2025	Établissement du rapport

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX - FONTENEAU Sébastien	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX	12 Rue Dubernat 33400 Talence
Accompagnateur	DO : Mr FONTENEAU	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
DELAUNAY paul	I.Cert	CPDI7001	13/10/2023	12/10/2030

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	44838798500089	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4. CONCLUSIONS DU REPERAGE	30
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	67
6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	75
7. RAPPORTS D'ANALYSES	647
8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	870

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

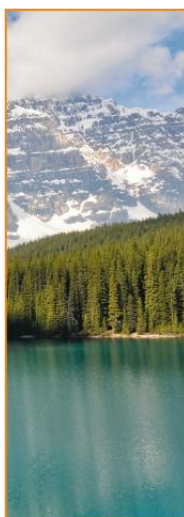
BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : Place Amélie Raba-Léon

TRIPODE (03PTRI11)
33000 Bordeaux

Numéro de mission : MA2510153927

Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Numéro de lot : Tripode; Etage 11; Ailes 1/2 et noyau central,

Lot numéro 03PTRI11

Référence client : NC

Visite effectuée le : 31/10/2025

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Oui
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Oui
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	-
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	-
Dossier technique amiante	Oui

Observations :

Les conduits dans les pléniums de l'étage sont en métal.

Les plinthes bois sont clouées

Sondages effectués sur les différents types de sol.

Intégration d'une partie des données amiante présent dans la CARTO DTA 03PTRI11 (impossibilité de retrouver les anciennes photos ni PV d'analyse).

Les gaines technique de l'étage sont en béton brut ou en carreaux de plâtre.

Suite aux résultats des analyses effectués lors de cette mission, un grand nombre d'incohérences ont été détectées. Par conséquent, de nombreuses zones ont été identifiées comme amianté (mur/plafond/Allège/Plinthes).

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

11ème étage Ailes 2 :

SAS 11AXS11, GT 11AX683, GAINÉ ELEC 11AX213, GT 11AX684, GT 11AX685, GT 11AX686, BUREAU 11DE214, STOCKAGE 11DE215, SDB 11DE216, DOUCHE 11DE225, WC 11DE224, HYGIENE 11DE226, STOCKAGE 11DE219, BUREAU 11DE220, SOINS 11DE221, OFFICE 11DE223, CH 11DE016, SANIT 11DE569, CH 11DE017, SANIT 11DE566, CH 11DE018, SANIT 11DE559, CH 11DE019, SANIT 11DE556, GT 11DE555, LOCAL 11DE690, SAS 11DES09, ESC 11DEE05, CH 11DE020, SANIT 11DE563, CH 11DE021, SANIT 11DE564, CH 11DE022, SANIT 11DE573, CH 11DE023, SANIT 11DE574, CH 11DE024, SANIT 11DE577, CH 11DE025, SANIT 11DE580, CH 11DE026, SANIT 11DE583, CH 11DE027, SANIT 11DE589, CH 11DE028, SANIT 11DE591, CH 11DE029, SANIT 11DE592, CH 11DE030, SANIT 11DE597, CH 11DE031, SANIT 11DE600, RESERVE 11DE032, REUNION 11AX033, SANIT 11AX682, CIRCU 11DEC02, GT 11DE599, GT 11DE598, GT 11DE594, GT 11DE593, CIRCU 11DES10, GT 11DE588, CIRCU 11DEC01, GT 11DE579, GT 11DE578, GT 11DE570, GT 11DE571, GT 11DE560, GT 11DE561

11ème étage Aile 1 :

SAS 11BCS03, CIRCU 11BCC02, BUREAU 11BC001, SANIT 11BC544, BUREAU 11BC002, SANIT 11BC540, BUREAU 11BC003, SANIT 11BC535, BUREAU 11BC004, SANIT 11BC532, BUREAU 11BC005, SANIT 11BC529, BUREAU 11BC101, SAS 11BCS02, CIRCU 11BCC01, PL 11BC16A, SALLE 11BC016, RESERVE 11BC006, SANIT 11BC513, DGT 11BC117, BUREAU 11BC102, BUREAU 11BC007, SANIT 11BC509, BUREAU 11BC008, SANIT 11BC501, BUREAU 11BC009, SANIT 11BC499, SAS 11BCS01, ESC 11BCE01, BUREAU 11BC010, SANIT 11BC492, BUREAU 11BC011, SANIT 11BC495, CH 11BC012, SANIT 11BC496, CH 11BC013, SANIT 11BC506, CH 11BC014, SANIT 11BC507, CH 11BC015, SANIT 11BC516, OFFICE 11BC103, IDE 11BC104, PHARMA 11BC105, BUREAU 11BC106, RESERVE 11BC107, SANIT 11BC109, WC 11BC113, WC 11BC114, UM 11BC108, ASH 11BC110, DOUCHE 11BC116, DOUCHE 11BC115, BUREAU 11BC111, L TECH 11BC112

11ème étage Noyau central :

ATTENTE 11BC458, BUREAU 11BC459, DASRI 11BC439, BIBLIOTHEQUE 11BC440, GAIN ELEC 11BC441, BUREAU 11BC442, EXAMEN 11BC443, WC 11BC552, SAS 11BCS17, SDE 11BC447, BUREAU 11BC449, DESINFECTION 11BC448, ENDOSCOPIE 11BC445, SAS 11BCS04, ESC 11BCE02, REUNION 11AX446, ARCHIVES 11AX450, UM 11AX482, UM 11AX481, SANIT 11AX480, SANIT 11AX486, BUREAU 11AX451, WC 11AX483, BUREAU 11AX452, BUREAU 11AX453, BUREAU 11AX454, BUREAU 11AX455, BUREAU 11AX456, EXAMEN 11FG457, BUREAU 11FG458, SANIT 11FG490, SAS 11FGS08, ESC 11FGE04, SECRETARIAT 11FG461, BUREAU 11FG463, SECRETARIAT 11AX464, SECRETARIAT 11AX465, SECRETARIAT 11AX466, CONSULT 11AX470, BUREAU 11AX471, ATTENTE 11AX435, BUREAU 11AX472, CONSULT 11AX436, BUREAU 11AX437, BUREAU 11AX474, CONSULT 11AX475, CIRCU 11AXC01, SAS 11AXS12, CIRCU 11AXC02, CIRCU 11BCC03, CIRCU 11AXC03, SAS 11AXS13, CIRCU 11AXC05, CIRCU 11AXC06, ATTENTE 11AX491, CIRCU 11AXC04, CIRCU 11FGC03, CIRCU 11FGC04, SAS 11AXS14, SAS 11AXS15, SAS 11AXS16, L TECH 11FG673, GAIN ELEC 11FG459, PL TECH 11AX689

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214	Mur de refend
	STOCKAGE 11DE215	Mur de refend
	STOCKAGE 11DE219	Mur de refend
	BUREAU 11DE220	Mur de refend
	SOINS 11DE221	Mur de refend
	OFFICE 11DE223	Mur de refend
	CH 11DE016	Mur de refend
	CH 11DE017	Mur de refend
	CH 11DE018	Mur de refend
	CH 11DE019	Mur de refend
	CH 11DE020	Mur de refend
	CH 11DE021	Mur de refend
	CH 11DE022	Mur de refend
	CH 11DE023	Mur de refend
	CH 11DE024	Mur de refend
	CH 11DE026	Mur de refend
	CH 11DE027	Mur de refend
	CH 11DE028	Mur de refend
	CH 11DE029	Mur de refend
	CH 11DE030	Mur de refend
	CH 11DE031	Mur de refend
	RESERVE 11DE032	Mur de refend
	REUNION 11AX033	Mur de refend
	BUREAU 11DE214	Mur donnant sur extérieur
	STOCKAGE 11DE215	Mur donnant sur extérieur
	HYGIENE 11DE226	Mur donnant sur extérieur
	STOCKAGE 11DE219	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11DE220	Mur donnant sur extérieur
	SOINS 11DE221	Mur donnant sur extérieur
	OFFICE 11DE223	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE016	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE017	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE018	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE019	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE020	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE021	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE022	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE023	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE024	Mur donnant sur extérieur

Niveau	Pièce	Zone
	CH 11DE025	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE026	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE027	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE028	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE029	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE030	Mur donnant sur extérieur
	CH 11DE031	Mur donnant sur extérieur
	RESERVE 11DE032	Mur donnant sur extérieur
	REUNION 11AX033	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11DE214	Cloison
	STOCKAGE 11DE215	Cloison
	STOCKAGE 11DE219	Cloison
	BUREAU 11DE220	Cloison
	SOINS 11DE221	Cloison
	OFFICE 11DE223	Cloison
	CH 11DE016	Cloison
	CH 11DE017	Cloison
	CH 11DE018	Cloison
	CH 11DE019	Cloison
	GT 11DE555	Cloison
	CH 11DE020	Cloison
	CH 11DE021	Cloison
	CH 11DE022	Cloison
	CH 11DE023	Cloison
	CH 11DE024	Cloison
	CH 11DE025	Cloison
	CH 11DE026	Cloison
	CH 11DE027	Cloison
	CH 11DE028	Cloison; Mur C
	CH 11DE029	Cloison
	CH 11DE030	Cloison
	CH 11DE031	Cloison
	RESERVE 11DE032	Cloison
	REUNION 11AX033	Cloison
	BUREAU 11DE214	Allèges
	STOCKAGE 11DE215	Allèges
	HYGIENE 11DE226	Allèges
	STOCKAGE 11DE219	Allèges
	BUREAU 11DE220	Allèges
	SOINS 11DE221	Allèges
	OFFICE 11DE223	Allèges
	CH 11DE016	Allèges
	CH 11DE017	Allèges
	CH 11DE018	Allèges
	CH 11DE019	Allèges
	CH 11DE020	Allèges
	CH 11DE020	Allèges
	CH 11DE022	Allèges
	CH 11DE023	Allèges
	CH 11DE024	Allèges
	CH 11DE025	Allèges
	CH 11DE026	Allèges
	CH 11DE027	Allèges
	CH 11DE028	Allèges
	CH 11DE029	Allèges
	CH 11DE030	Allèges
	CH 11DE031	Allèges
	RESERVE 11DE032	Allèges
	REUNION 11AX033	Allèges
	BUREAU 11DE214	Plafond
	STOCKAGE 11DE215	Plafond
	STOCKAGE 11DE219	Plafond
	BUREAU 11DE220	Plafond
	SOINS 11DE221	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	OFFICE 11DE223	Plafond
	CH 11DE016	Plafond
	CH 11DE017	Plafond
	CH 11DE018	Plafond
	CH 11DE019	Plafond
	CH 11DE020	Plafond
	CH 11DE021	Plafond
	CH 11DE022	Plafond
	CH 11DE023	Plafond
	CH 11DE024	Plafond
	CH 11DE025	Plafond
	CH 11DE026	Plafond
	CH 11DE027	Plafond
	CH 11DE028	Plafond
	CH 11DE029	Plafond
	CH 11DE030	Plafond
	CH 11DE031	Plafond
	RESERVE 11DE032	Plafond
	REUNION 11AX033	Plafond
	CH 11DE016	Plafond
	CH 11DE017	Plafond
	CH 11DE018	Plafond
	CH 11DE019	Plafond
	CH 11DE022	Plafond
	CH 11DE023	Plafond
	CH 11DE024	Plafond
	CH 11DE025	Plafond
	CH 11DE026	Plafond
	CH 11DE029	Plafond
	CH 11DE030	Plafond
	CH 11DE031	Plafond
	SDB 11DE216	Mur de refend
	WC 11DE224	Mur de refend
	HYGIENE 11DE226	Mur de refend
	SANIT 11DE569	Mur de refend
	SANIT 11DE566	Mur de refend
	SANIT 11DE559	Mur de refend
	SANIT 11DE556	Mur de refend
	SANIT 11DE563	Mur de refend
	SANIT 11DE564	Mur de refend
	SANIT 11DE573	Mur de refend
	SANIT 11DE574	Mur de refend
	SANIT 11DE577	Mur de refend
	SANIT 11DE580	Mur de refend
	SANIT 11DE583	Mur de refend
	SANIT 11DE589	Mur de refend
	SANIT 11DE591	Mur de refend
	SANIT 11DE592	Mur de refend
	SANIT 11DE597	Mur de refend
	SANIT 11DE600	Mur de refend
	SANIT 11AX682	Mur de refend
	SDB 11DE216	Cloison
	DOUCHE 11DE225	Cloison
	WC 11DE224	Cloison
	HYGIENE 11DE226	Cloison
	SANIT 11DE569	Cloison
	SANIT 11DE566	Cloison
	SANIT 11DE559	Cloison
	SANIT 11DE556	Cloison
	SANIT 11DE563	Cloison
	SANIT 11DE564	Cloison
	SANIT 11DE573	Cloison
	SANIT 11DE574	Cloison
	SANIT 11DE577	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 11DE580	Cloison
	SANIT 11DE583	Cloison
	SANIT 11DE589	Cloison
	SANIT 11DE591	Cloison
	SANIT 11DE592	Cloison
	SANIT 11DE597	Cloison
	SANIT 11DE600	Cloison
	SANIT 11AX682	Cloison
	SDB 11DE216	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	DOUCHE 11DE225	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	WC 11DE224	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	SANIT 11DE563	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	SANIT 11DE597	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	CH 11DE020	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	CH 11DE030	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	SAS 11AXS11	Cueillie Mur/plafond
	GT 11AX683	Cueillie Mur/plafond
	GAINE ELEC 11AX213	Cueillie Mur/plafond
	GT 11AX684	Cueillie Mur/plafond
	GT 11AX685	Cueillie Mur/plafond
	GT 11AX686	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11DE214	Cueillie Mur/plafond
	STOCKAGE 11DE215	Cueillie Mur/plafond
	SDB 11DE216	Cueillie Mur/plafond
	DOUCHE 11DE225	Cueillie Mur/plafond
	WC 11DE224	Cueillie Mur/plafond
	HYGIENE 11DE226	Cueillie Mur/plafond
	STOCKAGE 11DE219	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11DE220	Cueillie Mur/plafond
	SOINS 11DE221	Cueillie Mur/plafond
	OFFICE 11DE223	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE016	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE569	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE017	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE566	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE018	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE559	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE019	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE556	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE555	Cueillie Mur/plafond
	LOCAL 11DE690	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11DES09	Cueillie Mur/plafond
	ESC 11DEE05	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE020	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE563	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE021	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE564	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE022	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE573	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE023	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE574	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE024	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE577	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE025	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE580	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE026	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE583	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE027	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE589	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE028	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE591	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE029	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE592	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE030	Cueillie Mur/plafond

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 11DE597	Cueillie Mur/plafond
	CH 11DE031	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE600	Cueillie Mur/plafond
	RESERVE 11DE032	Cueillie Mur/plafond
	REUNION 11AX033	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11AX682	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11DEC02	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE599	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE598	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE594	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE593	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11DES10	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE588	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11DEC01	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE579	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE578	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE570	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE571	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE560	Cueillie Mur/plafond
	GT 11DE561	Cueillie Mur/plafond
11ème étage Aile 1	CIRCU 11BCC02	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC001	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC544	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC002	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC540	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC003	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC535	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC004	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC532	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC005	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC529	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC101	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11BCS02	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11BCC01	Cueillie Mur/plafond
	PL 11BC16A	Cueillie Mur/plafond
	SALLE 11BC016	Cueillie Mur/plafond
	RESERVE 11BC006	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC513	Cueillie Mur/plafond
	DGT 11BC117	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC102	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC007	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC509	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC008	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC501	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC009	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC499	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11BCS01	Cueillie Mur/plafond
	ESC 11BCE01	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC010	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC492	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC011	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC495	Cueillie Mur/plafond
	CH 11BC012	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC496	Cueillie Mur/plafond
	CH 11BC013	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC506	Cueillie Mur/plafond
	CH 11BC014	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC507	Cueillie Mur/plafond
	CH 11BC015	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC516	Cueillie Mur/plafond
	OFFICE 11BC103	Cueillie Mur/plafond
	IDE 11BC104	Cueillie Mur/plafond
	PHARMA 11BC105	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC106	Cueillie Mur/plafond

Niveau	Pièce	Zone
	RESERVE 11BC107	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11BC109	Cueillie Mur/plafond
	WC 11BC113	Cueillie Mur/plafond
	WC 11BC114	Cueillie Mur/plafond
	UM 11BC108	Cueillie Mur/plafond
	ASH 11BC110	Cueillie Mur/plafond
	DOUCHE 11BC116	Cueillie Mur/plafond
	DOUCHE 11BC115	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC111	Cueillie Mur/plafond
	L TECH 11BC112	Cueillie Mur/plafond
11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC459	Cueillie Mur/plafond
	DASRI 11BC439	Cueillie Mur/plafond
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Cueillie Mur/plafond
	GAINE ELEC 11BC441	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC442	Cueillie Mur/plafond
	EXAMEN 11BC443	Cueillie Mur/plafond
	WC 11BC552	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11BC517	Cueillie Mur/plafond
	SDE 11BC447	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11BC449	Cueillie Mur/plafond
	DESINFECTION 11BC448	Cueillie Mur/plafond
	ENDOSCOPIE 11BC445	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11BC504	Cueillie Mur/plafond
	ESC 11BCE02	Cueillie Mur/plafond
	REUNION 11AX446	Cueillie Mur/plafond
	ARCHIVES 11AX450	Cueillie Mur/plafond
	UM 11AX482	Cueillie Mur/plafond
	UM 11AX481	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11AX480	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11AX486	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX451	Cueillie Mur/plafond
	WC 11AX483	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX452	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX453	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX454	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX455	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX456	Cueillie Mur/plafond
	EXAMEN 11FG457	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11FG458	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11FG490	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11FGS08	Cueillie Mur/plafond
	ESC 11FGE04	Cueillie Mur/plafond
	SECRETARIAT 11FG461	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11FG463	Cueillie Mur/plafond
	SECRETARIAT 11AX464	Cueillie Mur/plafond
	SECRETARIAT 11AX465	Cueillie Mur/plafond
	SECRETARIAT 11AX466	Cueillie Mur/plafond
	CONSULT 11AX470	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX471	Cueillie Mur/plafond
	ATTENTE 11AX435	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX472	Cueillie Mur/plafond
	CONSULT 11AX436	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX437	Cueillie Mur/plafond
	BUREAU 11AX474	Cueillie Mur/plafond
	CONSULT 11AX475	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC01	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11AXS12	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC02	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11BCC03	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC03	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11AXS13	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC05	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC06	Cueillie Mur/plafond

Niveau	Pièce	Zone
	ATTENTE 11AX491	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11AXC04	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11FGC03	Cueillie Mur/plafond
	CIRCU 11FGC04	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11AXS14	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11AXS15	Cueillie Mur/plafond
	SAS 11AXS16	Cueillie Mur/plafond
	L TECH 11FG673	Cueillie Mur/plafond
	GAINE ELEC 11FG459	Cueillie Mur/plafond
11ème étage Ailes 2	PL TECH 11AX689	Cueillie Mur/plafond
	SANIT 11DE556	Plafond
	GT 11DE555	Plafond
	LOCAL 11DE690	Plafond
	SAS 11DES09	Plafond
	ESC 11DEE05	Plafond
	CH 11DE020	Plafond
	SANIT 11DE563	Plafond
	CH 11DE021	Plafond
	SANIT 11DE564	Plafond
	CH 11DE022	Plafond
	SANIT 11DE573	Plafond
	CH 11DE023	Plafond
	SANIT 11DE574	Plafond
	CH 11DE024	Plafond
	SANIT 11DE577	Plafond
	CH 11DE025	Plafond
	SANIT 11DE580	Plafond
	CH 11DE026	Plafond
	SANIT 11DE583	Plafond
	CH 11DE027	Plafond
	SANIT 11DE589	Plafond
	CH 11DE028	Plafond
	SANIT 11DE591	Plafond
	CH 11DE029	Plafond
	SANIT 11DE592	Plafond
	CH 11DE030	Plafond
	SANIT 11DE597	Plafond
	CH 11DE031	Plafond
	SANIT 11DE600	Plafond
	RESERVE 11DE032	Plafond
	REUNION 11AX033	Plafond
	SANIT 11AX682	Plafond
	CIRCU 11DEC02	Plafond
	GT 11DE599	Plafond
	GT 11DE598	Plafond
	GT 11DE594	Plafond
	GT 11DE593	Plafond
	CIRCU 11DES10	Plafond
	GT 11DE588	Plafond
	CIRCU 11DEC01	Plafond
	GT 11DE579	Plafond
	GT 11DE578	Plafond
	GT 11DE570	Plafond
	GT 11DE571	Plafond
	GT 11DE560	Plafond
	GT 11DE561	Plafond
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS03	Plafond
	CIRCU 11BCC02	Plafond
	SANIT 11BC544	Plafond
	SANIT 11BC540	Plafond
	SANIT 11BC535	Plafond
	SANIT 11BC532	Plafond
	SANIT 11BC529	Plafond
	SAS 11BCS02	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	CIRCU 11BCC01	Plafond
	SANIT 11BC513	Plafond
	SANIT 11BC509	Plafond
	SANIT 11BC501	Plafond
	SANIT 11BC499	Plafond
	SAS 11BCS01	Plafond
	SANIT 11BC492	Plafond
	SANIT 11BC495	Plafond
	SANIT 11BC496	Plafond
	SANIT 11BC506	Plafond
	SANIT 11BC507	Plafond
	SANIT 11BC516	Plafond
	SANIT 11BC109	Plafond
	WC 11BC113	Plafond
	WC 11BC114	Plafond
	UM 11BC108	Plafond
	ASH 11BC110	Plafond
	DOUCHE 11BC116	Plafond
	DOUCHE 11BC115	Plafond
11ème étage Noyau central	SAS 11BCS04	Plafond
	SANIT 11AX480	Plafond
	SANIT 11AX486	Plafond
	SANIT 11FG490	Plafond
	SAS 11FGS08	Plafond
	CIRCU 11AXC01	Plafond
	SAS 11AXS12	Plafond
	CIRCU 11AXC02	Plafond
	CIRCU 11BCC03	Plafond
	CIRCU 11AXC03	Plafond
	SAS 11AXS13	Plafond
	CIRCU 11AXC05	Plafond
	CIRCU 11AXC06	Plafond
	ATTENTE 11AX491	Plafond
	CIRCU 11AXC04	Plafond
	CIRCU 11FGC03	Plafond
	CIRCU 11FGC04	Plafond
	SAS 11AXS14	Plafond
	SAS 11AXS16	Plafond
11ème étage Ailes 2	SAS 11AXS11	Plinthes
	GAINÉ ELEC 11AX213	Plinthes
	STOCKAGE 11DE219	Plinthes
	BUREAU 11DE220	Plinthes
	CH 11DE016	Plinthes
	SANIT 11DE569	Plinthes
	CH 11DE017	Plinthes
	SANIT 11DE566	Plinthes
	CH 11DE018	Plinthes
	SANIT 11DE559	Plinthes
	CH 11DE019	Plinthes
	SANIT 11DE556	Plinthes
	SAS 11DES09	Plinthes
	CH 11DE022	Plinthes
	SANIT 11DE573	Plinthes
	CH 11DE023	Plinthes
	SANIT 11DE574	Plinthes
	CH 11DE024	Plinthes
	SANIT 11DE577	Plinthes
	CH 11DE025	Plinthes
	SANIT 11DE580	Plinthes
	CH 11DE026	Plinthes
	SANIT 11DE583	Plinthes
	CH 11DE029	Plinthes
	SANIT 11DE592	Plinthes
	CIRCU 11DEC02	Plinthes

Niveau	Pièce	Zone
11ème étage Aile 1	CIRCU 11DES10	Plinthes
	CIRCU 11DEC01	Plinthes
	SAS 11BCS03	Plinthes
	CIRCU 11BCC02	Plinthes
	BUREAU 11BC001	Plinthes
	SANIT 11BC544	Plinthes
	BUREAU 11BC002	Plinthes
	SANIT 11BC540	Plinthes
	BUREAU 11BC003	Plinthes
	SANIT 11BC535	Plinthes
	BUREAU 11BC004	Plinthes
	SANIT 11BC532	Plinthes
	BUREAU 11BC005	Plinthes
	SANIT 11BC529	Plinthes
	BUREAU 11BC101	Plinthes
	SAS 11BCS02	Plinthes
	CIRCU 11BCC01	Plinthes
	PL 11BC16A	Plinthes
	SALLE 11BC016	Plinthes
	BUREAU 11BC007	Plinthes
	SANIT 11BC509	Plinthes
	BUREAU 11BC008	Plinthes
	SANIT 11BC501	Plinthes
	BUREAU 11BC009	Plinthes
	SANIT 11BC499	Plinthes
	SAS 11BCS01	Plinthes
	ESC 11BCE01	Plinthes
	BUREAU 11BC010	Plinthes
	SANIT 11BC492	Plinthes
	BUREAU 11BC011	Plinthes
	SANIT 11BC495	Plinthes
	CH 11BC012	Plinthes
	SANIT 11BC496	Plinthes
	CH 11BC013	Plinthes
	SANIT 11BC506	Plinthes
	SANIT 11BC507	Plinthes
	CH 11BC015	Plinthes
	SANIT 11BC516	Plinthes
	BUREAU 11BC106	Plinthes
	RESERVE 11BC107	Plinthes
	BUREAU 11BC111	Plinthes
	L TECH 11BC112	Plinthes
11ème étage Noyau central	BUREAU 11BC459	Plinthes
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Plinthes
	GAINE ELEC 11BC441	Plinthes
	SAS 11BCS04	Plinthes
	SAS 11BCS04	Plinthes
	ESC 11BCE02	Plinthes
	WC 11AX483	Plinthes
	BUREAU 11AX452	Plinthes
	SAS 11FGS08	Plinthes
	ESC 11FGE04	Plinthes
	CIRCU 11AXC01	Plinthes
	SAS 11AXS12	Plinthes
	CIRCU 11AXC02	Plinthes
	CIRCU 11BCC03	Plinthes
	CIRCU 11AXC03	Plinthes
	SAS 11AXS13	Plinthes
	CIRCU 11AXC05	Plinthes
	CIRCU 11AXC06	Plinthes
	ATTENTE 11AX491	Plinthes
	CIRCU 11AXC04	Plinthes
	CIRCU 11FGC03	Plinthes
	CIRCU 11FGC04	Plinthes

Niveau	Pièce	Zone
	SAS 11AXS14	Plinthes
	SAS 11AXS15	Plinthes
	SAS 11AXS16	Plinthes
	L TECH 11FG673	Plinthes
	GAINE ELEC 11FG459	Plinthes
11ème étage Ailes 2	GAINE ELEC 11AX213	Sol
	BUREAU 11DE220	Sol
	CH 11DE016	Sol
	CH 11DE017	Sol
	CH 11DE018	Sol
	CH 11DE019	Sol
	SAS 11DES09	Sol
	CH 11DE022	Sol
	CH 11DE024	Sol
	CH 11DE025	Sol
	CH 11DE026	Sol
	CH 11DE029	Sol
	CIRCU 11DEC02	Sol
	CIRCU 11DES10	Sol
	CIRCU 11DEC01	Sol
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS03	Sol
	CIRCU 11BCC02	Sol
	BUREAU 11BC001	Sol
	SANIT 11BC544	Sol
	BUREAU 11BC003	Sol
	BUREAU 11BC004	Sol
	BUREAU 11BC005	Sol
	SAS 11BCS02	Sol
	CIRCU 11BCC01	Sol
	BUREAU 11BC009	Sol
	SAS 11BCS01	Sol
	BUREAU 11BC011	Sol
	CH 11BC012	Sol
	CH 11BC013	Sol
	CH 11BC015	Sol
	BUREAU 11BC111	Sol
11ème étage Noyau central	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Sol
	SAS 11BCS04	Sol
	SAS 11FGS08	Sol
	CIRCU 11AXC01	Sol
	SAS 11AXS12	Sol
	CIRCU 11AXC02	Sol
	CIRCU 11BCC03	Sol
	CIRCU 11AXC03	Sol
	SAS 11AXS13	Sol
	CIRCU 11AXC05	Sol
	CIRCU 11AXC06	Sol
	ATTENTE 11AX491	Sol
	CIRCU 11AXC04	Sol
	CIRCU 11FGC03	Sol
	CIRCU 11FGC04	Sol
	SAS 11AXS14	Sol
	SAS 11AXS15	Sol
	SAS 11AXS16	Sol
	L TECH 11FG673	Sol
	GAINE ELEC 11FG459	Sol
11ème étage Ailes 2	CH 11DE020	Sol
	CH 11DE021	Sol
	SANIT 11DE569	Sol
	SANIT 11DE566	Sol
	SANIT 11DE559	Sol
	SANIT 11DE556	Sol
	SANIT 11DE556	Sol
	SANIT 11DE573	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 11DE574	Sol
	SANIT 11DE577	Sol
	SANIT 11DE580	Sol
	SANIT 11DE583	Sol
	SANIT 11DE589	Sol
	SANIT 11DE591	Sol
	SANIT 11DE592	Sol
	SANIT 11DE600	Sol
11ème étage Aile 1	SANIT 11BC540	Sol
	SANIT 11BC535	Sol
	SANIT 11BC532	Sol
	SANIT 11BC529	Sol
	SALLE 11BC016	Sol
	SANIT 11BC513	Sol
	SANIT 11BC509	Sol
	SANIT 11BC501	Sol
	SANIT 11BC499	Sol
	SANIT 11BC492	Sol
	SANIT 11BC495	Sol
	SANIT 11BC496	Sol
	SANIT 11BC506	Sol
	SANIT 11BC506	Sol
	SANIT 11BC507	Sol
	SANIT 11BC516	Sol
11ème étage Ailes 2	SANIT 11DE563	Sol
	SANIT 11DE564	Sol
	SANIT 11DE597	Sol
11ème étage Aile 1	SANIT 11BC507	Sol
11ème étage Ailes 2	SANIT 11DE566	Tous les murs
	SANIT 11DE559	Tous les murs
	SANIT 11DE556	Tous les murs
	SANIT 11DE577	Tous les murs
	SANIT 11DE592	Tous les murs
	SANIT 11DE569	Plafond
	SANIT 11DE566	Plafond
	SANIT 11DE559	Plafond
	SANIT 11DE556	Plafond
	SANIT 11DE556	Plafond
	SANIT 11DE563	Plafond
	SANIT 11DE563	Plafond
	SANIT 11DE564	Plafond
	SANIT 11DE573	Plafond
	SANIT 11DE574	Plafond
	SANIT 11DE577	Plafond
	SANIT 11DE580	Plafond
	SANIT 11DE583	Plafond
	SANIT 11DE589	Plafond
	SANIT 11DE591	Plafond
	SANIT 11DE592	Plafond
	SANIT 11DE597	Plafond
	SANIT 11DE600	Plafond
	SANIT 11AX682	Plafond
	CH 11DE020	Plafond
	CH 11DE021	Plafond
	CIRCU 11DEC01	Allèges
11ème étage Aile 1	CIRCU 11BCC01	Allèges
11ème étage Ailes 2	SDB 11DE216	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11DE214	Appuis de fenêtre
	STOCKAGE 11DE215	Appuis de fenêtre
	SDB 11DE216	Appuis de fenêtre
	HYGIENE 11DE226	Appuis de fenêtre
	STOCKAGE 11DE219	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11DE220	Appuis de fenêtre
	SOINS 11DE221	Appuis de fenêtre

Niveau	Pièce	Zone
	OFFICE 11DE223	Appuis de fenêtre
	CH 11DE016	Appuis de fenêtre
	CH 11DE017	Appuis de fenêtre
	CH 11DE018	Appuis de fenêtre
	CH 11DE019	Appuis de fenêtre
	CH 11DE020	Appuis de fenêtre
	CH 11DE021	Appuis de fenêtre
	CH 11DE022	Appuis de fenêtre
	CH 11DE023	Appuis de fenêtre
	CH 11DE024	Appuis de fenêtre
	CH 11DE025	Appuis de fenêtre
	CH 11DE027	Appuis de fenêtre
	CH 11DE028	Appuis de fenêtre
	CH 11DE029	Appuis de fenêtre
	CH 11DE030	Appuis de fenêtre
	CH 11DE031	Appuis de fenêtre
	RESERVE 11DE032	Appuis de fenêtre
	REUNION 11AX033	Appuis de fenêtre
11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC002	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC003	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC004	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC005	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC101	Appuis de fenêtre
	SALLE 11BC016	Appuis de fenêtre
	RESERVE 11BC006	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC102	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC007	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC008	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC009	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC010	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC011	Appuis de fenêtre
	CH 11BC012	Appuis de fenêtre
	CH 11BC013	Appuis de fenêtre
	CH 11BC014	Appuis de fenêtre
	CH 11BC015	Appuis de fenêtre
	OFFICE 11BC103	Appuis de fenêtre
	IDE 11BC104	Appuis de fenêtre
	PHARMA 11BC105	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC106	Appuis de fenêtre
	RESERVE 11BC107	Appuis de fenêtre
	UM 11BC108	Appuis de fenêtre
	ASH 11BC110	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC111	Appuis de fenêtre
11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC459	Appuis de fenêtre
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC442	Appuis de fenêtre
	EXAMEN 11BC443	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11BC449	Appuis de fenêtre
	DESINFECTION 11BC448	Appuis de fenêtre
	ENDOSCOPIE 11BC445	Appuis de fenêtre
	REUNION 11AX446	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX451	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX452	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX453	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX454	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX455	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX456	Appuis de fenêtre
	EXAMEN 11FG457	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11FG458	Appuis de fenêtre
	SECRETARIAT 11FG461	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11FG463	Appuis de fenêtre
	SECRETARIAT 11AX464	Appuis de fenêtre

Niveau	Pièce	Zone
	SECRETARIAT 11AX465	Appuis de fenêtre
	SECRETARIAT 11AX466	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX471	Appuis de fenêtre
	ATTENTE 11AX435	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX472	Appuis de fenêtre
	CONSULT 11AX436	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX437	Appuis de fenêtre
	BUREAU 11AX474	Appuis de fenêtre
11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214	Fenêtres
	STOCKAGE 11DE215	Fenêtres
	SDB 11DE216	Fenêtres
	HYGIENE 11DE226	Fenêtres
	STOCKAGE 11DE219	Fenêtres
	BUREAU 11DE220	Fenêtres
	SOINS 11DE221	Fenêtres
	OFFICE 11DE223	Fenêtres
	CH 11DE016	Fenêtres
	CH 11DE017	Fenêtres
	CH 11DE018	Fenêtres
	CH 11DE019	Fenêtres
	CH 11DE020	Fenêtres
	CH 11DE021	Fenêtres
	CH 11DE022	Fenêtres
	CH 11DE023	Fenêtres
	CH 11DE024	Fenêtres
	CH 11DE025	Fenêtres
	CH 11DE026	Fenêtres
	CH 11DE027	Fenêtres
	CH 11DE028	Fenêtres
	CH 11DE029	Fenêtres
	CH 11DE030	Fenêtres
	CH 11DE031	Fenêtres
	RESERVE 11DE032	Fenêtres
	REUNION 11AX033	Fenêtres
	CIRCU 11DEC01	Fenêtres
11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001	Fenêtres
	BUREAU 11BC002	Fenêtres
	BUREAU 11BC003	Fenêtres
	BUREAU 11BC004	Fenêtres
	BUREAU 11BC005	Fenêtres
	BUREAU 11BC101	Fenêtres
	CIRCU 11BCC01	Fenêtres
	SALLE 11BC016	Fenêtres
	RESERVE 11BC006	Fenêtres
	BUREAU 11BC102	Fenêtres
	BUREAU 11BC007	Fenêtres
	BUREAU 11BC008	Fenêtres
	BUREAU 11BC009	Fenêtres
	BUREAU 11BC010	Fenêtres
	BUREAU 11BC011	Fenêtres
	CH 11BC012	Fenêtres
	CH 11BC013	Fenêtres
	CH 11BC014	Fenêtres
	CH 11BC015	Fenêtres
	OFFICE 11BC103	Fenêtres
	IDE 11BC104	Fenêtres
	PHARMA 11BC105	Fenêtres
	BUREAU 11BC106	Fenêtres
	RESERVE 11BC107	Fenêtres
	UM 11BC108	Fenêtres
	ASH 11BC110	Fenêtres
11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458	Fenêtres
	BUREAU 11BC459	Fenêtres
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Fenêtres

Niveau	Pièce	Zone
	BUREAU 11BC442	Fenêtres
	EXAMEN 11BC443	Fenêtres
	BUREAU 11BC449	Fenêtres
	DESINFECTION 11BC448	Fenêtres
	ENDOSCOPIE 11BC445	Fenêtres
	REUNION 11AX446	Fenêtres
	BUREAU 11AX451	Fenêtres
	BUREAU 11AX452	Fenêtres
	BUREAU 11AX453	Fenêtres
	BUREAU 11AX454	Fenêtres
	BUREAU 11AX455	Fenêtres
	BUREAU 11AX456	Fenêtres
	EXAMEN 11FG457	Fenêtres
	BUREAU 11FG458	Fenêtres
	SECRETARIAT 11FG461	Fenêtres
	BUREAU 11FG463	Fenêtres
	SECRETARIAT 11AX464	Fenêtres
	BUREAU 11AX471	Fenêtres
	ATTENTE 11AX435	Fenêtres
	BUREAU 11AX472	Fenêtres
	CONSULT 11AX436	Fenêtres
	BUREAU 11AX437	Fenêtres
	BUREAU 11AX474	Fenêtres
11ème étage Ailes 2	CH 11DE030	Rebouchage plafond
	SAS 11AXS11	Mur de refend
	CIRCU 11DEC02	Mur de refend
	CIRCU 11DES10	Mur de refend
	CIRCU 11DEC01	Mur de refend
	SAS 11AXS11	Cloison
	CIRCU 11DEC02	Cloison
	CIRCU 11DES10	Cloison
	CIRCU 11DEC01	Cloison
11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01	Cloison
	SAS 11AXS12	Cloison
	CIRCU 11AXC02	Cloison
	CIRCU 11BCC03	Cloison
	CIRCU 11AXC03	Cloison
	SAS 11AXS13	Cloison
	CIRCU 11AXC05	Cloison
	CIRCU 11AXC06	Cloison
	ATTENTE 11AX491	Cloison
	CIRCU 11AXC04	Cloison
	CIRCU 11FGC03	Cloison
	CIRCU 11FGC04	Cloison
11ème étage Ailes 2	SAS 11AXS11	Peinture de porte
	CIRCU 11DEC02	Peinture de porte
	CIRCU 11DES10	Peinture de porte
	CIRCU 11DEC01	Peinture de porte
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS03	Peinture de porte
	CIRCU 11BCC02	Peinture de porte
	SAS 11BCS02	Peinture de porte
	CIRCU 11BCC01	Peinture de porte
11ème étage Ailes 2	SAS 11DES09	Mur de refend
	ESC 11DEE05	Mur de refend
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS01	Mur de refend
	ESC 11BCE01	Mur de refend
11ème étage Noyau central	SAS 11BCS04	Mur de refend
	ESC 11BCE02	Mur de refend
	SAS 11FGS08	Mur de refend
	ESC 11FGE04	Mur de refend
11ème étage Ailes 2	SAS 11DES09	Cloison
	ESC 11DEE05	Cloison
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS01	Cloison
	ESC 11BCE01	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
11ème étage Noyau central	SAS 11BCS04	Cloison
	ESC 11BCE02	Cloison
	SAS 11FGS08	Cloison
	ESC 11FGE04	Cloison
11ème étage Ailes 2	ESC 11DEE05	Mur donnant sur extérieur
11ème étage Aile 1	ESC 11BCE01	Mur donnant sur extérieur
11ème étage Noyau central	ESC 11BCE02	Mur donnant sur extérieur
11ème étage Ailes 2	ESC 11DEE05	Plafond
11ème étage Aile 1	ESC 11BCE01	Plafond
11ème étage Noyau central	ESC 11BCE02	Plafond
	ESC 11FGE04	Plafond
11ème étage Ailes 2	STOCKAGE 11DE215	Sol
	OFFICE 11DE223	Sol
11ème étage Aile 1	OFFICE 11BC103	Sol
	IDE 11BC104	Sol
	PHARMA 11BC105	Sol
	SANIT 11BC109	Sol
	WC 11BC113	Sol
	WC 11BC114	Sol
	UM 11BC108	Sol
	DOUCHE 11BC116	Sol
	DOUCHE 11BC115	Sol
11ème étage Noyau central	UM 11AX482	Sol
	SANIT 11AX480	Sol
	SANIT 11AX486	Sol
11ème étage Ailes 2	STOCKAGE 11DE215	Plinthes
	OFFICE 11DE223	Plinthes
11ème étage Aile 1	OFFICE 11BC103	Plinthes
	IDE 11BC104	Plinthes
	IDE 11BC104	Plinthes
	PHARMA 11BC105	Plinthes
	SANIT 11BC109	Plinthes
	WC 11BC113	Plinthes
	WC 11BC114	Plinthes
	DOUCHE 11BC116	Plinthes
	DOUCHE 11BC115	Plinthes
11ème étage Noyau central	SANIT 11AX480	Plinthes
	SANIT 11AX486	Plinthes
11ème étage Ailes 2	OFFICE 11DE223	Tous les murs
11ème étage Aile 1	PL 11BC16A	Tous les murs
	SALLE 11BC016	Tous les murs
	OFFICE 11BC103	Tous les murs
	SANIT 11BC109	Tous les murs
	WC 11BC113	Tous les murs
	WC 11BC114	Tous les murs
	ASH 11BC110	Tous les murs
	DOUCHE 11BC116	Tous les murs
	DOUCHE 11BC115	Tous les murs
11ème étage Noyau central	UM 11AX482	Tous les murs
	SANIT 11AX480	Tous les murs
	SANIT 11AX486	Tous les murs
11ème étage Ailes 2	STOCKAGE 11DE215	Plafond
	OFFICE 11DE223	Plafond
	STOCKAGE 11DE215	Cloison
	OFFICE 11DE223	Cloison
	ESC 11DEE05	Sol
11ème étage Aile 1	ESC 11BCE01	Sol
11ème étage Noyau central	ESC 11BCE02	Sol
	ESC 11FGE04	Sol
11ème étage Ailes 2	REUNION 11AX033	Sol
	SANIT 11AX682	Sol
	CIRCU 11DEC02	Sol
	CIRCU 11DES10	Sol
	CIRCU 11DEC01	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	STOCKAGE 11DE219	Sol
11ème étage Aile 1	CH 11BC013	Sol
11ème étage Ailes 2	HYGIENE 11DE226	Sol
	SOINS 11DE221	Sol
	BUREAU 11DE214	Sol
	SDB 11DE216	Sol
	RESERVE 11DE032	Sol
11ème étage Aile 1	SANIT 11BC540	Plafond
	SANIT 11BC535	Plafond
	SANIT 11BC532	Plafond
	SANIT 11BC529	Plafond
	SANIT 11BC513	Plafond
	SANIT 11BC509	Plafond
	SANIT 11BC501	Plafond
	SANIT 11BC499	Plafond
	SANIT 11BC492	Plafond
	SANIT 11BC495	Plafond
	SANIT 11BC496	Plafond
	SANIT 11BC506	Plafond
	SANIT 11BC507	Plafond
	SANIT 11BC516	Plafond
	SANIT 11BC109	Plafond
	BUREAU 11BC001	Allèges
	BUREAU 11BC002	Allèges
	BUREAU 11BC003	Allèges
	BUREAU 11BC004	Allèges
	BUREAU 11BC005	Allèges
	BUREAU 11BC101	Allèges
	SALLE 11BC016	Allèges
	RESERVE 11BC006	Allèges
	BUREAU 11BC102	Allèges
	BUREAU 11BC007	Allèges
	BUREAU 11BC008	Allèges
	BUREAU 11BC009	Allèges
	BUREAU 11BC010	Allèges
	BUREAU 11BC011	Allèges
	CH 11BC012	Allèges
	CH 11BC013	Allèges
	CH 11BC014	Allèges
	CH 11BC015	Allèges
	OFFICE 11BC103	Allèges
	IDE 11BC104	Allèges
	PHARMA 11BC105	Allèges
	BUREAU 11BC106	Allèges
	RESERVE 11BC107	Allèges
	UM 11BC108	Allèges
	ASH 11BC110	Allèges
	BUREAU 11BC111	Allèges
	BUREAU 11BC001	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC002	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC003	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC004	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC005	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC101	Mur donnant sur extérieur
	SALLE 11BC016	Mur donnant sur extérieur
	RESERVE 11BC006	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC102	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC007	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC008	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC009	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC010	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC011	Mur donnant sur extérieur
	CH 11BC012	Mur donnant sur extérieur
	CH 11BC013	Mur donnant sur extérieur

Niveau	Pièce	Zone
	CH 11BC014	Mur donnant sur extérieur
	CH 11BC015	Mur donnant sur extérieur
	OFFICE 11BC103	Mur donnant sur extérieur
	IDE 11BC104	Mur donnant sur extérieur
	PHARMA 11BC105	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC106	Mur donnant sur extérieur
	RESERVE 11BC107	Mur donnant sur extérieur
	UM 11BC108	Mur donnant sur extérieur
	ASH 11BC110	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC111	Mur donnant sur extérieur
	L TECH 11BC112	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC001	Plafond
	BUREAU 11BC002	Plafond
	BUREAU 11BC003	Plafond
	BUREAU 11BC004	Plafond
	BUREAU 11BC005	Plafond
	BUREAU 11BC101	Plafond
	BUREAU 11BC007	Plafond
	BUREAU 11BC008	Plafond
	BUREAU 11BC009	Plafond
	BUREAU 11BC010	Plafond
	BUREAU 11BC011	Plafond
	CH 11BC012	Plafond
	CH 11BC013	Plafond
	CH 11BC014	Plafond
	CH 11BC015	Plafond
	OFFICE 11BC103	Plafond
	IDE 11BC104	Plafond
	PHARMA 11BC105	Plafond
	BUREAU 11BC106	Plafond
	RESERVE 11BC107	Plafond
	BUREAU 11BC111	Plafond
	BUREAU 11BC001	Mur de refend
	BUREAU 11BC002	Mur de refend
	BUREAU 11BC003	Mur de refend
	BUREAU 11BC004	Mur de refend
	BUREAU 11BC005	Mur de refend
	BUREAU 11BC101	Mur de refend
	BUREAU 11BC101	Mur de refend
	PL 11BC16A	Mur de refend
	SALLE 11BC016	Mur de refend
	SALLE 11BC016	Mur de refend
	RESERVE 11BC006	Mur de refend
	DGT 11BC117	Mur de refend
	BUREAU 11BC007	Mur de refend
	BUREAU 11BC008	Mur de refend
	BUREAU 11BC009	Mur de refend
	BUREAU 11BC010	Mur de refend
	BUREAU 11BC011	Mur de refend
	CH 11BC012	Mur de refend
	CH 11BC013	Mur de refend
	CH 11BC014	Mur de refend
	CH 11BC015	Mur de refend
	IDE 11BC104	Mur de refend
	PHARMA 11BC105	Mur de refend
	BUREAU 11BC106	Mur de refend
	BUREAU 11BC106	Mur de refend
	RESERVE 11BC107	Mur de refend
	RESERVE 11BC107	Mur de refend
	BUREAU 11BC111	Mur de refend
	SANIT 11BC544	Mur de refend
	SANIT 11BC540	Mur de refend
	SANIT 11BC535	Mur de refend
	SANIT 11BC532	Mur de refend

Niveau	Pièce	Zone
	SANIT 11BC529	Mur de refend
	SANIT 11BC513	Mur de refend
	SANIT 11BC509	Mur de refend
	SANIT 11BC501	Mur de refend
	SANIT 11BC499	Mur de refend
	SANIT 11BC492	Mur de refend
	SANIT 11BC495	Mur de refend
	SANIT 11BC496	Mur de refend
	SANIT 11BC506	Mur de refend
	SANIT 11BC507	Mur de refend
	SANIT 11BC516	Mur de refend
	BUREAU 11BC001	Cloison
	BUREAU 11BC002	Cloison
	BUREAU 11BC003	Cloison
	BUREAU 11BC004	Cloison
	BUREAU 11BC005	Cloison
	BUREAU 11BC101	Cloison
	PL 11BC16A	Cloison
	SALLE 11BC016	Cloison
	RESERVE 11BC006	Cloison
	DGT 11BC117	Cloison
	DGT 11BC117	Cloison
	BUREAU 11BC102	Cloison
	BUREAU 11BC007	Cloison
	BUREAU 11BC008	Cloison
	BUREAU 11BC009	Cloison
	BUREAU 11BC010	Cloison
	BUREAU 11BC011	Cloison
	CH 11BC012	Cloison
	CH 11BC013	Cloison
	CH 11BC014	Cloison
	CH 11BC015	Cloison
	OFFICE 11BC103	Cloison
	IDE 11BC104	Cloison
	PHARMA 11BC105	Cloison
	BUREAU 11BC106	Cloison
	RESERVE 11BC107	Cloison
	BUREAU 11BC111	Cloison
	SANIT 11BC544	Cloison
	SANIT 11BC540	Cloison
	SANIT 11BC535	Cloison
	SANIT 11BC532	Cloison
	SANIT 11BC529	Cloison
	SANIT 11BC513	Cloison
	SANIT 11BC509	Cloison
	SANIT 11BC501	Cloison
	SANIT 11BC499	Cloison
	SANIT 11BC492	Cloison
	SANIT 11BC495	Cloison
	SANIT 11BC496	Cloison
	SANIT 11BC506	Cloison
	SANIT 11BC506	Cloison
	SANIT 11BC507	Cloison
	SANIT 11BC516	Cloison
	BUREAU 11BC001	Plafond; Doublage
	SANIT 11BC544	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC002	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC003	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC004	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC005	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC007	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC008	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC009	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC010	Plafond; Doublage

Niveau	Pièce	Zone
	BUREAU 11BC011	Plafond; Doublage
	CH 11BC012	Plafond; Doublage
	CH 11BC013	Plafond; Doublage
	CH 11BC014	Plafond; Doublage
	CH 11BC015	Plafond; Doublage
	CH 11BC014	Sol
	SAS 11BCS03	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes
	CIRCU 11BCC02	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes
	SAS 11BCS02	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes
	CIRCU 11BCC01	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes
	SAS 11BCS03	Mur donnant sur parties communes; Cloison
	CIRCU 11BCC02	Mur donnant sur parties communes; Cloison
	SAS 11BCS02	Mur donnant sur parties communes; Cloison
	CIRCU 11BCC01	Mur donnant sur parties communes; Cloison
	BUREAU 11BC102	Mur A; Mur D
	DOUCHE 11BC116	Bac de douche
	DOUCHE 11BC115	Bac de douche
	WC 11BC113	Mur de refend
	WC 11BC114	Mur de refend
	DOUCHE 11BC116	Mur de refend
	DOUCHE 11BC115	Mur de refend
	RESERVE 11BC006	Sol
	SANIT 11BC513	Sol
	DGT 11BC117	Sol
	BUREAU 11BC102	Sol
	SALLE 11BC016	Plafond; Doublage
	RESERVE 11BC006	Plafond; Doublage
	DGT 11BC117	Plafond; Doublage
	BUREAU 11BC102	Plafond; Doublage
11ème étage Ailes 2	SDB 11DE216	Fenêtres
	SDB 11DE216	Fenêtres; Joint sous dormant
11ème étage Noyau central	BUREAU 11BC459	Sol
	ATTENTE 11BC458	Mur de refend
	BUREAU 11BC459	Mur de refend
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Mur de refend
	BUREAU 11BC442	Mur de refend
	SAS 11BCS17	Mur de refend
	ENDOSCOPIE 11BC445	Mur de refend
	REUNION 11AX446	Mur de refend
	BUREAU 11AX456	Mur de refend
	EXAMEN 11FG457	Mur de refend
	SECRETARIAT 11FG461	Mur de refend
	BUREAU 11FG463	Mur de refend
	SECRETARIAT 11AX464	Mur de refend
	SECRETARIAT 11AX465	Mur de refend
	SECRETARIAT 11AX466	Mur de refend
	CONSULT 11AX470	Mur de refend
	ATTENTE 11AX435	Mur de refend
	BUREAU 11AX474	Mur de refend
	CONSULT 11AX475	Mur de refend
	ATTENTE 11BC458	Plafond
	BUREAU 11BC459	Plafond
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Plafond
	BUREAU 11BC442	Plafond
	EXAMEN 11BC443	Plafond
	REUNION 11AX446	Plafond
	BUREAU 11AX451	Plafond
	BUREAU 11AX452	Plafond
	BUREAU 11AX453	Plafond
	BUREAU 11AX454	Plafond

Niveau	Pièce	Zone
	BUREAU 11AX455	Plafond
	EXAMEN 11FG457	Plafond
	BUREAU 11FG458	Plafond
	SECRETARIAT 11FG461	Plafond
	BUREAU 11FG463	Plafond
	SECRETARIAT 11AX464	Plafond
	SECRETARIAT 11AX465	Plafond
	SECRETARIAT 11AX466	Plafond
	CONSULT 11AX470	Plafond
	BUREAU 11AX471	Plafond
	ATTENTE 11AX435	Plafond
	BUREAU 11AX472	Plafond
	CONSULT 11AX436	Plafond
	BUREAU 11AX437	Plafond
	BUREAU 11AX474	Plafond
	CONSULT 11AX475	Plafond
	DASRI 11BC439	Plafond
	ATTENTE 11BC458	Allèges
	BUREAU 11BC459	Allèges
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Allèges
	BUREAU 11BC442	Allèges
	EXAMEN 11BC443	Allèges
	BUREAU 11BC449	Allèges
	DESINFECTION 11BC448	Allèges
	ENDOSCOPIE 11BC445	Allèges
	REUNION 11AX446	Allèges
	BUREAU 11AX451	Allèges
	BUREAU 11AX452	Allèges
	BUREAU 11AX453	Allèges
	BUREAU 11AX454	Allèges
	BUREAU 11AX455	Allèges
	BUREAU 11AX456	Allèges
	EXAMEN 11FG457	Allèges
	BUREAU 11FG458	Allèges
	SECRETARIAT 11FG461	Allèges
	BUREAU 11FG463	Allèges
	SECRETARIAT 11AX464	Allèges
	SECRETARIAT 11AX465	Allèges
	SECRETARIAT 11AX466	Allèges
	CONSULT 11AX470	Allèges
	BUREAU 11AX471	Allèges
	ATTENTE 11AX435	Allèges
	BUREAU 11AX472	Allèges
	CONSULT 11AX436	Allèges
	BUREAU 11AX437	Allèges
	BUREAU 11AX474	Allèges
	CIRCU 11AXC01	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC02	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC03	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC05	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC06	Intérieur de porte coupe feu
	SAS 11AXS14	Intérieur de porte coupe feu
	SAS 11AXS15	Intérieur de porte coupe feu
	SAS 11AXS16	Intérieur de porte coupe feu
	REUNION 11AX446	Poteaux
	ATTENTE 11AX491	Poteaux
	CIRCU 11AXC04	Poteaux
	CIRCU 11AXC04	Cloison
11ème étage Ailes 2	ESC 11DEE05	Trémie escalier
11ème étage Aile 1	ESC 11BCE01	Trémie escalier
11ème étage Noyau central	ESC 11BCE02	Trémie escalier
	ESC 11FGE04	Trémie escalier
	DASRI 11BC439	Mur de refend
	ATTENTE 11BC458	Mur donnant sur extérieur

Niveau	Pièce	Zone
	BUREAU 11BC459	Mur donnant sur extérieur
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC442	Mur donnant sur extérieur
	EXAMEN 11BC443	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11BC449	Mur donnant sur extérieur
	DESINFECTION 11BC448	Mur donnant sur extérieur
	ENDOSCOPIE 11BC445	Mur donnant sur extérieur
	REUNION 11AX446	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX451	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX452	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX453	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX454	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX455	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX456	Mur donnant sur extérieur
	EXAMEN 11FG457	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11FG458	Mur donnant sur extérieur
	SECRETARIAT 11FG461	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11FG463	Mur donnant sur extérieur
	SECRETARIAT 11AX464	Mur donnant sur extérieur
	SECRETARIAT 11AX465	Mur donnant sur extérieur
	SECRETARIAT 11AX466	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX471	Mur donnant sur extérieur
	ATTENTE 11AX435	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX472	Mur donnant sur extérieur
	CONSULT 11AX436	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX437	Mur donnant sur extérieur
	BUREAU 11AX474	Mur donnant sur extérieur
	ATTENTE 11BC458	Cloison
	BUREAU 11BC459	Cloison
	DASRI 11BC439	Cloison
	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Cloison
	BUREAU 11BC442	Cloison
	REUNION 11AX446	Cloison
	BUREAU 11AX451	Cloison
	BUREAU 11AX452	Cloison
	BUREAU 11AX452	Cloison
	BUREAU 11AX453	Cloison
	BUREAU 11AX454	Cloison
	BUREAU 11AX455	Cloison
	BUREAU 11AX456	Cloison
	EXAMEN 11FG457	Cloison
	BUREAU 11FG458	Cloison
	SECRETARIAT 11FG461	Cloison
	BUREAU 11FG463	Cloison
	SECRETARIAT 11AX464	Cloison
	SECRETARIAT 11AX465	Cloison
	SECRETARIAT 11AX466	Cloison
	BUREAU 11AX471	Cloison
	ATTENTE 11AX435	Cloison
	CONSULT 11AX436	Cloison
11ème étage Aile 1	SANIT 11BC109	Cloison
	WC 11BC113	Cloison
	WC 11BC114	Cloison
	UM 11BC108	Cloison
	ASH 11BC110	Cloison
	DOUCHE 11BC116	Cloison
	DOUCHE 11BC115	Cloison
11ème étage Noyau central	UM 11AX482	Cloison
	UM 11AX481	Cloison
	SANIT 11AX480	Cloison
	WC 11AX483	Cloison
	SANIT 11FG490	Cloison
	WC 11AX483	Mur C
	SANIT 11FG490	Mur C

Niveau	Pièce	Zone
11ème étage Aile 1	ASH 11BC110	Sol
11ème étage Noyau central	UM 11AX482	Sol
	UM 11AX481	Sol
	BUREAU 11AX451	Sol
	WC 11AX483	Sol
	DASRI 11BC439	Sol
	BUREAU 11BC442	Sol
	BUREAU 11AX455	Sol
	BUREAU 11AX453	Sol
11ème étage Ailes 2	CH 11DE027	Sol
	CH 11DE028	Sol
	CH 11DE030	Sol
11ème étage Noyau central	EXAMEN 11FG457	Sol
	BUREAU 11FG458	Sol
	SANIT 11FG490	Sol
	CONSULT 11AX470	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	BUREAU 11AX471	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	ATTENTE 11AX435	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	BUREAU 11AX472	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	CONSULT 11AX436	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	BUREAU 11AX437	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	BUREAU 11AX474	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	CONSULT 11AX475	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds
	CIRCU 11AXC01	Mur de refend
	SAS 11AXS12	Mur de refend
	CIRCU 11AXC02	Mur de refend
	CIRCU 11BCC03	Mur de refend
	CIRCU 11BCC03	Mur de refend
	CIRCU 11AXC03	Mur de refend
	SAS 11AXS13	Mur de refend
	CIRCU 11AXC05	Mur de refend
	CIRCU 11AXC06	Mur de refend
	ATTENTE 11AX491	Mur de refend
	CIRCU 11AXC04	Mur de refend
	CIRCU 11FGC04	Mur de refend
	SAS 11AXS14	Mur de refend
	SAS 11AXS15	Mur de refend
	SAS 11AXS16	Mur de refend
11ème étage Ailes 2	GAINE ELEC 11AX213	Plafond
11ème étage Aile 1	L TECH 11BC112	Plafond
11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11BC441	Plafond
	ARCHIVES 11AX450	Plafond
	L TECH 11FG673	Plafond
	GAINE ELEC 11FG459	Plafond
11ème étage Ailes 2	GAINE ELEC 11AX213	Mur de refend
11ème étage Aile 1	L TECH 11BC112	Mur de refend
11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11BC441	Mur de refend
	L TECH 11FG673	Mur de refend
	GAINE ELEC 11FG459	Mur de refend
11ème étage Ailes 2	GAINE ELEC 11AX213	Cloison
11ème étage Aile 1	L TECH 11BC112	Cloison
11ème étage Noyau central	BIBLIOTHEQUE 11BC440	Cloison
	GAINE ELEC 11BC441	Cloison
	ARCHIVES 11AX450	Cloison
	L TECH 11FG673	Cloison
	GAINE ELEC 11FG459	Cloison

Niveau	Pièce	Zone
	PL TECH 11AX689	Cloison
	ARCHIVES 11AX450	Cloison
	PL TECH 11AX689	Conduit
	PL TECH 11AX689	Sol
	L TECH 11FG673	Conduit
11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC111	Conduit
11ème étage Ailes 2	SAS 11AXS11	Conduit
	CIRCU 11DEC02	Conduit
	CIRCU 11DES10	Conduit
	CIRCU 11DEC01	Conduit
11ème étage Aile 1	SAS 11BCS03	Conduit
	CIRCU 11BCC02	Conduit
	SAS 11BCS02	Conduit
	CIRCU 11BCC01	Conduit
11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01	Conduit
	SAS 11AXS12	Conduit
	CIRCU 11AXC02	Conduit
	CIRCU 11BCC03	Conduit
	CIRCU 11AXC03	Conduit
	SAS 11AXS13	Conduit
	CIRCU 11AXC05	Conduit
	CIRCU 11AXC06	Conduit
	ATTENTE 11AX491	Conduit
	CIRCU 11AXC04	Conduit
	CIRCU 11FGC03	Conduit
	CIRCU 11FGC04	Conduit
	SAS 11AXS14	Conduit
	SAS 11AXS15	Conduit
	SAS 11AXS16	Conduit
	ATTENTE 11BC458	Sol
	CONSULT 11AX470	Sol
	BUREAU 11AX471	Sol
	ATTENTE 11AX435	Sol
	BUREAU 11AX472	Sol
	CONSULT 11AX436	Sol
	BUREAU 11AX437	Sol
	BUREAU 11AX474	Sol
	CONSULT 11AX475	Sol
	SDE 11BC447	Sol
	BUREAU 11BC449	Sol
	DESINFECTION 11BC448	Sol
	ENDOSCOPIE 11BC445	Sol
	SECRETARIAT 11FG461	Sol
	SECRETARIAT 11AX464	Sol
	SECRETARIAT 11AX465	Sol
	SECRETARIAT 11AX466	Sol
11ème étage Ailes 2	CH 11DE026	Appuis de fenêtre
	SANIT 11DE573	Tous les murs
	STOCKAGE 11DE215	Tous les murs
11ème étage Noyau central	EXAMEN 11BC443	Cloison
	WC 11BC552	Cloison
	SAS 11BCS17	Cloison
	SDE 11BC447	Cloison
	BUREAU 11BC449	Cloison
	DESINFECTION 11BC448	Cloison
	ENDOSCOPIE 11BC445	Cloison
	SAS 11AXS15	Plafond
	CIRCU 11AXC01	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC02	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC03	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC05	Intérieur de porte coupe feu
	CIRCU 11AXC06	Intérieur de porte coupe feu
	SAS 11AXS14	Intérieur de porte coupe feu
	SAS 11AXS15	Intérieur de porte coupe feu

Niveau	Pièce	Zone
	SAS 11AXS16	Intérieur de porte coupe feu
11ème étage Aile 1	CH 11BC014	Plinthes

Descriptif des travaux :

ADX Groupe est mandatée afin de réaliser un Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) portant sur l'aile 1, l'aile 2 ainsi que le noyau central du 11ème étage du bâtiment précité.

Ce repérage s'inscrit dans le cadre de futurs travaux de réhabilitation globale des zones concernées.

Les investigations concernent les éléments suivants :

- Réfection de tous les revêtements de sols (avec percement éventuel) jusqu'aux supports.
- Réfection de tous les revêtements de murs (avec percement éventuel et faïences/plinthes comprises) jusqu'aux supports.
- Réfection de tous les revêtements de plafonds (avec percement éventuel) jusqu'aux supports.
- Réfection des menuiseries en déposes totales.
- Réfection des conduits, portes coupe-feu.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO001	11ème étage Alles 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Mur de refend	Analyse : P001 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P002 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P031 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P032 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P033 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P034 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P102 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)	550m2
ZPSO002	11ème étage Alles 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; HYGIENE 11DE226; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P003 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P004 - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P056 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) (Absence d'amiante) Analyse : P057 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P058 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P059 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P103 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)	350m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO003	11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; GT 11DE555; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Cloison; Cloison; Mur C	Analyse : P005 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P006 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante) Analyse : P044 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P045 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P046 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P047 - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)	900m2
ZPSO006	11ème étage Ailes 2	CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031	Plafond	Analyse : P011 - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P039 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P040 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)	30m2
ZPSO007	11ème étage Ailes 2	SDB 11DE216; WC 11DE224; HYGIENE 11DE226; SANIT 11DE569; SANIT 11DE566; SANIT 11DE559; SANIT 11DE556; SANIT 11DE563; SANIT 11DE564; SANIT 11DE573; SANIT 11DE574; SANIT 11DE577; SANIT 11DE580; SANIT 11DE583; SANIT 11DE589; SANIT 11DE591; SANIT 11DE592; SANIT 11DE597; SANIT 11DE600; SANIT 11AX682	Mur de refend	Analyse : P012 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P013 - Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P035 - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P036 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P037 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)	200m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO013	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	SAS 11AXS11; GAINÉ ELEC 11AX213; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; CH 11DE016; SANIT 11DE569; CH 11DE017; SANIT 11DE566; CH 11DE018; SANIT 11DE559; CH 11DE019; SANIT 11DE556; SAS 11DES09; CH 11DE022; SANIT 11DE573; CH 11DE023; SANIT 11DE574; CH 11DE024; SANIT 11DE577; CH 11DE025; SANIT 11DE580; CH 11DE026; SANIT 11DE583; CH 11DE029; SANIT 11DE592; CIRCU 11DEC02; CIRCU 11DE510; CIRCU 11DEC01 -- SAS 11BCS03; CIRCU 11BCC02; BUREAU 11BC001; SANIT 11BC544; BUREAU 11BC002; SANIT 11BC540; BUREAU 11BC003; SANIT 11BC535; BUREAU 11BC004; SANIT 11BC532; BUREAU 11BC005; SANIT 11BC529; BUREAU 11BC101; SAS 11BCS02; CIRCU 11BCC01; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; BUREAU 11BC007; SANIT 11BC509; BUREAU 11BC008; SANIT 11BC501; BUREAU 11BC009; SANIT 11BC499; SAS 11BCS01; ESC 11BCE01; BUREAU 11BC010; SANIT 11BC492; BUREAU 11BC011; SANIT 11BC495; CH 11BC012; SANIT 11BC496; CH 11BC013; SANIT 11BC506; SANIT 11BC507; CH 11BC015; SANIT 11BC516; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111; L TECH 11BC112 -- BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; GAINÉ ELEC 11BC441; SAS 11BCS04; ESC 11BCE02; WC 11AX483; BUREAU 11AX452; SAS 11FGS08; ESC 11FGE04; CIRCU 11AXC01; SAS 11AXS12; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11BCC03; CIRCU 11AXC03; SAS 11AXS13; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04; CIRCU 11FGC03; CIRCU 11FGC04; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16; L TECH 11FG673; GAINÉ ELEC 11FG459	Plinthes	Analyse : P020 - Phase 2 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) (Absence d'amiante) Analyse : P066 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P118 - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (gris) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P207</u> - Phase 1 Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante)	7000ml
ZPSO023	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1	CIRCU 11DEC01 -- CIRCU 11BCC01	Allèges	<u>Analyse : P060</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	2U

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO026	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; SDB 11DE216; HYGIENE 11DE226; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033; CIRCU 11DEC01 -- BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; CIRCU 11BC001; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; UM 11BC108; ASH 11BC110 -- ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; BUREAU 11BC449; DESINFECTION 11BC448; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474	Fenêtres	<u>Analyse : P069</u> - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) <u>Analyse : P070</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P116</u> - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) (Présence d'amiante)	79U
ZPSO031	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	SAS 11DES09; ESC 11DEE05 -- SAS 11BCS01; ESC 11BCE01 -- SAS 11BCS04; ESC 11BCE02; SAS 11FGS08; ESC 11FGE04	Mur de refend	<u>Analyse : P086</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) <u>Analyse : P087</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P150</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P213</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)	150m2
ZPSO033	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	ESC 11DEE05 -- ESC 11BCE01 -- ESC 11BCE02	Mur donnant sur extérieur	<u>Analyse : P090</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P215</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante)	84m2
ZPSO034	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	ESC 11DEE05 -- ESC 11BCE01 -- ESC 11BCE02; ESC 11FGE04	Plafond	<u>Analyse : P091</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P149</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) (Présence d'amiante)	84m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO049	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; UM 11BC108; ASH 11BC110; BUREAU 11BC111	Allèges	Analyse : P120 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P121 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P177</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P178 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P179 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P180 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante)	26U
ZPSO050	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; UM 11BC108; ASH 11BC110; BUREAU 11BC111; L TECH 11BC112	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P122 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P123</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi- dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P174 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P175 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi- dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P176 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P194</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Présence d'amiante)	385m2
ZPSO051	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Plafond	Analyse : P124 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P125 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P166 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P167 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P168</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi- dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P196 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)	650m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO052	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; DGT 11BC117; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Mur de refend	Analyse : P001 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P002 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P031 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P032</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P033</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P034 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P102 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P126</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P127 - Matériau (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P128 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P169 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P170 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P171 - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P172</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P173 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante)	350m2
ZPSO053	11ème étage Aile 1	SANIT 11BC544; SANIT 11BC540; SANIT 11BC535; SANIT 11BC532; SANIT 11BC529; SANIT 11BC513; SANIT 11BC509; SANIT 11BC501; SANIT 11BC499; SANIT 11BC492; SANIT 11BC495; SANIT 11BC496; SANIT 11BC506; SANIT 11BC507; SANIT 11BC516	Mur de refend	<u>Analyse : P129</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P130</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi- dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P190 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P191</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi- dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P192 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi- dur (gris) (Absence d'amiante)	90m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO054	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; DGT 11BC117; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Cloison	Analyse : P131 - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P132 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P133 - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P134 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P181 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P182 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P183 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P184 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P185 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P195 - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)	850m2

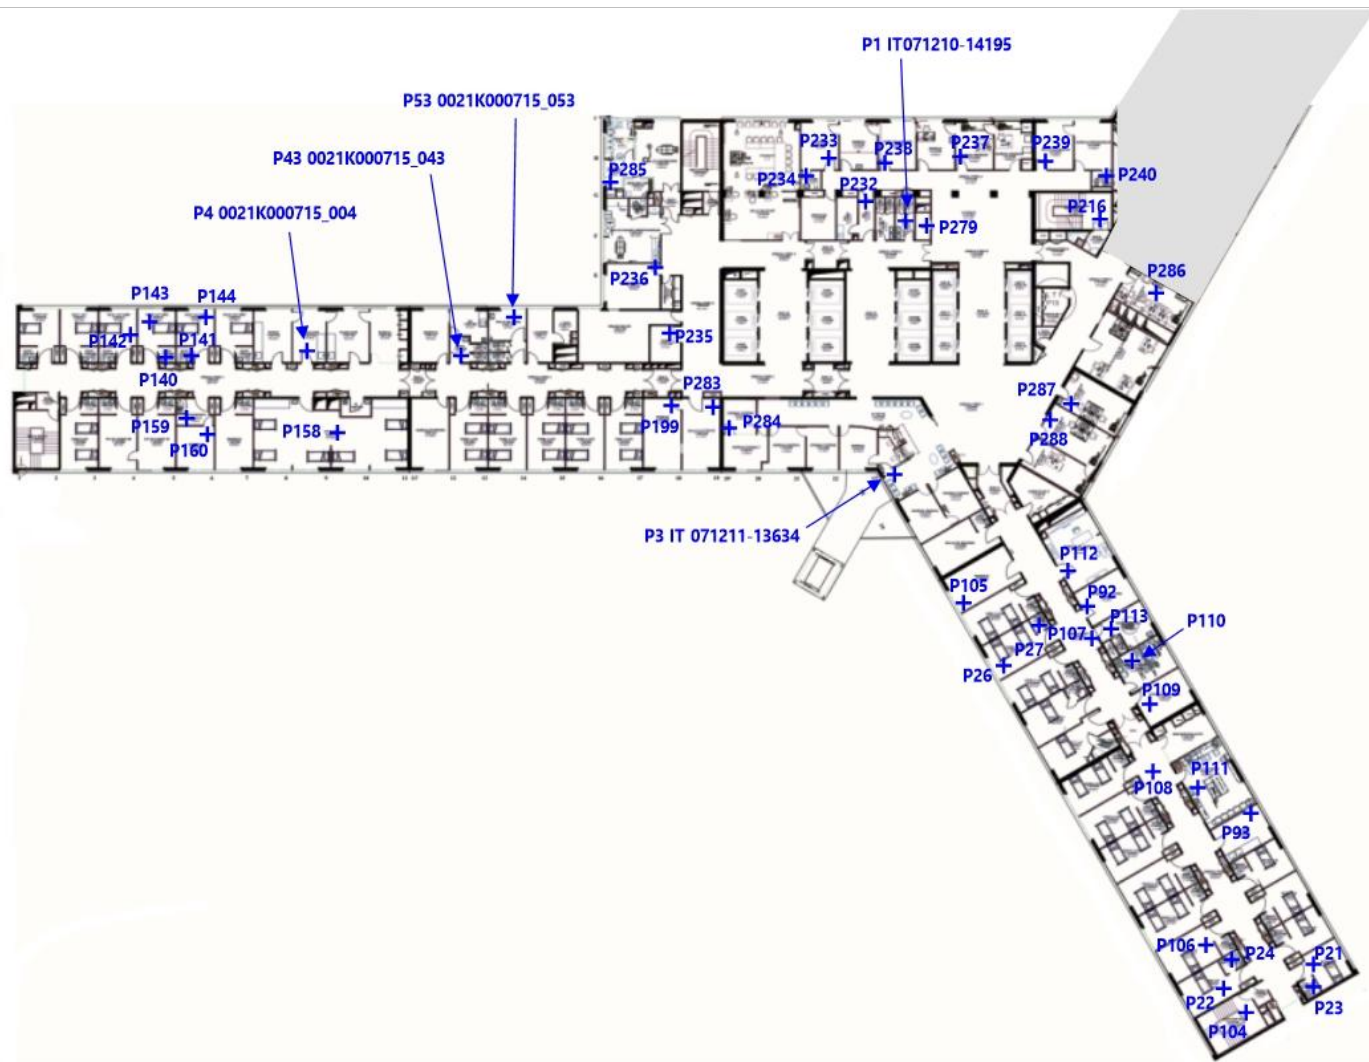
ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO056	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; SANIT 11BC544; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015	Plafond; Doublage	<u>Analyse : P138</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P139</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P161</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P162</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P193</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Présence d'amiante)	25m2
ZPSO069	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; SAS 11BCS17; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX474; CONSULT 11AX475	Mur de refend	<u>Analyse : P200</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P219</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P220</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P242</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P243</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P244</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P245</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P246</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)	550m2

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO070	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474; CONSULT 11AX475	Plafond	Analyse : P201 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P202 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P203 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P204 - Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P205 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P247 - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P248 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P249 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (poudreuse) (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P250 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P251 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P252 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante)	580m2
ZPSO072	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; BUREAU 11BC449; DESINFECTION 11BC448; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474	Allèges	Analyse : P208 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P253 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P254 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P255 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)	29U
ZPSO073	11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11AXC03; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16	Intérieur de porte coupe feu	Analyse : P210 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) (Absence d'amiante)	8U
ZPSO074	11ème étage Noyau central	REUNION 11AX446; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04	Poteaux	Analyse : P211 - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)	9U
ZPSO076	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	ESC 11DEE05 -- ESC 11BCE01 -- ESC 11BCE02; ESC 11FGE04	Trémie escalier	Analyse : P217 - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) (Absence d'amiante)	16m2


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO078	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; BUREAU 11BC449; DESINFECTION 11BC448; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P221 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P222 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P256 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P257 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P258</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P259</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P260 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)	400m2
ZPSO092	11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01; SAS 11AXS12; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11BCC03; CIRCU 11AXC03; SAS 11AXS13; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04; CIRCU 11FGC04; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16	Mur de refend	Analyse : P268 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P269</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante)	500m2
ZPSO094	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11AX213 -- L TECH 11BC112 -- GAINE ELEC 11BC441; ARCHIVES 11AX450; L TECH 11FG673; GAIN ELEC 11FG459	Plafond	Analyse : P271 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P272</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)	48m2
ZPSO095	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11AX213 -- L TECH 11BC112 -- GAINE ELEC 11BC441; L TECH 11FG673; GAIN ELEC 11FG459	Mur de refend	<u>Analyse : P030</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P273 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P274 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante)	110m2
ZPSO102	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	SAS 11AXS11; CIRCU 11DEC02; CIRCU 11DES10; CIRCU 11DEC01 -- SAS 11BCS03; CIRCU 11BCC02; SAS 11BCS02; CIRCU 11BCC01 -- CIRCU 11AXC01; SAS 11AXS12; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11BCC03; CIRCU 11AXC03; SAS 11AXS13; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04; CIRCU 11FGC03; CIRCU 11FGC04; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16	Conduit	<u>Analyse : P282</u> - Matériau souple de type joint (marron) (Présence d'amiante)	80U
ZPSO111	11ème étage Ailes 2	CH 11DE026	Appuis de fenêtre	<u>Analyse : P068</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante)	1U
ZPSO116	11ème étage Ailes 2	SANIT 11DE573	Tous les murs	<u>Analyse : P074</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces (Présence d'amiante)	12m2
ZPSO117	11ème étage Ailes 2	STOCKAGE 11DE215	Tous les murs	<u>Analyse : P096</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante)	40m2
ZPSO132	11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11AXC03; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16	Intérieur de porte coupe feu		8U

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO133	11ème étage Aile 1	CH 11BC014	Plinthes	<u>Analyse : P119</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (beige) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante)	10ml

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



11ème Etage Sol

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTR11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amiantée
	Linéaire / paroi amiantée (type 1)
	Linéaire / paroi amiantée (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

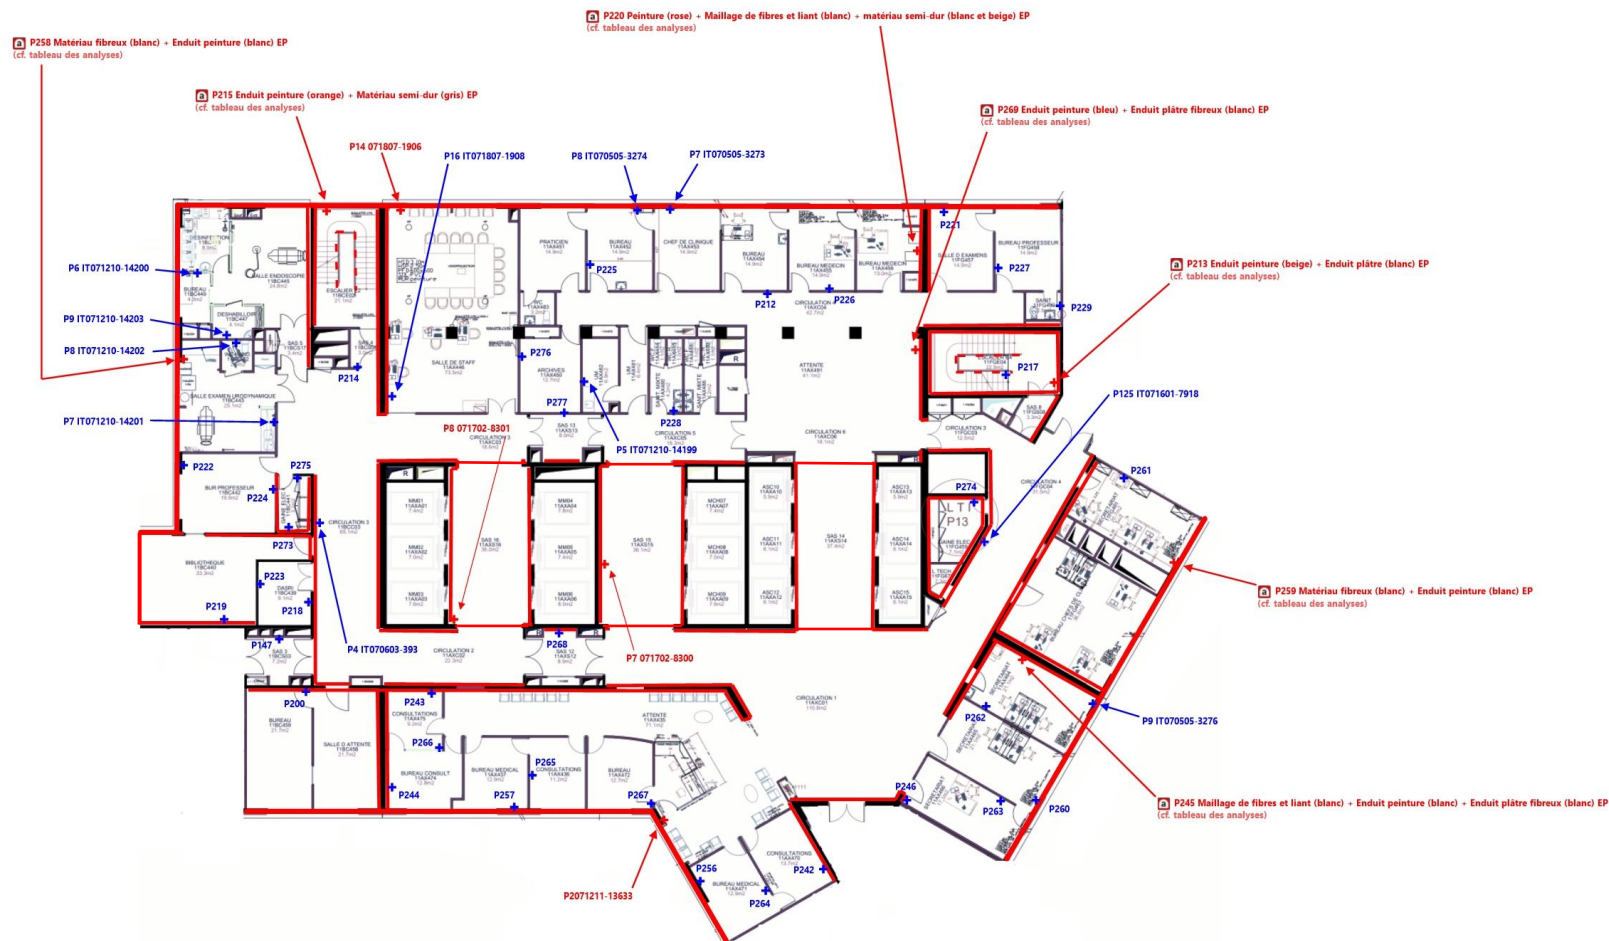


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amiantée
	Linéaire / paroi amiantée (type 1)
	Linéaire / paroi amiantée (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

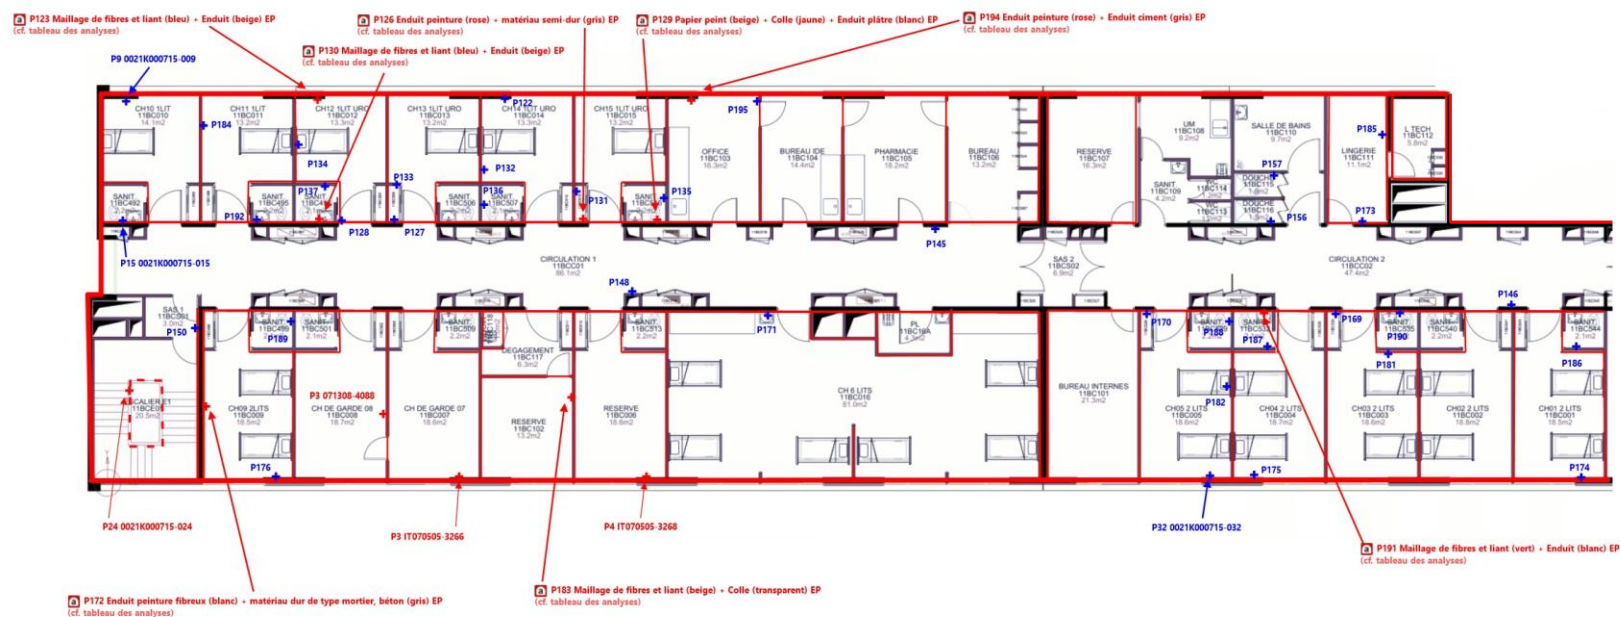




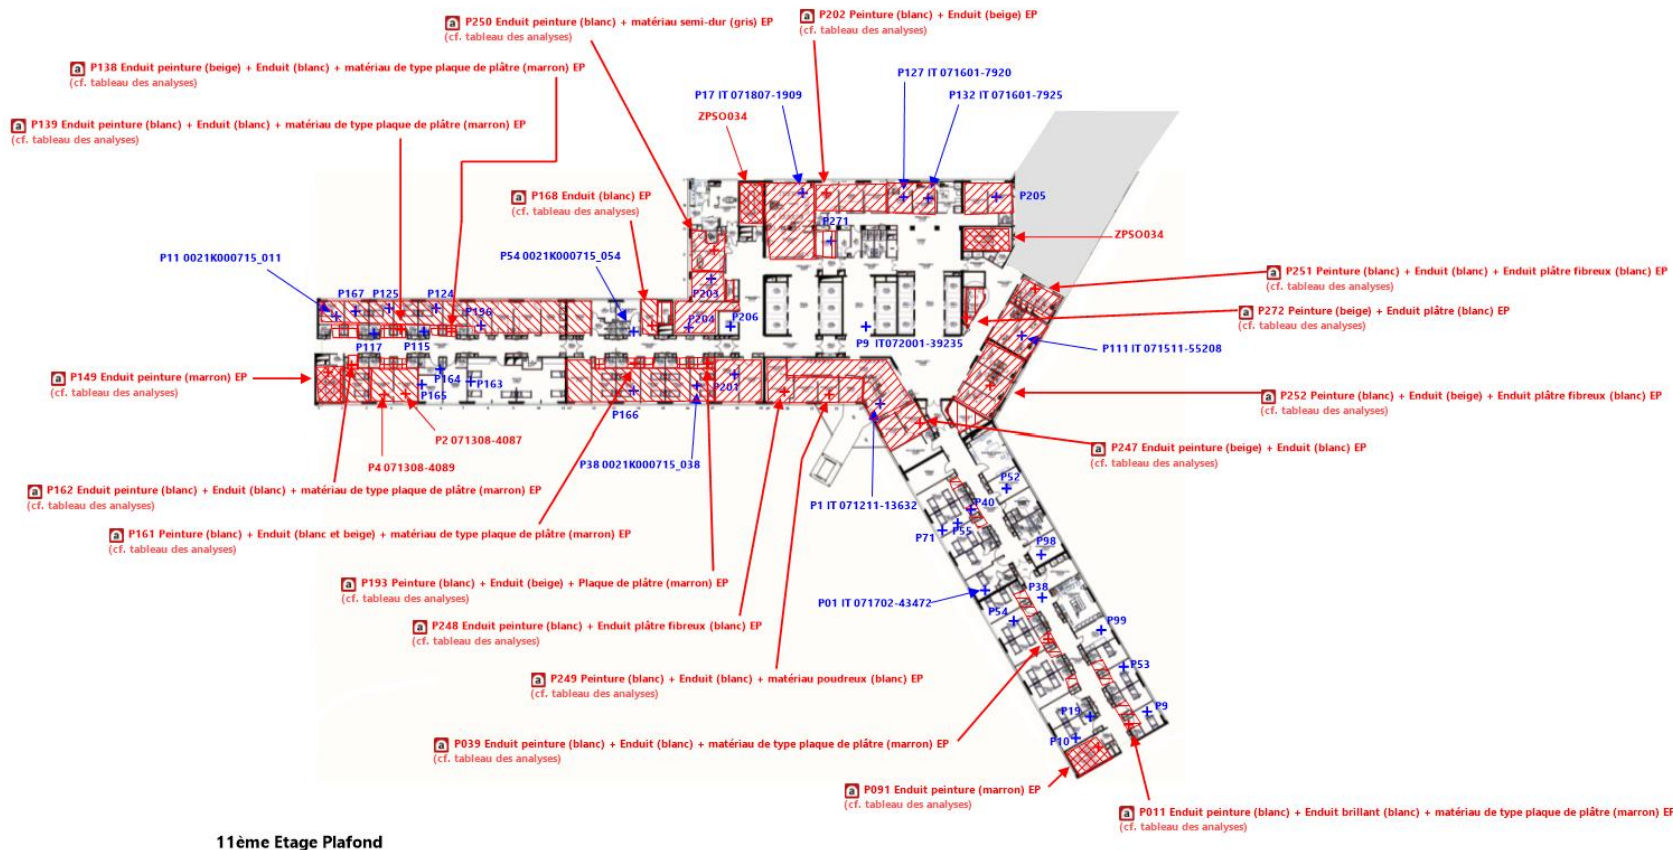
	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amiantée
	Linéaire / paroi amiantée (type 1)
	Linéaire / paroi amiantée (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



adx	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

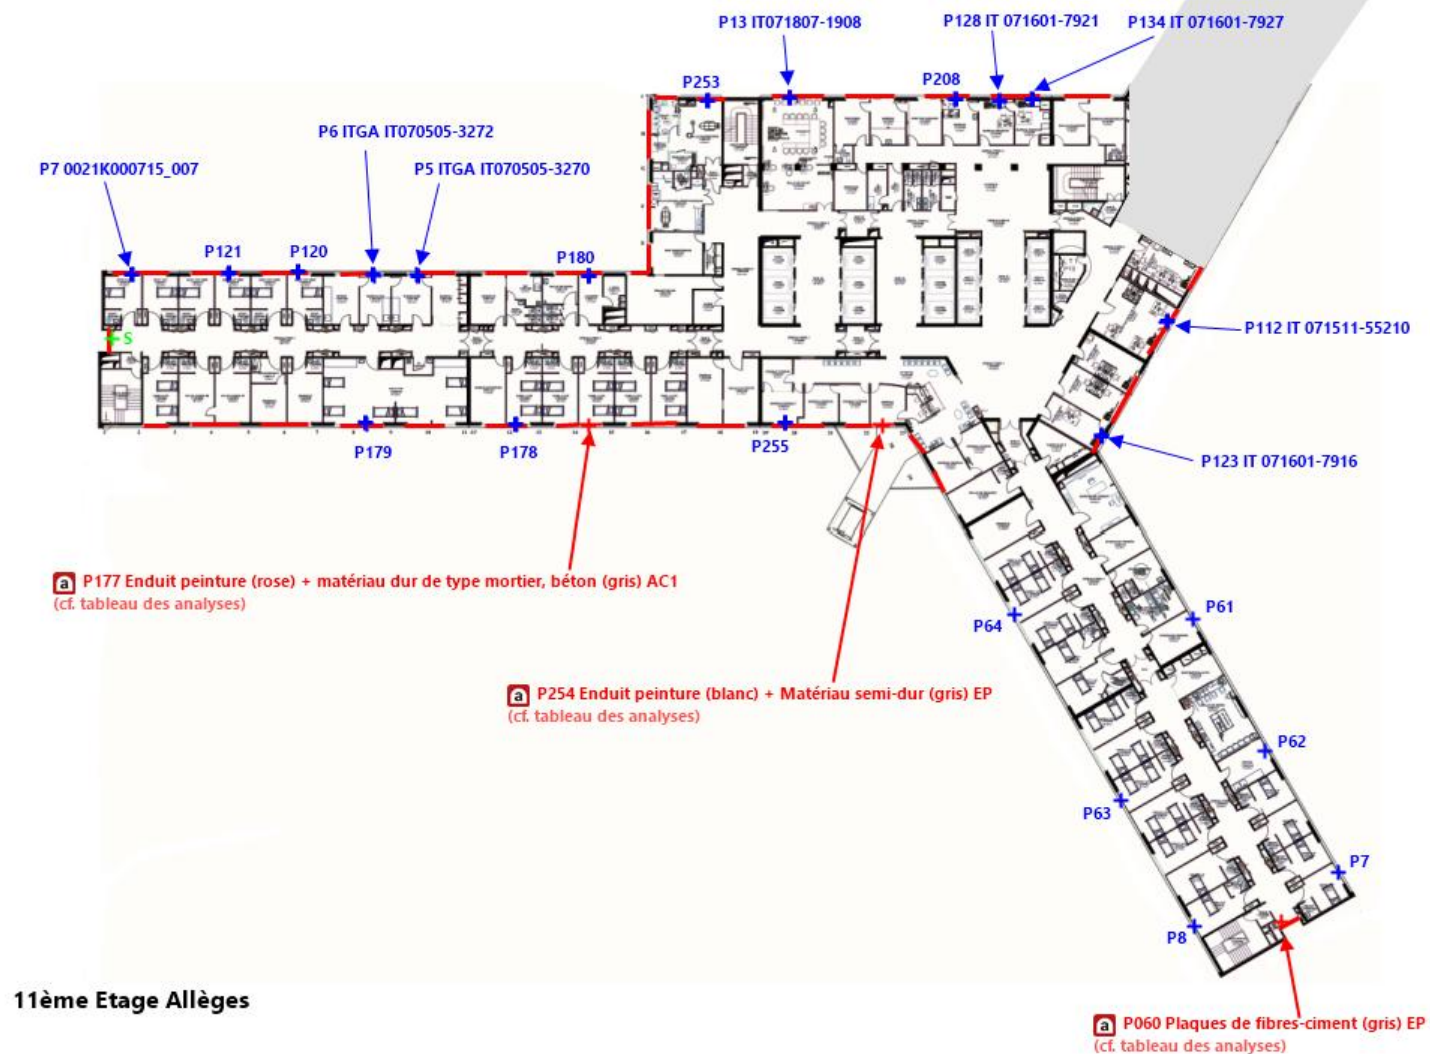


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

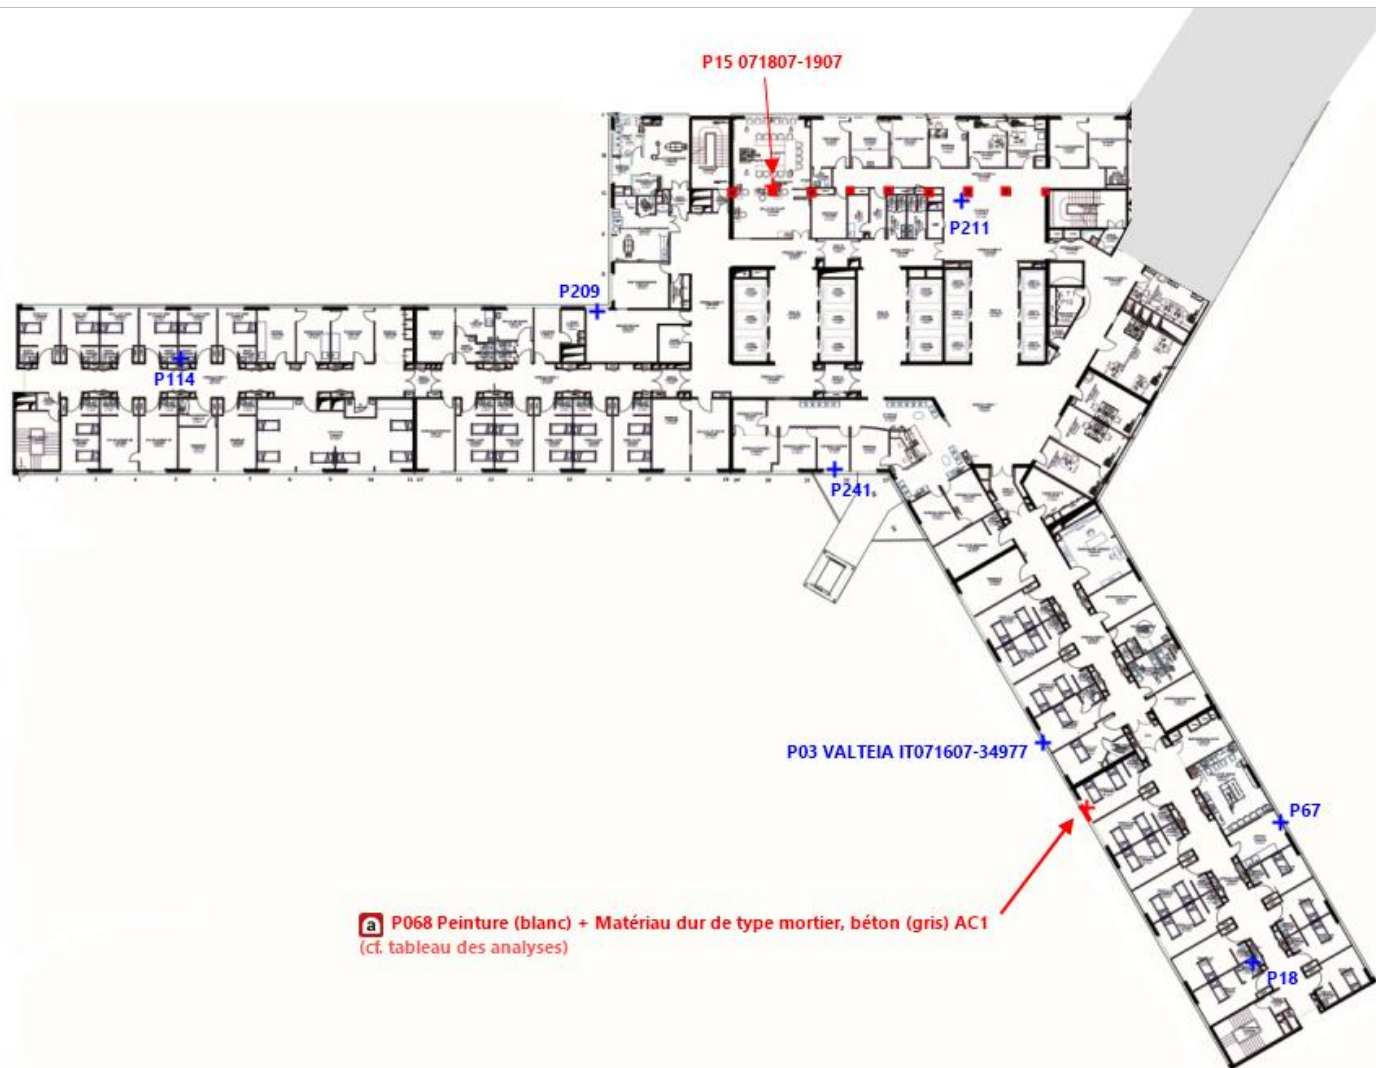


11ème Etage Faïence

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

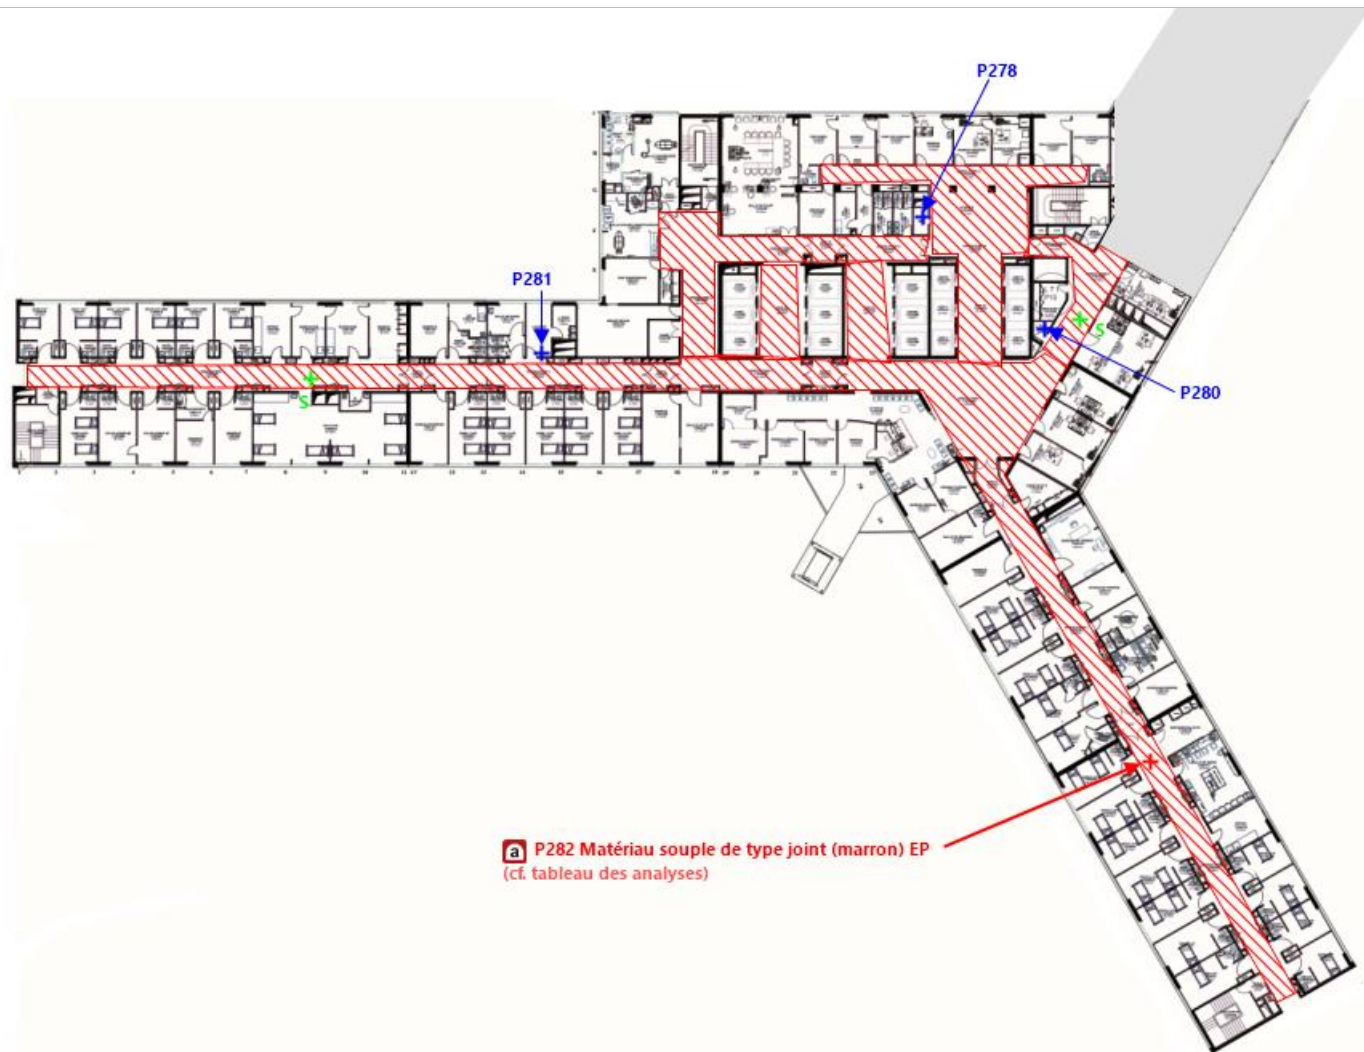


11ème Etage Appuis de fenêtre et poteaux et cueillie


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	S Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité



11ème Etage Conduit

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2510153927
Opération	DELAUNAY paul
Site	Place Amélie Raba-Léon TRIPODE (03PTRI11) 33000 Bordeaux
Date de réalisation	12/11/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
 Px	Prélèvement négatif
 S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



11ème Etage Porte et fenêtre

Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de plinthes	- Phase 2 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointolement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P029		- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointolement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Présence d'amiante

P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...)	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO004	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

	<u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché		
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de plinthes	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO111 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau dur (granulaire) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO116 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P076	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P077	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P078	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P080	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rouge) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P081	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P082	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P083	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P084	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P086	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P087	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P088	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P089	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P090	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P091	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P092	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P094	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P095	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P096	<u>Identifiant:</u> ZPSO117 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (fibres) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P097	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P098	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (noir) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P099	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P100	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P101	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P104	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P105	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P106	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P107	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type dalle de sol (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 4 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P108	<u>Identifiant:</u> ZPSO042	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante

	<u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
P109	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P110	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P111	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P112	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (orange) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage	- Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage	- Matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	- Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (transparent) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P118	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Colle de plinthes	- Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P119	<u>Identifiant:</u> ZPSO133 <u>Description:</u> Colle de plinthe	- Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P120	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P121	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P122	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P123	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P124	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P125	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P126	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P127	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P128	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P129	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P130	<u>Identifiant:</u> ZPSO053	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	Présence d'amiante

	<u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Présence d'amiante	
P131	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P132	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P133	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P134	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P135	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P136	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P137	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P138	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P139	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P140	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P141	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P143	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P144	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (marbré) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P145	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P146	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P147	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P148	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

		- Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P150	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P151	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P152	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P155	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P156	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P157	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P159	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P161	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P162	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P163	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P164	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P165	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 1 Matériau de type colle (transparent) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P166	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P167	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P168	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P169	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P170	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P171	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P172	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P174	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P175	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P176	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P177	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P178	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P179	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P181	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P182	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P183	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P184	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P185	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P186	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P187	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P188	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P190	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante

	vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
P191	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante	Présence d'amiante
P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P197	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau de type mousse (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P198	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	- Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P199	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P200	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P201	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P202	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P203	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P204	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P205	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P206	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P208	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P209	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre	- Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P211	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P212	<u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées; gouttelettes; ...) (marron)	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P215	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P216	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P217	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P218	<u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P219	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P220	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P221	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P222	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P223	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P224	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P225	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P226	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P227	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P228	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P230	<u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P231	<u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P232	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P233	<u>Identifiant:</u> ZPSO083 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P234	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (noir) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P235	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P236	<u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P237	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P238	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (gris) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P239	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P240	<u>Identifiant:</u> ZPSO090 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P242	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P243	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P244	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P245	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P247	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P248	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P249	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (poudreuse) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P250	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P251	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P253	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P254	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P256	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P257	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante

P258	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P259	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P261	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P262	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P263	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P264	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P266	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P268	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté	- Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P271	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P272	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P273	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P274	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P275	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P277	<u>Identifiant:</u> ZPSO097 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P278	<u>Identifiant:</u> ZPSO098 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	- Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P279	<u>Identifiant:</u> ZPSO099 <u>Description:</u> Enduit plâtre	- Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P280	<u>Identifiant:</u> ZPSO100 <u>Description:</u> Enduit peinture	- Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P281	<u>Identifiant:</u> ZPSO101 <u>Description:</u> Joint entre éléments	- Phase 2 Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Description:</u> Jonction entre éléments	- Matériau souple de type joint (marron) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P283	<u>Identifiant:</u> ZPSO103 <u>Description:</u> Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P285	<u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P286	<u>Identifiant:</u> ZPSO106 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P287	<u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P288	<u>Identifiant:</u> ZPSO108 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO001	11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Mur de refend	Analyse : P001 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P002 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P031 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P032 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P033 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P034 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P102 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO002	11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; HYGIENE 11DE226; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P003 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P004 - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P056 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) (Absence d'amiante) Analyse : P057 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P058 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P059 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P103 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)
ZPSO003	11ème étage Ailes 2	BUREAU 11DE214; STOCKAGE 11DE215; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; SOINS 11DE221; OFFICE 11DE223; CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; GT 11DE555; CH 11DE020; CH 11DE021; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE027; CH 11DE028; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031; RESERVE 11DE032; REUNION 11AX033	Cloison; Cloison; Mur C	Analyse : P005 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P006 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (Absence d'amiante) Analyse : P044 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P045 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P046 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P047 - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO006	11ème étage Ailes 2	CH 11DE016; CH 11DE017; CH 11DE018; CH 11DE019; CH 11DE022; CH 11DE023; CH 11DE024; CH 11DE025; CH 11DE026; CH 11DE029; CH 11DE030; CH 11DE031	Plafond	Analyse : P011 - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P039 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P040 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) (Absence d'amiante)
ZPSO007	11ème étage Ailes 2	SDB 11DE216; WC 11DE224; HYGIENE 11DE226; SANIT 11DE569; SANIT 11DE566; SANIT 11DE559; SANIT 11DE556; SANIT 11DE563; SANIT 11DE564; SANIT 11DE573; SANIT 11DE574; SANIT 11DE577; SANIT 11DE580; SANIT 11DE583; SANIT 11DE589; SANIT 11DE591; SANIT 11DE592; SANIT 11DE597; SANIT 11DE600; SANIT 11AX682	Mur de refend	Analyse : P012 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P013 - Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P035 - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P036 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P037 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO013	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	SAS 11AXS11; GAINÉ ELEC 11AX213; STOCKAGE 11DE219; BUREAU 11DE220; CH 11DE016; SANIT 11DE569; CH 11DE017; SANIT 11DE566; CH 11DE018; SANIT 11DE559; CH 11DE019; SANIT 11DE556; SAS 11DES09; CH 11DE022; SANIT 11DE573; CH 11DE023; SANIT 11DE574; CH 11DE024; SANIT 11DE577; CH 11DE025; SANIT 11DE580; CH 11DE026; SANIT 11DE583; CH 11DE029; SANIT 11DE592; CIRCU 11DEC02; CIRCU 11DES10; CIRCU 11DEC01 -- SAS 11BCS03; CIRCU 11BC002; BUREAU 11BC001; SANIT 11BCS44; BUREAU 11BC002; SANIT 11BCS40; BUREAU 11BC003; SANIT 11BCS35; BUREAU 11BC004; SANIT 11BCS32; BUREAU 11BC005; SANIT 11BCS29; BUREAU 11BC101; SAS 11BCS02; CIRCU 11BC001; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; BUREAU 11BC007; SANIT 11BCS09; BUREAU 11BC008; SANIT 11BCS01; BUREAU 11BC009; SANIT 11BC499; SAS 11BCS01; ESC 11BCE01; BUREAU 11BC010; SANIT 11BC492; BUREAU 11BC011; SANIT 11BC495; CH 11BC012; SANIT 11BC496; CH 11BC013; SANIT 11BCS06; SANIT 11BCS07; CH 11BC015; SANIT 11BCS16; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111; L TECH 11BC112 -- BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; GAINÉ ELEC 11BC441; SAS 11BCS04; ESC 11BCE02; WC 11AX483; BUREAU 11AX452; SAS 11FGS08; ESC 11FGE04; CIRCU 11AXC01; SAS 11AXS12; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11BC003; CIRCU 11AXC03; SAS 11AXS13; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04; CIRCU 11FGC03; CIRCU 11FGC04; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16; L TECH 11FG673; GAINÉ ELEC 11FG459	Plinthes	Analyse : P020 - Phase 2 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreux) (marron) (Absence d'amiante) Analyse : P066 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P118 - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (gris) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P207 - Phase 1 Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante)
ZPSO031	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	SAS 11DES09; ESC 11DEE05 -- SAS 11BCS01; ESC 11BCE01 -- SAS 11BCS04; ESC 11BCE02; SAS 11FGS08; ESC 11FGE04	Mur de refend	Analyse : P086 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P087 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P150 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P213 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)
ZPSO033	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	ESC 11DEE05 -- ESC 11BCE01 -- ESC 11BCE02	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P090 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P215 - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO049	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; UM 11BC108; ASH 11BC110; BUREAU 11BC111	Allèges	Analyse : P120 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P121 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P177 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P178 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P179 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P180 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante)
ZPSO050	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; UM 11BC108; ASH 11BC110; BUREAU 11BC111; L TECH 11BC112	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P122 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P123 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P174 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P175 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P176 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P176 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P194 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (Présence d'amiante)
ZPSO051	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Plafond	Analyse : P124 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P125 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P166 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P167 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P168 - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P196 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO052	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; DGT 11BC117; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Mur de refend	Analyse : P001 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P002 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P031 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P032 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P033 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P034 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P102 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P126 - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P127 - Matériau (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P128 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P169 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P170 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P171 - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P172 - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P173 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Absence d'amiante)
ZPSO053	11ème étage Aile 1	SANIT 11BC544; SANIT 11BC540; SANIT 11BC535; SANIT 11BC532; SANIT 11BC529; SANIT 11BC513; SANIT 11BC509; SANIT 11BC501; SANIT 11BC499; SANIT 11BC492; SANIT 11BC495; SANIT 11BC496; SANIT 11BC506; SANIT 11BC507; SANIT 11BC516	Mur de refend	Analyse : P129 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P130 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P190 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P191 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P192 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO054	11ème étage Aile 1	BUREAU 11BC001; BUREAU 11BC002; BUREAU 11BC003; BUREAU 11BC004; BUREAU 11BC005; BUREAU 11BC101; PL 11BC16A; SALLE 11BC016; RESERVE 11BC006; DGT 11BC117; BUREAU 11BC102; BUREAU 11BC007; BUREAU 11BC008; BUREAU 11BC009; BUREAU 11BC010; BUREAU 11BC011; CH 11BC012; CH 11BC013; CH 11BC014; CH 11BC015; OFFICE 11BC103; IDE 11BC104; PHARMA 11BC105; BUREAU 11BC106; RESERVE 11BC107; BUREAU 11BC111	Cloison	Analyse : P131 - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P132 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P133 - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P134 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P181 - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P182 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P183 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P184 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P185 - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P195 - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO069	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; SAS 11BCS17; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX474; CONSULT 11AX475	Mur de refend	Analyse : P200 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P219 - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (Absence d'amiante) Analyse : P220 - Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P242 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P243 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P244 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P245 - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P246 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO070	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474; CONSULT 11AX475	Plafond	Analyse : P201 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P202</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P203 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) Analyse : P204 - Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P205 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P247</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) <u>Analyse : P248</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P249</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (poudreux) (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P250</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) <u>Analyse : P251</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P252</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante)
ZPSO072	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; BUREAU 11BC449; DESINFECTION 11BC448; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; CONSULT 11AX470; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474	Allèges	Analyse : P208 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P253 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P254</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P255 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante)
ZPSO078	11ème étage Noyau central	ATTENTE 11BC458; BUREAU 11BC459; BIBLIOTHEQUE 11BC440; BUREAU 11BC442; EXAMEN 11BC443; BUREAU 11BC449; DESINFECTION 11BC448; ENDOSCOPIE 11BC445; REUNION 11AX446; BUREAU 11AX451; BUREAU 11AX452; BUREAU 11AX453; BUREAU 11AX454; BUREAU 11AX455; BUREAU 11AX456; EXAMEN 11FG457; BUREAU 11FG458; SECRETARIAT 11FG461; BUREAU 11FG463; SECRETARIAT 11AX464; SECRETARIAT 11AX465; SECRETARIAT 11AX466; BUREAU 11AX471; ATTENTE 11AX435; BUREAU 11AX472; CONSULT 11AX436; BUREAU 11AX437; BUREAU 11AX474	Mur donnant sur extérieur	Analyse : P221 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P222 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P256 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P257 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) <u>Analyse : P258</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P259</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Présence d'amiante) Analyse : P260 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) (Absence d'amiante)
ZPSO092	11ème étage Noyau central	CIRCU 11AXC01; SAS 11AXS12; CIRCU 11AXC02; CIRCU 11BCC03; CIRCU 11AXC03; SAS 11AXS13; CIRCU 11AXC05; CIRCU 11AXC06; ATTENTE 11AX491; CIRCU 11AXC04; CIRCU 11FGC04; SAS 11AXS14; SAS 11AXS15; SAS 11AXS16	Mur de refend	Analyse : P268 - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P269</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) (Présence d'amiante)
ZPSO094	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11AX213 -- L TECH 11BC112 -- GAINE ELEC 11BC441; ARCHIVES 11AX450; L TECH 11FG673; GAIN ELEC 11FG459	Plafond	Analyse : P271 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P272</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (Présence d'amiante)

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO095	11ème étage Ailes 2 -- 11ème étage Aile 1 -- 11ème étage Noyau central	GAINE ELEC 11AX213 -- L TECH 11BC112 -- GAINE ELEC 11BC441; L TECH 11FG673; GAIN ELEC 11FG459	Mur de refend	Analyse : P030 - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces (Présence d'amiante) Analyse : P273 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces (Absence d'amiante) Analyse : P274 - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) (Absence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO026 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)							
Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
SDB 11DE216	Discontinue	3	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					<u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
HYGIENE 11DE226	Discontinue	4	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	5	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11DE220	Discontinue	6	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
SOINS 11DE221	Discontinue	7	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					<u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
OFFICE 11DE223	Discontinue	8	Fenêtres	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Quantité estimée:</u> 79 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) : Présence d'amiante	
CH 11DE016	Discontinue	9	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE017	Discontinue	10	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE018	Discontinue	11	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE019	Discontinue	12	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE020	Discontinue	13	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE021	Discontinue	14	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE022	Discontinue	15	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE023	Discontinue	16	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE024	Discontinue	17	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE025	Discontinue	18	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE026	Discontinue	19	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE027	Discontinue	20	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE028	Discontinue	21	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE029	Discontinue	22	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11DE030	Discontinue	23	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

					MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE031	Discontinue	24	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
RESERVE 11DE032	Discontinue	25	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
REUNION 11AX033	Discontinue	26	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

CIRCU 11DEC01	Discontinue	27	Fenêtres	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	
BUREAU 11BC001	Discontinue	28	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC002	Discontinue	29	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC003	Discontinue	30	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11BC004	Discontinue	31	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC005	Discontinue	32	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC101	Discontinue	33	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CIRCU 11BCC01	Discontinue	34	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

SALLE 11BC016	Discontinue	35	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
RESERVE 11BC006	Discontinue	36	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC102	Discontinue	37	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC007	Discontinue	38	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11BC008	Discontinue	39	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC009	Discontinue	40	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC010	Discontinue	41	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC011	Discontinue	42	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

CH 11BC012	Discontinue	43	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11BC013	Discontinue	44	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11BC014	Discontinue	45	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CH 11BC015	Discontinue	46	Fenêtres	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P116 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Présence d'amiante	

OFFICE 11BC103	Discontinue	47	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
IDE 11BC104	Discontinue	48	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
PHARMA 11BC105	Discontinue	49	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC106	Discontinue	50	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

RESERVE 11BC107	Discontinue	51	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
UM 11BC108	Discontinue	52	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
ASH 11BC110	Discontinue	53	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
ATTENTE 11BC458	Discontinue	54	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11BC459	Discontinue	55	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	56	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11BC442	Discontinue	57	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
EXAMEN 11BC443	Discontinue	58	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11BC449	Discontinue	59	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
DESINFECTION 11BC448	Discontinue	60	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	61	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
REUNION 11AX446	Discontinue	62	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11AX451	Discontinue	63	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX452	Discontinue	64	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX453	Discontinue	65	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX454	Discontinue	66	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11AX455	Discontinue	67	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX456	Discontinue	68	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
EXAMEN 11FG457	Discontinue	69	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11FG458	Discontinue	70	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	71	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11FG463	Discontinue	72	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	73	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX471	Discontinue	74	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

ATTENTE 11AX435	Discontinue	75	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX472	Discontinue	76	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
CONSULT 11AX436	Discontinue	77	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
BUREAU 11AX437	Discontinue	78	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116

BUREAU 11AX474	Discontinue	79	Fenêtres	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P069, P070, P116	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P069, réf. labo.: 25EK057191-009 MA2510153927/P070, réf. labo.: 25EK057191-010 MA2510153927/P116, réf. labo.: 25EK057000-003 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069, P070, P116	Idem photo : P070; P069; P116
----------------	-------------	----	----------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------

ZPSO066 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Fenêtres	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Fenêtres	<u>Identifiant:</u> ZPSO066 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P197 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-001 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P197 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type mousse (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO067 : Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Fenêtres; Joint sous dormant	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Fenêtres; Joint sous dormant	<u>Identifiant:</u> ZPSO067 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P198 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-002 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P198 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO001 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) +	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2:	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
BUREAU 11DE220	Discontinue	4	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE220 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 550 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) : Présence d'amiante	
SOINS 11DE221	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					<u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
OFFICE 11DE223	Discontinue	6	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P102 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
CH 11DE016	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE017	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
CH 11DE018	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	
CH 11DE019	Discontinue	10	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante 

CH 11DE020	Discontinue	11	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	
CH 11DE021	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					Justificatif: Après analyse en laboratoire		
CH 11DE022	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
CH 11DE023	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) +	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE024	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
CH 11DE026	Discontinue	16	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2:	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Présence d'amiante	

					Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE027	Discontinue	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
CH 11DE028	Discontinue	18	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					<u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE029	Discontinue	19	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
CH 11DE030	Discontinue	20	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux,	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	

					cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE031	Discontinue	21	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
RESERVE 11DE032	Discontinue	22	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché	<u>Analyse:</u> P001, P002, P029, P031, P032, P033, P034, P102	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

					<u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
REUNION 11AX033	Discontinue	23	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - REUNION 11AX033 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P001, réf. labo.: 25EK055673-001 MA2510153927/P002, réf. labo.: 25EK055673-002 MA2510153927/P029, réf. labo.: 25EK057189-004 MA2510153927/P031, réf. labo.: 25EK057189-006 MA2510153927/P032, réf. labo.: 25EK057189-007 MA2510153927/P033, réf. labo.: 25EK057189-008 MA2510153927/P034, réf. labo.: 25EK057189-009 MA2510153927/P102, réf. labo.: 25EK057187-011 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	

Niveau : 11ème étage Ailes 2

19 allée James Watt 33700 MERIGNAC - Tél. 05 78 69 03 25 Fax 05 56 73 4 67
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS VERSAILLES 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104

STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
HYGIENE 11DE226	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

STOCKAGE 11DE219	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
BUREAU 11DE220	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

SOINS 11DE221	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) Absence d'amiante	
OFFICE 11DE223	Discontinue	7	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P103 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

CH 11DE016	Discontinue	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
CH 11DE017	Discontinue	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

CH 11DE018	Discontinue	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
CH 11DE019	Discontinue	11	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	

CH 11DE020	Discontinue	12	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	
CH 11DE021	Discontinue	13	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

CH 11DE022	Discontinue	14	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
CH 11DE023	Discontinue	15	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE023 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Présence d'amiante	

CH 11DE024	Discontinue	16	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
CH 11DE025	Discontinue	17	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

CH 11DE026	Discontinue	18	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 350 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P058 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces Présence d'amiante	
CH 11DE027	Discontinue	19	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

CH 11DE028	Discontinue	20	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
CH 11DE029	Discontinue	21	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE029 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	

CH 11DE030	Discontinue	22	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	
CH 11DE031	Discontinue	23	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284

RESERVE 11DE032	Discontinue	24	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003, P004, P056, P057, P058, P059, P103	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	Idem photo : P056; P103; P003; P004; P057; P058; P059; P04 VALTEIA IT 072001-39226; P14 IT070505-3284
REUNION 11AX033	Discontinue	25	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P003, réf. labo.: 25EK055673-003 MA2510153927/P004, réf. labo.: 25EK055673-004 MA2510153927/P056, réf. labo.: 25EK057189-031 MA2510153927/P057, réf. labo.: 25EK057189-032 MA2510153927/P059, réf. labo.: 25EK057189-034 MA2510153927/P103, réf. labo.: 25EK057187-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P003, P004, P056, P057, P059, P103	

ZPSO003 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 2SEK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 2SEK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 2SEK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 2SEK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 2SEK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 2SEK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 2SEK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

BUREAU 11DE220	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
SOINS 11DE221	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

OFFICE 11DE223	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
CH 11DE016	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE017	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
CH 11DE018	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE019	Discontinue	10	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
GT 11DE555	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE020	Discontinue	12	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	
CH 11DE021	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE022	Discontinue	14	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE022 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
CH 11DE023	Discontinue	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE024	Discontinue	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
CH 11DE025	Discontinue	17	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE025 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 900 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante	

CH 11DE026	Discontinue	18	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
CH 11DE027	Discontinue	19	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

CH 11DE028	Discontinue	20	Cloison; Mur C	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	
CH 11DE029	Discontinue	21	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE029 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

CH 11DE030	Discontinue	22	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	
CH 11DE031	Discontinue	23	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

RESERVE 11DE032	Discontinue	24	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223
REUNION 11AX033	Discontinue	25	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P005, P006, P044, P045, P046, P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P005, réf. labo.: 25EK055673-005 MA2510153927/P006, réf. labo.: 25EK055673-006 MA2510153927/P044, réf. labo.: 25EK057189-019 MA2510153927/P045, réf. labo.: 25EK057189-020 MA2510153927/P046, réf. labo.: 25EK057189-021 MA2510153927/P047, réf. labo.: 25EK057189-022 MA2510153927/P058, réf. labo.: 25EK057189-033 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005, P006, P044, P045, P046, P047, P058	Idem photo : P005; P006; P044; P045; P046; P01 071607-34975; P047; P02 VALTEIA IT 072001-39223

ZPSO004 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

HYGIENE 11DE226	Discontinue	3	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	4	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) : Absence d'amiante	

BUREAU 11DE220	Discontinue	5	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
SOINS 11DE221	Discontinue	6	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

OFFICE 11DE223	Discontinue	7	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
CH 11DE016	Discontinue	8	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

CH 11DE017	Discontinue	9	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE018	Discontinue	10	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

CH 11DE019	Discontinue	11	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	
CH 11DE020	Discontinue	12	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces Absence d'amiante	

	Discontinue	13	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE022	Discontinue	14	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

CH 11DE023	Discontinue	15	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE024	Discontinue	16	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE024 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

CH 11DE025	Discontinue	17	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE026	Discontinue	18	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

CH 11DE027	Discontinue	19	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE028	Discontinue	20	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

CH 11DE029	Discontinue	21	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
CH 11DE030	Discontinue	22	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

CH 11DE031	Discontinue	23	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
RESERVE 11DE032	Discontinue	24	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064

REUNION 11AX033	Discontinue	25	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007, P008, P061, P062, P063, P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P007, réf. labo.: 25EK055673-007 MA2510153927/P008, réf. labo.: 25EK055673-008 MA2510153927/P061, réf. labo.: 25EK057191-001 MA2510153927/P062, réf. labo.: 25EK057191-002 MA2510153927/P063, réf. labo.: 25EK057191-003 MA2510153927/P064, réf. labo.: 25EK057191-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007, P008, P061, P062, P063, P064	Idem photo : P061; P062; P007; P008; P063; P064
-----------------	-------------	----	---------	---	--	---	---

ZPSO007 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces : Absence d'amiante	
WC 11DE224	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

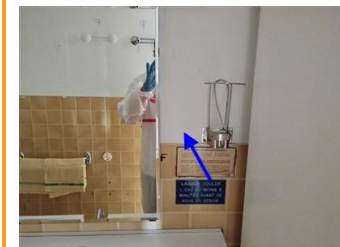
HYGIENE 11DE226	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE569	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE566	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE559	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE556	Discontinue	7	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) Absence d'amiante	
SANIT 11DE563	Discontinue	8	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

SANIT 11DE564	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE573	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE574	Discontinue	11	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE574 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 200 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Présence d'amiante	
SANIT 11DE577	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE580	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE583	Discontinue	14	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE583 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11DE589	Discontinue	15	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE591	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE592	Discontinue	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11DE597	Discontinue	18	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

SANIT 11DE600	Discontinue	19	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037
SANIT 11AX682	Discontinue	20	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012, P013, P035, P036, P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P012, réf. labo.: 25EK055673-012 MA2510153927/P035, réf. labo.: 25EK057189-010 MA2510153927/P036, réf. labo.: 25EK057189-011 MA2510153927/P037, réf. labo.: 25EK057189-012 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012, P035, P036, P037	Idem photo : P035; P012; P013; P036; P037

ZPSO008 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

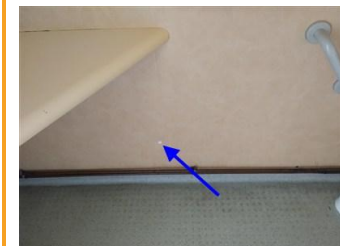
Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
DOUCHE 11DE225	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

WC 11DE224	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
HYGIENE 11DE226	Discontinue	4	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

SANIT 11DE569	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE569 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
SANIT 11DE566	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

SANIT 11DE559	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE556	Discontinue	8	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11DE563	Discontinue	9	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
SANIT 11DE564	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

SANIT 11DE573	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE574	Discontinue	12	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

SANIT 11DE577	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE580	Discontinue	14	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE580 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11DE583	Discontinue	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE589	Discontinue	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

SANIT 11DE591	Discontinue	17	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE592	Discontinue	18	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE592 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11DE597	Discontinue	19	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
SANIT 11DE600	Discontinue	20	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051

SANIT 11AX682	Discontinue	21	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015, P048, P049, P050, P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P014, réf. labo.: 25EK055673-014 MA2510153927/P015, réf. labo.: 25EK055673-015 MA2510153927/P048, réf. labo.: 25EK057189-023 MA2510153927/P049, réf. labo.: 25EK057189-024 MA2510153927/P050, réf. labo.: 25EK057189-025 MA2510153927/P051, réf. labo.: 25EK057189-026 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014, P015, P048, P049, P050, P051	Idem photo : P048; P049; P014; P015; P050; P051
---------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

ZPSO009 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P016, réf. labo.: 25EK055673-016 MA2510153927/P041, réf. labo.: 25EK057189-016 MA2510153927/P042, réf. labo.: 25EK057189-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	

DOUCHE 11DE225	Discontinue	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P041, P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P016, réf. labo.: 25EK055673-016 MA2510153927/P041, réf. labo.: 25EK057189-016 MA2510153927/P042, réf. labo.: 25EK057189-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P041, P042	Idem photo : P041; P016; P042
----------------	-------------	---	---	---	--	---	-------------------------------

WC 11DE224	Discontinue	3	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P041, P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P016, réf. labo.: 25EK055673-016 MA2510153927/P041, réf. labo.: 25EK057189-016 MA2510153927/P042, réf. labo.: 25EK057189-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016, P041, P042	Idem photo : P041; P016; P042
------------	-------------	---	---	---	--	---	-------------------------------

SANIT 11DE563	Discontinue	4	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P016, réf. labo.: 25EK055673-016 MA2510153927/P041, réf. labo.: 25EK057189-016 MA2510153927/P042, réf. labo.: 25EK057189-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	
---------------	-------------	---	---	--	--	---	---

SANIT 11DE597	Discontinue	5	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE597 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P016, réf. labo.: 25EK055673-016 MA2510153927/P041, réf. labo.: 25EK057189-016 MA2510153927/P042, réf. labo.: 25EK057189-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	
---------------	-------------	---	---	--	--	--	---

ZPSO010 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE020	Discontinue	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P017, réf. labo.: 25EK055673-017 MA2510153927/P028, réf. labo.: 25EK057189-003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	

CH 11DE030	Discontinue	2	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P017, réf. labo.: 25EK055673-017 MA2510153927/P028, réf. labo.: 25EK057189-003 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert) Absence d'amiante	
------------	-------------	---	---	---	--	---	---

ZPSO011 : Enduit de ragréage, débullage, lissage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11AX683	Discontinue	2	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	3	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11AX684	Discontinue	4	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

GT 11AX685	Discontinue	5	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11AX686	Discontinue	6	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11DE214	Discontinue	7	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	8	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SDB 11DE216	Discontinue	9	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
DOUCHE 11DE225	Discontinue	10	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
WC 11DE224	Discontinue	11	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
HYGIENE 11DE226	Discontinue	12	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

STOCKAGE 11DE219	Discontinue	13	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11DE220	Discontinue	14	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SOINS 11DE221	Discontinue	15	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
OFFICE 11DE223	Discontinue	16	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE016	Discontinue	17	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE569	Discontinue	18	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE017	Discontinue	19	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE566	Discontinue	20	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE018	Discontinue	21	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE559	Discontinue	22	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE019	Discontinue	23	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE556	Discontinue	24	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

GT 11DE555	Discontinue	25	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
LOCAL 11DE690	Discontinue	26	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11DES09	Discontinue	27	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ESC 11DEE05	Discontinue	28	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE020	Discontinue	29	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE563	Discontinue	30	Cueillie Mur/plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563 : Cueillie Mur/plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; Absence d'amiante	
CH 11DE021	Discontinue	31	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE564	Discontinue	32	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE022	Discontinue	33	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE573	Discontinue	34	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE023	Discontinue	35	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE574	Discontinue	36	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE024	Discontinue	37	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE577	Discontinue	38	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE025	Discontinue	39	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE580	Discontinue	40	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE026	Discontinue	41	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE583	Discontinue	42	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE027	Discontinue	43	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE589	Discontinue	44	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE028	Discontinue	45	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE591	Discontinue	46	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE029	Discontinue	47	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE592	Discontinue	48	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CH 11DE030	Discontinue	49	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE597	Discontinue	50	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11DE031	Discontinue	51	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11DE600	Discontinue	52	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

RESERVE 11DE032	Discontinue	53	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
REUNION 11AX033	Discontinue	54	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11AX682	Discontinue	55	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11DEC02	Discontinue	56	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

GT 11DE599	Discontinue	57	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE598	Discontinue	58	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE594	Discontinue	59	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE593	Discontinue	60	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CIRCU 11DES10	Discontinue	61	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE588	Discontinue	62	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11DEC01	Discontinue	63	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE579	Discontinue	64	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

GT 11DE578	Discontinue	65	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE570	Discontinue	66	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE571	Discontinue	67	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GT 11DE560	Discontinue	68	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

GT 11DE561	Discontinue	69	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11BCC02	Discontinue	70	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC001	Discontinue	71	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC544	Discontinue	72	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC002	Discontinue	73	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC540	Discontinue	74	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC003	Discontinue	75	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC535	Discontinue	76	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC004	Discontinue	77	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC532	Discontinue	78	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC005	Discontinue	79	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC529	Discontinue	80	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC101	Discontinue	81	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11BCS02	Discontinue	82	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11BCC01	Discontinue	83	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
PL 11BC16A	Discontinue	84	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

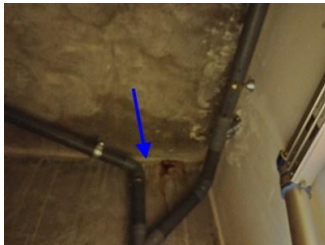
SALLE 11BC016	Discontinue	85	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
RESERVE 11BC006	Discontinue	86	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC513	Discontinue	87	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
DGT 11BC117	Discontinue	88	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC102	Discontinue	89	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC007	Discontinue	90	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC509	Discontinue	91	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC008	Discontinue	92	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SANIT 11BC501	Discontinue	93	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC009	Discontinue	94	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC499	Discontinue	95	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11BCS01	Discontinue	96	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

ESC 11BCE01	Discontinue	97	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC010	Discontinue	98	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC492	Discontinue	99	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC011	Discontinue	100	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SANIT 11BC495	Discontinue	101	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11BC012	Discontinue	102	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC496	Discontinue	103	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11BC013	Discontinue	104	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SANIT 11BC506	Discontinue	105	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CH 11BC014	Discontinue	106	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC507	Discontinue	107	Cueillie Mur/plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507 : Cueillie Mur/plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P114 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) : Absence d'amiante	
CH 11BC015	Discontinue	108	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SANIT 11BC516	Discontinue	109	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
OFFICE 11BC103	Discontinue	110	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
IDE 11BC104	Discontinue	111	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
PHARMA 11BC105	Discontinue	112	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC106	Discontinue	113	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
RESERVE 11BC107	Discontinue	114	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11BC109	Discontinue	115	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
WC 11BC113	Discontinue	116	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

WC 11BC114	Discontinue	117	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
UM 11BC108	Discontinue	118	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ASH 11BC110	Discontinue	119	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
DOUCHE 11BC116	Discontinue	120	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

DOUCHE 11BC115	Discontinue	121	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC111	Discontinue	122	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
L TECH 11BC112	Discontinue	123	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ATTENTE 11BC458	Discontinue	124	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC459	Discontinue	125	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
DASRI 11BC439	Discontinue	126	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	127	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GAINE ELEC 11BC441	Discontinue	128	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11BC442	Discontinue	129	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
EXAMEN 11BC443	Discontinue	130	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
WC 11BC552	Discontinue	131	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11BCS17	Discontinue	132	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SDE 11BC447	Discontinue	133	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11BC449	Discontinue	134	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
DESINFECTION 11BC448	Discontinue	135	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	136	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SAS 11BCS04	Discontinue	137	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ESC 11BCE02	Discontinue	138	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
REUNION 11AX446	Discontinue	139	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ARCHIVES 11AX450	Discontinue	140	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

UM 11AX482	Discontinue	141	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
UM 11AX481	Discontinue	142	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11AX480	Discontinue	143	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11AX486	Discontinue	144	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11AX451	Discontinue	145	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
WC 11AX483	Discontinue	146	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX452	Discontinue	147	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX453	Discontinue	148	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11AX454	Discontinue	149	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX455	Discontinue	150	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX456	Discontinue	151	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
EXAMEN 11FG457	Discontinue	152	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11FG458	Discontinue	153	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SANIT 11FG490	Discontinue	154	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11FGS08	Discontinue	155	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ESC 11FGE04	Discontinue	156	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	157	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11FG463	Discontinue	158	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	159	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	160	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	161	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CONSULT 11AX470	Discontinue	162	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX471	Discontinue	163	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ATTENTE 11AX435	Discontinue	164	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

BUREAU 11AX472	Discontinue	165	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CONSULT 11AX436	Discontinue	166	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX437	Discontinue	167	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
BUREAU 11AX474	Discontinue	168	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CONSULT 11AX475	Discontinue	169	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11AXC01	Discontinue	170	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11AXS12	Discontinue	171	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11AXC02	Discontinue	172	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CIRCU 11BCC03	Discontinue	173	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11AXC03	Discontinue	174	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11AXS13	Discontinue	175	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11AXC05	Discontinue	176	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CIRCU 11AXC06	Discontinue	177	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
ATTENTE 11AX491	Discontinue	178	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11AXC04	Discontinue	179	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
CIRCU 11FGC03	Discontinue	180	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

CIRCU 11FGC04	Discontinue	181	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11AXS14	Discontinue	182	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11AXS15	Discontinue	183	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
SAS 11AXS16	Discontinue	184	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

L TECH 11FG673	Discontinue	185	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
GAINE ELEC 11FG459	Discontinue	186	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114
PL TECH 11AX689	Discontinue	187	Cueillie Mur/plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P114	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P018, réf. labo.: 25EK055673-018 MA2510153927/P114, réf. labo.: 25EK057000-001 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P114	Idem photo : P018; P114

ZPSO013 : Colle de plinthes, Colle de plinthe

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	3	Plinthes	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Absence d'amiante	

BUREAU 11DE220	Discontinue	4	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE016	Discontinue	5	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE569	Discontinue	6	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE017	Discontinue	7	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11DE566	Discontinue	8	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE018	Discontinue	9	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE559	Discontinue	10	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE019	Discontinue	11	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11DE556	Discontinue	12	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11DES09	Discontinue	13	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE022	Discontinue	14	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DES73	Discontinue	15	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CH 11DE023	Discontinue	16	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE574	Discontinue	17	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE024	Discontinue	18	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE577	Discontinue	19	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CH 11DE025	Discontinue	20	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE580	Discontinue	21	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11DE026	Discontinue	22	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE583	Discontinue	23	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CH 11DE029	Discontinue	24	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11DE592	Discontinue	25	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11DEC02	Discontinue	26	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11DES10	Discontinue	27	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CIRCU 11DEC01	Discontinue	28	Plinthes	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron) Absence d'amiante	
SAS 11BCS03	Discontinue	29	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11BCC02	Discontinue	30	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC001	Discontinue	31	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11BC544	Discontinue	32	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC002	Discontinue	33	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC540	Discontinue	34	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC003	Discontinue	35	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11BC535	Discontinue	36	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC004	Discontinue	37	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC532	Discontinue	38	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC005	Discontinue	39	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11BC529	Discontinue	40	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC101	Discontinue	41	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11BCS02	Discontinue	42	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11BCC01	Discontinue	43	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

PL 11BC16A	Discontinue	44	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SALLE 11BC016	Discontinue	45	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC007	Discontinue	46	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC509	Discontinue	47	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

BUREAU 11BC008	Discontinue	48	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC501	Discontinue	49	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC009	Discontinue	50	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC499	Discontinue	51	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SAS 11BCS01	Discontinue	52	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
ESC 11BCE01	Discontinue	53	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC010	Discontinue	54	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC492	Discontinue	55	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

BUREAU 11BC011	Discontinue	56	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC495	Discontinue	57	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11BC012	Discontinue	58	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC496	Discontinue	59	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CH 11BC013	Discontinue	60	Plinthes	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P118 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante	
SANIT 11BC506	Discontinue	61	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SANIT 11BC507	Discontinue	62	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CH 11BC015	Discontinue	63	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SANIT 11BC516	Discontinue	64	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC106	Discontinue	65	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
RESERVE 11BC107	Discontinue	66	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC111	Discontinue	67	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

L TECH 11BC112	Discontinue	68	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11BC459	Discontinue	69	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	70	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
GAINÉ ELEC 11BC441	Discontinue	71	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SAS 11BCS04	Discontinue	72	Plinthes	Oui 11ème étage Noyau central - SAS 11BCS04 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Quantité estimée:</u> 7000 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P207 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) Présence d'amiante	
	Discontinue	73	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
ESC 11BCE02	Discontinue	74	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

WC 11AX483	Discontinue	75	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
BUREAU 11AX452	Discontinue	76	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11FGS08	Discontinue	77	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
ESC 11FGE04	Discontinue	78	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CIRCU 11AXC01	Discontinue	79	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11AXS12	Discontinue	80	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11AXC02	Discontinue	81	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11BCC03	Discontinue	82	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

CIRCU 11AXC03	Discontinue	83	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11AXS13	Discontinue	84	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11AXC05	Discontinue	85	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11AXC06	Discontinue	86	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

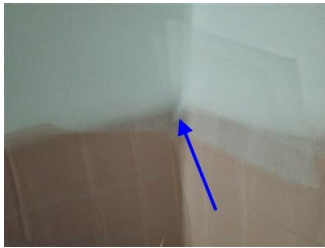
ATTENTE 11AX491	Discontinue	87	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11AXC04	Discontinue	88	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11FGC03	Discontinue	89	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
CIRCU 11FGC04	Discontinue	90	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

SAS 11AXS14	Discontinue	91	Plinthes	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	
SAS 11AXS15	Discontinue	92	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
SAS 11AXS16	Discontinue	93	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
L TECH 11FG673	Discontinue	94	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298

GAINE ELEC 11FG459	Discontinue	95	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P066, P118, P207	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P020, réf. labo.: 25EK055673-020 MA2510153927/P066, réf. labo.: 25EK057191-006 MA2510153927/P118, réf. labo.: 25EK057000-005 MA2510153927/P207, réf. labo.: 25EK060442-011 <u>Description:</u> Colle de plinthes <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P066, P118, P207	Idem photo : P066; P020; P118; P207; P5 071702-8298
--------------------	-------------	----	----------	---	--	---	---

ZPSO018 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE566	Discontinue	1	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE566 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P025, réf. labo.: 25EK055673-025 MA2510153927/P072, réf. labo.: 25EK057191-012 MA2510153927/P073, réf. labo.: 25EK057191-013 MA2510153927/P075, réf. labo.: 25EK057191-015 MA2510153927/P076, réf. labo.: 25EK057191-016 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
SANIT 11DE559	Discontinue	2	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE559 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P025, réf. labo.: 25EK055673-025 MA2510153927/P072, réf. labo.: 25EK057191-012 MA2510153927/P073, réf. labo.: 25EK057191-013 MA2510153927/P075, réf. labo.: 25EK057191-015 MA2510153927/P076, réf. labo.: 25EK057191-016 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
SANIT 11DE556	Discontinue	3	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P025, réf. labo.: 25EK055673-025 MA2510153927/P072, réf. labo.: 25EK057191-012 MA2510153927/P073, réf. labo.: 25EK057191-013 MA2510153927/P075, réf. labo.: 25EK057191-015 MA2510153927/P076, réf. labo.: 25EK057191-016 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

SANIT 11DE577	Discontinue	4	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE577 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P025, réf. labo.: 25EK055673-025 MA2510153927/P072, réf. labo.: 25EK057191-012 MA2510153927/P073, réf. labo.: 25EK057191-013 MA2510153927/P075, réf. labo.: 25EK057191-015 MA2510153927/P076, réf. labo.: 25EK057191-016 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	
SANIT 11DE592	Discontinue	5	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE592 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P025, réf. labo.: 25EK055673-025 MA2510153927/P072, réf. labo.: 25EK057191-012 MA2510153927/P073, réf. labo.: 25EK057191-013 MA2510153927/P075, réf. labo.: 25EK057191-015 MA2510153927/P076, réf. labo.: 25EK057191-016 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P076 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO023 : Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...)

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11DEC01	Discontinue	1	Allèges	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P013, réf. labo.: 25EK055673-013 MA2510153927/P060, réf. labo.: 25EK057189-035 <u>Description:</u> Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...) <u>Quantité estimée:</u> 2 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
CIRCU 11BCC01	Discontinue	2	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P013, réf. labo.: 25EK055673-013 MA2510153927/P060, réf. labo.: 25EK057189-035 <u>Description:</u> Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux <u>Partie à sonder:</u> Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013, P060	Idem photo : P060

ZPSO024 : Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Continue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P065 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057191-005 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

ZPSO025 : Appui de fenêtres en ciment

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
SDB 11DE216	Discontinue	3	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
HYGIENE 11DE226	Discontinue	4	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

STOCKAGE 11DE219	Discontinue	5	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11DE220	Discontinue	6	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
SOINS 11DE221	Discontinue	7	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
OFFICE 11DE223	Discontinue	8	Appuis de fenêtre	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Appuis de fenêtre	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

CH 11DE016	Discontinue	9	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE017	Discontinue	10	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE018	Discontinue	11	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE019	Discontinue	12	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

CH 11DE020	Discontinue	13	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE021	Discontinue	14	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE022	Discontinue	15	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE023	Discontinue	16	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

CH 11DE024	Discontinue	17	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE025	Discontinue	18	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE027	Discontinue	19	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE028	Discontinue	20	Appuis de fenêtre	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	

CH 11DE029	Discontinue	21	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE030	Discontinue	22	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11DE031	Discontinue	23	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
RESERVE 11DE032	Discontinue	24	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

REUNION 11AX033	Discontinue	25	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC001	Discontinue	26	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC002	Discontinue	27	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC003	Discontinue	28	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11BC004	Discontinue	29	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC005	Discontinue	30	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC101	Discontinue	31	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
SALLE 11BC016	Discontinue	32	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

RESERVE 11BC006	Discontinue	33	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC102	Discontinue	34	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC007	Discontinue	35	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC008	Discontinue	36	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11BC009	Discontinue	37	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC010	Discontinue	38	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC011	Discontinue	39	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11BC012	Discontinue	40	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

CH 11BC013	Discontinue	41	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11BC014	Discontinue	42	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
CH 11BC015	Discontinue	43	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
OFFICE 11BC103	Discontinue	44	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

IDE 11BC104	Discontinue	45	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
PHARMA 11BC105	Discontinue	46	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC106	Discontinue	47	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
RESERVE 11BC107	Discontinue	48	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

UM 11BC108	Discontinue	49	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
ASH 11BC110	Discontinue	50	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11BC111	Discontinue	51	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
ATTENTE 11BC458	Discontinue	52	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11BC459	Discontinue	53	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	54	Appuis de fenêtre	Oui 11ème étage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440 : Appuis de fenêtre	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P209 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
BUREAU 11BC442	Discontinue	55	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
EXAMEN 11BC443	Discontinue	56	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11BC449	Discontinue	57	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
DESINFECTION 11BC448	Discontinue	58	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	59	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
REUNION 11AX446	Discontinue	60	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11AX451	Discontinue	61	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX452	Discontinue	62	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX453	Discontinue	63	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX454	Discontinue	64	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

BUREAU 11AX455	Discontinue	65	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX456	Discontinue	66	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
EXAMEN 11FG457	Discontinue	67	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11FG458	Discontinue	68	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	69	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11FG463	Discontinue	70	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	71	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	72	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	73	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX471	Discontinue	74	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
ATTENTE 11AX435	Discontinue	75	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX472	Discontinue	76	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

CONSULT 11AX436	Discontinue	77	Appuis de fenêtre	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436 : Appuis de fenêtre	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P241 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
BUREAU 11AX437	Discontinue	78	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241
BUREAU 11AX474	Discontinue	79	Appuis de fenêtre	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P067, P209, P241	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P067, réf. labo.: 25EK057191-007 MA2510153927/P209, réf. labo.: 25EK060442-013 MA2510153927/P241, réf. labo.: 25EK060651-001 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067, P209, P241	Idem photo : P067; P03 VALTEIA IT071607-34977; P209; P241

ZPSO028 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P077, P078, P079	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P077, réf. labo.: 25EK057191-017 MA2510153927/P078, réf. labo.: 25EK057191-018 MA2510153927/P079, réf. labo.: 25EK057191-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P077, P078, P079	Idem photo : P077; P078; P079
CIRCU 11DEC02	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P077, réf. labo.: 25EK057191-017 MA2510153927/P078, réf. labo.: 25EK057191-018 MA2510153927/P079, réf. labo.: 25EK057191-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P077 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

CIRCU 11DES10	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DES10 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P077, réf. labo.: 25EK057191-017 MA2510153927/P078, réf. labo.: 25EK057191-018 MA2510153927/P079, réf. labo.: 25EK057191-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P078 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
CIRCU 11DEC01	Discontinue	4	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P077, réf. labo.: 25EK057191-017 MA2510153927/P078, réf. labo.: 25EK057191-018 MA2510153927/P079, réf. labo.: 25EK057191-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P079 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO029 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché, Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
CIRCU 11DEC02	Discontinue	2	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rouge) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

CIRCU 11DES10	Discontinue	3	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DES10 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P081 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
CIRCU 11DEC01	Discontinue	4	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P082 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

CIRCU 11AXC01	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
SAS 11AXS12	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270

CIRCU 11AXC02	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
CIRCU 11BCC03	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270

CIRCU 11AXC03	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
SAS 11AXS13	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270

CIRCU 11AXC05	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
CIRCU 11AXC06	Discontinue	12	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270

ATTENTE 11AX491	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
CIRCU 11AXC04	Discontinue	14	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC04 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P270 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

CIRCU 11FGC03	Discontinue	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270
CIRCU 11FGC04	Discontinue	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P080, P081, P082, P270	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P080, réf. labo.: 25EK057191-020 MA2510153927/P081, réf. labo.: 25EK057191-021 MA2510153927/P082, réf. labo.: 25EK057191-022 MA2510153927/P270, réf. labo.: 25EK060651-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P080, P081, P082, P270	Idem photo : P080; P081; P082; P270

ZPSO030 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Peinture de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P083, P084, P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083, P084, P085	Idem photo : P083; P084; P085
CIRCU 11DEC02	Discontinue	2	Peinture de porte	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02 : Peinture de porte	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	
CIRCU 11DES10	Discontinue	3	Peinture de porte	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DES10 : Peinture de porte	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P084 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	

CIRCU 11DEC01	Discontinue	4	Peinture de porte	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Peinture de porte	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P085 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) : Absence d'amiante	
SAS 11BCS03	Discontinue	5	Peinture de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P083, P084, P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083, P084, P085	Idem photo : P083; P084; P085
CIRCU 11BCC02	Discontinue	6	Peinture de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P083, P084, P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083, P084, P085	Idem photo : P083; P084; P085

SAS 11BCS02	Discontinue	7	Peinture de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P083, P084, P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083, P084, P085	Idem photo : P083; P084; P085
CIRCU 11BCC01	Discontinue	8	Peinture de porte	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P083, P084, P085	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P083, réf. labo.: 25EK057191-023 MA2510153927/P084, réf. labo.: 25EK057191-024 MA2510153927/P085, réf. labo.: 25EK057191-025 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P083, P084, P085	Idem photo : P083; P084; P085

ZPSO031 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11DES09	Discontinue	1	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - SAS 11DES09 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 150 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	
ESC 11DEE05	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - ESC 11DEE05 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P087 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

SAS 11BCS01	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS01 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P150 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
ESC 11BCE01	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P086, P087, P150, P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086, P087, P150, P213	Idem photo : P086; P087; P150; P213

SAS 11BCS04	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P086, P087, P150, P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086, P087, P150, P213	Idem photo : P086; P087; P150; P213
ESC 11BCE02	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P086, P087, P150, P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086, P087, P150, P213	Idem photo : P086; P087; P150; P213

SAS 11FGS08	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P086, P087, P150, P213	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P086, P087, P150, P213	Idem photo : P086; P087; P150; P213
ESC 11FGE04	Discontinue	8	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - ESC 11FGE04 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P086, réf. labo.: 25EK057191-026 MA2510153927/P087, réf. labo.: 25EK057191-027 MA2510153927/P150, réf. labo.: 25EK056934-006 MA2510153927/P213, réf. labo.: 25EK060442-017 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P213 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	

ZPSO032 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11DES09	Discontinue	1	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - SAS 11DES09 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
ESC 11DEE05	Discontinue	2	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - ESC 11DEE05 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P089 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

SAS 11BCS01	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088, P089, P214	Idem photo : P088; P089; P214
ESC 11BCE01	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088, P089, P214	Idem photo : P088; P089; P214
SAS 11BCS04	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SAS 11BCS04 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P214 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ESC 11BCE02	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088, P089, P214	Idem photo : P088; P089; P214
SAS 11FGS08	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088, P089, P214	Idem photo : P088; P089; P214
ESC 11FGE04	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P088, P089, P214	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P088, réf. labo.: 25EK057191-028 MA2510153927/P089, réf. labo.: 25EK057191-029 MA2510153927/P214, réf. labo.: 25EK060442-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P088, P089, P214	Idem photo : P088; P089; P214

ZPSO033 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

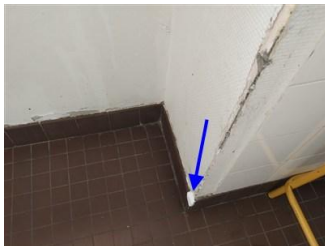
Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ESC 11DEE05	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Ailes 2 - ESC 11DEE05 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P090, réf. labo.: 25EK057191-030 MA2510153927/P215, réf. labo.: 25EK060442-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
ESC 11BCE01	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P090, P215	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P090, réf. labo.: 25EK057191-030 MA2510153927/P215, réf. labo.: 25EK060442-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P090, P215	Idem photo : P090; P215

ESC 11BCE02	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - ESC 11BCE02 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P090, réf. labo.: 25EK057191-030 MA2510153927/P215, réf. labo.: 25EK060442-019 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 84 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P215 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris) : Présence d'amiante	
-------------	-------------	---	---------------------------	---	--	---	---

ZPSO036 : Colle de carrelage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	1	Plinthes	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
OFFICE 11DE223	Discontinue	2	Plinthes	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P095 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
OFFICE 11BC103	Discontinue	3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154

IDE 11BC104	Discontinue	4	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154
	Discontinue	5	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154
PHARMA 11BC105	Discontinue	6	Plinthes	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	
SANIT 11BC109	Discontinue	7	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154

WC 11BC113	Discontinue	8	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154
WC 11BC114	Discontinue	9	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154
DOUCHE 11BC116	Discontinue	10	Plinthes	Oui 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P154 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
DOUCHE 11BC115	Discontinue	11	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154

SANIT 11AX480	Discontinue	12	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154
SANIT 11AX486	Discontinue	13	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P094, P095, P154	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P094, réf. labo.: 25EK057187-003 MA2510153927/P095, réf. labo.: 25EK057187-004 MA2510153927/P154, réf. labo.: 25EK056934-010 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P094, P095, P154	Idem photo : P094; P095; P18 0021K000715_018; P154

ZPSO037 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
OFFICE 11DE223	Discontinue	1	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
PL 11BC16A	Discontinue	2	Tous les murs	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	
SALLE 11BC016	Discontinue	3	Tous les murs	Oui 11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P151 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

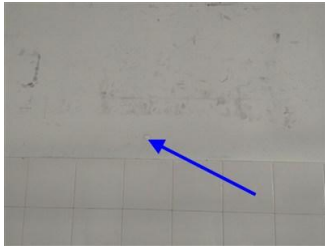
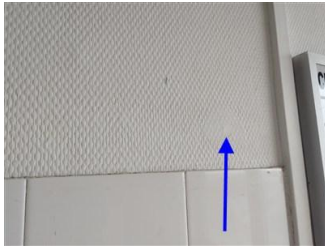
OFFICE 11BC103	Discontinue	4	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196
SANIT 11BC109	Discontinue	5	Tous les murs	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	
WC 11BC113	Discontinue	6	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196
WC 11BC114	Discontinue	7	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196

ASH 11BC110	Discontinue	8	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196
DOUCHE 11BC116	Discontinue	9	Tous les murs	Oui 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116 : Tous les murs	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P153 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; Absence d'amiante	
DOUCHE 11BC115	Discontinue	10	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196
UM 11AX482	Discontinue	11	Tous les murs	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	

SANIT 11AX480	Discontinue	12	Tous les murs	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P097, P151, P153	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	Idem photo : P097; P19 0021K000715_019; P151; P46 0021K000715_046; P153; P4 VALTEIA IT071210-14198; P2 VALTEIA IT071210-14196
SANIT 11AX486	Discontinue	13	Tous les murs	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P097, réf. labo.: 25EK057187-006 MA2510153927/P151, réf. labo.: 25EK056934-007 MA2510153927/P153, réf. labo.: 25EK056934-009 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P097, P151, P153	

ZPSO039 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	1	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P100, réf. labo.: 25EK057187-009 MA2510153927/P101, réf. labo.: 25EK057187-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P100 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
OFFICE 11DE223	Discontinue	2	Cloison	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P100, réf. labo.: 25EK057187-009 MA2510153927/P101, réf. labo.: 25EK057187-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P101 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO049 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 2SEK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 2SEK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 2SEK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 2SEK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 2SEK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 2SEK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 2SEK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 2SEK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 2SEK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 2SEK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180

BUREAU 11BC002	Discontinue	2	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC003	Discontinue	3	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 26 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P177 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	
----------------	-------------	---	---------	--	--	--	---

BUREAU 11BC004	Discontinue	4	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC005	Discontinue	5	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P178 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
----------------	-------------	---	---------	---	--	---	---

BUREAU 11BC101	Discontinue	6	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	--

SALLE 11BC016	Discontinue	7	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P179 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
---------------	-------------	---	---------	--	--	---	---

RESERVE 11BC006	Discontinue	8	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
-----------------	-------------	---	---------	---	---	--	--

BUREAU 11BC102	Discontinue	9	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC007	Discontinue	10	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC008	Discontinue	11	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC009	Discontinue	12	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC010	Discontinue	13	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254
----------------	-------------	----	---------	---	---	--

BUREAU 11BC011	Discontinue	14	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	--

CH 11BC012	Discontinue	15	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

CH 11BC013	Discontinue	16	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P121 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	--	---	---

CH 11BC014	Discontinue	17	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

CH 11BC015	Discontinue	18	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige) : Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	--	---	---

OFFICE 11BC103	Discontinue	19	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

IDE 11BC104	Discontinue	20	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254
-------------	-------------	----	---------	---	--	--

PHARMA 11BC105	Discontinue	21	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254
----------------	-------------	----	---------	---	---	--

BUREAU 11BC106	Discontinue	22	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

RESERVE 11BC107	Discontinue	23	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
-----------------	-------------	----	---------	---	---	--	--

UM 11BC108	Discontinue	24	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

ASH 11BC110	Discontinue	25	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P120, P121, P177, P178, P179, P180	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P120, P121, P177, P178, P179, P180, P203, P204, P205, P254	Idem photo : P177; P178; P179; P7 0021K000715_007; P121; P120; P5 ITGA IT070505-3270; P6 ITGA IT070505-3272; P180
-------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC111	Discontinue	26	Allèges	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO049 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P120, réf. labo.: 25EK057000-007 MA2510153927/P121, réf. labo.: 25EK057000-008 MA2510153927/P177, réf. labo.: 25EK056934-033 MA2510153927/P178, réf. labo.: 25EK056934-034 MA2510153927/P179, réf. labo.: 25EK056934-035 MA2510153927/P180, réf. labo.: 25EK056934-036 MA2510153927/P203, réf. labo.: 25EK060442-007 MA2510153927/P204, réf. labo.: 25EK060442-008 MA2510153927/P205, réf. labo.: 25EK060442-009 MA2510153927/P254, réf. labo.: 25EK060651-014 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P180 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	---	--	---	---

ZPSO050 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC001 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P174 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	
BUREAU 11BC002	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505- 3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

BUREAU 11BC003	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
BUREAU 11BC004	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P175 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante	

BUREAU 11BC005	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	
BUREAU 11BC101	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

SALLE 11BC016	Discontinue	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
RESERVE 11BC006	Discontinue	8	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	

BUREAU 11BC102	Discontinue	9	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
BUREAU 11BC007	Discontinue	10	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	

BUREAU 11BC008	Discontinue	11	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
BUREAU 11BC009	Discontinue	12	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P176 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	

BUREAU 11BC010	Discontinue	13	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	
BUREAU 11BC011	Discontinue	14	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

CH 11BC012	Discontinue	15	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 385 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P123 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante	
CH 11BC013	Discontinue	16	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

CH 11BC014	Discontinue	17	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris) Absence d'amiante	
CH 11BC015	Discontinue	18	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

OFFICE 11BC103	Discontinue	19	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P194 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Présence d'amiante	
IDE 11BC104	Discontinue	20	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

PHARMA 11BC105	Discontinue	21	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
BUREAU 11BC106	Discontinue	22	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

RESERVE 11BC107	Discontinue	23	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
UM 11BC108	Discontinue	24	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

ASH 11BC110	Discontinue	25	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
BUREAU 11BC111	Discontinue	26	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194

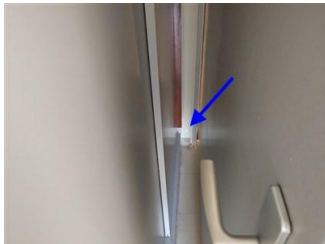
L TECH 11BC112	Discontinue	27	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P122, P123, P174, P175, P176, P194	<u>Identifiant:</u> ZPSO050 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P122, réf. labo.: 25EK057000-009 MA2510153927/P123, réf. labo.: 25EK057000-010 MA2510153927/P174, réf. labo.: 25EK056934-030 MA2510153927/P175, réf. labo.: 25EK056934-031 MA2510153927/P176, réf. labo.: 25EK056934-032 MA2510153927/P194, réf. labo.: 25EK056934-050 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P122, P123, P174, P175, P176, P194	Idem photo : P174; P175; P32 0021K000715_032; P4 ITGA IT070505-3268; P3 ITGA IT070505-3266; P176; P9 0021K000715-009; P123; P122; P194
----------------	-------------	----	---------------------------	---	---	--	---

ZPSO052 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché, Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

BUREAU 11BC002	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173
BUREAU 11BC003	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P169 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

BUREAU 11BC004	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173
BUREAU 11BC005	Discontinue	5	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P170 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	

BUREAU 11BC101	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

PL 11BC16A	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173
SALLE 11BC016	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031

	Discontinue	10	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P171 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
RESERVE 11BC006	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

DGT 11BC117	Discontinue	12	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173
BUREAU 11BC007	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173

BUREAU 11BC008	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173
BUREAU 11BC009	Discontinue	15	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P172 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Présence d'amiante	

BUREAU 11BC010	Discontinue	16	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	
BUREAU 11BC011	Discontinue	17	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173

CH 11BC012	Discontinue	18	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P128 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	
CH 11BC013	Discontinue	19	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P127 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

CH 11BC014	Discontinue	20	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173
CH 11BC015	Discontinue	21	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 350 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	

IDE 11BC104	Discontinue	22	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173
PHARMA 11BC105	Discontinue	23	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P160021K000715_016; P128; P127; P126; P173

BUREAU 11BC106	Discontinue	24	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
	Discontinue	25	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

RESERVE 118C107	Discontinue	26	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001, P002, P031, P032, P033, P034, P102	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P032; P102; P001; P002; P033; P034; P031
	Discontinue	27	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P126, P127, P128, P169, P170, P171, P172, P173	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P126, P127, P128, P169, P170, P171, P173	Idem photo : P169; P170; P171; P172; P16 0021K000715_016; P128; P127; P126; P173

BUREAU 11BC111	Discontinue	28	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO052 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P126, réf. labo.: 25EK057000-013 MA2510153927/P127, réf. labo.: 25EK057000-014 MA2510153927/P128, réf. labo.: 25EK057000-015 MA2510153927/P169, réf. labo.: 25EK056934-025 MA2510153927/P170, réf. labo.: 25EK056934-026 MA2510153927/P171, réf. labo.: 25EK056934-027 MA2510153927/P173, réf. labo.: 25EK056934-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P173 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------------	---	--	--	---

ZPSO053 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11BC544	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129

SANIT 11BC540	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129
SANIT 11BC535	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC535 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P190 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11BC532	Discontinue	4	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC532 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 90 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P191 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante	
SANIT 11BC529	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129

SANIT 11BC513	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129
SANIT 11BC509	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129

SANIT 11BC501	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129
SANIT 11BC499	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129

SANIT 11BC492	Discontinue	10	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	
SANIT 11BC495	Discontinue	11	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC495 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P192 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

SANIT 11BC496	Discontinue	12	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P130 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces Présence d'amiante	
SANIT 11BC506	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129

SANIT 11BC507	Discontinue	14	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P129, P130, P190, P191, P192	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129, P130, P172, P191, P192	Idem photo : P190; P191; P15 0021K000715_015; P192; P130; P129
SANIT 11BC516	Discontinue	15	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC516 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO053 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P129, réf. labo.: 25EK057000-016 MA2510153927/P130, réf. labo.: 25EK057000-017 MA2510153927/P172, réf. labo.: 25EK056934-028 MA2510153927/P191, réf. labo.: 25EK056934-047 MA2510153927/P192, réf. labo.: 25EK056934-048 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P129 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante	

ZPSO054 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185

BUREAU 11BC002	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC003	Discontinue	3	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P181 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC004	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC005	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P182 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
----------------	-------------	---	---------	---	---	---	---

BUREAU 11BC101	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

PL 11BC16A	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

SALLE 11BC016	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
---------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

RESERVE 11BC006	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
-----------------	-------------	---	---------	---	---	--	---

DGT 11BC117	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
-------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
--	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC102	Discontinue	12	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 850 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P183 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Présence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	--	--	---	---

BUREAU 11BC007	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC008	Discontinue	14	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195
----------------	-------------	----	---------	---	--	--

BUREAU 11BC009	Discontinue	15	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC010	Discontinue	16	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC011	Discontinue	17	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC011 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P184 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

CH 11BC012	Discontinue	18	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P134 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	---	---	---

CH 11BC013	Discontinue	19	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P133 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

CH 11BC014	Discontinue	20	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P132 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	---	---	---

CH 11BC015	Discontinue	21	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Absence d'amiante	
------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

OFFICE 11BC103	Discontinue	22	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P195 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	---	---	---	---

IDE 11BC104	Discontinue	23	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
-------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

PHARMA 11BC105	Discontinue	24	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

BUREAU 11BC106	Discontinue	25	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

RESERVE 11BC107	Discontinue	26	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P195	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P131, P132, P133, P134, P181, P182, P183, P184, P185, P190, P195	Idem photo : P181; P182; P183; P3 071308-4088; P184; P134; P133; P132; P131; P195; P185
-----------------	-------------	----	---------	---	---	--	---

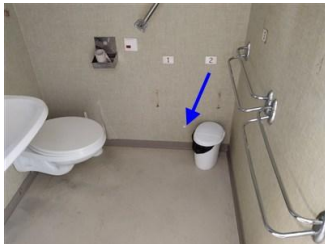
BUREAU 11BC111	Discontinue	27	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO054 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P131, réf. labo.: 25EK057000-018 MA2510153927/P132, réf. labo.: 25EK057000-019 MA2510153927/P133, réf. labo.: 25EK057000-020 MA2510153927/P134, réf. labo.: 25EK057000-021 MA2510153927/P181, réf. labo.: 25EK056934-037 MA2510153927/P182, réf. labo.: 25EK056934-038 MA2510153927/P183, réf. labo.: 25EK056934-039 MA2510153927/P184, réf. labo.: 25EK056934-040 MA2510153927/P185, réf. labo.: 25EK056934-041 MA2510153927/P190, réf. labo.: 25EK056934-046 MA2510153927/P195, réf. labo.: 25EK056934-051 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P185 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	---	---	---	---

ZPSO055 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

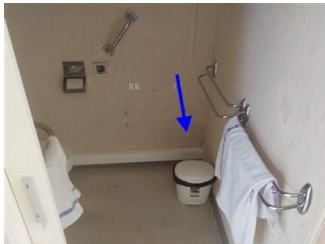
Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11BC544	Discontinue	1	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC544 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P186 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11BC540	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135
SANIT 11BC535	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135

SANIT 11BC532	Discontinue	4	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC532 : Cloison	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P187 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
SANIT 11BC529	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC529 : Cloison	Identifiant: ZPSO055 Echantillon: MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 Description: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P188 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11BC513	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135
SANIT 11BC509	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135

SANIT 11BC501	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135
SANIT 11BC499	Discontinue	9	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC499 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P189 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11BC492	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135
SANIT 11BC495	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135

SANIT 11BC496	Discontinue	12	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P137 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
SANIT 11BC506	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135

	Discontinue	14	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135, P136, P137, P186, P187, P188, P189	Idem photo : P186; P187; P188; P189; P137; P136; P135
SANIT 11BC507	Discontinue	15	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P136 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SANIT 11BC516	Discontinue	16	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC516 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO055 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P135, réf. labo.: 25EK057000-022 MA2510153927/P136, réf. labo.: 25EK057000-023 MA2510153927/P137, réf. labo.: 25EK057000-024 MA2510153927/P186, réf. labo.: 25EK056934-042 MA2510153927/P187, réf. labo.: 25EK056934-043 MA2510153927/P188, réf. labo.: 25EK056934-044 MA2510153927/P189, réf. labo.: 25EK056934-045 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P135 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
---------------	-------------	----	---------	--	--	---	---

ZPSO058 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11BCS03	Discontinue	1	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P145, P146	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P145, réf. labo.: 25EK056934-001 MA2510153927/P146, réf. labo.: 25EK056934-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P145, P146	Idem photo : P145; P146
CIRCU 11BCC02	Discontinue	2	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	Oui 11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC02 : Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P145, réf. labo.: 25EK056934-001 MA2510153927/P146, réf. labo.: 25EK056934-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P145 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

SAS 11BCS02	Discontinue	3	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P145, P146	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P145, réf. labo.: 25EK056934-001 MA2510153927/P146, réf. labo.: 25EK056934-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P145, P146	Idem photo : P145; P146
CIRCU 11BCC01	Discontinue	4	Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	Oui 11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC01 : Mur de refend; Mur donnant sur parties communes	<u>Identifiant:</u> ZPSO058 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P145, réf. labo.: 25EK056934-001 MA2510153927/P146, réf. labo.: 25EK056934-002 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P146 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO059 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11BCS03	Discontinue	1	Mur donnant sur parties communes; Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - SAS 11BCS03 : Mur donnant sur parties communes; Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P147, réf. labo.: 25EK056934-003 MA2510153927/P148, réf. labo.: 25EK056934-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
CIRCU 11BCC02	Discontinue	2	Mur donnant sur parties communes; Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P148	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P147, réf. labo.: 25EK056934-003 MA2510153927/P148, réf. labo.: 25EK056934-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P148	Idem photo : P147; P148

SAS 11BCS02	Discontinue	3	Mur donnant sur parties communes; Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P147, P148	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P147, réf. labo.: 25EK056934-003 MA2510153927/P148, réf. labo.: 25EK056934-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P147, P148	Idem photo : P147; P148
CIRCU 11BCC01	Discontinue	4	Mur donnant sur parties communes; Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC01 : Mur donnant sur parties communes; Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO059 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P147, réf. labo.: 25EK056934-003 MA2510153927/P148, réf. labo.: 25EK056934-004 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P148 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO060 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC102	Continue	1	Mur A; Mur D	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102 : Mur A; Mur D	<u>Identifiant:</u> ZPSO060 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P152 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-008 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P152 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO061 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DOUCHE 11BC116	Discontinue	1	Bac de douche	Oui 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116 : Bac de douche	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P155 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-011 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P155 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) : Absence d'amiante	
DOUCHE 11BC115	Discontinue	2	Bac de douche	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO061 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P155 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-011 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P155	

ZPSO062 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 11BC113	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P156 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P156	Idem photo : P156
WC 11BC114	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P156 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P156	Idem photo : P156

DOUCHE 11BC116	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P156 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P156 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
DOUCHE 11BC115	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P156	<u>Identifiant:</u> ZPSO062 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P156 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK056934-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P156	Idem photo : P156

ZPSO069 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché, Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 118C458	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243

BUREAU 11BC459	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) Absence d'amiante	
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P219 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	

BUREAU 11BC442	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243
SAS 11BCS17	Discontinue	5	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243

ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243
REUNION 11AX446	Discontinue	7	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	

BUREAU 11AX456	Discontinue	8	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX456 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Quantité estimée:</u> 550 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P220 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante	
EXAMEN 11FG457	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243

SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	10	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243
BUREAU 11FG463	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243

SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	12	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche3: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P245 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	
SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243

SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	14	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P246 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
CONSULT 11AX470	Discontinue	15	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX470 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P242 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

ATTENTE 11AX435	Discontinue	16	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P200, P219, P220, P242, P243, P244, P245, P246	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P200, P219, P242, P243, P244, P246	Idem photo : P200; P219; P16 VALTEIA IT 071807-1908; P220; P245; P246; P242; P244; P243
BUREAU 11AX474	Discontinue	17	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P244 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

CONSULT 11AX475	Discontinue	18	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX475 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO069 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P200, réf. labo.: 25EK060442-004 MA2510153927/P219, réf. labo.: 25EK060442-023 MA2510153927/P242, réf. labo.: 25EK060651-002 MA2510153927/P243, réf. labo.: 25EK060651-003 MA2510153927/P244, réf. labo.: 25EK060651-004 MA2510153927/P246, réf. labo.: 25EK060651-006 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P243 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
-----------------	-------------	----	---------------	--	--	---	---

ZPSO072 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 11BC458	Discontinue	1	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601- 7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11BC459	Discontinue	2	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601- 7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

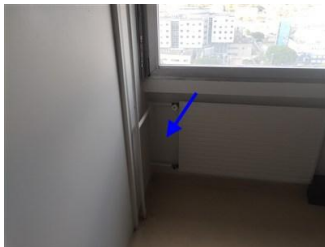
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	3	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601- 7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11BC442	Discontinue	4	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601- 7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

EXAMEN 11BC443	Discontinue	5	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11BC449	Discontinue	6	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

DESINFECTION 11BC448	Discontinue	7	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601- 7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	8	Allèges	Oui 11ème étage Noyau central - ENDOSCOPIE 11BC445 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P253 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

REUNION 11AX446	Discontinue	9	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	
BUREAU 11AX451	Discontinue	10	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BUREAU 11AX452	Discontinue	11	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11AX453	Discontinue	12	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BUREAU 11AX454	Discontinue	13	Allèges	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX454 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
BUREAU 11AX455	Discontinue	14	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	

BUREAU 11AX456	Discontinue	15	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	
EXAMEN 11FG457	Discontinue	16	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BUREAU 11FG458	Discontinue	17	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	18	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BUREAU 11FG463	Discontinue	19	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	20	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	21	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	22	Allèges	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	

CONSULT 11AX470	Discontinue	23	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11AX471	Discontinue	24	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

ATTENTE 11AX435	Discontinue	25	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11AX472	Discontinue	26	Allèges	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX472 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 29 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P254 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	

CONSULT 11AX436	Discontinue	27	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255
BUREAU 11AX437	Discontinue	28	Allèges	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P112, P123, P128, P134, P208, P253, P254, P255	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P208, P253, P255	Idem photo : P253; P13 VALTEIA IT071807-1908; P208; P128 VALTEIA IT 071601-7921; P134 VALTEIA IT 071601-7927; P112 VALTEIA IT 071511-55210; P123 VALTEIA IT 071601-7916; P254; P255

BUREAU 11AX474	Discontinue	29	Allèges	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474 : Allèges	<u>Identifiant:</u> ZPSO072 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P208, réf. labo.: 25EK060442-012 MA2510153927/P253, réf. labo.: 25EK060651-013 MA2510153927/P255, réf. labo.: 25EK060651-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P255 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	--	--	---	---

ZPSO073 : Isolant intérieur de porte en plâtre

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11AXC01	Discontinue	1	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210
CIRCU 11AXC02	Discontinue	2	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210
CIRCU 11AXC03	Discontinue	3	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210
CIRCU 11AXC05	Discontinue	4	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210

CIRCU 11AXC06	Discontinue	5	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210
SAS 11AXS14	Discontinue	6	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210
SAS 11AXS15	Discontinue	7	Intérieur de porte coupe feu	Oui 11ème étage Noyau central - SAS 11AXS15 : Intérieur de porte coupe feu	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Quantité estimée:</u> 8 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Absence d'amiante	
SAS 11AXS16	Discontinue	8	Intérieur de porte coupe feu	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P210	<u>Identifiant:</u> ZPSO073 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P210 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-014 <u>Description:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Isolant intérieur de porte en plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P210	Idem photo : P210

ZPSO074 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage)

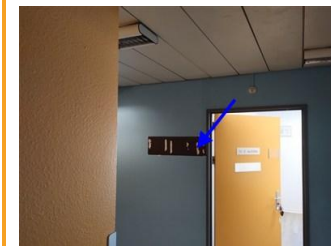
Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
REUNION 11AX446	Discontinue	1	Poteaux	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P211 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Quantité estimée:</u> 9 U <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P211	
ATTENTE 11AX491	Discontinue	2	Poteaux	Oui 11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX491 : Poteaux	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P211 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débullage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P211 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

CIRCU 11AXC04	Discontinue	3	Poteaux	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P211	<u>Identifiant:</u> ZPSO074 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P211 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débouillage, lissage) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lissé ou taloché (ragréage, débouillage, lissage) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P211	Idem photo : P15 071807-1907; P211
---------------	-------------	---	---------	---	---	-------------------------	------------------------------------

ZPSO075 : Peinture décorative (pailletées; gouttelettes; ...) (marron)

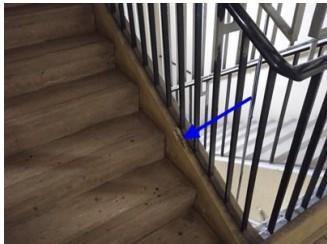
Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11AXC04	Discontinue	1	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC04 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO075 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P212 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-016 <u>Description:</u> Peinture décorative (pailletées; gouttelettes; ...) (marron) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P212 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO076 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ESC 11DEE05	Discontinue	1	Trémie escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P217	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P217 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P217	Idem photo : P24 0021K000715-024; P217
ESC 11BCE01	Discontinue	2	Trémie escalier	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P217 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 16 m2 <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P217	

ESC 11BCE02	Discontinue	3	Trémie escalier	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P217	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P217 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P217	Idem photo : P24 0021K000715-024; P217
ESC 11FGE04	Discontinue	4	Trémie escalier	Oui 11ème étage Noyau central - ESC 11FGE04 : Trémie escalier	<u>Identifiant:</u> ZPSO076 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P217 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P217 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO077 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DASRI 11BC439	Discontinue	1	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO077 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P218 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-022 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P218 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO078 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 11BC458	Discontinue	1	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807- 1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505- 3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505- 3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
BUREAU 11BC459	Discontinue	2	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807- 1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505- 3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505- 3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	3	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807- 1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505- 3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505- 3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
BUREAU 11BC442	Discontinue	4	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P222 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces Absence d'amiante	

EXAMEN 11BC443	Discontinue	5	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - EXAMEN 11BC443 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P258 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) Présence d'amiante	
BUREAU 11BC449	Discontinue	6	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

DESINFECTION 11BC448	Discontinue	7	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807- 1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505- 3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505- 3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	8	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807- 1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505- 3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505- 3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

REUNION 11AX446	Discontinue	9	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	
BUREAU 11AX451	Discontinue	10	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

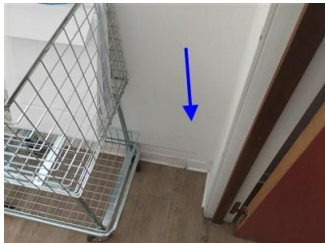
BUREAU 11AX452	Discontinue	11	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	
BUREAU 11AX453	Discontinue	12	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	

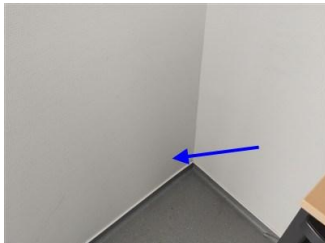
BUREAU 11AX454	Discontinue	13	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
BUREAU 11AX455	Discontinue	14	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

BUREAU 11AX456	Discontinue	15	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
EXAMEN 11FG457	Discontinue	16	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - EXAMEN 11FG457 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

BUREAU 11FG458	Discontinue	17	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	18	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 400 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P259 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Présence d'amiante	

BUREAU 11FG463	Discontinue	19	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	20	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	

SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	21	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P260 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) Absence d'amiante	
SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	22	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

BUREAU 11AX471	Discontinue	23	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX471 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P256 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
ATTENTE 11AX435	Discontinue	24	Mur donnant sur extérieur	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	

BUREAU 11AX472	Discontinue	25	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257
CONSULT 11AX436	Discontinue	26	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

BUREAU 11AX437	Discontinue	27	Mur donnant sur extérieur	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX437 : Mur donnant sur extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P257 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	
BUREAU 11AX474	Discontinue	28	Mur donnant sur extérieur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P207, P221, P222, P256, P257, P258, P259, P260	<u>Identifiant:</u> ZPSO078 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P221, réf. labo.: 25EK060442-025 MA2510153927/P222, réf. labo.: 25EK060442-026 MA2510153927/P256, réf. labo.: 25EK060651-016 MA2510153927/P257, réf. labo.: 25EK060651-017 MA2510153927/P259, réf. labo.: 25EK060651-019 MA2510153927/P260, réf. labo.: 25EK060651-020 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P221, P222, P256, P257, P259, P260	Idem photo : P222; P258; P14 071807-1906; P8 IT070505-3274; P7 IT070505-3273; P221; P259; P9 ITGA IT070505-3276; P260; P256; P2071211-13633; P257

ZPSO079 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 11BC458	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

BUREAU 11BC459	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
DASRI 11BC439	Discontinue	3	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
BUREAU 11BC442	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P224 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

REUNION 11AX446	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
BUREAU 11AX451	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

BUREAU 11AX452	Discontinue	8	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX452 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P225 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

BUREAU 11AX453	Discontinue	10	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
BUREAU 11AX454	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

BUREAU 11AX455	Discontinue	12	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX455 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P226 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante	
BUREAU 11AX456	Discontinue	13	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

EXAMEN 11FG457	Discontinue	14	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
BUREAU 11FG458	Discontinue	15	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG458 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P227 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	16	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P261 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
BUREAU 11FG463	Discontinue	17	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	18	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P262 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	19	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265

SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	20	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P263 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
BUREAU 11AX471	Discontinue	21	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX471 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P264 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ATTENTE 11AX435	Discontinue	22	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P223, P224, P225, P226, P227, P261, P262, P263, P264, P265	Idem photo : P223; P224; P225; P226; P227; P261; P262; P263; P264; P265
CONSULT 11AX436	Discontinue	23	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO079 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P223, réf. labo.: 25EK060442-027 MA2510153927/P224, réf. labo.: 25EK060442-028 MA2510153927/P225, réf. labo.: 25EK060442-029 MA2510153927/P226, réf. labo.: 25EK060442-030 MA2510153927/P227, réf. labo.: 25EK060442-031 MA2510153927/P261, réf. labo.: 25EK060651-021 MA2510153927/P262, réf. labo.: 25EK060651-022 MA2510153927/P263, réf. labo.: 25EK060651-023 MA2510153927/P264, réf. labo.: 25EK060651-024 MA2510153927/P265, réf. labo.: 25EK060651-025 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P265 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO080 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché, Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté

Niveau : 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11BC109	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210- 14200; P228; P229
WC 11BC113	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210- 14200; P228; P229

WC 11BC114	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229
UM 11BC108	Discontinue	4	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229
ASH 11BC110	Discontinue	5	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229

DOUCHE 11BC116	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229
DOUCHE 11BC115	Discontinue	7	Cloison	Oui 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC115 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
UM 11AX482	Discontinue	8	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	

UM 11AX481	Discontinue	9	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229
SANIT 11AX480	Discontinue	10	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SANIT 11AX480 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P228 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
WC 11AX483	Discontinue	11	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P157, P228, P229	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P157, P228, P229	Idem photo : P157; P5 VALTEIA IT 071210-14200; P228; P229

SANIT 11FG490	Discontinue	12	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO080 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P157, réf. labo.: 25EK056934-013 MA2510153927/P228, réf. labo.: 25EK060442-032 MA2510153927/P229, réf. labo.: 25EK060442-033 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P229 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
---------------	-------------	----	---------	---	--	--	---

ZPSO081 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 11AX483	Discontinue	1	Mur C	Oui 11ème étage Noyau central - WC 11AX483 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P230, réf. labo.: 25EK060442-034 MA2510153927/P231, réf. labo.: 25EK060442-035 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P230 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
SANIT 11FG490	Discontinue	2	Mur C	Oui 11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490 : Mur C	<u>Identifiant:</u> ZPSO081 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P230, réf. labo.: 25EK060442-034 MA2510153927/P231, réf. labo.: 25EK060442-035 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P231 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO091 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CONSULT 11AX470	Discontinue	1	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267
BUREAU 11AX471	Discontinue	2	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267

ATTENTE 11AX435	Discontinue	3	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267
BUREAU 11AX472	Discontinue	4	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX472 : Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	

CONSULT 11AX436	Discontinue	5	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267
BUREAU 11AX437	Discontinue	6	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267

BUREAU 11AX474	Discontinue	7	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX475 : Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P267 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante	
CONSULT 11AX475	Discontinue	8	Cloisons et doublages avec liaisons sur murs et plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P266, P267	<u>Identifiant:</u> ZPSO091 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P266, réf. labo.: 25EK060651-026 MA2510153927/P267, réf. labo.: 25EK060651-027 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P266, P267	Idem photo : P266; P267

ZPSO092 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

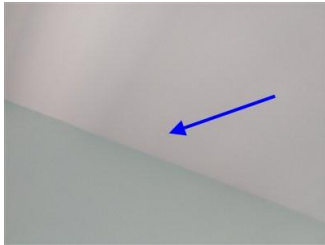
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11AXC01	Discontinue	1	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
SAS 11AXS12	Discontinue	2	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - SAS 11AXS12 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	

CIRCU 11AXC02	Discontinue	3	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
CIRCU 11BCC03	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301

	Discontinue	5	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P268, P269	
CIRCU 11AXC03	Discontinue	6	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301

SAS 11AXS13	Discontinue	7	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
CIRCU 11AXC05	Discontinue	8	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301

CIRCU 11AXC06	Discontinue	9	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
ATTENTE 11AX491	Discontinue	10	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX491 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 500 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P269 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	

CIRCU 11AXC04	Discontinue	11	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
CIRCU 11FGC04	Discontinue	12	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P268, P269	

SAS 11AXS14	Discontinue	13	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P125, P268, P269	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P268, P269	Idem photo : P268; P4 IT070603-393; P269; P125 VALTEIA IT071601-7918; P7 071702-8300; P8 071702-8301
SAS 11AXS15	Discontinue	14	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P268, P269	

SAS 11AXS16	Discontinue	15	Mur de refend	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO092 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P268, réf. labo.: 25EK060651-028 MA2510153927/P269, réf. labo.: 25EK060651-029 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P268, P269	
-------------	-------------	----	---------------	---	---	---------------------------------------	--

ZPSO095 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	1	Mur de refend	Oui 11ème étage Ailes 2 - GAINE ELEC 11AX213 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P030, réf. labo.: 25EK057189-005 MA2510153927/P273, réf. labo.: 25EK060651-033 MA2510153927/P274, réf. labo.: 25EK060651-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 110 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces : Présence d'amiante	
L TECH 11BC112	Discontinue	2	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P273, P274	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P030, réf. labo.: 25EK057189-005 MA2510153927/P273, réf. labo.: 25EK060651-033 MA2510153927/P274, réf. labo.: 25EK060651-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P273, P274	Idem photo : P030; P273; P274

GAINE ELEC 11BC441	Discontinue	3	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - GAINE ELEC 11BC441 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P030, réf. labo.: 25EK057189-005 MA2510153927/P273, réf. labo.: 25EK060651-033 MA2510153927/P274, réf. labo.: 25EK060651-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P273 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
L TECH 11FG673	Discontinue	4	Mur de refend	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030, P273, P274	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P030, réf. labo.: 25EK057189-005 MA2510153927/P273, réf. labo.: 25EK060651-033 MA2510153927/P274, réf. labo.: 25EK060651-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030, P273, P274	Idem photo : P030; P273; P274

GAINE ELEC 11FG459	Discontinue	5	Mur de refend	Oui 11ème étage Noyau central - GAINE ELEC 11FG459 : Mur de refend	<u>Identifiant:</u> ZPSO095 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P030, réf. labo.: 25EK057189-005 MA2510153927/P273, réf. labo.: 25EK060651-033 MA2510153927/P274, réf. labo.: 25EK060651-034 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P274 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) : Absence d'amiante	
--------------------	-------------	---	---------------	---	--	---	---

ZPSO096 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	1	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276
L TECH 11BC112	Discontinue	2	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276
BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	3	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276
GAINE ELEC 11BC441	Discontinue	4	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - GAINE ELEC 11BC441 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ARCHIVES 11AX450	Discontinue	5	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - ARCHIVES 11AX450 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P276 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
L TECH 11FG673	Discontinue	6	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276
GAINÉ ELEC 11FG459	Discontinue	7	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276
PL TECH 11AX689	Discontinue	8	Cloison	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P275, P276	<u>Identifiant:</u> ZPSO096 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P275, réf. labo.: 25EK060651-035 MA2510153927/P276, réf. labo.: 25EK060651-036 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P275, P276	Idem photo : P275; P276

ZPSO097 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ARCHIVES 11AX450	Continue	1	Cloison	Oui 11ème étage Noyau central - ARCHIVES 11AX450 : Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO097 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P277 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-037 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P277 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO111 : Appui de fenêtres en ciment

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE026	Discontinue	1	Appuis de fenêtre	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE026 : Appuis de fenêtre	<u>Identifiant:</u> ZPSO111 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P068 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057191-008 <u>Description:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Appui de fenêtres en ciment <u>Quantité estimée:</u> 1 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO116 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE573	Discontinue	1	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE573 : Tous les murs	Identifiant: ZPSO116 Réf. échantillon: MA2510153927/P074 Réf. laboratoire: 25EK057191-014 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Quantité estimée: 12 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P074 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Présence d'amiante	

ZPSO117 : Colle de faïence

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	1	Tous les murs	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215 : Tous les murs	Identifiant: ZPSO117 Réf. échantillon: MA2510153927/P096 Réf. laboratoire: 25EK057187-005 Description: Colle de faïence Composant de la construction: 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie à sonder: Colle de faïence Quantité estimée: 40 m2 Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P096 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreux) (blanc) : Présence d'amiante	

ZPSO129 : Couche1: Peinture et support

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
EXAMEN 11BC443	Discontinue	1	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	
WC 11BC552	Discontinue	2	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	
SAS 11BCS17	Discontinue	3	Cloison	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	Idem photo : P7 VALTEIA IT 071210-14201; P8 VALTEIA IT 071210-14202; P9 VALTEIA IT 071210-14203; P6 VALTEIA IT 071210-14200
SDE 11BC447	Discontinue	4	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	

BUREAU 11BC449	Discontinue	5	Cloison	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	Idem photo : P7 VALTEIA IT 071210-14201; P8 VALTEIA IT 071210-14202; P9 VALTEIA IT 071210-14203; P6 VALTEIA IT 071210-14200
DESINFECTION 11BC448	Discontinue	6	Cloison	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	
ENDOSCOPIE 11BC445	Discontinue	7	Cloison	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO129 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P258 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-018 <u>Description:</u> Couche1: Peinture et support <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture et support <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P258	Idem photo : P7 VALTEIA IT 071210-14201; P8 VALTEIA IT 071210-14202; P9 VALTEIA IT 071210-14203; P6 VALTEIA IT 071210-14200

ZPSO132 : Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)

Niveau : 11ème étage Noyau central

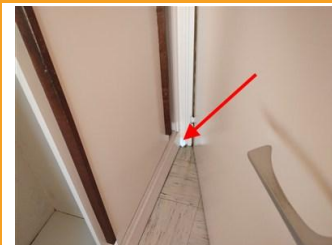
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11AXC01	Discontinue	1	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Quantité estimée:</u> 8 U <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses; Rapport Référence : 002ER841787 réalisé le : 26/01/2024		
CIRCU 11AXC02	Discontinue	2	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		
CIRCU 11AXC03	Discontinue	3	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		

CIRCU 11AXC05	Discontinue	4	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorigènes <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		
CIRCU 11AXC06	Discontinue	5	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorigènes <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		
SAS 11AXS14	Discontinue	6	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorigènes <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		
SAS 11AXS15	Discontinue	7	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorigènes <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		

SAS 11AXS16	Discontinue	8	Intérieur de porte coupe feu	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO132 <u>Description:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques <u>Partie à sonder:</u> Joint des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie) <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée; Sur anciennes analyses		
-------------	-------------	---	------------------------------	-------------------	---	--	--

ZPSO133 : Colle de plinthe

Niveau : 11ème étage Aile 1

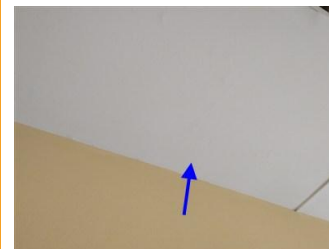
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11BC014	Discontinue	1	Plinthes	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO133 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P119 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-006 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Quantité estimée:</u> 10 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P119 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (beige) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) Présence d'amiante	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO005 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

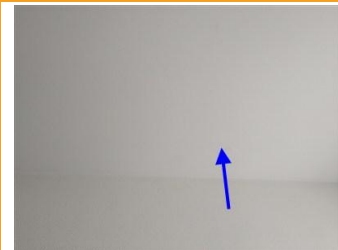
Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055

					<u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	3	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

BUREAU 11DE220	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
SOINS 11DE221	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
OFFICE 11DE223	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055

					de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE016	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE017	Discontinue	8	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE017 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

CH 11DE018	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE019	Discontinue	10	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	
CH 11DE020	Discontinue	11	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	

					de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE021	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE022	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055

CH 11DE023	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE024	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE025	Discontinue	16	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE025 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

					de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE026	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE027	Discontinue	18	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	

CH 11DE028	Discontinue	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE029	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
CH 11DE030	Discontinue	21	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base	<u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

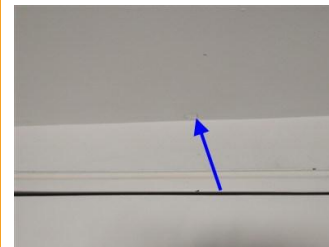
					de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE031	Discontinue	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
RESERVE 11DE032	Discontinue	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055

REUNION 11AX033	Discontinue	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P009, P010, P052, P053, P054, P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P009, réf. labo.: 25EK055673-009 MA2510153927/P010, réf. labo.: 25EK055673-010 MA2510153927/P052, réf. labo.: 25EK057189-027 MA2510153927/P053, réf. labo.: 25EK057189-028 MA2510153927/P054, réf. labo.: 25EK057189-029 MA2510153927/P055, réf. labo.: 25EK057189-030 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009, P010, P052, P053, P054, P055	Idem photo : P052; P053; P009; P010; P054; P01 VALTEIA IT 071702-43472; P055
-----------------	-------------	----	---------	---	---	---	--

ZPSO006 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE016	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040
CH 11DE017	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040

CH 11DE018	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040
CH 11DE019	Discontinue	4	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Quantité estimée:</u> 30 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	

CH 11DE022	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040
CH 11DE023	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040

CH 11DE024	Discontinue	7	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE024 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	
CH 11DE025	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040

CH 11DE026	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040
CH 11DE029	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040

CH 11DE030	Discontinue	11	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) Absence d'amiante	
CH 11DE031	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011, P039, P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P011, réf. labo.: 25EK055673-011 MA2510153927/P039, réf. labo.: 25EK057189-014 MA2510153927/P040, réf. labo.: 25EK057189-015 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011, P039, P040	Idem photo : P011; P039; P040

ZPSO012 : Enduit de ragréage, débullage, lissage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE556	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE555	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
LOCAL 11DE690	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SAS 11DES09	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
ESC 11DEE05	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE020	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DES63	Discontinue	7	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DES63 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; - matériau semi-dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

CH 11DE021	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE564	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE022	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE573	Discontinue	11	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CH 11DE023	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE574	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE024	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE577	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CH 11DE025	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE580	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE026	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE583	Discontinue	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

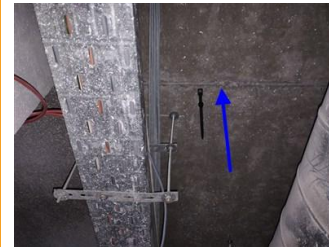
CH 11DE027	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE589	Discontinue	21	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE028	Discontinue	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE591	Discontinue	23	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CH 11DE029	Discontinue	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE592	Discontinue	25	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CH 11DE030	Discontinue	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE597	Discontinue	27	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CH 11DE031	Discontinue	28	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11DE600	Discontinue	29	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
RESERVE 11DE032	Discontinue	30	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
REUNION 11AX033	Discontinue	31	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SANIT 11AX682	Discontinue	32	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11DEC02	Discontinue	33	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE599	Discontinue	34	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE598	Discontinue	35	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

GT 11DE594	Discontinue	36	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE593	Discontinue	37	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11DES10	Discontinue	38	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE588	Discontinue	39	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CIRCU 11DEC01	Discontinue	40	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
GT 11DE579	Discontinue	41	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE578	Discontinue	42	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE570	Discontinue	43	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

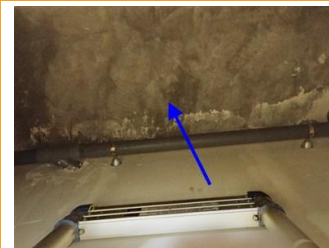
GT 11DE571	Discontinue	44	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE560	Discontinue	45	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
GT 11DE561	Discontinue	46	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SAS 11BCS03	Discontinue	47	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CIRCU 11BCC02	Discontinue	48	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC544	Discontinue	49	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC540	Discontinue	50	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC535	Discontinue	51	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SANIT 11BC532	Discontinue	52	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC529	Discontinue	53	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SAS 11BCS02	Discontinue	54	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11BCC01	Discontinue	55	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SANIT 11BC513	Discontinue	56	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC509	Discontinue	57	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC501	Discontinue	58	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC499	Discontinue	59	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SAS 11BCS01	Discontinue	60	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC492	Discontinue	61	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC495	Discontinue	62	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC496	Discontinue	63	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SANIT 11BC506	Discontinue	64	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC507	Discontinue	65	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P115 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	
SANIT 11BC516	Discontinue	66	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11BC109	Discontinue	67	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

WC 11BC113	Discontinue	68	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
WC 11BC114	Discontinue	69	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
UM 11BC108	Discontinue	70	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
ASH 11BC110	Discontinue	71	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

DOUCHE 11BC116	Discontinue	72	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	
DOUCHE 11BC115	Discontinue	73	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SAS 11BCS04	Discontinue	74	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11AX480	Discontinue	75	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SANIT 11AX486	Discontinue	76	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SANIT 11FG490	Discontinue	77	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SAS 11FGS08	Discontinue	78	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11AXC01	Discontinue	79	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SAS 11AXS12	Discontinue	80	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11AXC02	Discontinue	81	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11BCC03	Discontinue	82	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11AXC03	Discontinue	83	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débouillage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

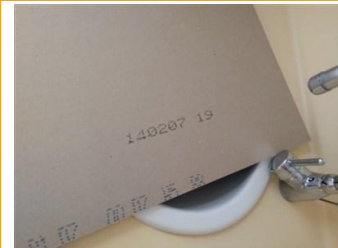
SAS 11AXS13	Discontinue	84	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11AXC05	Discontinue	85	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11AXC06	Discontinue	86	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
ATTENTE 11AX491	Discontinue	87	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

CIRCU 11AXC04	Discontinue	88	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11FGC03	Discontinue	89	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
CIRCU 11FGC04	Discontinue	90	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
SAS 11AXS14	Discontinue	91	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054

SAS 11AXS16	Discontinue	92	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019, P038, P115	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P019, réf. labo.: 25EK055673-019 MA2510153927/P038, réf. labo.: 25EK057189-013 MA2510153927/P115, réf. labo.: 25EK057000-002 <u>Description:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit de ragréage, débullage, lissage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019, P038, P115	Idem photo : P019; P038; P115; P54 0021K000715_054
-------------	-------------	----	---------	---	---	-------------------------------------	---

ZPSO019 : Panneaux et plaques

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE569	Discontinue	1	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE566	Discontinue	2	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE559	Discontinue	3	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE556	Discontinue	4	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
	Discontinue	5	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE563	Discontinue	6	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		

	Discontinue	7	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE564	Discontinue	8	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE573	Discontinue	9	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE574	Discontinue	10	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE577	Discontinue	11	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE580	Discontinue	12	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE583	Discontinue	13	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		

SANIT 11DE589	Discontinue	14	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE591	Discontinue	15	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE592	Discontinue	16	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE597	Discontinue	17	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11DE600	Discontinue	18	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		
SANIT 11AX682	Discontinue	19	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		

ZPSO020 : Lambris métallique

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE020	Discontinue	1	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Lambris métallique <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Lambris métallique <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
CH 11DE021	Discontinue	2	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Lambris métallique <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Lambris métallique <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

ZPSO027 : Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE030	Discontinue	1	Rebouchage plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Rebouchage plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P071 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057191-011 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur (granulaire) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron) : Absence d'amiante	

ZPSO034 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

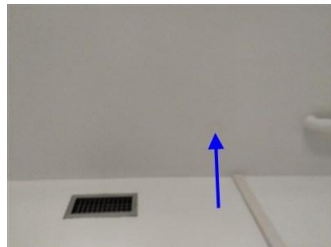
Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ESC 11DEE05	Discontinue	1	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - ESC 11DEE05 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P091, réf. labo.: 25EK057191-031 MA2510153927/P149, réf. labo.: 25EK056934-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 84 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P091 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Présence d'amiante	
ESC 11BCE01	Discontinue	2	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - ESC 11BCE01 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P091, réf. labo.: 25EK057191-031 MA2510153927/P149, réf. labo.: 25EK056934-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P149 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (marron) : Présence d'amiante	

ESC 11BCE02	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P091, réf. labo.: 25EK057191-031 MA2510153927/P149, réf. labo.: 25EK056934-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P091, P149	Idem photo : P091; P149
ESC 11FGE04	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P091, P149	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P091, réf. labo.: 25EK057191-031 MA2510153927/P149, réf. labo.: 25EK056934-005 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P091, P149	Idem photo : P091; P149

ZPSO038 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	1	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P098, réf. labo.: 25EK057187-007 MA2510153927/P099, réf. labo.: 25EK057187-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P098 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (noir) en traces : Absence d'amiante	
OFFICE 11DE223	Discontinue	2	Plafond	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P098, réf. labo.: 25EK057187-007 MA2510153927/P099, réf. labo.: 25EK057187-008 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P099 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO047 : Panneaux et plaques

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11BC540	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC535	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC532	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC529	Discontinue	4	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC513	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117

SANIT 11BC509	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC501	Discontinue	7	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC499	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC492	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC495	Discontinue	10	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117

SANIT 11BC496	Discontinue	11	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (transparent) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
SANIT 11BC506	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC507	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC516	Discontinue	14	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117
SANIT 11BC109	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P117	<u>Identifiant:</u> ZPSO047 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P117 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-004 <u>Description:</u> Panneaux et plaques <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Panneaux et plaques <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P117	Idem photo : P117

ZPSO051 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Aile 1

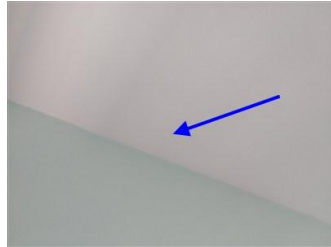
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	
BUREAU 11BC002	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168

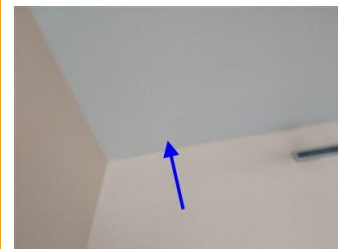
BUREAU 11BC003	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
BUREAU 11BC004	Discontinue	4	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P166 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

BUREAU 11BC005	Discontinue	5	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
BUREAU 11BC101	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168

BUREAU 11BC007	Discontinue	7	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	
BUREAU 11BC008	Discontinue	8	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	

BUREAU 11BC009	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
BUREAU 11BC010	Discontinue	10	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	

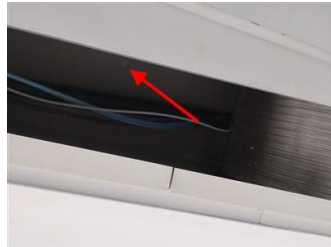
BUREAU 11BC011	Discontinue	11	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC011 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P167 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
CH 11BC012	Discontinue	12	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P125 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

CH 11BC013	Discontinue	13	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
CH 11BC014	Discontinue	14	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	

CH 11BC015	Discontinue	15	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
OFFICE 11BC103	Discontinue	16	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - OFFICE 11BC103 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P196 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

IDE 11BC104	Discontinue	17	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
PHARMA 11BC105	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168

BUREAU 11BC106	Discontinue	19	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168
RESERVE 11BC107	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P124, P125, P166, P167, P168, P196	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P124, P125, P166, P167, P168, P196	Idem photo : P38 0021K000715_038; P166; P2 071308-4087; P4 071308-4089; P11 0021K000715_011; P167; P125; P124; P196; P168

BUREAU 11BC111	Discontinue	21	Plafond	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO051 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P124, réf. labo.: 25EK057000-011 MA2510153927/P125, réf. labo.: 25EK057000-012 MA2510153927/P166, réf. labo.: 25EK056934-022 MA2510153927/P167, réf. labo.: 25EK056934-023 MA2510153927/P168, réf. labo.: 25EK056934-024 MA2510153927/P196, réf. labo.: 25EK056934-052 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 650 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P168 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	
----------------	-------------	----	---------	---	--	--	---

ZPSO056 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC001	Discontinue	1	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138
SANIT 11BC544	Discontinue	2	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC544 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Quantité estimée:</u> 25 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P193 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante	

BUREAU 11BC002	Discontinue	3	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138
BUREAU 11BC003	Discontinue	4	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

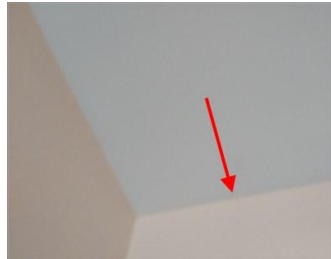
BUREAU 11BC004	Discontinue	5	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC004 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P161 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	
BUREAU 11BC005	Discontinue	6	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

BUREAU 11BC007	Discontinue	7	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138
BUREAU 11BC008	Discontinue	8	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

BUREAU 11BC009	Discontinue	9	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC009 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P162 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	
BUREAU 11BC010	Discontinue	10	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

BUREAU 11BC011	Discontinue	11	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138
CH 11BC012	Discontinue	12	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

CH 11BC013	Discontinue	13	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P139 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	
CH 11BC014	Discontinue	14	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P138, P139, P161, P162, P193	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138, P139, P161, P162, P193	Idem photo : P193; P161; P162; P139; P138

CH 11BC015	Discontinue	15	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO056 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P138, réf. labo.: 25EK057000-025 MA2510153927/P139, réf. labo.: 25EK057000-026 MA2510153927/P161, réf. labo.: 25EK056934-017 MA2510153927/P162, réf. labo.: 25EK056934-018 MA2510153927/P193, réf. labo.: 25EK056934-049 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P138 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) Absence d'amiante	
------------	-------------	----	----------------------	---	---	---	---

ZPSO065 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SALLE 11BC016	Discontinue	1	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P163, réf. labo.: 25EK056934-019 MA2510153927/P164, réf. labo.: 25EK056934-020 MA2510153927/P165, réf. labo.: 25EK056934-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P163 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
RESERVE 11BC006	Discontinue	2	Plafond; Doublage	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P163, P164, P165	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P163, réf. labo.: 25EK056934-019 MA2510153927/P164, réf. labo.: 25EK056934-020 MA2510153927/P165, réf. labo.: 25EK056934-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P163, P164, P165	Idem photo : P163; P164; P165

DGT 11BC117	Discontinue	3	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - DGT 11BC117 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P163, réf. labo.: 25EK056934-019 MA2510153927/P164, réf. labo.: 25EK056934-020 MA2510153927/P165, réf. labo.: 25EK056934-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P164 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	
BUREAU 11BC102	Discontinue	4	Plafond; Doublage	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102 : Plafond; Doublage	<u>Identifiant:</u> ZPSO065 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P163, réf. labo.: 25EK056934-019 MA2510153927/P164, réf. labo.: 25EK056934-020 MA2510153927/P165, réf. labo.: 25EK056934-021 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de plâtre + Couche4: Panneaux collés vissés ou cloués <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P165 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau de type colle (transparent) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

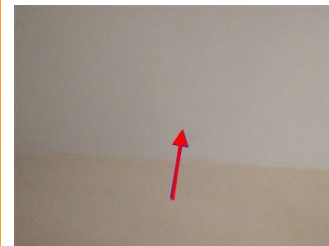
ZPSO070 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

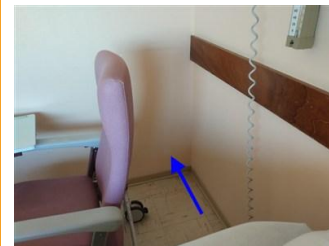
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 11BC458	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248
BUREAU 11BC459	Discontinue	2	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	

BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	3	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P204 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces : Absence d'amiante	
BUREAU 11BC442	Discontinue	4	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P203 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

EXAMEN 11BC443	Discontinue	5	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - EXAMEN 11BC443 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P250 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	
REUNION 11AX446	Discontinue	6	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	

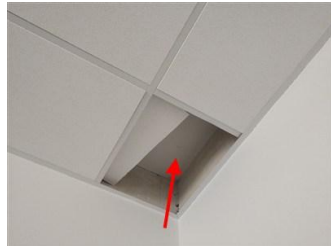
BUREAU 11AX451	Discontinue	7	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX451 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P202 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Présence d'amiante	
BUREAU 11AX452	Discontinue	8	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

BUREAU 11AX453	Discontinue	9	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248
BUREAU 11AX454	Discontinue	10	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	

BUREAU 11AX455	Discontinue	11	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	
EXAMEN 11FG457	Discontinue	12	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

BUREAU 11FG458	Discontinue	13	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11FG458 : Plafond	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 Description: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P205 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	
SECRETARIAT 11FG461	Discontinue	14	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461 : Plafond	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 Description: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P251 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	

BUREAU 11FG463	Discontinue	15	Plafond	-	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 Description: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Suivant documentation consultée	Analyse: P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	16	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Identifiant: ZPSO070 Echantillon: MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 Description: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Composant de la construction: 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie à sonder: Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

SECRETARIAT 11AX465	Discontinue	17	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P252 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	
SECRETARIAT 11AX466	Discontinue	18	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

CONSULT 11AX470	Discontinue	19	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX470 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 580 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P247 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Présence d'amiante	
BUREAU 11AX471	Discontinue	20	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

ATTENTE 11AX435	Discontinue	21	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	
BUREAU 11AX472	Discontinue	22	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

CONSULT 11AX436	Discontinue	23	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P249 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (poudreux) (blanc) : Présence d'amiante	
BUREAU 11AX437	Discontinue	24	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

BUREAU 11AX474	Discontinue	25	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX474 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P248 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) : Présence d'amiante	
CONSULT 11AX475	Discontinue	26	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P111, P127, P132, P201, P202, P203, P204, P205, P247, P248, P249, P250, P251, P252	<u>Identifiant:</u> ZPSO070 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P201, réf. labo.: 25EK060442-005 MA2510153927/P202, réf. labo.: 25EK060442-006 MA2510153927/P247, réf. labo.: 25EK060651-007 MA2510153927/P248, réf. labo.: 25EK060651-008 MA2510153927/P249, réf. labo.: 25EK060651-009 MA2510153927/P250, réf. labo.: 25EK060651-010 MA2510153927/P251, réf. labo.: 25EK060651-011 MA2510153927/P252, réf. labo.: 25EK060651-012 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P201, P202, P247, P248, P249, P250, P251, P252	Idem photo : P201; P204; P203; P250; P17 VALTEIA IT 071807-1909; P202; P127 VALTEIA IT 071601-7920; P132 VALTEIA IT 071601-7925; P205; P251; P111 VALTEIA IT 071511-55208; P252; P247; P1 VALTEIA IT 071211-13632; P249; P248

ZPSO071 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DASRI 11BC439	Discontinue	1	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO071 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P206 <u>Réf. laboratoire:</u> 2SEK060442-010 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P206 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO094 : Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	1	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P271, P272	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P271, P272	Idem photo : P271; P272
L TECH 11BC112	Discontinue	2	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P271, P272	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P271, P272	Idem photo : P271; P272

GAINE ELEC 11BC441	Discontinue	3	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P271, P272	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P271, P272	Idem photo : P271; P272
ARCHIVES 11AX450	Discontinue	4	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - ARCHIVES 11AX450 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P271 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) : Absence d'amiante	
L TECH 11FG673	Discontinue	5	Plafond	Oui 11ème étage Noyau central - L TECH 11FG673 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Quantité estimée:</u> 48 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P272 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Présence d'amiante	

GAINE ELEC 11FG459	Discontinue	6	Plafond	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P271, P272	<u>Identifiant:</u> ZPSO094 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P271, réf. labo.: 25EK060651-031 MA2510153927/P272, réf. labo.: 25EK060651-032 <u>Description:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...) + Couche2: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P271, P272	Idem photo : P271; P272
--------------------	-------------	---	---------	---	--	-------------------------------	-------------------------

ZPSO131 : Enduit à base de ciment projeté

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS15	Discontinue	1	Plafond	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO131 échantillon: MA2510153927/P9 VALTEIA IT072001-39235 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment projeté <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée		

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO014 : Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
GAINE ELEC 11AX213	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
BUREAU 11DE220	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE016	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE017	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE018	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE019	Discontinue	6	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris) Absence d'amiante	
SAS 11DES09	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE022	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE024	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CH 11DE025	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE026	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11DE029	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

CIRCU 11DEC02	Discontinue	13	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P107 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type dalle de sol (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 4 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
CIRCU 11DES10	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11DEC01	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11BCS03	Discontinue	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
CIRCU 11BCC02	Discontinue	17	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
BUREAU 11BC001	Discontinue	18	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SANIT 11BC544	Discontinue	19	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
BUREAU 11BC003	Discontinue	20	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
BUREAU 11BC004	Discontinue	21	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
BUREAU 11BC005	Discontinue	22	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11BCS02	Discontinue	23	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11BCC01	Discontinue	24	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

					<u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
BUREAU 11BC009	Discontinue	25	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11BCS01	Discontinue	26	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
BUREAU 11BC011	Discontinue	27	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

CH 11BC012	Discontinue	28	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P142 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
CH 11BC013	Discontinue	29	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CH 11BC015	Discontinue	30	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
BUREAU 11BC111	Discontinue	31	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

BIBLIOTHEQUE 11BC440	Discontinue	32	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11BCS04	Discontinue	33	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11FGS08	Discontinue	34	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11AXC01	Discontinue	35	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

SAS 11AXS12	Discontinue	36	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11AXC02	Discontinue	37	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11BCC03	Discontinue	38	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11AXC03	Discontinue	39	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

SAS 11AXS13	Discontinue	40	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11AXC05	Discontinue	41	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11AXC06	Discontinue	42	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
ATTENTE 11AX491	Discontinue	43	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

CIRCU 11AXC04	Discontinue	44	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11FGC03	Discontinue	45	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
CIRCU 11FGC04	Discontinue	46	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11AXS14	Discontinue	47	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

SAS 11AXS15	Discontinue	48	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
SAS 11AXS16	Discontinue	49	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
L TECH 11FG673	Discontinue	50	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142
GAINE ELEC 11FG459	Discontinue	51	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021, P107, P142	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P021, réf. labo.: 25EK055673-021 MA2510153927/P107, réf. labo.: 25EK057187-016 MA2510153927/P142, réf. labo.: 25EK057000-029 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021, P107, P142	Idem photo : P021; P107; P142

ZPSO015 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE020	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P022, réf. labo.: 25EK055673-022 MA2510153927/P106, réf. labo.: 25EK057187-015 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
CH 11DE021	Discontinue	2	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE021 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P022, réf. labo.: 25EK055673-022 MA2510153927/P106, réf. labo.: 25EK057187-015 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P106 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO016 : Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE569	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE566	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE559	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11DE556	Discontinue	4	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE556 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE573	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11DE574	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE577	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE580	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11DE583	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE589	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE591	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11DE592	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11DE600	Discontinue	14	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC540	Discontinue	15	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11BC535	Discontinue	16	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC532	Discontinue	17	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC529	Discontinue	18	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SALLE 11BC016	Discontinue	19	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - SALLE 11BC016 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P158 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraéage (gris) Absence d'amiante	
SANIT 11BC513	Discontinue	20	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC509	Discontinue	21	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11BC501	Discontinue	22	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC499	Discontinue	23	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC492	Discontinue	24	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

SANIT 11BC495	Discontinue	25	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC496	Discontinue	26	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC506	Discontinue	27	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC506 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragraéage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P140 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraéage (gris) Absence d'amiante	

	Discontinue	28	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC507	Discontinue	29	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140
SANIT 11BC516	Discontinue	30	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023, P140, P158	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P023, réf. labo.: 25EK055673-023 MA2510153927/P140, réf. labo.: 25EK057000-027 MA2510153927/P158, réf. labo.: 25EK056934-014 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023, P140, P158	Idem photo : P023; P158; P140

ZPSO017 : Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11DE563	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE563 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P024, réf. labo.: 25EK055673-024 MA2510153927/P027, réf. labo.: 25EK057189-002 MA2510153927/P141, réf. labo.: 25EK057000-028 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
SANIT 11DE564	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024, P027, P141	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P024, réf. labo.: 25EK055673-024 MA2510153927/P027, réf. labo.: 25EK057189-002 MA2510153927/P141, réf. labo.: 25EK057000-028 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024, P027, P141	Idem photo : P024; P027; P141
SANIT 11DE597	Discontinue	3	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE597 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P024, réf. labo.: 25EK055673-024 MA2510153927/P027, réf. labo.: 25EK057189-002 MA2510153927/P141, réf. labo.: 25EK057000-028 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; Absence d'amiante	

SANIT 11BC507	Discontinue	4	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC507 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P024, réf. labo.: 25EK055673-024 MA2510153927/P027, réf. labo.: 25EK057189-002 MA2510153927/P141, réf. labo.: 25EK057000-028 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P141 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
---------------	-------------	---	-----	--	--	---	---

ZPSO035 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE215	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
OFFICE 11DE223	Discontinue	2	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - OFFICE 11DE223 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P093 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) : Absence d'amiante	
OFFICE 11BC103	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210- 14195

IDE 11BC104	Discontinue	4	Sol	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	
PHARMA 11BC105	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
SANIT 11BC109	Discontinue	6	Sol	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	
WC 11BC113	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195

WC 11BC114	Discontinue	8	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
UM 11BC108	Discontinue	9	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
DOUCHE 11BC116	Discontinue	10	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
DOUCHE 11BC115	Discontinue	11	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195

UM 11AX482	Discontinue	12	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
SANIT 11AX480	Discontinue	13	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P092, P093	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	Idem photo : P092; P093; P4 0021K000715_004; P43 0021K000715_043; P1 VALTEIA IT071210-14195
SANIT 11AX486	Discontinue	14	Sol	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P092, réf. labo.: 25EK057187-001 MA2510153927/P093, réf. labo.: 25EK057187-002 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P092, P093	

ZPSO040 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ESC 11DEE05	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - ESC 11DEE05 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P104, réf. labo.: 25EK057187-013 MA2510153927/P216, réf. labo.: 25EK060442-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P104 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
ESC 11BCE01	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P104, P216	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P104, réf. labo.: 25EK057187-013 MA2510153927/P216, réf. labo.: 25EK060442-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P104, P216	Idem photo : P104; P216
ESC 11BCE02	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P104, P216	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P104, réf. labo.: 25EK057187-013 MA2510153927/P216, réf. labo.: 25EK060442-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P104, P216	Idem photo : P104; P216

ESC 11FGE04	Discontinue	4	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - ESC 11FGE04 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P104, réf. labo.: 25EK057187-013 MA2510153927/P216, réf. labo.: 25EK060442-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P216 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
-------------	-------------	---	-----	---	--	--	---

ZPSO041 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréege

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
REUNION 11AX033	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - REUNION 11AX033 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P105 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-014 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréege <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréege <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P105 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréege (gris) ; matériau semi-dur (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau souple de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante	
SANIT 11AX682	Continue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P105	<u>Identifiant:</u> ZPSO041 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P105 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-014 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréege <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréege + Couche4: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréege <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P105	Idem photo : P105

ZPSO042 : Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CIRCU 11DEC02	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P108	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P108 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-017 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P108	Idem photo : P108
CIRCU 11DES10	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P108	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P108 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-017 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P108	Idem photo : P108
CIRCU 11DEC01	Discontinue	3	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO042 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P108 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-017 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P108 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type dalle de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO043 : Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
STOCKAGE 11DE219	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P109, réf. labo.: 25EK057187-018 MA2510153927/P143, réf. labo.: 25EK057000-030 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P109 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
CH 11BC013	Discontinue	2	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC013 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO043 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P109, réf. labo.: 25EK057187-018 MA2510153927/P143, réf. labo.: 25EK057000-030 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P143 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige) Absence d'amiante	

ZPSO044 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
HYGIENE 11DE226	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P110, réf. labo.: 25EK057187-019 MA2510153927/P111, réf. labo.: 25EK057187-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P110 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
SOINS 11DE221	Discontinue	2	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO044 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P110, réf. labo.: 25EK057187-019 MA2510153927/P111, réf. labo.: 25EK057187-020 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P111 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO045 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11DE214	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - BUREAU 11DE214 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO045 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P112 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-021 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P112 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rouge) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO046 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (orange) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDB 11DE216	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P113 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-022 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (orange) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P113 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (orange) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
RESERVE 11DE032	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P113	<u>Identifiant:</u> ZPSO046 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P113 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057187-022 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (orange) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P113	Idem photo : P113

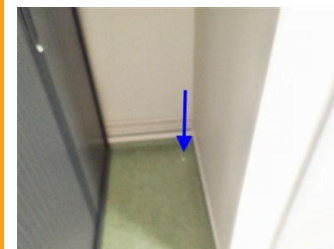
ZPSO057 : Couche1: Dalle de sol (marbré) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11BC014	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO057 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P144 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK057000-031 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol (marbré) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol (marbré) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P144 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO064 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
RESERVE 11BC006	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P159, P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P159, réf. labo.: 25EK056934-015 MA2510153927/P160, réf. labo.: 25EK056934-016 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P159, P160	Idem photo : P159; P160
SANIT 11BC513	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P159, P160	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P159, réf. labo.: 25EK056934-015 MA2510153927/P160, réf. labo.: 25EK056934-016 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P159, P160	Idem photo : P159; P160
DGT 11BC117	Discontinue	3	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - DGT 11BC117 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P159, réf. labo.: 25EK056934-015 MA2510153927/P160, réf. labo.: 25EK056934-016 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P159 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

BUREAU 11BC102	Discontinue	4	Sol	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC102 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO064 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P159, réf. labo.: 25EK056934-015 MA2510153927/P160, réf. labo.: 25EK056934-016 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P160 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (vert) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
----------------	-------------	---	-----	--	---	---	---

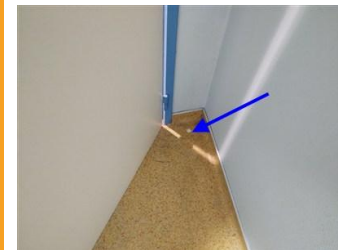
ZPSO068 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC459	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC459 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO068 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P199 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-003 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P199 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO082 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ASH 11BC110	Discontinue	1	Sol	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P232 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-036 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P232	
UM 11AX482	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P232	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P232 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-036 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P232	Idem photo : P53 0021K000715_053; P232
UM 11AX481	Discontinue	3	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - UM 11AX481 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO082 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P232 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-036 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P232 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO083 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11AX451	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX451 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO083 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P233 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-037 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P233 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

ZPSO084 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (noir) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
WC 11AX483	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - WC 11AX483 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO084 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P234 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-038 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (noir) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P234 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (noir) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	

ZPSO085 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
DASRI 11BC439	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - DASRI 11BC439 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO085 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P235 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-039 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P235 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (rose) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO086 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC442	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC442 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO086 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P236 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-040 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P236 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (blanc) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces Absence d'amiante	

ZPSO087 : Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11AX455	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX455 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO087 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P237 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-041 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P237 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO088 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (gris) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11AX453	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX453 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO088 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P238 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060442-042 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (gris) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P238 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

ZPSO089 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CH 11DE027	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026, P239	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P026, réf. labo.: 25EK057189-001 MA2510153927/P239, réf. labo.: 25EK060442-043 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P239	Idem photo : P026; P239
CH 11DE028	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026, P239	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P026, réf. labo.: 25EK057189-001 MA2510153927/P239, réf. labo.: 25EK060442-043 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026, P239	Idem photo : P026; P239
CH 11DE030	Discontinue	3	Sol	Oui 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE030 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO089 <u>Echantillon:</u> MA2510153927/P026, réf. labo.: 25EK057189-001 MA2510153927/P239, réf. labo.: 25EK060442-043 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

EXAMEN 11FG457	Discontinue	4	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - EXAMEN 11FG457 : Sol	Identifiant: ZPSO089 Echantillon: MA2510153927/P026, réf. labo.: 25EK057189-001 MA2510153927/P239, réf. labo.: 25EK060442-043 Description: Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P239 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
BUREAU 11FG458	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026, P239	Identifiant: ZPSO089 Echantillon: MA2510153927/P026, réf. labo.: 25EK057189-001 MA2510153927/P239, réf. labo.: 25EK060442-043 Description: Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P026, P239	Idem photo : P026; P239

ZPSO090 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SANIT 11FG490	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490 : Sol	Identifiant: ZPSO090 Réf. échantillon: MA2510153927/P240 Réf. laboratoire: 25EK060442-044 Description: Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage Composant de la construction: 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie à sonder: Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P240 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) Absence d'amiante	

ZPSO099 : Enduit plâtre

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
PL TECH 11AX689	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - PL TECH 11AX689 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO099 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P279 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-039 <u>Description:</u> Enduit plâtre <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Enduit plâtre <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P279 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi- dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	

ZPSO103 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

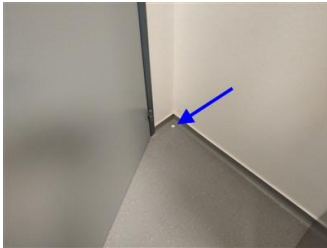
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
ATTENTE 11BC458	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - ATTENTE 11BC458 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO103 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P283 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-043 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P283 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Absence d'amiante	

ZPSO104 : Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
CONSULT 11AX470	Discontinue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284
BUREAU 11AX471	Discontinue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284
ATTENTE 11AX435	Discontinue	3	Sol	-	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Suivant documentation consultée	<u>Analyse:</u> P284	

BUREAU 11AX472	Discontinue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284
CONSULT 11AX436	Discontinue	5	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284
BUREAU 11AX437	Discontinue	6	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284
BUREAU 11AX474	Discontinue	7	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P284	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284	Idem photo : P3 VALTEIA IT 071211-13634; P284

CONSULT 11AX475	Discontinue	8	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX475 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO104 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P284 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-044 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P284 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
-----------------	-------------	---	-----	---	---	--	---

ZPSO105 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SDE 11BC447	Continue	1	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P285	<u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P285 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-045 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P285	Idem photo : P285
BUREAU 11BC449	Continue	2	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - BUREAU 11BC449 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P285 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-045 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P285 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
DESINFECTION 11BC448	Continue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P285	<u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P285 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-045 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P285	Idem photo : P285

ENDOSCOPIE 11BC445	Continue	4	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P285	<u>Identifiant:</u> ZPSO105 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P285 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-045 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P285	Idem photo : P285
--------------------	----------	---	-----	---	--	-------------------------	-------------------

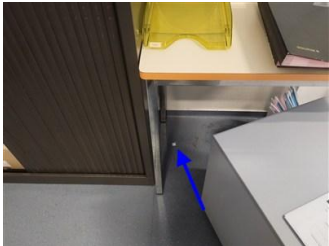
ZPSO106 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SECRETARIAT 11FG461	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO106 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P286 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-046 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P286 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

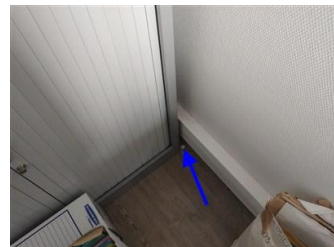
ZPSO107 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SECRETARIAT 11AX464	Discontinue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO107 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P287 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-047 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P287 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO108 : Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : 11ème étage Noyau central

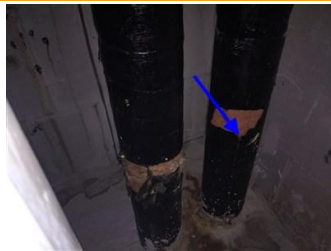
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SECRETARIAT 11AX465	Continue	1	Sol	Oui 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO108 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P288 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-048 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P288 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	
SECRETARIAT 11AX466	Continue	2	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P288	<u>Identifiant:</u> ZPSO108 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P288 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-048 <u>Description:</u> Couche1: Sous-couche (carton; feutre; ...) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P288	Idem photo : P288

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO098 : Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	--	-------------	---------	-------

PL TECH 11AX689	Discontinue	1	Conduit	Oui 11ème étage Noyau central - PL TECH 11AX689 : Conduit	Identifiant: ZPSO098 Réf. échantillon: MA2510153927/P278 Réf. laboratoire: 25EK060651-038 Description: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P278 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
-----------------	-------------	---	---------	--	--	---	---

ZPSO100 : Enduit peinture

Niveau : 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
L TECH 11FG673	Discontinue	1	Conduit	Oui 11ème étage Noyau central - L TECH 11FG673 : Conduit	Identifiant: ZPSO100 Réf. échantillon: MA2510153927/P280 Réf. laboratoire: 25EK060651-040 Description: Enduit peinture Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Enduit peinture Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P280 Partie analysée par le laboratoire: - Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO101 : Joint entre éléments

Niveau : 11ème étage Aile 1

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
BUREAU 11BC111	Discontinue	1	Conduit	Oui 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111 : Conduit	Identifiant: ZPSO101 Réf. échantillon: MA2510153927/P281 Réf. laboratoire: 25EK060651-041 Description: Joint entre éléments Composant de la construction: 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) Partie à sonder: Joint entre éléments Justificatif: Après analyse en laboratoire	Analyse: P281 Partie analysée par le laboratoire: - Phase 2 Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreux) (bitumineux) (noir) Absence d'amiante	

ZPSO102 : Jonction entre éléments

Niveau : 11ème étage Ailes 2, 11ème étage Aile 1, 11ème étage Noyau central

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
SAS 11AXS11	Discontinue	1	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11DEC02	Discontinue	2	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11DES10	Discontinue	3	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11DEC01	Discontinue	4	Conduit	Oui 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01 : Conduit	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Quantité estimée:</u> 80 U <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple de type joint (marron) : Présence d'amiante	

SAS 11BCS03	Discontinue	5	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11BCC02	Discontinue	6	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
SAS 11BCS02	Discontinue	7	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11BCC01	Discontinue	8	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11AXC01	Discontinue	9	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282

SAS 11AXS12	Discontinue	10	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11AXC02	Discontinue	11	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11BCC03	Discontinue	12	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11AXC03	Discontinue	13	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
SAS 11AXS13	Discontinue	14	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282

CIRCU 11AXC05	Discontinue	15	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11AXC06	Discontinue	16	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
ATTENTE 11AX491	Discontinue	17	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11AXC04	Discontinue	18	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
CIRCU 11FGC03	Discontinue	19	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282

CIRCU 11FGC04	Discontinue	20	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
SAS 11AXS14	Discontinue	21	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
SAS 11AXS15	Discontinue	22	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282
SAS 11AXS16	Discontinue	23	Conduit	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P282	<u>Identifiant:</u> ZPSO102 <u>Réf. échantillon:</u> MA2510153927/P282 <u>Réf. laboratoire:</u> 25EK060651-042 <u>Description:</u> Jonction entre éléments <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Jonction entre éléments <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P282	Idem photo : P282

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01
Date d'émission de rapport : 14/10/2025 23:26

Référence dossier Client: 68e676d1e3f7fDossier: MA2510153927
Référence dossier N° : 25UV077662
Référence laboratoire N° : 25EK055673

Reçu par MyEasyLab le : 09/10/2025 18:50
Reçu par le laboratoire le : 09/10/2025
Date d'analyse : 13/10/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - PL 11DE557	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02 (i)	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-03	P005 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/25

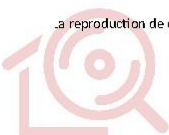


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01 (1)	P010 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01 (2)	P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visées ou cloues - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visées ou cloues - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / XXSW	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
011-02 (2)	P011 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visées ou cloues - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visées ou cloues - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE556	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P012 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE556	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE563	Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE556	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE556	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE563	Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE563	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/25

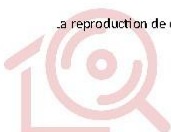


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-02	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE563	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-03	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assembles, prefabriques) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriques ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriques ou non - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE563	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-04	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE563	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-02	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/25

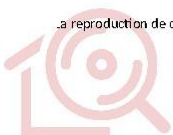


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-03	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
018-01 (i)	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit de ragrage, debulage, lissage - Enduit de ragrage, debulage, lissage - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE563	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)(i)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit de ragrage, debulage, lissage - Enduit de ragrage, debulage, lissage - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE563	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/25

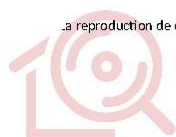


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	MOLP / XXSW	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-02	P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE019	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-02	P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE020	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / PS4R	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol PVC - Revêtement de sol PVC - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE556	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-02	P023 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Revêtement de sol PVC - Revêtement de sol PVC - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE556	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

23/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE563	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (vert)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-02	P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE563	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01 (1)	P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE556	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
45 analyses au laboratoire dont 30 par la technique identifiée sous le terme MET et 15 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

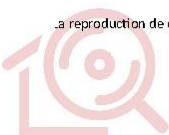
Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type syteme d'enduit peinture (brillant) (blanc); matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) . Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Autre(s) observation(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

24/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-063588-01

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0,1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Beatriz Monteiro

Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

25/25



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-064933-01**

Date d'émission de rapport : **22/10/2025 22:42**

Référence dossier Client: 68ee87e198191Dossier: MA2510153927

Référence dossier N° : 25UV080318

Référence laboratoire N° : 25EK057189

Reçu par MyEasyLab le : 17/10/2025 10:38

Reçu par le laboratoire le : 17/10/2025

Date d'analyse : 21/10/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
001-02 (1)	P026 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P027 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE597	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01 (1)	P028 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assembles, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-02 (1)	P028 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assembles, prefabriques) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriques ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriques ou non - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01 (1)	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02 (1)	P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/36

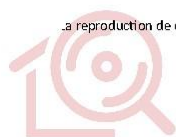


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01	P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Ailes 2 - GAINÉ ELEC 11AX213	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01 (1)	P031 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - REUNION 11AX033	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02 (1)	P031 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - REUNION 11AX033	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/36

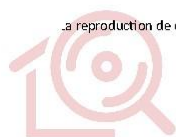


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01 (1)	P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Ailes 2 - PL 11DE584	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P033 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE026	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02 (i)	P033 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE026	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) (i)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01 (1)	P035 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SDB 11DE216	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01 (1)	P036 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE574	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
011-02 (1)	P036 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE574	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01 (1)	P037 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE583	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02 (1)	P037 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE583	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit de ragréage, debulage, lissage - Enduit de ragréage, debulage, lissage - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE024	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE024	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
014-03	P039 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE024	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02 (i)	P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron) (ii)	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-03	P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01 (1)	P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Ailes 2 - SDB 11DE216	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-02 (1)	P041 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Ailes 2 - SDB 11DE216	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01 (1)	P042 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE597	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-02 (1)	P042 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE597	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-03 (1)	P042 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabricées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit de jointoiment des plaques de plâtre + Couche4: Bandes calicot + Couche5: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabricées ou non - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE597	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01 (2)	P043 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 11eme etage Ailes 2 - BUREAU 11DE220	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / E2KU	4 / 4	-	Quantité insuffisante



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P044 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE022	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02	P044 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE022	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/36

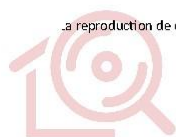


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P045 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE025	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P045 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE025	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

23/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01 (3)	P046 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE026	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01 (4)	P047 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE029	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

24/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01 (1)	P048 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

25/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE569	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-02	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE569	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

26/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01 (1)	P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE580	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
025-02 (1)	P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DE580	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

27/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE592	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02	P051 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE592	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

28/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027-01	P052 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P053 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE017	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-01	P054 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE025	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

29/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01	P055 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

30/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01 (1)	P056 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
031-02 (1)	P056 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture décorative (paillètees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Ailes 2 - SOINS 11DE221	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

31/36

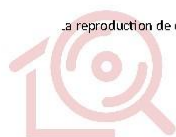


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032-01 (1)	P057 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE023	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
032-02 (1)	P057 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE023	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

32/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033-01	P058 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE026	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
033-02	P058 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE026	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

33/36

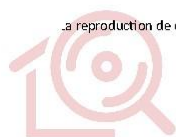


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034-01 (1)	P059 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE029	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
034-02 (1)	P059 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE029	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

34/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01	P060 - 3 - Parois verticales intérieures - Gains et coffres verticaux - Plaques de fibres-ciment (alleges, coffres...) - Plaques de fibres-ciment (alleges, coffres...) - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / E2KU	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

59 analyses au laboratoire dont 35 par la technique identifiée sous le terme MET et 24 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) Un matériau de type paier peint (blanc); matériau de type système d'enduit (blanc) est présent en trop faible quantité dans l'échantillon. Une prise d'essai a bien pu être effectuée mais d'autres auraient été nécessaires pour finaliser l'analyse et rendre un résultat représentatif de ce matériau.

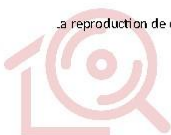
Autre(s) observation(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

35/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064933-01

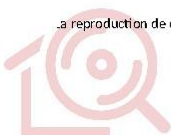
Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MDLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MDLP et / ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MDLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10), l'Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n° 0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Margarida
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

36/36



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-064918-01**

Date d'émission de rapport : **22/10/2025 22:10**

Référence dossier Client: 68ee88dd75f1bDossier: MA2510153927

Référence dossier N° : 25UV080320

Référence laboratoire N° : 25EK057191

Reçu par MyEasyLab le : 17/10/2025 10:40

Reçu par le laboratoire le : 17/10/2025

Date d'analyse : 21/10/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P061 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/14

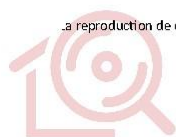


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P062 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE024	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P064 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01 (1)	P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SDB 11DE216	Matériau fibreux de type papier peint (orange); matériau de type système d'enduit peinture (beige); matériau semi-dur (gris)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02 (1)	P065 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SDB 11DE216	Matériau fibreux de type papier peint (orange); matériau de type système d'enduit peinture (beige); matériau semi-dur (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/14

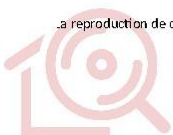


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P066 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P066 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01 (2)	P067 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Appui de fenestres en ciment - Appui de fenestres en ciment - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01 (1)	P068 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Appui de fenestres en ciment - Appui de fenestres en ciment - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE026	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(1)	MET / LWK3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
008-02	P068 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Appui de fenestres en ciment - Appui de fenestres en ciment - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE026	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01 (1)	P069 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/14

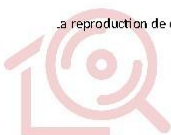


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01 (1)	P070 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
011-01	P071 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche2: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE030	Matériau dur (granulaire) (blanc) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P072 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE566	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P073 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE559	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P074 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE573	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
015-01 (2)	P075 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Ailes 2 - SANIT 11DE577	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/14

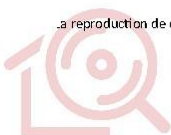


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01 (2)	P076 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11ème étage Ailes 2 - SANIT 11DES92	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P077 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P078 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DES10	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P079 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P080 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02	Matériau de type maillage de fibres et liant (rouge) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / E2KU	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P080 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02	Matériau de type maillage de fibres et liant (rouge) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P081 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DES10	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-02	P081 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DES10	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/14

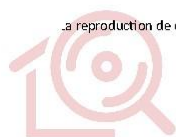


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P082 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P083 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P084 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DES10	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-01	P085 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/14

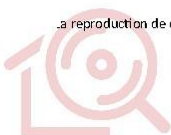


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01 (3)	P086 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - SAS 11DES09	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / MT8C	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
027-01	P087 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - ESC 11DEE05	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P088 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Ailes 2 - SAS 11DES09	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P089 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Ailes 2 - ESC 11DEE05	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01 (2)	P090 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - ESC 11DEE05	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / MTSC	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P091 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - ESC 11DEE05	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

36 analyses au laboratoire dont 33 par la technique identifiée sous le terme MET et 3 par la technique identifiée sous le terme MOLF.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064918-01

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Autre(s) observation(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.

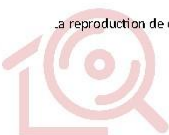
Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et / ou en MET) est de 0,1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n° 0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Margarida
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/14



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-064829-01**

Date d'émission de rapport : **22/10/2025 14:28**

Référence dossier Client: 68ee896fe987bDossier: MA2510153927

Référence dossier N° : 25UV080316

Référence laboratoire N° : 25EK057187

Reçu par MyEasyLab le : 17/10/2025 10:37

Reçu par le laboratoire le : 17/10/2025

Date d'analyse : 21/10/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P092 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P093 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Joint de carrelage + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P094 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/14

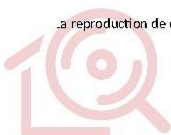


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P095 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01 (1)	P096 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
006-01	P097 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P098 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P099 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P100 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-02	P100 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE215	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P101 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P101 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-03	P101 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P102 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
011-02	P102 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/14

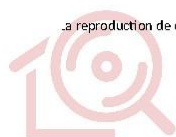


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P103 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P103 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Ailes 2 - OFFICE 11DE223	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P104 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - ESC 11DEE05	Matériau souple de type dalle de sol (rose)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P104 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - ESC 11DEE05	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P105 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - REUNION 11AX033	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-02	P105 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - REUNION 11AX033	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/14

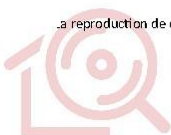


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-03	P105 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage + Couche4: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche5: Colle non bitumineuse + Couche6: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - REUNION 11AX033	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P106 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE021	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-02	P106 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - CH 11DE021	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P107 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-02	P107 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-03	P107 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-04	P107 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC02	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P108 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau souple de type dalle de sol (rose)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-02	P108 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol (rose) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P109 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02	P109 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - STOCKAGE 11DE219	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/14

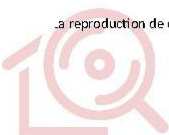


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P110 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-02	P110 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - HYGIENE 11DE226	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (rose); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-01	P111 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - SOINS 11DE221	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-02	P111 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - SOINS 11DE221	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P112 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - BUREAU 11DE214	Matériau souple de type revêtement de sol (rouge)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-02	P112 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - BUREAU 11DE214	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P113 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (orange) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - SDB 11DE216	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-02	P113 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (orange) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Ailes 2 - SDB 11DE216	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / H2IQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/14



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064829-01

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

40 analyses au laboratoire dont 36 par la technique identifiée sous le terme MET et 4 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET : Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.

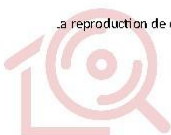
Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), l'Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Beatriz Monteiro

Beatriz Monteiro
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/14



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-064684-01**

Date d'émission de rapport : **21/10/2025 22:58**

Référence dossier Client: 68f11b8cc8bd0Dossier: MA2510153927

Référence dossier N° : 25UV080048

Référence laboratoire N° : 25EK056934

Reçu par MyEasyLab le : 17/10/2025 15:32

Reçu par le laboratoire le : 17/10/2025

Date d'analyse : 20/10/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P145 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Aile 1 - CIRCU 11BCC02	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/45

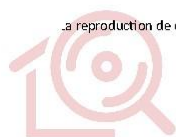


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P146 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CIRCU 11BCC01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P147 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Aile 1 - SAS 11BCS03	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-02	P147 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Aile 1 - SAS 11BCS03	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P148 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Aile 1 - CIRCU 11BCC01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-02	P148 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Aile 1 - CIRCU 11BCC01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01 (1)	P149 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - ESC 11BCE01	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/45

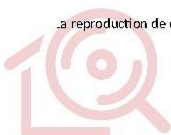


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P150 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SAS 11BCS01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P151 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Aile 1 - SALLE 11BC016	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01 (2)	P152 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC102	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P153 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Aile 1 - DOUCHE 11BC116	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P154 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage - Colle de carrelage - 11eme etage Aile 1 - DOUCHE 11BC116	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01	P155 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-01	P156 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre projeté + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Aile 1 - DOUCHE 11BC116	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/45

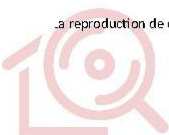


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013-01	P157 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailleetes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Aile 1 - DOUCHE 11BC115	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-02	P157 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailleetes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Aile 1 - DOUCHE 11BC115	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-01	P158 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - 11eme etage Aile 1 - SALLE 11BC016	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014-02	P158 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragreage - 11eme etage Aile 1 - SALLE 11BC016	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P159 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - DGT 11BC117	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015-02	P159 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - DGT 11BC117	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P160 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC102	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-02	P160 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC102	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P161 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC004	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / Y9NI	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
017-02	P161 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC004	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
017-03	P161 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC004	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01	P162 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC009	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / Y9NI	7 / 7	-	Analyse réalisée non conclusive
018-02	P162 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC009	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
018-03	P162 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC009	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/45

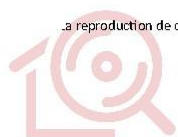


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P163 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillletes, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (paillletes, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - SALLE 118C016	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-02	P163 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillletes, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (paillletes, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - SALLE 118C016	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/45

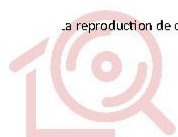


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P164 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillletes, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visses ou cloues - Couche1: Peinture decorative (paillletes, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visses ou cloues - 11eme etage Aile 1 - DGT 118C117	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-02	P164 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillletes, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visses ou cloues - Couche1: Peinture decorative (paillletes, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visses ou cloues - 11eme etage Aile 1 - DGT 118C117	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P165 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC102	Matériau de type colle (transparent) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-02	P165 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC102	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01 (3)	P166 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC004	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01 (3)	P167 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC011	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P168 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC111	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / NQC6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
025-01 (3)	P169 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC003	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/45

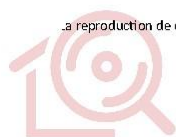


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P170 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC005	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / NQC6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P171 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SALLE 11BC016	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / NQC6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028-01	P172 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC009	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / V22K	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
028-02	P172 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC009	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / NQC6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P173 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC111	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / NQC6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030-01 (3) (4)	P174 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC001	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / HXJ5	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
030-02 (3) (4)	P174 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC001	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01	P175 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC004	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / NQC6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-02	P175 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC004	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP / V22K	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032-01 (3) (4)	P176 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC009	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / V22K	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
032-02 (3) (4)	P176 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC009	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033-01	P177 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC003	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / NQC6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
034-01	P178 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC005	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / NQC6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01	P179 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SALLE 11BC016	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / NQC6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01	P180 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC111	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / NQC6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01	P181 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC003	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
037-02	P181 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC003	Matériau fibreux de type papier peint (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-03	P181 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC003	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P182 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC005	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

23/45

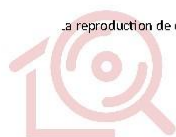


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-01	P183 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC102	Matériau de type maillage de fibres et liant (belge) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
039-02 (i)	P183 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC102	Matériau de type maillage de fibres et liant (belge) ; matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET / RCV8	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

24/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-03	P183 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11B102	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

25/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040-01	P184 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC011	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
040-02	P184 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC011	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

26/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040-03	P184 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC011	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

27/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041-01	P185 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC111	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-02	P185 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - BUREAU 11BC111	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

28/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042-01	P186 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC544	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
042-02	P186 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC544	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

29/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042-03	P186 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC544	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

30/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043-01	P187 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC532	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
043-02	P187 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de plâtre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC532	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

31/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043-03	P187 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC532	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

32/45

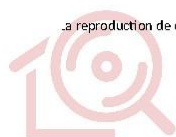


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044-01	P188 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC529	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
044-02	P188 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC529	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

33/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044-03	P188 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC529	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

34/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045-01	P189 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC499	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
045-02	P189 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC499	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

35/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045-03	P189 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC499	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

36/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046-01	P190 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC535	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
046-02 (ii)	P190 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC535	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(iii)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

37/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046-03	P190 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC535	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

38/45

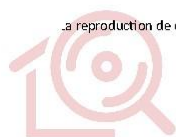


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047-01	P191 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC532	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
047-02	P191 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC532	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

39/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048-01 (3)	P192 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC495	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
048-02 (3)	P192 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC495	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

40/45

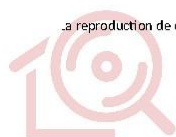


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049-01	P193 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC544	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
049-02 (i)	P193 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC544	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)(i)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

41/45

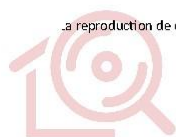


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050-01 (1)	P194 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - OFFICE 11BC103	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

42/45

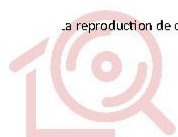


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051-01 (ii)	P195 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - OFFICE 11BC103	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(iii)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-02	P195 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - OFFICE 11BC103	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

43/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052-01	P196 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - OFFICE 11BC103	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

90 analyses au laboratoire dont 71 par la technique identifiée sous le terme MET et 19 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (2) Un matériau de type peinture (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

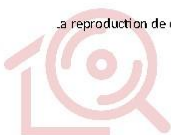
Autre(s) observation(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

44/45



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064684-01

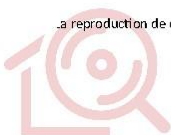
Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MDLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MDLP et / ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MDLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10), l'Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n° 0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Margarida
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 45 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

45/45



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-064672-01**

Date d'émission de rapport : **21/10/2025 22:41**

Référence dossier Client: 68ef5fada7e26Dossier: MA2510153927

Référence dossier N° : 25UV080101

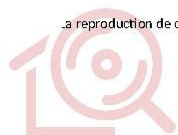
Référence laboratoire N° : 25EK057000

Reçu par MyEasyLab le : 17/10/2025 16:25

Reçu par le laboratoire le : 17/10/2025

Date d'analyse : 20/10/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P114 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit de ragréage, debulage, lissage - Enduit de ragréage, debulage, lissage - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC507	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P115 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit de ragréage, debulage, lissage - Enduit de ragréage, debulage, lissage - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC507	Matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-01	P116 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium) - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC015	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/29

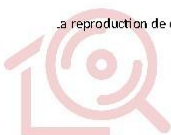


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P117 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC496	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P117 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC496	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (transparent) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004-03	P117 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC496	Matériau fibreux de type isolant (transparent)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
004-04	P117 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC496	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
005-01 (1)	P118 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (gris)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
005-02 (1)(i)	P118 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (gris)(i)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-03 (1)	P118 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / MR8S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/29

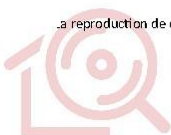


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01	P119 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthe - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (beige)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02	P119 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthe - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (beige)	MET / ZYS7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-03	P119 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthe - Colle de plinthe - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
007-01 (2)	P120 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC015	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (beige)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/29

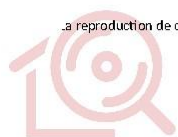


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01	P121 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
008-02	P121 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P122 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
009-02	P122 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (poudreux) (gris)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/29

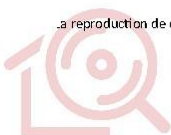


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P123 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC012	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P123 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC012	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
011-01	P124 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P125 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P126 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Aile 1 - CH 11BC015	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P127 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillottes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/29

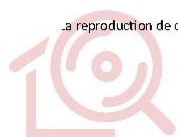


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P128 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC012	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02 (i) (ii)	P128 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC012	Matériau de type maillage de fibres et liant (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)(i) (ii)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P129 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC516	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02 (iii)	P129 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche4: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC516	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(iii)	MET / RCVS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P130 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
017-02	P130 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche4: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Aile 1 - SANIT 11BC496	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01 (3)	P131 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC015	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-02 (3)	P131 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC015	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01	P132 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02	P132 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-03	P132 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P133 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-02	P133 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01 (4)	P134 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC012	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
021-02 (4)(6)	P134 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC012	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-03 (4)	P134 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11ème étage Aile 1 - CH 11BC012	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P135 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC516	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
022-02 (i)	P135 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC516	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces(i)	MET / MRSS	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-03	P135 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC516	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P136 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC507	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
023-02	P136 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC507	Matériau de type maillage de fibres et liant (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-03	P136 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC507	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P137 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC496	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-02	P137 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloché - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC496	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-03	P137 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle + Couche3: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC496	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

23/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01	P138 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC015	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
025-02	P138 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC015	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
025-03	P138 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiement et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles vissees ou cloues - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC015	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

24/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P139 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visses ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visses ou cloues - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02	P139 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visses ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visses ou cloues - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
026-03	P139 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visses ou cloues - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Bandes calicot + Couche3: Enduit de jointoiment et plot de colle des plaques de platre + Couche4: Panneaux colles visses ou cloues - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9NI	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

25/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027-01	P140 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC506	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-02	P140 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Revêtement de sol PVC + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC506	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P141 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC507	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-02	P141 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - SANIT 11BC507	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

26/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P142 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC012	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029-02	P142 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC012	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P143 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-02	P143 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol (beige) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC013	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

27/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01	P144 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol (marbre) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol (marbre) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-02	P144 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol (marbre) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol (marbre) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Aile 1 - CH 11BC014	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

65 analyses au laboratoire dont 45 par la technique identifiée sous le terme MET et 20 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type peinture (bleu); un matériau type peinture (jaune) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) Un matériau de type XXX est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Autre(s) observation(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 8.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

28/29



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-064672-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MDLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MDLP et / ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MDLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10), l'Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n° 0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :

Margarida
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

29/29



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-067831-01**

Date d'émission de rapport : **05/11/2025 23:40**

Référence dossier Client:6903ac82bad02Dossier: MA2510153927

Référence dossier N° : 25UV085198

Référence laboratoire N° : 25EK060442

Reçu par MyEasyLab le : 03/11/2025 19:35

Reçu par le laboratoire le : 03/11/2025

Date d'analyse : 04/11/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P197 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216	Matériau de type mousse (gris)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P198 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure - 11ème étage Ailes 2 - SDB 11DE216	Matériau dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P199 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC459	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003-02	P199 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC459	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/25

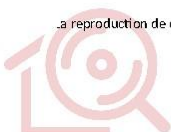


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P200 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC459	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P200 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC459	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01 (2)	P201 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC459	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01 (2) (3)	P202 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX451	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
007-01 (2)	P203 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 118C442	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01 (2)	P204 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 118C440	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/25

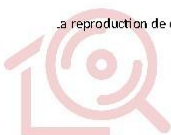


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P205 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11FG458	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01 (2)	P206 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Noyau central - DASRI 11BC439	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P207 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes - 11eme etage Noyau central - SAS 11BCS04	Matériau souple (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-02	P207 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle de plinthes - 11eme etage Noyau central - SAS 11BCS04	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01 (2)	P208 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX454	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / P4BA	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02 (2)	P208 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX454	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P209 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Appui de fenetres en ciment - Appui de fenetres en ciment - 11eme etage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/25

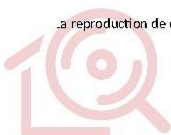


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P210 - 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques - Isolant intérieur de porte en plâtre - Isolant intérieur de porte en plâtre - 11ème étage Noyau central - SAS 11AXS15	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014-02	P210 - 3 - Parois verticales intérieures - Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques - Isolant intérieur de porte en plâtre - Isolant intérieur de porte en plâtre - 11ème étage Noyau central - SAS 11AXS15	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
015-01	P211 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment, lisse ou taloché (ragréage, débullage, lissage) - 11ème étage Noyau central - ATTENTE 11AX435	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P212 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) - Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) (marron) - 11ème étage Noyau central - CIRCU 11AXC04	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/25

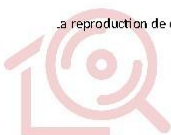


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P213 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - ESC 11FGE04	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
018-01	P214 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Noyau central - SAS 11BCS04	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P215 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - ESC 11BCE02	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BO2V	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P216 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - ESC 11FGE04	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020-02	P216 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - ESC 11FGE04	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P217 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloché + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Noyau central - ESC 11FGE04	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01 (2)	P218 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - DASRI 11BC439	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P219 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BIBLIOTHEQUE 11BC440	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / X96Q	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P220 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX456	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-02	P220 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX456	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01 (2)	P221 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - EXAMEN 11FG457	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
025-02 (2)	P221 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - EXAMEN 11FG457	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P222 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 118C442	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02	P222 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 118C442	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/25

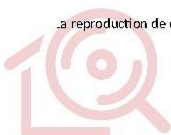


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027-01	P223 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - DASRI 11BC439	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P224 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC442	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
028-02	P224 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC442	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P225 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX452	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P226 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX455	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
030-02	P226 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX455	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01	P227 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11FG458	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
031-02	P227 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11FG458	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-03	P227 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailleetes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11FG458	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032-01	P228 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SANIT 11AX480	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/25

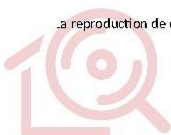


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033-01	P229 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SANIT 11FG490	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MOLP / M7EZ	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
033-02	P229 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SANIT 11FG490	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033-03	P229 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SANIT 11FG490	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-01	P230 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11eme etage Noyau central - WC 11AX483	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035-01	P231 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01	P232 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11ème étage Noyau central - UM 11AX481	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-02	P232 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (multicolore) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11ème étage Noyau central - UM 11AX481	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/25

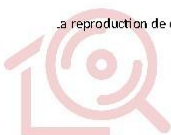


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01	P233 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX451	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037-02	P233 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX451	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (rose); matériau semi-dur (gris); matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur (gris)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P234 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (noir) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - WC 11AX483	Matériau souple de type revêtement de sol (noir)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-02	P234 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (noir) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - WC 11AX483	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (gris); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/25

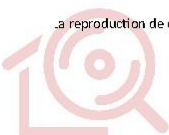


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039-01	P235 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - DASRI 11BC439	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-02	P235 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (rouge) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - DASRI 11BC439	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-01	P236 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC442	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040-02	P236 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (blanc) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC442	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (rose); matériau semi-dur (gris) en traces	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041-01	P237 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX455	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / C6PH	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-02	P237 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - Couche1: Revêtement de sol + Couche2: Colle non bitumineuse - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX455	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01	P238 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (gris) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX453	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-02	P238 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (gris) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX453	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043-01	P239 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - EXAMEN 11FG457	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-02	P239 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - EXAMEN 11FG457	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

23/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044-01	P240 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage - 11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu); matériau de type colle (jaune)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-02	P240 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Dalle de sol + Couche4: Colle non bitumineuse + Couche5: Ragréage - 11ème étage Noyau central - SANIT 11FG490	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige); matériau de type colle (jaune)	MET / TFW7	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

68 analyses au laboratoire dont 58 par la technique identifiée sous le terme MET et 10 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

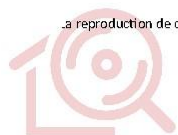
Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

24/25



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067831-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JORF n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), l'Arrêté du 3 juin 2025 (JORF n°0152 du 2 juillet 2025 texte n° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :



Cátia Nunes
Technicien de laboratoire



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 25 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

25/25



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.**



ADX GROUPE
Paul DELAUNAY
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : **AR-25-EK-067832-01**

Date d'émission de rapport : 05/11/2025 23:55

Référence dossier Client:690505dc2dd03Dossier: MA2510153927

Référence dossier N° : 25UV085457

Référence laboratoire N° : 25EK060651

Reçu par MyEasyLab le : 04/11/2025 15:00

Reçu par le laboratoire le : 04/11/2025

Date d'analyse : 04/11/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P241 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Appui de fenêtres en ciment - Appui de fenêtres en ciment - 11ème étage Noyau central - CONSULT 11AX436	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

1/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01	P242 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX470	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02	P242 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX470	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / LWK3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

2/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003-01	P243 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX475	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
003-02	P243 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX475	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / LWK3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

3/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P244 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX474	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
004-02	P244 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX474	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

4/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005-01 (2)	P245 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MOLP / ZB7L	4 / 4	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

5/36

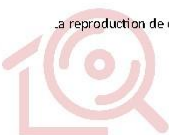


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006-01 (1)	P246 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
006-02 (1)(i)	P246 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces(i)	MET / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P247 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX470	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / LWK3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

6/36

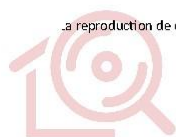


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-01 (2)	P248 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX474	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
009-01	P249 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX436	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (poudreuse) (blanc)	MET / LWK3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
010-01 (1) (3)	P250 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - EXAMEN 11BC443	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

7/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-01 (2)	P251 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
012-01 (2)	P252 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
013-01 (1)	P253 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Noyau central - ENDOSCOPIE 11BC445	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

8/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01 (1) (3)	P254 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11ème étage Noyau central - BUREAU 11AX472	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

9/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01 (1)	P255 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX474	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02 (1)	P255 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX474	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

10/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01 (4)	P256 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX471	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / ZB7L	4 / 4	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02 (4)	P256 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX471	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / E3HM	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

11/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01 (4)	P257 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX437	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
017-02 (4)	P257 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX437	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

12/36

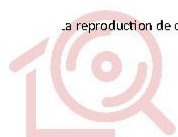


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-01 (4)	P258 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - EXAMEN 118C443	Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
018-02 (4)(ii)	P258 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - EXAMEN 118C443	Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)(iii)	MET / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

13/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019-01 (4)	P259 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461	Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02 (4)	P259 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461	Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

14/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P260 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
020-02	P260 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

15/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-01	P261 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461	Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
021-02 (i)	P261 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461	Matériau souple (fibreuse) (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / MVO6	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-03	P261 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

16/36

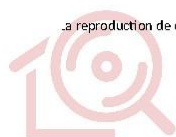


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022-01	P262 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
022-02	P262 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-03	P262 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

17/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023-01	P263 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
023-02	P263 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX466	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

18/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024-01	P264 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX471	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
024-02	P264 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX471	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-03	P264 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX471	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

19/36

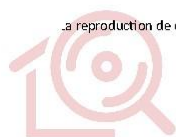


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01	P265 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX436	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
025-02	P265 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX436	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025-03	P265 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX436	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

20/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-01	P266 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX472	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / ZB7L	6 / 6	-	Analyse réalisée non conclusive
026-02	P266 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX472	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

21/36

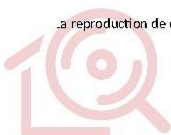


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-03	P266 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX472	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
026-04	P266 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX472	Matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

22/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026-05	P266 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX472	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

23/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027-01	P267 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX474	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MOLP / ZB7L	6 / 6	-	Analyse réalisée non conclusive
027-02	P267 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX474	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

24/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027-03	P267 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX474	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027-04	P267 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - Couche1: Peinture décorative (paillettes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiement des plaques de plâtre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, prefabriquées ou non - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX474	Matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

25/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027-05	P267 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit de jointoiment des plaques de platre + Couche3: Bandes calicot + Couche4: Panneaux de cloisons lisses ou moulurees, prefabriquees ou non - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11AX474	Matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P268 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - SAS 11AXS12	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / CKQ2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

26/36

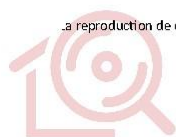


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01 (2)	P269 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - ATTENTE 11AX491	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MOLP / ZB7L	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
030-01	P270 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Noyau central - CIRCU 11AXC04	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-02	P270 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - Couche1: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre projete - 11eme etage Noyau central - CIRCU 11AXC04	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

27/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031-01	P271 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - ARCHIVES 11AX450	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032-01	P272 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - L TECH 11FG673	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
033-01	P273 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Couche1: Peinture décorative (pailletees, gouttelettes,) + Couche2: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche3: Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 11eme etage Noyau central - GAINÉ ELEC 11BC441	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

28/36

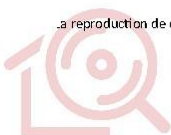


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034-01	P274 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres + 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Peinture décorative (paillètes, gouttelettes,) + Couche2: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche3: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Noyau central - GAINE ELEC 11FG459	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / FF2S	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P275 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11eme etage Noyau central - GAINE ELEC 11BC441	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-02	P275 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11eme etage Noyau central - GAINE ELEC 11BC441	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036-01	P276 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 11eme etage Noyau central - ARCHIVES 11AX450	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

29/36

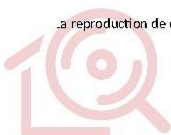


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01	P277 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Enduit à base de ciment lisse ou taloché - 11eme etage Noyau central - ARCHIVES 11AX450	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) en traces	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P278 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - 11eme etage Noyau central - PL TECH 11AX689	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
038-02	P278 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - 11eme etage Noyau central - PL TECH 11AX689	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-03	P278 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas) - 11eme etage Noyau central - PL TECH 11AX689	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P279 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Enduit plâtre - Enduit plâtre - 11eme etage Noyau central - PL TECH 11AX689	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

30/36

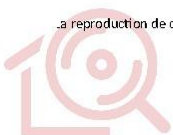


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040-01	P280 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enduit peinture - Enduit peinture - 11ème étage Noyau central - L TECH 11FG673	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041-01	P281 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint entre éléments - Joint entre éléments - 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / Y65V	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
041-02	P281 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint entre éléments - Joint entre éléments - 11ème étage Aile 1 - BUREAU 11BC111	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042-01	P282 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Jonction entre éléments - Jonction entre éléments - 11ème étage Ailes 2 - CIRCU 11DEC01	Matériau souple de type joint (marron)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

31/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043-01	P283 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - ATTENTE 11BC458	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043-02	P283 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - ATTENTE 11BC458	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

32/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044-01	P284 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX475	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-02	P284 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX475	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-03	P284 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton, feutre,) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - CONSULT 11AX475	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

33/36

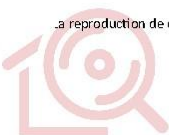


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045-01	P285 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC449	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-02	P285 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - BUREAU 11BC449	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / XZT2	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-01	P286 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (bleu)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-02	P286 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (vert) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11FG461	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

34/36

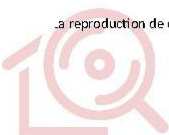


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047-01	P287 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (bleu)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047-02	P287 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (bleu) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX464	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-01	P288 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-02	P288 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Sous-couche (carton, feutre;) de revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Sous-couche (carton; feutre;) de revêtement souple (marron) + Couche2: Colle non bitumineuse + Couche3: Ragréage - 11eme etage Noyau central - SECRETARIAT 11AX465	Matériau de type colle (jaune); matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / QKC3	1 / 1	Calcination et/ou attaque chimique et/ou mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

35/36



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.



N° de rapport d'analyse : AR-25-EK-067832-01

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

87 analyses au laboratoire dont 58 par la technique identifiée sous le terme MET et 29 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type plâtre (fibreaux) (blanc). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (4) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Autre(s) observation(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination des Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX43-050 : Juillet 2021 et méthode interne P-PS-SOP3368 : version 9.

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>. - 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>. - 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JOFR n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), 1, Arrêté du 3 juin 2025 (JOFR n°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8). - 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.

Validé et autorisé par :



Cátia Nunes
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 36 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

36/36

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : 0114921220
☎ **01 40 68 02 02**
📠 **01 40 68 05 00**

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR



Repérage de polluants:

AMIANTE :

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI7001 Version 006

Je soussigné, Olivier Perez, Président d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DELAUNAY Paul

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 13/10/2023 - Date d'expiration : 12/10/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (2) Date d'effet : 23/04/2025 - Date d'expiration : 22/04/2032

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/04/2025.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

