

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 05_6621/05
Date du repérage : 03 et 04/07/2024

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : Affaires Générales 1919 Route de Mende Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Code postal, ville : . 34293 Montpellier Cédex 5 Références cadastrales non communiquées
Périmètre de repérage :	 ensemble des pièces visitées
Type de logement :	
Fonction principale du bâtiment :	 Autres
Date de construction :	 < 1997

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... CNRS Délégation Occitanie Est Adresse : Affaires Générales 1919 Route de Mende 34293 Montpellier Cédex 5
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... CNRS Délégation Occitanie Est Adresse : Affaires Générales 1919 Route de Mende 34293 Montpellier Cédex 5

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	HOUGUET Pascal	Opérateur de repérage	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE	Obtention : 11/02/2021 Échéance : 11/02/2028 N° de certification : 9535415
Raison sociale de l'entreprise : PH DIAGNOSTICS (Numéro SIRET : 90001675900012) Adresse : 23 Rue du Puits, 34570 Vailhauques Désignation de la compagnie d'assurance : AXA Numéro de police et date de validité : 10592956604 - 31/12/2024				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 08/07/2024, remis au propriétaire le 08/07/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 141 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillée du repérage**
 - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
 - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... ITGA

Adresse : ARTEPARC BAT E ROUTE DE LA COTE D AZUR CS 30012 13 590 MEYREUIL

Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-1029

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission**3.2.1 L'intitulé de la mission**

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai

2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
3 - Parois verticales intérieures	Éléments associés aux façades
	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
4 - Plafonds et faux plafonds	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
5 - Planchers et planchers techniques	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
8 - Équipements divers et accessoires	Matériels en machinerie
	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Programme détaillé des travaux :

Néant

Descriptif des pièces visitées

**sas,
pièce 1,
pièce 2,
salle petit travers,
couloir,
bureau 3,
local ménage,
wc femmes,
wc hommes,
wc hand,
salle 16,
bureau 15,
pièce 14,
pièce 7,
pièce 8,
pièce 23,
pièce 12,
salle photocopieur,
pièce 9,
pièce 10,
pièce 11,
dgt,
salle formation,
dgt 2,**

**salle FO,
atelier photos,
façades,
toitures,
rdc - pièce 1,
rdc - pièce 2,
rdc - pièce 4,
rdc - tgbt,
rdc - chaufferie,
rdc - entrée,
rdc - salle l'espiguette,
rdc - salle grand travers,
rdc - archives 1,
rdc - stock granules,
rdc - dgt,
rdc - atelier vélo,
rdc - archives 2,
rdc - archives 3,
rdc - wc,
rdc - cagibi,
rdc - archive 4,
rdc - dgt 2,
rdc - toitures,
rdc - façades**

Localisation	Description
sas	Sol : Béton et Carrelage Mur : Béton et Peinture Plafond : Bois et Peinture Plinthes : Carrelage Porte : Métal
pièce 1	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal Porte : Bois et Peinture
pièce 2	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal Porte : Bois et Peinture
salle petit travers	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal Porte : Bois et Peinture
couloir	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Bois et Peinture Porte : Métal et Peinture
bureau 3	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal Porte : Bois et Peinture
local ménage	Sol : Béton et Carrelage Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte : Bois et Peinture
wc femmes	Sol : Béton et Carrelage Mur : Plâtre et Peinture+faïence Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte : Bois et Peinture
wc hommes	Sol : Béton et Carrelage Mur : Plâtre et Peinture+faïence Plafond : dalles de faux-plafond

Localisation	Description
	Plinthes : Carrelage Porte : Bois et Peinture
wc hand	Sol : Béton et Carrelage Mur : Plâtre et Peinture+faïence Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Carrelage Porte : Bois et Peinture
salle 16	Sol : Béton et lino Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : pvc Fenêtre : Métal Porte : Bois et Peinture
bureau 15	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Fenêtre : Métal Porte : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture
pièce 14	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Fenêtre : Métal Porte : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture
pièce 7	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Porte : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture
pièce 8	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Porte : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture
pièce 23	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Fenêtre : Métal Porte : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture
pièce 12	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Fenêtre : Métal Porte : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture
salle photocopieur	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Fenêtre : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture
pièce 9	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture
pièce 10	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture
pièce 11	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture Plinthes : Bois et Peinture
dgt	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
salle formation	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture
dgt 2	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture

Localisation	Description
salle FO	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture
atelier photos	Sol : Béton et Dalles plastiques Mur : Plâtre et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture
rdc - pièce 1	Sol : Béton et lino Mur : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture
rdc - pièce 2	Sol : Béton et lino Mur : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture
rdc - pièce 4	Sol : Béton Mur : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
rdc - tgbt	Sol : Béton Mur : Béton Plafond : béton et Peinture Porte : Métal et Peinture
rdc - chaufferie	Sol : Béton Mur : Béton Plafond : béton et Peinture Porte : Métal et Peinture
rdc - entrée	Sol : Béton Mur : Béton et Peinture Plafond : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
rdc - salle l'espiquette	Sol : Béton Mur : Plâtre et Peinture Plafond : briques et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture
rdc - salle grand travers	Sol : Béton Mur : Plâtre et Peinture Plafond : briques et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture
rdc - archives 1	Sol : Béton Mur : Plâtre et Peinture Plafond : béton et isolant Porte : Métal et Peinture
rdc - stock granules	Sol : Béton Mur : Béton et Peinture Plafond : briques et isolant Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Métal et Peinture
rdc - dgt	Sol : Béton Mur : Béton et Peinture Plafond : briques Porte : Bois et Peinture
rdc - atelier vélo	Sol : Béton Mur : Béton et Peinture Plafond : briques Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture
rdc - archives 2	Sol : Béton Mur : Béton et Peinture Plafond : briques Porte : Bois et Peinture
rdc - archives 3	Sol : Béton Mur : Béton et Peinture Plafond : briques Fenêtre : Bois et Peinture Porte : Métal et Peinture
rdc - wc	Sol : Béton et Carrelage Mur : Béton et Peinture+faïence Plinthes : Carrelage Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture

Localisation	Description
	Plafond : dalles de faux-plafond
rdc - cagibi	Sol : Béton Mur : Béton et Peinture Plafond : briques et Peinture Porte : Bois et Peinture
rdc - archive 4	Sol : Béton Mur : Béton et Peinture Plafond : béton et isolant Fenêtre : Métal et Peinture Porte : Bois et Peinture
rdc - dgt 2	Sol : Béton Mur : Béton et Peinture Plafond : dalles de faux-plafond Porte : Bois et Peinture

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 24/06/2024

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 03 et 04/07/2024

Heure d'arrivée : 08 h 30

Durée du repérage : 05 h 00

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : CNRS Délégation Occitanie Est

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillée du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

M023 : Partie à inspecter : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
--------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------

toitures	1	<u>Identifiant</u> : M023 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») <u>Résultat</u> : Présence d'amiante	Oui rdc - toitures	P023	
----------	---	--	-----------------------	------	---

M024 : Partie à inspecter : Plaques en matériaux bitumineux.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
toitures	1	<u>Identifiant</u> : M024 <u>Description</u> : Plaques en matériaux bitumineux <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui rdc - toitures	P024	

M033 : Partie à inspecter : Plaques en matériaux bitumineux.

Pièces : toitures

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
toitures	1	<u>Identifiant</u> : M033 <u>Description</u> : Plaques en matériaux bitumineux <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui toitures	P033	

M052 : Partie à inspecter : Plaques en matériaux bitumineux.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
toitures	1	<u>Identifiant</u> : M052 <u>Description</u> : Plaques en matériaux bitumineux <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui rdc - toitures	P052	

M053 : Partie à inspecter : Plaques en matériaux bitumineux.

Pièces : toitures

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
toitures	1	Identifiant : M053 Description : Plaques en matériaux bitumineux Résultat : Absence d'amiante	Oui toitures	P053	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

M003 : Partie à inspecter : Peinture sur béton.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
façades	1	Identifiant : M003 Description : Peinture sur béton Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - façades	P003	

M005 : Partie à inspecter : Crépis extérieur (Crépis intérieur).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 2	1	Identifiant : M005 Description : Crépis intérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - façades	P005	

M006 : Partie à inspecter : Crépis extérieur.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
façades	1	Identifiant : M006 Description : Crépis extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - façades	P006	

M007 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 2	1	Identifiant : M007 Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - pièce 2	P007	

M021 : Partie à inspecter : Crépis extérieur.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
façades	1	Identifiant : M021 Description : Crépis extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - façades	P021	

M022 : Partie à inspecter : Crépis extérieur.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
façades	1	Identifiant : M022 Description : Crépis extérieur Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - façades	P022	

M025 : Partie à inspecter : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché).

Pièces : façades

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
façades	1	Identifiant : M025 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Résultat : Absence d'amiante	Oui façades	P025	

M029 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).**Pièces : sas**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant : M029 Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui sas	P029	

M032 : Partie à inspecter : Peinture décorative.**Pièces : façades**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
façades	1	Identifiant : M032 Description : Peinture décorative Résultat : Absence d'amiante	Oui façades	P032	

M051 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium).**Pièces : pièce 8**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 8	1	Identifiant : M051 Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Résultat : Absence d'amiante	Oui pièce 8	P051	

3 - Parois verticales intérieures**M002 : Partie à inspecter : Peinture intumescente.****Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
chaufferie	1	Identifiant : M002 Description : Peinture intumescente Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - chaufferie	P002	

M011 : Partie à inspecter : Peinture intumescente.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
entrée	1	Identifiant : M011 Description : Peinture intumescente Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - entrée	P011	

M012 : Partie à inspecter : Peinture intumescente.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
atelier vélo	1	Identifiant : M012 Description : Peinture intumescente Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - atelier vélo	P012	

M013 : Partie à inspecter : Peinture intumescente.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
atelier vélo	1	Identifiant : M013 Description : Peinture intumescente Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - atelier vélo	P013	

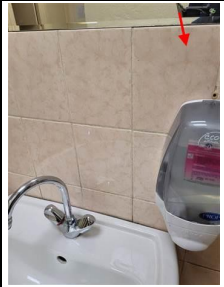
M014 : Partie à inspecter : Peinture intumescente.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archives 2	1	Identifiant : M014 Description : Peinture intumescente Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - archives 2	P014	

M016 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC	1	Identifiant : M016 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - wc	P016	

M020 : Partie à inspecter : Peinture intumescente.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
salle grand travers	1	Identifiant : M020 Description : Peinture intumescente Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - salle grand travers	P020	

M041 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Pièces : local ménage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local ménage	1	Identifiant : M041 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui local ménage	P041	

M044 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Pièces : wc hand

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
wc hand	1	Identifiant : M044 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui wc hand	P044	

M045 : Partie à inspecter : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...).

Pièces : sas

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant : M045 Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Résultat : Absence d'amiante	Oui sas	P045	

M047 : Partie à inspecter : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...).

Pièces : bureau 15

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
bureau 15	1	Identifiant : M047 Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Résultat : Absence d'amiante	Oui bureau 15	P047	

M050 : Partie à inspecter : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...).

Pièces : pièce 8

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 8	1	Identifiant : M050 Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Résultat : Absence d'amiante	Oui pièce 8	P050	

4 - Plafonds et faux plafonds**M001 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté.**

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
chaufferie	1	Identifiant : M001 Description : Enduit à base de plâtre projeté Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - chaufferie	P001	

M009 : Partie à inspecter : Peinture intumescente.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 1	1	Identifiant : M009 Description : Peinture intumescente Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - pièce 1	P009	

M010 : Partie à inspecter : Panneaux collés vissés ou cloués.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archives 1	1	Identifiant : M010 Description : Panneaux collés vissés ou cloués Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - archives 1	P010	

M015 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
dgt	1	Identifiant : M015 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - dgt	P015	

M035 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.

Pièces : couloir

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
couloir	1	Identifiant : M035 Description : Panneaux et plaques Résultat : Absence d'amiante	Oui couloir	P035	

M038 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.**Pièces : local ménage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local ménage	1	<u>Identifiant</u> : M038 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui local ménage	P038	

M039 : Partie à inspecter : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond.**Pièces : local ménage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local ménage	1	<u>Identifiant</u> : M039 <u>Description</u> : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui local ménage	P039	

M040 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté.**Pièces : local ménage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local ménage	1	<u>Identifiant</u> : M040 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre projeté <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui local ménage	P040	

M049 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.**Pièces : pièce 8**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 8	1	<u>Identifiant</u> : M049 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui pièce 8	P049	

5 - Planchers et planchers techniques

M004 : Partie à inspecter : Dalle de sol.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 2	1	<u>Identifiant</u> : M004 <u>Description</u> : Dalle de sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui rdc - pièce 2	P004	

M008 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 1	1	<u>Identifiant</u> : M008 <u>Description</u> : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui rdc - pièce 1	P008	

M017 : Partie à inspecter : Colle de carrelage ((plinthes)).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
wc	1	<u>Identifiant</u> : M017 <u>Description</u> : (plinthes) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui rdc - wc	P017	

M018 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
wc	1	<u>Identifiant</u> : M018 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui rdc - wc	P018	

M019 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
WC	1	Identifiant : M019 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui rdc - wc	P019	

M026 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Pièces : sas

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant : M026 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui sas	P026	

M027 : Partie à inspecter : Joint de carrelage.

Pièces : sas

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant : M027 Description : Joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui sas	P027	

M028 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage (plinthes)).

Pièces : sas

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant : M028 Description : Colle de carrelage (plinthes) Résultat : Absence d'amiante	Oui sas	P028	

M030 : Partie à inspecter : Joint de dilatation et d'assemblage.

Pièces : sas

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant : M030 Description : Joint de dilatation et d'assemblage Résultat : Absence d'amiante	Oui sas	P030	

M031 : Partie à inspecter : Joint de carrelage.

Pièces : sas

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant : M031 Description : Joint de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui sas	P031	

M034 : Partie à inspecter : Dalle de sol.

Pièces : couloir

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
couloir	1	Identifiant : M034 Description : Dalle de sol Résultat : Présence d'amiante	Oui couloir	P034	

M036 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Pièces : local ménage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local ménage	1	Identifiant : M036 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui local ménage	P036	

M037 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Colle de carrelage (plinthes)).**Pièces : local ménage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
local ménage	1	<u>Identifiant</u> : M037 <u>Description</u> : Colle de carrelage (plinthes) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui local ménage	P037	

M042 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple.**Pièces : wc hand**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
wc hand	1	<u>Identifiant</u> : M042 <u>Description</u> : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui wc hand	P042	

M043 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse (Colle non bitumineuse (plinthes)).**Pièces : wc hand**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
wc hand	1	<u>Identifiant</u> : M043 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse (plinthes) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui wc hand	P043	

M046 : Partie à inspecter : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple.**Pièces : salle 16**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
salle 16	1	<u>Identifiant</u> : M046 <u>Description</u> : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui salle 16	P046	

M048 : Partie à inspecter : Dalle de sol.

Pièces : pièce 8

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 8	1	Identifiant : M048 Description : Dalle de sol Résultat : Présence d'amiante	Oui pièce 8	P048	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

M054 : Partie à inspecter : Conduit en fibres-ciment.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
stock granules	1	Identifiant : M054 Description : Conduit en fibres-ciment Résultat : Présence d'amiante	Aucun prélèvement		

M055 : Partie à inspecter : Conduit en fibres-ciment.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
salle grand travers	1	Identifiant : M055 Description : Conduit en fibres-ciment Résultat : Présence d'amiante	Aucun prélèvement		

M056 : Partie à inspecter : Conduit en fibres-ciment.

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
salle l'espiquette	1	Identifiant : M056 Description : Conduit en fibres-ciment Résultat : Présence d'amiante	Aucun prélèvement		

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques**Sans objet****8 - Équipements divers et accessoires****Sans objet****9 - Fondations et soubassements****Sans objet****10 - Aménagements, voiries et réseaux divers****Sans objet****Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017**

001 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton et Carrelage).					
Niveau : rdc					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant :001 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
local ménage	2	Identifiant :001 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc femmes	3	Identifiant :001 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc hommes	4	Identifiant :001 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc hand	5	Identifiant :001 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc	6	Identifiant :001 Description :Sol - Béton et Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
002 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Béton et Peinture).					
Niveau : rdc					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant :002 Description :Mur - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
entrée	2	Identifiant :002 Description :Mur - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
stock granules	3	Identifiant :002 Description :Mur - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt	4	Identifiant :002 Description :Mur - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier vélo	5	Identifiant :002 Description :Mur - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 2	6	Identifiant :002 Description :Mur - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 3	7	Identifiant :002 Description :Mur - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
cagibi	8	Identifiant :002 Description :Mur - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archive 4	9	Identifiant :002 Description :Mur - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt 2	10	Identifiant :002 Description :Mur - Béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

003 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Bois et Peinture).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant : 003 Description : Plafond - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle petit travers	2	Identifiant : 003 Description : Plafond - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
entrée	3	Identifiant : 003 Description : Plafond - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

004 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - Carrelage).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant : 004 Description : Plinthes - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
local ménage	2	Identifiant : 004 Description : Plinthes - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc femmes	3	Identifiant : 004 Description : Plinthes - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc hommes	4	Identifiant : 004 Description : Plinthes - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc hand	5	Identifiant : 004 Description : Plinthes - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc	6	Identifiant : 004 Description : Plinthes - Carrelage Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

005 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - Métal).

Pièces : sas

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
sas	1	Identifiant : 005 Description : Porte - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

006 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton et Dalles plastiques).

Pièces : pièce 1, pièce 2, salle petit travers, couloir, bureau 3, bureau 15, pièce 14, pièce 7, pièce 8, pièce 23, pièce 12, salle photocopieur, pièce 9, pièce 10, pièce 11, dgt, salle formation, dgt 2, salle FO, atelier photos

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 1	1	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	2	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle petit travers	3	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
couloir	4	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 3	5	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 15	6	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 14	7	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 7	8	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 8	9	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 23	10	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 12	11	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle photocopieur	12	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 9	13	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 10	14	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 11	15	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt	16	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle formation	17	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt 2	18	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle FO	19	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier photos	20	Identifiant :006 Description :Sol - Béton et Dalles plastiques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

007 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre et Peinture).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 1	1	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	2	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle petit travers	3	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
couloir	4	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 3	5	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
local ménage	6	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle 16	7	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 15	8	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 14	9	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 7	10	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 8	11	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 23	12	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 12	13	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle photocopieur	14	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 9	15	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 10	16	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 11	17	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt	18	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle formation	19	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt 2	20	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle FO	21	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier photos	22	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 1	23	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	24	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 4	25	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle l'espiguette	26	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture	Aucun prélèvement		

		Résultat : Absence d'amiante			
salle grand travers	27	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 1	28	Identifiant : 007 Description : Mur - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

008 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - dalles de faux-plafond).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 1	1	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	2	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
couloir	3	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 3	4	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
local ménage	5	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc femmes	6	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc hommes	7	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc hand	8	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle 16	9	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 15	10	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 14	11	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 7	12	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 8	13	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 23	14	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 12	15	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle photocopieur	16	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 9	17	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 10	18	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 11	19	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt	20	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle formation	21	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt 2	22	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle FO	23	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier photos	24	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc	25	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt 2	26	Identifiant : 008 Description : Plafond - dalles de faux-plafond	Aucun prélèvement		

		Résultat : Absence d'amiante			
009 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - Bois et Peinture).					
Niveau : rdc					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 1	1	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	2	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle petit travers	3	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
couloir	4	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 3	5	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 15	6	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 14	7	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 7	8	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 8	9	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 23	10	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 12	11	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle photocopieur	12	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 9	13	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 10	14	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 11	15	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt	16	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle formation	17	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt 2	18	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle FO	19	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier photos	20	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 1	21	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	22	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 4	23	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle l'espiquette	24	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle grand travers	25	Identifiant : 009 Description : Plinthes - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

010 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre - Métal).

Pièces : pièce 1, pièce 2, salle petit travers, bureau 3, salle 16, bureau 15, pièce 14, pièce 23, pièce 12

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 1	1	Identifiant : 010 Description : Fenêtre - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	2	Identifiant : 010 Description : Fenêtre - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle petit travers	3	Identifiant : 010 Description : Fenêtre - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 3	4	Identifiant : 010 Description : Fenêtre - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle 16	5	Identifiant : 010 Description : Fenêtre - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 15	6	Identifiant : 010 Description : Fenêtre - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 14	7	Identifiant : 010 Description : Fenêtre - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 23	8	Identifiant : 010 Description : Fenêtre - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 12	9	Identifiant : 010 Description : Fenêtre - Métal Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

011 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - Bois et Peinture).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 1	1	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	2	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle petit travers	3	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 3	4	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
local ménage	5	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc femmes	6	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc hommes	7	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc hand	8	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle 16	9	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
bureau 15	10	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 14	11	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 7	12	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 8	13	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 23	14	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 12	15	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle photocopieur	16	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 9	17	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 10	18	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 11	19	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt	20	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle formation	21	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt 2	22	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle FO	23	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier photos	24	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 1	25	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	26	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture	Aucun prélèvement		

		Résultat : Absence d'amiante			
pièce 4	27	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
entrée	28	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle l'espiquette	29	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle grand travers	30	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt	31	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier vélo	32	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 2	33	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc	34	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
cagibi	35	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archive 4	36	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt 2	37	Identifiant : 011 Description : Porte - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

012 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Porte - Métal et Peinture).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
couloir	1	Identifiant : 012 Description : Porte - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
tgbt	2	Identifiant : 012 Description : Porte - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
chaufferie	3	Identifiant : 012 Description : Porte - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 1	4	Identifiant : 012 Description : Porte - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
stock granules	5	Identifiant : 012 Description : Porte - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 3	6	Identifiant : 012 Description : Porte - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

013 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Plâtre et Peinture+faïence).

Pièces : wc femmes, wc hommes, wc hand

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
wc femmes	1	Identifiant : 013 Description : Mur - Plâtre et Peinture+faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc hommes	2	Identifiant : 013 Description : Mur - Plâtre et Peinture+faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc hand	3	Identifiant : 013 Description : Mur - Plâtre et Peinture+faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

014 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton et lino).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
salle 16	1	Identifiant : 014 Description : Sol - Béton et lino Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 1	2	Identifiant : 014 Description : Sol - Béton et lino Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	3	Identifiant : 014 Description : Sol - Béton et lino Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

015 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plinthes - pvc).

Pièces : salle 16

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
salle 16	1	Identifiant : 015 Description : Plinthes - pvc Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

016 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre - Bois et Peinture).

Niveau : rdc

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
salle photocopieur	1	Identifiant : 016 Description : Fenêtre - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 4	2	Identifiant : 016 Description : Fenêtre - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 3	3	Identifiant : 016 Description : Fenêtre - Bois et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

017 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Fenêtre - Métal et Peinture).**Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 9	1	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 10	2	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 11	3	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle formation	4	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle FO	5	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier photos	6	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 1	7	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	8	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle l'espiquette	9	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle grand travers	10	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
stock granules	11	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier vélo	12	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
wc	13	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archive 4	14	Identifiant :017 Description :Fenêtre - Métal et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

018 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - Plâtre et Peinture).**Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 1	1	Identifiant :018 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 2	2	Identifiant :018 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
pièce 4	3	Identifiant :018 Description :Plafond - Plâtre et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

019 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Sol - Béton).**Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
pièce 4	1	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
tgbt	2	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
chaufferie	3	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
entrée	4	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle l'espiguette	5	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle grand travers	6	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 1	7	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
stock granules	8	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt	9	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier vélo	10	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 2	11	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 3	12	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
cagibi	13	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archive 4	14	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
dgt 2	15	Identifiant : 019 Description : Sol - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

020 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Béton).**Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
tgbt	1	Identifiant : 020 Description : Mur - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
chaufferie	2	Identifiant : 020 Description : Mur - Béton Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

021 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - béton et Peinture).**Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
tgbt	1	Identifiant : 021 Description : Plafond - béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
chaufferie	2	Identifiant : 021 Description : Plafond - béton et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

022 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - briques et Peinture).**Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
salle l'espiquette	1	Identifiant :022 Description :Plafond - briques et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
salle grand travers	2	Identifiant :022 Description :Plafond - briques et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
cagibi	3	Identifiant :022 Description :Plafond - briques et Peinture Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

023 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - béton et isolant).**Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
archives 1	1	Identifiant :023 Description :Plafond - béton et isolant Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archive 4	2	Identifiant :023 Description :Plafond - béton et isolant Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

024 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - briques et isolant).**Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
stock granules	1	Identifiant :024 Description :Plafond - briques et isolant Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

025 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Plafond - briques).**Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
dgt	1	Identifiant :025 Description :Plafond - briques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
atelier vélo	2	Identifiant :025 Description :Plafond - briques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 2	3	Identifiant :025 Description :Plafond - briques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		
archives 3	4	Identifiant :025 Description :Plafond - briques Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

026 : Partie à inspecter : Parties accessibles (Mur - Béton et Peinture+faïence).**Niveau : rdc**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
wc	1	Identifiant :026 Description :Mur - Béton et Peinture+faïence Résultat : Absence d'amiante	Aucun prélèvement		

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
001	<u>Localisation</u> : sas; local ménage; wc femmes; wc hommes; wc hand; rdc - wc <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Béton et Carrelage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
002	<u>Localisation</u> : sas; rdc - entrée; rdc - stock granules; rdc - dgt; rdc - atelier vélo; rdc - archives 2; rdc - archives 3; rdc - cagibi; rdc - archive 4; rdc - dgt 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Mur - Béton et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
003	<u>Localisation</u> : sas; salle petit travers; rdc - entrée <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
004	<u>Localisation</u> : sas; local ménage; wc femmes; wc hommes; wc hand; rdc - wc <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plinthes - Carrelage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
005	<u>Localisation</u> : sas <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
006	<u>Localisation</u> : pièce 1; pièce 2; salle petit travers; couloir; bureau 3; bureau 15; pièce 14; pièce 7; pièce 8; pièce 23; pièce 12; salle photocopieur; pièce 9; pièce 10; pièce 11; dgt; salle formation; dgt 2; salle FO; atelier photos <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Sol - Béton et Dalles plastiques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
007	<u>Localisation</u> : pièce 1; pièce 2; salle petit travers; couloir; bureau 3; local ménage; salle 16; bureau 15; pièce 14; pièce 7; pièce 8; pièce 23; pièce 12; salle photocopieur; pièce 9; pièce 10; pièce 11; dgt; salle formation; dgt 2; salle FO; atelier photos; rdc - pièce 1; rdc - pièce 2; rdc - pièce 4; rdc - salle l'espiquette; rdc - salle grand travers; rdc - archives 1 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Mur - Plâtre et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
008	<u>Localisation</u> : pièce 1; pièce 2; couloir; bureau 3; local ménage; wc femmes; wc hommes; wc hand; salle 16; bureau 15; pièce 14; pièce 7; pièce 8; pièce 23; pièce 12; salle photocopieur; pièce 9; pièce 10; pièce 11; dgt; salle formation; dgt 2; salle FO; atelier photos; rdc - wc; rdc - dgt 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plafond - dalles de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
009	<u>Localisation</u> : pièce 1; pièce 2; salle petit travers; couloir; bureau 3; bureau 15; pièce 14; pièce 7; pièce 8; pièce 23; pièce 12; salle photocopieur; pièce 9; pièce 10; pièce 11; dgt; salle formation; dgt 2; salle FO; atelier photos; rdc - pièce 1; rdc - pièce 2; rdc - pièce 4; rdc - salle l'espiquette; rdc - salle grand travers <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Plinthes - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
010	<u>Localisation</u> : pièce 1; pièce 2; salle petit travers; bureau 3; salle 16; bureau 15; pièce 14; pièce 23; pièce 12 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Fenêtre - Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
011	<u>Localisation</u> : pièce 1; pièce 2; salle petit travers; bureau 3; local ménage; wc femmes; wc hommes; wc hand; salle 16; bureau 15; pièce 14; pièce 7; pièce 8; pièce 23; pièce 12; salle photocopieur; pièce 9; pièce 10; pièce 11; dgt; salle formation; dgt 2; salle FO; atelier photos; rdc - pièce 1; rdc - pièce 2; rdc - pièce 4; rdc - entrée; rdc - salle l'espiquette; rdc - salle grand travers; rdc - dgt; rdc - atelier vélo; rdc - archives 2; rdc - wc; rdc - cagibi; rdc - archive 4; rdc - dgt 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
012	<u>Localisation</u> : couloir; rdc - tgbt; rdc - chaufferie; rdc - archives 1; rdc - stock granules; rdc - archives 3 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Porte - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
013	<u>Localisation</u> : wc femmes; wc hommes; wc hand <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> : Mur - Plâtre et Peinture+faïence	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
014	<u>Localisation</u> : salle 16; rdc - pièce 1; rdc - pièce 2 <u>Echantillons</u> : <u>Description</u> :	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
	Sol - Béton et lino		
015	Localisation : salle 16 Echantillons : Description : Plinthes - pvc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
016	Localisation : salle photocopieur; rdc - pièce 4; rdc - archives 3 Echantillons : Description : Fenêtre - Bois et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
017	Localisation : pièce 9; pièce 10; pièce 11; salle formation; salle FO; atelier photos; rdc - pièce 1; rdc - pièce 2; rdc - salle l'espiguette; rdc - salle grand travers; rdc - stock granules; rdc - atelier vélo; rdc - wc; rdc - archive 4 Echantillons : Description : Fenêtre - Métal et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
018	Localisation : rdc - pièce 1; rdc - pièce 2; rdc - pièce 4 Echantillons : Description : Plafond - Plâtre et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
019	Localisation : rdc - pièce 4; rdc - tgbt; rdc - chaufferie; rdc - entrée; rdc - salle l'espiguette; rdc - salle grand travers; rdc - archives 1; rdc - stock granules; rdc - dgt; rdc - atelier vélo; rdc - archives 2; rdc - archives 3; rdc - cagibi; rdc - archive 4; rdc - dgt 2 Echantillons : Description : Sol - Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
020	Localisation : rdc - tgbt; rdc - chaufferie Echantillons : Description : Mur - Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
021	Localisation : rdc - tgbt; rdc - chaufferie Echantillons : Description : Plafond - béton et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
022	Localisation : rdc - salle l'espiguette; rdc - salle grand travers; rdc - cagibi Echantillons : Description : Plafond - briques et Peinture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
023	Localisation : rdc - archives 1; rdc - archive 4 Echantillons : Description : Plafond - béton et isolant	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
024	Localisation : rdc - stock granules Echantillons : Description : Plafond - briques et isolant	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
025	Localisation : rdc - dgt; rdc - atelier vélo; rdc - archives 2; rdc - archives 3 Echantillons : Description : Plafond - briques	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
026	Localisation : rdc - wc Echantillons : Description : Mur - Béton et Peinture+faïence	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
M001	Localisation : rdc - chaufferie Echantillons : P001 Description : Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

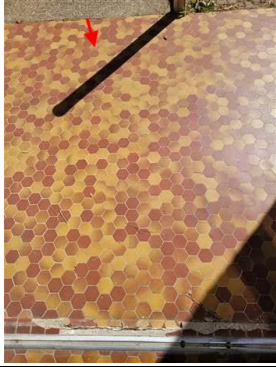
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M002	Localisation : rdc - chaufferie Echantillons : P002 Description : Peinture intumescente	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M003	Localisation : rdc - façades Echantillons : P003 Description : Peinture sur béton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M004	Localisation : rdc - pièce 2 Echantillons : P004 Description : Dalle de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M005	Localisation : rdc - pièce 2 Echantillons : P005 Description : Crépis intérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M006	Localisation : rdc - façades Echantillons : P006 Description : Crépis extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M007	Localisation : rdc - pièce 2 Echantillons : P007 Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M008	Localisation : rdc - pièce 1 Echantillons : P008 Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M009	Localisation : rdc - pièce 1 Echantillons : P009 Description : Peinture intumescente	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M010	<u>Localisation</u> : rdc - archives 1 <u>Echantillons</u> : P010 <u>Description</u> : Panneaux collés vissés ou cloués	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M011	<u>Localisation</u> : rdc - entrée <u>Echantillons</u> : P011 <u>Description</u> : Peinture intumescente	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M012	<u>Localisation</u> : rdc - atelier vélo <u>Echantillons</u> : P012 <u>Description</u> : Peinture intumescente	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M013	<u>Localisation</u> : rdc - atelier vélo <u>Echantillons</u> : P013 <u>Description</u> : Peinture intumescente	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M014	<u>Localisation</u> : rdc - archives 2 <u>Echantillons</u> : P014 <u>Description</u> : Peinture intumescente	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M015	<u>Localisation</u> : rdc - dgt <u>Echantillons</u> : P015 <u>Description</u> : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M016	<u>Localisation</u> : rdc - wc <u>Echantillons</u> : P016 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M017	<u>Localisation</u> : rdc - wc <u>Echantillons</u> : P017 <u>Description</u> : (plinthes)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M018	Localisation : rdc - wc Echantillons : P018 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M019	Localisation : rdc - wc Echantillons : P019 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M020	Localisation : rdc - salle grand travers Echantillons : P020 Description : Peinture intumescente	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M021	Localisation : rdc - façades Echantillons : P021 Description : Crépis extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M022	Localisation : rdc - façades Echantillons : P022 Description : Crépis extérieur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M023	<u>Localisation</u> : rdc - toitures <u>Echantillons</u> : P023 <u>Description</u> : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M024	<u>Localisation</u> : rdc - toitures <u>Echantillons</u> : P024 <u>Description</u> : Plaques en matériaux bitumineux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M025	<u>Localisation</u> : façades <u>Echantillons</u> : P025 <u>Description</u> : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M026	<u>Localisation</u> : sas <u>Echantillons</u> : P026 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M027	<u>Localisation</u> : sas <u>Echantillons</u> : P027 <u>Description</u> : Joint de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M028	Localisation : sas Echantillons : P028 Description : Colle de carrelage (plinthes)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M029	Localisation : sas Echantillons : P029 Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M030	Localisation : sas Echantillons : P030 Description : Joint de dilatation et d'assemblage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M031	Localisation : sas Echantillons : P031 Description : Joint de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M032	Localisation : façades Echantillons : P032 Description : Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M033	Localisation : toitures Echantillons : P033 Description : Plaques en matériaux bitumineux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M034	Localisation : couloir Echantillons : P034 Description : Dalle de sol	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M035	Localisation : couloir Echantillons : P035 Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M036	Localisation : local ménage Echantillons : P036 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M037	Localisation : local ménage Echantillons : P037 Description : Colle de carrelage (plinthes)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M038	Localisation : local ménage Echantillons : P038 Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M039	Localisation : local ménage Echantillons : P039 Description : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M040	Localisation : local ménage Echantillons : P040 Description : Enduit à base de plâtre projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M041	<u>Localisation</u> : local ménage <u>Echantillons</u> : P041 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M042	<u>Localisation</u> : wc hand <u>Echantillons</u> : P042 <u>Description</u> : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M043	<u>Localisation</u> : wc hand <u>Echantillons</u> : P043 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse (plinthes)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M044	<u>Localisation</u> : wc hand <u>Echantillons</u> : P044 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M045	<u>Localisation</u> : sas <u>Echantillons</u> : P045 <u>Description</u> : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M046	<u>Localisation</u> : salle 16 <u>Echantillons</u> : P046 <u>Description</u> : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M047	<u>Localisation</u> : bureau 15 <u>Echantillons</u> : P047 <u>Description</u> : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M048	<u>Localisation</u> : pièce 8 <u>Echantillons</u> : P048 <u>Description</u> : Dalle de sol	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M049	Localisation : pièce 8 Echantillons : P049 Description : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M050	Localisation : pièce 8 Echantillons : P050 Description : Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M051	Localisation : pièce 8 Echantillons : P051 Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M052	Localisation : rdc - toitures Echantillons : P052 Description : Plaques en matériaux bitumineux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

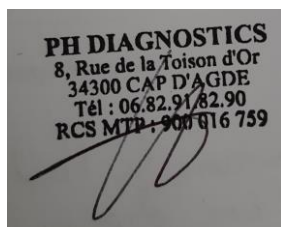
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M053	Localisation : toitures Echantillons : P053 Description : Plaques en matériaux bitumineux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M054	Localisation : rdc - stock granules Echantillons : Description : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	
M055	Localisation : rdc - salle grand travers Echantillons : Description : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	
M056	Localisation : rdc - salle l'espiguette Echantillons : Description : Conduit en fibres-ciment	Présence d'amiante (Sur jugement de l'opérateur)	

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE**

Fait à **Montpellier Cédex 5**, le **03 et 04/07/2024**

Par : HOUQUET Pascal



Signature du représentant :

--

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 05_6621/05

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Recommandations générales de sécurité****7.6 Documents annexés au présent rapport**

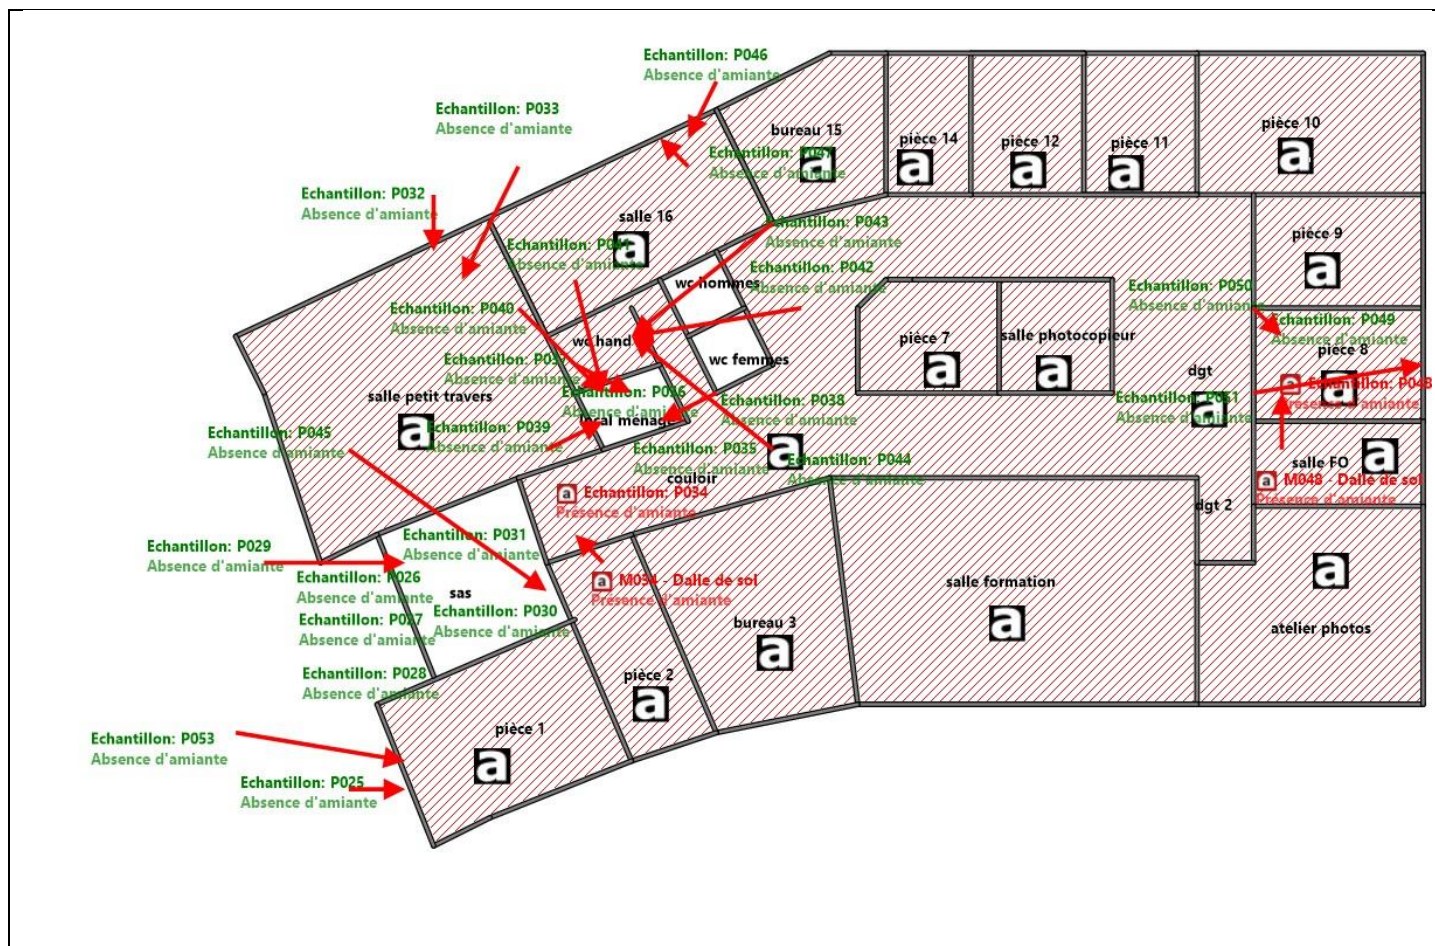
REZ-DE-CHAUSSEE

EXISTANT



Tous droits réservés 05/07/2024

[illegible]



	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage
	Brides		Colle de revêtement
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites

Nom du propriétaire :
CNRS Délégation Occitanie Est
 Adresse du bien :
Affaires Générales
1919 Route de Mende
34293
Montpellier Cédex 5

PH DIAGNOSTICS | 23 Rue du Puits 34570 Vailhauques | Tél. : 06 82 91 82 90 - E-mail : phouguet@d-pro.fr
N°SIREN : 900016759 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10592956604



Photo n° PhA001
Localisation : rdc - chaufferie
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre projeté
Description : Enduit à base de plâtre projeté



Photo n° PhA002
Localisation : rdc - chaufferie
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie d'ouvrage : Peinture intumescente
Description : Peinture intumescente



Photo n° PhA003
Localisation : rdc - façades
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux
Partie d'ouvrage : Peinture sur béton
Description : Peinture sur béton



Photo n° PhA004
Localisation : rdc - pièce 2
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol
Description : Dalle de sol

	Photo n° PhA005 Localisation : rdc - pièce 2 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie d'ouvrage : Crépis extérieur Description : Crépis intérieur
	Photo n° PhA006 Localisation : rdc - façades Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux Partie d'ouvrage : Crépis extérieur Description : Crépis extérieur
	Photo n° PhA007 Localisation : rdc - pièce 2 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Photo n° PhA008 Localisation : rdc - pièce 1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple



Photo n° PhA009
Localisation : rdc - pièce 1
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Peinture intumescente
Description : Peinture intumescente



Photo n° PhA010
Localisation : rdc - archives 1
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Panneaux collés vissés ou cloués
Description : Panneaux collés vissés ou cloués



Photo n° PhA011
Localisation : rdc - entrée
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie d'ouvrage : Peinture intumescente
Description : Peinture intumescente



Photo n° PhA012
Localisation : rdc - atelier vélo
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie d'ouvrage : Peinture intumescente
Description : Peinture intumescente



Photo n° PhA013
Localisation : rdc - atelier vélo
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie d'ouvrage : Peinture intumescente
Description : Peinture intumescente



Photo n° PhA014
Localisation : rdc - archives 2
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie d'ouvrage : Peinture intumescente
Description : Peinture intumescente



Photo n° PhA015
Localisation : rdc - dgt
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques
Description : Panneaux et plaques



Photo n° PhA016
Localisation : rdc - wc
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie d'ouvrage : Colle de faïence
Description : Colle de faïence



Photo n° PhA017
Localisation : rdc - wc
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Colle de carrelage
Description : (plinthes)



Photo n° PhA018
Localisation : rdc - wc
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Colle de carrelage
Description : Colle de carrelage



Photo n° PhA019
Localisation : rdc - wc
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
Partie d'ouvrage : Colle de carrelage
Description : Colle de carrelage



Photo n° PhA020
Localisation : rdc - salle grand travers
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Partie d'ouvrage : Peinture intumescente
Description : Peinture intumescente



Photo n° PhA021
Localisation : rdc - façades
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux
Partie d'ouvrage : Crépis extérieur
Description : Crépis extérieur

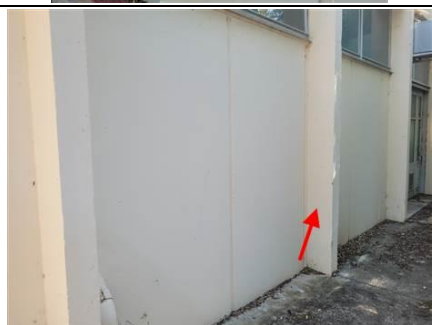


Photo n° PhA022
Localisation : rdc - façades
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux
Partie d'ouvrage : Crépis extérieur
Description : Crépis extérieur



Photo n° PhA023
Localisation : rdc - toitures
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes
Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Localisation sur croquis : M023



Photo n° PhA024
Localisation : rdc - toitures
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes
Partie d'ouvrage : Plaques en matériaux bitumineux
Description : Plaques en matériaux bitumineux



Photo n° PhA025

Localisation : façades

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)



Photo n° PhA026

Localisation : sas

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols

Partie d'ouvrage : Colle de carrelage

Description : Colle de carrelage



Photo n° PhA027

Localisation : sas

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols

Partie d'ouvrage : Joint de carrelage

Description : Joint de carrelage



Photo n° PhA028

Localisation : sas

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols

Partie d'ouvrage : Colle de carrelage

Description : Colle de carrelage (plinthes)

	Photo n° PhA029 Localisation : sas Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Photo n° PhA030 Localisation : sas Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Joint de dilatation et d'assemblage Description : Joint de dilatation et d'assemblage
	Photo n° PhA031 Localisation : sas Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Joint de carrelage Description : Joint de carrelage
	Photo n° PhA032 Localisation : façades Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Peinture décorative Description : Peinture décorative



Photo n° PhA033
 Localisation : toitures
 Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes
 Partie d'ouvrage : Plaques en matériaux bitumineux
 Description : Plaques en matériaux bitumineux



Photo n° PhA034
 Localisation : couloir
 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
 Partie d'ouvrage : Dalle de sol
 Description : Dalle de sol
 Localisation sur croquis : M034



Photo n° PhA035
 Localisation : couloir
 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
 Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques
 Description : Panneaux et plaques



Photo n° PhA036
 Localisation : local ménage
 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
 Partie d'ouvrage : Colle de carrelage
 Description : Colle de carrelage

	Photo n° PhA037 Localisation : local ménage Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage (plinthes)
	Photo n° PhA038 Localisation : local ménage Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques
	Photo n° PhA039 Localisation : local ménage Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Description : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Photo n° PhA040 Localisation : local ménage Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre projeté Description : Enduit à base de plâtre projeté

	Photo n° PhA041 Localisation : local ménage Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence
	Photo n° PhA042 Localisation : wc hand Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple
	Photo n° PhA043 Localisation : wc hand Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse Description : Colle non bitumineuse (plinthes)
	Photo n° PhA044 Localisation : wc hand Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence



Photo n° PhA045
 Localisation : sas
 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
 Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
 Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)



Photo n° PhA046
 Localisation : salle 16
 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
 Partie d'ouvrage : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple
 Description : Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple



Photo n° PhA047
 Localisation : bureau 15
 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
 Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
 Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)



Photo n° PhA048
 Localisation : pièce 8
 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols
 Partie d'ouvrage : Dalle de sol
 Description : Dalle de sol

	Photo n° PhA049 Localisation : pièce 8 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques Description : Panneaux et plaques
	Photo n° PhA050 Localisation : pièce 8 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Description : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)
	Photo n° PhA051 Localisation : pièce 8 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Description : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Photo n° PhA052 Localisation : rdc - toitures Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en matériaux bitumineux Description : Plaques en matériaux bitumineux



Photo n° PhA053
 Localisation : toitures
 Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes
 Partie d'ouvrage : Plaques en matériaux bitumineux
 Description : Plaques en matériaux bitumineux



Photo n° PhA054
 Localisation : rdc - stock granules
 Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
 Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment
 Description : Conduit en fibres-ciment
 Localisation sur croquis : M054



Photo n° PhA055
 Localisation : rdc - salle grand travers
 Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
 Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment
 Description : Conduit en fibres-ciment
 Localisation sur croquis : M055



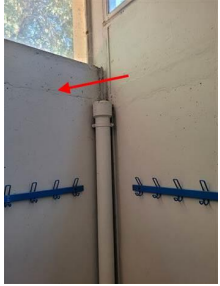
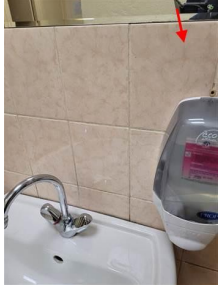
Photo n° PhA056
 Localisation : rdc - salle l'espiguette
 Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
 Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment
 Description : Conduit en fibres-ciment
 Localisation sur croquis : M056

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

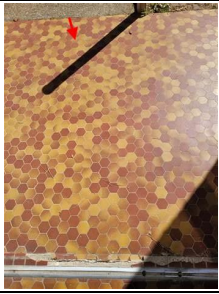
Identification des échantillons prélevés :

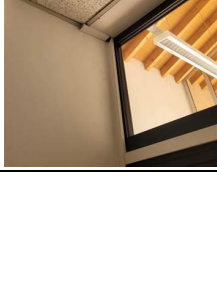
Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
05_6621/05/M001-P001	rdc - chaufferie	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M002-P002	rdc - chaufferie	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture intumescente	Peinture intumescente Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M003-P003	rdc - façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Peinture sur béton	Peinture sur béton Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M004-P004	rdc - pièce 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M005-P005	rdc - façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieur	Crépis intérieur Commentaires prélèvement: Crépis extérieur Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
05_6621/05/M006-P006	rdc - façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieur	Crépis extérieur Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M007-P007	rdc - pièce 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M008-P008	rdc - pièce 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M009-P009	rdc - pièce 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Peinture intumescente	Peinture intumescente Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M010-P010	rdc - archives 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Panneaux collés vissés ou cloués	Panneaux collés vissés ou cloués Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M011-P011	rdc - entrée	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture intumescente	Peinture intumescente Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
05_6621/05/M012-P012	rdc - atelier vélo	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture intumescente	Peinture intumescente Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M013-P013	rdc - atelier vélo	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture intumescente	Peinture intumescente Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M014-P014	rdc - archives 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture intumescente	Peinture intumescente Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M015-P015	rdc - dgt	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M016-P016	rdc - wc	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M017-P017	rdc - wc	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	(plinthes) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
05_6621/05/M018-P018	rdc - wc	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M019-P019	rdc - wc	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M020-P020	rdc - salle grand travers	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture intumescente	Peinture intumescente Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M021-P021	rdc - façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieur	Crépis extérieur Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M022-P022	rdc - façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Crépis extérieur	Crépis extérieur Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M023-P023	rdc - toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
05_6621/05/M024-P024	rdc - toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en matériaux bitumineux	Plaques en matériaux bitumineux Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M025-P025	façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M026-P026	sas	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M027-P027	sas	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Joint de carrelage	Joint de carrelage Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M028-P028	sas	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage (plinthes) Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M029-P029	sas	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
05_6621/05/M030-P030	sas	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Joint de dilatation et d'assemblage	Joint de dilatation et d'assemblage Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M031-P031	sas	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Joint de carrelage	Joint de carrelage Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M032-P032	façades	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture décorative Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M033-P033	toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en matériaux bitumineux	Plaques en matériaux bitumineux Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M034-P034	couloir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M035-P035	couloir	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
05_6621/05/M036-P036	local ménage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M037-P037	local ménage	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage (plinthes) Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M038-P038	local ménage	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M039-P039	local ménage	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M040-P040	local ménage	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M041-P041	local ménage	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
05_6621/05/M042-P042	wc hand	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M043-P043	wc hand	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	Colle non bitumineuse (plinthes) Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M044-P044	wc hand	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M045-P045	sas	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M046-P046	salle 16	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M047-P047	bureau 15	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
05_6621/05/M048-P048	pièce 8	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Dalle de sol Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M049-P049	pièce 8	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M050-P050	pièce 8	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M051-P051	pièce 8	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M052-P052	rdc - toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en matériaux bitumineux	Plaques en matériaux bitumineux Analyse à réaliser: 1 couche	
05_6621/05/M053-P053	toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en matériaux bitumineux	Plaques en matériaux bitumineux Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
05_6621/05/M052-P054	rdc - toitures	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes	Plaques en matériaux bitumineux	Plaques en matériaux bitumineux Analyse à réaliser: 1 couche	

Copie des rapports d'essais :



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12101 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12101
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M001-P001 - Enduit à base de plâtre projeté - Rdc - Chauffage
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distingues par M/D/A. (2) Analyse : MUE (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12102 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12102
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M002-P002 - Peinture intumescente - Rdc - Chauffage
Description ITGA	Peinture / Matériau gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MUE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12103 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12103
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M003-P003 - Peinture sur béton - Pdc - Façade
Description ITGA	Peinture / Matériau gris hétérogène / Matériau ocre

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Matériau ocre	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MUE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12104 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12104
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M004-P004 - Dalle de sol - Rdc - Pièce 2
Description ITGA	Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12105 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12105
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M005-P005 - Crépis intérieur - Rdc - Façade
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MUE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12106 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12106
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M006-P006 - Crépis extérieur - Rdc - Façade
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58

www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12107 EN DATE DU 18/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES**Prélèvement :**Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12107
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M007-P007 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Rdc - Pièce 2
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12108 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12108
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M008-P008 - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple - Rdc - Pièce 1
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ATE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58

www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12109 EN DATE DU 18/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES**Prélèvement :**Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12109
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M009-P009 - Peinture intumescente - Rdc - Pièce 1
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MUE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12110 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12110
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M010-P010 - Panneaux collés vissés ou cloués - Rdc - Archives 1
Description ITGA	Bois sous forme de fibres

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Bois sous forme de fibres	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MUE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12111 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12111
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M011-P011 - Peinture intumescente - Rdc - Entrée
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MUE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12112 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12112
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M012-P012 - Peinture intumescente - Rdc - Atelier vélo
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12113 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12113
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M013-P013 - Peinture intumescente - Rdc - Atelier vélo
Description ITGA	Peinture / Matériau blanc

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Matériau blanc	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12114 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12114
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M014-P014 - Peinture intumescente - Rdc - Archives 2
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12115 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12115
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M015-P015 - Panneaux et plaques - Rdc - Dgt
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12116 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12116
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M016-P016 - Colle de falence - Rdc - Wc
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12117 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12117
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M017-P017 - (Plinthes) - Rdc - Wc
Description ITGA	Carrelage / Colle jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle jaune	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ATE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12118 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12118
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M018-P018 - Colle de carrelage - Rdc - Wc
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12119 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12119
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M019-P019 - Colle de carrelage - Rdc - Wc
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12120 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12120
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M020-P020 - Peinture intumescente - Rdc - Salle grand travers
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12121 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12121
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M021-P021 - Crépis extérieur - Rdc - Façade
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ISE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12122 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12122
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M022-P022 - Crépis extérieur - Rdc - Façade
Description ITGA	Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12123 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12123
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M023-P023 - Plaques en fibres-ciment (y compris plaques "sous tuiles") - Rdc - Toiture
Description ITGA	Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 18/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AYO

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12124 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12124
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M024-P024 - Plaques en matériaux bitumineux - Pdc - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium	META (B) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12125 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12125
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M025-P025 - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché) - Façade
Description ITGA	Enduit compact ocre

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Enduit compact ocre	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12126 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12126
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M026-P026 - Colle de carrelage - Sas
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ATE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12127 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12127
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M027-P027 - Joint de carrelage - Sas
Description ITGA	Joint cassant gris hétérogène

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Joint cassant gris hétérogène	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12128 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12128
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M028-P028 - Colle de carrelage (plinthe) - Sas
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58

www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12129 EN DATE DU 18/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES**Prélèvement :**Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12129
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M029-P029 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Sas
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58

www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12130 EN DATE DU 18/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES**Prélèvement :**Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12130
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M030-P030 - Joint de dilatation et d'assemblage - Sas
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12131 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12131
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M031-P031 - Joint de carrelage - Sas
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche en toile

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau bitumineux noir avec couche en toile	META (B) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12132 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12132
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M032-P032 - Peinture décorative - Façade
Description ITGA	Peinture / Bois en lamelles

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture + (Bois en lamelles)	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

La (les) couche(s) demandé(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12133 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12667
Echantillon ITGA : IT042407-12133
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 1/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M033-P033 - Plaques en matériaux bitumineux - toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12081 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12081
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M034-P034 - Dalle de sol - couloir
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Dalle dure cassante beige	META (B) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : BTO
▶ Colle bitumineuse noire en faible quantité	MOLP le 18/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AYO

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12082 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12082
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M035-P035 - Panneaux et plaques - couloir
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12083 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12083
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M036-P036 - Colle de carrelage - local ménage
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ATE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12084 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12084
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M037-P037 - Colle de carrelage - local ménage
Description ITGA	Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12085 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12085
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M038-P038 - Panneaux et plaques - local ménage
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ATE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12086 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12086
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M039-P039 - Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond - local ménage
Description ITGA	Papier bitumé / Matériau fibreux jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune	MOLP + META (B) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTQ (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Damien Carlo Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12087 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12087
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M040-P040 - Enduit à base de plâtre projeté - local ménage
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ATE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12088 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12088
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M041-P041 - Colle de faïence - local ménage
Description ITGA	Peinture / Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peinture non séparable + Colle grise	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyse : MUE (3)
Carrelage	Non analysé			

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12089 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12089
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M042-P042 - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple - Wc Hand
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragrée gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
► Revêtement souple gris	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MUE
► Colle polymère jaune + Ragrée gris	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MUE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12090 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12090
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M043-P043 - Colle non bitumineuse (plinthe) - Wc Hand
Description ITGA	Carrelage / Colle polymère jaune

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ISE

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12091 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12091
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M044-P044 - Colle de falence - Wc Hand
Description ITGA	Carrelage / Colle grise

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Carrelage	Non analysé			
Colle grise	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12092 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12092
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M045-P045 - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,...) - Sas
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58

www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12093 EN DATE DU 18/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES**Prélèvement :**Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12093
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M046-P046 - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple - Salle 16
Description ITGA	Revêtement souple gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58

www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12094 EN DATE DU 18/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES**Prélèvement :**Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12094
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M047-P047 - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,...) - Bureau 15
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples en vrac	META (A) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12095 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12095
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M048-P048 - Dalle de sol - Pièce 8
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Dalle dure cassante beige	META (B) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : BTO
▶ Colle bitumineuse noire + Ragrée gris non séparable	MOLP le 18/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AYO (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Damien Carlo Analyste**

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12096 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12096
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M049-P049 - Panneaux et plaques - pièce 8
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : ATE (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58

www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12097 EN DATE DU 18/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES**Prélèvement :**Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12097
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M050-P050 - Peinture décorative (pailletées, gouttelettes,...) - pièce 8
Description ITGA	Peintures multiples en vrac / Matériau blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
Peintures multiples en vrac + Matériau blanc non séparable	META (A) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58

www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12098 EN DATE DU 18/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES**Prélèvement :**Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12098
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M051-P051 - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - pièce 8
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 17/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DMC

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12099 EN DATE DU 18/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12099
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M052-P052 - Plaques en matériaux bitumineux - Pdc - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04.42.12.11.20

Fax : 04.42.26.69.58

www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT042407-12100 EN DATE DU 18/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATIERE AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :PH DIAGNOSTICS
M. Pascal HOUQUET
23 rue du Puits
34570 VAILHAUQUES**Prélèvement :**Commande ITGA : IT0424-12668
Echantillon ITGA : IT042407-12100
Reçu au laboratoire le : 12/07/2024**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	05_6621/05 - 2/2
Dossier client	CNRS DELEGATION OCCITANIE EST - AFFAIRES GENERALES 1919 ROUTE DE MENDE - 34293 MONTPELLIER CEDEX 5
Echantillon	05_6621/05/M053-P053 - Plaques en matériaux bitumineux - Pdc - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Éléments analytiques
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META (B) le 18/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BTO

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Damien Carlo Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 8 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 184 rev 25

Page 1 / 1

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrément dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrément au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrément mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrément ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrément mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrément inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrément dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrément dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

Adhésion
N°D012**ATTESTATION**

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n° : 10583931804

Responsabilité Civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que :

PH DIAGNOSTICS
RESIDENCE DE L'ARCHE DE NOE - 8 RUE DE LA TOISON D'OR CAP D'AGDE
34300 AGDE

A adhéré par l'intermédiaire de **LSN Assurances, 39 rue Mstislav Rostropovitch 75815 Paris cedex 17**, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n° **10583931804D012**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées au contrat, *sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.*

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :

500 000 € PAR SINISTRE ET 1 000 000 € PAR ANNEE D'ASSURANCE.

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à PARIS le 7 janvier 2025
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :

LSN Assurances
39 rue Mstislav Rostropovitch
CS 40020 - 75017 PARIS
RCS Paris 388 123 889 - N°ORIAS 07 000 473

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1 / 3



Police N°10583931804D012

Activités assurées

Activités principales : diagnostics techniques immobilier soumis à certification et re certification :

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP, DRIP, recherche du Plomb avant travaux, Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb) avec ou sans mention
- TERMITE

Activités secondaires : autres diagnostics et missions d'expertises :

- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- L'état des risques réglementées pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL)
- Diagnostic Amiante dans les enrobés et amiante avant travaux (C avec mention ou F pour les certifiés sans mention)
- Recherche Plomb avant démolition
- Diagnostic Plomb dans l'eau
- Recherche des métaux lourds
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière
- Assainissement Collectif et non Collectif
- Diagnostic des Insectes Xylophages et champignons lignivores dont (C termites et F Termites ou F Insectes Xylophages et champignons lignivores pour les non certifiés Termites)
- Diagnostic Mérule (F) car pas pris en compte dans la certification Termites
- Diagnostic technique global « sous réserve que l'Assuré personne physique ou morale répond aux conditions de l'article D 731-1 du Code de la Construction et de l'Habitat »
Cette activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre, dans le cas contraire aucune garantie ne sera accordée
- Diagnostic accessibilité aux Handicapés
- Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) « sous réserve que l'assuré personne physique ou morale répond bien aux conditions de l'article 1 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 »
- Diagnostic Eco Prêt
- Diagnostic Pollution des sols
- Diagnostic Radon
- Mesures d'empoussièrement par prélèvement d'échantillon d'air (A+F en parcours de formation interne et externe) soit :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air intérieur,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air des lieux de travail,
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante en "hors programme environnement » (HP env, partie stratégie d'échantillonnage, prélèvements et rapport d'essai), air ambiant.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2 / 3



Police N°10583931804D012

- Missions d'Infiltrométrie, Thermographie
- Mission de coordination SPS
- RT 2005 et RT 2012 (C DPE avec mention ou F pour les non certifiés DPE avec mention)
- Audit Energétique pour les Maisons individuelles ou les bâtiments monopropriété (AC)
- Audit énergétique pour copropriété (F)
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
- Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité
- Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques
- Audit sécurité piscine
- Evaluation immobilière
- Evaluation des risques pour la sécurité des travailleurs
- Diagnostic légionnelle
- Diagnostic incendie
- Diagnostic électricité dans le cadre du Télétravail
- Elaboration de plans et croquis en phase APS, **à l'exclusion de toute activité de conception**
- Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millièmes de copropriété)
- Diagnostic de décence du logement
- Expertise judiciaire et para judiciaire
- Expertise extra juridictionnelle
- Contrôle des combles
- Etat des lieux des biens neufs
- Le Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments (certification Amiante avec mention + attestation de formation Diagnostic des déchets PEMD)
- Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, **à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones**
- Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN
- DPE pour l'obtention d'un Prêt à Taux Zéro
- Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB
- Vérification des installations électriques au sein des Etablissements recevant des Travailleurs (ERT), des ERP et des IGH (AC personne morale + F diagnostiqueur)
- Bilan aérodynamique prévisionnel et vérification sur chantier (F sous-section 4 Amiante + F aérodynamique de chantier)
- Le carnet d'information du logement (CIL)
- Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Légende :

F : Formation - **C** : Certification – **AC** : Accréditation

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3 / 3

BUREAU VERITAS
CertificationCertificat
Attribué à**Monsieur HOUQUET Pascal**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
DPE sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/02/2021	10/02/2028
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/02/2021	10/02/2028
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/02/2021	10/02/2028
Electricité	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	10/03/2021	09/03/2028
Gaz	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	10/03/2021	09/03/2028
Plomb sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	11/02/2021	10/02/2028
Termites métropole	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	10/03/2021	09/03/2028

Date : 12/01/2021

Numéro de certificat : 9535415

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible