



SMCE

CURAGE - POMPAGE

SMCE CURAGE
5, rue d'Italie
68310 WITTELSHEIM
Tél. : 03.89.57.82.22 – Fax : 03.89.55.08.09
Courriel : contact@smce-curage.com



**PROJECTIO POUR LE COMPTE DE LA MASSE DES
DOUANES**

INSPECTION TV DU RÉSEAU

CITÉ DOUANIÈRE – SAINT LOUIS

Rapport d'Inspection TV

Le 20/05/2022

S. GERBER

Table des matières

Nom du projet	N° de contrat	Numéro du projet	Date du projet
SAINT LOUIS CITE DOUANIERE			11/05/2022
Informations du projet			P-1
Profil de tronçon			P-2
Résumé de tronçon			P-4
Tronçon: 1; A1 - EU1			1
Tronçon: 2; REU1 - REU2			4
Tronçon: 3; A2 - REU2			8
Tronçon: 4; REU2 - REU3			11
Tronçon: 5; REU3 - REU4			16
Tronçon: 6; ? - REU4			19
Tronçon: 7; A3 - COLLEC			24
Tronçon: 8; A4 - ?			27
Tronçon: 9; REU4 - REU5			29
Tronçon: 10; A5 - REU5			33
Tronçon: 11; BAT8 - REU5			36
Tronçon: 12; REU5 - REU6			40
Tronçon: 13; BAT5 - REU6			44
Tronçon: 14; A6 - REU6			46
Tronçon: 15; A10 - REU6			48
Tronçon: 16; A11 - REU6			51
Tronçon: 17; BAT3 - REU6			54
Tronçon: 18; REU7 - REU6			59
Tronçon: 19; REU7 - A7			67
Tronçon: 20; BAT5 - REU7			70
Tronçon: 21; A8 - REU7			75
Tronçon: 22; REU6 - REU10			78
Tronçon: 23; REU10 - REU11			81
Tronçon: 24; BAT3 - REU10			85
Tronçon: 25; REU11 - REU12			89
Tronçon: 26; REU9 - REU11			92

Table des matières

Nom du projet	N° de contrat	Numéro du projet	Date du projet
SAINT LOUIS CITE DOUANIERE			11/05/2022
Tronçon: 27; A12 - REU9			98
Tronçon: 28; OBS - REU9			100
Tronçon: 29; SEP - REU9			102
Tronçon: 30; REU8 - REU9			105
Tronçon: 31; BAT6 - REU8			112
Tronçon: 32; G11 - REU8			115
Tronçon: 33; GR2 - REU8			117
Tronçon: 34; A9 - REU8			119
Tronçon: 35; REU13 - REU9			121
Tronçon: 36; G11 - REU13			125
Tronçon: 37; BAT6 - REU13			131
Tronçon: 38; BAT6 - REU14			136
Tronçon: 39; GARAGE - REU14			138
Tronçon: 40; G1 - G2			141
Tronçon: 41; G2 - G3			144
Tronçon: 42; G3 - COLLEC			147
Tronçon: 43; GARAGE - G4			150
Tronçon: 44; GARAGE - G5			153
Tronçon: 45; G6 - RV BORGNE			156
Tronçon: 46; G7 - G8			159
Tronçon: 47; G8 - RV BORGNE			164
Tronçon: 48; G9 - RV BORGNE			167
Tronçon: 49; G10 - G9			170
Tronçon: 50; RV BORGNE - PP			174
Tronçon: 51; BAT6 - PP			178
Tronçon: 52; GR3 - A14			180
Tronçon: 53; A14 - SEP			182
Tronçon: 54; A15 - A16			184

Informations du projet

Nom du projet	N° de contrat	Numéro du projet	Date du projet
SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11			11/05/2022

Prestataire

Société: SMCE Curage
Responsable: GERBER Sebastien
Division:
Rue: 5, rue d'Italie
Ville: WITTELSHEIM
Téléphone: 03.89.57.82.22
Télécopie:
Mobil:
E-Mail: sebastien.gerber@smce-curage.com

Client

Société: PROJECTIO POUR LE
COMPTE DE LA MASSE DES
DOUANES
Responsable: Mme. CALICHARANE
Division:
Rue: 130 Rue du 8 Mai 1945 -
Flexiburo - Tour A - 11e étage -
CS30077
Ville: 92023 NANTERRE
Téléphone: 01.76.21.83.25
Télécopie:
Mobil: 06.12.21.61.14
E-Mail: massedesdouanes@projectio.fr

Profil de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE	N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
--	---------------	-------------------------------------

N°	Regard en amont	Regard en aval	Date	Rue	Référence de vidéo	Matériau	Longueur [m]	Long. insp. [m]
7	A3	COLLEC	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	2,24	2,24
13	BAT5	REU6	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	2,58	2,58
14	A6	REU6	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	2,93	2,93
16	A11	REU6	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	4,39	4,39
19	REU7	A7	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	2,49	2,49
32	G11	REU8	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	1,15	1,15
33	GR2	REU8	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	2,85	2,85
36	G11	REU13	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	10,26	10,26
40	G1	G2	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	11,18	11,18
41	G2	G3	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	6,26	6,26
42	G3	COLLEC	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	4,50	4,50
43	GARAGE	G4	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	5,03	5,03
44	GARAGE	G5	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	2,50	2,50
45	G6	RV BORGNE	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	13,04	13,04
46	G7	G8	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	13,26	13,26
47	G8	RV BORGNE	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	8,41	8,41
48	G9	RV BORGNE	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	9,10	9,10
49	G10	G9	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	20,49	20,49
50	RV BORGNE	PP	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	4,36	4,36
52	GR3	A14	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	4,84	4,84
53	A14	SEP	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	0,72	0,72

21 x circulaire 100 = 132,58 Longueur [m] (132,58 Long. insp. [m])

N°	Regard en amont	Regard en aval	Date	Rue	Référence de vidéo	Matériau	Longueur [m]	Long. insp. [m]
3	A2	REU2	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	16,67	16,67
6	?	REU4	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	10,86	10,86
8	A4	?	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	1,82	1,82
17	BAT3	REU6	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	18,26	18,26
27	A12	REU9	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	2,43	2,43
28	OBS	REU9	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	4,49	4,49
29	SEP	REU9	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	3,12	3,12
31	BAT6	REU8	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	1,68	1,68

8 x circulaire 125 = 59,33 Longueur [m] (59,33 Long. insp. [m])

N°	Regard en amont	Regard en aval	Date	Rue	Référence de vidéo	Matériau	Longueur [m]	Long. insp. [m]
10	A5	REU5	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	2,03	2,03
11	BAT8	REU5	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	12,97	12,97
15	A10	REU6	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	5,92	5,92
34	A9	REU8	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		béton	2,15	2,15
54	A15	A16	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	17,02	17,02

5 x circulaire 150 = 40,09 Longueur [m] (40,09 Long. insp. [m])

N°	Regard en amont	Regard en aval	Date	Rue	Référence de vidéo	Matériau	Longueur [m]	Long. insp. [m]
1	A1	EU1	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	29,85	29,85
2	REU1	REU2	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	37,83	37,83
4	REU2	REU3	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	38,61	38,61
5	REU3	REU4	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		PVC-U	12,49	12,49
51	BAT6	PP	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	15,19	15,19

Profil de tronçon

Nom du projet
SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE

N° de contrat

Date du projet
11/05/2022

5 x circulaire 160 = 133,97 Longueur [m] (133,97 Long. insp. [m])

N°	Regard en amont	Regard en aval	Date	Rue	Référence de vidéo	Matériau	Longueur [m]	Long. insp. [m]
18	REU7	REU6	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	32,52	32,52
20	BAT5	REU7	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	10,51	10,51
21	A8	REU7	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	3,99	3,99
24	BAT3	REU10	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	8,75	8,75
30	REU8	REU9	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	32,13	32,13
35	REU13	REU9	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	11,79	11,79
37	BAT6	REU13	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	30,64	30,64
38	BAT6	REU14	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	0,11	0,11
39	GARAGE	REU14	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	17,72	17,72

9 x circulaire 200 = 148,16 Longueur [m] (148,16 Long. insp. [m])

N°	Regard en amont	Regard en aval	Date	Rue	Référence de vidéo	Matériau	Longueur [m]	Long. insp. [m]
9	REU4	REU5	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	23,79	23,79
26	REU9	REU11	12/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	36,80	36,80

2 x circulaire 300 = 60,59 Longueur [m] (60,59 Long. insp. [m])

N°	Regard en amont	Regard en aval	Date	Rue	Référence de vidéo	Matériau	Longueur [m]	Long. insp. [m]
12	REU5	REU6	11/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	24,82	24,82
22	REU6	REU10	12/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	12,41	12,41
23	REU10	REU11	12/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	23,44	23,44
25	REU11	REU12	12/05/2022	CITE DOUANIÈRE		grès	17,68	17,68

4 x circulaire 350 = 78,35 Longueur [m] (78,35 Long. insp. [m])

Total: 54 = 653,07 Longueur [m] (653,07 Long. insp. [m])

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	---------------	-------------------------------------

Nombre de tronçons	54
Longueur totale du réseau [m]	653,07 m
Longueur inspectée du réseau [m]	653,07 m
Longueur non inspectée du réseau [m]	0,00 m
Total des inspections abandonnées	18
Nombre de photos de l'inspection du tronçon	443
Nombre de vidéos de l'inspection du tronçon	56
Nombre de numérisations de l'inspection du tronçon	0
Nombre de mesure d'inclinaison du tronçon	0

Nom du tronçon	Regard en amont	A1
Ville/Village	Regard en aval	EU1
Rue	Forme [mm]	circulaire 160mm
Longueur [m]	Matériau	PVC-U

	m+	Code	Observations
1 	0,00	BCD	Début de la canalisation, EU1, claire, 0%
2	8,76	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%
3	11,37	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%
4	14,72	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 5% / PRESENCE DE FLASH
5	26,48	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%
6	29,68	AECXA	Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0% / CHANGEMENT DE DN ET MAT
7	29,85	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / AVALOIR ET FIN DE TROCON A 1 ML

Nom du tronçon	Regard en amont	REU1
Ville/Village	Regard en aval	REU2
Rue	Forme [mm]	circulaire 160mm
Longueur [m]	Matériau	PVC-U

	m+	Code	Observations
1 	0,00	BCD	Début de la canalisation, 1, claire, 0%
2	7,00	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%
3	17,50	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%
4	22,61	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0%
5	25,11	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%
6	37,83	BCE	Référence du noeud d'arrivée, 2, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	A2
Ville/Village	Regard en aval	REU2
Rue	Forme [mm]	circulaire 125mm
Longueur [m]	Matériau	PVC-U

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	---------------	-------------------------------------

	m+	Code	Observations
1 ↑	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU2, claire, 0%
2	4,42	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%
3	5,07	BDDA	Niveau d'eau, effluent clair, 15% / PRESENCE DE FLASH
4	7,38	BBCZ	Dépôts, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., trouble, 0%
5	10,50	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, trouble, 0%
6	16,67	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A2, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	REU2
Ville/Village	Regard en aval	REU3
Rue	Forme [mm]	circulaire 160mm
Longueur [m]	Matériau	PVC-U

	m+	Code	Observations
1 ↓	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU2, claire, 0%
2	2,08	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 5%
3	12,41	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., trouble, 0%
4	18,84	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 5% / PRESENCE DE FLASH
5	20,21	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%
6	27,19	BDDA	Niveau d'eau, effluent clair, 10%
7	30,33	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 5%
8	38,61	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU3, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	REU3
Ville/Village	Regard en aval	REU4
Rue	Forme [mm]	circulaire 160mm
Longueur [m]	Matériau	PVC-U

	m+	Code	Observations
1 ↑	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU4, claire, 0%
2	0,93	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 10%
3	8,67	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 30% / PRESENCE DE FLASH
4	12,49	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU3, trouble, 10%

Nom du tronçon	Regard en amont	?
Ville/Village	Regard en aval	REU4
Rue	Forme [mm]	circulaire 125mm
Longueur [m]	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1 ↑	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU4, claire, 0%
2	1,53	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
3	1,74	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 5% / PRESENCE DE FLASH
4	3,49	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 0% / PRESENCE DE RACINES DANS JOINT
5	3,91	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 1 h. à 2 h., trouble, 5%
6	4,07	BBAB	Radicelles de 9 h. à 3 h., trouble, 5%
7	7,03	BBAB	Radicelles à 9 h., trouble, 5%
8	8,31	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 30% / PRESENCE DE FLASH
9	10,70	BBAC	Ensemble complexe de racines de 12 h. à 12 h., trouble, 0% / BOUCHON DE RACINES
10	10,86	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON DE RACINES

Nom du tronçon	Regard en amont	A3
Ville/Village	Regard en aval	COLLEC
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	béton

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, A3, claire, 0%

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	---------------	-------------------------------------

	m+	Code	Observations
2 ↓	0,02	BDB	Remarque générale, claire, 0% / CURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON
3	2,24	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON DE SABLES ET GRAVATS

Nom du tronçon	Regard en amont	A4
Ville/Village	Regard en aval	?
Rue	Forme [mm]	circulaire 125mm
Longueur [m]	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1 ↓	0,00	BCD	Début de la canalisation, A4, claire, 0%
2 ↓	0,01	BBCC	Dépôts durs, hauteur: 0% de 12 h. à 12 h., trouble, 0% / CURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON
3	1,82	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON DE SABLES ET GRAVATS

Nom du tronçon	Regard en amont	REU4
Ville/Village	Regard en aval	REU5
Rue	Forme [mm]	circulaire 300mm
Longueur [m]	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1 ↓	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU4, claire, 0%
2 ↓	12,64	BAG	Branchement pénétrant à 10 h., claire, 0%
3	13,71	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 5%
4	16,40	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 60% / PRESENCE DE FLASH
5	20,26	BCABA	Selle carottée à 10 h., claire, 0%
6	23,79	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU5, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	A5
Ville/Village	Regard en aval	REU5
Rue	Forme [mm]	circulaire 150mm
Longueur [m]	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1 ↑	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU5, claire, 0%
2 ↑	0,60	BAJA	Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE
3	1,58	BAJA	Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE
4	2,03	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A5, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	BAT8
Ville/Village	Regard en aval	REU5
Rue	Forme [mm]	circulaire 150mm
Longueur [m]	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1 ↑	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU5, claire, 0%
2 ↑	0,94	BBCZ	Dépôts, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., trouble, 5% / CONCRETION
3	3,95	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., trouble, 5%
4	4,28	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 0%
5	6,52	BBBA	Concrétions de 4 h. à 8 h., trouble, 0% / CONCRETION SUR MAJORITE DU TRONCON
6	7,42	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, trouble, 0%
7	7,43	BBBA	Concrétions de 5 h. à 7 h., trouble, 0% / CONCRETION APRES COUDE
8	12,97	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / CONCRETION TROP IMPORTANTE POUR PAS

Nom du tronçon	Regard en amont	REU5
Ville/Village	Regard en aval	REU6
Rue	Forme [mm]	circulaire 350mm
Longueur [m]	Matériau	grès

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	---------------	-------------------------------------

	m+	Code	Observations
1 	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%
2	2,51	BABBB	Fissure radiale, largeur de la fissure: 1mm de 12 h. à 12 h., claire, 0%
3	11,27	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
4	12,33	BAG	Branchement pénétrant à 10 h., claire, 0%
5	17,21	BCABA	Selle carottée à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET GRAVATS DANS BRT
6	24,82	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU5, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	BAT5
Ville/Village	Regard en aval	REU6
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1 	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%
2	0,60	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
3	2,58	BCE	Référence du noeud d'arrivée, BAT5, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	A6
Ville/Village	Regard en aval	REU6
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1 	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%
2	1,95	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0%
3	2,93	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A6, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	A10
Ville/Village	Regard en aval	REU6
Rue	Forme [mm]	circulaire 150mm
Longueur [m]	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1 	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%
2	0,79	BACB	Éclat / partie de paroi manquants à 12 h., claire, 0%
3	1,75	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE
4	5,92	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A10, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	A11
Ville/Village	Regard en aval	REU6
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1 	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%
2	1,60	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE
3	3,61	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
4	4,39	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A11, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	BAT3
Ville/Village	Regard en aval	REU6
Rue	Forme [mm]	circulaire 125mm
Longueur [m]	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1 	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%
2	1,91	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	---------------	-------------------------------------

	m+	Code	Observations
3	6,00	BCABA	Selle carottée de 2 h. à 3 h., claire, 0%
4	9,56	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
5	10,84	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
6	16,07	BCCYA	Courbure vers le haut, déviation en degrés: 45°, claire, 0%
7	17,01	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
8	17,74	BCCYA	Courbure vers le haut, claire, 0%
9	18,26	BCE	Référence du noeud d'arrivée, BAT3, claire, 0%

Nom du tronçon		Regard en amont	REU7
Ville/Village	SAINT LOUIS	Regard en aval	REU6
Rue	CITE DOUANIÈRE	Forme [mm]	circulaire 200mm
Longueur [m]	32,5	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU7, claire, 0%
2	3,13	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 5%
3	5,50	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., claire, 5%
4	7,89	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
5	10,74	BCABA	Selle carottée à 9 h., claire, 0%
6	16,36	BCABA	Selle carottée à 11 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLE ET GRAVAT DANS BRT
7	16,71	BCABA	Selle carottée de 1 h. à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET GRAVATS DANS BRT
8	17,53	BCABA	Selle carottée à 10 h., claire, 0%
9	19,46	BABAA	Fissure superficielle (micro-fissure) longitudinale, largeur de la fissure: 1mm de 6 h. à 8 h., claire, 0%
10	22,45	BCABA	Selle carottée de 9 h. à 10 h., claire, 0%
11	28,06	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 5%
12	28,10	BCABA	Selle carottée à 10 h., trouble, 5%
13	32,52	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU6, claire, 0%

Nom du tronçon		Regard en amont	REU7
Ville/Village	SAINT LOUIS	Regard en aval	A7
Rue	CITE DOUANIÈRE	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	2,5	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, A7, claire, 0%
2	0,30	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 20%
3	0,75	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 80%
4	1,70	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 20% / PRESENCE DE FLASH
5	2,48	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 5%
6	2,49	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU7, claire, 0%

Nom du tronçon		Regard en amont	BAT5
Ville/Village	SAINT LOUIS	Regard en aval	REU7
Rue	CITE DOUANIÈRE	Forme [mm]	circulaire 200mm
Longueur [m]	10,5	Matériau	grès

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU7, claire, 0%
2	0,40	AECXA	Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0%
3	0,41	AEDXA	Changement du matériau de la canalisation, claire, 0%
4	1,32	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 3 h., trouble, 0%
5	1,47	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
6	7,67	BBAB	Radicelles à 4 h., claire, 0% / RACINE PRESENTE DANS JOINT
7	8,66	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 25% / PRESENCE DE FLASH
8	10,50	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%
9	10,51	BBEZ	Obstacle de 12 h. à 12 h., claire, 0% / PRESENCE DE CORPS ETRANGE AU NIVEAU DU BRT

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	---------------	-------------------------------------

m+	Code	Observations
10	10,51	BDCA
		Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	A8
Ville/Village	Regard en aval	REU7
Rue	Forme [mm]	circulaire 200mm
Longueur [m]	Matériau	grès

m+	Code	Observations
1	0,00	BCD
2	0,17	BDDDB
3	1,56	BDDDB
4	3,45	BBHAZ
5	3,99	BCE
		Début de la canalisation, REU7, claire, 0%
		Niveau d'eau, effluent trouble, 25%
		Niveau d'eau, effluent trouble, 10% / PRESENCE DE FLASH
		Rats, nombre: 1, claire, 0%
		Référence du noeud d'arrivée, A8, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	REU6
Ville/Village	Regard en aval	REU10
Rue	Forme [mm]	circulaire 350mm
Longueur [m]	Matériau	grès

m+	Code	Observations
1	0,00	BCD
2	1,00	BDDDB
3	2,91	BBBA
4	3,85	BAJB
5	7,01	BBBA
6	12,41	BCE
		Début de la canalisation, REU6, claire, 0%
		Niveau d'eau, effluent trouble, 5%
		Concrétions à 4 h., claire, 0%
		Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 0% / DEPOT DURE SUR JOINT
		Concrétions de 5 h. à 8 h., claire, 0% / DEPOT DURE SUR JOINT
		Référence du noeud d'arrivée, REU10, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	REU10
Ville/Village	Regard en aval	REU11
Rue	Forme [mm]	circulaire 350mm
Longueur [m]	Matériau	grès

m+	Code	Observations
1	0,00	BCD
2	0,01	BDDDB
3	7,69	BAJB
4	8,88	BBBA
5	12,94	BBCC
6	19,99	BBCC
7	23,44	BCE
		Début de la canalisation, REU10, claire, 0%
		Niveau d'eau, effluent trouble, 5%
		Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
		Concrétions de 4 h. à 8 h., claire, 10%
		Dépôts durs, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., trouble, 5%
		Dépôts durs, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., claire, 5%
		Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	BAT3
Ville/Village	Regard en aval	REU10
Rue	Forme [mm]	circulaire 200mm
Longueur [m]	Matériau	grès

m+	Code	Observations
1	0,00	BCD
2	2,75	BAJB
3	3,87	BCAAA
4	4,30	BAJB
5	6,00	BCAAA
6	8,56	BCAAA
7	8,75	BCE
		Début de la canalisation, REU10, claire, 0%
		Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
		Raccordement avec pièce préfabriquée de 9 h. à 10 h., claire, 0%
		Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
		Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%
		Raccordement avec pièce préfabriquée de 1 h. à 2 h., claire, 0%
		Référence du noeud d'arrivée, BAT3, claire, 0%

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11		N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	--	---------------	-------------------------------------

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont REU11
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU12
Rue 17,7		Forme [mm] circulaire 350mm
Longueur [m] 17,7		Matériau grès

m+	Code	Observations
1  0,00	BCD	Début de la canalisation, REU12, claire, 0%
2 0,05	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0% / COUDE A GAUCHE
3 6,65	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 15%
4 17,68	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont REU9
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU11
Rue 36,8		Forme [mm] circulaire 300mm
Longueur [m] 36,8		Matériau grès

m+	Code	Observations
1  0,00	BCD	Début de la canalisation, REU9, claire, 0%
2 12,17	BACA	Formation d'éclats de 6 h. à 9 h., claire, 0%
3 14,45	BCABA	Selle carottée à 2 h., claire, 0%
4 16,49	BAG	Branchement pénétrant à 2 h., claire, 0%
5 22,69	BABBB	Fissure radiale, largeur de la fissure: 1mm de 6 h. à 10 h., claire, 0%
6 24,94	BCABA	Selle carottée à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET GRAVATS DANS BRT
7 25,47	BCABA	Selle carottée à 10 h., claire, 0% / OBSTRUCTION PAR GRAVATS
8 26,99	BAG	Branchement pénétrant à 2 h., claire, 0%
9 36,80	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont A12
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU9
Rue 2,4		Forme [mm] circulaire 125mm
Longueur [m] 2,4		Matériau béton

m+	Code	Observations
1  0,00	BCD	Début de la canalisation, REU9, claire, 0%
2 1,76	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 5%
3 2,43	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A12, claire, 0%

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont OBS
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU9
Rue 4,5		Forme [mm] circulaire 125mm
Longueur [m] 4,5		Matériau PVC-U

m+	Code	Observations
1  0,00	BCD	Début de la canalisation, REU9, claire, 0%
2 3,33	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0%
3 4,49	BDCZ	Inspection abandonnée, claire, 0% / OBSTRUCTION NORMAL DU RESEAU

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont SEP
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU9
Rue 3,1		Forme [mm] circulaire 125mm
Longueur [m] 3,1		Matériau PVC-U

m+	Code	Observations
1  0,00	BCD	Début de la canalisation, REU9, claire, 0%
2 2,32	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0% / COURBURE VERS LA GAUCHE E'
3 2,89	BCCBY	Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0% / ENTREE DANS SEPARATEUR D'HYI
4 3,12	BCE	Référence du noeud d'arrivée, SEP, claire, 0% / SEPARATEUR D'HYDROCARBURE

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11		N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	--	---------------	-------------------------------------

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont REU8
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU9
Rue CITE DOUANIERE		Forme [mm] circulaire 200mm
Longueur [m] 32,1		Matériau grès

m+	Code	Observations
1  	0,00 BCD	Début de la canalisation, REU9, claire, 0%
2	0,80 BBBA	Concrétions de 10 h. à 2 h., claire, 0%
3	1,14 BCAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%
4	2,70 BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
5	6,16 BCAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., claire, 5%
6	6,75 AECXA	Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 5%
7	11,11 BCCYB	Courbure vers le bas, trouble, 5%
8	11,21 BCAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%
9	11,38 BDDA	Niveau d'eau, effluent clair, 10%
10	15,19 BCAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 9 h. à 10 h., claire, 0%
11	25,91 BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
12	29,58 BACB	Éclat / partie de paroi manquants de 10 h. à 3 h., claire, 0%
13	32,13 BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU8, claire, 5%

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont BAT6
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU8
Rue CITE DOUANIERE		Forme [mm] circulaire 125mm
Longueur [m] 1,7		Matériau grès

m+	Code	Observations
1  	0,00 BCD	Début de la canalisation, REU8, claire, 0%
2	0,54 AECXA	Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0% / CHANGEMENT DE DN
3	1,38 BAF AE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%
4	1,65 BCAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 1 h., trouble, 0%
5	1,68 BDCZ	Inspection abandonnée, claire, 0% / OBSTRUCTION NORMAL DU RESEAU

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont G11
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU8
Rue CITE DOUANIERE		Forme [mm] circulaire 100mm
Longueur [m] 1,2		Matériau grès

m+	Code	Observations
1  	0,00 BCD	Début de la canalisation, REU8, claire, 0%
2	0,33 BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
3	0,74 BCCYA	Courbure vers le haut, déviation en degrés: 90°, claire, 0%
4	1,15 BCE	Référence du noeud d'arrivée, G11, trouble, 0%

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont GR2
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU8
Rue CITE DOUANIERE		Forme [mm] circulaire 100mm
Longueur [m] 2,9		Matériau PVC-U

m+	Code	Observations
1  	0,00 BCD	Début de la canalisation, REU8, claire, 0%
2	1,45 BDB	Remarque générale, claire, 0% / PVC INSERE DANS RESEAU
3	2,48 BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%
4	2,85 BCE	Référence du noeud d'arrivée, GR2, claire, 0%

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont A9
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU8
Rue CITE DOUANIERE		Forme [mm] circulaire 150mm
Longueur [m] 2,2		Matériau béton

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	---------------	-------------------------------------

	m+	Code	Observations
1 ↑	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU8, claire, 0%
2	1,13	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0%
3	2,15	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A9, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	REU13
Ville/Village	Regard en aval	REU9
Rue	Forme [mm]	circulaire 200mm
Longueur [m]	Matériau	grès
SAINT LOUIS		
CITE DOUANIÈRE		
11,8		

	m+	Code	Observations
1 ↓	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU13, claire, 0%
2	4,19	BABAA	Fissure superficielle (micro-fissure) longitudinale, largeur de la fissure: 1mm de 1 h. à 2 h., claire, 0%
3	6,73	BBBA	Concrétions de 5 h. à 7 h., claire, 0%
4	8,64	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%
5	10,49	BBBA	Concrétions de 4 h. à 8 h., claire, 0%
6	11,79	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU9, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	G11
Ville/Village	Regard en aval	REU13
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	béton
SAINT LOUIS		
CITE DOUANIÈRE		
10,3		

	m+	Code	Observations
1 ↑	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU13, claire, 0%
2	3,84	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
3	5,40	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSIBLE POUR E
4	7,06	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
5	7,53	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSIBLE POUR E
6	8,09	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
7	8,41	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
8	9,08	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 5%
9	9,51	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSIBLE POUR E
10	10,03	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE
11	10,25	BCCYA	Courbure vers le haut, déviation en degrés: 45°, claire, 0%
12	10,26	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	BAT6
Ville/Village	Regard en aval	REU13
Rue	Forme [mm]	circulaire 200mm
Longueur [m]	Matériau	grès
SAINT LOUIS		
CITE DOUANIÈRE		
30,6		

	m+	Code	Observations
1 ↑	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU13, claire, 0%
2	2,37	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
3	3,21	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
4	7,68	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
5	15,91	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%
6	16,61	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
7	18,41	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
8	21,56	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 3 h., claire, 0%
9	21,99	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
10	30,62	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
11	30,63	BCCYA	Courbure vers le haut, déviation en degrés: 90°, claire, 0%
12	30,64	BCE	Référence du noeud d'arrivée, BAT6, claire, 0%

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11		N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	--	---------------	-------------------------------------

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont BAT6
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU14
Rue CITE DOUANIERE		Forme [mm] circulaire 200mm
Longueur [m] 0,1		Matériau grès

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, REU14, claire, 0%
2	0,10	BACC	Rupture / effondrement de 12 h. à 12 h., claire, 0%
3	0,11	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0%

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont GARAGE
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval REU14
Rue CITE DOUANIERE		Forme [mm] circulaire 200mm
Longueur [m] 17,7		Matériau grès

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, GARAGE, claire, 0%
2	13,85	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 10%
3	17,66	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 50%
4	17,72	BDCB	Inspection adandonnée, niveau d'eau trop élevé, trouble, 65%

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont G1
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval G2
Rue CITE DOUANIERE		Forme [mm] circulaire 100mm
Longueur [m] 11,2		Matériau béton

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, G1, claire, 0%
2	0,19	BBAC	Ensemble complexe de racines de 12 h. à 12 h., claire, 0%
3	1,10	BBAA	Grosse racine isolée de 7 h. à 10 h., claire, 0%
4	5,82	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%
5	11,18	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / DEPOT SUR RADIER CURAGE IMPOSSIBLE

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont G2
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval G3
Rue CITE DOUANIERE		Forme [mm] circulaire 100mm
Longueur [m] 6,3		Matériau béton

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, G2, claire, 0%
2	2,22	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%
3	2,67	BBAC	Ensemble complexe de racines à 6 h., trouble, 0%
4	5,80	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 50%
5	5,89	BDB	Remarque générale, trouble, 50% / PIQUAGE SUR COLLECTEUR
6	6,26	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 50% / DECALAGE IMPORTANT ENTRE BRT ET COL

Nom du tronçon SAINT LOUIS		Regard en amont G3
Ville/Village CITE DOUANIERE		Regard en aval COLLEC
Rue CITE DOUANIERE		Forme [mm] circulaire 100mm
Longueur [m] 4,5		Matériau béton

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, G3, claire, 0%
2	2,36	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., trouble, 0%
3	4,21	BACB	Éclat / partie de paroi manquants de 12 h. à 12 h., trouble, 25% / SOL VISIBLE
4	4,50	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 25% / DECALAGE IMPORTANT ENTRE BRT ET COL

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	---------------	-------------------------------------

Nom du tronçon	Regard en amont	GARAGE
Ville/Village	Regard en aval	G4
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	béton

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, G4, claire, 0%
2	0,83	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%
3	1,86	BAJA	Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE DANS JOINT
4	2,99	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
5	5,03	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / DEPOT SUR RADIER

Nom du tronçon	Regard en amont	GARAGE
Ville/Village	Regard en aval	G5
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	béton

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, G5, claire, 0%
2	1,01	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%
3	2,22	BCCBY	Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0%
4	2,23	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PRESENCE DE CHAMBRE
5	2,49	BBCC	Dépôts durs, hauteur: 0% à 6 h., claire, 0% / OBSTRUCTION DANS RESEAU
6	2,50	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / COUDE TROP IMPORTANT POUR PASSAGE C/

Nom du tronçon	Regard en amont	G6
Ville/Village	Regard en aval	RV BORGNE
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	béton

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, G6, claire, 0%
2	0,10	BACB	Éclat / partie de paroi manquants de 9 h. à 11 h., claire, 0% / PAROI MANQUANTE AU NIVEAU DL
3	7,77	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
4	8,88	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
5	10,81	BAJA	Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0%
6	13,04	BCE	Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	G7
Ville/Village	Regard en aval	G8
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	béton

	m+	Code	Observations
1	0,00	BCD	Début de la canalisation, G8, claire, 0%
2	0,20	BBAB	Radicelles de 12 h. à 2 h., claire, 0%
3	1,57	BBAB	Radicelles de 11 h. à 12 h., claire, 0%
4	3,75	BBAB	Radicelles de 12 h. à 1 h., claire, 0%
5	4,32	BBAC	Ensemble complexe de racines à 6 h., claire, 0%
6	5,59	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%
7	6,17	BBAB	Radicelles de 12 h. à 1 h., claire, 0%
8	8,32	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
9	10,45	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
10	11,38	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
11	12,15	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%
12	13,26	BCE	Référence du noeud d'arrivée, G7, claire, 0%

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11		N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
Nom du tronçon Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Longueur [m] 8,4		Regard en amont G8 Regard en aval RV BORGNE Forme [mm] circulaire 100mm Matériau béton	
	m+ Code Observations 1  0,00 BCD Début de la canalisation, G8, claire, 0% 2 2,78 BAFBE Écaillage de 3 h. à 9 h., 0%, claire 3 3,10 BAFBE Écaillage de 3 h. à 9 h., 0%, claire 4 8,41 BCE Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%		
Nom du tronçon Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Longueur [m] 9,1		Regard en amont G9 Regard en aval RV BORGNE Forme [mm] circulaire 100mm Matériau grès	
	m+ Code Observations 1  0,00 BCD Début de la canalisation, G9, claire, 0% 2 0,76 BDDDB Niveau d'eau, effluent trouble, 10% 3 7,70 BAJB Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% 4 9,10 BCE Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%		
Nom du tronçon Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Longueur [m] 20,5		Regard en amont G10 Regard en aval G9 Forme [mm] circulaire 100mm Matériau grès	
	m+ Code Observations 1  0,00 BCD Début de la canalisation, G10, claire, 0% 2 0,75 BAJB Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 0% 3 4,83 BAJB Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 0% 4 7,06 BDDDB Niveau d'eau, effluent trouble, 20% 5 7,14 BAJB Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 20% 6 11,67 BAJB Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 5% 7 12,36 BAJB Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 5% 8 13,40 BDDDB Niveau d'eau, effluent trouble, 15% 9 19,49 BDDDB Niveau d'eau, effluent trouble, 40% 10 20,49 BCE Référence du noeud d'arrivée, G9, trouble, 0%		
Nom du tronçon Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Longueur [m] 4,4		Regard en amont RV BORGNE Regard en aval PP Forme [mm] circulaire 100mm Matériau béton	
	m+ Code Observations 1  0,00 BCD Début de la canalisation, PP, claire, 0% 2 1,82 BAJB Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% 3 2,57 BAFBE Écaillage à 8 h., 0%, claire 4 2,83 BAJB Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% 5 3,73 BAJB Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% 6 4,36 BCE Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%		
Nom du tronçon Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Longueur [m] 15,2		Regard en amont BAT6 Regard en aval PP Forme [mm] circulaire 160mm Matériau grès	

Résumé de tronçon

Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	N° de contrat	Date du projet 11/05/2022
---	---------------	-------------------------------------

	m+	Code	Observations
1 ↑	0,00	BCD	Début de la canalisation, PP, claire, 0%
2	5,17	BACB	Éclat / partie de paroi manquants de 8 h. à 10 h., claire, 0%
3	5,99	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%
4	15,19	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / OBSTRUCTION PAR SABLES ET GRAVATS

Nom du tronçon	Regard en amont	GR3
Ville/Village	Regard en aval	A14
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	PVC-U
		4,8

	m+	Code	Observations
1 ↑	0,00	BCD	Début de la canalisation, A14, claire, 0%
2	1,57	AECXA	Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0% / CHANGEMENT DE DN ET MAT
3	4,59	BCCBY	Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0%
4	4,84	BCE	Référence du noeud d'arrivée, GR3, claire, 0%

Nom du tronçon	Regard en amont	A14
Ville/Village	Regard en aval	SEP
Rue	Forme [mm]	circulaire 100mm
Longueur [m]	Matériau	PVC-U
		0,7

	m+	Code	Observations
1 ↓	0,00	BCD	Début de la canalisation, A14, claire, 0%
2	0,21	BDB	Remarque générale, trouble, 0% / HYDROCURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON
3	0,72	BDCZ	Inspection abandonnée, trouble, 100% / ENTREE DANS SEPARATEUR D'HYDROCARBURE

Nom du tronçon	Regard en amont	A15
Ville/Village	Regard en aval	A16
Rue	Forme [mm]	circulaire 150mm
Longueur [m]	Matériau	PVC-U
		17,0

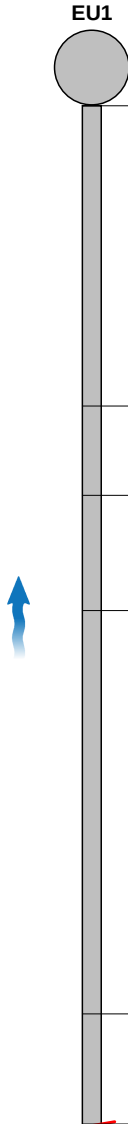
	m+	Code	Observations
1 ↓	0,00	BCD	Début de la canalisation, A15, claire, 0%
2	0,08	BDB	Remarque générale, claire, 0% / HYDROCURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON
3	0,10	BCCBY	Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0%
4	3,68	BDDA	Niveau d'eau, effluent clair, 10% / PRESENCE DE FLASH
5	4,98	BBBA	Concrétions à 4 h., claire, 0%
6	12,28	BBAA	Grosse racine isolée de 6 h. à 7 h., claire, 5%
7	17,02	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A16, trouble, 5%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 1
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A1	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 29,85
Type d'emplacement	Regard en aval EU1	Long. insp. [m] 29,85
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 160mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau PVC-U	Remarque

1:220	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, EU1, claire, 0%	00:00:00	1-1-1A, 1-1-1B	
	8.76	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:00:44	1-1-2A	
	11.37	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:01:42	1-1-3A	
	14.72	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 5% / PRESENCE DE FLASH	00:02:33	1-1-4A	
	26.48	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:03:55	1-1-5A	
	29.68	AECXA	Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0% / CHANGEMENT DE DN ET MATERIAUX	00:04:22	1-1-6A	
	29.85	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / AVALOIR ET FIN DE TROCON A 1 ML	00:04:35	1-1-7A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		1



1-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, EU1, claire, 0%



1-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, EU1, claire, 0%



1-1-2A, 00:00:44, 0.76m
Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%



1-1-3A, 00:01:42, 11.37m
Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		1



1-1-4A, 00:02:33, 14.72m
Niveau d'eau, effluent trouble, 5% / PRESENCE DE FLASH



1-1-5A, 00:03:55, 26.48m
Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%



1-1-6A, 00:04:22, 29.68m
Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0% / CHANGEMENT DE DN ET MATERIAUX



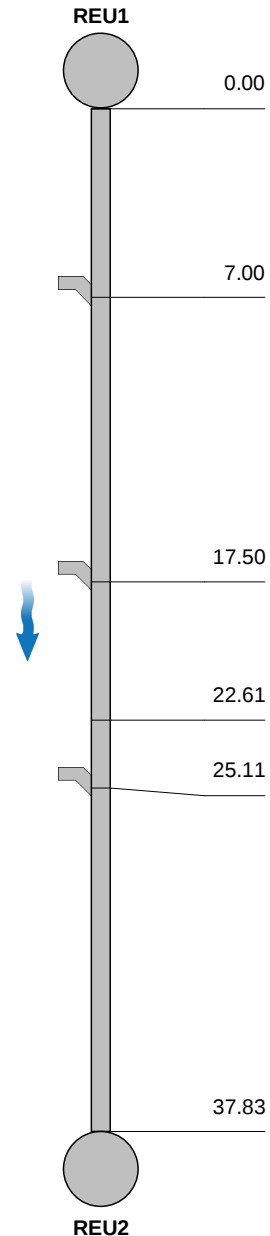
1-1-7A, 00:04:35, 29.85m
Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / AVALOIR ET FIN DE TROCON A 1 ML

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 2
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU1	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 37,83
Type d'emplacement	Regard en aval REU2	Long. insp. [m] 37,83
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 160mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau PVC-U	Remarque

1:279	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité																																										
REU1  REU2 <table><thead><tr><th>Distance (m)</th><th>Code</th><th>Observations</th><th>MPEG</th><th>Photo</th><th>Gravité</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td><td>BCD</td><td>Début de la canalisation, 1, claire, 0%</td><td>00:00:00</td><td>2-1-1A, 2-1-1B</td><td></td></tr><tr><td>7.00</td><td>BCAAA</td><td>Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%</td><td>00:01:11</td><td>2-1-2A, 2-1-2B</td><td></td></tr><tr><td>17.50</td><td>BCAAA</td><td>Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%</td><td>00:02:26</td><td>2-1-3A, 2-1-3B</td><td></td></tr><tr><td>22.61</td><td>BDA</td><td>Etat général, exemple de photo, claire, 0%</td><td>00:03:07</td><td>2-1-4A</td><td></td></tr><tr><td>25.11</td><td>BCAAA</td><td>Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%</td><td>00:03:27</td><td>2-1-5A, 2-1-5B</td><td></td></tr><tr><td>37.83</td><td>BCE</td><td>Référence du noeud d'arrivée, 2, claire, 0%</td><td>00:05:29</td><td>2-1-6A, 2-1-6B</td><td></td></tr></tbody></table>							Distance (m)	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité	0.00	BCD	Début de la canalisation, 1, claire, 0%	00:00:00	2-1-1A, 2-1-1B		7.00	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%	00:01:11	2-1-2A, 2-1-2B		17.50	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%	00:02:26	2-1-3A, 2-1-3B		22.61	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0%	00:03:07	2-1-4A		25.11	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%	00:03:27	2-1-5A, 2-1-5B		37.83	BCE	Référence du noeud d'arrivée, 2, claire, 0%	00:05:29	2-1-6A, 2-1-6B	
Distance (m)	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité																																											
0.00	BCD	Début de la canalisation, 1, claire, 0%	00:00:00	2-1-1A, 2-1-1B																																												
7.00	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%	00:01:11	2-1-2A, 2-1-2B																																												
17.50	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%	00:02:26	2-1-3A, 2-1-3B																																												
22.61	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0%	00:03:07	2-1-4A																																												
25.11	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%	00:03:27	2-1-5A, 2-1-5B																																												
37.83	BCE	Référence du noeud d'arrivée, 2, claire, 0%	00:05:29	2-1-6A, 2-1-6B																																												

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIÈRE	11/05/2022		2



2-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, 1, claire, 0%



2-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, 1, claire, 0%



2-1-2A, 00:01:11, 7.00m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%



2-1-2B, 00:01:11, 7.00m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIÈRE	11/05/2022		2



2-1-3A, 00:02:26, 17.50m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%



2-1-3B, 00:02:26, 17.50m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%



2-1-4A, 00:03:07, 22.61m
Etat général, exemple de photo, claire, 0%



2-1-5A, 00:03:27, 25.11m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		2



2-1-5B, 00:03:27, 25.11m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%



2-1-6A, 00:05:29, 37.83m
Référence du noeud d'arrivée, 2, claire, 0%



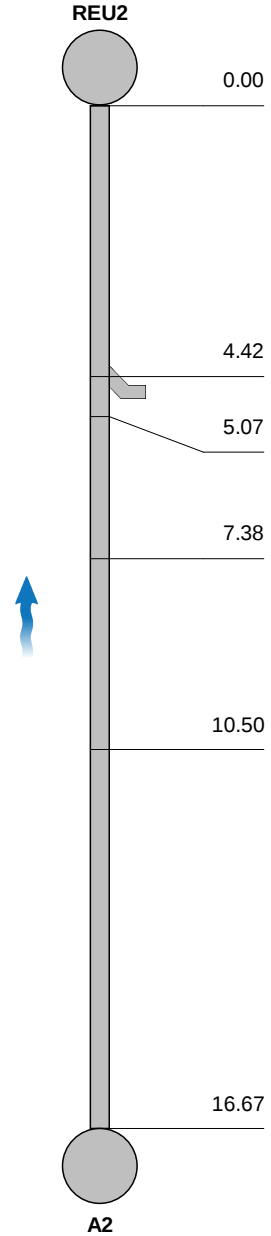
2-1-6B, 00:05:29, 37.83m
Référence du noeud d'arrivée, 2, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 3
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A2	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 16,67
Type d'emplacement	Regard en aval REU2	Long. insp. [m] 16,67
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 125mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau PVC-U	Remarque

1:123	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU2, claire, 0%	00:00:00	3-1-1A, 3-1-1B	
	4.42	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%	00:00:20	3-1-2A, 3-1-2B	
	5.07	BDDA	Niveau d'eau, effluent clair, 15% / PRESENCE DE FLASH	00:00:57	3-1-3A	
	7.38	BBCZ	Dépôts, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., trouble, 0%	00:01:19	3-1-4A	
	10.50	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, trouble, 0%	00:01:51	3-1-5A	
	16.67	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A2, claire, 0%	00:02:11	3-1-6A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		3



3-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU2, claire, 0%



3-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU2, claire, 0%



3-1-2A, 00:00:20, 4.42m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%



3-1-2B, 00:00:20, 4.42m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

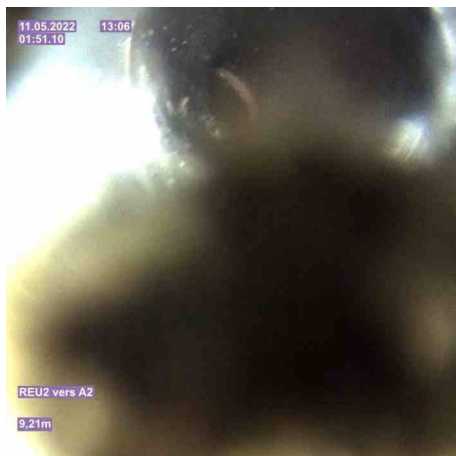
Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		3



3-1-3A, 00:00:57, 5.07m
Niveau d'eau, effluent clair, 15% / PRESENCE DE FLASH



3-1-4A, 00:01:19, 7.38m
Dépôts, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., trouble, 0%



3-1-5A, 00:01:51, 10.50m
Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, trouble, 0%



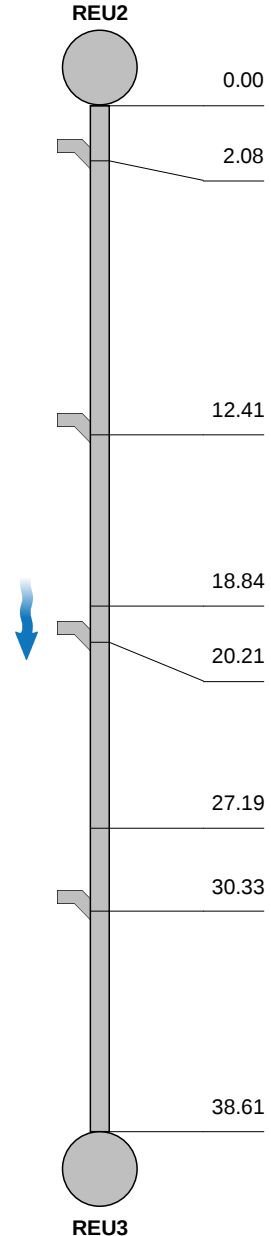
3-1-6A, 00:02:11, 16.67m
Référence du noeud d'arrivée, A2, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 4
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

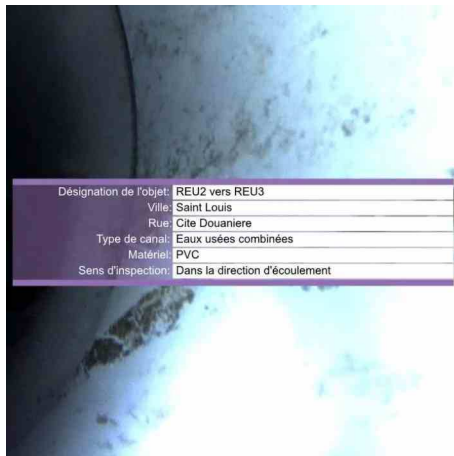
Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU2	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 38,61
Type d'emplacement	Regard en aval REU3	Long. insp. [m] 38,61
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 160mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau PVC-U	Remarque

1:284	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU2, claire, 0%	00:00:00	4-1-1A, 4-1-1B	
	2.08	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 5%	00:00:22	4-1-2A, 4-1-2B	
	12.41	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., trouble, 0%	00:01:53	4-1-3A, 4-1-3B	
	18.84	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 5% / PRESENCE DE FLASH	00:02:41	4-1-4A	
	20.21	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%	00:02:46	4-1-5A, 4-1-5B	
	27.19	BDDA	Niveau d'eau, effluent clair, 10%	00:03:40	4-1-6A	
	30.33	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 5%	00:04:11	4-1-7A	
	38.61	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU3, claire, 0%	00:04:52	4-1-8A, 4-1-8B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		4



4-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU2, claire, 0%



4-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU2, claire, 0%



4-1-2A, 00:00:22, 2.08m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 5%



4-1-2B, 00:00:22, 2.08m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 5%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		4



4-1-3A, 00:01:53, 12.41m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., trouble, 0%



4-1-3B, 00:01:53, 12.41m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., trouble, 0%



4-1-4A, 00:02:41, 18.84m
Niveau d'eau, effluent trouble, 5% / PRESENCE DE FLASH



4-1-5A, 00:02:46, 20.21m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		4



4-1-5B, 00:02:46, 20.21m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%



4-1-6A, 00:03:40, 27.19m
Niveau d'eau, effluent clair, 10%



4-1-7A, 00:04:11, 30.33m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 5%



4-1-8A, 00:04:52, 38.61m
Référence du noeud d'arrivée, REU3, claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		4



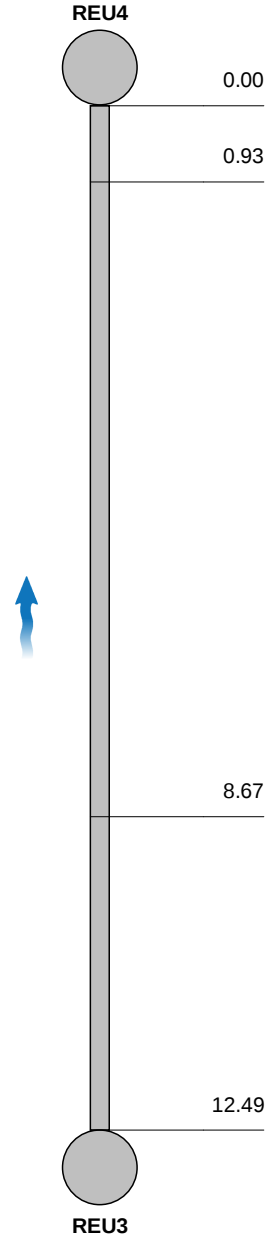
4-1-8B, 00:04:52, 38.61m
Référence du noeud d'arrivée, REU3, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 5
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU3	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 12,49
Type d'emplacement	Regard en aval REU4	Long. insp. [m] 12,49
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 160mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau PVC-U	Remarque

1:92	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU4, claire, 0%	00:00:00	5-1-1A	
	0.93	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 10%	00:01:28	5-1-2A, 5-1-2B	
	8.67	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 30% / PRESENCE DE FLASH	00:02:24	5-1-3A	
	12.49	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU3, trouble, 10%	00:02:43	5-1-4A, 5-1-4B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		5



5-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU4, claire, 0%



5-1-2A, 00:01:28, 0.93m
Niveau d'eau, effluent trouble, 10%



5-1-2B, 00:01:28, 0.93m
Niveau d'eau, effluent trouble, 10%



5-1-3A, 00:02:24, 8.67m
Niveau d'eau, effluent trouble, 30% / PRESENCE DE FLASH

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		5



REU4 vers REU3

12,12m

5-1-4A, 00:02:43, 12.49m

Référence du noeud d'arrivée, REU3, trouble, 10%



REU4 vers REU3

12,49m

5-1-4B, 00:02:43, 12.49m

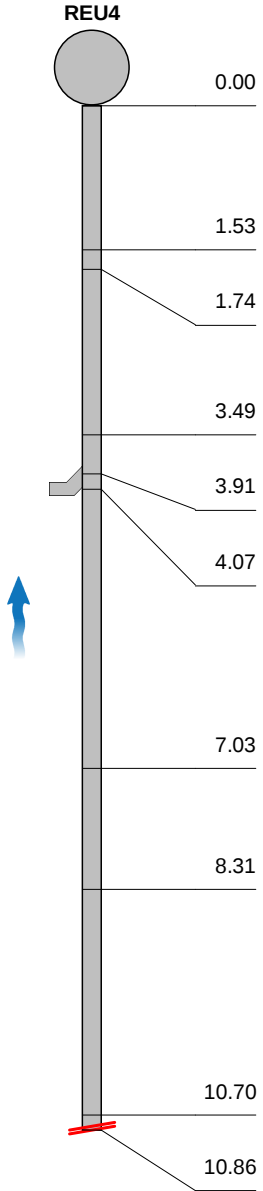
Référence du noeud d'arrivée, REU3, trouble, 10%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 6
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont ?	Longueur unitaire [m]	0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m]	10,86
Type d'emplacement	Regard en aval REU4	Long. insp. [m]	10,86
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service	

Forme [mm] circulaire 125mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux unitaires	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:80	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU4, claire, 0%	00:00:00	6-1-1A	
	1.53	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:00:18	6-1-2A, 6-1-2B	
	1.74	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 5% / PRESENCE DE FLASH	00:00:20	6-1-3A, 6-1-3B	
	3.49	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 0% / PRESENCE DE RACINES DANS JOINT	00:00:33	6-1-4A	
	3.91	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 1 h. à 2 h., trouble, 5%	00:00:41	6-1-5A	
	4.07	BBAB	Radicelles de 9 h. à 3 h., trouble, 5%	00:00:54	6-1-6A	
	7.03	BBAB	Radicelles à 9 h., trouble, 5%	00:01:04	6-1-7A	
	8.31	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 30% / PRESENCE DE FLASH	00:01:10	6-1-8A, 6-1-8B	
	10.70	BBAC	Ensemble complexe de racines de 12 h. à 12 h., trouble, 0% / BOUCHON DE RACINES	00:01:20	6-1-9A	
	10.86	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON DE RACINES	00:01:21	6-1-10A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

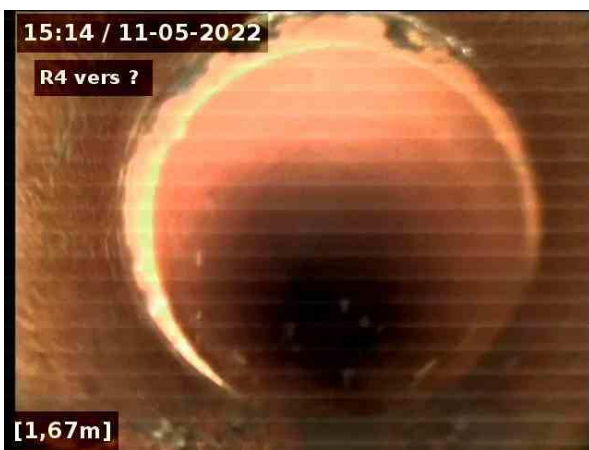
Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		6



6-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU4, claire, 0%



6-1-2A, 00:00:18, 1.53m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



6-1-2B, 00:00:18, 1.53m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



6-1-3A, 00:00:20, 1.74m
Niveau d'eau, effluent trouble, 5% / PRESENCE DE FLASH

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		6



6-1-3B, 00:00:20, 1.74m
Niveau d'eau, effluent trouble, 5% / PRESENCE DE FLASH



6-1-4A, 00:00:33, 3.49m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 0% /
PRESENCE DE RACINES DANS JOINT



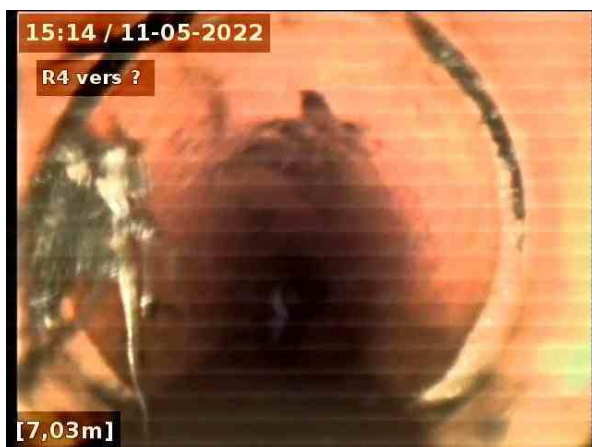
6-1-5A, 00:00:41, 3.91m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 1 h. à 2 h., trouble, 5%



6-1-6A, 00:00:54, 4.07m
Radicelles de 9 h. à 3 h., trouble, 5%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		6



6-1-7A, 00:01:04, 7.03m
Radicelles à 9 h., trouble, 5%



6-1-8A, 00:01:10, 8.31m
Niveau d'eau, effluent trouble, 30% / PRESENCE DE FLASH



6-1-8B, 00:01:10, 8.31m
Niveau d'eau, effluent trouble, 30% / PRESENCE DE FLASH



6-1-9A, 00:01:20, 10.70m
Ensemble complexe de racines de 12 h. à 12 h., trouble, 0% /
BOUCHON DE RACINES

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		6



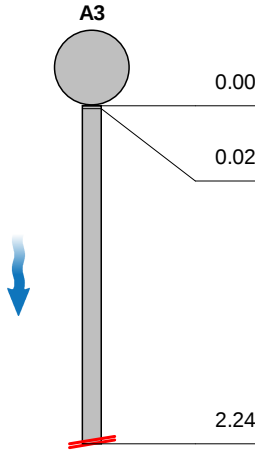
6-1-10A, 00:01:21, 10.86m
Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON
DE RACINES

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 7
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A3	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 2,24
Type d'emplacement	Regard en aval COLLEC	Long. insp. [m] 2,24
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau béton	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, A3, claire, 0%	00:00:00	7-1-1A	
	0.02	BDB	Remarque générale, claire, 0% / CURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON	00:00:04	7-1-2A, 7-1-2B	
	2.24	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON DE SABLES ET GRAVATS	00:00:20	7-1-3A, 7-1-3B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		7



7-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, A3, claire, 0%



7-1-2A, 00:00:04, 0.02m
Remarque générale, claire, 0% / CURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON



7-1-2B, 00:00:04, 0.02m
Remarque générale, claire, 0% / CURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON



7-1-3A, 00:00:20, 2.24m
Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON DE SABLES ET GRAVATS

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		7



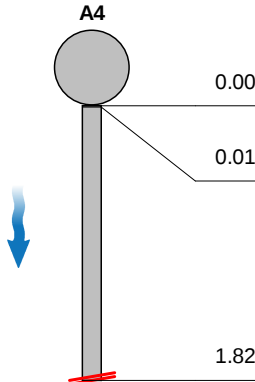
7-1-3B, 00:00:20, 2.24m
Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON
DE SABLES ET GRAVATS

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 8
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A4	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 1,82
Type d'emplacement	Regard en aval ?	Long. insp. [m] 1,82
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 125mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux unitaires	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, A4, claire, 0%	00:00:00	8-1-1A	
	0.01	BBCC	Dépôts durs, hauteur: 0% de 12 h. à 12 h., trouble, 0% / CURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON	00:00:03	8-1-2A	
	1.82	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON DE SABLES ET GRAVATS	00:00:14	8-1-3A, 8-1-3B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		8



8-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, A4, claire, 0%



8-1-2A, 00:00:03, 0.01m
Dépôts durs, hauteur: 0% de 12 h. à 12 h., trouble, 0% /
CURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON



8-1-3A, 00:00:14, 1.82m
Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON
DE SABLES ET GRAVATS



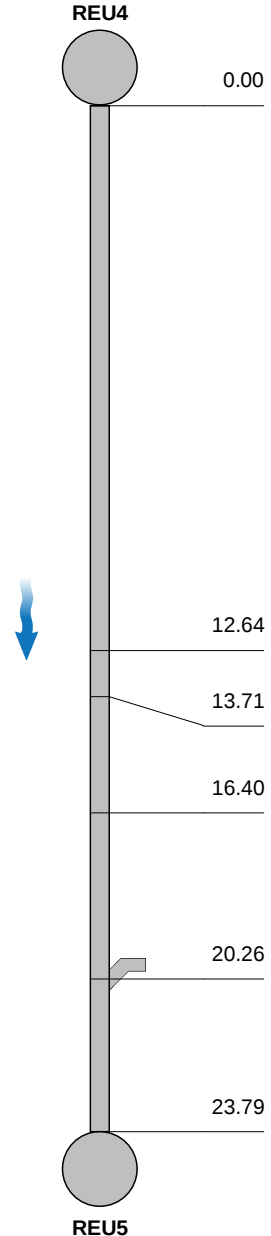
8-1-3B, 00:00:14, 1.82m
Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / BOUCHON
DE SABLES ET GRAVATS

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 9
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU4	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 23,79
Type d'emplacement	Regard en aval REU5	Long. insp. [m] 23,79
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 300mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:175	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU4, claire, 0%	00:00:00	9-1-1A, 9-1-1B	
	12.64	BAG	Branchement pénétrant à 10 h., claire, 0%	00:03:13	9-1-2A, 9-1-2B	
	13.71	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 5%	00:01:17	9-1-3A	
	16.40	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 60% / PRESENCE DE FLASH	00:01:23	9-1-4A, 9-1-4B	
	20.26	BCABA	Selle carottée à 10 h., claire, 0%	00:02:54	9-1-5A, 9-1-5B	
	23.79	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU5, claire, 0%	00:04:24	9-1-6A, 9-1-6B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		9



9-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU4, claire, 0%



9-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU4, claire, 0%



9-1-2A, 00:03:13, 12.64m
Branchement pénétrant à 10 h., claire, 0%



9-1-2B, 00:03:13, 12.64m
Branchement pénétrant à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

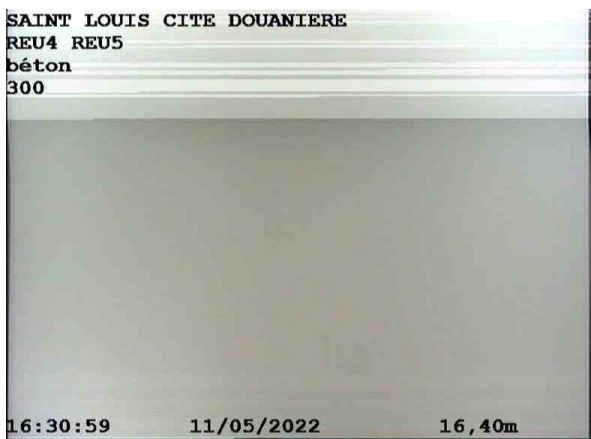
Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		9



9-1-3A, 00:01:17, 13.71m
 Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 5%



9-1-4A, 00:01:23, 16.40m
 Niveau d'eau, effluent trouble, 60% / PRESENCE DE FLASH



9-1-4B, 00:01:23, 16.40m
 Niveau d'eau, effluent trouble, 60% / PRESENCE DE FLASH



9-1-5A, 00:02:54, 20.26m
 Selle carottée à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIÈRE	11/05/2022		9



9-1-5B, 00:02:54, 20.26m
Selle carottée à 10 h., claire, 0%



9-1-6A, 00:04:24, 23.79m
Référence du noeud d'arrivée, REU5, claire, 0%



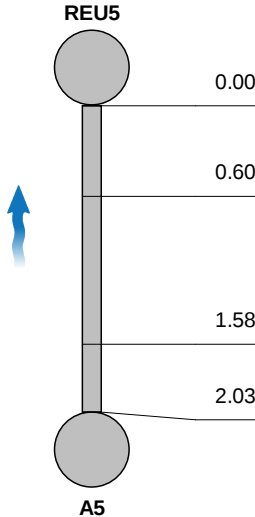
9-1-6B, 00:04:24, 23.79m
Référence du noeud d'arrivée, REU5, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 10
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

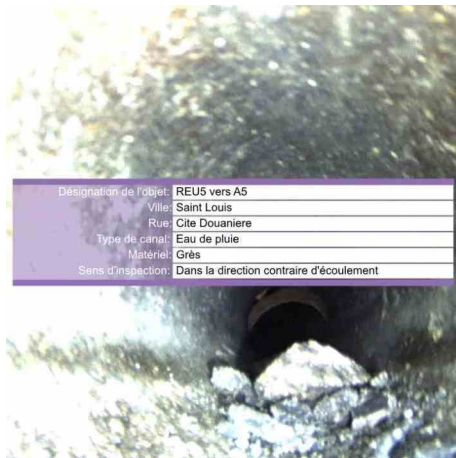
Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A5	Longueur unitaire [m]	0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m]	2,03
Type d'emplacement	Regard en aval REU5	Long. insp. [m]	2,03
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service	

Forme [mm] circulaire 150mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

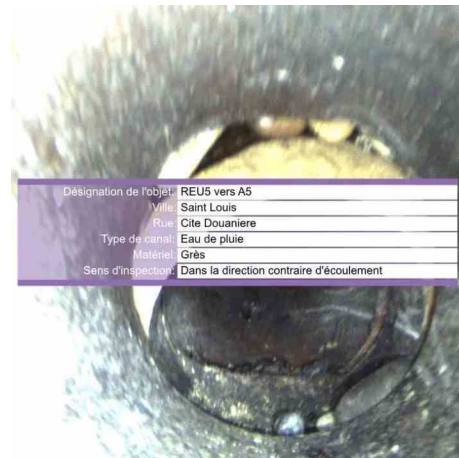
1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU5, claire, 0%	00:00:00	10-1-1A	
	0.60	BAJA	Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE	00:00:04	10-1-2A, 10-1-2B	
	1.58	BAJA	Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE	00:00:10	10-1-3A	
	2.03	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A5, claire, 0%	00:00:19	10-1-4A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		10



10-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU5, claire, 0%



10-1-2A, 00:00:04, 0.60m
Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE



10-1-2B, 00:00:04, 0.60m
Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE



10-1-3A, 00:00:10, 1.58m
Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		10



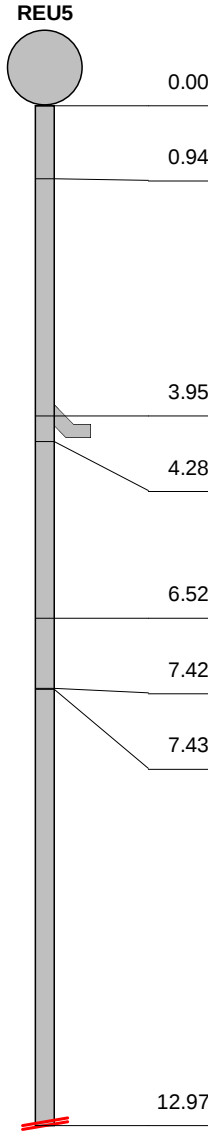
10-1-4A, 00:00:19, 2.03m
Référence du noeud d'arrivée, A5, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 11
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont BAT8	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 12,97
Type d'emplacement	Regard en aval REU5	Long. insp. [m] 12,97
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 150mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux usées	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:96	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU5, claire, 0%	00:00:00	11-1-1A	
	0.94	BBCZ	Dépôts, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., trouble, 5% / CONCRETION	00:00:07	11-1-2A	
	3.95	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., trouble, 5%	00:00:26	11-1-3A	
	4.28	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 0%	00:00:31	11-1-4A	
	6.52	BBBA	Concrétions de 4 h. à 8 h., trouble, 0% / CONCRETION SUR MAJORITE DU TRONCON	00:01:03	11-1-5A	
	7.42	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, trouble, 0%	00:01:26	11-1-6A	
	7.43	BBBA	Concrétions de 5 h. à 7 h., trouble, 0% / CONCRETION APRES COUDE	00:01:30	11-1-7A, 11-1-7B	
	12.97	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% / CONCRETION TROP IMPORTANTE POUR PASSAGE CAMERA	00:02:59	11-1-8A, 11-1-8B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		11



11-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU5, claire, 0%



11-1-2A, 00:00:07, 0.94m
Dépôts, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., trouble, 5% /
CONCRETION



11-1-3A, 00:00:26, 3.95m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., trouble, 5%



11-1-4A, 00:00:31, 4.28m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		11



11-1-5A, 00:01:03, 6.52m
Concrétions de 4 h. à 8 h., trouble, 0% / CONCRETION SUR MAJORITE DU TRONCON



11-1-6A, 00:01:26, 7.42m
Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, trouble, 0%



11-1-7A, 00:01:30, 7.43m
Concrétions de 5 h. à 7 h., trouble, 0% / CONCRETION APRES COUDE



11-1-7B, 00:01:30, 7.43m
Concrétions de 5 h. à 7 h., trouble, 0% / CONCRETION APRES COUDE

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		11



11-1-8A, 00:02:59, 12.97m
Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% /
CONCRETION TROP IMPORTANTE POUR PASSAGE
CAMERA



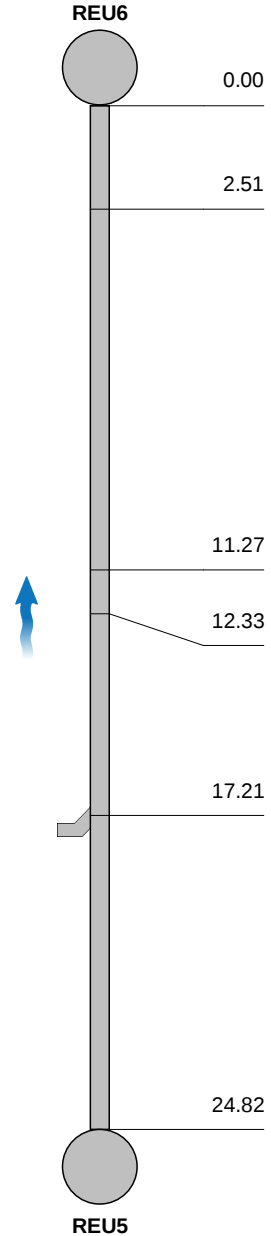
11-1-8B, 00:02:59, 12.97m
Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 0% /
CONCRETION TROP IMPORTANTE POUR PASSAGE
CAMERA

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 12
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU5	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 24,82
Type d'emplacement	Regard en aval REU6	Long. insp. [m] 24,82
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 350mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:183	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%	00:00:00	12-1-1A, 12-1-1B	
	2.51	BABBB	Fissure radiale, largeur de la fissure: 1mm de 12 h. à 12 h., claire, 0%	00:00:39	12-1-2A, 12-1-2B	
	11.27	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:01:13	12-1-3A, 12-1-3B	
	12.33	BAG	Branchement pénétrant à 10 h., claire, 0%	00:01:22	12-1-4A, 12-1-4B	
	17.21	BCABA	Selle carottée à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET GRAVATS DANS BRT	00:01:57	12-1-5A, 12-1-5B	
	24.82	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU5, claire, 0%	00:02:33	12-1-6A, 12-1-6B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

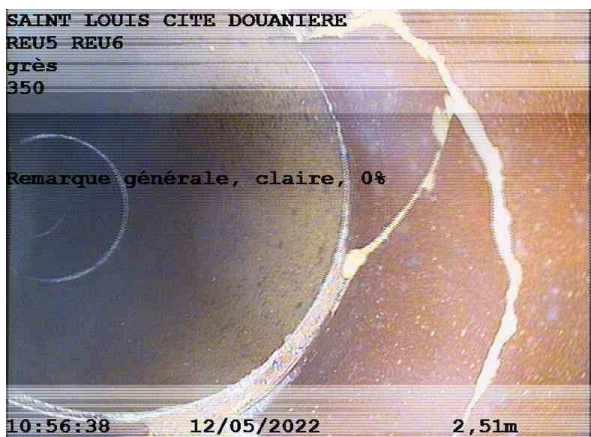
Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIÈRE	11/05/2022		12



12-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU6, claire, 0%



12-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU6, claire, 0%



12-1-2A, 00:00:39, 2.51m
Fissure radiale, largeur de la fissure: 1mm de 12 h. à 12 h.,
claire, 0%



12-1-2B, 00:00:39, 2.51m
Fissure radiale, largeur de la fissure: 1mm de 12 h. à 12 h.,
claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

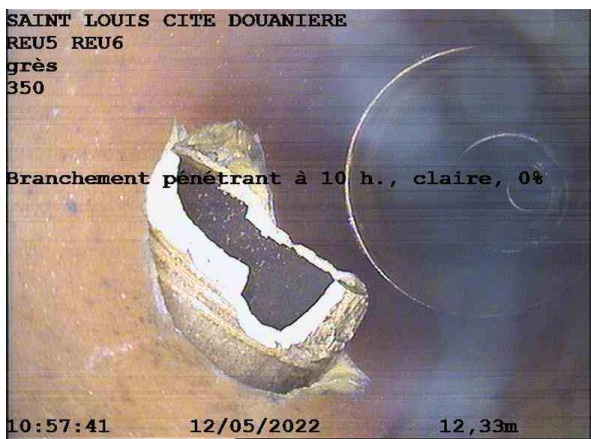
Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIÈRE	11/05/2022		12



12-1-3A, 00:01:13, 11.27m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



12-1-3B, 00:01:13, 11.27m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



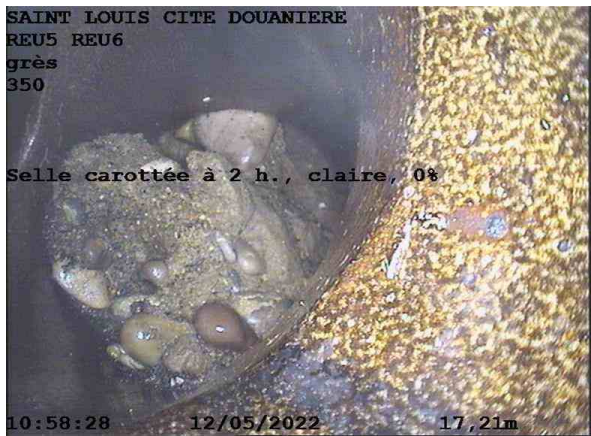
12-1-4A, 00:01:22, 12.33m
Branchement pénétrant à 10 h., claire, 0%



12-1-4B, 00:01:22, 12.33m
Branchement pénétrant à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIÈRE	11/05/2022		12



12-1-5A, 00:01:57, 17.21m
Selle carottée à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET GRAVATS DANS BRT



12-1-5B, 00:01:57, 17.21m
Selle carottée à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET GRAVATS DANS BRT



12-1-6A, 00:02:33, 24.82m
Référence du noeud d'arrivée, REU5, claire, 0%



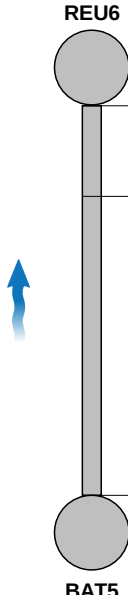
12-1-6B, 00:02:33, 24.82m
Référence du noeud d'arrivée, REU5, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 13
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont BAT5	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIÈRE	Type (en amont)	Longueur [m] 2,58
Type d'emplacement	Regard en aval REU6	Long. insp. [m] 2,58
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%	00:00:00	13-1-1A	
	0.60	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:18	13-1-2A	
	2.58	BCE	Référence du noeud d'arrivée, BAT5, claire, 0%	00:00:49	13-1-3A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		13



13-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU6, claire, 0%



13-1-2A, 00:00:18, 0.60m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



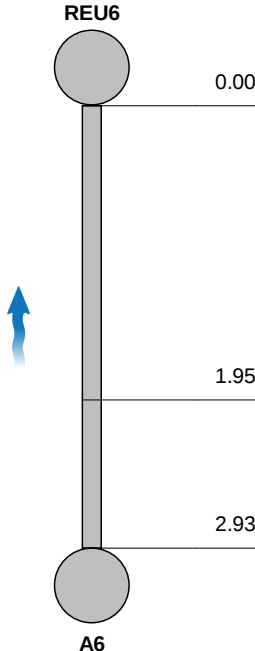
13-1-3A, 00:00:49, 2.58m
Référence du noeud d'arrivée, BAT5, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 14
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A6	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 2,93
Type d'emplacement	Regard en aval REU6	Long. insp. [m] 2,93
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%	00:00:00	14-1-1A	
	1.95	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0%	00:00:23	14-1-2A	
	2.93	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A6, claire, 0%	00:00:49	14-1-3A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		14



14-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU6, claire, 0%



14-1-2A, 00:00:23, 1.95m
Etat général, exemple de photo, claire, 0%



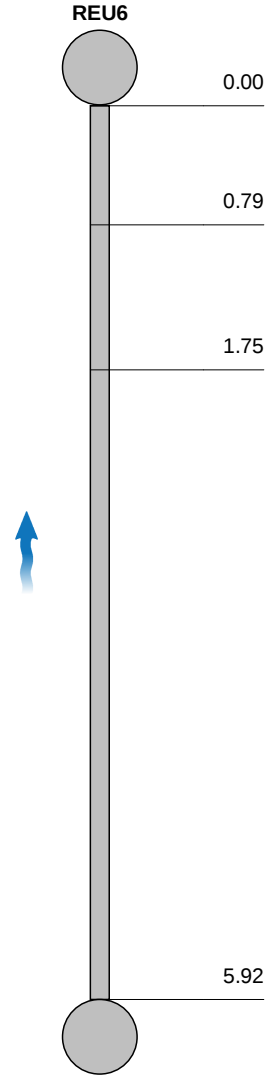
14-1-3A, 00:00:49, 2.93m
Référence du noeud d'arrivée, A6, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 15
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A10	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 5,92
Type d'emplacement	Regard en aval REU6	Long. insp. [m] 5,92
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 150mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%	00:00:00	15-1-1A	
	0.79	BACB	Éclat / partie de paroi manquants à 12 h., claire, 0%	00:00:25	15-1-2A	
	1.75	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE	00:00:32	15-1-3A, 15-1-3B	
	5.92	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A10, claire, 0%	00:00:57	15-1-4A, 15-1-4B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		15



15-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU6, claire, 0%



15-1-2A, 00:00:25, 0.79m
Éclat / partie de paroi manquants à 12 h., claire, 0%



15-1-3A, 00:00:32, 1.75m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% / SOL
VISIBLE



15-1-3B, 00:00:32, 1.75m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% / SOL
VISIBLE

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		15



15-1-4A, 00:00:57, 5.92m
Référence du noeud d'arrivée, A10, claire, 0%



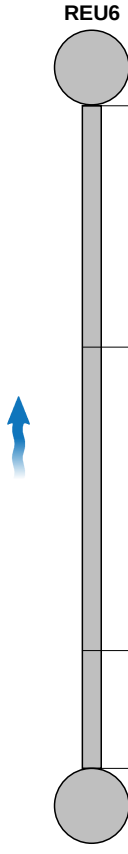
15-1-4B, 00:00:57, 5.92m
Référence du noeud d'arrivée, A10, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 16
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A11	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIÈRE	Type (en amont)	Longueur [m] 4,39
Type d'emplacement	Regard en aval REU6	Long. insp. [m] 4,39
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%	00:00:00	16-1-1A	
	1.60	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE	00:00:31	16-1-2A	
	3.61	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:00:56	16-1-3A, 16-1-3B	
	4.39	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A11, claire, 0%	00:01:08	16-1-4A, 16-1-4B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		16



16-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU6, claire, 0%



16-1-2A, 00:00:31, 1.60m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% / SOL
VISIBLE



16-1-3A, 00:00:56, 3.61m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



16-1-3B, 00:00:56, 3.61m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		16



16-1-4A, 00:01:08, 4.39m
Référence du noeud d'arrivée, A11, claire, 0%



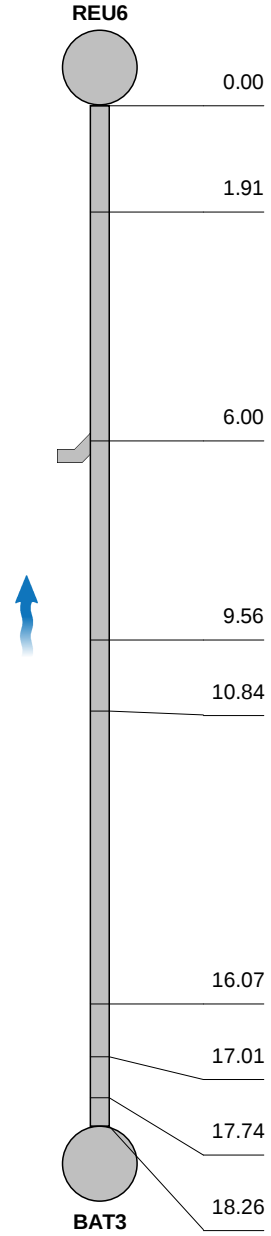
16-1-4B, 00:01:08, 4.39m
Référence du noeud d'arrivée, A11, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 17
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont BAT3	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 18,26
Type d'emplacement	Regard en aval REU6	Long. insp. [m] 18,26
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 125mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:135	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%	00:00:00	17-1-1A	
	1.91	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:16	17-1-2A	
	6.00	BCABA	Selle carottée de 2 h. à 3 h., claire, 0%	00:00:47	17-1-3A, 17-1-3B	
	9.56	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:01:54	17-1-4A, 17-1-4B	
	10.84	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:02:17	17-1-5A	
	16.07	BCCYA	Courbure vers le haut, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:02:44	17-1-6A, 17-1-6B	
	17.01	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:04:08	17-1-7A	
	17.74	BCCYA	Courbure vers le haut, claire, 0%	00:04:13	17-1-8A, 17-1-8B	
	18.26	BCE	Référence du noeud d'arrivée, BAT3, claire, 0%	00:04:53	17-1-9A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		17



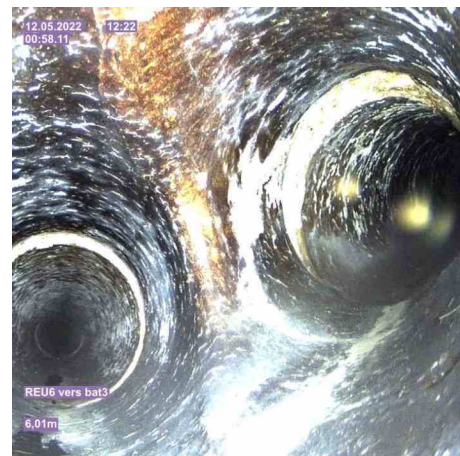
17-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU6, claire, 0%



17-1-2A, 00:00:16, 1.91m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



17-1-3A, 00:00:47, 6.00m
Selle carottée de 2 h. à 3 h., claire, 0%



17-1-3B, 00:00:47, 6.00m
Selle carottée de 2 h. à 3 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		17



17-1-4A, 00:01:54, 9.56m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



17-1-4B, 00:01:54, 9.56m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



17-1-5A, 00:02:17, 10.84m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



17-1-6A, 00:02:44, 16.07m
Courbure vers le haut, déviation en degrés: 45°, claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		17



17-1-6B, 00:02:44, 16.07m
Courbure vers le haut, déviation en degrés: 45°, claire, 0%



17-1-7A, 00:04:08, 17.01m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



17-1-8A, 00:04:13, 17.74m
Courbure vers le haut, claire, 0%



17-1-8B, 00:04:13, 17.74m
Courbure vers le haut, claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		17



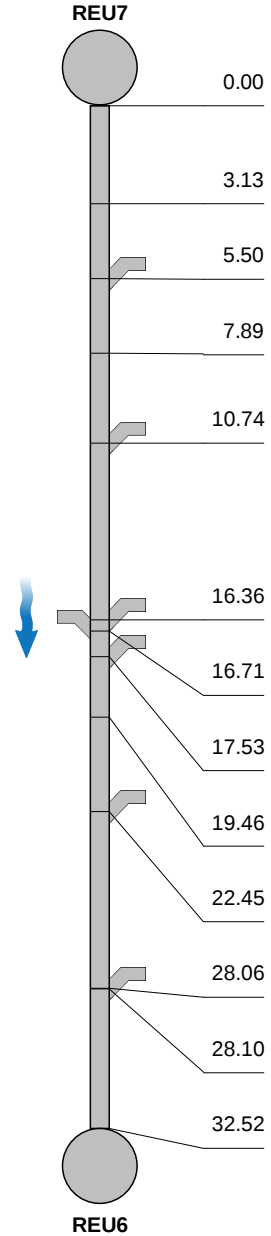
17-1-9A, 00:04:53, 18.26m
Référence du noeud d'arrivée, BAT3, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 18
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU7	Longueur unitaire [m]	0
Rue CITE DOUANIÈRE	Type (en amont)	Longueur [m]	32,52
Type d'emplacement	Regard en aval REU6	Long. insp. [m]	32,52
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service	

Forme [mm] circulaire 200mm	Objet de l'inspection	
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection	
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement	
Référence de photographie	Nettoyage	
Matériau grès	Remarque	

1:240	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU7, claire, 0%	00:00:00	18-1-1A, 18-1-1B	
	3.13	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 5%	00:00:27	18-1-2A, 18-1-2B	
	5.50	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., claire, 5%	00:00:51	18-1-3A, 18-1-3B	
	7.89	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:01:37	18-1-4A, 18-1-4B	
	10.74	BCABA	Selle carottée à 9 h., claire, 0%	00:02:10	18-1-5A, 18-1-5B	
	16.36	BCABA	Selle carottée à 11 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLE ET GRAVAT DANS BRT	00:03:24	18-1-6A, 18-1-6B	
	16.71	BCABA	Selle carottée de 1 h. à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET GRAVATS DANS BRT	00:04:14	18-1-7A, 18-1-7B	
	17.53	BCABA	Selle carottée à 10 h., claire, 0%	00:04:43	18-1-8A, 18-1-8B	
	19.46	BABAA	Fissure superficielle (micro-fissure) longitudinale, largeur de la fissure: 1mm de 6 h. à 8 h., claire, 0%	00:05:42	18-1-9A, 18-1-9B	
	22.45	BCABA	Selle carottée de 9 h. à 10 h., claire, 0%	00:06:49	18-1-10A, 18-1-10B	
	28.06	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 5%	00:09:17	18-1-11A	
	28.10	BCABA	Selle carottée à 10 h., trouble, 5%	00:09:18	18-1-12A, 18-1-12B	
	32.52	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU6, claire, 0%	00:12:08	18-1-13A, 18-1-13B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		18



18-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU7, claire, 0%



18-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU7, claire, 0%



18-1-2A, 00:00:27, 3.13m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 5%



18-1-2B, 00:00:27, 3.13m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 5%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		18



18-1-3A, 00:00:51, 5.50m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., claire, 5%



18-1-3B, 00:00:51, 5.50m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., claire, 5%



18-1-4A, 00:01:37, 7.89m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



18-1-4B, 00:01:37, 7.89m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		18



18-1-5A, 00:02:10, 10.74m
Selle carottée à 9 h., claire, 0%



18-1-5B, 00:02:10, 10.74m
Selle carottée à 9 h., claire, 0%



18-1-6A, 00:03:24, 16.36m
Selle carottée à 11 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLE ET GRAVAT DANS BRT



18-1-6B, 00:03:24, 16.36m
Selle carottée à 11 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLE ET GRAVAT DANS BRT

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		18



18-1-7A, 00:04:14, 16.71m
Selle carottée de 1 h. à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET GRAVATS DANS BRT



18-1-7B, 00:04:14, 16.71m
Selle carottée de 1 h. à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET GRAVATS DANS BRT



18-1-8A, 00:04:43, 17.53m
Selle carottée à 10 h., claire, 0%



18-1-8B, 00:04:43, 17.53m
Selle carottée à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		18



18-1-9A, 00:05:42, 19.46m
Fissure superficielle (micro-fissure) longitudinale, largeur de la fissure: 1mm de 6 h. à 8 h., claire, 0%



18-1-9B, 00:05:42, 19.46m
Fissure superficielle (micro-fissure) longitudinale, largeur de la fissure: 1mm de 6 h. à 8 h., claire, 0%



18-1-10A, 00:06:49, 22.45m
Selle carottée de 9 h. à 10 h., claire, 0%



18-1-10B, 00:06:49, 22.45m
Selle carottée de 9 h. à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		18



18-1-11A, 00:09:17, 28.06m
Niveau d'eau, effluent trouble, 5%



18-1-12A, 00:09:18, 28.10m
Selle carottée à 10 h., trouble, 5%



18-1-12B, 00:09:18, 28.10m
Selle carottée à 10 h., trouble, 5%



18-1-13A, 00:12:08, 32.52m
Référence du noeud d'arrivée, REU6, claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		18



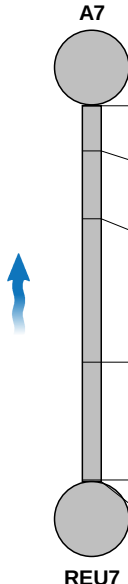
18-1-13B, 00:12:08, 32.52m
Référence du noeud d'arrivée, REU6, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 19
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU7	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 2,49
Type d'emplacement	Regard en aval A7	Long. insp. [m] 2,49
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, A7, claire, 0%	00:00:00	19-1-1A	
	0.30	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 20%	00:00:23	19-1-2A	
	0.75	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 80%	00:00:29	19-1-3A	
	1.70	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 20% / PRESENCE DE FLASH	00:00:40	19-1-4A	
	2.48	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 5%	00:00:45	19-1-5A, 19-1-5B	
	2.49	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU7, claire, 0%	00:00:48	19-1-6A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		19



19-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, A7, claire, 0%



19-1-2A, 00:00:23, 0.30m
Niveau d'eau, effluent trouble, 20%



19-1-3A, 00:00:29, 0.75m
Niveau d'eau, effluent trouble, 80%



19-1-4A, 00:00:40, 1.70m
Niveau d'eau, effluent trouble, 20% / PRESENCE DE FLASH

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		19



19-1-5A, 00:00:45, 2.48m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 5%



19-1-5B, 00:00:45, 2.48m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 5%



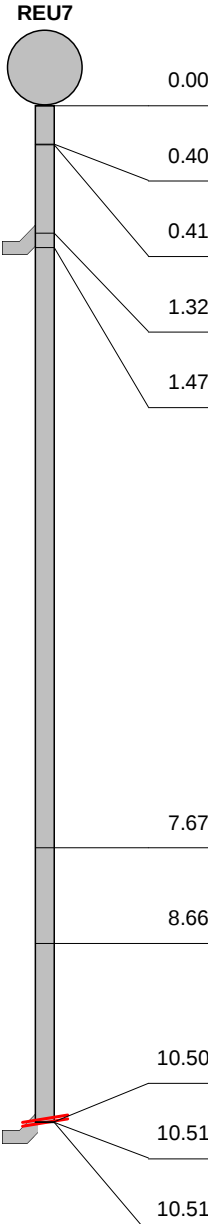
19-1-6A, 00:00:48, 2.49m
Référence du noeud d'arrivée, REU7, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 20
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont BAT5	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 10,51
Type d'emplacement	Regard en aval REU7	Long. insp. [m] 10,51
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 200mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:78	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU7, claire, 0%	00:00:00	20-1-1A	
	0.40	AECXA	Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0%	00:00:09	20-1-2A	
	0.41	AEDXA	Changement du matériau de la canalisation, claire, 0%	00:00:10	20-1-3A	
	1.32	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 3 h., trouble, 0%	00:00:19	20-1-4A, 20-1-4B	
	1.47	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:00:38	20-1-5A, 20-1-5B	
	7.67	BBAB	Radicelles à 4 h., claire, 0% / RACINE PRESENTE DANS JOINT	00:01:17	20-1-6A, 20-1-6B	
	8.66	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 25% / PRESENCE DE FLASH	00:01:23	20-1-7A	
	10.50	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%	00:02:06	20-1-8A	
	10.51	BBEZ	Obstacle de 12 h. à 12 h., claire, 0% / PRESENCE DE CORPS ETRANGE AU NIVEAU DU BRT	00:02:06	20-1-9A	
	10.51	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0%	00:02:24	20-1-10A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		20



20-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU7, claire, 0%



20-1-2A, 00:00:09, 0.40m
Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0%



20-1-3A, 00:00:10, 0.41m
Changement du matériau de la canalisation, claire, 0%



20-1-4A, 00:00:19, 1.32m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 3 h., trouble, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		20



20-1-4B, 00:00:19, 1.32m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 3 h., trouble, 0%



20-1-5A, 00:00:38, 1.47m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



20-1-5B, 00:00:38, 1.47m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



20-1-6A, 00:01:17, 7.67m
Radicelles à 4 h., claire, 0% / RACINE PRESENTE DANS JOINT

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		20



20-1-6B, 00:01:17, 7.67m
Radicelles à 4 h., claire, 0% / RACINE PRESENTE DANS JOINT



20-1-7A, 00:01:23, 8.66m
Niveau d'eau, effluent trouble, 25% / PRESENCE DE FLASH



20-1-8A, 00:02:06, 10.50m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%



20-1-9A, 00:02:06, 10.51m
Obstacle de 12 h. à 12 h., claire, 0% / PRESENCE DE CORPS ETRANGE AU NIVEAU DU BRT

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		20



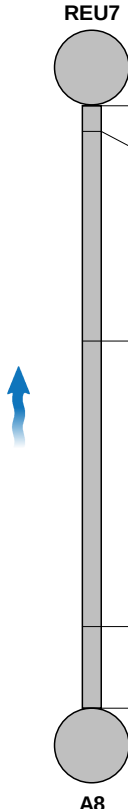
20-1-10A, 00:02:24, 10.51m
Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 21
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A8	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIÈRE	Type (en amont)	Longueur [m] 3,99
Type d'emplacement	Regard en aval REU7	Long. insp. [m] 3,99
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 200mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU7, claire, 0%	00:00:00	21-1-1A	
	0.17	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 25%	00:00:09	21-1-2A, 21-1-2B	
	1.56	BDDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 10% / PRESENCE DE FLASH	00:00:47	21-1-3A, 21-1-3B	
	3.45	BBHAZ	Rats, nombre: 1, claire, 0%	00:01:02	21-1-4A, 21-1-4B	
	3.99	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A8, claire, 0%	00:01:22	21-1-5A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		21



21-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU7, claire, 0%



21-1-2A, 00:00:09, 0.17m
Niveau d'eau, effluent trouble, 25%



21-1-2B, 00:00:09, 0.17m
Niveau d'eau, effluent trouble, 25%



21-1-3A, 00:00:47, 1.56m
Niveau d'eau, effluent trouble, 10% / PRESENCE DE FLASH

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		21



21-1-3B, 00:00:47, 1.56m
Niveau d'eau, effluent trouble, 10% / PRESENCE DE FLASH



21-1-4A, 00:01:02, 3.45m
Rats, nombre: 1, claire, 0%



21-1-4B, 00:01:02, 3.45m
Rats, nombre: 1, claire, 0%



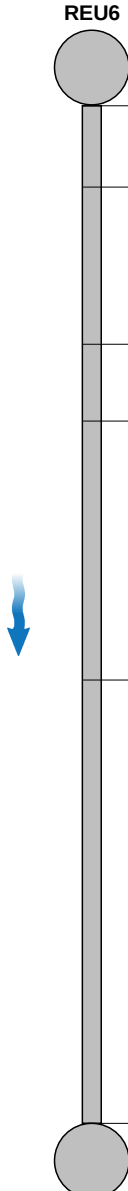
21-1-5A, 00:01:22, 3.99m
Référence du noeud d'arrivée, A8, claire, 0%

Inspection de tronçon - 12/05/2022

Date 12/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 22
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU6	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 12,41
Type d'emplacement	Regard en aval REU10	Long. insp. [m] 12,41
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 350mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:92	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU6, claire, 0%	00:00:00	22-1-1A, 22-1-1B	
	1.00	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 5%	00:00:19	22-1-2A	
	2.91	BBBA	Concrétions à 4 h., claire, 0%	00:00:24	22-1-3A	
	3.85	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 0% / DEPOT DURE SUR JOINT	00:00:27	22-1-4A	
	7.01	BBBA	Concrétions de 5 h. à 8 h., claire, 0% / DEPOT DURE SUR JOINT	00:00:36	22-1-5A	
	12.41	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU10, claire, 0%	00:00:51	22-1-6A, 22-1-6B	

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIÈRE	12/05/2022		22



22-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU6, claire, 0%



22-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU6, claire, 0%



22-1-2A, 00:00:19, 1.00m
Niveau d'eau, effluent trouble, 5%



22-1-3A, 00:00:24, 2.91m
Concrétions à 4 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIÈRE	12/05/2022		22



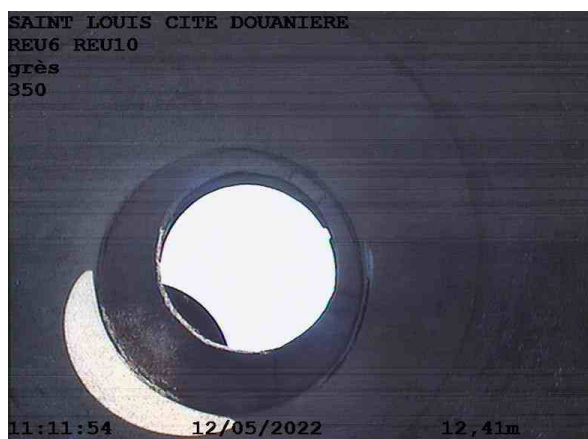
22-1-4A, 00:00:27, 3.85m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., trouble, 0% / DEPOT DURE SUR JOINT



22-1-5A, 00:00:36, 7.01m
Concrétions de 5 h. à 8 h., claire, 0% / DEPOT DURE SUR JOINT



22-1-6A, 00:00:51, 12.41m
Référence du noeud d'arrivée, REU10, claire, 0%




22-1-6B, 00:00:51, 12.41m
Référence du noeud d'arrivée, REU10, claire, 0%

Inspection de tronçon - 12/05/2022

Date 12/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 23
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU10	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 23,44
Type d'emplacement	Regard en aval REU11	Long. insp. [m] 23,44
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service
Forme [mm] circulaire 350mm	Objet de l'inspection	
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection	
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement	
Référence de photographie	Nettoyage	
Matériau grès	Remarque	

1:173	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
REU10						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU10, claire, 0%	00:00:00	23-1-1A, 23-1-1B	
	0.01	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 5%	00:00:07	23-1-2A	
	7.69	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:29	23-1-3A	
	8.88	BBBA	Concrétions de 4 h. à 8 h., claire, 10%	00:00:33	23-1-4A	
	12.94	BBCC	Dépôts durs, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., trouble, 5%	00:00:44	23-1-5A	
	19.99	BBCC	Dépôts durs, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., claire, 5%	00:01:06	23-1-6A	
	23.44	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%	00:02:53	23-1-7A, 23-1-7B	
REU11						

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIÈRE	12/05/2022		23



23-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU10, claire, 0%



23-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU10, claire, 0%



23-1-2A, 00:00:07, 0.01m
Niveau d'eau, effluent trouble, 5%



23-1-3A, 00:00:29, 7.69m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	12/05/2022		23



23-1-4A, 00:00:33, 8.88m
Concrétions de 4 h. à 8 h., claire, 10%



23-1-5A, 00:00:44, 12.94m
Dépôts durs, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., trouble, 5%



23-1-6A, 00:01:06, 19.99m
Dépôts durs, hauteur: 0% de 4 h. à 8 h., claire, 5%



23-1-7A, 00:02:53, 23.44m
Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	12/05/2022		23



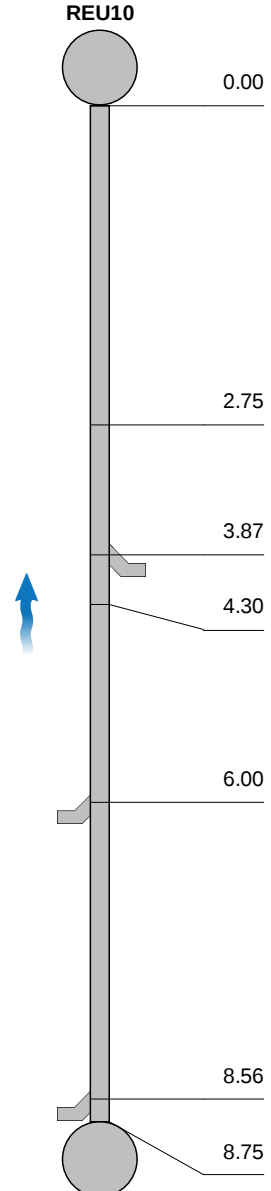
23-1-7B, 00:02:53, 23.44m
Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 24
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont BAT3	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 8,75
Type d'emplacement	Regard en aval REU10	Long. insp. [m] 8,75
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 200mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux unitaires	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:65	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU10, claire, 0%	00:00:00	24-1-1A	
	2.75	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:00:34	24-1-2A	
	3.87	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 9 h. à 10 h., claire, 0%	00:00:42	24-1-3A, 24-1-3B	
	4.30	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:01:02	24-1-4A	
	6.00	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%	00:01:16	24-1-5A, 24-1-5B	
	8.56	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 1 h. à 2 h., claire, 0%	00:01:46	24-1-6A, 24-1-6B	
	8.75	BCE	Référence du noeud d'arrivée, BAT3, claire, 0%	00:01:57	24-1-7A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		24



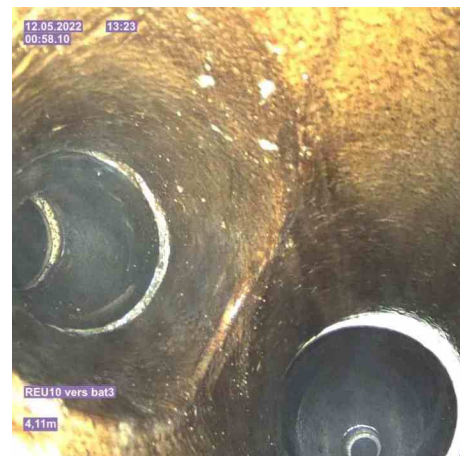
24-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU10, claire, 0%



24-1-2A, 00:00:34, 2.75m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



24-1-3A, 00:00:42, 3.87m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 9 h. à 10 h., claire, 0%



24-1-3B, 00:00:42, 3.87m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 9 h. à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		24



24-1-4A, 00:01:02, 4,30m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



24-1-5A, 00:01:16, 6,00m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%



24-1-5B, 00:01:16, 6,00m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 2 h. à 3 h., claire, 0%



24-1-6A, 00:01:46, 8,56m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 1 h. à 2 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		24



24-1-6B, 00:01:46, 8.56m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 1 h. à 2 h., claire, 0%

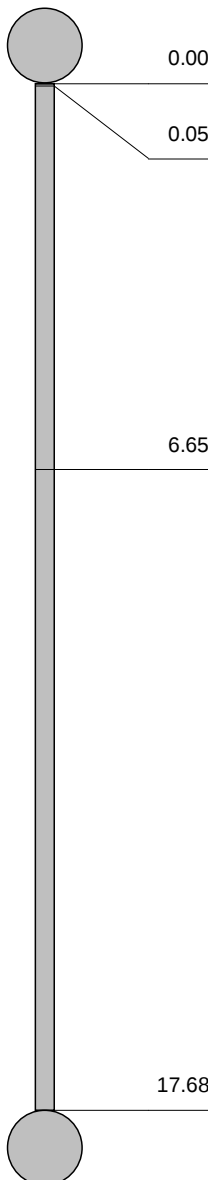


24-1-7A, 00:01:57, 8.75m
Référence du noeud d'arrivée, BAT3, claire, 0%

Inspection de tronçon - 12/05/2022

Date 12/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 25
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU11	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 17,68
Type d'emplacement	Regard en aval REU12	Long. insp. [m] 17,68
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service
Forme [mm] circulaire 350mm	Objet de l'inspection	
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection	
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement	
Référence de photographie	Nettoyage	
Matériau grès	Remarque	

1:130	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
REU12 						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU12, claire, 0%	00:00:00	25-1-1A, 25-1-1B	
	0.05	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0% / COUDE A GAUCHE	00:00:49	25-1-2A	
	6.65	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 15%	00:01:06	25-1-3A	
	17.68	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%	00:02:12	25-1-4A, 25-1-4B	
REU11						

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIÈRE	12/05/2022		25



25-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU12, claire, 0%



25-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU12, claire, 0%



25-1-2A, 00:00:49, 0.05m
Etat général, exemple de photo, claire, 0% / COUDE A GAUCHE



25-1-3A, 00:01:06, 6.65m
Niveau d'eau, effluent trouble, 15%

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	12/05/2022		25



25-1-4A, 00:02:12, 17.68m
Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%



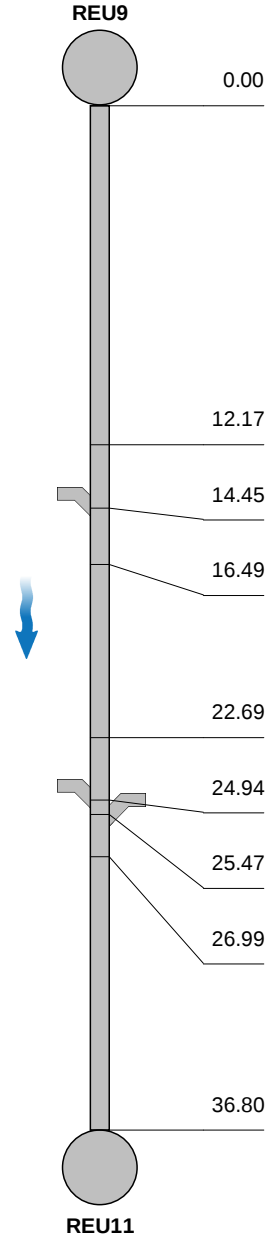
25-1-4B, 00:02:12, 17.68m
Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%

Inspection de tronçon - 12/05/2022

Date 12/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 26
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU9	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 36,80
Type d'emplacement	Regard en aval REU11	Long. insp. [m] 36,80
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 300mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:271	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU9, claire, 0%	00:00:00	26-1-1A, 26-1-1B	
	12.17	BACA	Formation d'éclats de 6 h. à 9 h., claire, 0%	00:01:09	26-1-2A	
	14.45	BCABA	Selle carottée à 2 h., claire, 0%	00:01:36	26-1-3A, 26-1-3B	
	16.49	BAG	Branchement pénétrant à 2 h., claire, 0%	00:02:07	26-1-4A, 26-1-4B	
	22.69	BABBB	Fissure radiale, largeur de la fissure: 1mm de 6 h. à 10 h., claire, 0%	00:02:49	26-1-5A, 26-1-5B	
	24.94	BCABA	Selle carottée à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET GRAVATS DANS BRT	00:03:18	26-1-6A, 26-1-6B	
	25.47	BCABA	Selle carottée à 10 h., claire, 0% / OBSTRUCTION PAR GRAVATS	00:03:44	26-1-7A, 26-1-7B	
	26.99	BAG	Branchement pénétrant à 2 h., claire, 0%	00:04:13	26-1-8A, 26-1-8B	
	36.80	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%	00:05:02	26-1-9A, 26-1-9B	

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	12/05/2022		26



26-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU9, claire, 0%



26-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU9, claire, 0%



26-1-2A, 00:01:09, 12.17m
Formation d'éclats de 6 h. à 9 h., claire, 0%



26-1-3A, 00:01:36, 14.45m
Selle carottée à 2 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	12/05/2022		26



26-1-3B, 00:01:36, 14.45m
Selle carottée à 2 h., claire, 0%



26-1-4A, 00:02:07, 16.49m
Branchement pénétrant à 2 h., claire, 0%



26-1-4B, 00:02:07, 16.49m
Branchement pénétrant à 2 h., claire, 0%



26-1-5A, 00:02:49, 22.69m
Fissure radiale, largeur de la fissure: 1mm de 6 h. à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	12/05/2022		26



26-1-5B, 00:02:49, 22.69m
Fissure radiale, largeur de la fissure: 1mm de 6 h. à 10 h.,
claire, 0%



26-1-6A, 00:03:18, 24.94m
Selle carottée à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET
GRAVATS DANS BRT



26-1-6B, 00:03:18, 24.94m
Selle carottée à 2 h., claire, 0% / PRESENCE DE SABLES ET
GRAVATS DANS BRT



26-1-7A, 00:03:44, 25.47m
Selle carottée à 10 h., claire, 0% / OBSTRUCTION PAR
GRAVATS

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	12/05/2022		26



26-1-7B, 00:03:44, 25.47m
Selle carottée à 10 h., claire, 0% / OBSTRUCTION PAR GRAVATS



26-1-8A, 00:04:13, 26.99m
Branchement pénétrant à 2 h., claire, 0%



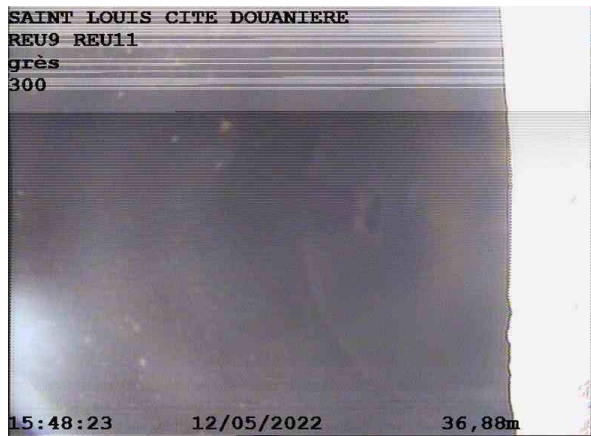
26-1-8B, 00:04:13, 26.99m
Branchement pénétrant à 2 h., claire, 0%



26-1-9A, 00:05:02, 36.80m
Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%

Photos de tronçon - 12/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	12/05/2022		26



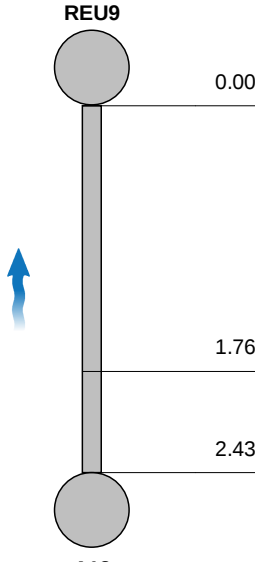
26-1-9B, 00:05:02, 36.80m
Référence du noeud d'arrivée, REU11, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 27
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A12	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 2,43
Type d'emplacement	Regard en aval REU9	Long. insp. [m] 2,43
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 125mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau béton	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU9, claire, 0%	00:00:00	27-1-1A	
	1.76	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 5%	00:00:30	27-1-2A	
	2.43	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A12, claire, 0%	00:00:38	27-1-3A, 27-1-3B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		27



27-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU9, claire, 0%



27-1-2A, 00:00:30, 1.76m
Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 5%



27-1-3A, 00:00:38, 2.43m
Référence du nœud d'arrivée, A12, claire, 0%



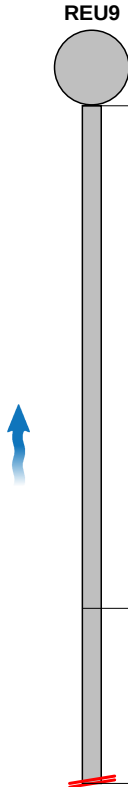
27-1-3B, 00:00:38, 2.43m
Référence du nœud d'arrivée, A12, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 28
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont OBS	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 4,49
Type d'emplacement	Regard en aval REU9	Long. insp. [m] 4,49
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 125mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau PVC-U	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU9, claire, 0%	00:00:00	28-1-1A	
	3.33	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0%	00:00:19	28-1-2A	
	4.49	BDCZ	Inspection abandonnée, claire, 0% / OBSTRUCTION NORMAL DU RESEAU	00:00:25	28-1-3A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		28



28-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU9, claire, 0%



28-1-2A, 00:00:19, 3.33m
Etat général, exemple de photo, claire, 0%



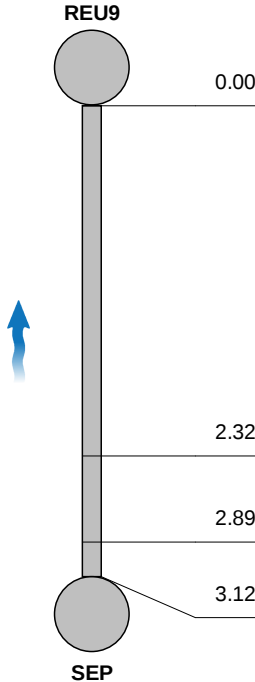
28-1-3A, 00:00:25, 4.49m
Inspection abandonnée, claire, 0% / OBSTRUCTION
NORMAL DU RESEAU

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 29
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont SEP	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 3,12
Type d'emplacement	Regard en aval REU9	Long. insp. [m] 3,12
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 125mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau PVC-U	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU9, claire, 0%	00:00:00	29-1-1A	
	2.32	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0% / COURBURE VERS LA GAUCHE ET HAUT	00:00:30	29-1-2A, 29-1-2B	
	2.89	BCCBY	Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0% / ENTREE DANS SEPARATEUR D'HYDROCARBURE	00:00:40	29-1-3A	
	3.12	BCE	Référence du noeud d'arrivée, SEP, claire, 0% / SEPARATEUR D'HYDROCARBURE	00:00:49	29-1-4A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		29



29-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU9, claire, 0%



29-1-2A, 00:00:30, 2.32m
Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0% /
COURBURE VERS LA GAUCHE ET HAUT



29-1-2B, 00:00:30, 2.32m
Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0% /
COURBURE VERS LA GAUCHE ET HAUT



29-1-3A, 00:00:40, 2.89m
Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0% /
ENTREE DANS SEPARATEUR D'HYDROCARBURE

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		29

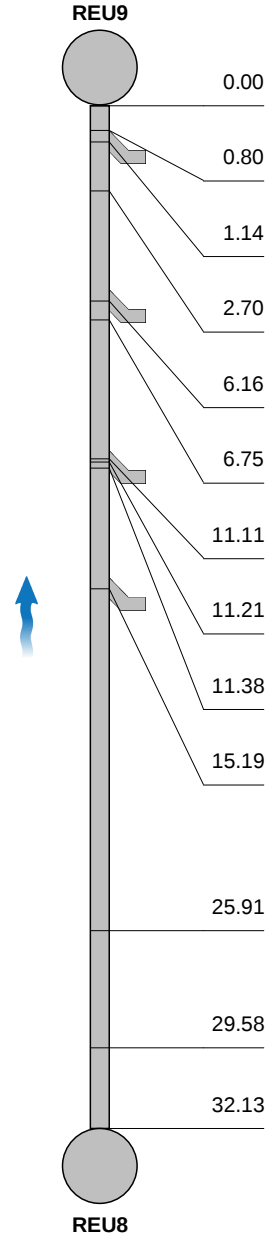


29-1-4A, 00:00:49, 3.12m
Référence du noeud d'arrivée, SEP, claire, 0% /
SEPARATEUR D'HYDROCARBURE

Inspection de tronçon - 11/05/2022

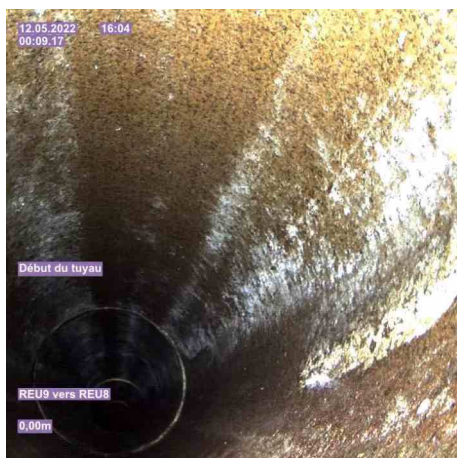
Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 30
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU8	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIÈRE	Type (en amont)	Longueur [m] 32,13
Type d'emplacement	Regard en aval REU9	Long. insp. [m] 32,13
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service
Forme [mm] circulaire 200mm	Objet de l'inspection	
Utilisation du collecteur eaux unitaires	Méthode d'inspection	
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement	
Référence de photographie	Nettoyage	
Matériau grès	Remarque	

1:237	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU9, claire, 0%	00:00:00	30-1-1A, 30-1-1B	
	0.80	BBBA	Concrétions de 10 h. à 2 h., claire, 0%	00:00:37	30-1-2A	
	1.14	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%	00:01:16	30-1-3A, 30-1-3B	
	2.70	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:01:46	30-1-4A	
	6.16	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., claire, 5%	00:02:09	30-1-5A, 30-1-5B	
	6.75	AECXA	Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 5%	00:02:29	30-1-6A, 30-1-6B	
	11.11	BCCYB	Courbure vers le bas, trouble, 5%	00:03:13	30-1-7A	
	11.21	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%	00:03:10	30-1-8A, 30-1-8B	
	11.38	BDDA	Niveau d'eau, effluent clair, 10%	00:03:26	30-1-9A	
	15.19	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée de 9 h. à 10 h., claire, 0%	00:03:52	30-1-10A, 30-1-10B	
	25.91	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:05:22	30-1-11A	
	29.58	BACB	Éclat / partie de paroi manquants de 10 h. à 3 h., claire, 0%	00:05:52	30-1-12A, 30-1-12B	
	32.13	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU8, claire, 5%	00:06:25	30-1-13A, 30-1-13B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		30



30-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU9, claire, 0%



30-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU9, claire, 0%



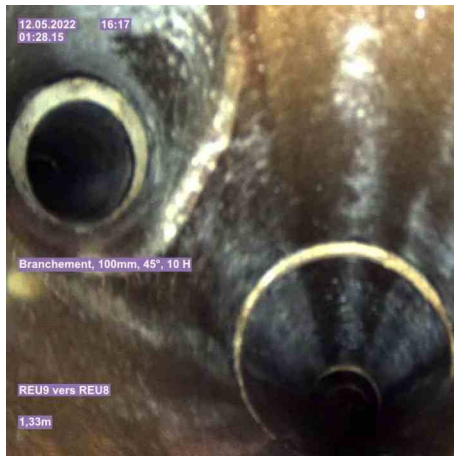
30-1-2A, 00:00:37, 0.80m
Concrétions de 10 h. à 2 h., claire, 0%



30-1-3A, 00:01:16, 1.14m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		30



30-1-3B, 00:01:16, 1.14m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%



30-1-4A, 00:01:46, 2.70m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



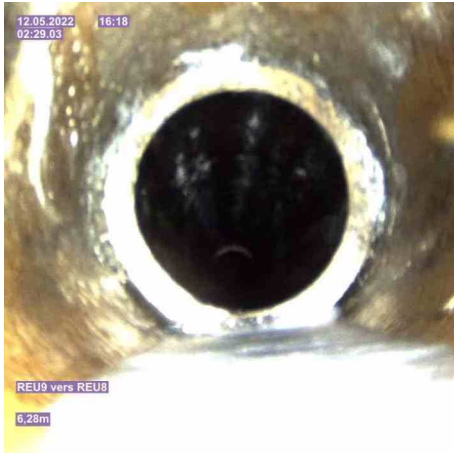
30-1-5A, 00:02:09, 6.16m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., claire, 5%



30-1-5B, 00:02:09, 6.16m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 9 h., claire, 5%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		30



30-1-6A, 00:02:29, 6.75m
Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 5%



30-1-6B, 00:02:29, 6.75m
Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 5%



30-1-7A, 00:03:13, 11.11m
Courbure vers le bas, trouble, 5%



30-1-8A, 00:03:10, 11.21m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		30



30-1-8B, 00:03:10, 11.21m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 10 h., claire, 0%



30-1-9A, 00:03:26, 11.38m
Niveau d'eau, effluent clair, 10%



30-1-10A, 00:03:52, 15.19m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 9 h. à 10 h., claire, 0%



30-1-10B, 00:03:52, 15.19m
Raccordement avec pièce préfabriquée de 9 h. à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		30



30-1-11A, 00:05:22, 25.91m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



30-1-12A, 00:05:52, 29.58m
Éclat / partie de paroi manquants de 10 h. à 3 h., claire, 0%



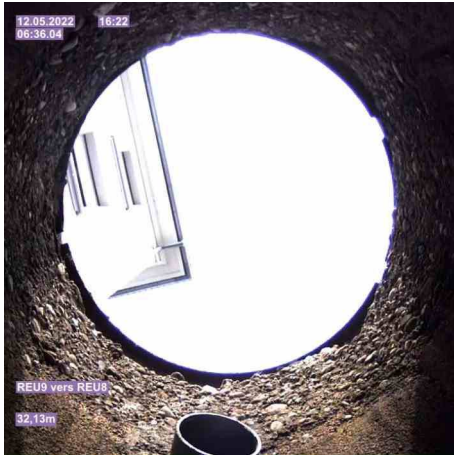
30-1-12B, 00:05:52, 29.58m
Éclat / partie de paroi manquants de 10 h. à 3 h., claire, 0%



30-1-13A, 00:06:25, 32.13m
Référence du noeud d'arrivée, REU8, claire, 5%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		30



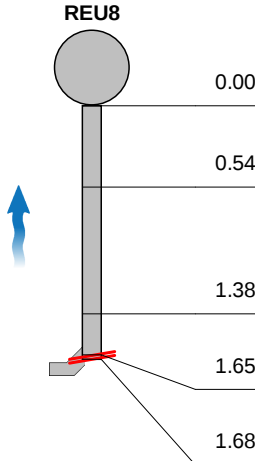
30-1-13B, 00:06:25, 32.13m
Référence du noeud d'arrivée, REU8, claire, 5%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 31
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont BAT6	Longueur unitaire [m]	0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m]	1,68
Type d'emplacement	Regard en aval REU8	Long. insp. [m]	1,68
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service	

Forme [mm] circulaire 125mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU8, claire, 0%	00:00:00	31-1-1A	
	0.54	AECXA	Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0% / CHANGEMENT DE DN	00:00:07	31-1-2A	
	1.38	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%	00:00:19	31-1-3A	
	1.65	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 1 h., trouble, 0%	00:00:23	31-1-4A	
	1.68	BDCZ	Inspection abandonnée, claire, 0% / OBSTRUCTION NORMAL DU RESEAU	00:00:29	31-1-5A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		31



31-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU8, claire, 0%



31-1-2A, 00:00:07, 0.54m
Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0% / CHANGEMENT DE DN



31-1-3A, 00:00:19, 1.38m
Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%



31-1-4A, 00:00:23, 1.65m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 1 h., trouble, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		31



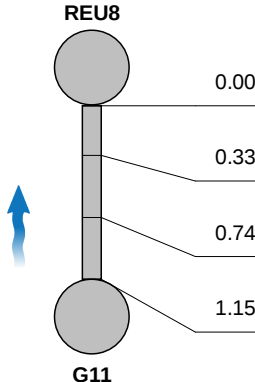
31-1-5A, 00:00:29, 1.68m
Inspection abandonnée, claire, 0% / OBSTRUCTION
NORMAL DU RESEAU

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 32
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Type d'emplacement N° de contrat	Regard en amont G11 Type (en amont) Regard en aval REU8 Type (en aval)	Longueur unitaire [m] 0 Longueur [m] 1,15 Long. insp. [m] 1,15 Mise en service
---	---	--

Forme [mm] circulaire 100mm Utilisation du collecteur eaux pluviales Type de collecteur Référence de photographie Matériau grès	Objet de l'inspection Méthode d'inspection Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement Nettoyage Remarque
--	---

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU8, claire, 0%	00:00:00	32-1-1A	
	0.33	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:00:10	32-1-2A	
	0.74	BCCYA	Courbure vers le haut, déviation en degrés: 90°, claire, 0%	00:00:14	32-1-3A	
	1.15	BCE	Référence du noeud d'arrivée, G11, trouble, 0%	00:00:21	32-1-4A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		32



32-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU8, claire, 0%



32-1-2A, 00:00:10, 0.33m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



32-1-3A, 00:00:14, 0.74m
Courbure vers le haut, déviation en degrés: 90°, claire, 0%



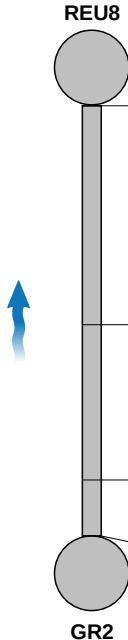
32-1-4A, 00:00:21, 1.15m
Référence du noeud d'arrivée, G11, trouble, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 33
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont GR2	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 2,85
Type d'emplacement	Regard en aval REU8	Long. insp. [m] 2,85
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau PVC-U	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU8, claire, 0%	00:00:00	33-1-1A	
	1.45	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PVC INSERE DANS RESEAU	00:00:18	33-1-2A	
	2.48	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:00:26	33-1-3A	
	2.85	BCE	Référence du noeud d'arrivée, GR2, claire, 0%	00:00:58	33-1-4A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		33



33-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU8, claire, 0%



33-1-2A, 00:00:18, 1.45m
Remarque générale, claire, 0% / PVC INSERE DANS RESEAU



33-1-3A, 00:00:26, 2.48m
Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%



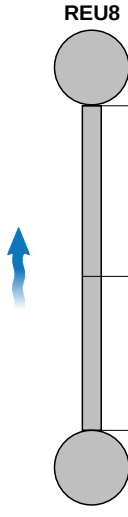
33-1-4A, 00:00:58, 2.85m
Référence du noeud d'arrivée, GR2, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 34
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A9	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 2,15
Type d'emplacement	Regard en aval REU8	Long. insp. [m] 2,15
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 150mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau béton	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU8, claire, 0%	00:00:00	34-1-1A	
	1.13	BDA	Etat général, exemple de photo, claire, 0%	00:00:20	34-1-2A	
	2.15	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A9, claire, 0%	00:00:37	34-1-3A, 34-1-3B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		34



34-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU8, claire, 0%



34-1-2A, 00:00:20, 1.13m
Etat général, exemple de photo, claire, 0%



34-1-3A, 00:00:37, 2.15m
Référence du nœud d'arrivée, A9, claire, 0%

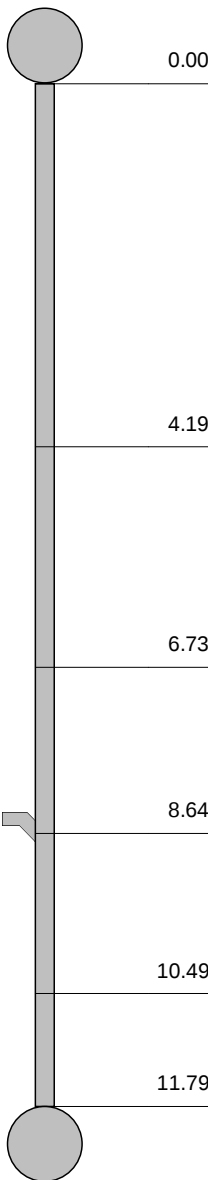


34-1-3B, 00:00:37, 2.15m
Référence du nœud d'arrivée, A9, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

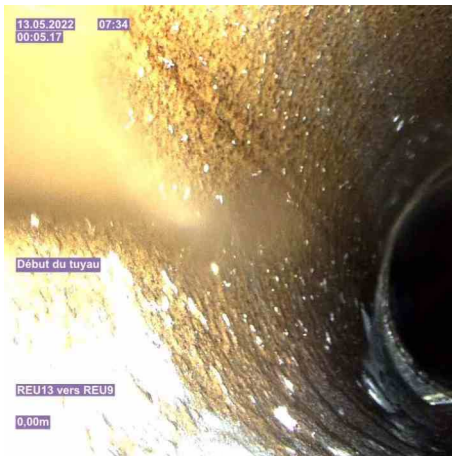
Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 35
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont REU13	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 11,79
Type d'emplacement	Regard en aval REU9	Long. insp. [m] 11,79
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service
Forme [mm] circulaire 200mm	Objet de l'inspection	
Utilisation du collecteur eaux unitaires	Méthode d'inspection	
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement	
Référence de photographie	Nettoyage	
Matériau grès	Remarque	

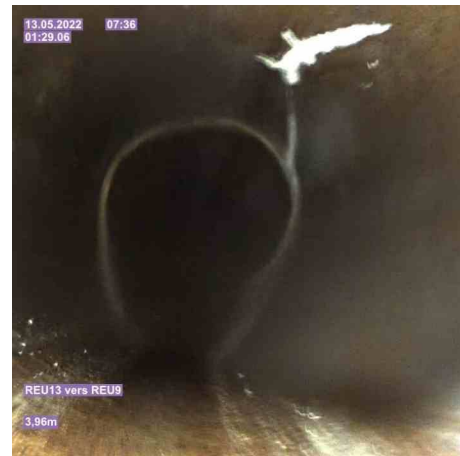
1:87	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
REU13  REU9						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU13, claire, 0%	00:00:00	35-1-1A	
	4.19	BABAA	Fissure superficielle (micro-fissure) longitudinale, largeur de la fissure: 1mm de 1 h. à 2 h., claire, 0%	00:01:29	35-1-2A, 35-1-2B	
	6.73	BBBA	Concrétions de 5 h. à 7 h., claire, 0%	00:02:26	35-1-3A	
	8.64	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%	00:04:10	35-1-4A, 35-1-4B	
	10.49	BBBA	Concrétions de 4 h. à 8 h., claire, 0%	00:05:32	35-1-5A	
	11.79	BCE	Référence du noeud d'arrivée, REU9, claire, 0%	00:05:54	35-1-6A, 35-1-6B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

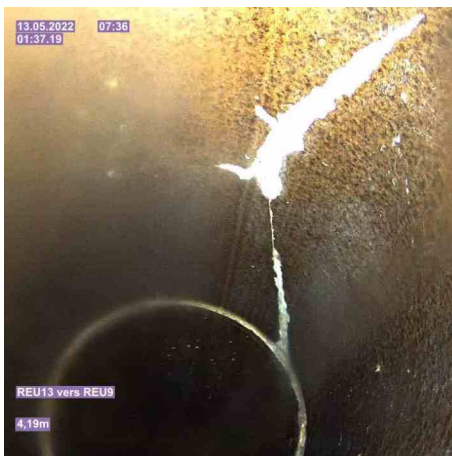
Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		35



35-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU13, claire, 0%



35-1-2A, 00:01:29, 4.19m
Fissure superficielle (micro-fissure) longitudinale, largeur de la fissure: 1mm de 1 h. à 2 h., claire, 0%



35-1-2B, 00:01:29, 4.19m
Fissure superficielle (micro-fissure) longitudinale, largeur de la fissure: 1mm de 1 h. à 2 h., claire, 0%



35-1-3A, 00:02:26, 6.73m
Concrétions de 5 h. à 7 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		35



35-1-4A, 00:04:10, 8.64m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%



35-1-4B, 00:04:10, 8.64m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%



35-1-5A, 00:05:32, 10.49m
Concrétions de 4 h. à 8 h., claire, 0%



35-1-6A, 00:05:54, 11.79m
Référence du noeud d'arrivée, REU9, claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		35

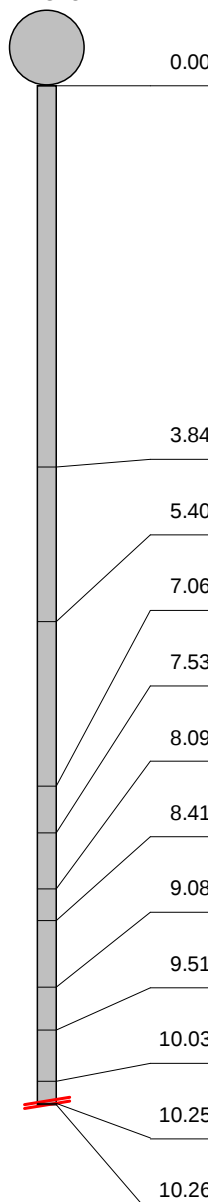


35-1-6B, 00:05:54, 11.79m
Référence du noeud d'arrivée, REU9, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

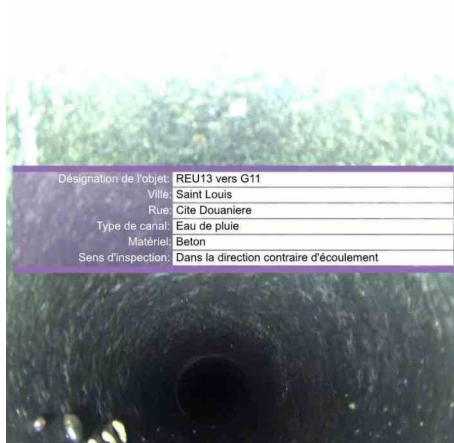
Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 36
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont G11	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIÈRE	Type (en amont)	Longueur [m] 10,26
Type d'emplacement	Regard en aval REU13	Long. insp. [m] 10,26
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service
Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection	
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection	
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement	
Référence de photographie	Nettoyage	
Matériau béton	Remarque	

1:76	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité																																																																								
REU13  <table><tr><td>0.00</td><td>BCD</td><td>Début de la canalisation, REU13, claire, 0%</td><td>00:00:00</td><td>36-1-1A, 36-1-1B</td><td></td></tr><tr><td>3.84</td><td>BAJB</td><td>Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%</td><td>00:00:18</td><td>36-1-2A</td><td></td></tr><tr><td>5.40</td><td>BDB</td><td>Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES</td><td>00:00:25</td><td>36-1-3A, 36-1-3B</td><td></td></tr><tr><td>7.06</td><td>BAJB</td><td>Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%</td><td>00:00:35</td><td>36-1-4A</td><td></td></tr><tr><td>7.53</td><td>BDB</td><td>Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES</td><td>00:00:37</td><td>36-1-5A, 36-1-5B</td><td></td></tr><tr><td>8.09</td><td>BAJB</td><td>Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%</td><td>00:00:40</td><td>36-1-6A</td><td></td></tr><tr><td>8.41</td><td>BAJB</td><td>Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%</td><td>00:00:43</td><td>36-1-7A</td><td></td></tr><tr><td>9.08</td><td>BAJB</td><td>Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 5%</td><td>00:00:47</td><td>36-1-8A</td><td></td></tr><tr><td>9.51</td><td>BDB</td><td>Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES</td><td>00:00:49</td><td>36-1-9A, 36-1-9B</td><td></td></tr><tr><td>10.03</td><td>BAJB</td><td>Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE</td><td>00:00:53</td><td>36-1-10A</td><td></td></tr><tr><td>10.25</td><td>BCCYA</td><td>Courbure vers le haut, déviation en degrés: 45°, claire, 0%</td><td>00:00:56</td><td>36-1-11A, 36-1-11B</td><td></td></tr><tr><td>10.26</td><td>BDCA</td><td>Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0%</td><td>00:01:05</td><td>36-1-12A</td><td></td></tr></table>							0.00	BCD	Début de la canalisation, REU13, claire, 0%	00:00:00	36-1-1A, 36-1-1B		3.84	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:18	36-1-2A		5.40	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES	00:00:25	36-1-3A, 36-1-3B		7.06	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:35	36-1-4A		7.53	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES	00:00:37	36-1-5A, 36-1-5B		8.09	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:40	36-1-6A		8.41	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:43	36-1-7A		9.08	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 5%	00:00:47	36-1-8A		9.51	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES	00:00:49	36-1-9A, 36-1-9B		10.03	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE	00:00:53	36-1-10A		10.25	BCCYA	Courbure vers le haut, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:00:56	36-1-11A, 36-1-11B		10.26	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0%	00:01:05	36-1-12A	
0.00	BCD	Début de la canalisation, REU13, claire, 0%	00:00:00	36-1-1A, 36-1-1B																																																																										
3.84	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:18	36-1-2A																																																																										
5.40	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES	00:00:25	36-1-3A, 36-1-3B																																																																										
7.06	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:35	36-1-4A																																																																										
7.53	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES	00:00:37	36-1-5A, 36-1-5B																																																																										
8.09	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:40	36-1-6A																																																																										
8.41	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:43	36-1-7A																																																																										
9.08	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 5%	00:00:47	36-1-8A																																																																										
9.51	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES	00:00:49	36-1-9A, 36-1-9B																																																																										
10.03	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE	00:00:53	36-1-10A																																																																										
10.25	BCCYA	Courbure vers le haut, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:00:56	36-1-11A, 36-1-11B																																																																										
10.26	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0%	00:01:05	36-1-12A																																																																										

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		36



36-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU13, claire, 0%



36-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU13, claire, 0%



36-1-2A, 00:00:18, 3.84m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



36-1-3A, 00:00:25, 5.40m
Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSIBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		36



36-1-3B, 00:00:25, 5.40m
Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSIBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES



36-1-4A, 00:00:35, 7.06m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



36-1-5A, 00:00:37, 7.53m
Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSIBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES



36-1-5B, 00:00:37, 7.53m
Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSIBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		36



36-1-6A, 00:00:40, 8.09m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



36-1-7A, 00:00:43, 8.41m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



36-1-8A, 00:00:47, 9.08m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 5%



36-1-9A, 00:00:49, 9.51m
Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS
RESEAU - DRAIN POSSIBLE POUR EVAC DES EAUX
PLUVIALES

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		36



36-1-9B, 00:00:49, 9.51m
Remarque générale, claire, 0% / PLUSIEURS TROU DANS RESEAU - DRAIN POSSIBLE POUR EVAC DES EAUX PLUVIALES



36-1-10A, 00:00:53, 10.03m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE



36-1-11A, 00:00:56, 10.25m
Courbure vers le haut, déviation en degrés: 45°, claire, 0%



36-1-11B, 00:00:56, 10.25m
Courbure vers le haut, déviation en degrés: 45°, claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		36

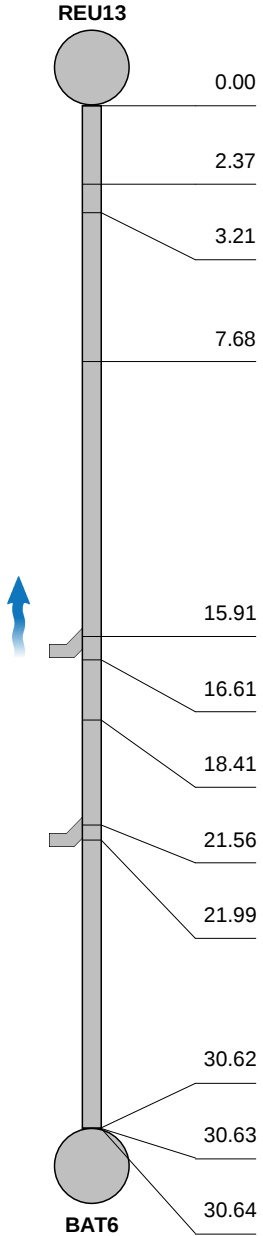


36-1-12A, 00:01:05, 10.26m
Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 37
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont BAT6	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 30,64
Type d'emplacement	Regard en aval REU13	Long. insp. [m] 30,64
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service
Forme [mm] circulaire 200mm	Objet de l'inspection	
Utilisation du collecteur eaux unitaires	Méthode d'inspection	
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement	
Référence de photographie	Nettoyage	
Matériau grès	Remarque	

1:226	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, REU13, claire, 0%	00:00:00	37-1-1A	
	2.37	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:13	37-1-2A	
	3.21	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:17	37-1-3A	
	7.68	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:36	37-1-4A	
	15.91	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%	00:01:09	37-1-5A, 37-1-5B	
	16.61	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:01:20	37-1-6A	
	18.41	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:01:26	37-1-7A	
	21.56	BCAAA	Raccordement avec pièce préfabriquée à 3 h., claire, 0%	00:01:36	37-1-8A, 37-1-8B	
	21.99	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:01:53	37-1-9A	
	30.62	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:02:14	37-1-10A	
	30.63	BCCYA	Courbure vers le haut, déviation en degrés: 90°, claire, 0%	00:02:14	37-1-11A, 37-1-11B	
	30.64	BCE	Référence du noeud d'arrivée, BAT6, claire, 0%	00:02:22	37-1-12A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		37



37-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU13, claire, 0%



37-1-2A, 00:00:13, 2.37m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



37-1-3A, 00:00:17, 3.21m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



37-1-4A, 00:00:36, 7.68m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		37



37-1-5A, 00:01:09, 15.91m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%



37-1-5B, 00:01:09, 15.91m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 2 h., claire, 0%



37-1-6A, 00:01:20, 16.61m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



37-1-7A, 00:01:26, 18.41m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		37



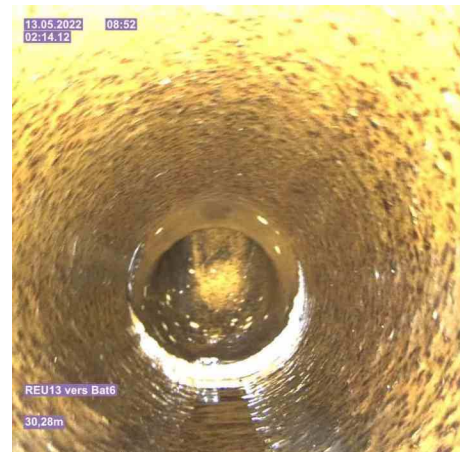
37-1-8A, 00:01:36, 21.56m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 3 h., claire, 0%



37-1-8B, 00:01:36, 21.56m
Raccordement avec pièce préfabriquée à 3 h., claire, 0%



37-1-9A, 00:01:53, 21.99m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



37-1-10A, 00:02:14, 30.62m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		37



37-1-11A, 00:02:14, 30.63m
Courbure vers le haut, déviation en degrés: 90°, claire, 0%



37-1-11B, 00:02:14, 30.63m
Courbure vers le haut, déviation en degrés: 90°, claire, 0%



37-1-12A, 00:02:22, 30.64m
Référence du noeud d'arrivée, BAT6, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 38
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Type d'emplacement N° de contrat	Regard en amont BAT6 Type (en amont) Regard en aval REU14 Type (en aval)	Longueur unitaire [m] 0 Longueur [m] 0,11 Long. insp. [m] 0,11 Mise en service
---	---	--

Forme [mm] circulaire 200mm Utilisation du collecteur eaux unitaires Type de collecteur Référence de photographie Matériau grès	Objet de l'inspection Méthode d'inspection Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement Nettoyage Remarque
--	---

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
REU14						

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		38



38-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, REU14, claire, 0%



38-1-2A, 00:00:00, 0.10m
Rupture / effondrement de 12 h. à 12 h., claire, 0%



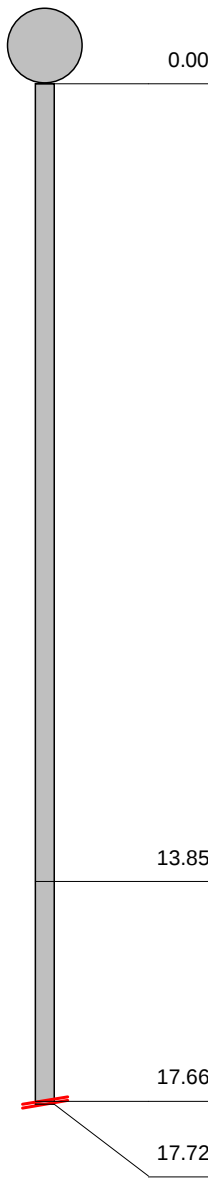
38-1-3A, 00:00:00, 0.11m
Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 39
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont GARAGE	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 17,72
Type d'emplacement	Regard en aval REU14	Long. insp. [m] 17,72
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 200mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux unitaires	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau grès	Remarque

1:131	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
GARAGE 						
0.00	BCD	Début de la canalisation, GARAGE, claire, 0%	00:00:00	39-1-1A		
13.85	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 10%	00:01:09	39-1-2A, 39-1-2B		
17.66	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 50%	00:01:32	39-1-3A		
17.72	BDCB	Inspection abandonnée, niveau d'eau trop élevé, trouble, 65%	00:01:48	39-1-4A		

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		39



39-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, GARAGE, claire, 0%



39-1-2A, 00:01:09, 13.85m
Niveau d'eau, effluent trouble, 10%



39-1-2B, 00:01:09, 13.85m
Niveau d'eau, effluent trouble, 10%



39-1-3A, 00:01:32, 17.66m
Niveau d'eau, effluent trouble, 50%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		39



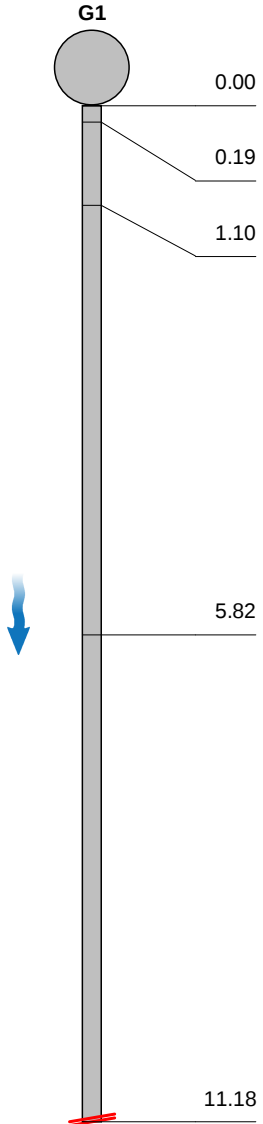
39-1-4A, 00:01:48, 17.72m

Inspection abandonnée, niveau d'eau trop élevé, trouble, 65%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 40
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Type d'emplacement N° de contrat	Regard en amont G1 Type (en amont) Regard en aval G2 Type (en aval)	Longueur unitaire [m] 0 Longueur [m] 11,18 Long. insp. [m] 11,18 Mise en service
Forme [mm] circulaire 100mm Utilisation du collecteur eaux pluviales Type de collecteur Référence de photographie Matériau béton	Objet de l'inspection Méthode d'inspection Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement Nettoyage Remarque	

1:83	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, G1, claire, 0%	00:00:00	40-1-1A	
	0.19	BBAC	Ensemble complexe de racines de 12 h. à 12 h., claire, 0%	00:00:04	40-1-2A, 40-1-2B	
	1.10	BBAA	Grosse racine isolée de 7 h. à 10 h., claire, 0%	00:00:11	40-1-3A, 40-1-3B	
	5.82	BCCAY	Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:00:47	40-1-4A	
	11.18	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / DEPOT SUR RADIER CURAGE IMPOSSIBLE	00:01:52		

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		40



40-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G1, claire, 0%



40-1-2A, 00:00:04, 0.19m
Ensemble complexe de racines de 12 h. à 12 h., claire, 0%



40-1-2B, 00:00:04, 0.19m
Ensemble complexe de racines de 12 h. à 12 h., claire, 0%



40-1-3A, 00:00:11, 1.10m
Grosse racine isolée de 7 h. à 10 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		40



40-1-3B, 00:00:11, 1.10m
Grosse racine isolée de 7 h. à 10 h., claire, 0%




40-1-4A, 00:00:47, 5.82m
Courbure vers la gauche, déviation en degrés: 45°, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 41
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont G2	Longueur unitaire [m]	0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m]	6,26
Type d'emplacement	Regard en aval G3	Long. insp. [m]	6,26
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service	
Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection		
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection		
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement		
Référence de photographie	Nettoyage		
Matériau béton	Remarque		

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, G2, claire, 0%	00:00:00	41-1-1A	
	2.22	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%	00:00:20	41-1-2A	
	2.67	BBAC	Ensemble complexe de racines à 6 h., trouble, 0%	00:00:25	41-1-3A, 41-1-3B	
	5.80	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 50%	00:00:41	41-1-4A	
	5.89	BDB	Remarque générale, trouble, 50% / PIQUAGE SUR COLLECTEUR	00:00:47	41-1-5A	
	6.26	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 50% / DECALAGE IMPORTANT ENTRE BRT ET COLLECTEUR POSSIBLE CASSE	00:00:53	41-1-6A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		41



41-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G2, claire, 0%



41-1-2A, 00:00:20, 2.22m
Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%



41-1-3A, 00:00:25, 2.67m
Ensemble complexe de racines à 6 h., trouble, 0%



41-1-3B, 00:00:25, 2.67m
Ensemble complexe de racines à 6 h., trouble, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		41



41-1-4A, 00:00:41, 5.80m
Niveau d'eau, effluent trouble, 50%



41-1-5A, 00:00:47, 5.89m
Remarque générale, trouble, 50% / PIQUAGE SUR COLLECTEUR

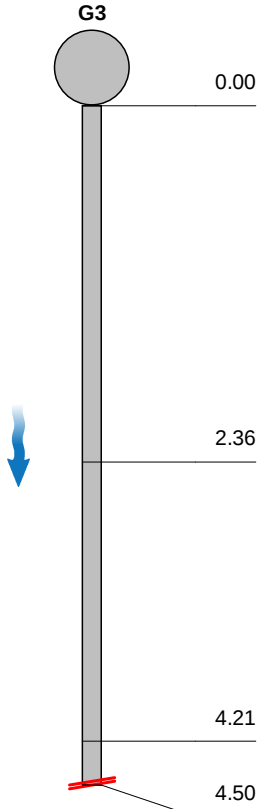


41-1-6A, 00:00:53, 6.26m
Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 50% /
DECALAGE IMPORTANT ENTRE BRT ET COLLECTEUR
POSSIBLE CASSE

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 42
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Type d'emplacement N° de contrat	Regard en amont G3 Type (en amont) Regard en aval COLLEC Type (en aval)	Longueur unitaire [m] 0 Longueur [m] 4,50 Long. insp. [m] 4,50 Mise en service
Forme [mm] circulaire 100mm Utilisation du collecteur eaux pluviales Type de collecteur Référence de photographie Matériau béton	Objet de l'inspection Méthode d'inspection Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement Nettoyage Remarque	

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, G3, claire, 0%	00:00:00	42-1-1A	
	2.36	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., trouble, 0%	00:00:17	42-1-2A, 42-1-2B	
	4.21	BACB	Éclat / partie de paroi manquants de 12 h. à 12 h., trouble, 25% / SOL VISIBLE	00:00:29	42-1-3A, 42-1-3B	
	4.50	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 25% / DECALAGE IMPORTANT ENTRE BRT ET COLLECTEUR	00:01:00	42-1-4A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		42



42-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G3, claire, 0%



42-1-2A, 00:00:17, 2.36m
Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., trouble, 0%



42-1-2B, 00:00:17, 2.36m
Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., trouble, 0%



42-1-3A, 00:00:29, 4.21m
Éclat / partie de paroi manquants de 12 h. à 12 h., trouble, 25% / SOL VISIBLE

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		42



42-1-3B, 00:00:29, 4.21m
Éclat / partie de paroi manquants de 12 h. à 12 h., trouble,
25% / SOL VISIBLE



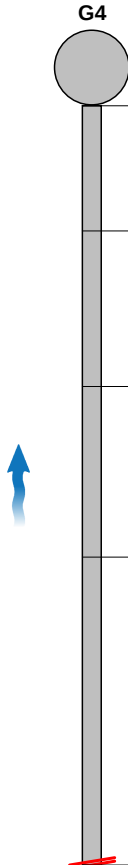
42-1-4A, 00:01:00, 4.50m
Inspection abandonnée, obstruction, trouble, 25% /
DECALAGE IMPORTANT ENTRE BRT ET COLLECTEUR

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 43
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont GARAGE	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 5,03
Type d'emplacement	Regard en aval G4	Long. insp. [m] 5,03
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau béton	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, G4, claire, 0%	00:00:00	43-1-1A	
	0.83	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%	00:00:13	43-1-2A	
	1.86	BAJA	Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0% / SOL VISIBLE DANS JOINT	00:00:17	43-1-3A	
	2.99	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:21	43-1-4A	
	5.03	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / DEPOT SUR RADIER	00:00:46	43-1-5A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		43



43-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G4, claire, 0%



43-1-2A, 00:00:13, 0.83m
Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%



43-1-3A, 00:00:17, 1.86m
Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0% / SOL
VISIBLE DANS JOINT



43-1-4A, 00:00:21, 2.99m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		43



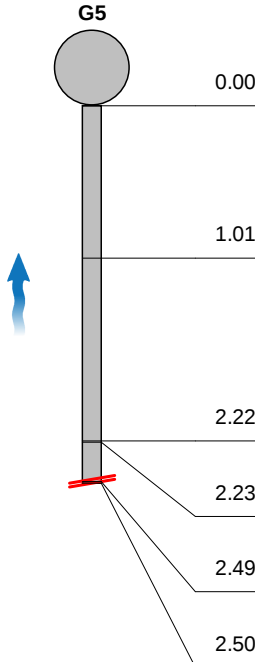
43-1-5A, 00:00:46, 5.03m
Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / DEPOT SUR
RADIER

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 44
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont GARAGE	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 2,50
Type d'emplacement	Regard en aval G5	Long. insp. [m] 2,50
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau béton	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, G5, claire, 0%	00:00:00	44-1-1A	
	1.01	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%	00:00:08	44-1-2A	
	2.22	BCCBY	Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:00:12	44-1-3A, 44-1-3B	
	2.23	BDB	Remarque générale, claire, 0% / PRESENCE DE CHAMBRE	00:00:14	44-1-4A	
	2.49	BBCC	Dépôts durs, hauteur: 0% à 6 h., claire, 0% / OBSTRUCTION DANS RESEAU	00:00:39	44-1-5A	
	2.50	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / COUDE TROP IMPORTANT POUR PASSAGE CAMERA	00:00:39	44-1-6A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		44



44-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G5, claire, 0%



44-1-2A, 00:00:08, 1.01m
Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%



44-1-3A, 00:00:12, 2.22m
Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0%



44-1-3B, 00:00:12, 2.22m
Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		44



44-1-4A, 00:00:14, 2.23m
Remarque générale, claire, 0% / PRESENCE DE CHAMBRE



44-1-5A, 00:00:39, 2.49m
Dépôts durs, hauteur: 0% à 6 h., claire, 0% / OBSTRUCTION
DANS RESEAU

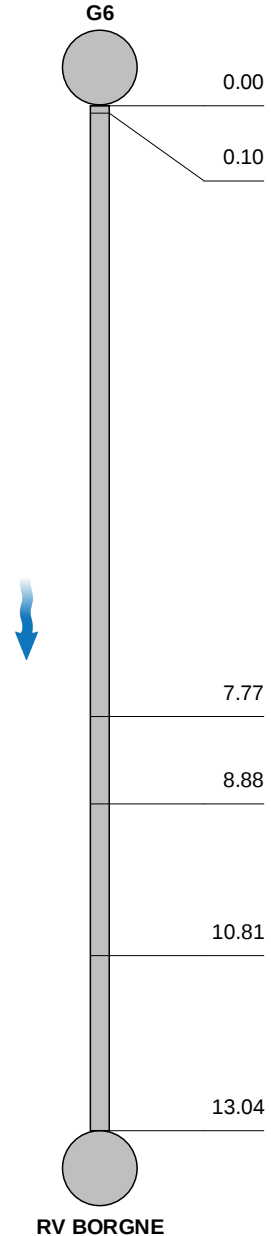


44-1-6A, 00:00:39, 2.50m
Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / COUDE
TROP IMPORTANT POUR PASSAGE CAMERA

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 45
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont G6	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 13,04
Type d'emplacement	Regard en aval RV BORGNE	Long. insp. [m] 13,04
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service
Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection	
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection	
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement	
Référence de photographie	Nettoyage	
Matériau béton	Remarque	

1:96	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, G6, claire, 0%	00:00:00	45-1-1A	
	0.10	BACB	Éclat / partie de paroi manquants de 9 h. à 11 h., claire, 0% / PAROI MANQUANTE AU NIVEAU DU JOINT	00:00:11	45-1-2A	
	7.77	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:00:59	45-1-3A	
	8.88	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:01:05	45-1-4A	
	10.81	BAJA	Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0%	00:01:19	45-1-5A	
	13.04	BCE	Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%	00:01:33	45-1-6A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		45



45-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G6, claire, 0%



45-1-2A, 00:00:11, 0.10m
Éclat / partie de paroi manquants de 9 h. à 11 h., claire, 0% /
PAROI MANQUANTE AU NIVEAU DU JOINT



45-1-3A, 00:00:59, 7.77m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



45-1-4A, 00:01:05, 8.88m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		45



45-1-5A, 00:01:19, 10.81m
Assemblage déboîté de 12 h. à 12 h., claire, 0%



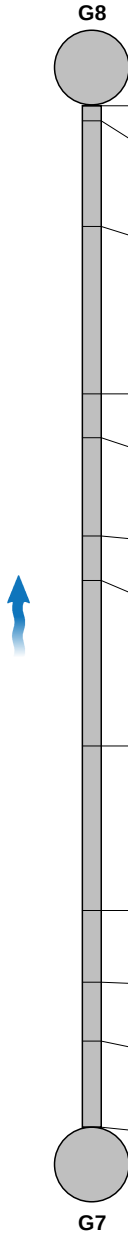
45-1-6A, 00:01:33, 13.04m
Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 46
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont G7	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 13,26
Type d'emplacement	Regard en aval G8	Long. insp. [m] 13,26
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau béton	Remarque

1:98	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, G8, claire, 0%	00:00:00	46-1-1A	
	0.20	BBAB	Radicelles de 12 h. à 2 h., claire, 0%	00:00:10	46-1-2A	
	1.57	BBAB	Radicelles de 11 h. à 12 h., claire, 0%	00:00:16	46-1-3A	
	3.75	BBAB	Radicelles de 12 h. à 1 h., claire, 0%	00:00:23	46-1-4A	
	4.32	BBAC	Ensemble complexe de racines à 6 h., claire, 0%	00:00:25	46-1-5A	
	5.59	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%	00:00:34	46-1-6A	
	6.17	BBAB	Radicelles de 12 h. à 1 h., claire, 0%	00:00:40	46-1-7A	
	8.32	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:00:56	46-1-8A	
	10.45	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:01:15	46-1-9A	
	11.38	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%	00:01:23	46-1-10A	
	12.15	BAFAE	Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%	00:01:28	46-1-11A	
	13.26	BCE	Référence du noeud d'arrivée, G7, claire, 0%	00:01:34	46-1-12A, 46-1-12B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		46



46-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G8, claire, 0%



46-1-2A, 00:00:10, 0.20m
Radicelles de 12 h. à 2 h., claire, 0%



46-1-3A, 00:00:16, 1.57m
Radicelles de 11 h. à 12 h., claire, 0%



46-1-4A, 00:00:23, 3.75m
Radicelles de 12 h. à 1 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		46



46-1-5A, 00:00:25, 4.32m
Ensemble complexe de racines à 6 h., claire, 0%



46-1-6A, 00:00:34, 5.59m
Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%



46-1-7A, 00:00:40, 6.17m
Radicelles de 12 h. à 1 h., claire, 0%



46-1-8A, 00:00:56, 8.32m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		46



46-1-9A, 00:01:15, 10.45m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



46-1-10A, 00:01:23, 11.38m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



46-1-11A, 00:01:28, 12.15m
Paroi de la canalisation rugueuse de 12 h. à 12 h., claire, 0%



46-1-12A, 00:01:34, 13.26m
Référence du nœud d'arrivée, G7, claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		46



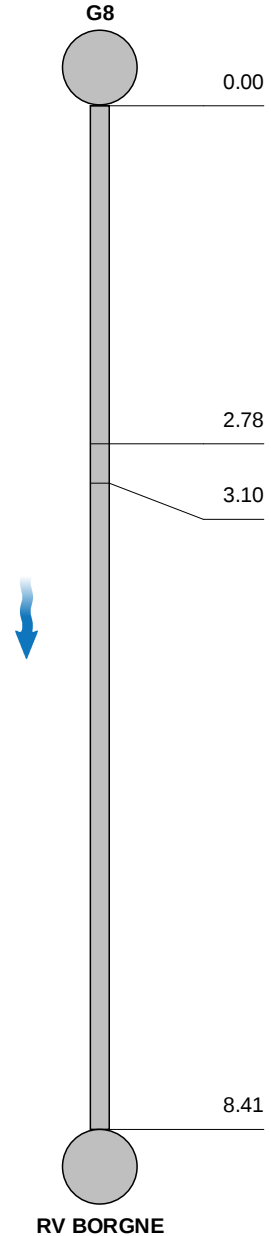
46-1-12B, 00:01:34, 13.26m

Référence du noeud d'arrivée, G7, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

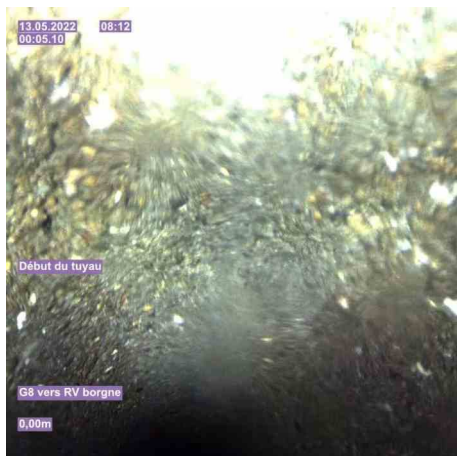
Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 47
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont G8	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 8,41
Type d'emplacement	Regard en aval RV BORGNE	Long. insp. [m] 8,41
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service
Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection	
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection	
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement	
Référence de photographie	Nettoyage	
Matériau béton	Remarque	

1:62	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, G8, claire, 0%	00:00:00	47-1-1A, 47-1-1B	
	2.78	BAFBE	Écaillage de 3 h. à 9 h., 0%, claire	00:00:23	47-1-2A	
	3.10	BAFBE	Écaillage de 3 h. à 9 h., 0%, claire	00:00:25	47-1-3A, 47-1-3B	
	8.41	BCE	Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%	00:00:51	47-1-4A, 47-1-4B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		47



47-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G8, claire, 0%



47-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G8, claire, 0%



47-1-2A, 00:00:23, 2.78m
Écaillage de 3 h. à 9 h., 0%, claire



47-1-3A, 00:00:25, 3.10m
Écaillage de 3 h. à 9 h., 0%, claire

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		47



47-1-3B, 00:00:25, 3.10m
Écaillage de 3 h. à 9 h., 0%, claire



47-1-4A, 00:00:51, 8.41m
Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%

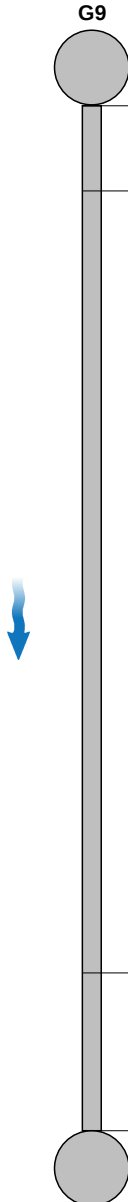


47-1-4B, 00:00:51, 8.41m
Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 48
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Type d'emplacement N° de contrat	Regard en amont G9 Type (en amont) Regard en aval RV BORGNE Type (en aval)	Longueur unitaire [m] 0 Longueur [m] 9,10 Long. insp. [m] 9,10 Mise en service
Forme [mm] circulaire 100mm Utilisation du collecteur eaux pluviales Type de collecteur Référence de photographie Matériau grès	Objet de l'inspection Méthode d'inspection Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement Nettoyage Remarque	

1:67	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, G9, claire, 0%	00:00:00	48-1-1A	
	0.76	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 10%	00:00:18	48-1-2A, 48-1-2B	
	7.70	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:53	48-1-3A, 48-1-3B	
	9.10	BCE	Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%	00:01:22	48-1-4A, 48-1-4B	
RV BORGNE						

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		48



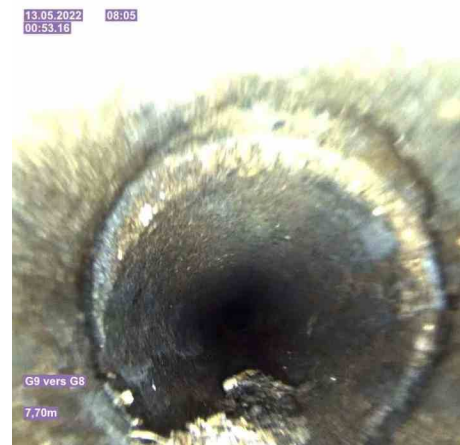
48-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G9, claire, 0%



48-1-2A, 00:00:18, 0.76m
Niveau d'eau, effluent trouble, 10%



48-1-2B, 00:00:18, 0.76m
Niveau d'eau, effluent trouble, 10%



48-1-3A, 00:00:53, 7.70m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		48



48-1-3B, 00:00:53, 7.70m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



48-1-4A, 00:01:22, 9.10m
Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%

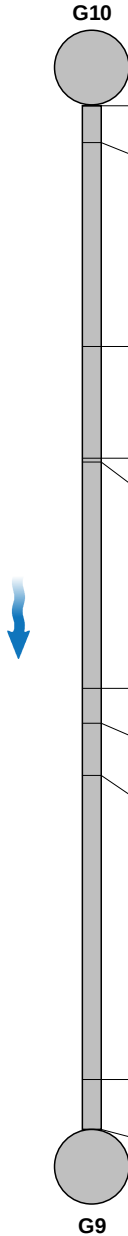


48-1-4B, 00:01:22, 9.10m
Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 49
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont G10	Longueur unitaire [m]	0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m]	20,49
Type d'emplacement	Regard en aval G9	Long. insp. [m]	20,49
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service	
Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection		
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection		
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement		
Référence de photographie	Nettoyage		
Matériau grès	Remarque		

1:151	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, G10, claire, 0%	00:00:00	49-1-1A	
	0.75	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 0%	00:00:16	49-1-2A	
	4.83	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 0%	00:00:56	49-1-3A	
	7.06	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 20%	00:01:13	49-1-4A	
	7.14	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 20%	00:01:16	49-1-5A, 49-1-5B	
	11.67	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 5%	00:02:09	49-1-6A	
	12.36	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 5%	00:02:25	49-1-7A	
	13.40	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 15%	00:02:33	49-1-8A	
	19.49	BDDB	Niveau d'eau, effluent trouble, 40%	00:03:23	49-1-9A	
	20.49	BCE	Référence du noeud d'arrivée, G9, trouble, 0%	00:07:58	49-1-10A, 49-1-10B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		49



49-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, G10, claire, 0%



49-1-2A, 00:00:16, 0.75m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 0%



49-1-3A, 00:00:56, 4.83m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 0%



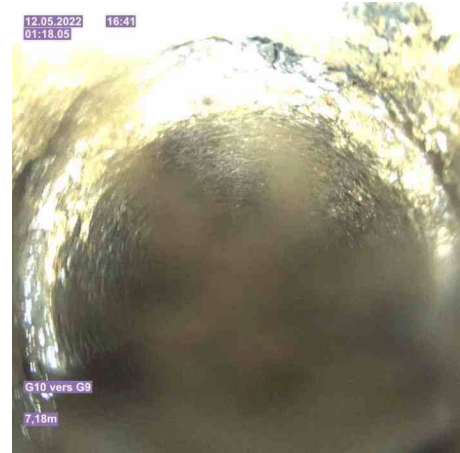
49-1-4A, 00:01:13, 7.06m
Niveau d'eau, effluent trouble, 20%

Photos de tronçon - 11/05/2022

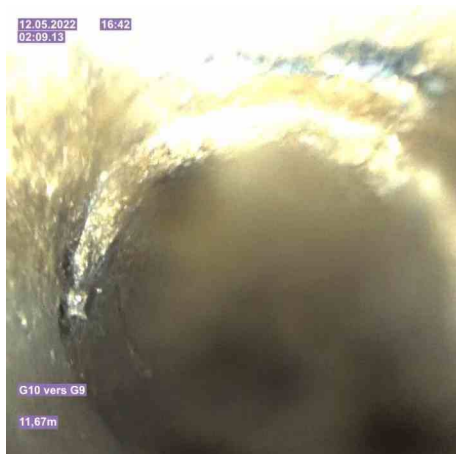
Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		49



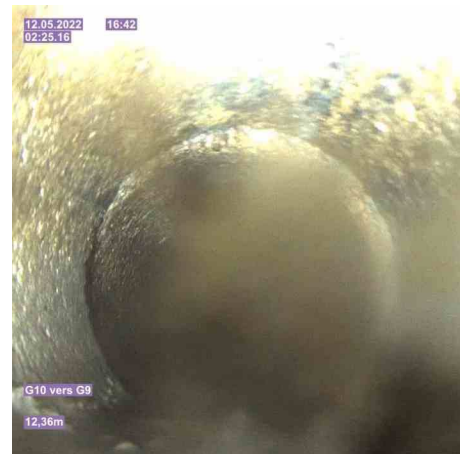
49-1-5A, 00:01:16, 7.14m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 20%



49-1-5B, 00:01:16, 7.14m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 20%



49-1-6A, 00:02:09, 11.67m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 5%



49-1-7A, 00:02:25, 12.36m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., trouble, 5%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		49



49-1-8A, 00:02:33, 13.40m
Niveau d'eau, effluent trouble, 15%



49-1-9A, 00:03:23, 19.49m
Niveau d'eau, effluent trouble, 40%



49-1-10A, 00:07:58, 20.49m
Référence du nœud d'arrivée, G9, trouble, 0%



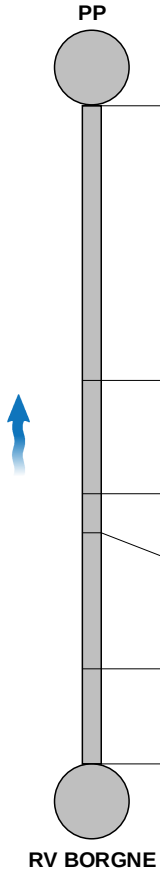
49-1-10B, 00:07:58, 20.49m
Référence du nœud d'arrivée, G9, trouble, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 50
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont RV BORGNE	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 4,36
Type d'emplacement	Regard en aval PP	Long. insp. [m] 4,36
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau béton	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, PP, claire, 0%	00:00:00	50-1-1A, 50-1-1B	
	1.82	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:34	50-1-2A, 50-1-2B	
	2.57	BAFBE	Écaillage à 8 h., 0%, claire	00:00:38	50-1-3A	
	2.83	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:39	50-1-4A	
	3.73	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:43	50-1-5A	
	4.36	BCE	Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%	00:00:45	50-1-6A, 50-1-6B	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		50



50-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, PP, claire, 0%



50-1-1B, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, PP, claire, 0%



50-1-2A, 00:00:34, 1.82m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



50-1-2B, 00:00:34, 1.82m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		50



50-1-3A, 00:00:38, 2.57m
Écaillage à 8 h., 0%, claire



50-1-4A, 00:00:39, 2.83m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



50-1-5A, 00:00:43, 3.73m
Assemblage déplacé à 12 h. de; à 12 h., claire, 0%



50-1-6A, 00:00:45, 4.36m
Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		50

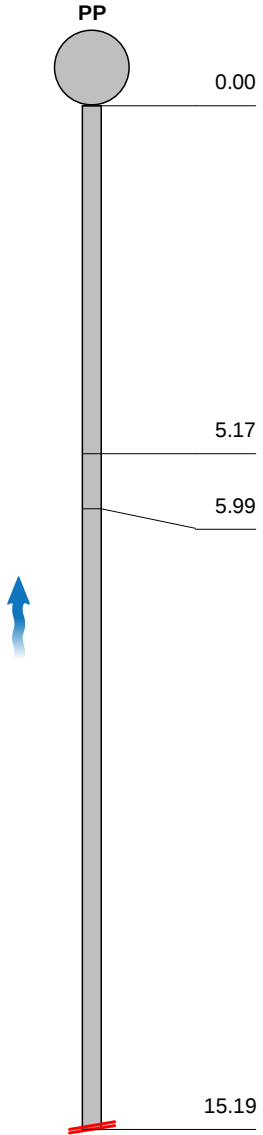


50-1-6B, 00:00:45, 4.36m
Référence du noeud d'arrivée, RV BORGNE, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 51
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont BAT6	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 15,19
Type d'emplacement	Regard en aval PP	Long. insp. [m] 15,19
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service
Forme [mm] circulaire 160mm	Objet de l'inspection	
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection	
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement	
Référence de photographie	Nettoyage	
Matériau grès	Remarque	

1:112	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, PP, claire, 0%	00:00:00	51-1-1A	
	5.17	BACB	Éclat / partie de paroi manquants de 8 h. à 10 h., claire, 0%	00:00:27	51-1-2A	
	5.99	BAJB	Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%	00:00:34	51-1-3A	
	15.19	BDCA	Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% / OBSTRUCTION PAR SABLES ET GRAVATS	00:01:24	51-1-4A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		51



51-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, PP, claire, 0%



51-1-2A, 00:00:27, 5.17m
Éclat / partie de paroi manquants de 8 h. à 10 h., claire, 0%



51-1-3A, 00:00:34, 5.99m
Assemblage déplacé à 12 h. de;à 12 h., claire, 0%



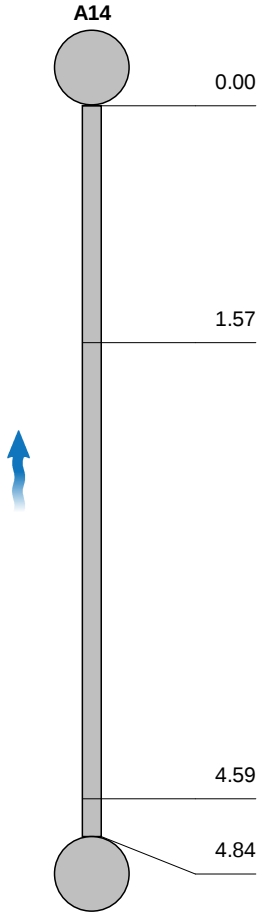
51-1-4A, 00:01:24, 15.19m
Inspection abandonnée, obstruction, claire, 0% /
OBSTRUCTION PAR SABLES ET GRAVATS

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 52
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont GR3	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIERE	Type (en amont)	Longueur [m] 4,84
Type d'emplacement	Regard en aval A14	Long. insp. [m] 4,84
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Contre le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau PVC-U	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
A14						
	0.00	BCD	Début de la canalisation, A14, claire, 0%	00:00:00	52-1-1A	
	1.57	AECXA	Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0% / CHANGEMENT DE DN ET MATERIAUX	00:00:10	52-1-2A	
	4.59	BCCBY	Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:00:29	52-1-3A	
	4.84	BCE	Référence du noeud d'arrivée, GR3, claire, 0%	00:00:34	52-1-4A	
GR3						

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		52



52-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, A14, claire, 0%



52-1-2A, 00:00:10, 1.57m
Modification de la section transversale de la canalisation, claire, 0% / CHANGEMENT DE DN ET MATERIAUX



52-1-3A, 00:00:29, 4.59m
Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0%



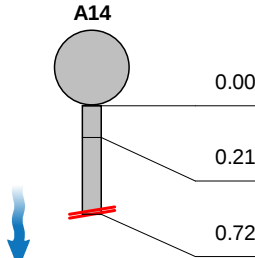
52-1-4A, 00:00:34, 4.84m
Référence du noeud d'arrivée, GR3, claire, 0%

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 53
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIÈRE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS	Regard en amont A14	Longueur unitaire [m] 0
Rue CITE DOUANIÈRE	Type (en amont)	Longueur [m] 0,72
Type d'emplacement	Regard en aval SEP	Long. insp. [m] 0,72
N° de contrat	Type (en aval)	Mise en service

Forme [mm] circulaire 100mm	Objet de l'inspection
Utilisation du collecteur eaux pluviales	Méthode d'inspection
Type de collecteur	Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement
Référence de photographie	Nettoyage
Matériau PVC-U	Remarque

1:50	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, A14, claire, 0%	00:00:00	53-1-1A	
	0.21	BDB	Remarque générale, trouble, 0% / HYDROCURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON	00:00:13	53-1-2A	
	0.72	BDCZ	Inspection abandonnée, trouble, 100% / ENTREE DANS SEPARATEUR D'HYDROCARBURE	00:00:26	53-1-3A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		53



53-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, A14, claire, 0%



53-1-2A, 00:00:13, 0.21m
Remarque générale, trouble, 0% / HYDROCURAGE
IMPOSSIBLE - SIPHON

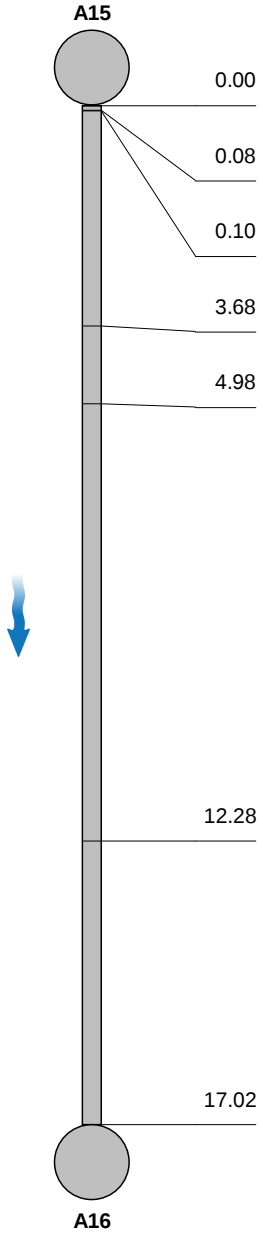


53-1-3A, 00:00:26, 0.72m
Inspection abandonnée, trouble, 100% / ENTREE DANS
SEPARATEUR D'HYDROCARBURE

Inspection de tronçon - 11/05/2022

Date 11/05/2022	Caméra	Précipitation	Nom du tronçon	N° 54
Nom du projet SAINT LOUIS CITE DOUANIERE 2022_05_11	Référence de vidéo	Véhicule	Inspecteur	N° de commande 01

Ville/Village SAINT LOUIS Rue CITE DOUANIERE Type d'emplacement N° de contrat	Regard en amont A15 Type (en amont) Regard en aval A16 Type (en aval)	Longueur unitaire [m] 0 Longueur [m] 17,02 Long. insp. [m] 17,02 Mise en service
Forme [mm] circulaire 150mm Utilisation du collecteur Type de collecteur Référence de photographie Matériau PVC-U	Objet de l'inspection Méthode d'inspection Direction de l'inspection Dans le sens de l'écoulement Nettoyage Remarque	

1:126	m+	Code	Observations	MPEG	Photo	Gravité
	0.00	BCD	Début de la canalisation, A15, claire, 0%	00:00:00	54-1-1A	
	0.08	BDB	Remarque générale, claire, 0% / HYDROCURAGE IMPOSSIBLE - SIPHON	00:00:04	54-1-2A	
	0.10	BCCBY	Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0%	00:00:05	54-1-3A	
	3.68	BDDA	Niveau d'eau, effluent clair, 10% / PRESENCE DE FLASH	00:01:47	54-1-4A, 54-1-4B	
	4.98	BBBA	Concrétions à 4 h., claire, 0%	00:02:00	54-1-5A	
	12.28	BBAA	Grosse racine isolée de 6 h. à 7 h., claire, 5%	00:03:05	54-1-6A	
	17.02	BCE	Référence du noeud d'arrivée, A16, trouble, 5%	00:06:03	54-1-7A	

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		54



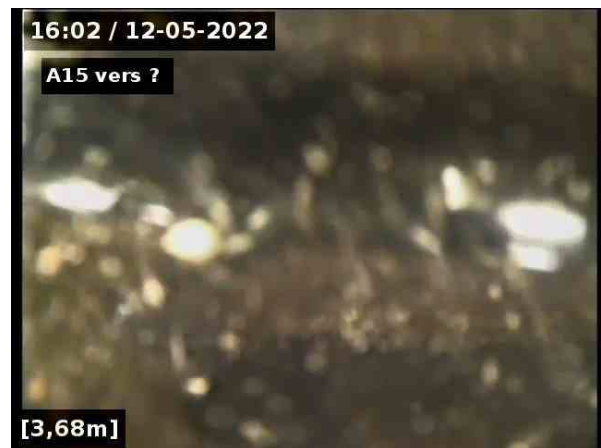
54-1-1A, 00:00:00, 0.00m
Début de la canalisation, A15, claire, 0%



54-1-2A, 00:00:04, 0.08m
Remarque générale, claire, 0% / HYDROCURAGE
IMPOSSIBLE - SIPHON



54-1-3A, 00:00:05, 0.10m
Courbure vers la droite, déviation en degrés: 45°, claire, 0%



54-1-4A, 00:01:47, 3.68m
Niveau d'eau, effluent clair, 10% / PRESENCE DE FLASH

Photos de tronçon - 11/05/2022

Ville/Village	Rue	Date	Nom du tronçon	N°
SAINT LOUIS	CITE DOUANIERE	11/05/2022		54



54-1-4B, 00:01:47, 3.68m
Niveau d'eau, effluent clair, 10% / PRESENCE DE FLASH



54-1-5A, 00:02:00, 4.98m
Concrétions à 4 h., claire, 0%



54-1-6A, 00:03:05, 12.28m
Grosse racine isolée de 6 h. à 7 h., claire, 5%



54-1-7A, 00:06:03, 17.02m
Référence du noeud d'arrivée, A16, trouble, 5%