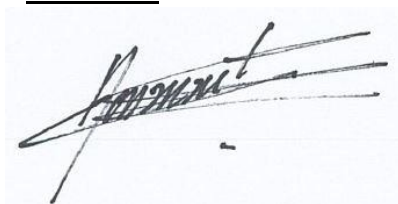
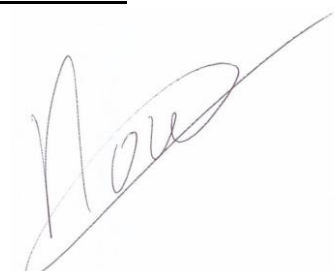


**PRE-RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX DANS
UN IMMEUBLE BÂTI
(SELON LA NORME NF X46-020)**

Référence rapport	67491-1	Commande : 4512058219 du 18/12/2025
Adresse du site	8, rue HELENA VIEIRA DA SILVA 75014 PARIS	
Type	Hôpital	
Zone de travaux	Ascenseurs N°AF800400/401 (Duplex Central – Du RdC bas au R+7) et AF800404 (Grande Aile – Du R-1 au R+2)	
Référence du programme de travaux	Suivant mail de l'APHP, Monsieur Julien FLAMAIN, en date du 02/12/2025 à 11.47	
Date de construction / Permis de construire	NC	
Localisation	Bât : BATIMENT ADY STEG	
N° de lot(s) copropriété	Ascenseurs N°AF800400, N°AF800401 et N°AF800404	
Références client	Immeuble : -	Lot gestion : -

Propriétaire	APHP Service des Travaux, des Equipements et de la Maintenance 55, boulevard diderot / CS 223054 / 75610 75610 PARIS CEDEX 12
Donneur d'ordre	APHP Service des Travaux, des Equipements et de la Maintenance 55, boulevard diderot / CS 223054 / 75610 75610 PARIS CEDEX 12
Accompagnateur	AFEM
Laboratoire d'analyse	ITGA (Matériaux IdF) Parc Edonia - Bât R - Rue de la Terre Adélie 35760 SAINT GREGOIRE n° 1-5967
Opérateur de repérage	Le présent rapport est établi par une personne, DENAVEAUT Didier, dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT 17 rue des capucins - 51100 Castres - Certification n° C0425 Date de validité : 16/08/2029
Date(s) de repérage	12/01/2026 et 13/01/2026
Date d'édition du rapport	22/01/2026

Rédacteur : DENAVEAUT Didier 	Vérificateur : MOONEESAWMY Quentin 
--	---



Historique des mises à jour		
Date	Objet	Modifications
22/01/2026	Création du rapport	Sans objet

En cas de mise à jour du rapport, la dernière version émise annule et remplace la version précédente.

Sommaire

A. Conclusions	3
B. Contexte de la mission	6
1. Description des travaux prévus	6
2. Parties d'immeuble concernées – périmètre de repérage	6
3. Programme de repérage	6
4. Limites ou extensions de la mission fixées par le donneur d'ordre	6
5. Documents fournis par le donneur d'ordre	7
C. Résultats détaillés du repérage	8
1. Liste des locaux visités	8
2. Matériaux et produits repérés	8
3. Matériaux et produits repérés par local ou zone	16
D. Fiches d'identification et de cotation	20
E. Conditions générales de réalisation du repérage.....	48
1. Objet de la mission	48
2. Limite de mission et de responsabilité	52
3. Références réglementaires	52
4. Présentation des résultats	53
F. Obligations de conservation et transmission	55
G. Attestations d'assurance, de compétence, d'impartialité.....	56

Annexe : Cartographie des prélèvements, sondages et matériaux contenant de l'amiante

Annexe : Procès-verbaux d'analyse des échantillons en laboratoire



A. Conclusions

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission, le Donneur d'Ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, **Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
17	Plaque coupe-feu en bakélite noire au droit du disjoncteur	Analyse laboratoire
Localisation / ZPSO :		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

N°	Type matériau / produit	Conclusion fondée sur
41	Colle bitumineuse sous seuil aluminium au droit du seuil de porte palière	Document consulté
Localisation / ZPSO :		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX		

Précisions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante

Sans objet

Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués :

N°	Type matériau / produit	Raisons de l'impossibilité de conclure
38	Disjoncteurs électriques A 6.4 et B 6.5 sous tension au jour du contrôle	Matériau nécessitant des moyens d'accès spécifiques
Localisation / ZPSO :		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

N°	Type matériau / produit	Raisons de l'impossibilité de conclure
39	Boite relais électrique sous tension au jour du contrôle	Matériau nécessitant des moyens d'accès spécifiques
Localisation / ZPSO :		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		



Notes :

- La liste de l'ensemble des matériaux et produits repérés, dont le cas échéant ceux ne contenant pas d'amiante, figure au chapitre C.2. du présent rapport.
- En cas de présence d'amiante, l'estimation de la quantité des matériaux et produits contenant de l'amiante repérés figure dans la cartographie en annexe.

Certains locaux ou zones compris dans le périmètre de la mission n'ont pas pu être visités. Ces locaux ou zones devront faire l'objet d'un complément de repérage :

Locaux ou zones non visités	Justification
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT / FAÇADE ASCENSEUR	Paroi verticale derrière le doublage et les composants du revêtement de sol en raccord sur le seuil de la porte palière sont non visibles et accessibles au jour du contrôle - Démontage non réalisé par AFEM au droit du seuil de porte palière et l'indicateur d'étage (Pas d'outils)
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 / FAÇADE ASCENSEUR	Paroi verticale derrière le doublage et les composants du revêtement de sol en raccord sur le seuil de la porte palière sont non visibles et accessibles au jour du contrôle - Démontage non réalisé par AFEM au droit du seuil de porte palière et l'indicateur d'étage (Pas d'outils)
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 / FAÇADE ASCENSEUR	Paroi verticale derrière le doublage et les composants du revêtement de sol en raccord sur le seuil de la porte palière sont non visibles et accessibles au jour du contrôle - Démontage non réalisé par AFEM au droit du seuil de porte palière et l'indicateur d'étage (Pas d'outils)
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS / FAÇADE ASCENSEUR	Paroi verticale derrière le doublage et les composants du revêtement de sol en raccord sur le seuil de la porte palière sont non visibles et accessibles au jour du contrôle - Démontage non réalisé par AFEM au droit du seuil de porte palière et l'indicateur d'étage (Pas d'outils)
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX	Paroi verticale derrière le doublage et les composants du revêtement de sol en raccord sur les seuils des portes palières sont non visibles et accessibles au jour du contrôle - Démontage non réalisé par AFEM au droit des seuils de portes palières et les indicateurs d'étage (Pas d'outils)
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX	Paroi verticale derrière le doublage et les composants du revêtement de sol en raccord sur les seuils des portes palières sont non visibles et accessibles au jour du contrôle - Démontage non réalisé par AFEM au droit des seuils de portes palières et les indicateurs d'étage (Pas d'outils)
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX	Les composants du revêtement de sol en raccord sur les seuils des portes palières sont non visibles et accessibles au jour du contrôle - Démontage non réalisé par AFEM au droit des seuils de portes palières (Pas d'outils)
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX	Les composants du revêtement de sol en raccord sur les seuils des portes palières sont non visibles et accessibles au jour du contrôle - Démontage non réalisé par AFEM au droit des seuils de portes palières (Pas d'outils)
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX	Les composants du revêtement de sol en raccord sur les seuils des portes palières sont non visibles et accessibles au jour du contrôle - Démontage non réalisé par AFEM au droit des seuils de portes palières (Pas d'outils)
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX	Les composants du revêtement de sol en raccord sur les seuils des portes palières sont non visibles et accessibles au jour du contrôle - Démontage non réalisé par AFEM au droit des seuils de portes palières (Pas d'outils)

Liste des investigations approfondies à mettre en place pour mener la mission à son terme

La société AFEM mandatée par le Donneur d'Ordre devra dans le cadre de la prochaine visite procéder aux démontages :

- Des seuils aluminium (entre le revêtement de sol et le seuil de guide), boutons d'appel et indicateurs d'étage afin de lever les doutes sur les éléments ci-dessus mentionnés.



Seuils à démonter (AFEM) entre les revêtements de sol et les seuils de guide des portes palières

Nota : Si impossibilité de démonter les seuils, nous pourrions réaliser des sondages destructifs à proximité mais pas au droit des portes palières au vu du trafic journalier des ascenseurs. Si l'entreprise en charge des travaux (remplacement des portes palières) estime que les revêtements de sol ne sont pas impactés, il ne sera pas nécessaire de faire des investigations (Dans l'attente d'une confirmation de la part du Donneur d'Ordre).



Boutons d'appel et indicateurs d'étage à démonter (AFEM)

Les anciens câbles électriques d'alimentation au droit des disjoncteurs situés dans le local machinerie du Duplex au R+7 sont également susceptibles de contenir de l'amiante. En cas de travaux, il conviendra de consigner les équipements électriques pour vérification.

Observations et/ou investigations complémentaires

Il est à noter que les appareils N°800400 et N°800401 (Duplex Central) ont été rénovés en 2013 et 2017. L'appareil N°800404 (Grande Aile) a été rénové en 2011.



B. Contexte de la mission

1. Description des travaux prévus

Descriptif des travaux prévus :

- Le remplacement de l'armoire de manœuvre par un modèle en variation de fréquence en gestion duplex collective montée/descente avec 1 colonne d'appels palier
- Le remplacement de la manœuvre "non-stop incendie" ;
- Le remplacement de l'ensemble des parties électriques de l'installation (machinerie, gaine et cabine) ;
- Le remplacement de la machine et de câbles de traction par une machine Gearless ;
- Le remplacement des commandes et signalisations en cabine ;
- L'installation d'une nouvelle synthèse vocale ;
- Le remplacement du dispositif de téléalarme GSM type "tri-phonie" avec pictogrammes et coupleur acoustique + GSM 4G ;

Nota : nous confirmer si GSM 4G ou si passage par ligne autocom.

- Le remplacement de la cellule de détection toute hauteur ;
- Le remplacement de la porte cabine complète (opérateur, seuil et vantaux) par modèle grand trafic ;
- Le remplacement du dispositif pèse-charge ;
- Le remplacement des boîtes à boutons palières + Lecteur de badges à chaque palier ;
- Le remplacement de la manœuvre de rappel pompiers ;
- Le remplacement d'indicateurs de position et direction à tous les niveaux ;
- Le remplacement des portes palières (E30 à minima) par des modèles adaptés grand trafic ;
- Le remplacement de l'éclairage gaine par un modèle à Leds ;
- La reprise de l'alignement des guides cabine et contrepoids.

2. Parties d'immeuble concernées – périmètre de repérage

Ascenseurs N°AF800400/401 (Duplex Central – Du RdC bas au R+7) et AF800404 (Grande Aile – Du R-1 au R+2)

3. Programme de repérage

Parmi les catégories d'ouvrages prévues au programme de repérage mentionnées ci-dessous, les ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter sont détaillés dans le tableau figurant au chapitre E « conditions générales de réalisation du repérage (Liste des matériaux de l'annexe A de la norme NF X 46-020 et de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 prévus en fonction du programme de travaux)».

- Parois verticales intérieures
- Planchers et planchers techniques
- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

4. Limites ou extensions de la mission fixées par le donneur d'ordre

Ce tableau décrit les limites, exclusions ou extensions du cadre de la mission qui ont été apportées par le donneur d'ordre (venant éventuellement modifier le périmètre et/ou le programme de repérage tel qu'il a été défini contractuellement au moment de l'offre ou du contrat). Les ouvrages ou parties d'ouvrages concernés sont indiqués dans le tableau ci-après, et exclus ou ajoutés au champ de la mission couverte par le présent rapport.

Locaux concernés	Ouvrages / parties d'ouvrages concernés	Limites, exclusions ou extensions fixées par le donneur d'ordre
NEANT		



5. Documents fournis par le donneur d'ordre

Les documents ci-dessous ont été fournis par le donneur d'ordre ou son représentant :

Rapports de repérage

Date rapport	Type rapport	Référence rapport	Nom du rédacteur	Société	Type de repérage	Conclusions
11/06/2025	Rapport CVAT2	64220-1	DENAVEAUT Didier	QUALITAT EXPERTISES	-	Présence d'amiante
27/11/2024	Rapport avant travaux	60000-1	JEANTY Dukens	QUALITAT EXPERTISES	-	Présence d'amiante

Note : Le cas échéant, le détail des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés dans les rapports antérieurs et de nouveau repérés au cours de la mission de repérage objet du présent rapport figure dans les fiches d'identification et de cotation au chapitre D.

Autres documents

Date document	Type document	Référence document	Nom du rédacteur	Société
Aucun document fourni				



C. Résultats détaillés du repérage

1. Liste des locaux visités

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 :
LOCAL MACHINERIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :
EQUIPEMENTS DUPLEX, FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX, TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :
EQUIPEMENTS DUPLEX, TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS :
EQUIPEMENTS, TRÉMIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT :
EQUIPEMENTS, TRÉMIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :
EQUIPEMENTS DUPLEX, TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 :
EQUIPEMENTS, TRÉMIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :
EQUIPEMENTS DUPLEX, FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX, TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 :
EQUIPEMENTS, TRÉMIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :
EQUIPEMENTS DUPLEX, FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX, TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :
EQUIPEMENTS DUPLEX, FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX, TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :
EQUIPEMENTS DUPLEX, FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX, TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :
EQUIPEMENTS DUPLEX, FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX, TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) :
LOCAL MACHINERIE DUPLEX

2. Matériaux et produits repérés

Le tableau ci-dessous recense les matériaux et produits inclus au périmètre et au programme de repérage qui ont été repérés, et leur localisation (locaux constituant les ZPSO).

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
1	Flocage cotonneux blanc recouvert de plâtre blanc sur poteau de structure	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
2	Enduit lissé beige en jonction des plaques de plâtre de doublage	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
3	Patin anti-vibration en caoutchouc noir sous moteur hydraulique	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
4	Chape en ciment gris	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE				



N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
5	Mortier en ciment gris de calage sous seuil de porte palière	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 : TRÉMIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
6	Rebouchage en plâtre blanc sur structure de porte palière	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 : TRÉMIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
7	Mortier résiduel en plâtre blanc sur mur maçonné	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 : TRÉMIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
8	Enduit ciment de jointoiement du mur en parpaing	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 : TRÉMIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
9	Chape en ciment gris sur fond de fosse	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
10	Mortier ciment de scellement au droit des anciens supports de guides	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 : TRÉMIE BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 : TRÉMIE				



N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
11	Enduit plâtre blanc lissé sur poutre béton	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
12	Enduit plâtre blanc lissé sur panneau isolant en Fibralth au plafond	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
13	Panneau isolant Fibralth + enduit ciment lissé recouvert d'un plâtre blanc lissé au plafond	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
14	Enduit-ciment lissé peint blanc sur mur en parpaing	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
15	Colle blanche sur cloison en carreaux de plâtre	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
16	Enduit-ciment lissé peint blanc sur muret maçonné	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
17	Plaquette coupe-feu en bakélite noire au droit du disjoncteur	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
18	Enduit plâtre lissé blanc au droit du support poulies	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				



N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
19	Chape en ciment gris recouverte d'une peinture grise	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
20	Rebouchage en ciment gris au droit de la platine de support câbles acier	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
21	Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	2	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : TRÉMIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
22	Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : TRÉMIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
23	Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 : TRÉMIE DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : TRÉMIE DUPLEX				



N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
24	Mortier plâtre au droit de la réservation pour passage de câbles via la face externe	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :</u> TRÉMIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
25	Mortier plâtre de calfeutrement au droit de la porte palière	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :</u> TRÉMIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
26	Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :</u> TRÉMIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
27	Enduit-ciment lissé sur meneau maçonné	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :</u> TRÉMIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
28	Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :</u> TRÉMIE DUPLEX				



N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
29	Dalle béton en ciment gris, en fond de fosse	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : TRÉMIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
30	Enduit en plâtre lissé blanc peint blanc/beige au droit du cadre de la porte palière	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
31	Enduit en plâtre lissé blanc recouvert d'une peinture gouttelette beige sur mur maçonné	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	1	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
32	Armoire de commande ascenseur OTHIS "2011"	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
33	Moteur hydraulique GMV "2011"	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
34	Tableau électrique ascenseur "2011"	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE				



N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
35	Moteur à traction Montanari Giulio KONE "2017"	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
36	Armoire de commande ascenseur OTHIS "2013"	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
37	Tableau électrique ascenseur "2013"	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
38	Disjoncteurs électriques A 6.4 et B 6.5 sous tension au jour du contrôle	Matériau nécessitant des moyens d'accès spécifiques.	0	ANALYSE ULTERIEURE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
39	Boite relais électrique sous tension au jour du contrôle	Matériau nécessitant des moyens d'accès spécifiques.	0	ANALYSE ULTERIEURE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
40	Fourreau en PVC pour passage de gaine hydraulique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
41	Colle bitumineuse sous seuil aluminium au droit du seuil de porte palière	Document consulté : conclusion effectuée sur la base d'un précédent rapport de repérage ou DTA.	0	PRESENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX				



N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
42	Enduit plâtre blanc lissé peint	Document consulté : conclusion effectuée sur la base d'un précédent rapport de repérage ou DTA.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
43	Portes palières et cabines avec opérateurs, cabines avec arcades, habillages de cabines, guides et coulisseaux de cabines, contrepoids avec guides, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : EQUIPEMENTS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT : EQUIPEMENTS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 : EQUIPEMENTS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 : EQUIPEMENTS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 : EQUIPEMENTS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 : EQUIPEMENTS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 : EQUIPEMENTS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : EQUIPEMENTS DUPLEX				

N°	Type matériau / produit	Critère de décision	Nb Prel	Conclusion
44	Portes palières et cabines avec opérateurs, cabine avec arcade, habillage de cabine, guide et coulisseau de cabine, contrepoids avec guide, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante.	0	ABSENCE
Localisation / ZPSO :				
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : EQUIPEMENTS BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT : EQUIPEMENTS BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 : EQUIPEMENTS BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 : EQUIPEMENTS				



3. Matériaux et produits repérés par local ou zone

Le tableau ci-dessous recense pour chaque local ou zone investigué(e) les matériaux et produits inclus au périmètre et au programme de repérage qui y ont été repérés.

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 / LOCAL MACHINERIE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
1 : Flocage cotonneux blanc recouvert de plâtre blanc sur poteau de structure	1-1 : Négatif	ABSENCE
2 : Enduit lissé beige en jonction des plaques de plâtre de doublage	2-1 : Négatif	ABSENCE
3 : Patin anti-vibration en caoutchouc noir sous moteur hydraulique	3-1 : Négatif	ABSENCE
4 : Chape en ciment gris	4-1 : Négatif	ABSENCE
32 : Armoire de commande ascenseur OTHIS "2011"	-	ABSENCE
33 : Moteur hydraulique GMV "2011"	-	ABSENCE
34 : Tableau électrique ascenseur "2011"	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS / EQUIPEMENTS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
43 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabines avec arcades, habillages de cabines, guides et coulisseaux de cabines, contrepoids avec guides, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
30 : Enduit en plâtre lissé blanc peint blanc/beige au droit du cadre de la porte palière	30-1 : Négatif	ABSENCE
31 : Enduit en plâtre lissé blanc recouvert d'une peinture gouttelette beige sur mur maçonné	31-1 : Négatif	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS / TRÉMIE DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
21 : Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	21-2 : Négatif	ABSENCE
22 : Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	-	ABSENCE
23 : Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	-	ABSENCE
26 : Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	-	ABSENCE
27 : Enduit-ciment lissé sur meneau maçonné	-	ABSENCE
28 : Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	-	ABSENCE
29 : Dalle béton en ciment gris, en fond de fosse	29-1 : Négatif	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT / EQUIPEMENTS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
43 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabines avec arcades, habillages de cabines, guides et coulisseaux de cabines, contrepoids avec guides, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT / TRÉMIE DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
21 : Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	-	ABSENCE
22 : Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	-	ABSENCE
23 : Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	-	ABSENCE
26 : Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	-	ABSENCE
27 : Enduit-ciment lissé sur meneau maçonné	-	ABSENCE
28 : Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS / EQUIPEMENTS

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
44 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabine avec arcade, habillage de cabine, guide et coulisseau de cabine, contrepoids avec guide, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE



BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS / TRÉMIE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
5 : Mortier en ciment gris de calage sous seuil de porte palière	5-1 : Négatif	ABSENCE
6 : Rebouchage en plâtre blanc sur structure de porte palière	6-1 : Négatif	ABSENCE
7 : Mortier résiduel en plâtre blanc sur mur maçonné	7-1 : Négatif	ABSENCE
8 : Enduit ciment de jointoiement du mur en parpaing	8-1 : Négatif	ABSENCE
9 : Chape en ciment gris sur fond de fosse	9-1 : Négatif	ABSENCE
10 : Mortier ciment de scellement au droit des anciens supports de guides	-	ABSENCE
40 : Fourreau en PVC pour passage de gaine hydraulique	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT / EQUIPEMENTS

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
44 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabine avec arcade, habillage de cabine, guide et coulisseau de cabine, contrepoids avec guide, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT / TRÉMIE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
5 : Mortier en ciment gris de calage sous seuil de porte palière	-	ABSENCE
6 : Rebouchage en plâtre blanc sur structure de porte palière	-	ABSENCE
7 : Mortier résiduel en plâtre blanc sur mur maçonné	-	ABSENCE
8 : Enduit ciment de jointoiement du mur en parpaing	-	ABSENCE
10 : Mortier ciment de scellement au droit des anciens supports de guides	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 / EQUIPEMENTS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
43 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabines avec arcades, habillages de cabines, guides et coulisseaux de cabines, contrepoids avec guides, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 / TRÉMIE DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
21 : Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	-	ABSENCE
22 : Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	-	ABSENCE
23 : Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	-	ABSENCE
26 : Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	-	ABSENCE
27 : Enduit-ciment lissé sur meneau maçonné	-	ABSENCE
28 : Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 / EQUIPEMENTS

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
44 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabine avec arcade, habillage de cabine, guide et coulisseau de cabine, contrepoids avec guide, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 / TRÉMIE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
5 : Mortier en ciment gris de calage sous seuil de porte palière	-	ABSENCE
6 : Rebouchage en plâtre blanc sur structure de porte palière	-	ABSENCE
7 : Mortier résiduel en plâtre blanc sur mur maçonné	-	ABSENCE
8 : Enduit ciment de jointoiement du mur en parpaing	-	ABSENCE
10 : Mortier ciment de scellement au droit des anciens supports de guides	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 / EQUIPEMENTS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
43 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabines avec arcades, habillages de cabines, guides et coulisseaux de cabines, contrepoids avec guides, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
31 : Enduit en plâtre lissé blanc recouvert d'une peinture gouttelette beige sur mur maçonné	-	ABSENCE
42 : Enduit plâtre blanc lissé peint	-	ABSENCE



BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 / TRÉMIE DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
21 : Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	-	ABSENCE
22 : Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	-	ABSENCE
23 : Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	-	ABSENCE
26 : Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	-	ABSENCE
27 : Enduit-ciment lissé sur meneau maçonné	-	ABSENCE
28 : Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 / EQUIPEMENTS

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
44 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabine avec arcade, habillage de cabine, guide et coulisseau de cabine, contrepoids avec guide, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 / TRÉMIE

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
5 : Mortier en ciment gris de calage sous seuil de porte palière	-	ABSENCE
6 : Rebouchage en plâtre blanc sur structure de porte palière	6-2 : Négatif	ABSENCE
7 : Mortier résiduel en plâtre blanc sur mur maçonné	7-2 : Négatif	ABSENCE
8 : Enduit ciment de jointoiement du mur en parpaing	8-2 : Négatif	ABSENCE
10 : Mortier ciment de scellement au droit des anciens supports de guides	10-1 : Négatif	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 / EQUIPEMENTS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
43 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabines avec arcades, habillages de cabines, guides et coulisseaux de cabines, contrepoids avec guides, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
41 : Colle bitumineuse sous seuil aluminium au droit du seuil de porte palière	-	PRESENCE
42 : Enduit plâtre blanc lissé peint	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 / TRÉMIE DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
21 : Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	-	ABSENCE
22 : Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	-	ABSENCE
23 : Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	-	ABSENCE
26 : Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	-	ABSENCE
27 : Enduit-ciment lissé sur meneau maçonné	-	ABSENCE
28 : Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 / EQUIPEMENTS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
43 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabines avec arcades, habillages de cabines, guides et coulisseaux de cabines, contrepoids avec guides, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
31 : Enduit en plâtre lissé blanc recouvert d'une peinture gouttelette beige sur mur maçonné	-	ABSENCE
42 : Enduit plâtre blanc lissé peint	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 / TRÉMIE DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
21 : Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	-	ABSENCE
22 : Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	-	ABSENCE
23 : Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	-	ABSENCE
26 : Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	-	ABSENCE
27 : Enduit-ciment lissé sur meneau maçonné	27-1 : Négatif	ABSENCE
28 : Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	28-1 : Négatif	ABSENCE



BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 / EQUIPEMENTS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
43 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabines avec arcades, habillages de cabines, guides et coulisseurs de cabines, contrepoids avec guides, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
31 : Enduit en plâtre lissé blanc recouvert d'une peinture gouttelette beige sur mur maçonné	-	ABSENCE
42 : Enduit plâtre blanc lissé peint	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 / TRÉMIE DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
21 : Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	-	ABSENCE
22 : Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	-	ABSENCE
23 : Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	-	ABSENCE
25 : Mortier plâtre de calfeutrement au droit de la porte palière	25-1 : Négatif	ABSENCE
26 : Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	26-1 : Négatif	ABSENCE
27 : Enduit-ciment lissé sur meneau maçonné	-	ABSENCE
28 : Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 / EQUIPEMENTS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
43 : Portes palières et cabines avec opérateurs, cabines avec arcades, habillages de cabines, guides et coulisseurs de cabines, contrepoids avec guides, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 / FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
31 : Enduit en plâtre lissé blanc recouvert d'une peinture gouttelette beige sur mur maçonné	-	ABSENCE
42 : Enduit plâtre blanc lissé peint	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 / TRÉMIE DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
21 : Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	21-1 : Négatif	ABSENCE
22 : Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	22-1 : Négatif	ABSENCE
23 : Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	23-1 : Négatif	ABSENCE
24 : Mortier plâtre au droit de la réservation pour passage de câbles via la face externe	24-1 : Négatif	ABSENCE
26 : Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	-	ABSENCE
27 : Enduit-ciment lissé sur meneau maçonné	-	ABSENCE
28 : Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	-	ABSENCE

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) / LOCAL MACHINERIE DUPLEX

Matériaux / produits	Prélèvements	Conclusion
11 : Enduit plâtre blanc lissé sur poutre béton	11-1 : Négatif	ABSENCE
12 : Enduit plâtre blanc lissé sur panneau isolant en Fibralith au plafond	12-1 : Négatif	ABSENCE
13 : Panneau isolant Fibralith + enduit ciment lissé recouvert d'un plâtre blanc lissé au plafond	13-1 : Négatif	ABSENCE
14 : Enduit-ciment lissé peint blanc sur mur en parpaing	14-1 : Négatif	ABSENCE
15 : Colle blanche sur cloison en carreaux de plâtre	15-1 : Négatif	ABSENCE
16 : Enduit-ciment lissé peint blanc sur muret maçonné	16-1 : Négatif	ABSENCE
17 : Plaque coupe-feu en bakélite noire au droit du disjoncteur	17-1 : Positif	PRESENCE
18 : Enduit plâtre lissé blanc au droit du support poulies	18-1 : Négatif	ABSENCE
19 : Chape en ciment gris recouverte d'une peinture grise	19-1 : Négatif	ABSENCE
20 : Rebouchage en ciment gris au droit de la platine de support câbles acier	20-1 : Négatif	ABSENCE
35 : Moteur à traction Montanari Giulio KONE "2017"	-	ABSENCE
36 : Armoire de commande ascenseur OTHIS "2013"	-	ABSENCE
37 : Tableau électrique ascenseur "2013"	-	ABSENCE
38 : Disjoncteurs électriques A 6.4 et B 6.5 sous tension au jour du contrôle	-	ANALYSE ULTERIEURE
39 : Boite relais électrique sous tension au jour du contrôle	-	ANALYSE ULTERIEURE



D. Fiches d'identification et de cotation

Matériau / Produit N°1 : Flocage

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Flocage cotonneux blanc recouvert de plâtre blanc sur poteau de structure	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
FL1-1	<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 :</u> LOCAL MACHINERIE	13/01/2026	Flocage cotonneux blanc recouvert de plâtre blanc sur poteau de structure	ABSENCE

Matériau / Produit N°2 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit lissé beige en jonction des plaques de plâtre de doublage	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END2-1	<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 :</u> LOCAL MACHINERIE	13/01/2026	Enduit lissé beige en jonction des plaques de plâtre de doublage	ABSENCE



Matériau / Produit N°3 : Patin anti-vibration

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Patin anti-vibration en caoutchouc noir sous moteur hydraulique	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT3-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE	13/01/2026	Patin anti-vibration en caoutchouc noir sous moteur hydraulique	ABSENCE

Matériau / Produit N°4 : Chape

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Chape en ciment gris	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
CHAP4-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE	13/01/2026	Chape en ciment gris	ABSENCE



Matériau / Produit N°5 : Mortier ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Mortier en ciment gris de calage sous seuil de porte palière	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS :</u> TRÉMIE <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT :</u> TRÉMIE <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 :</u> TRÉMIE <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 :</u> TRÉMIE		

ANALYSE				
Réf préél.	Emplacement préél.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT5-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE	13/01/2026	Mortier en ciment gris de calage sous seuil de porte palière	ABSENCE



Matériau / Produit N°6 : Rebouchage

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Rebouchage en plâtre blanc sur structure de porte palière	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS :
TRÉMIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT :
TRÉMIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 :
TRÉMIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 :
TRÉMIE

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
REB6-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE	13/01/2026	Rebouchage en plâtre blanc sur structure de porte palière	ABSENCE
REB6-2	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 : TRÉMIE	13/01/2026	Rebouchage en plâtre blanc sur structure de porte palière	ABSENCE



Matériau / Produit N°7 : Mortier plâtre

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Mortier résiduel en plâtre blanc sur mur maçonné	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS :
TRÉMIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT :
TRÉMIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 :
TRÉMIE
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 :
TRÉMIE

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT7-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE	13/01/2026	Mortier résiduel en plâtre blanc sur mur maçonné	ABSENCE
MAT7-2	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 : TRÉMIE	13/01/2026	Mortier résiduel en plâtre blanc sur mur maçonné	ABSENCE

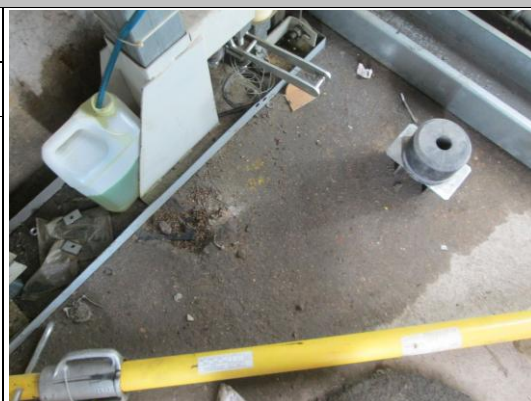


Matériau / Produit N°8 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit ciment de jointoiement du mur en parpaing	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS :</u> TRÉMIE		
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT :</u> TRÉMIE		
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 :</u> TRÉMIE		
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 :</u> TRÉMIE		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END8-1	<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS :</u> TRÉMIE	13/01/2026	Enduit ciment de jointoiement du mur en parpaing	ABSENCE
END8-2	<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 :</u> TRÉMIE	13/01/2026	Enduit ciment de jointoiement du mur en parpaing	ABSENCE

Matériau / Produit N°9 : Chape

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Chape en ciment gris sur fond de fosse	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : TRÉMIE		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
CHAP9-1	<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS :</u> TRÉMIE	13/01/2026	Chape en ciment gris sur fond de fosse	ABSENCE



Matériau / Produit N°10 : Mortier ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Mortier ciment de scellement au droit des anciens supports de guides	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS :</u> TRÉMIE <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT :</u> TRÉMIE <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 :</u> TRÉMIE <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 :</u> TRÉMIE		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT10-1	<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 :</u> TRÉMIE	13/01/2026	Mortier ciment de scellement au droit des anciens supports de guides	ABSENCE

Matériau / Produit N°11 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit plâtre blanc lissé sur poutre béton	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END11-1	<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) :</u> LOCAL MACHINERIE DUPLEX	14/01/2026	Enduit plâtre blanc lissé sur poutre béton	ABSENCE



Matériau / Produit N°12 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit plâtre blanc lissé sur panneau isolant en Fibralth au plafond	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END12-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX	14/01/2026	Enduit plâtre blanc lissé sur panneau isolant en Fibralth au plafond	ABSENCE

Matériau / Produit N°13 : Panneau

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Panneau isolant Fibralth + enduit ciment lissé recouvert d'un plâtre blanc lissé au plafond	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
PA13-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX	14/01/2026	Panneau isolant Fibralth + enduit ciment lissé recouvert d'un plâtre blanc lissé au plafond	ABSENCE



Matériau / Produit N°14 : Enduit-ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit-ciment lissé peint blanc sur mur en parpaing	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END14-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX	14/01/2026	Enduit-ciment lissé peint blanc sur mur en parpaing	ABSENCE

Matériau / Produit N°15 : Colle

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Colle blanche sur cloison en carreaux de plâtre	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) :</u> LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
COL15-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX	14/01/2026	Colle blanche sur cloison en carreaux de plâtre	ABSENCE



Matériau / Produit N°16 : Enduit-ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit-ciment lissé peint blanc sur muret maçonné	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END16-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX	14/01/2026	Enduit-ciment lissé peint blanc sur muret maçonné	ABSENCE

Matériau / Produit N°17 : Plaque CF

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante	
Description	Plaque coupe-feu en bakélite noire au droit du disjoncteur	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT17-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX	14/01/2026	Plaque coupe-feu en bakélite noire au droit du disjoncteur	PRESENCE



Matériau / Produit N°18 : Enduit

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit plâtre lissé blanc au droit du support poulies	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) :
LOCAL MACHINERIE DUPLEX

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END18-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX	14/01/2026	Enduit plâtre lissé blanc au droit du support poulies	ABSENCE

Matériau / Produit N°19 : Chape

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Chape en ciment gris recouverte d'une peinture grise	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) :</u> LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
CHAP19-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX	14/01/2026	Chape en ciment gris recouverte d'une peinture grise	ABSENCE



Matériau / Produit N°20 : Rebouchage

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Rebouchage en ciment gris au droit de la platine de support câbles acier	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
REB20-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX	14/01/2026	Rebouchage en ciment gris au droit de la platine de support câbles acier	ABSENCE



Matériau / Produit N°21 : Mortier ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

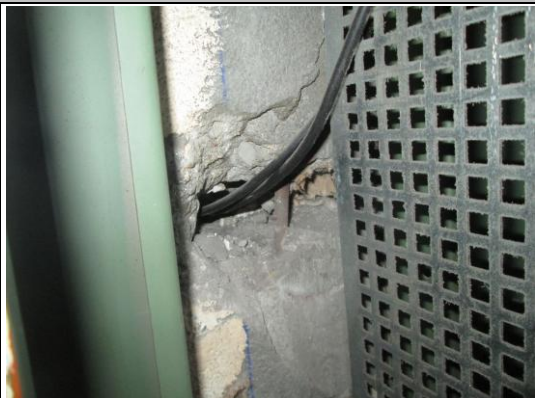
Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :
TRÉMIE DUPLEX

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT21-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : TRÉMIE DUPLEX	14/01/2026	Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	ABSENCE
MAT21-2	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : TRÉMIE DUPLEX	14/01/2026	Mortier en ciment gris de jointoiement du mur en parpaing	ABSENCE



Matériau / Produit N°22 : Enduit-ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :
TRÉMIE DUPLEX

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END22-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : TRÉMIE DUPLEX	14/01/2026	Enduit-ciment lissé sur mur maçonné entre les deux portes palières	ABSENCE



Matériau / Produit N°23 : Mortier ciment

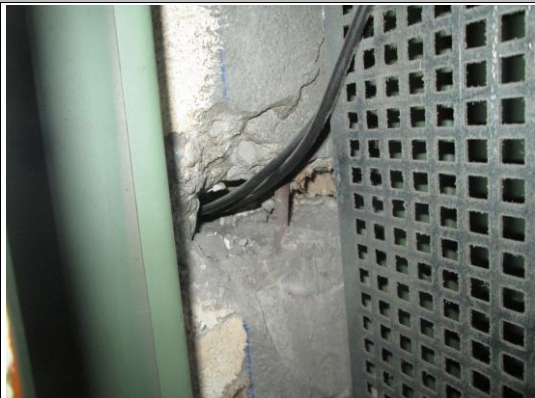
Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :
TRÉMIE DUPLEX

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT23-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : TRÉMIE DUPLEX	14/01/2026	Mortier en ciment gris de scellement au droit de la traverse métallique de séparation	ABSENCE

Matériau / Produit N°24 : Mortier plâtre

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Mortier plâtre au droit de la réservation pour passage de câbles via la face externe	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :
TRÉMIE DUPLEX

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT24-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : TRÉMIE DUPLEX	14/01/2026	Mortier plâtre au droit de la réservation pour passage de câbles via la face externe	ABSENCE



Matériau / Produit N°25 : Mortier plâtre		
Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Mortier plâtre de calfeutrement au droit de la porte palière	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 : TRÉMIE DUPLEX		

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT25-1	<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :</u> TRÉMIE DUPLEX	14/01/2026	Mortier plâtre de calfeutrement au droit de la porte palière	ABSENCE



Matériau / Produit N°26 : Mortier ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :
TRÉMIE DUPLEX

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT26-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 : TRÉMIE DUPLEX	14/01/2026	Mortier en ciment gris de jointoiement mur brique sous enduit ciment lissé au droit du meneau maçonné	ABSENCE



Matériau / Produit N°27 : Enduit-ciment				
Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante			
Description	Enduit-ciment lissé sur mureau maçonné			
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.			
Localisation / ZPSO				
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :</u> TRÉMIE DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :</u> TRÉMIE DUPLEX				
ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END27-1	<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :</u> TRÉMIE DUPLEX	14/01/2026	Enduit-ciment lissé sur mureau maçonné	ABSENCE



Matériau / Produit N°28 : Mortier ciment

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :
TRÉMIE DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :
TRÉMIE DUPLEX

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT28-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 : TRÉMIE DUPLEX	14/01/2026	Mortier ciment de scellement au droit de la patte de fixation du rail de guide	ABSENCE

Matériau / Produit N°29 : Dalle béton

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Dalle béton en ciment gris, en fond de fosse	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	

Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :
TRÉMIE DUPLEX

ANALYSE				
Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
MAT29-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : TRÉMIE DUPLEX	14/01/2026	Dalle béton en ciment gris, en fond de fosse	ABSENCE



Matériau / Produit N°30 : Enduit-Peinture

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit en plâtre lissé blanc peint blanc/beige au droit du cadre de la porte palière	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX		

ANALYSE

Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END30-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX	14/01/2026	Enduit en plâtre lissé blanc peint blanc/beige au droit du cadre de la porte palière	ABSENCE

Matériau / Produit N°31 : Enduit-Peinture

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit en plâtre lissé blanc recouvert d'une peinture gouttelette beige sur mur maçonné	
Critère de décision	Analyse laboratoire : rapport d'essai joint au présent rapport.	
Localisation / ZPSO		
<u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :</u> FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :</u> FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :</u> FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :</u> FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :</u> FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX <u>BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :</u> FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX		

ANALYSE

Réf pré.	Emplacement pré.	Date	Couche / type produit	Résultat
END31-1	BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX	14/01/2026	Enduit en plâtre lissé blanc recouvert d'une peinture gouttelette beige sur mur maçonné	ABSENCE



Matériau / Produit N°32 : Armoire de commande

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Armoire de commande ascenseur OTHIS "2011"	
Critère de décision	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE		

Matériau / Produit N°33 : Moteur hydraulique

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Moteur hydraulique GMV "2011"	
Critère de décision	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R-1 : LOCAL MACHINERIE		



Matériau / Produit N°34 : Tableau électrique

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
------------	-------------------------------------	--

Matériau / Produit N°35 : Moteur à traction

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Moteur à traction Montanari Giulio KONE "2017"	
Critère de décision	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		

Matériau / Produit N°36 : Armoire de commande

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Armoire de commande ascenseur OTHIS "2013"	
Critère de décision	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		



Matériau / Produit N°37 : Tableau électrique	
Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Tableau électrique ascenseur "2013"
Critère de décision	Marquage du matériau et/ou document consulté : date de fabrication du matériau postérieure à la date d'interdiction de l'amiante dans le matériau concerné.
 	
Localisation / ZPSO	
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX	



Matériau / Produit N°38 : Disjoncteurs		
Conclusion	Matériau pour lequel des sondages et/ou des analyses doivent être effectuées	
Description	Disjoncteurs électriques A 6.4 et B 6.5 sous tension au jour du contrôle	
Critère de décision	Matériau nécessitant des moyens d'accès spécifiques.	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) : LOCAL MACHINERIE DUPLEX		



Matériau / Produit N°39 : Boîte relais électrique

Conclusion	Matériau pour lequel des sondages et/ou des analyses doivent être effectuées
Description	Boîte relais électrique sous tension au jour du contrôle
Critère de décision	Matériau nécessitant des moyens d'accès spécifiques.



Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+7 (TERRASSE) :
LOCAL MACHINERIE DUPLEX

Matériau / Produit N°40 : Fourreau

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante
Description	Fourreau en PVC pour passage de gaine hydraulique
Critère de décision	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante.



Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS :
TRÉMIE



Matériau / Produit N°41 : Colle

Conclusion	Matériau contenant de l'amiante	
Description	Colle bitumineuse sous seuil aluminium au droit du seuil de porte palière	
Critère de décision	Document consulté : conclusion effectuée sur la base d'un précédent rapport de repérage ou DTA. Rapport CVAT2 N° 64220-1 établi le 11/06/2025 par la société QUALITAT EXPERTISES, matériau N°9	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX		

Matériau / Produit N°42 : Enduit-Peinture

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Enduit plâtre blanc lissé peint	
Critère de décision	Document consulté : conclusion effectuée sur la base d'un précédent rapport de repérage ou DTA. Rapport avant travaux N° 60000-1 établi le 27/11/2024 par la société QUALITAT EXPERTISES, matériau N°6	
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 : FAÇADE ASCENSEURS DUPLEX		



Matériau / Produit N°43 : Equipements ASC. N°AF 800401

Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	   
Description	Portes palières et cabines avec opérateurs, cabines avec arcades, habillages de cabines, guides et coulisseaux de cabines, contrepoids avec guides, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	
Critère de décision	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante.	

Localisation / ZPSO

BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC BAS :
EQUIPEMENTS DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / RDC HAUT :
EQUIPEMENTS DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+1 :
EQUIPEMENTS DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+2 :
EQUIPEMENTS DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+3 :
EQUIPEMENTS DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+4 :
EQUIPEMENTS DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+5 :
EQUIPEMENTS DUPLEX
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800401 / R+6 :
EQUIPEMENTS DUPLEX



Matériau / Produit N°44 : Equipements ASC. N°AF 800404		
Conclusion	Matériau ne contenant pas d'amiante	
Description	Portes palières et cabines avec opérateurs, cabine avec arcade, habillage de cabine, guide et coulisseau de cabine, contrepoids avec guide, éclairage de trémie, indicateurs et boutons d'appel, etc...	
Critère de décision	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante.	   
Localisation / ZPSO		
BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC BAS : EQUIPEMENTS BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / RDC HAUT : EQUIPEMENTS BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+1 : EQUIPEMENTS BAT APHP / ESC ASCENSEUR N°AF 800404 / R+2 : EQUIPEMENTS		



E.Conditions générales de réalisation du repérage

1. Objet de la mission

- Notre mission consiste à identifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux définis par le donneur d'ordre.
- Notre mission est réalisée selon la norme NF X 46-020 de d'août 2017 et l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
- Ce repérage porte sur les produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante concernés par les travaux et mentionnés dans l'annexe A de la norme NF X 46-020 et dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019. Si l'opérateur de repérage a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
- Ce repérage peut nécessiter des investigations approfondies à caractère destructif afin d'accéder à des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Liste des matériaux de l'annexe A de la norme NF X 46-020 et de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1-Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anticondensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibrociment
	Ardoises en fibres-ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
Eléments sous toiture	Pare-vapeur, pare-pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
	Colles, produits d'accrochage
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Mastics (vitriers, bitumineux...)
2- Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Ardoises composites hors fibro-ciment
	Ardoises en fibro-ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Peintures des bardages métalliques
	Revêtements intérieurs anticondensation (hors peintures)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Carton-amiante
	Flocages, enduits projetés



Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
2- Parois verticales extérieures et façades (suite)	
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Couvre-joints
	Garnissage des joints de dilatation
	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Joints de dilatation
	Peintures sur béton
	Revêtements plastiques épais (RPE)
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure
	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3-Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Flocages
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
Poteaux	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Bandes calicot
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Flocages
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Flocages
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Isolants intérieurs des portes
	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (paillonnées, gouttelettes, ...)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles



Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
4 — Plafonds et faux-plafonds	
Plafonds	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre,
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Bandes calicot
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Peintures intumescents
	Résines
	Panneaux collés vissés ou cloués
Poutres et charpentes	Revêtements bitumineux
	Sous couches des tissus muraux
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Flocages
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Peintures intumescents
	Revêtements bitumineux
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Bandes calicot
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
Faux plafonds	Flocages
	Peintures intumescents
	Protections en plâtre
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
5 — Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Panneaux et plaques
	Pare vapeur
	Colle bitumineuse
	Dalles de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Colles non bitumineuses
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Enduit de cuvelage
	Joint de cantonnement sur faux planchers
	Joint de dilatation et d'assemblage
	Moquette
	Peintures de sol
	Revêtements de sols sportifs
	Nez de marche
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment



Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
6 — Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Mastics
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Matelas
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapet / volet coupe-feu	Rubans adhésifs
	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Volets coupe-feu y compris ossature
	Conduit et vidoir en fibres ciment
	Joint d'étanchéité des trappes
7 — Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Colles
	Isolants
	Joints
	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
Matériels en machinerie	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Freins d'ascenseurs
	Joints plats
	Tresses
8 — Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à bois, à fuel, à charbon, groupes électrogènes	Bourres
	Calorifugeages
	Dispositifs anticondensation (peintures, films, etc.)
	Flocages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Tresses
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
	Isolants thermiques cartonnés
Convecteurs et radiateurs électriques	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 — Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
10 — Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces Sportifs	Revêtements de sols
Aménagements Extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)



2. Limite de mission et de responsabilité

- La mission est limitée aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles une mission a été confiée à l'opérateur de repérage. L'opérateur a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité et uniquement les zones concernées par les travaux.
- Le cas échéant, en cas de date de dépôt du permis de construire non communiquée, il a été considéré, notamment au vu même du bien, que celui-ci est bien antérieur au 01/07/1997
- Le cas échéant, les inspections sur les équipements type moteur, machinerie d'ascenseur, chaudière, CTA, fours...etc., se limitent aux matériaux et produits accessibles et n'incluent pas de démontage sauf sur demande particulière du donneur d'ordre.
- Le présent rapport ne fait pas état des matériaux et produits réputés non susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le périmètre de repérage. C'est le cas notamment des parties de composants constituées des matières suivantes et non traitées ou recouvertes : PVC, fonte, verre, aluminium, métal brut, bois, des pièces de quincaillerie brute, des équipements sanitaires en porcelaine ou céramique.
- Dans certains cas, les matériaux ou produits prélevés ne sont pas visibles dans leur totalité et sont supposés être associés à un autre matériau entièrement visible (exemple : une colle que l'on a pu observer en faisant un sondage ponctuel sur des dalles de sol). **Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'absence partielle de ce matériau non visible dans sa totalité.**
- Dans certains cas, des matériaux ou produits ponctuels peuvent exister sous d'autres matériaux ou produits qui ne permettent pas une visibilité totale même au moyen d'investigations à caractère destructif, sauf à les retirer totalement ce qui est bien souvent impossible sur le plan opérationnel. **Notre responsabilité ne saurait être engagée dans ces cas.** Exemples :
 - Faible surface de colle bitumineuse sous une grande surface de dalles de sol semblables.
 - Mastic ponctuel sur une gaine de ventilation floquée.
 - Enduit anticondensation d'un calorifuge absent au niveau du sondage mais présent 1m à côté.
 - Enduit ciment de débouillage ou ragréage mis en œuvre de manière hétérogène et recouvert par un revêtement enduit plâtre et/ou peinture
 - Conduits enterrés : conduits susceptibles de contenir de l'amiante, dont il est impossible d'évaluer la présence sans réalisation de travaux lourds de terrassement.
- La présente mission ne comprend pas la recherche de pollution éventuelle de matériaux ou produits situés à proximité de matériaux ou produits amiantés.
- Ce repérage peut nécessiter des investigations dites « complémentaires » : investigations à caractère exceptionnel, ne pouvant être réalisées que juste avant ou entre les différentes étapes des travaux. La nécessité de réaliser ce type d'investigation est mentionnée dans le document, et n'entraîne pas la rédaction d'un « pré-rapport ».
- En cas de présence d'amiante, il est procédé à l'estimation de la quantité du ou des matériau(x) ou produit(s) concernés. Pour chacun des matériaux ou produits concernés, cette quantité est estimée à titre indicatif. Cette quantification n'a pas vocation à se substituer à la quantification nécessaire à la conception et au chiffrage des travaux, de la responsabilité de l'entreprise de travaux ou du Maître d'œuvre de l'opération. Ainsi, la responsabilité de QUALITAT EXPERTISES ne saurait être engagée si les quantités estimées indiquées dans ce rapport ne correspondaient pas aux quantités réelles présentes sur l'ouvrage.
- Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société QUALITAT EXPERTISES (annexes comprises).

3. Références réglementaires

- Article L4412-2 du Code du Travail
- Articles R4412-96, R4412-97, R4412-97-1 à 6 du Code du Travail
- NORME NF X 46-020 d'août 2017 (contenu, méthodologie et modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis).
- Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017
- Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis



4. Présentation des résultats

Zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) / Élément Témoin

Une ZPSO est une partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d'ouvrage sont semblables.

Un élément témoin est une partie limitée représentative d'un ouvrage de référence, utilisée en vue de caractériser une ZPSO.

Des sondages sont réalisés, et leurs résultats sont comparés entre eux et à l'élément témoin représentatif de l'ouvrage de référence en vue de confirmer les similitudes d'ouvrage.

Note : les éléments témoins sont des éléments de méthodologie du repérage sur site, ils ne sont pas identifiés dans le rapport.

Matériau / Produit :

Dans les résultats présentés, un matériau ou produit est un élément de la construction – ou partie d'ouvrage – de même nature et présentant des caractéristiques intrinsèques identiques, dont la composition a pu intégrer de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication.

Chaque matériau ou produit fait l'objet d'une fiche d'identification et de cotation (chapitre 6.4).

Un matériau ou produit peut comporter plusieurs couches.

Dans ce rapport tous les matériaux ou produits sont indiqués par des numéros différents qui ne se suivent pas forcément.

Echantillon / Prélèvement / Sondage :

Un échantillon est une partie représentative d'un (ou plusieurs) matériau(x) ou produit(s), résultant d'un prélèvement et destinée à l'analyse en laboratoire

Le prélèvement est l'action consistant à prélever cette partie représentative.

Un même matériau ou produit peut faire l'objet de 1 ou plusieurs prélèvements. Un prélèvement permet de dissocier les différentes couches pour les examiner et pouvoir les analyser séparément.

Le sondage est l'action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans ce rapport :

- Tous les prélèvements sont indiqués et localisés. Ils sont identifiés par des lettres représentant le type de matériau + le numéro du matériau + le numéro de prélèvement effectué sur ce matériau.
- Le cas échéant, notamment dans les cas complexes et/ou suite à la réalisation d'investigations approfondies ou à l'utilisation d'outils de mesure, les sondages peuvent être indiqués et localisés. Ils sont alors identifiés par la lettre « s » + le numéro du matériau.

Exemples :

- MAS 7-1 est le 1^{er} prélèvement réalisé sur le matériau N°7 (qui est un Mastic).
- MAS 7-2 est le 2^{ème} prélèvement réalisé sur le même matériau N°7.
- s7 est un sondage réalisé sur le même matériau N°7.

Nomenclature des abréviations utilisées :

Les abréviations les plus couramment utilisées pour l'identification des matériaux et produits sont les suivantes :

Abréviation	Matériau / Produit	Abréviation	Matériau / Produit
AFC	Accessoires fibres-ciment	JT	Joint
ARF	Ardoise fibres-ciment	JTD	Joint de dilatation
BB	Bardeaux Bitumineux	JTP	Joint (tresses / bandes) de PCF
BIT	Enrobé bitumineux / Etanchéité / Matériau bitumineux	LC	Linoléum + colle
CA	Calorifuge	LCR	Linoléum + colle + ragréage
CAB	Câble électrique	LIN	Linoléum
CAL	Bande / Enduit de jointoiement (calicot)	MAS	Mastic
CALE	Cale de ferrailage	NM	Nez de marche
CCF	Clapet coupe-feu	PA	Panneau
CHAP	Chape	PCF	Porte coupe-feu
CO	Conduit fibres-ciment	PEI	Peinture
COF	Coffrage perdu	PFC	Plaque fibres-ciment
COL	Colle / Colle + joint	PJ	Enduit projeté
DC	Dalle de sol + colle	PLB	Plaque bitumineuse
DCR	Dalle de sol + colle + ragréage	PV	Pare-vapeur
DS	Dalle de sol	RAG	Ragréage / Ragréage + colle
ECA	Enveloppe de calorifuge	RC	Raccord de conduits
END	Enduit / Enduit-ciment / Enduit-peinture / Enduit anticondensation	REB	Rebouchage
FL	Flocage	RES	Résine
FO	Fourreau	SOU	Soufflet, tissu
FP	Faux-plafond	TR	Tresse
FRE	Frein	VD	Volet de désenfumage
ISO	Isolant	MAT	Autre



Conclusion matériau :

Dans les cas où un matériau / produit comporte plusieurs couches pouvant être dissociées à l'analyse (ex : dalle de sol + colle), et qu'une seule couche contient de l'amiante (ex : seulement la colle), pour connaître précisément la couche contenant de l'amiante il convient de se référer soit à la fiche d'identification et de cotation du matériau / produit concerné, soit au procès-verbal d'analyse en Annexe.

Dans le cas où un matériau / produit a fait l'objet de plusieurs prélèvements, si les résultats d'analyse ne sont pas cohérents entre eux (par exemple un seul résultat indiquant la présence d'amiante), les hypothèses de similitude peuvent être revues.

Ces cas peuvent par exemple amener à :

- Conclure à la présence d'amiante dans la totalité du matériau / produit, malgré l'incohérence des résultats, en raison d'une possible présence d'amiante hétérogène et/ou en faible quantité, ou d'une mise en œuvre sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé,
- Restreindre l'étendue de la ZPSO concernée par la présence du matériau amianté,
- Envisager l'hypothèse d'une pollution ponctuelle ne reflétant pas la présence effective d'amiante dans le matériau / produit,
- Préconiser la réalisation de prélèvements et analyses complémentaires pour réévaluer les hypothèses de similitude.

A ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale, en concertation avec le Donneur d'Ordre et ses représentants) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité.

Dans cette attente l'opérateur propose une conclusion à partir des éléments en sa connaissance comme indiqué ci-dessus.

Estimation des quantités de MPCA :

En cas de présence d'amiante, il est procédé à l'estimation de la quantité du ou des matériau(x) ou produit(s) concernés, exprimée selon les cas en surface (m²), en longueur (m) ou en nombre d'éléments unitaires (u).

Dans certains cas, dans l'impossibilité d'estimer la quantité même du matériau ou produit, ou lorsque cela apparaît plus pertinent, il est procédé à l'estimation de quantité en incluant le support sur lequel celui-ci est présent.

Exemples : plots de colle ou bandes calicot sur doublages (estimation de la surface totale de doublage), joints mastic sur gaine (estimation de la longueur de gaines), panneaux ou isolants de portes (nombre de portes).

Le cas échéant, il est également procédé à titre d'information à l'estimation des quantités des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, pour lesquels il n'a pas été possible de conclure.

Les quantités estimées sont mentionnées dans la cartographie en annexe du rapport.

Le présent rapport ne fait pas état des quantités estimées en poids des déchets de MPCA générés en cas de retrait. En effet, cette estimation dépendant de la technique de traitement mise en œuvre et du choix ou de la nécessité de retirer le MPCA avec son support, elle n'est pas réalisable en amont de l'organisation et de la conception des éventuels travaux, et reste de la responsabilité de l'entreprise de travaux ou du Maître d'œuvre de l'opération.



F. Obligations de conservation et transmission

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il doit adresser à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, le propriétaire doit mettre à jour le contenu du « Dossier Amiante – Parties Privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du présent rapport ou pré-rapport. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, le propriétaire doit mettre à jour le contenu du « Dossier Technique Amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du présent rapport ou pré-rapport. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, le propriétaire doit conserver le présent rapport ou pré-rapport, et le communiquer, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



G. Attestations d'assurance, de compétence, d'impartialité.

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

COURTIER

CARENE ASSCES PACT OFFICE

132 RUE BOSSUET

69006 LYON

Tél : 04 72 41 96 96

Fax : 04 72 40 99 96

Portefeuille : 0201351084

SAS AGENCE QUALITAT EXPERTISE
0092 BD VICTOR HUGO
92 A 98
92110 CLICHY FR

Vos références :

Contrat n° 4981163004

Client n° 0404788720

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AGENCE QUALITAT EXPERTISE
0092 BD VICTOR HUGO
92 A 98
92110 CLICHY**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 4981163004** ayant pris effet le **03/04/2017** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

ACTIVITE 1 :

- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux/avant démolition
- Diagnostic amiante avant vente
- Dossier technique amiante
- contrôle visuel amiante après travaux, conformément à la norme NFX 46 021
- Diagnostic gaz
- Diagnostic termites
- Etat parasitaire
- Exposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic d'intoxication au plomb peinture (DRIP)
- Loi Carrez
- Mesurage surface utile
- Mesurage SHON (Surface Hors Œuvre Nette) et SHOB (Surface Hors Œuvre Brute)
- Mesurage surface de plancher
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de l'électricité
- Diagnostic légionellose
- Prêt conventionné et prêts à taux zéro (normes d'habitabilité)
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés

1D052620251222



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 26 I-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



- Diagnostic technique SRU - Diagnostic technique d'immeuble
- Diagnostic accessibilité des personnes à mobilité réduite
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de bâtiments conformément au Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011
- Recherche de plomb dans l'eau
- Dossier Amiante Parties Privatives

A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION D'ARCHITECTE, DE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE TOUTE IMMIXTION EN MAITRISE D'OEUVRE OU PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES OUVRAGES VISES PAR LES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL

- Audit Energétique avec préconisation de mesures visant à réaliser des économies d'énergie
- Etude Capacitaire
- Mesurage d'empoussièrément en fibres d'amiante

A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION D'ARCHITECTE, DE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE TOUTE IMMIXTION EN MAITRISE D'OEUVRE OU PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES OUVRAGES VISES PAR LES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL

A L'EXCLUSION DE TOUTE PRESTATION DE REALISATION DE DEVIS OU CHIFFRAGE DE TRAVAUX.

- Formation aux diagnostics immobiliers **SANS DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE COMPETENCE**

ACTIVITE 2

Prestations de relevé et modélisation 3D (B.I.M. : Building Information Modeling), pour le compte de maitres d'ouvrages, maitres d'œuvre et de bureaux d'études, relatives à tous types de bâtiments existants dans le cadre de projet de rénovation/réhabilitation ou de maintenance/exploitation

A L'EXCLUSION DE TOUTE MISSION D'ARCHITECTE, DE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET DE TOUTE IMMIXTION EN MAITRISE D'OEUVRE OU PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES OUVRAGES VISES PAR LES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2026** au **01/01/2027** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 22 décembre 2025
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont : • Dommages corporels • Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9 000 000 € par année d'assurance 3 000 000 € par année d'assurance
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	750 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs (selon extension aux conditions particulières y compris la Responsabilité Civile Professionnelle obligatoire)	3 000 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30 000 € par sinistre

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/2



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Didier DENAVEAUT, exerçant la profession d'opérateur en diagnostic immobilier, conformément à l'application de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, atteste sur l'honneur que :

- La présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) diagnostic(s) convenu(s) ainsi qu'en atteste(nt) ma (ou mes) certification(s) de compétences, ainsi que de l'organisation et des moyens appropriés requis par les textes légaux et réglementaires.
 - Certificat : Amiante avec mention
 - N° de certificat : C0425
 - Certificats délivrés jusqu'au : 16/08/2029
- Je suis couvert par une assurance couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon intervention.
- J'ai conscience que toute fausse déclaration ainsi que toute intervention effectuée en violation des contraintes légales est passible de sanctions pénales d'un montant de 1 500 € par infraction constatée, le double en cas de récidive.

Fait à CLICHY
Le 02/05/2025
Signature



Certificat N° C0425

Monsieur Didier DENAVEAUT

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et /
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément
à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret
2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



Amiante avec mention

Certificat valable

Du 17/08/2022

au 16/08/2029

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs
intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et
termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux
organismes de certification.

Date d'établissement le lundi 03 février 2025

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.

Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

FD9 Certification de compétence version N 010120

LCC QUALIXPERT 17 rue des capucins - 81100 Castres
Tél. : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018