

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre,
75001 PARIS

Propriétaire

OPPIC
30 RUE DU CHATEAU DES RENTIER
75013 PARIS

Demandeur

OPPIC
30 RUE DU CHATEAU DES RENTIER
75013 PARIS

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 26/01/2026

Date de visite : 13/11/2025 et
20/01/2026

Nombre de pages : 33

Fait à : 94700 MAISONS-ALFORT

Référence du dossier : 2511CIDMA -
BI14730000000026

Nombre de prélèvements : 26

Nombre d'analyses réalisées : 26 **

Le présent rapport est établi par :

Youcef MENAD

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
sur la durée de validité du : 18/01/2021 au
17/01/2028

Certificat de compétence :
n° DTI/202101 - 003

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	Date	Objet
Version initiale	26/01/2026	Etablissement du Rapport Amiante Avant Travaux

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES.....	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	6
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	6
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	7
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	8
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	9
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	9
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	9
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	10
1. PRELEVEMENTS	11
2. COMPOSANTS.....	18
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	20
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	22
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	31
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	32
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	33

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

1. CONTEXTE DU PROJET:

Le projet concerne l'installation d'une seconde ligne de tir pour AGLAE (PIXXL) dans les locaux du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) situés au Carrousel du Louvre. La zone d'intervention s'étend sur environ 550 m² et comprend la salle de tir existante de 344,55 m².

2. TRAVAUX DE DÉMOLITION ET RESTRUCTURATION :

2-1: Démolitions prévues d'après les plans de démolition analysés : Cloisons à déposer dans la salle de tir AGLAE
Ouvertures à déposer pour reconfigurer les espaces. Équipements existants à déposer pour faire place aux nouveaux aménagements. Maçonnerie à démolir selon les besoins d'implantation.

2.2: Aménagements spatiaux, réorganisation de la salle de tir AGLAE (HSP : 3,91 m), Création d'une nouvelle zone de tir pour la ligne PIXXL, Élargissement de la porte entre la salle AGLAE et la nouvelle zone de tir pour permettre le passage des œuvres de grand format. Maintien des laboratoires adjacents (Labo 1 : 16,12 m², Labo 2 : 17,86 m², Labo 3 : 33,27 m²)

3. TRAVAUX TECHNIQUES SPÉCIALISÉS :

3.1 Électricité - Courants Forts et Faibles, Adaptation du réseau électrique existant pour alimenter les nouveaux équipements. Installation d'un onduleur sécurisant les équipements de la nouvelle ligne de tir et de l'ensemble NewAGLAE. Mise à niveau de l'éclairage de la salle NewAGLAE et des espaces annexes. Adaptation du réseau informatique pour la supervision des œuvres et le contrôle à distance. Distribution depuis la baie informatique existante en catégorie 6A.

3.2 CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation), Conservation de la centrale de traitement d'air existante, Conditions climatiques très contraignantes à respecter dans le laboratoire. Reprise des clapets coupe-feu (raccordements et accessibilité), Intégration à la GTC existante des nouvelles installations, Maintien du système de désenfumage sans modification.

3.3 Systèmes de sécurité : Adaptation des systèmes de sécurité incendie existants pour la nouvelle ligne de tir, Conservation de la centrale SSI existante avec têtes de détection DEF. Intégration dans les systèmes de radioprotection conformément aux exigences ASNR .

4. TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE :

4.1 Revêtements : Remplacement optionnel des dalles de faux-plafonds (sous réserve budgétaire). Maintien général des revêtements existants (sols résine, planchers techniques). Raftaîchissement possible des revêtements muraux.

4.2 Menuiseries et ouvertures : Remotorisation de la porte blindée roulante pour la circulation des œuvres de grande taille. Révision des portes existantes (aucun défaut majeur relevé). Dimensionnement adapté pour le passage des œuvres de grand format.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Sols , murs et plafonds de la salle de tir AGLAE - Labo1,2,3 - Salle de commande - Bureaux 1,2,3 - Dégagement 1,2,3 et Circulation 1 - R-2 du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France sis au 14 quai François Mitterrand 75001 Paris .

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
Néant	

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France.

Date de construction : Date du permis de construire non connue

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
2ème Sous-Sol	Salle de tir AGLAE
2ème Sous-Sol	Labo 1
2ème Sous-Sol	Labo 2
2ème Sous-Sol	Labo 3
2ème Sous-Sol	Dégt 1
2ème Sous-Sol	Dégt 2
2ème Sous-Sol	Dégt 3
2ème Sous-Sol	Circulation 1
2ème Sous-Sol	Salle de commande
2ème Sous-Sol	Bureau 1
2ème Sous-Sol	Bureau 2
2ème Sous-Sol	Bureau 3

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Rennes BAT R (Cofrac : 1-5967)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

> Nom: SOURIANA RAINAPOULLE Prénom: Olivier

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables			X
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Néant	-		

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Document de mise en conformité	Document de mise en conformité n°BALL053AGT_DCE_EGIS_TTN_IAP_NTE_0001_A daté de Mai 2016 Par: Egis
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

- Le plancher technique de la salle de commande n'a pas été déposé pour investiguer le sol d'origine suite à l'occupation des locaux.
- Les pléniums des faux-plafonds de la salle de commande et ceux des bureaux 1,2 et 3 ne sont pas visitable dans leur globalité en absence d'une dépose totale de ces éléments.
- Le caniveau a été inspecté partiellement car inaccessible à certains endroits.
- Les chemins de câbles ont été inspectés et aucun matériau susceptible de contenir de l'amiante n'a été repéré.
- Les gaines de ventilation sont récentes, la date de 03/2017 a été relevée sur un des conduits.

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
2ème Sous-sol	2ème Sous-sol

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
Néant	-	-				

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; 2ème Sous-Sol - Labo 1; 2ème Sous-Sol - Labo 2; 2ème Sous-Sol - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol	Peinture de sol	P001 (2ème Sous-Sol - Salle de tir - Sol) P002 (2ème Sous-Sol - Salle de tir - Sol) P003 (2ème Sous-Sol - Circulation 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	2ème Sous-Sol - Dégt 1; 2ème Sous-Sol - Dégt 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol	Peinture de sol	P004 (2ème Sous-Sol - Dégt 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	2ème Sous-Sol - Salle de commande; 2ème Sous-Sol - Bureau 1; 2ème Sous-Sol - Bureau 2; 2ème Sous-Sol - Bureau 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol+colle	P005 (2ème Sous-Sol - Salle de commande) P006 (2ème Sous-Sol - Bureau 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	2ème Sous-Sol - Salle de commande; 2ème Sous-Sol - Bureau 1; 2ème Sous-Sol - Bureau 2; 2ème Sous-Sol - Bureau 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P007 (2ème Sous-Sol - Salle de commande) P008 (2ème Sous-Sol - Bureau 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; 2ème Sous-Sol - Labo 1; 2ème Sous-Sol - Labo 2; 2ème Sous-Sol - Labo 3; 2ème Sous-Sol - Circulation 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+peinture	P009 (2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE - Plafond) P021 (2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE - Plafond) P022 (2ème Sous-Sol - Circulation 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	2ème Sous-Sol - Dégt 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette	P010 (2ème Sous-Sol - Dégt 3 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; 2ème Sous-Sol - Labo 1; 2ème Sous-Sol - Labo 2; 2ème Sous-Sol - Labo 3; 2ème Sous-Sol - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P011 (2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE) P012 (2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE) P013 (2ème Sous-Sol - Circulation 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	2ème Sous-Sol - Dégt 1; 2ème Sous-Sol - Dégt 2; 2ème Sous-Sol - Dégt 3; 2ème Sous-Sol - Salle de commande; 2ème Sous-Sol - Bureau 1; 2ème Sous-Sol - Bureau 2;	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (murs porteurs)	P014 (2ème Sous-Sol - Dégt 2) P015 (2ème Sous-Sol - Salle de commande)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	2ème Sous-Sol - Bureau 3			P016 (2ème Sous-Sol - Bureau 3)	
ZPSO-009	2ème Sous-Sol - Salle de commande; 2ème Sous-Sol - Bureau 1; 2ème Sous-Sol - Bureau 2; 2ème Sous-Sol - Bureau 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P017 (2ème Sous-Sol - Salle de commande) P018 (2ème Sous-Sol - Bureau 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	2ème Sous-Sol - Salle de commande; 2ème Sous-Sol - Bureau 1; 2ème Sous-Sol - Bureau 2; 2ème Sous-Sol - Bureau 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P019 (2ème Sous-Sol - Salle de commande) P020 (2ème Sous-Sol - Bureau 3)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; 2ème Sous-Sol - Labo 3; 2ème Sous-Sol - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot	P024 (2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE) P025 (2ème Sous-Sol - Circulation 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; 2ème Sous-Sol - Circulation 1	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) (Réseau eau glacée)	P026 (2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

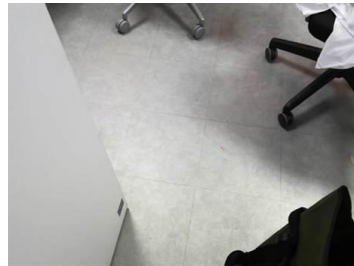
Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

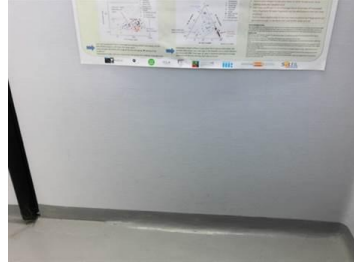
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

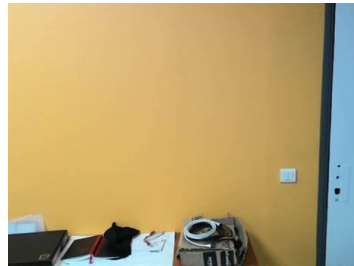
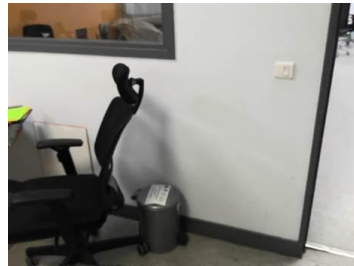
1. PRELEVEMENTS

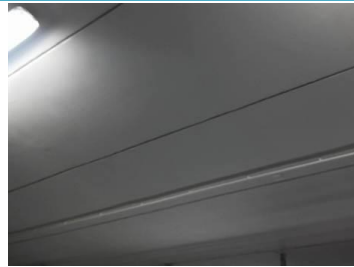
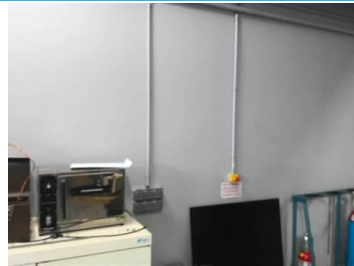
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Peinture de sol	2ème Sous-Sol - Salle de tir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	13/11/2025	Absence d'amiante	
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Peinture de sol	2ème Sous-Sol - Salle de tir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	13/11/2025	Absence d'amiante	
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Peinture de sol	2ème Sous-Sol - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	13/11/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	Identifiant: ZPSO-002 Description: Peinture de sol	2ème Sous-Sol - Dégt 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	13/11/2025	Absence d'amiante	
P005	Identifiant: ZPSO-003 Description: Dalle de sol+colle	2ème Sous-Sol - Salle de commande	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	13/11/2025	Absence d'amiante	
P006	Identifiant: ZPSO-003 Description: Dalle de sol+colle	2ème Sous-Sol - Bureau 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	13/11/2025	Absence d'amiante	
P007	Identifiant: ZPSO-004 Description: Ragréage	2ème Sous-Sol - Salle de commande	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	13/11/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P008	Identifiant: ZPSO-004 Description: Ragréage	2ème Sous-Sol - Bureau 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	13/11/2025	Absence d'amiante	
P009	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+peinture	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	13/11/2025	Absence d'amiante	
P010	Identifiant: ZPSO-006 Description: Moquette	2ème Sous-Sol - Dégât 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	13/11/2025	Absence d'amiante	
P011	Identifiant: ZPSO-007 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	13/11/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	Identifiant: ZPSO-007 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	13/11/2025	Absence d'amiante	
P013	Identifiant: ZPSO-007 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	2ème Sous-Sol - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	13/11/2025	Absence d'amiante	
P014	Identifiant: ZPSO-008 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (murs porteurs)	2ème Sous-Sol - Dégât 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	13/11/2025	Absence d'amiante	
P015	Identifiant: ZPSO-008 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (murs porteurs)	2ème Sous-Sol - Salle de commande	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	13/11/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO-008 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (murs porteurs)	2ème Sous-Sol - Bureau 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	13/11/2025	Absence d'amiante	
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Bandes calicot	2ème Sous-Sol - Salle de commande	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	13/11/2025	Absence d'amiante	
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Bandes calicot	2ème Sous-Sol - Bureau 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	13/11/2025	Absence d'amiante	
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Panneaux et plaques	2ème Sous-Sol - Salle de commande	4 - Plafonds et faux plafonds 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	13/11/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P020	Identifiant: ZPSO-010 Description: Panneaux et plaques	2ème Sous-Sol - Bureau 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	13/11/2025	Absence d'amiante	
P021	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+peinture	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	13/11/2025	Absence d'amiante	
P022	Identifiant: ZPSO-005 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+peinture	2ème Sous-Sol - Circulation 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	13/11/2025	Absence d'amiante	
P023		2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE		13/11/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO-011 <u>Description:</u> Bandes calicot	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	13/11/2025	Absence d'amiante	
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO-011 <u>Description:</u> Bandes calicot	2ème Sous-Sol - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	13/11/2025	Absence d'amiante	
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO-012 <u>Description:</u> Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) (Réseau eau glacée)	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	13/11/2025	Absence d'amiante	

2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification
ZPSO-001	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; 2ème Sous-Sol - Labo 1; 2ème Sous-Sol - Labo 2; 2ème Sous-Sol - Circulation 1	Peinture de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	2ème Sous-Sol - Dégt 1; 2ème Sous-Sol - Dégt 2	Peinture de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	2ème Sous-Sol - Salle de commande; 2ème Sous-Sol - Bureau 1; 2ème Sous-Sol - Bureau 2; 2ème Sous-Sol - Bureau 3	Dalle de sol+colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	2ème Sous-Sol - Salle de commande; 2ème Sous-Sol - Bureau 1; 2ème Sous-Sol - Bureau 2; 2ème Sous-Sol - Bureau 3	Ragréage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; 2ème Sous-Sol - Labo 1; 2ème Sous-Sol - Labo 2; 2ème Sous-Sol - Labo 3; 2ème Sous-Sol - Circulation 1	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché+peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	2ème Sous-Sol - Dégt 3	Moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; 2ème Sous-Sol - Labo 1; 2ème Sous-Sol - Labo 2; 2ème Sous-Sol - Labo 3; 2ème Sous-Sol - Circulation 1	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	2ème Sous-Sol - Dégt 1; 2ème Sous-Sol - Dégt 2; 2ème Sous-Sol - Dégt 3; 2ème Sous-Sol - Salle de commande; 2ème Sous-Sol - Bureau 1; 2ème Sous-Sol - Bureau 2; 2ème Sous-Sol - Bureau 3	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché (murs porteurs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	2ème Sous-Sol - Salle de commande; 2ème Sous-Sol - Bureau 1; 2ème Sous-Sol - Bureau 2; 2ème Sous-Sol - Bureau 3	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	2ème Sous-Sol - Salle de commande; 2ème Sous-Sol - Bureau 1; 2ème Sous-Sol - Bureau 2; 2ème Sous-Sol - Bureau 3	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; 2ème Sous-Sol - Labo 3; 2ème Sous-Sol - Circulation 1	Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE; 2ème Sous-Sol - Circulation 1	Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...) (Réseau eau glacée)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

Planche de repérage technique

N° planche : 1/1

Nom du plan :

2ème Sous-sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Maisons Alfort
108-112 AV DE LA LIBERTE
94700 MAISONS-ALFORT

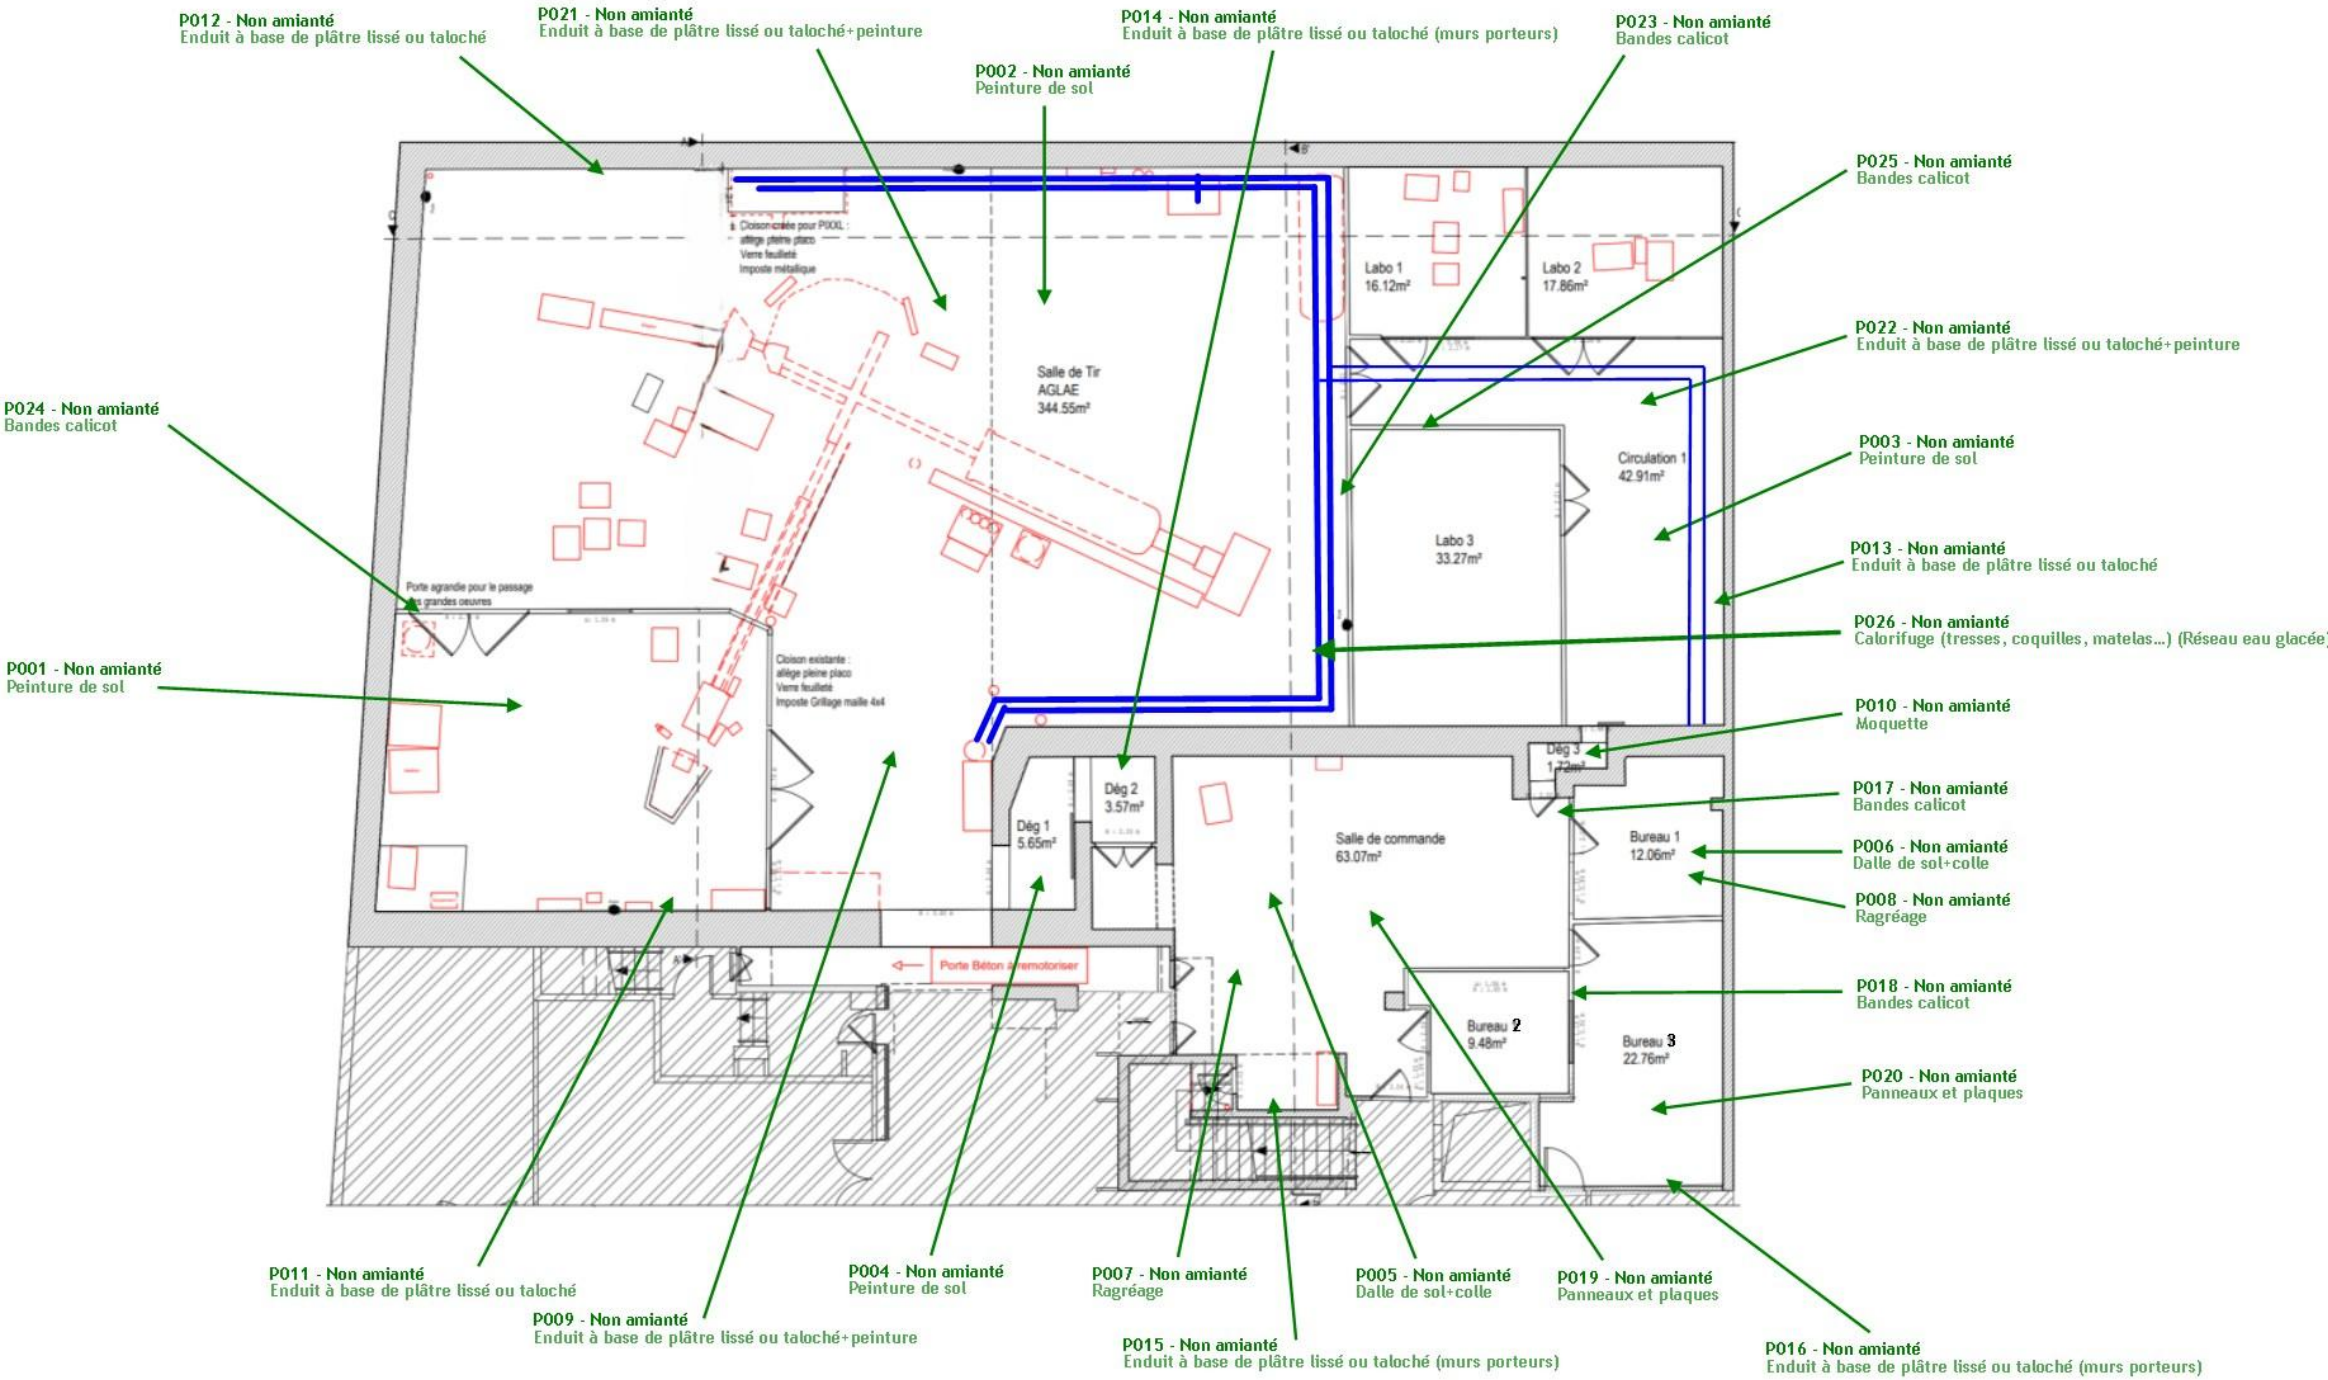
Adresse du bien :

14 quai François Mitterrand, Palais du
Louvre,
75001 PARIS

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2511CIDMA -
BI14730000000026
Rédacteur : Youcef MENAD
Date : 26/01/2026

Commentaires :



ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av
de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA) 108 Avenue de la Liberté 94700 Maisons-Alfort	Réf. Commande ITGA : IT6225-6060 Réf. Commande Client : 2511CIDMA_-_BI14730000000026_2025_11_13_2227_25 25
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/11/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 2262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340		Réf échantillon ITGA : IT022511-12954	
Réf échantillon client : P001 - Peinture de sol - 2eme Sous-Sol - Salle de tir ITC-SWPUT-2934890		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau compact gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (2)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340		Réf échantillon ITGA : IT022511-12955	
Réf échantillon client : P002 - Peinture de sol - 2eme Sous-Sol - Salle de tir ITC-PCSLG-2934891		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau compact gris	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (2)
Matériau compact gris	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P003 - Peinture de sol - 2eme Sous-Sol - Groutation 1 ITM-FLEQY-2934923		Réf échantillon ITGA : IT022511-12956 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUO (3)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P004 - Peinture de sol - 2eme Sous-Sol - Degt 1 ITM-SVAAO-2934925		Réf échantillon ITGA : IT022511-12957 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
Peinture non séparable + (Matériau compact gris)	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUO (3)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P005 - Dalle de sol+colle - 2eme Sous-Sol - Salle de commande ITM-SOXJC-2934924		Réf échantillon ITGA : IT022511-12958 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Revêtement souple gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P006 - Dalle de sol+colle - 2eme Sous-Sol - Bureau 1 ITM-VCHVU-2934931		Réf échantillon ITGA : IT022511-12959 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières	
Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières	META (B) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FJM
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P007 - Ragréage - 2eme Sous-Sol - Salle de commande ITM-XNTSE-2934916		Réf échantillon ITGA : IT022511-12960 Description ITGA : Ragréage gris	
Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P008 - Ragréage - 2eme Sous-Sol - Bureau 1 ITM-OCCHD-2934932		Réf échantillon ITGA : IT022511-12961 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Colle polymère jaune	---	Non analysé	
▸ Ragréage gris	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUO
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P009 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché+peinture - 2eme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE ITM-JNFMU-2934873		Réf échantillon ITGA : IT022511-12962 Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige et gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact beige et gris en vrac	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUO (2)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P010 - Moquette - 2eme Sous-Sol - Degt 3 ITM-GFWXQ-2934909		Réf échantillon ITGA : IT022511-12963 Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières	
▸ Moquette grise avec couche bitumineuse et poussières	META (B) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SHE
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P011 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE ITM-SLUKF-2934889		Réf échantillon ITGA : IT022511-12964 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (2)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P012 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 2eme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE ITM-HURFI-2934888		Réf échantillon ITGA : IT022511-12965 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P013 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 2eme Sous-Sol - Circulation 1 ITM-SYODG-2934907		Réf échantillon ITGA : IT022511-12966 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUO (2)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P014 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche (murs porteurs) - 2eme Sous-Sol - Degt 2 ITM-BDBHK-2934922		Réf échantillon ITGA : IT022511-12967 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (2)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P015 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche (murs porteurs) - 2eme Sous-Sol - Salle de commande ITM-MPUOF-2934872		Réf échantillon ITGA : IT022511-12968 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (2)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P016 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche (murs porteurs) - 2eme Sous-Sol - Bureau 3 ITM-MYTGR-2934917		Réf échantillon ITGA : IT022511-12969 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en vrac	
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUO (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P017 - Bandes calicot - 2eme Sous-Sol - Salle de commande ITM-LVRL-2934933		Réf échantillon ITGA : IT022511-12970 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUO (3)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P018 - Bandes calicot - 2eme Sous-Sol - Bureau 3 ITM-EXCVC-2934918		Réf échantillon ITGA : IT022511-12971 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MUO (3)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P019 - Panneaux et plaques - 2eme Sous-Sol - Salle de commande ITM-CRUES-2934934		Réf échantillon ITGA : IT022511-12972 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SHE (3)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P020 - Panneaux et plaques - 2eme Sous-Sol - Bureau 3 ITM-KUHKX-2934892		Réf échantillon ITGA : IT022511-12973 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SHE (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P021 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+ peinture - 2eme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE ITC-HRPO-2934921		Réf échantillon ITGA : IT022511-12974 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact beige en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact beige en vrac	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (2)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P022 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche+ peinture - 2eme Sous-Sol - Circulation 1 ITC-QI GHL-2934919		Réf échantillon ITGA : IT022511-12975 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (2)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P023 - Bandes calicot - 2eme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE ITC-UPRLE-2934895		Réf échantillon ITGA : IT022511-12976 Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (3)
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZV-114340 Réf échantillon client : P024 - Bandes calicot - 2eme Sous-Sol - Salle de tir AGLAE ITC-TXFFM-2934893		Réf échantillon ITGA : IT022511-12977 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT6225-6060 EN DATE DU 18/11/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-JFLOZY-114340 Réf échantillon client : P025 - Bandes calicot - 2eme Sous-Sol - Circulation 1 ITC-PQODG-2934894		Réf échantillon ITGA : IT022511-12978 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 18/11/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AJO (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
 La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Validé par : **Tristan BRAURE** Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/7



Parc Ariane – Bâtiment 1 - 44, avenue Ariane
33700 MERIGNAC
Tel : 05.57.92.80.12
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5968

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T6226-491 EN DATE DU 22/01/2026

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC MAISONS ALFORT (CIDMA) 108 Avenue de la Liberté 94700 Maisons-Alfort	Réf. Commande ITGA : I T6226-491 Réf. Commande Client : 2511CIDMA_-BI14730000000026_2026_01_20_1242_47 40
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/01/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2511CIDMA - BI14730000000026 - 14 quai François Mitterrand, Palais du Louvre, 75001 PARIS ITC-ZNUGY-322617		Réf échantillon ITGA : IT052601-7504	
Réf échantillon client : P026 - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas)) (Réseau eau glacée) - 2ème Sous-Sol - Salle de tir AGLAE ITM-IWDNA-2977919		Description ITGA : Matériau vert en mousse avec couche d'aluminium et poussières	
Matériau vert en mousse avec couche d'aluminium et poussières	META (B) le 22/01/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : JXL

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Thomas PARDEILLAN

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/1

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI/202101 - 003

Date d'émission: 24/05/2024

Certifie par la présente que :

YOUCEF MENAD

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	28/06/2022	27/06/2029
Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	28/06/2022	27/06/2029
PLOMB	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	19/06/2022	18/06/2029
DPE - avec mention	Diagnostique de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation	01/06/2023	31/05/2030
DPE	Diagnostique de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	01/06/2023	31/05/2030
Amiante - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	18/01/2021	17/01/2028
Amiante	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	18/01/2021	17/01/2028

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément :

Arrêté du 2er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et thermique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Arrêté du 26 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4-0085
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



Xavier Daniel, Directeur de la Certification

SOCOTEC Certification France - 13, cours Voltaire 92077 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 480 954 308 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 12/12/2025
 POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.