

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

F0088-DI-RAAT_v2

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ». Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 version 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Références réglementaires :

Articles R. 4412-97 à R4412-97-6 du code du travail.

Décret n°2017-899 du 09 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, modifiés par le décret N°2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 23/01/2020 modifiant l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Bien objet de la mission :

Bâtiment :	UECH de Villiers-sur-Marne			
Adresse :	21 avenue Camille Roy 94350 – Villiers sur Marnes			
Donneur d'ordre :	Ministère de la Justice 1, quai de la Corse – 75004 Paris Cedex 04			
Programme de travaux :	Cf. détails Chapitre 5			
Date de commande :	26/01/2024			
Date de rapport	N° de version	Opérateur de repérage	Rédacteur	Validation
12/03/2024	v1	M. Randy MELES Certificat délivré par ICERT n° CPDI4828 délivré le 20/07/2020 et expirant le 16/07/2027	M. Randy MELES 	Matthieu PAUVERT
30/07/2025	2	Ruddy MUTANTU Certificat n°CPDI 5576 V003 délivré par ICERT CERTIFICATION le 30/06/2020 et expirant le 29/06/2027	Ruddy MUTANTU 	Matthieu PAUVERT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	6
3.	Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :	20
4.	Réalisation du repérage	21
5.	Nature et périmètre des travaux envisagés	23
6.	Attestation d'assurance	24
7.	Certificat de compétences	25
8.	Rapports d'analyse.....	26

1. Renseignements concernant la mission

1.1. Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : INAXE

Adresse : 2B rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES
10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON

Numéro SIRET : 439 685 421 000 75

Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : VHV ASSURANCE France
N° de police : FR11-RCE24P00113
Valide jusqu'au : 31/12/2024

1.2. Information sur le bâtiment

Date de permis de construire ou, le cas échéant, date de construction : NC

Fonction principale du bâtiment : Foyer d'hébergement collectif

Autre renseignement : -

1.3. Programme et périmètre de repérage

Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment et extérieurs du 21 avenue Camille Roy 94350 – Villiers sur Marnes

Délimitation de la zone concernée par la mission :
Ensemble des surfaces du bâtiment (sols murs et plafonds)

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Programme de repérage (Arrêté du 23/01/2020 modifiant l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis) :

Ouvrages ou Composants de la construction	A inspecter ou à sonder
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	
Ardoises, bardeaux bitumineux	
Éléments associés à la toiture	X
Éléments sous toiture	X
Étanchéité de toiture terrasse	X
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	
Parois verticales extérieures et façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	X
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	X
Façades lourdes y compris poteaux	X
Menuiseries extérieures	X
Éléments associés aux façades	X
Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	X
Poteaux	X
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	X
Gaines et coffres verticaux	X
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	X
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	X
Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	X
Poutres et charpentes	X
Gaines et coffres horizontaux	X
Faux plafonds	X
Suspentes et contrevents	X
Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	X
Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	X
Clapets / volets coupe-feu	
Vide-ordures	
Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	
Parois des équipements	
Matériels en machinerie	
Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	X
Convecteurs et radiateurs électriques	
Fusibles à broche	
Canalisations électriques préfabriquées	
Coffres-forts	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	X
Jardinières, bac à sable incendie	X
Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	X
Parois verticales et horizontales enterrées	X
Conduits et fourreaux	X
Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	X
Voiries	X
Espaces sportifs	X
Aménagements extérieurs	X



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

1.4. Rapports précédents

Type de rapport	Référence du rapport	Conclusion
-	-	-

1.5. Historique des visites réalisées

Date de la visite	Intervenants	Objet
29/02/2024	Randy MELES	Diagnostic initial
28/07/2025	Ruddy MUTANTU	Sondage complémentaire sous parement de facade

1.6. Désignation du laboratoire d'analyse

Nom :	ITGA	ITGA	ITGA	ITGA
Adresse :	Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie CS 66862 35768 ST GREGOIRE Cedex	15 Route des Gardes 92197 MEUDON CEDEX	Parc d'affaires Espace Performance - Bât. K 35760 ST GREGOIRE Cedex	Arteparc - Bât. E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 13590 MEYREUIL
Accréditation	1-5967	1-5969	1-5970	1-1029

Nom :	EICHROM - EUROFINS
Adresse :	Campus de Ker Lann Rue Maryse Bastié 35170 BRUZ
Accréditation	1-6491

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

1.7. Obligation du donneur d'ordre

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

1.8. Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 version 2017 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2019 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

- * En l'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis à la disposition du technicien, seules les pièces figurants sur les croquis et dans la liste des pièces visitées doivent être considérées comme définissant le périmètre de repérage. Toute pièce ou partie de bâtiment ne figurant pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait l'objet du repérage. Il appartient au donneur d'ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des bâtiments ont été listées et donc visitées. Après remise des rapports, le donneur d'ordre et/ou le propriétaire disposent d'un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été visitée et que la destination des locaux est conforme. Si à l'issue de ce délai aucune remarque n'a été formulée par le donneur d'ordre, les rapports seront considérés comme étant validés en ce qui concerne le périmètre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité, une visite complémentaire peut être demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera l'objet d'une facturation complémentaire.
- * Tout rapport lacunaire doit faire l'objet d'investigations complémentaires. Ces investigations feront l'objet d'un complément de facturation.
- * Notre cabinet s'engage à ne sous-traiter aucune mission.
- * Notre cabinet reste à la disposition du Maître d'œuvre pendant toute la phase des travaux afin de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Le propriétaire doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Façades	Menuiseries extérieures	Mastic de compression kaki entre ancien dormant bois et embrasure maçonnée <i>P61 P64 P66</i>	Non dégradé	4m / fenêtre	
R-1 - Chaufferie : Local	Conduit vertical sur mur	Conduit de ventilation en fibres ciment <i>P147</i>	Non dégradé	3 ml	
R+2 - Toiture	Souche de cheminée	Support de chapeau de cheminée en fibres ciment <i>P93</i>	Non dégradé	4u x 2 souches	
R+2 - Toiture	Souche de cheminée	Joint dur marron sous support de ventilation sur souche de cheminée <i>P94</i>	Non dégradé	2 ml	

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
RDC, R+1 et R+2 Cf. cartographie	Sols	Dalles de sol dure marbrées (couleurs multiples) + colle noire P01 P29 P41 P45 P49 P51 P67 P121 P149 P162 P163 P164 P165 P173 P179	Dégradations ponctuelles	Surface au sol des niveaux RDC R+1 R+2 Cf. Cartographie	
RDC, R+1 et R+2 Cf. cartographie	Murs	Colle ciment sous plinthes carrelées P25 P55 P116	Non dégradé	60 ml	
R-1 – Pièces d'activités et Atelier	Murs	Colle ciment sous plinthes carrelées P128 P129	Non dégradé	70 ml	
RDC, R+1 et R+2 Cf. cartographie	Sols	Colle beige/grise de carrelage P26 P116	Non dégradé	70 m²	



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Local ou zone présentant des similitudes d'ouvrage	Localisation	Description (Prélèvement ou justificatif)	Etat de dégradation	Estimation de la quantité	Photographie
Chaufferie	Réseaux	Joint de bride sur réseaux d'eau <i>P143</i>	Non dégradé	Réseau d'eau	
Chaufferie	Chaudière	Joints de brides sur chaudière <i>P144</i>	Dégradé	3 u	

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.2. Liste des prélèvements effectués contenant de l'amiante

Type d'échantillon	Reference de l'échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage gris	P01	RDC - Réserve cuisine	Amiante détecté
Colle beige sous plinthe carrelée	P25	RDC - Hall	Amiante détecté
Colle ciment sous carrelage 10x10 beige	P26	RDC - Hall	Amiante détecté
Dalle de sol dure grise + Colle noire sur marches d'escalier	P29	RDC - Hall	Amiante détecté
Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage gris	P41	R+2 - Rangement	Amiante détecté
Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage gris	P45	R+2 - Chambre	Amiante détecté
Dalle de sol grise + Colle noire + Ragréage gris	P49	R+2 - Circulation	Amiante détecté
Colle blanche sous faïence 10x10 blanche	P53	R+2 - Rangement	Amiante détecté
Colle grise sous plinthe carrelée 10x10 beige	P55	R+2 - Sanitaires	Amiante détecté
Colle blanche sous faïence 20x20 blanche	P56	R+2 - Sanitaires	Amiante détecté
Joint de compression mou kaki entre ancien dormant bois et maçonnerie	P61	R+2 - Rangement	Amiante détecté
Joint de compression mou kaki entre ancien dormant bois et maçonnerie	P64	R+2 - Archives	Amiante détecté
Joint de compression mou kaki entre ancien dormant bois et maçonnerie	P66	R+2 - Sanitaires	Amiante détecté
Dalle de sol dure grise + Colle noire sur palier	P67	R+2 - Palier	Amiante détecté
Support chapeau de cheminée en fibre-ciment	P93	Toiture principale	Amiante détecté
Joint dure marron sous support de ventilation sur cheminée	P94	Toiture principale	Amiante détecté
Colle blanche + Joint gris sous carrelage gris 20x20cm	P116	R+1 - Laverie	Amiante détecté
Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage gris	P121	R+1 - Circulation	Amiante détecté
Colle grise sous plinthe carrelée 10x10 marron	P128	R-1 - Sous-sol	Amiante détecté
Colle grise sous plinthe carrelée 10x10 marron	P129	R-1 - Sous-sol	Amiante détecté
Joint de bride sur réseaux d'eau	P143	R-1 - Chaufferie	Amiante détecté



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Joint de bride sur réseaux sortie de chaudière	P144	R-1 - Chaufferie	Amiante détecté
Conduit de ventilation en fibre-ciment	P147	R-1 - Chaufferie	Amiante détecté
Colle blanche de carrelage 20x20 blc + colle noire + rag	P162	R+1 - logement	Amiante détecté
Dalle de sol dure beige + colle noire + rag	P163	R+1 - logement	Amiante détecté
Dalle de sol dure marron + colle noire + rag	P164	R+1 - logement	Amiante détecté
Dalle de sol dure bleue + colle jaune + dalle de sol dure bleue + colle noire + rag	P165	R+1 - logement	Amiante détecté
Dalle de sol noire + colle noire escalier	P173	Volée d'escalier	Amiante détecté
Dalle de sol souple jaune + Colle jaune + Colle noire + ragréage gris	P179	RDC - Sanitaires	Amiante détecté



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.3. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
-	-

Marquage ou documents techniques :

Description	Localisation	Justification
Chauffe-eau CHAROT	R-1 – Chaufferie	Année 2010 
Chaudière CHAPPEE	R-1 – Chaufferie	

Information relative à un précédent rapport :

Description	Localisation
-	

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Après analyse en laboratoire :

Type d'échantillon	Reference de l'échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
Enduit type plâtre + Peinture bleue sur mur porteur	P02	RDC - Réserve cuisine	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture bleue sur cloison	P03	RDC - Réserve cuisine	Amiante non détecté
Dalle de faux plafond carton fibreux blanc	P04	RDC - Réserve cuisine	Amiante non détecté
Enduit type plâtre/ciment + Peinture sur plafond dans plénum	P05	RDC - Réserve cuisine	Amiante non détecté
Colle jaune sous plinthe PVC	P06	RDC - Réserve cuisine	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture bleue sur mur porteur	P09	RDC - Réserve cuisine	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture bleue sur cloison	P10	RDC - Réserve cuisine	Amiante non détecté
Colle blanche sous faïence 10x10 blanche	P11	RDC - Sanitaire cuisine	Amiante non détecté
Colle ciment sous carrelage 10x10 gris	P12	RDC - Cuisine	Amiante non détecté
Colle blanche sous faïence 20x20 blanche	P13	RDC - Cuisine	Amiante non détecté
Colle grise sous plinthe carrelée 10x10 grise	P14	RDC - Cuisine	Amiante non détecté
Joint de vitrage dure marron sur cloison vitrée	P15	RDC - Circulation	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	P16	RDC - Dégagement	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur mur porteur	P17	RDC - Dégagement	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur mur porteur	P18	RDC - Bureau	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Bande calicot + Peinture + Panneau carton/plâtre sur cloison	P19	RDC - Dégagement	Amiante non détecté
Joint marron en jonction de sol et plinthe bois	P20	RDC - Dégagement	Amiante non détecté
Dalle de faux plafond fibreuse	P21	RDC - Réunion	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur plafond dans plénum	P22	RDC - Réunion	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Bande calicot + Peinture + Panneau carton/plâtre sur cloison	P23	RDC - Réunion	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur mur porteur	P24	RDC - Hall	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Type d'échantillon	Reference de l'échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
Enduit type ciment sous plâtre mur porteur	P27	RDC - Hall	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur poutre plafond	P28	RDC - Hall	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture violette sur mur d'échiffre	P30	RDC - Hall	Amiante non détecté
Colle grise sous carrelage 20x20 beige (marches)	P31	Extérieur - RDC	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur bordure jardinière	P32	Extérieur - RDC	Amiante non détecté
Colle ciment sous faïence mosaïque rose (pate de verre)	P33	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Colle ciment sous faïence mosaïque bleue (pate de verre)	P34	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur appui de fenêtre	P35	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur bordure de rampe	P36	Extérieur - RDC rampe accès sous-sol	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur mur de rampe	P37	Extérieur - RDC rampe accès sous-sol	Amiante non détecté
Sol ciment sur rampe	P38	Extérieur - RDC rampe accès sous-sol	Amiante non détecté
Panneau minéral gris de bardage façade	P39	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Enduit type ciment sous bardage façade	P40	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur mur porteur	P42	R+2 - Rangement	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	P43	R+2 - Rangement	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur plafond dans plénum	P44	R+2 - Rangement	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur mur porteur	P46	R+2 - Chambre	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	P47	R+2 - Chambre	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur plafond dans plénum	P48	R+2 - Chambre	Amiante non détecté
Dalle de sol grise + Colle noire + Ragrée gris	P49	R+2 - Circulation	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur cloison	P50	R+2 - Circulation	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur cloison	P51	R+2 - Circulation	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur plafond	P52	R+2 - Circulation	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Type d'échantillon	Reference de l'échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
Colle ciment sous carrelage 10x10 beige	P54	R+2 - Sanitaires	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	P57	R+2 - Sanitaires	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur plafond	P58	R+2 - Sanitaires	Amiante non détecté
Joint de vitrage dure beige etx. Sur fenêtre bois double venteaux	P59	R+2 - Rangement	Amiante non détecté
Joint silicone en jonction d'appui de fenêtre et dormant ext.	P60	R+2 - Rangement	Amiante non détecté
Joint de vitrage dure beige etx. Sur fenêtre bois double venteaux	P62	R+2 - Archives	Amiante non détecté
Joint silicone en jonction d'appui de fenêtre et dormant ext.	P63	R+2 - Archives	Amiante non détecté
Joint de vitrage dure beige etx. Sur fenêtre bois double venteaux	P65	R+2 - Sanitaires	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture violette sur mur porteur	P68	R+2 - Palier	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture violette sur cloison	P69	R+2 - Palier	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Toile de verre + Peinture sur plafond	P70	R+2 - Palier	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur paillasse	P71	R+2 - Volée d'escalier	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture violette sur poutre plafond	P72	R+2 -Palier	Amiante non détecté
Colle ciment sous faïence mosaïque rose (pate de verre)	P73	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Colle ciment sous faïence mosaïque bleue (pate de verre)	P74	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Sol ciment sur cheminement	P75	Extérieur - RDC	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur bordure jardinière	P76	Extérieur - RDC	Amiante non détecté
Panneau minéral gris de bardage façade	P77	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Isolant laine minérale jaune + Papier marron	P78	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Enduit type ciment sous bardage façade	P79	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Joint silicone en jonction d'hubriserie de porte pvc et embrasure ext.	P80	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur casquette de porte	P81	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur mur de façade	P82	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Type d'échantillon	Reference de l'échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
Enduit type ciment sur bordure de balcon	P83	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur mur sous bardage	P84	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Scellement ciment sur ventilation en brique	P85	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Colle dure marron sous bardage sur façade	P86	Extérieur - RDC façade	Amiante non détecté
Revêtement bitumineux sur complexe d'étanchéité - couche 1	P87	Toiture principale	Amiante non détecté
Isolant mousse jaune + Papier marron sur complexe d'étanchéité - Couche 2	P88	Toiture principale	Amiante non détecté
Pare-vapeur bitumineux sur complexe d'étanchéité - Couche 3	P89	Toiture principale	Amiante non détecté
Dalle béton sous complexe d'étanchéité	P90	Toiture principale	Amiante non détecté
Remonté d'étanchéité sur acrotère	P91	Toiture principale	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur souche de cheminée	P92	Toiture principale	Amiante non détecté
Joint silicone gris sur solin	P95	Toiture principale	Amiante non détecté
Badigeon gris/blanc sur conduit de ventilation galva	P96	Toiture principale	Amiante non détecté
Badigeon gris/blanc sur conduit de ventilation galva	P97	Toiture principale	Amiante non détecté
Revêtement bitumineux sur complexe d'étanchéité - couche 1	P98	Toiture hall	Amiante non détecté
Isolant mousse jaune + Papier marron sur complexe d'étanchéité - Couche 2	P99	Toiture hall	Amiante non détecté
Pare-vapeur bitumineux sur complexe d'étanchéité - Couche 3	P100	Toiture hall	Amiante non détecté
Dalle béton sous complexe d'étanchéité	P101	Toiture hall	Amiante non détecté
Remonté d'étanchéité sur acrotère	P102	Toiture hall	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur sous face de décroché de façade	P103	RDC façade	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur mur de façade	P104	RDC façade	Amiante non détecté
Scellement ciment sur ventilation en brique	P105	RDC façade	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur poteau	P106	RDC façade porche	Amiante non détecté
Sol ciment	P107	RDC façade porche	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Type d'échantillon	Reference de l'échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
Enduit type ciment + Peinture sur poteau	P108	RDC façade porche	Amiante non détecté
Sol ciment	P109	RDC façade porche	Amiante non détecté
Scellement ciment sur colonne cheminée en brique	P110	RDC façade porche	Amiante non détecté
Joint de vitrage dure beige etx. Sur petite fenêtre bois	P111	RDC façade porche	Amiante non détecté
Plot de colle silicone sous lambris de doublage plafond	P112	RDC façade porche	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur plafond dans plénum	P113	RDC façade porche	Amiante non détecté
Isolant laine minérale jaune dans plénum	P114	RDC façade porche	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur poutre plafond	P115	RDC façade porche	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur cloison	P117	R+1 - Laverie	Amiante non détecté
Enduit type plâtre/ciment + Toile de verre + Peinture sur plafond	P118	R+1 - Laverie	Amiante non détecté
Colle blanche + joint blanc sous faïence 20x40 blanche	P119	R+1 - Laverie	Amiante non détecté
Colle blanche + Joint gris sous plinthe carrelée	P120	R+1 - Laverie	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	P122	R+1 - Circulation	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	P123	R+1 - Circulation	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur plafond	P124	R+1 - Circulation	Amiante non détecté
Enduit type plâtre + Peinture sur poutre plafond	P125	R+1 - Circulation	Amiante non détecté
Colle ciment + Joint gris sous carrelage 5x5 marron	P126	R-1 - Sous-sol	Amiante non détecté
Colle ciment + Joint gris sous carrelage 5x5 marron	P127	R-1 - Sous-sol	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur mur porteur	P130	R-1 - Sous-sol	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur mur porteur	P131	R-1 - Sous-sol	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur plafond dans plénum	P132	R-1 - Sous-sol	Amiante non détecté
Enduit type ciment sur poutre plafond dans plénum	P133	R-1 - Sous-sol	Amiante non détecté
Enduit type ciment/plâtre sur poteau	P134	R-1 - Sous-sol	Amiante non détecté

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Type d'échantillon	Reference de l'échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
Enveloppe plâtre + Isolant laine minérale sur calorifugeage	P135	R-1 - Sous-sol	Amiante non détecté
Sol ciment	P136	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Socle ciment	P137	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur mur porteur	P138	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur mur porteur	P139	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Flocage laineux sur plafond	P140	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur poteau	P141	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Enveloppe plâtre + Isolant laine minérale sur calorifugeage	P142	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Joint dur blanc sur conduit d'échappement de chaudière	P145	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Joint de bride sur corp de chaudière	P146	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Colle sous panneau de fibralith sur plafond	P148	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Revêtement de sol souple + colle jaune + Colle noire sous parquet	P149	R-1 - Chaufferie	Amiante non détecté
Enduit type ciment + Peinture sur mur de façade	P150	R-1 - Façade	Amiante non détecté
Enduit ciment sur mur	P151	R+1 - logement	Amiante non détecté
Enduit ciment sur mur	P152	R+1 - logement	Amiante non détecté
Enduit ciment/plâtre sur mur	P153	R+1 - logement	Amiante non détecté
Enduit ciment/plâtre sur mur	P154	R+1 - logement	Amiante non détecté
Enduit plâtre sur cloison	P155	R+1 - logement	Amiante non détecté
Enduit plâtre sur cloison	P156	R+1 - logement	Amiante non détecté
Enduit ciment + peinture sur plafond	P157	R+1 - logement	Amiante non détecté
Enduit ciment + peinture sur plafond	P158	R+1 - logement	Amiante non détecté
Colle de faïence 15x15 blc	P159	R+1 - logement	Amiante non détecté
Colle de faïence 15x15 blc	P160	R+1 - logement	Amiante non détecté


Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

Type d'échantillon	Reference de l'échantillon	Localisation du prélèvement	Résultat
Colle ciment sous plinthe carrelée 10x10 beige	P161	R+1 - logement	Amiante non détecté
Colle beige sous dalle polyester plafond	P166	R+1 - logement	Amiante non détecté
Enduit ciment/plâtre sur poutre plafond	P167	R+1 - logement	Amiante non détecté
Enduit ciment + peinture sur mur balcon	P168	R+1 - logement	Amiante non détecté
Sol ciment balcon	P169	R+1 - logement	Amiante non détecté
Enduit ciment + peinture sur plafond balcon	P170	R+1 - logement	Amiante non détecté
Colle grise carrelage 10x10 beige	P171	Volée d'escalier	Amiante non détecté
Colle grise plinthe 10x10 beige	P172	Volée d'escalier	Amiante non détecté
Enduit ciment/plâtre sur mur	P174	Volée d'escalier	Amiante non détecté
Enduit ciment/plâtre sur mur	P175	Volée d'escalier	Amiante non détecté
Enduit ciment/plâtre sur plafond	P176	Volée d'escalier	Amiante non détecté
Enduit ciment+ peinture sur paillasse	P177	Volée d'escalier	Amiante non détecté
Enduit ciment + peinture sur limon	P178	Volée d'escalier	Amiante non détecté
Colle blanche + Joint gris sous carrelage gris 20x20cm	P180	RDC - Sanitaires	Amiante non détecté
Enduit - Béton	G1130/P01	RDC facade sous parement et laine	Amiante non détecté
Brique alvéolé	G1130/P02	RDC facade sous parement, laine et béton	Amiante non détecté



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

2.4. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

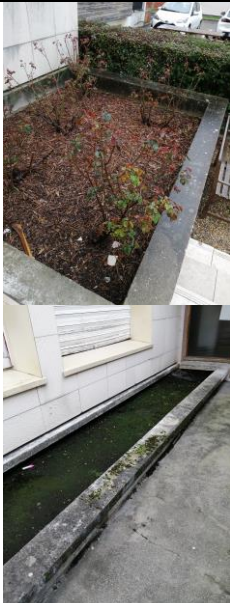Description	Localisation	Cause de non-prélèvement	Photographie
Réseaux enterrés	Sous le bâtiment	Non accessible Il conviendra donc de réaliser des prélèvements complémentaires en phase d'abattage des infrastructures	-
Enduits, peinture d'étanchéité	Murs enterrés	Non accessible Il conviendra donc de réaliser des prélèvements complémentaires en phase d'abattage des infrastructures	-
Espaces végétalisés extérieurs	Jardinières	<i>Périmètre de travaux à confirmer</i> Non accessible Prévoir de faire décaisser les zones de terre végétale par une entreprise spécialisée afin de réaliser les sondages et prélèvements sur les éventuelles étanchéités présentes sous la terre	

2.5. Obligations réglementaires

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

3. Plans de localisation des prélèvements et matériaux contenant de l'amiante :

Cf Cartographie. Non comptabilisé dans la pagination.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4. Réalisation du repérage

4.1. Conditions d'interventions

Plans remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :	Aucun	
	Plans détaillés	X
	Croquis	
<i>Nota : En l'absence de plans, Inaxe ne pourra être tenu responsable de la non visite de locaux non visible (locaux orphelins, murés etc...)</i>		
Conditions d'intervention :	Locaux inoccupés	
	Mobilier toujours en place.	X
	Locaux occupés	X
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :	Personnel	

4.2. Liste des pièces visitées

Ensemble du bâtiment intérieurs et extérieurs du 21 avenue Camille Roy 94350 – Villiers sur Marnes

- Façades
- Ensemble des locaux intérieurs : R-1 RDC R+1 R+2
- Toiture terrasse accessible
- Espaces extérieurs

4.3. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Néant.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

4.4. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46-020 version 2017.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46-020 version 2017), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 version 2017 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

5. Nature et périmètre des travaux envisagés

- ***Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés : voir annexe***

Selon les plans transmis (existant et projet).

Restructuration globale et démolition partielle du bâtiment.

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

6. Attestation d'assurance

Contrat n°FR11-RCE24P00113

VHV
ASSURANCE

ATTESTATION D'ASSURANCE Responsabilité Civile

SOUSSCRIPTEUR	
Nom ou raison sociale :	INAXE ENERGIE & ENVIRONNEMENT SAS
Adresse :	10 RUE JACQUE DAGUERRRE
Code Postal / Ville :	92500 RUEIL MALMAISON
Numéro de SIREN :	439 605 421
ASSUREUR	
Raison sociale :	VHV ASSURANCE France
Adresse :	RCS Paris 5 000 234 647, régie par le Code des assurances
Code Postal / Ville :	25, RUE MARELLE
Code Postal / Ville :	75008 PARIS
France	

Notre souscritteur VHV ASSURANCE FRANCE, dont les mentions légales sont précédées d'un «>», atteste, sous le contrat d'assurance n°FR11-RCE24P00113, la SAS INAXE ENERGIE & ENVIRONNEMENT contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'elle est susceptible d'encourir à l'égard des tiers à l'occasion de l'exécution des activités décrites au contrat, sous réserve que les compétences de l'assureur, personnel physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs agréés soient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés.

Les activités de diagnostiqueur immobilier ne sont pas soumises aux obligations visées aux articles L. 271-1 et R. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation que les activités de la vente d'un bien ou en dehors de la vente.

ACTIVITES GARANTIES AU CONTRAT

ACTIVITES DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER

- **Formes de responsabilité immobilière :**
 - Contrôle de risque exposition au plomb (CRP) (C sans mention)
 - Contrôle des travaux d'isolation des combles
 - Diagnostic amiante avant-vente (C mention)
 - Diagnostic contrôle de système de ventilation (RT 2012 et RT 2020)
 - Diagnostic déchets (DEMO)
 - Diagnostic d'information (RT 2012 et RT 2020) (AF)
 - Diagnostic thermographique (RT 2012 et RT 2020)
 - Diagnostic de Performance Énergétique (C sans mention)
 - Diagnostic de Performance Énergétique (C avec mention)
 - Diagnostic de Risque d'Inondation au Plomb des peintures (DRIP)
 - Diagnostic sécurité piscine (AF)
 - Diagnostic Technique Global (DTG) (AF et niveau 3 ou 3 bâtiment)
 - Diagnostic Amiante avant-vente (C sans mention)
 - Dossier Technique Amiante (DTA) (C sans mention mais ERP >300 PERS, CAT 3)
 - Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) (C sans mention)
 - Diagnostic accessibilité aux personnes handicapées (AF)
 - Diagnostic du risque de plomb dans l'eau (AC préalablement)
 - Diagnostic sécurité incendie (permis de construire 2013 et décrets de l'Union AF)
 - État de l'installation d'équipement non collectif (AF)
 - État de l'installation d'équipement collectif
 - État de l'installation intérieure de l'électricité (C sans mention)
 - État de l'installation intérieure du gaz (C sans mention)

VHV Assurance France / R.C.S. Paris 500 234 647 / 25, rue Mareille 75008 Paris
Souscritteuse de la société par actions de droit allemand VHV Allgemeine Versicherung AG enregistrée au registre public d'Hannovre sous le numéro HRB 57331 / Capital social de 145,000,000 €

Page 1 sur 3

Contrat n°FR11-RCE24P00113

VHV
ASSURANCE

- État des lieux dans le cadre de l'établissement d'un prêt (AF PTZ)
- État des lieux relatif à la conformité aux normes d'habitabilité
- État des nuisances sonores extérieures
- État des risques et pollution (ERP) (AF)
- Évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (en ERP 1 à 3, IGH et tout autre site) Expertise établie
- Formidaires des risques acoustiques, d'insécurité à l'habitat
- Mesurage de concentration en radon (AF)
- Mesurage "loi Carrez" (AF)
- Mesurage surface habitable (dont Doudin) (AF)
- Plan Particulier des Travaux du bâtiment (SAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalent)
- Qualité de l'air intérieur : hors accréditation
- Qualité de l'air intérieur : sous accréditation
- **Amiante et plomb avant travaux :**
 - Contrôle des VLEP Plomb, silice, amiante (AC)
 - Diagnostic amiante sur amiante, Hydrocarbone Aromatique Polycyclique (HAP), C (C mention)
 - ou F 254 (C sans mention)
 - Examen visuel après travaux (C mention)
 - Mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air (AC préalablement)
 - Recherche d'amiante avant travaux ou démolition (C mention)
 - Repérage amiante avant travaux : installations (notamment industrielles), matériaux et équipements concourant à une activité (C mention)
 - Repérage liste A et B à Dossier Technique Amiante (DTA) en ERP 1 à 3, IGH et tout autre site (C mention)
 - Diagnostic Plomb avant travaux (C)
- **État sanitaire :**
 - Contrôle de l'état sanitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis sur les ouvrages (dont minéraux) (AF)
 - Diagnostic après d'infection mycoplasme (autres que légers) ou légères d'insécurité
 - Diagnostic légionelle (AC préalablement)
 - État relatif à la présence de termites dans le bâtiment (C sans mention)

Prévoir par activité
C : Certification AF - Formation
AC : accréditation COFRAC

- **ACTIVITES DE MAINTIEN D'OUVRAGE ET D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE**
Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) et Maitrise d'Ouvrage (MOE) en matière de démantèlement, dépollution, purge et décontamination, A l'exclusion de toute activité de construction nouvelle.

Il est précisé que l'Assuré ne peut en aucun cas prendre une décision à la place du maître d'ouvrage.

MONTANT DES GARANTIES

Voir tableau ci-dessous.

PÉRIODE DE GARANTIE

- Cette attestation est délivrée pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024, sous réserve :
 - des points (a) de suspension ou de résiliation en cas d'absence d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat,
 - du règlement de la (ou des) cotisation(s) correspondante(s).

La présente attestation n'impose aucune précaution de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précitées dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à : PARIS Le : 30/12/2024

VHV
ASSURANCE

VHV Assurance France / R.C.S. Paris 500 234 647 / 25, rue Mareille 75008 Paris
Souscritteuse de la société par actions de droit allemand VHV Allgemeine Versicherung AG enregistrée au registre public d'Hannovre sous le numéro HRB 57331 / Capital social de 145,000,000 €

Page 2 sur 3

Contrat n°FR11-RCE24P00113

VHV
ASSURANCE

TABEAU DES GARANTIES

NATURE DE LA GARANTIE	MONTANT DE LA GARANTIE
RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	
Tous dommages corporels, matériels et/ou financiers consécutifs	1 000 000 € par victime
Incendie	1 000 000 € par victime
Incendie matériel et/ou financier consécutifs	1 000 000 € par victime
Incendie Vol par préjudice	100 000 € par sinistre
Incendie Dommages aux biens voisins	100 000 € par sinistre
Dommages Inondations non consécutifs	1 000 000 € par victime
Partie Inondation	1 000 000 € par sinistre d'inondation
Dommages résultant d'une activité soumise à l'environnement	1 000 000 € par sinistre d'inondation
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE	
Tous dommages corporels, matériels et/ou financiers consécutifs	1 000 000 € par sinistre d'inondation
ASSURANCE DOMMAGES PRIMAIRE ET SECOURS	100 000 € par sinistre

Le montant des garanties forme le [montre] des engagements de l'Assureur, quel que soit le nombre de Personnes Morales ou physiques bénéficiaires de la qualité d'Assuré, ou quelle que soit le nombre de victimes et l'engagement dans le temps des règlements effectués par l'Assureur.

Dans le cadre d'une réclamation, les Frais de défense, intérêts moratoires ou compensatoires, font partie intégrante du montant de garantie. Leur règlement vient en diminution du montant de garantie restant disponible au titre de l'Année d'assurance.


Ces montants se réduisent, et éventuellement s'épuisent, par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnité, ainsi que par tout Frais de défense, selon l'ordre chronologique de leur règlement, quelle que soit la nature des dommages, sans rétrocession autre que celle prévue au titre du Collat subséquent.

VHV Assurance France / R.C.S. Paris 500 234 647 / 25, rue Mareille 75008 Paris
Souscritteuse de la société par actions de droit allemand VHV Allgemeine Versicherung AG enregistrée au registre public d'Hannovre sous le numéro HRB 57331 / Capital social de 145,000,000 €

Page 3 sur 3

Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

7. Certificat de compétences

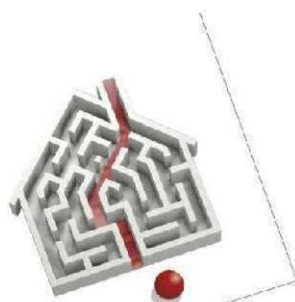

Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI4828 Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MELES Randy

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 17/07/2020 - Date d'expiration : 16/07/2027

Amiante sans mention Amiante Sans Mention*
Date d'effet : 17/07/2020 - Date d'expiration : 16/07/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 20/07/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification. Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ALCÉDIPT-AMEN
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR


CPE DI FR 11 rev14



Mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante Avant Travaux

8. Rapports d'analyse

Cf PV d'analyses en annexe. Non comptabilisé dans la pagination.

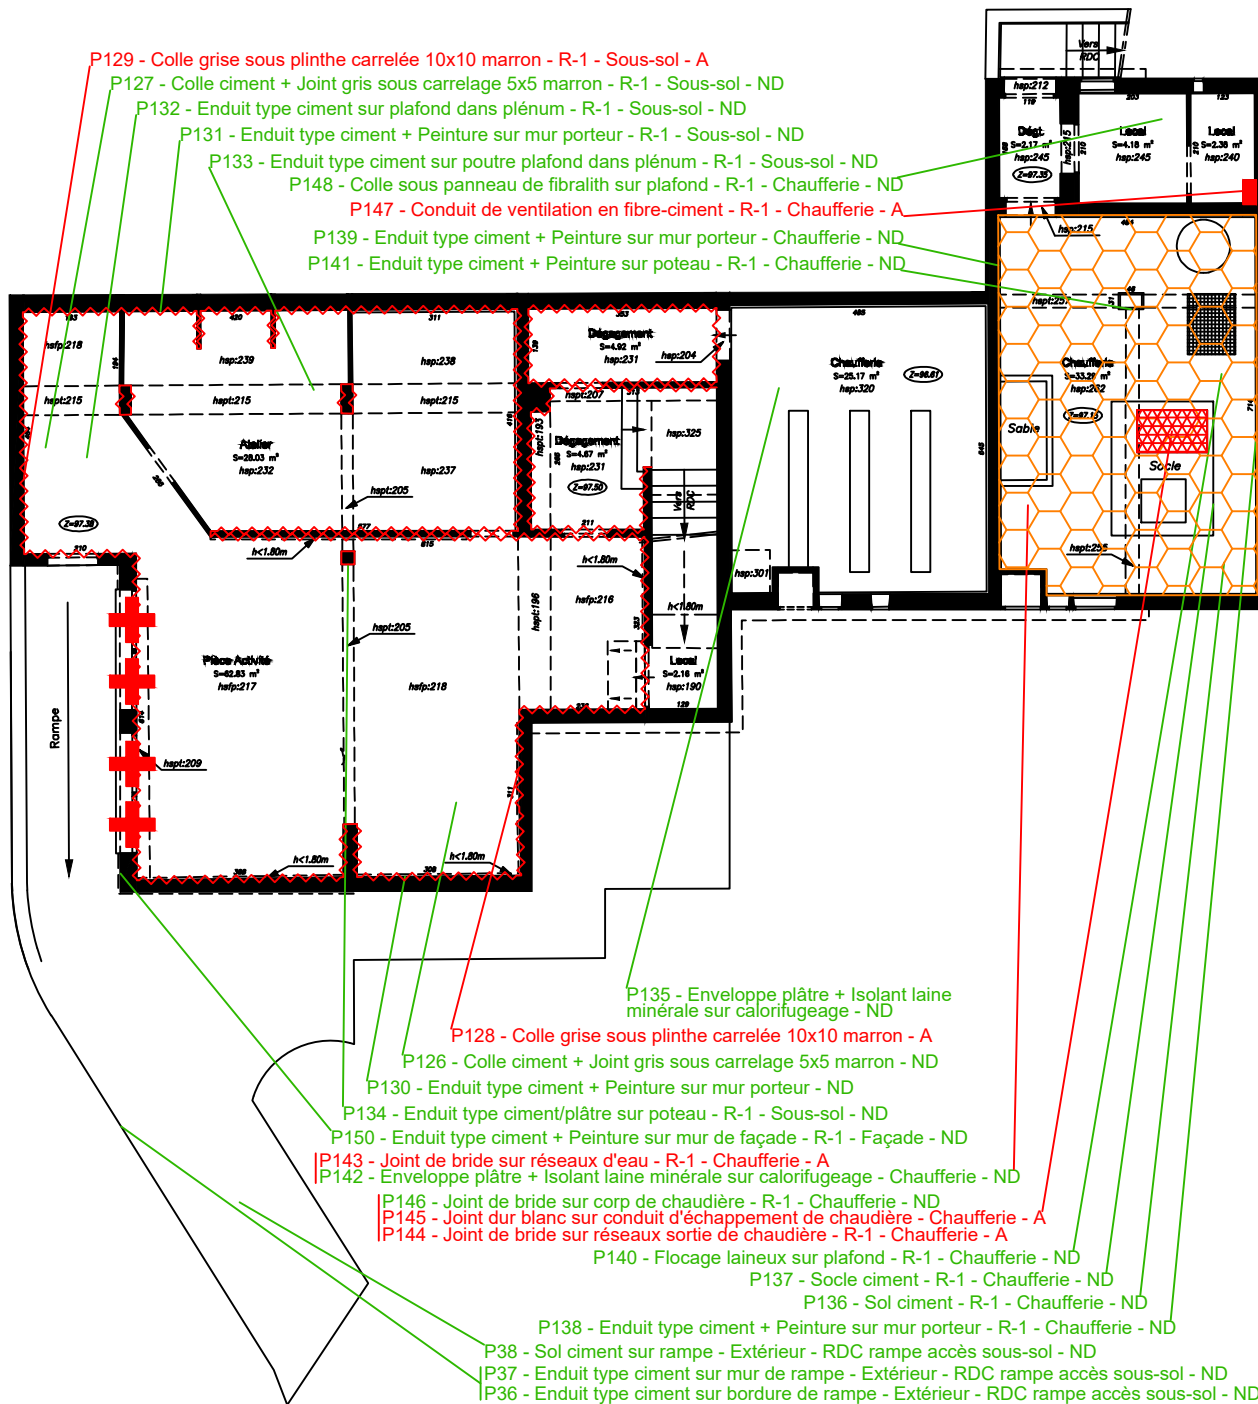

LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :

 Joints de bride sur réseaux du local chaudière

 Joints de bride sur corps de chauffe sur la chaudière

 Colle de plinthe amiantée

 Conduit carré en fibres ciment

 Joint de compribande sous dormant de fenêtre

INAXE
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire : F0088-DI-2024
Indice n° : 1 En date du : 08/03/2024
Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 01

Client :


Ministère de la Justice
1 quai de la Corse
75004 PARIS

**Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Adresse du site :

UEHC - Protection Judiciaire Jeunesse
21 avenue Camille Roy
94350 VILLIERS SUR MARNE

Niveau : Sous sol

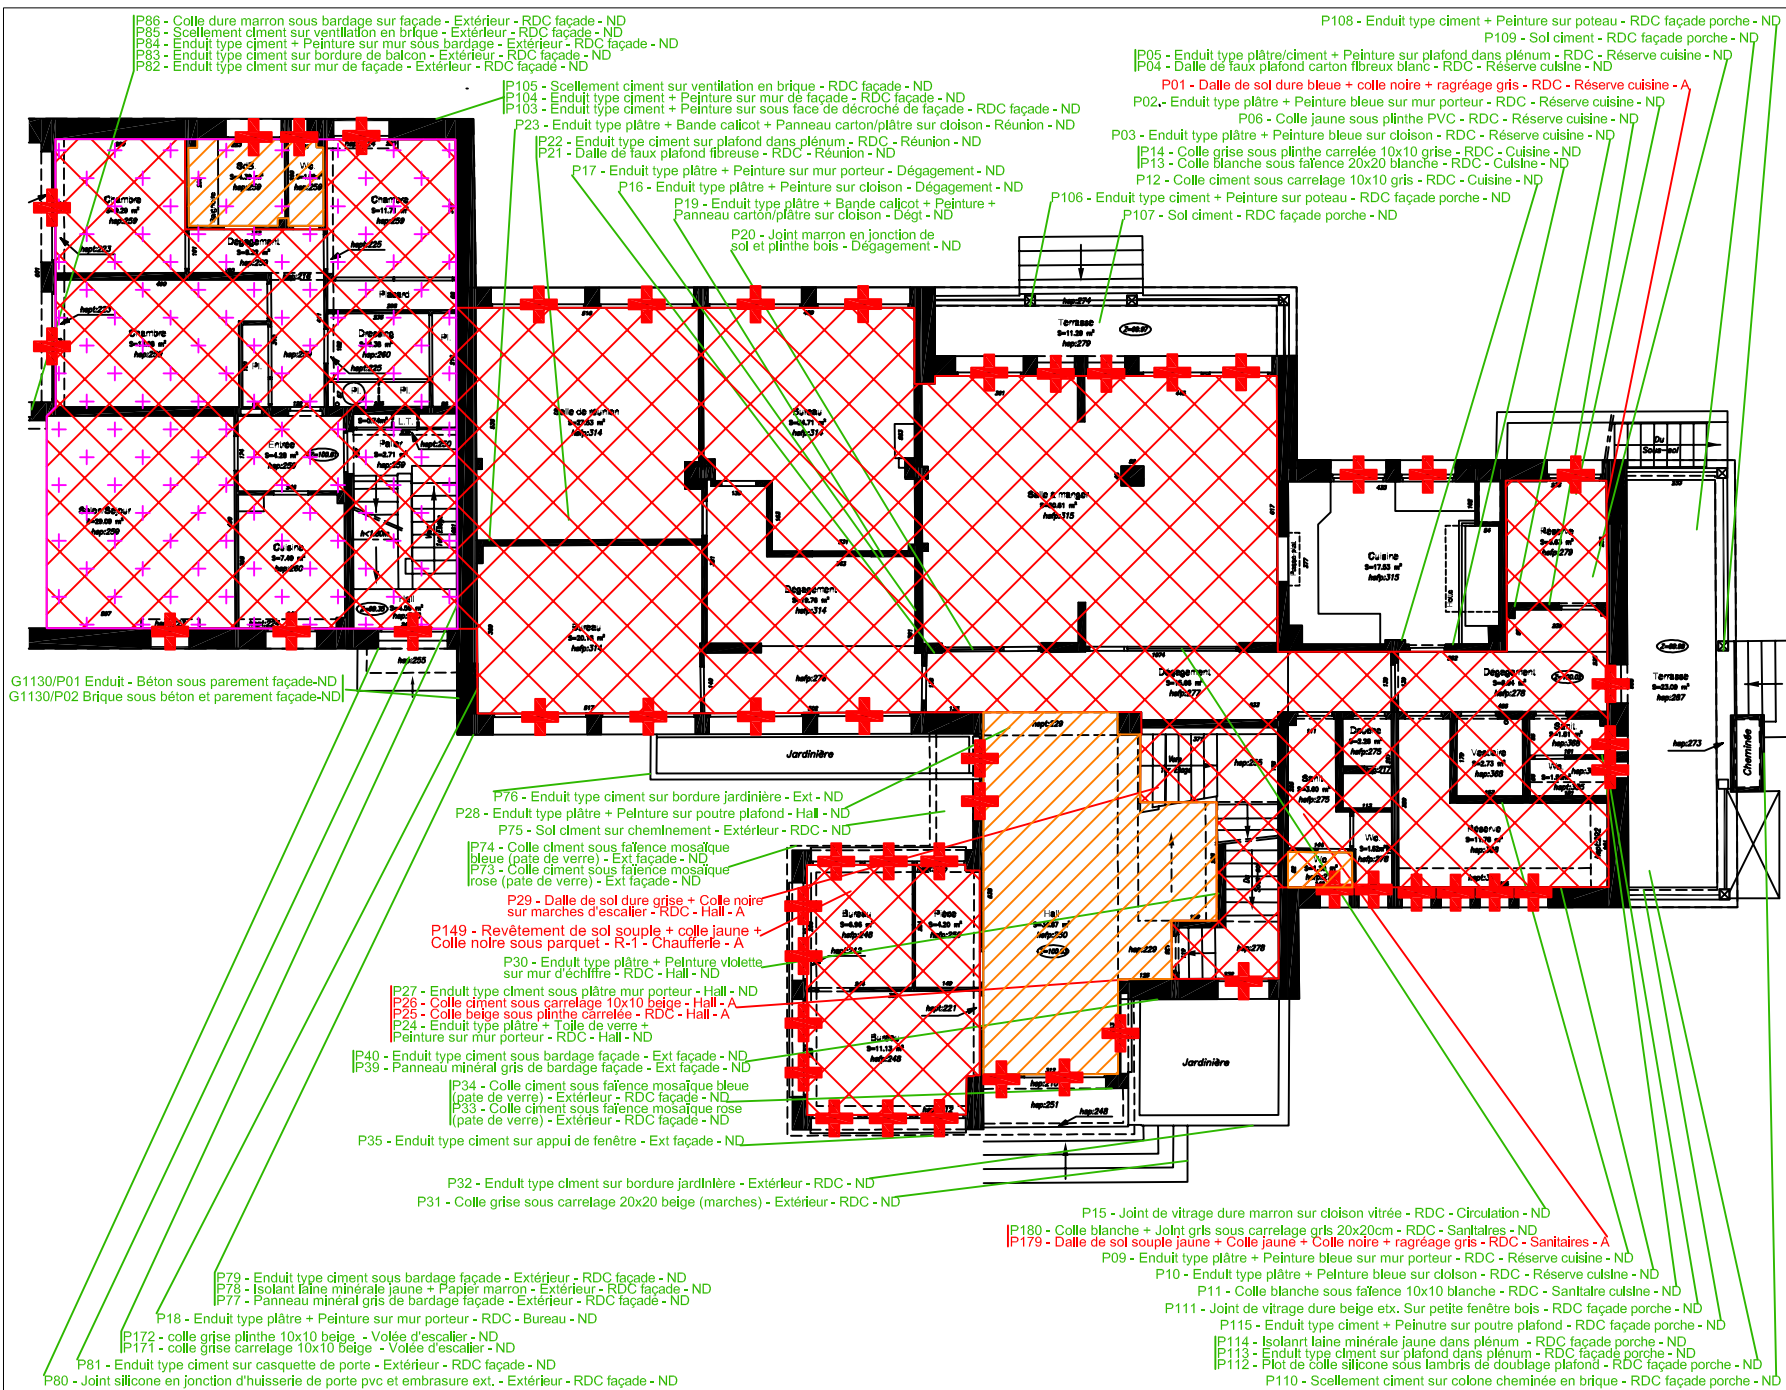

LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :

 Colle bitumineuse noire + Dalle de sol

 Colle de carrelage + Colle de plinthe

 Colle bitumineuse noire

 Joint de comprébande sous dormant de fenêtre

INAXE
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire : **F0088-DI-2024**
Indice n° : 2 En date du : 29/07/2025
Réalisé par : V. DUPRE

Client :

Ministère de la Justice
1 quai de la Corse
75004 PARIS

**Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Adresse du site :

UEHC - Protection Judiciaire Jeunesse
21 avenue Camille Roy
94350 VILLIERS SUR MARNE

Niveau : Rez de Chaussée

Cartographie : 02

LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :

 Colle bitumineuse noire + Dalle de sol

 Colle de carrelage + Colle de plinthe + Colle de faïence

 Colle sous carrelage

 Colle de faïence amiantée

 Joint de comprime sous dormant de fenêtre

INAXE
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire : F0088-DI-2024

Indice n° : 1 En date du : 08/03/2024

Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 03

Client :

Ministère de la Justice
1 quai de la Corse
75004 PARIS

**Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Adresse du site :

UEHC - Protection Judiciaire Jeunesse
21 avenue Camille Roy
94350 VILLIERS SUR MARNE

Niveau : 1er étage

P170 - enduit ciment + peinture sur plafond balcon - R+1 - logement - ND
P169 - sol ciment balcon - R+1 - logement - ND
P168 - enduit ciment + peinture sur mur balcon - R+1 - logement - ND
P152 - enduit ciment sur mur - R+1 - logement - ND
P160 - colle de faïence 15x15 blc - R+1 - logement - ND
P153 - enduit ciment/plâtre sur mur - R+1 - logement - ND
P162 - colle blanche de carrelage 20x20 blc + colle noire + rag - R+1 - logement - A
P167 - enduit ciment/plâtre sur poutre plafond - R+1 - logement - ND
P155 - enduit plâtre sur cloison - R+1 - logement - ND
P161 - colle ciment sous plinthe carrelée 10x10 beige - R+1 - logement - ND
P166 - colle beige sous dalle polyester plafond - R+1 - logement - ND
P156 - enduit plâtre sur cloison - R+1 - logement - ND

P119 - Colle blanche + joint blanc sous faïence 20x40 blanche - Laverie - ND
P124 - Enduit type plâtre + Peinture sur plafond - R+1 - Circulation - ND
P121 - Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage gris - Circulation - A
P122 - Enduit type plâtre + Peinture sur cloison - R+1 - Circulation - ND

P174 - enduit ciment/plâtre sur mur - Volée d'escalier - ND
P176 - enduit ciment/plâtre sur plafond - Volée d'escalier - ND
P178 - enduit ciment + peinture sur limon - Volée d'escalier - ND
P177 - enduit cim+ peinture sur paillassse - Volée d'escalier - ND
P173 - dalle de sol noire + colle noire escalier - Volée d'escalier - A

P175 - enduit ciment/plâtre sur mur - Volée d'escalier - ND
P159 - colle de faïence 15x15 blc - R+1 - logement - ND
P158 - enduit ciment + peinture sur plafond - R+1 - logement - ND
P163 - dalle de sol dure beige + colle noire + rag - R+1 - logement - A
P151 - enduit ciment sur mur - R+1 - logement - ND
P164 - dalle de sol dure marron + colle noire + rag - R+1 - logement - A
P154 - enduit ciment/plâtre sur mur - R+1 - logement - ND
P157 - enduit ciment + peinture sur plafond - R+1 - logement - ND
P165 - dalle de sol dure + colle jaune + dalle de sol dure + colle noire + rag - logement - A

P125 - Enduit type plâtre + Peinture sur poutre plafond - Circulation - ND
P123 - Enduit type plâtre + Peinture sur cloison - R+1 - Circulation - ND
P118 - Enduit type plâtre/ciment + Toile de verre + Peinture sur plafond - Laverie - ND
P116 - Colle blanche + Joint gris sous carrelage gris 20x20cm - R+1 - Laverie - A
P120 - Colle blanche + Joint gris sous plinthe carrelée - R+1 - Laverie - ND
P117 - Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur cloison - R+1 - Laverie - ND

LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :

 Colle bitumineuse noire + Dalle de sol

 Colle de carrelage + Colle de plinthe

 Colle de faïence amiantée

 Joint de comprébande sous dormant de fenêtre

INAXE
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire : F0088-DI-2024
Indice n° : 1 En date du : 08/03/2024
Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 04

P62 - Joint de vitrage dure beige etc. Sur fenêtre bois double venteaux - R+2 - Archives - ND
P61 - Joint de compression mou kaki entre ancien dormant bois et maçonnerie - R+2 - Rangement - A
P60 - Joint silicone en jonction d'appui de fenêtre et dormant ext. - R+2 - Rangement - ND

P54 - Colle ciment sous carrelage 10x10 beige - R+2 - Sanitaires - ND

P56 - Colle blanche sous faïence 20x20 blanche - R+2 - Sanitaires - A
P55 - Colle grise sous plinthe carrelée 10x10 beige - R+2 - Sanitaires - A

P66 - Joint de compression mou kaki entre ancien dormant bois et maçonnerie - R+2 - Sanitaires - A
P65 - Joint de vitrage dure beige etc. Sur fenêtre bois double venteaux - R+2 - Sanitaires - ND

P64 - Joint de compression mou kaki entre ancien dormant bois et maçonnerie - R+2 - Archives - A
P63 - Joint silicone en jonction d'appui de fenêtre et dormant ext. - R+2 - Archives - ND

P50 - Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur cloison - R+2 - Circulation - ND

P51 - Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur cloison - R+2 - Circulation - ND

P49 - Dalle de sol grise + Colle noire + Ragréage gris - Circulation - A

P52 - Enduit type ciment + Peinture sur plafond - R+2 - Circulation - ND

P53 - Colle blanche sous faïence 10x10 blanche - Rangement - A

P44 - Enduit type ciment + Peinture sur plafond dans plénum - Rangement - ND

P43 - Enduit type plâtre + Peinture sur cloison - R+2 - Rangement - ND

P46 - Enduit type plâtre + Peinture sur mur porteur - R+2 - Chambre - ND

P45 - Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage gris - R+2 - Chambre - A

P48 - Enduit type ciment + Peinture sur plafond dans plénum - R+2 - Chambre - ND

P47 - Enduit type plâtre + Peinture sur cloison - R+2 - Chambre - ND

P72 - Enduit type plâtre + Peinture violette sur poutre plafond - R+2 - Palier - ND

P70 - Enduit type ciment + Toile de verre + Peinture sur plafond - R+2 - Palier - ND

P71 - Enduit type ciment + Peinture sur pailleasse - R+2 - Volée d'escalier - ND

P69 - Enduit type plâtre + Peinture violette sur cloison - R+2 - Palier - ND

P67 - Dalle de sol dure grise + Colle noire sur palier - R+2 - Palier - A

P68 - Enduit type plâtre + Peinture violette sur mur porteur - R+2 - Palier - ND

P59 - Joint de vitrage dure beige etc. Sur fenêtre bois double venteaux - R+2 - Rangement - ND

P58 - Enduit type ciment + Peinture sur plafond - R+2 - Sanitaires - ND

P57 - Enduit type plâtre + Peinture sur cloison - R+2 - Sanitaires - ND

P41 - Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage gris - R+2 - Rangement - A

P42 - Enduit type plâtre + Peinture sur mur porteur - R+2 - Rangement - ND

Client :

Ministère de la Justice
1 quai de la Corse
75004 PARIS

Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante

Adresse du site :

UEHC - Protection Judiciaire Jeunesse
21 avenue Camille Roy
94350 VILLIERS SUR MARNE


Niveau : 2ème étage

P91 - Remonté d'étanchéité sur acrotère - Toiture principale - ND

P90 - Dalle béton sous complexe d'étanchéité - Toiture principale - ND
P89 - Pare-vapeur bitumineux sur complexe d'étanchéité - Couche 3 - Toiture principale - ND
P88 - Isolant mousse jaune + Papier marron sur complexe d'étanchéité - Couche 2 - Toiture principale - ND
P87 - Revêtement bitumineux sur complexe d'étanchéité - couche 1 - Toiture principale - ND

P93 - Support chapeau de cheminée en fibre-ciment - Toiture principale - A

P94 - Joint dur marron sous support de ventilation sur cheminée - Toiture principale - A
P92 - Enduit type ciment sur souche de cheminée - Toiture principale - ND

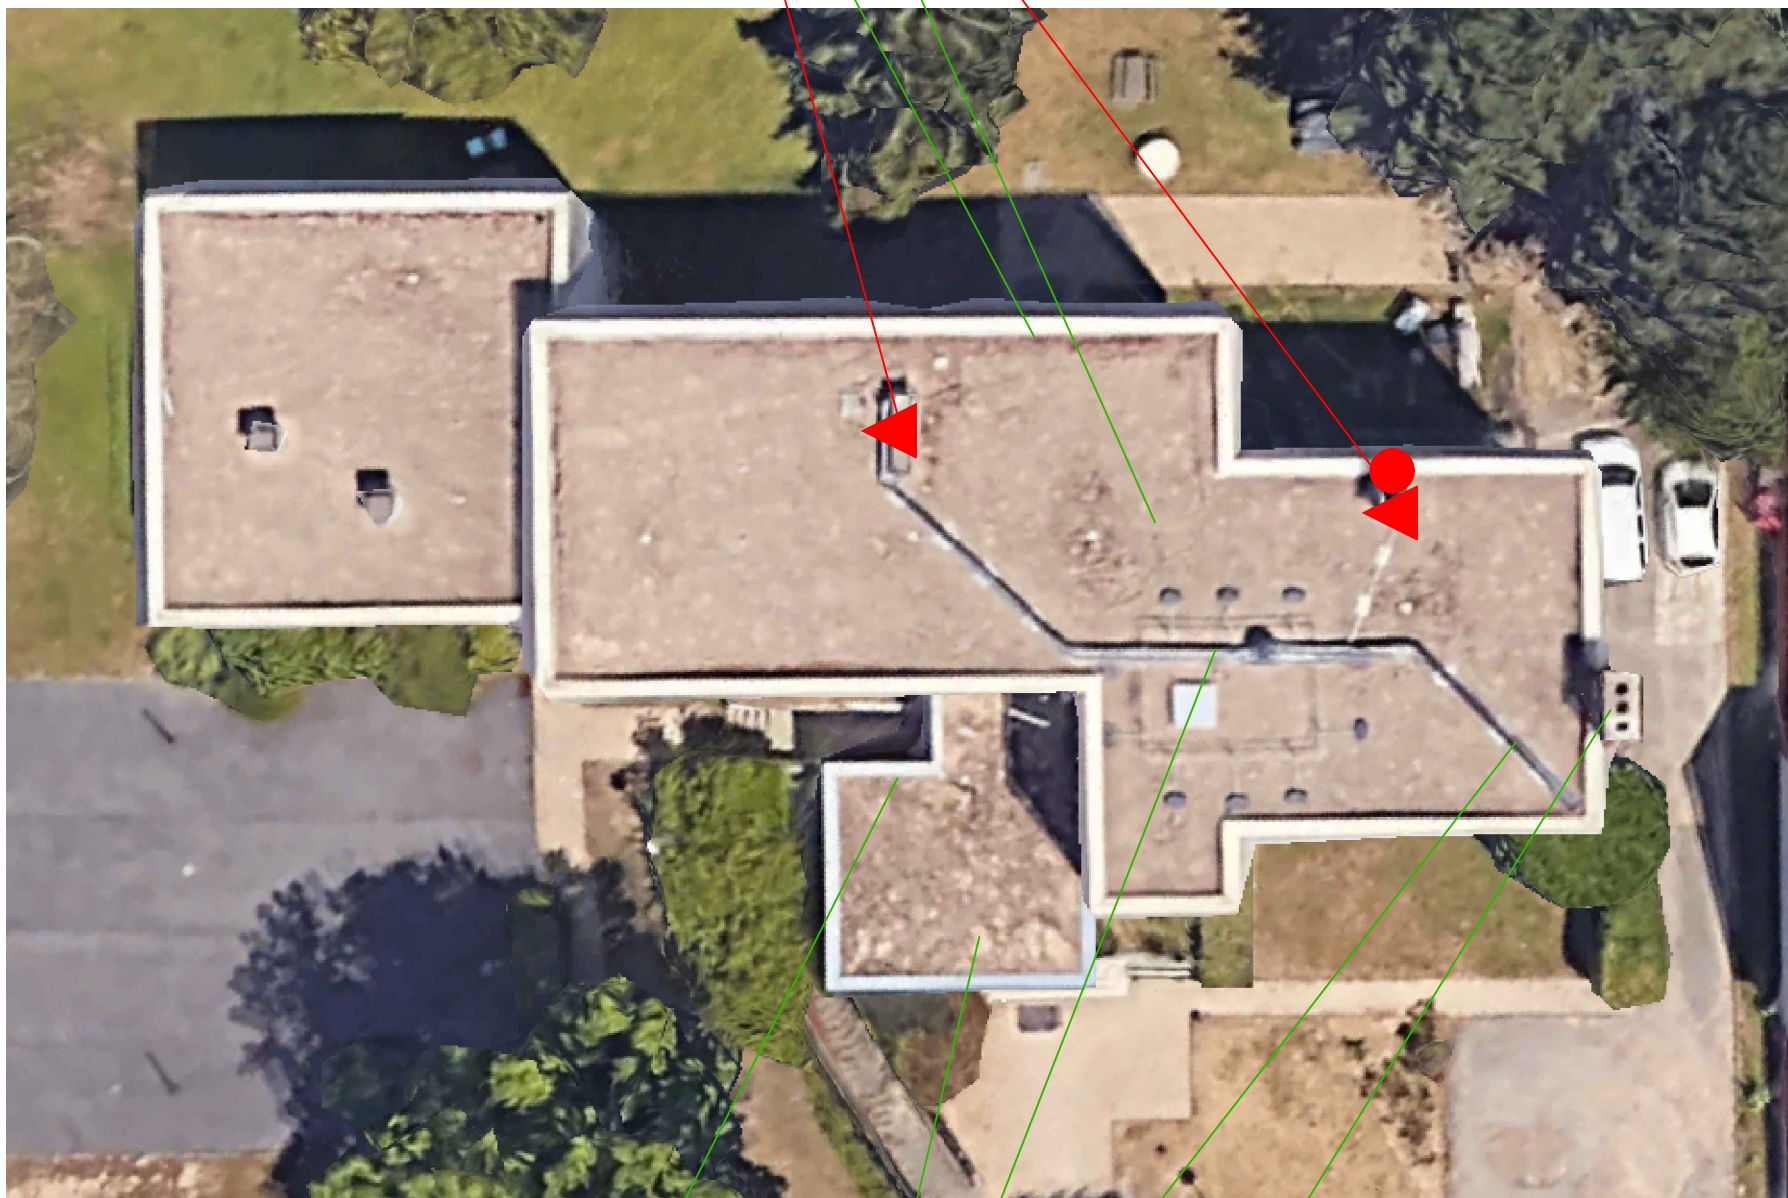

P102 - Remonté d'étanchéité sur acrotère - Toiture hall - ND

P101 - Dalle béton sous complexe d'étanchéité - Toiture hall - ND
P100 - Pare-vapeur bitumineux sur complexe d'étanchéité - Couche 3 - Toiture hall - ND
P99 - Isolant mousse jaune + Papier marron sur complexe d'étanchéité - Couche 2 - Toiture hall - ND
P98 - Revêtement bitumineux sur complexe d'étanchéité - couche 1 - Toiture hall - ND

P95 - Joint silicone gris sur solin - Toiture principale - ND

P96 - Badigeon gris/blanc sur conduit de ventilation galva - Toiture principale - ND

P97 - Badigeon gris/blanc sur conduit de ventilation galva - Toiture principale - ND

LEGENDE

Rouge : N° de prélèvement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélèvement sans amiante
ND : amiante non détecté

Matériaux et Produits contenant de l'amiante :



Joint dur sous support de ventilation sur cheminée



Support chapeau de cheminée en fibres ciment

INAXE
ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Client :

Ministère de la Justice
1 quai de la Corse
75004 PARIS

**Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante**

Adresse du site :

UEHC - Protection Judiciaire Jeunesse
21 avenue Camille Roy
94350 VILLIERS SUR MARNE

Niveau : Toiture Terrasse

Affaire : F0088-DI-2024

Indice n° : 1 En date du : 08/03/2024

Réalisé par : V. DUPRE

Cartographie : 05

INAXE

Randy MELES

2b rue du Patis Tatelin Antipolis
35700 RENNES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page1/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1) (2)	P01 / RDC - Réserve cuisine / Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage gris	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P02 / RDC - Réserve cuisine / Enduit type plâtre + Peinture bleue sur mur porteur	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)(i)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	P03 / RDC - Réserve cuisine / Enduit type plâtre + Peinture bleue sur cloison	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
004	P04 / RDC - Réserve cuisine / Dalle de faux plafond carton fibreuse blanc	Matériau de type peinture (blanc) (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page2/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P05 / RDC - Réserve cuisine / Enduit type plâtre/ciment + Peinture sur plafond dans plénum	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)(i)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P06 / RDC - Réserve cuisine / Colle jaune sous plinthe PVC	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple (transparent) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau (marron) + (noir)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P09 / RDC - Réserve cuisine / Enduit type plâtre + Peinture bleue sur mur porteur	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P10 / RDC - Réserve cuisine / Enduit type plâtre + Peinture bleue sur cloison	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page3/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	P11 / RDC - Sanitaire cuisine / Colle blanche sous faïence 10x10 blanche	Matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	P12 / RDC - Cuisine / Colle ciment sous carrelage 10x10 gris	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) (tacheté) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	P13 / RDC - Cuisine / Colle blanche sous faïence 20x20 blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P14 / RDC - Cuisine / Colle grise sous plinthe carrelée 10x10 grise	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (3)	P15 / RDC - Circulation / Joint de vitrage dure marron sur cloison vitrée	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type joint (marron) (beige)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page4/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P16 / RDC - Dégagement / Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	Matériau de type peinture (jaune) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P17 / RDC - Dégagement / Enduit type plâtre + Peinture sur mur porteur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P18 / RDC - Bureau / Enduit type plâtre + Peinture sur mur porteur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	P19 / RDC - Dégagement / Enduit type plâtre + Bande calicot + Peinture + Panneau carton/plâtre sur cloison	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P20 / RDC - Dégagement / Join marron en jonction de sol et plinthe bois	Matériau souple de type joint (beige) ; matériau (marron)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page5/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	P21 / RDC - Réunion / Dalle de faux plafond fibreuse	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P22 / RDC - Réunion / Enduit type ciment sur plafond dans plénum	Matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P23 / RDC - Réunion / Enduit type plâtre + Bande calicot + Peinture + Panneau carton/plâtre sur cloison	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) + (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022 (1)	P24 / RDC - Hall / Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur mur porteur	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) + (gris) en traces ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	P25 / RDC - Hall / Colle beige sous plinthe carrelée	Matériau de type peinture (blanc) + (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page6/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024 (1)	P26 / RDC - Hall / Colle ciment sous carrelage 10x10 beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) (granulaire)(i)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
025 (3)	P27 / RDC - Hall / Enduit type ciment sous plâtre mur porteur	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MOLP * / J7UH	3 / 3 *	- *	Quantité insuffisante *
026	P28 / RDC - Hall / Enduit type plâtre + Peinture sur poutre plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (blanc)(i)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1) (2)	P29 / RDC - Hall / Dalle de sol dure grise + Colle noire sur marches d'escalier	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) + matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	P30 / RDC - Hall / Enduit type plâtre + Peinture violette sur mur d'échiffre	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page7/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	P31 / Extérieur - RDC / Colle grise sous carrelage 20x20 beige (marches)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P32 / Extérieur - RDC / Enduit type ciment sur bordure jardinière	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)(i)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P33 / Extérieur - RDC façade / Colle ciment sous faïence mosaïque rose (pate de verre)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P34 / Extérieur - RDC façade / Colle ciment sous faïence mosaïque bleue (pate de verre)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) + (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P35 / Extérieur - RDC façade / Enduit type ciment sur appui de fenêtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page8/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	P36 / Extérieur - RDC rampe accès sous-sol / Enduit type ciment sur bordure de rampe	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P37 / Extérieur - RDC rampe accès sous-sol / Enduit type ciment sur mur de rampe	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P38 / Extérieur - RDC rampe accès sous-sol / Sol ciment sur rampe	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P39 / Extérieur - RDC façade / Panneau minéral gris de bardage façade	Matériau dur (gris) ; matériau (blanc) en traces	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P40 / Extérieur - RDC façade / Enduit type ciment sous bardage façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page9/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	P41 / R+2 - Rangement / Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage gris	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / N9VA	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
040	P42 / R+2 - Rangement / Enduit type plâtre + Peinture sur mur porteur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (orange)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P43 / R+2 - Rangement / Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P44 / R+2 - Rangement / Enduit type ciment + Peinture sur plafond dans plénum	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page10/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	P45 / R+2 - Chambre / Dalle de sol dure bleue + colle noire + ragréage gris	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / N9VA	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
044	P46 / R+2 - Chambre / Enduit type plâtre + Peinture sur mur porteur	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P47 / R+2 - Chambre / Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P48 / R+2 - Chambre / Enduit type ciment + Peinture sur plafond dans plénum	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	P49 / R+2 - Circulation / Dalle de sol grise + Colle noire + Ragréage gris					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 11/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / N9VA	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
048	P50 / R+2 - Circulation / Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur cloison	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P51 / R+2 - Circulation / Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur cloison	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P52 / R+2 - Circulation / Enduit type ciment + Peinture sur plafond	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P53 / R+2 - Rangement / Colle blanche sous faïence 10x10 blanche					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 12/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (ii)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
052	P54 / R+2 - Sanitaires / Colle ciment sous carrelage 10x10 beige	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron)(i)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P55 / R+2 - Sanitaires / Colle grise sous plinthe carrelée 10x10 beige	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) (gris)(i)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
054	P56 / R+2 - Sanitaires / Colle blanche sous faïence 20x20 blanche	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
055	P57 / R+2 - Sanitaires / Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 13/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056	P58 / R+2 - Sanitaires / Enduit type ciment + Peinture sur plafond	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)(i)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	P59 / R+2 - Rangement / Joint de vitrage dure beige etc. Sur fenêtre bois double vantaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P60 / R+2 - Rangement / Joint silicone en jonction d'appui de fenêtre et dormant ext.	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (poudreux) (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	P61 / R+2 - Rangement / Joint de compression mou kaki entre ancien dormant bois et maçonnerie	Matériau souple de type joint (marron)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
060	P62 / R+2 - Archives / Joint de vitrage dure beige etc. Sur fenêtre bois double vantaux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 14/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	P63 / R+2 - Archives / Joint silicone en jonction d'appui de fenêtre et dormant ext.	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (poudreux) (gris)(i)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	P64 / R+2 - Archives / Joint de compression mou kaki entre ancien dormant bois et maçonnerie	Matériau souple de type joint (marron)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
063	P65 / R+2 - Sanitaires / Joint de vitrage dure beige etc. Sur fenêtre bois double vantaux	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	P66 / R+2 - Sanitaires / Joint de compression mou kaki entre ancien dormant bois et maçonnerie	Matériau souple de type joint (marron) (collant) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
065	P67 / R+2 - Palier / Dalle de sol dure grise + Colle noire sur palier	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 15/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / N9VA	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
066	P68 / R+2 - Palier / Enduit type plâtre + Peinture violette sur mur porteur	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
067	P69 / R+2 - Palier / Enduit type plâtre + Peinture violette sur cloison	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	P70 / R+2 - Palier / Enduit type ciment + Toile de verre + Peinture sur plafond	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	P71 / R+2 - Volée d'escalier / Enduit type ciment + Peinture sur paillasse	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P72 / R+2 -Palier / Enduit type plâtre + Peinture violette sur poutre plafond					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page16/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	P73 / Extérieur - RDC façade / Colle ciment sous faïence mosaïque rose (pate de verre	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) + (blanc)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	P74 / Extérieur - RDC façade / Colle ciment sous faïence mosaïque bleue (pate de verre)	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	P75 / Extérieur - RDC / Sol ciment sur cheminement	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074	P76 / Extérieur - RDC / Enduit type ciment sur bordure jardinière	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 17/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	P77 / Extérieur - RDC façade / Panneau minéral gris de bardage façade	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	P78 / Extérieur - RDC façade / Isolant laine minérale jaune + Papier marron	Matériau (fibreuse) (marron)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / N9VA	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
077	P79 / Extérieur - RDC façade / Enduit type ciment sous bardage façade	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	P80 / Extérieur - RDC façade / Joint silicone en jonction d'hubriserie de porte pvc et embrasure ext.	Matériau souple de type joint (blanc)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	P81 / Extérieur - RDC façade / Enduit type ciment sur casquette de porte	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 18/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	P82 / Extérieur - RDC façade / Enduit type ciment sur mur de façade	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	P83 / Extérieur - RDC façade / Enduit type ciment sur bordure de balcon	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	P84 / Extérieur - RDC façade / Enduit type ciment + Peinture sur mur sous bardage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
083	P85 / Extérieur - RDC façade / Scellement ciment sur ventilation en brique	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
084	P86 / Extérieur - RDC façade / Colle dure marron sous bardage sur façade	Matériau de type colle (marron)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 19/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085	P87 / Toiture principale / Revêtement bitumineux sur complexe d'étanchéité - couche 1	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
086	P88 / Toiture principale / Isolant mousse jaune + Papier marron sur complexe d'étanchéité - Couche 2	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau (noir)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
087	P89 / Toiture principale / Pare-vapeur bitumineux sur complexe d'étanchéité - Couche 3	Matériau souple bitumineux (noir)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
088	P90 / Toiture principale / Dalle béton sous complexe d'étanchéité	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau (noir)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
089 (4)	P91 / Toiture principale / Remonté d'étanchéité sur acrotère	Matériau souple de type plaque (noir) (fibreuse) (bitumineux) ; matériau de type aluminium (gris) (brillant)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page20/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	P92 / Toiture principale / Enduit type ciment sur souche de cheminée	Matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
091 (5) (6)	P93 / Toiture principale / Support chapeau de cheminée en fibre-ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
092	P94 / Toiture principale / Joint dure marron sous support de ventilation sur cheminée	Matériau (poudreux) (marron) ; matériau souple de type joint (beige)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
093	P95 / Toiture principale / Joint silicon gris sur solin	Matériau de type peinture (poudreux) (noir) (marron) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
094	P96 / Toiture principale / Badigeon gris/blanc sur conduit de ventilation galva	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 21/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095 (4)	P97 / Toiture principale / Badigeon gris/blanc sur conduit de ventilation galva	Matériau souple (gris) ; matériau de type aluminium (gris) en traces(i)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
096	P98 / Toiture hall / Revêtement bitumineux sur complexe d'étanchéité - couche 1	Matériau souple de type plaque (noir) (fibreuse) (bitumineux)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
097	P99 / Toiture hall / Isolant mousse jaune + Papier marron sur complexe d'étanchéité - Couche 2	Matériau (noir) (fibreuse) (bitumineux) ; matériau de type mousse (jaune)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
098	P100 / Toiture hall / Pare-vapeur bitumineux sur complexe d'étanchéité - Couche 3	Matériau souple de type plaque (noir) (poudreuse) (bitumineux) ; matériau de type mousse (jaune)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
099 (1)	P101 / Toiture hall / Dalle béton sous complexe d'étanchéité	Matériau dur de type béton (beige) (granulaire) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 22/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	P102 / Toiture hall / Remonté d'étanchéité sur acrotère	Matériau de type aluminium (gris) (brillant) ; matériau souple de type plaque (noir) (fibreuse) (bitumineux) (granulaire)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
101	P103 / RDC façade / Enduit type ciment + Peinture sur sous face de décroché de façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
102	P104 / RDC façade / Enduit type ciment + Peinture sur mur de façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
103	P105 / RDC façade / Scellement ciment sur ventilation en brique	Matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
104	P106 / RDC façade porche / Enduit type ciment + Peinture sur poteau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page23/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
105 (3)	P107 / RDC façade porche / Sol ciment	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
106	P108 / RDC façade porche / Enduit type ciment + Peinture sur poteau	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
107	P109 / RDC façade porche / Sol ciment	Matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
108	P110 / RDC façade porche / Scellement ciment sur colone cheminée en brique	Matériau dur de type ardoise (orange) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
109	P111 / RDC façade porche / Joint de vitrage dure beige etx. Sur petite fenêtre bois	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page24/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
110	P112 / RDC façade porche / Plot de colle silicone sous lambris de doublage plafond	Matériau souple de type joint (beige) ; matériau (noir) (poudreux)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
111	P113 / RDC façade porche / Enduit type ciment sur plafond dans plénum	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (beige) (granulaire)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
112	P114 / RDC façade porche / Isolant laine minérale jaune dans plénum	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (noir)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
113	P115 / RDC façade porche / Enduit type ciment + Peinture sur poutre plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
114 (1)	P116 / R+1 - Laverie / Colle blanche + Joint gris sous carrelage gris 20x20cm	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (tacheté) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 25/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
115 (1)	P117 / R+1 - Laverie / Enduit type plâtre + Toile de verre + Peinture sur cloison	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
116 (1)	P118 / R+1 - Laverie / Enduit type plâtre/ciment + Toile de verre + Peinture sur plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
117	P119 / R+1 - Laverie / Colle blanche + joint blanc sous faïence 20x40 blanche	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
118 (1)	P120 / R+1 - Laverie / Colle blanche + Joint gris sous plinthe carrelée	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) + (blanc)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
119 (1) (7)	P121 / R+1 - Circulation / Dalle de sol dure grise + colle noire + ragréage gris	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page26/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
120	P122 / R+1 - Circulation / Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * /STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
121 (1)	P123 / R+1 - Circulation / Enduit type plâtre + Peinture sur cloison	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (jaune)	MET * /STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
122	P124 / R+1 - Circulation / Enduit type plâtre + Peinture sur plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * /STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
123	P125 / R+1 - Circulation / Enduit type plâtre + Peinture sur poutre plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) + (blanc)	MET * /STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
124	P126 / R-1 - Sous-sol / Colle ciment + Joint gris sous carrelage 5x5 marron	Matériau dur de type ciment-colle (beige) (granulaire)	MET * /Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 27/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
125	P127 / R-1 - Sous-sol / Colle ciment + Joint gris sous carrelage 5x5 marron	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
126 (1)	P128 / R-1 - Sous-sol / Colle grise sous plinthe carrelée 10x10 marron	Matériau de type peinture (orange) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
127	P129 / R-1 - Sous-sol / Colle grise sous plinthe carrelée 10x10 marron	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
128	P130 / R-1 - Sous-sol / Enduit type ciment + Peinture sur mur porteur	Matériau de type peinture (bleu) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
129	P131 / R-1 - Sous-sol / Enduit type ciment + Peinture sur mur porteur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 28/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
130	P132 / R-1 - Sous-sol / Enduit type ciment sur plafond dans plénum	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
131	P133 / R-1 - Sous-sol / Enduit type ciment sur poutre plafond dans plénum	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cémenteux) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
132	P134 / R-1 - Sous-sol / Enduit type ciment/plâtre sur poteau	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
133	P135 / R-1 - Sous-sol / Enveloppe plâtre + Isolant laine minérale sur calorifugeage	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page29/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres (blanc) (beige)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
134	P136 / R-1 - Chaudière / Sol ciment	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
135	P137 / R-1 - Chaudière / Socle ciment	Matériau semi-dur de type ciment (gris) (marron)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
136	P138 / R-1 - Chaudière / Enduit type ciment + Peinture sur mur porteur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
137	P139 / R-1 - Chaudière / Enduit type ciment + Peinture sur mur porteur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 30/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
138	P140 / R-1 - Chaudière / Flocage laineux sur plafond	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (poudreux) (blanc) + (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
139	P141 / R-1 - Chaudière / Enduit type ciment + Peinture sur poteau	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
140 (1)	P142 / R-1 - Chaudière / Enveloppe plâtre + Isolant laine minérale sur calorifugeage	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
141	P143 / R-1 - Chaudière / Joint de bride sur réseaux d'eau	Matériau souple de type joint (marron) (fibreux)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
142 (1) (8)	P144 / R-1 - Chaudière / Joint de bride sur réseaux sortie de chaudière	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple de type joint (beige) (fibreux)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
143	P145 / R-1 - Chaudière / Joint dur blanc sur conduit d'échappement de chaudière					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page31/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type plaque (gris) ; matériau (poudreux) (marron) + (noir)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
144	P146 / R-1 - Chaudière / Joint de bride sur corp de chaudière	Matériau (poudreux) (marron) + (noir) ; matériau semi-dur de type joint (noir) (fibreux)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
145 (1) (6)	P147 / R-1 - Chaudière / Conduit de ventilation en fibre-ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
146	P148 / R-1 - Chaudière / Colle sous panneau de fibralith sur plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (noir)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 32/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
147	P149 / R-1 - Chaufferie / Revêtement de sol souple + colle jaune + Colle noire sous parquet	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET * / AU7D	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
148	P150 / R-1 - Façade / Enduit type ciment + Peinture sur mur de façade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / S4GX	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
149	P151 / R+1 - logement / enduit ciment sur mur	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page33/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
150	P152 / R+1 - logement / enduit ciment sur mur	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type brique (orange) ; matériau de type peinture (bleu) en traces	MET * /STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
151	P153 / R+1 - logement / enduit ciment/plâtre sur mur	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
152	P154 / R+1 - logement / enduit ciment/plâtre sur mur	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * /STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
153	P155 / R+1 - logement / enduit plâtre sur cloison	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris)	MET * /STX5	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
154 (1)	P156 / R+1 - logement / enduit plâtre sur cloison	Matériau fibreux de type papier peint (beige) (rayé) (rouge) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * /Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 34/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
155 (1)	P157 / R+1 - logement / enduit ciment + peinture sur plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
156	P158 / R+1 - logement / enduit ciment + peinture sur plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
157	P159 / R+1 - logement / colle de faïence 15x15 blc	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
158 (1)	P160 / R+1 - logement / colle de faïence 15x15 blc	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
159	P161 / R+1 - logement / colle ciment sous plinthe carrelée 10x10 beige	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 35/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
160 (1) (2)	P162 / R+1 - logement / colle blanche de carrelage 20x20 blc + colle noire + rag	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
161 (1) (2)	P163 / R+1 - logement / dalle de sol dure beige + colle noire + rag	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
162 (9)	P164 / R+1 - logement / dalle de sol dure marron + colle noire + rag	Matériau semi-dur de type dalle de sol (marron) (rayé) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(iii)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
163 (1) (2)	P165 / R+1 - logement / dalle de sol dure bleue + colle jaune + dalle de sol dure bleue + colle noire + rag	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (granulaire)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
164	P166 / R+1 - logement / colle beige sous dalle polyester plafond					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 36/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
165	P167 / R+1 - logement / enduit ciment/plâtre sur poutre plafond	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
166	P168 / R+1 - logement / enduit ciment + peinture sur mur balcon	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
167	P169 / R+1 - logement / sol ciment balcon	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
168	P170 / R+1 - logement / enduit ciment + peinture sur plafond balcon	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 37/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
169 (1)	P171 / Volée d'escalier / colle grise carrelage 10x10 beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (tacheté) (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (granulaire)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
170	P172 / Volée d'escalier / colle grise plinthe 10x10 beige	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / Y5BF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
171	P173 / Volée d'escalier / dalle de sol noire + colle noire escalier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type béton (gris) (granulaire) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(iii) (iv)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
172	P174 / Volée d'escalier / enduit ciment/plâtre sur mur	Matériau de type peinture (beige) + (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (orange) (granulaire)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°
1-6491
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page38/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
173 (1)	P175 / Volée d'escalier / enduit ciment/plâtre sur mur	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
174 (1)	P176 / Volée d'escalier / enduit ciment/plâtre sur plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
175 (1)	P177 / Volée d'escalier / enduit cim+ peinture sur paillasse	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
176 (1)	P178 / Volée d'escalier / enduit ciment + peinture sur limon	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (granulaire)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
177 (1) (2)	P179 / RDC - Sanitaires / Dalle de sol souple jaune + Colle jaune + Colle noire + ragréage gris	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MOLP * / S3PF	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Page 39/40

Dossier N° : 24SE005242

Date de réception : 12/03/2024

Date d'analyse : 12/03/2024

Référence dossier Client: RME/F0088-DI

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
178	P180 / RDC - Sanitaires / Colle blanche + Joint gris sous carrelage gris 20x20cm	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire bitumineuse ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (4) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibreciment ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (6) Une lingette ayant été utilisée lors du prélèvement pour la protection de l'opérateur de repérage est présente dans l'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.
- (7) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire bitumineuse ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (8) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau joint fibreux ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (9) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire bitumineuse ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (iii) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (iv) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau colle noire bitumineuse ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière
35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-007762-01

Dossier N° : 24SE005242

Référence dossier Client:RME/F0088-DI

Date d'émission de rapport : 15/03/2024 15:56

Date de réception : 12/03/2024

Page 40/40

Date d'analyse : 12/03/2024

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jade Pokorski

Cheffe de Groupe Technicien

Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 40 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandière

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>

S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°

1-6491

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-17799 EN DATE DU 06/08/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : INAXE FRANCE 2b Rue du Patis Tatelin 35000 Rennes	Réf. Commande ITGA : IT1425-17799 Réf. Commande Client : RMU-35219-HorsMBDC-G1130-DI
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 31/07/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : G1130-DI		Réf échantillon ITGA : IT142507-33531	
Réf échantillon client : P01 - Façade, Façade, Autres (façade extérieure sous ITE) - Autres (enduit de façade)		Description ITGA : Matériau compact rouge hétérogène	
Matériau compact rouge hétérogène	META (A) le 06/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
Réf dossier client : G1130-DI		Réf échantillon ITGA : IT142507-33532	
Réf échantillon client : P02 - Façade, Façade, Autres (brique sous enduit de façade + béton sous ITE) - Autres (brique rouge)		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/08/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-17799 EN DATE DU **06/08/2025**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

Validé par : Marie-Yvonne FALEMATAGIA Analyste