

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2506090545
Rapport édité le : 26/06/2025

DONNEUR D'ORDRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST -
RINGARD Elise
54700 Pont-à-Mousson

OPERATEUR DE REPERAGE



JACOB xavier
06 18 56 21 58
Certification n° : CPDI2662
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST
240 Rue Robert Blum
54700 Pont-à-Mousson

LIEU D'INTERVENTION

Ancienne maroquinerie de Dijon
52190 MONTSAUGEONNAIS



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : JACOB xavier



TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport

Révision	Date	Objet
Version initiale	26/06/2025	Établissement du Dossier Technique

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST - RINGARD Elise	240 Rue Robert Blum 54700 Pont-à-Mousson
Propriétaire	ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST	240 Rue Robert Blum 54700 Pont-à-Mousson
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

OPERATEUR DE REPERAGE

Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
JACOB xavier	I.Cert	CPDI2662	07/07/2022	06/07/2029

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)



COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
Axa	3912280604	01/01/2026

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	8
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	18
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	20
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	60
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	81

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

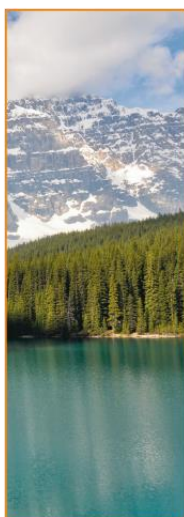
BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : *Ancienne maroquinerie de Dijon*
52190 MONTSAUGEONNAIS

Numéro de mission : MA2506090545

Références cadastrales :

Référence client : NC

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 12/06/2025

Numéro de lot :

Documents demandés	Documents remis
Plan/Croquis du bâtiment	Oui
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non

Observations :

Prévoir des prélèvements complémentaires sur la ZPSO001 – Relevé d'étanchéité en couverture

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée : Stockage 1, Sanitaires 1, Bureau 1, Atelier, Chaufferie, Wc Atelier, Stockage 2, Sanitaires 2, Couloir, Bureau 2, Sos mains, Bureau 3, Bureau 4, Bureau 5

Extérieur : Couverture, Façade

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Extérieur	Couverture	Relevé
	Couverture	Relevé
	Couverture	Couverture
	Couverture	Couverture
	Couverture	Couverture
	Couverture	Verrière
Rez de chaussée	Stockage 1	Menuiseries extérieures
	Atelier	Menuiseries extérieures
	Chaufferie	Menuiseries extérieures
	Stockage 2	Menuiseries extérieures
	Couloir	Menuiseries extérieures
	Bureau 2	Menuiseries extérieures
	Sos mains	Menuiseries extérieures
	Bureau 3	Menuiseries extérieures
Extérieur	Bureau 5	Menuiseries extérieures
	Façade	Façade
	Façade	Façade
Rez de chaussée	Façade	Façade
	Atelier	Sol
	Atelier	Bar comptoir
	Wc Atelier	Sol
	Wc Atelier	Faïence
	Atelier	Tuyauterie calo
	Atelier	Sous évier
	Chaufferie	Tuyauterie Bride
	Chaufferie	Tuyauterie bride
	Atelier	Faïence
	Atelier	Sol
	Stockage 1	Mur porteur
	Stockage 1	Mur porteur
	Stockage 1	Mur porteur
	Stockage 1	Mur porteur
	Stockage 1	Mur porteur
	Bureau 1	Mur porteur
	Atelier	Mur porteur
	Chaufferie	Mur porteur
	Wc Atelier	Mur porteur
	Stockage 2	Mur porteur
	Stockage 2	Mur porteur
	Stockage 2	Mur porteur
	Sanitaires 2	Mur porteur
	Couloir	Mur porteur
	Bureau 2	Mur porteur
	Sos mains	Mur porteur
	Bureau 3	Mur porteur
	Bureau 4	Mur porteur
	Bureau 5	Mur porteur
	Couloir	Châssis métal
	Couloir	Châssis métal
	Sanitaires 2	Sol

Niveau	Pièce	Zone
	Sanitaires 2	Faux plafonds
	Bureau 2	Faux plafonds
	Sos mains	Faux plafonds
	Bureau 3	Faux plafonds
	Bureau 4	Faux plafonds
	Bureau 5	Faux plafonds
	Sanitaires 2	Faïence
	Stockage 1	Sol
	Stockage 1	Sol
	Chaufferie	Sol
	Stockage 2	Sol
	Couloir	Sol
	Bureau 2	Sol
	Sos mains	Sol
	Bureau 5	Sol
	Bureau 2	Menuiseries
	Sos mains	Menuiseries
	Bureau 3	Menuiseries
	Bureau 5	Menuiseries
Extérieur	Façade	Châssis menuiseries extérieur
Rez de chaussée	Stockage 2	Menuiseries
	Stockage 2	Menuiseries
	Stockage 2	Sol
	Stockage 2	Etablis
	Stockage 1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds
	Stockage 1	Faïence
	Sanitaires 1	Faïence
	Sanitaires 1	Sol
	Sanitaires 1	Evacuation sanitaires
	Stockage 1	Plinthes
	Sanitaires 1	Plinthes
	Stockage 1	Faux plafonds
	Stockage 1	Faux plafonds
	Stockage 1	Menuiseries extérieures
	Stockage 1	Menuiseries extérieures
	Stockage 1	Menuiseries extérieures
	Stockage 1	Menuiseries extérieures
	Stockage 1	Menuiseries extérieures
	Stockage 1	Sol
	Stockage 1	Sol
	Stockage 1	Plaques posées
	Stockage 1	Plaques posées
	Stockage 1	Etablis
	Stockage 1	Faux plafonds
	Stockage 1	Tuyau

Descriptif des travaux :

Pas de descriptif précis des travaux, possible réhabilitation des locaux

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE

Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.

Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO001	Extérieur	Couverture	Relevé	Analyse : P001 - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P002 - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante)	133 ml
ZPSO002	Extérieur	Couverture	Couverture	Analyse : P003 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P004 - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P005 - Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante) Analyse : P006 - Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	2100 m ²
ZPSO010	Rez de chaussée	Atelier	Tuyauterie calo	Analyse : P014 - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (beige) (Absence d'amiante) - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) (Absence d'amiante)	8 ml
ZPSO011	Rez de chaussée	Atelier	Sous évier	Analyse : P015 - Matériau (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante)	2 unités
ZPSO022	Rez de chaussée	Bureau 2; Sos mains; Bureau 5	Sol	Analyse : P028 - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P031 - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) (Présence d'amiante) Analyse : P035 - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) (Absence d'amiante) - Phase 2 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante)	244 m ²

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO025	Rez de chaussée	Stockage 2	Menuiseries	<u>Analyse : P039</u> - Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces (Présence d'amiante) <u>Analyse : P040</u> - Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) (Présence d'amiante)	17 unités
ZPSO026	Rez de chaussée	Stockage 2	Sol	<u>Analyse : P041</u> - Matériau souple (fibreuse) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) (Présence d'amiante)	120 ml
ZPSO031	Rez de chaussée	Sanitaires 1	Evacuation sanitaires	<u>Analyse : P048</u> - Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante)	7 ml
ZPSO033	Rez de chaussée	Stockage 1	Faux plafonds	<u>Analyse : P051</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) (Absence d'amiante) <u>Analyse : P068</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) (Absence d'amiante)	2 plaques
ZPSO037	Rez de chaussée	Stockage 1	Plaques posées	<u>Analyse : P059</u> - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) (Présence d'amiante) <u>Analyse : P072</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige) (Présence d'amiante)	4 m3
ZPSO039	Rez de chaussée	Stockage 1	Faux plafonds	<u>Analyse : P067</u> - Phase 2 Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante) - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (blanc) (Absence d'amiante) - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) (Absence d'amiante)	1 plaques

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2506090545
Opération	JACOB xavier
Site	Ancienne maroquinerie de Dijon
	52190 MONTSAUGEONNAIS
Date de réalisation	26/06/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Plaques ondulées fibres ciment
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Relevé étanchéité bitumineux
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Px Prélèvement Positif
	Px Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité

Couverture + Extérieur

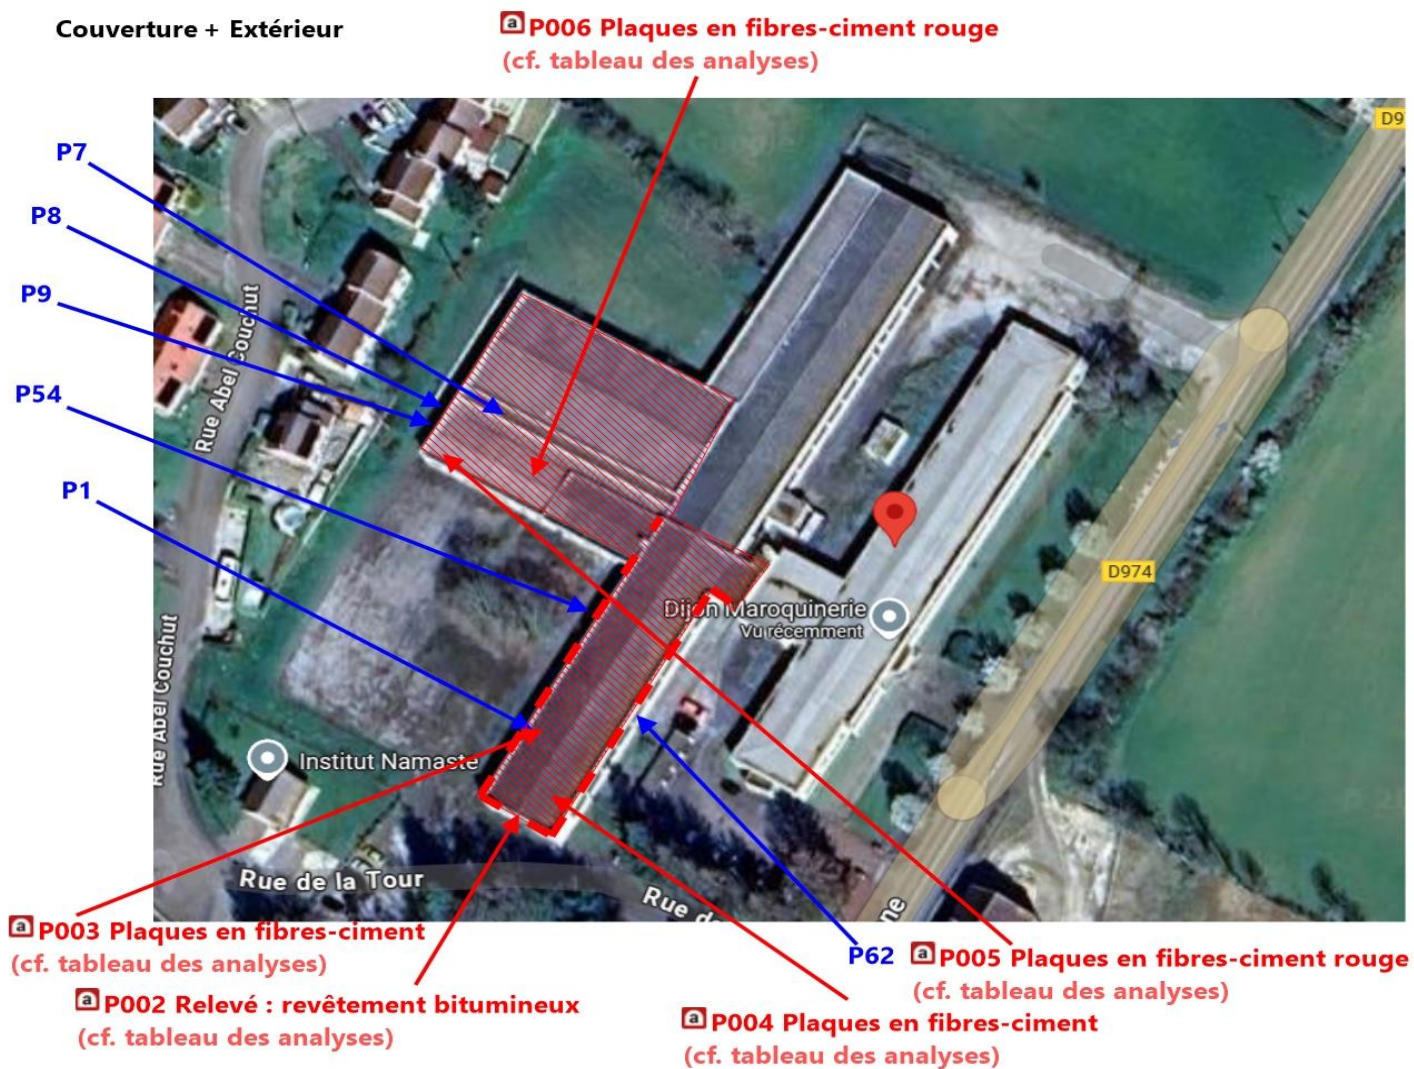


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2506090545
Opération	JACOB xavier
Site	Ancienne maroquinerie de Dijon
	52190 MONTSAUGEONNAIS
Date de réalisation	26/06/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Colle bitumineuse + ragréage
	Calorifugeage carton marron
	Mastic de vitrage
	Plaque fibres ciment plafonds ZPS0037
	Joint de dilatation fibreux sol
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

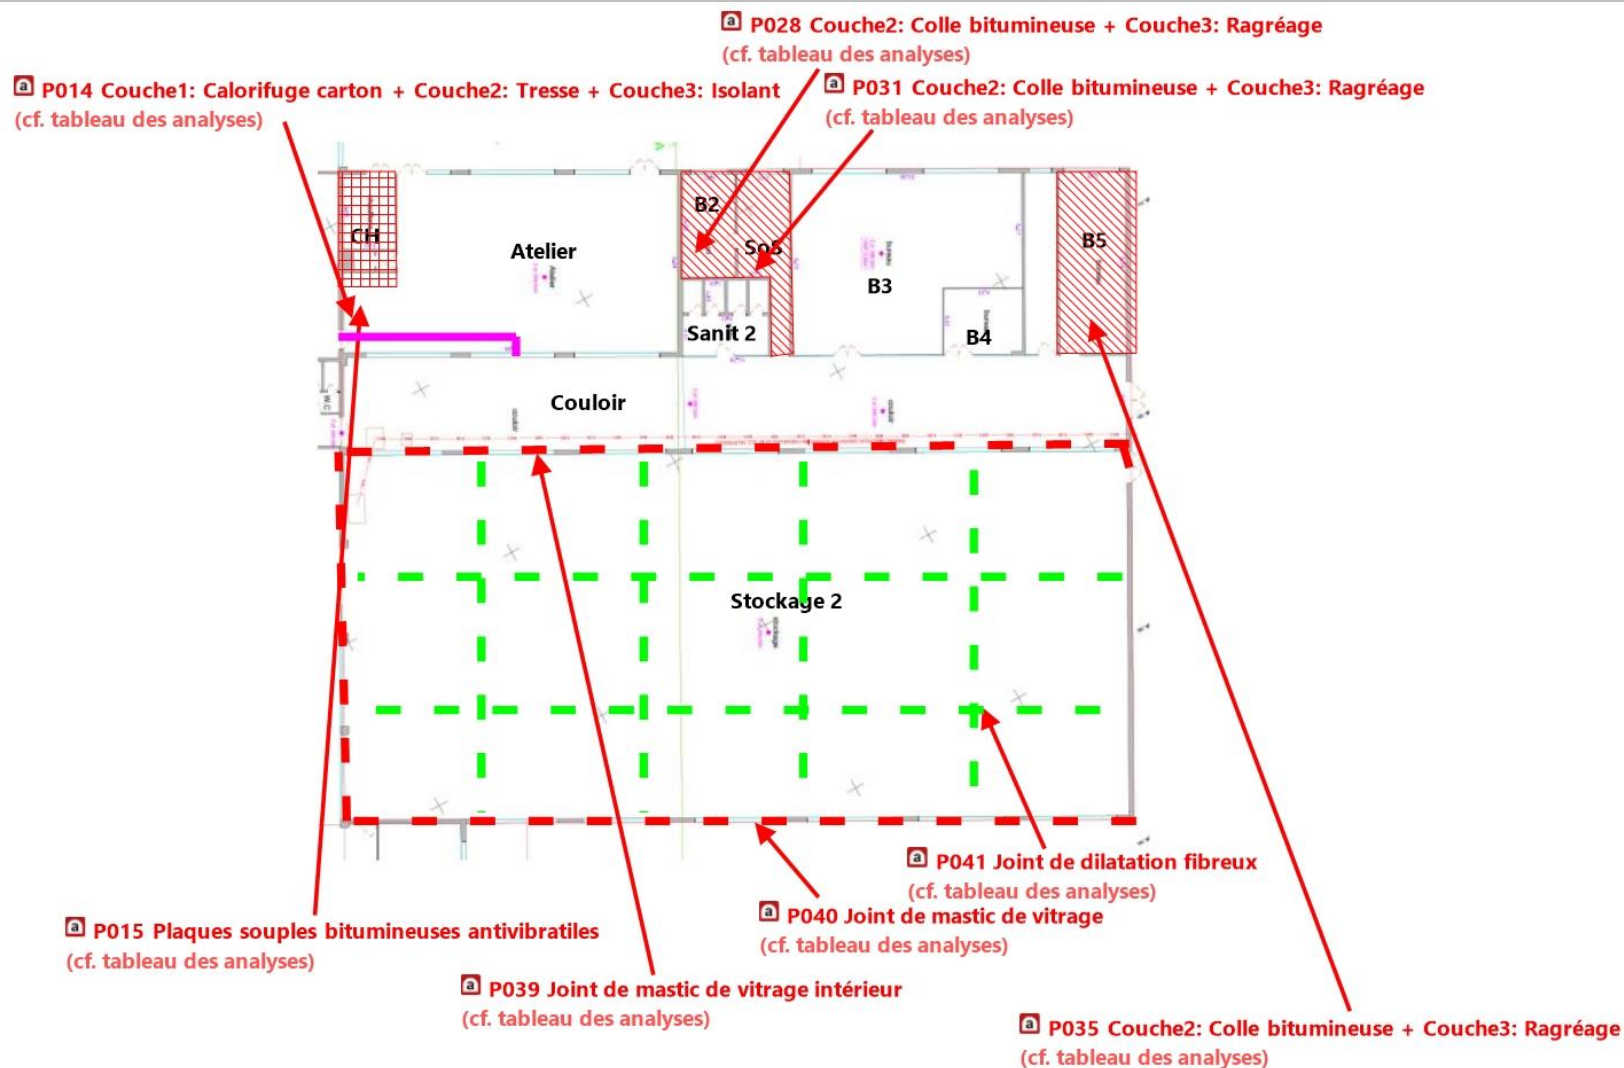


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2506090545
Opération	JACOB xavier
Site	Ancienne maroquinerie de Dijon
	52190
	MONTSAUGEONNAIS
Date de réalisation	26/06/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

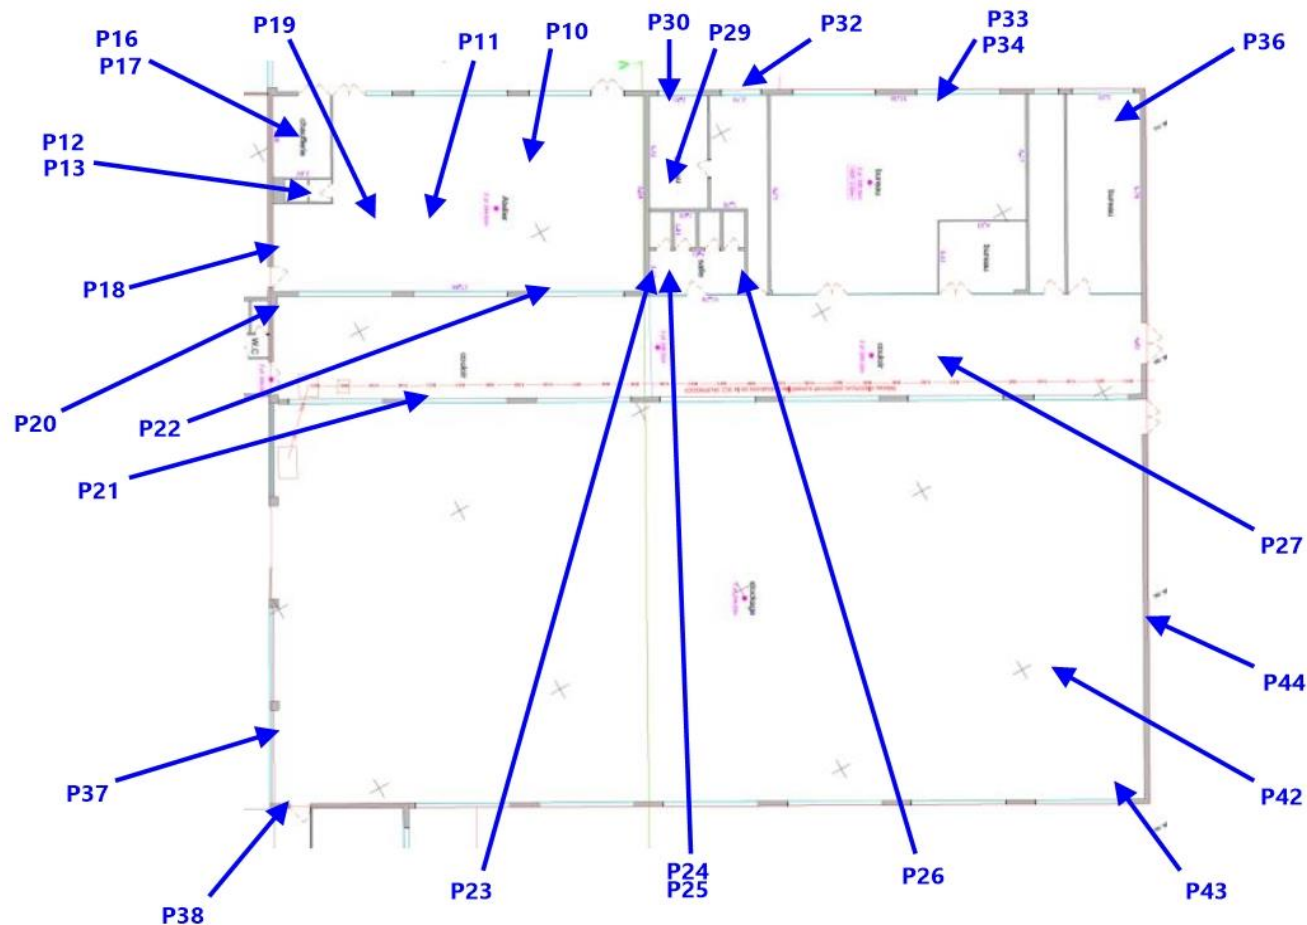

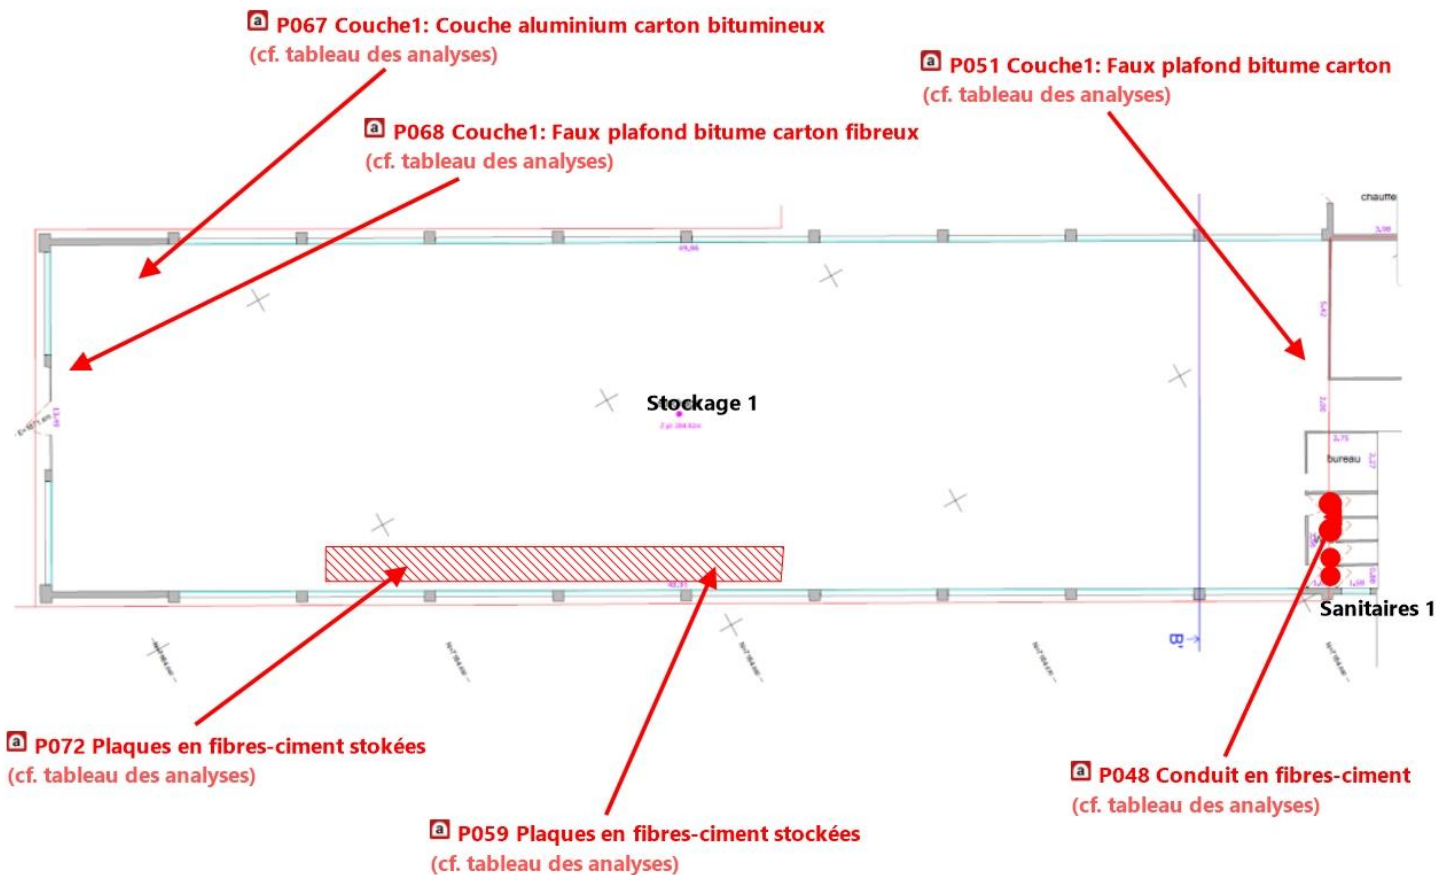


	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2506090545
Opération	JACOB xavier
Site	Ancienne maroquinerie de Dijon
	52190
	MONTSAUGEONNAIS
Date de réalisation	26/06/2025
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Plaques fibres ciment stockées au sol
P51 ; P67;P68	Plaque de faux plafonds bitumineuse posées au sol
---	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Evacuation fibres ciment
Sondages destructifs / Prélèvements	
 Px	Prélèvement Positif
Px	Prélèvement négatif
S	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



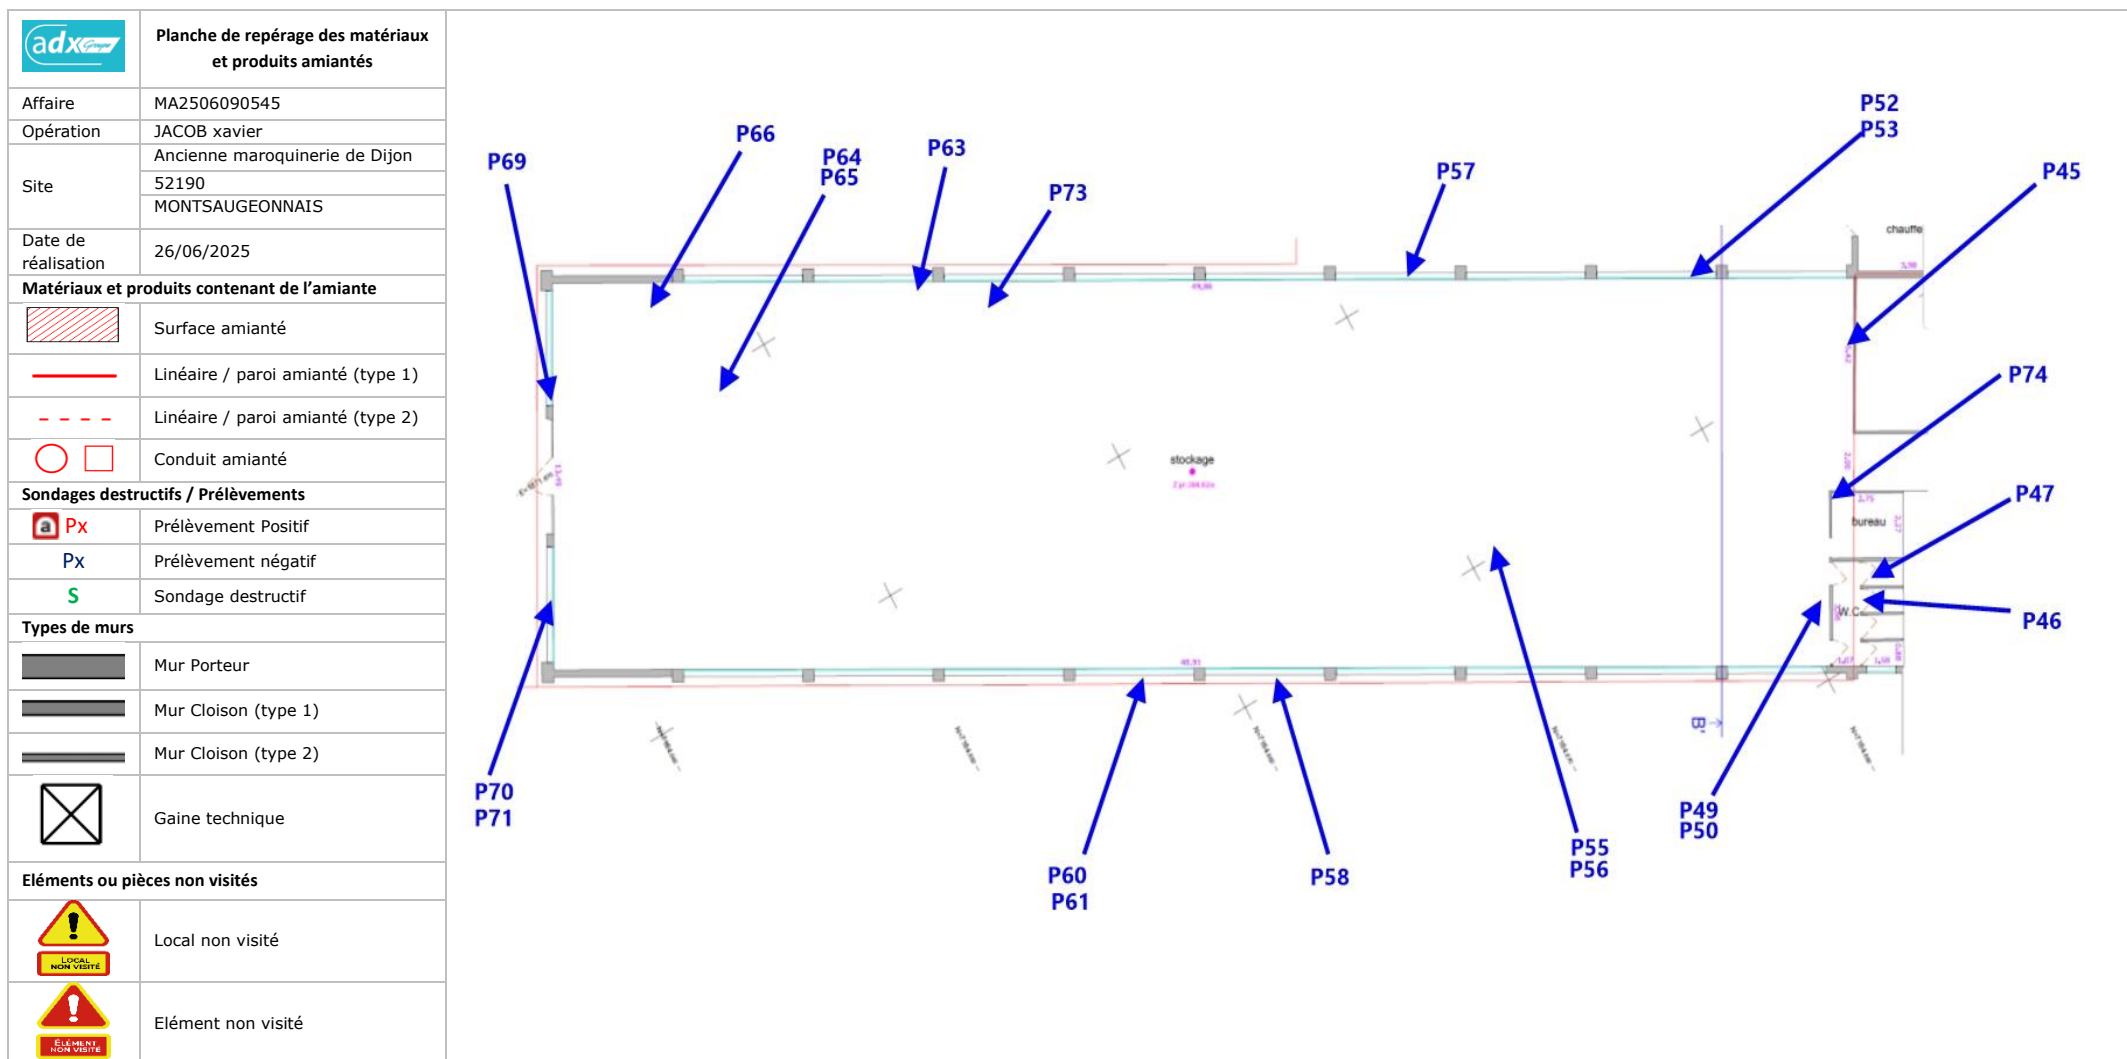


Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Couche aluminium	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Couche aluminium	- Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment	- Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment	- Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment	- Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Joint mastic de vitrage	- Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) + (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau (transparent) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Sous couche fibreuse blanche + Couche3: Colle noire + Couche4: Ragréage	- Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) ; matériau dur (granulaire) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Couche1: Plaque résine marron + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois	- Matériau semi-dur de type plaque (marron) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	- Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) en traces Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles	- Matériau (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Joint de bride cassant orange	- Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau souple de type mastic (fibreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Joint de bride	- Phase 2 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau souple de type mastic (fibreux) (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Colle de faïence orange	- Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Description:</u> Couche1: Colle noire + Couche2: Ragréage	- Phase 2 Matériau (fibreux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) (foncé) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Description:</u> Colle de carrelage	- Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit	- Matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P028	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P029	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse	- Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) Absence d'amiante	Absence d'amiante

P030	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P031	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Joint de mastic gris mou intérieur	- Matériau semi-dur (marron) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau souple de type mastic (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Description:</u> Joint de mastic gris mou intérieur	- Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau souple de type mastic (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage blanc extérieur	- Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage	- Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante	Présence d'amiante
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Description:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse	- Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur	- Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P040	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur	- Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P041	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Description:</u> Joint de dilatation fibreux	- Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P042	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit	- Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P043	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Description:</u> Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois	- Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Description:</u> Couche1: Panneaux de cloisons bois lisses + Couche2: Peinture	- Phase 2 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (vert) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment	- Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Description:</u> Colle de plinthe	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Description:</u> Colle de faïence	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P052	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur	- Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (marron) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P053	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieure	- Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P054	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (transparent) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P055	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Joint de dilatation	- Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P056	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit	- Phase 1 Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P057	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P058	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P059	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment	- Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P060	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur	- Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P061	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieure	- Matériau de type peinture (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P062	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture	- Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

P063	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P064	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Description:</u> Joint de dilatation	- Matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Description:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit	- Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P066	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Description:</u> Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois	- Phase 2 Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P067	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Description:</u> Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant	- Phase 2 Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P068	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Description:</u> Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant	- Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	Présence d'amiante
P069	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P070	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur	- Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P071	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieure	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P072	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P073	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Description:</u> Enduit de rebouchage jaune	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture	- Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur	- Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les plénums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Synthèse des ZPSO Incohérente

ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description de l'échantillon réalisé*
ZPSO001	Extérieur	Couverture	Relevé	Analyse : P001 - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) (Absence d'amiante) Analyse : P002 - Phase 2 Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) (Présence d'amiante)

Après vérification d'adx-Groupe et de son laboratoire d'analyse qu'aucune pollution croisée n'a été identifiée au niveau du laboratoire et du prélèvement, l'hétérogénéité du matériau/produit de la ou des ZPSO notifiées ci-dessus peuvent s'expliquer selon la norme NFX 46-020 par :

- une faible quantité d'amiante mélangé manuellement, lors de la fabrication ;
- une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication ;
- la pose d'un enduit sur une surface avec des reliquats d'un produit amianté non complètement enlevé ;

À ce stade, il convient de conduire une réflexion (si nécessaire collégiale) afin de déterminer, à partir d'éléments factuels (techniques constructives et/ou procédés de fabrication et/ou de mise en œuvre, etc.) la cause probable de cette hétérogénéité

Prévoir des prélèvements complémentaires

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables	X		

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO001 : Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Couche aluminium							
Niveau : Extérieur							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couverture	Continue	1	Relevé	Oui Extérieur - Couverture : Relevé	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P001, réf. labo.: 25RB020757-001 MA2506090545/P002, réf. labo.: 25RB020757-002 <u>Description:</u> Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Couche aluminium <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Couche aluminium <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris) Absence d'amiante	
	Continue	2	Relevé	Oui Extérieur - Couverture : Relevé	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P001, réf. labo.: 25RB020757-001 MA2506090545/P002, réf. labo.: 25RB020757-002 <u>Description:</u> Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Couche aluminium <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) + Couche2: Couche aluminium <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante	

ZPSO002 : Plaques en fibres-ciment

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couverture	Discontinue	1	Couverture	Oui Extérieur - Couverture : Couverture	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P003, réf. labo.: 25RB020757-003 MA2506090545/P004, réf. labo.: 25RB020757-004 MA2506090545/P005, réf. labo.: 25RB020757-005 MA2506090545/P006, réf. labo.: 25RB020757-006 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées <u>Partie à sonder:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
	Discontinue	2	Couverture	Oui Extérieur - Couverture : Couverture	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P003, réf. labo.: 25RB020757-003 MA2506090545/P004, réf. labo.: 25RB020757-004 MA2506090545/P005, réf. labo.: 25RB020757-005 MA2506090545/P006, réf. labo.: 25RB020757-006 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées <u>Partie à sonder:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
	Discontinue	3	Couverture	Oui Extérieur - Couverture : Couverture	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P003, réf. labo.: 25RB020757-003 MA2506090545/P004, réf. labo.: 25RB020757-004 MA2506090545/P005, réf. labo.: 25RB020757-005 MA2506090545/P006, réf. labo.: 25RB020757-006 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées <u>Partie à sonder:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	

	Discontinue	4	Couverture	Oui Extérieur - Couverture : Couverture	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P003, réf. labo.: 25RB020757-003 MA2506090545/P004, réf. labo.: 25RB020757-004 MA2506090545/P005, réf. labo.: 25RB020757-005 MA2506090545/P006, réf. labo.: 25RB020757-006 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées <u>Partie à sonder:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
--	-------------	---	------------	---	--	---	---

ZPSO003 : Joint mastic de vitrage

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couverture	Unique	1	Verrière	Oui Extérieur - Couverture : Verrière	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P007 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-007 <u>Description:</u> Joint mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Verrières <u>Partie à sonder:</u> Joint mastic de vitrage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) + (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO037 : Plaques en fibres-ciment

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Unique	1	Plaques posées	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Plaques posées	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P059, réf. labo.: 25RB020757-059 MA2506090545/P072, réf. labo.: 25RB020757-072 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques planes <u>Partie à sonder:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P059 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) : Présence d'amiante	
	Unique	2	Plaques posées	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Plaques posées	<u>Identifiant:</u> ZPSO037 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P059, réf. labo.: 25RB020757-059 MA2506090545/P072, réf. labo.: 25RB020757-072 <u>Description:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques planes <u>Partie à sonder:</u> Plaques en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P072 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige) : Présence d'amiante	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO004 : Joint de mastic de vitrage extérieur

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Discontinue	1	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P008, réf. labo.: 25RB020757-008 MA2506090545/P075, réf. labo.: 25RB020757-075 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Châssis menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008, P075	Idem photo : P075; P008

Atelier	Discontinue	2	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P008, réf. labo.: 25RB020757-008 MA2506090545/P075, réf. labo.: 25RB020757-075 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Châssis menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008, P075	Idem photo : P075; P008
Chaudrerie	Discontinue	3	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P008, réf. labo.: 25RB020757-008 MA2506090545/P075, réf. labo.: 25RB020757-075 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Châssis menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008, P075	Idem photo : P075; P008
Stockage 2	Discontinue	4	Menuiseries extérieures	Oui Rez de chaussée - Stockage 2 : Menuiseries extérieures	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P008, réf. labo.: 25RB020757-008 MA2506090545/P075, réf. labo.: 25RB020757-075 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Châssis menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P075 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) : Absence d'amiante	
Couloir	Discontinue	5	Menuiseries extérieures	Oui Rez de chaussée - Couloir : Menuiseries extérieures	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P008, réf. labo.: 25RB020757-008 MA2506090545/P075, réf. labo.: 25RB020757-075 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Châssis menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris) : Absence d'amiante	
Bureau 2	Discontinue	6	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P008, réf. labo.: 25RB020757-008 MA2506090545/P075, réf. labo.: 25RB020757-075 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur	<u>Analyse:</u> P008, P075	Idem photo : P075; P008

					<u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Châssis menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire		
Sos mains	Discontinue	7	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P008, réf. labo.: 25RB020757-008 MA2506090545/P075, réf. labo.: 25RB020757-075 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Châssis menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008, P075	Idem photo : P075; P008
Bureau 3	Discontinue	8	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P008, réf. labo.: 25RB020757-008 MA2506090545/P075, réf. labo.: 25RB020757-075 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Châssis menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008, P075	Idem photo : P075; P008
Bureau 5	Discontinue	9	Menuiseries extérieures	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008, P075	<u>Identifiant:</u> ZPSO004 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P008, réf. labo.: 25RB020757-008 MA2506090545/P075, réf. labo.: 25RB020757-075 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Châssis menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008, P075	Idem photo : P075; P008

ZPSO005 : Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	Continue	1	Façade	Oui Extérieur - Façade : Façade	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P009, réf. labo.: 25RB020757-009 MA2506090545/P054, réf. labo.: 25RB020757-054 MA2506090545/P062, réf. labo.: 25RB020757-062 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau (transparent) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	
	Continue	2	Façade	Oui Extérieur - Façade : Façade	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P009, réf. labo.: 25RB020757-009 MA2506090545/P054, réf. labo.: 25RB020757-054 MA2506090545/P062, réf. labo.: 25RB020757-062 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P054 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (transparent) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
	Continue	3	Façade	Oui Extérieur - Façade : Façade	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P009, réf. labo.: 25RB020757-009 MA2506090545/P054, réf. labo.: 25RB020757-054 MA2506090545/P062, réf. labo.: 25RB020757-062 <u>Description:</u> Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P062 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	

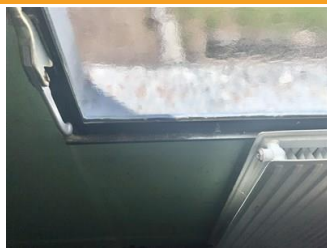
ZPSO017 : Joint de mastic de vitrage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Couloir	Unique	1	Châssis métal	Oui Rez de chaussée - Couloir : Châssis métal	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P021, réf. labo.: 25RB020757-021 MA2506090545/P022, réf. labo.: 25RB020757-022 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries métal <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P021 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) (foncé) : Absence d'amiante	
	Unique	2	Châssis métal	Oui Rez de chaussée - Couloir : Châssis métal	<u>Identifiant:</u> ZPSO017 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P021, réf. labo.: 25RB020757-021 MA2506090545/P022, réf. labo.: 25RB020757-022 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries métal <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P022 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	

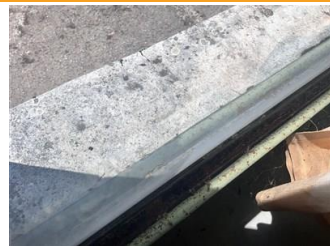
ZPSO023 : Joint de mastic gris mou intérieur

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 2	Discontinue	1	Menuiseries	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 : Menuiseries	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P032, réf. labo.: 25RB020757-032 MA2506090545/P033, réf. labo.: 25RB020757-033 <u>Description:</u> Joint de mastic gris mou intérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic gris mou intérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (marron) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau souple de type mastic (gris) : Absence d'amiante	
Sos mains	Discontinue	2	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P032, réf. labo.: 25RB020757-032 MA2506090545/P033, réf. labo.: 25RB020757-033 <u>Description:</u> Joint de mastic gris mou intérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic gris mou intérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033
Bureau 3	Discontinue	3	Menuiseries	Oui Rez de chaussée - Bureau 3 : Menuiseries	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P032, réf. labo.: 25RB020757-032 MA2506090545/P033, réf. labo.: 25RB020757-033 <u>Description:</u> Joint de mastic gris mou intérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic gris mou intérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P033 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau souple de type mastic (gris) : Absence d'amiante	
Bureau 5	Discontinue	4	Menuiseries	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032, P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO023 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P032, réf. labo.: 25RB020757-032 MA2506090545/P033, réf. labo.: 25RB020757-033 <u>Description:</u> Joint de mastic gris mou intérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic gris mou intérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P032, P033	Idem photo : P032; P033

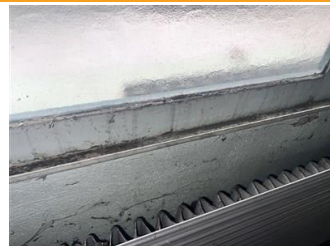
ZPSO024 : Joint de mastic de vitrage blanc extérieur

Niveau : Extérieur

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Façade	Discontinue	1	Châssis menuiseries extérieur	Oui Extérieur - Façade : Châssis menuiseries extérieur	<u>Identifiant:</u> ZPSO024 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P034 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-034 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage blanc extérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage blanc extérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P034 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO025 : Joint de mastic de vitrage intérieur

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 2	Discontinue	1	Menuiseries	Oui Rez de chaussée - Stockage 2 : Menuiseries	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P039, réf. labo.: 25RB020757-039 MA2506090545/P040, réf. labo.: 25RB020757-040 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P039 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces : Présence d'amiante	
	Discontinue	2	Menuiseries	Oui Rez de chaussée - Stockage 2 : Menuiseries	<u>Identifiant:</u> ZPSO025 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P039, réf. labo.: 25RB020757-039 MA2506090545/P040, réf. labo.: 25RB020757-040 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P040 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Présence d'amiante	

ZPSO034 : Joint de mastic de vitrage intérieur

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Discontinue	1	Menuiseries extérieures	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Menuiseries extérieures	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P052, réf. labo.: 25RB020757-052 MA2506090545/P060, réf. labo.: 25RB020757-060 MA2506090545/P070, réf. labo.: 25RB020757-070 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P052 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (marron) en traces : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Menuiseries extérieures	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Menuiseries extérieures	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P052, réf. labo.: 25RB020757-052 MA2506090545/P060, réf. labo.: 25RB020757-060 MA2506090545/P070, réf. labo.: 25RB020757-070 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P060 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	
	Discontinue	3	Menuiseries extérieures	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Menuiseries extérieures	<u>Identifiant:</u> ZPSO034 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P052, réf. labo.: 25RB020757-052 MA2506090545/P060, réf. labo.: 25RB020757-060 MA2506090545/P070, réf. labo.: 25RB020757-070 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage intérieur <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P070 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO035 : Joint de mastic de vitrage extérieure

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Discontinue	1	Menuiseries extérieures	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Menuiseries extérieures	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P053, réf. labo.: 25RB020757-053 MA2506090545/P061, réf. labo.: 25RB020757-061 MA2506090545/P071, réf. labo.: 25RB020757-071 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P053 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Menuiseries extérieures	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Menuiseries extérieures	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P053, réf. labo.: 25RB020757-053 MA2506090545/P061, réf. labo.: 25RB020757-061 MA2506090545/P071, réf. labo.: 25RB020757-071 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P061 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) : Absence d'amiante	
	Discontinue	3	Menuiseries extérieures	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Menuiseries extérieures	<u>Identifiant:</u> ZPSO035 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P053, réf. labo.: 25RB020757-053 MA2506090545/P061, réf. labo.: 25RB020757-061 MA2506090545/P071, réf. labo.: 25RB020757-071 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage extérieure <u>Composant de la construction:</u> 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures <u>Partie à sonder:</u> Joint de mastic de vitrage extérieure <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P071 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO009 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	--	-------------	---------	-------

Wc Atelier	Unique	1	Faïence	Oui Rez de chaussée - Wc Atelier : Faïence	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-013 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige) Absence d'amiante	
------------	--------	---	---------	--	--	--	---

ZPSO014 : Colle de faïence orange

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Atelier	Unique	1	Faïence	Oui Rez de chaussée - Atelier : Faïence	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P018 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-018 <u>Description:</u> Colle de faïence orange <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence orange <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (foncé) ; matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	

ZPSO016 : Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Discontinue	1	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P057 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P058 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

Discontinue	3	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P063 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	4	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P069 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

	Discontinue	5	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P074 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
Bureau 1	Discontinue	6	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	Idem photo : P057; P058; P063; P069; P074; P037; P038; P044; P023; P020; P030

Atelier	Discontinue	7	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	Idem photo : P057; P058; P063; P069; P074; P037; P038; P044; P023; P020; P030
Chaufferie	Discontinue	8	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	Idem photo : P057; P058; P063; P069; P074; P037; P038; P044; P023; P020; P030

Wc Atelier	Discontinue	9	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	Idem photo : P057; P058; P063; P069; P074; P037; P038; P044; P023; P020; P030
Stockage 2	Discontinue	10	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Stockage 2 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P037 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

Discontinue	11	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Stockage 2 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P038 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
Discontinue	12	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Stockage 2 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P044 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

Sanitaires 2	Discontinue	13	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Sanitaires 2 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P023 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
Couloir	Discontinue	14	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Couloir : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris) : Absence d'amiante	

Bureau 2	Discontinue	15	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P030 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
Sos mains	Discontinue	16	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	Idem photo : P057; P058; P063; P069; P074; P037; P038; P044; P023; P020; P030

Bureau 3	Discontinue	17	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	Idem photo : P057; P058; P063; P069; P074; P037; P038; P044; P023; P020; P030
Bureau 4	Discontinue	18	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	Idem photo : P057; P058; P063; P069; P074; P037; P038; P044; P023; P020; P030

Bureau 5	Discontinue	19	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	<u>Identifiant:</u> ZPSO016 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P020, réf. labo.: 25RB020757-020 MA2506090545/P023, réf. labo.: 25RB020757-023 MA2506090545/P030, réf. labo.: 25RB020757-030 MA2506090545/P037, réf. labo.: 25RB020757-037 MA2506090545/P038, réf. labo.: 25RB020757-038 MA2506090545/P044, réf. labo.: 25RB020757-044 MA2506090545/P057, réf. labo.: 25RB020757-057 MA2506090545/P058, réf. labo.: 25RB020757-058 MA2506090545/P063, réf. labo.: 25RB020757-063 MA2506090545/P069, réf. labo.: 25RB020757-069 MA2506090545/P074, réf. labo.: 25RB020757-074 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de ciment lissé + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P020, P023, P030, P037, P038, P044, P057, P058, P063, P069, P074	Idem photo : P057; P058; P063; P069; P074; P037; P038; P044; P023; P020; P030
----------	-------------	----	-------------	---	--	---	---

ZPSO020 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires 2	Unique	1	Faïence	Oui Rez de chaussée - Sanitaires 2 : Faïence	<u>Identifiant:</u> ZPSO020 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P026 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-026 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P026 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	

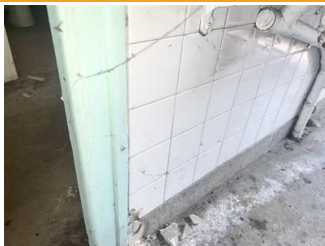
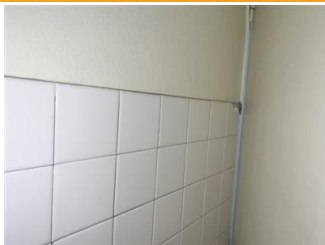
ZPSO028 : Couche1: Panneaux de cloisons bois lisses + Couche2: Peinture

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Unique	1	Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Cloisons avec liaisons sur murs et plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO028 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P045 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-045 <u>Description:</u> Couche1: Panneaux de cloisons bois lisses + Couche2: Peinture <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Panneaux de cloisons bois lisses + Couche2: Peinture <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P045 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron) Absence d'amiante	

ZPSO029 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Discontinue	1	Faïence	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Faïence	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P046, réf. labo.: 25RB020757-046 MA2506090545/P050, réf. labo.: 25RB020757-050 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P050 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) : Absence d'amiante	
Sanitaires 1	Discontinue	2	Faïence	Oui Rez de chaussée - Sanitaires 1 : Faïence	<u>Identifiant:</u> ZPSO029 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P046, réf. labo.: 25RB020757-046 MA2506090545/P050, réf. labo.: 25RB020757-050 <u>Description:</u> Colle de faïence <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P046 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (vert) ; matériau semi-dur (blanc) en traces : Absence d'amiante	

ZPSO032 : Colle de plinthe

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Unique	1	Plinthes	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P049 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-049 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) : Absence d'amiante	
Sanitaires 1	Unique	2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO032 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P049 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-049 <u>Description:</u> Colle de plinthe <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthe <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P049	Idem photo : P049

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO019 : Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires 2	Discontinue	1	Faux plafonds	Oui Rez de chaussée - Sanitaires 2 : Faux plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P025, réf. labo.: 25RB020757-025 MA2506090545/P029, réf. labo.: 25RB020757-029 MA2506090545/P036, réf. labo.: 25RB020757-036 <u>Description:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux- plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) Absence d'amiante	

Bureau 2	Discontinue	2	Faux plafonds	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 : Faux plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P025, réf. labo.: 25RB020757-025 MA2506090545/P029, réf. labo.: 25RB020757-029 MA2506090545/P036, réf. labo.: 25RB020757-036 <u>Description:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P029 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir) Absence d'amiante	
Sos mains	Discontinue	3	Faux plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P029, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P025, réf. labo.: 25RB020757-025 MA2506090545/P029, réf. labo.: 25RB020757-029 MA2506090545/P036, réf. labo.: 25RB020757-036 <u>Description:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P029, P036	Idem photo : P025; P029; P036
Bureau 3	Discontinue	4	Faux plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P029, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P025, réf. labo.: 25RB020757-025 MA2506090545/P029, réf. labo.: 25RB020757-029 MA2506090545/P036, réf. labo.: 25RB020757-036 <u>Description:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P029, P036	Idem photo : P025; P029; P036
Bureau 4	Discontinue	5	Faux plafonds	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025, P029, P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P025, réf. labo.: 25RB020757-025 MA2506090545/P029, réf. labo.: 25RB020757-029 MA2506090545/P036, réf. labo.: 25RB020757-036 <u>Description:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P025, P029, P036	Idem photo : P025; P029; P036

Bureau 5	Discontinue	6	Faux plafonds	Oui Rez de chaussée - Bureau 5 : Faux plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO019 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P025, réf. labo.: 25RB020757-025 MA2506090545/P029, réf. labo.: 25RB020757-029 MA2506090545/P036, réf. labo.: 25RB020757-036 <u>Description:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P036 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) Absence d'amiante	
----------	-------------	---	---------------	--	--	--	---

ZPSO033 : Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Discontinue	1	Faux plafonds	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P051, réf. labo.: 25RB020757-051 MA2506090545/P068, réf. labo.: 25RB020757-068 <u>Description:</u> Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P051 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (beige) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Faux plafonds	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Faux plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO033 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P051, réf. labo.: 25RB020757-051 MA2506090545/P068, réf. labo.: 25RB020757-068 <u>Description:</u> Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P068 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	

ZPSO039 : Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant

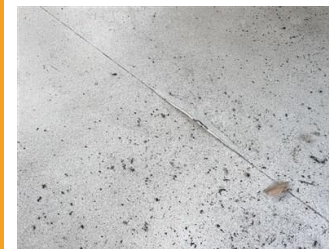
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Unique	1	Faux plafonds	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Faux plafonds	<u>Identifiant:</u> ZPSO039 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P067 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-067 <u>Description:</u> Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P067 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) Présence d'amiante - Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (blanc) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	

5 - Planchers et planchers techniques

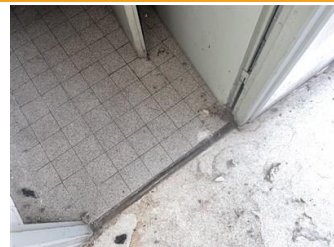
ZPSO006 : Couche1: Revêtement souple + Couche2: Sous couche fibreuse blanche + Couche3: Colle noire + Couche4: Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Atelier	Unique	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Atelier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P010 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-010 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Sous couche fibreuse blanche + Couche3: Colle noire + Couche4: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Sous couche fibreuse blanche + Couche3: Colle noire + Couche4: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (blanc) Absence d'amiante - Phase 3 Matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) ; matériau dur (granulaire) (gris) Absence d'amiante	

ZPSO008 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Wc Atelier	Unique	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Wc Atelier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-012 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) en traces Absence d'amiante	

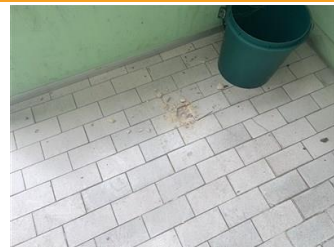
ZPSO015 : Couche1: Colle noire + Couche2: Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Atelier	Unique	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Atelier : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO015 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P019 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-019 <u>Description:</u> Couche1: Colle noire + Couche2: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols dans frigo + 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle noire + Couche2: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau (fibreux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) Absence d'amiante	

ZPSO018 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires 2	Unique	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Sanitaires 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO018 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P024 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-024 <u>Description:</u> Colle de carrelage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P024 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO021 : Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Discontinue	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P027, réf. labo.: 25RB020757-027 MA2506090545/P042, réf. labo.: 25RB020757-042 MA2506090545/P056, réf. labo.: 25RB020757-056 MA2506090545/P065, réf. labo.: 25RB020757-065 <u>Description:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P056 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces Absence d'amiante - Phase 2 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Sol	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P027, réf. labo.: 25RB020757-027 MA2506090545/P042, réf. labo.: 25RB020757-042 MA2506090545/P056, réf. labo.: 25RB020757-056 MA2506090545/P065, réf. labo.: 25RB020757-065 <u>Description:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P065 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	
Chaufferie	Discontinue	3	Sol	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027, P042, P056, P065	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P027, réf. labo.: 25RB020757-027 MA2506090545/P042, réf. labo.: 25RB020757-042 MA2506090545/P056, réf. labo.: 25RB020757-056 MA2506090545/P065, réf. labo.: 25RB020757-065 <u>Description:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027, P042, P056, P065	Idem photo : P056; P065; P042; P027

Stockage 2	Discontinue	4	Sol	Oui Rez de chaussée - Stockage 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P027, réf. labo.: 25RB020757-027 MA2506090545/P042, réf. labo.: 25RB020757-042 MA2506090545/P056, réf. labo.: 25RB020757-056 MA2506090545/P065, réf. labo.: 25RB020757-065 <u>Description:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P042 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	
Couloir	Discontinue	5	Sol	Oui Rez de chaussée - Couloir : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO021 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P027, réf. labo.: 25RB020757-027 MA2506090545/P042, réf. labo.: 25RB020757-042 MA2506090545/P056, réf. labo.: 25RB020757-056 MA2506090545/P065, réf. labo.: 25RB020757-065 <u>Description:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P027 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige) : Absence d'amiante	

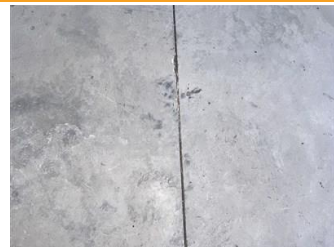
ZPSO022 : Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau 2	Discontinue	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P028, réf. labo.: 25RB020757-028 MA2506090545/P031, réf. labo.: 25RB020757-031 MA2506090545/P035, réf. labo.: 25RB020757-035 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P028 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) Présence d'amiante	
Sos mains	Discontinue	2	Sol	Oui Rez de chaussée - Sos mains : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P028, réf. labo.: 25RB020757-028 MA2506090545/P031, réf. labo.: 25RB020757-031 MA2506090545/P035, réf. labo.: 25RB020757-035 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P031 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) Présence d'amiante	
Bureau 5	Discontinue	3	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau 5 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO022 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P028, réf. labo.: 25RB020757-028 MA2506090545/P031, réf. labo.: 25RB020757-031 MA2506090545/P035, réf. labo.: 25RB020757-035 <u>Description:</u> Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P035 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) Présence d'amiante	

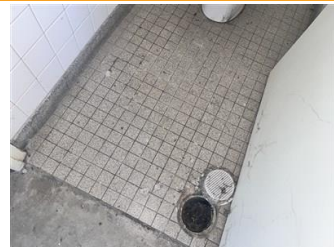
ZPSO026 : Joint de dilatation fibreux

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 2	Unique	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Stockage 2 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO026 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P041 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-041 <u>Description:</u> Joint de dilatation fibreux <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation fibreux <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P041 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau de type peinture (blanc) : Présence d'amiante	

ZPSO030 : Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires 1	Unique	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Sanitaires 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO030 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P047 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-047 <u>Description:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragrée <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P047 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	

ZPSO036 : Joint de dilatation

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Discontinue	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P055, réf. labo.: 25RB020757-055 MA2506090545/P064, réf. labo.: 25RB020757-064 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P055 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (marron) : Absence d'amiante	
	Discontinue	2	Sol	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO036 <u>Echantillon:</u> MA2506090545/P055, réf. labo.: 25RB020757-055 MA2506090545/P064, réf. labo.: 25RB020757-064 <u>Description:</u> Joint de dilatation <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Joint de dilatation <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P064 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type ciment (gris) : Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO010 : Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Atelier	Unique	1	Tuyauterie calo	Oui Rez de chaussée - Atelier : Tuyauterie calo	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P014 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-014 <u>Description:</u> Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) Présence d'amiante	

						- Phase 3 Matériau de type maillage de fibres (beige) Absence d'amiante - Phase 4 Matériau fibreux de type isolant (jaune) Absence d'amiante	
--	--	--	--	--	--	---	--

ZPSO012 : Joint de bride cassant orange

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Chaufferie	Unique	1	Tuyauterie Bride	Oui Rez de chaussée - Chaufferie : Tuyauterie Bride	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P016 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-016 <u>Description:</u> Joint de bride cassant orange <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides <u>Partie à sonder:</u> Joint de bride cassant orange <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau souple de type mastic (fibreux) (gris) Absence d'amiante	

ZPSO013 : Joint de bride

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Chaufferie	Unique	1	Tuyauterie bride	Oui Rez de chaussée - Chaufferie : Tuyauterie bride	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P017 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-017 <u>Description:</u> Joint de bride <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides chaudière <u>Partie à sonder:</u> Joint de bride <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau souple de type mastic (fibreux) (gris) Absence d'amiante	

ZPSO031 : Conduit en fibres-ciment

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires 1	Unique	1	Evacuation sanitaires	Oui Rez de chaussée - Sanitaires 1 : Evacuation sanitaires	<u>Identifiant:</u> ZPSO031 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P048 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-048 <u>Description:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides fourreau <u>Partie à sonder:</u> Conduit en fibres-ciment <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P048 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; Présence d'amiante	

ZPSO040 : Enduit de rebouchage jaune

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Unique	1	Tuyau	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Tuyau	<u>Identifiant:</u> ZPSO040 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P073 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-073 <u>Description:</u> Enduit de rebouchage jaune <u>Composant de la construction:</u> 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) <u>Partie à sonder:</u> Enduit de rebouchage jaune <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P073 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple de type joint (blanc) : Absence d'amiante	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

ZPSO007 : Couche1: Plaque résine marron + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
--------------	-------------------------------	------------------	------	--	-------------	---------	-------

Atelier	Unique	1	Bar comptoir	Oui Rez de chaussée - Atelier : Bar comptoir	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-011 <u>Description:</u> Couche1: Plaque résine marron + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Bars comptoir <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Plaque résine marron + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type plaque (marron) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	
---------	--------	---	--------------	---	---	---	---

ZPSO011 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Atelier	Unique	1	Sous évier	Oui Rez de chaussée - Atelier : Sous évier	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P015 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-015 <u>Description:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Eviers métalliques <u>Partie à sonder:</u> Plaques souples bitumineuses antivibratiles <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) : Présence d'amiante	

ZPSO027 : Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 2	Unique	1	Etablis	Oui Rez de chaussée - Stockage 2 : Etablis	<u>Identifiant:</u> ZPSO027 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P043 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-043 <u>Description:</u> Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Etablis <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P043 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) Absence d'amiante	

ZPSO038 : Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Stockage 1	Unique	1	Etablis	Oui Rez de chaussée - Stockage 1 : Etablis	<u>Identifiant:</u> ZPSO038 <u>Réf. échantillon:</u> MA2506090545/P066 <u>Réf. laboratoire:</u> 25RB020757-066 <u>Description:</u> Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois <u>Composant de la construction:</u> 8 - Équipements divers et accessoires - Etablis <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P066 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige) Absence d'amiante	

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

11 - Composants Hors norme

Sans objet

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1229

ADX GROUPE
Xavier JACOB
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Date d'émission de rapport : 26/06/2025 0:18

Référence dossier Client: 684bcb0274d8fDossier: MA2506090545

Référence dossier N° : 25UV047640

Référence laboratoire N° : 25RB020757

Reçu par MyEasyLab le : 20/06/2025 14:49

Reçu par le laboratoire le : 20/06/2025

Date d'analyse : 24/06/2025

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01 (1)	P001 - 1. Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Releve : revetement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Couche aluminium - Couche1: Releve : revetement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Couche aluminium - Exterieur - Couverture	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
001-02 (1)	P001 - 1. Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Releve : revetement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Couche aluminium - Couche1: Releve : revetement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Couche aluminium - Exterieur - Couverture	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / RX9G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
002-01 (1)	P002 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Couche aluminium - Couche1: Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Couche aluminium - Extérieur - Couverture	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
002-02 (1)(i)	P002 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Etancheite de toiture terrasse - Couche1: Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Couche aluminium - Couche1: Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) + Couche2: Couche aluminium - Extérieur - Couverture	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)(i)	MET / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
003-01	P003 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaques en fibres-ciment - Extérieur - Couverture	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
004-01	P004 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaques en fibres-ciment - Extérieur - Couverture	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
005-01 (2)	P005 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaques en fibres-ciment - Extérieur - Couverture	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
006-01 (2)	P006 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Plaques ondulees - Plaques en fibres-ciment - Plaques en fibres-ciment - Extérieur - Couverture	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania

2/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-01	P007 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Verrieres - Joint mastic de vitrage - Joint mastic de vitrage - Extérieur - Couverture	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau (blanc) + (beige)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Chassis menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage extérieur - Joint de mastic de vitrage extérieur - Rez de chaussée - Couloir	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-01	P009 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture - Extérieur - Facade	Matériau de type peinture (beige) ; matériau (transparent) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, România

3/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010-01	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Sous couche fibreuse blanche + Couche3: Colle noire + Couche4: Ragréage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Sous couche fibreuse blanche + Couche3: Colle noire + Couche4: Ragréage - Rez de chaussée - Atelier	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (blanc)	MOLP / RSMC	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
010-02	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Sous couche fibreuse blanche + Couche3: Colle noire + Couche4: Ragréage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Sous couche fibreuse blanche + Couche3: Colle noire + Couche4: Ragréage - Rez de chaussée - Atelier	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-03	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Sous couche fibreuse blanche + Couche3: Colle noire + Couche4: Ragréage - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Sous couche fibreuse blanche + Couche3: Colle noire + Couche4: Ragréage - Rez de chaussée - Atelier	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (noir) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 8 - Equipements divers et accessoires - Bars comptoir - Couche1: Plaque résine marron + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois - Couche1: Plaque résine marron + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois - Rez de chaussée - Atelier	Matériau semi-dur de type plaque (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

4/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - Rez de chaussée - Wc Atelier	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) en traces	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
012-02	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - Rez de chaussée - Wc Atelier	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) en traces	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Wc Atelier	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
013-02	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Wc Atelier	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

5/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014-01	P014 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant - Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant - Rez de chaussée - Atelier	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
014-02	P014 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant - Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant - Rez de chaussée - Atelier	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
014-03	P014 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant - Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant - Rez de chaussée - Atelier	Matériau de type maillage de fibres (beige)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014-04	P014 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant - Couche1: Calorifuge carton + Couche2: Tresse + Couche3: Isolant - Rez de chaussée - Atelier	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
015-01 (3)	P015 - 8 - Equipements divers et accessoires - Eviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Plaques souples bitumineuses antivibratiles - Rez de chaussée - Atelier	Matériau (beige) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

6/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-01	P016 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides - Joint de bride cassant orange - Joint de bride cassant orange - Rez de chaussée - Chaufferie	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau souple de type mastic (fibreux) (gris)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
016-02	P016 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides - Joint de bride cassant orange - Joint de bride cassant orange - Rez de chaussée - Chaufferie	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau souple de type mastic (fibreux) (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017-01	P017 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides chaudière - Joint de bride - Joint de bride - Rez de chaussée - Chaufferie	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau souple de type mastic (fibreux) (gris)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
017-02	P017 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides chaudière - Joint de bride - Joint de bride - Rez de chaussée - Chaufferie	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (marron) ; matériau souple de type mastic (fibreux) (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs - Colle de faïence orange - Colle de faïence orange - Rez de chaussée - Atelier	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols dans frigo + 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle noire + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle noire + Couche2: Ragréage - Rez de chaussée - Atelier	Matériau (fibreux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
019-02	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols dans frigo + 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle noire + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle noire + Couche2: Ragréage - Rez de chaussée - Atelier	Matériau (fibreux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

7/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-01	P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussée - Couloir	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021-01	P021 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries métal - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - Couloir	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) (foncé)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022-01	P022 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries métal - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée - Couloir	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023-01	P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussée - Sanitaires 2	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024-01	P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanitaires 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

8/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025-01	P025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Rez de chaussée - Sanitaires 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
025-02	P025 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Rez de chaussée - Sanitaires 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026-01	P026 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Sanitaires 2	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027-01	P027 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit - Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit - Rez de chaussée - Couloir	Matériau dur (granulaire) (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-01	P028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 2	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028-02 (ii)	P028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 2	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) (ii)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

9/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029-01	P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Rez de chaussée - Bureau 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
029-02	P029 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Rez de chaussée - Bureau 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030-01	P030 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussée - Bureau 2	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-01	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Sos mains	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031-02 (ii)	P031 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Sos mains	Matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige)(iii)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
032-01	P032 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic gris mou intérieur - Joint de mastic gris mou intérieur - Rez de chaussée - Bureau 2	Matériau semi-dur (marron) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

10/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033-01	P033 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic gris mou intérieur - Joint de mastic gris mou intérieur - Rez de chaussée - Bureau 3	Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034-01	P034 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage blanc extérieur - Joint de mastic de vitrage blanc extérieur - Extérieur - Facade	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-01	P035 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 5	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035-02	P035 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Couche1: Dalle de sol grise + Couche2: Colle bitumineuse + Couche3: Ragréage - Rez de chaussée - Bureau 5	Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
036-01	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Rez de chaussée - Bureau 5	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MOLP / S6BL	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
036-02	P036 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Couche1: Plaque faux plafonds + Couche2: Sous couche fibreuse - Rez de chaussée - Bureau 5	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

11/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037-01	P037 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussée - Stockage 2	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038-01	P038 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussée - Stockage 2	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039-01	P039 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage intérieur - Joint de mastic de vitrage intérieur - Rez de chaussée - Stockage 2	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces	MET / S7VS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
040-01	P040 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage intérieur - Joint de mastic de vitrage intérieur - Rez de chaussée - Stockage 2	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
041-01 (4)	P041 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation fibreux - Joint de dilatation fibreux - Rez de chaussée - Stockage 2	Matériau souple (fibreux) (beige) ; matériau de type peinture (blanc)	MOLP / VWSU	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
042-01	P042 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit - Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit - Rez de chaussée - Stockage 2	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

12/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043-01	P043 - 8 - Equipements divers et accessoires - Etablis - Couche1: Plaque resine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois - Couche1: Plaque resine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois - Rez de chaussee - Stockage 2	Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
043-02	P043 - 8 - Equipements divers et accessoires - Etablis - Couche1: Plaque resine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois - Couche1: Plaque resine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois - Rez de chaussee - Stockage 2	Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044-01	P044 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Stockage 2	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045-01	P045 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Panneaux de cloisons bois lisses + Couche2: Peinture - Couche1: Panneaux de cloisons bois lisses + Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Stockage 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
045-02	P045 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Couche1: Panneaux de cloisons bois lisses + Couche2: Peinture - Couche1: Panneaux de cloisons bois lisses + Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Stockage 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046-01	P046 - 3 - Parois verticales interieures - Revetements de murs - Colle de faience - Colle de faience - Rez de chaussee - Sanitaires 1	Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (vert) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucurest, România

13/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047-01	P047 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - Couche1: Colle de carrelage + Couche2: Ragréage - Rez de chaussée - Sanitaires 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (gris)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048-01 (2)	P048 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides fourreau - Conduit en fibres-ciment - Conduit en fibres-ciment - Rez de chaussée - Sanitaires 1	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / VW8U	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
049-01	P049 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs - Colle de plinthe - Colle de plinthe - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050-01	P050 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / FR9V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051-01	P051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / J6HP	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
051-02	P051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / RX9G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
051-03	P051 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / J6HP	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

14/21
P-RS-FRM8220

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052-01	P052 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage intérieur - Joint de mastic de vitrage intérieur - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (marron) en traces	MET / MASA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053-01	P053 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage extérieure - Joint de mastic de vitrage extérieure - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / MASA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054-01	P054 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit extérieur + Couche2: Peinture - Extérieur - Facade	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (transparent) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / MASA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055-01	P055 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (marron)	MET / MASA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-01	P056 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit - Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / MASA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056-02	P056 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit - Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CHNS	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

15/21
P-RS-FRM8220

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057-01	P057 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Stockage 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058-01	P058 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Couche1: Enduit a base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit a base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussee - Stockage 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / MASA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059-01	P059 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et etancheites - Plaques planes - Plaques en fibres-ciment - Plaques en fibres-ciment - Rez de chaussee - Stockage 1	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / J6HP	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
060-01	P060 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage interieur - Joint de mastic de vitrage interieur - Rez de chaussee - Stockage 1	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / MASA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061-01	P061 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage exterieure - Joint de mastic de vitrage exterieure - Rez de chaussee - Stockage 1	Matériau de type peinture (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062-01 (5)	P062 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Couche1: Enduit exterieur + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit exterieur + Couche2: Peinture - Exterieur - Facade	Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

16/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063-01 (5)	P063 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064-01	P064 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de dilatation - Joint de dilatation - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065-01	P065 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit - Couche1: Ciment béton + Couche2: Enduit - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066-01	P066 - 8 - Equipements divers et accessoires - Etablis - Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois - Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige)	MOLP / R5SV	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
066-02	P066 - 8 - Equipements divers et accessoires - Etablis - Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois - Couche1: Plaque résine + Couche2: Colle jaune + Couche3: Bois - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

17/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067-01	P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant - Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir)	MOLP / R5SV	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
067-02 (i)	P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant - Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) (i)	MET / NMU6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
067-03	P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant - Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau de type maillage de fibres (blanc)	MOLP / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
067-04	P067 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant - Couche1: Couche aluminium + Couche2: Isolant - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
068-01	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / R5SV	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
068-02	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
068-03	P068 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Couche1: Faux plafond bitume + Couche2: Isolant - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / R5SV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

18/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069-01	P069 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (orange) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070-01	P070 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage intérieur - Joint de mastic de vitrage extérieur - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071-01	P071 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage extérieur - Joint de mastic de vitrage intérieur - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072-01 (6)	P072 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques planes - Plaques en fibres-ciment - Plaques en fibres-ciment - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type plaque (fibreuse) (beige)	MOLP / R5SV	2 / 2	-	 Fibres d'amiante de type chrysotile
073-01	P073 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Enduit de rebouchage jaune - Enduit de rebouchage jaune - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074-01	P074 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Couche1: Enduit à base de ciment lisse + Couche2: Peinture - Rez de chaussée - Stockage 1	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / CHN8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

19/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075-01	P075 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Chassis menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage extérieur - Joint de mastic de vitrage extérieur - Rez de chaussée - Stockage 2	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron)	MET / RX9G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :
104 analyses au laboratoire dont 68 par la technique identifiée sous le terme MET et 36 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple (fibreux) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (5) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (6) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur de type plaque (fibreux) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Autre(s) observation(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (ii) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor, 6th District
062203 Bucharest, Romania

20/21
P-RS-FRM8220



Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-042506-01

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :



Vicentiu Stoica
Team Leader CRO007

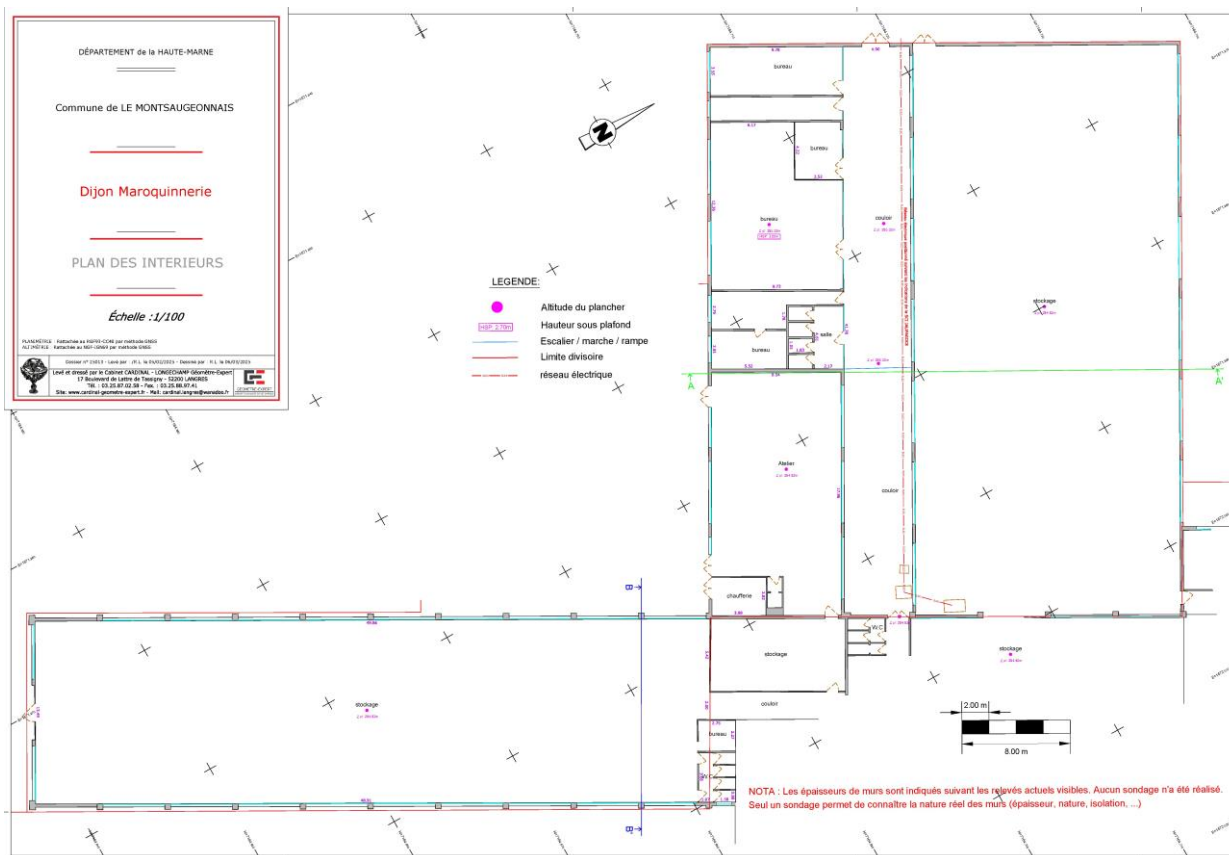


La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

21/21
P-RS-FRM8220

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION





Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : 0114921220
 01 40 68 02 02
 01 40 68 05 00

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
3912431104
Référence client

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

**Repérage de polluants:****AMIANTE :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.



La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 01/01/2026** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **02/01/2025**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI2662 Version 013

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JACOB Xavier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 07/07/2022 - Date d'expiration : 06/07/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 07/07/2022 - Date d'expiration : 06/07/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 21/01/2025.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

