

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Code du travail :	Décret :	Arrêtés :
Article R.4412-97	n°2012-639 du 4 mai 2012 n°2013-594 du 5 juillet 2013 n°2015-789 du 29 juin 2015 n°2017-899 du 9 mai 2017 n°2019-251 du 27 mars 2019	du 16 juillet 2019
Code de la Santé Publique :		
Norme :		
Norme NFX 46 -020 d'août 2017		

1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE BÂTI

Adresse : Hôtel Préfectoral de la Mayenne
16 place Jean Moulin
53000 LAVAL

Complément d'adresse :

Bât : Entrée :
Esc. : Etage :
Porte : Lot n° :
Référence cadastrale : Non Communiqué(s)

Fonction principale du bâtiment : Tertiaire

Type de bien : Hôtel Préfectoral de la Mayenne Nbr de pièce : 0

Catégorie du bâtiment : Autres

Date du permis de construire : Non communiqué



N° de dossier

4825130

Date de la commande

15/04/2024

Date du repérage

16/04/2024

Accompagnateur

Aucun

Référence du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre :

2 DESIGNATION DE L'ORGANISME ET AUTEUR DU REPERAGE

Organisme : **QUALICONSULT IMMOBILIER**

Auteur du repérage : LEMAILLE Xavier

Adresse : 355, avenue du Général Patton -
CS 56613
ANGERS CEDEX FRANCE

Compétence
Certifié par : ICERT
N° CPDI3124
Depuis le 30/11/2023

Désignation de la compagnie d'assurance : MMA ENTREPRISES

Numéro de police : 127106241
Date de validité : 31/12/2024

3 DESIGNATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE

Laboratoire : EUROFINIS OUEST

N° d'accréditation : 1-5597 rév 11

Adresse : 11, rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES

Date de la visite de reconnaissance
16/04/2024

Date de la réalisation du repérage
16/04/2024

Date de la visite complémentaire

REVISION

Version 1

DATE

25/04/2024

OBJET

Création du document

CONCLUSION DU RAPPORT DE REPERAGE

DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT RAPPORT, IL N'A PAS ETE REPERE DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES RESTANT A REALISER



SANS OBJET



Edité le : 25/04/2024

Fait à : ANGERS CEDEX



Cachet de l'entreprise



Signature de l'opérateur

LEMAILLE Xavier

QUALICONSULT IMMOBILIER

355 Avenue Patton - CS 56613

49066 ANGERS

Tél. 02 41 68 72 86

angers.facilities@qualiconsult.fr

SIRET 490 676 293 00460



SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION DES DIFFERENT INTERVENANTS	4
1.1 IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE	4
1.2 IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE :	4
2. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :	4
2.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :	4
2.2 OBSERVATIONS :	4
3. PREAMBULE	5
4. BUT DE LA MISSION	5
4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX	5
4.2 PROGRAMME DE REPERAGE	5
4.3 PERIMETRE DE REPERAGE	10
5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	11
5.1 OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE	11
5.2 PHASE DE REPERAGE	11
5.3 PHASE DE REPERAGE	12
6. LOCAUX VISITES ET NON VISITES INSCRIT AU PROGRAMME DE TRAVAUX.....	13
7. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE	13
7.1 DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE	14
7.2 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	16
7.3 MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	16
8. OBSERVATION.....	17
ANNEXE : FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	18
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	47
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	54
ANNEXE : CERTIFICAT DE QUALIFICATION.....	61
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	62

1. IDENTIFICATION DES DIFFERENT INTERVENANTS

1.1 IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE

	Nom : DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
Qualité du donneur d'ordre : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>	
	Adresse : HOTEL DU DEPARTEMENT 39 RUE MAZAGRAN 53014 LAVAL CEDEX

1.2 IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE :

	Nom : DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
Qualité du propriétaire : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>	
	Adresse : HOTEL DU DEPARTEMENT 39 RUE MAZAGRAN 53014 LAVAL CEDEX

2. CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION :

2.1 DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Plan

2.2 OBSERVATIONS :

- **Conditions du repérage :**
Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon le programme de repérage élaboré en regard du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.
Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.
- **Observation(s) :**
Néant
- **Moyen(s) mis à disposition par le donneur d'ordre :**
Néant
- **Justificatif des écarts à la norme :**
Sans Objet

3. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux envisagés au sein de l'immeuble sis** :



Hôtel Préfectoral de la Mayenne
16 place Jean Moulin

53000 LAVAL

Date de délivrance du permis de construire :

Destination présente et passée de l'immeuble bâti : **Tertiaire**

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

RAPPORTS DE REPERAGE AMIANTE ANTERIEURS :



4. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux.

4.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Programme de travaux : Déploiement SSI Bâtiment Préfecture
Isolement coupe feux

Référence du programme des travaux : **Non fournis**

4.2 PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés	M	
	Enduits à base de plâtre lissés	M	
	Enduits à base de plâtre talochés	M	
	Enduits à base de plâtre	M	
	Enduits à base de ciment projetés	M	
	Enduits à base de ciment lissés	M	
	Enduits à base de ciment talochés	M	
	Enduits de ragréage	M	
	Enduits de débullage	M	
	Enduits de lissage	M	
	Joints de dilatation	M	
	Joints d'assemblage	M	
	Joints coupe-feu	M	
	Fourreaux - carton	P	

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Poteaux	Fourreaux fibres-ciment	P
	Fourreaux PVC	P
	Fourreaux métalliques	P
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment lissés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Enduits à base de ciment talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation	M
	Joints d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau carton-amiante	P
	Entourages de poteau fibres-ciment	P
	Entourages de poteau matériaux sandwich	P
	Entourages de poteau autre	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Entourages de poteau coffrages perdus	P
	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Panneaux de cloisons lisses	P
	Panneaux de cloisons moulurées	P
	Panneaux de cloisons préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment projetés	M
	Enduits à base de ciment lissés	M
	Enduits à base de ciment talochés	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse	P
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : carton	P
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : fibres-ciment	P
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en têtes de	P

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

	cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : carton	P
	Jonctions entre panneaux préfabriqués en pieds de cloisons (notamment IGH et ERP) : fibres-ciment	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
	Flocages	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement des plaques de plaque cartonné	M
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment lissés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Enduits à base de ciment talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Panneaux fibres-ciment	M
	Panneaux bois agglomérés	M
	Panneaux autre	M
	Jonctions entre panneaux tresses	P
	Jonctions entre panneaux étanchéité entre panneaux	P
Portes coupe- feu, pare- flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
	Isolants intérieurs des portes	P
	Joints des portes coupe-feu (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P
	Joints des portes phoniques (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P
	Joints des portes pare-flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux	P
	Plaques en fibres-ciment des vantaux	P
	Bakelite	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
	Sous-couches des tissus muraux	P
	Sous-couches des moquettes murales	P
	Sous-couches des les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibres-ciment (lambris)	P

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

	Revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles de carrelage	M
	Colles de faïence	M
	Ragréage	M
	Primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives : paillettes	M
	Peintures décoratives : gouttelettes	M
	Peintures décoratives : autre	M
	Joints de carrelage	M
	Joints de faïence	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescents	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
	Flocages	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous-couche des tissus muraux	P
	Peintures intumescents	M
	Revêtements bitumineux	M
	Résines	M
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment projetés	M
	Enduits à base de ciment lissés	M
	Enduits à base de ciment talochés	M
	Coffrages perdus carton-amiante	P
	Coffrages perdus fibres-ciment	P
	Coffrages perdus composite	P
	Peintures décoratives pailletées	M
	Peintures décoratives gouttelettes	M
	Peintures décoratives autre	M
	Colles de carrelage	M
	Ragréages	M
	Primaire d'accrochage	M
	Joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescents	M
	Revêtements bitumineux	M

	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
	Flocages	M
	Peintures intumescents	M
	Revêtements bitumineux	M
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment projetés	M
	Enduits à base de ciment lissés	M
	Enduits à base de ciment talochés	M
	Entourages de poutres carton-amiante	P
	Entourages de poutres fibres-ciment	P
	Entourages de poutres matériaux sandwich	P
	Peintures décoratives pailletées	M
	Peintures décoratives gouttelettes	M
	Peintures décoratives autre	M
	Jonctions avec la façade	M
	Calfeutrements	M
	Joints coupe-feu	M
	Joints de dilatation	M
	Joints de structure	M
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
	Flocages	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Enduits à base de plâtre projetés	M
	Enduits à base de plâtre lissés	M
	Enduits à base de plâtre talochés	M
	Enduits à base de ciment projetés	M
	Enduits à base de ciment lissés	M
	Enduits à base de ciment talochés	M
	Panneaux fibres-ciment	P
	Panneaux bois aggloméré	P
	Panneaux bois	P
	Panneaux bois autre	P
	Panneaux PVC	P
	Panneaux autres	P
	Jonctions entre panneaux tresses	M
	Jonctions entre panneaux étanchéité entre panneaux	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
	Panneaux et plaques	P

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
	Jonctions entre faux plafond et structure	P
	joints entre panneaux	P
	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
Suspentes et contrevents	Peintures intumescentes	M

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

4.3 PERIMETRE DE REPERAGE

Liste des locaux composant le bien	Etage	Travaux
004 Dégagement	1er SS	Concernée
007 Archives grises	1er SS	Concernée
019 Dégagement	1er SS	Concernée
011 Archives grises	1er SS	Concernée
013 Rangement	1er SS	Concernée
001 Dégagement	1er SS	Concernée
001 Cave	1er SS	Concernée
021 Cuisine	RDC	Concernée
024 Hall	RDC	Concernée
016 Dégagement	RDC	Concernée
015 Salle d'eau	RDC	Concernée
002 Dégagement	RDC	Concernée
Hall Entrée Conseil Départemental	RDC	Concernée
002 WC	1er Entresol	Concernée
115 Arrière-Cuisine	1er	Concernée
112 Dégagement	1er	Concernée
119 Dégagement	1er	Concernée
006 Dégagement	1er	Concernée
Placard 006 Dégagement	1er	Concernée
202 Dégagement	2ème	Concernée
212 Lingerie	2ème	Concernée
201 Dégagement	2ème	Concernée
224 Bureau	2ème	Concernée
223 Dégagement	2ème	Concernée
230 STI	2ème	Concernée
231 Bureau	2ème	Concernée
Rangement	2ème	Concernée
Combles	Comble s	Concernée

5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

5.1 OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux**, les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par **la norme NF X 46-020**. Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à **QUALICONSULT IMMOBILIER** tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent.

Le donneur d'ordre est tenu :

- De vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- De fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- D'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

En cas de manquement à ses obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

5.2 PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, il :

- Recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- Repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- Conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

5.3 PHASE DE REPERAGE

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.

Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires LAB GTA 44 « Recherche d'amiante dans les échantillons massifs » du COFRAC.

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 relatif « aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétence du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ».

6. LOCAUX VISITES ET NON VISITES INSCRIT AU PROGRAMME DE TRAVAUX

Liste des locaux inscrits au programme de travaux	Etage	Visité	 Justification
004 Dégagement	1er SS	OUI	
007 Archives grises	1er SS	OUI	
019 Dégagement	1er SS	OUI	
011 Archives grises	1er SS	OUI	
013 Rangement	1er SS	OUI	
001 Dégagement	1er SS	OUI	
001 Cave	1er SS	OUI	
021 Cuisine	RDC	OUI	
024 Hall	RDC	OUI	
016 Dégagement	RDC	OUI	
015 Salle d'eau	RDC	OUI	
002 Dégagement	RDC	OUI	
Hall Entrée Conseil Départemental	RDC	OUI	
002 WC	1er Entresol	OUI	
115 Arrière-Cuisine	1er	OUI	
112 Dégagement	1er	OUI	
119 Dégagement	1er	OUI	
006 Dégagement	1er	OUI	
Placard 006 Dégagement	1er	OUI	
202 Dégagement	2ème	OUI	
212 Lingerie	2ème	OUI	
201 Dégagement	2ème	OUI	
224 Bureau	2ème	OUI	
223 Dégagement	2ème	OUI	
230 STI	2ème	OUI	
231 Bureau	2ème	OUI	
Rangement	2ème	OUI	
Combles	Comble s	OUI	

7. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

7.1 DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
004 Dégagement	1er SS	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives
		Plafonds	Flocages
007 Archives grises	1er SS	Plafonds	Flocages
019 Dégagement	1er SS	Plafonds	Flocages
011 Archives grises	1er SS	Plafonds	Flocages
013 Rangement	1er SS	Plafonds	Flocages
001 Dégagement	1er SS	Murs et cloisons maçonnés	Béton
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Brique
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives Blanche
001 Cave	1er SS	Plafonds	Brique
		Plafonds	Pierre de Taille
021 Cuisine	RDC	Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés
		Plafonds	Peintures décoratives autre
024 Hall	RDC	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives Blanche
016 Dégagement	RDC	Faux plafonds	Panneaux et plaques beiges
015 Salle d'eau	RDC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bois + Peintures décoratives
002 Dégagement	RDC	Faux plafonds	Panneaux et plaques beiges
Hall Entrée Conseil Départemental	RDC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bois + Peintures décoratives
002 WC	1er Entresol	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence Murale
115 Arrière-Cuisine	1er	Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc
112 Dégagement	1er	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives : autre
119 Dégagement	1er	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives
		Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés
		Plafonds	Peintures décoratives
006 Dégagement	1er	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives
		Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc
Placard 006 Dégagement	1er	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bois + Peintures décoratives
202 Dégagement	2ème	Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés
		Plafonds	Peintures décoratives
		Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives
212 Lingerie	2ème	Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés
		Plafonds	Peintures décoratives
201 Dégagement	2ème	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives
224 Bureau	2ème	Faux plafonds	Panneaux et plaques
223 Dégagement	2ème	Faux plafonds	Panneaux et plaques
230 STI	2ème	Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc
231 Bureau	2ème	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives
Rangement	2ème	Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc
Combles	Combles	Murs et cloisons maçonnés	Parpaing Brut

7.2 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



7.3 MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE



Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
004 Dégagement	1er SS	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse (P002)
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Résultat d'analyse (P001)
		Plafonds	Flocages	Résultat d'analyse (P003)
007 Archives grises	1er SS	Plafonds	Flocages	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
019 Dégagement	1er SS	Plafonds	Flocages	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
011 Archives grises	1er SS	Plafonds	Flocages	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
013 Rangement	1er SS	Plafonds	Flocages	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
001 Dégagement	1er SS	Murs et cloisons maçonnés	Béton	Résultat d'analyse (P005)
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives Blanche	Résultat d'analyse (P004)
001 Cave	1er SS	Plafonds	Brique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafonds	Pierre de Taille	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
021 Cuisine	RDC	Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés	Résultat d'analyse (P007)
		Plafonds	Peintures décoratives autre	Résultat d'analyse (P006)
024 Hall	RDC	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Document consulté
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives Blanche	Document consulté
016 Dégagement	RDC	Faux plafonds	Panneaux et plaques beiges	Résultat d'analyse (P008)
015 Salle d'eau	RDC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bois + Peintures décoratives	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
002 Dégagement	RDC	Faux plafonds	Panneaux et plaques beiges	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
Hall Entrée Conseil Départemental	RDC	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bois + Peintures décoratives	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
002 WC	1er Entresol	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence Murale	Document consulté
115 Arrière-Cuisine	1er	Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc	Résultat d'analyse (P009)
112 Dégagement	1er	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse (P011)
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives : autre	Résultat d'analyse (P010)
119 Dégagement	1er	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse (P013)
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Résultat d'analyse (P012)
		Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés	Résultat d'analyse (P015)
		Plafonds	Peintures décoratives	Résultat d'analyse (P014)
006 Dégagement	1er	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse (P021)
		Revêtements de murs, poteaux,	Peintures décoratives	Résultat d'analyse (P020)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local	Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère de conclusion
		cloisons, gaines, coffres		
		Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc	Résultat d'analyse (P022)
Placard 006 Dégagement	1er	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bois + Peintures décoratives	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
202 Dégagement	2ème	Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)
		Plafonds	Peintures décoratives	Résultat d'analyse (P018-ZPSO)
		Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse (P017)
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Résultat d'analyse (P016)
212 Lingerie	2ème	Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés	Résultat d'analyse (P019)
		Plafonds	Peintures décoratives	Résultat d'analyse (P018)
201 Dégagement	2ème	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
224 Bureau	2ème	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
223 Dégagement	2ème	Faux plafonds	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse (P026)
230 STI	2ème	Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc	Résultat d'analyse (P025)
231 Bureau	2ème	Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre	Résultat d'analyse (P024)
		Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives	Résultat d'analyse (P023)
Rangement	2ème	Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
Combles	Combles	Murs et cloisons maçonnés	Parpaing Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

8. OBSERVATION


Néant

ANNEXE : FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres



PHOTO DU PRELEVEMENT

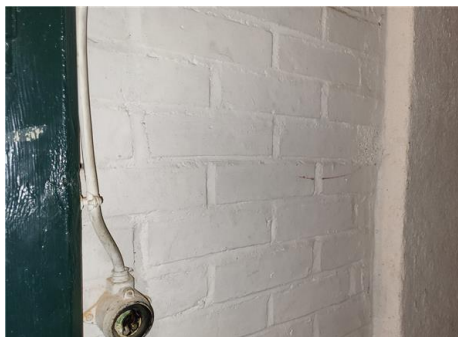

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130		1er SS - 001 Dégagement / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Brique


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



ELEMENT : Plafonds



PHOTO DU PRELEVEMENT

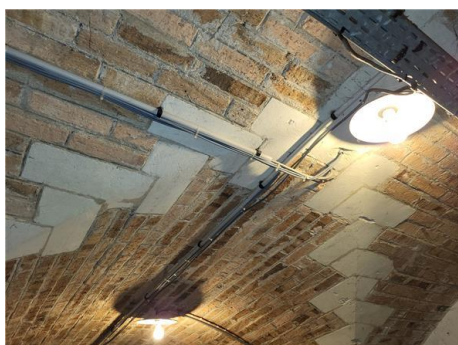

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130		1er SS - 001 Cave / Plafonds	Brique

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



ELEMENT : Plafonds



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130		1er SS - 001 Cave / Plafonds	Pierre de Taille

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



ELEMENT : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130		RDC - 015 Salle d'eau / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bois + Peintures décoratives

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



ELEMENT : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130		RDC - Hall Entrée Conseil Départemental / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Bois + Peintures décoratives


RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



ELEMENT : Murs et cloisons maçonnés



PHOTO DU PRELEVEMENT

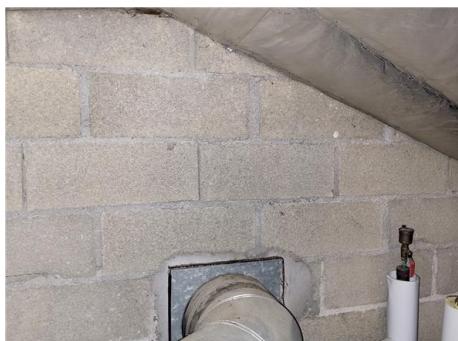

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130		Combles - Combles / Murs et cloisons maçonnés	Parpaing Brut

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



PRELEVEMENT : P001

PHOTO DU PRELEVEMENT


 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er SS - 004 Dégagement / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Peintures décoratives		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-025148-01	Peinture	0	
C2	AR-24-NS-025148-01	Plâtre	0	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

PHOTO DU PRELEVEMENT


 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er SS - 004 Dégagement / Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-025148-01	Composant non concerné par la demande du client Matériau de type peinture (blanc)	0	

PRELEVEMENT : P003



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er SS - 004 Dégagement / Plafonds	Flocages

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Flocages		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

 PRELEVEMENT : P004

PHOTO DU PRELEVEMENT


 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er SS - 001 Dégagement / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives Blanche

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Peintures décoratives Blanche		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-025148-01	Peinture Blanche	0	
C2	AR-24-NS-025148-01	Béton	0	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er SS - 001 Dégagement / Murs et cloisons maçonnés	Béton

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Béton		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	RDC - 021 Cuisine / Plafonds	Peintures décoratives autre

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Peintures décoratives autre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-025148-01	Peinture Blanche	0	
C2	AR-24-NS-025148-01	Plâtre	0	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	RDC - 021 Cuisine / Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de plâtre lissés		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	RDC - 016 Dégagement / Faux plafonds	Panneaux et plaques beiges

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Panneaux et plaques beiges		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-025148-01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er - 115 Arrière Cuisine / Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Panneaux et plaques Blanc		0 cm


DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-NS-025148-01	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010



PHOTO DU PRELEVEMENT

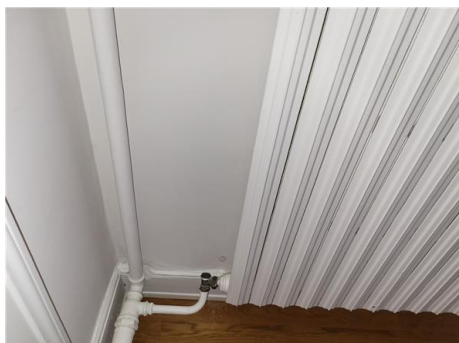

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er - 112 Dégagement / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives : autre

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Peintures décoratives : autre		0 cm


DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-025148-01	Peinture Blanche	0	
C2	AR-24-NS-025148-01	Plâtre	0	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011



PHOTO DU PRELEVEMENT

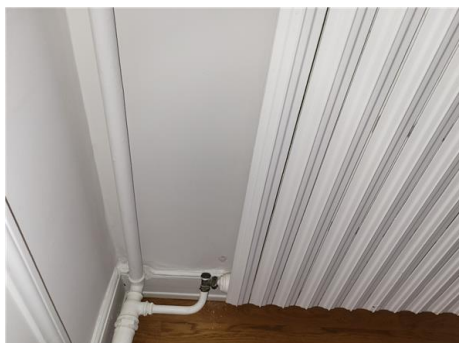

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er - 112 Dégagement / Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de plâtre		0 cm


DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012



PHOTO DU PRELEVEMENT

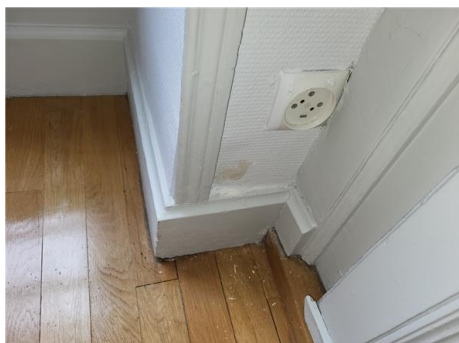

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er - 119 Dégagement / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Peintures décoratives		0 cm


DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-025148-01	Peinture	0	
C2	AR-24-NS-025148-01	Plâtre	0	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013



PHOTO DU PRELEVEMENT

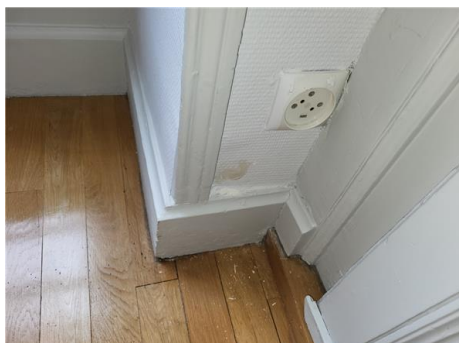

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er - 119 Dégagement / Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de plâtre		0 cm


DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014



PHOTO DU PRELEVEMENT

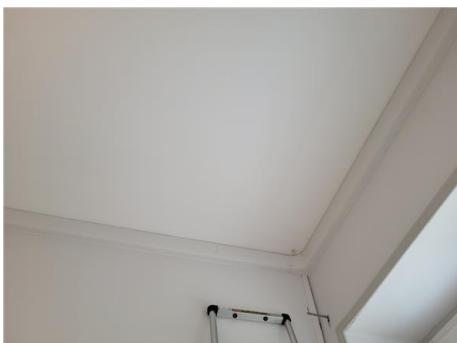

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er - 119 Dégagement / Plafonds	Peintures décoratives

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Peintures décoratives		0 cm


DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-025148-01	Peinture	0	
C2	AR-24-NS-025148-01	Plâtre	0	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015



PHOTO DU PRELEVEMENT

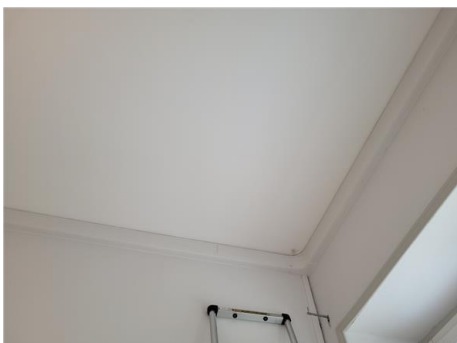

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er - 119 Dégagement / Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de plâtre lissés		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	2ème - 202 Dégagement / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Peintures décoratives		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-025148-01	Peinture	0	
C2	AR-24-NS-025148-01	Plâtre	0	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	2ème - 202 Dégagement / Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de plâtre		0 cm


DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau (poudreux) (blanc) + (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018



PHOTO DU PRELEVEMENT

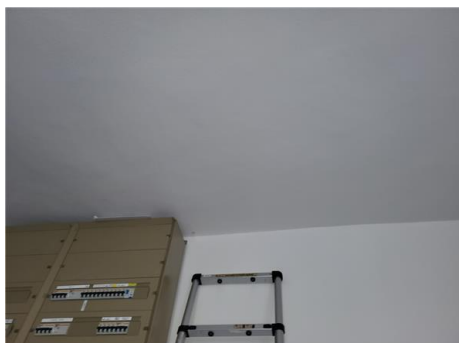

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	2ème - 212 Lingerie / Plafonds	Peintures décoratives

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Peintures décoratives		0 cm


DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-025148-01	Peinture	0	
C2	AR-24-NS-025148-01	Plâtre	0	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019



PHOTO DU PRELEVEMENT

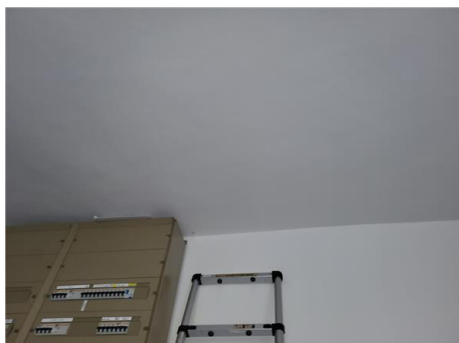

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	2ème - 212 Lingerie / Plafonds	Enduits à base de plâtre lissés

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de plâtre lissés		0 cm


DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau (poudreux) (plâtreux) (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020



PHOTO DU PRELEVEMENT

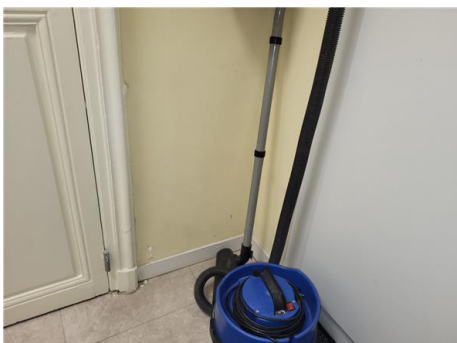

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er - 006 Dégagement / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Peintures décoratives		0 cm


DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-025148-01	Peinture	0	
C2	AR-24-NS-025148-01	Plâtre	0	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021



PHOTO DU PRELEVEMENT

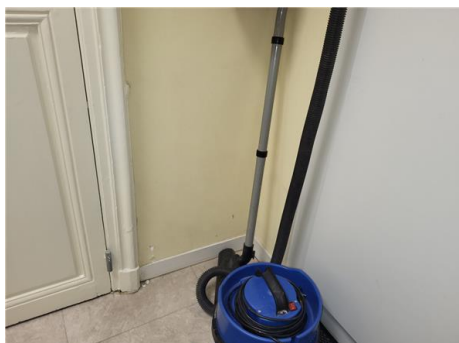

Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er - 006 Dégagement / Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	1er - 006 Dégagement / Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Panneaux et plaques Blanc		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-025148-01	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	2ème - 231 Bureau / Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peintures décoratives

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Peintures décoratives		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
C1	AR-24-NS-025148-01	Revêtement	0	
C2	AR-24-NS-025148-01	Plâtre	0	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	2ème - 231 Bureau / Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Enduits à base de plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

PHOTO DU PRELEVEMENT


 Numéro de dossier	 Date de prélèvement	 Localisation	 Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	2ème - 230 STI / Faux plafonds	Panneaux et plaques Blanc

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Panneaux et plaques Blanc		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (brillant) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026



PHOTO DU PRELEVEMENT



Numéro de dossier	Date de prélèvement	Localisation	Matériau ou produit
4825130	16/04/2024	2ème - 223 Dégagement / Faux plafonds	Panneaux et plaques

RESULTAT DU PRELEVEMENT D'ANALYSE



DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

MATERIAU OU PRODUIT	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	CARACTERISTIQUE DIMENSIONNEL
Panneaux et plaques		0 cm

DETAIL DES COUCHES DE L'ECHANTILLON PRELEVE :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-025148-01	Matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-025148-01	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Cliant : DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
N° dossier : 4825130
N° planche : 1/6
Type : Croquis
Date : 25/04/2024
Intervenant : LEMAILLE Xavier
Origine du plan : CABINET DE DIAGNOSTICS

Titre : Sous Sol
Adresse : Hôtel Préfectoral de la Mayenne
16 place Jean Moulin
53000 LAVAL
Localisation / Bâtiment :
Niveau :
Commentaire :


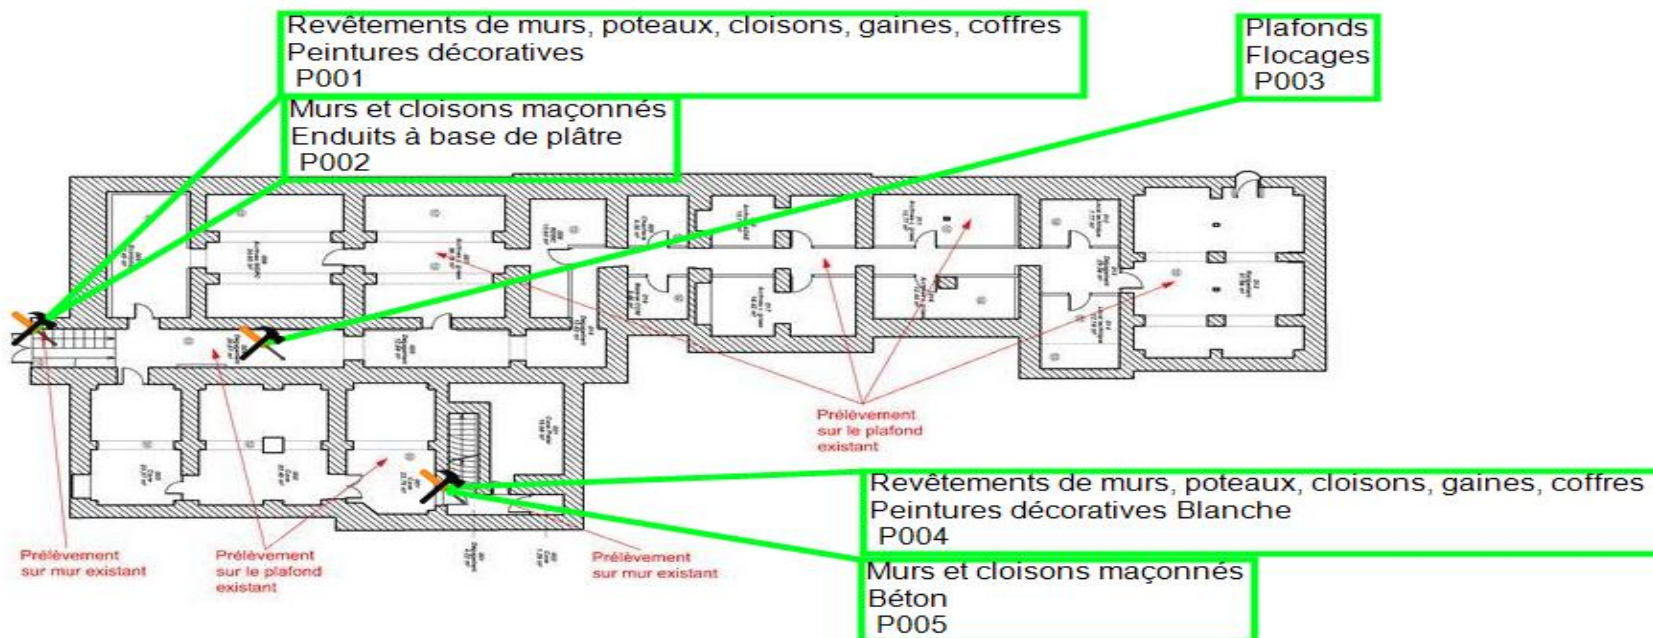


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

LEGENDE :
Prélèvement

Client : DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
N° dossier : 4825130
N° planche : 2/6 Version : 0
Type : Croquis
Date : 25/04/2024
Intervenant : LEMAILLE Xavier
Origine du plan : CABINET DE DIAGNOSTICS

Titre : Rez de Chaussée
Adresse : Hôtel Préfectoral de la Mayenne
16 place Jean Moulin
53000 LAVAL
Localisation / Bâtiment :
Niveau :
Commentaire :

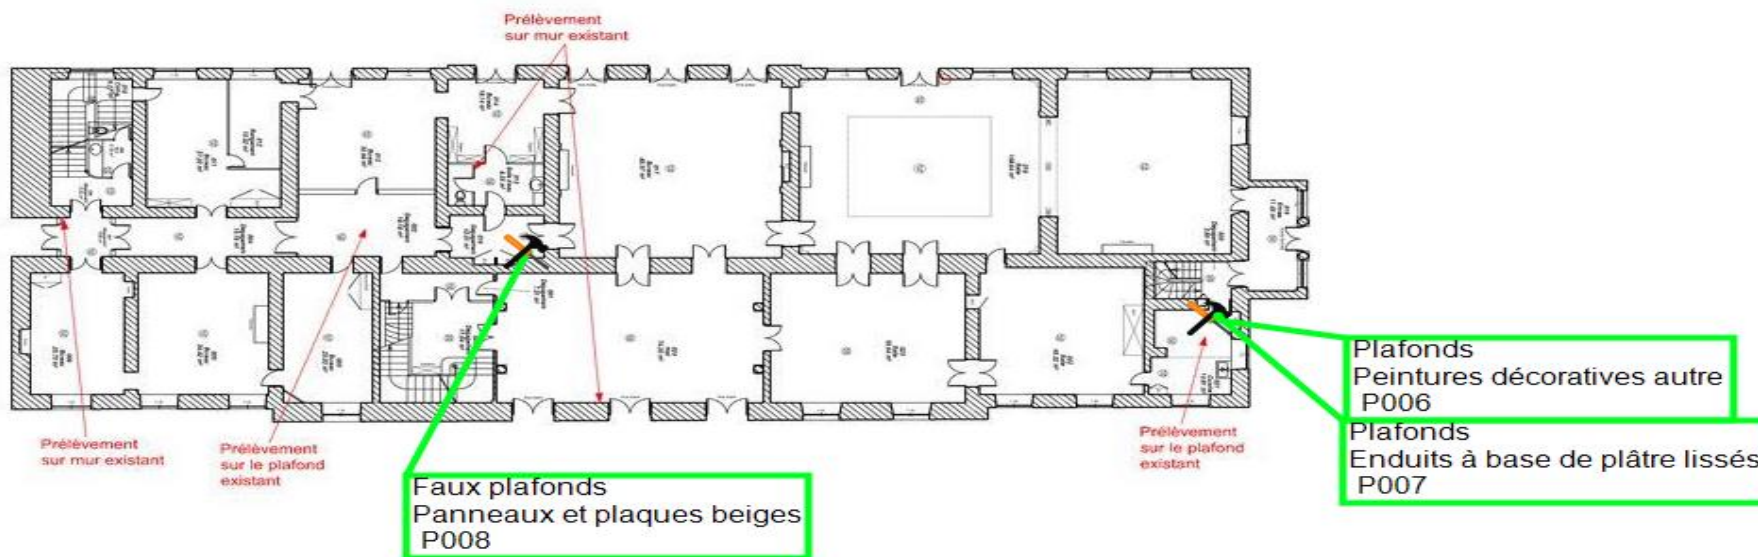

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

 Client : **DEPARTEMENT DE LA MAYENNE**
 N° dossier : **[REDACTED]** 4825130
N° planche : **3/6** Version : **0**
Type : **Croquis**
 Date : **[REDACTED]** 25/04/2024
 Intervenant **[REDACTED]** LEMAILLE Xavier
Origine du plan : **CABINET DE DIAGNOSTICS**

Titre :	Entresol
 Adresse :	Hôtel Préfectoral de la Mayenne 16 place Jean Moulin 53000 LAVAL
Localisation / Bâtiment :	
 Niveau :	
 Commentaire :	

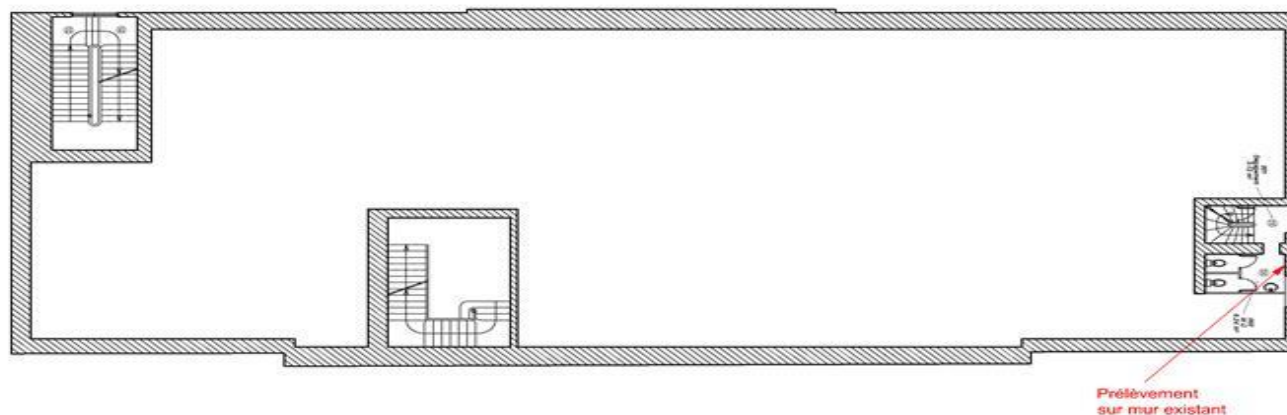


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Client : DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
N° dossier : 4825130
N° planche : 4/6 **Version :** 0
Type : Croquis
Date : 25/04/2024
Intervenant : LEMAILLE Xavier
Origine du plan : CABINET DE DIAGNOSTICS

Titre : 1er Etage
Adresse : Hôtel Préfectoral de la Mayenne
16 place Jean Moulin
53000 LAVAL
Localisation / Bâtiment :
Niveau :
Commentaire :


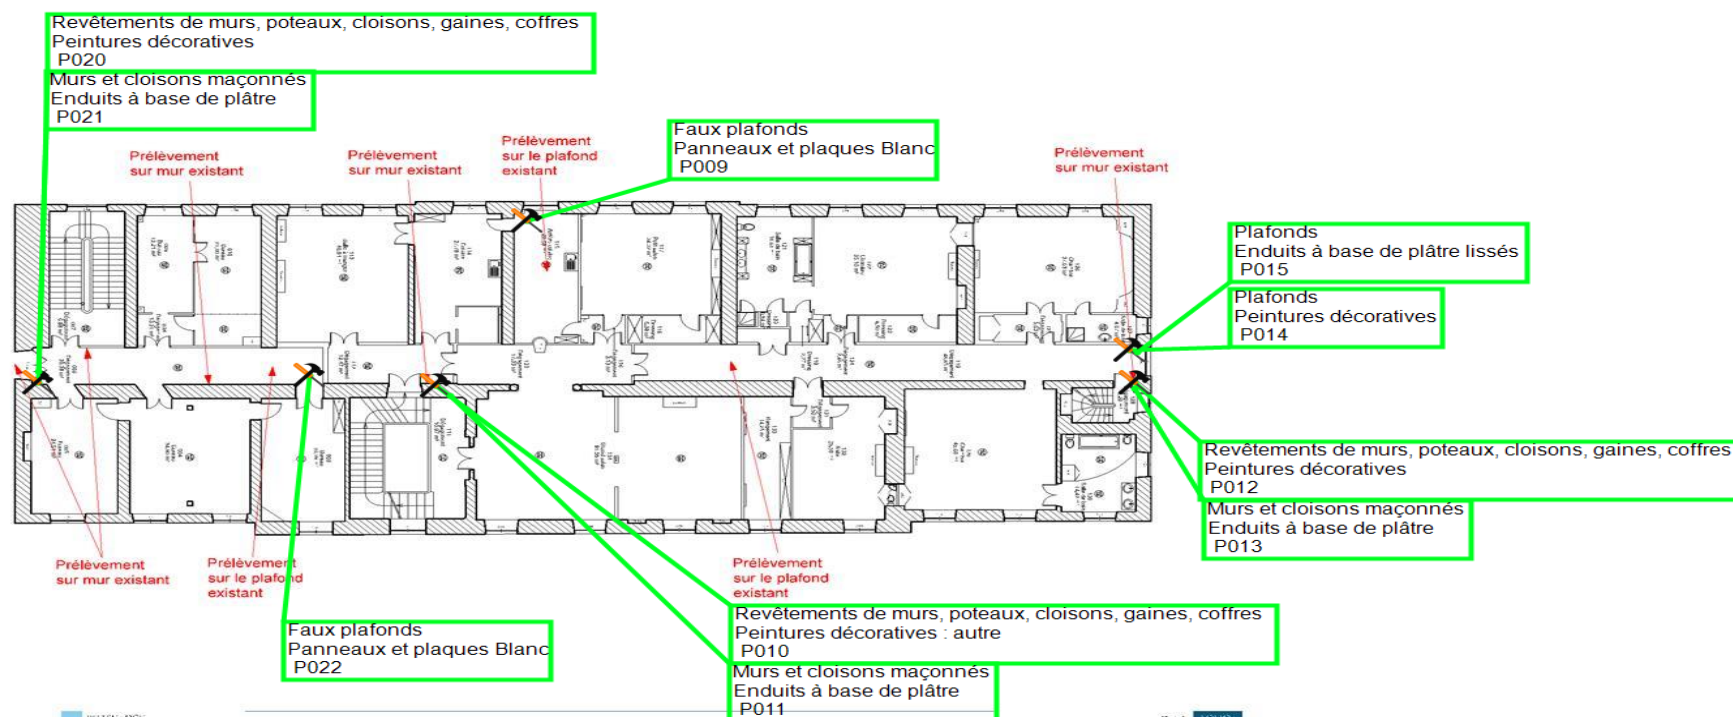


PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

LEGENDE :
Prélèvement

Client : DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
N° dossier : 4825130
N° planche : 5/6
Type : Croquis
Date : 25/04/2024
Intervenant : LEMAILLE Xavier
Origine du plan : CABINET DE DIAGNOSTICS

Titre : 2ème Etage
Adresse : Hôtel Préfectoral de la Mayenne
16 place Jean Moulin
53000 LAVAL
Localisation / Bâtiment :
Niveau :
Commentaire :

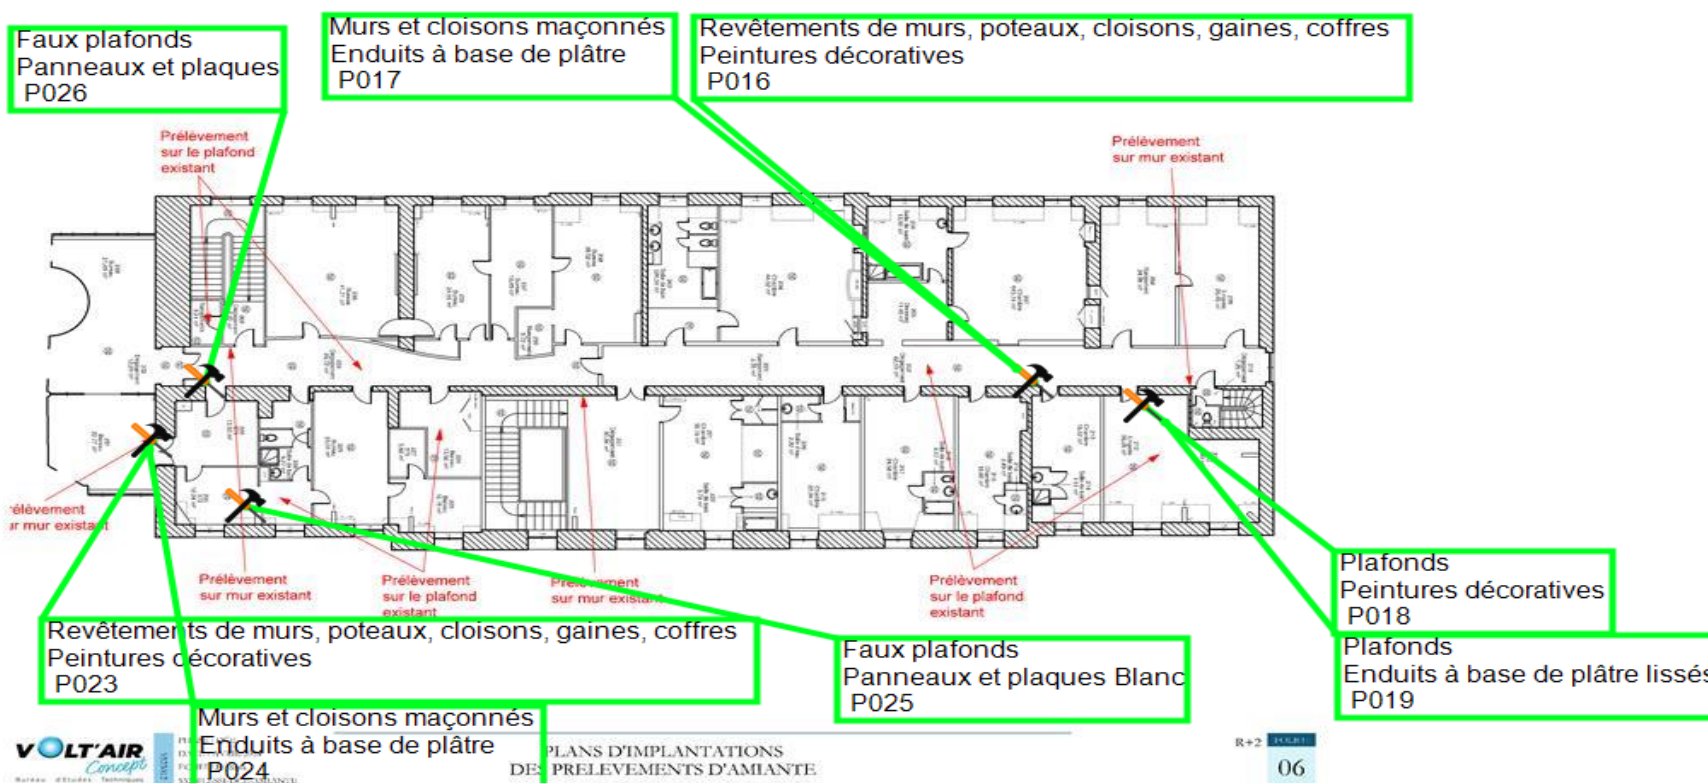


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Client : DEPARTEMENT DE LA MAYENNE
N° dossier : 4825130
N° planche : 6/6 Version : 0
Type : Croquis
Date : 25/04/2024
Intervenant : LEMAILLE Xavier
Origine du plan : CABINET DE DIAGNOSTICS

Titre : Combles
Adresse : Hôtel Préfectoral de la Mayenne
16 place Jean Moulin
53000 LAVAL
Localisation / Bâtiment :
Niveau :
Commentaire :

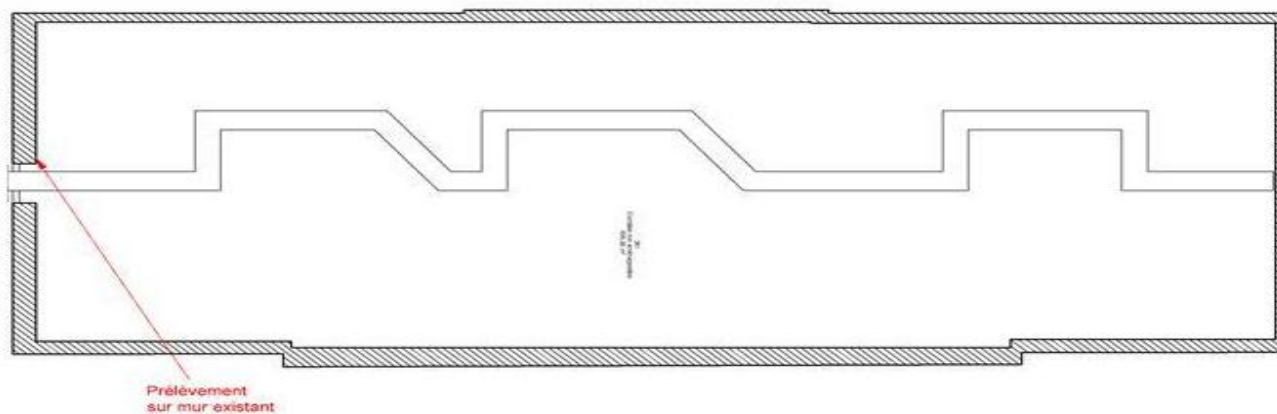



ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


PV_00720240401287433

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

QUALICONSULT IMMOBILIER SAS
Monsieur Xavier LEMAILLE
355 Avenue Patton - CS 56613
49066 ANGERS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-025148-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2024 20:03 Page 1/6
Dossier N° : 24W010986 Date de réception : 17/04/2024 Date d'analyse : 19/04/2024
Référence dossier Client :
4825130 A - Hôtel Préfectoral de la Mayenne 16 place Jean Moulin 53000 LAVAL - Préfecture de la Mayenne

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	P001-1er SS - 004 Dégagement - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peintures décoratives - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (blanc)	MET / P2A2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-1er SS - 004 Dégagement - - Murs et cloisons maçonnés - Enduits à base de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / P2A2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	-	- / -	-	Composant non concerné par la demande du client
003	P003-1er SS - 004 Dégagement - - Plafonds - Flocages	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / P2A2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (2)	P004-1er SS - 001 Dégagement - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peintures décoratives Blanche - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET / P2A2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (2)	P005-1er SS - 001 Dégagement - - Murs et cloisons maçonnés - Béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P2A2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5507
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-025148-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2024 20:03 Page 2/6
Dossier N° : 24W010986 Date de réception : 17/04/2024 Date d'analyse : 19/04/2024
Référence dossier Client :
4825130 A - Hôtel Préfectoral de la Mayenne 16 place Jean Moulin 53000 LAVAL - Préfecture de la Mayenne

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006 (2)	P006-RDC - 021 Cuisine - - Plafonds - Peintures décoratives autre - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-RDC - 021 Cuisine - - Plafonds - Enduits à base de plâtre lissés	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - 016 Dégagement - - Faux plafonds - Panneaux et plaques beiges	Matériau de type peinture (blanc)	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / NMR8 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-1er - 115 Arrière Cuisine - - Faux plafonds - Panneaux et plaques Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron) en traces	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MOLP / NMR8 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1) (2)	P010-1er - 112 Dégagement - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peintures décoratives : autre - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-025148-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2024 20:03 Page 3/6
Dossier N° : 24W010986 Date de réception : 17/04/2024 Date d'analyse : 19/04/2024
Référence dossier Client :
4825130 A - Hôtel Préfectoral de la Mayenne 16 place Jean Moulin 53000 LAVAL - Préfecture de la Mayenne

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011 (1)	P011-1er - 112 Dégagement - - Murs et cloisons maçonnés - Enduits à base de plâtre	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012 (1) (2)	P012-1er - 119 Dégagement - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peintures décoratives - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-1er - 119 Dégagement - - Murs et cloisons maçonnés - Enduits à base de plâtre	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-1er - 119 Dégagement - - Plafonds - Peintures décoratives - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	P015-1er - 119 Dégagement - - Plafonds - Enduits à base de plâtre lissés	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016 (1)	P016-2ème - 202 Dégagement - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peintures décoratives - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél : +33388916531 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-025148-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2024 20:03 Page 4/6
 Dossier N° : 24W010986 Date de réception : 17/04/2024 Date d'analyse : 19/04/2024
 Référence dossier Client :
 4825130 A - Hôtel Préfectoral de la Mayenne 16 place Jean Moulin 53000 LAVAL - Préfecture de la Mayenne

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017 (1)	P017-2ème - 202 Dégagement - - Murs et cloisons maçonnés - Enduits à base de plâtre	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau (poudreux) (blanc) + (beige)	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-2ème - 212 Lingerie - - Plafonds - Peintures décoratives - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / P2A2 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	P019-2ème - 212 Lingerie - - Plafonds - Enduits à base de plâtre lissés	Matériau (poudreux) (plâtreux) (fibreuse) (blanc)	MET / T8CL *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020 (2)	P020-1er - 006 Dégagement - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peintures décoratives - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / J2DE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-1er - 006 Dégagement - - Murs et cloisons maçonnés - Enduits à base de plâtre	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET / J2DE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-1er - 006 Dégagement - - Faux plafonds - Panneaux et plaques Blanc	Matériau de type peinture (blanc)	MET / J2DE *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP / NMR8 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
 7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
 F-44308 Nantes, FRANCE
 Tél : +33388916531 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5597
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-025148-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2024 20:03 Page 5/6
 Dossier N° : 24W010986 Date de réception : 17/04/2024 Date d'analyse : 19/04/2024
 Référence dossier Client :
 4825130 A - Hôtel Préfectoral de la Mayenne 16 place Jean Moulin 53000 LAVAL - Préfecture de la Mayenne

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023 (1)	P023-2ème - 231 Bureau - - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peintures décoratives - Couche à analyser : Revêtement	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET * / J2DE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024-2ème - 231 Bureau - - Murs et cloisons maçonnés - Enduits à base de plâtre	Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / J2DE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-2ème - 230 STI - - Faux plafonds - Panneaux et plaques Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (brillant) (beige)	MET * / J2DE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-2ème - 223 Dégagement - - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Matériau de type peinture (blanc)	MET * / J2DE	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
 (2) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
 7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
 F-44308 Nantes, FRANCE
 Tél : +33388916531 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5597
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-025148-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2024 20:03 Page 6/6
Dossier N° : 24W010986 Date de réception : 17/04/2024 Date d'analyse : 19/04/2024
Référence dossier Client:
4825130 A - Hôtel Préfectoral de la Mayenne 16 place Jean Moulin 53000 LAVAL - Préfecture de la Mayenne
NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marie Boudaud
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE
Tél : +33388916531, +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


ANNEXE : CERTIFICAT DE QUALIFICATION


Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI3124 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEMAILLE Xavier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans) - CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 30/11/2023 - Date d'expiration : 29/11/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 30/11/2023 - Date d'expiration : 29/11/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (2) Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024
Energie avec mention	Energie avec mention (1) Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Energie sans mention	Energie sans mention (1) Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3) Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 30/11/2023.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
(2) Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
(3) Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb, des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE

ATTESTATION D'ASSURANCE
ASSQC11

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER**
(490 676 293 RCS Versailles) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif
- Diagnostic alex pour QUALITEL
- Diagnostic Sicile cristalline.
- Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40)
- Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative DPEMD (arrêté du 26/03/2023)

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 26/12/2023

L'assureur
MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 1401 Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
El. Sany

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126
Siège sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

Société anonyme, au capital de 537 052 366 euros
RCS Le Mans 440 048 882

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 118

Société anonyme, au capital de 142 622 936 euros
RCS Le Mans 440 042 174

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE