

Bureau Veritas Exploitation SAS

EVRY COURCOURONNES
2, rue Jean MERMOZ
BATIMENT ARC EN CIEL
Z.I. SAINT GUENAUT
91080 EVRY-COURCOURONNES France
Téléphone : 01 69 47 12 10
Mail : abdelhak.achouri@bureauveritas.com

A l'attention de M. BARRAULT PHILIPPE

UGECAM IDF
ESSR LE PRIEURE 4 RUE BEZOUT - B.P. 97
77212 AVON CEDEX

Rapport d'évaluation de l'état de conservation de matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante

Date(s) du repérage : le 12/04/2023
le 12/04/2023

Nom du site : LE PRIEURE

Latitude : 2.736169

Longitude : 48.419294

Immeuble bâti objet du repérage :

AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON, AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
4 RUE BEZOUT
77210 AVON

Numéro d'affaire : 18548594

Référence du rapport : 18548594/S1.1.3.R

Rédigé le : 15/06/2023

Par l'opérateur de repérage : Abdelhak ACHOURI

Date de la commande : 15/03/2023

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire Certificat n° N° CPDI 5456

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	23/12/2019	22/12/2024
Amiante avec mention	23/12/2019	22/12/2024

Ce rapport contient **201** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :



SOMMAIRE

1. RESULTATS DE L'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION.....	3
1.1. Evaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B.....	3
1.2. Obligation d'information.....	21
2. CONCLUSIONS DE L'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION.....	21
2.1. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B.....	22
2.2. Eléments d'information.....	22
3. INFORMATIONS GENERALES.....	23
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	23
3.2. Intervenants.....	23
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	23
4. DESCRIPTION DE LA MISSION D'EVALUATION.....	25
4.1. Textes réglementaires.....	25
4.2. Méthodologie de la mission.....	25
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	26
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	26
6. ANNEXES.....	27
6.1. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B.....	27
6.2. Attestation d'assurance.....	199
6.3. Certificat de compétence.....	201

1. RESULTATS DE L'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION

1.1. Evaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
Sous-sol / CS-02	Conduit	Conduit	Présence : Conduits de fluides - Conduits Décision opérateur - Repère A63	/	EP
Sous-sol / CS-11	Plafond (collé ou vissé)	Panneau collé ou vissé	Présence : Plafonds - Panneaux collés ou vissés Décision opérateur - Repère A64	Présence : Plafonds - Panneaux collés ou vissés Décision opérateur - Repère A64	EP
Sous-sol / Chambre froide 1	Plafond (collé ou vissé)	Panneau collé ou vissé	Présence : Plafonds - Panneaux collés ou vissés Décision opérateur - Repère A64	Présence : Plafonds - Panneaux collés ou vissés Décision opérateur - Repère A64	EP
Sous-sol / Chambre froide 2	Plafond (collé ou vissé)	Panneau collé ou vissé	Présence : Plafonds - Panneaux collés ou vissés Décision opérateur - Repère A64	Présence : Plafonds - Panneaux collés ou vissés Décision opérateur - Repère A64	EP
Sous-sol / Cage d'Escalier 3	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P32 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P32 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
Sous-sol / Cage d'Escalier cuisine	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P32 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P32 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
Sous-sol / MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN	Clapet coupe-feu	Clapet coupe-feu	/	/	EP
Rez-de-chaussée / C0-06	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Clair Analyse Laboratoire - Repère P29 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Clair Analyse Laboratoire - Repère P29 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
Rez-de-chaussée / C0-06	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Foncé Analyse Laboratoire - Repère P28 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Foncé Analyse Laboratoire - Repère P28 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
Rez-de-chaussée / C0-07	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Foncé Analyse Laboratoire - Repère P28 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Foncé Analyse Laboratoire - Repère P28 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
Rez-de-chaussée / C0-07	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Clair Analyse Laboratoire - Repère P29 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Clair Analyse Laboratoire - Repère P29 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
Rez-de-chaussée / Zone Cuisine	Cloison	Panneau de cloison	Présence : Cloisons - Panneaux de cloison Décision opérateur - Repère A65	Présence : Cloisons - Panneaux de cloison Décision opérateur - Repère A65	EP
Rez-de-chaussée / Zone Préparation	Cloison	Panneau de cloison	Présence : Cloisons - Panneaux de cloison Décision opérateur - Repère A65	Présence : Cloisons - Panneaux de cloison Décision opérateur - Repère A65	EP
Rez-de-chaussée / C0-08	Cloison	Panneau de cloison	Présence : Cloisons - Panneaux de cloison Décision opérateur - Repère A65	Présence : Cloisons - Panneaux de cloison Décision opérateur - Repère A65	EP
Rez-de-chaussée / RESTAURANT	Plancher	Dalle de sol	/	/	EP
2ème Etage / C2-01	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-02	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-03	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-04	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-05	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-06	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles	Présence : Planchers	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
			de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	- Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	
2ème Etage / C2-08	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-09	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-10	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-11	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-12	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-13	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-14	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-15	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire -	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
			HB-11217-01)	Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	
2ème Etage / C2-16	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-17	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-18	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-19	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-20	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-21	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-22	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / C2-30	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
				HB-11217-01)	
2ème Etage / C2-31	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-03	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-04	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-05	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-06	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-08	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-09	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-10	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-11	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles	Présence : Planchers	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
			de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	- Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	
3ème Etage / C3-12	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-13	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-14	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-15	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-16	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-17	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-18	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-19	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire -	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
			HB-11217-01)	Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	
3ème Etage / C3-20	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-21	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-22	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-23	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-30	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-31	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / C3-32	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
3ème Etage / CIRCULATION	Plancher	Dalle de sol	/	/	EP
4ème Etage / C4-03	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire -	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
			HB-11217-01)	Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	
4ème Etage / C4-05	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-08	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-09	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-10	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-11	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-12	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-13	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-14	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
				HB-11217-01)	
4ème Etage / C4-15	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-16	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-17	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-18	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-19	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-20	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-21	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-22	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-23	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles	Présence : Planchers	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
			de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	- Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	
4ème Etage / C4-30	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-31	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / C4-32	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / CIRCULATION	Plancher	Dalle de sol	/	/	EP
4ème Etage / PALIER DE SECOURS	Plancher	Dalle de sol	/	/	EP
R+5 / EXTRACTEUR POUBELLE	Clapet coupe-feu	Clapet coupe-feu	/	/	EP
FAÇADES EXTÉRIEURES / BALCON ENTRE TISANNERIE ET CHALBRE 446	Façade	Panneau	/	/	EP
Rez-de-chaussée / Chaufferie 2	Conduit	Conduit	Présence : Conduits de fluides - Conduits Décision opérateur - Repère A62	Présence : Conduits de fluides - Conduits Décision opérateur - Repère A6	EP
Rez-de-chaussée / Vide Sanitaire	Conduit	Conduit	Présence : Conduits de fluides - Conduits Décision opérateur - Repère A62	Présence : Conduits de fluides - Conduits Décision opérateur - Repère A62	EP
Rez-de-chaussée / Archives - Vide sanitaire	Conduit	Conduit	Présence : Conduits de fluides - Conduits Décision opérateur - Repère A62	Présence : Conduits de fluides - Conduits Décision opérateur - Repère A62	EP
1er Etage / AB1-04	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Revêtement de sol souple gris Analyse Laboratoire - Repère P50 (EUROFINS LEM - AR-13-	Présence : Revêtement de sol souple gris Analyse Laboratoire -	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
			HB-11217-01)	Repère P50 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	
1er Etage / AB1-05	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Revêtement de sol souple gris Analyse Laboratoire - Repère P50 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Revêtement de sol souple gris Analyse Laboratoire - Repère P50 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-01	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-03	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-04	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-05	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-06	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-07	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-10	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-11	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
				- AR-13- HB-11217-01	
2ème Etage / AB2-13	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
2ème Etage / AB2-14	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
2ème Etage / AB2-15	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P66 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
2ème Etage / AB2-19	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-20	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-21	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-22	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-23	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-24	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-25	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
			P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	
2ème Etage / AB2-26	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-27	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-28	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-29	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-31	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / AB2-32	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / Sanitaire Condamné (escalier 6)	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Jaune Analyse Laboratoire - Repère P55 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
2ème Etage / Escalier de Service	Conduit	Conduit	Conduits de fluides - Conduits Décision opérateur - Repère A62	Conduits de fluides - Conduits Décision opérateur - Repère A62	EP
3ème Etage / AB3-01	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13-HB-11217-01)	EP
3ème Etage / AB3-02	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM -	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire -	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
			AR-13- HB-11217-01	Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	
3ème Etage / AB3-03	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
3ème Etage / AB3-04	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
3ème Etage / AB3-05	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
3ème Etage / AB3-06	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
3ème Etage / AB3-07	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
3ème Etage / AB3-10	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
3ème Etage / AB3-11	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
3ème Etage / AB3-13	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-01	EP
3ème Etage / AB3-14	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-15	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-16	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire -	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
			Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	
3ème Etage / AB3-17	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-18	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-19	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-20	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-21	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-22	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-23	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-24	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-25	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-26	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-27	Revêtement de	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de	Présence : Planchers	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
	sol		sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	- Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	
3ème Etage / AB3-28	Plancher	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-29	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
3ème Etage / AB3-31	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise Analyse Laboratoire - Repère P58 (EUROFINS LEM - AR-13- HB-11217-0	EP
4ème Etage / AB4-01	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-02	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-03	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-04	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-05	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-06	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-07	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13- HB-11217-01)	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
4ème Etage / AB4-10	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	/	EP
4ème Etage / AB4-11	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-13	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-14	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-15	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-16	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-17	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-18	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-19	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-20	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-21	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Observation	État de conservation
4ème Etage / AB4-22	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-23	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-24	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-25	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-26	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-27	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-28	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-29	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP
4ème Etage / AB4-30	Revêtement de sol	Dalle de sol	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	Présence : Planchers - Dalles de sol Grise foncée Analyse Laboratoire - Repère P61 (EUROFINS LEM - R-13-HB-11217-01)	EP

1.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

2. CONCLUSIONS DE L'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION

2.1. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation *évaluation périodique (EP)* :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le(s) cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le(s) cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

2.2. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON, AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
4 RUE BEZOUT
77210 AVON

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON	Etablissement sanitaire (hôpitaux et cliniques)	ERP catégorie 1 à 4	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON	Etablissement sanitaire (hôpitaux et cliniques)	ERP catégorie 1 à 4	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Bâtiment	Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON	Commanditaire du repérage	UGE CAM IDF M. PHILIPPE BARRAULT	ESSR LE PRIEURE 4 RUE BEZOUT - B.P. 97 77212 AVON CEDEX	0164696385 philippe.barrault@ugecam .assurance-maladie.fr
AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON	Propriétaire	UGE CAM IDF M. PHILIPPE BARRAULT	ESSR LE PRIEURE 4 RUE BEZOUT - B.P. 97 77212 AVON CEDEX	0164696385 philippe.barrault@ugecam .assurance-maladie.fr
AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON	Pas d'accompagnateur	/	/	/
AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON	Commanditaire du repérage	UGE CAM IDF M. PHILIPPE BARRAULT	ESSR LE PRIEURE 4 RUE BEZOUT - B.P. 97 77212 AVON CEDEX	0164696385 philippe.barrault@ugecam .assurance-maladie.fr
AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON	Propriétaire	UGE CAM IDF M. PHILIPPE BARRAULT	ESSR LE PRIEURE 4 RUE BEZOUT - B.P. 97 77212 AVON CEDEX	0164696385 philippe.barrault@ugecam .assurance-maladie.fr
AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON	Pas d'accompagnateur	/	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATIONS 39241768900099	Abdelhak ACHOURI	I.Cert	N° CPDI 5456	23/12/2019	22/12/2024

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATIONS 39241768900099	Abdelhak ACHOURI	I.Cert	N° CPDI 5456	23/12/2019	22/12/2024

4. DESCRIPTION DE LA MISSION D'EVALUATION

Ce rapport est établi dans le cadre de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, contenant de l'amiante.

La mission d'évaluation de l'état de conservation ne s'applique qu'aux produits et matériaux listés au chapitre « RESULTATS DE L'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION », ayant précédemment fait l'objet d'un repérage amiante.

Le présent rapport ne correspond en aucun cas, et ne peut se substituer, à un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante tels qu'exigés par les articles R1334-15 à 19 du Code de la Santé Publique.

4.1. Textes réglementaires

Code de la Santé Publique : article R1334-23, 1° de l'article R1334-27 et 28, alinéa II de l'article R1334-29-3

Parties relatives à l'évaluation de l'état de conservation de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Parties relatives à l'évaluation de l'état de conservation de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage évalue par zone homogène :

l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante, identifiés lors de repérages antérieurs,

l'état de conservation ainsi que les risques de dégradation liés à l'environnement dans les conditions d'utilisation de la zone, des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante identifiés lors de repérages antérieurs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 12/04/2023
le 12/04/2023

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
03-0950	01/07/2003	ARCALIA	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
DTA18946-AB	06/11/2013	MINOS EXPERTISES	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
7159909/S1.1.2.R	15/06/2018	BUREAU VERITAS Christophe CAILLOT	Repérage avant travaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
7191255/S2.1.2.rev2.R	02/04/2019	BUREAU VERITAS Franck GUEGUEN	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
7317830/S1.1.2.R	22/10/2019	BUREAU VERITAS Franck GUEGUEN	Repérage avant travaux	Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante
10804086/S1.1.2.R	27/06/2021	BUREAU VERITAS Tiago Filipe DA MOTA GOMES	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :


Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

6. ANNEXES

6.1. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-15
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

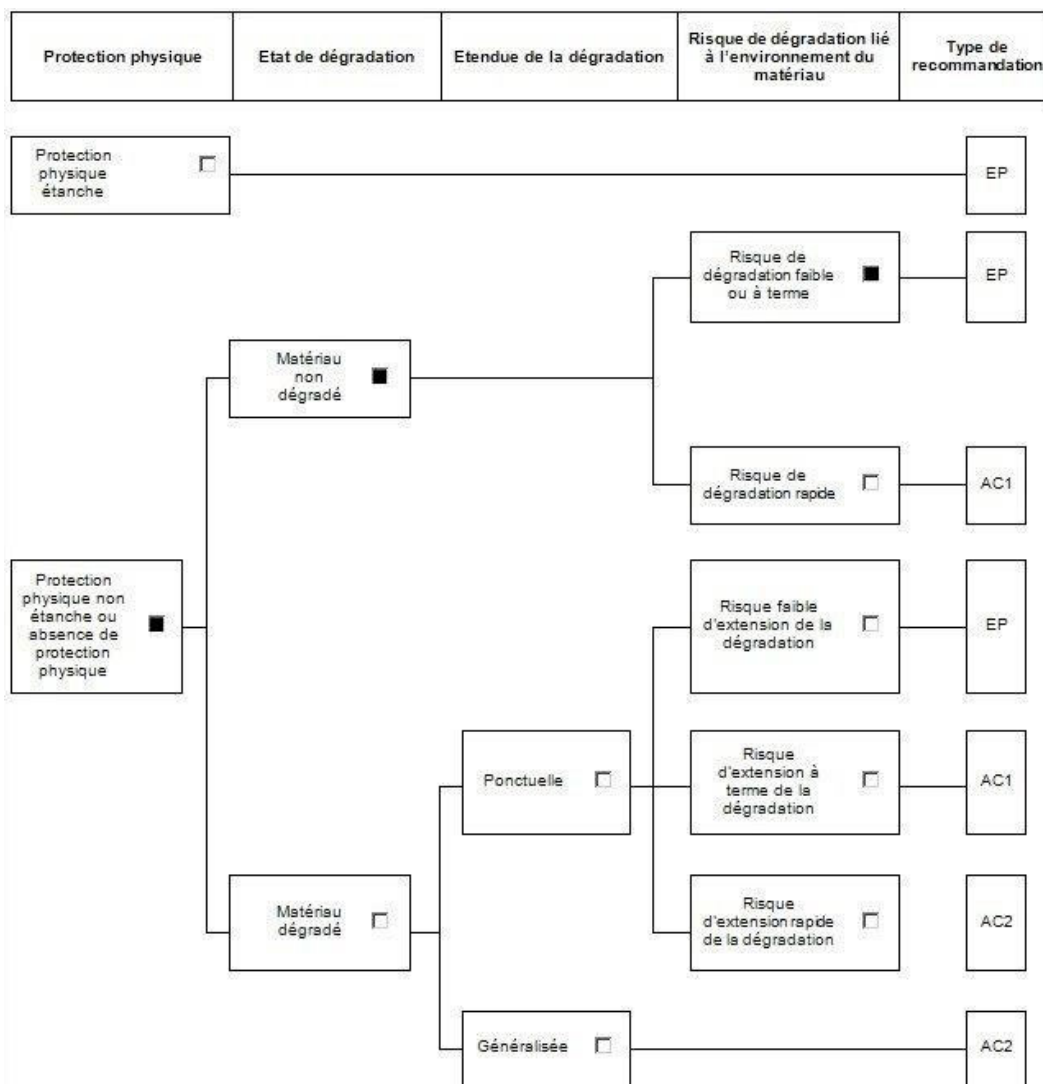

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-16
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

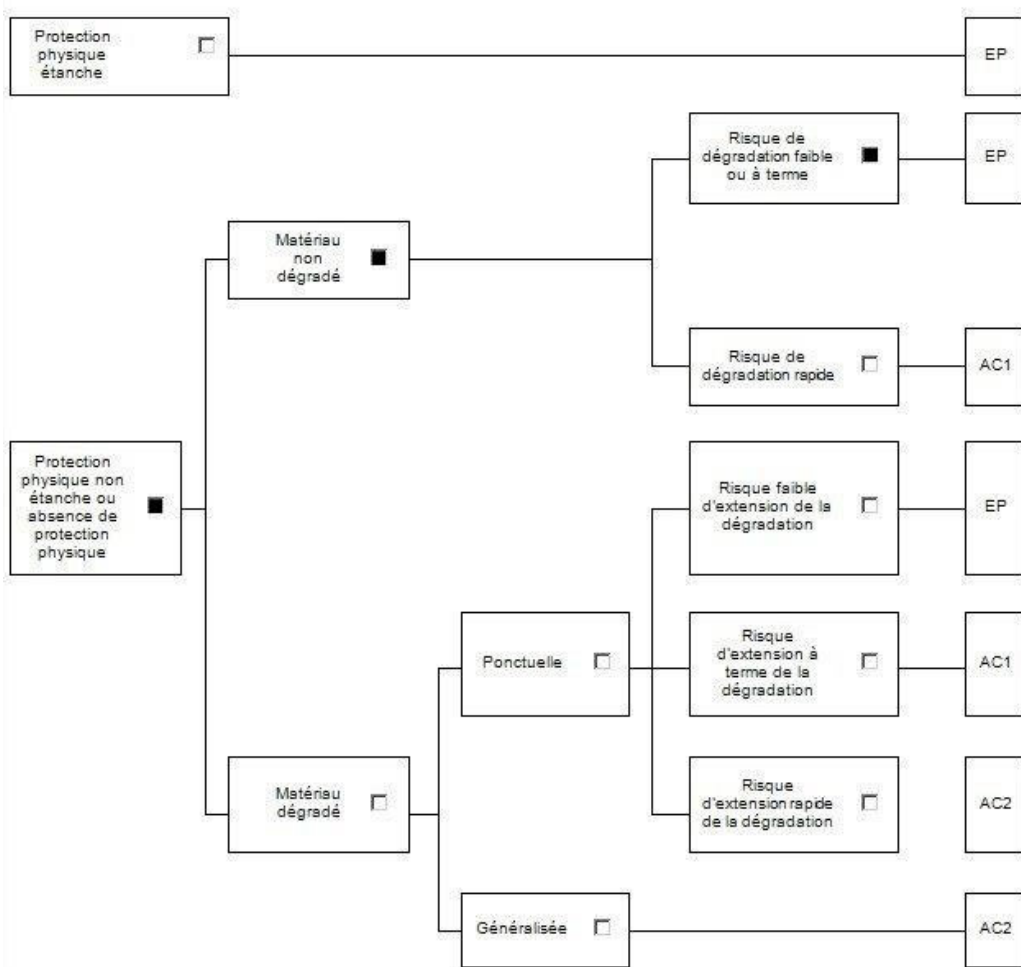

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Panneau	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	FAÇADES EXTÉRIEURES / BALCON ENTRE TISANNERIE ET CHALBRE 446
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Panneau	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

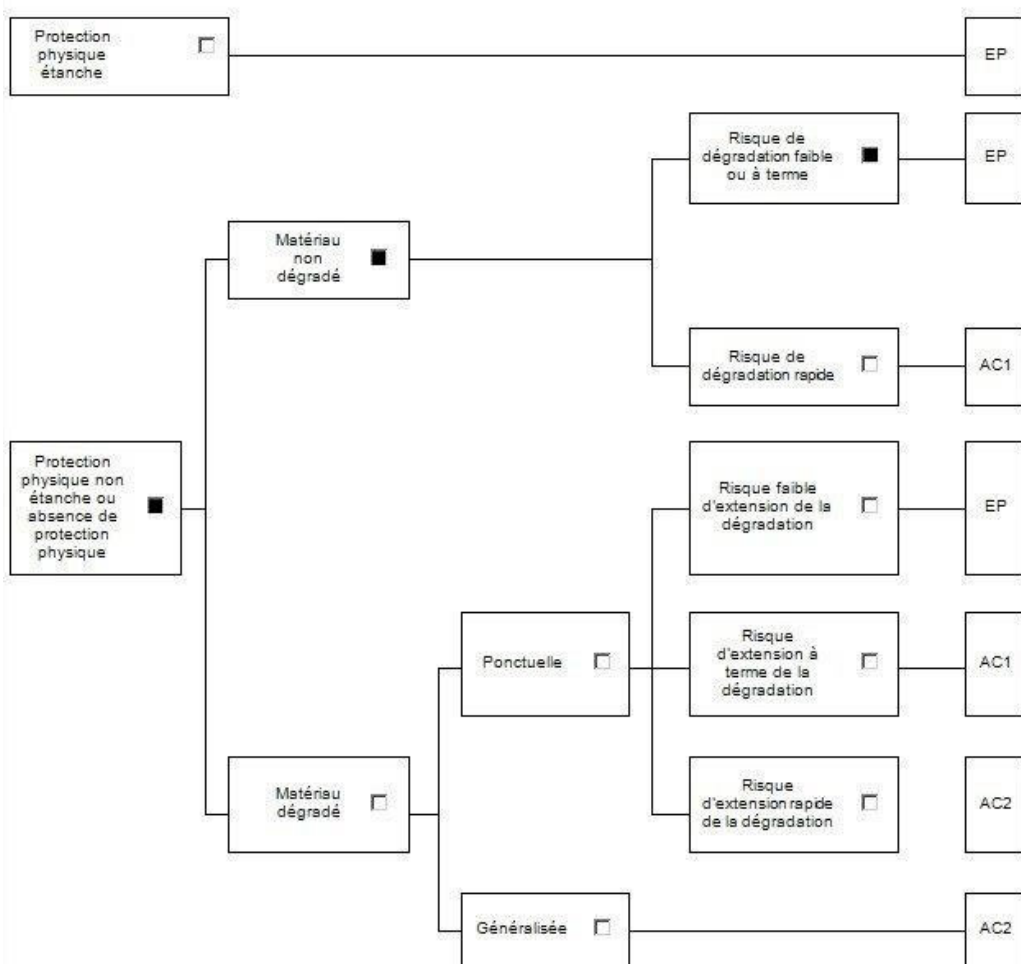

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-17
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

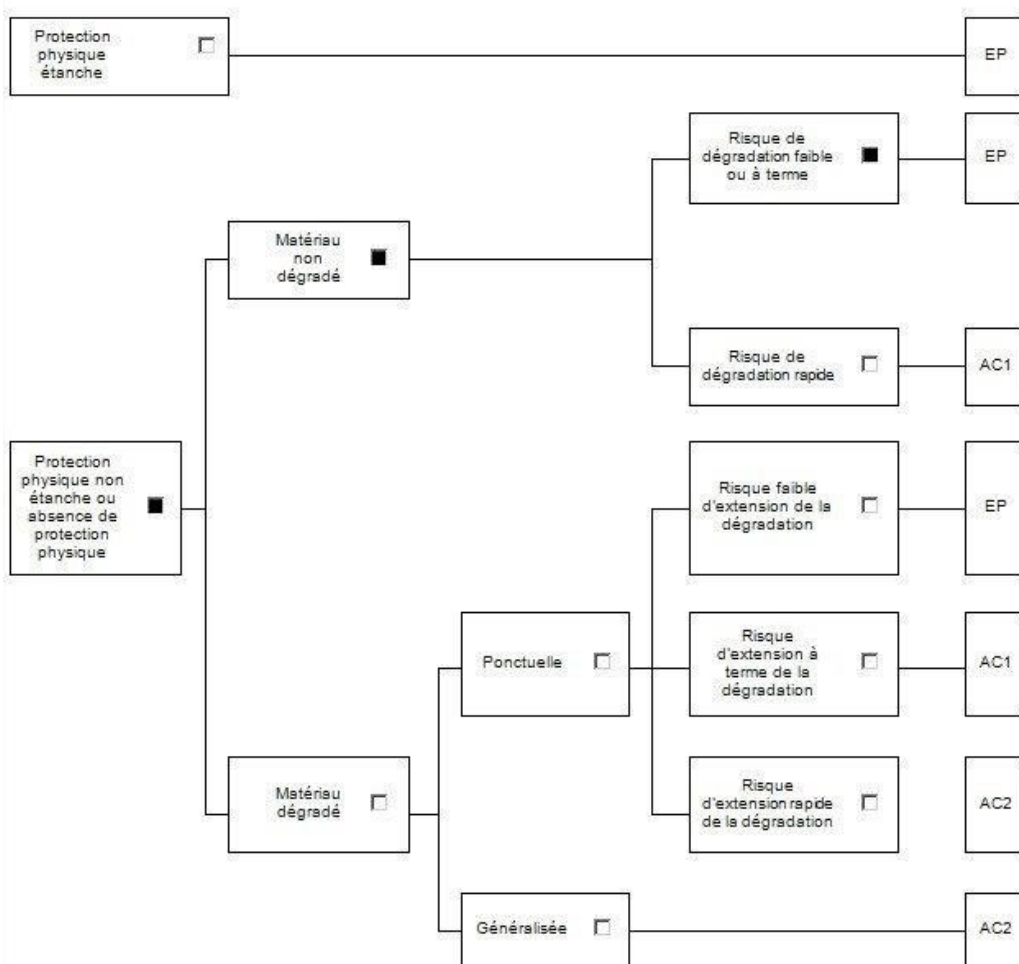

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / PALIER DE SECOURS
Destination déclarée du local	Circulation

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

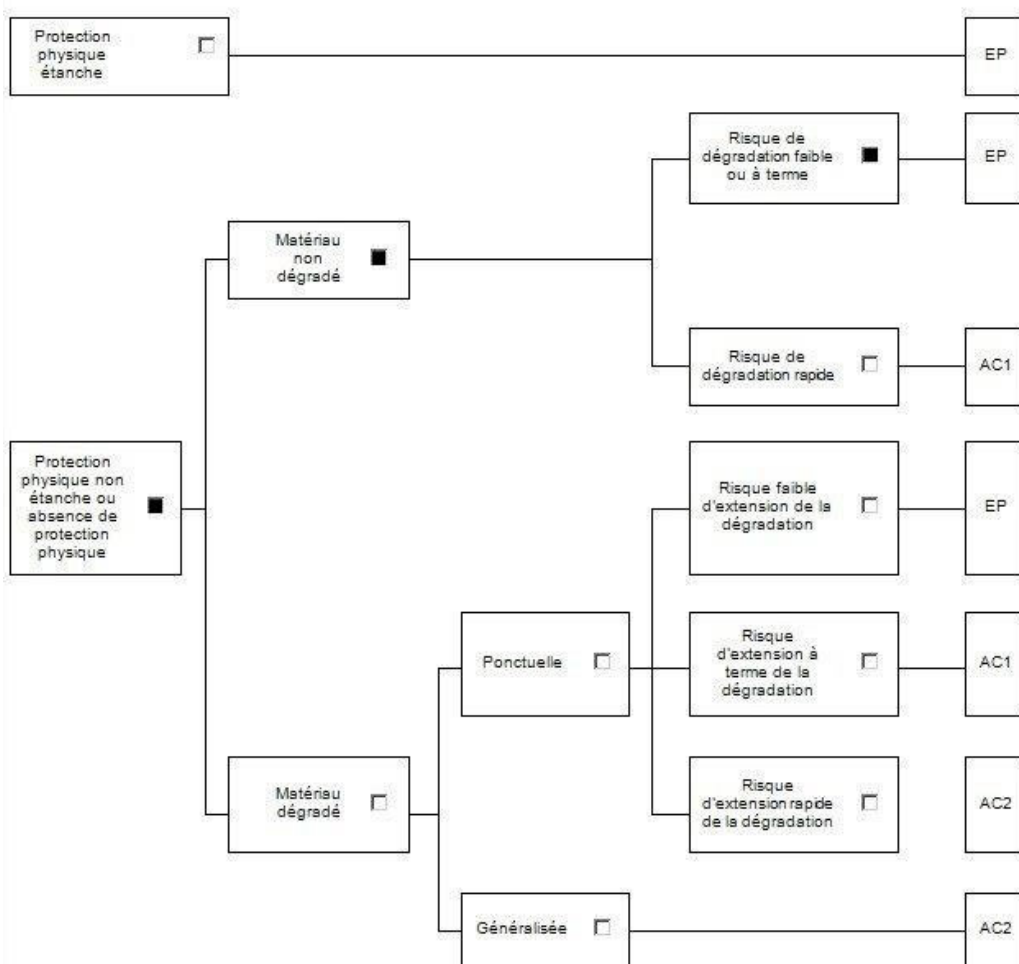

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-18
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

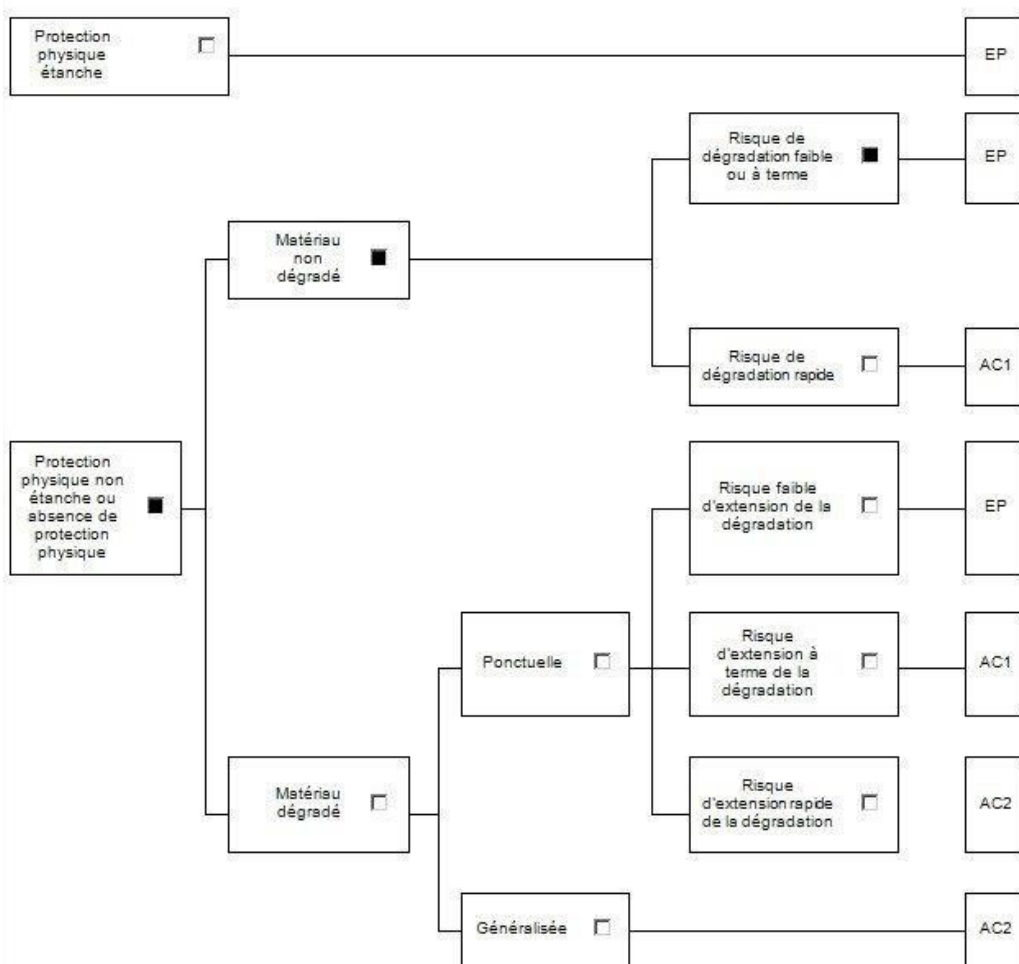

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / CIRCULATION
Destination déclarée du local	Circulation


Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

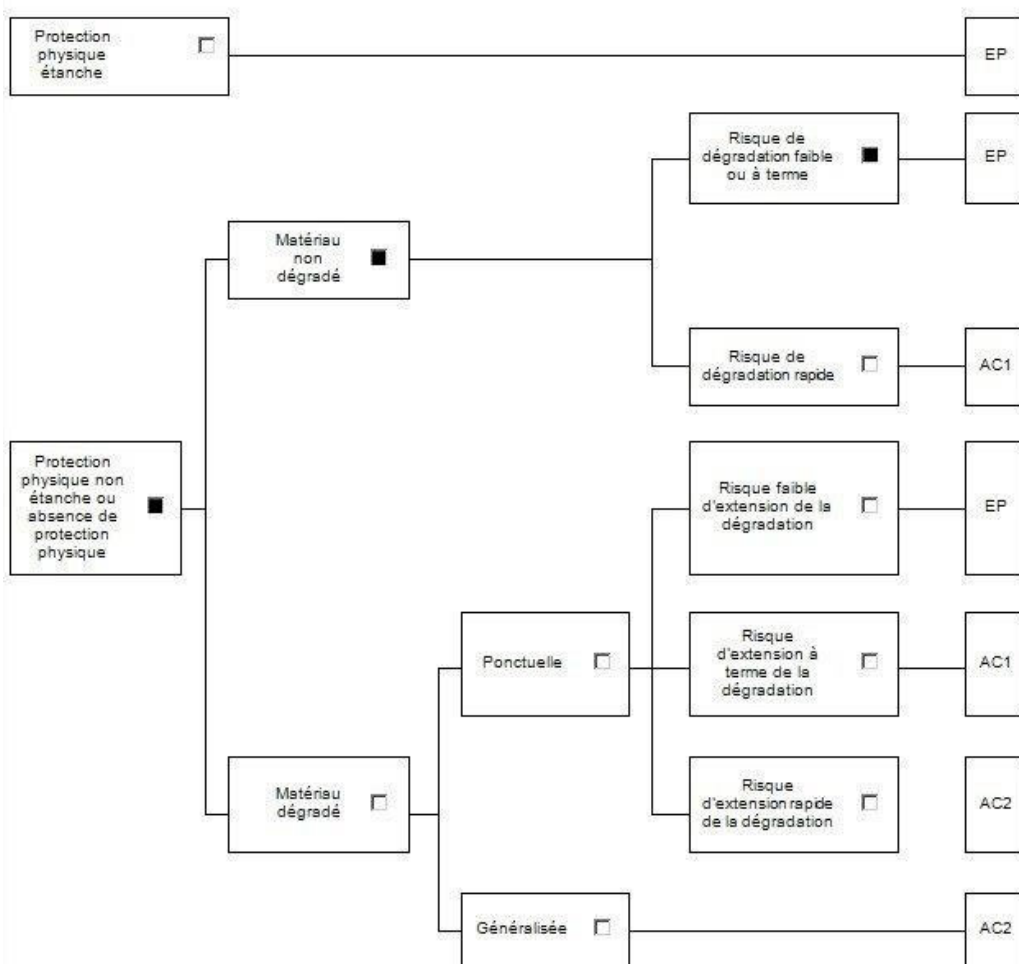

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Clapet coupe-feu	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Sous-sol / MAGASIN PRODUIT ENTRETIEN
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Clapet coupe-feu	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

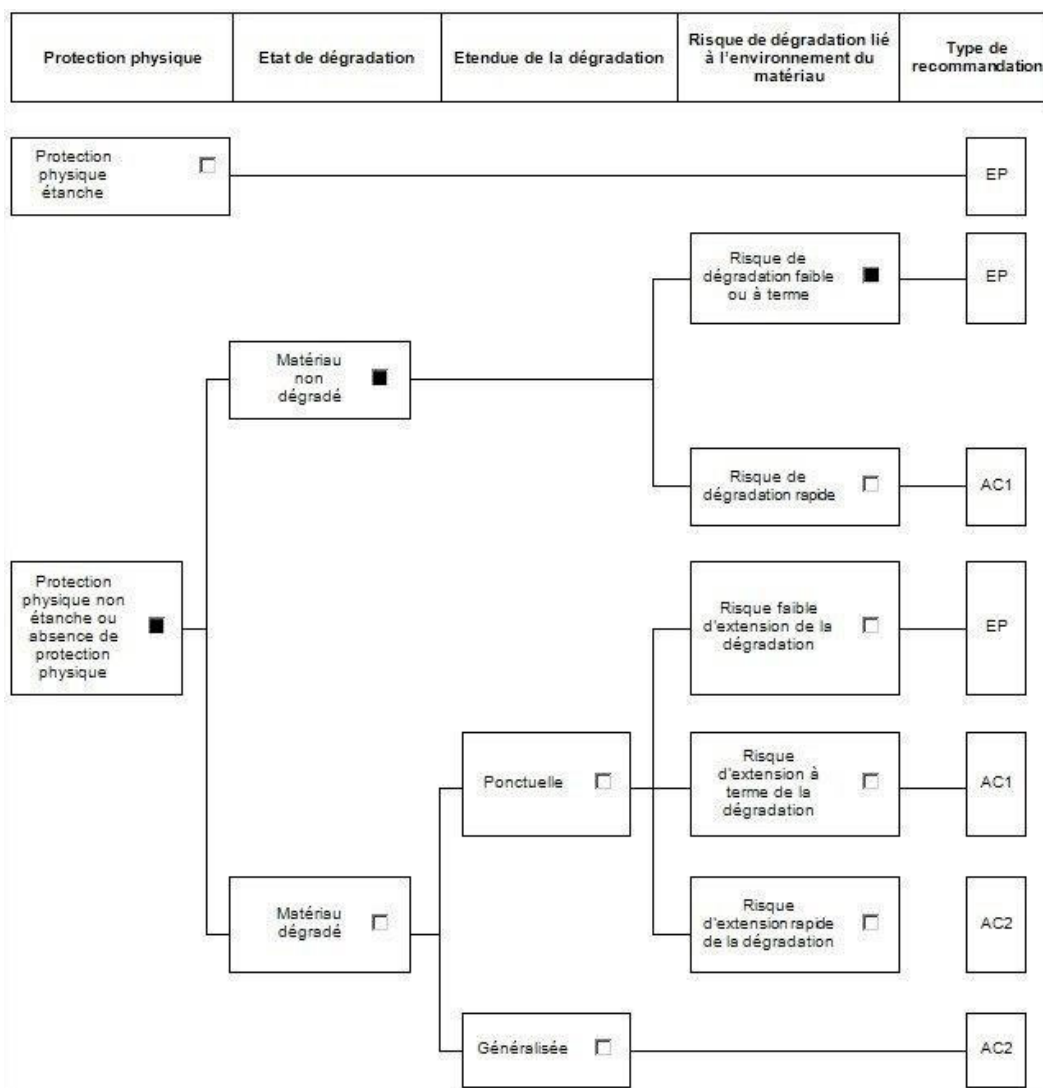

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-08
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

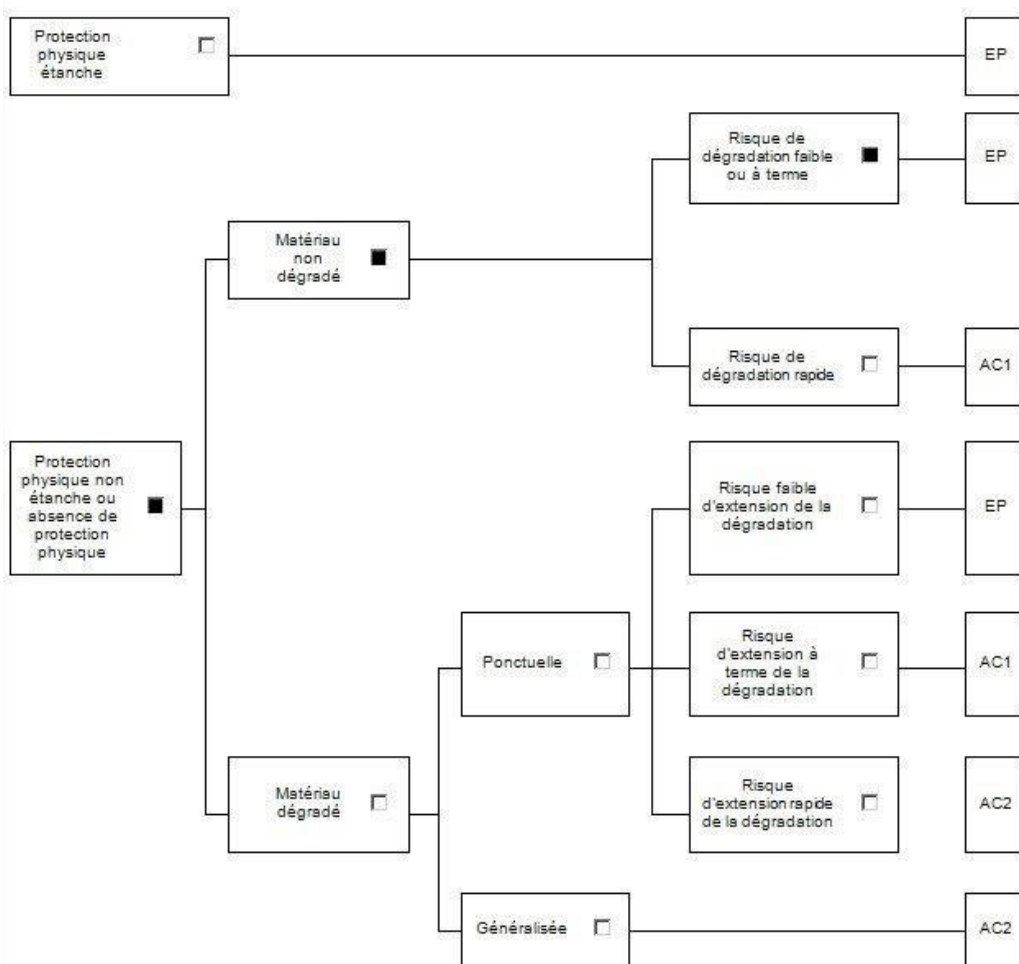

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-23
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

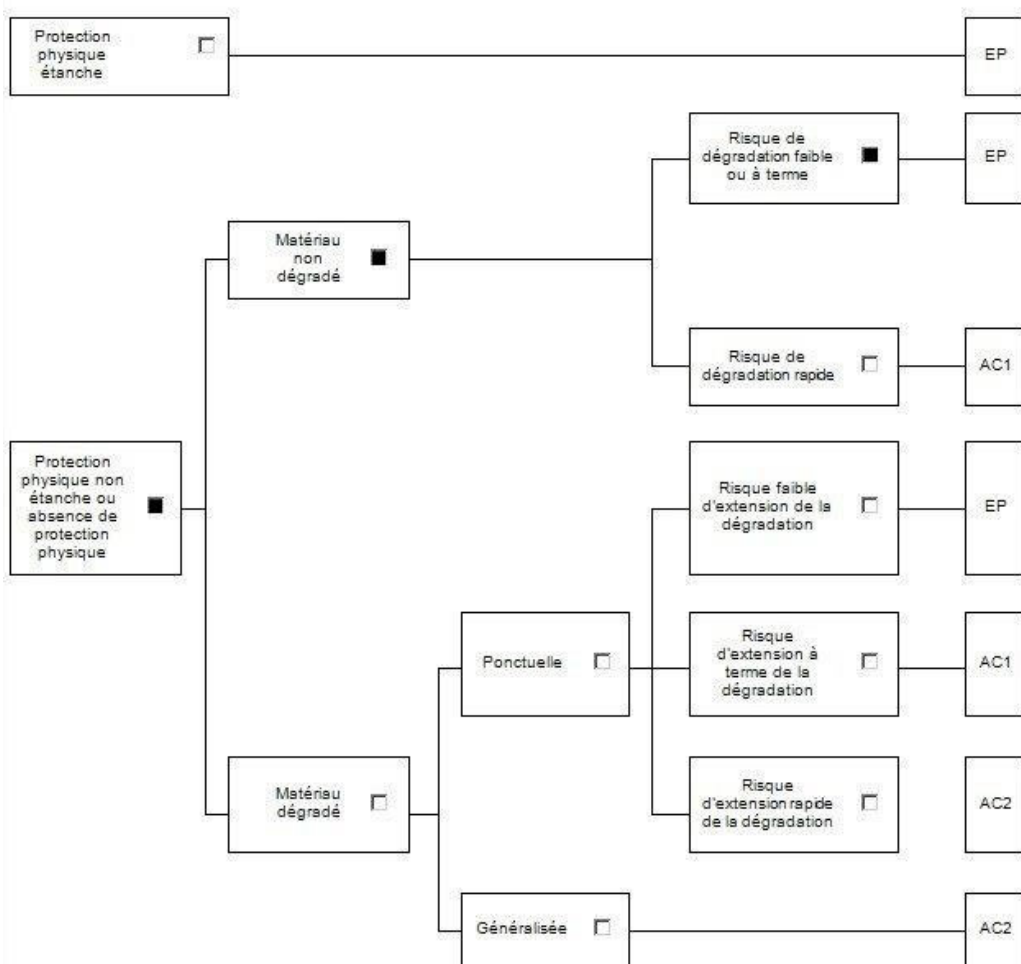

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-11
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

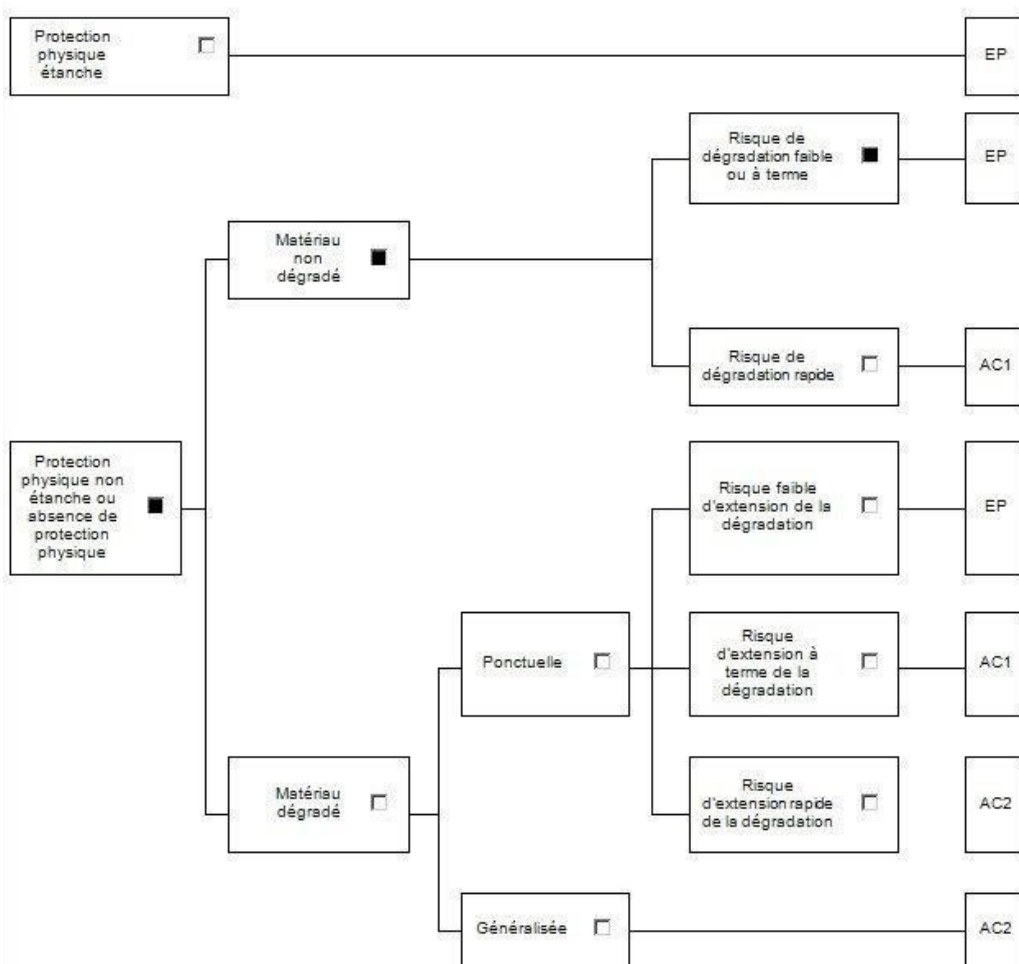

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-31
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

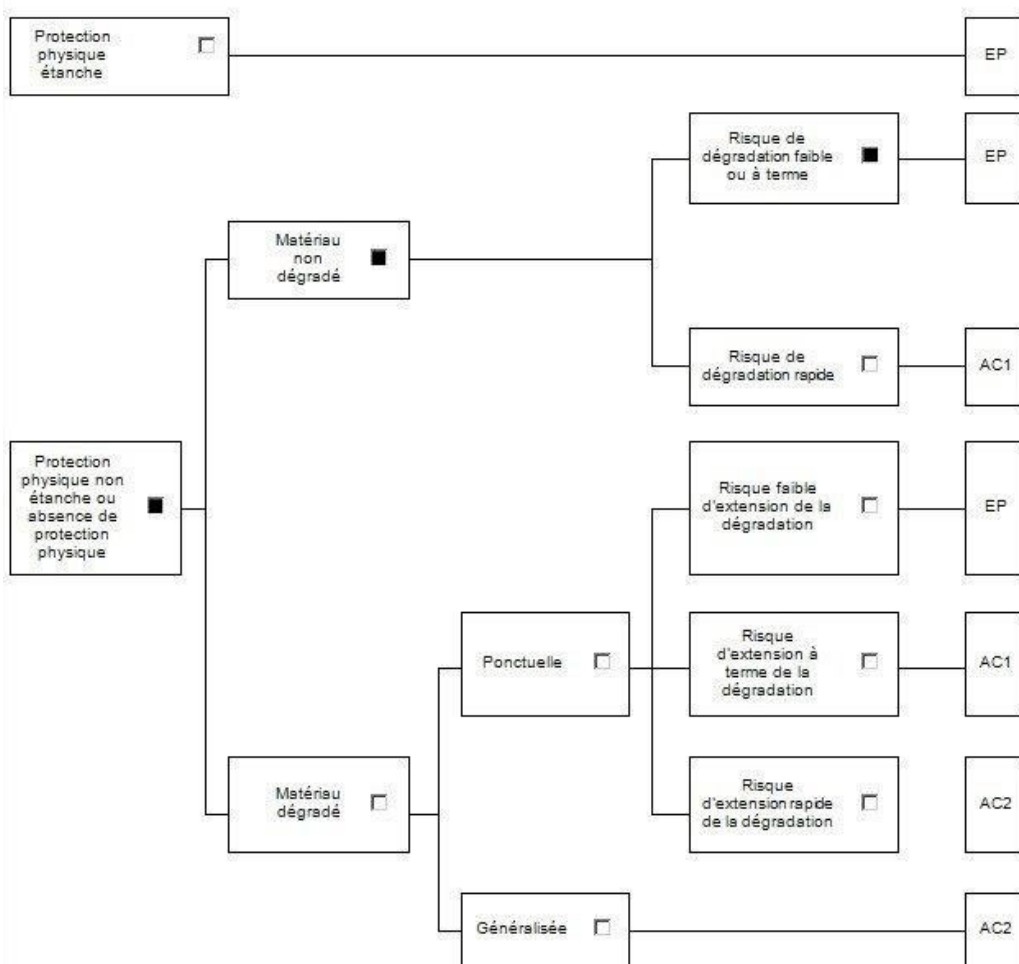

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-12
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

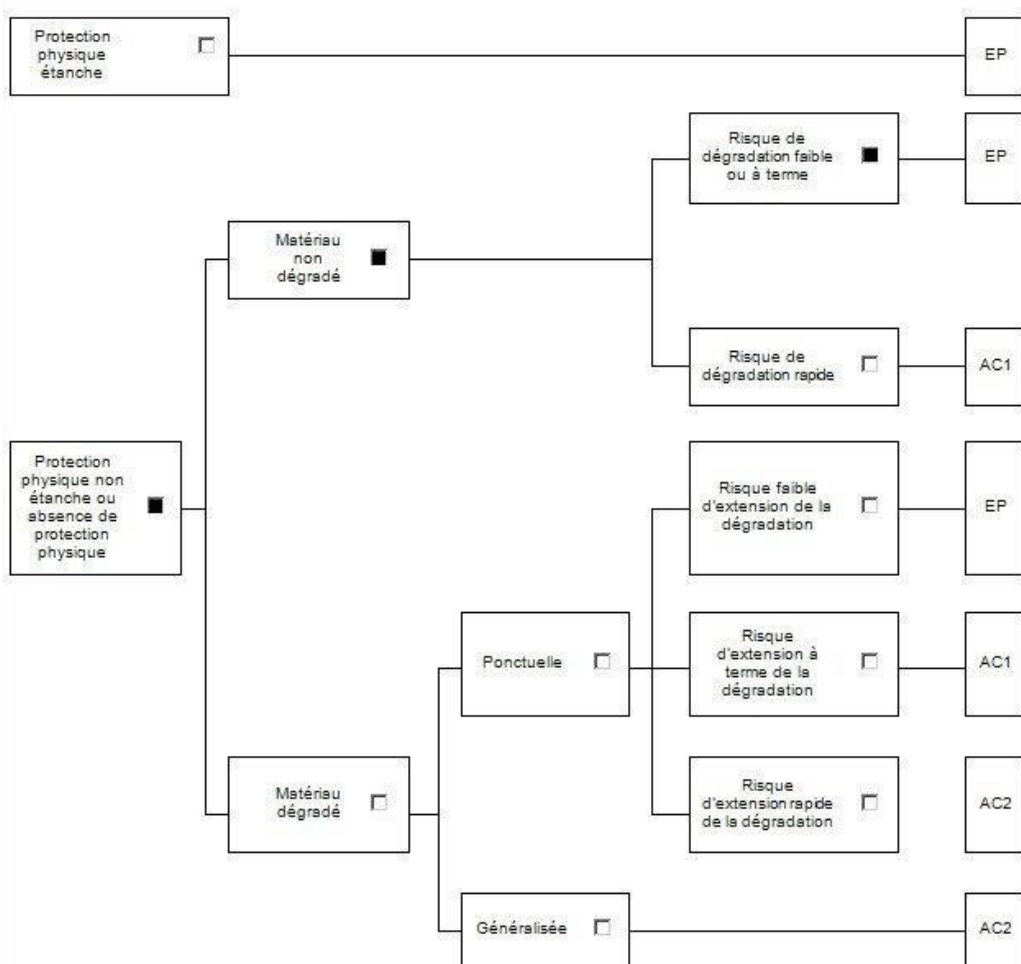

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-17
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

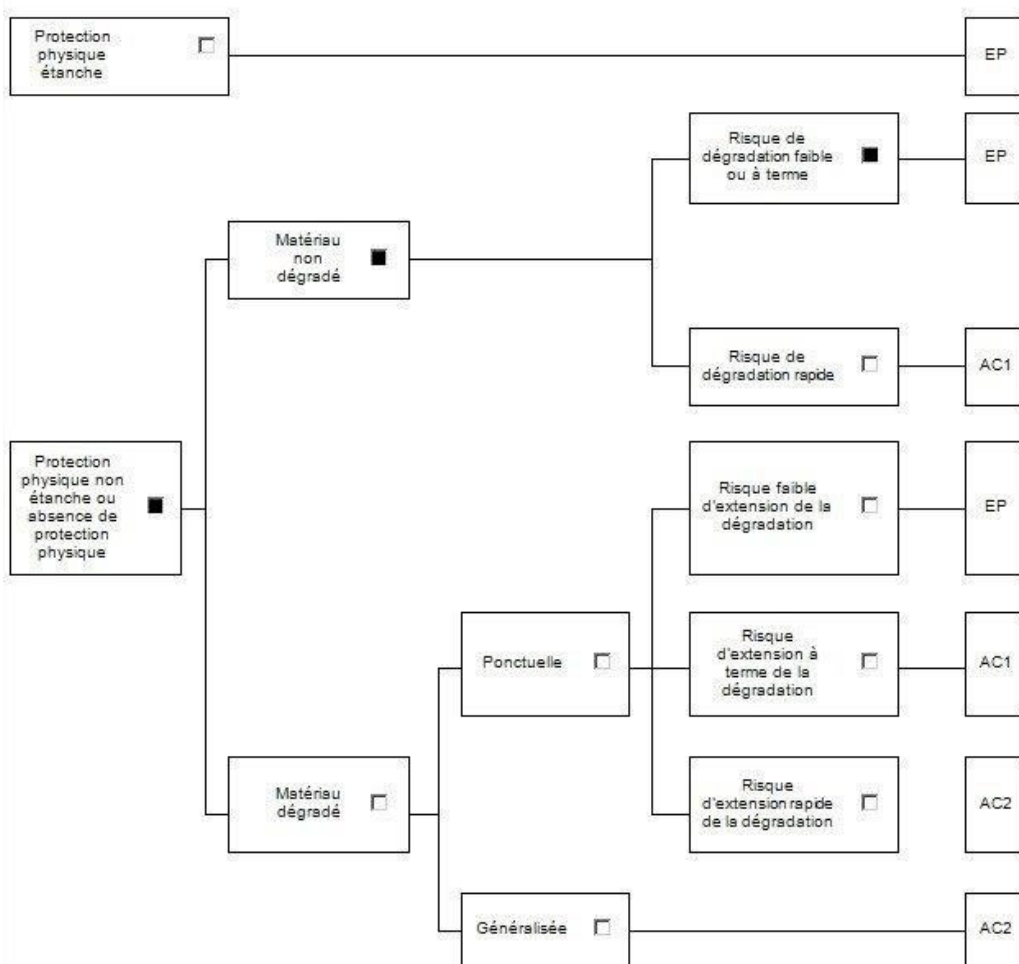

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-31
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

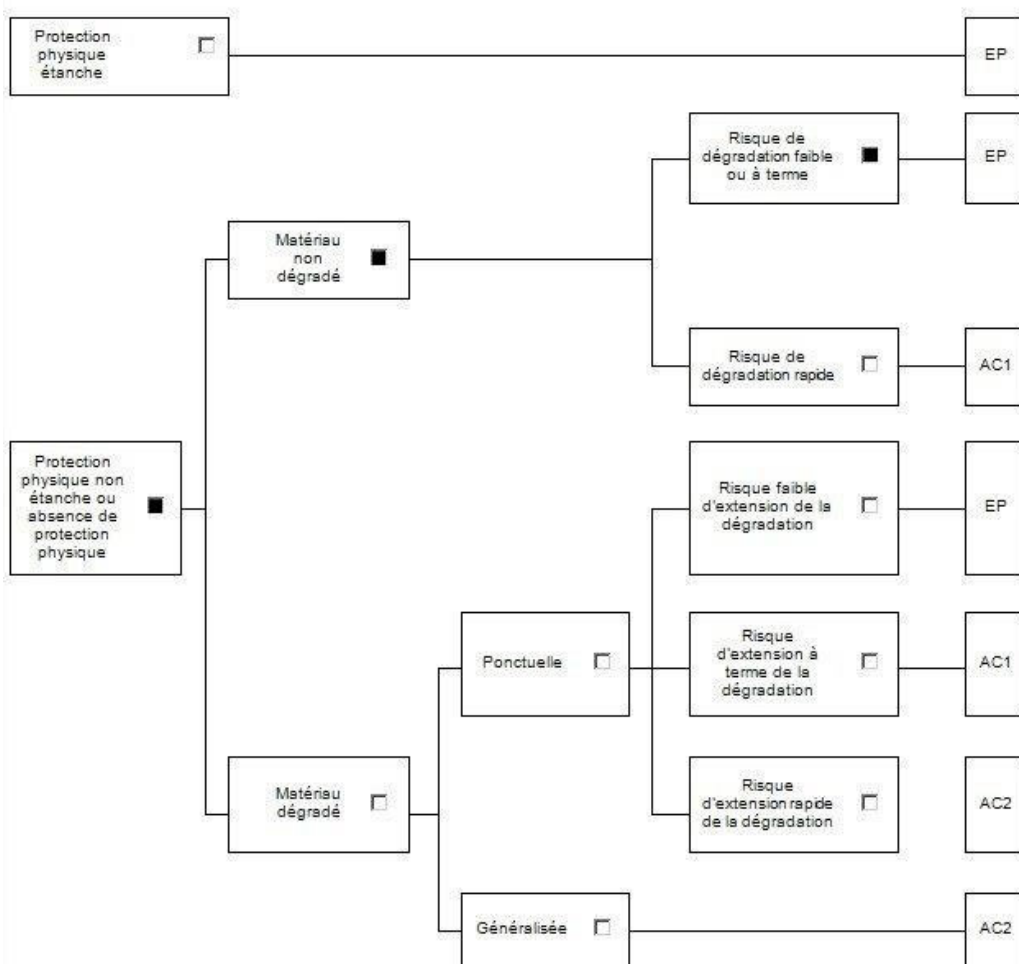

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-32
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

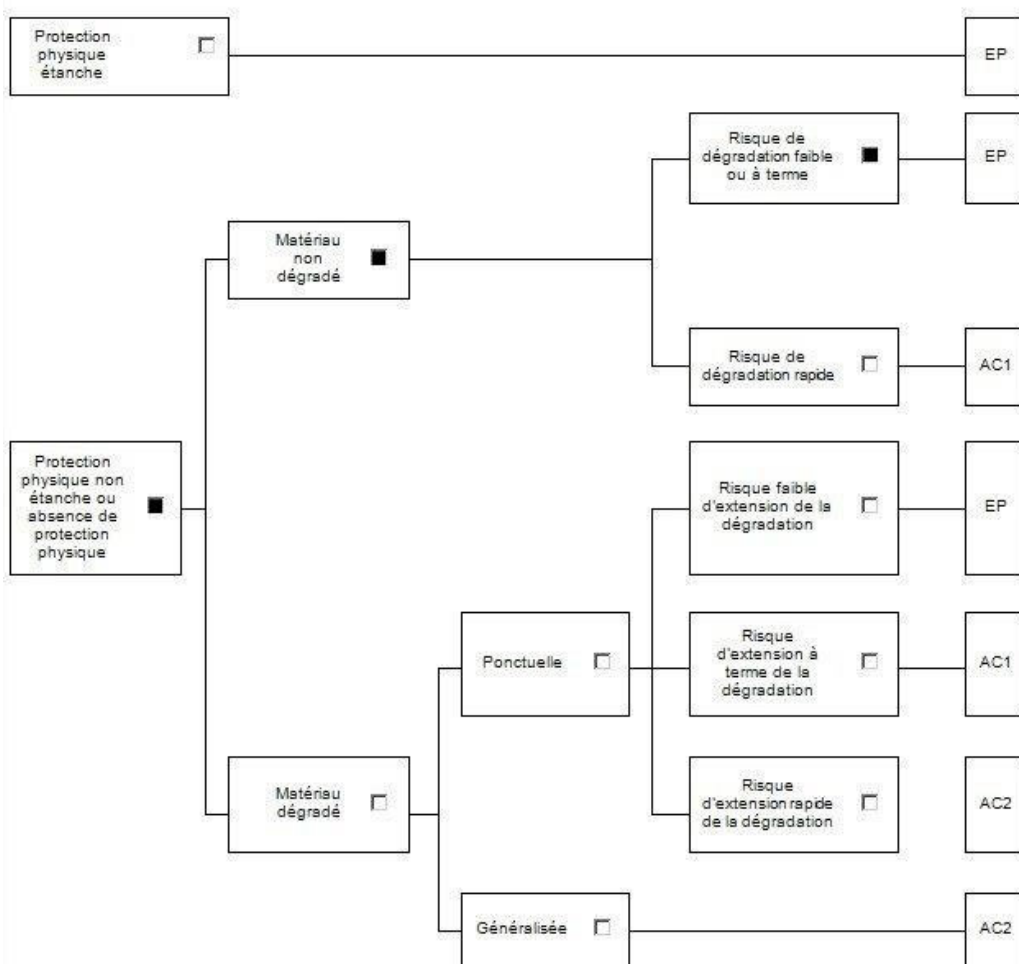

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-09
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

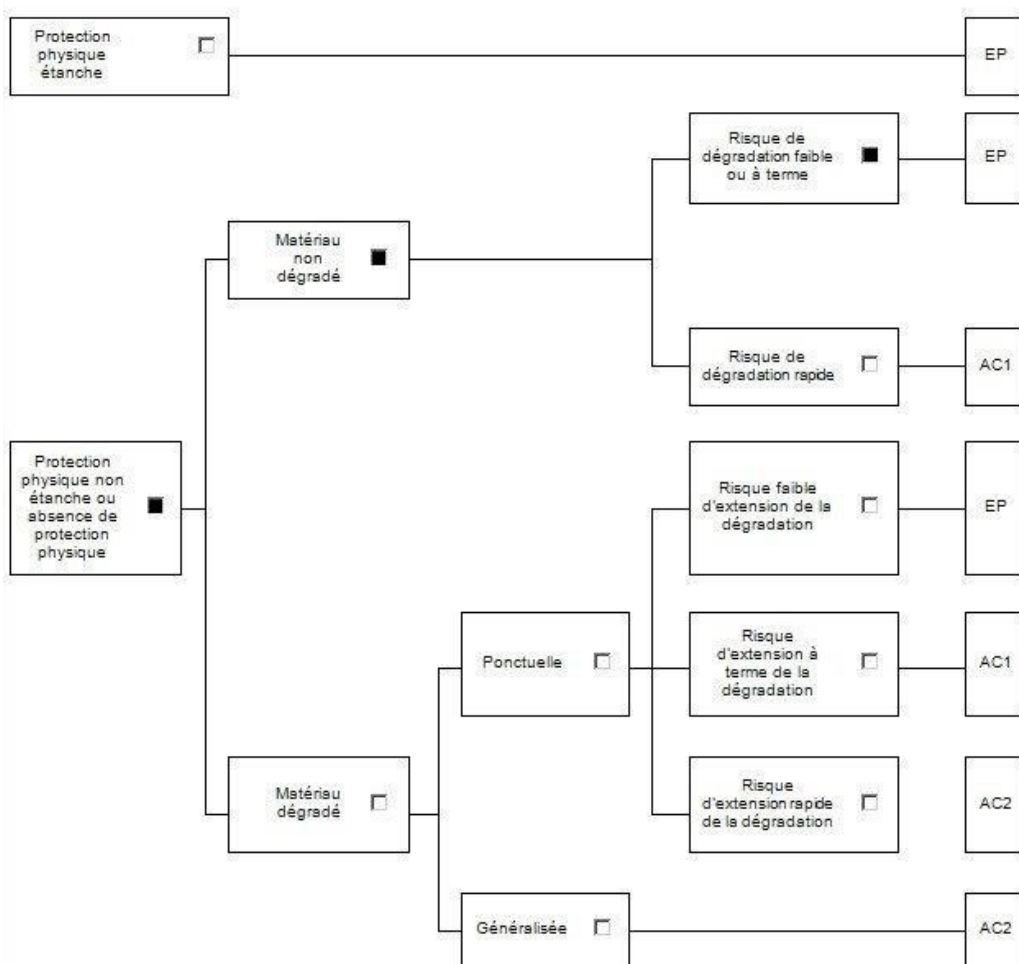

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-18
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

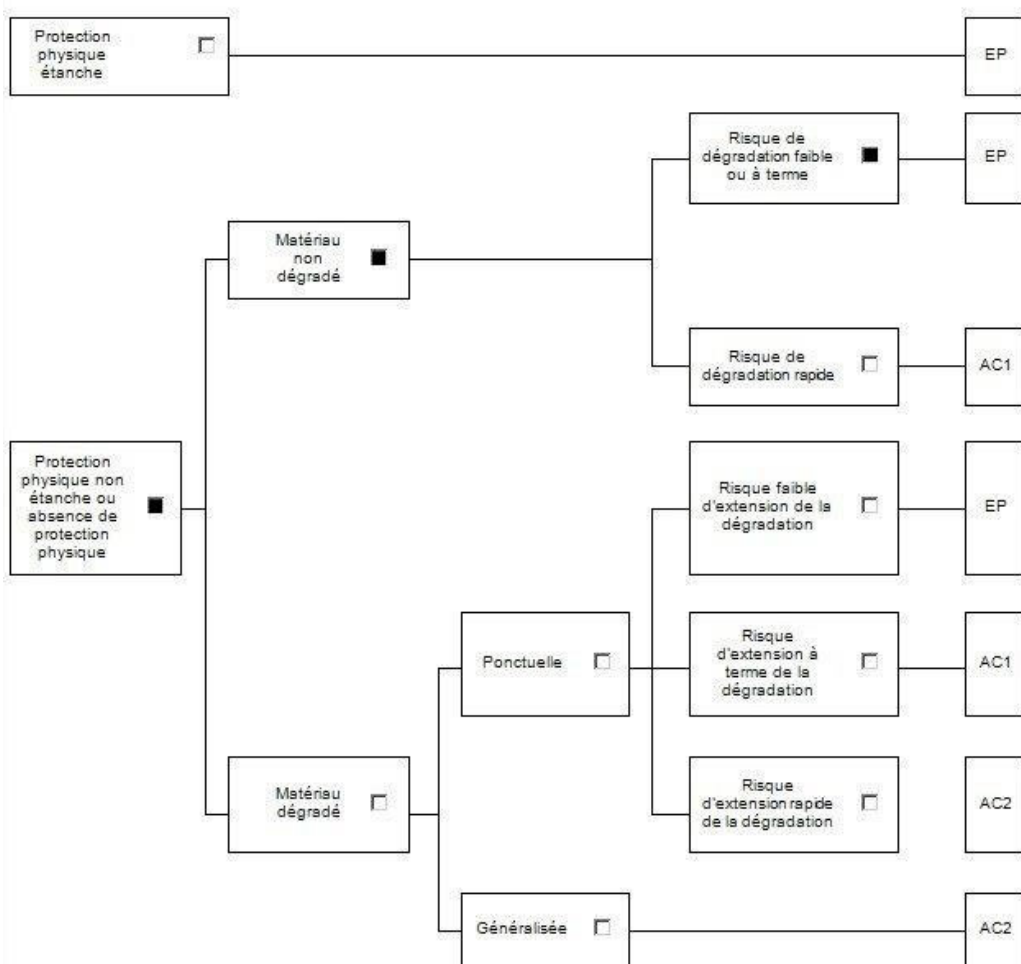

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-32
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

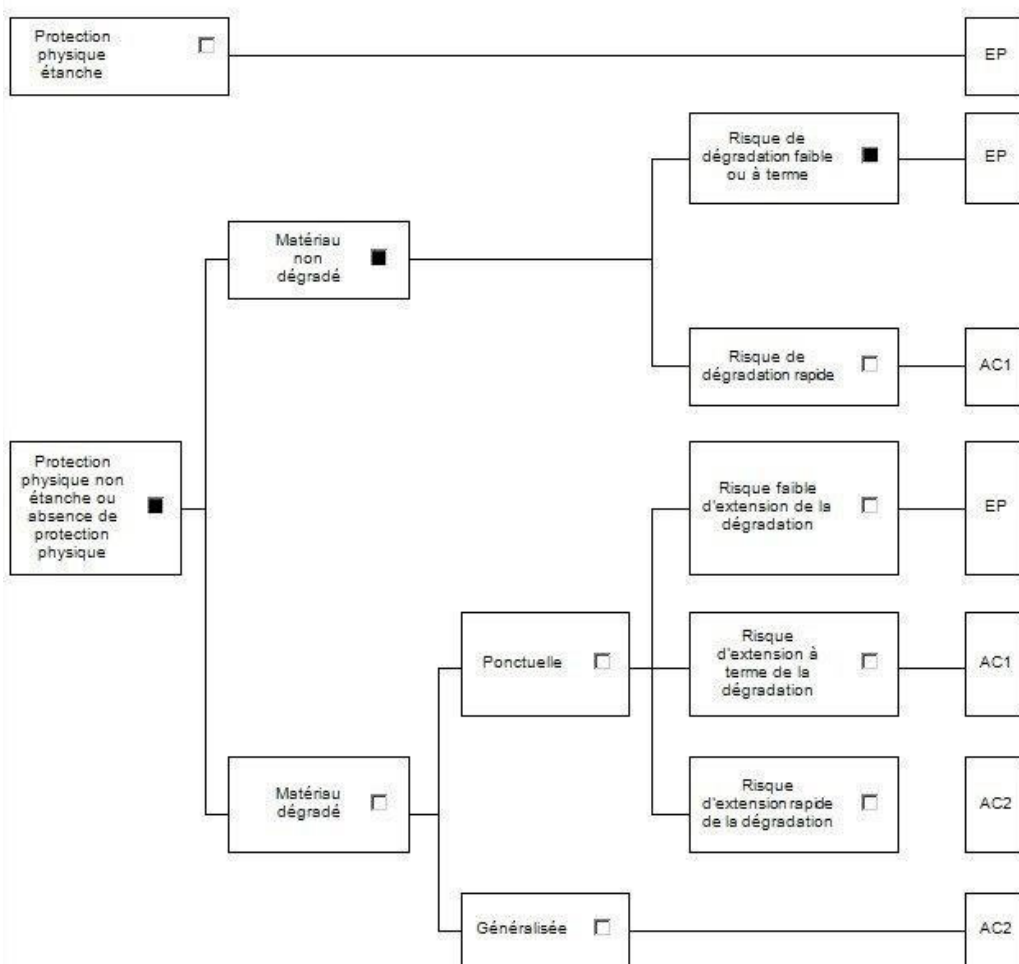

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-10
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

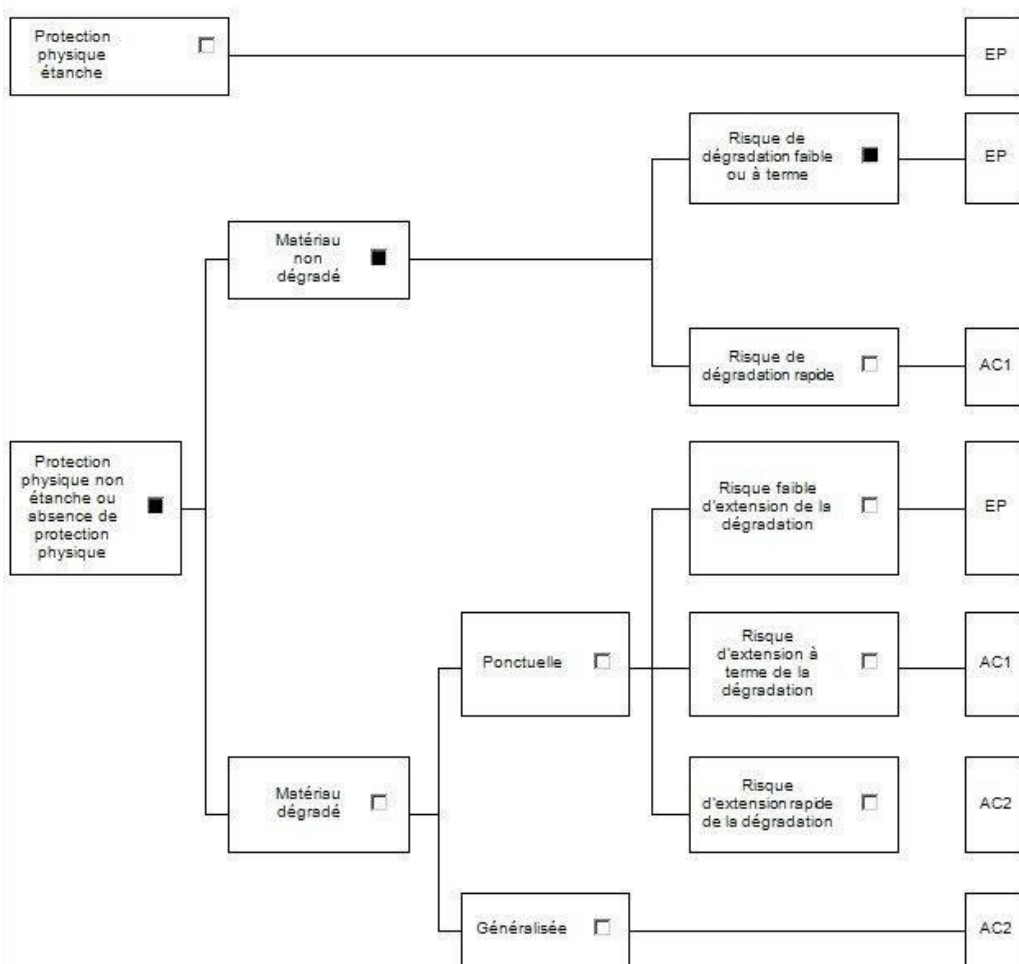

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-19
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

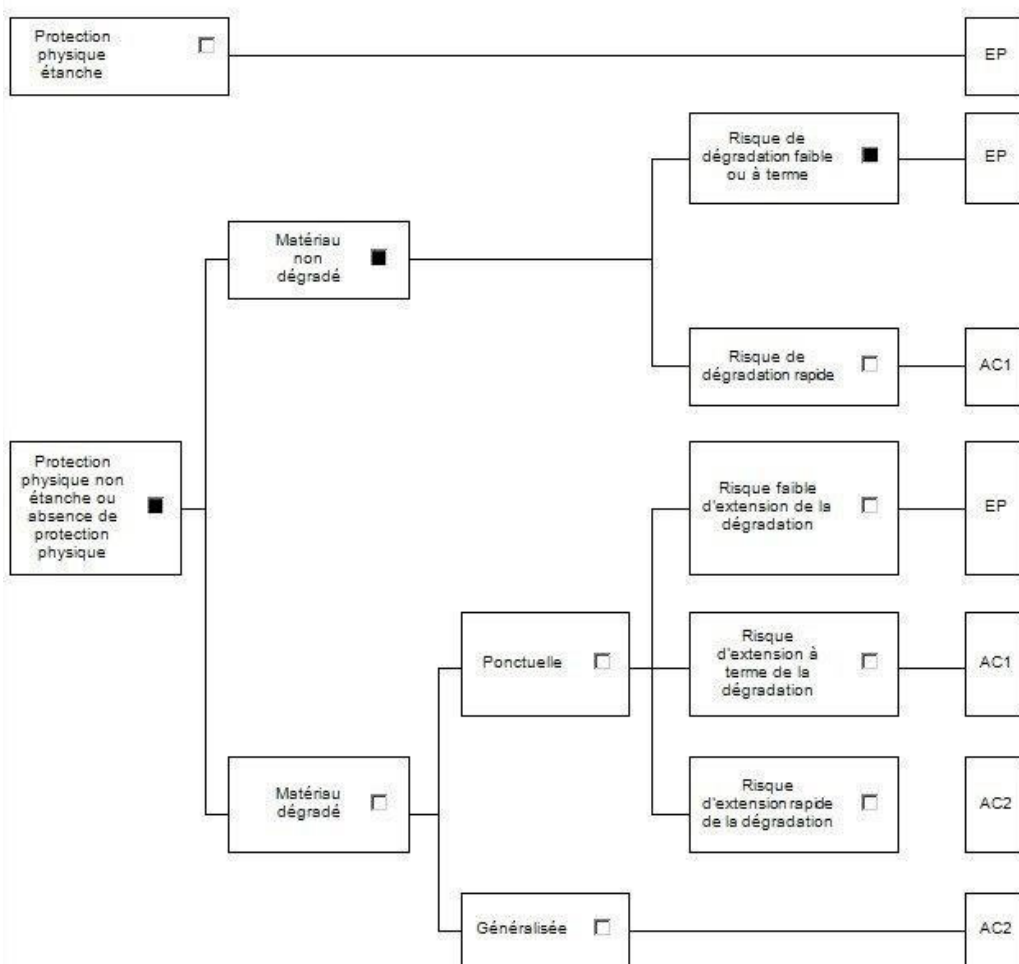

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-03
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

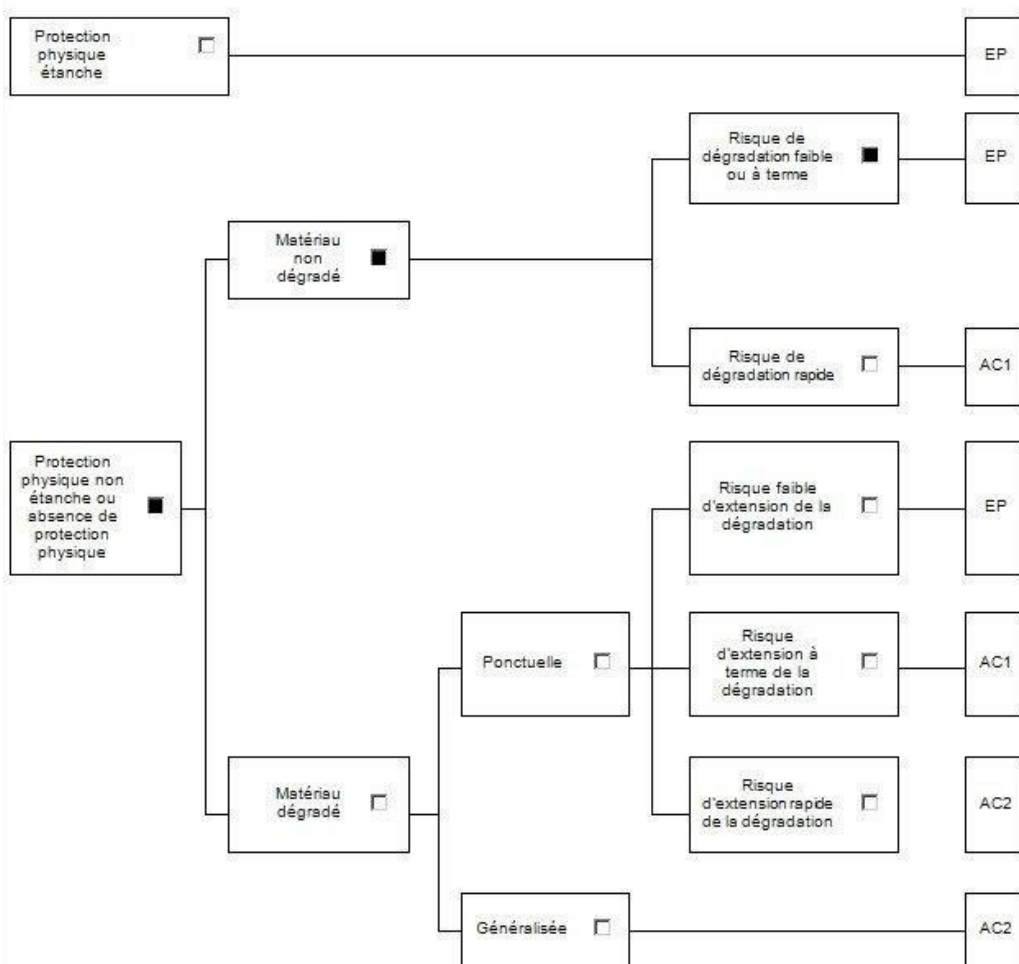

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-05
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

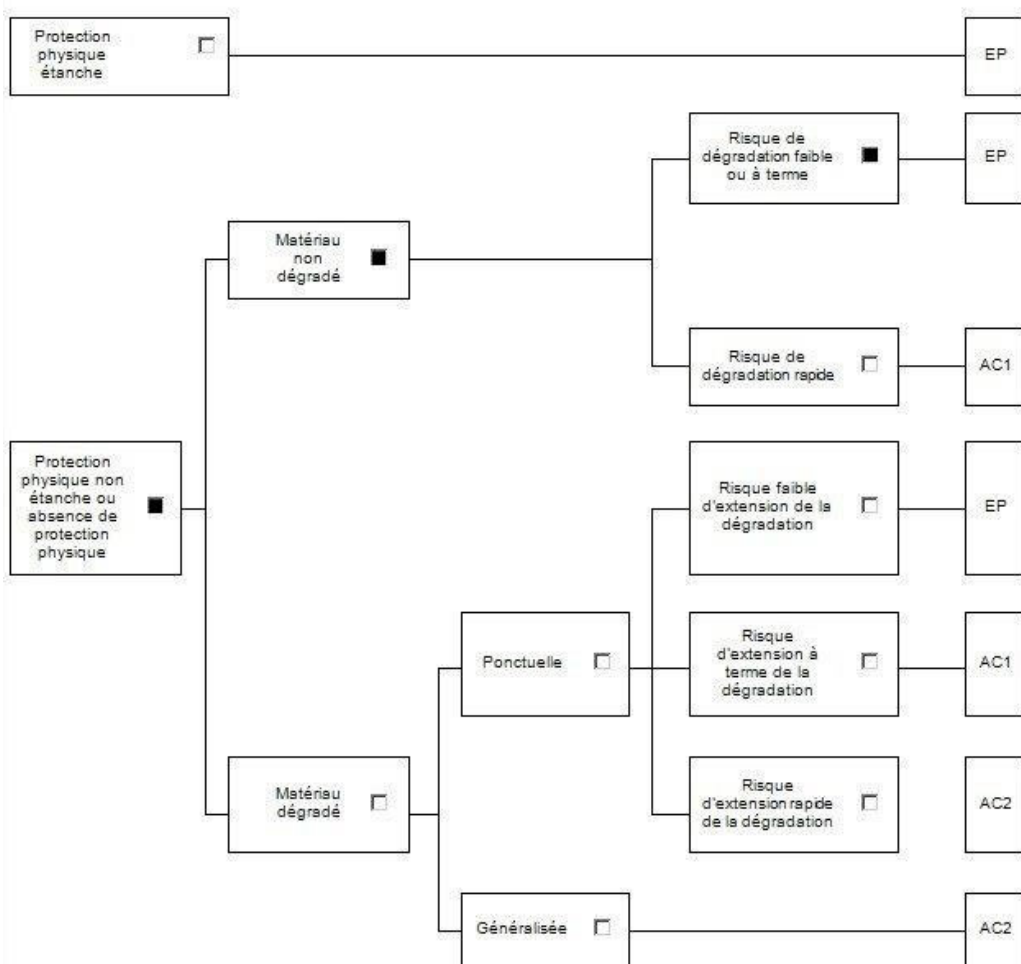

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-21
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

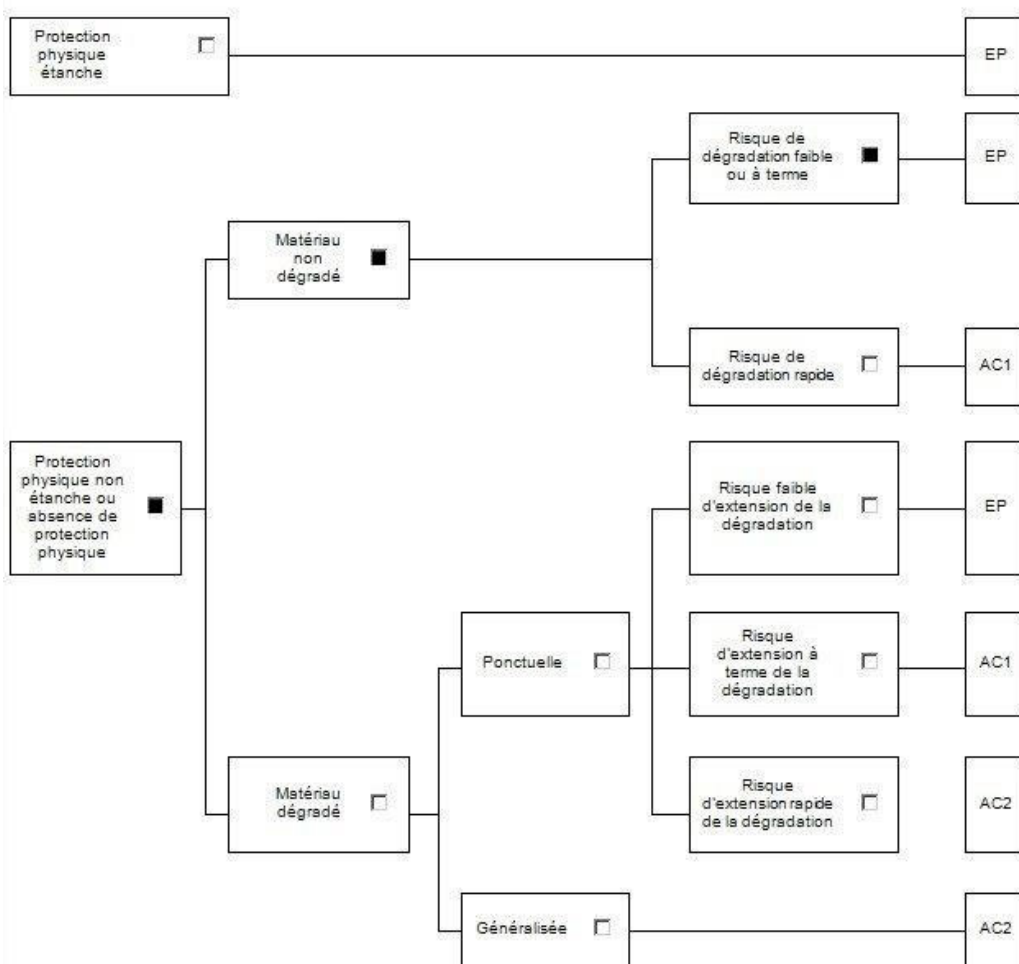

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Clapet coupe-feu	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	R+5 / EXTRACTEUR POUBELLE
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Clapet coupe-feu	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

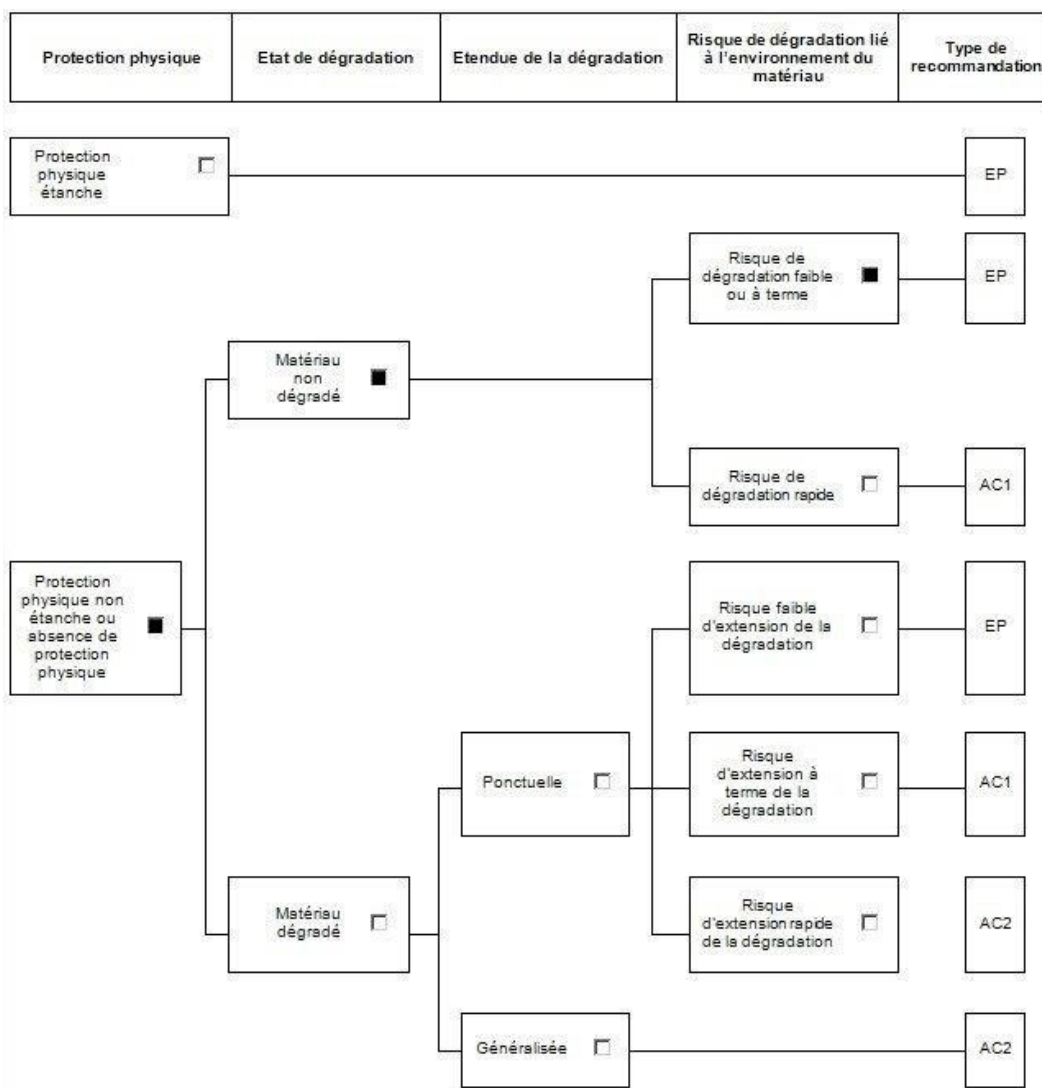

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-04
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

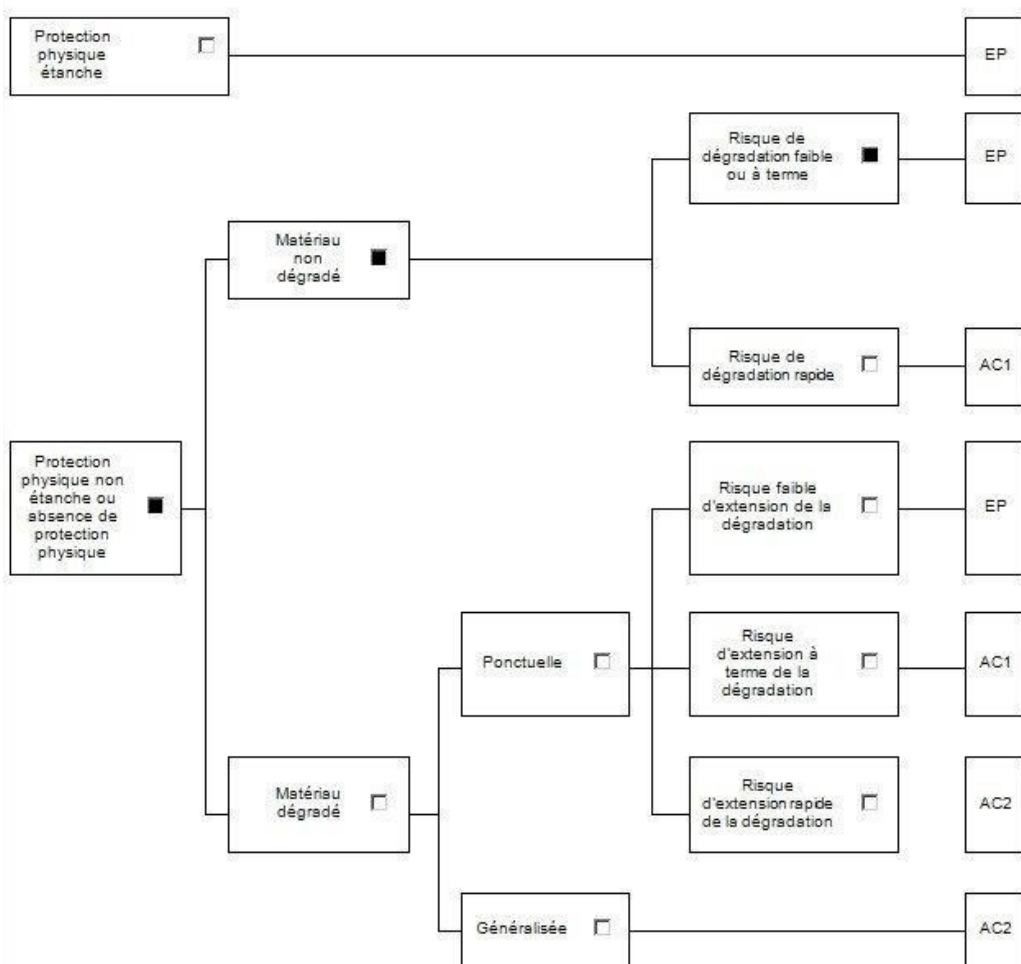

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-22
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

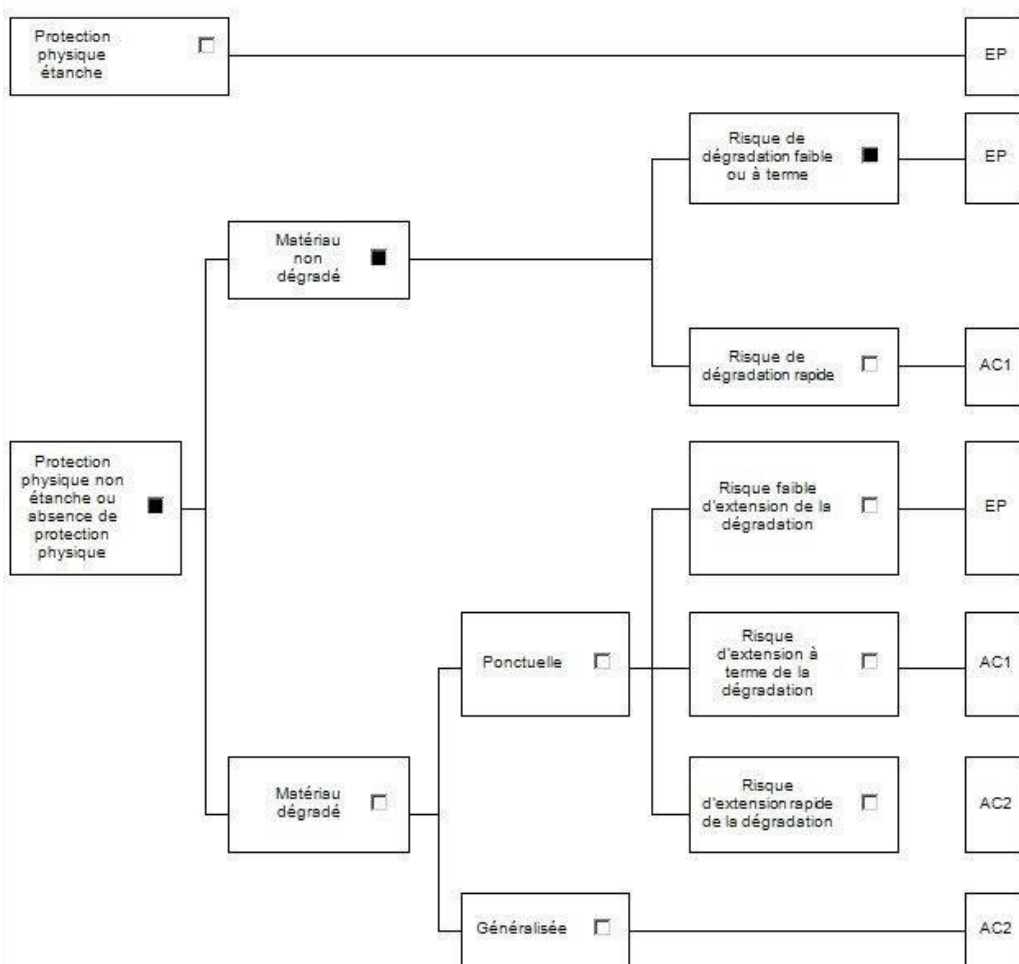

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / CIRCULATION
Destination déclarée du local	Circulation

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

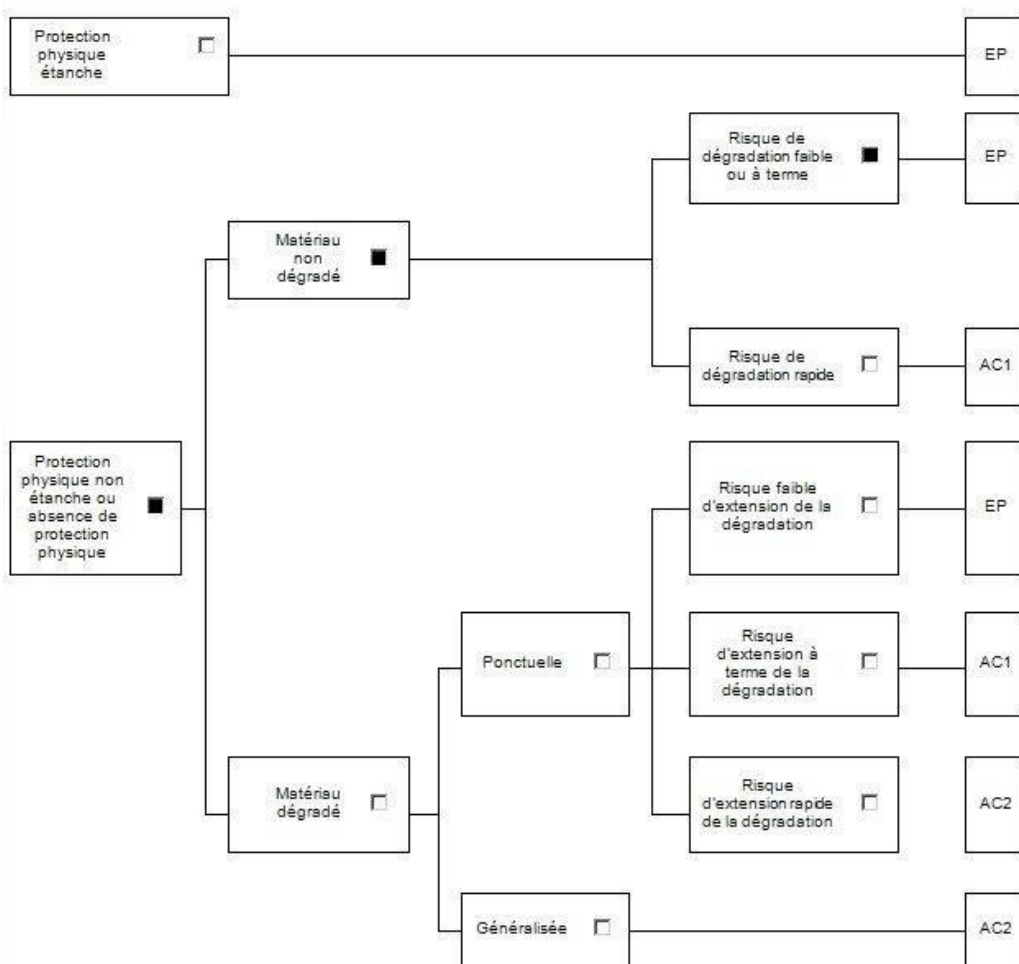

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-14
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

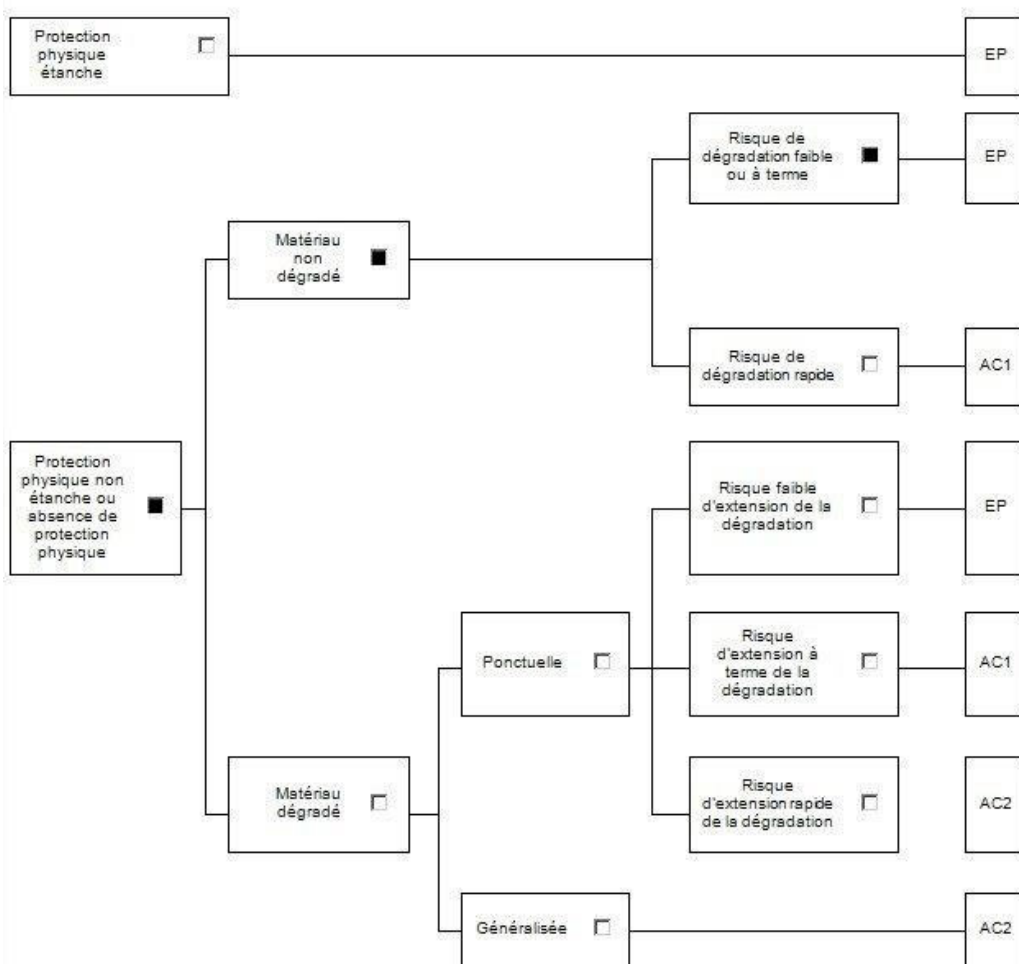

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-05
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

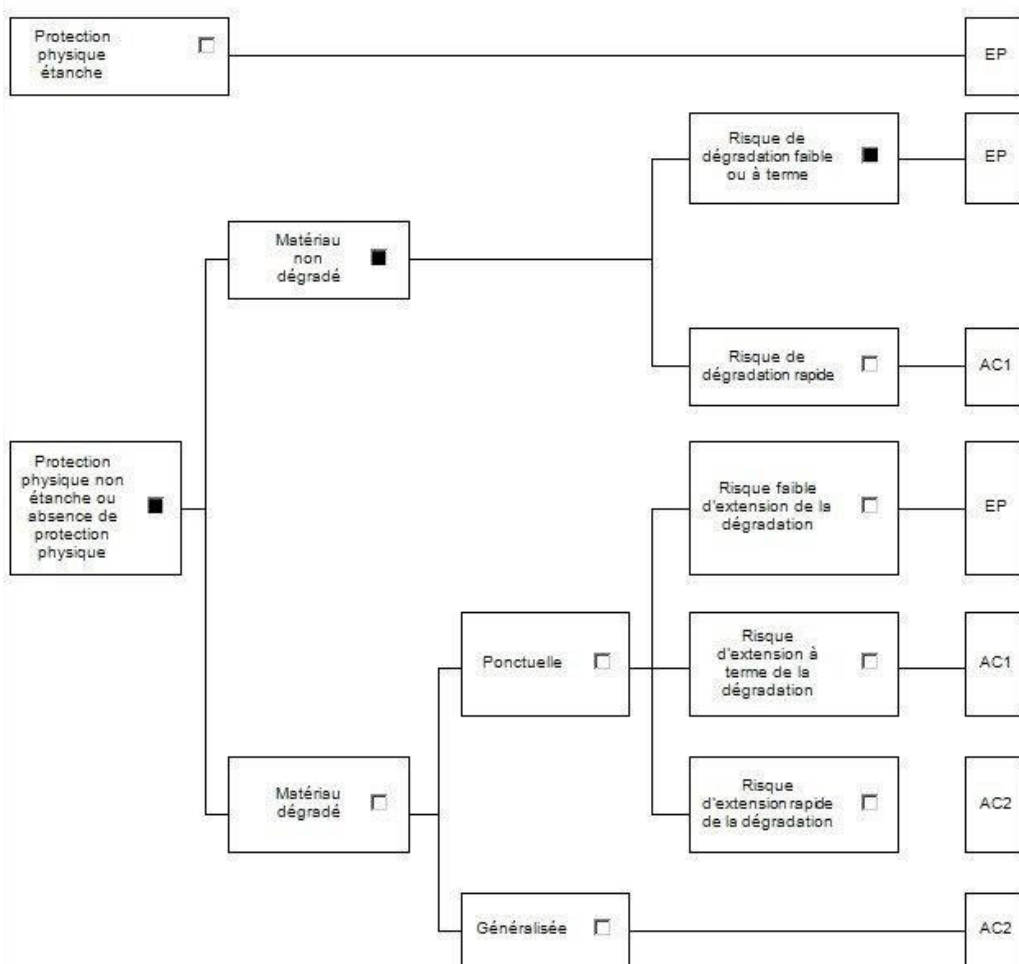

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-23
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

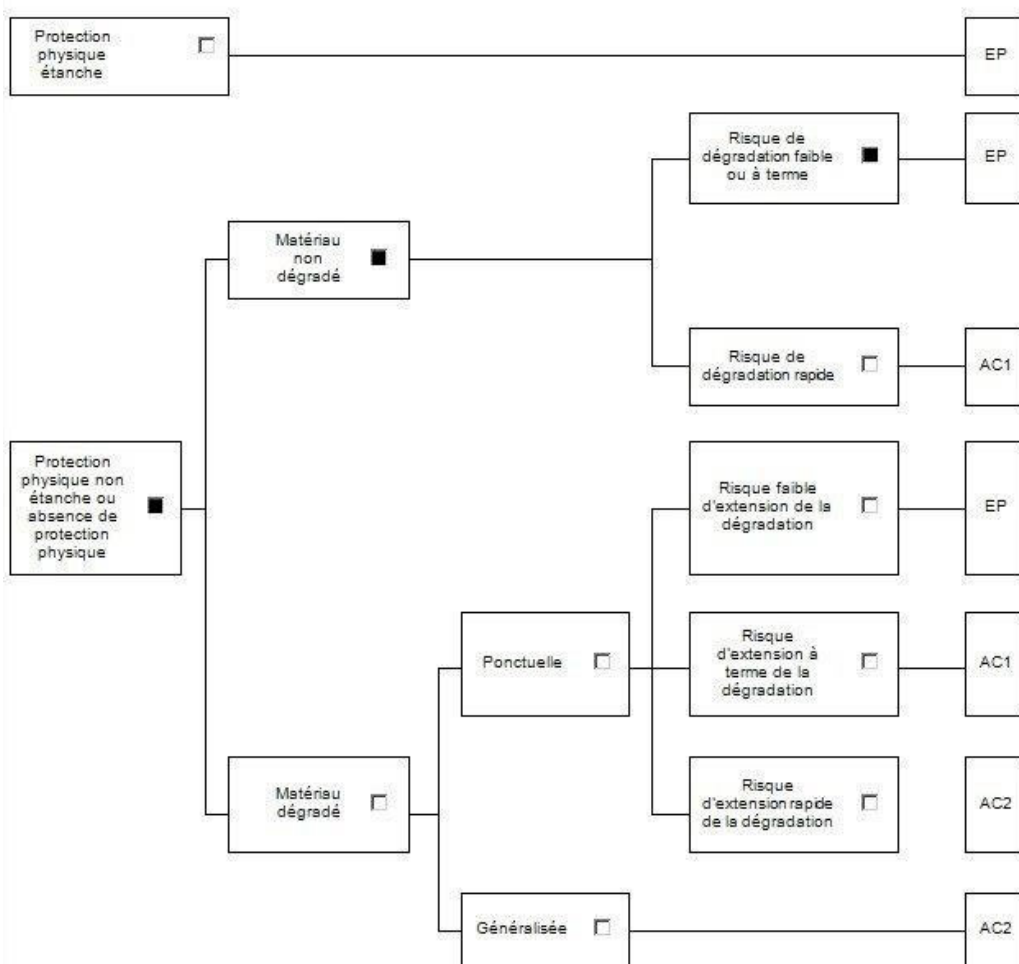

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-15
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

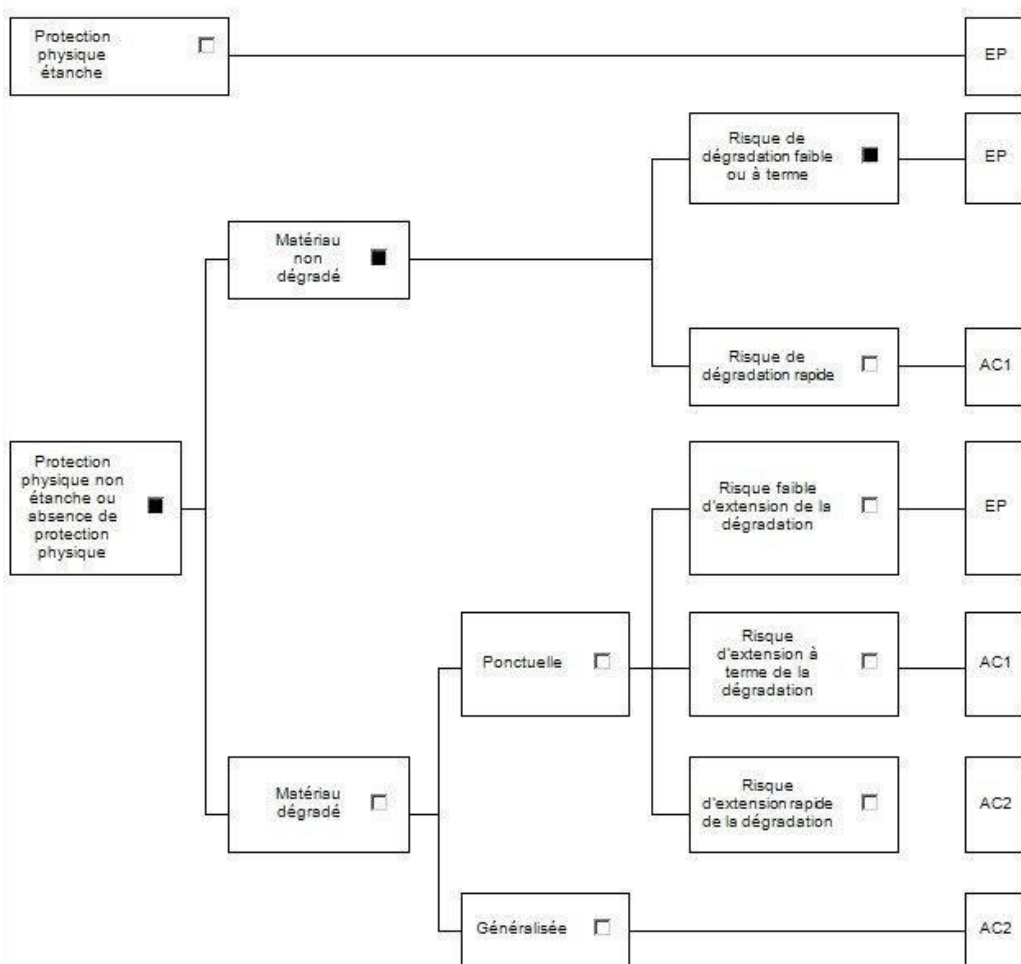

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-30
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

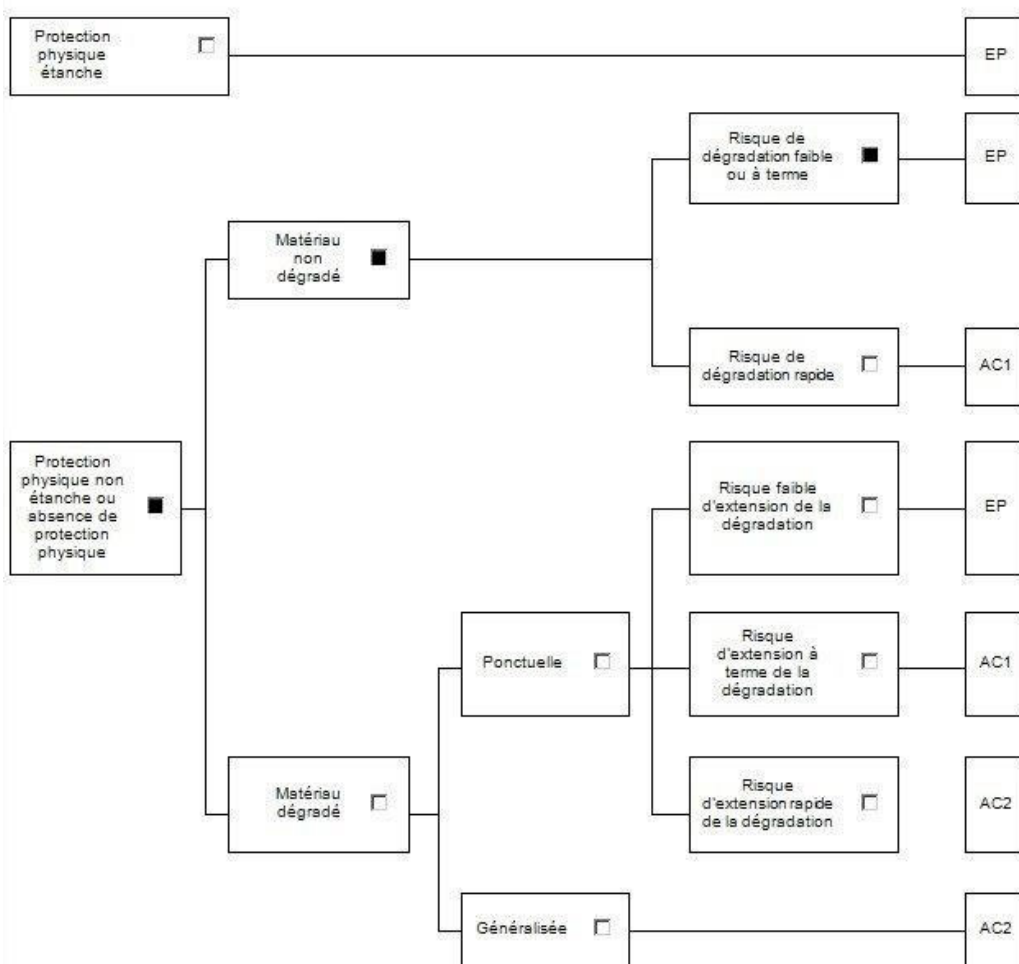

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-06
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

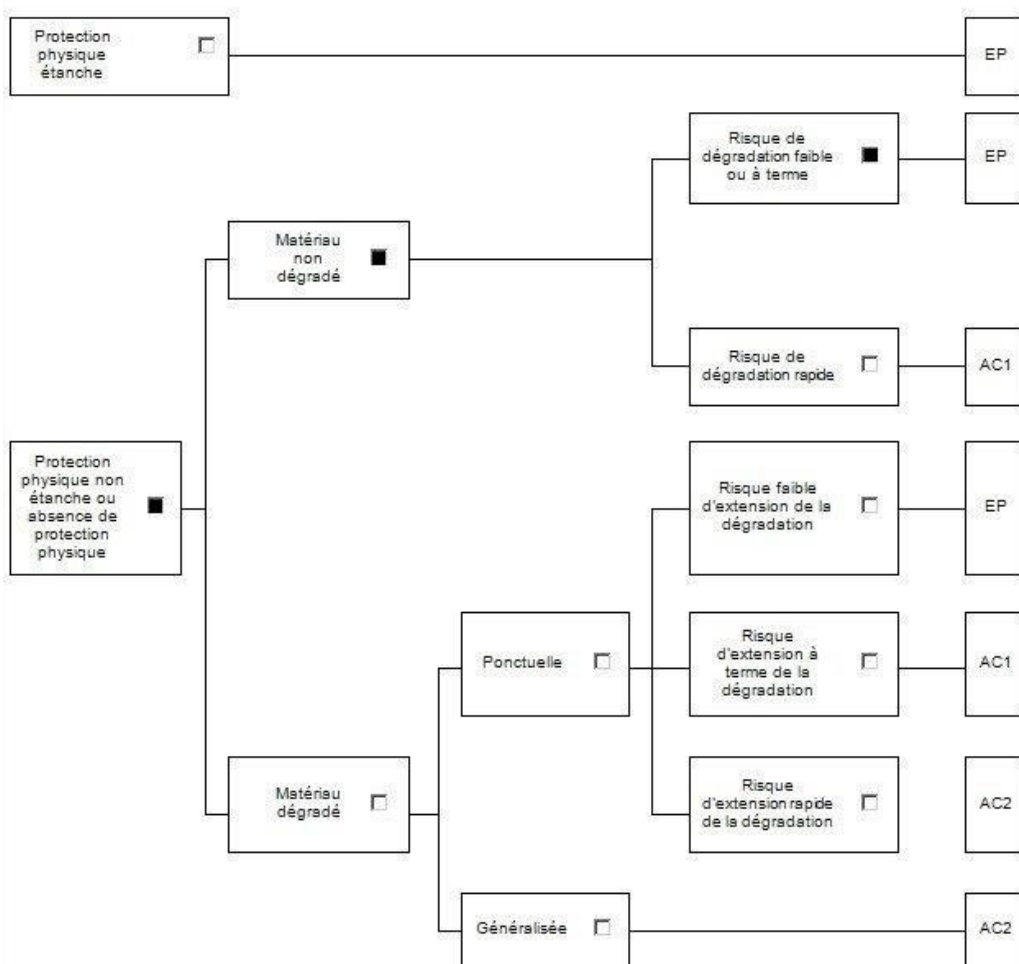

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-30
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

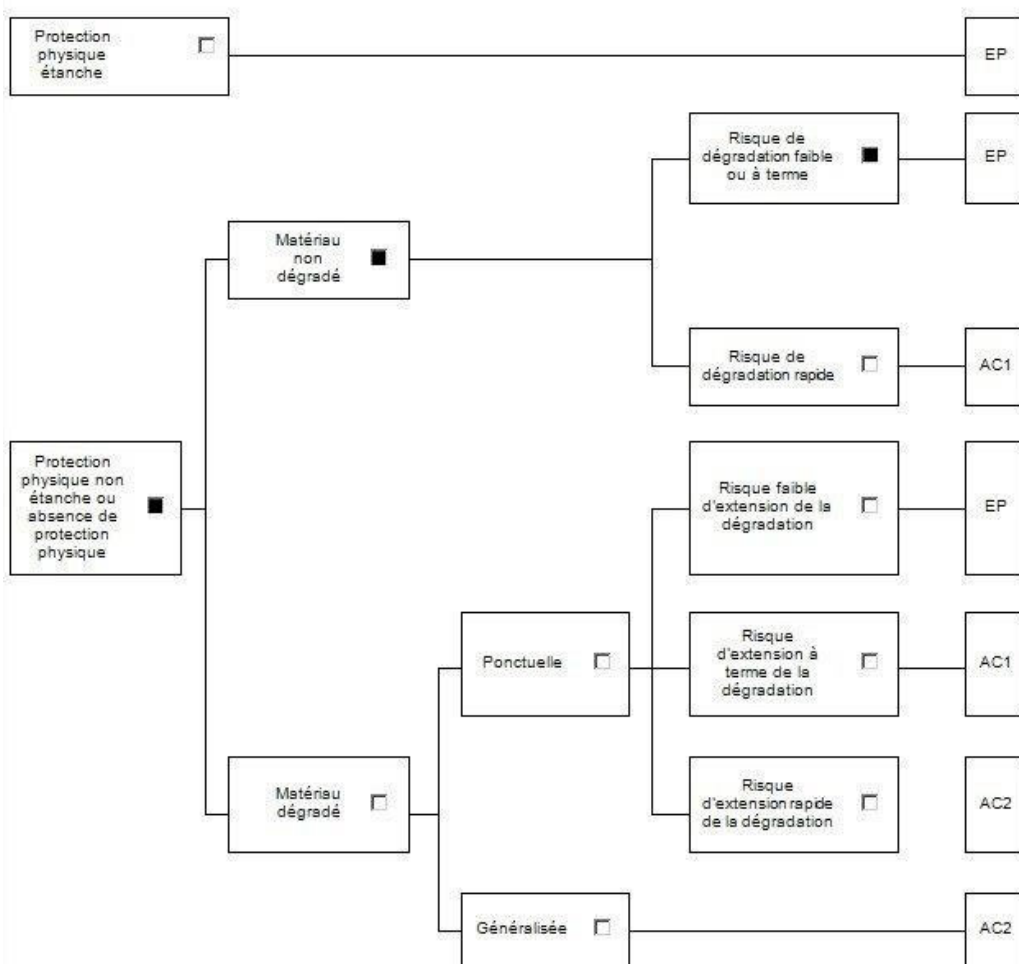

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-16
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

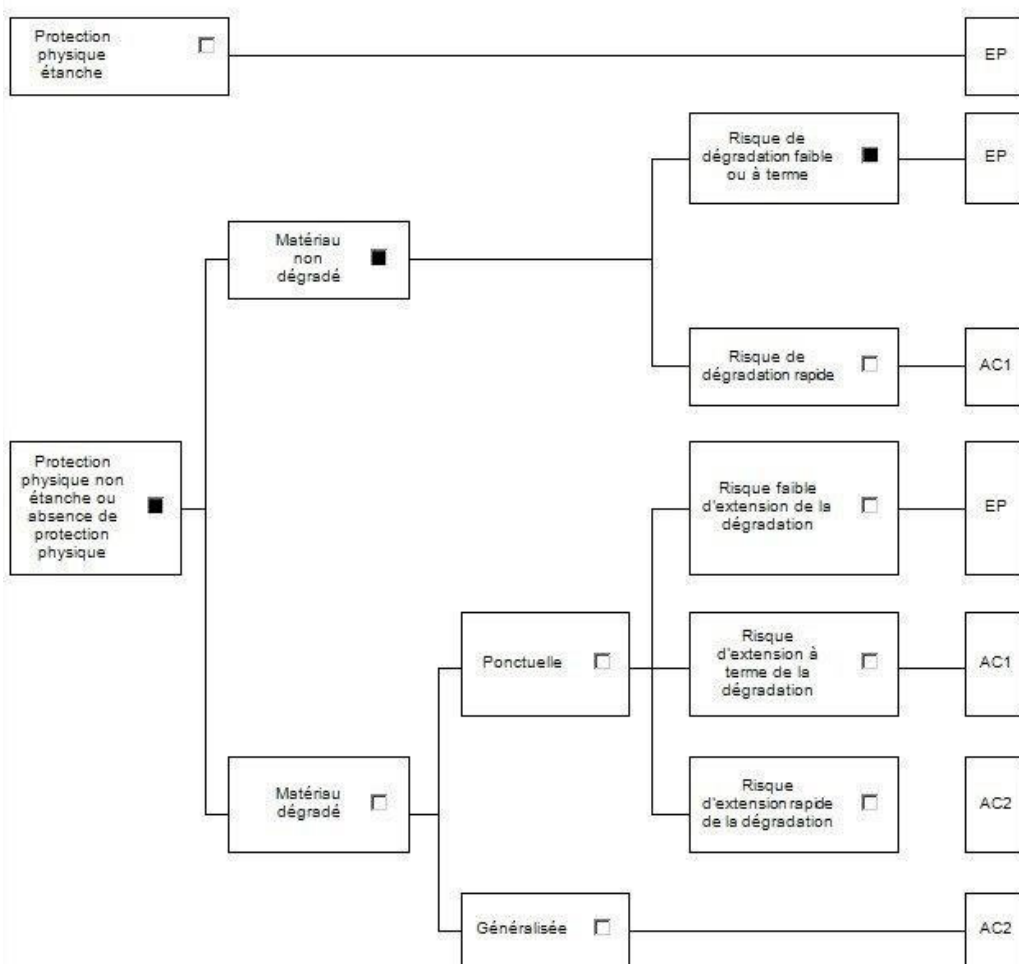

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-11
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

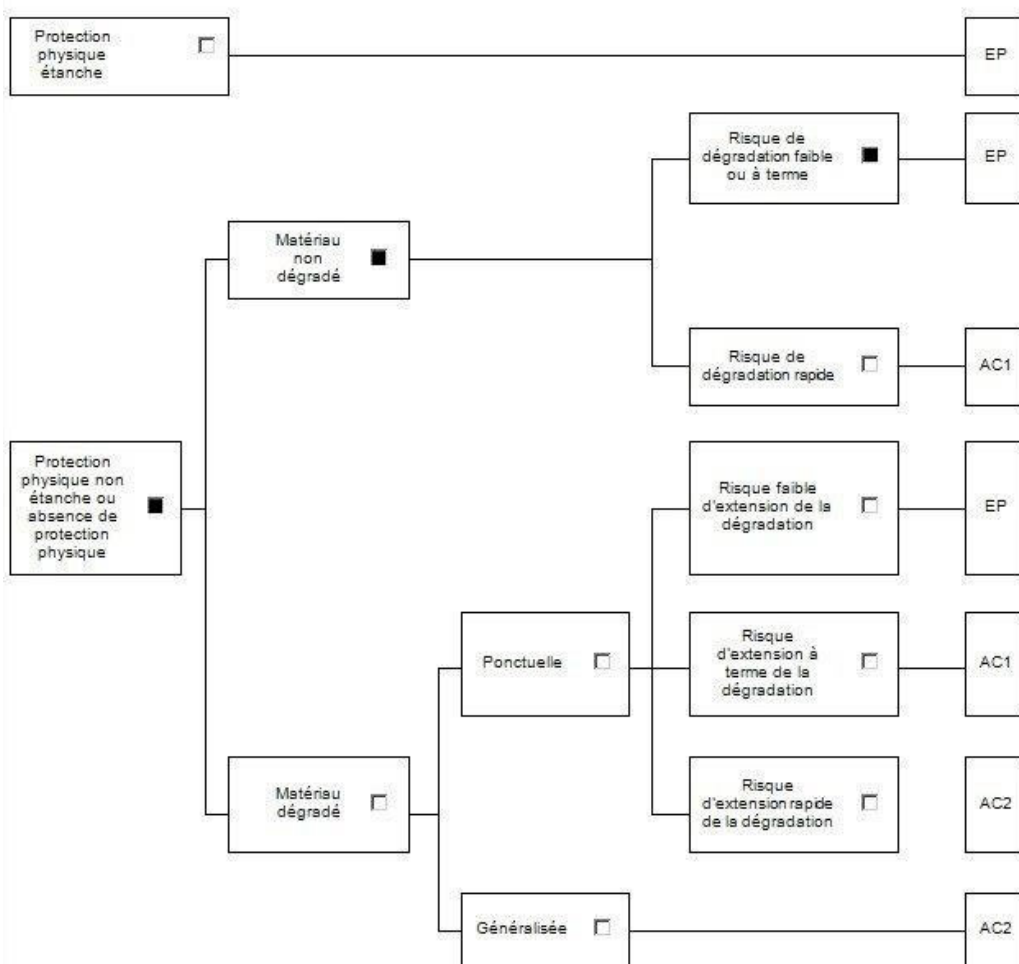

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-08
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

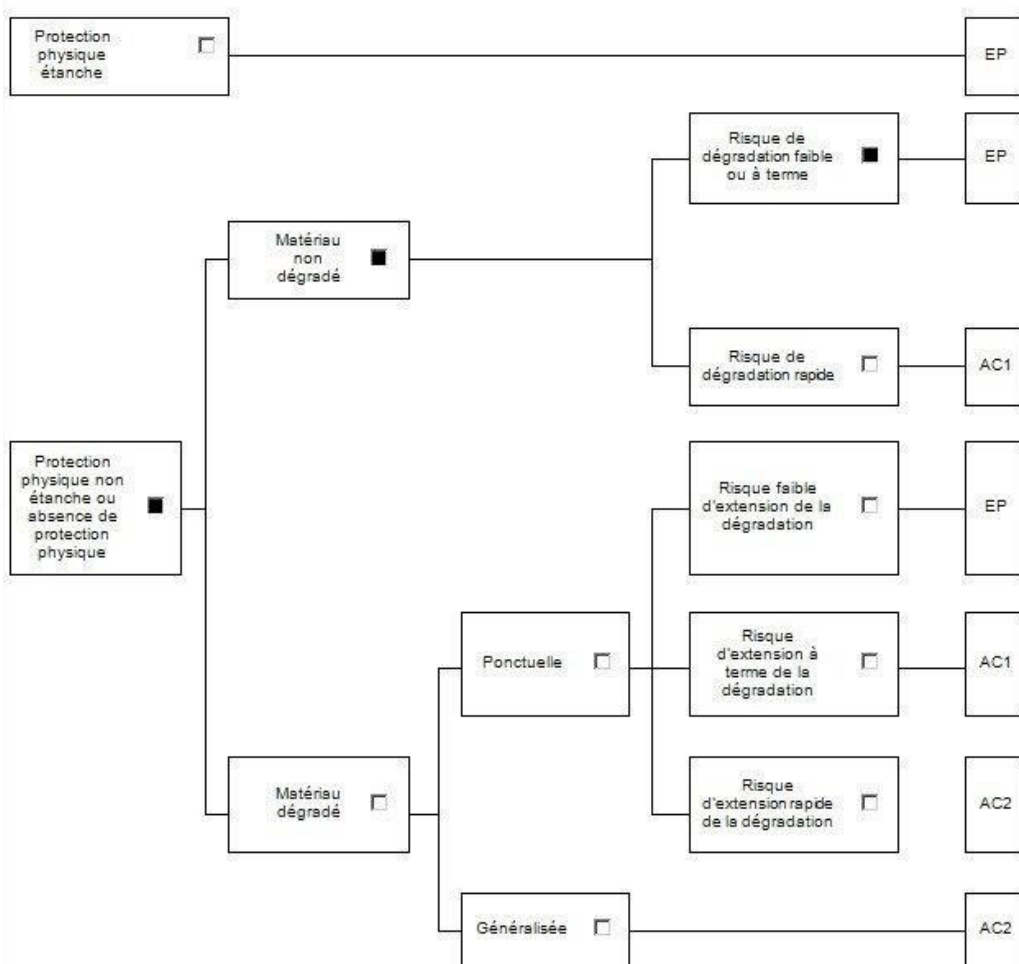

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-13
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

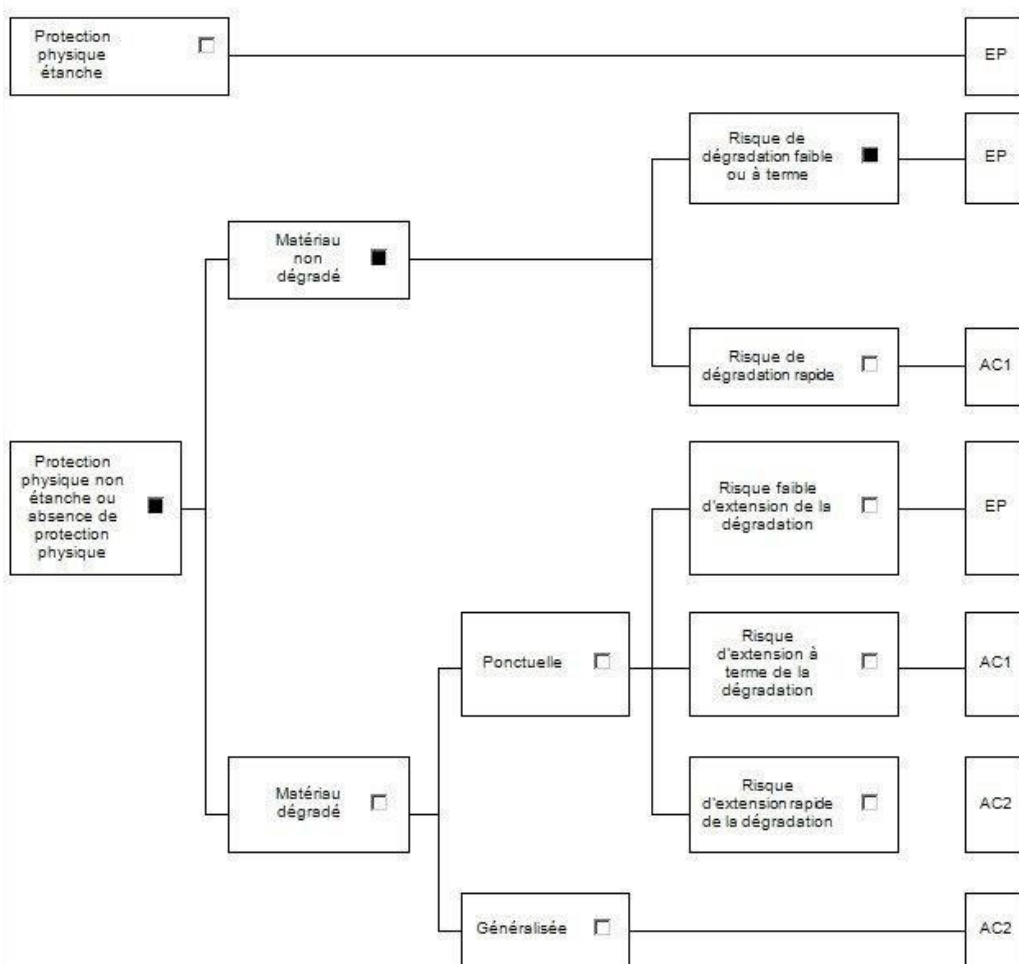

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-12
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

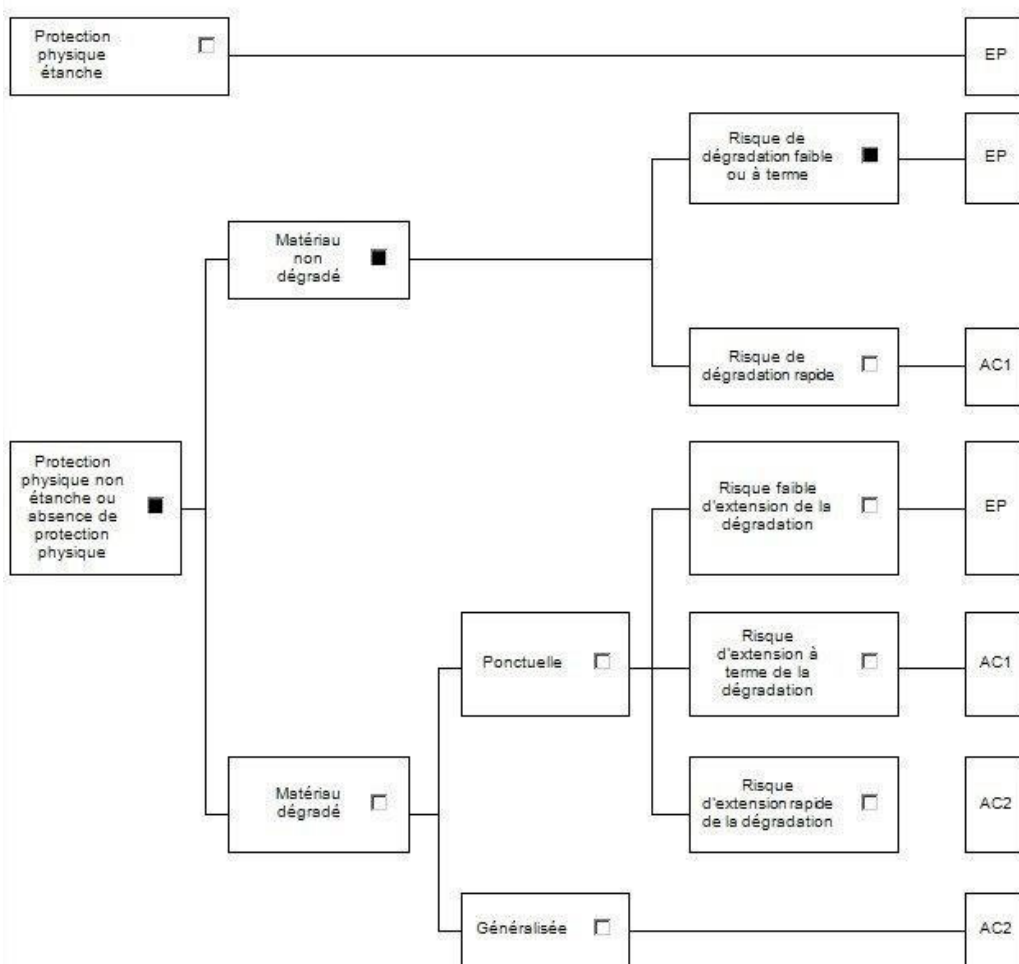

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-13
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

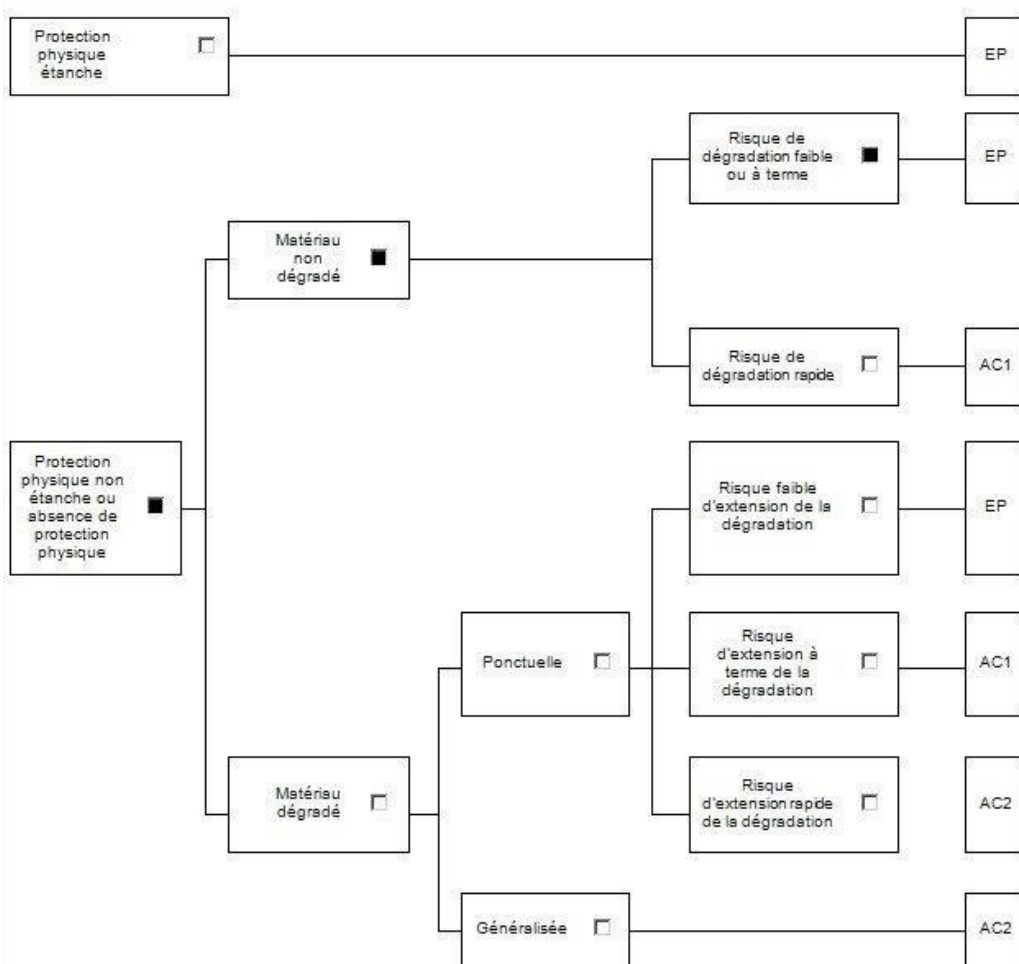

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-22
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

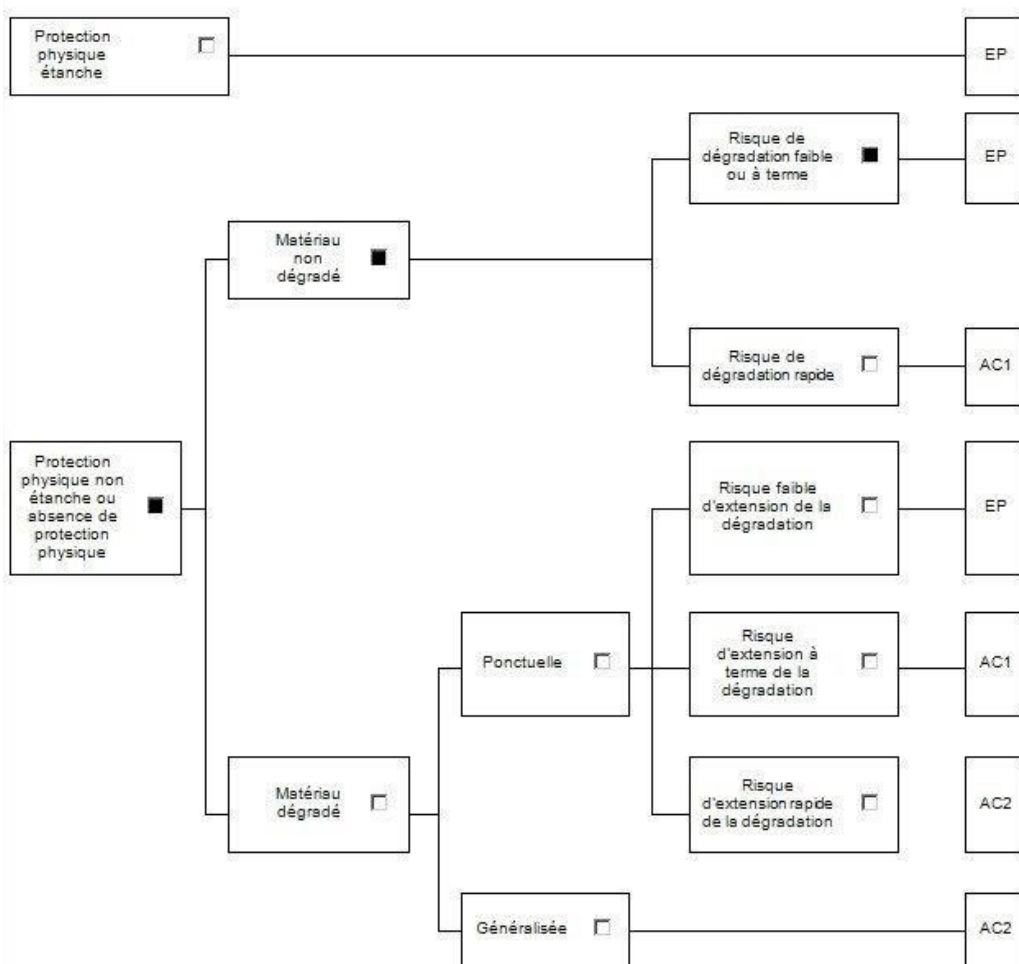

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-13
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

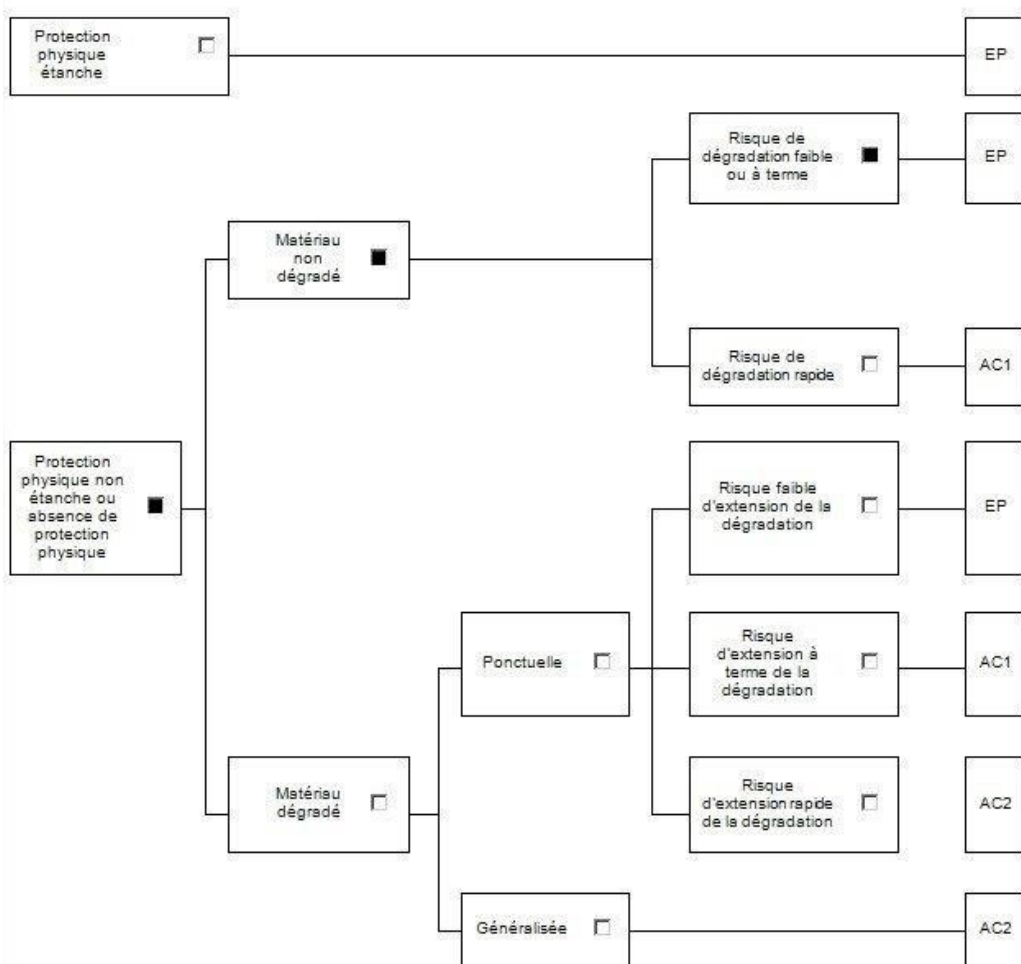

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-30
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

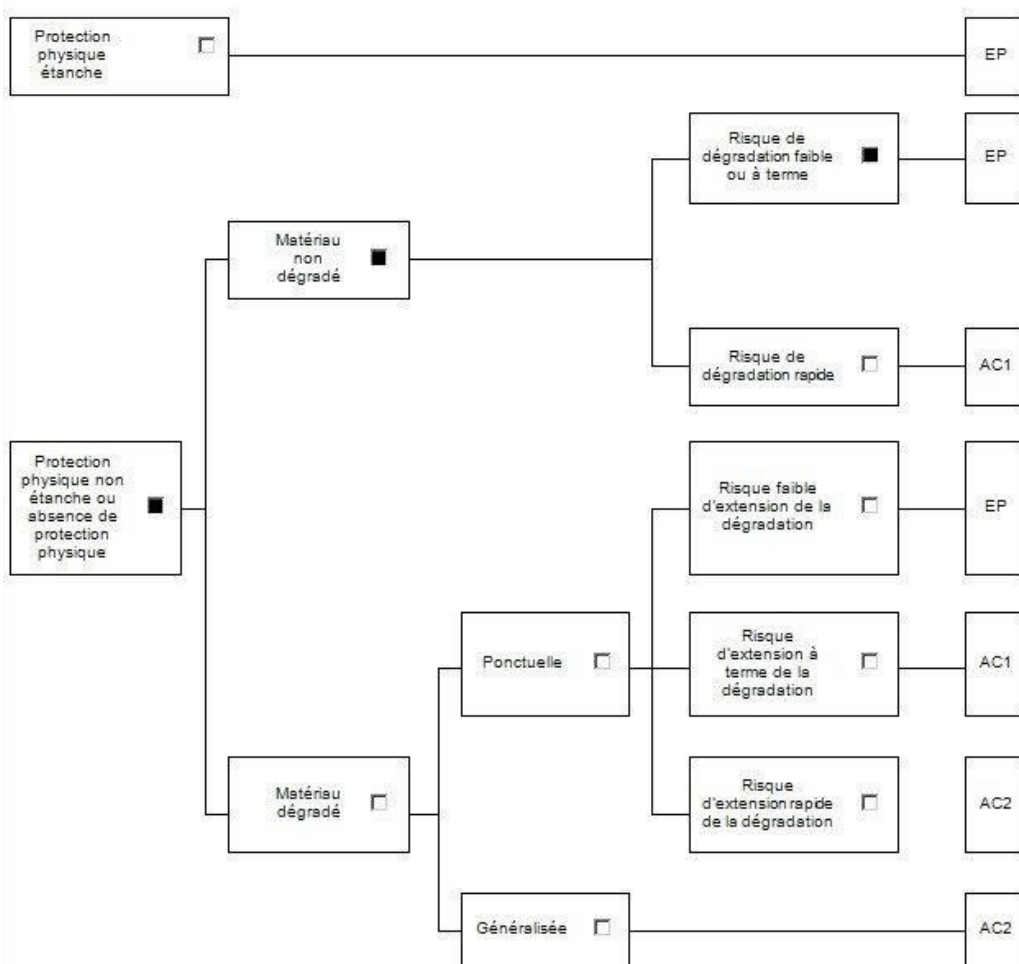

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-14
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

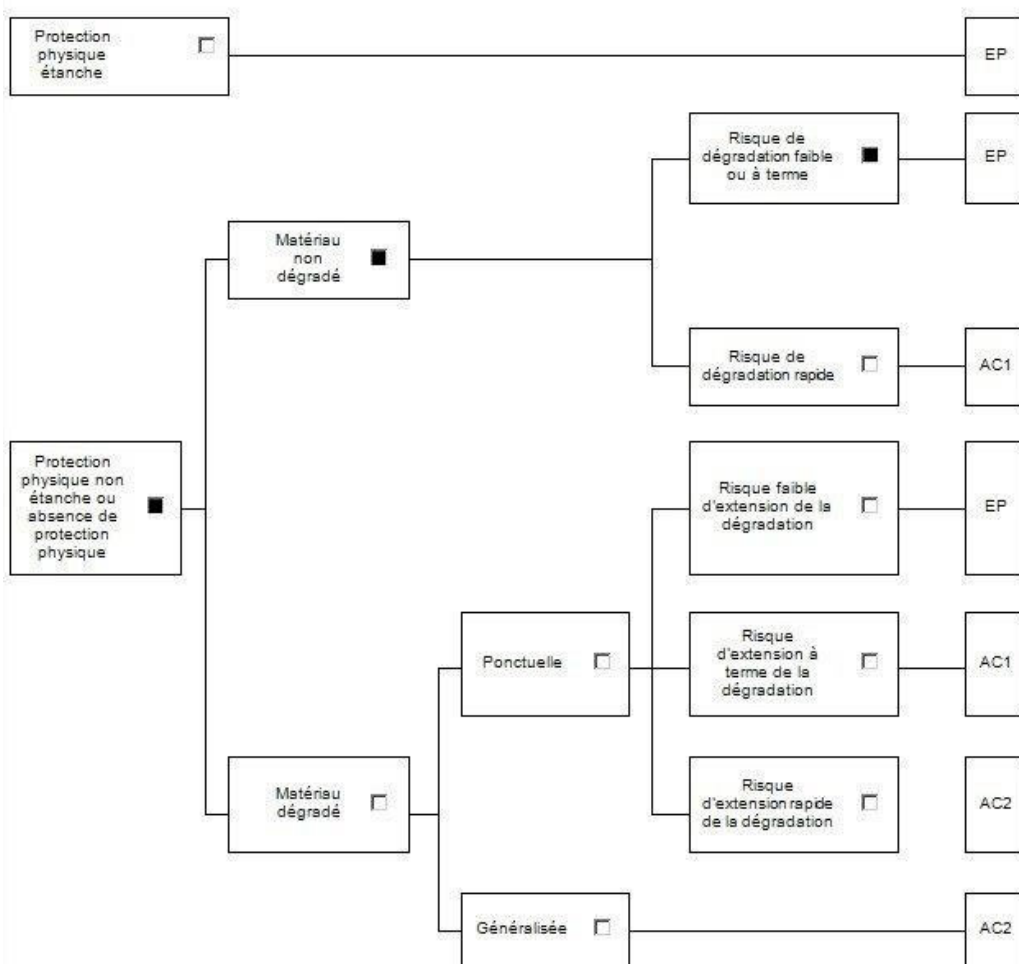

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-31
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

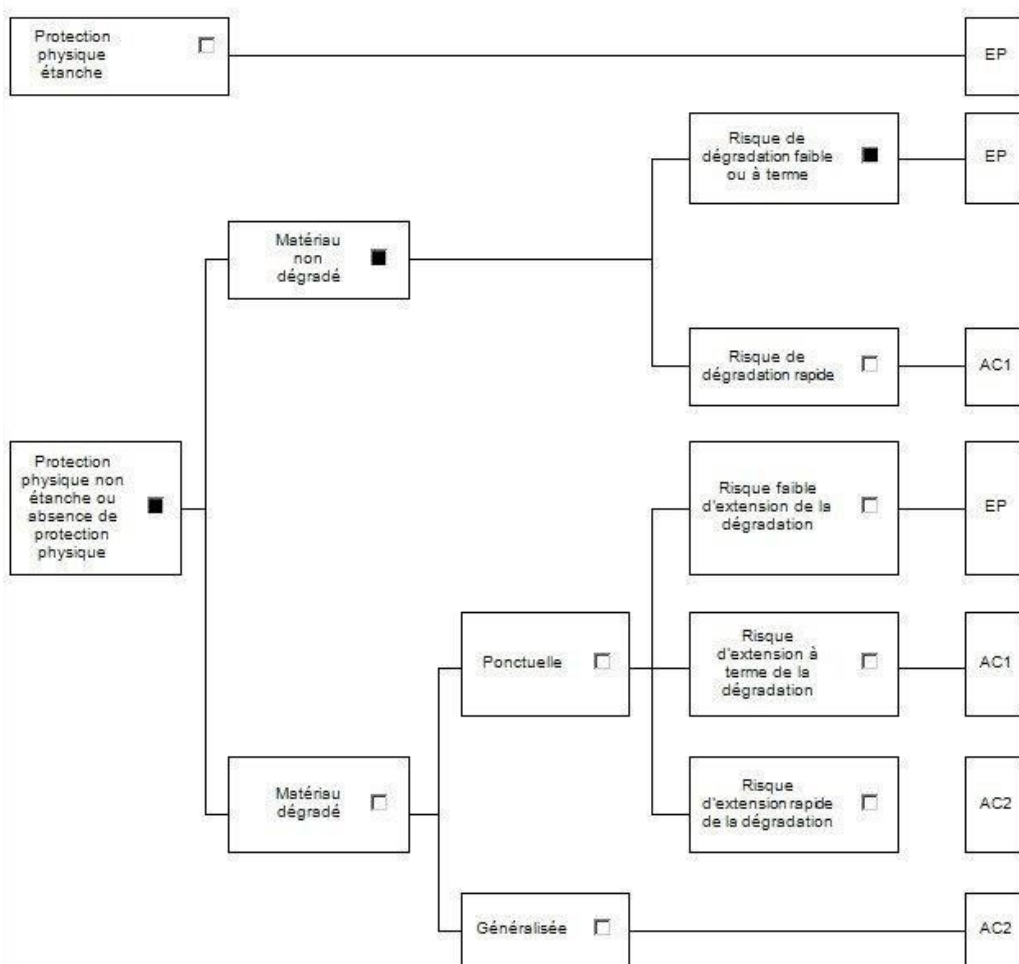

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-03
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

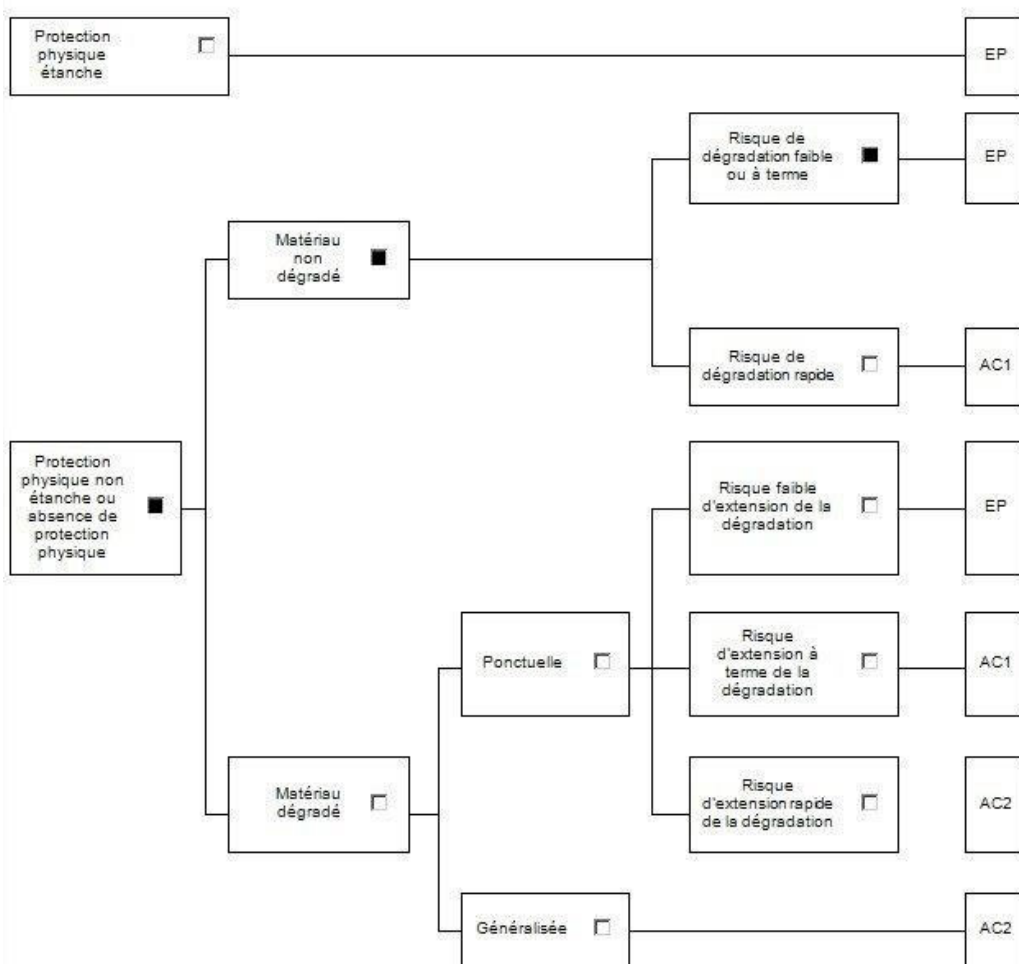

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-09
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

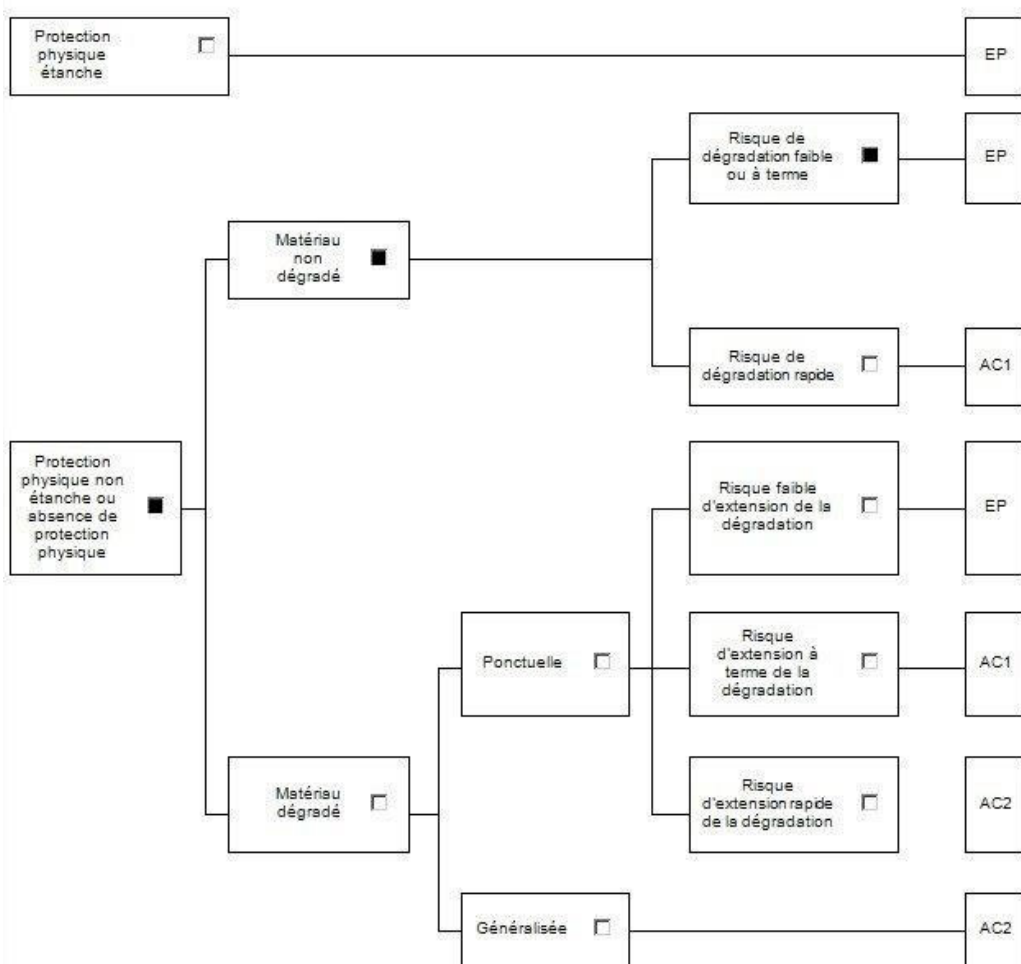

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-10
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

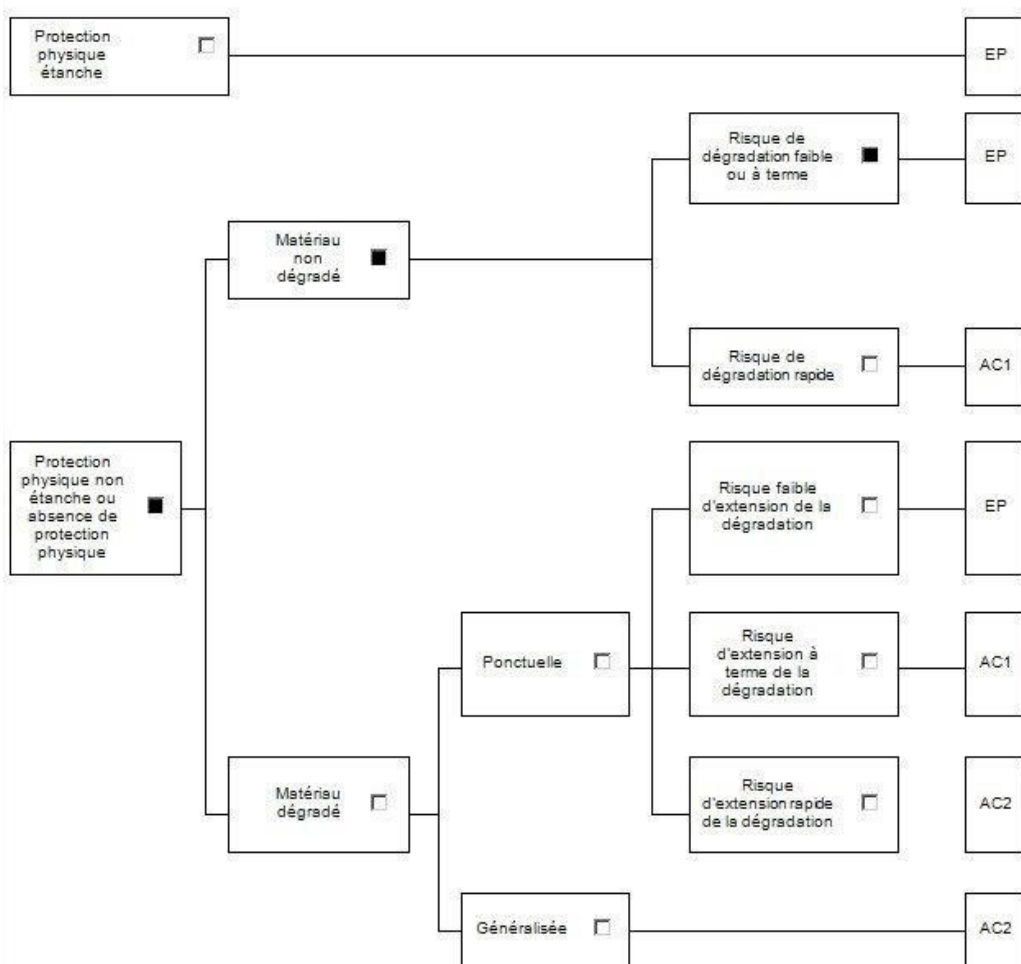

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-09
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

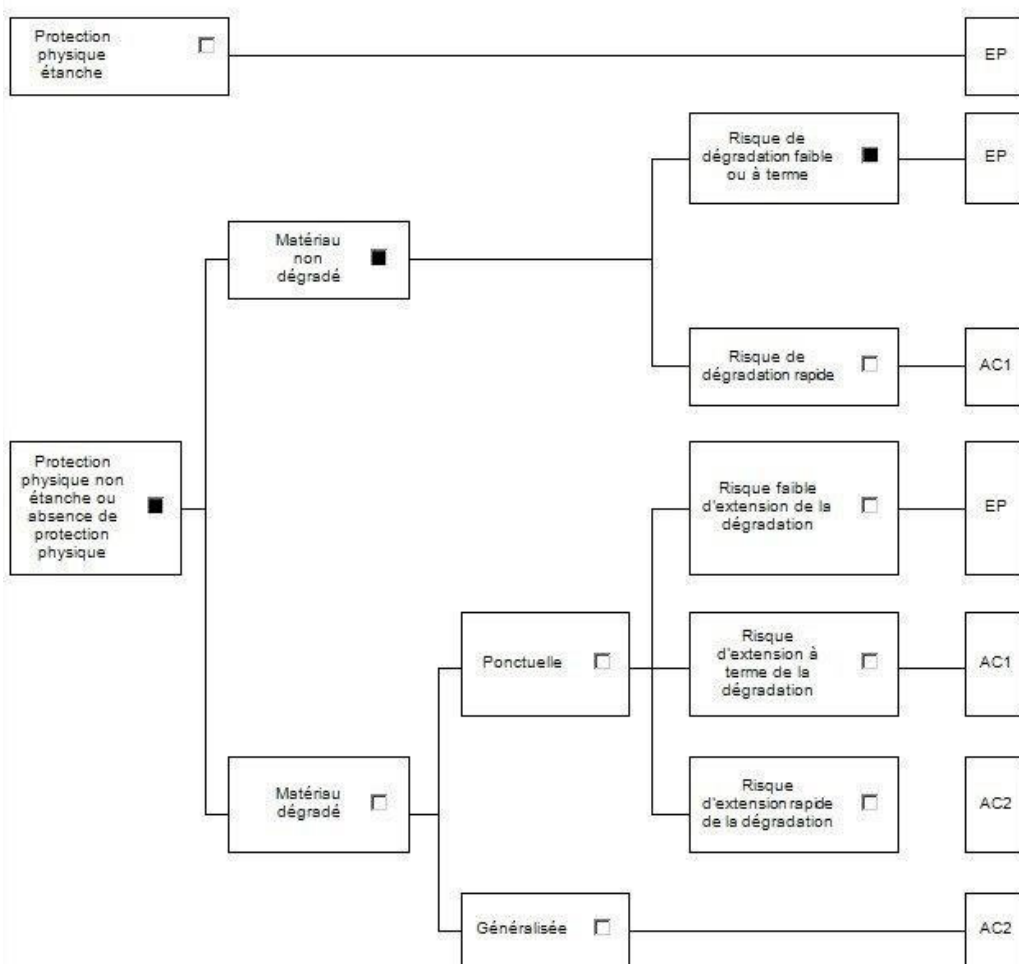

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-11
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

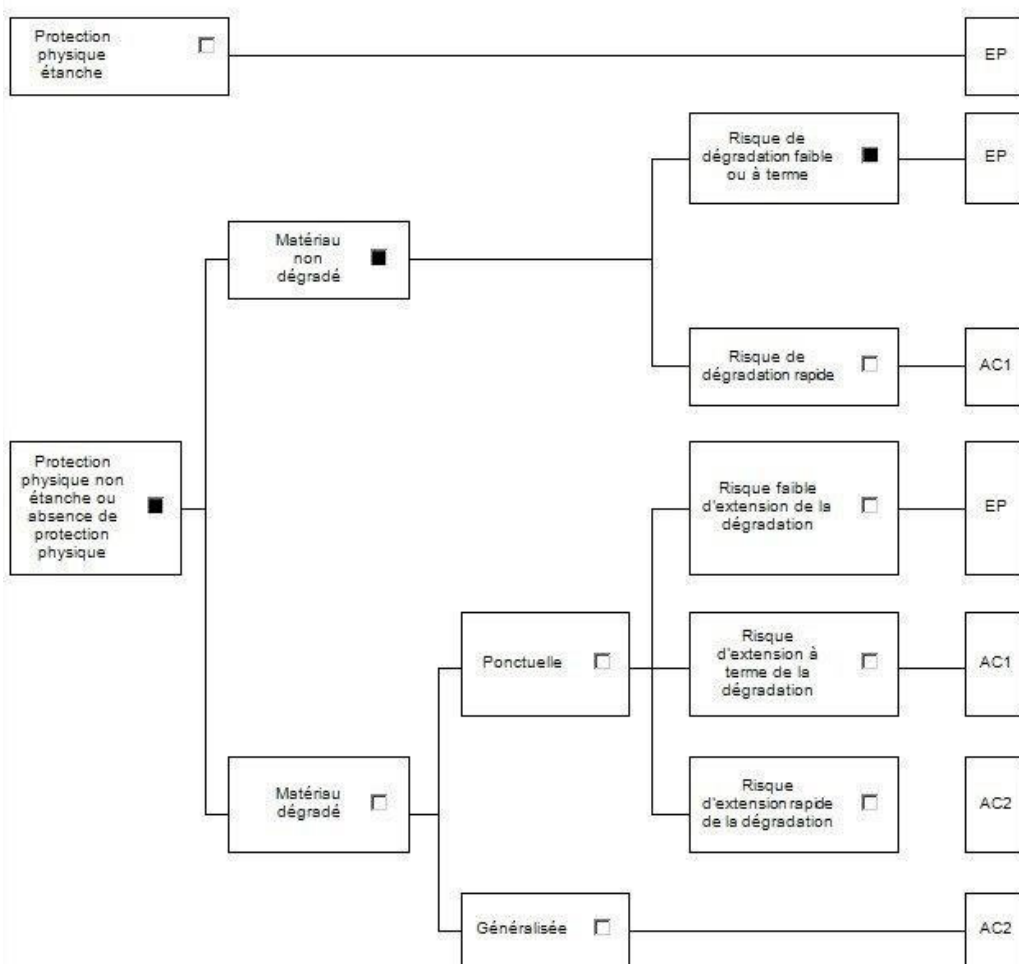

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-10
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

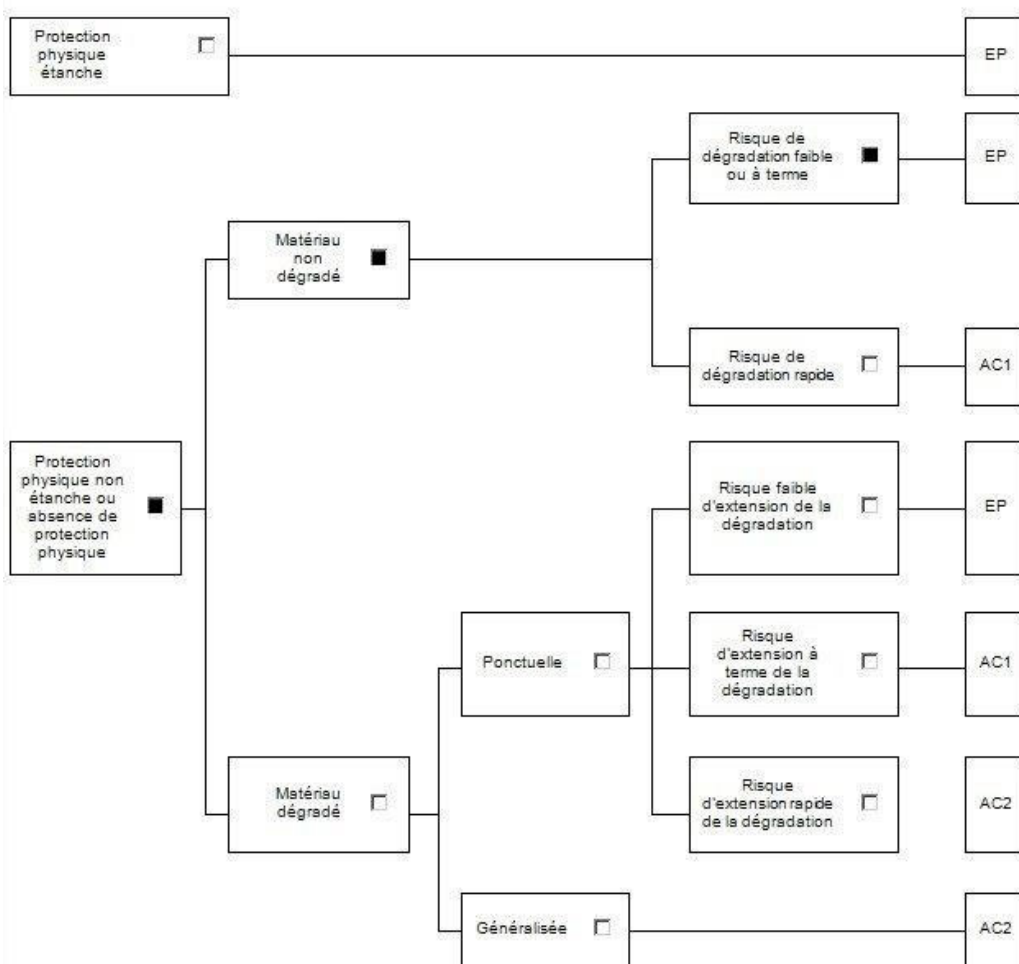

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-12
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

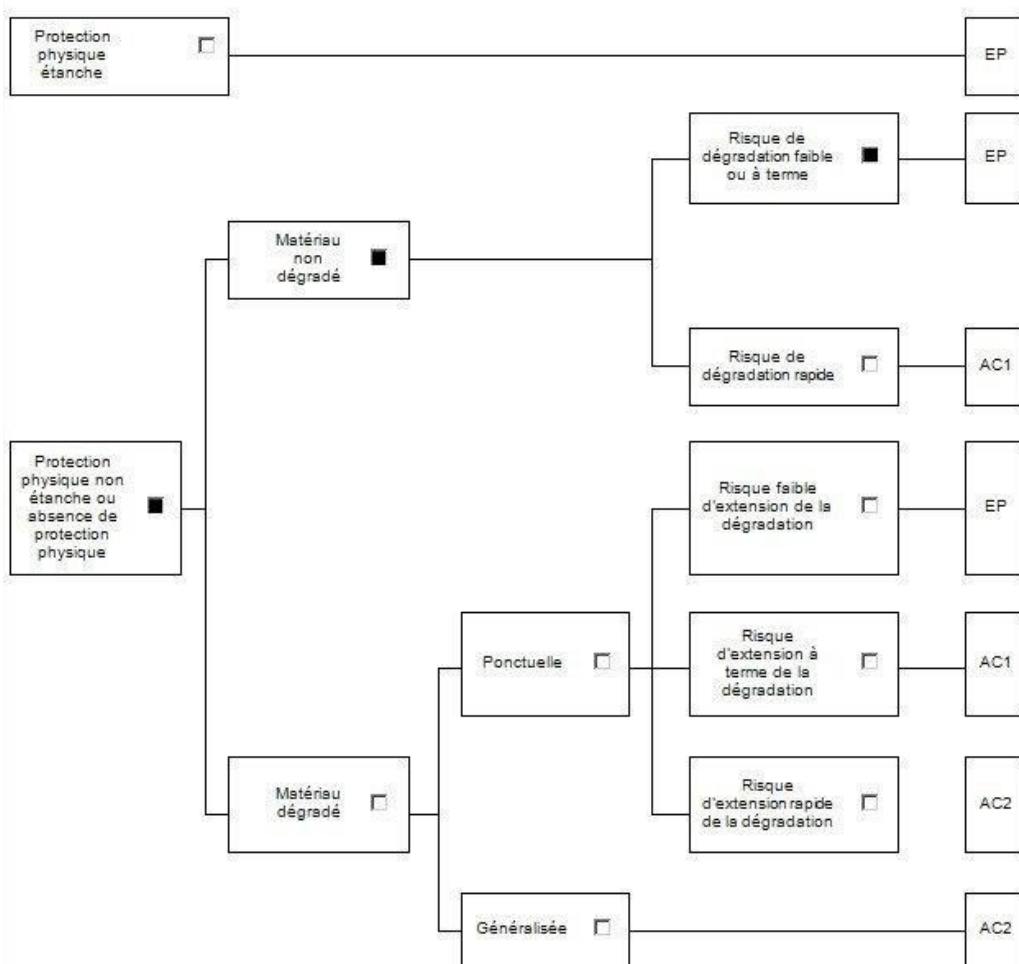

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-20
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

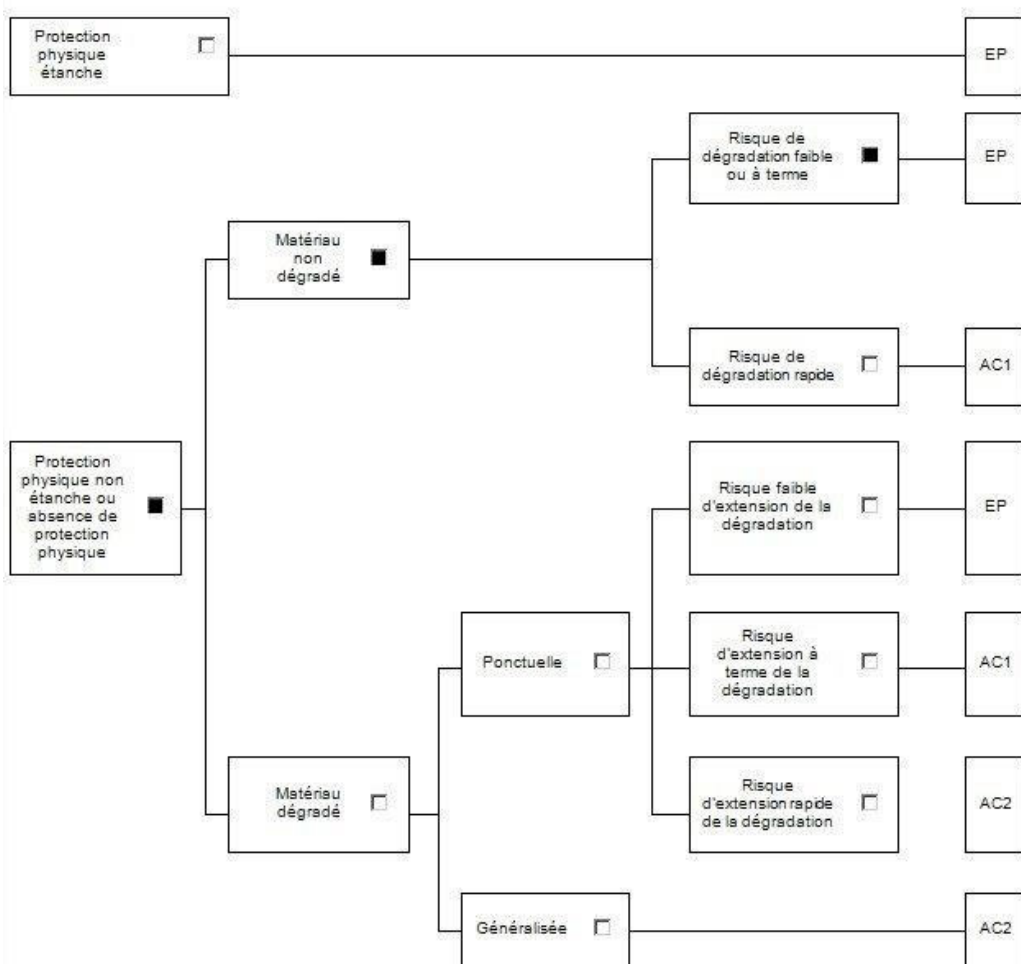

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-21
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

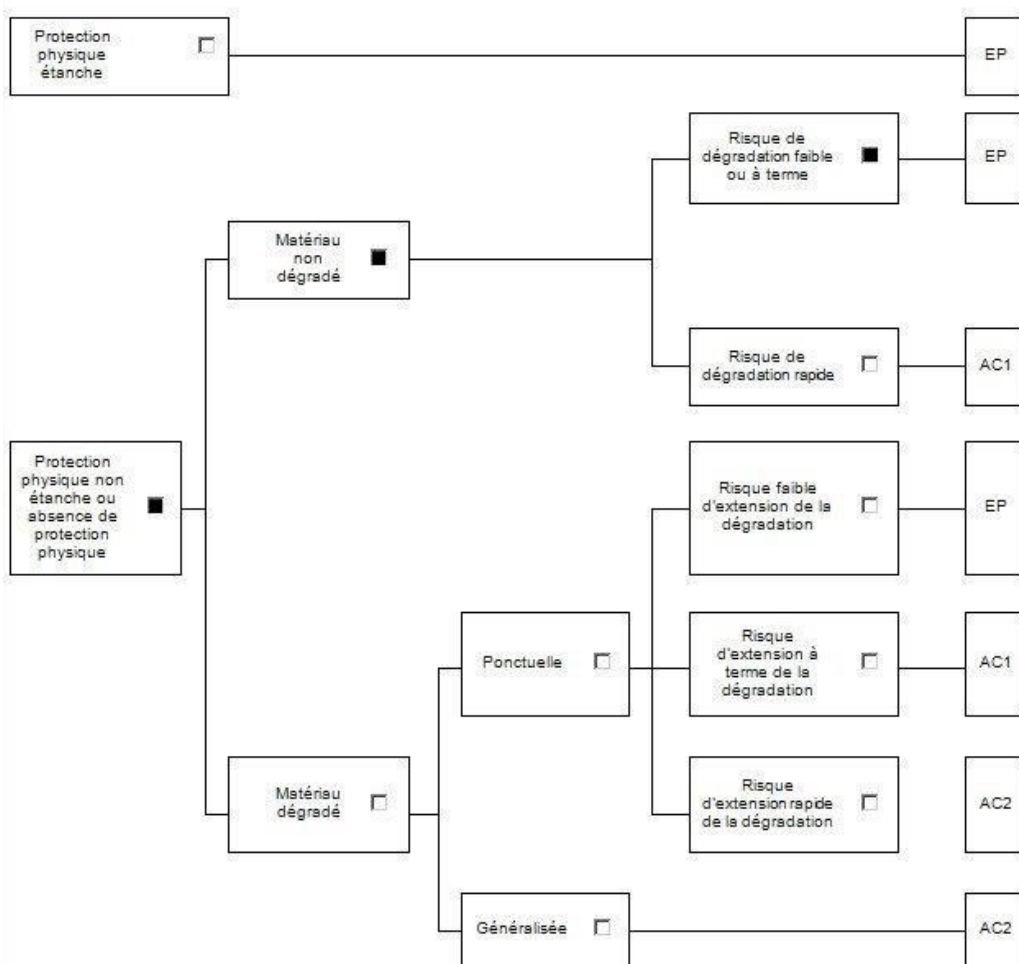

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Panneau de cloison	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / Zone Cuisine
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Panneau de cloison	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

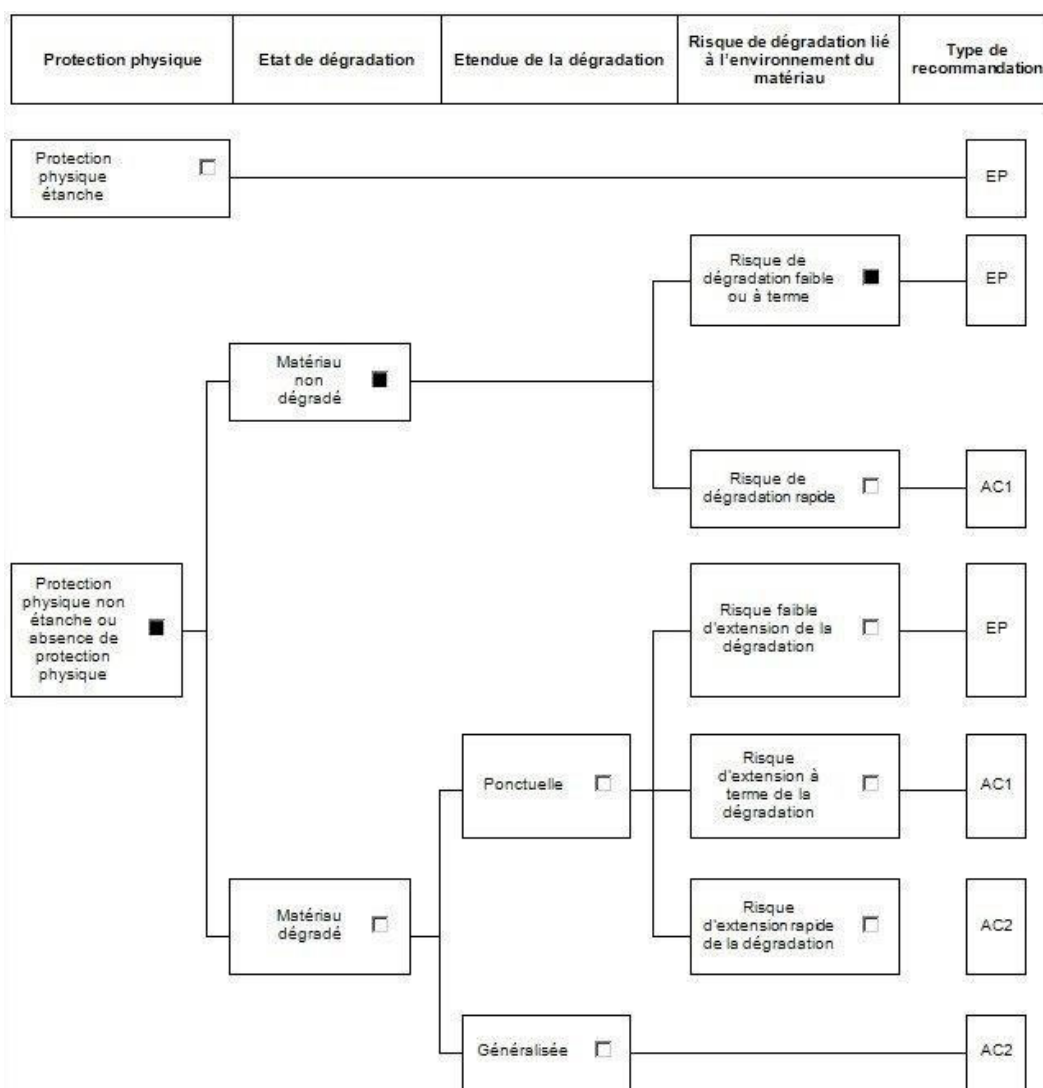

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Panneau de cloison	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / Zone Préparation
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Panneau de cloison	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

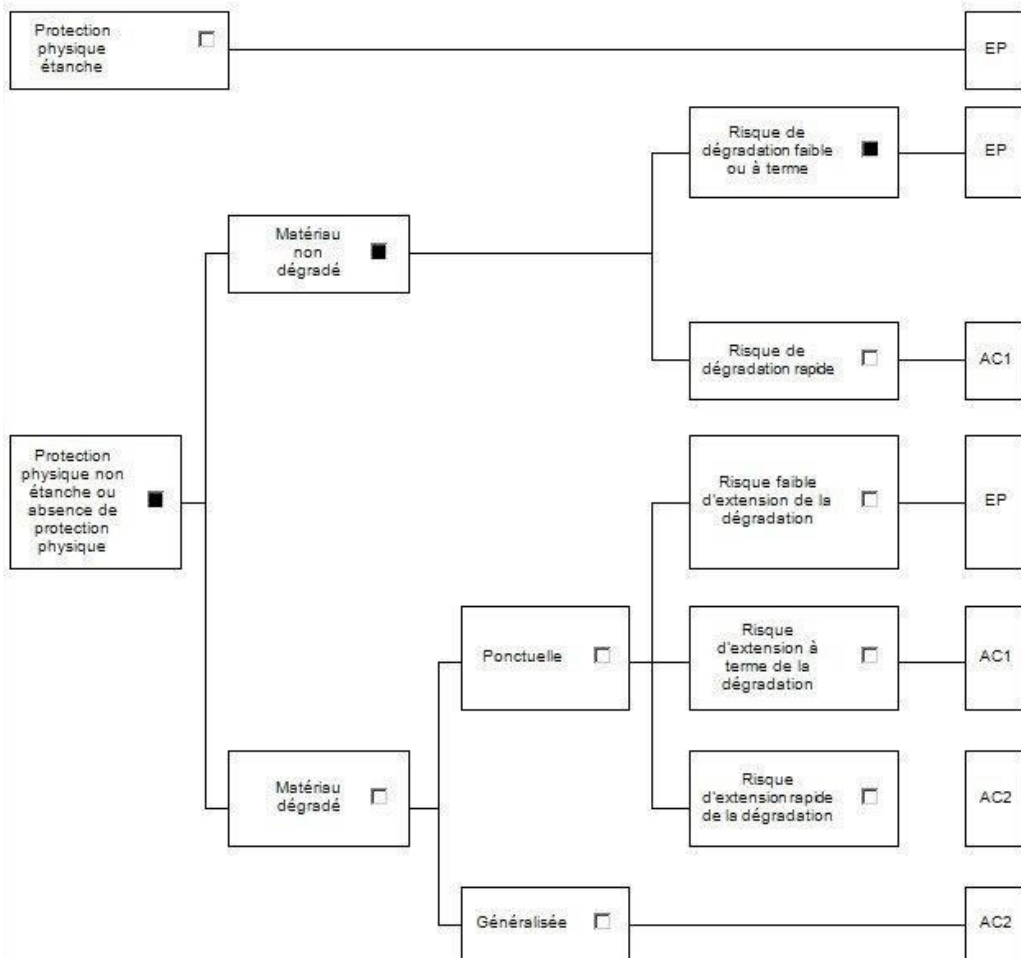

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Panneau de cloison	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / C0-08
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Panneau de cloison	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

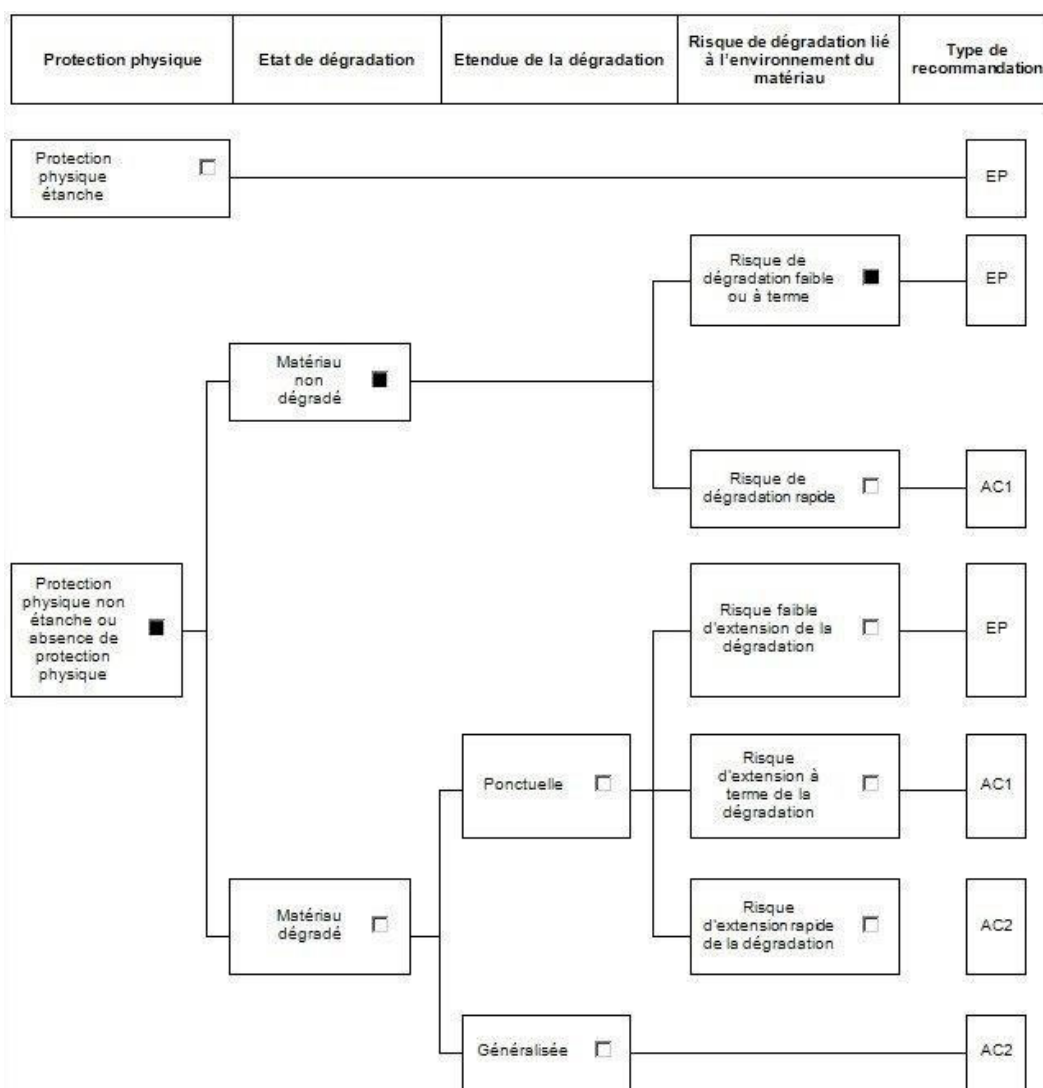

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-01
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

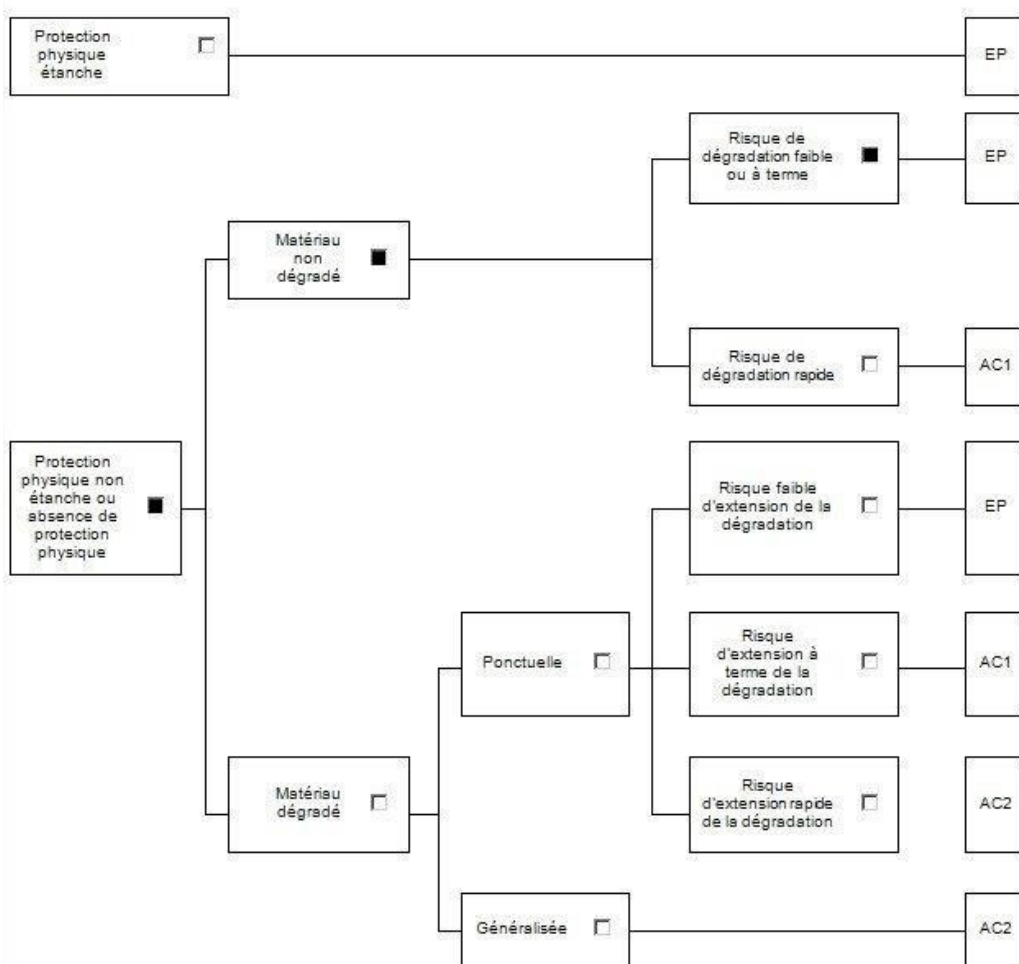

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-17
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

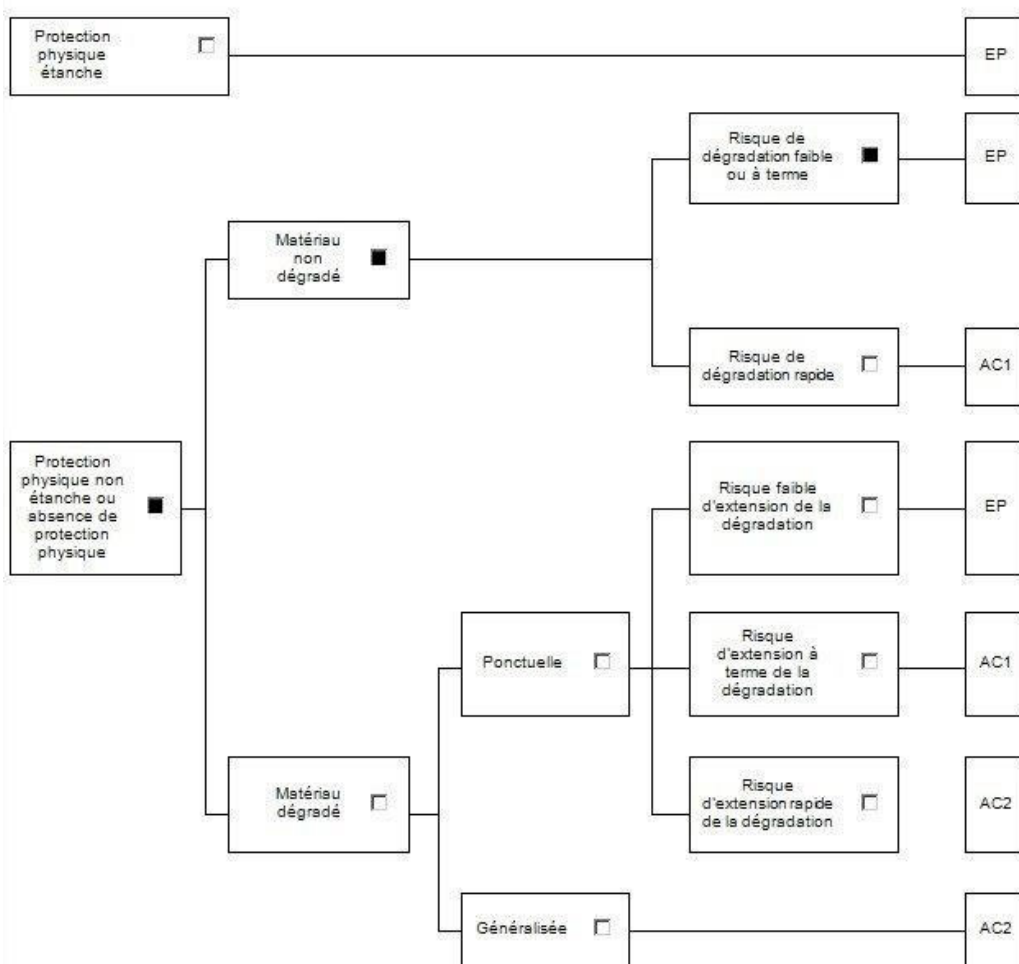

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / C0-06
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

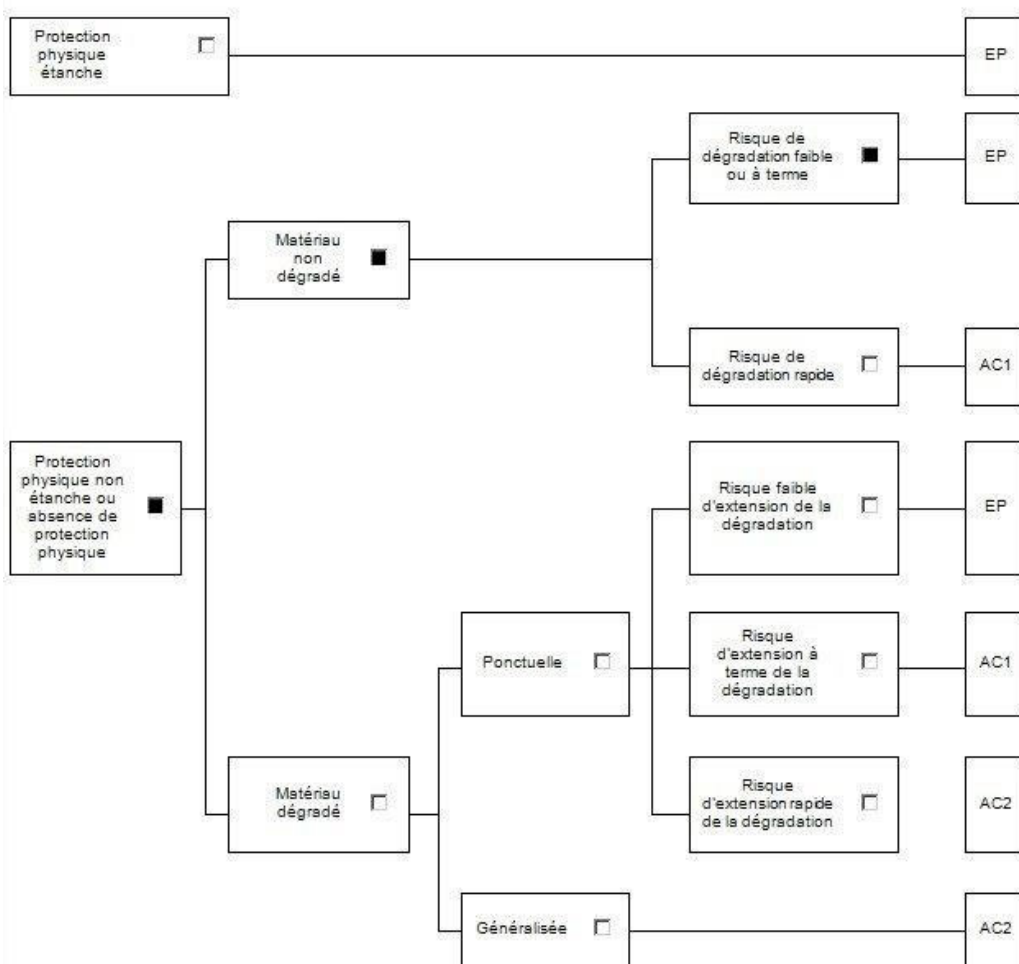

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-18
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

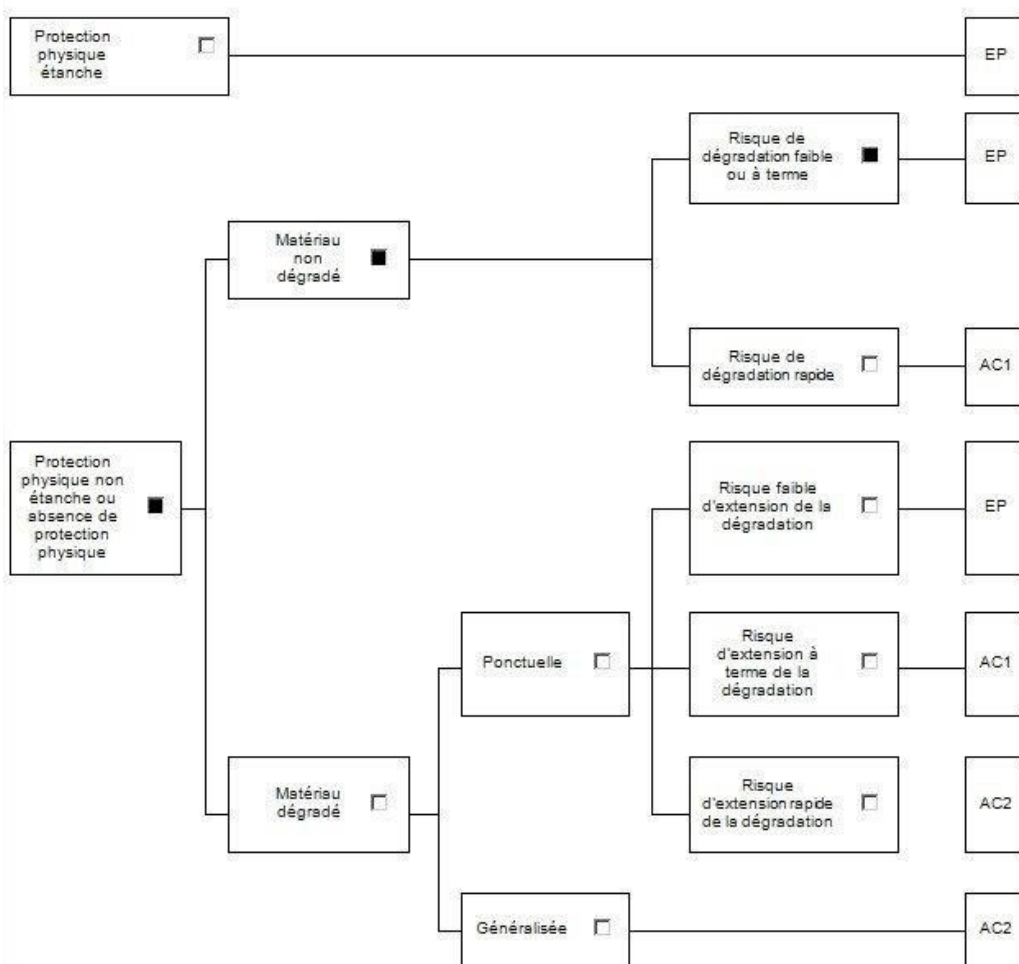

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / C0-06
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

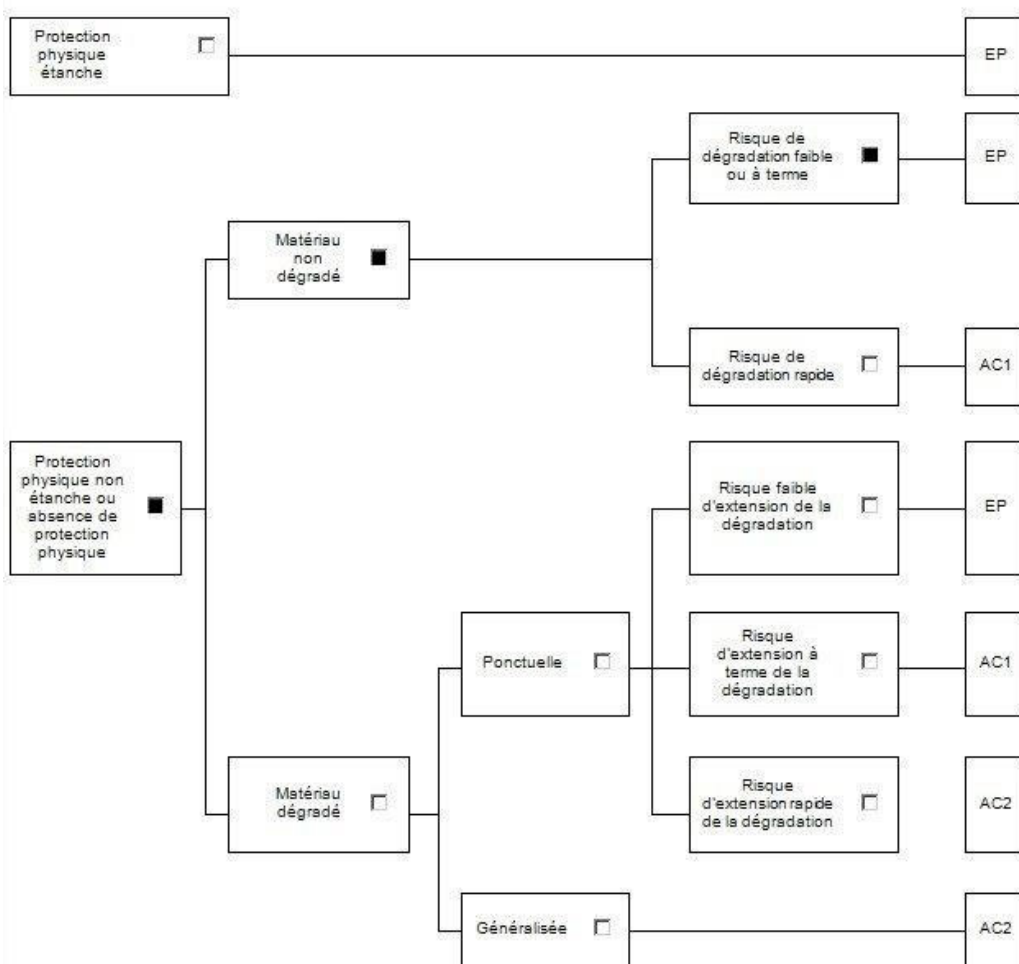

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-19
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

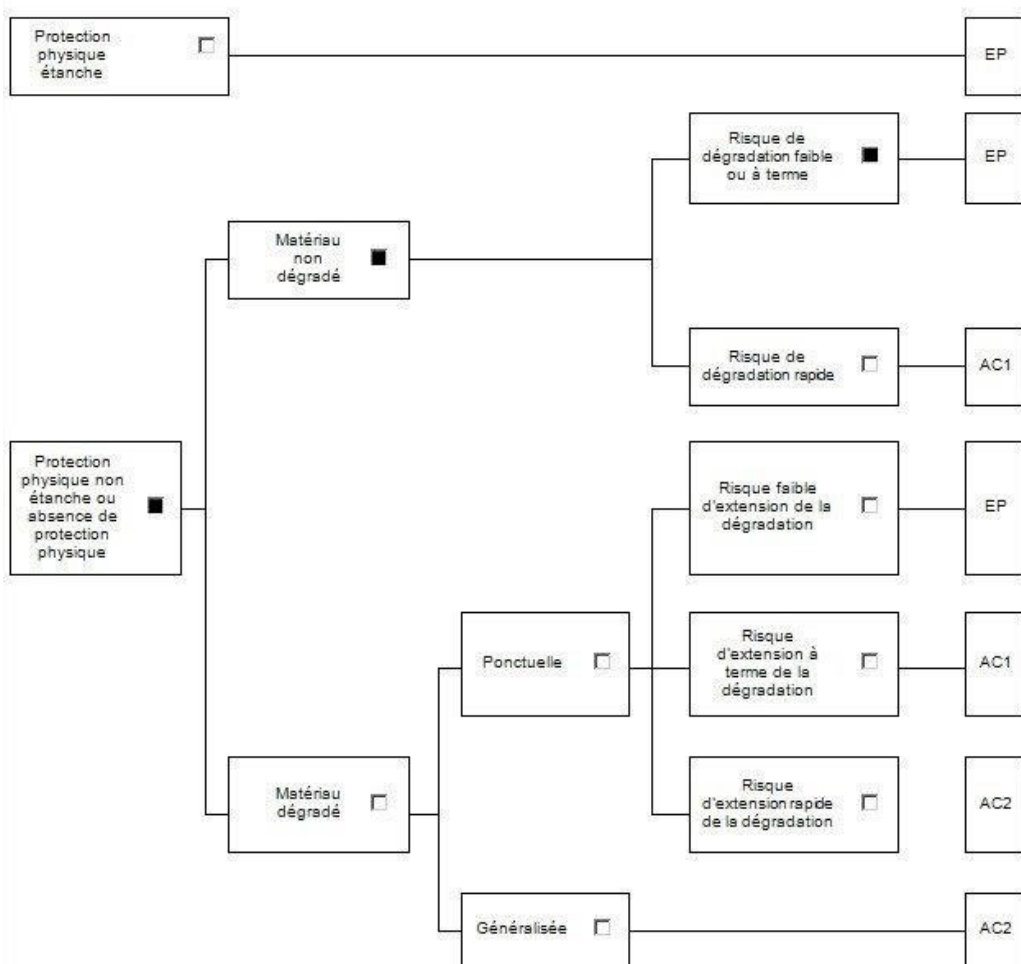

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / C0-07
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

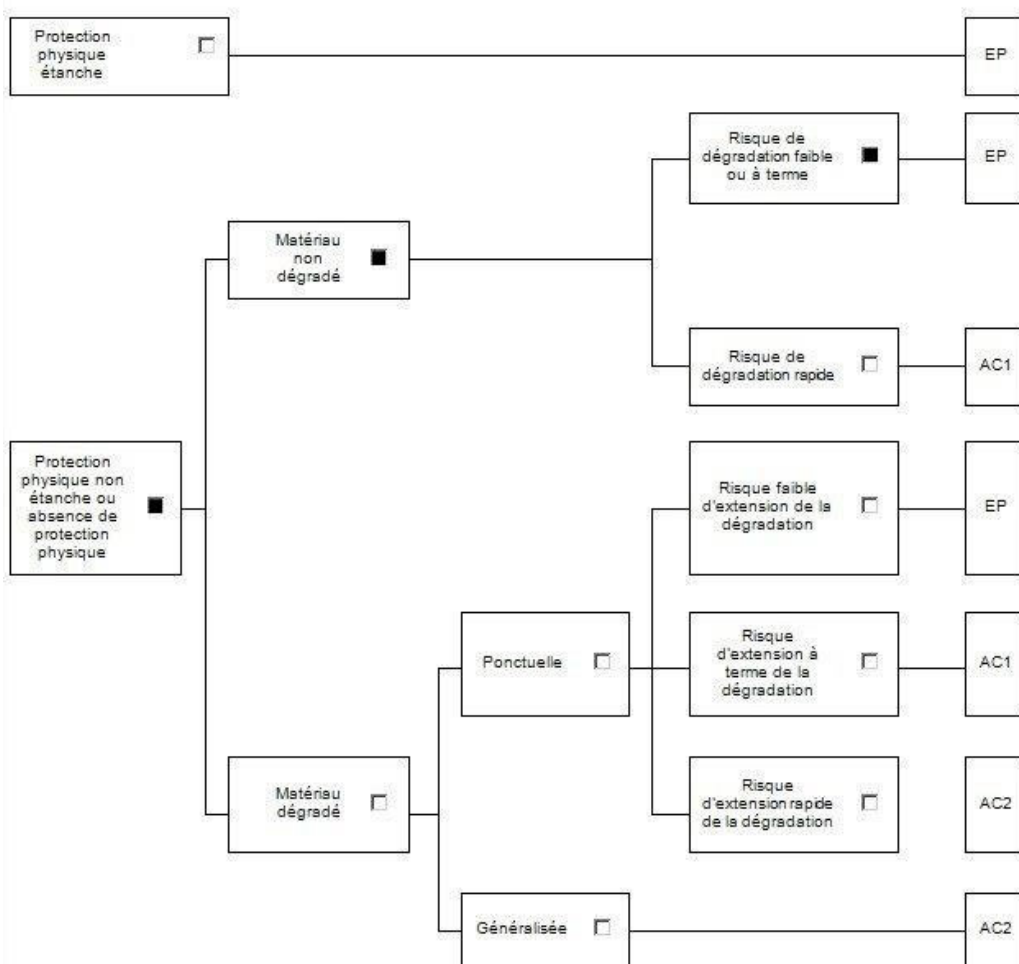

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-20
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

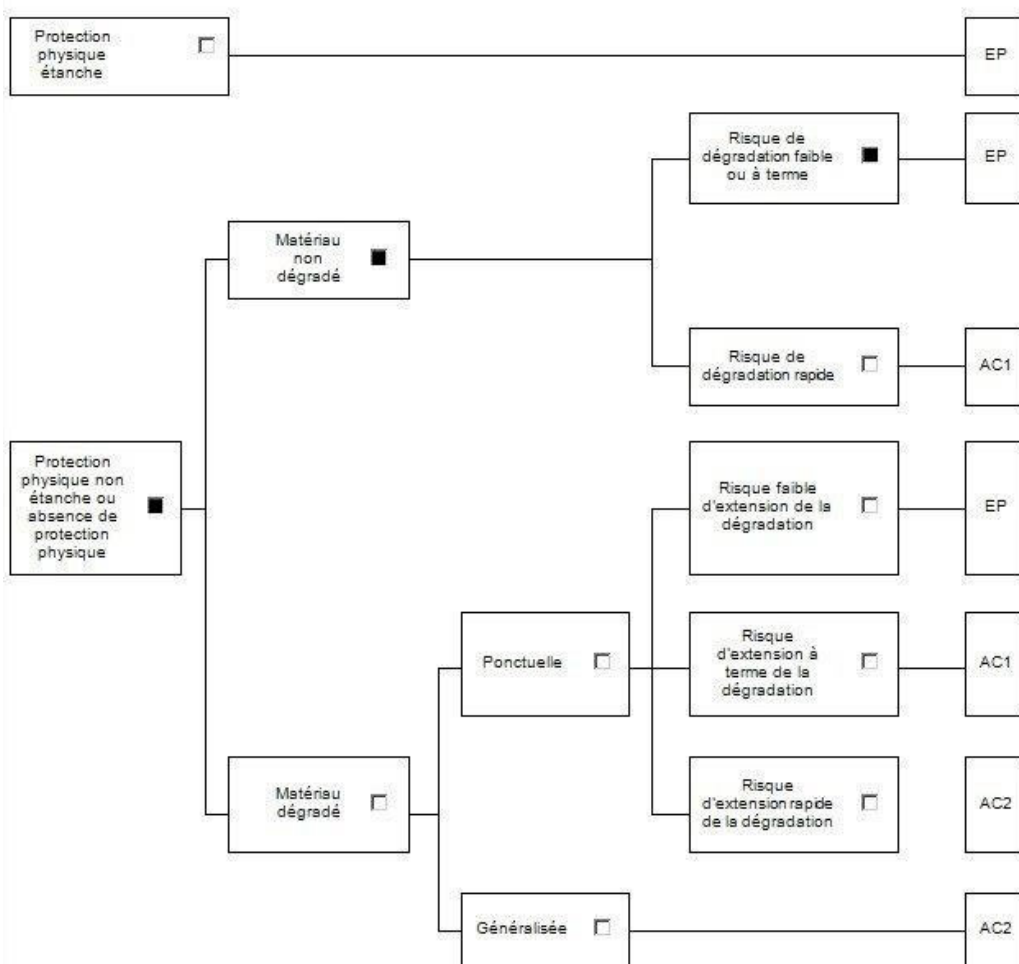

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / C0-07
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

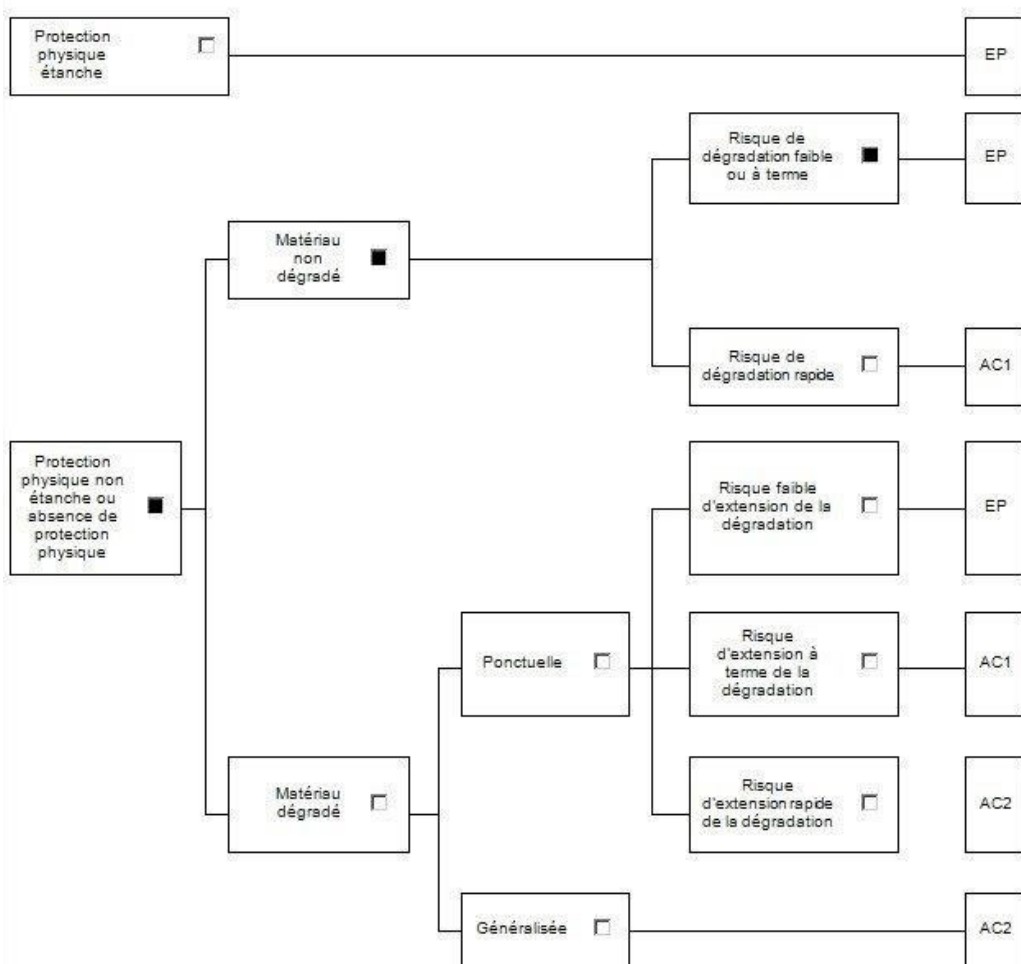

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Panneau collé ou vissé	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Sous-sol / Chambre froide 1
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Panneau collé ou vissé	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

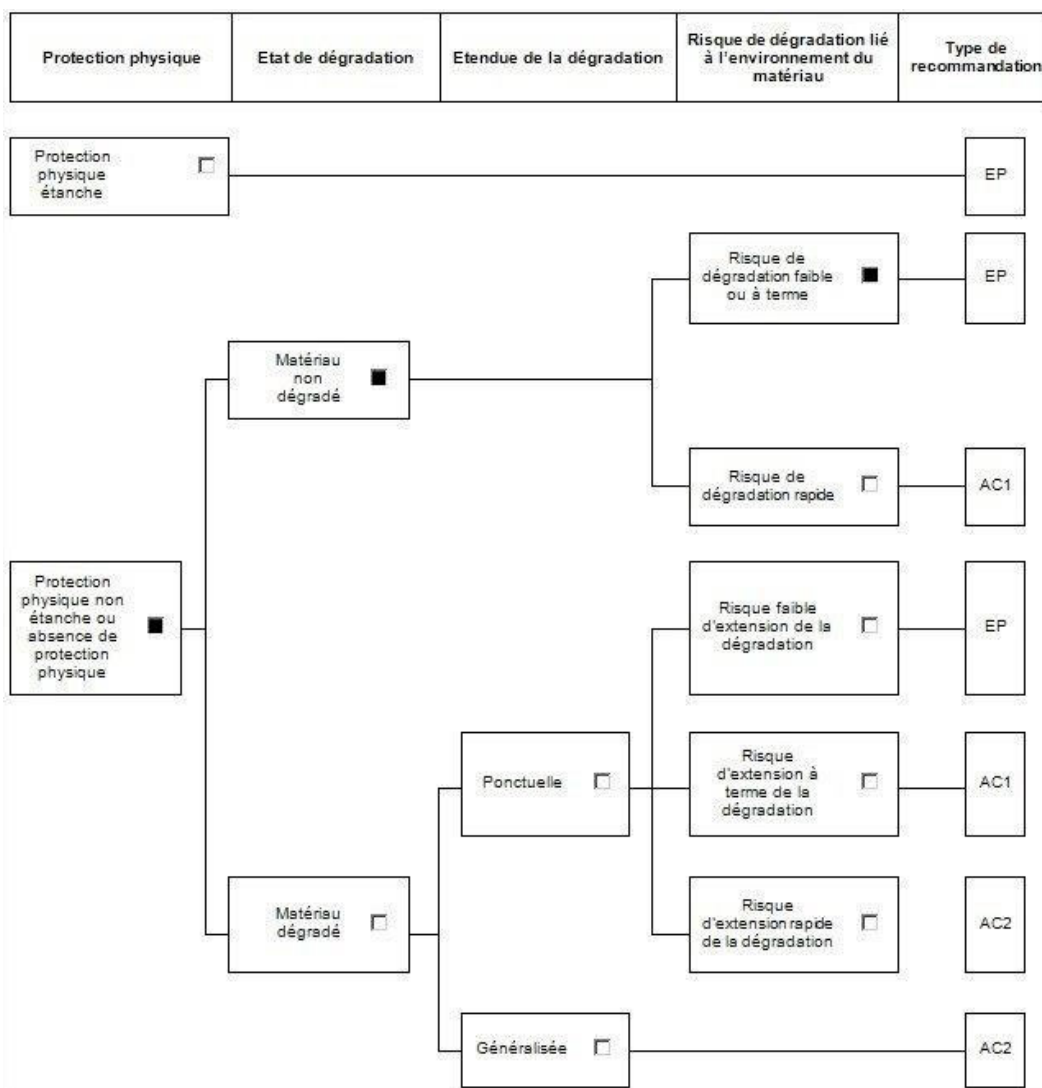

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-02
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

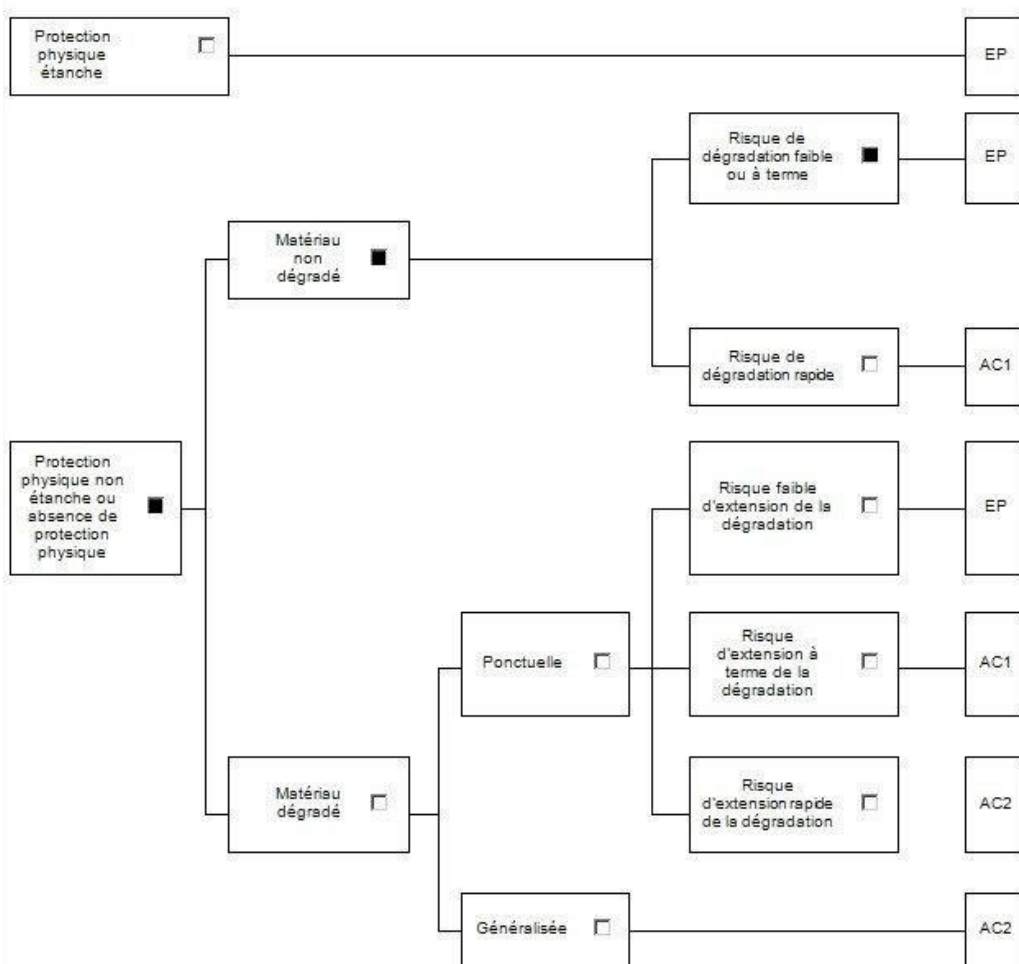

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-14
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

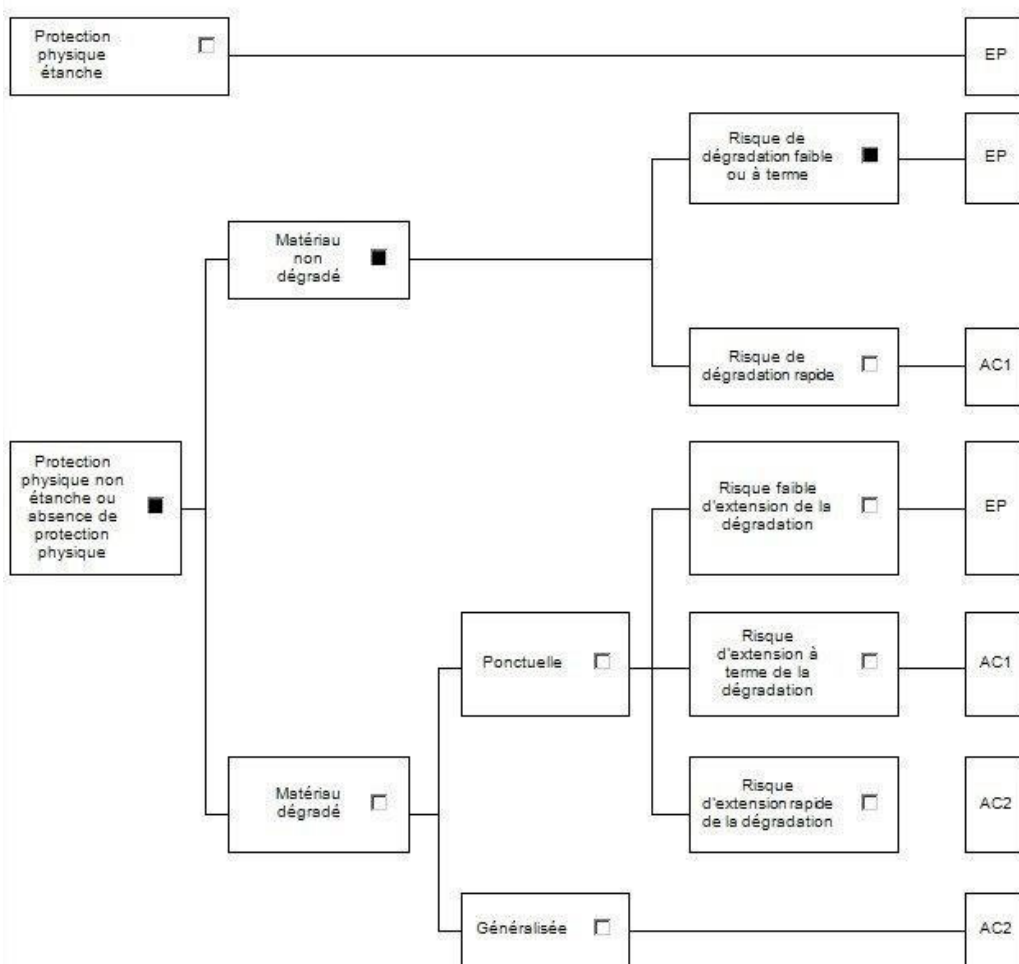

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Panneau collé ou vissé	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Sous-sol / Chambre froide 2
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Panneau collé ou vissé	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

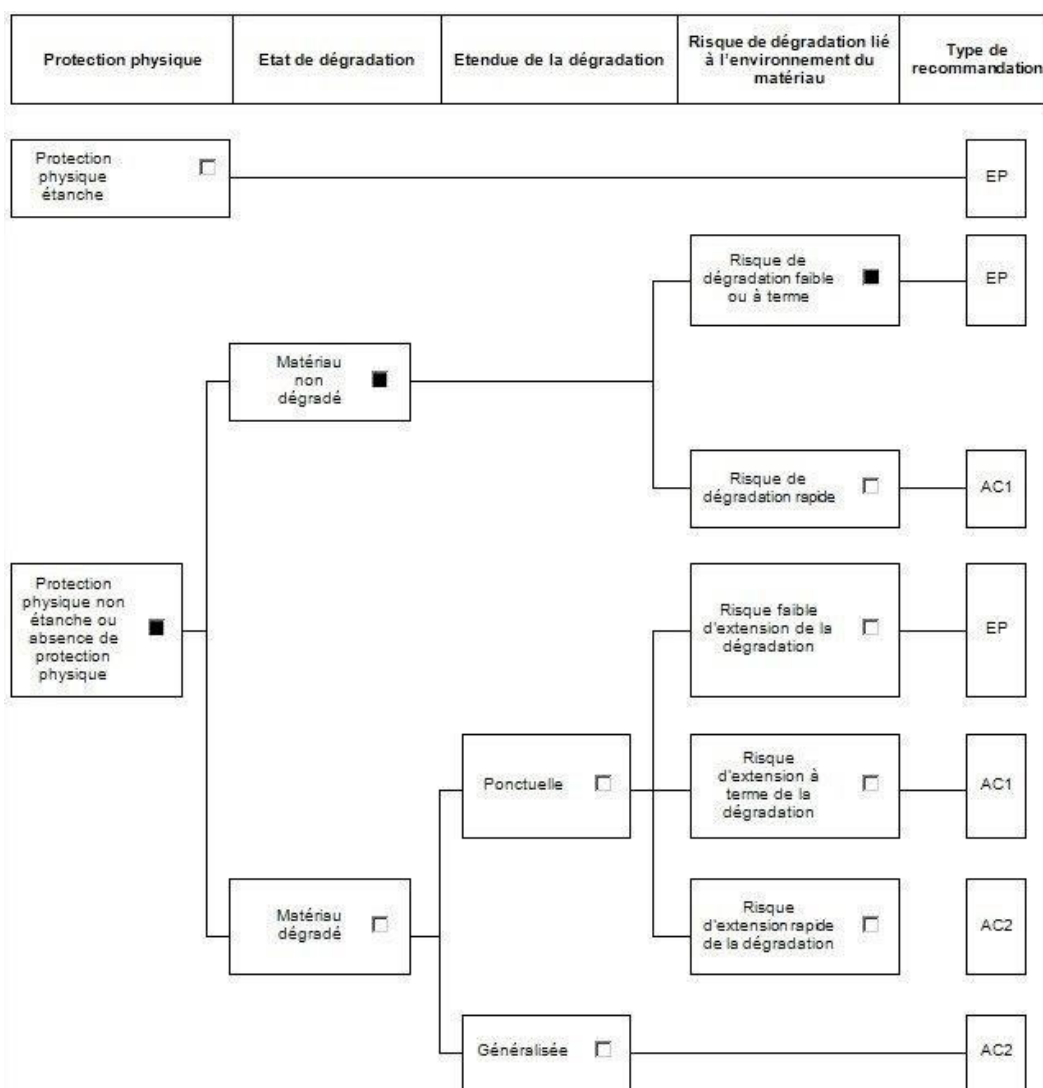

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-03
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

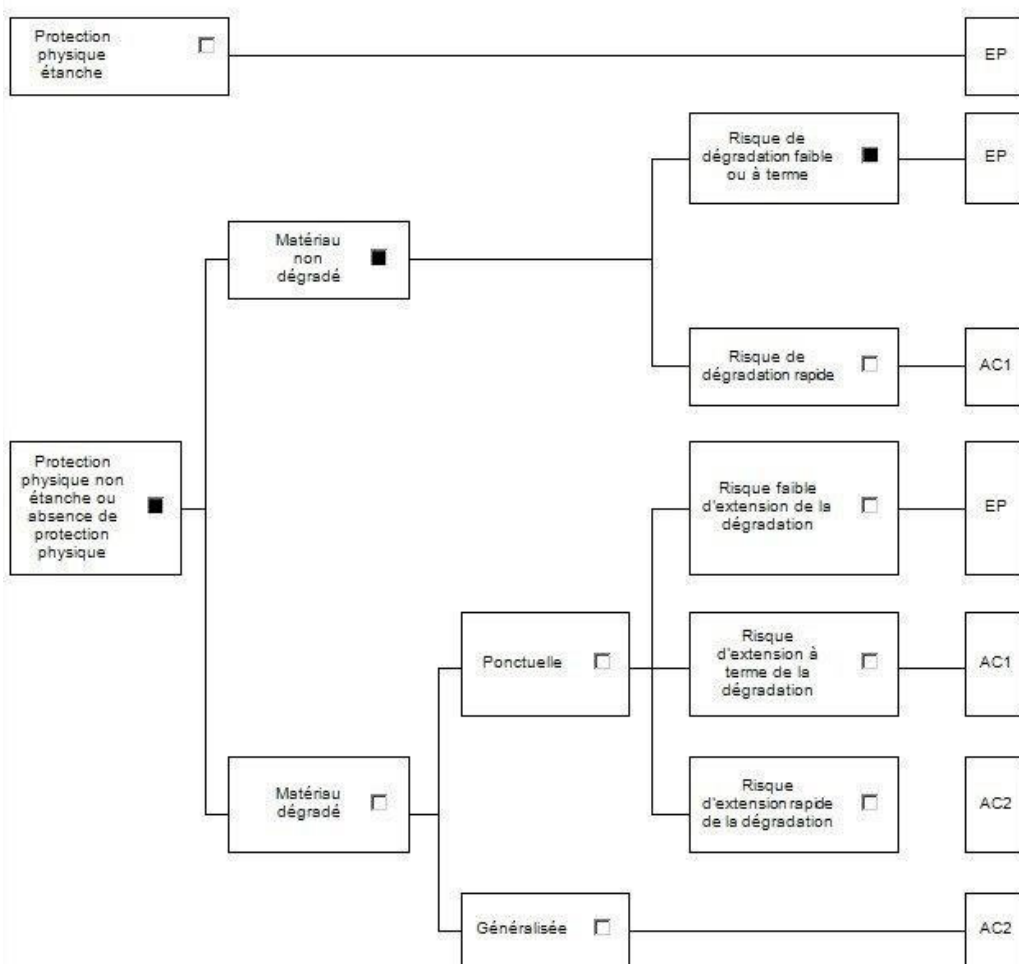

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-15
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

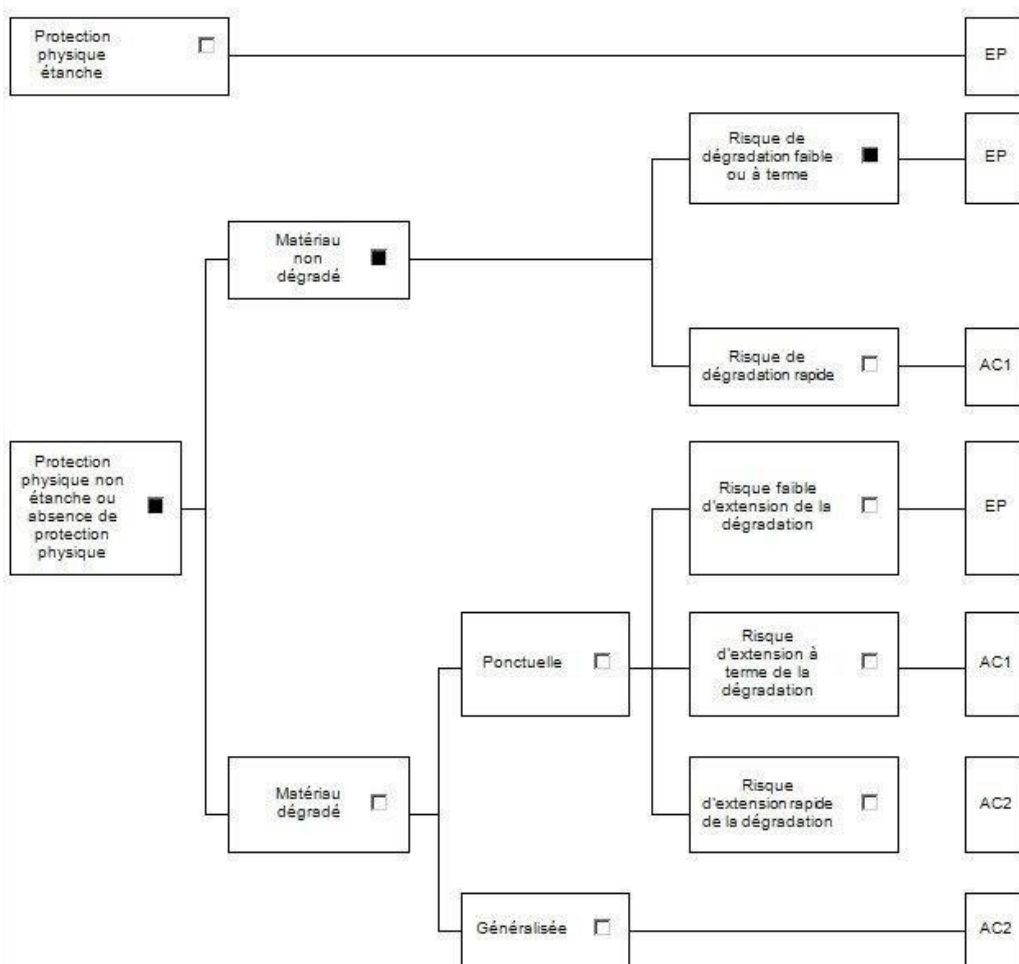

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Sous-sol / Cage d'Escalier 3
Destination déclarée du local	Circulation

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

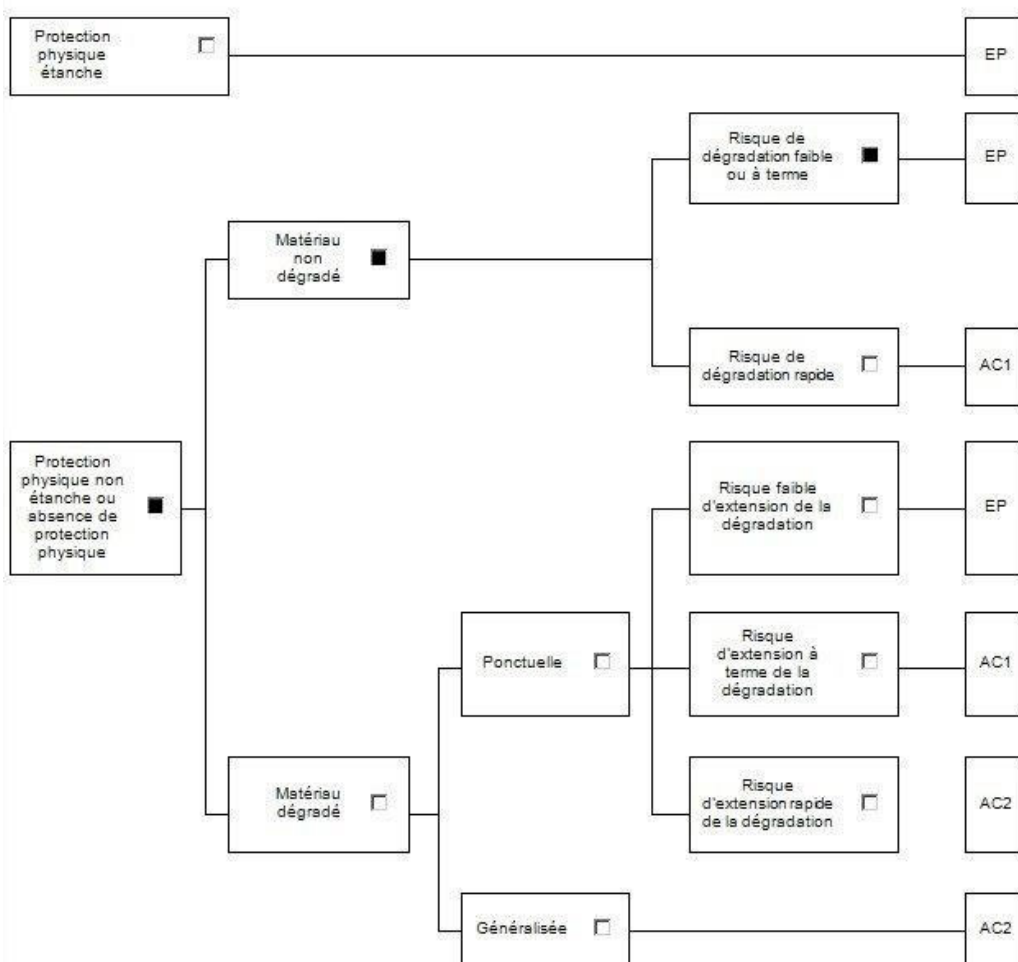

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / C3-16
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

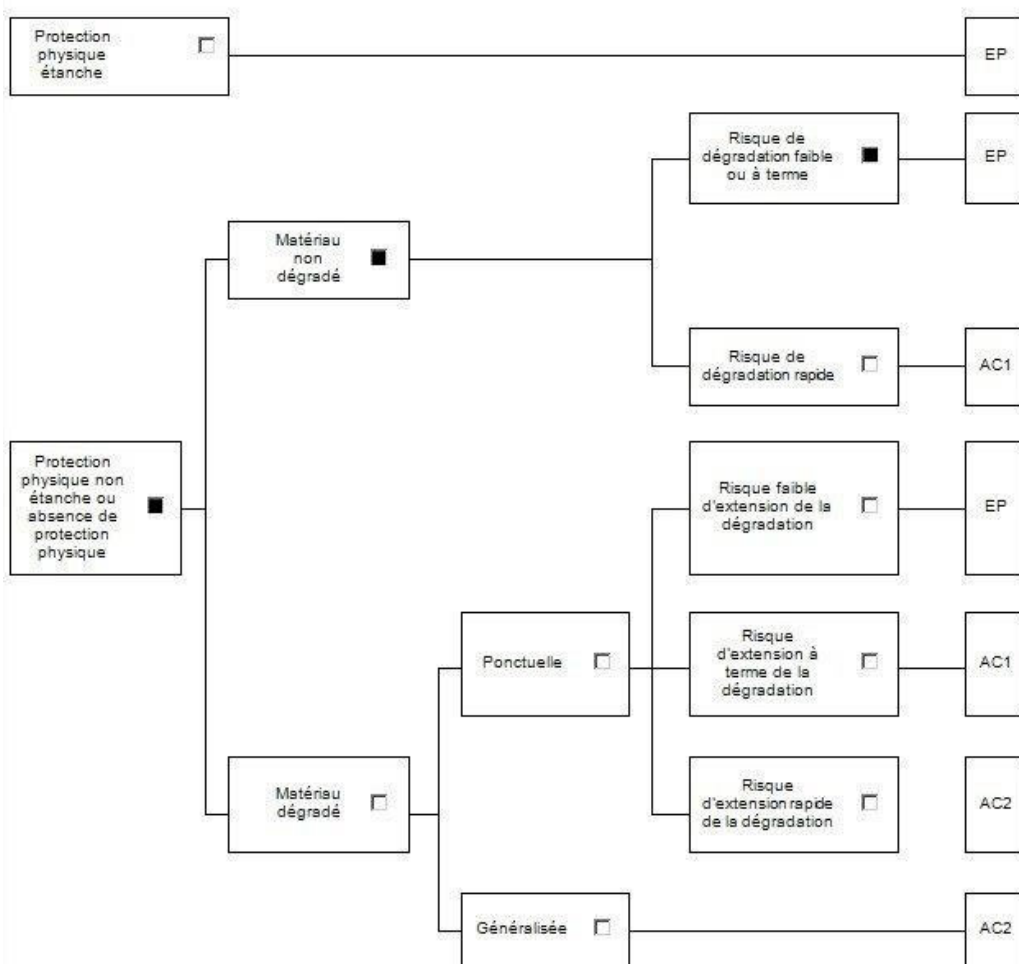

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Sous-sol / Cage d'Escalier cuisine
Destination déclarée du local	Circulation

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

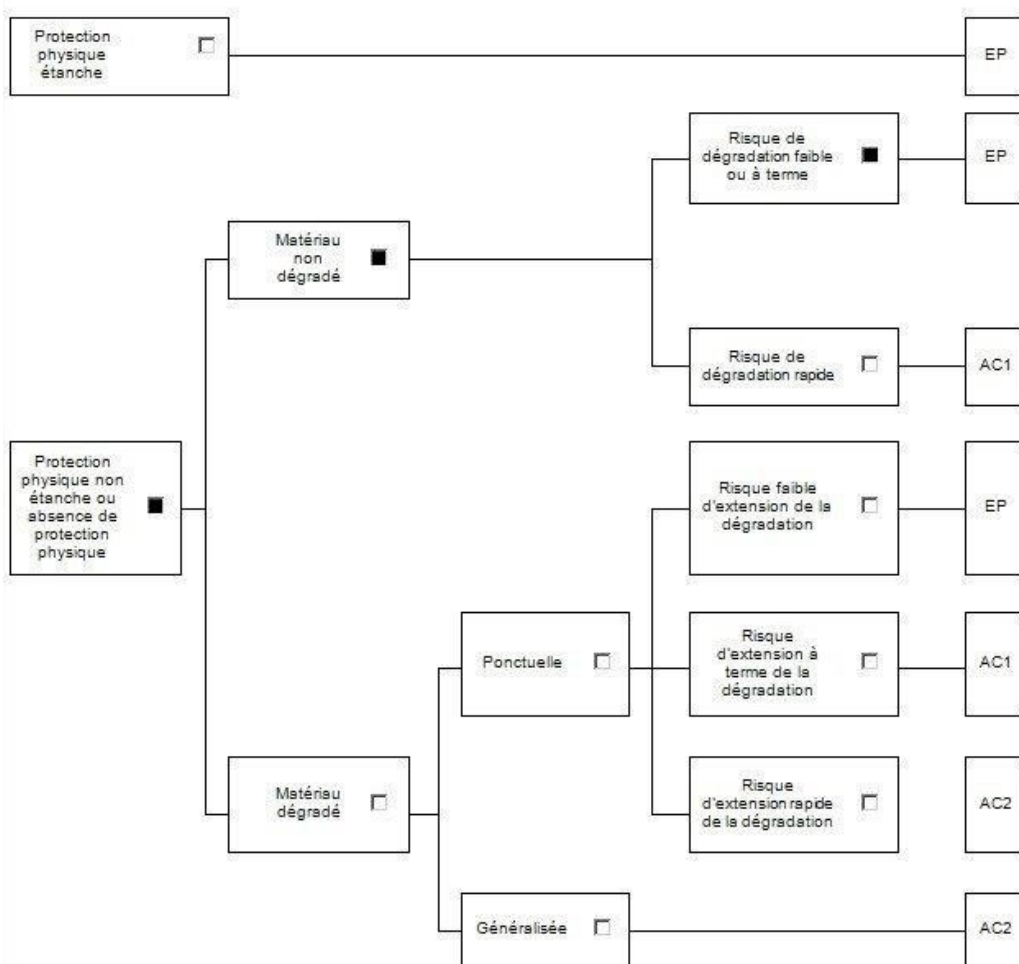

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-04
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

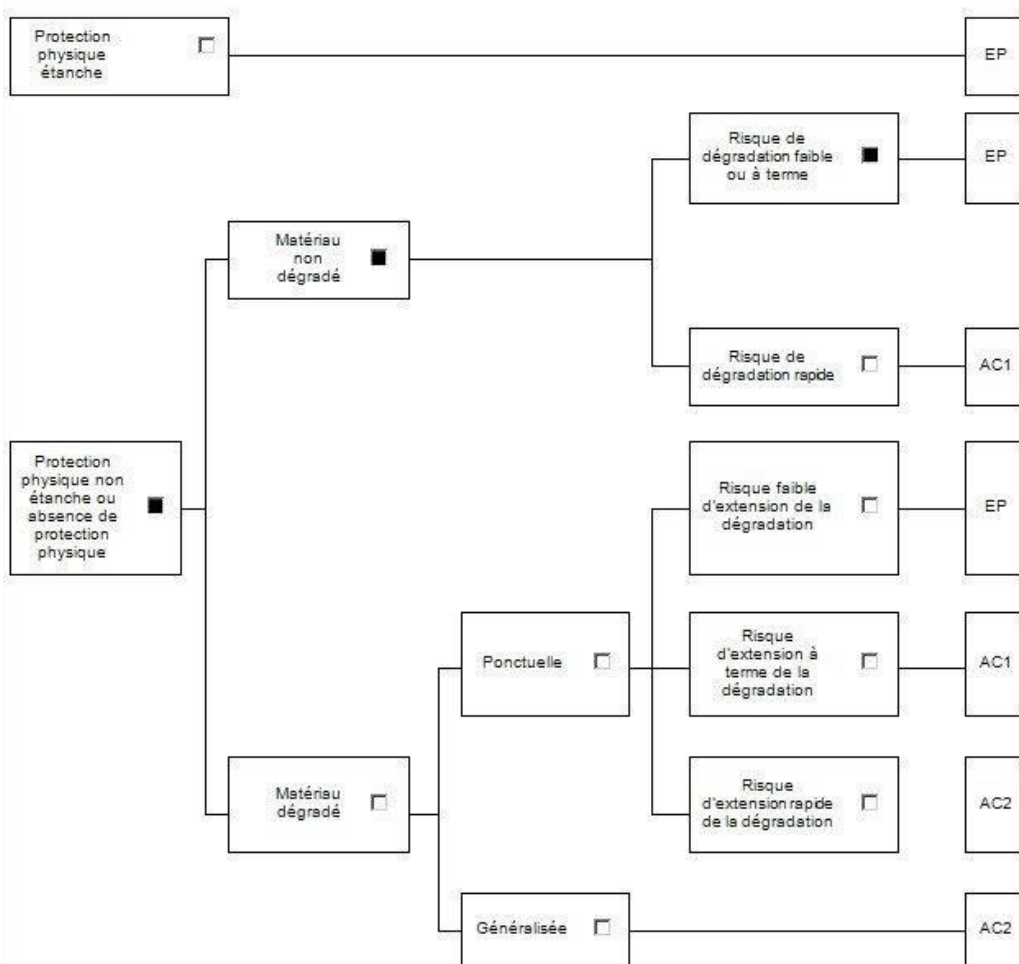

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-05
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

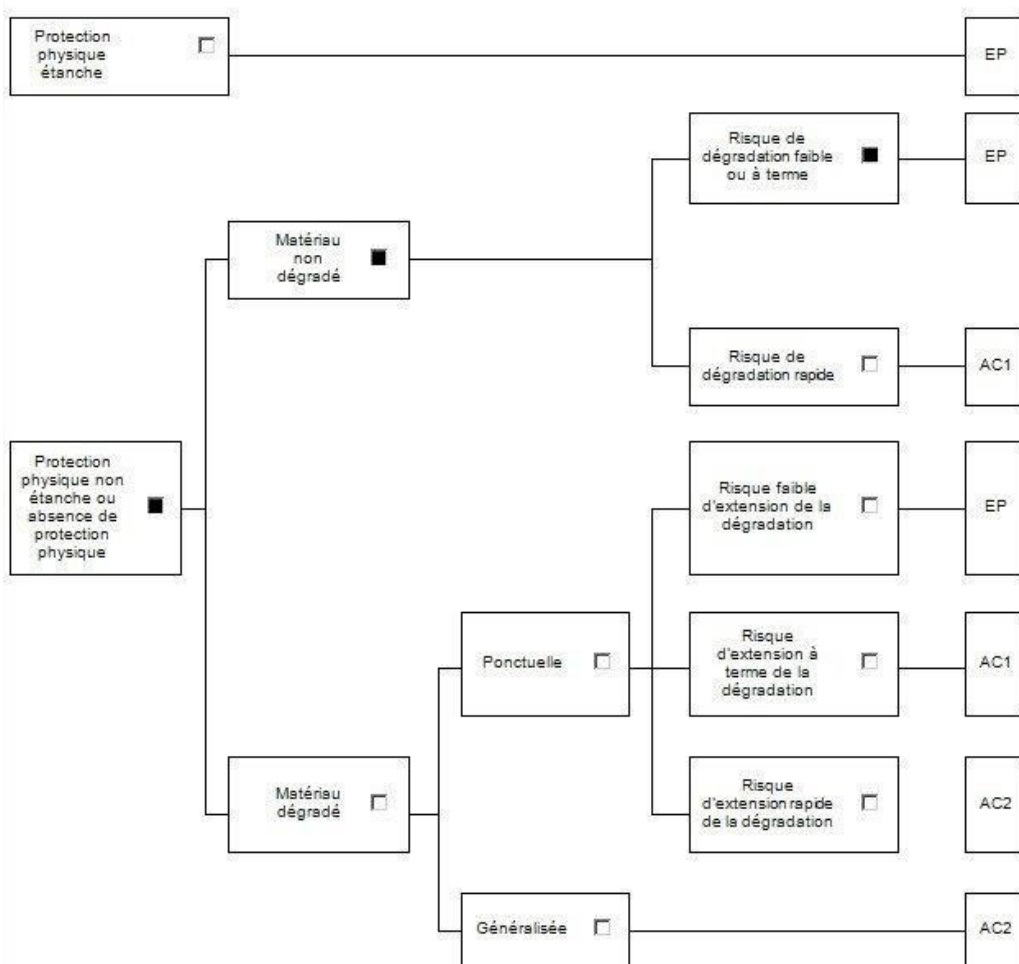

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-19
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

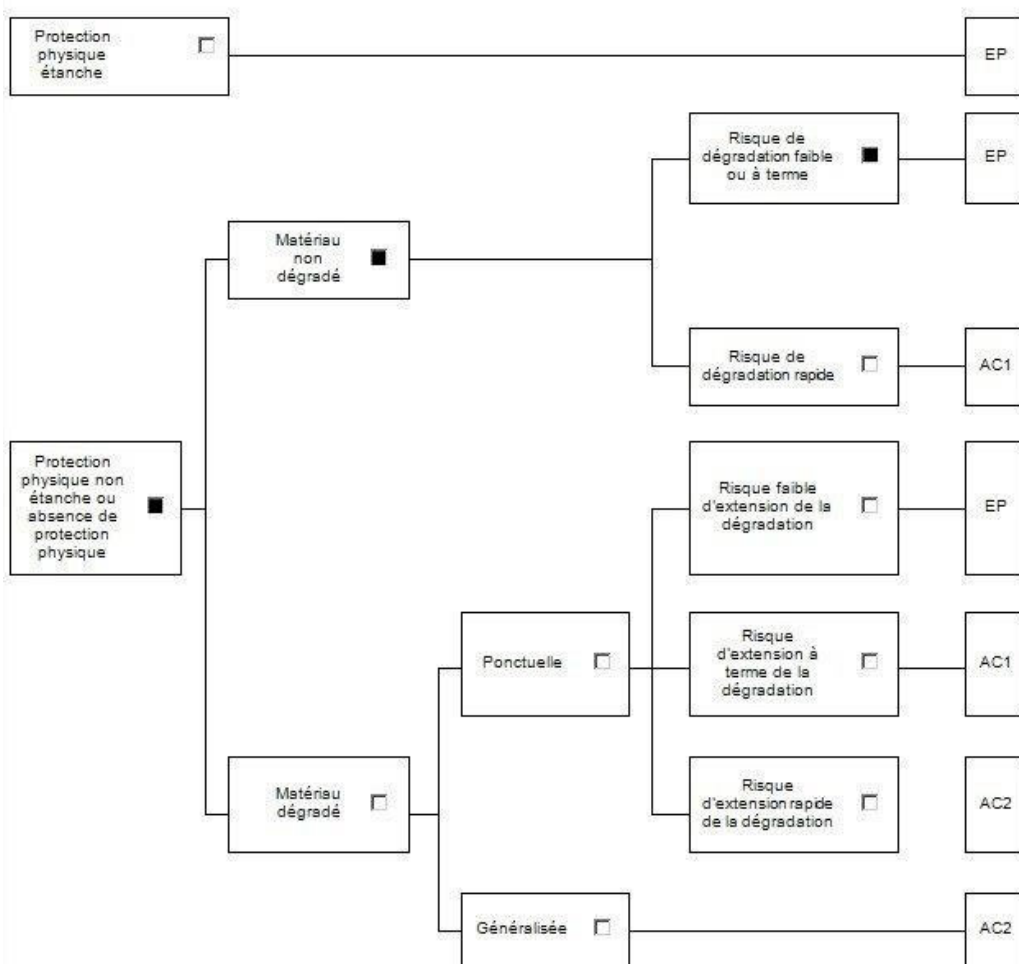

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-06
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

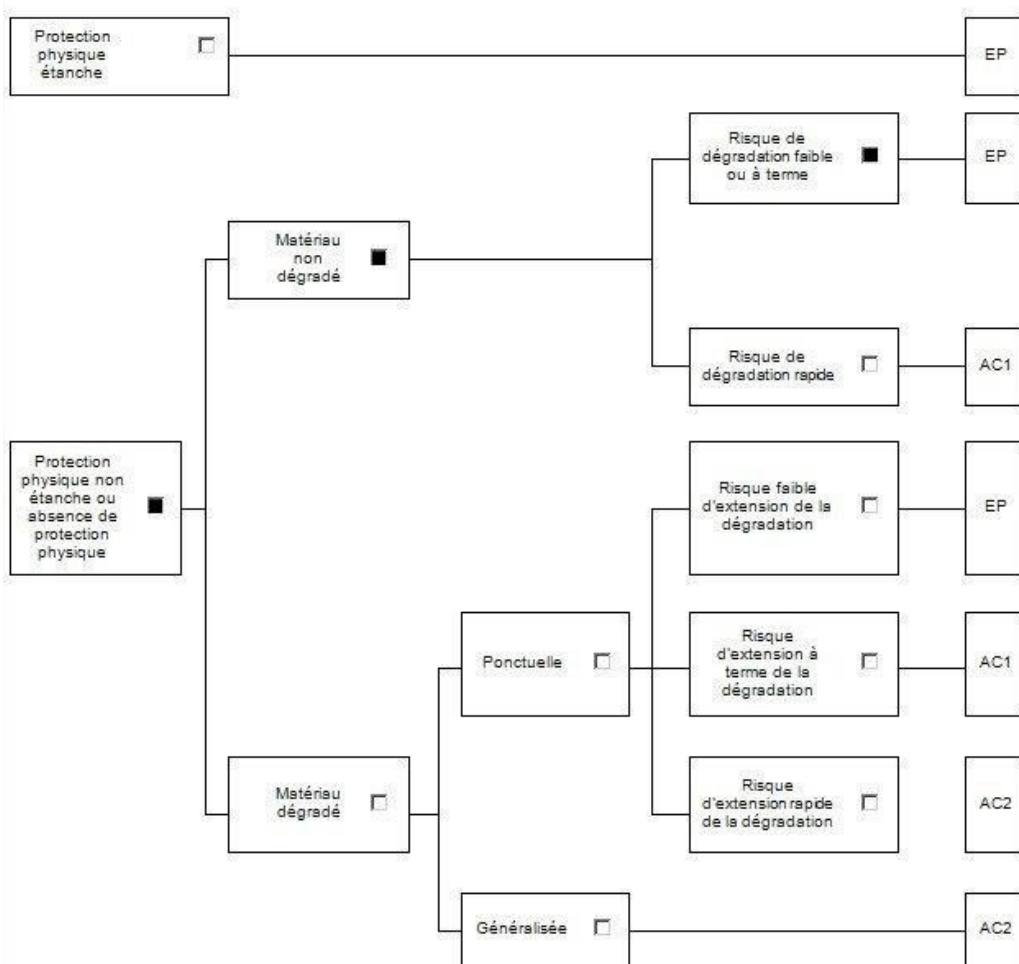

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-20
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

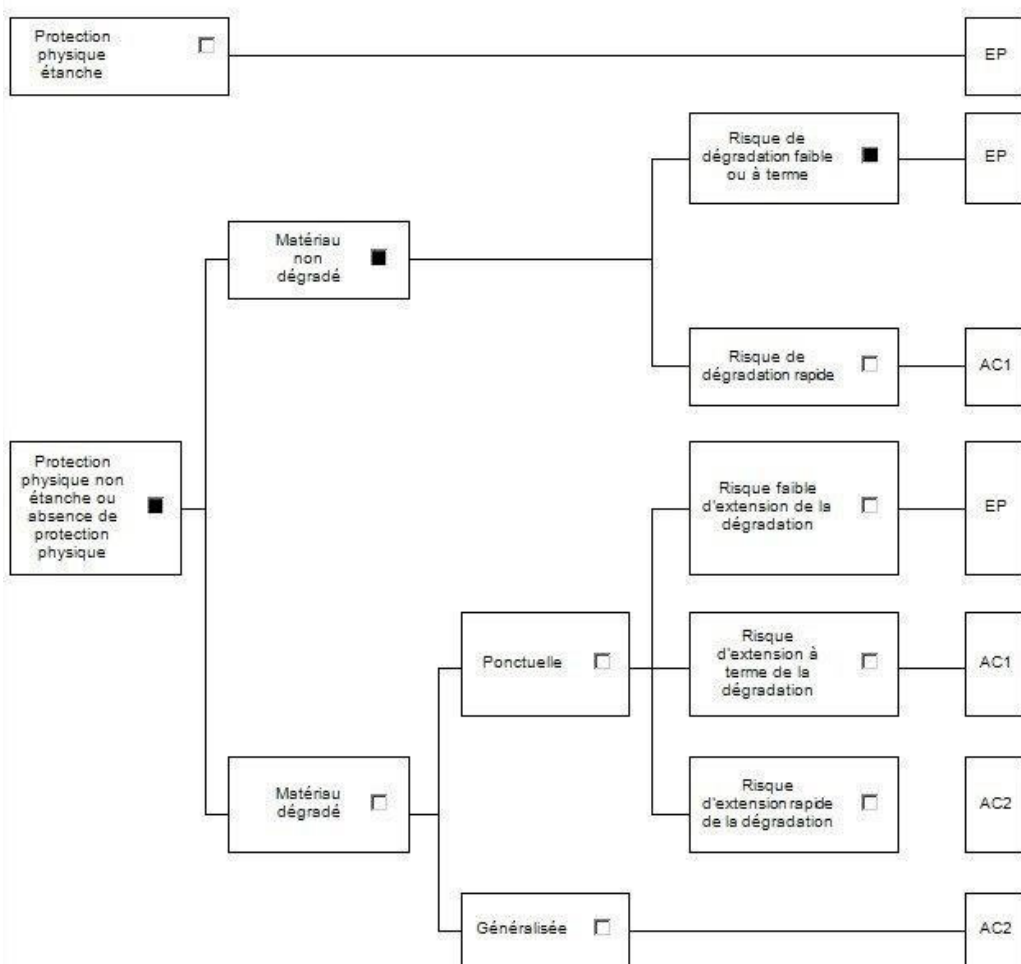

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduit	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Sous-sol / CS-02
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Conduit	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

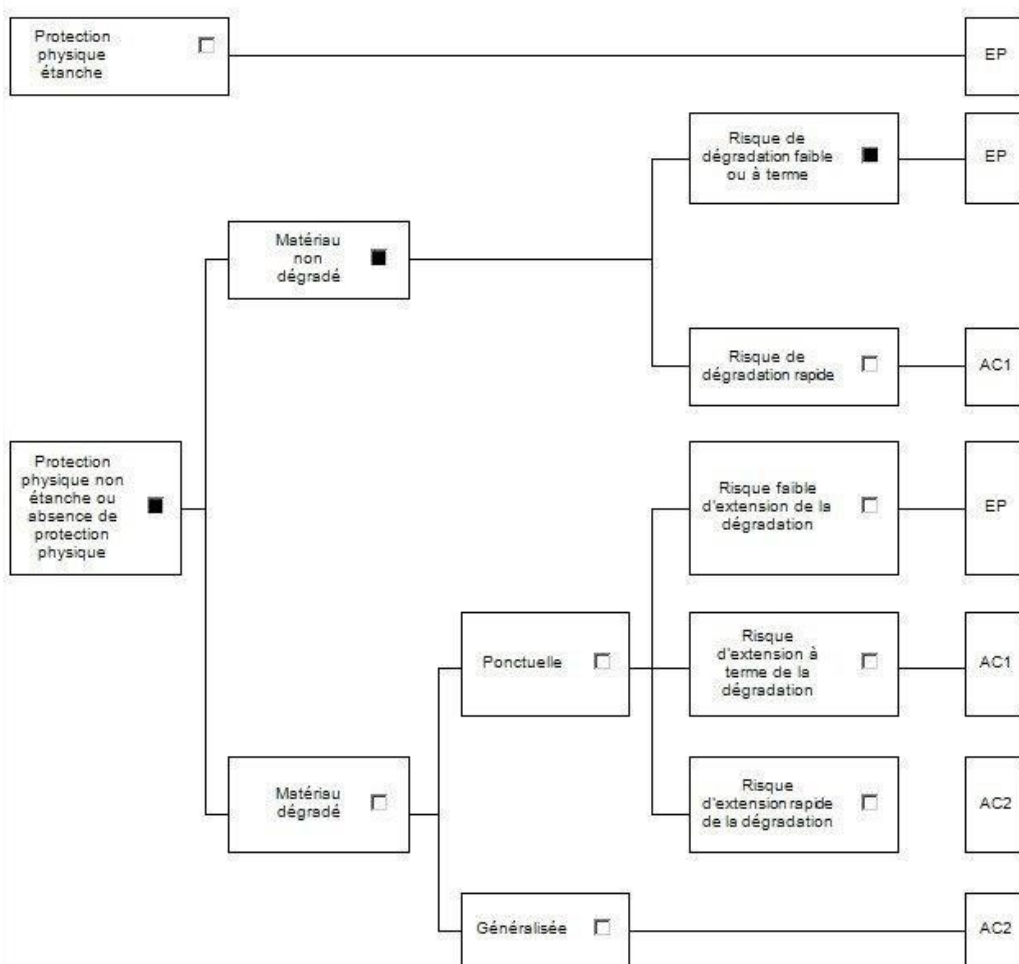

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / RESTAURANT
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

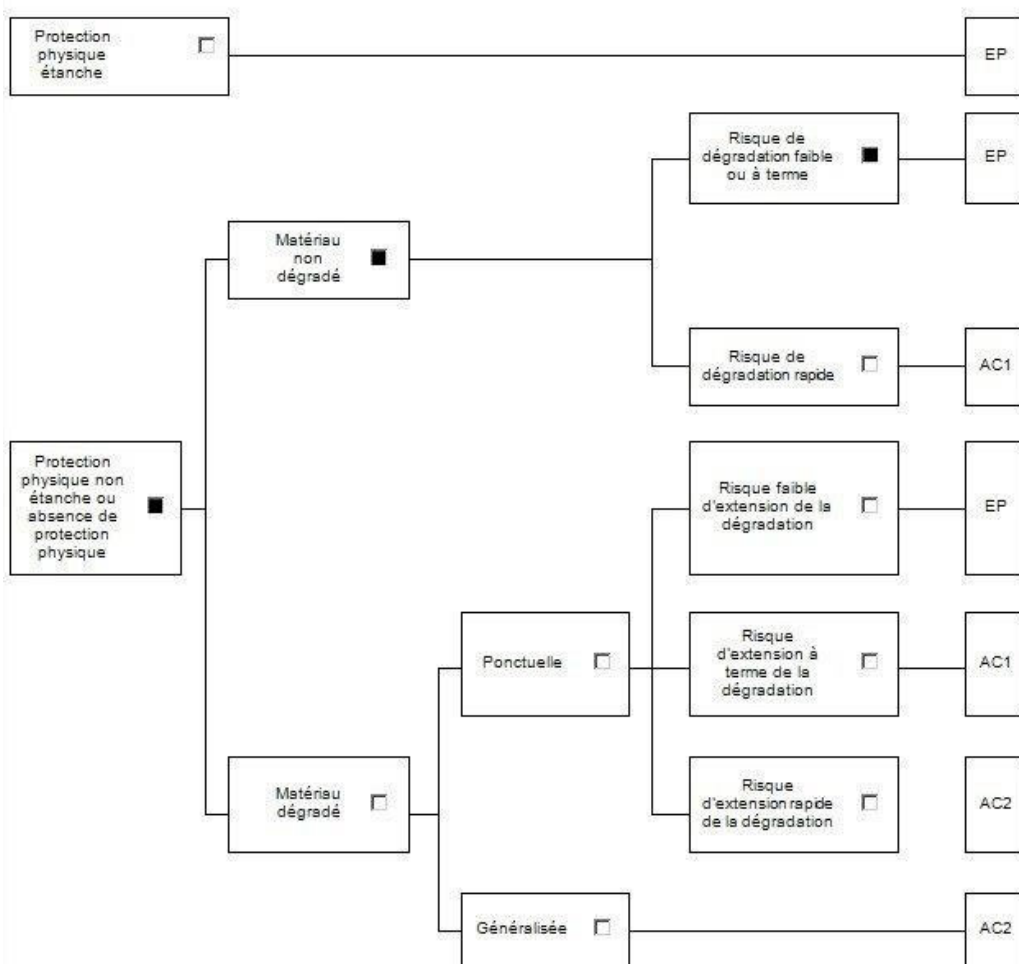

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / C2-08
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

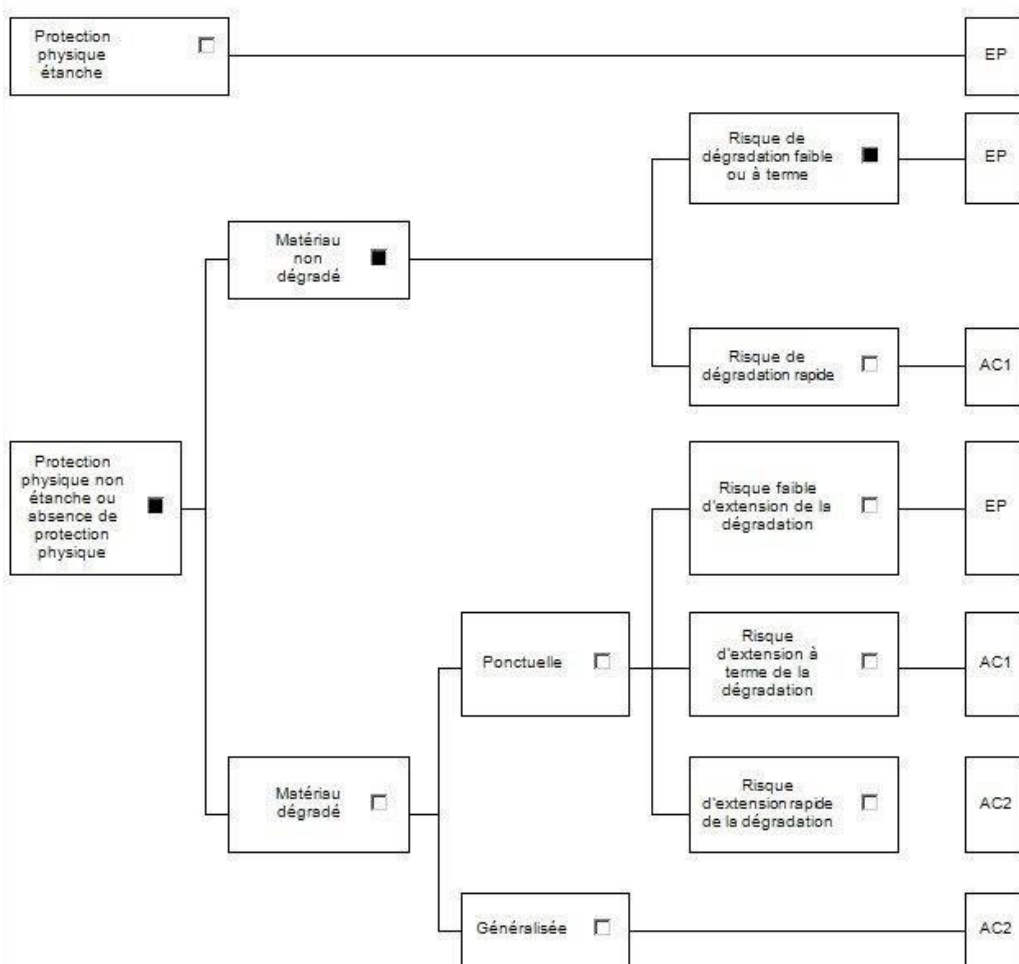

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-21
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

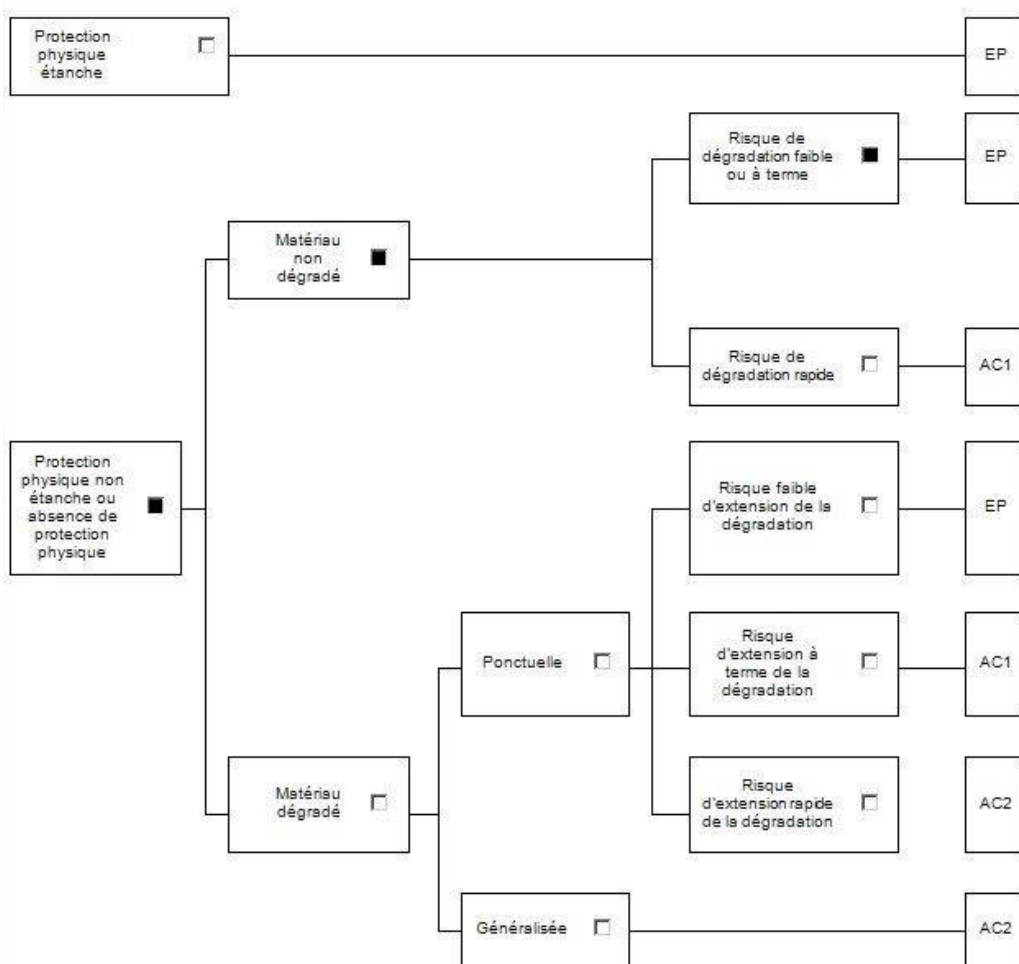

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Panneau collé ou vissé	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	Sous-sol / CS-11
Destination déclarée du local	Local technique


Résultat de la grille d'évaluation du Panneau collé ou vissé	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

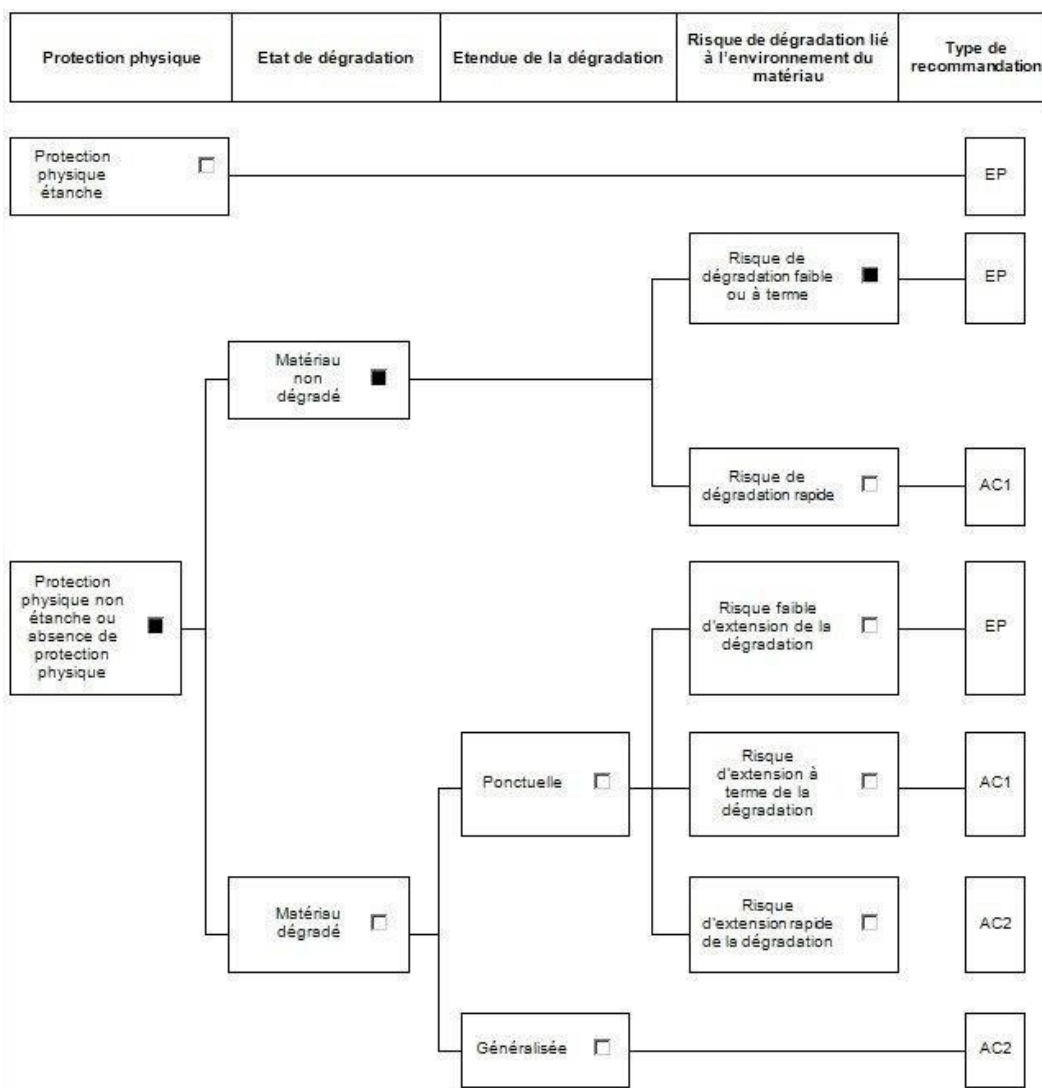

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT C 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / C4-22
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

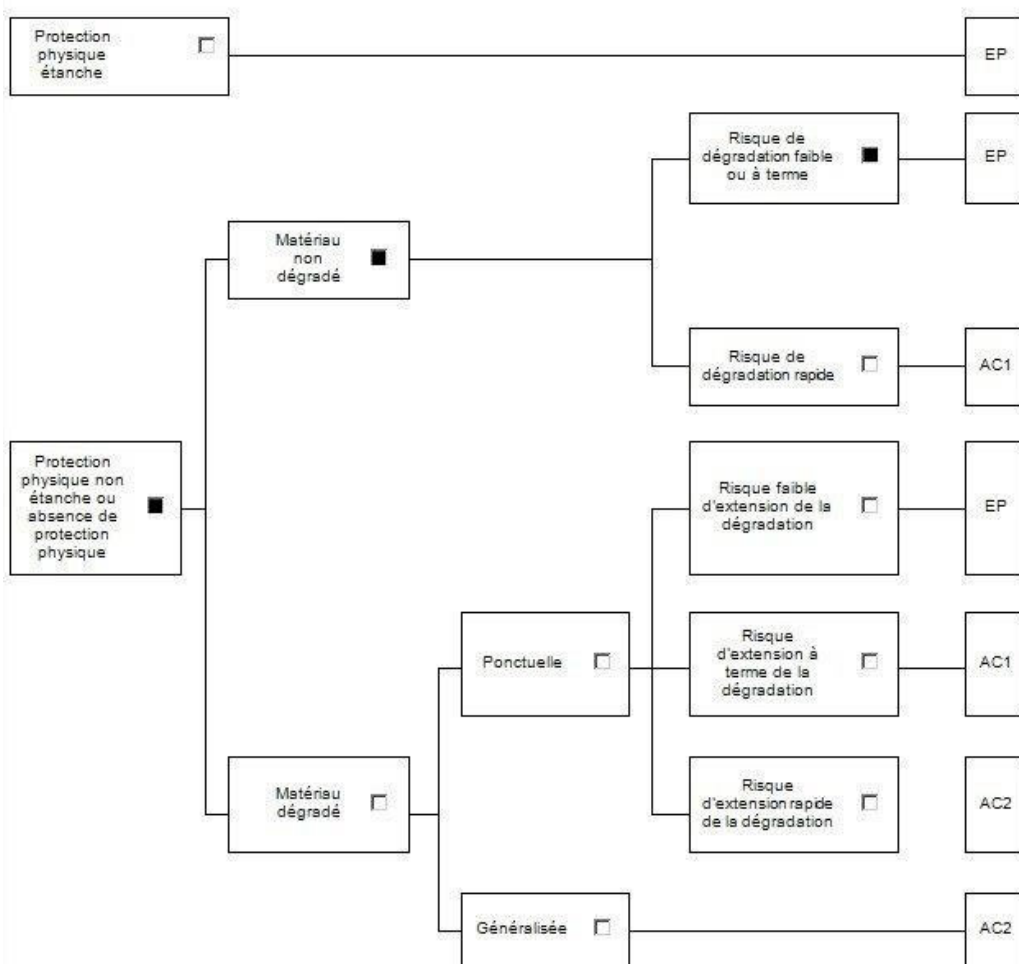

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-31
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

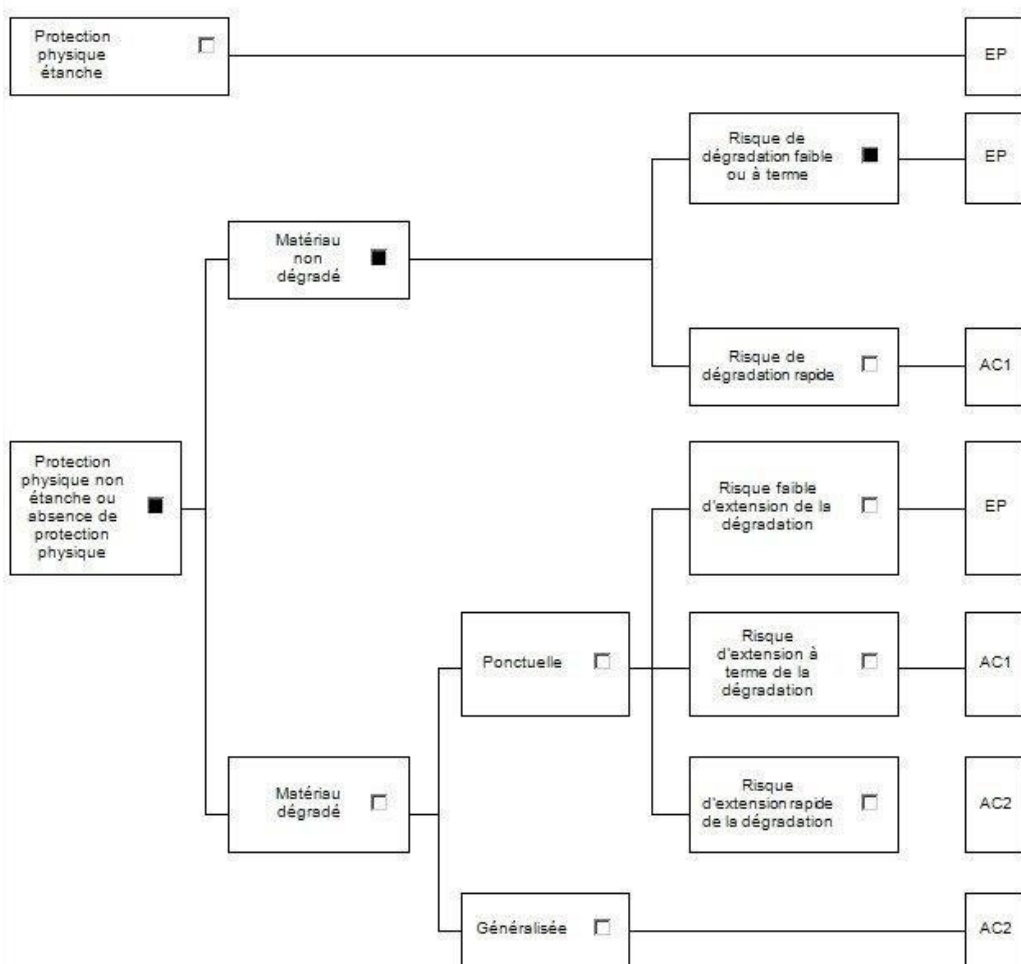

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-29
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

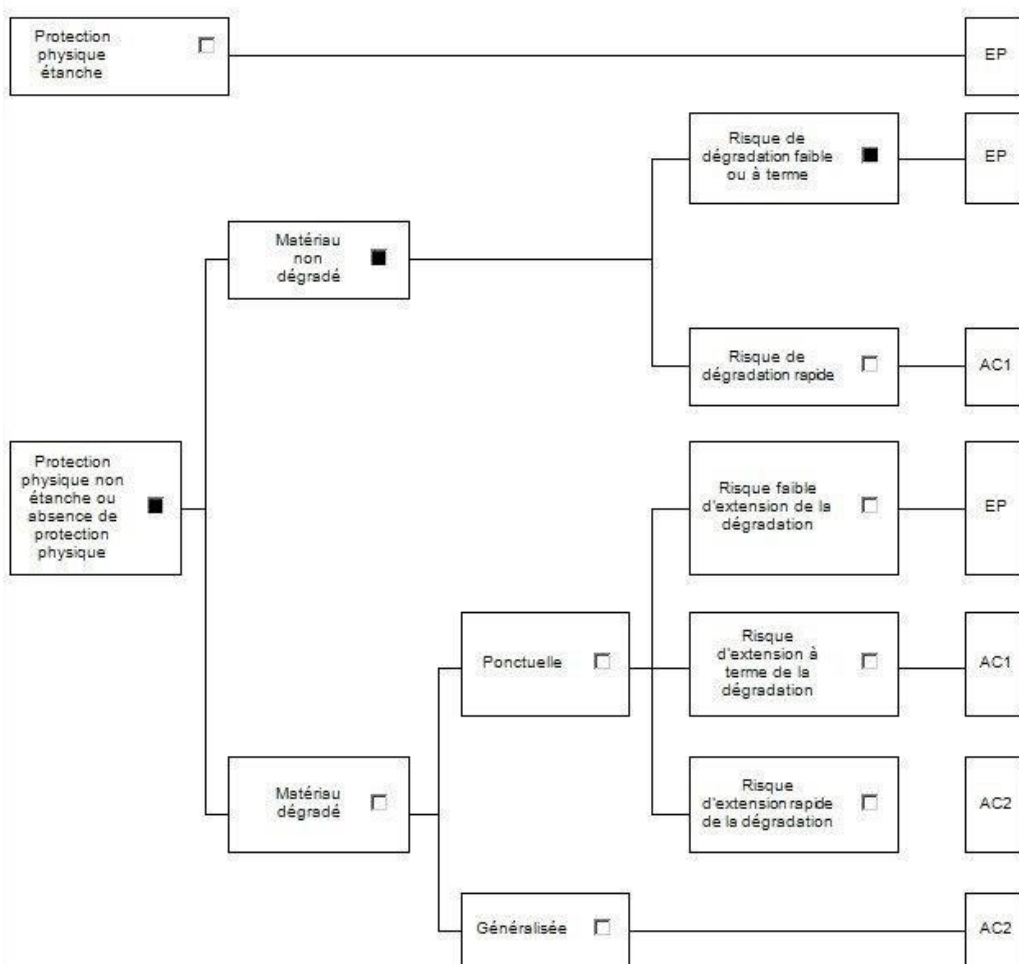

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-26
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

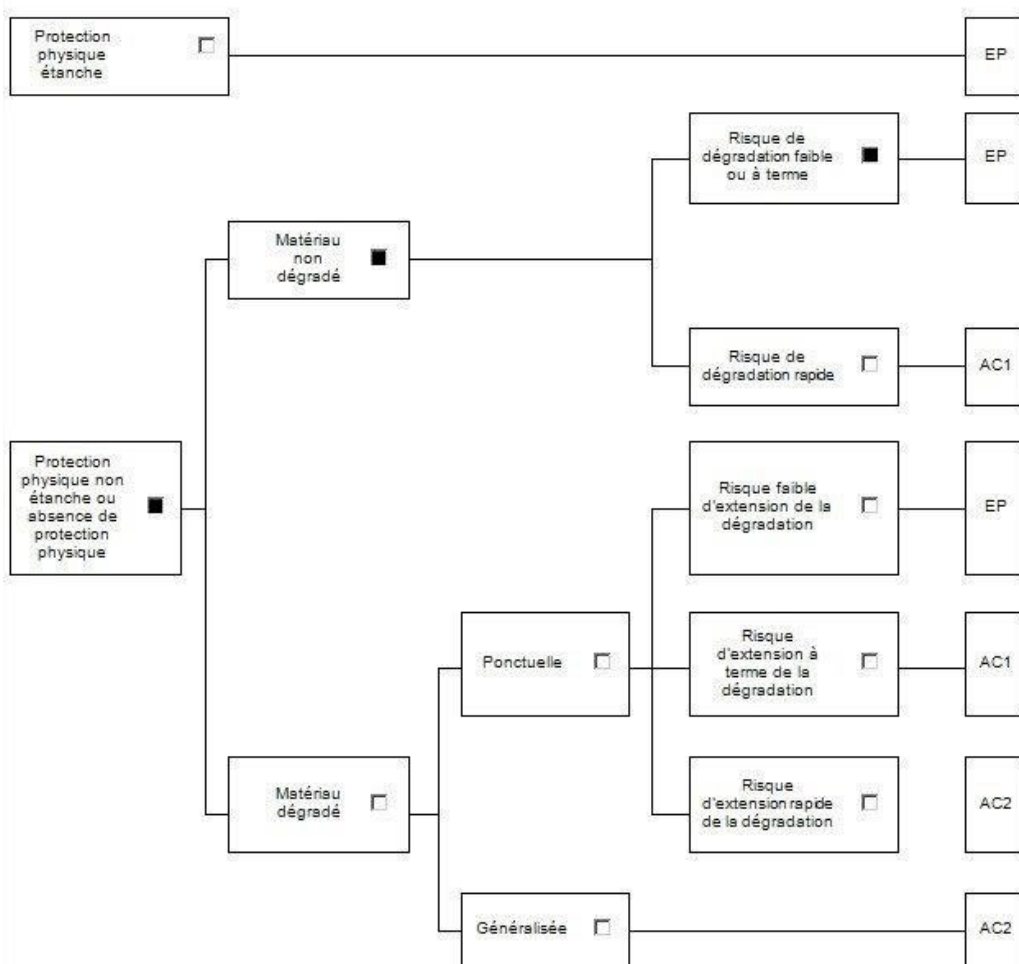

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-25
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

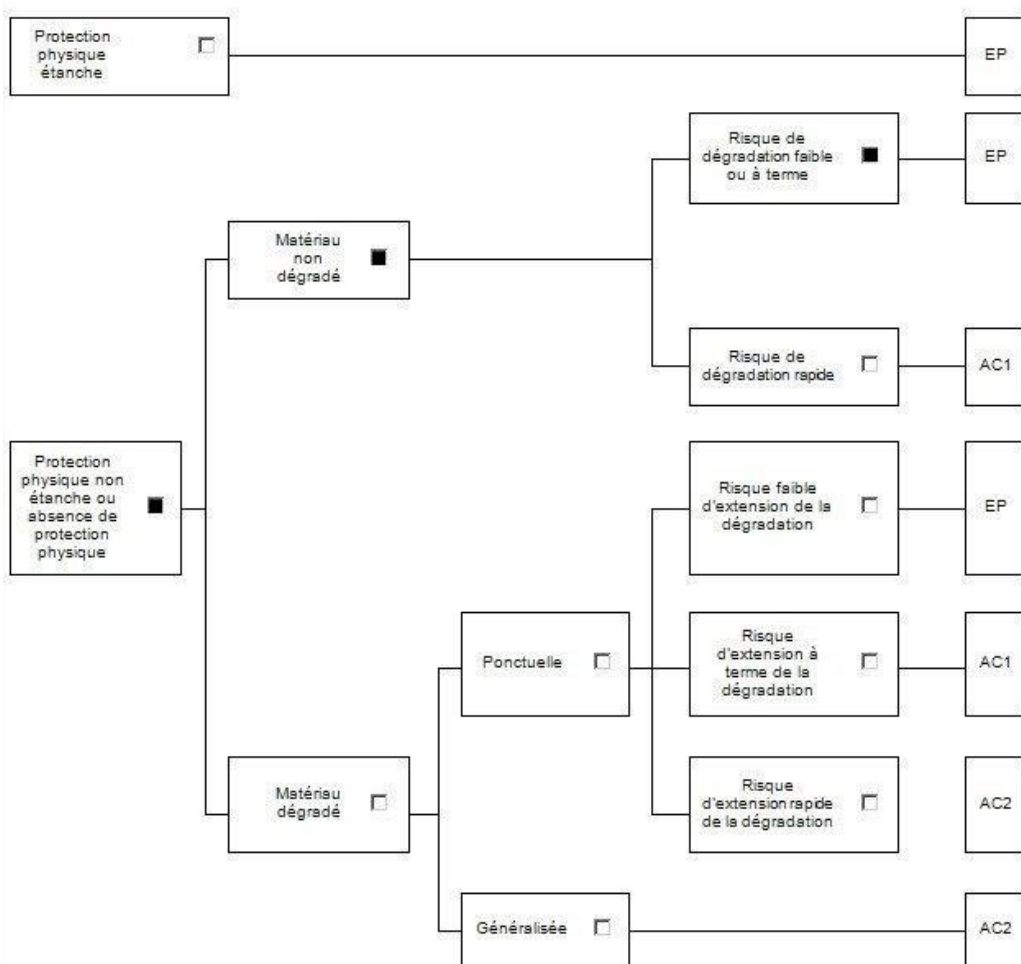

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-28
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

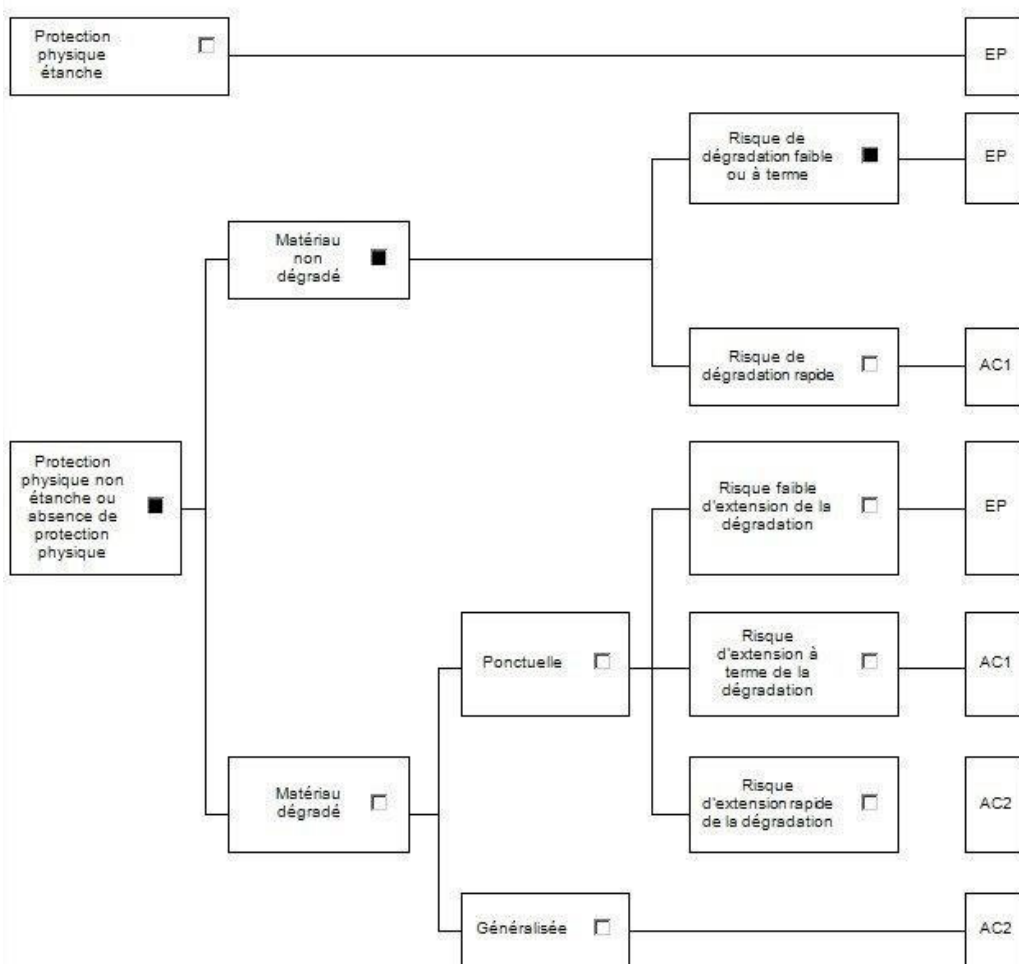

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-27
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

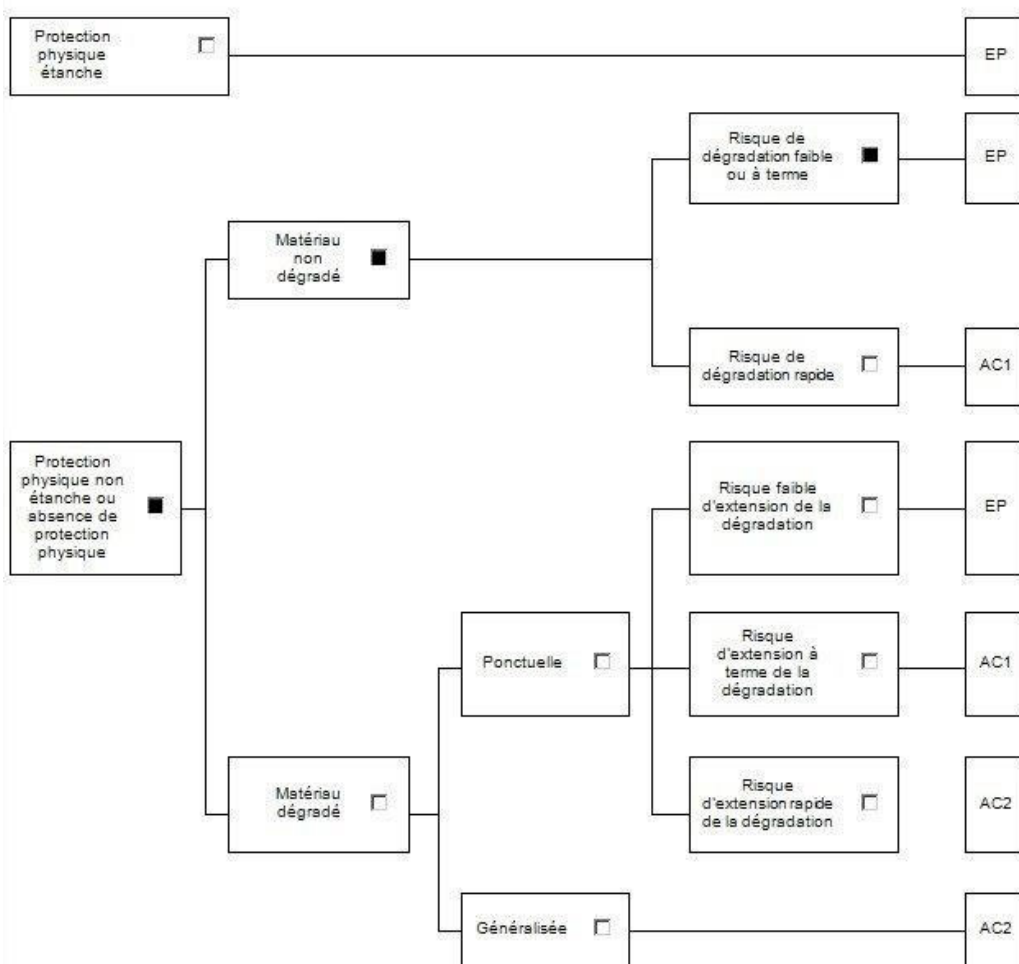

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-01
Destination déclarée du local	CH

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

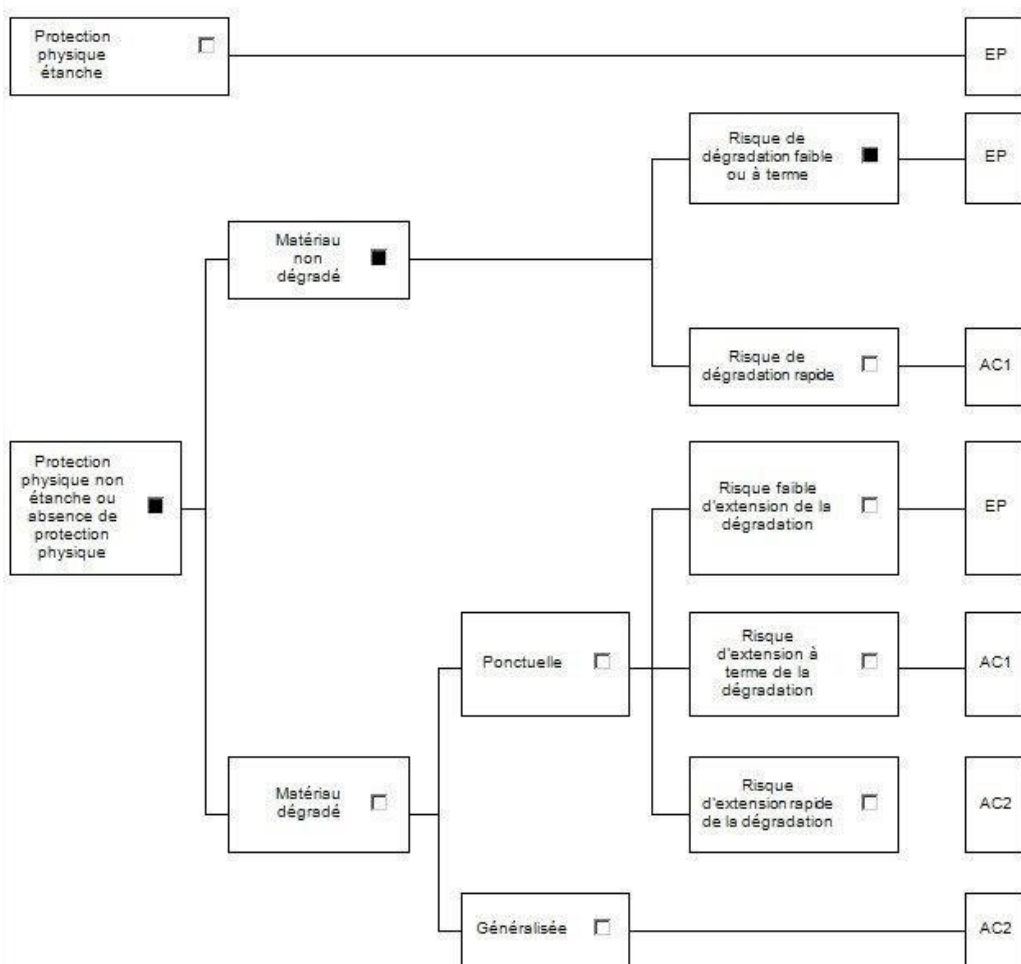

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-03
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

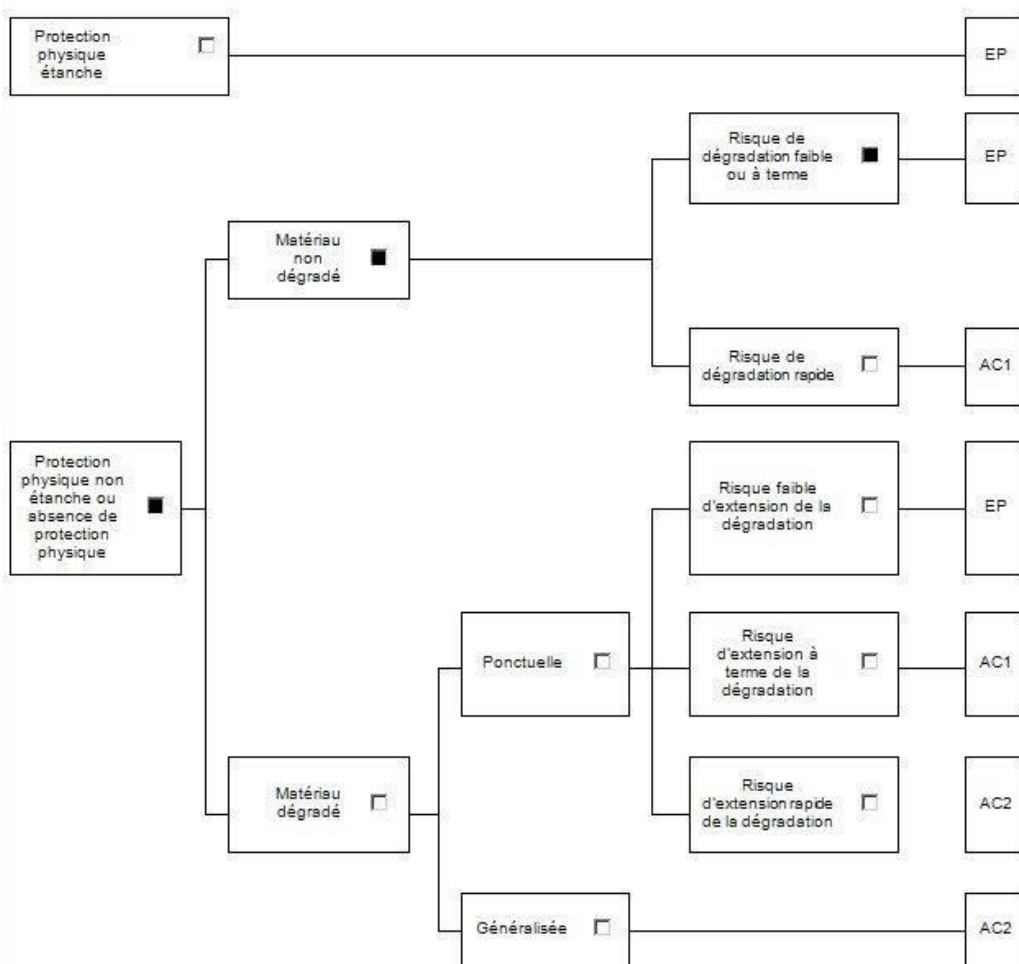

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-02
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

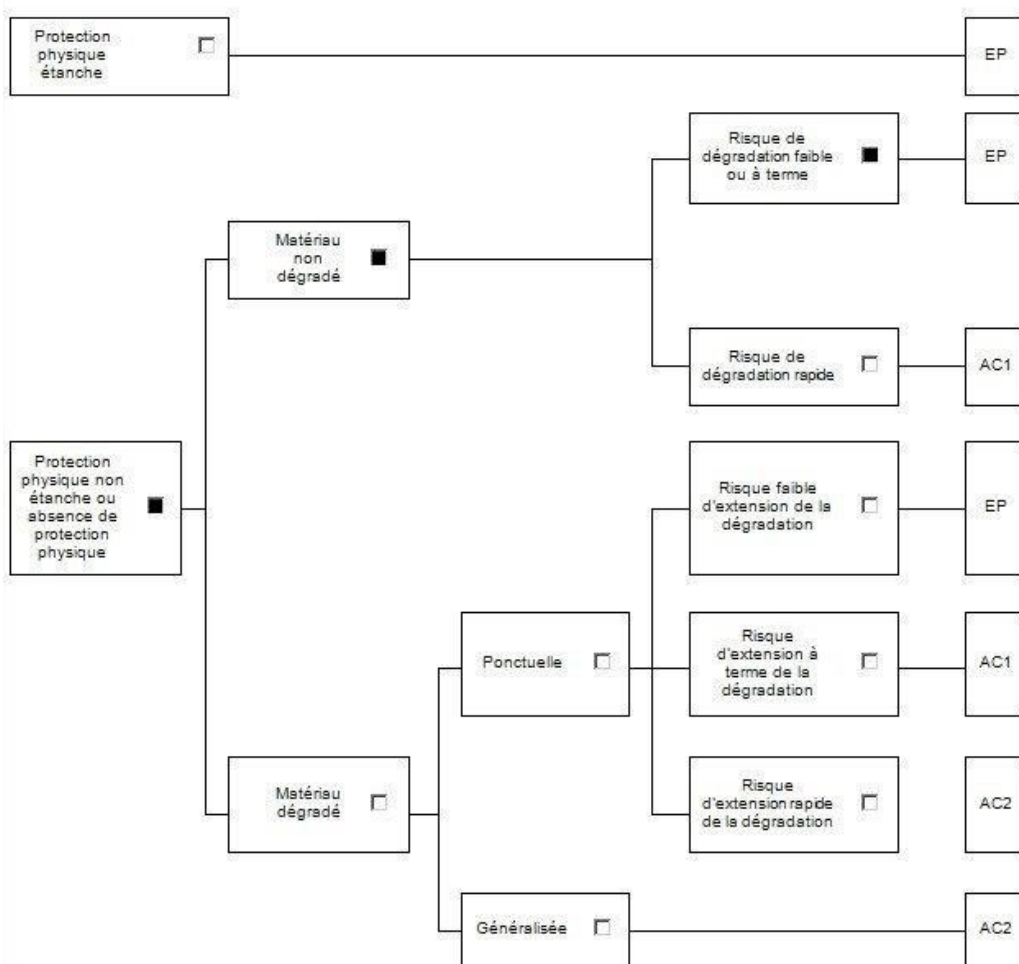

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-11
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

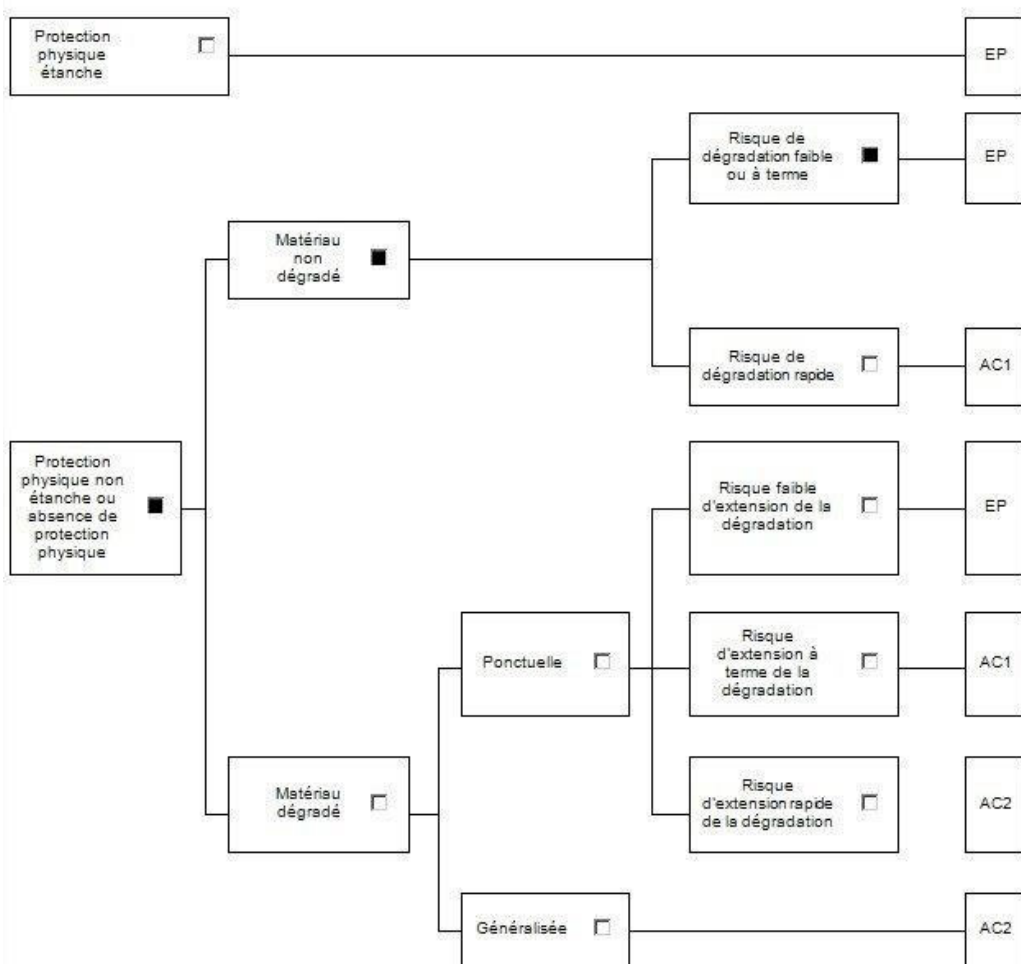

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-10
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

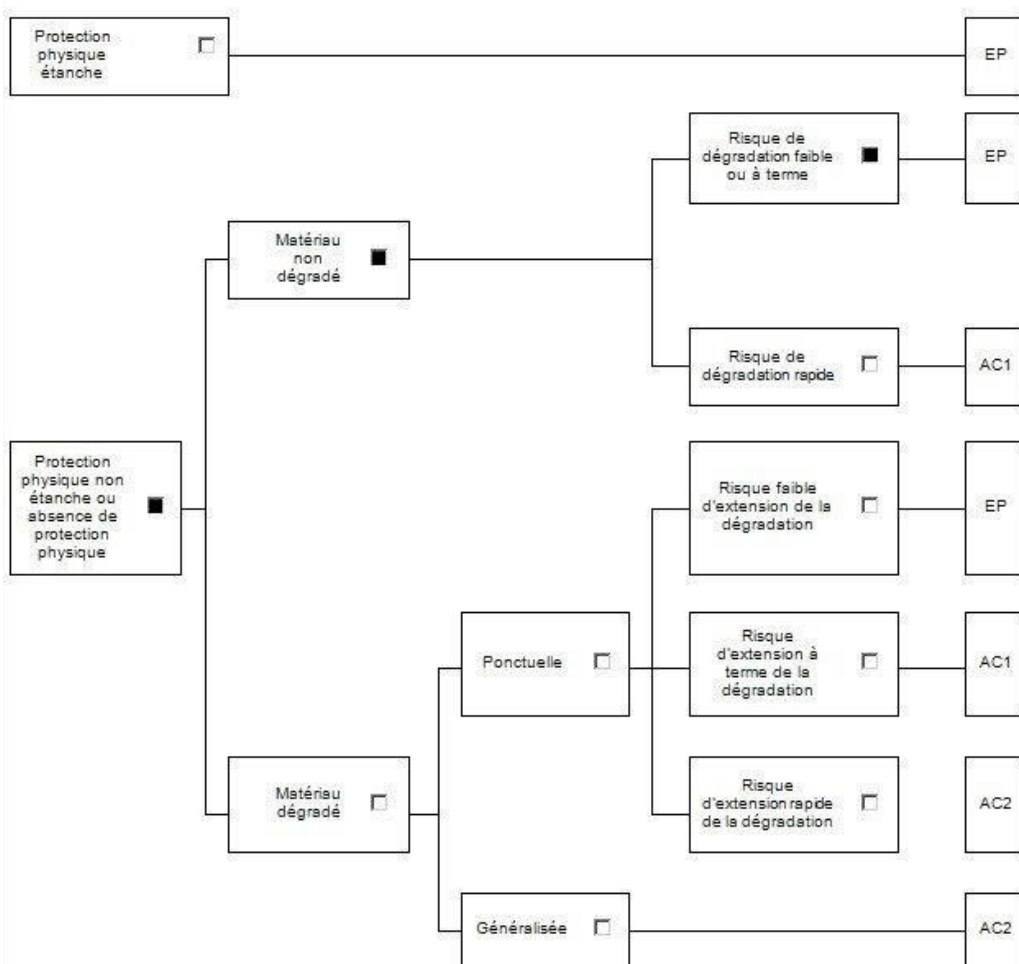

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-14
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

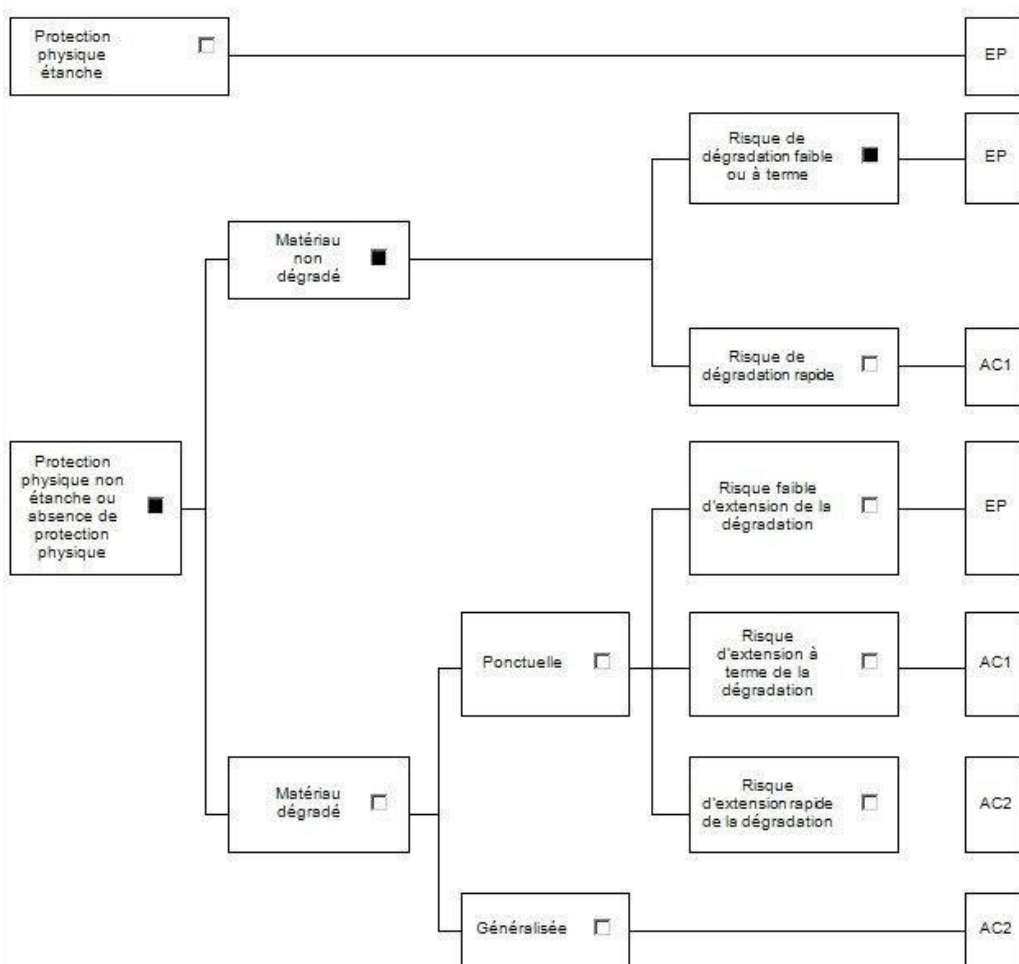

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-13
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

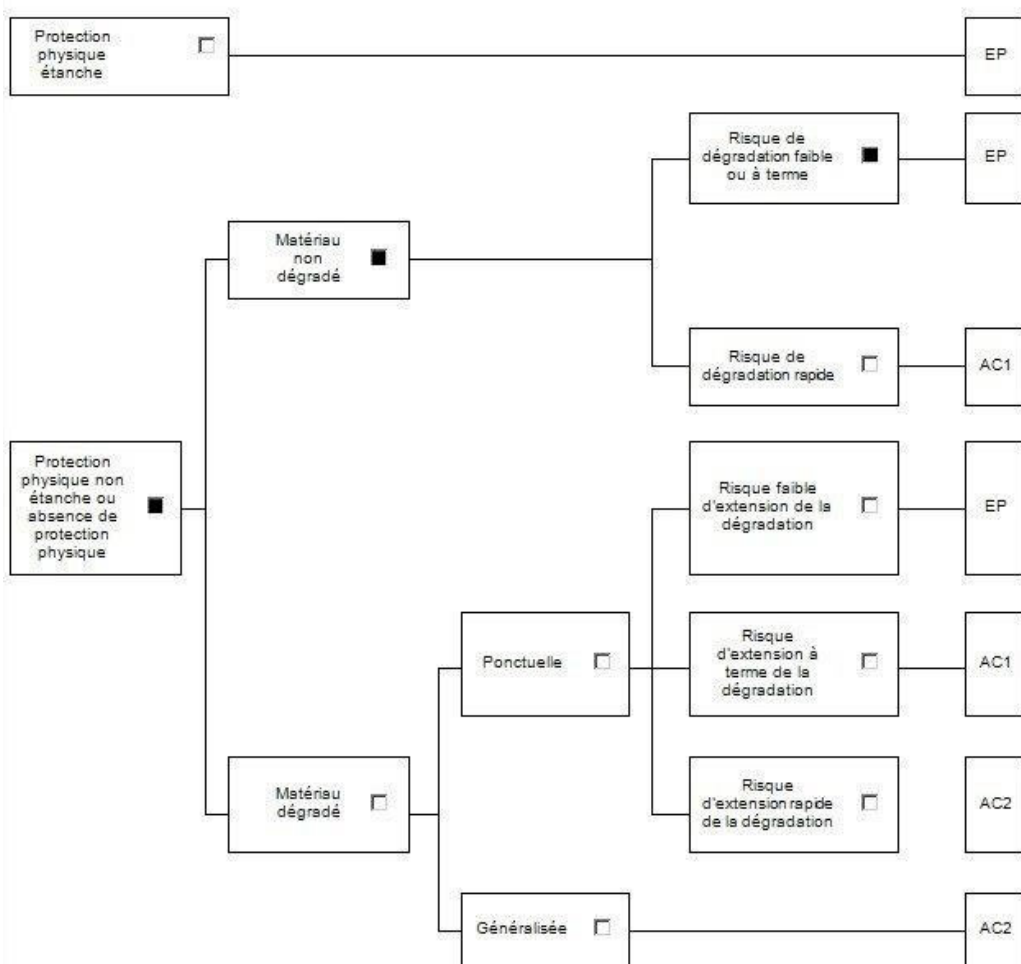

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-05
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

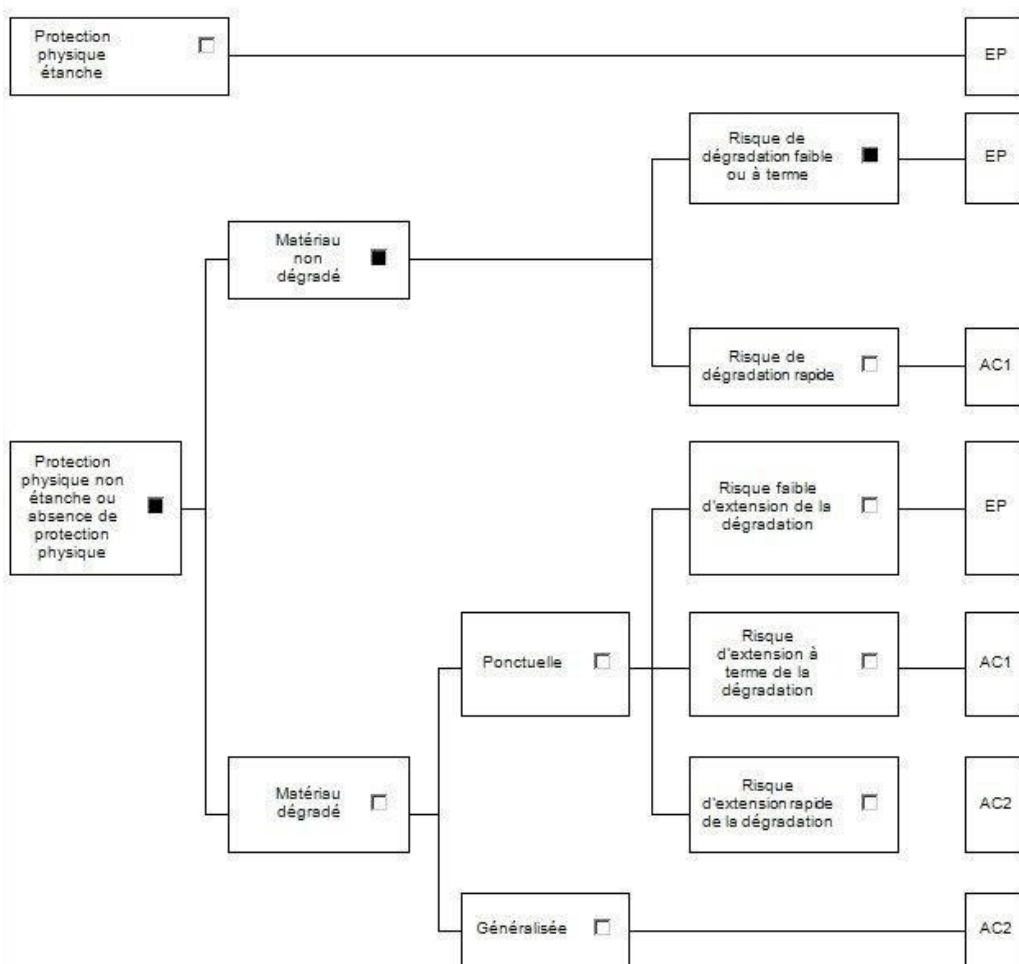

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-04
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

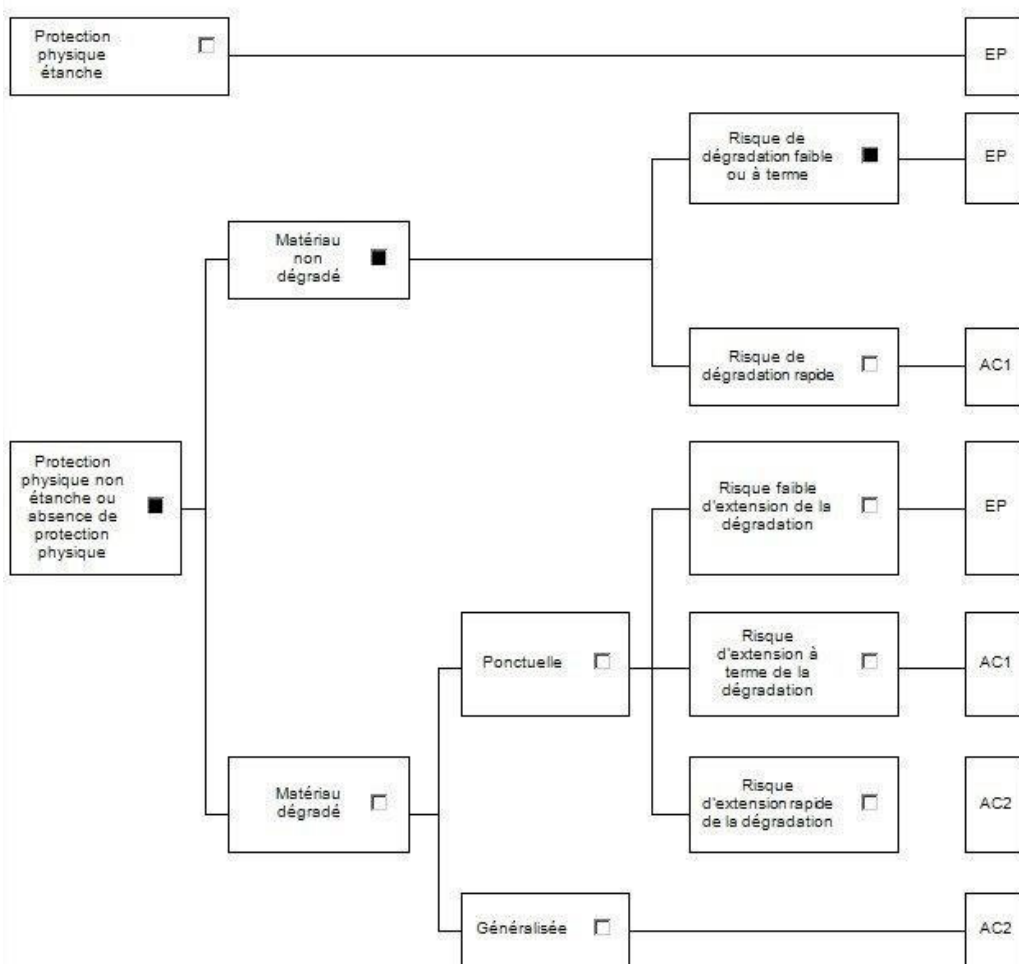

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-07
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

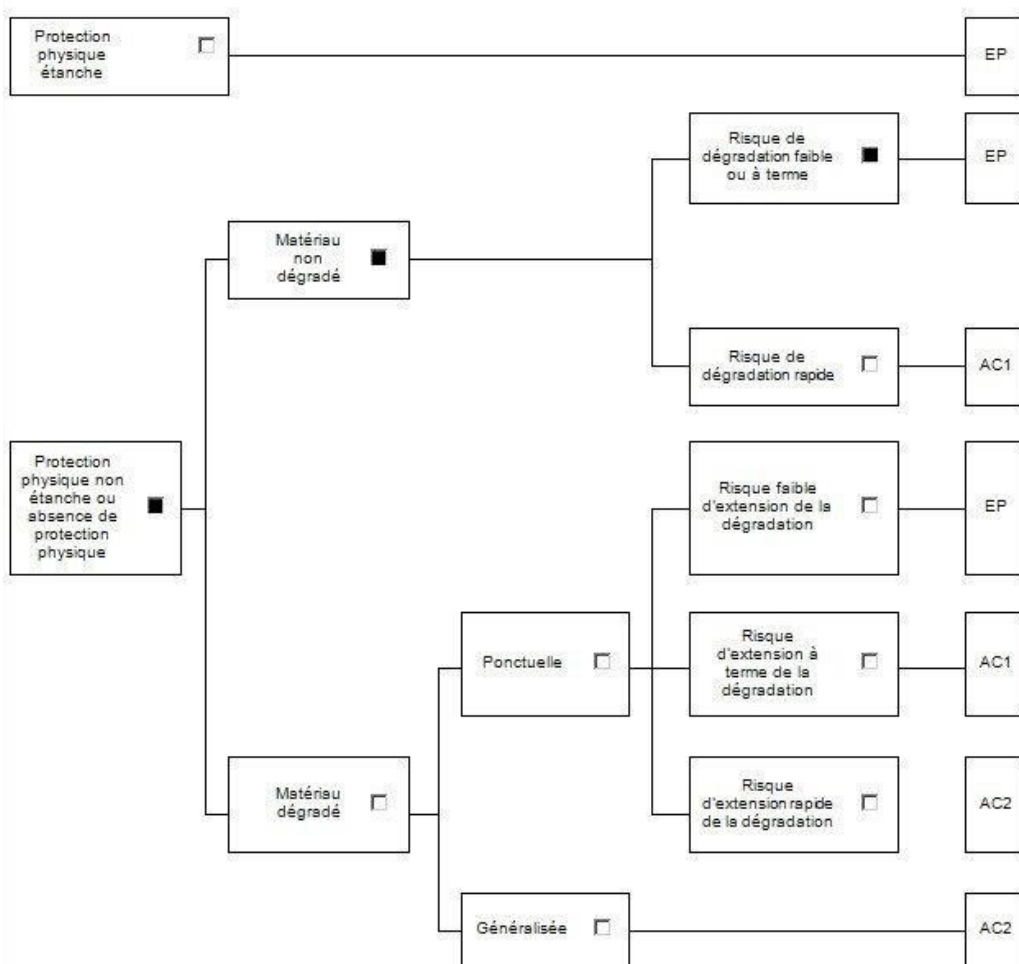

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-06
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

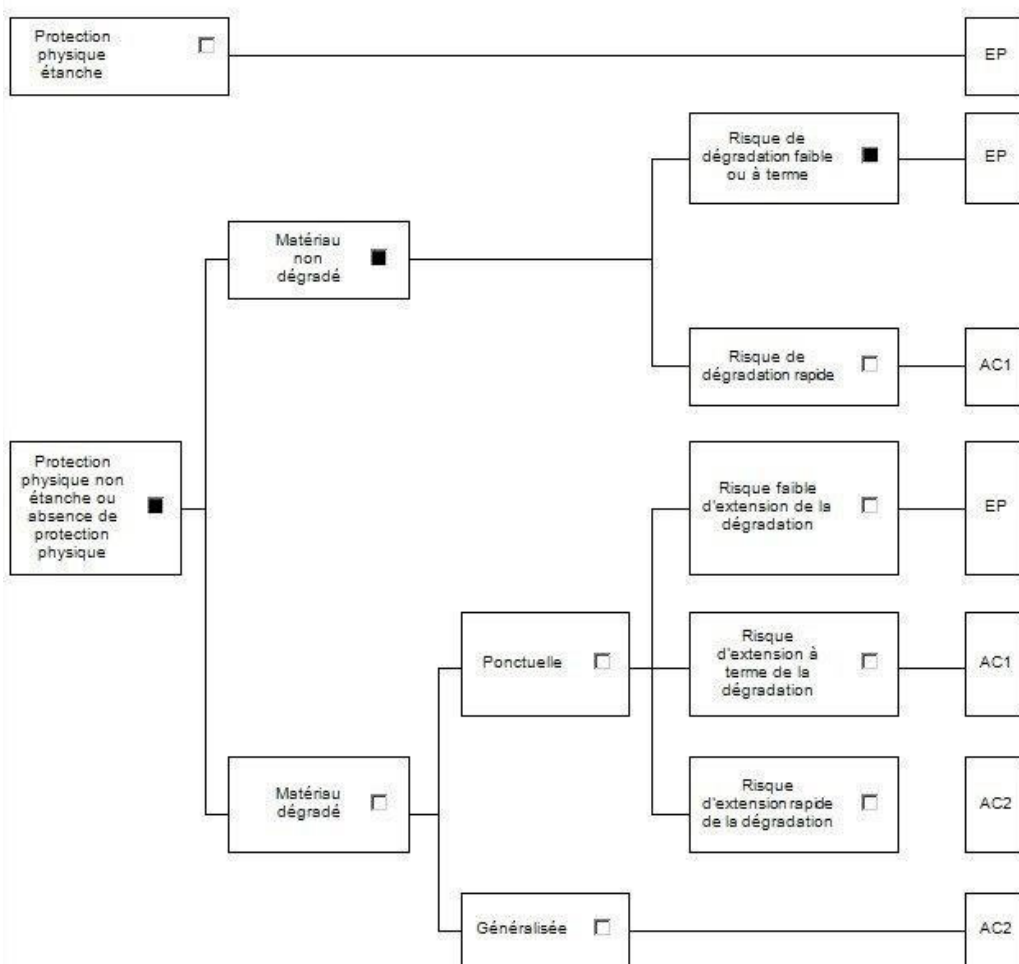

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-17
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

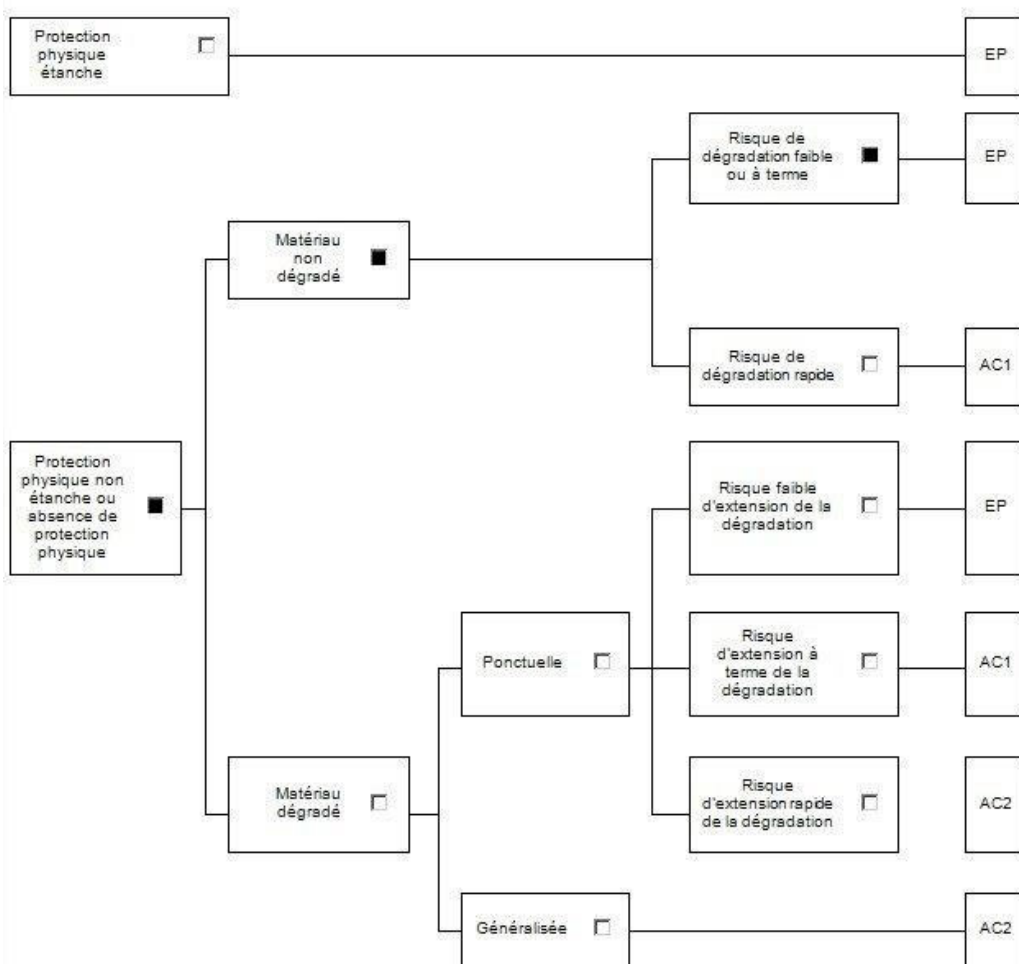

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-16
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

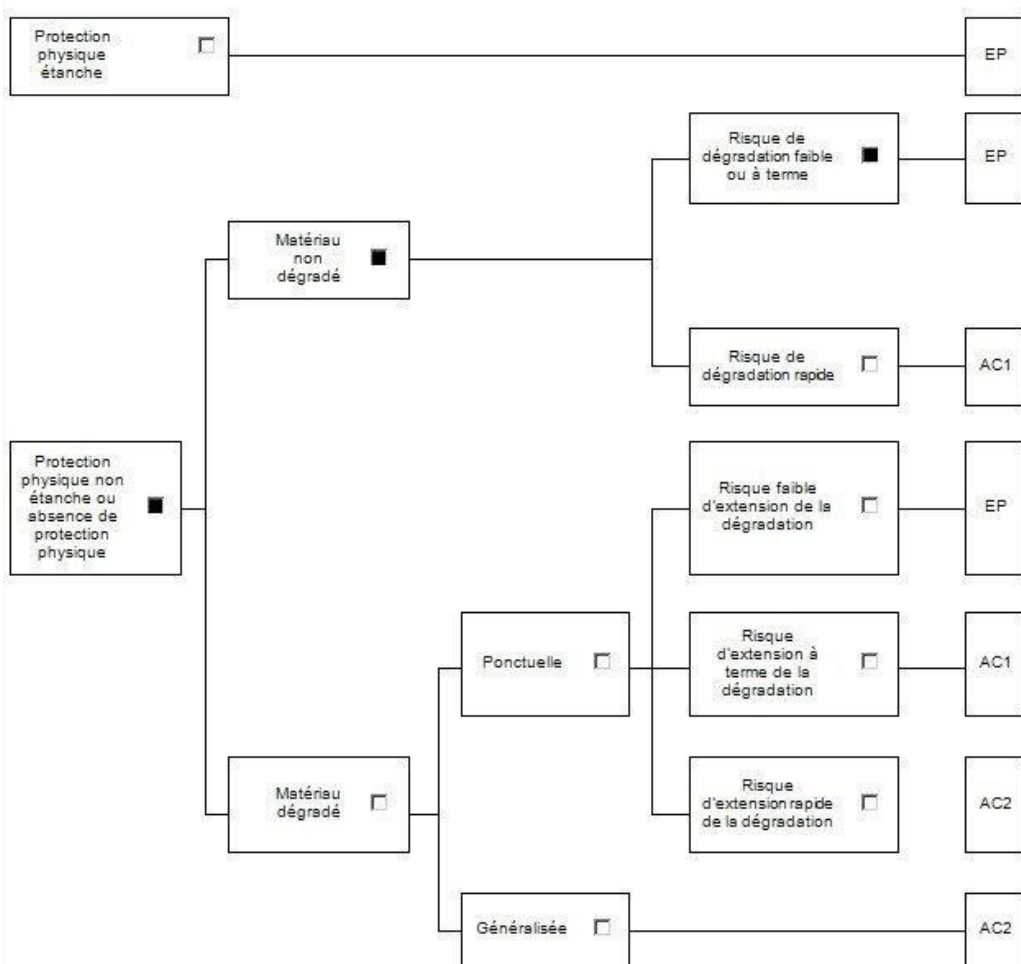

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-15
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

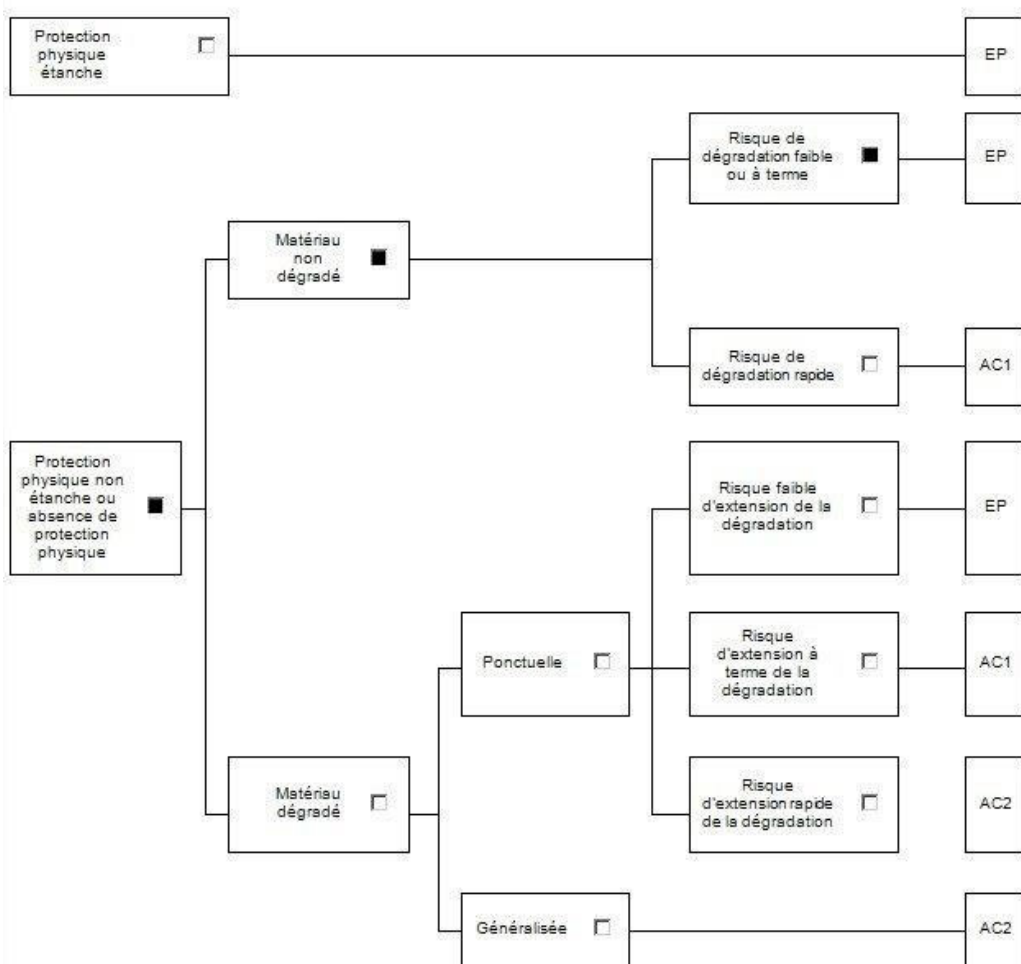

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-03
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

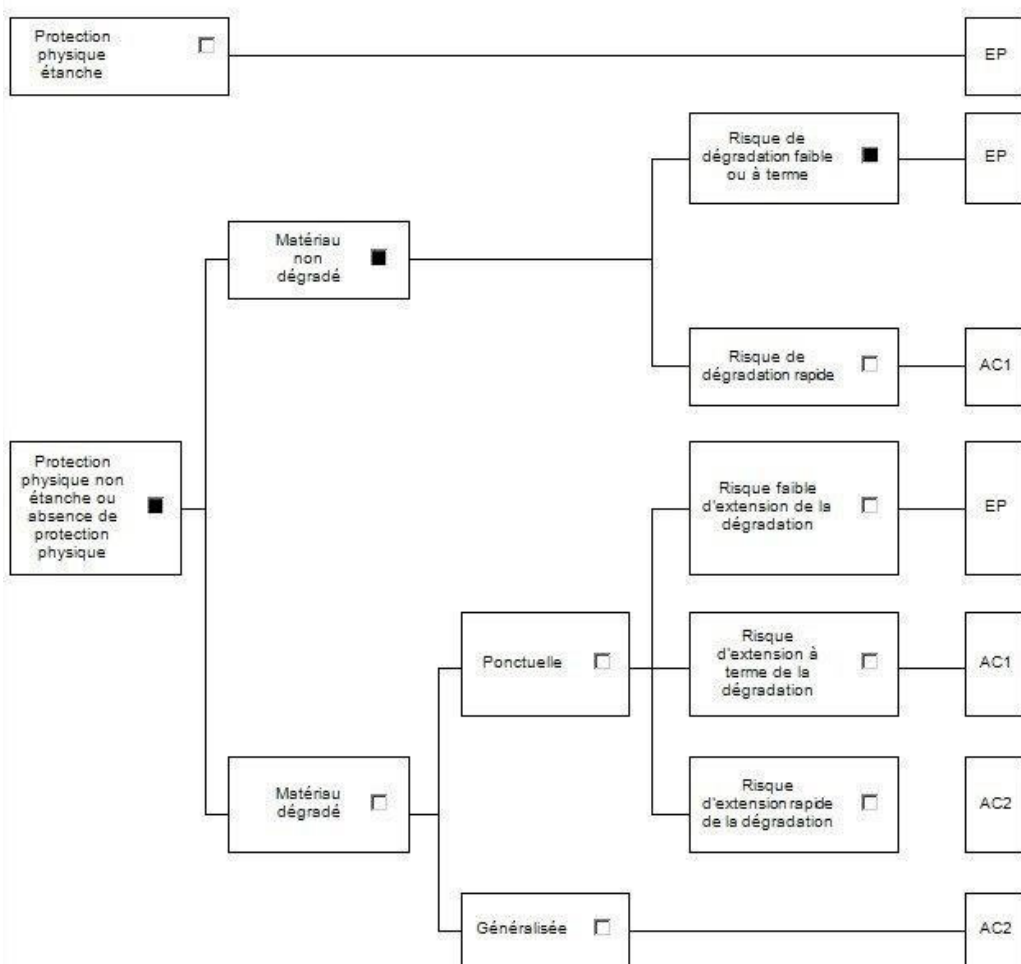

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-02
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

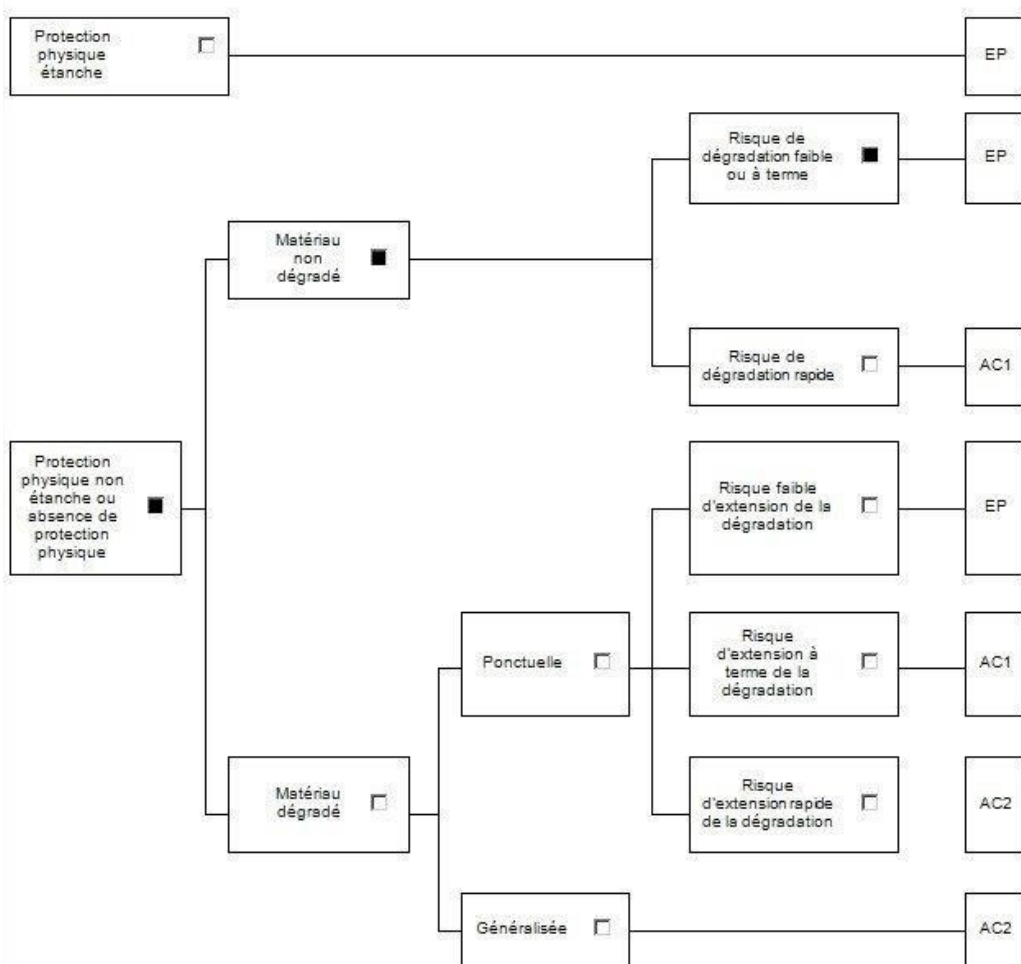

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-05
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

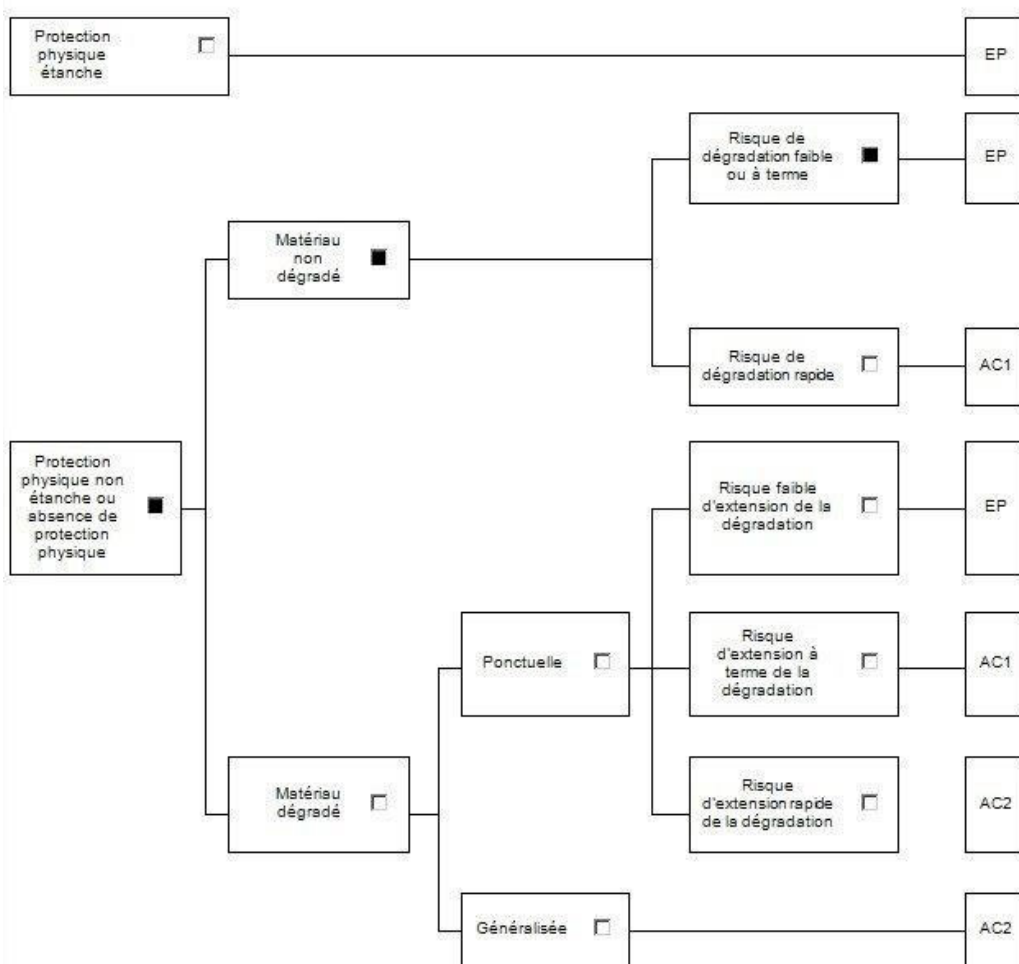

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-04
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

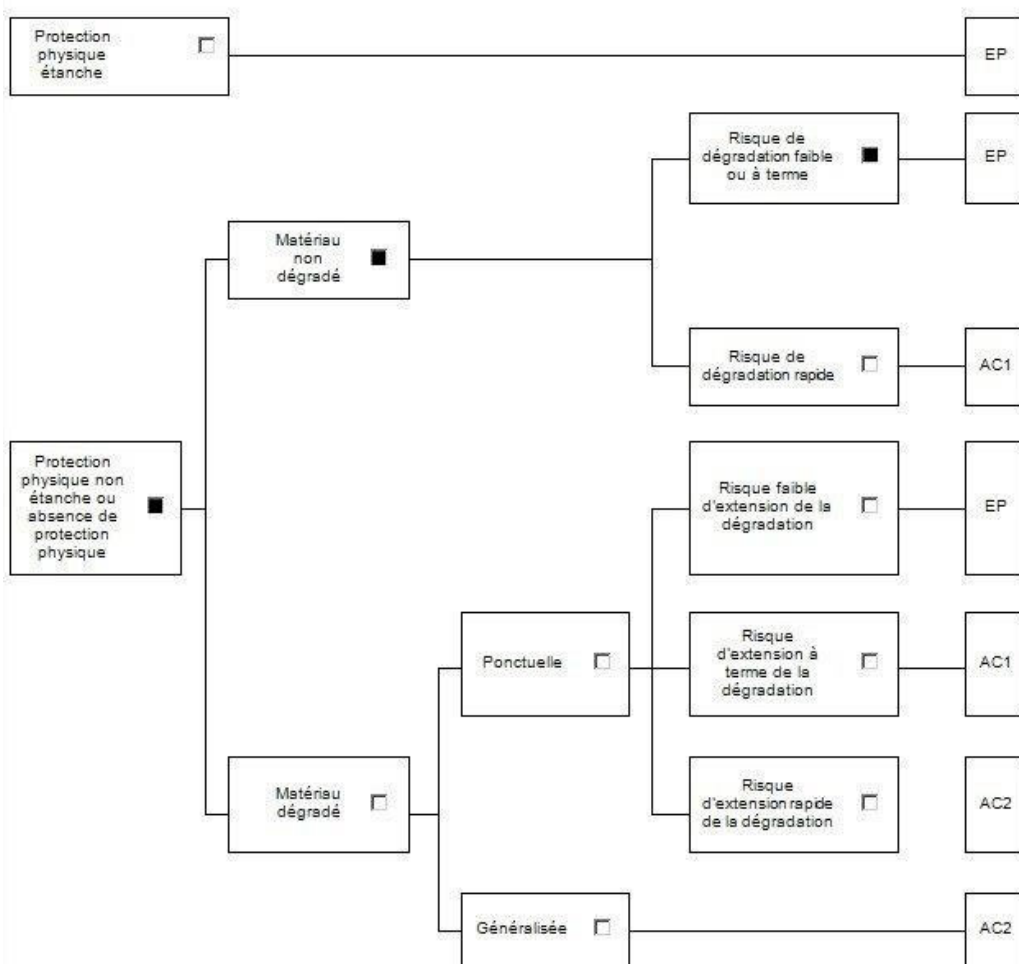

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-01
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

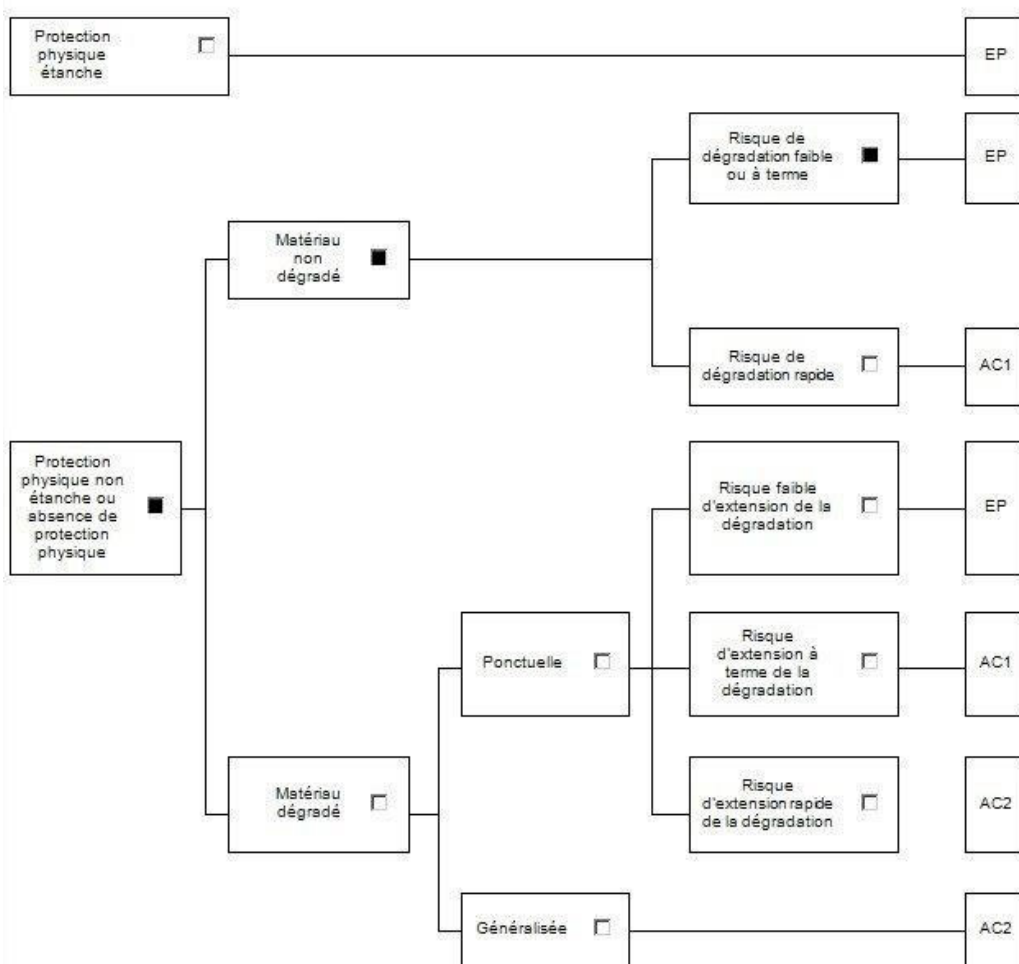

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-14
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

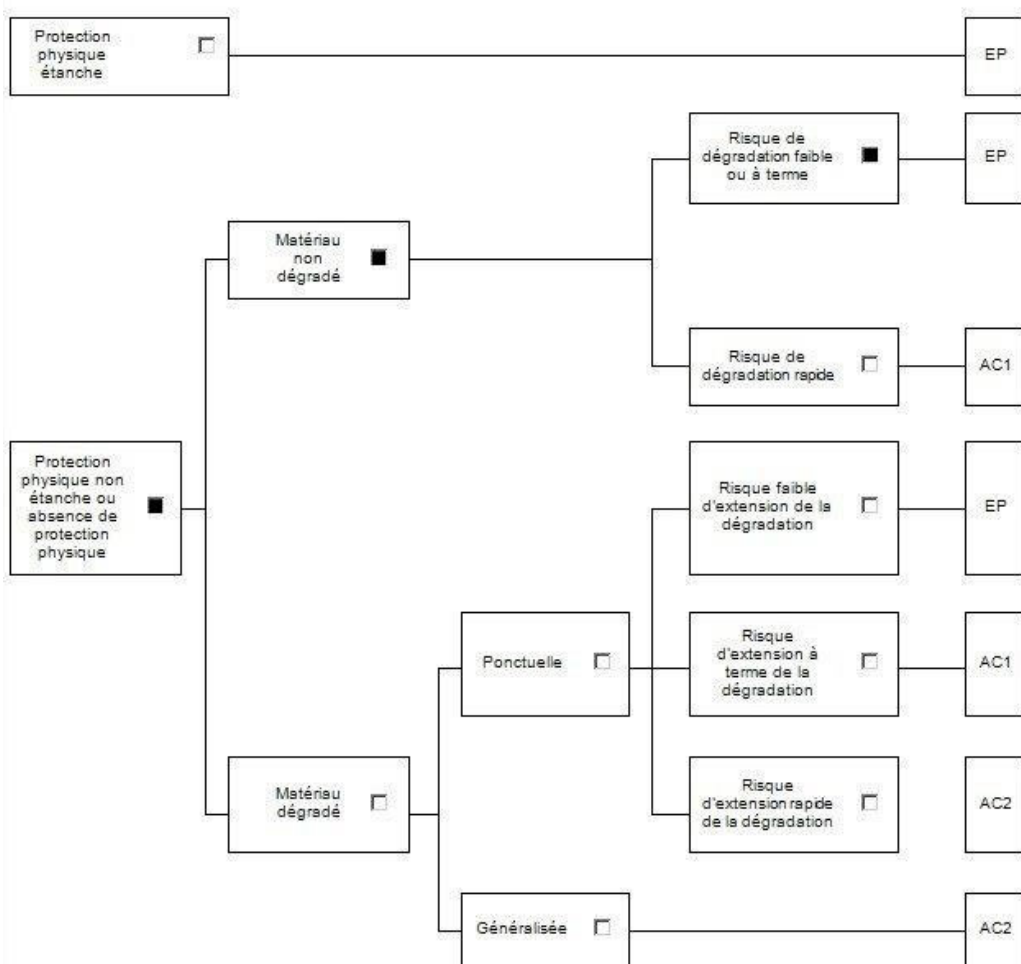

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-13
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

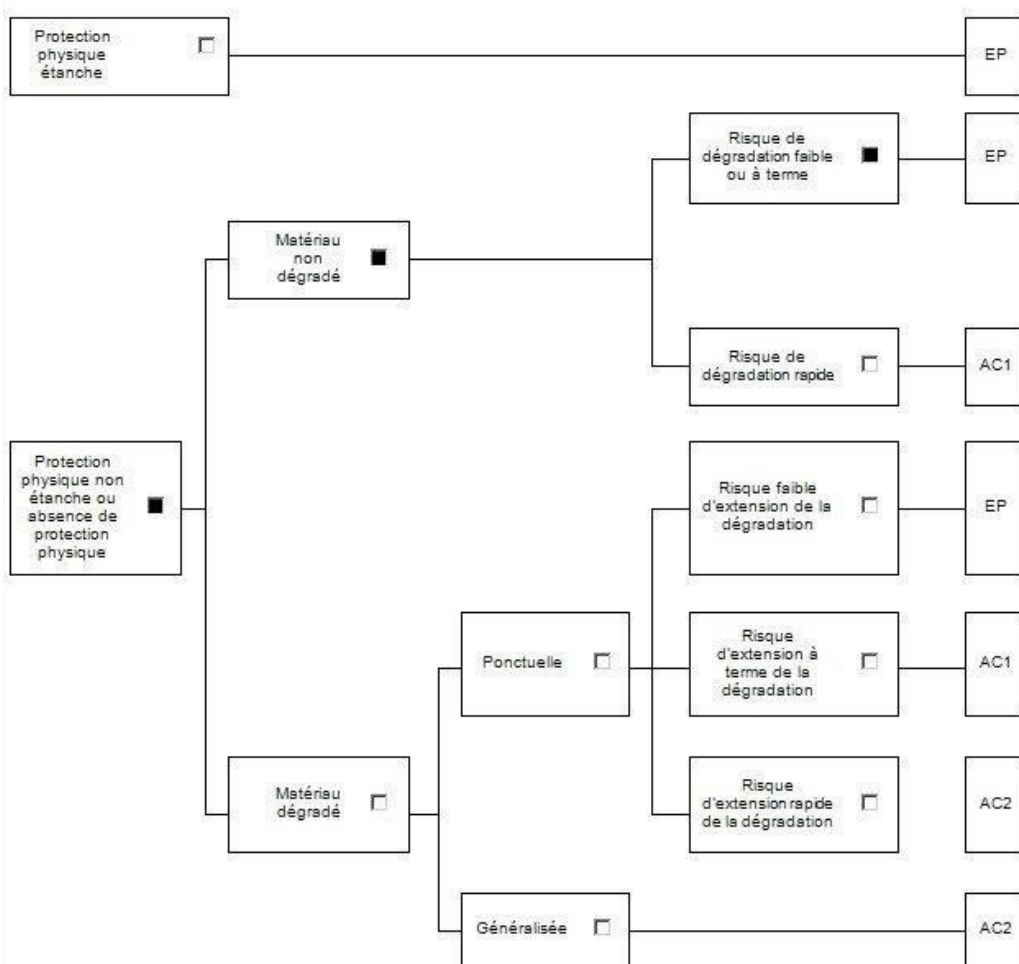

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-16
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

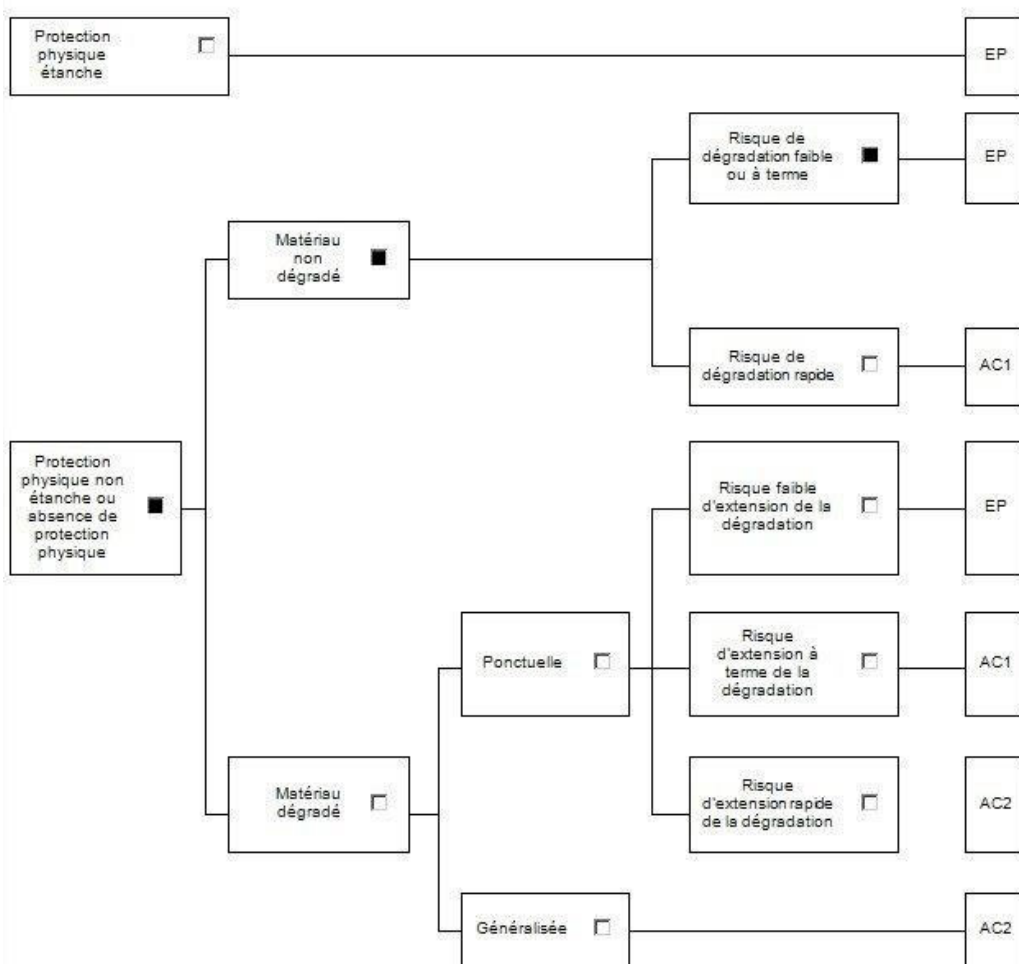

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-15
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

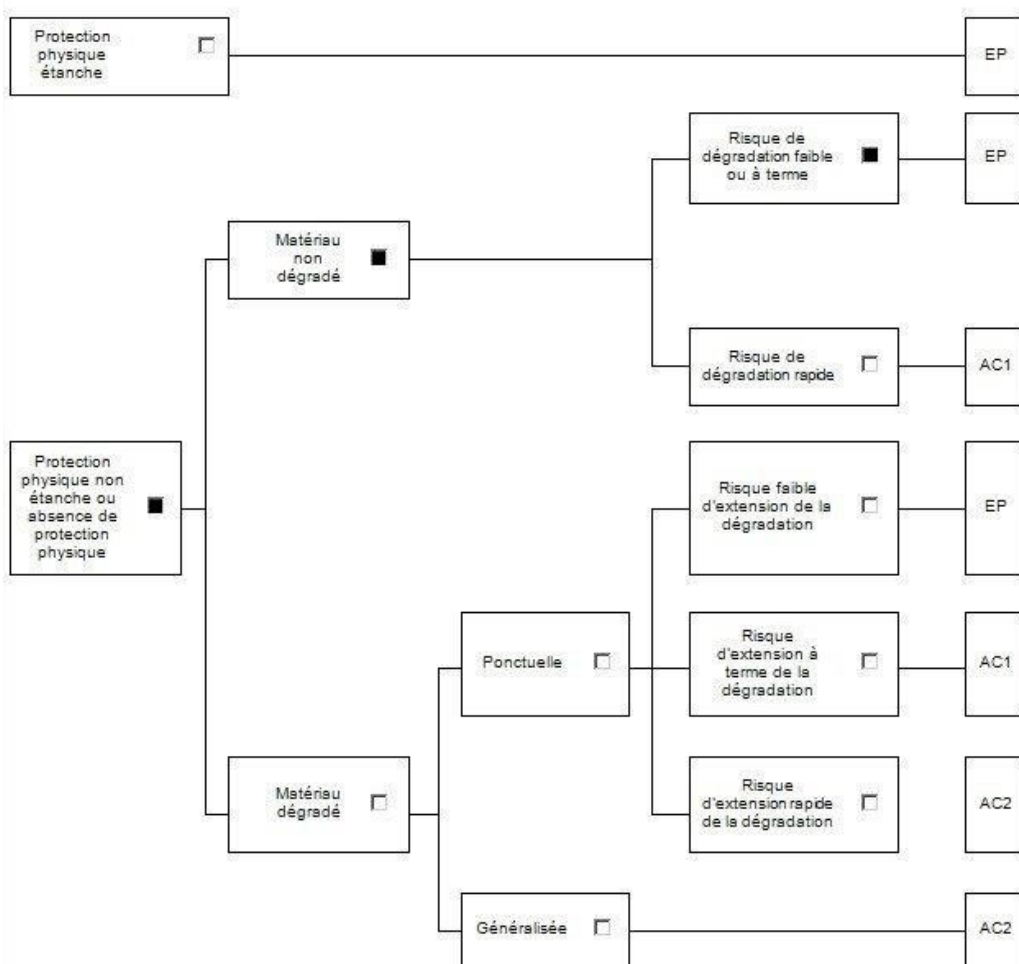

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-07
Destination déclarée du local	CHAMBRE


Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

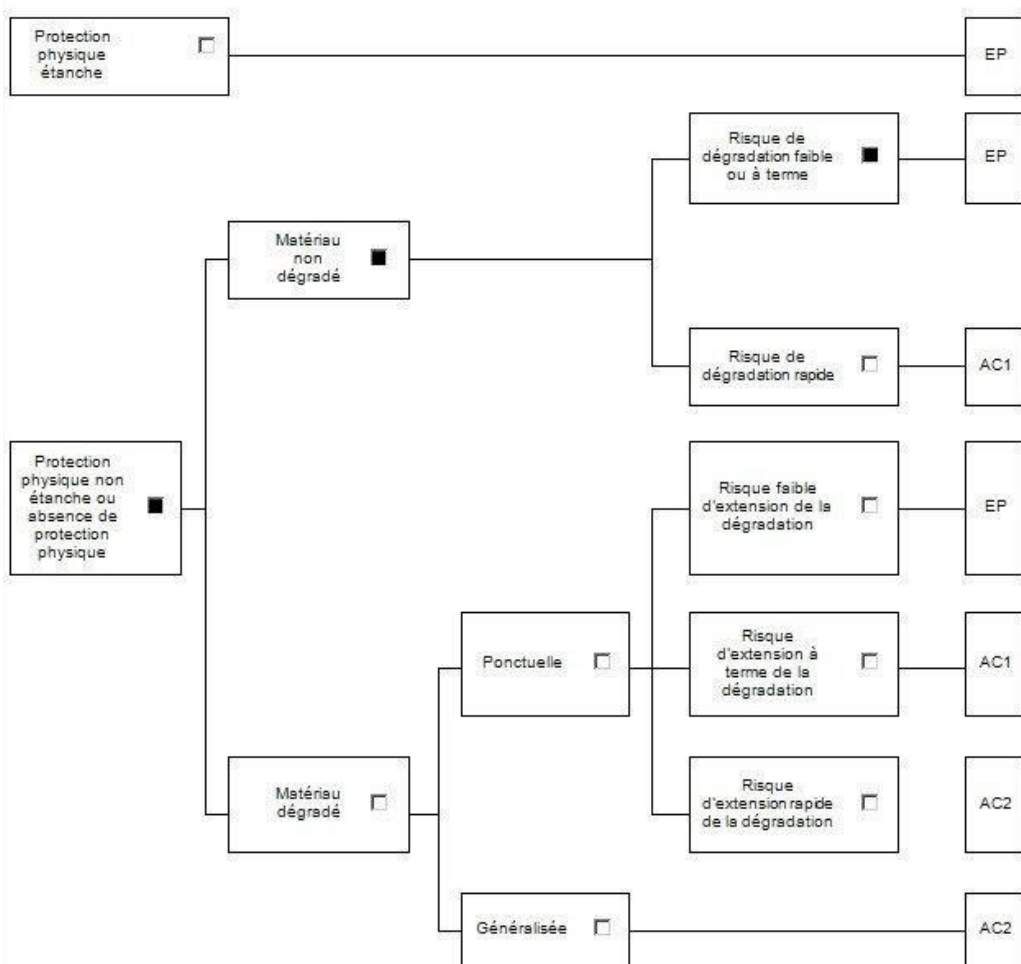

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-06
Destination déclarée du local	CHAMBRE


Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

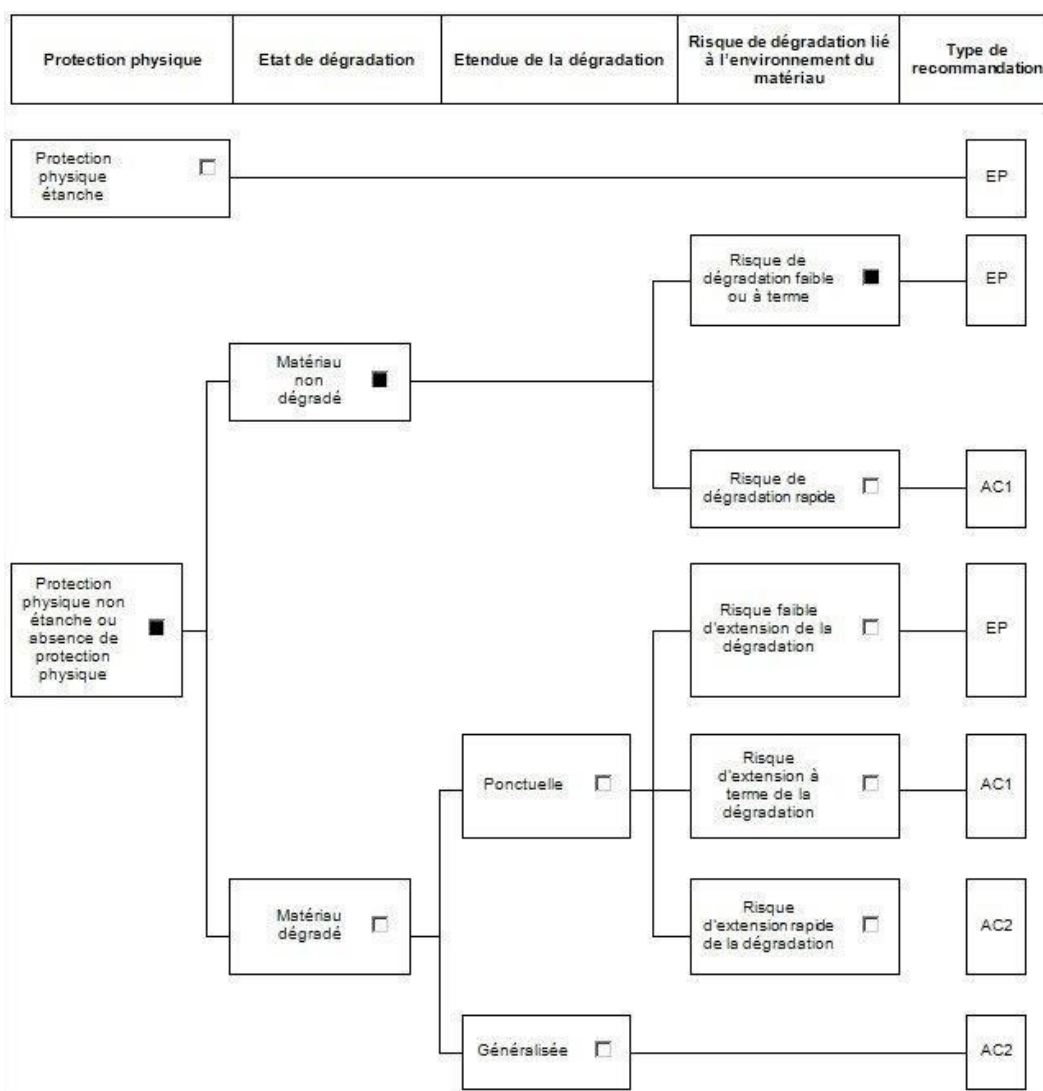

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-11
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

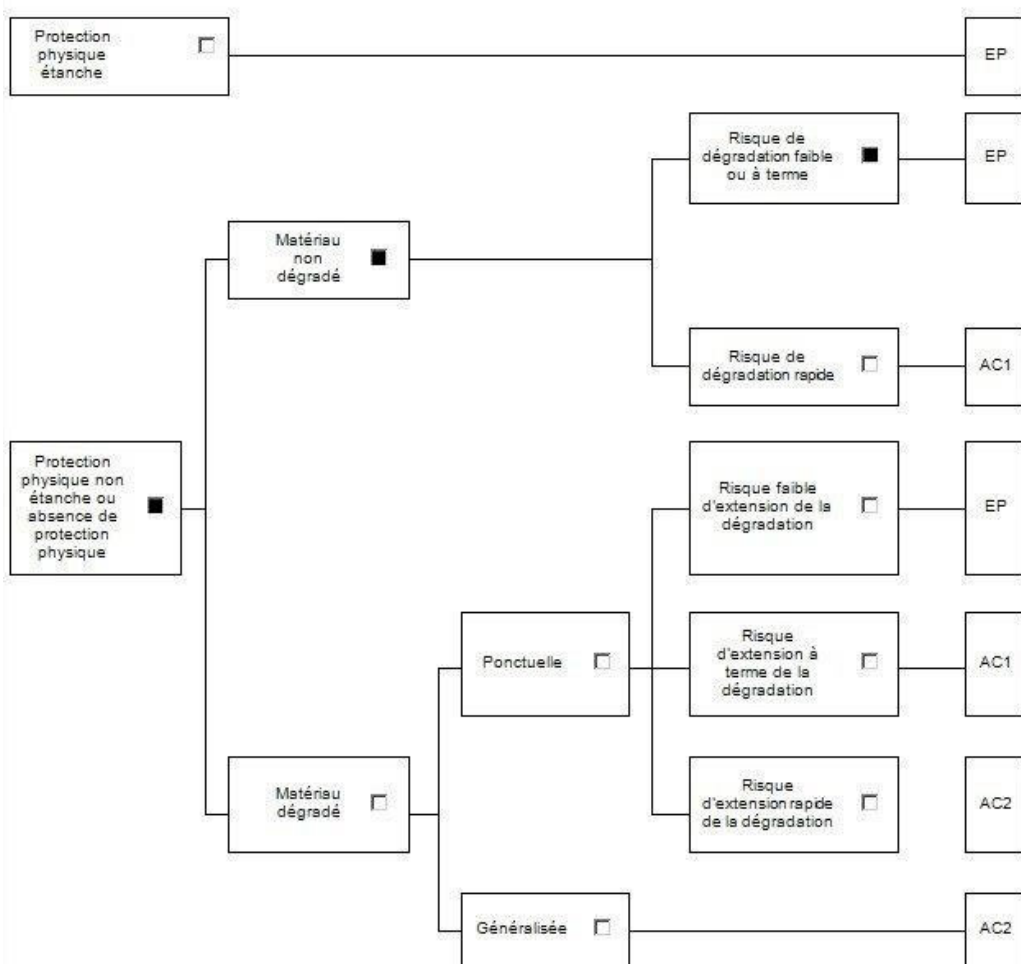

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-10
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

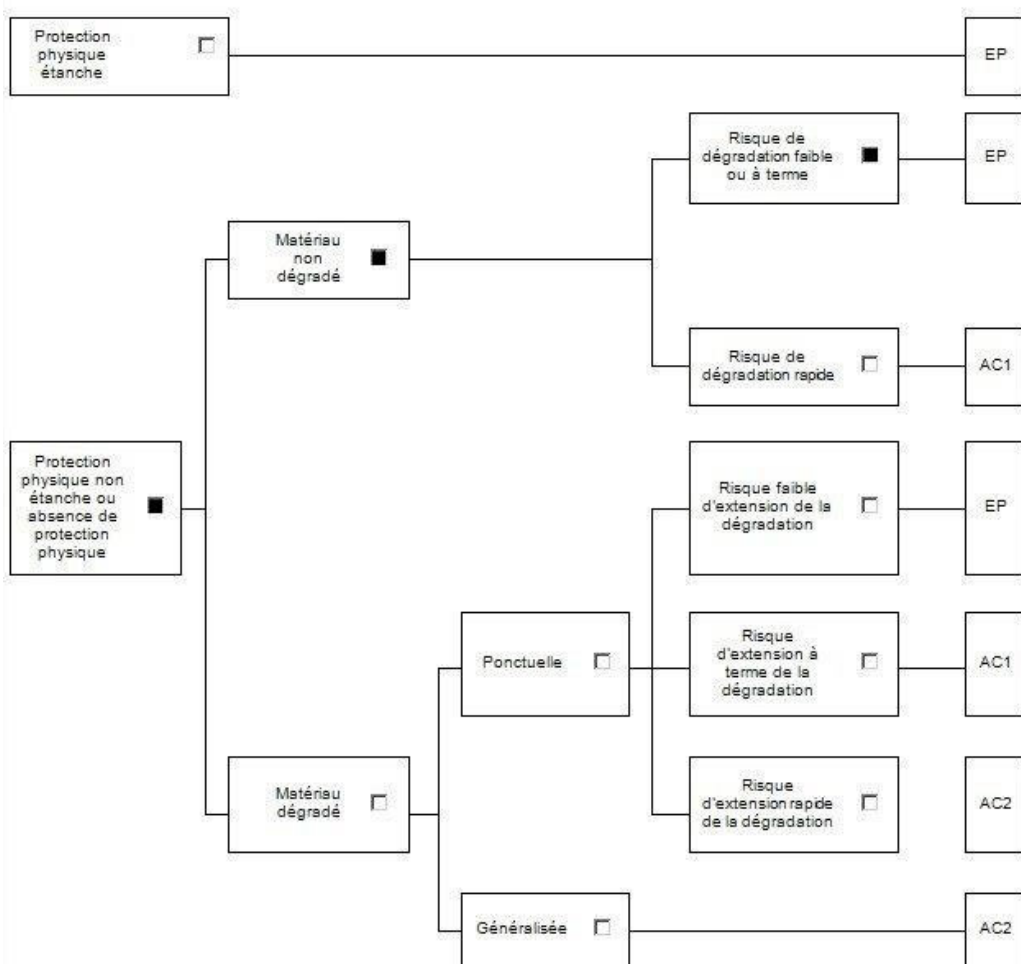

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-22
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

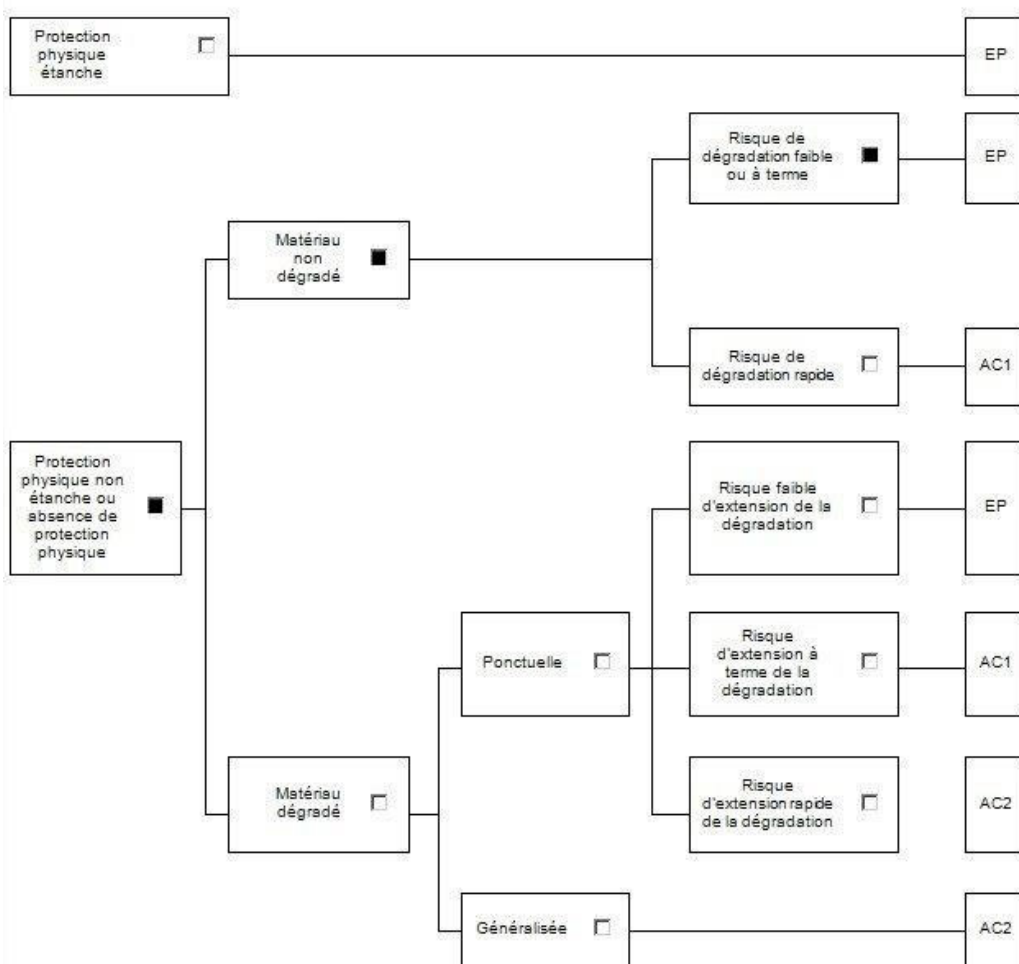

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-21
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

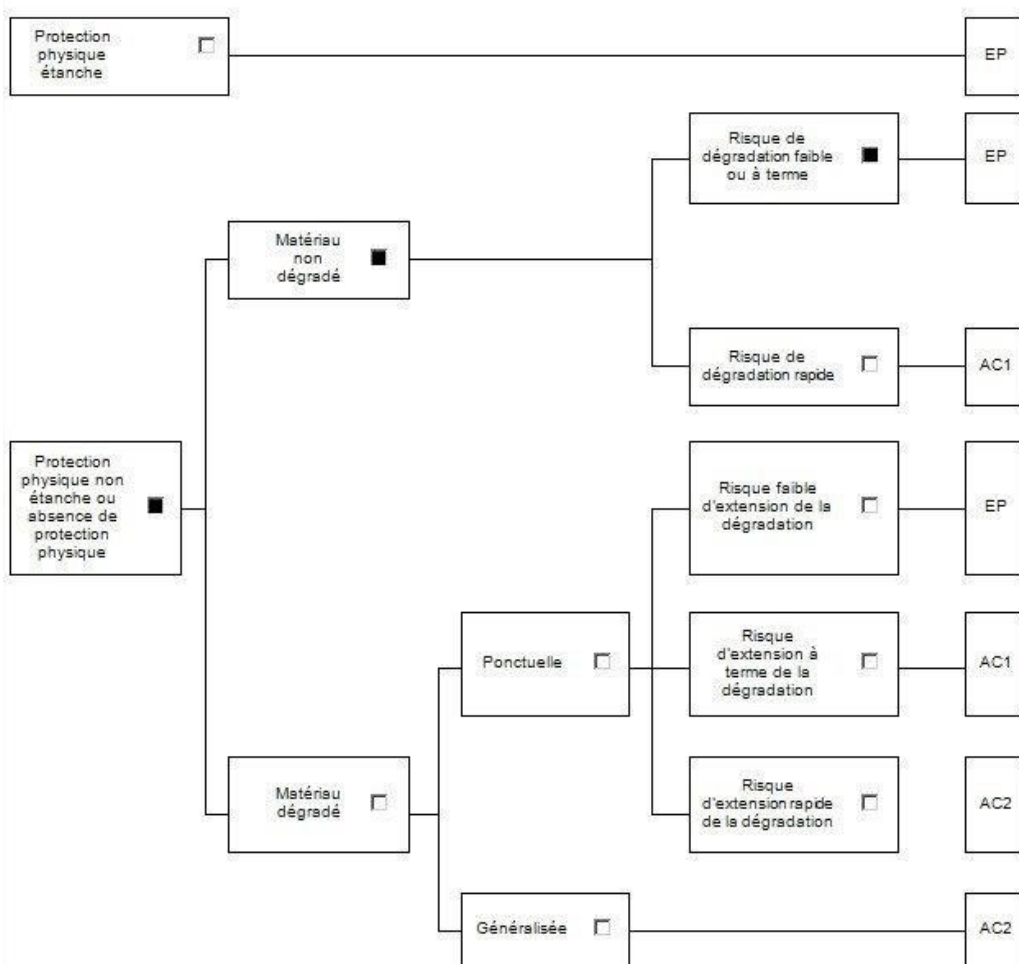

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-24
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

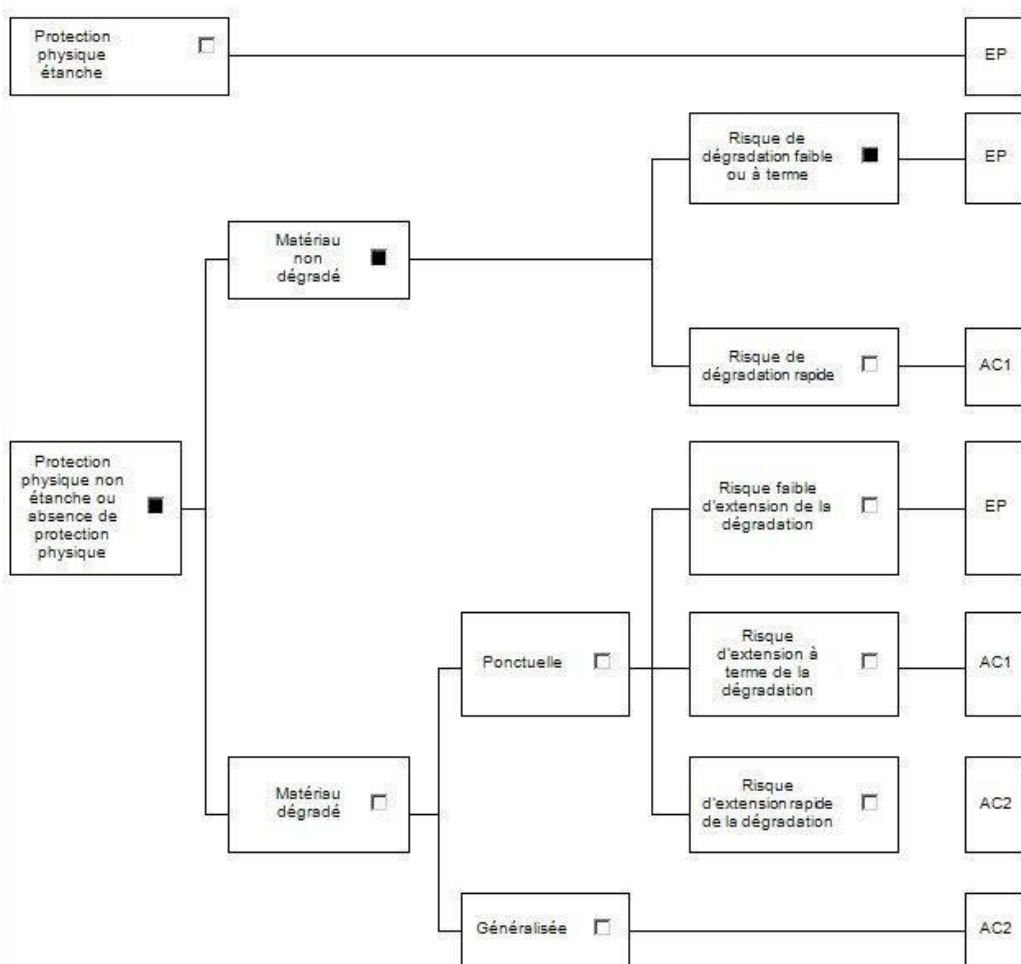

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-23
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

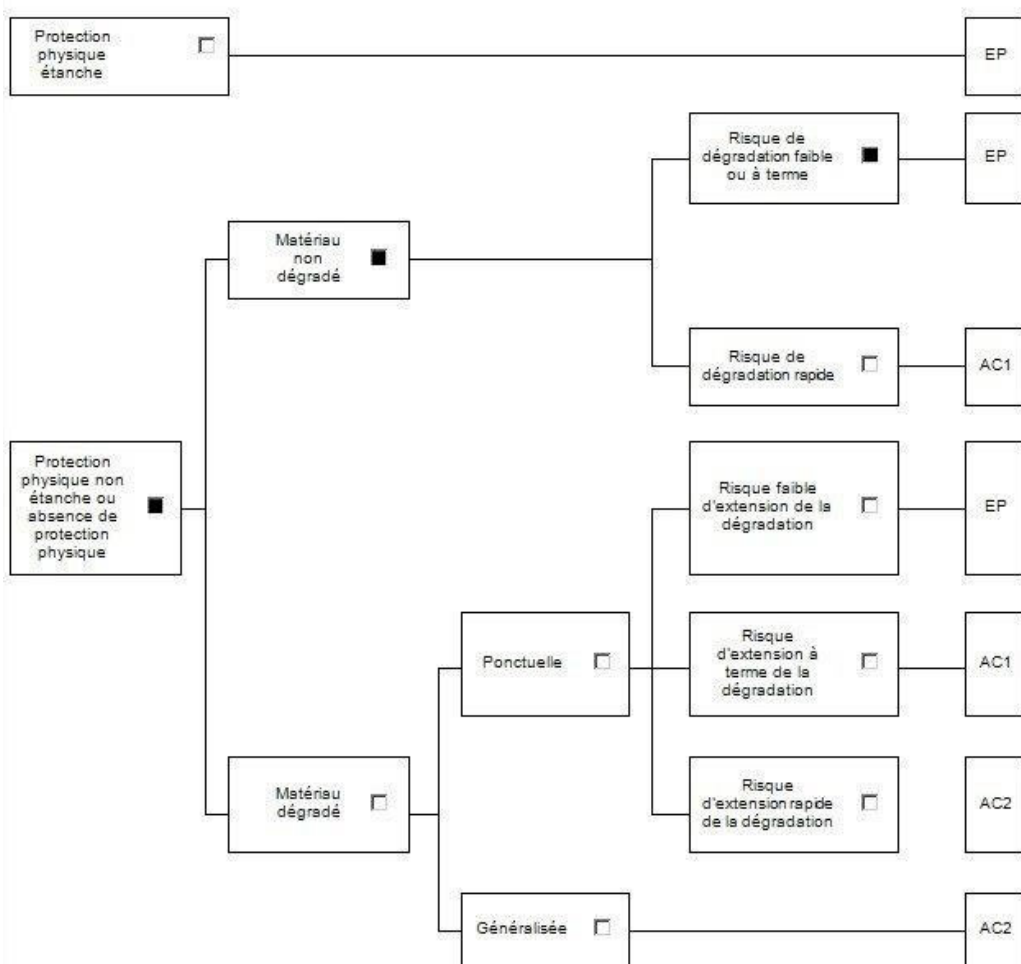

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-18
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

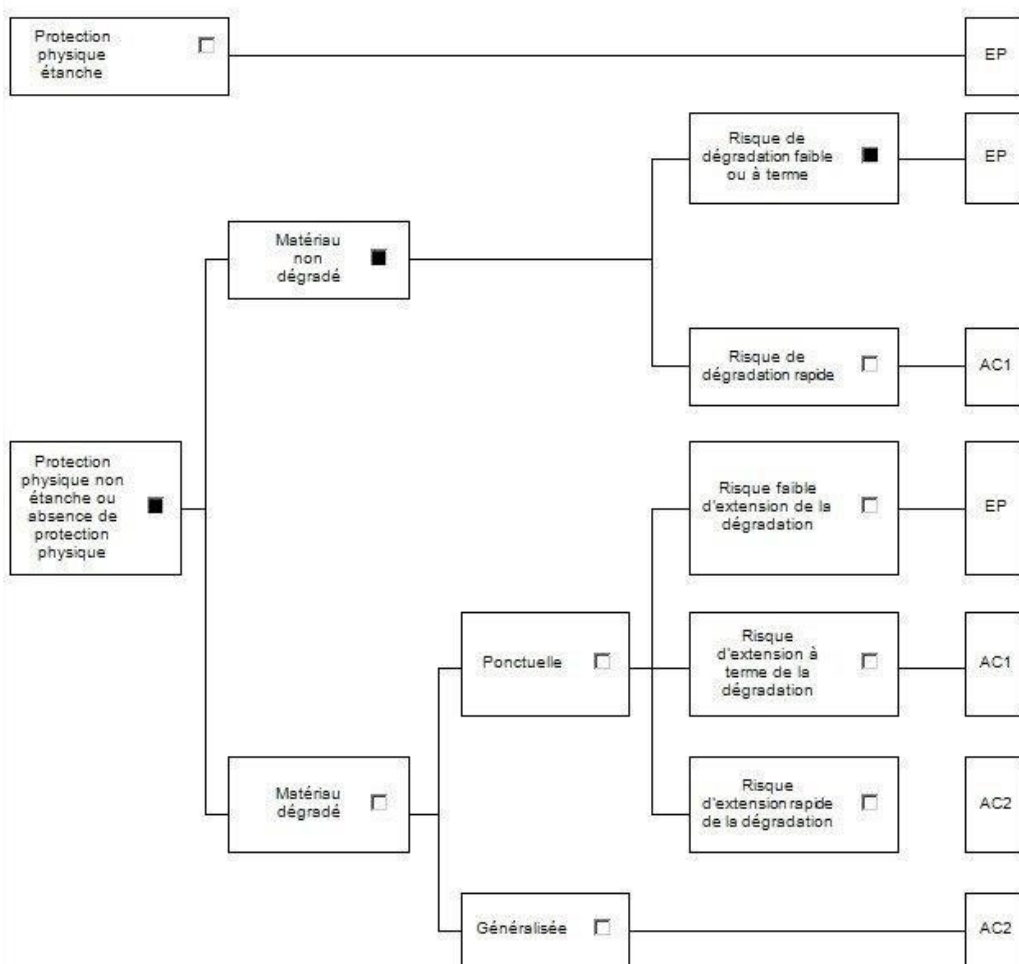

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-17
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

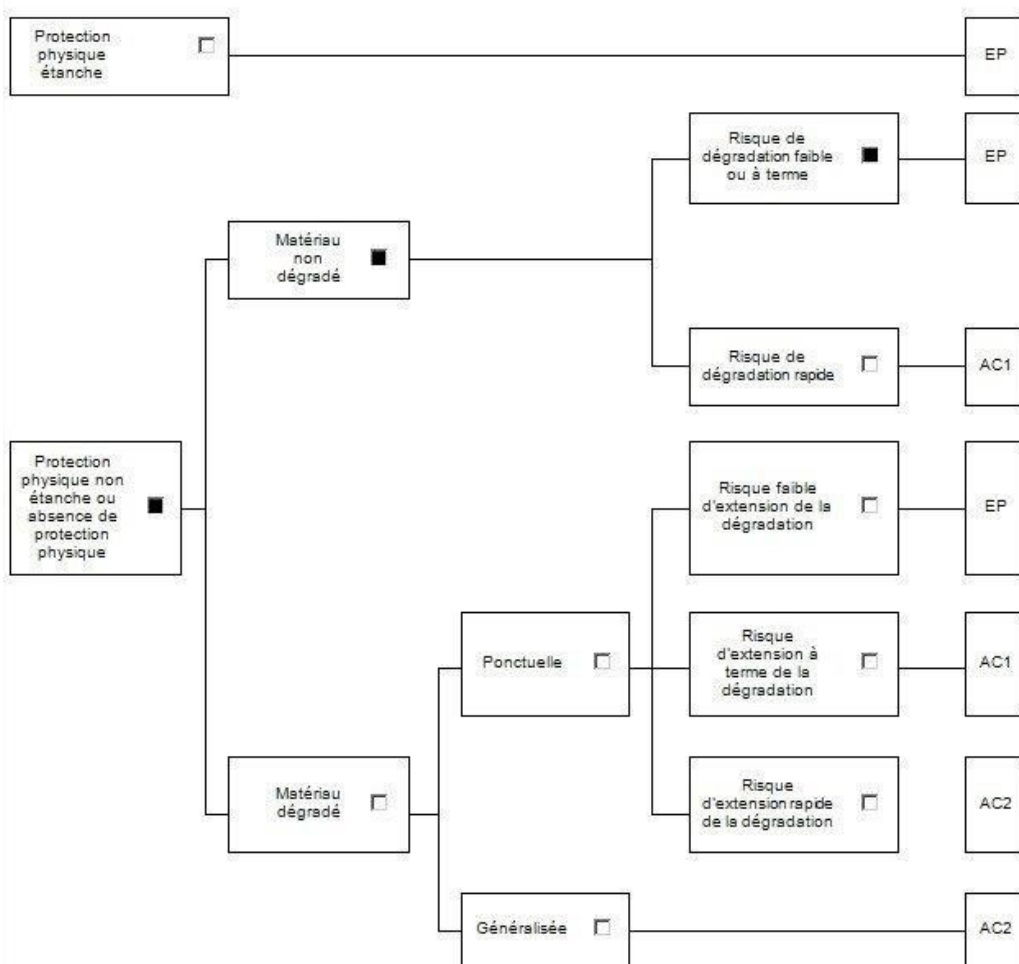

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-20
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

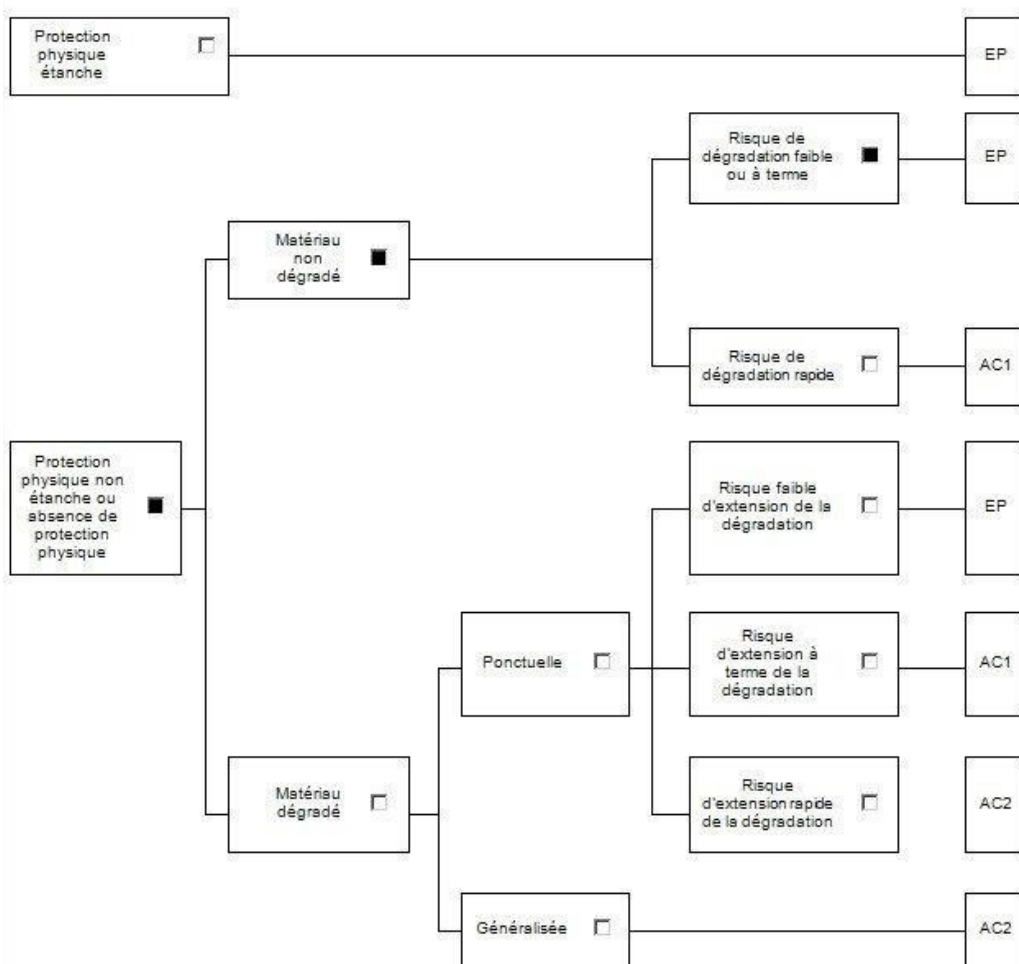

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	3ème Etage / AB3-19
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

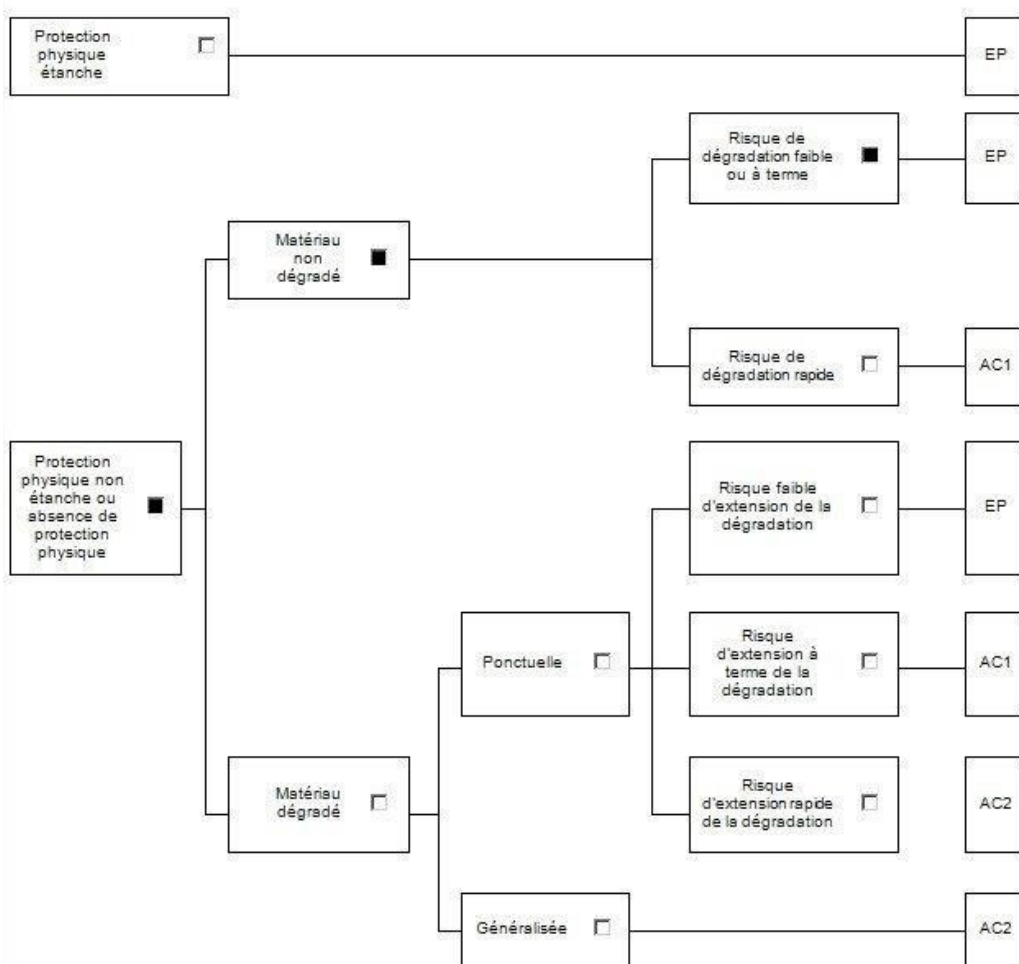

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	1er Etage / AB1-04
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

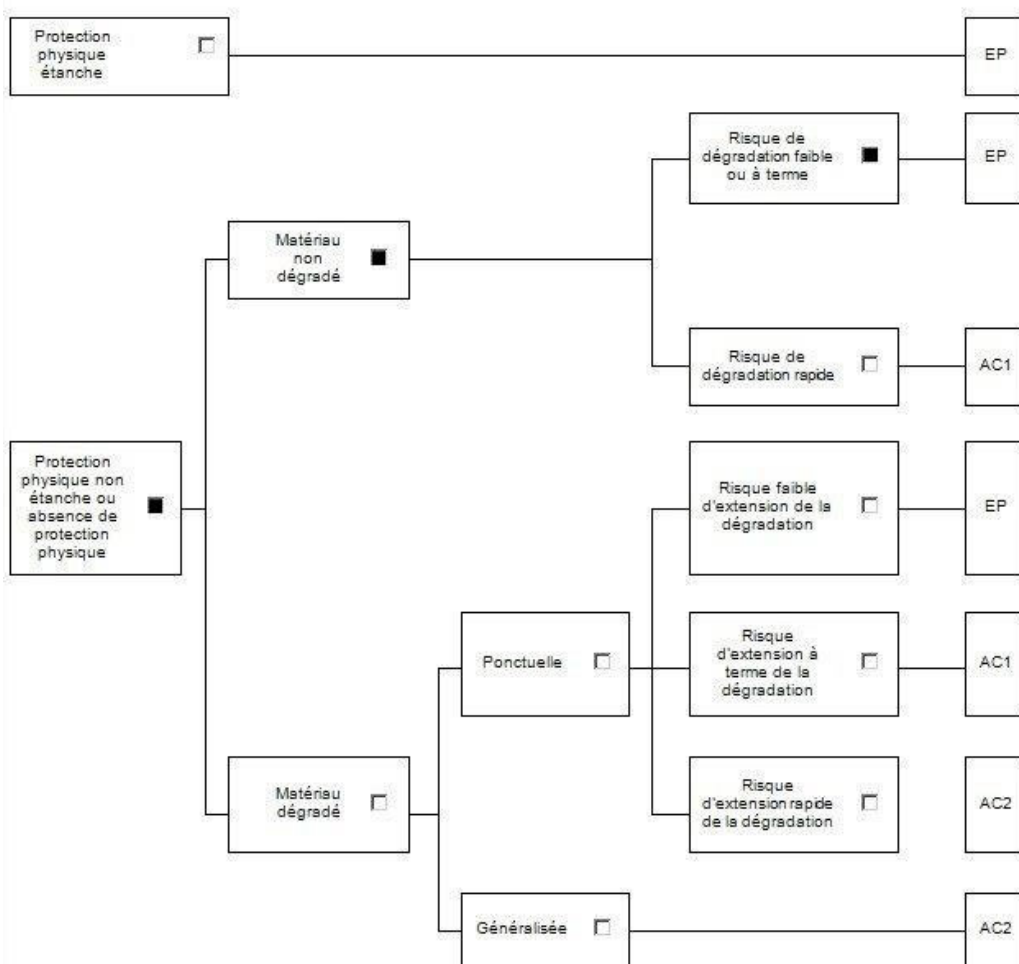

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduit	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / Chaufferie 2
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Conduit	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

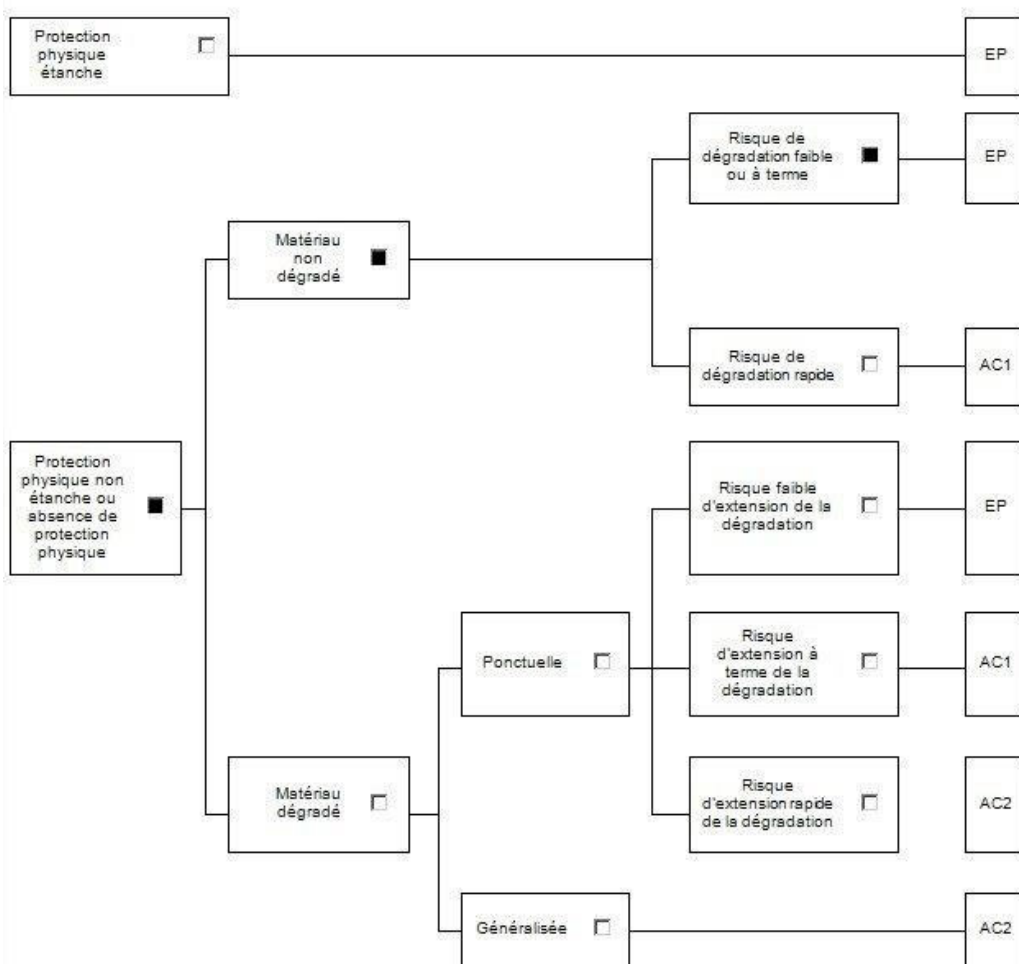

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduit	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / Archives - Vide sanitaire
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Conduit	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

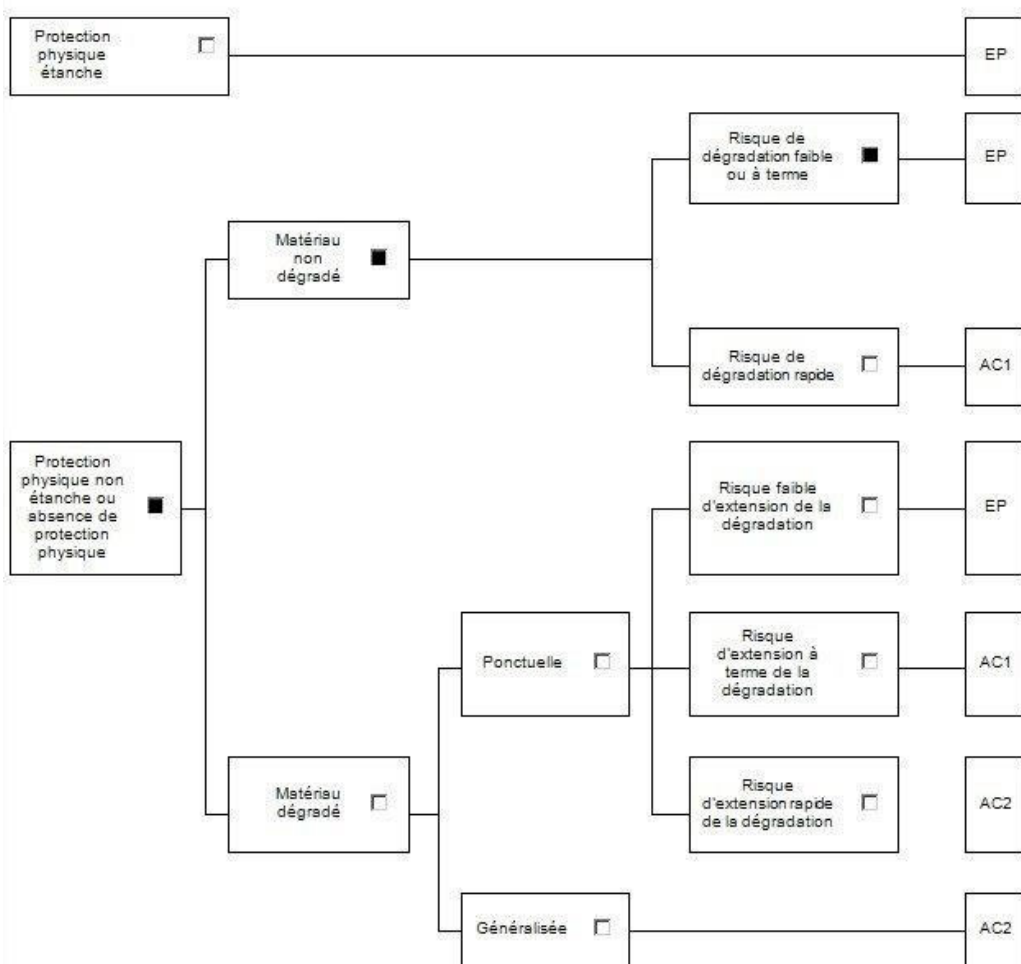

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduit	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	Rez-de-chaussée / Vide Sanitaire
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Conduit	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

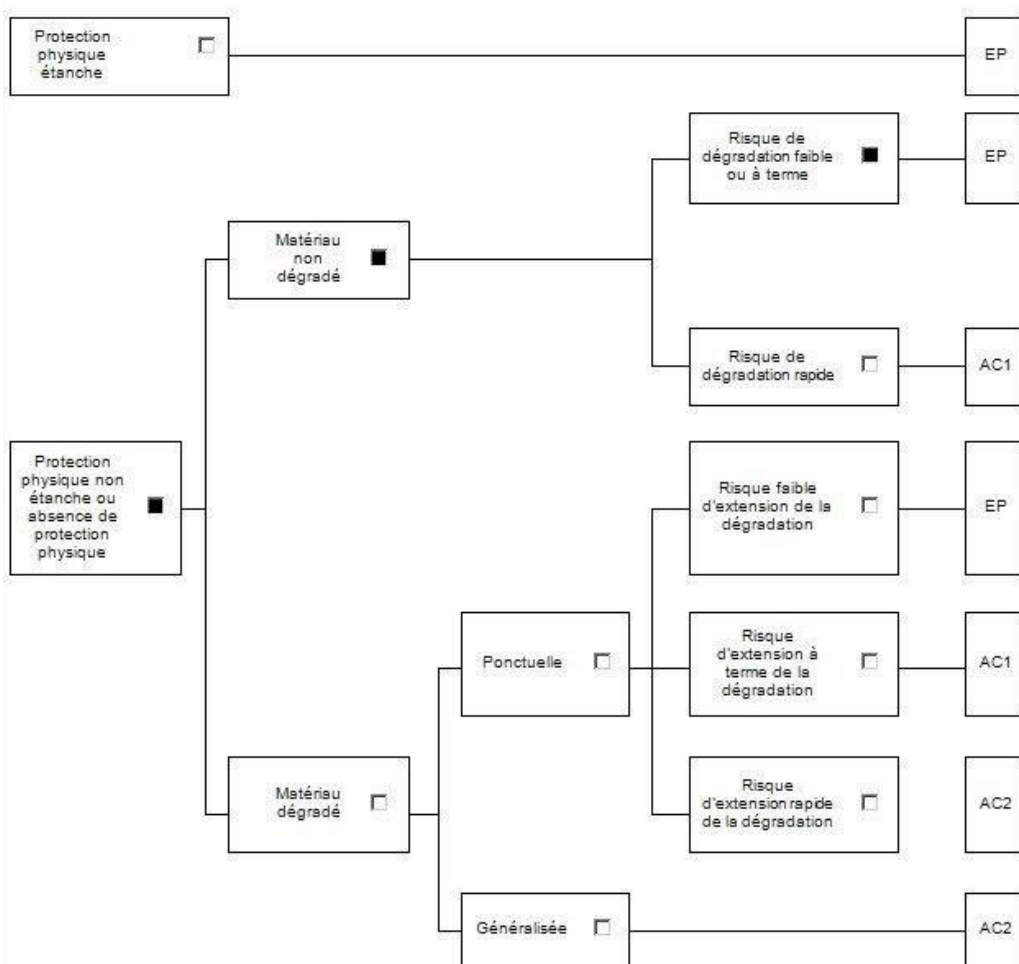

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-22
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

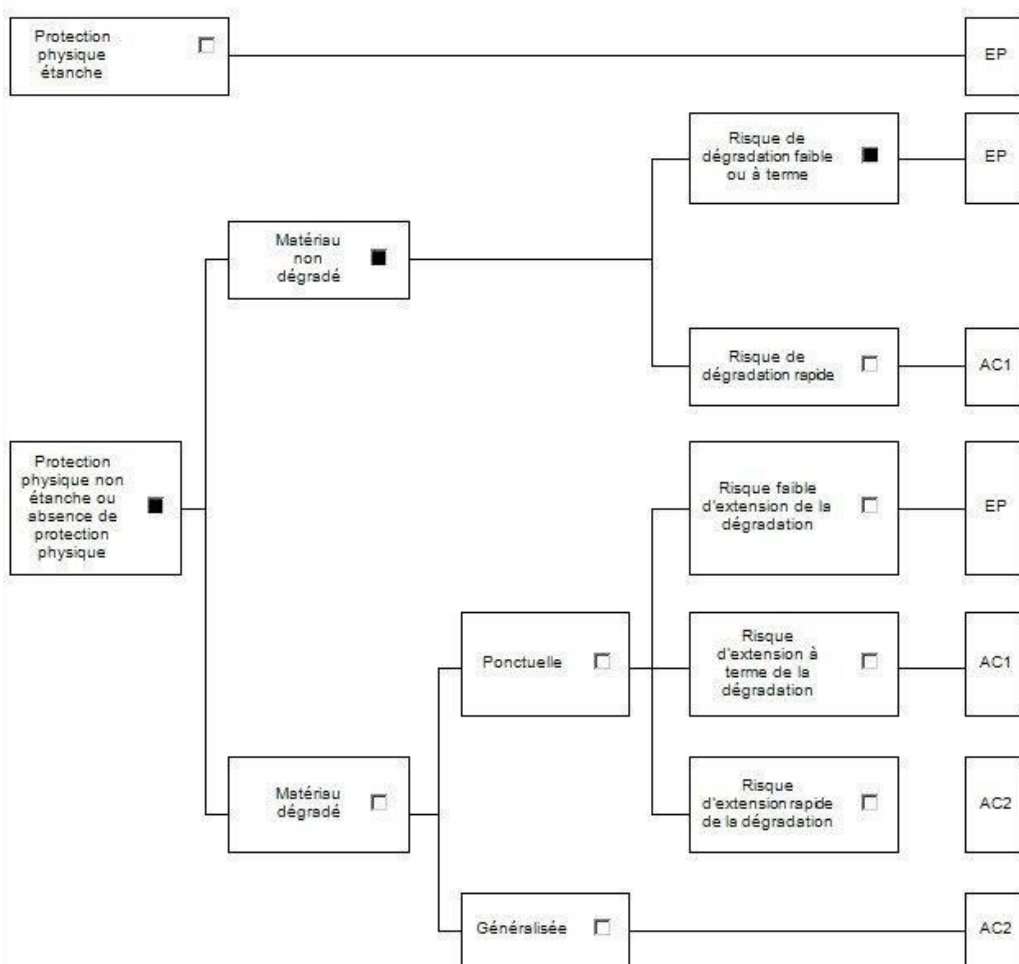

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-21
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

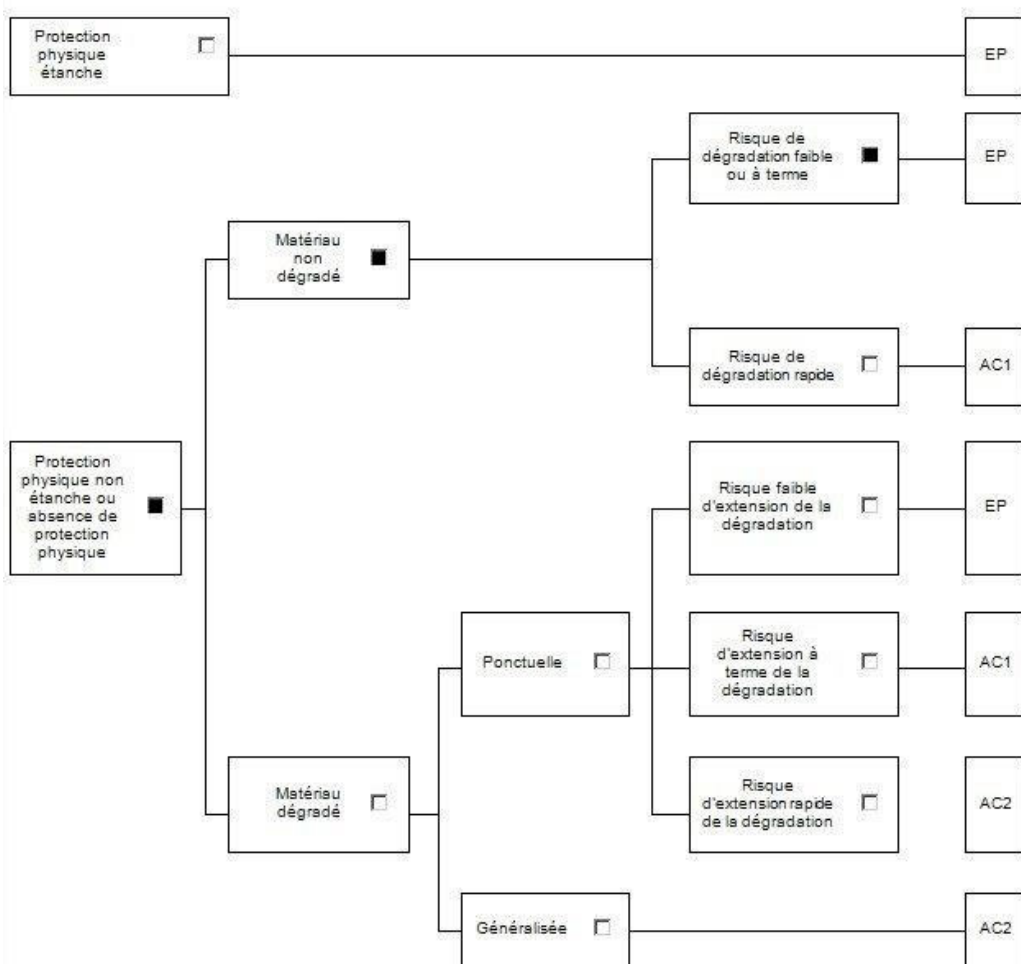

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-24
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

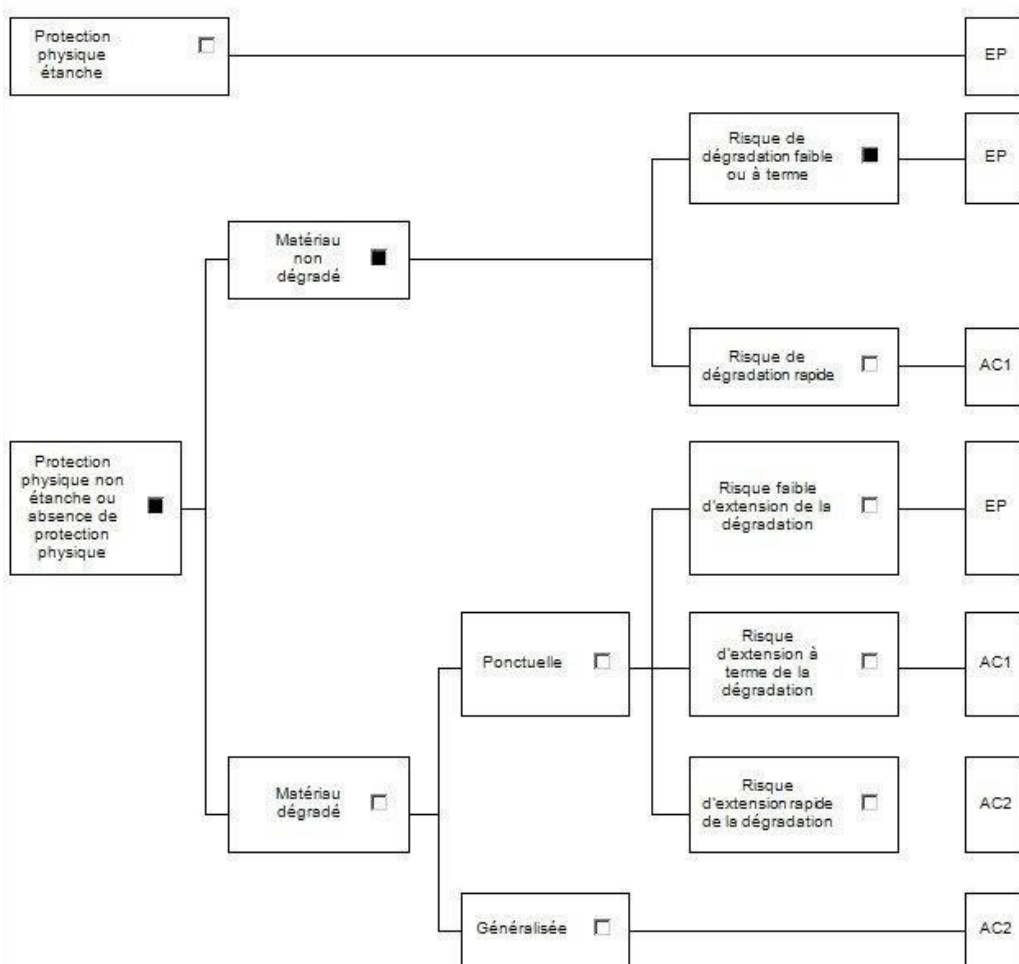

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-23
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

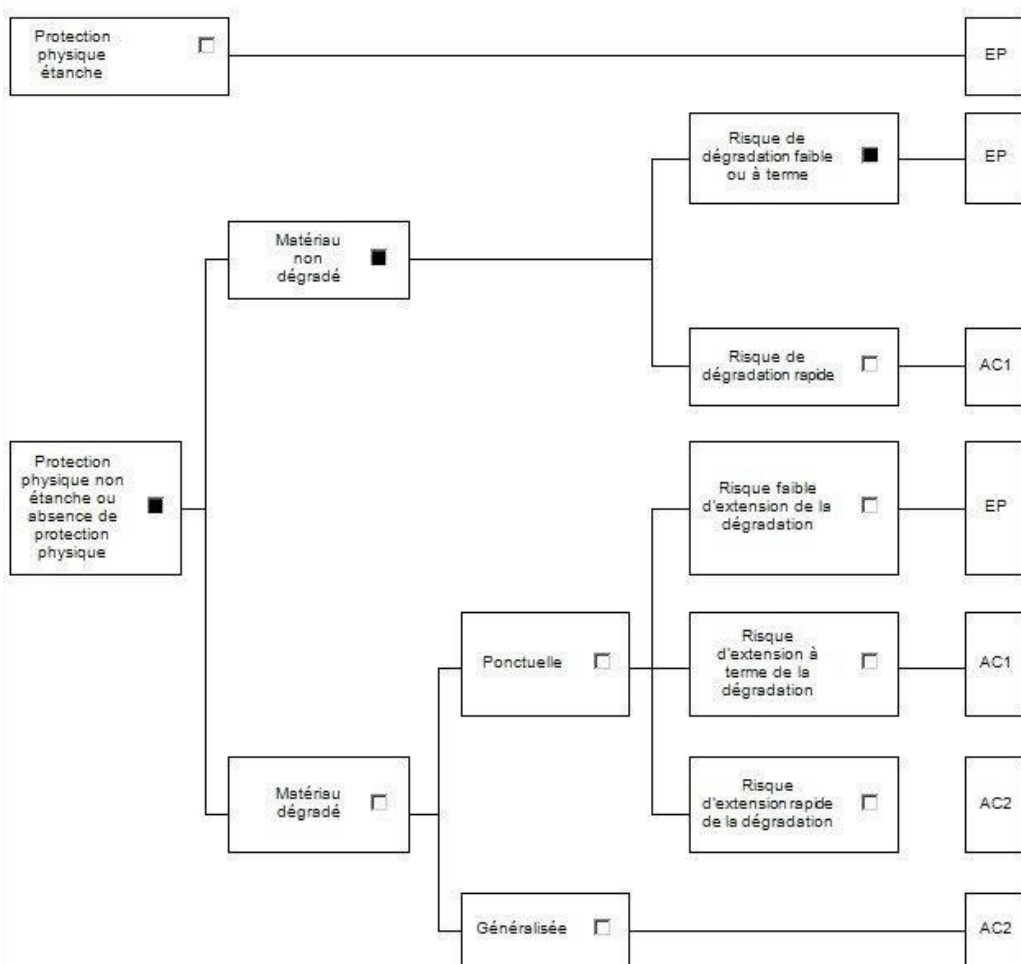

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-18
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

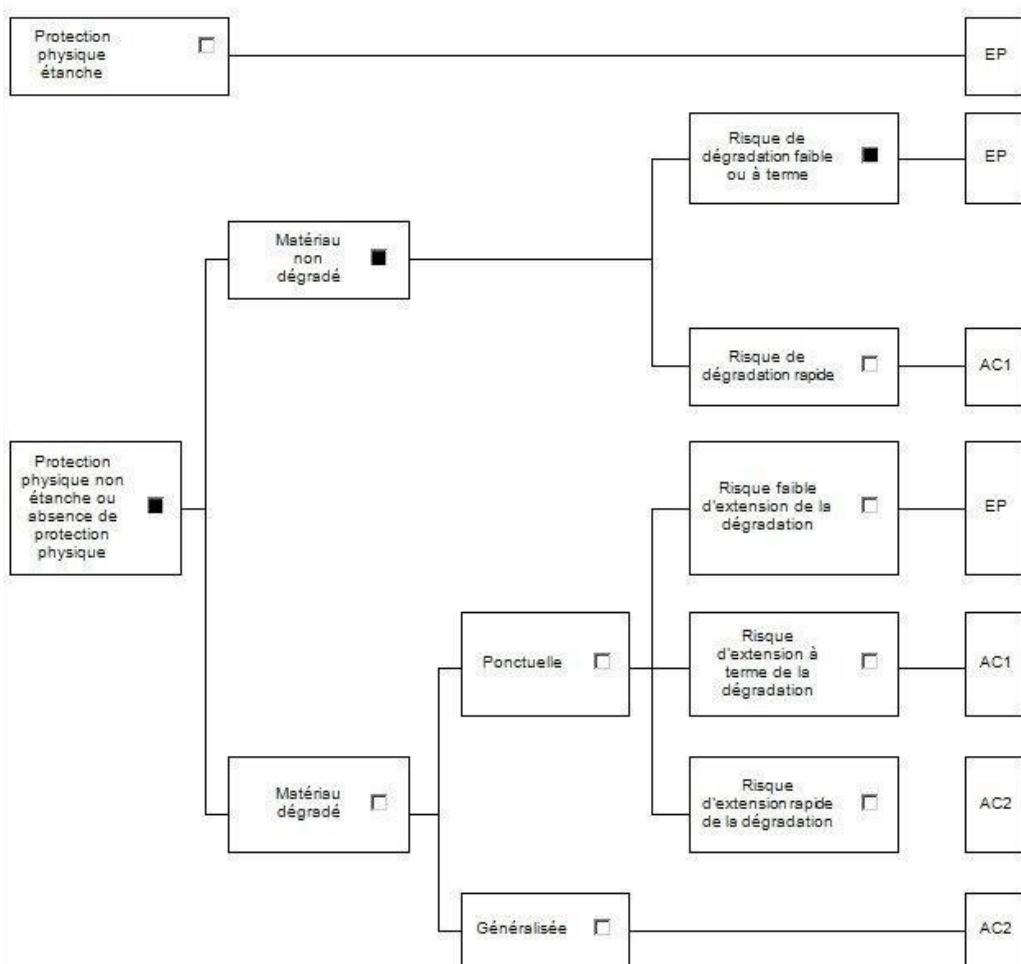

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-20
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

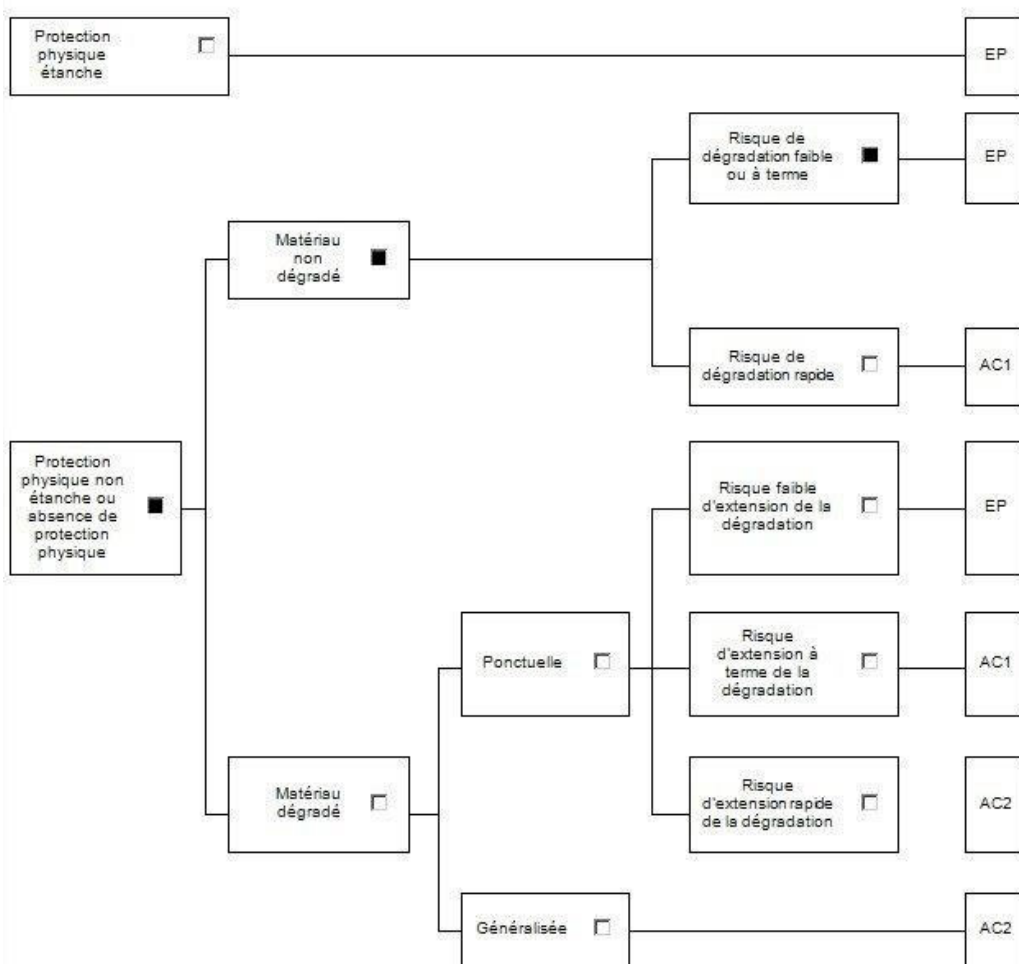

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-19
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

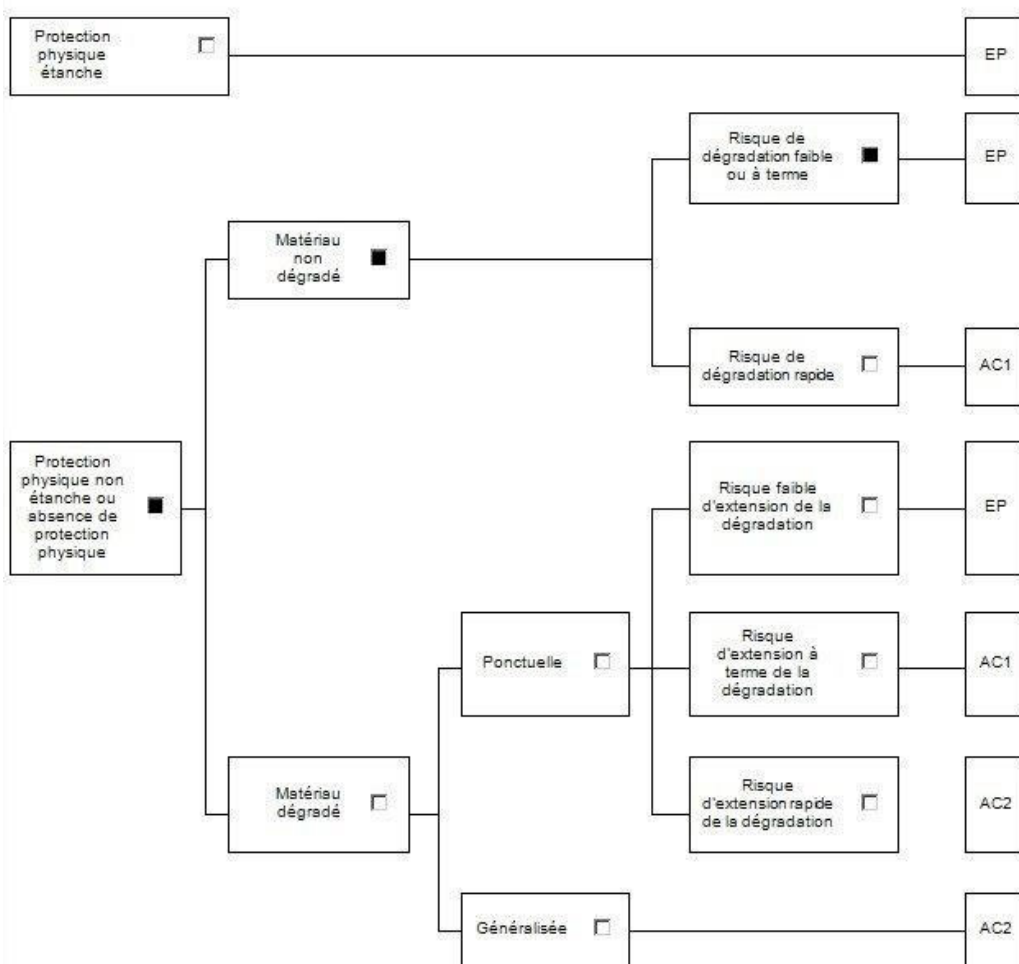

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-29
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

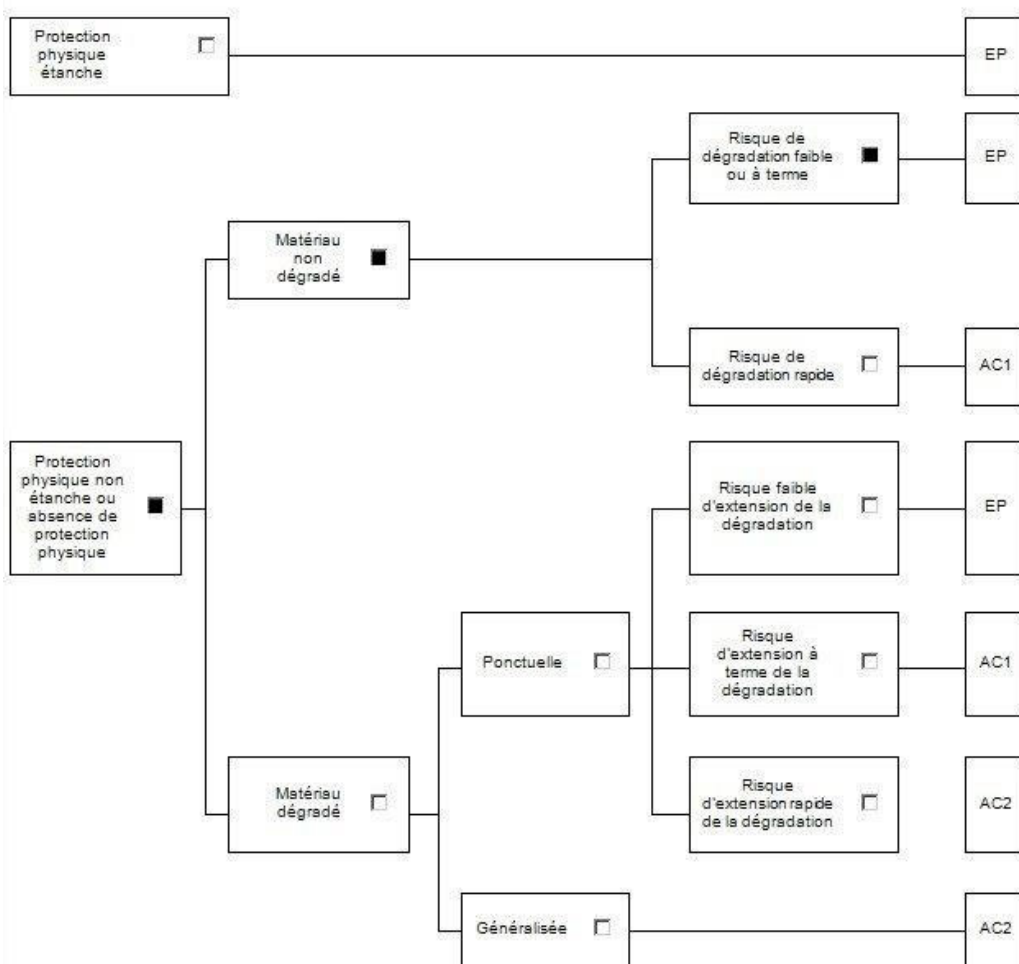

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-28
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

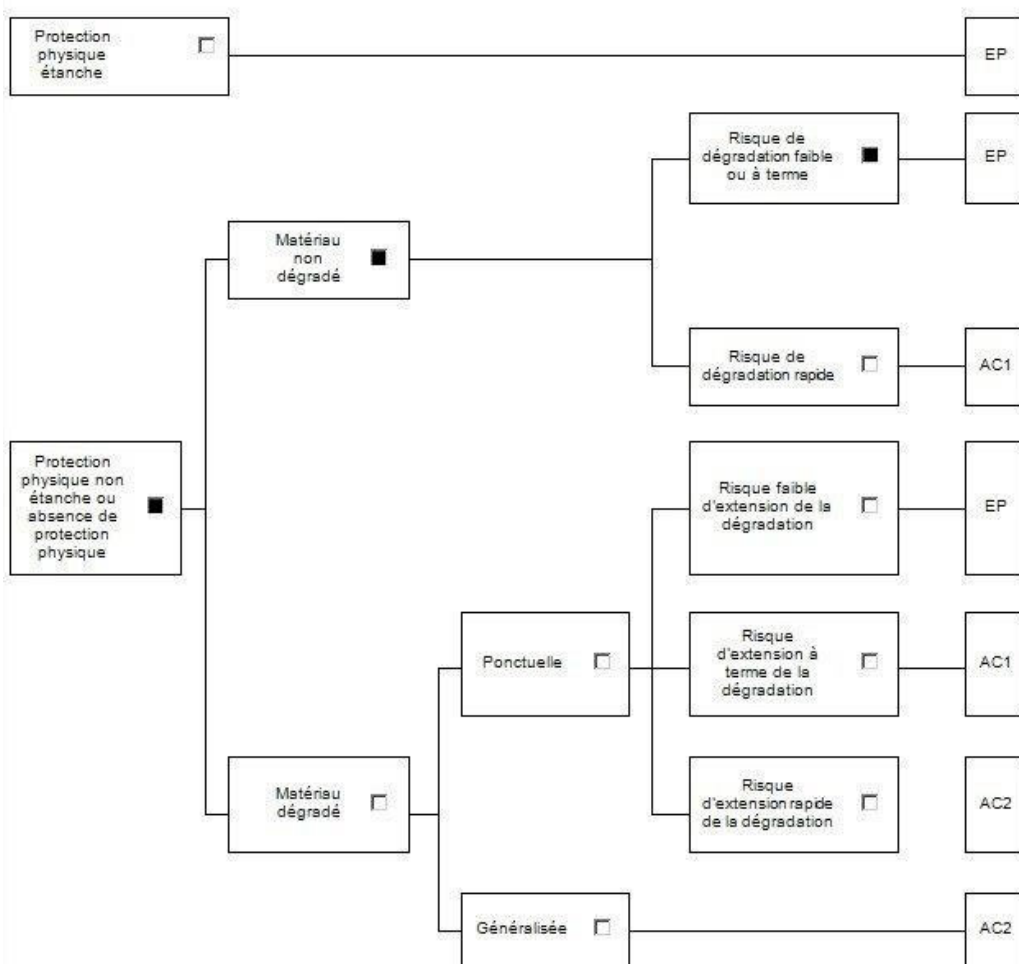

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-30
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

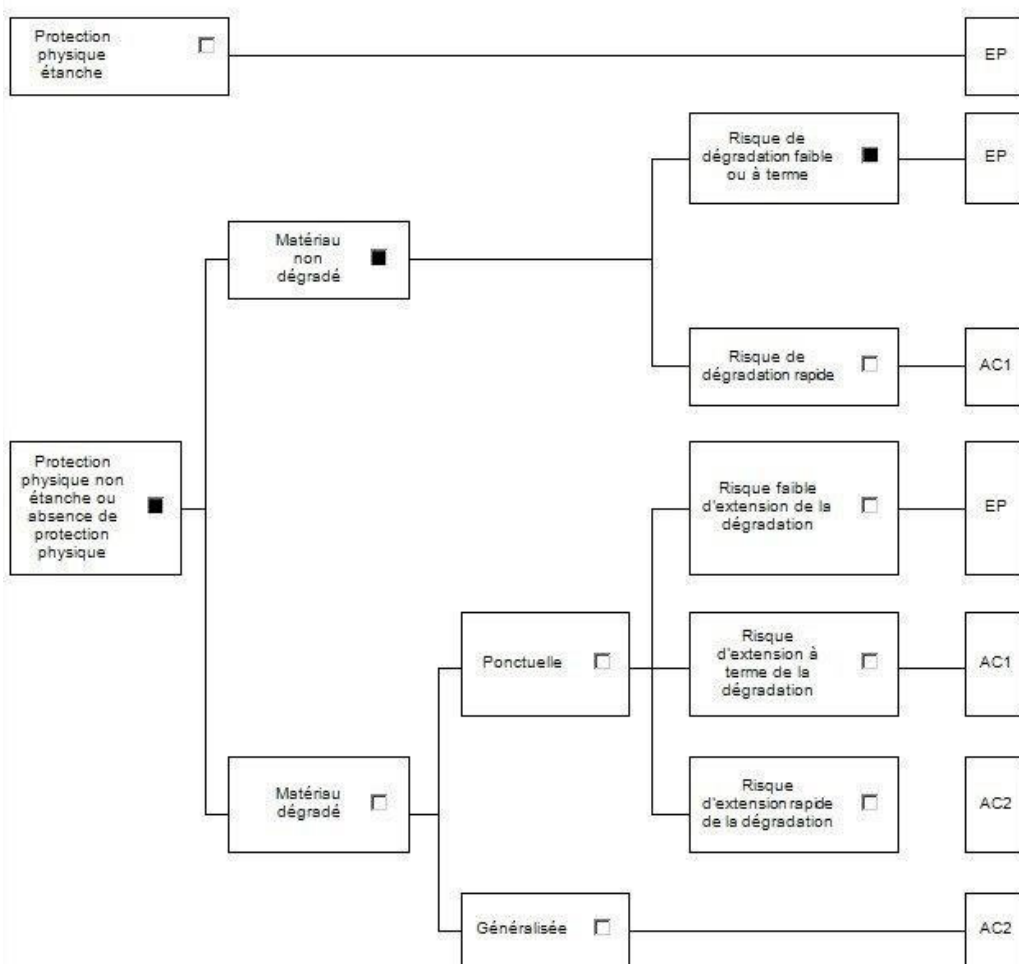

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-26
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

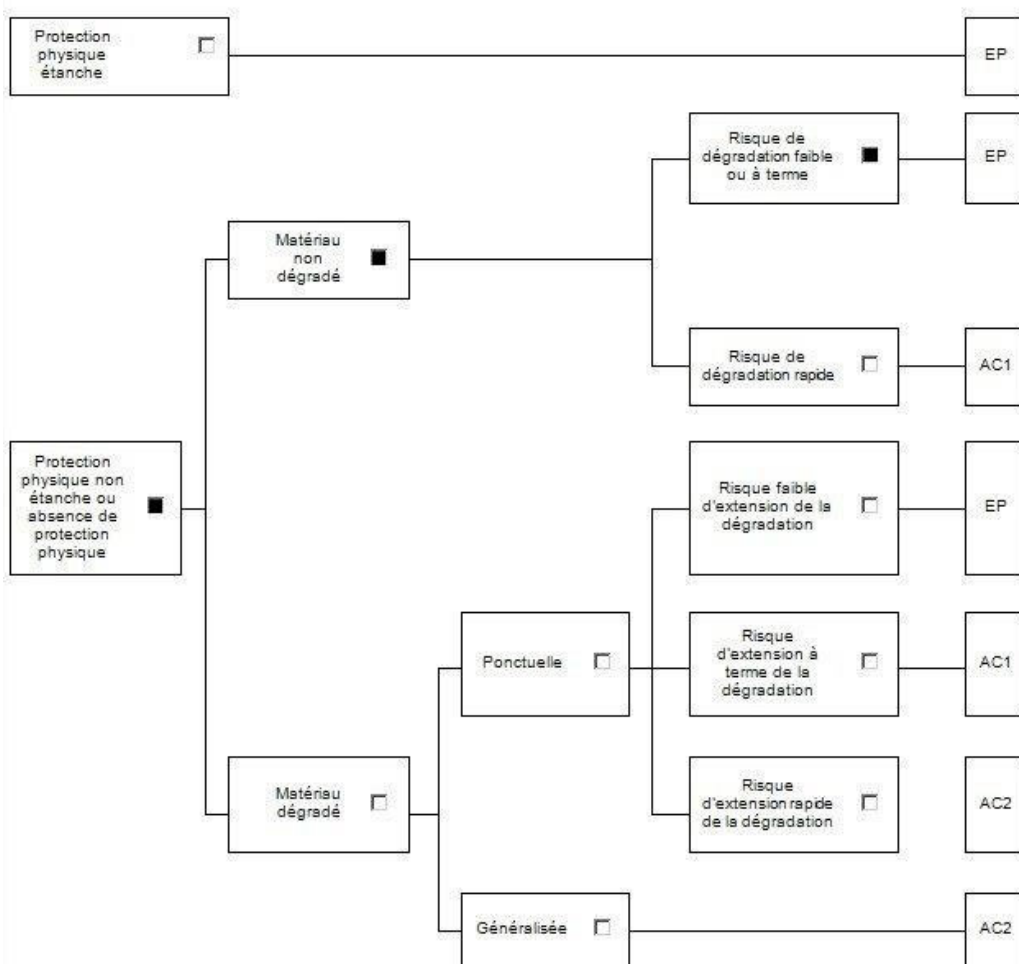

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-25
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

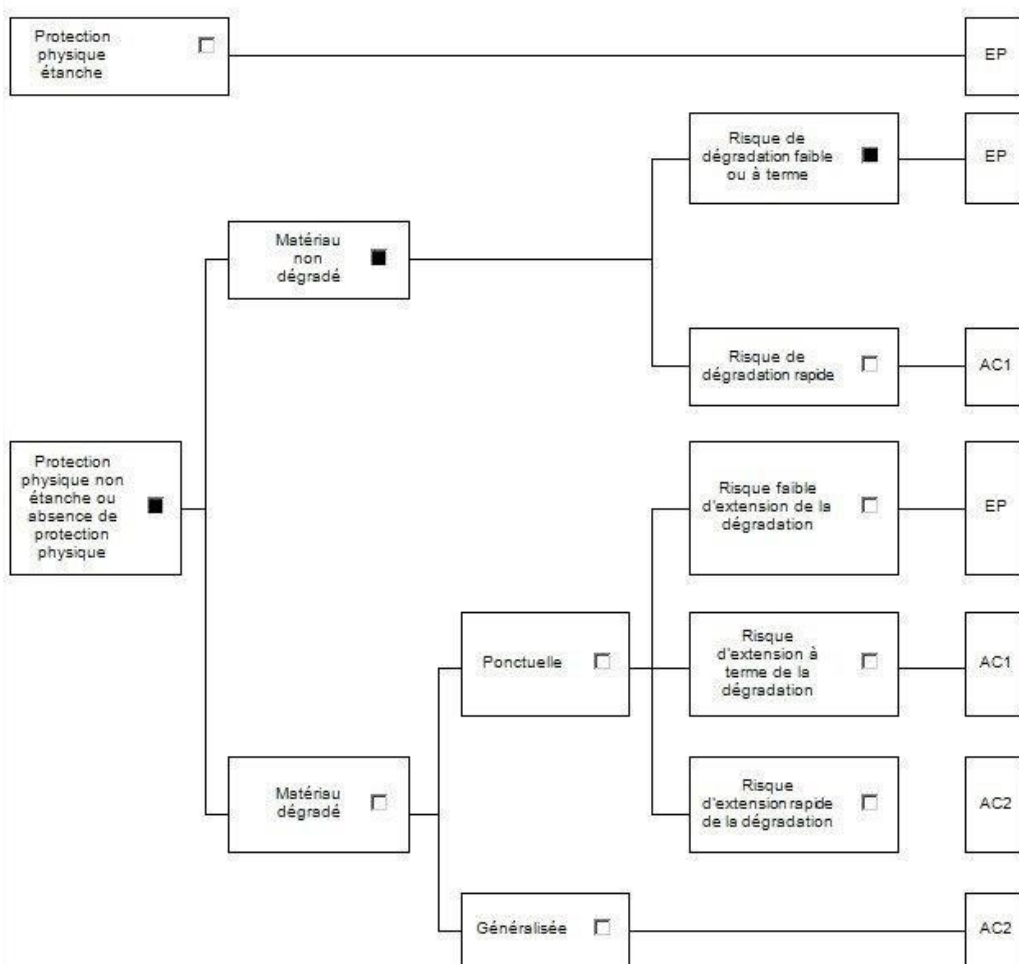

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	4ème Etage / AB4-27
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

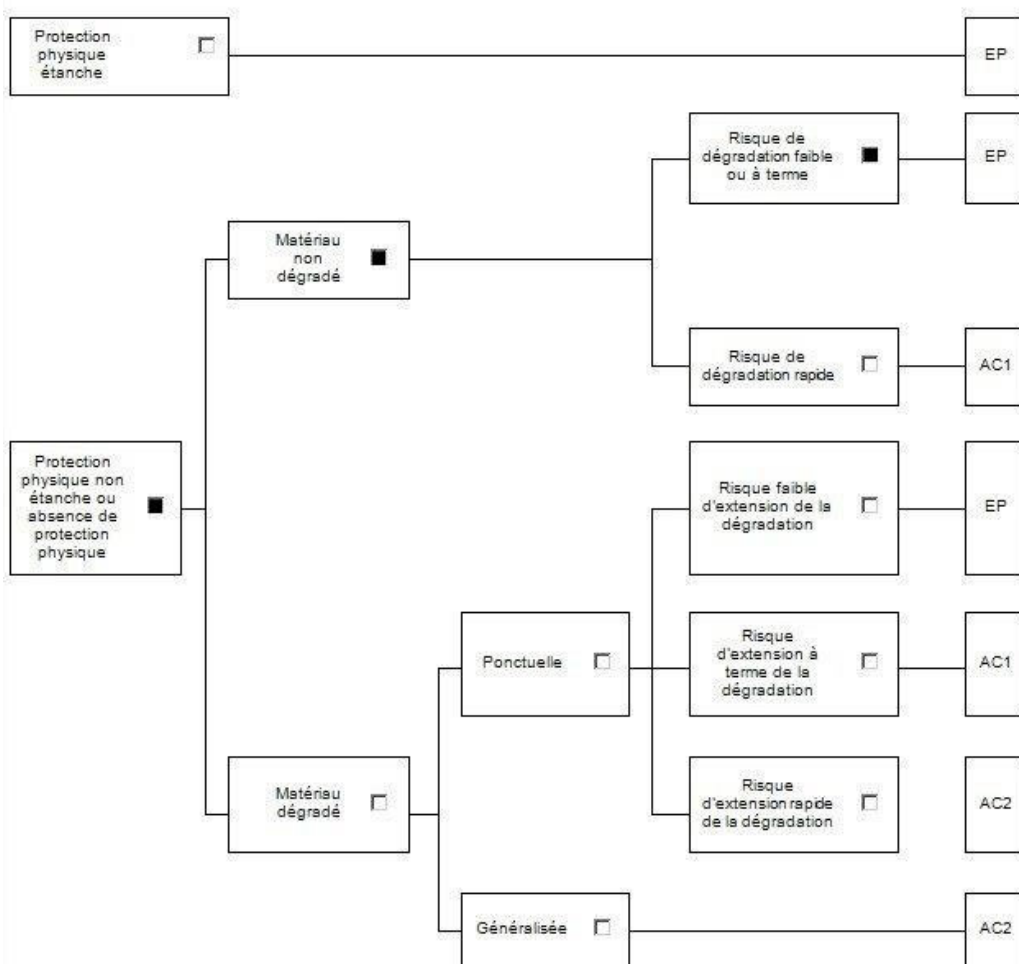

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-15
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

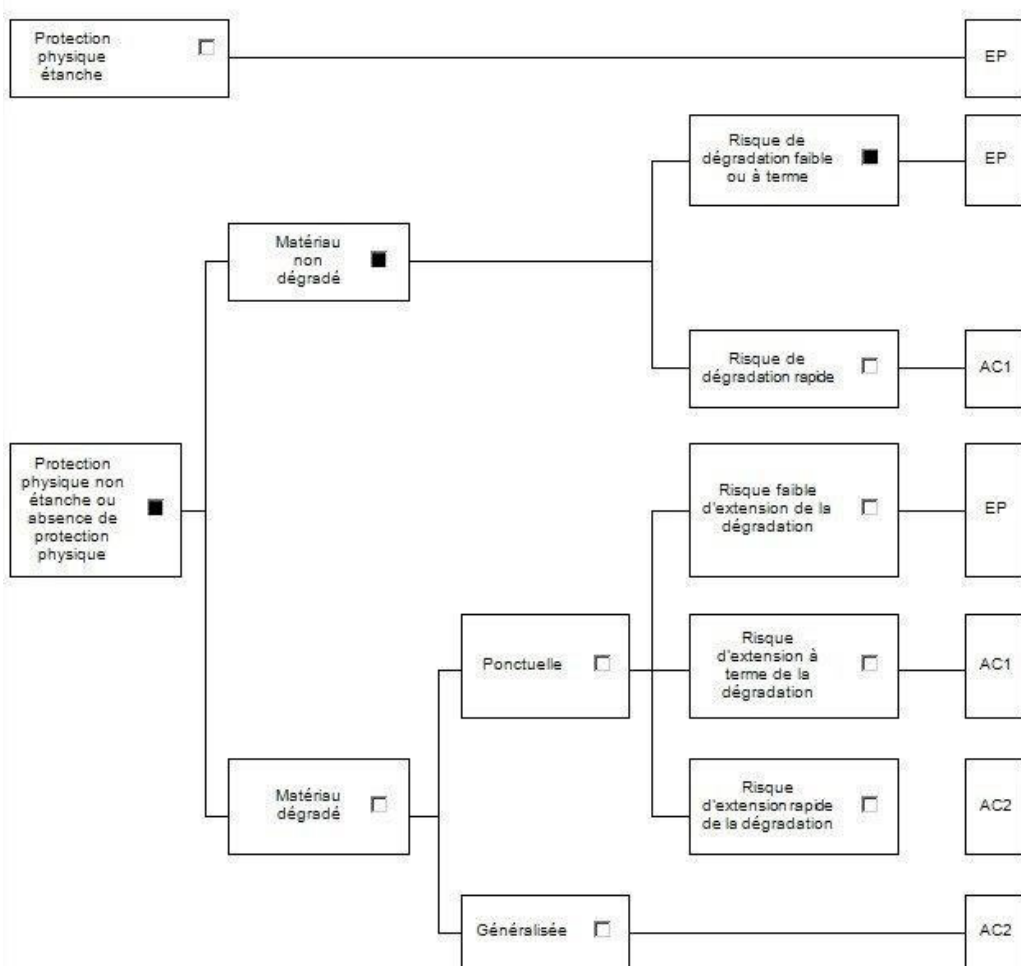

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-14
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

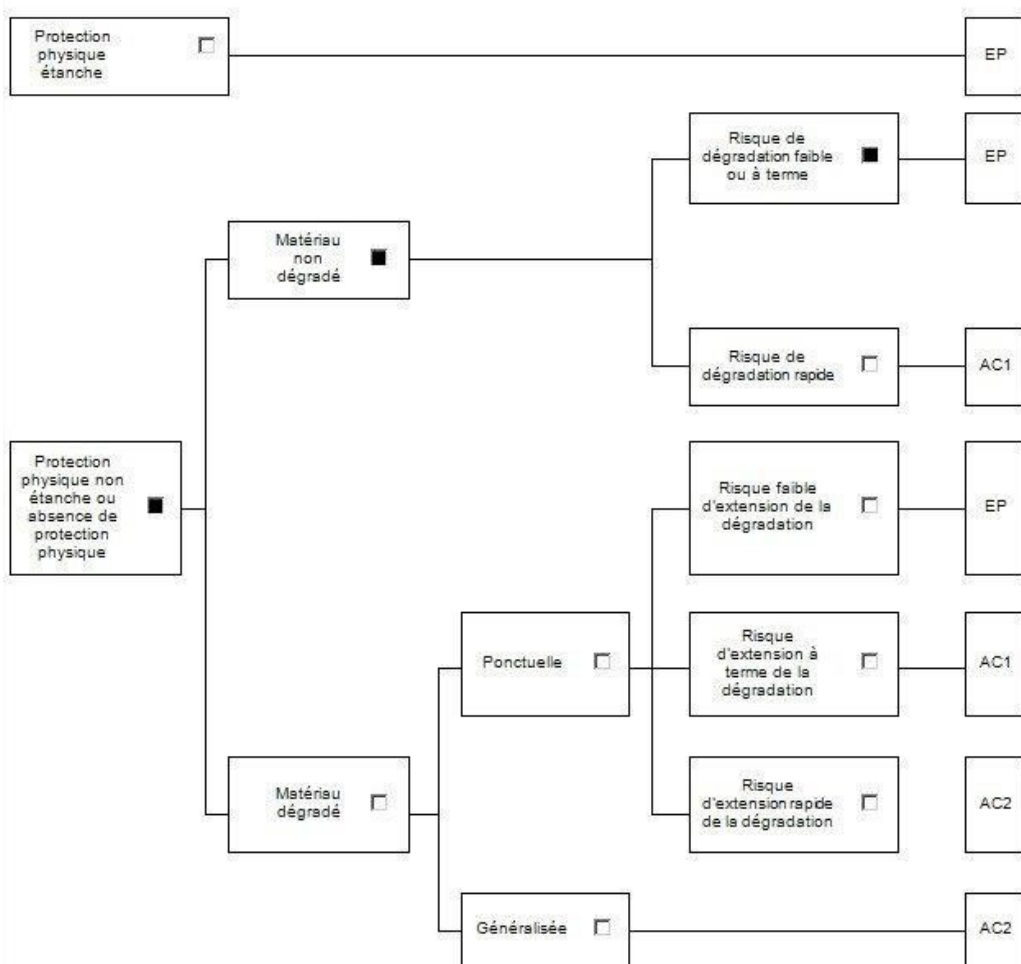

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-11
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

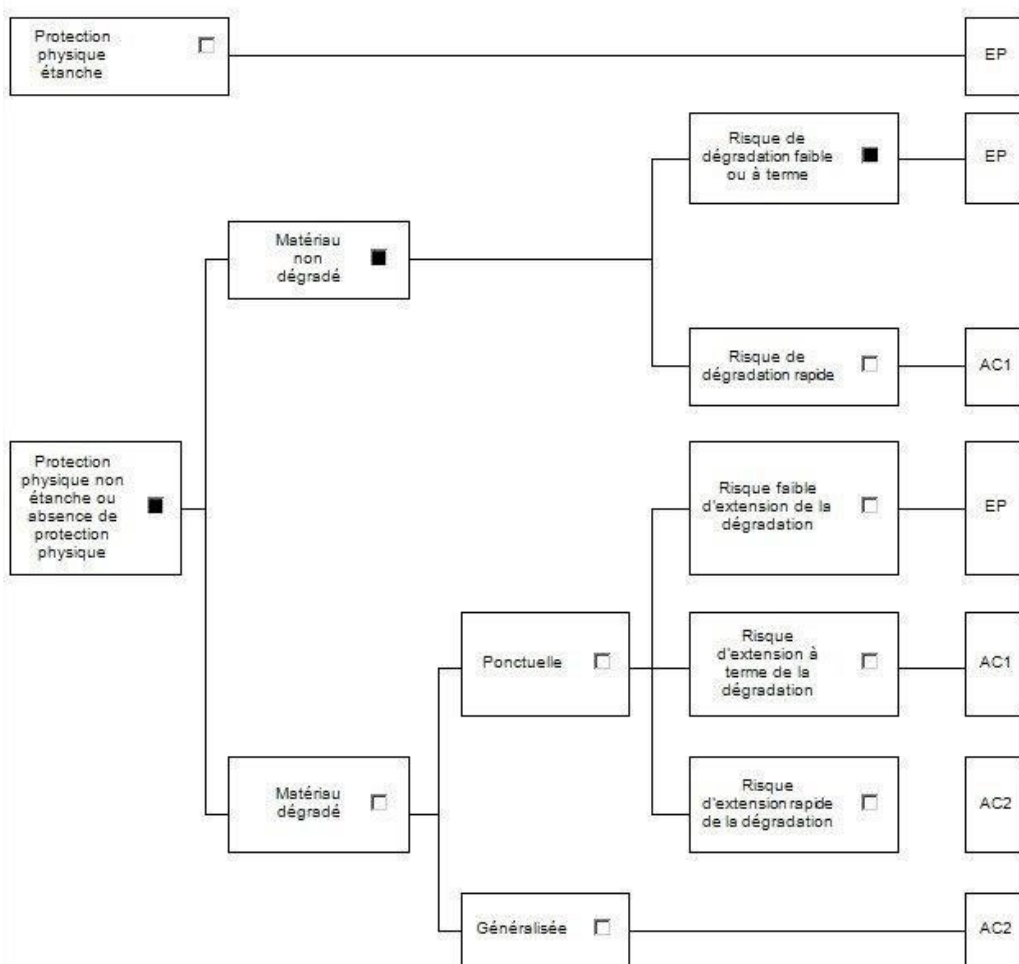

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-10
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

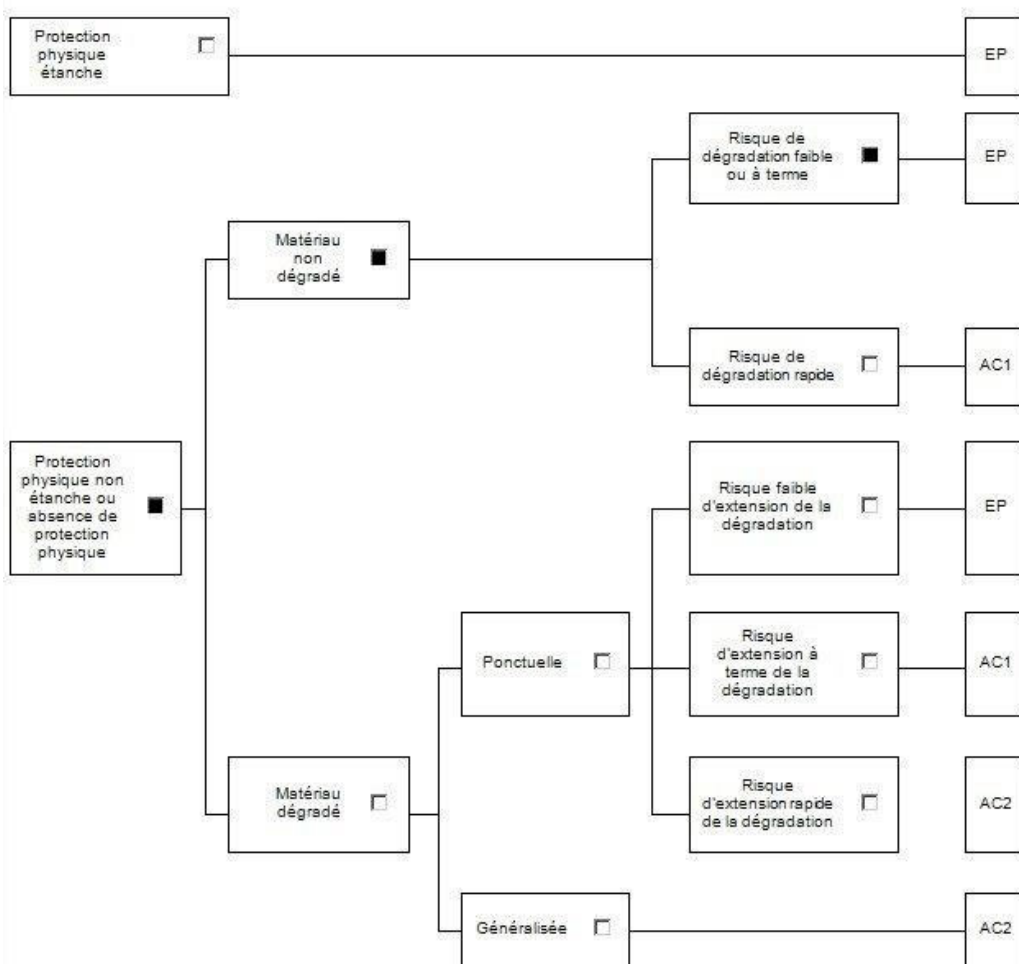

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-13
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

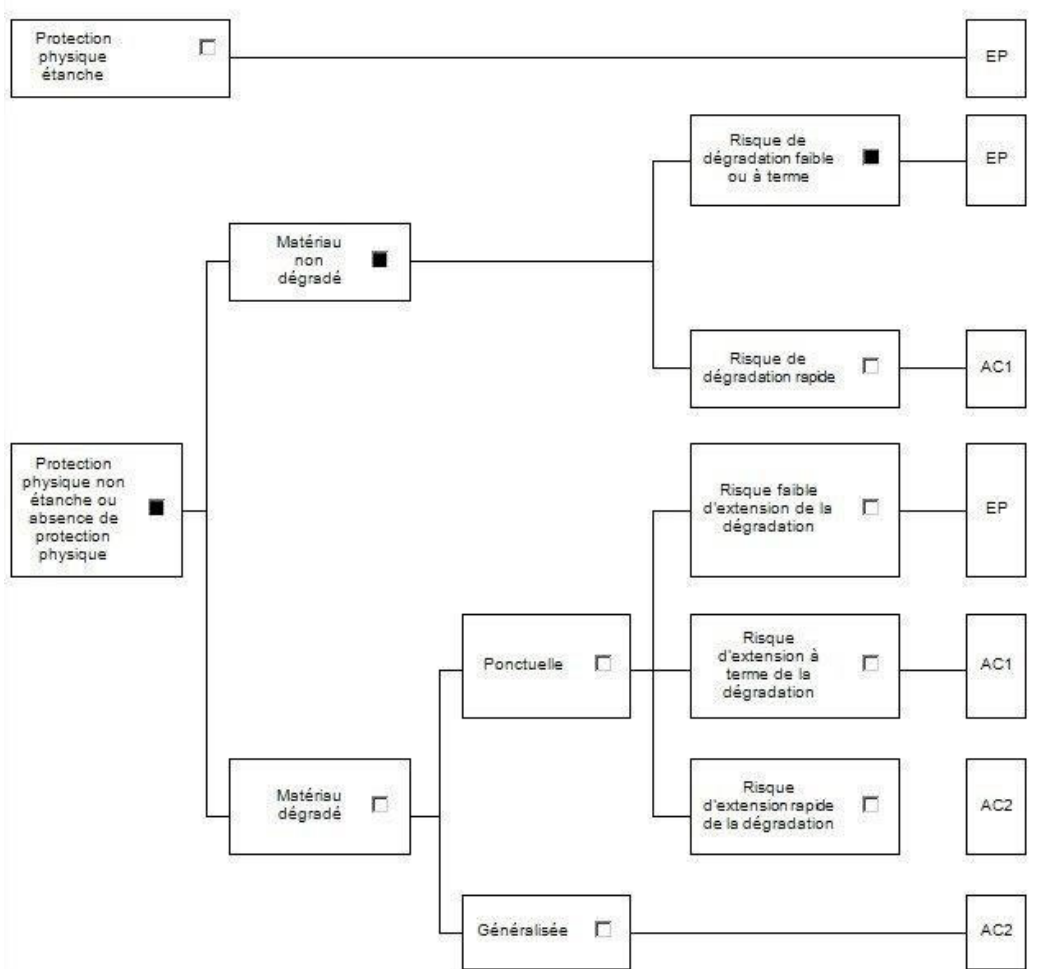

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-23
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

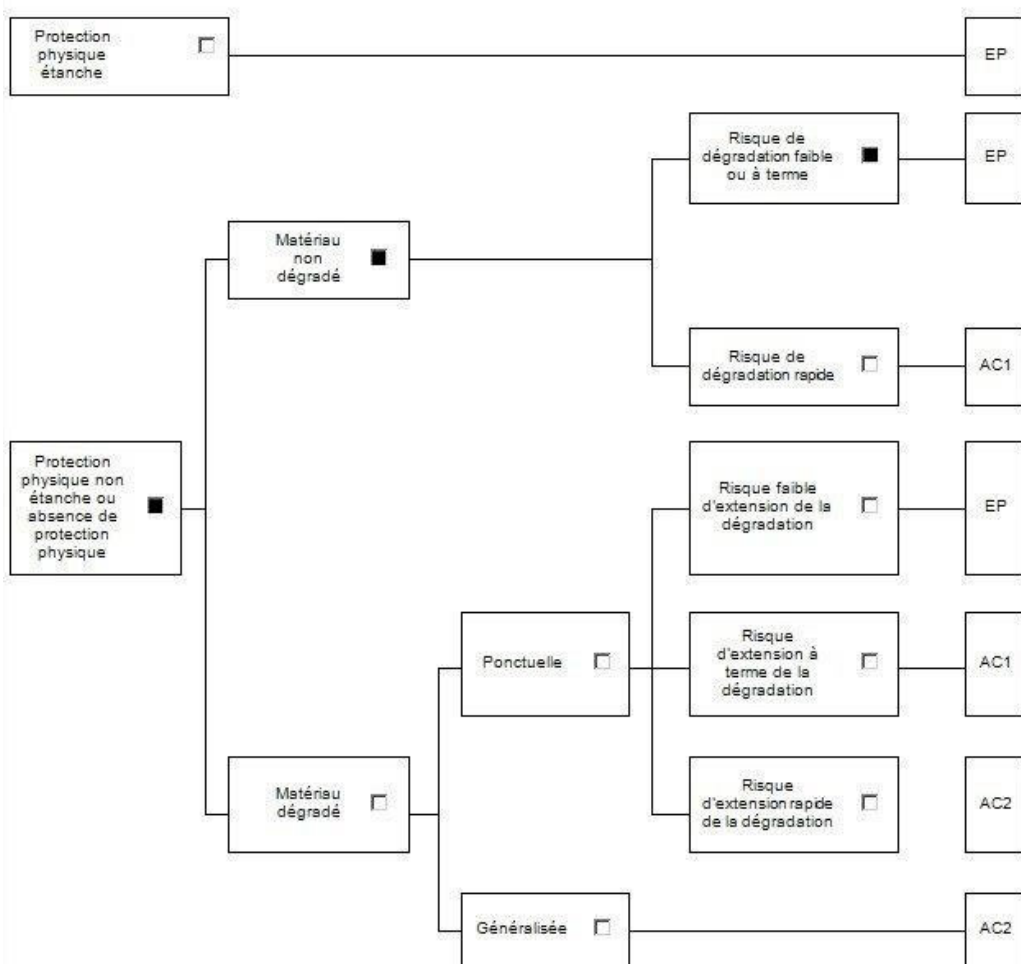

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-22
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

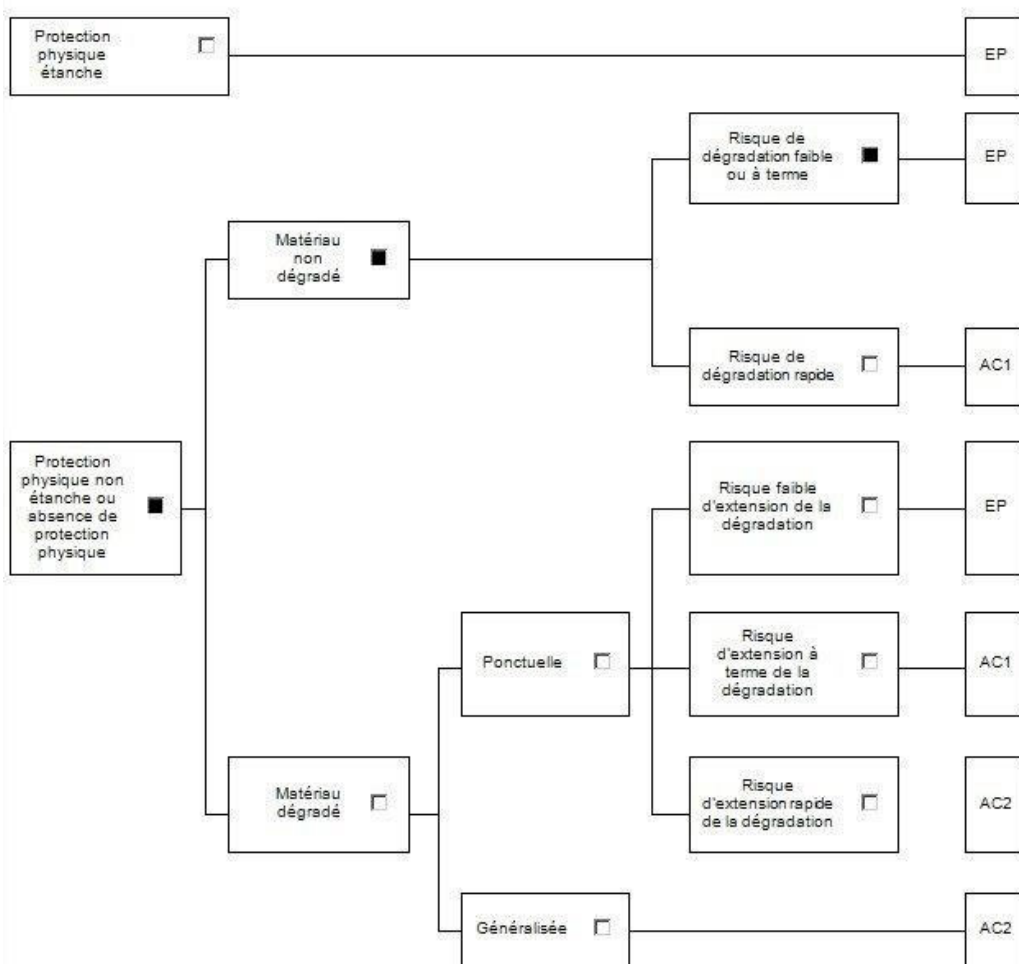

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-19
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

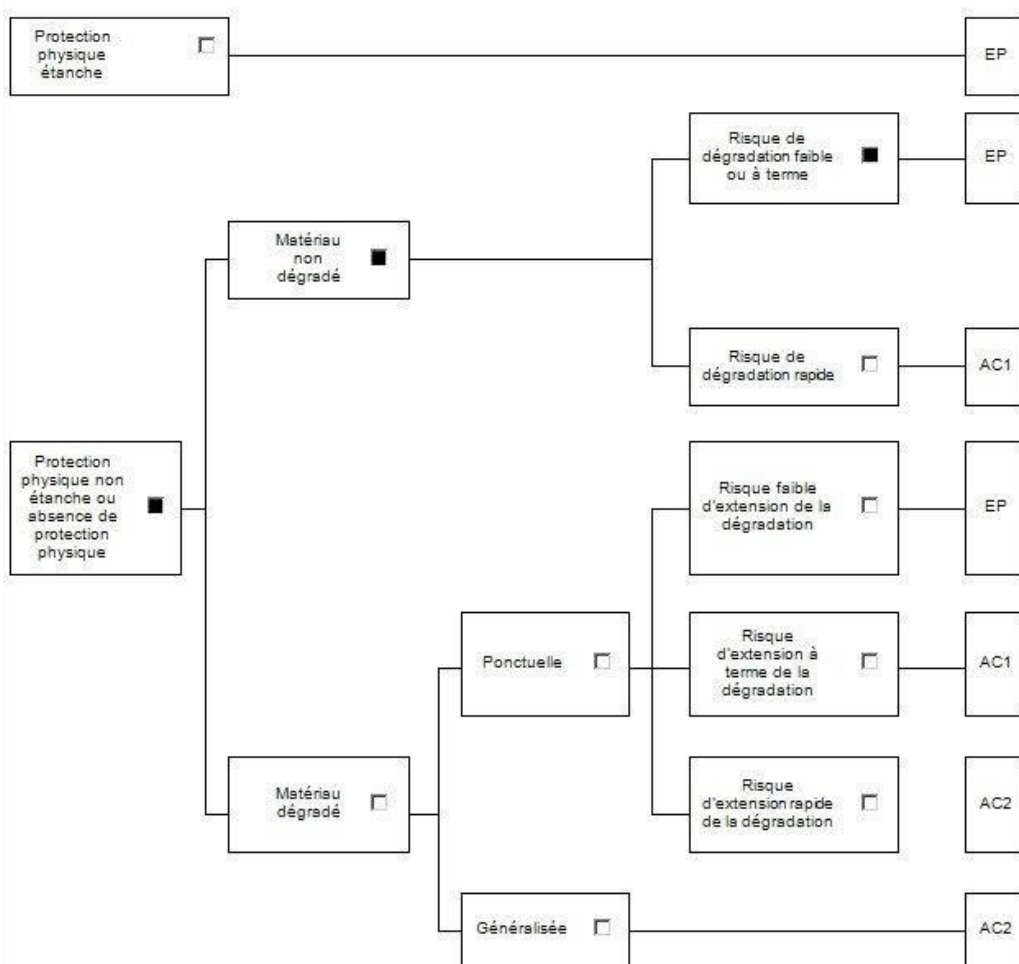

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-21
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

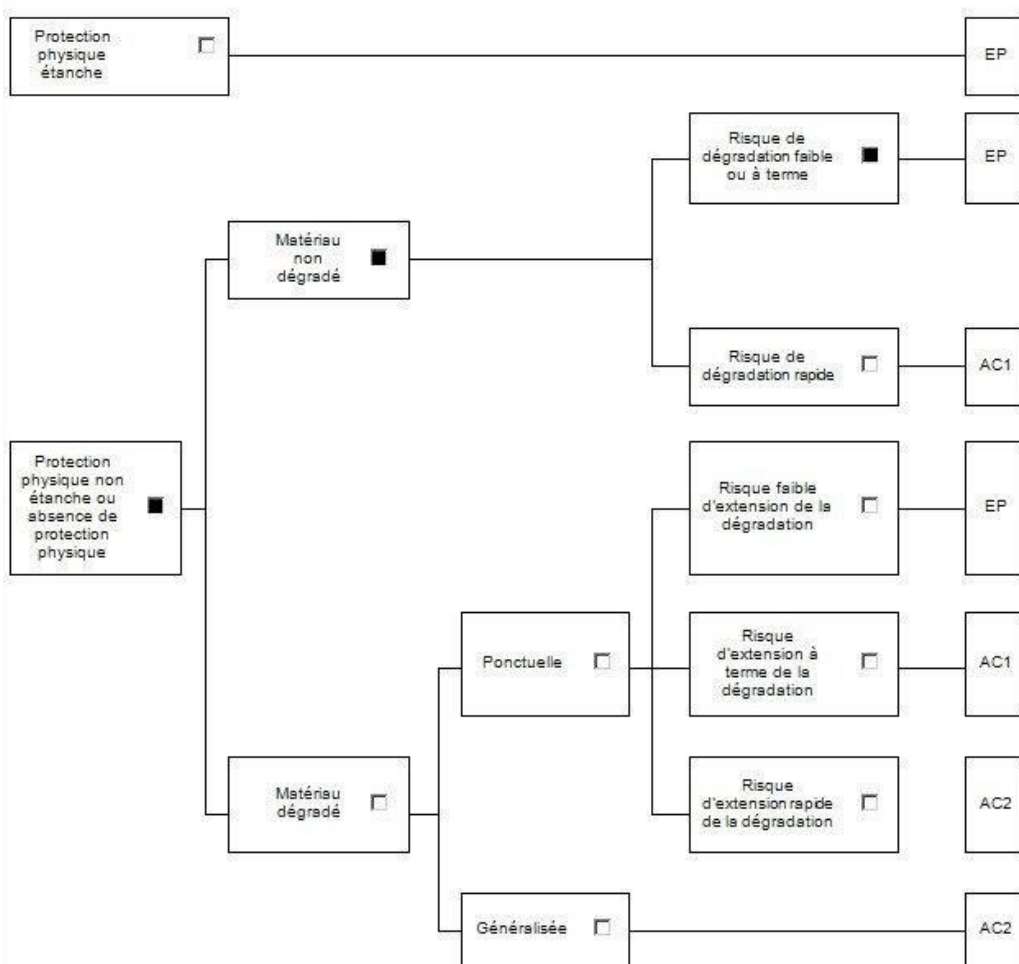

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-20
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

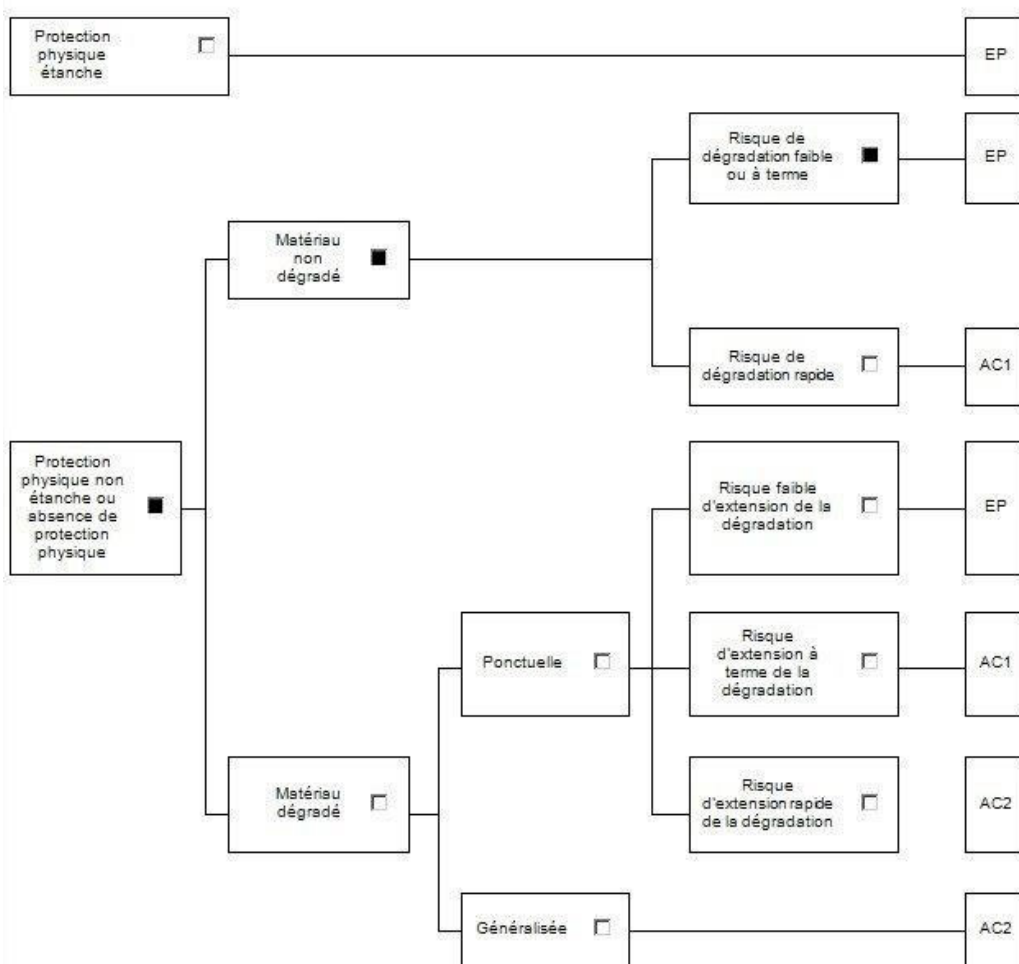

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-28
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

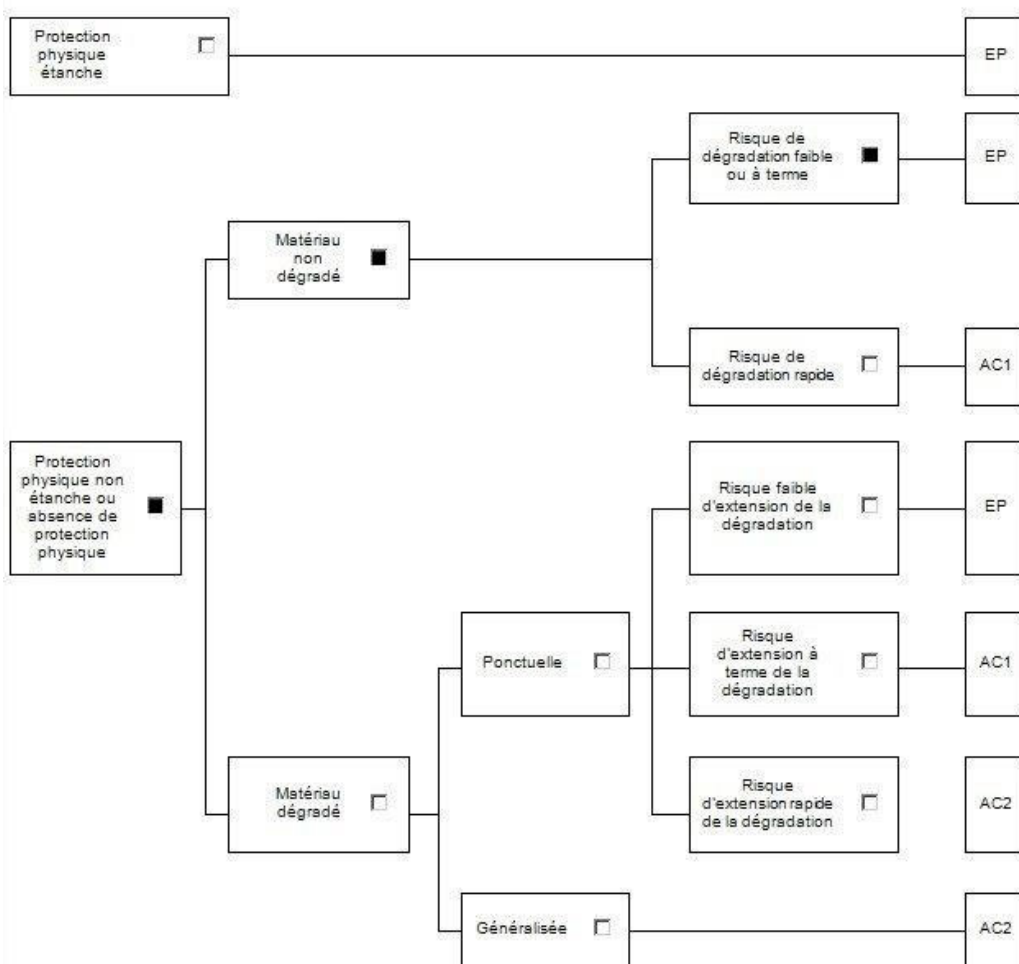

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-27
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

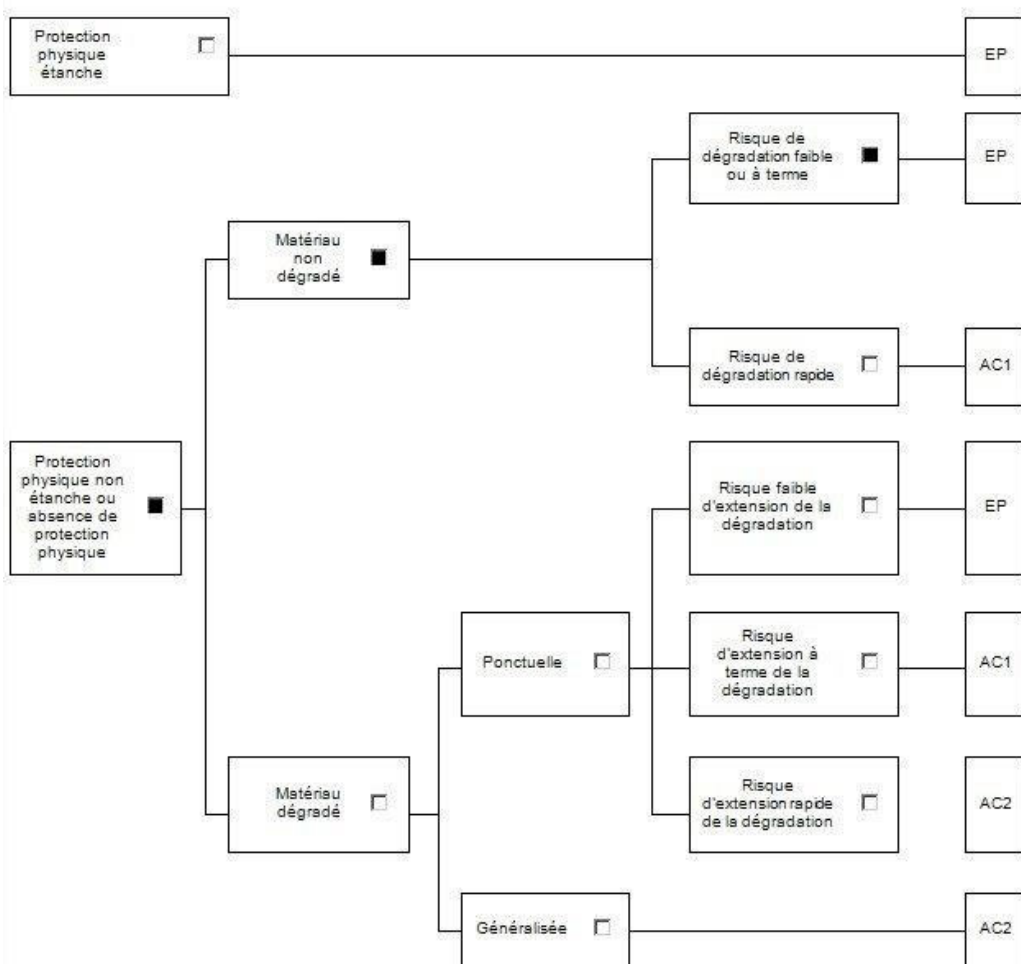

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-31
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

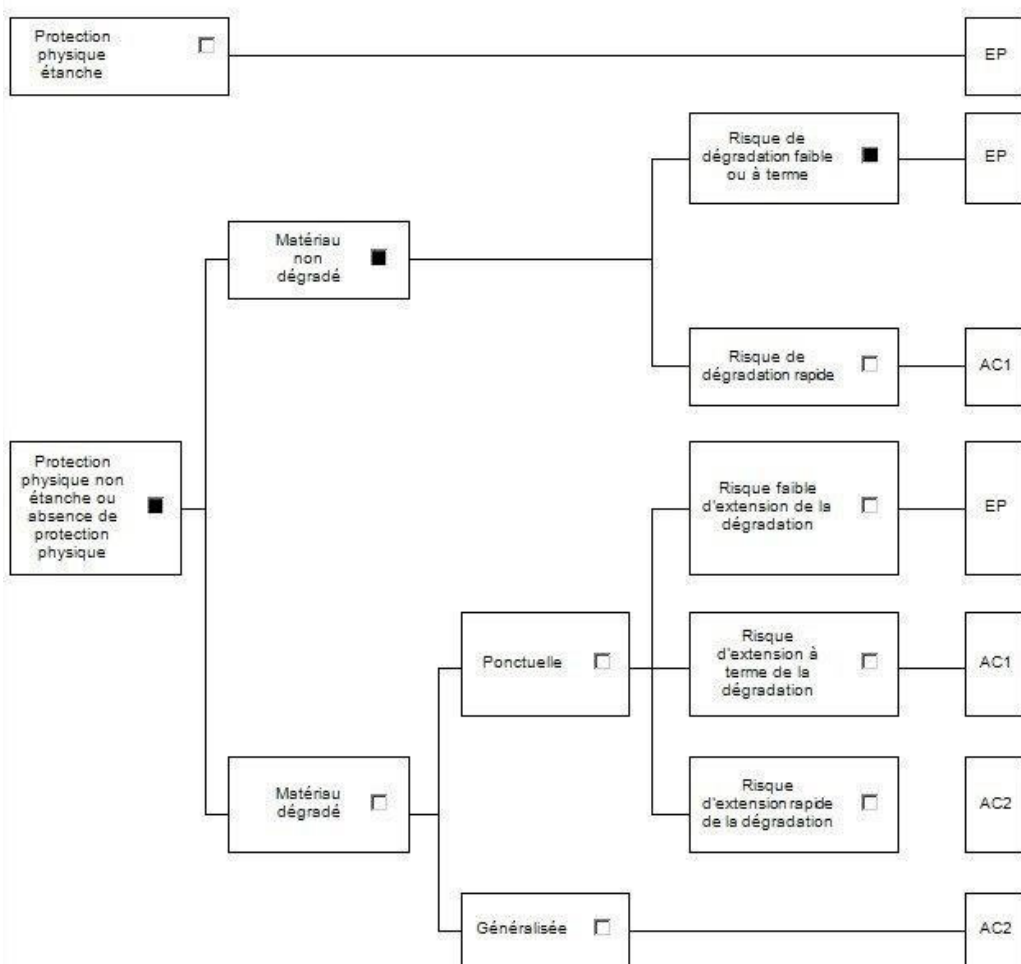

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-29
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

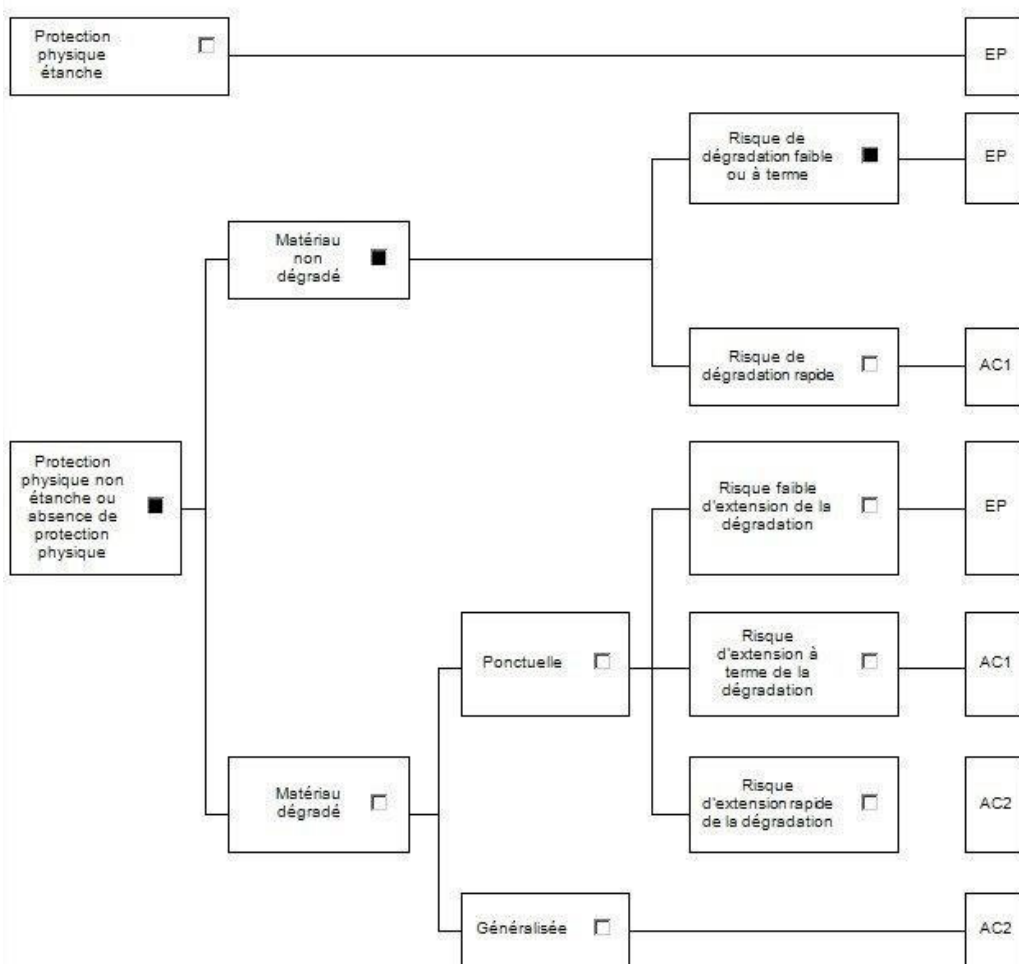

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-24
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

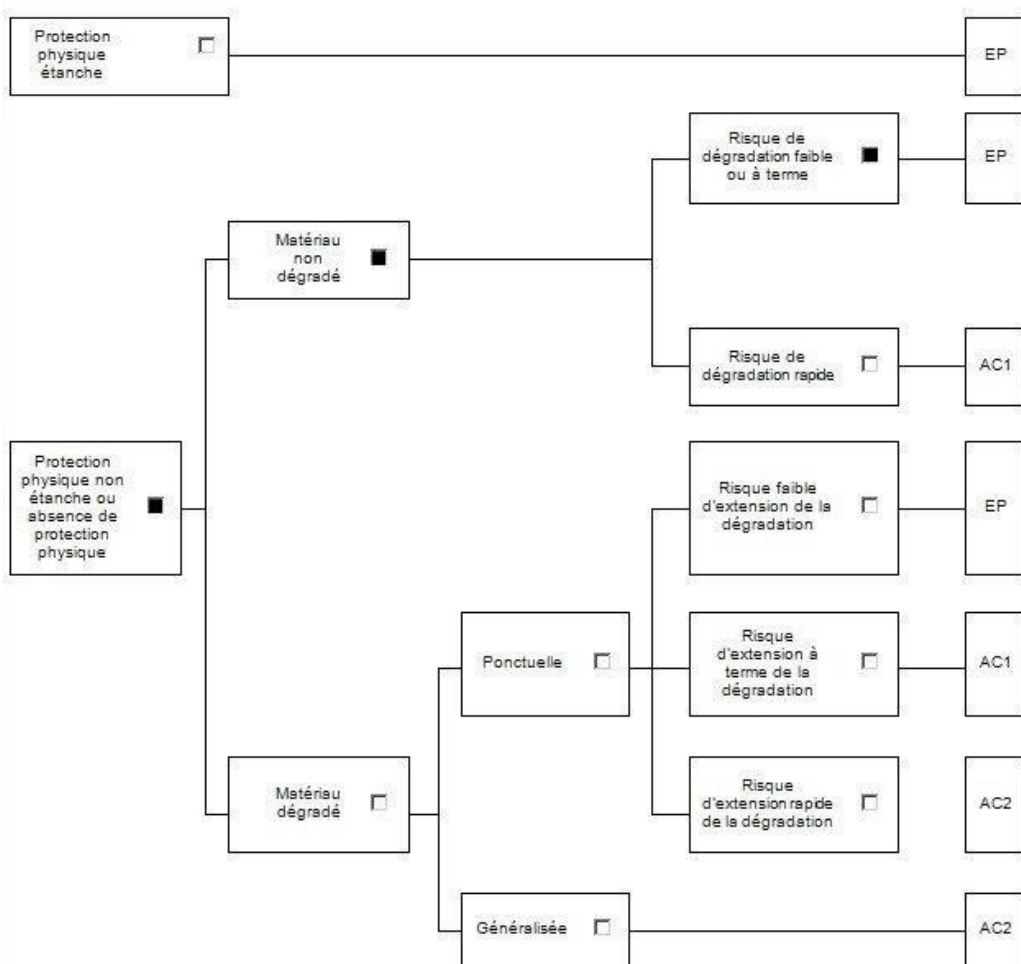

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-26
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

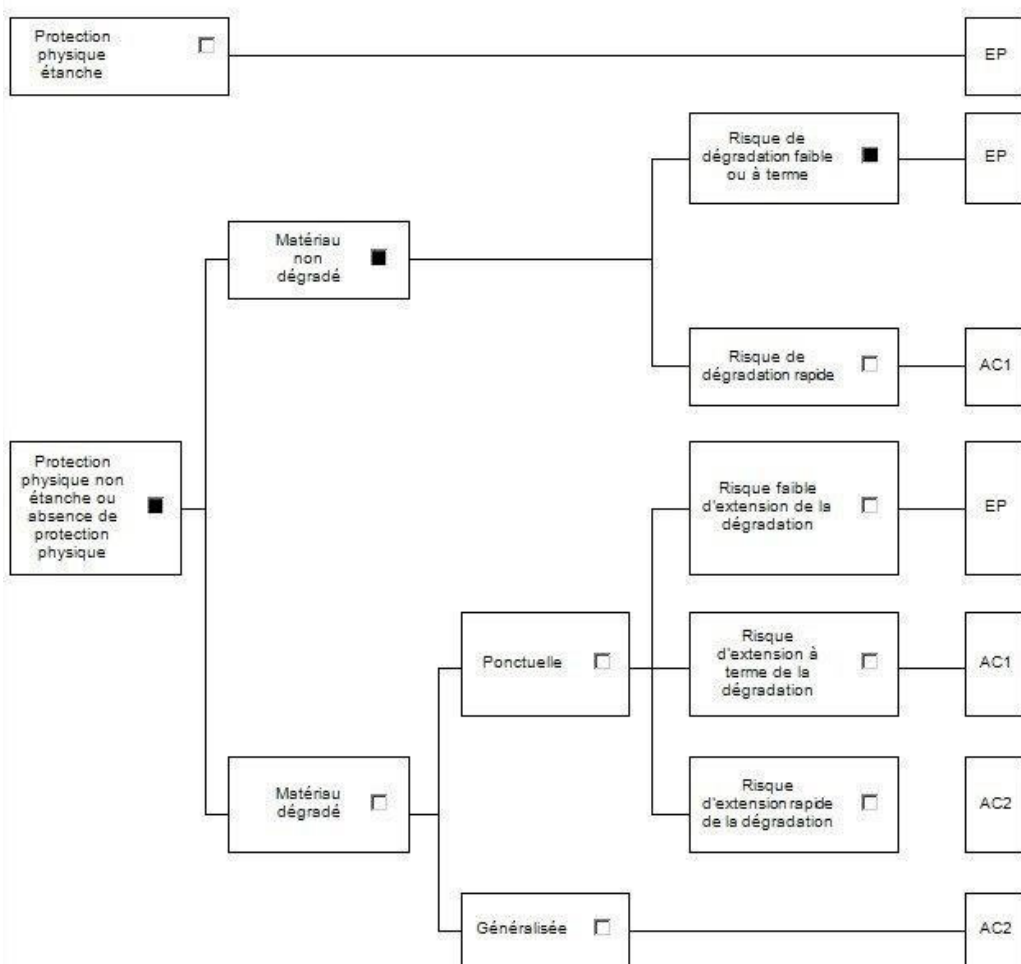

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-25
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

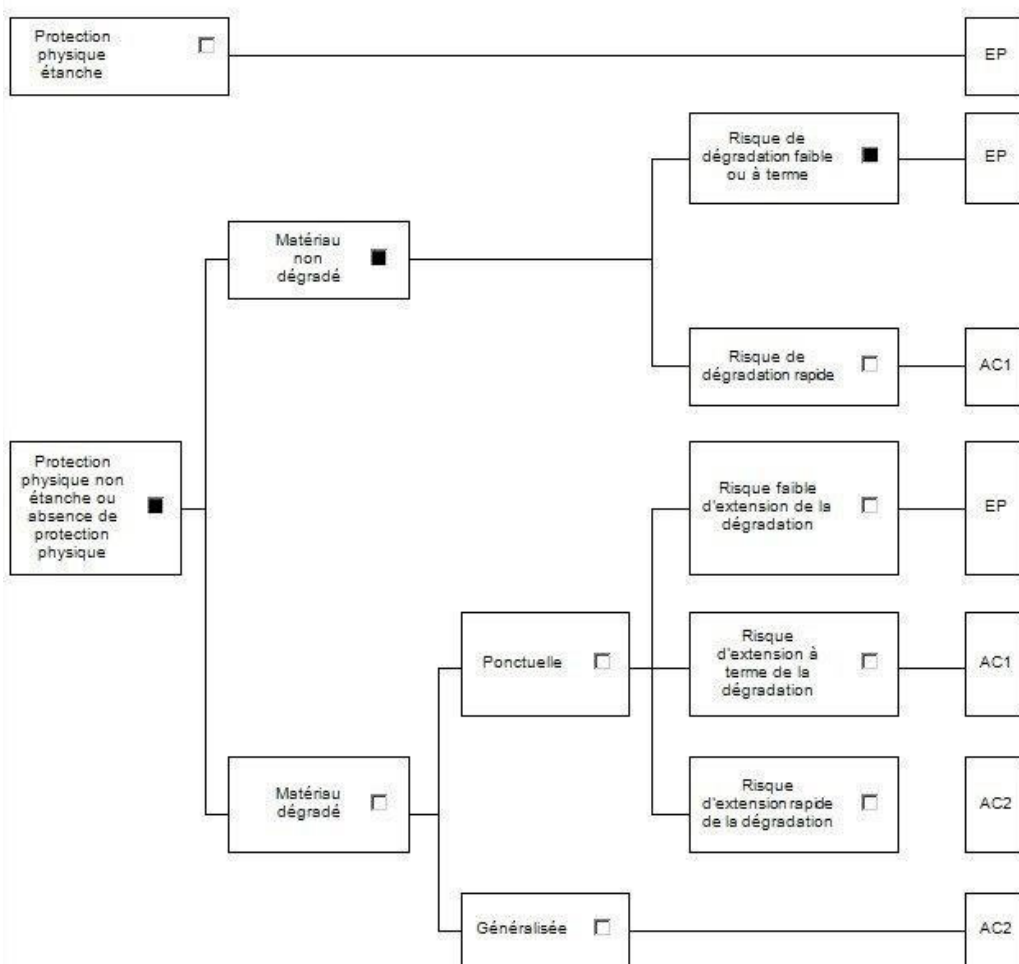

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduit	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / Escalier de Service
Destination déclarée du local	Circulation

Résultat de la grille d'évaluation du Conduit	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

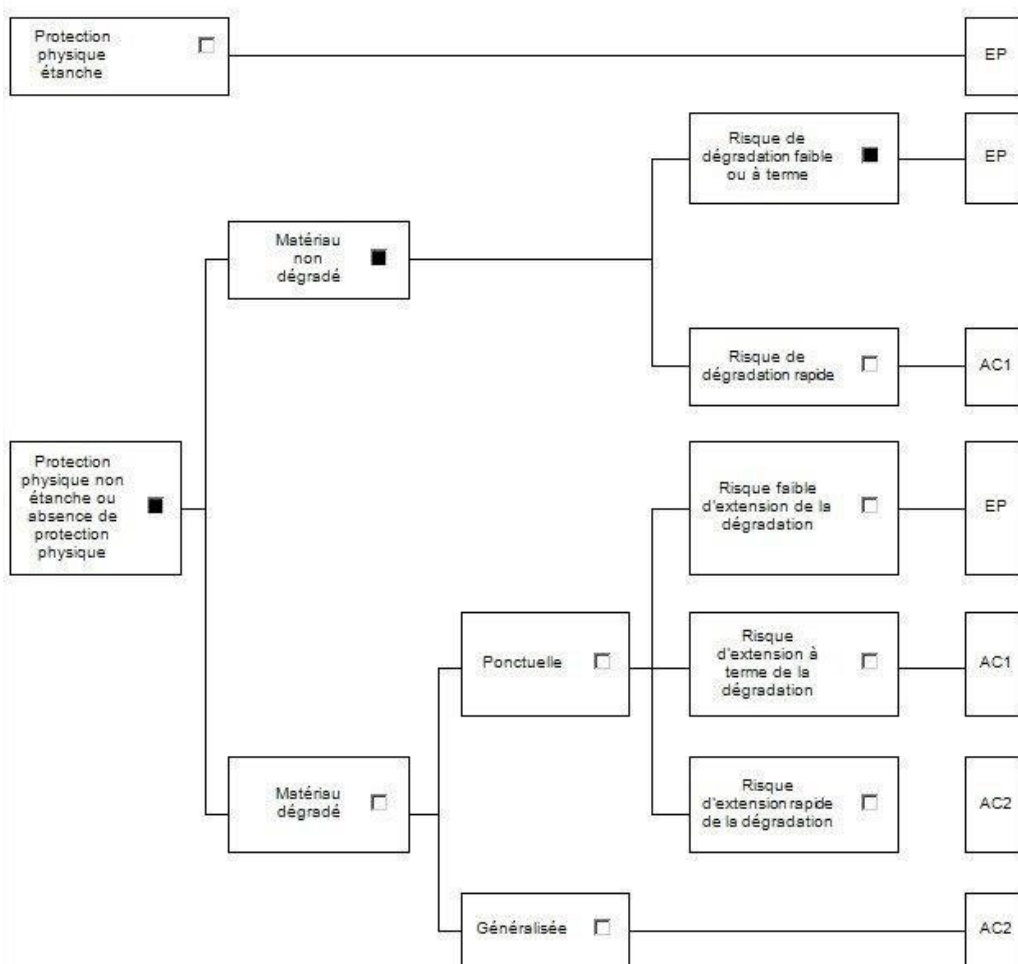

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-32
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

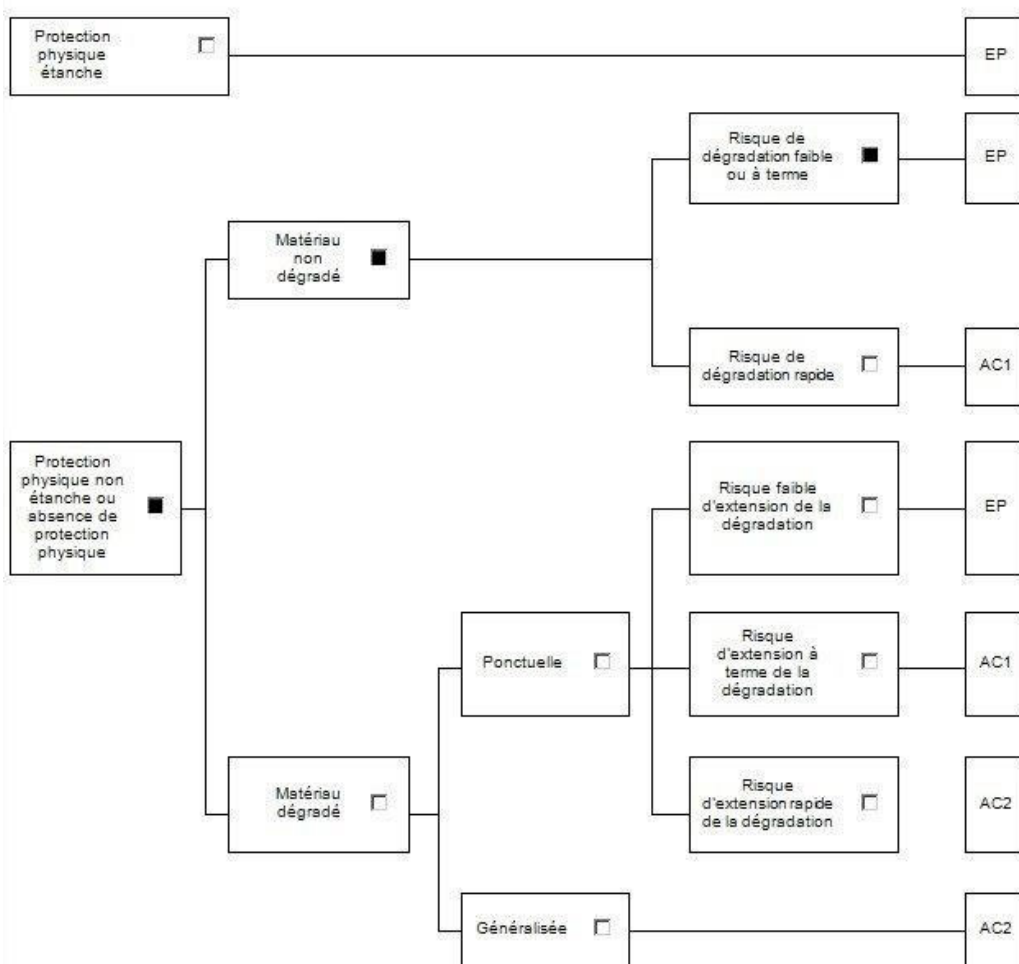

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / Sanitaire Condamné (escalier 6)
Destination déclarée du local	Circulation

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

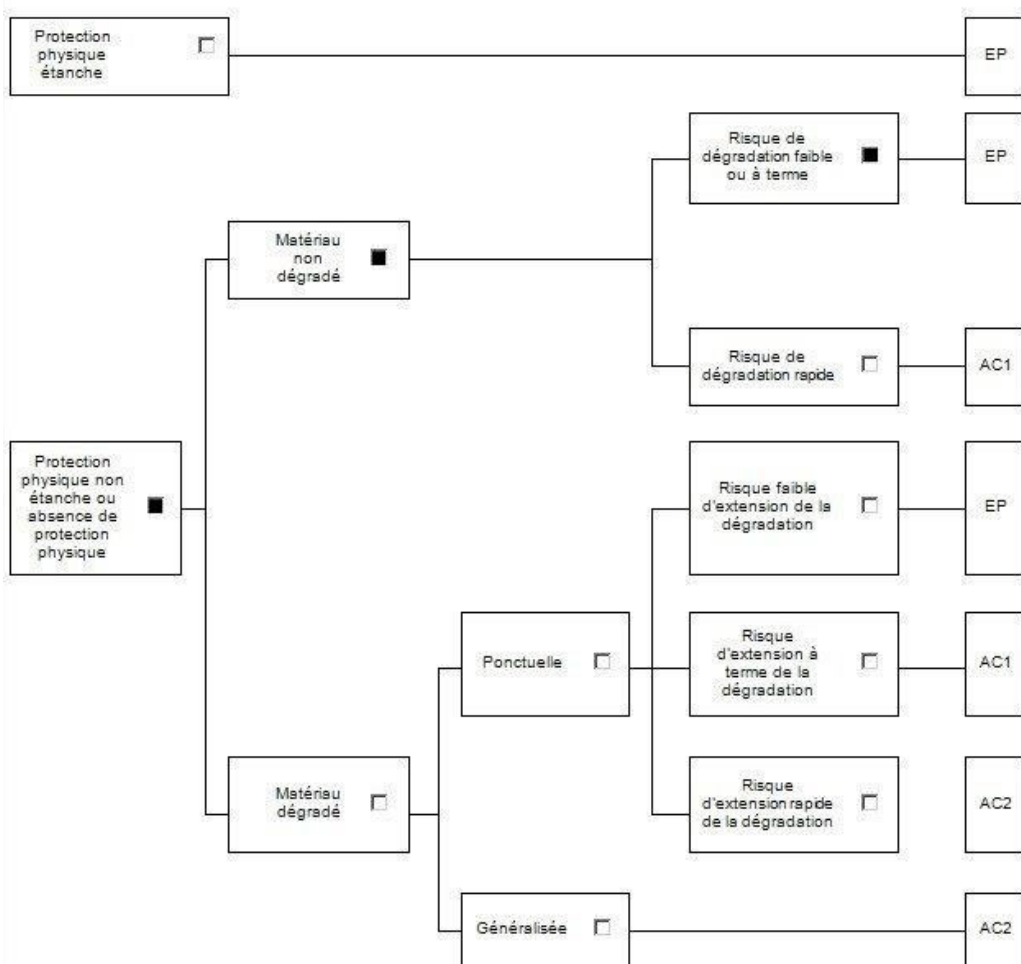

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	1er Etage / AB1-05
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

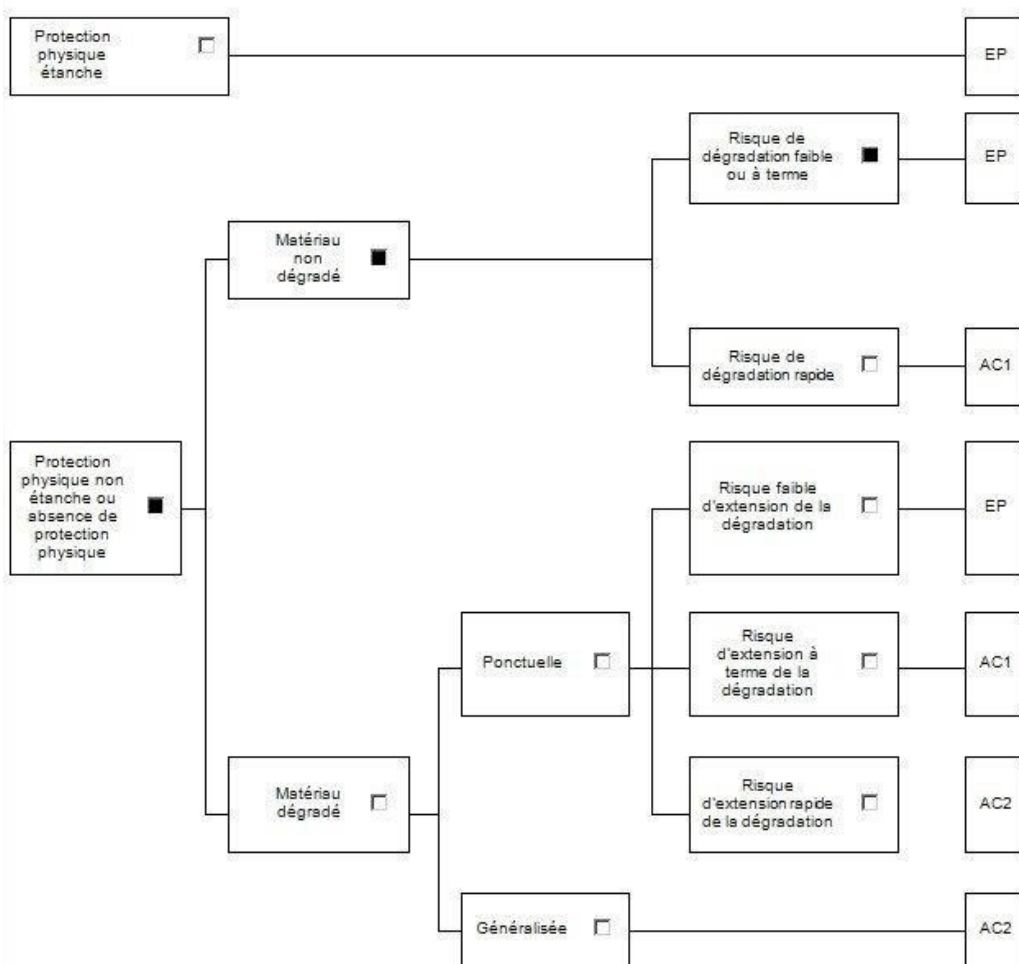

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-01
Destination déclarée du local	Bureau

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

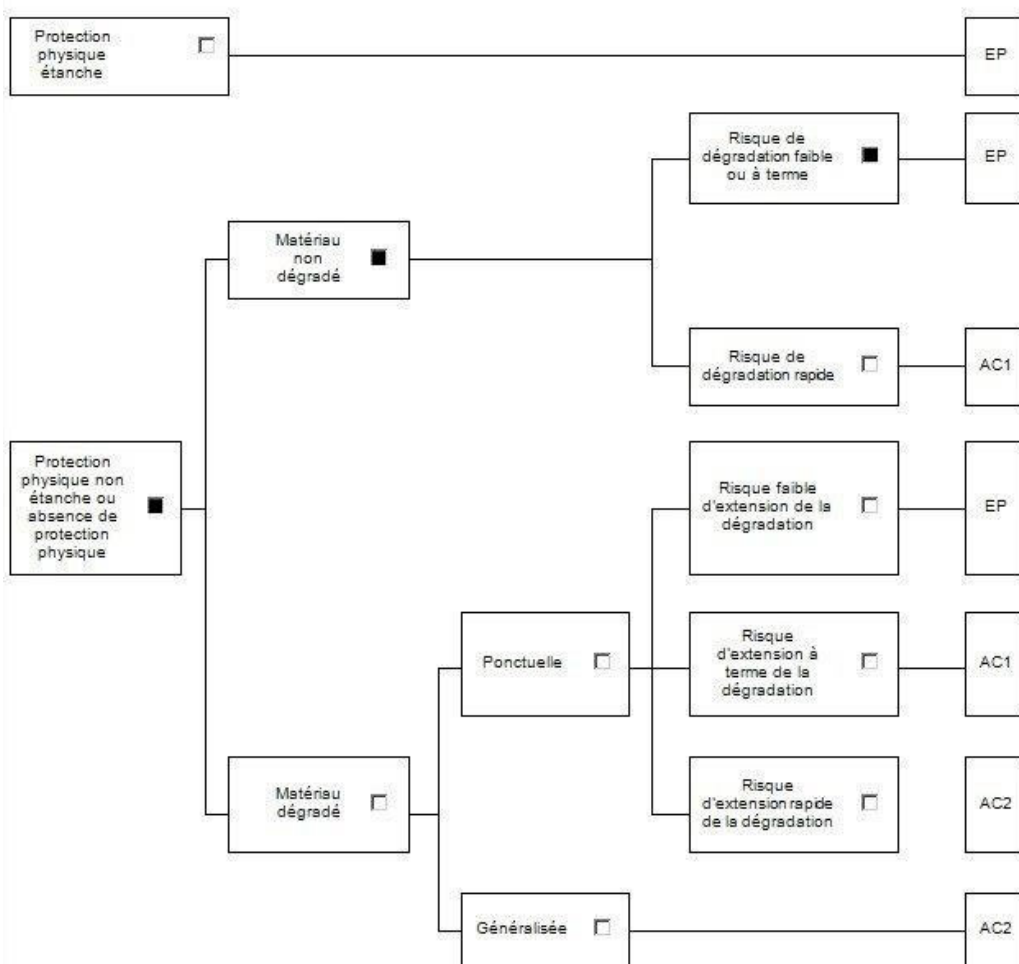

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-05
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

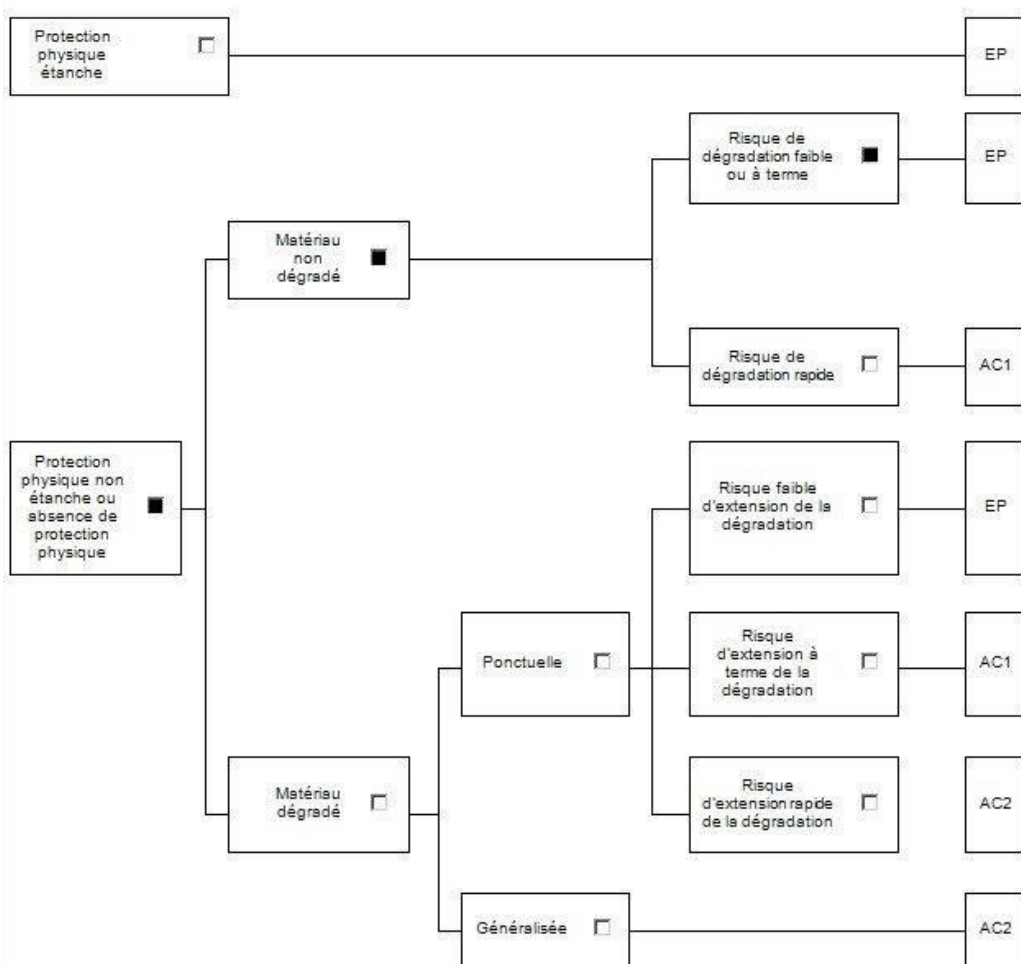

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-04
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

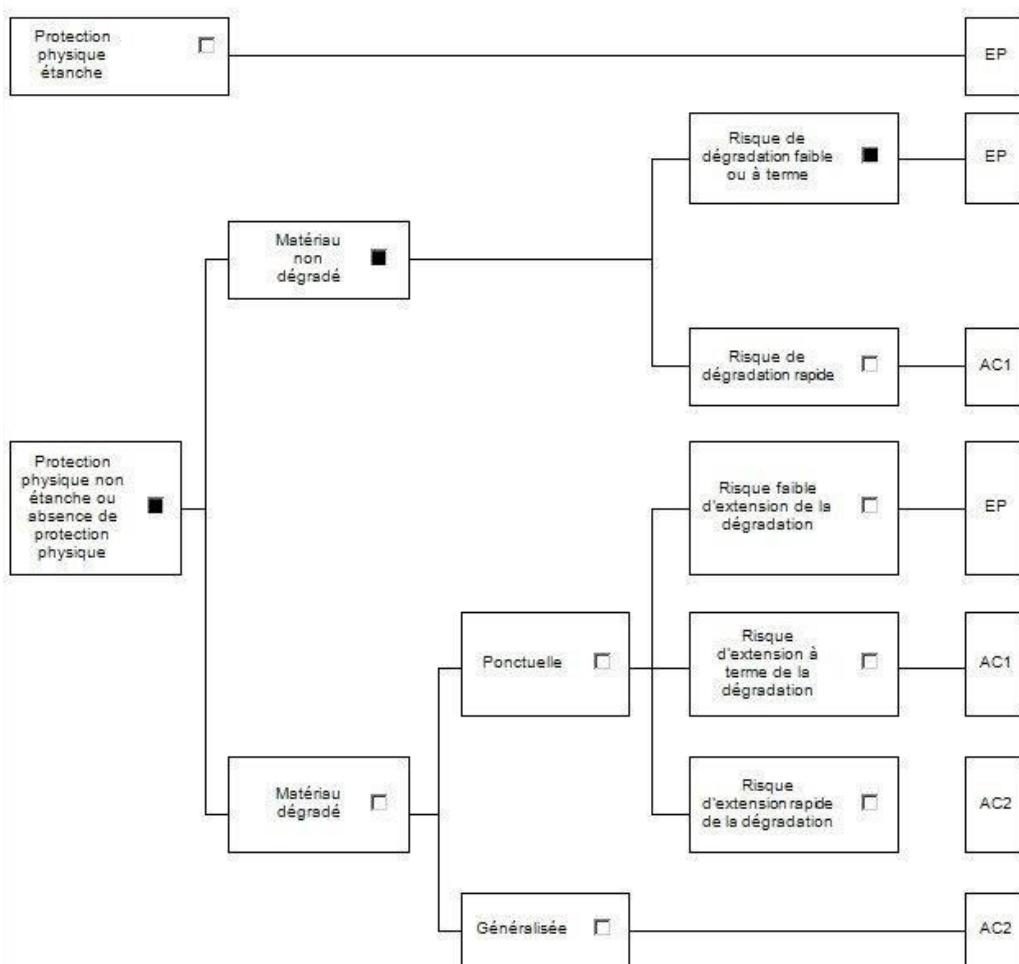

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-07
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

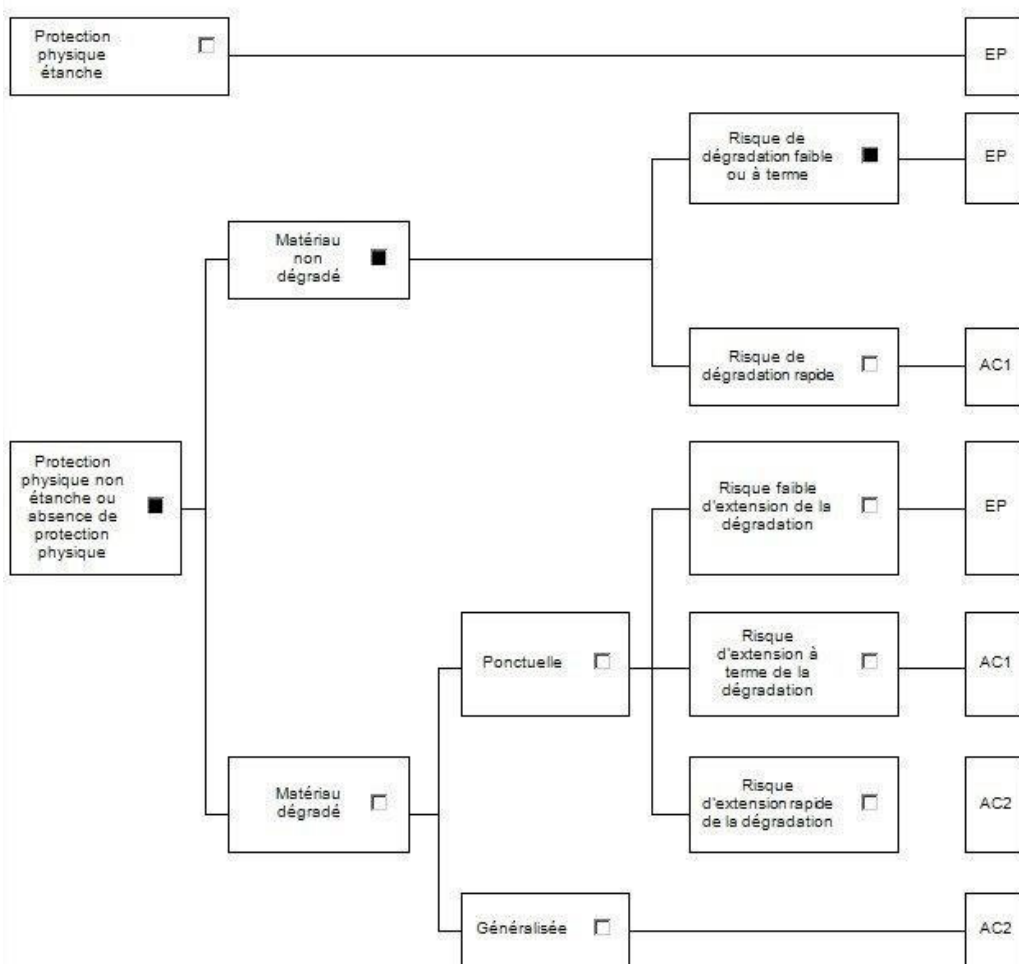

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-06
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

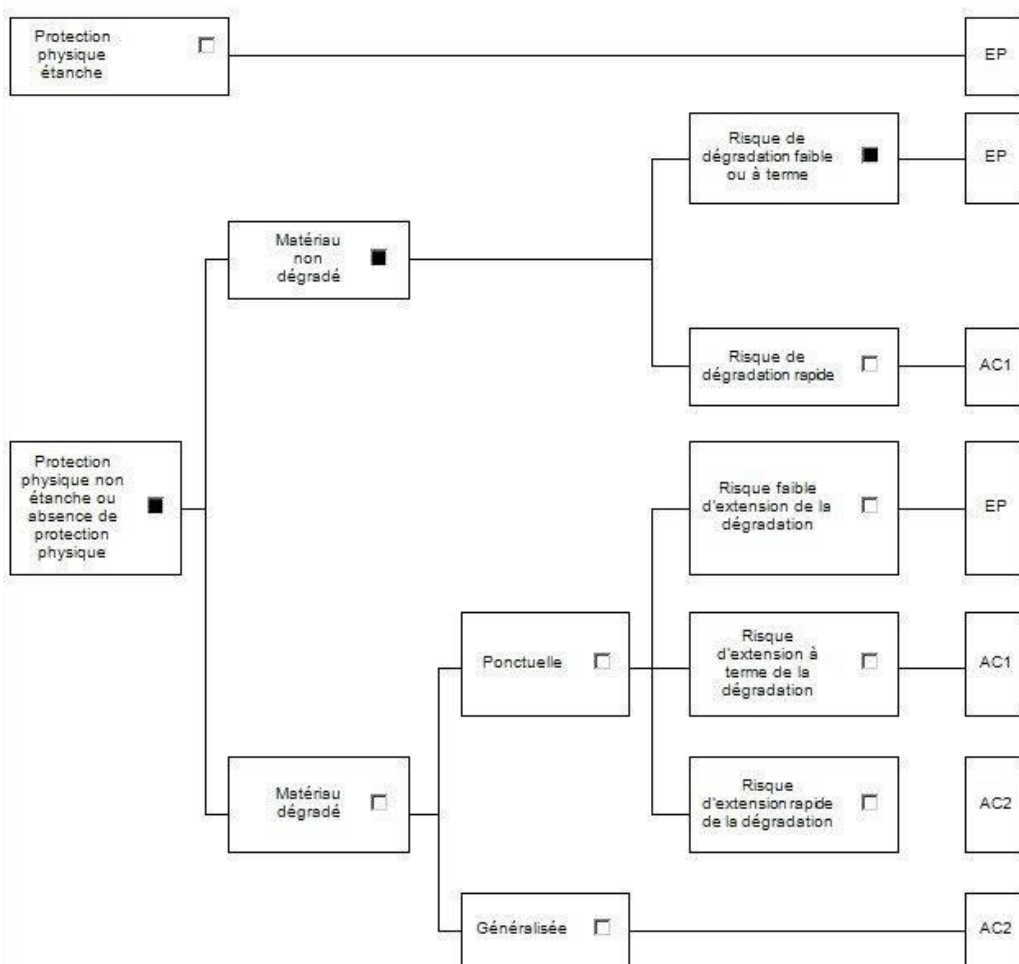

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	18548594/S1/1
Date de l'évaluation	12/04/2023
Bâtiment	AM-DTA LE PRIEURE BATIMENT AB 77210 AVON
Local ou zone homogène	2ème Etage / AB2-03
Destination déclarée du local	CHAMBRE

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

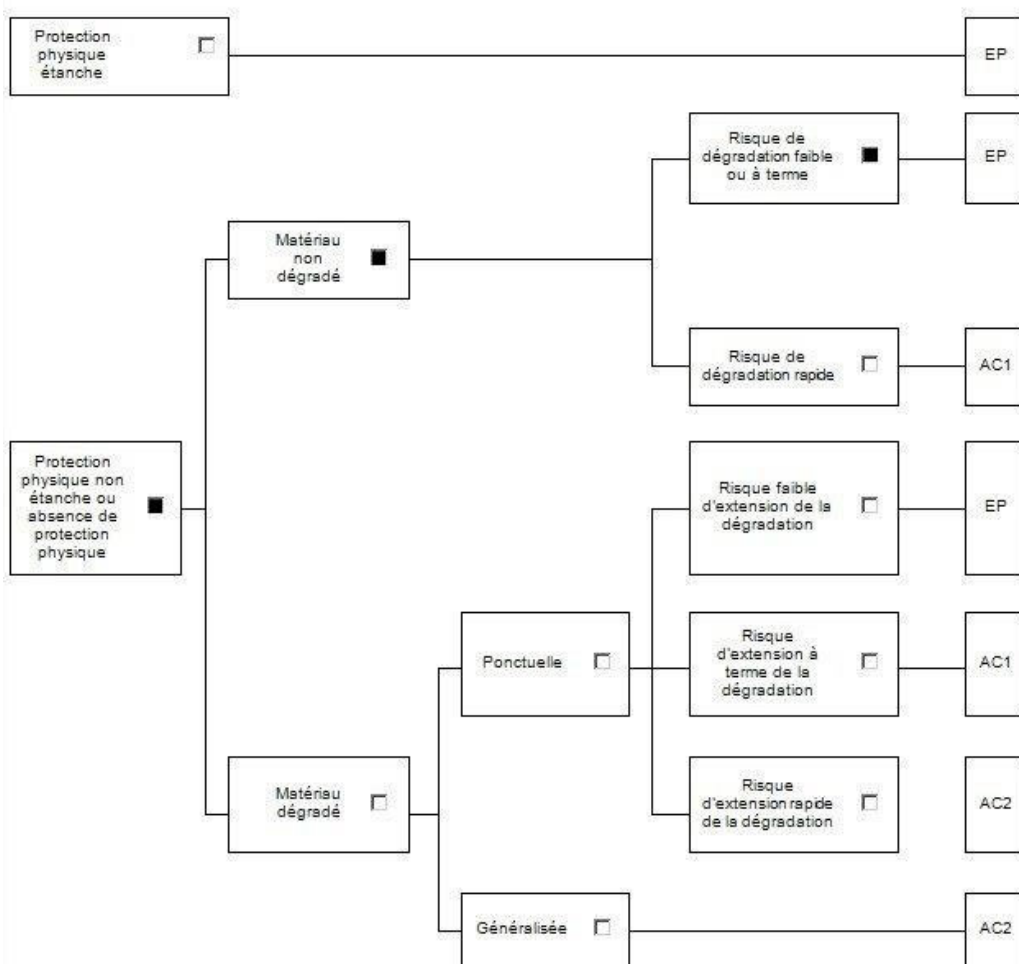

6.2. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic amiante tels que :

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

Mais également analyses et/ou prélèvements d'échantillons, missions de recherche d'amiante, conseil en performance énergétique et/ou toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil découlant des missions de diagnostics ci-dessus et y compris les estimations financières liées aux propositions de solutions techniques formulées par l'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par sinistre** **1 000 000 EUR**

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Europe

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non), **par année d'assurance** **1 000 000 EUR**

La présente attestation valable du 01/01/2023 à zéro heure au 31/12/2023 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 14 décembre 2022

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

6.3. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 5456 Version 001

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ACHOURI Abdelhak

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 23/12/2019 - Date d'expiration : 22/12/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 23/12/2019 - Date d'expiration : 22/12/2024
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 06/11/2019 - Date d'expiration : 05/11/2024
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 09/12/2019 - Date d'expiration : 08/12/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 18/12/2019 - Date d'expiration : 17/12/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 06/11/2019 - Date d'expiration : 05/11/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 27/01/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev14