

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique, norme NF X46-020

REFERENCES MISSION

Date de commande :

Rapport N° : 22381381/S6/81/AM-DTA_V1

Rédigé le : 28/10/2024

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE DE REEDUCATION COUBERT**Mr MOHAMED BOUDHAOUIA**

ROUTE DE LIVERDY

77170 COUBERT

SITE D'INTERVENTION

UGECAM - BATIMENT AD

ROUTE DE LIVERDY

77170 COUBERT

BATIMENT AD

Latitude : 48.680500 / Longitude : 2.717900



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 1

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Marianne MACQUIGNEAU	Chargée d'affaires	Certification N° 9643070	Marianne MACQUIGNEAU
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. CONCLUSION	3
1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	3
1.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	5
1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B	6
1.4. Eléments d'information	6
2. INFORMATIONS GENERALES	7
2.1. Immeuble bâti objet de la mission	7
2.2. Périmètre de la mission	7
2.3. Parties prenantes	7
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
3.1. Références réglementaires	8
3.2. Programme de repérage	8
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
4.1. Date(s) de visite(s)	9
4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
4.3. Conditions spécifiques	9
4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
5.1. Matériaux et produits repérés	10
6. ANNEXES	18
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées	18
6.2. Photos prélèvements	21
6.3. Photos sondages	24
6.4. Photos inaccessibilités	25
6.5. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B	26
6.6. Attestation d'assurance	33
6.7. Certificat de compétence	35
6.8. Attestation sur l'honneur	36
6.9. Croquis de repérage	37
6.10. Rapports d'analyses du laboratoire	46

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
1	Niveau AD-1 -> SAS AD1-106	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	EP
2	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-107	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	EP
2	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-116	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	EP
2	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-115	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	EP
2	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-114	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	EP
2	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-113	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	EP
3	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-112	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	EP

1.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Niveau AD-00 -> Local AD 0008 (MA 1)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation évaluation périodique (EP) :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrément dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

1.4. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : UGECAM - BATIMENT AD
ROUTE DE LIVERDY
77170 COUBERT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
UGECAM - BATIMENT AD	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

2.2. Périmètre de la mission

Totalité du bâtiment

2.3. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Mr MOHAMED BOUDHAOUIA	Donneur d'ordre	UGECAM	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	01 64 42 28 47
UGECAM COUBERT	Propriétaire	UGECAM	Route de Liverdy 77170 COUBERT	/
Mohamed Mr BOUDHAOUIA	Détenteur du DTA	UGECAM	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	+33 1 64 42 28 47 - mohamed.boudhaouia@ugecam.assuran ce-maladie.fr

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9 du Code de la Santé Publique,
- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «dossier technique amiante »,
- Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1. Date(s) de visite(s)

Du 09/10/2024 au 09/10/2024

4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

4.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
DTA / DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Marianne MACQUIGNEAU	17/07/2024	22381381/S1/1/AM- DTA	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
EC = Etat de conservation
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature
JP = Jugement personnel

(*) : Les matériaux/produits hors listes A&B n'entrent pas dans le programme de repérage, limité aux matériaux/produits des listes A&B. Ils sont hors cadre réglementaire de la présente mission et n'impactent donc pas la conclusion générale du rapport

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Niveau AD-00 -> CIRCULATION	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	P6* N	/	AN	/		Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0011	Conduits	Calorifugeages	Manchons	/	6	/	S25	PN	/		Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0011	Conduits	Conduits	Aluminium	/	7	/	S27	PN	/		Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0011	Conduits	Conduits	PVC	Gris	9	/	S29	PN	/	conduit en PVC	Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0012	Portes coupe-feu	Joints (bandes)	Non bitumineux, Souple	Blanc	8	P18* N	/	AN	/		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Niveau AD-00 -> Local AD 0010	Conduits	Conduits	Aluminium	/	7	/	S28	PN	/		Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0010	Conduits	Conduits	PVC	Gris	9	/	S30	PN	/	conduit en PVC	Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0010	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	10	P19* N	/	AN	/		Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0013	Conduits	Conduits	PVC	Gris	9	/	S31	PN	/	conduit en PVC	Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0013	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	10	P20 N	/	AN	/		Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0014	Conduits	Conduits	PVC	Gris	9	/	S32	PN	/	conduit en PVC	Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0015 - Local SSI	Conduits	Conduits	PVC	Gris	9	/	S33	PN	/	conduit en PVC	Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0015 - Local SSI	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	10	P21 N	/	AN	/		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Niveau AD-00 -> Local AD 0015 - Local SSI	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	10	P22 N	/	AN	/		Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0015 - Local SSI	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	10	P23 N	/	AN	/		Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0015 - Local SSI	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Bitumineux	Noir	10	P24 N	/	AN	/		Non
Niveau AD-00 -> Lavabo	Conduits	Conduits	PVC	Gris	9	/	S34	PN	/	conduit en PVC	Non
Niveau AD-00 -> Placard RIA	Conduits	Conduits	PVC	Gris	9	/	S35	PN	/	conduit en PVC	Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0006	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	P17 N	/	AN	/		Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0006	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	11	P25* N	/	AN	/		Non
Niveau AD-00 -> Local AD 0006	Conduits	Conduits	PVC	Gris	9	/	S36	PN	/	conduit en PVC	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Niveau AD-00 -> Local AD 0007	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	11	P26 N	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> HALL / CIRCULATION	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> SALLE DE REUNION	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> BUREAU 06A	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> BUREAU 05	Faux plafonds	Plaques	Compact, Dur	Gris	12	P27* N	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> BUREAU 05	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	16	P28* N	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> WC 04	Conduits	Conduits	PVC	Gris	9	/	S22	PN	/	conduit en PVC	Non
Niveau AD-0 -> WC 04	Conduits	Conduits	Aluminium	/	7	/	S24	PN	/	conduit de ventilation dans le plénum	Non
Niveau AD-0 -> WC 04	Conduits	Calorifugeages	Manchons	/	6	/	S26	PN	/		Non
Niveau AD-0 -> WC 04	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> WC 02	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> CIRCULATION WC 03	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Niveau AD-0 -> WC 01	Conduits	Conduits	PVC	Gris	9	/	S23	PN	/	conduit en PVC	Non
Niveau AD-0 -> WC 01	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> BUREAU 07	Faux plafonds	Plaques	Compact, Dur	Gris	12	Idem P 27	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> BUREAU 08	Faux plafonds	Plaques	Compact, Dur	Gris	12	Idem P 27	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> BUREAU 09	Faux plafonds	Plaques	Compact, Dur	Gris	12	Idem P 27	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> BUREAU 10	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> LOCAL 11	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> LOCAL 14 (ASPG)	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Rouge	13	P29* N	/	AN	/		Non
Niveau AD-0 -> LOCAL 14 (ASPG)	Faux plafonds	Panneaux	Carton, Laine de roche	Jaune, Blanc	5	Idem P 6	/	AN	/		Non
Niveau AD-1 -> CIRCULATION AD-1	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S38	PN	/	panneaux 60 x 120	Non
Niveau AD-1 -> WC AD1-101 - Femmes	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	/	PN	/		Non
Niveau AD-1 -> WC AD1-102 - Femmes	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	/	PN	/		Non
Niveau AD-1 -> SANIT. F - AD1-103	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	/	PN	/		Non
Niveau AD-1 -> WC AD1-104 - Hommes	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	/	PN	/		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Niveau AD-1 -> SANIT. H. AD1-105	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	/	PN	/		Non
Niveau AD-1 -> SAS AD1-106	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	1	P1* P	/	AN	EP		Oui
Niveau AD-1 -> SAS AD1-106	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	/	PN	/		Non
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-107	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S39	PN	/	panneaux 60 x 120	Non
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-107	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	2	P2* P	/	AN	EP		Oui
Niveau AD-1 -> LAVABO AD1-108	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	/	PN	/		Non
Niveau AD-1 -> SANIT. AD1-109	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	/	PN	/		Non
Niveau AD-1 -> SANIT. AD1-110	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	/	PN	/		Non
Niveau AD-1 -> BUREAU DIRECTION AD1-111	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S40	PN	/	panneaux 60 x 120	Non
Niveau AD-1 -> BUREAU ASST. DIRECTION AD1-120	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S41	PN	/	panneaux 60 x 120	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-119	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S42	PN	/	panneaux 60 x 120	Non
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-118	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S43	PN	/	panneaux 60 x 120	Non
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-117	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S44	PN	/	panneaux 60 x 120	Non
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-116	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S49	PN	/	panneaux 60 x 120	Non
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-116	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-115	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S45	PN	/	panneaux 60 x 120	Non
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-115	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-114	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S46	PN	/	panneaux 60 x 120	Non
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-114	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	2	P5 P	/	AN	EP		Oui
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-113	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S47	PN	/	panneaux 60 x 120	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-113	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-112	Faux plafonds	Panneaux	Laine de verre	/	14	/	S48	PN	/	panneaux 60 x 120	Non
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-112	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	4	P4* N	/	AN	/		Non
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-112	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Beige	3	P3* P	/	AN	EP		Oui
NIVEAU AD-TT	Conduits en toiture	Conduits de fumée	Métallique	Gris	15	/	S50	PN	/		Non

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Niveau AD-00	/
Niveau AD-00 -> Escaliers du RDC vers R-1	Sol : Moquette collée
Niveau AD-00 -> CIRCULATION	/
Niveau AD-00 -> Local AD 0011	/
Niveau AD-00 -> Local AD 0012	/
Niveau AD-00 -> Local AD 0010	/
Niveau AD-00 -> Local AD 0013	/
Niveau AD-00 -> Local AD 0014	/
Niveau AD-00 -> Local AD 0015 - Local SSI	/
Niveau AD-00 -> Lavabo	/
Niveau AD-00 -> Anciens sanitaires et WC	/
Niveau AD-00 -> Placard RIA	/
Niveau AD-00 -> Local AD 0006	/
Niveau AD-00 -> Local AD 0007	/
Niveau AD-00 -> Local AD 0008	/
Niveau AD-0	/
Niveau AD-0 -> SAS	/
Niveau AD-0 -> HALL / CIRCULATION	/
Niveau AD-0 -> SALLE DE REUNION	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-0 -> BUREAU 06A	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-0 -> BUREAU 05	/
Niveau AD-0 -> WC 04	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-0 -> WC 02	Sol : Lés plastique collés

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Niveau AD-0 -> CIRCULATION WC 03	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-0 -> WC 01	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-0 -> BUREAU 07	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-0 -> BUREAU 08	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-0 -> BUREAU 09	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-0 -> BUREAU 10	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-0 -> LOCAL 11	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-0 -> LOCAL 14 (ASPG)	/
Niveau AD-1	/
Niveau AD-1 -> CIRCULATION AD-1	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> WC AD1-101 - Femmes	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> WC AD1-102 - Femmes	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> SANIT. F - AD1-103	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> WC AD1-104 - Hommes	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> SANIT. H . AD1-105	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> SAS AD1-106	/
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-107	/
Niveau AD-1 -> LAVABO AD1-108	/
Niveau AD-1 -> SANIT. AD1-109	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> SANIT. AD1-110	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> BUREAU DIRECTION AD1-111	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> BUREAU ASST. DIRECTION AD1-120	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-119	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-118	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-117	Sol : Lés plastique collés
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-116	/
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-115	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-114	/
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-113	/
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-112	/
NIVEAU AD-TT	/


6.2. Photos prélèvements

P18	ZPSO 8
Niveau AD-00 -> Local AD 0012	
	
Portes coupe-feu -> Joints (bandes) (Liste B)	

P19	ZPSO 10
Niveau AD-00 -> Local AD 0010	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P20	ZPSO 10
Niveau AD-00 -> Local AD 0013	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P21	ZPSO 10
Niveau AD-00 -> Local AD 0015 - Local SSI	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

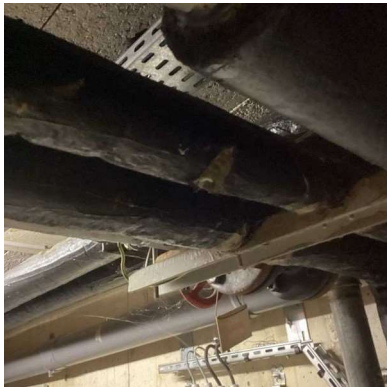P22	ZPSO 10
Niveau AD-00 -> Local AD 0015 - Local SSI	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P23	ZPSO 10
Niveau AD-00 -> Local AD 0015 - Local SSI	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P24	ZPSO 10
Niveau AD-00 -> Local AD 0015 - Local SSI	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P17	ZPSO 5
Niveau AD-00 -> Local AD 0006	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P25	ZPSO 11
Niveau AD-00 -> Local AD 0006	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P26	ZPSO 11
Niveau AD-00 -> Local AD 0007	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P27	ZPSO 12
Niveau AD-0 -> BUREAU 05	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P28	ZPSO 16
Niveau AD-0 -> BUREAU 05	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P29	ZPSO 13
Niveau AD-0 -> LOCAL 14 (ASPG)	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P1	ZPSO 1
Niveau AD-1 -> SAS AD1-106	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P2	ZPSO 2
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-107	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P5	ZPSO 2
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-114	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P4	ZPSO 4
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-112	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P3	ZPSO 3
Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-112	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	


6.3. Photos sondages

S25	ZPSO 6
Niveau AD-00 -> Local AD 0011	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

S50	ZPSO 15
NIVEAU AD-TT	
	
Conduits en toiture -> Conduits de fumée (Liste B)	

Niveau AD-00 -> Local AD 0008		MA 1
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	


6.5. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

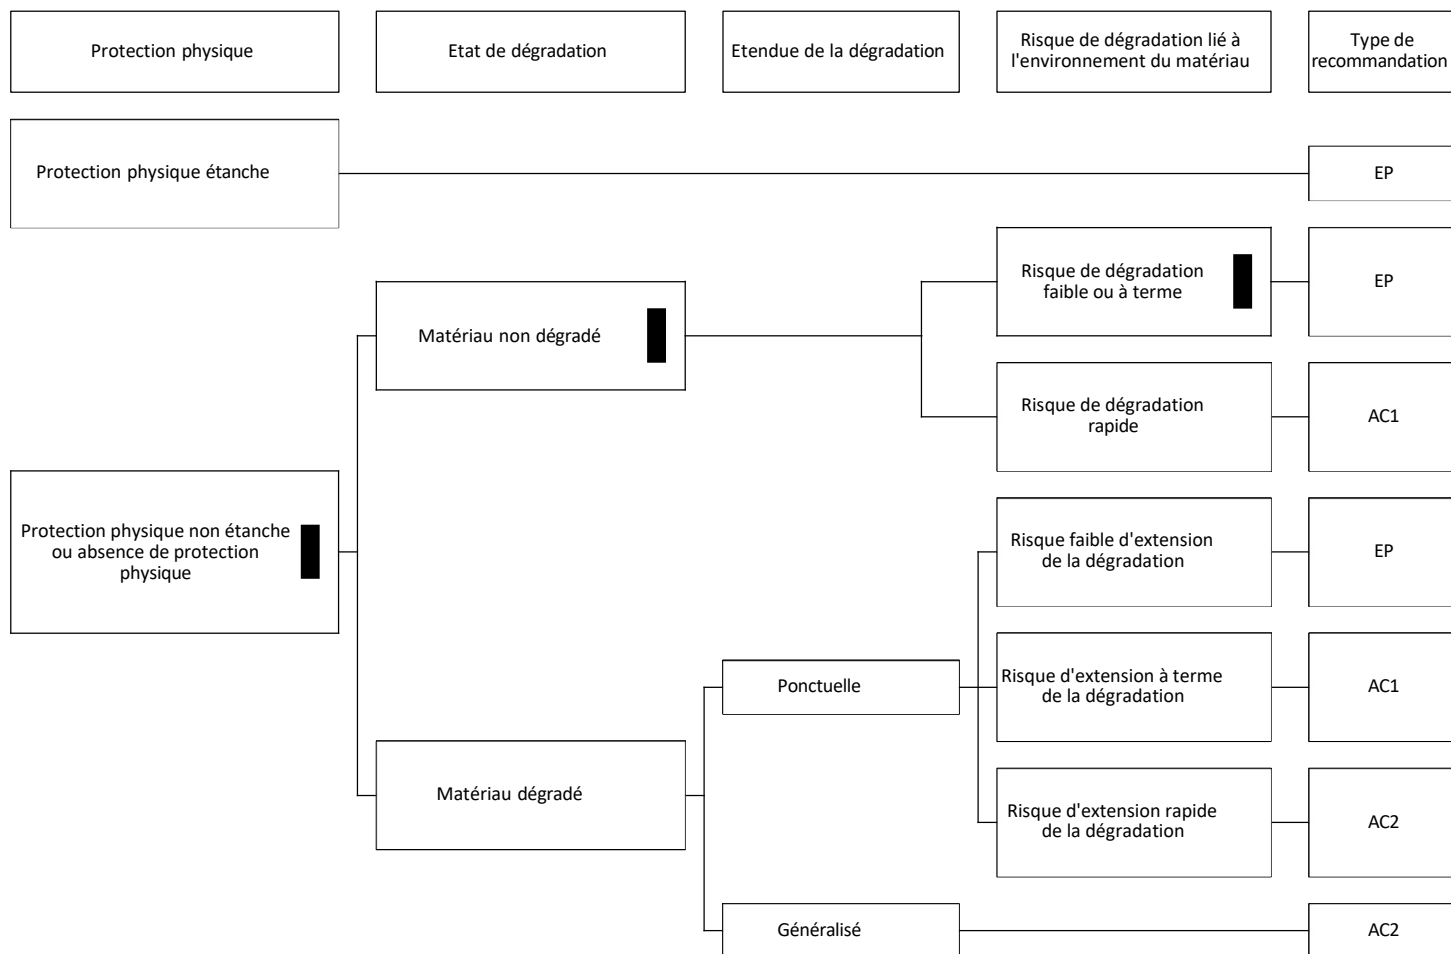

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol


N° de dossier	22381381/S6/81/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	03.07.2024
Bâtiment	BATIMENT AD
Local ou zone homogène	Niveau AD-1 -> SAS AD1-106 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

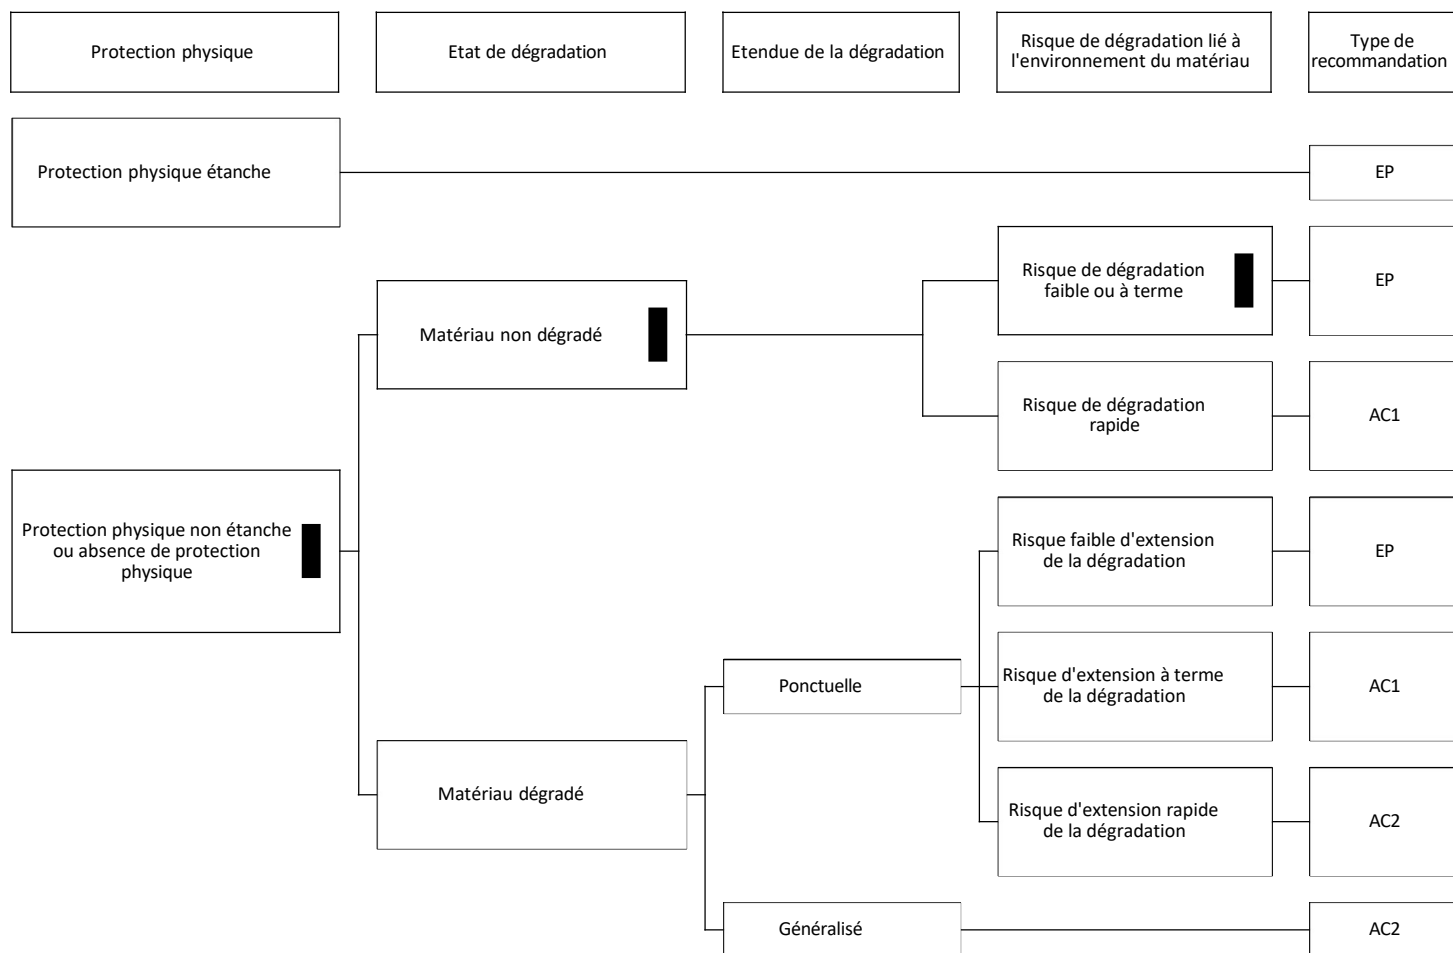


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S6/81/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	03.07.2024
Bâtiment	BATIMENT AD
Local ou zone homogène	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-107 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

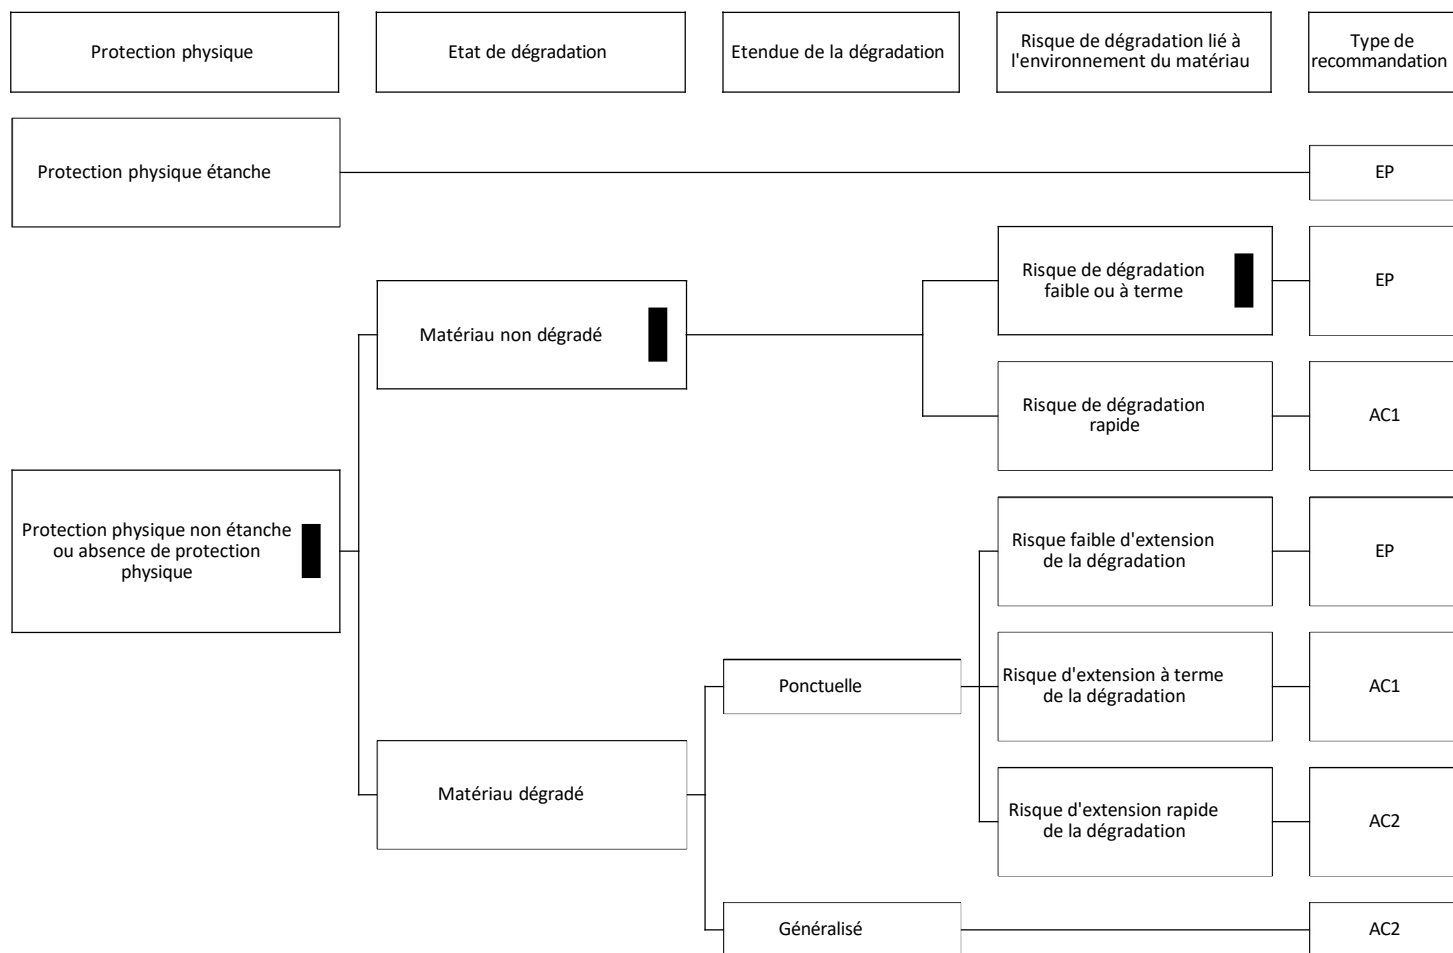


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S6/81/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	16.07.2024
Bâtiment	BATIMENT AD
Local ou zone homogène	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-116 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

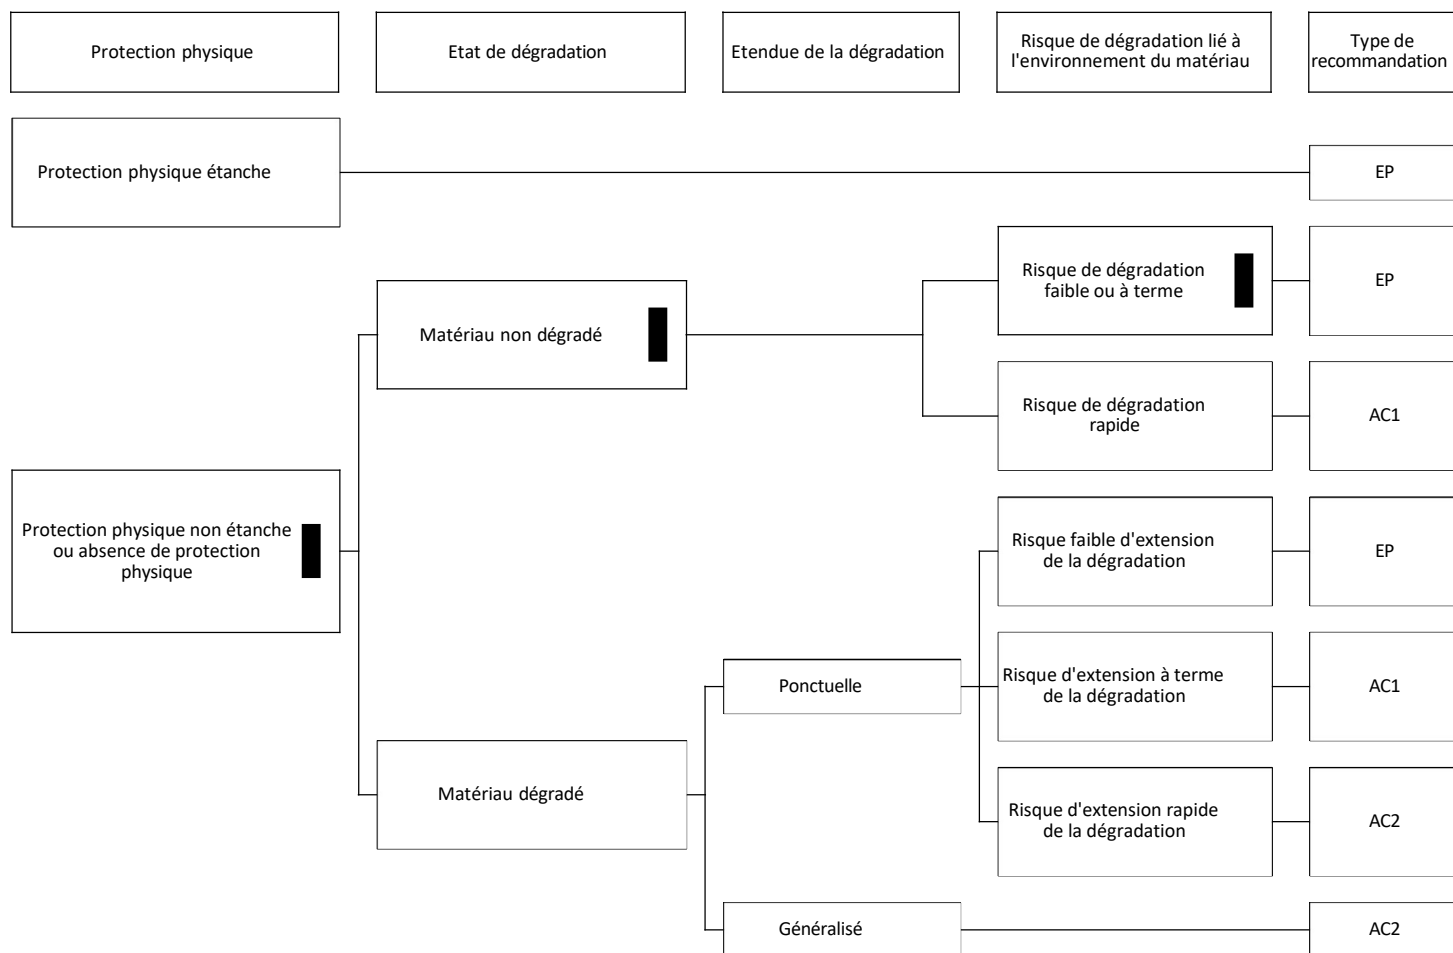


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S6/81/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	16.07.2024
Bâtiment	BATIMENT AD
Local ou zone homogène	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-115 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

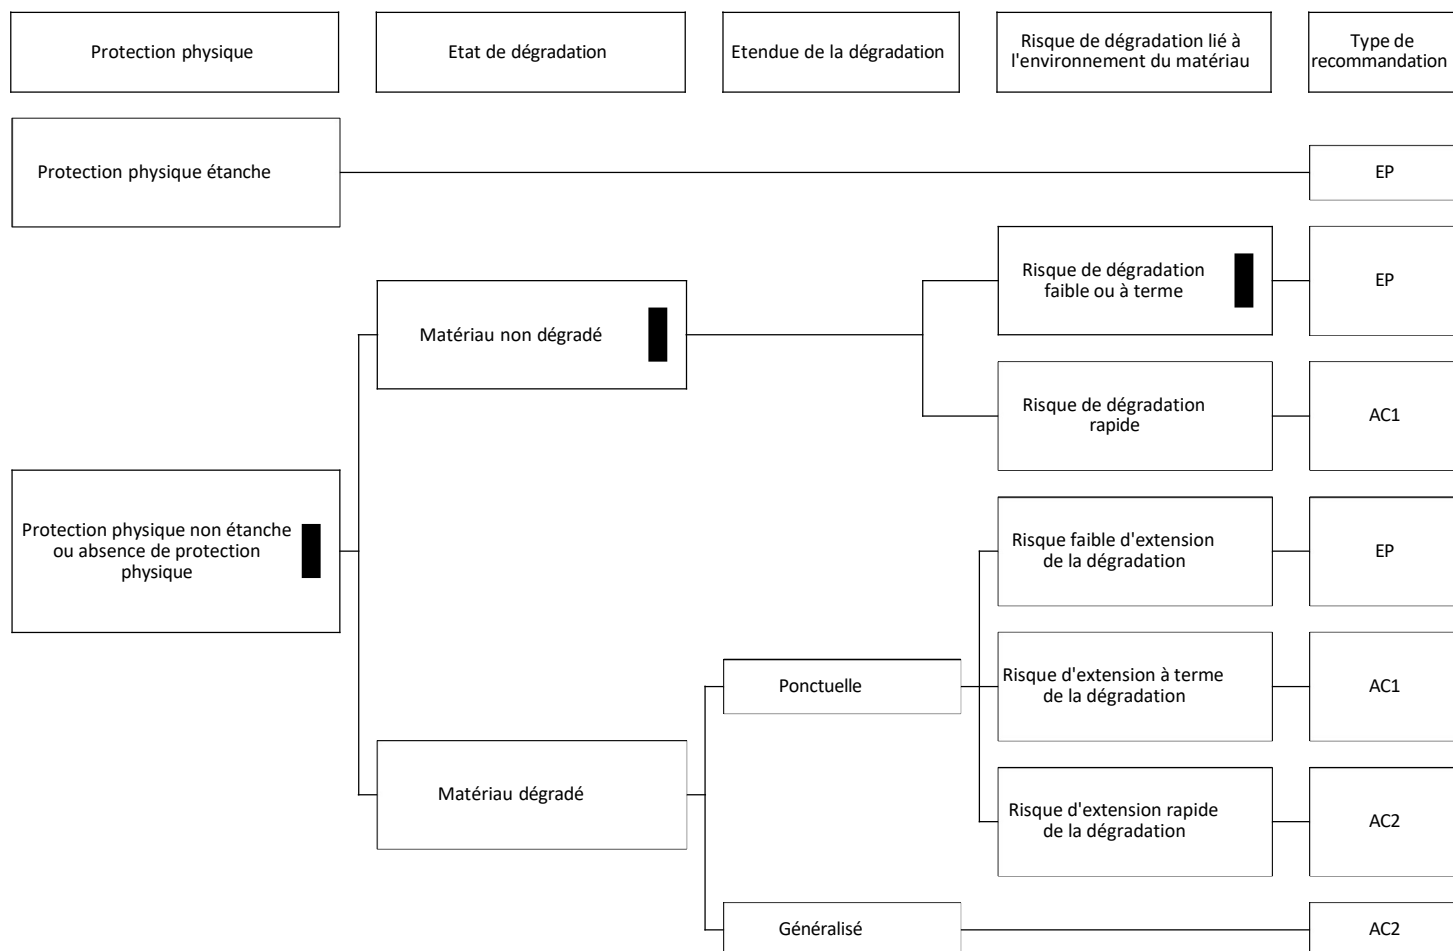


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S6/81/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	03.07.2024
Bâtiment	BATIMENT AD
Local ou zone homogène	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-114 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

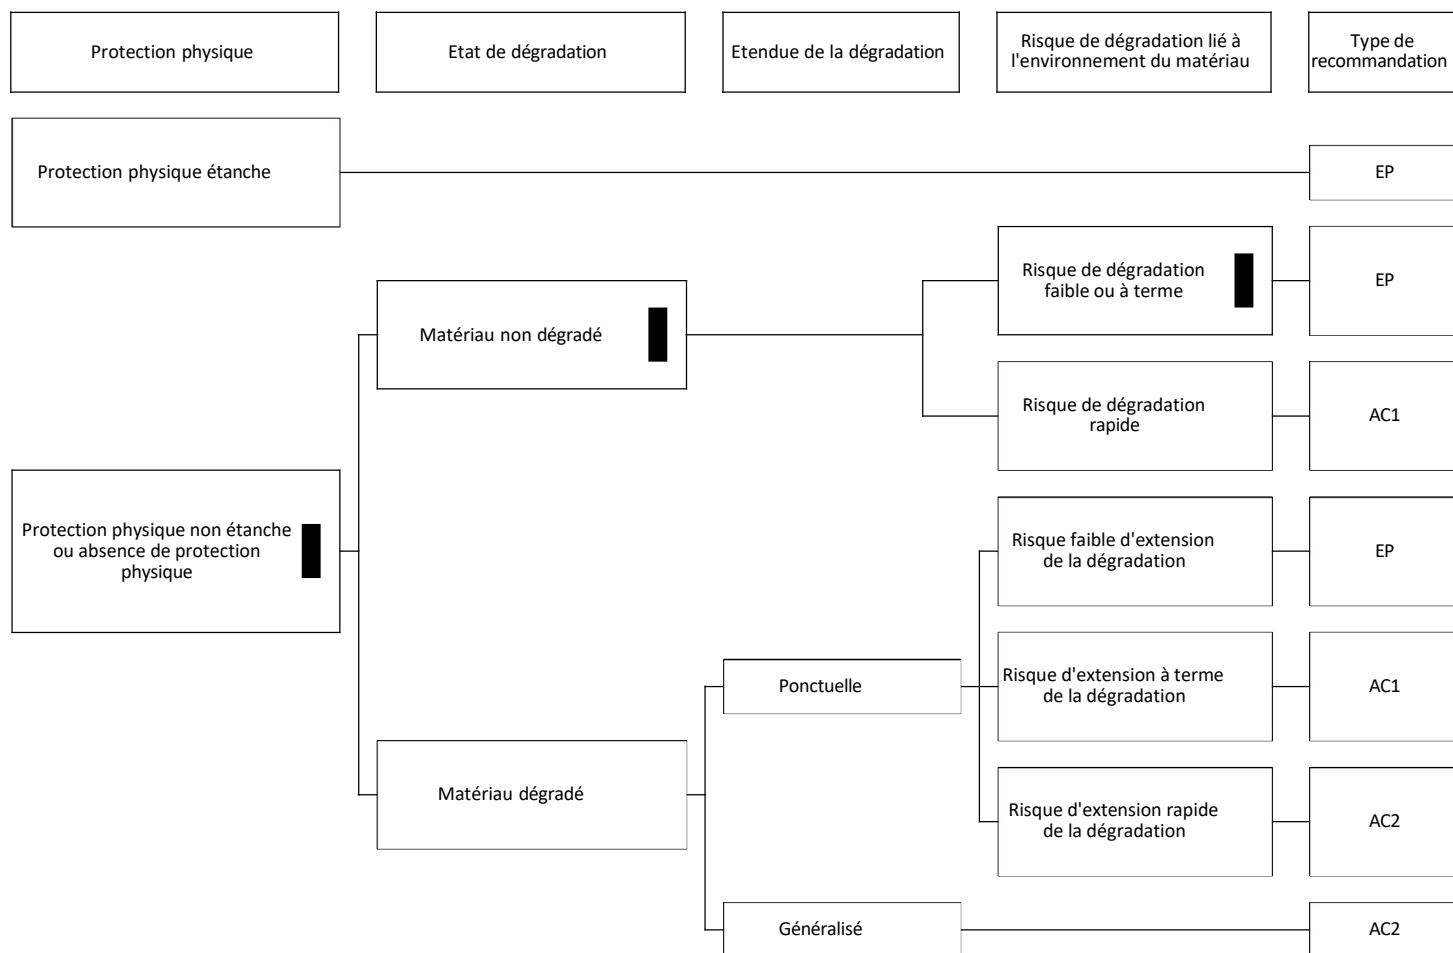

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S6/81/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	16.07.2024
Bâtiment	BATIMENT AD
Local ou zone homogène	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-113 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

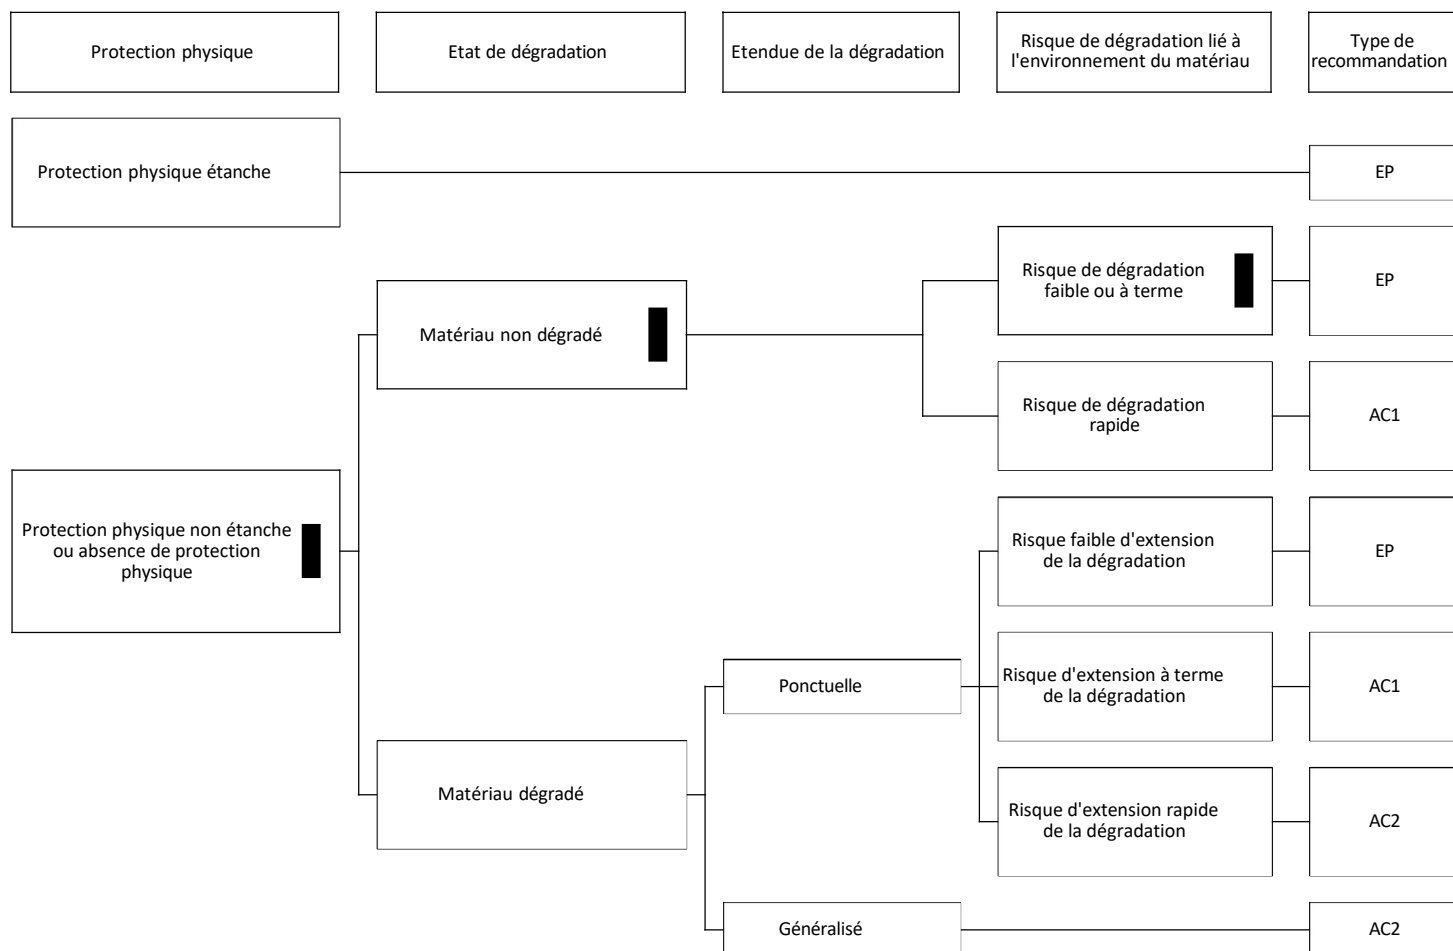

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S6/81/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	03.07.2024
Bâtiment	BATIMENT AD
Local ou zone homogène	Niveau AD-1 -> BUREAU AD1-112 - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

6.6. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mûrle (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic mûrle (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 69009 Paris
Tél : 01 40 67 42 65 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tél: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

6.7. Certificat de compétence



Certificat

Attribué à

Marianne MACQUIGNEAU

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	04/07/2024	09/06/2028
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	10/06/2021	09/06/2028

Date : 04/07/2024
 Numéro du certificat : **9643070**

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus.
 Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-diag>
 Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie





6.8. Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, M. Doguhan GEYIK, Chef de service Diagnostics immobiliers, atteste sur l'honneur que Bureau Veritas Exploitation est en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habilitation.

Bureau Veritas Exploitation dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique.

Bureau Veritas Exploitation emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas Exploitation est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas Exploitation n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents du dossier de diagnostic technique.

Pour faire et valoir ce que de droit.

Fait à Nanterre, le 02/01/2024



BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Immeuble GAIA
333 Avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
Tél. 01 47 52 02 00

Bureau Veritas Exploitation
Immeuble LE GAIA, 333 Avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre
3 rue des Cyclades, 95800 Cergy
6 Boulevard Archimède, 77420 Champs sur Marne
2 rue Jean Mermoz, 91080 Evry-Courcouronnes


6.9. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT AD ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation Niveau AD-00	Date visite	Du 09/10/2024 au 09/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/81
	Planche	1 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT AD ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation Niveau AD-0	Date visite	Du 09/10/2024 au 09/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/81
	Planche	2 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

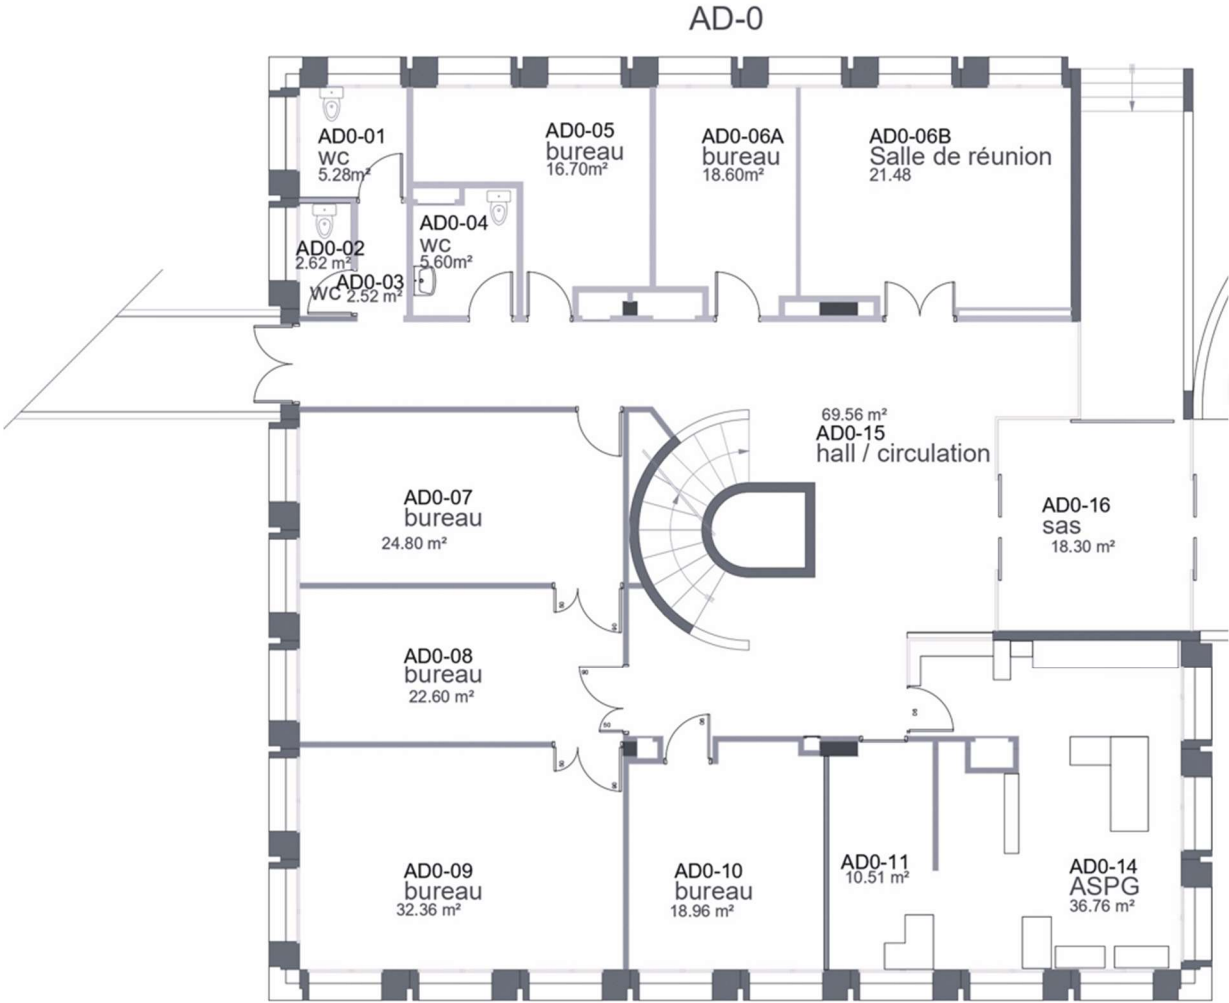

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT AD ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation Niveau AD-1	Date visite	Du 09/10/2024 au 09/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/81
	Planche	3 / 3
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif Prélèvement négatif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> ■ Dalles de sol (Liste B)		


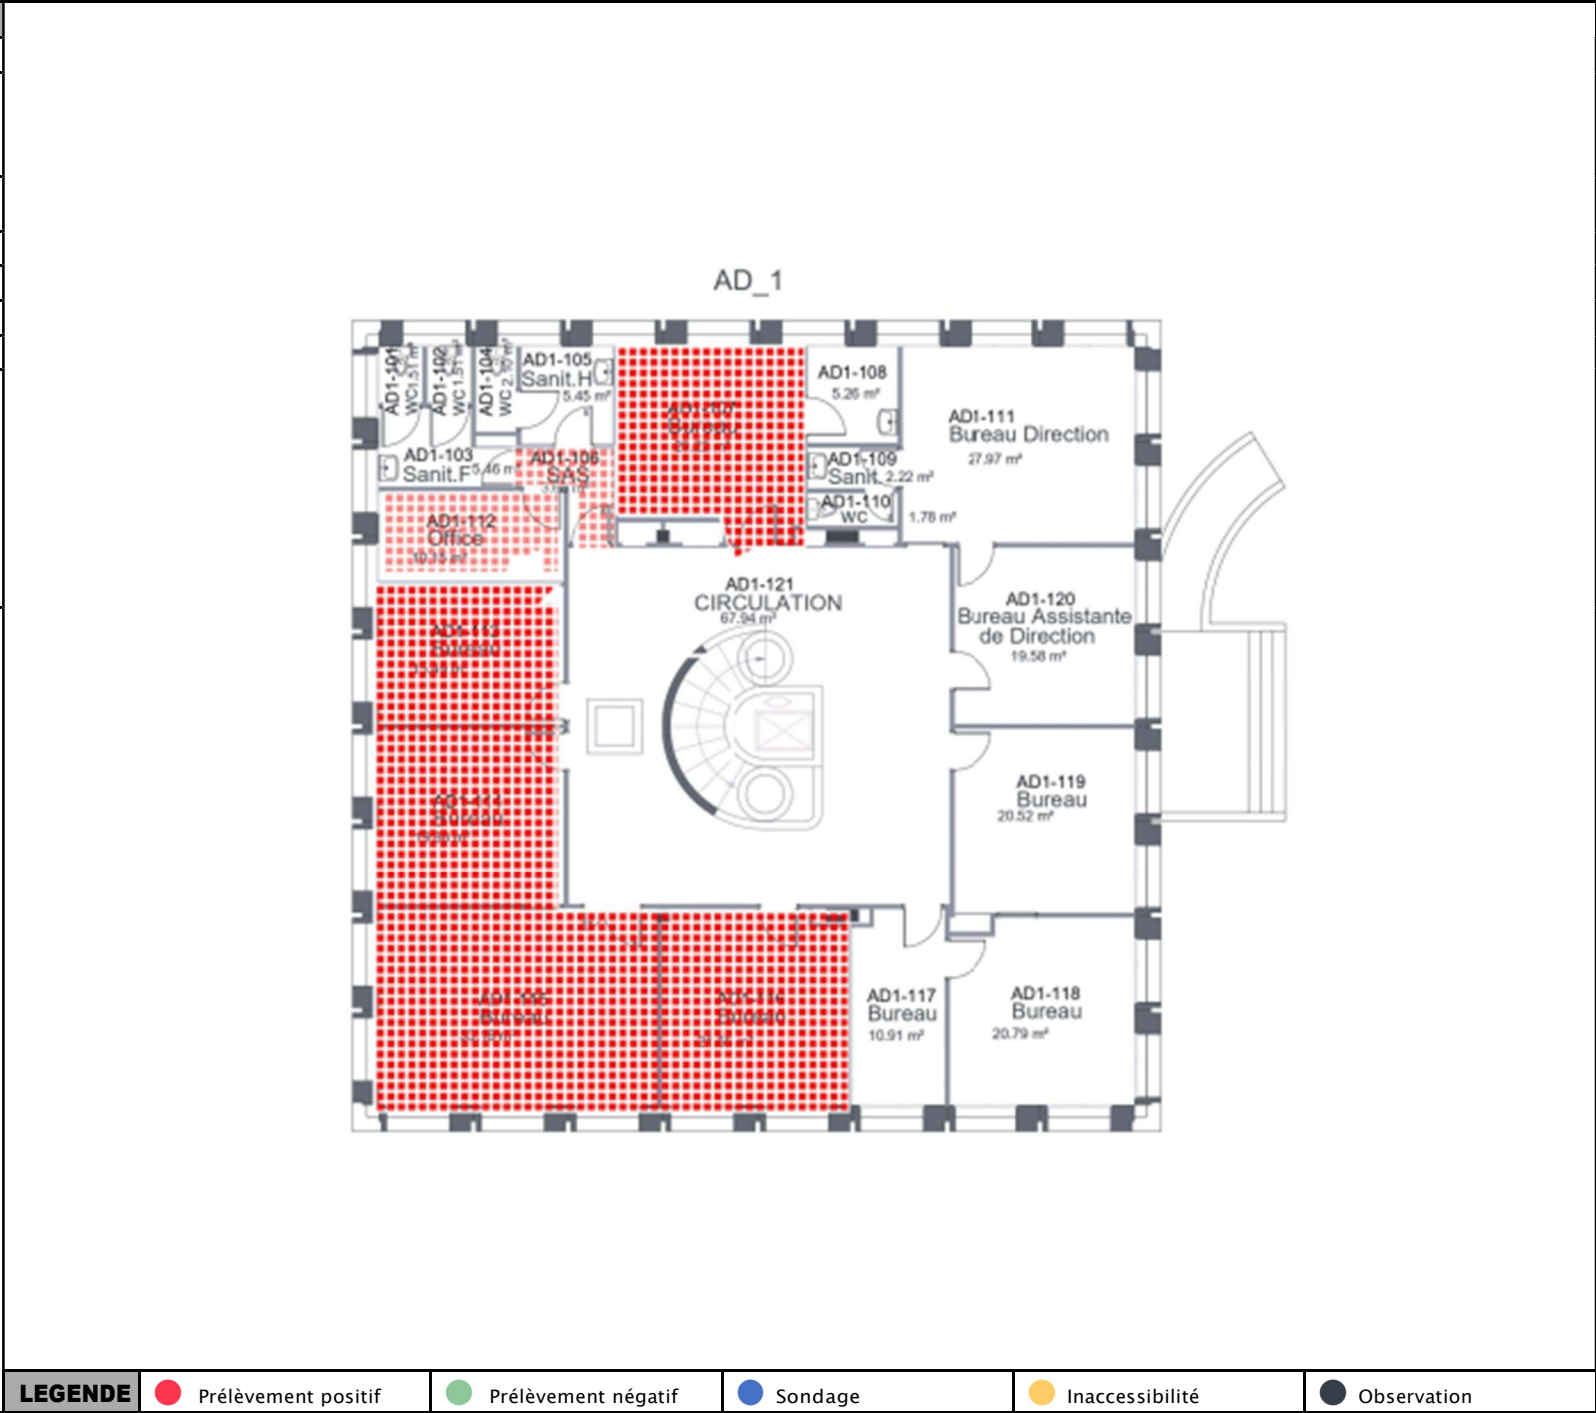


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT AD ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation NIVEAU AD-TT	Date visite	Du 09/10/2024 au 09/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/81
	Planche	4 / 4
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

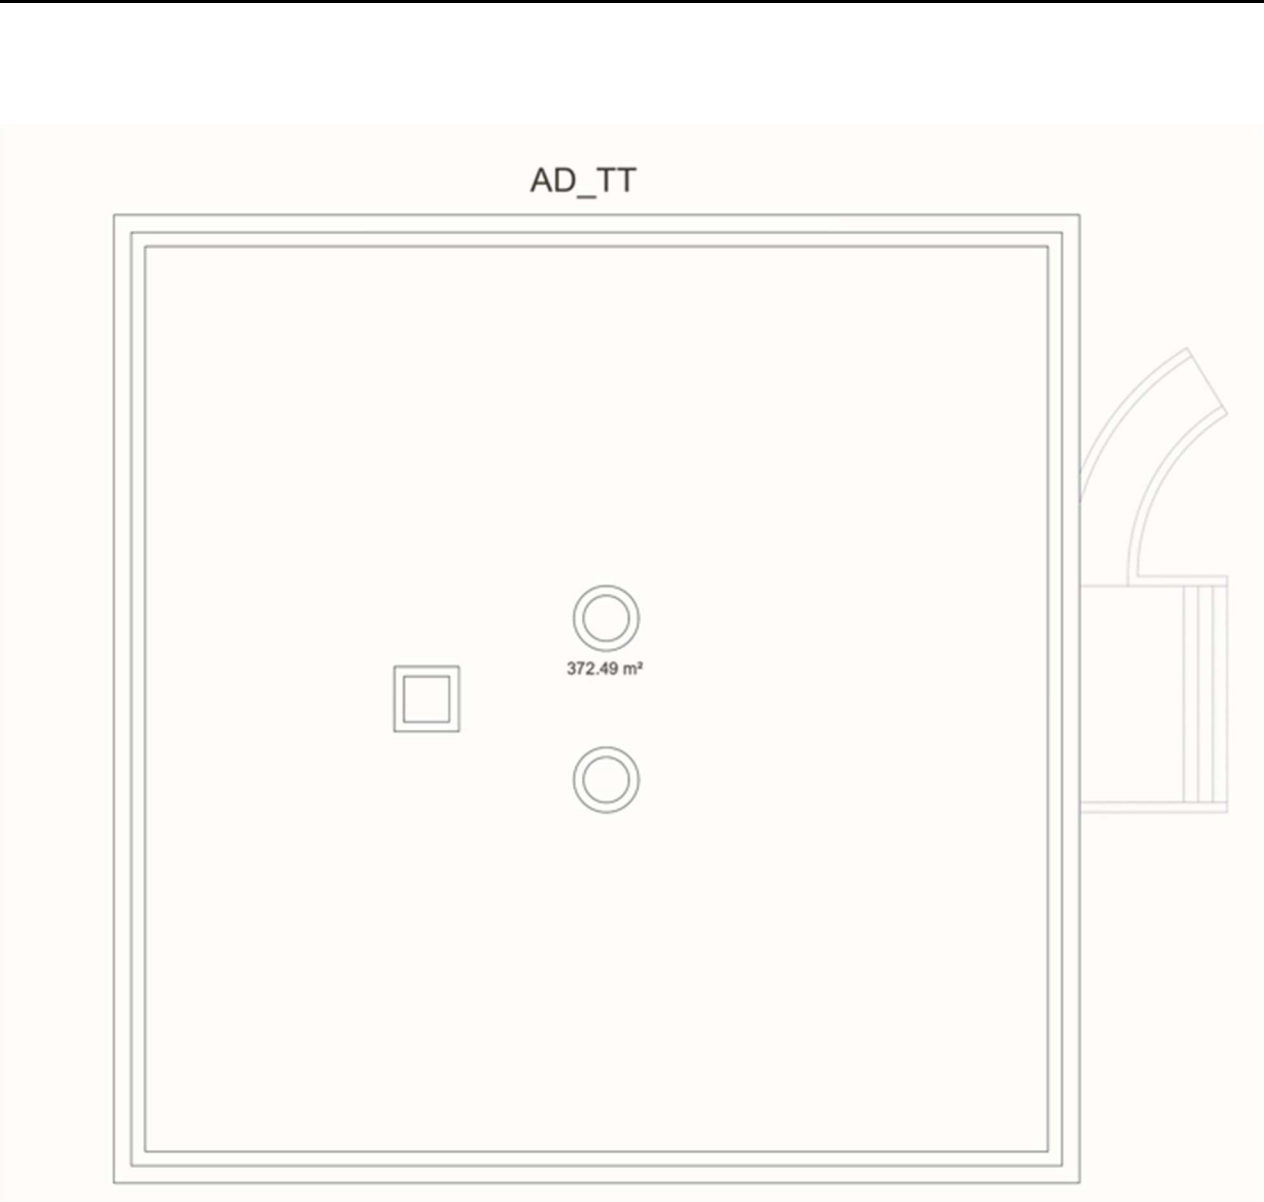

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

6.10. Rapports d'analyses du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Madame Marianne MACQUIGNEAU
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

Notre référence : AR-24-LE-087171-01

Numéro de dossier : 24A020310

Référence de dossier : 1510797529/22381381/S1/1/1_22381381/1/2

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A020310-001 - Référence BV3JY1665 Réf. Prel : P1 Niveau AD-1 - SAS AD1-106/Revêtements de sol - (Cassant/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A020310-002 - Référence BV3JY1666 Réf. Prel : P2 Niveau AD-1 - BUREAU AD1-107/Revêtements de sol - (Cassant/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A020310-003 - Référence BV3JY1667 Réf. Prel : P3 Niveau AD-1 - BUREAU AD1-112/Revêtements de sol - (Cassant/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A020310-004 - Référence BV3JY1668 Réf. Prel : P4 Niveau AD-1 - BUREAU AD1-112/Revêtements de sol - (Cassant/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A020310-005 - Référence BV3JY1669 Réf. Prel : P5 Niveau AD-1 - BUREAU AD1-114/Revêtements de sol - (Cassant/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-017848-01

Date d'émission de rapport : 15/07/2024 15:58

Page 1/2

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE006642

Référence de suivi du dossier N° : 24A020310

Reçu au laboratoire le : 09/07/2024

Date de réception : 08/07/2024

Date d'analyse : 11/07/2024

Référence dossier Client: 1510797529/22381381/S1/1/1_22381381/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A020310-001 - BV3JY1665 Réf. Prel : P1 Niveau AD-1 - SAS AD1-106/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / MA4T	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	24A020310-002 - BV3JY1666 Réf. Prel : P2 Niveau AD-1 - BUREAU AD1-107/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / MA4T	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	24A020310-003 - BV3JY1667 Réf. Prel : P3 Niveau AD-1 - BUREAU AD1-112/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / MA4T	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004	24A020310-004 - BV3JY1668 Réf. Prel : P4 Niveau AD-1 - BUREAU AD1-112/Revêtements de sol - (Cassant/Gris)	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / MA4T	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands

68124 Wintzenheim, FRANCE

Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°

1-6977

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-017848-01

Date d'émission de rapport : 15/07/2024 15:58

Page 2/2

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE006642

Référence de suivi du dossier N° : 24A020310

Reçu au laboratoire le : 09/07/2024

Date de réception : 08/07/2024

Date d'analyse : 11/07/2024

Référence dossier Client: 1510797529/22381381/S1/1/1_22381381/1/2

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24A020310-005 - BV3JY1669 Réf. Prel : P5 Niveau AD-1 - BUREAU AD1-114/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / MA4T	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Marie Christelle Pierrevelcin
Cheffe de Groupe Technicienne
META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands

68124 Wintzenheim, FRANCE

Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°

1-6977

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Madame Marianne MACQUIGNEAU
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

Notre référence : AR-24-LE-111559-01

Numéro de dossier : 24A030732

Référence de dossier : 1510797529/22381381/S6/81/2_22381381/6/82

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A030732-001 - Référence BV3LY6512 Réf. Prel : P6 Niveau AD-00 - CIRCULATION/Faux plafonds - (Carton, Laine de roche/Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A030732-002 - Référence BV3LY6513 Réf. Prel : P17 Niveau AD-00 - Local AD 0006/Faux plafonds - (Carton, Laine de roche/Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A030732-003 - Référence BV3LY6514 Réf. Prel : P18 Niveau AD-00 - Local AD 0012/Portes coupe-feu - (Non bitumineux, Souple/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A030732-004 - Référence BV3LY6515 Réf. Prel : P19 Niveau AD-00 - Local AD 0010/Conduits - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A030732-005 - Référence BV3LY6516 Réf. Prel : P20 Niveau AD-00 - Local AD 0013/Conduits - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A030732-006 - Référence BV3LY6517 Réf. Prel : P21 Niveau AD-00 - Local AD 0015 - Local SSI/Conduits - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24A030732-007 - Référence BV3LY6518 Réf. Prel : P22 Niveau AD-00 - Local AD 0015 - Local SSI/Conduits - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24A030732-008 - Référence BV3LY6519 Réf. Prel : P23 Niveau AD-00 - Local AD 0015 - Local SSI/Conduits - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24A030732-009 - Référence BV3LY6520 Réf. Prel : P24 Niveau AD-00 - Local AD 0015 - Local SSI/Conduits - (Bitumineux/Noir), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24A030732-010 - Référence BV3LY6521 Réf. Prel : P25 Niveau AD-00 - Local AD 0006/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24A030732-011 - Référence BV3LY6522 Réf. Prel : P26 Niveau AD-00 - Local AD 0007/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24A030732-012 - Référence BV3LY6523 Réf. Prel : P27 Niveau AD-0 - BUREAU 05/Faux plafonds - (Compact, Dur/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24A030732-013 - Référence BV3LY6524 Réf. Prel : P28 Niveau AD-0 - BUREAU 05/Revêtements de sol - (Cassant/Beige), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24A030732-014 - Référence BV3LY6525 Réf. Prel : P29 Niveau AD-0 - LOCAL 14 (ASPG)/Revêtements de sol - (Plastique/Rouge), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS REFERANT ST LABO

20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-029081-01 Date d'émission de rapport : 22/10/2024 21:26 Page1/5

Dossier N° : 24GE009811 Date de réception : 16/10/2024 Date d'analyse : 21/10/2024
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009811 Référence de suivi du dossier N° : 24A030732
Reçu au laboratoire le : 16/10/2024 Date de réception : 15/10/2024
Date d'analyse : 21/10/2024
Référence dossier Client:1510797529/22381381/S6/81/2_22381381/6/82
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A030732-001 - BV3LY6512 Réf. Prel : P6 Niveau AD-00 - CIRCULATION/Faux plafonds - (Carton, Laine de roche/Blanc, Jaune)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreuse de type isolant (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24A030732-002 - BV3LY6513 Réf. Prel : P17 Niveau AD-00 - Local AD 0006/Faux plafonds - (Carton, Laine de roche/Blanc, Jaune)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau fibreuse de type isolant (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24A030732-003 - BV3LY6514 Réf. Prel : P18 Niveau AD-00 - Local AD 0012/Portes coupe-feu - (Non bitumineux, Souple/Blanc)	Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / M6XJ	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-029081-01

Date d'émission de rapport : 22/10/2024 21:26

Page 2/5

Dossier N° : 24GE009811

Date de réception : 16/10/2024

Date d'analyse : 21/10/2024

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009811

Référence de suivi du dossier N° : 24A030732

Reçu au laboratoire le : 16/10/2024

Date de réception : 15/10/2024

Date d'analyse : 21/10/2024

Référence dossier Client:1510797529/22381381/S6/81/2_22381381/6/82

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24A030732-004 - BV3LY6515 Réf. Prel : P19 Niveau AD-00 - Local AD 0010/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / M6XJ	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24A030732-005 - BV3LY6516 Réf. Prel : P20 Niveau AD-00 - Local AD 0013/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / M6XJ	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24A030732-006 - BV3LY6517 Réf. Prel : P21 Niveau AD-00 - Local AD 0015 - Local SSI/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / M6XJ	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A030732-007 - BV3LY6518 Réf. Prel : P22 Niveau AD-00 - Local AD 0015 - Local SSI/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-029081-01

Date d'émission de rapport : 22/10/2024 21:26

Page 3/5

Dossier N° : 24GE009811

Date de réception : 16/10/2024

Date d'analyse : 21/10/2024

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009811

Référence de suivi du dossier N° : 24A030732

Reçu au laboratoire le : 16/10/2024

Date de réception : 15/10/2024

Date d'analyse : 21/10/2024

Référence dossier Client: 1510797529/22381381/S6/81/2_22381381/6/82

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24A030732-008 - BV3LY6519 Réf. Prel : P23 Niveau AD-00 - Local AD 0015 - Local SSI/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24A030732-009 - BV3LY6520 Réf. Prel : P24 Niveau AD-00 - Local AD 0015 - Local SSI/Conduits - (Bitumineux/Noir)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24A030732-010 - BV3LY6521 Réf. Prel : P25 Niveau AD-00 - Local AD 0006/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24A030732-011 - BV3LY6522 Réf. Prel : P26 Niveau AD-00 - Local AD 0007/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-029081-01

Date d'émission de rapport : 22/10/2024 21:26

Page 4/5

Dossier N° : 24GE009811

Date de réception : 16/10/2024

Date d'analyse : 21/10/2024

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009811

Référence de suivi du dossier N° : 24A030732

Reçu au laboratoire le : 16/10/2024

Date de réception : 15/10/2024

Date d'analyse : 21/10/2024

Référence dossier Client: 1510797529/22381381/S6/81/2_22381381/6/82

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	24A030732-012 - BV3LY6523 Réf. Prel : P27 Niveau AD-0 - BUREAU 05/Faux plafonds - (Compact, Dur/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24A030732-013 - BV3LY6524 Réf. Prel : P28 Niveau AD-0 - BUREAU 05/Revêtements de sol - (Cassant/Beige)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24A030732-014 - BV3LY6525 Réf. Prel : P29 Niveau AD-0 - LOCAL 14 (ASPG)/Revêtements de sol - (Plastique/Rouge)	Matériau souple de type dalle de sol (rouge) ; matériau de type colle (jaune)	MET * / Q2FS	1 / 1	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-029081-01

Date d'émission de rapport : 22/10/2024 21:26

Page 5/5

Dossier N° : 24GE009811

Date de réception : 16/10/2024

Date d'analyse : 21/10/2024

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE009811

Référence de suivi du dossier N° : 24A030732

Reçu au laboratoire le : 16/10/2024

Date de réception : 15/10/2024

Date d'analyse : 21/10/2024

Référence dossier Client: 1510797529/22381381/S6/81/2_22381381/6/82

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêt du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêt du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Alexandre Conte
Chef de Groupe Technicien META

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

