

Bureau Veritas Exploitation SAS

EVRY COURCOURONNES
2, rue Jean MERMOZ
BATIMENT ARC EN CIEL
Z.I. SAINT GUENALT
91080 EVRY-COURCOURONNES France
Téléphone : 01 69 47 12 10
Mail : mohamed-adhene.abid@bureauveritas.com

A l'attention de BOUDHAOUIA MOHAMED

UGECAMIF
ROUTE DE LIVERDY
77170 COUBERT

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-18 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : du 20/08/2024 au 20/08/2024
du 23/09/2024 au 23/09/2024

Nom du site : UGECAM - BATIMENT AT
Latitude : 2.7179
Longitude : 48.6805

Immeuble bâti objet du repérage :
UGECAM - BATIMENT AT
ROUTE DE LIVERDY
77170 COUBERT

Numéro d'affaire : 22381381
Référence du rapport : 22381381/S5.45.2.R
Rédigé le : 07/11/2024
Par l'opérateur de repérage : Mohamed Adnene ABID
Date de la commande : 02/09/2024

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul, 102 Rte de Limours Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Certificat n° 14-447

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	21/04/2023	20/04/2030
Amiante avec mention	21/04/2023	20/04/2030

Ce rapport contient **34** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS.....	3
1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	3
1.2. Obligation d'information.....	5
1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B.....	5
1.4. Eléments d'information.....	5
1.5. Colle(s) de dalle de sol hors champ de mission (voir détail en annexes).....	5
2. INFORMATIONS GENERALES.....	6
2.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	6
2.2. Intervenants.....	6
2.3. Opérateur(s) de repérage.....	6
2.4. Laboratoire(s).....	6
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	7
3.1. Textes réglementaires.....	7
3.2. Programme de repérage.....	7
3.3. Méthodologie de la mission.....	8
3.4. Limites de la mission.....	8
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	10
4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	10
4.2. Conditions de visite.....	10
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	10
5.1. Résultats détaillés.....	10
6. ANNEXES.....	14
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	14
6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées.....	15
6.3. Croquis de repérage.....	19
6.4. Photos.....	23
6.5. Colle de dalle de sol et/ou Matériaux et produits en fibre ciment hors champ de mission :.....	27
6.6. Rapports d'essais de laboratoire.....	29

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-020	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Grande salle	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-078	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-010	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-015	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-051	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle de kinesithérapie 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-037	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier	Plafond	Enduit projeté	granuleux, épais, beige, jaune	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier	Plafond	Enduit projeté	épais, granuleux, beige, jaune	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Circulations	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Degagement AT-062	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 A	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-040 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-031 Dégagement	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-035 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-034 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/

Matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante				
Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Dégagement 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Placaerd RIA	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-008 A Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/

1.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

1.4. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

1.5. Colle(s) de dalle de sol hors champ de mission (voir détail en annexes)

De la colle bitumineuse de dalle de sol visible et accessible réputée pouvoir contenir de l'amiante et non comprise dans la liste B de l'annexe 13-9 du CSP a été repérée :

- du fait de son exclusion du programme de repérage, elle n'influe pas sur les conclusions du présent rapport,
- le référencement de cette colle est donné à titre informatif et ne saurait être considéré comme exhaustif.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: UGECAM - BATIMENT AT
ROUTE DE LIVERDY
77170 COUBERT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
UGECAM - BATIMENT AT	Etablissement sanitaire (hôpitaux et cliniques)	ERP 5è catégorie	non communiqué	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

2.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UGECAMIF MOHAMED BOUDHAOUIA	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	01 64 42 28 47 mohamed.boudhaouia@ugeca m.assurance-maladie.fr
Propriétaire	UGECAMIF MOHAMED BOUDHAOUIA	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	01 64 42 28 47 mohamed.boudhaouia@ugeca m.assurance-maladie.fr
Pas d'accompagnateur	/	/	/

2.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS 790 184 675 00250	Mohamed Adnene ABID	ABCIDIA CERTIFICATION	14-447	21/04/2023	20/04/2030

2.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins LEM	1-1751	20, rue du KochersbergCS 50047 67701 SAVERNE CEDEX 1France	+33 3 88 02 14 35

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Textes réglementaires

Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 1^{er} juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiseries, amiantement) et entourages de poteaux (carton, amiantement, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou visés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduites de fluides (air, eau, autres fluides ...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets / volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresse, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Éléments extérieurs	

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façades.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

3.3. Méthodologie de la mission

Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans investigation approfondie destructive.

A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes.

Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.

A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur pour les matériaux et produits de la liste A, et sur la première couche accessible pour les produits et matériaux de la liste B. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré.

Pour les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante.

Pour les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.

Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation des matériaux ou produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante :

liste A : en application des critères des grilles d'évaluations définies en annexes de l'arrêté du 12 décembre 2012 modifié,

liste B : selon les critères de la grille d'évaluation définis en annexe de l'arrêté liste B du 12 décembre 2012 modifié.

3.4. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission.

Il n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

avant travaux, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de travaux selon l'article R. 4412-97 du Code du Travail,

avant démolition, tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés relatifs aux listes A et B.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment. Certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9

du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche réglementaire : détermination de zones présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages à l'intérieur de celles-ci conformément à la norme NF X 46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique non visibles et inaccessibles sans démontage particulier ou investigation approfondie destructrice puissent être mis en évidence ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : du 20/08/2024 au 20/08/2024
du 23/09/2024 au 23/09/2024

4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

4.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

États de conservation et obligations/recommandations :

1 = évaluation périodique du matériau ou produit dans les 36 mois

2 = mesure d'empoussièrement dans les 3 mois

3 = travaux de retrait ou de confinement achevés dans les 36 mois

EP = évaluation périodique

AC1 = action correctrice de 1^{er} niveau

AC2 = action correctrice de second niveau

EC = État de conservation

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, blanc(he), gris(e), Niveau bas	P001	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, blanc(he), gris(e), Niveau bas	P002	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, marron, rouge, Niveau haut	P003	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, marron, rouge, Niveau haut	P004	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/	Résultat d'analyse	P1,P2,P3 et P4 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-020	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/	Résultat d'analyse	P1,P2,P3 et P4 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Grande salle	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/	Résultat d'analyse	P1,P2,P3 et P4 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/	Résultat d'analyse	P1,P2,P3 et P4 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-078	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/	Résultat d'analyse	P1,P2,P3 et P4 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-010	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/	Résultat d'analyse	P1,P2,P3 et P4 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-015	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/	Résultat d'analyse	P1,P2,P3 et P4 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-051	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/	Résultat d'analyse	P1,P2,P3 et P4 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle de kinesithérapie 5	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/	Résultat d'analyse	P1,P2,P3 et P4 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-037	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, rouge	/	Résultat d'analyse	P1,P2,P3 et P4 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Balneotherapie	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, bleu(e), blanc(he)	P005	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Balneotherapie	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, bleu(e), gris(e)	P006	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Balneotherapie	Plafond	Enduit projeté	épais, granuleux, blanc(he), bleu(e)	P007	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Balneotherapie	Plafond	Enduit projeté	granuleux, épais, bleu(e), blanc(he)	P008	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, beige, jaune	P009	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, beige, jaune	P010	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier	Plafond	Enduit projeté	granuleux, épais, beige, jaune	P011	Résultat d'analyse	S	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier	Plafond	Enduit projeté	épais, granuleux, beige, jaune	P012	Résultat d'analyse	S	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, blanc(he)	/	Résultat d'analyse	P5 et P6 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Circulations	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P7 et P8 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Degagement AT-062	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P7 et P8 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 A	Plafond	Flocage	cotonneux, blanc(he), Plénum	P013	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 A	Conduit	Enveloppe de calorifugeage	plâtreux, toile, blanc(he), gris(e)	P015	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 A	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P7 et P8 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-040 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P7 et P8 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-031 Dégagement	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P7 et P8 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-035 Bureau	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, blanc(he), gris(e)	P014	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-035 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P7 et P8 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-034 Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P7 et P8 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Dégagement 2	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P7 et P8 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Placaerd RIA	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P7 et P8 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-008 A Bureau	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P7 et P8 N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098585-01 du 28/08/2024.	OUI	/

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

<i>Localisation</i>	<i>Commentaires</i>
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-020	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-022	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-021	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-026	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-031	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-031	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-060	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / WC Hommes	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-068 et Salle MPR AT-0-069	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-070	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-057 C	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-057 B	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-057 A	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-004 B	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-004 A	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-005	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-050	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Grande salle	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Réserve	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-073	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-071	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-078	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Local imprimante	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Réserve	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-010	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-015	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle de kinesithérapie	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-051	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle de kinesithérapie 5	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-029	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-030	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-037	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Atelier	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau	/

Localisation	Commentaires
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-033	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-034	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau balneotherapie	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Balneotherapie	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Circulations	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Placard technique	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / WC	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Degagement AT-062	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-049	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 A	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 B	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 I	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 C	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 D	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 E	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 H	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-039 WC	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-036 WC	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-040 Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-031 Degagement	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-043 WC	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-047B Vestiaires Femmes	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-035 Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-034 Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Degagement 2	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-048 Grande salle	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-010 Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-001 C Salle de repos	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-001 A Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-001 B Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-002 C Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-002 A Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-002 D Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-007 B Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-007 A Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Placard RIA	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-008 B Réserve	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-008 A Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-006 A Bureau	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-003 A Bureau	/

6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-020	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-022	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-021	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-026	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-031	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-031	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-060	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / WC Hommes	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-068 et Salle MPR AT-0-069	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-070	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-057 C	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-057 B	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-057 A	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-004 B	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-004 A	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-005	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle MPR AT-0-050	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Grande salle	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Réserve	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-073	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-071	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-078	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Local imprimante	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGEAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Réserve	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-010	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-015	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle de kinesitherapie	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau AT-051	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle de kinesitherapie 5	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-029	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-030	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-037	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Atelier	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-033	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Salle AT-034	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Bureau balneotherapie	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Balneotherapie	Dalle de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Circulations	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Placard technique	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / WC	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Degagement AT-062	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-049	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 A	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 B	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 I	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 C	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 D	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 E	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 H	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-039 WC	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-036 WC	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-040 Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-031 Dégagement	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-043 WC	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-047B Vestiaires Femmes	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-035 Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-034 Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Dégagement 2	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-048 Grande salle	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-010 Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-001 C Salle de repos	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-001 A Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-001 B Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-002 C Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-002 A Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-002 D Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-007 B Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-007 A Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Placaerd RIA	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-008 B Réserve	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-008 A Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-006 A Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-003 A Bureau	Dalles de sol	Plâtre/Peinture	Plâtre/Peinture	

6.3. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
Adresse	UGECAM - BATIMENT AT ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT			Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
	Date visite	23/09/2024		Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante		
	Auteur	ABID				
	N° dossier	22381381-45		Sx → Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X		
Planification	Planche	1/3			N V Non visité	
	Indice					

PLAN DE MASSE



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : UGECAM - BATIMENT AT	Adresse : ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	Localisation : UGECAM - BATIMENT AT
Réalisé par : Mohamed Adnene ABID	N° de planche : 1 / 3	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				LEGENDE		Situation du bien objet du repérage
Adresse	UGECAM - BATIMENT AT ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT			Px →	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante : D + C Dalle et Colle de sol amiantée Enduit projeté amianté (Plafond)
		Date visite	23/09/2024	Px →	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante	
	Auteur	ABID	Sx →	Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X		
	N° dossier	22381381-45				
Planche	3/3			N V	Non visité	
	Indice					

RDC HAUT



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : UGECAM - BATIMENT AT	Adresse : ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	Localisation : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut
Réalisé par : Mohamed Adnene ABID	N° de planche : 2 / 3	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	Situation du bien objet du repérage
Adresse	UGECAM - BATIMENT AT ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT		Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante Sx → Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X N V Non visité	
	Date visite	23/09/2024		
	Auteur	ABID	D+C Dalle et Colle de sol amiantée Enduit projeté amianté (Plafond)	
	N° dossier	22381381-45		
Plan/Elevation	Planche	2/3		
	Indice			

RDC BAS


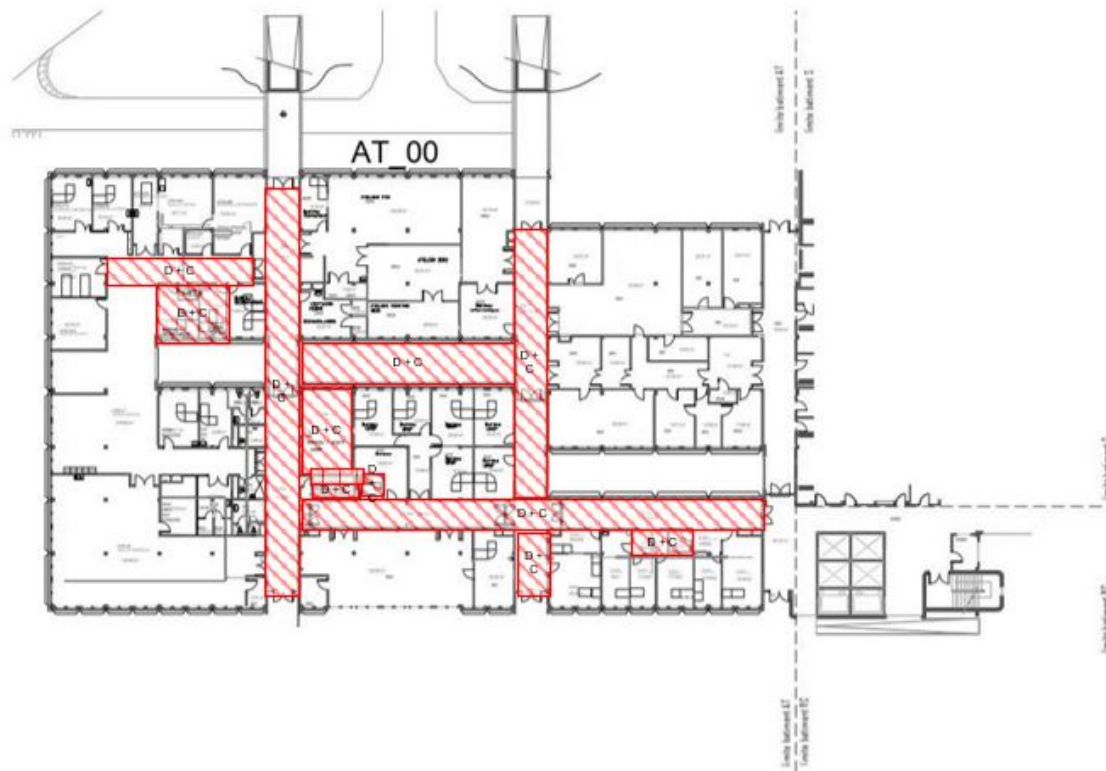


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : UGECAM - BATIMENT AT	Adresse : ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	Localisation : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas
Réalisé par : Mohamed Adnene ABID	N° de planche : 3 / 3	

6.4. Photos

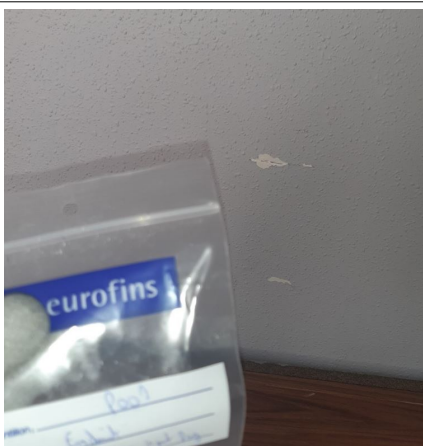

Prélèvement - P001 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P003 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P004 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations - Enduit projeté- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P005 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Balneotherapie - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

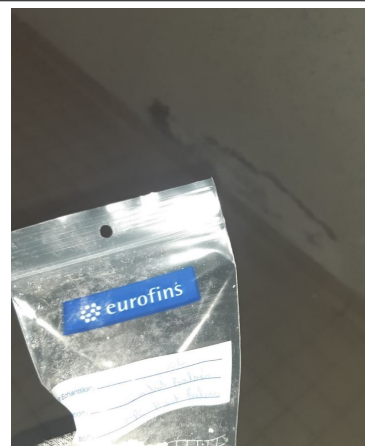

Prélèvement - P006 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Balneotherapie - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

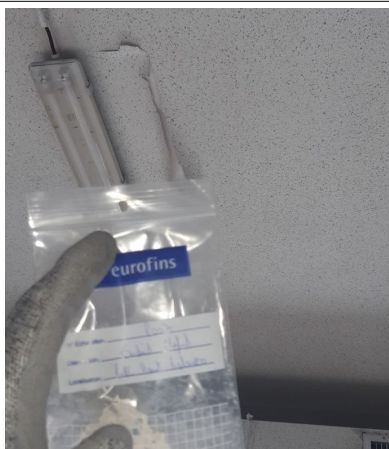

Prélèvement - P007 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Balneotherapie - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

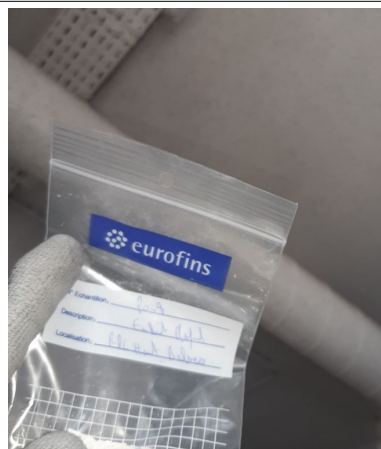


Prélèvement - P008 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Balneotherapie - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P009 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P010 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier - Enduit projeté- (Absence d'amiante)

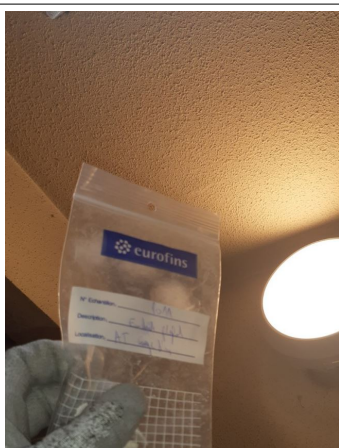

Prélèvement - P011 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier - Enduit projeté- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P012 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier - Enduit projeté- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P015 : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / AT-041 A - Enveloppe de calorifugeage- (Absence d'amiante)



Déclaré - : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations - Colle bitumineuse- (Présence d'amiante)



Déclaré - : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations - Dalle de sol- (Présence d'amiante)




Déclaré - : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations - Dalle de sol- (Présence d'amiante)




Déclaré - : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier - Colle bitumineuse- (Présence d'amiante)



Déclaré - : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier - Dalle de sol- (Présence d'amiante)

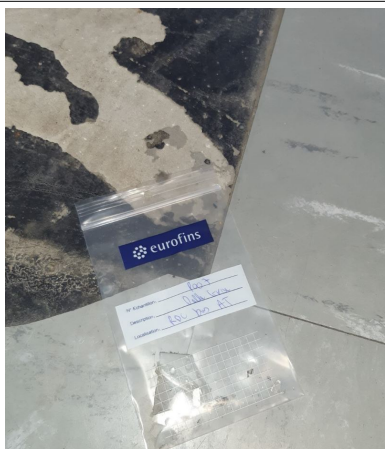

Déclaré - : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Circulations
- Colle bitumineuse- (Présence d'amiante)

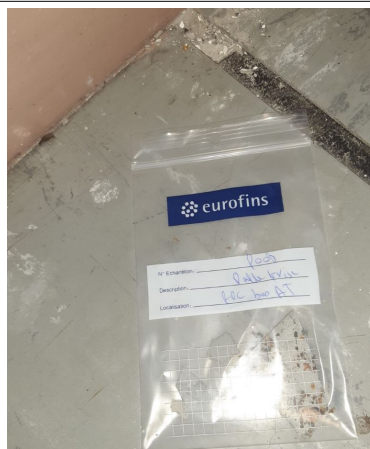

Déclaré - : UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Circulations
- Dalle de sol- (Présence d'amiante)

6.5. Colle de dalle de sol et/ou Matériaux et produits en fibre ciment hors champ de mission :

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

En l'absence de réglementation spécifique concernant l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits hors listes A et B, l'état de conservation est donné à titre indicatif de la manière suivante :

BE = bon état (matériaux et produits hors listes A et B)

DE = dégradé (matériaux et produits hors listes A et B)

EC = État de conservation

Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Présence d'amiante	EC
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut / Circulations	Dalle de sol	Colle bitumineuse	noire	/	Résultat d'analyse	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Haut/RDC Bas / Cage d'escalier	Dalle de sol	Colle bitumineuse	noire, noir(e)	/	Résultat d'analyse	OUI	/
UGECAM - BATIMENT AT / RDC Bas / Circulations	Dalle de sol	Colle bitumineuse	noire, noir(e)	/	Résultat d'analyse	OUI	/

6.6. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Mohamed Adnene ABID

2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-109920-01

Date d'émission de rapport : 14/10/2024 12:16

Page 1/5

Dossier N° : 24A030348

Date de réception : 10/10/2024

Date d'analyse : 11/10/2024

Référence dossier Client: 1510797529/22381381/S5/45/1_22381381/5/46

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3LY6371 Réf. pré : P00 1 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/ Circulations/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/blanc(he)-gris(e)/Niveau bas)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3LY6372 Réf. pré : P00 2 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/ Circulations/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/blanc(he)-gris(e)/Niveau bas)	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3LY6373 Réf. pré : P00 3 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/ Circulations/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/marron-rouge/Niveau haut)	Matériau semi-dur (granulaire) (marron) (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-109920-01	Date d'émission de rapport : 14/10/2024 12:16	Page2/5
Dossier N° : 24A030348	Date de réception : 10/10/2024	Date d'analyse : 11/10/2024
Référence dossier Client:1510797529/22381381/S5/45/1_22381381/5/46		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	BV3LY6374 Réf. pré : P00 4 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/ Circulations/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/marron-rouge/Niveau haut)	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) en traces	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	BV3LY6375 Réf. pré : P00 5 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/ Balneotherapie/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/bleu(e)-blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3LY6376 Réf. pré : P00 6 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/ Balneotherapie/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/bleu(e)-gris(e))	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	BV3LY6377 Réf. pré : P00 7 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/ Balneotherapie/Plafond - Enduit projeté - (épais-granuleux/blanc(he)-bleu(e))	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-109920-01	Date d'émission de rapport : 14/10/2024 12:16	Page3/5
Dossier N° : 24A030348	Date de réception : 10/10/2024	Date d'analyse : 11/10/2024
Référence dossier Client:1510797529/22381381/S5/45/1_22381381/5/46		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	BV3LY6378 Réf. pré : P00 8 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/ Balneotherapie/Plafo nd - Enduit projeté - (granuleux-épais/bleu (e)-blanc(he))	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	BV3LY6379 Réf. pré : P00 9 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/RDC Bas/ Cage d'escalier/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/beig e-jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	BV3LY6380 Réf. pré : P01 0 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/RDC Bas/ Cage d'escalier/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/beig e-jaune)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	BV3LY6381 Réf. pré : P01 1 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/RDC Bas/ Cage d'escalier/Plafond - Enduit projeté - (granuleux-épais/beig e-jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (fibreuse) (gris)	MOLP * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-109920-01	Date d'émission de rapport : 14/10/2024 12:16	Page4/5
Dossier N° : 24A030348	Date de réception : 10/10/2024	Date d'analyse : 11/10/2024
Référence dossier Client:1510797529/22381381/S5/45/1_22381381/5/46		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (2)	BV3LY6382 Réf. pré1 : P01 2 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Haut/RDC Bas/ Cage d'escalier/Plafond - Enduit projeté - (épais-granuleux/beig e-jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / JX4B	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
013 (3)	BV3LY6383 Réf. pré1 : P01 3 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Bas/ AT-041 A/Plafond - Flocage - (cotonneux/blanc(he) /Plénum)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3LY6384 Réf. pré1 : P01 4 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Bas/ AT-035 Bureau/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/blanc(he)-gris(e))	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs)	MET * / M44U	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015 (3) (4)	BV3LY6385 Réf. pré1 : P01 5 UGECAM - BATIMENT AT/ RDC Bas/ AT-041 A/Conduit - Enveloppe de calorifugeage - (plâtreux-toile/blanc(h e)-gris(e))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (plâtreux) (blanc)(ii)	MET * / JX4B	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / FSL9	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-109920-01

Date d'émission de rapport : 14/10/2024 12:16

Page 5/5

Dossier N° : 24A030348

Date de réception : 10/10/2024

Date d'analyse : 11/10/2024

Référence dossier Client: 1510797529/22381381/S5/45/1_22381381/5/46

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « l'enduit fibreux gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) Le résultat de l'analyse indiqué pour la couche 01 de l'échantillon 24A030348-012 fait suite à une nouvelle préparation réalisée par BTS2. Initialement, la première préparation avait été réalisée par FSL9
- (3) Un matériau de type poussières est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) Le résultat de l'analyse indiqué pour la couche 01 de l'échantillon 24A030348-015 fait suite à une nouvelle préparation réalisée par BTS2. Initialement, la première préparation avait été réalisée par FSL9

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Jessica Schaguene
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCETél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120BACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr