

Bureau Veritas Exploitation SAS

EVRY COURCOURONNES
2, rue Jean MERMOZ
BATIMENT ARC EN CIEL
Z.I. SAINT GUENAUT
91080 EVRY-COURCOURONNES France
Mail : mohamed-adnene.abid@bureauveritas.com

A l'attention de BOUDHAOUIA MOHAMED

UGECAMIF
ROUTE DE LIVERDY
77170 COUBERT

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-18 du Code de la Santé Publique, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : du 19/08/2024 au 20/08/2024

Nom du site : UGECAM - BATIMENT E

Latitude : 2.7179

Longitude : 48.6805

Immeuble bâti objet du repérage :

UGECAM - BATIMENT E
ROUTE DE LIVERDY
77170 COUBERT

Numéro d'affaire : 22381381

Référence du rapport : 22381381/S5.47.2.R

Rédigé le : 18/10/2024

Par l'opérateur de repérage : Mohamed Adnene ABID

Date de la commande : 02/09/2024

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION Domaine de Saint Paul, 102 Rte de Limours Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011, 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Certificat n° 14-447

	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	21/04/2023	20/04/2030
Amiante avec mention	21/04/2023	20/04/2030

Ce rapport contient **24** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. CONCLUSIONS.....	3
1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	3
1.2. Obligation d'information.....	3
1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B.....	3
1.4. Eléments d'information.....	3
2. INFORMATIONS GENERALES.....	5
2.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	5
2.2. Intervenants.....	5
2.3. Opérateur(s) de repérage.....	5
2.4. Laboratoire(s).....	5
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	6
3.1. Textes réglementaires.....	6
3.2. Programme de repérage.....	6
3.3. Méthodologie de la mission.....	7
3.4. Limites de la mission.....	7
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	9
4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	9
4.2. Conditions de visite.....	9
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	9
5.1. Résultats détaillés.....	9
6. ANNEXES.....	11
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	11
6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées.....	11
6.3. Croquis de repérage.....	13
6.4. Photos.....	17
6.5. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B.....	19
6.6. Rapports d'essais de laboratoire.....	21

1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante				
Localisation	Composant	Matériau ou produit	Description	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
UGECA M - BATIMENT E / RDC / Dégagement 1 vers BAT E	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	EP
UGECA M - BATIMENT E / Extérieur / Façade	Conduit	Conduit	fibre-ciment, gris(e)	AC1

1.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation *évaluation périodique (EP)* :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste à :

- contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le(s) cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- rechercher, le(s) cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Pour les zones homogènes ayant obtenu la recommandation «action corrective de premier niveau (AC1)»

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le(s) cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

1.4. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: UGECAM - BATIMENT E
ROUTE DE LIVERDY
77170 COUBERT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
UGECAM - BATIMENT E	Etablissement sanitaire (hôpitaux et cliniques)	ERP catégorie 1 à 4	non communiqué	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

2.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UGECAMIF MOHAMED BOUDHAOUIA	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	01 64 42 28 47 mohamed.boudhaouia@ugeca m.assurance-maladie.fr
Propriétaire	UGECAMIF MOHAMED BOUDHAOUIA	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	01 64 42 28 47 mohamed.boudhaouia@ugeca m.assurance-maladie.fr
Pas d'accompagnateur	/	/	/

2.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS 790 184 675 00250	Mohamed Adnene ABID	ABCIDIA CERTIFICATION	14-447	21/04/2023	20/04/2030

2.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins LEM	1-1751	20, rue du KochersbergCS 50047 67701 SAVERNE CEDEX 1France	+33 3 88 02 14 35

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Textes réglementaires

Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Arrêté du 1^{er} juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiseries, amiantement) et entourages de poteaux (carton, amiantement, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou visés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduites de fluides (air, eau, autres fluides ...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets / volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresse, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Éléments extérieurs	

Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et façades.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

3.3. Méthodologie de la mission

Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans investigation approfondie destructive.

A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti. Il détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes.

Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.

A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante. Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur pour les matériaux et produits de la liste A, et sur la première couche accessible pour les produits et matériaux de la liste B. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré.

Pour les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante.

Pour les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante.

Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.

Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène l'état de conservation des matériaux ou produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante :

liste A : en application des critères des grilles d'évaluations définies en annexes de l'arrêté du 12 décembre 2012 modifié,

liste B : selon les critères de la grille d'évaluation définis en annexe de l'arrêté liste B du 12 décembre 2012 modifié.

3.4. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission.

Il n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

avant travaux, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de travaux selon l'article R. 4412-97 du Code du Travail,

avant démolition, tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adapté ni suffisant à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et des arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés relatifs aux listes A et B.

Cette recherche ne peut cependant être exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre l'amiante et le caractère aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du bâtiment. Certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9

du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas être mis en évidence par la méthode de recherche réglementaire : détermination de zones présentant des similitudes d'ouvrage, fréquence de sondages à l'intérieur de celles-ci conformément à la norme NF X 46-020.

Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique non visibles et inaccessibles sans démontage particulier ou investigation approfondie destructrice puissent être mis en évidence ultérieurement lors d'opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : du 19/08/2024 au 20/08/2024

4.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

4.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

États de conservation et obligations/recommandations :

1 = évaluation périodique du matériau ou produit dans les 36 mois

2 = mesure d'empoussièrement dans les 3 mois

3 = travaux de retrait ou de confinement achevés dans les 36 mois

EP = évaluation périodique

AC1 = action correctrice de 1^{er} niveau

AC2 = action correctrice de second niveau

EC = État de conservation

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante	EC
UGECAM - BATIMENT E / RDC / Dégagement 1 vers BAT E	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	/	Résultat d'analyse	P001 (PRELEV N°BV3LY4061) et P002 (PRELEV N°BV3LY4062) N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-098381-01 Date d'émission de rapport : 27/08/2024	OUI	EP
UGECAM - BATIMENT E / Extérieur / Façade	Conduit	Conduit	fibres-ciment, gris(e)	/	Document consulté	RAPPORT N°DTA18709-MPR-E du 30 septembre 2013 de Serge RIVIERE moins expertises.	OUI	AC1
UGECAM - BATIMENT E / Extérieur / Toiture	Toiture	Ardoise	composite, gris(e), noir(e)	P007	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 137/A 138/A 139 Salle de musculation	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, gris(e)	P005	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 137/A 138/A 139 Salle de musculation	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, marron	P006	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A145.T1.L3 Réserve HADR	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassant, beige	P001	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A145.T1.L3 Réserve HADR	Revêtement de sol	Dalle de sol	cassante, beige	P002	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A145.T1.L3 Réserve HADR	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, blanc(he), gris(e)	P003	Résultat d'analyse	S	NON	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A145.T1.L3 Réserve HADR	Mur	Enduit projeté	granuleux, épais, beige	P004	Résultat d'analyse	S	NON	/

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
UGECAM - BATIMENT E / RDC / Dégagement 1 vers BAT E	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / Dégagement 2 vers BAT E	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 128. T1 L3 Bureaux HADR	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 128. T1 L3 Coordination HADR	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / WC 1	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / WC 2	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / WC 3	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 132. T1 L3	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 133. T1 L3 Local médecin	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 135. T1 L3 Local CSSCT	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 135. T1 L3 Réserve Local CSSCT	/
UGECAM - BATIMENT E / Extérieur / Façade	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / Salle de réunion	/
UGECAM - BATIMENT E / Extérieur / Toiture	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 137/A 138/A 139 Salle de musculation	/
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A145.T1.L3 Réserve HADR	/

6.2. Descriptif des parties d'immeuble visitées

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
UGECAM - BATIMENT E / RDC / Dégagement 1 vers BAT E	Dalles de sol (Grises/Bleues))	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	
UGECAM - BATIMENT E / RDC / Dégagement 2 vers BAT E	Dalles de sol (Blanches)	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 128. T1 L3 Bureaux HADR	Dalles de sol (Rose)	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 128. T1 L3 Coordination HADR	Dalles de sol (Beige)	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	
UGECAM - BATIMENT E / RDC / WC 1	Lé PVC	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	Métal
UGECAM - BATIMENT E / RDC / WC 2	Lé PVC	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	Métal
UGECAM - BATIMENT E / RDC / WC 3	Lé PVC	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	Métal
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 132. T1 L3	Dalles de sol (Beige)	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 133. T1 L3 Local médecin	Dalles de sol (Beige)	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	
UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 135. T1 L3 Local CSSCT	Dalles de sol (Beige)	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	

Localisation	Plancher	Mur	Plafond	Conduit
UGE CAM - BATIMENT E / RDC / A 135. T1 L3 Réserve Local CSSCT	Dalles de sol (Beige)	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT E / RDC / Salle de réunion	Dalles de sol (Beige)	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT E / RDC / A 137/A 138/A 139 Salle de musculature	Dalles de sol (Beige)	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	
UGE CAM - BATIMENT E / RDC / A145.T1.L3 Réserve HADR	Dalles de sol (Blanches)	Plâtre/Toile de verre peinte	Plâtre/Peinture	

6.3. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE	Situation du bien objet du repérage
Adresse	UGECAM - BATIMENT E ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT		Matériaux et produits contenant de l'amiante : Prélèvement n°X contenant de l'amiante Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X Non visité	
	Date visite	24/09/2024		
	Auteur	ABID		
	N° dossier	22381381-47		
l'ensemble du bien	Planche	1/3		
	Index			

PLAN DE MASSE



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : UGECAM - BATIMENT E	Adresse : ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	Localisation : UGECAM - BATIMENT E
Réalisé par : Mohamed Adnene ABID	N° de planche : 1 / 3	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				LEGENDE		Situation du bien objet du repérage	
Adresse	UGECAM - BATIMENT E ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT			Px	Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante : Conduit rectangulaire vertical en amiante-ciment	
	Date visite	24/09/2024		Px	Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante		
	Auteur	ABID		Sx	Sondage suite à investigation approfondie destructive n°X		
	N° dossier	22381381-47					
Planche	3/3			N V	Non visité		
	Indice						

Extérieur et Toiture

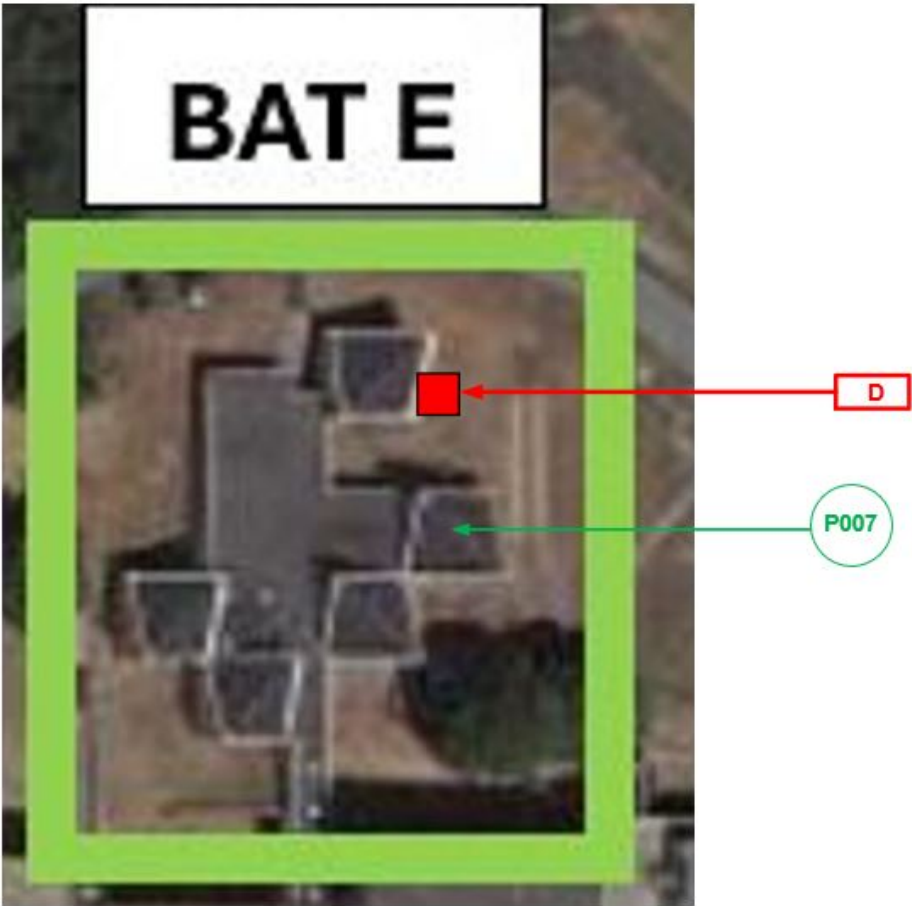


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : UGECAM - BATIMENT E	Adresse : ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	Localisation : UGECAM - BATIMENT E / Extérieur
Réalisé par : Mohamed Adnene ABID	N° de planche : 3 / 3	

6.4. Photos



Prélèvement - P001 : UGECAM - BATIMENT E / RDC / A145.T1.L3 Réserve HADR - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : UGECAM - BATIMENT E / RDC / A145.T1.L3 Réserve HADR - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : UGECAM - BATIMENT E / RDC / A145.T1.L3 Réserve HADR - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P004 : UGECAM - BATIMENT E / RDC / A145.T1.L3 Réserve HADR - Enduit projeté- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P005 : UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 137/A 138/A 139 Salle de musculation - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : UGECAM - BATIMENT E / RDC / A 137/A 138/A 139 Salle de musculation - Dalle de sol- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P007 : UGECAM - BATIMENT E / Extérieur /
Toiture - Ardoise- (Absence d'amiante)



déclaré - : UGECAM - BATIMENT E / RDC / Dégagement 1
vers BAT E - Dalle de sol - EP- (Présence d'amiante)



Déclaré - : UGECAM - BATIMENT E / Extérieur / Façade -
Conduit - AC1- (Présence d'amiante)




Déclaré - : UGECAM - BATIMENT E / Extérieur / Façade -
Conduit - AC1- (Présence d'amiante)

6.5. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Conduit	
N° de dossier	22381381/S5/47
Date de l'évaluation	24/09/2024
Bâtiment	UGECAM - BATIMENT E
Local ou zone homogène	UGECAM - BATIMENT E / Extérieur / Façade
Destination déclarée du local	Local technique

Résultat de la grille d'évaluation du Conduit	Conclusion : en fonction des résultats
Score AC1	Action corrective de premier niveau


Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

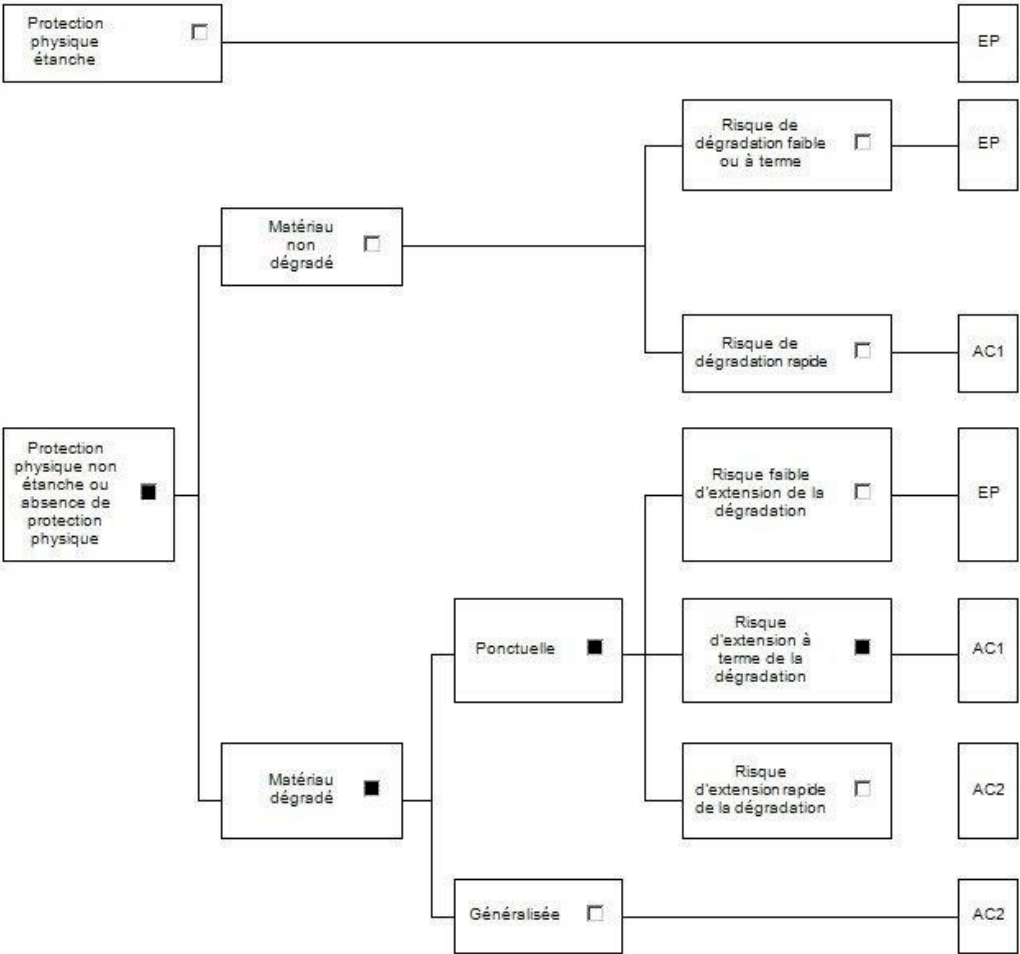

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol	
N° de dossier	22381381/S5/47
Date de l'évaluation	24/09/2024
Bâtiment	UGE CAM - BATIMENT E
Local ou zone homogène	UGE CAM - BATIMENT E / RDC / Dégagement 1 vers BAT E
Destination déclarée du local	Circulation

Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol	Conclusion : en fonction des résultats
Score EP	Evaluation périodique

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
---------------------	---------------------	---------------------------	---	------------------------

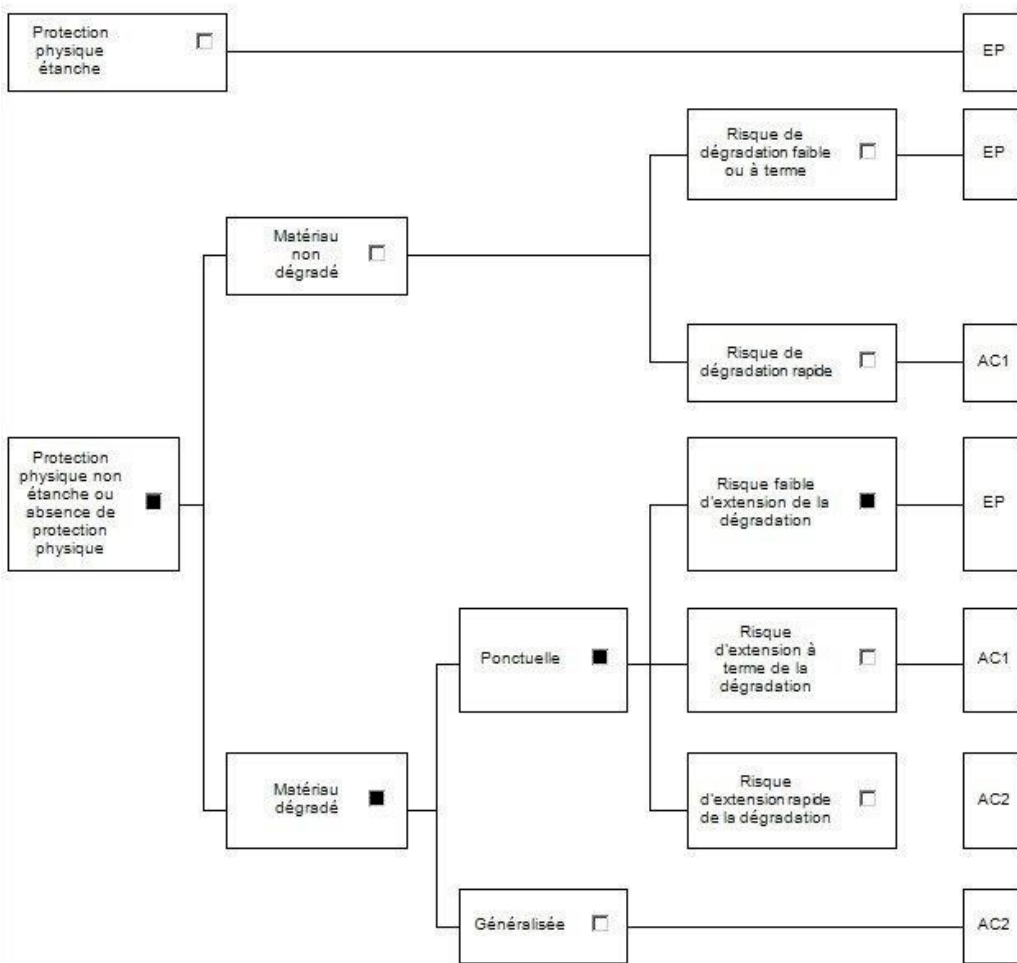

6.6. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Mohamed Adnene ABID

2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes

91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-110115-01

Date d'émission de rapport : 15/10/2024 1:32

Page1/3

Dossier N° : 24A030352

Date de réception : 10/10/2024

Date d'analyse : 11/10/2024

Référence dossier Client:1510797529/22381381/S5/47/1_22381381/5/48

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3LY6386 Réf. préel : P00 1 UGECAM - BATIMENT E/ RDC/ A145.T1.L3 Réserve HADR/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassant/beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / FTYI	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3LY6387 Réf. préel : P00 2 UGECAM - BATIMENT E/ RDC/ A145.T1.L3 Réserve HADR/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/beige)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / FTYI	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV3LY6388 Réf. préel : P00 3 UGECAM - BATIMENT E/ RDC/ A145.T1.L3 Réserve HADR/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/blanc(he)-gris(e))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / FTYI	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour Le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-110115-01 Date d'émission de rapport : 15/10/2024 1:32 Page2/3
 Dossier N° : 24A030352 Date de réception : 10/10/2024 Date d'analyse : 11/10/2024
 Référence dossier Client:1510797529/22381381/S5/47/1_22381381/5/48

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004 (1)	BV3LY6389 Réf. pré : P00 4 UGECAM - BATIMENT E/ RDC/ A145.T1.L3 Réserve HADR/Mur - Enduit projeté - (granuleux-épais/beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (beige)	MET * / LSY2	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005 (2)	BV3LY6390 Réf. pré : P00 5 UGECAM - BATIMENT E/ RDC/ A 137/A 138/A 139 Salle de musculation/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/gris(e))	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET * / FTYI	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / FTYI	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV3LY6391 Réf. pré : P00 6 UGECAM - BATIMENT E/ RDC/ A 137/A 138/A 139 Salle de musculation/Revêtement de sol - Dalle de sol - (cassante/marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET * / FTYI	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / FTYI	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
 67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1751
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-110115-01	Date d'émission de rapport : 15/10/2024 1:32	Page3/3
Dossier N° : 24A030352	Date de réception : 10/10/2024	Date d'analyse : 11/10/2024
Référence dossier Client:1510797529/22381381/S5/47/1_22381381/5/48		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	BV3LY6392 Réf. pré : P00 7 UGECAM - BATIMENT E/ Extérieur / Toiture/Toiture - Ardoise - (composite/gris(e)-noir(e))	Matériau souple de type plaque (granulaire) (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET * / FTYI	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Lucile Florczak
Cheffe de Groupe de Groupe



Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

