

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique, norme NF X46-020

REFERENCES MISSION

Date de commande :

Rapport N° : 22381381/S1/17/AM-DTA_V1

Rédigé le : 05/12/2024

DONNEUR D'ORDRE

UGECAM

MOHAMED BOUDHAOUIA

ROUTE DE LIVERDY

77170 COUBERT

SITE D'INTERVENTION

UGECAM

ROUTE DE LIVERDY

77170 COUBERT

BATIMENT NB

Latitude : 48.680500 / Longitude : 2.717900



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Tiago Filipe DA MOTA GOMES	Diagnostiquer immobilier	Certification N° 22505784	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. CONCLUSION	3
1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	3
1.2. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B	11
1.3. Eléments d'information	11
2. INFORMATIONS GENERALES	12
2.1. Immeuble bâti objet de la mission	12
2.2. Périmètre de la mission	12
2.3. Parties prenantes	12
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	13
3.1. Références réglementaires	13
3.2. Programme de repérage	13
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
4.1. Date(s) de visite(s)	14
4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	14
4.3. Conditions spécifiques	14
4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	14
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	15
5.1. Matériaux et produits repérés	15
6. ANNEXES	34
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées	34
6.2. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B	39
6.3. Attestation d'assurance	172
6.4. Certificat de compétence	174
6.5. Attestation sur l'honneur	175
6.6. Croquis de repérage	176
6.7. Rapports d'analyses du laboratoire	185

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
2	Sous sols	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
3	Sous sols -> Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	EP
2	Sous sols -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	Sous sols -> Zone Tampon	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
3	Sous sols -> Zone Tampon	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	EP
2	RDC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> Cage escalier 075	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> Cage escalier 074	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 001	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 002	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 003	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 004	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 005	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 006	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-47	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-47 -> 046	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-08	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-08 -> 009	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

2	RDC -> NB0-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-10 -> 011	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-12 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-14 -> 015	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-16 -> 017	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-20	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-20 -> 021	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-22	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-22 -> 023	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-49	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-49 -> 0048	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-51	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-51 -> 050	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-54	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-54 -> 052	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-54 -> 053	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-57a	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

2	RDC -> NB0-57a -> 055	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-57b	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-57b -> 056	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-60	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-60 -> 058	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-60 -> 059	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-63	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-63 -> 061	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> NB0-63 -> 062	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 025	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 026	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 043	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 044	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 068	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 028	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 029	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 030	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 032	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 065	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 031	Murs et cloisons maçonneries "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

2	RDC -> 041	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 037	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 033	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 038	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 039	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 064	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 036	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 034	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 066	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 069	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 070	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 071	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 072	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 073	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	RDC -> 067	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-02	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-04	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

2	R+1 -> NB1-05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-06	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-07	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-08A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-08B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-13	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-15	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-18	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-19	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-20	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-21	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-22	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-23	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

2	R+1 -> NB1-24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-25	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-26	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-27	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-28	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-29	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-31	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-32	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-33	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-34	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-35	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-37	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-39	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-41	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-44	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-46	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-48	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-49	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-51	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-54	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

2	R+1 -> NB1-56	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-58	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-38	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-40	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-42	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-43	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-45	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-47	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-50	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-52	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-53	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-55	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+1 -> NB1-57	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
2	R+2 -> Cage escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

1.2. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation évaluation périodique (EP) :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

1.3. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : UGECAM
ROUTE DE LIVERDY
77170 COUBERT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
UGECAM	Etablissements sanitaires : hôpitaux et cliniques	IGH et ERP de la 1ère et la 2ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

2.2. Périmètre de la mission

Totalité du bâtiment

2.3. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
MOHAMED BOUDHAOUIA	Donneur d'ordre	/	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	01 64 42 28 47
Ali Mr HIDOUR	Accompagnateur	UGECAM	Route de Liverdy 77170 Coubert	+33 1 64 42 21 09
MOHAMED MR BOUDHAOUIA	Détenteur du DTA	UGECAM	Route de Liverdy 77170 Coubert	+33 1 64 42 21 09 - mohamed.boudhaouia@ugecam.assuranc ce-maladie.fr
UGECAM	Propriétaire	UGECAM	Route de Liverdy 77170 Coubert	/

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9 du Code de la Santé Publique,
- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «dossier technique amiante »,
- Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1. Date(s) de visite(s)

Du 08/10/2024 au 08/10/2024

4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

4.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
DTA / DTA 2013	Serge Rivière	30/09/2013	DTA18709-MPR-NB	Présence d'amiante
Pv d'analyse / RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX Aile NC	Raluca Floricel	10/10/2024	AR-24-RB-033898-01	/
Pv d'analyse / RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX	Cindy Barth	08/10/2024	AR-24-LE-108716-01	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
EC = Etat de conservation

Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature
JP = Jugement personnel

(*) : Les matériaux/produits hors listes A&B n'entrent pas dans le programme de repérage, limité aux matériaux/produits des listes A&B. Ils sont hors cadre réglementaire de la présente mission et n'impactent donc pas la conclusion générale du rapport

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Sous sols	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	3	/	S1	DC	EP	Pv d'analyse - RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX - 08/10/2024	Oui
Sous sols -> Circulation	Revêtements de sol	Dalles de sol	/	/	1	P1* N	/	AN	/		Non
Sous sols -> Circulation	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
Sous sols -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> Zone Tampon	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
Sous sols -> Zone Tampon	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui

Sous sols -> Zone Tampon	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Rouge	3	/	/	DC	EP	Pv d'analyse - RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX - 08/10/2024	Oui
RDC	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	S3	MA	/		Non
RDC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> Cage escalier 075	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	P2* P	/	AN	EP		Oui
RDC -> Cage escalier 075	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> Cage escalier 074	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> Cage escalier 074	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 001	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 001	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 002	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 002	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 003	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 003	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 004	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 004	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui

RDC -> 005	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 005	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 006	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 006	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-47	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-47	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-47 -> 046	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-47 -> 046	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-08	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-08	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-08 -> 009	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-08 -> 009	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-10	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-10 -> 011	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-10 -> 011	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui

RDC -> NB0-12	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-12 -> 013	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-12 -> 013	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-14	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-14 -> 015	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-14 -> 015	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-16	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-16 -> 017	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-16 -> 017	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-20	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-20	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-20 -> 021	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-20 -> 021	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui

RDC -> NB0-22	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-22	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-22 -> 023	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-22 -> 023	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-49	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-49	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-49 -> 0048	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-49 -> 0048	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-51	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-51	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-51 -> 050	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-51 -> 050	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-54	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-54	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-54 -> 052	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-54 -> 052	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui

RDC -> NB0-54 -> 053	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-54 -> 053	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-57a	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-57a	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-57a -> 055	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-57a -> 055	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-57b	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-57b	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-57b -> 056	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-57b -> 056	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-60	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-60	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-60 -> 058	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-60 -> 058	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-60 -> 059	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-60 -> 059	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui

RDC -> NB0-63	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-63	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-63 -> 061	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-63 -> 061	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> NB0-63 -> 062	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> NB0-63 -> 062	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 025	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 025	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 026	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 026	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 043	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 043	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 044	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 044	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 068	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 068	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui

RDC -> 028	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 028	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 029	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 029	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 030	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 030	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 032	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 032	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 065	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 065	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 031	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 031	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 041	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 041	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 037	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 037	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui

RDC -> 033	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 033	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 038	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 038	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 039	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 039	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 064	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 064	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC -> 036	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 036	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 034	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 034	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 066	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 066	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 069	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 069	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 070	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 070	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 071	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 071	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 072	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 072	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 073	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non

RDC -> 073	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
RDC -> 067	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
RDC -> 067	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-01	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-02	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-02	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-03	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-04	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-04	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-05	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-06	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non

R+1 -> NB1-06	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-07	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-07	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-08A	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-08A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-08B	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-08B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-09	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-10	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-11	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-12	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-13	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non

R+1 -> NB1-13	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-14	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-15	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-15	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-16	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-17	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-18	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-18	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-19	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-19	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-20	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-20	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-21	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non

R+1 -> NB1-21	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-22	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-22	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-23	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-23	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-24	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-25	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-25	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-26	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-26	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-27	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-27	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-28	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-28	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-29	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non

R+1 -> NB1-29	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-31	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-31	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-32	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-32	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-33	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-33	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-34	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-34	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-35	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-35	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-37	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-37	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-39	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-39	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-41	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non

R+1 -> NB1-41	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-44	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-44	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-46	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-46	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-48	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-48	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-49	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-49	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-51	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-51	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-54	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-54	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-56	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-56	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-58	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non

R+1 -> NB1-58	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-38	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-38	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-40	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-40	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-42	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-42	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-43	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-43	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-45	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-45	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-47	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-47	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-50	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-50	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-52	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non

R+1 -> NB1-52	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-53	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-53	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-55	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-55	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NB1-57	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NB1-57	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui
R+2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	/	S2	AN	EP		Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
R+2	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+2 -> Toiture Terrasse	Faux plafonds	Panneaux	/	/	4	/	/	MA	/		Non
R+2 -> Cage escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	2	Idem P 2	/	AN	EP		Oui

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Sous sols	/
Sous sols -> Circulation	/
Sous sols -> Zone Tampon	/
Sous sols -> Vide Sanitaire	/
RDC	/
RDC -> Cage escalier 075	/
RDC -> Cage escalier 074	/
RDC -> 001	/
RDC -> 002	/
RDC -> 003	/
RDC -> 004	/
RDC -> 005	/
RDC -> 006	/
RDC -> NB0-47	/
RDC -> NB0-47 -> 046	/
RDC -> NB0-08	/
RDC -> NB0-08 -> 009	/
RDC -> NB0-10	/
RDC -> NB0-10 -> 011	/
RDC -> NB0-12	/
RDC -> NB0-12 -> 013	/
RDC -> NB0-14	/
RDC -> NB0-14 -> 015	/
RDC -> NB0-16	/


RDC -> NB0-16 -> 017	/
RDC -> NB0-20	/
RDC -> NB0-20 -> 021	/
RDC -> NB0-22	/
RDC -> NB0-22 -> 023	/
RDC -> NB0-49	/
RDC -> NB0-49 -> 0048	/
RDC -> NB0-51	/
RDC -> NB0-51 -> 050	/
RDC -> NB0-54	/
RDC -> NB0-54 -> 052	/
RDC -> NB0-54 -> 053	/
RDC -> NB0-57a	/
RDC -> NB0-57a -> 055	/
RDC -> NB0-57b	/
RDC -> NB0-57b -> 056	/
RDC -> NB0-60	/
RDC -> NB0-60 -> 058	/
RDC -> NB0-60 -> 059	/
RDC -> NB0-63	/
RDC -> NB0-63 -> 061	/
RDC -> NB0-63 -> 062	/
RDC -> 025	/
RDC -> 026	/
RDC -> 043	/
RDC -> 044	/
RDC -> 068	/
RDC -> 028	/
RDC -> 029	/
RDC -> 030	/

RDC -> 032	/
RDC -> 065	/
RDC -> 031	/
RDC -> 041	/
RDC -> 037	/
RDC -> 033	/
RDC -> 038	/
RDC -> 039	/
RDC -> 064	/
RDC -> 036	/
RDC -> 034	/
RDC -> 066	/
RDC -> 069	/
RDC -> 070	/
RDC -> 071	/
RDC -> 072	/
RDC -> 073	/
RDC -> 067	/
R+1	/
R+1 -> NB1-01	/
R+1 -> NB1-02	/
R+1 -> NB1-03	/
R+1 -> NB1-04	/
R+1 -> NB1-05	/
R+1 -> NB1-06	/
R+1 -> NB1-07	/
R+1 -> NB1-08A	/
R+1 -> NB1-08B	/
R+1 -> NB1-09	/
R+1 -> NB1-10	/

R+1 -> NB1-11	/
R+1 -> NB1-12	/
R+1 -> NB1-13	/
R+1 -> NB1-14	/
R+1 -> NB1-15	/
R+1 -> NB1-16	/
R+1 -> NB1-17	/
R+1 -> NB1-18	/
R+1 -> NB1-19	/
R+1 -> NB1-20	/
R+1 -> NB1-21	/
R+1 -> NB1-22	/
R+1 -> NB1-23	/
R+1 -> NB1-24	/
R+1 -> NB1-25	/
R+1 -> NB1-26	/
R+1 -> NB1-27	/
R+1 -> NB1-28	/
R+1 -> NB1-29	/
R+1 -> NB1-31	/
R+1 -> NB1-32	/
R+1 -> NB1-33	/
R+1 -> NB1-34	/
R+1 -> NB1-35	/
R+1 -> NB1-37	/
R+1 -> NB1-39	/
R+1 -> NB1-41	/
R+1 -> NB1-44	/
R+1 -> NB1-46	/
R+1 -> NB1-48	/


R+1 -> NB1-49	/
R+1 -> NB1-51	/
R+1 -> NB1-54	/
R+1 -> NB1-56	/
R+1 -> NB1-58	/
R+1 -> NB1-38	/
R+1 -> NB1-40	/
R+1 -> NB1-42	/
R+1 -> NB1-43	/
R+1 -> NB1-45	/
R+1 -> NB1-47	/
R+1 -> NB1-50	/
R+1 -> NB1-52	/
R+1 -> NB1-53	/
R+1 -> NB1-55	/
R+1 -> NB1-57	/
R+2	/
R+2 -> Toiture Terrasse	/
R+2 -> Cage escalier	/
R+2 -> Local Machinerie	/
Extérieures	/
Façades	/

6.2. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

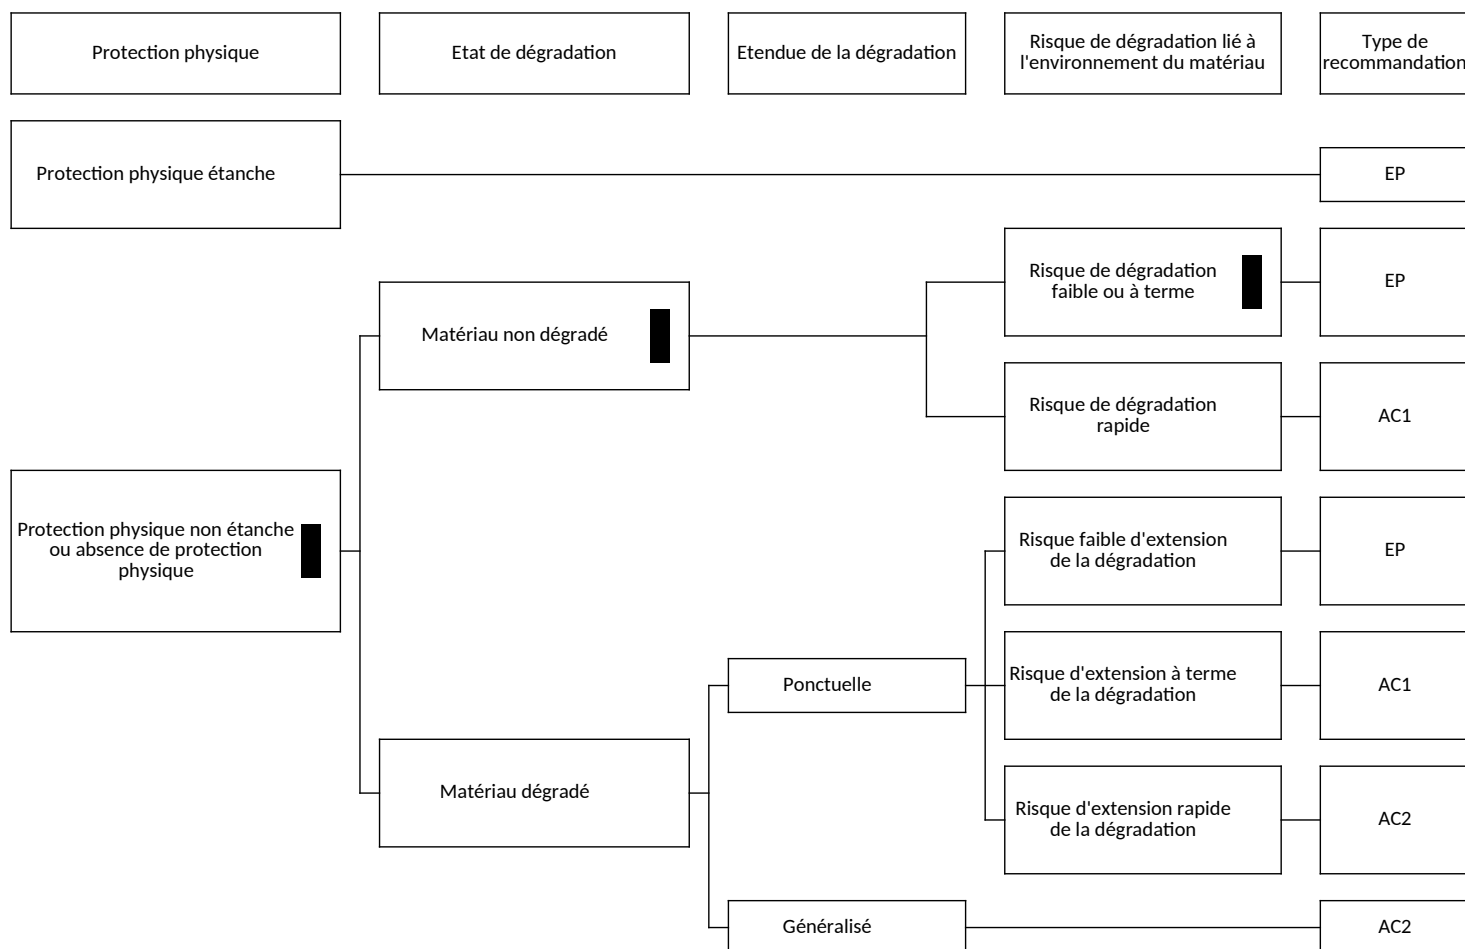


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	Sous sols - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

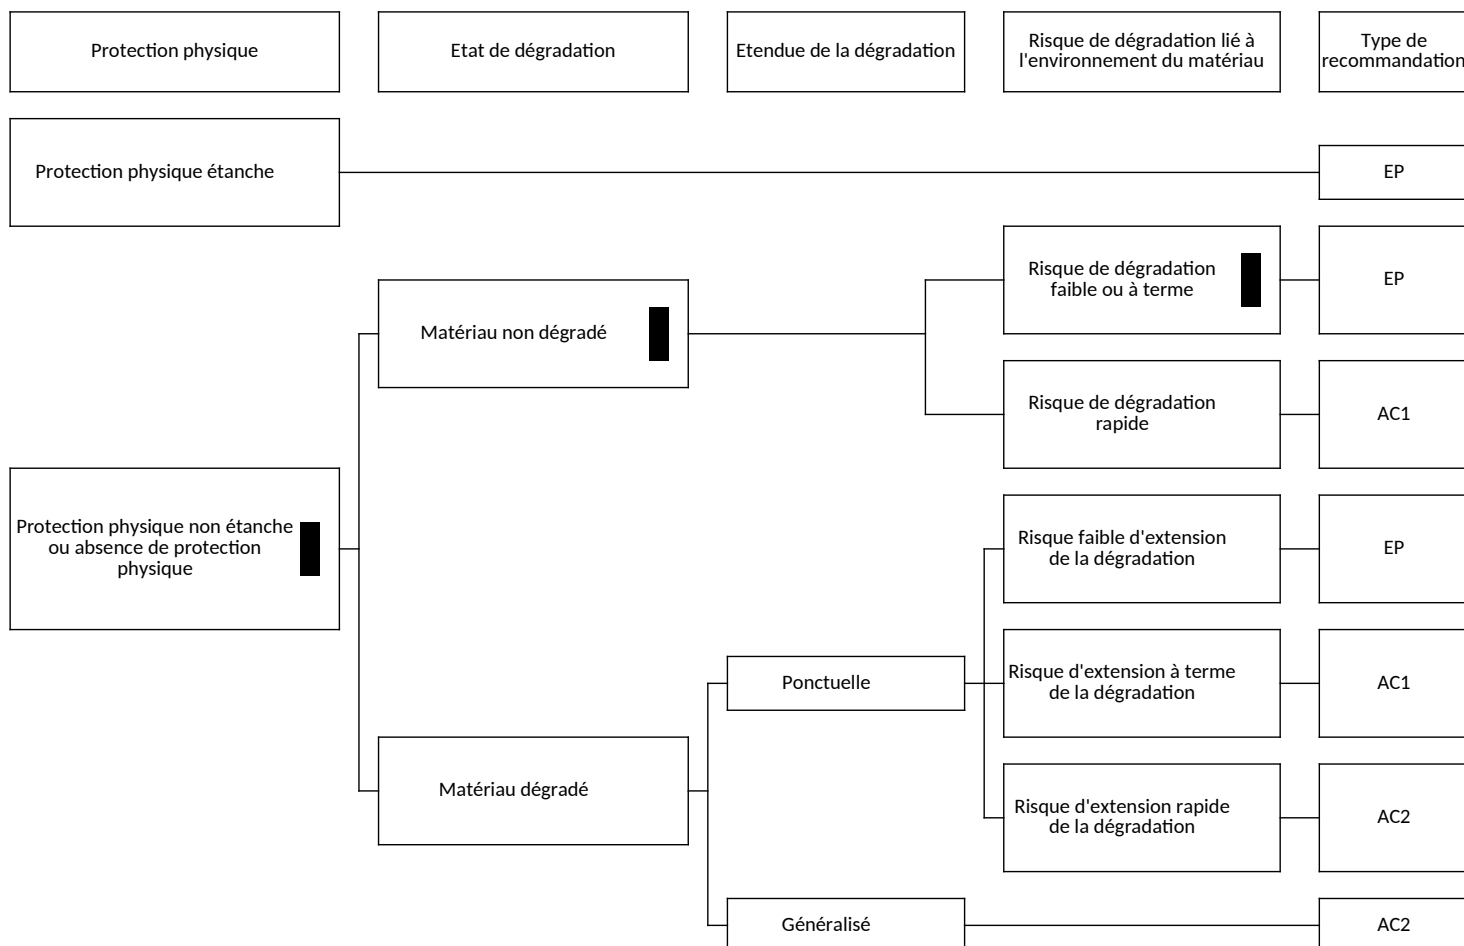


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	Sous sols -> Circulation - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

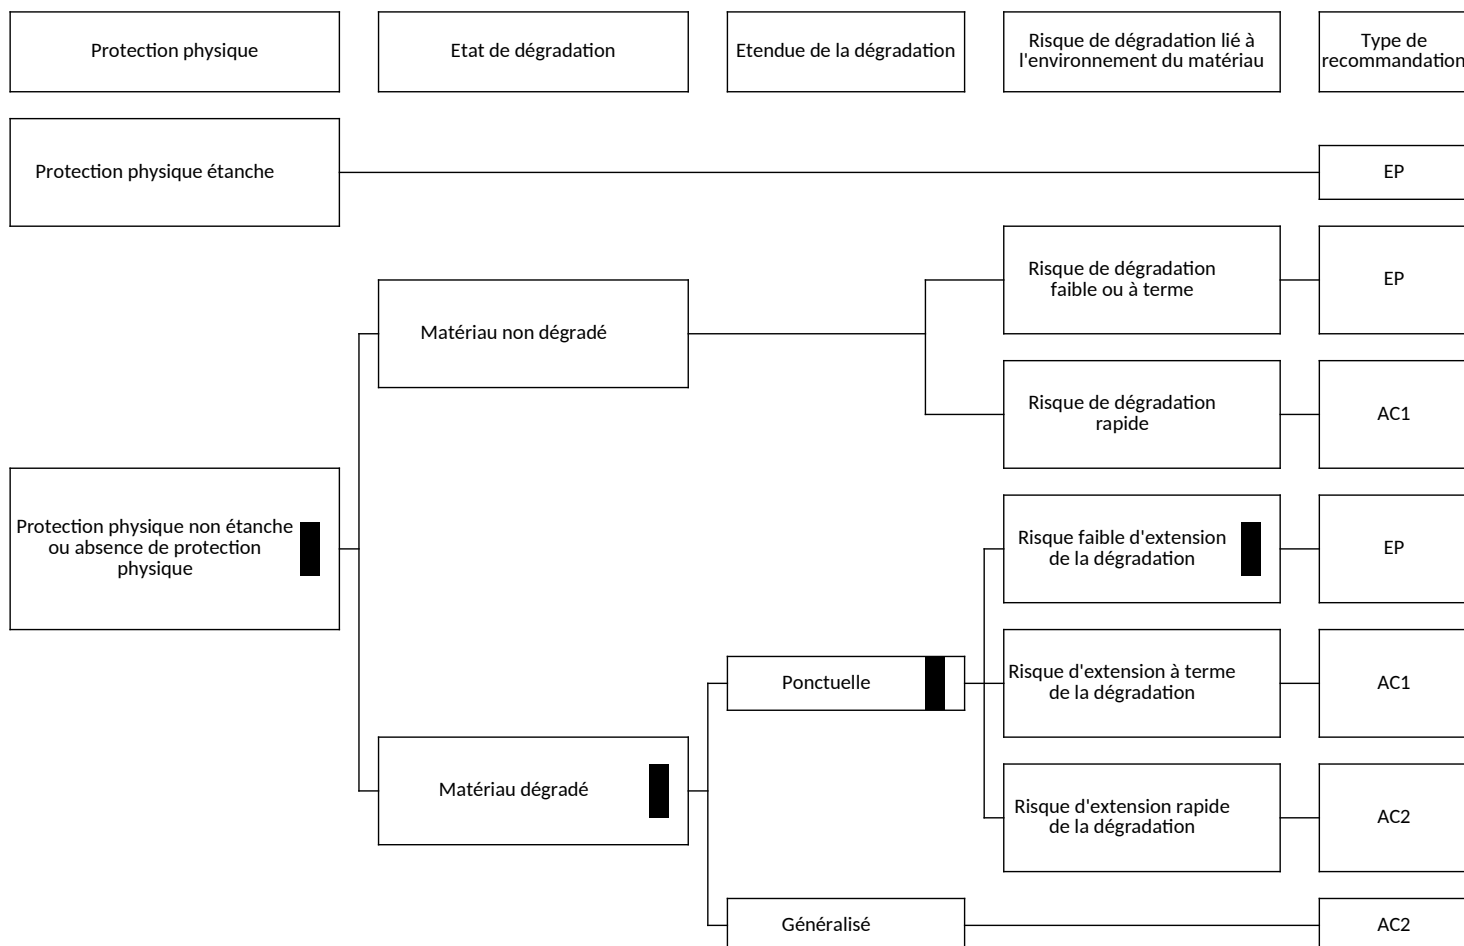


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	Sous sols -> Circulation - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

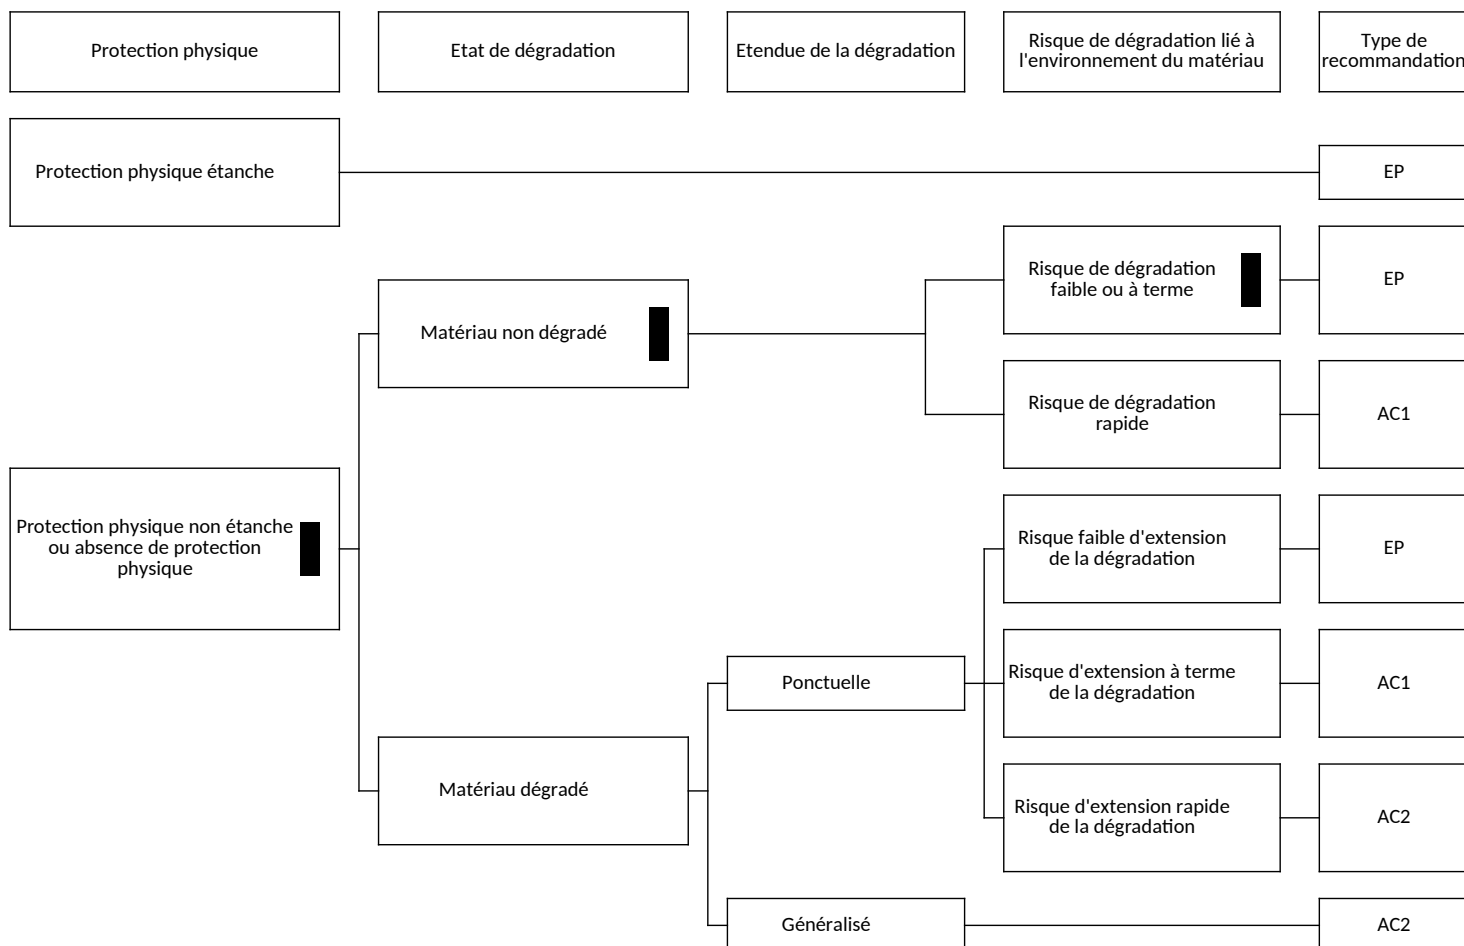


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	Sous sols -> Zone Tampon - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

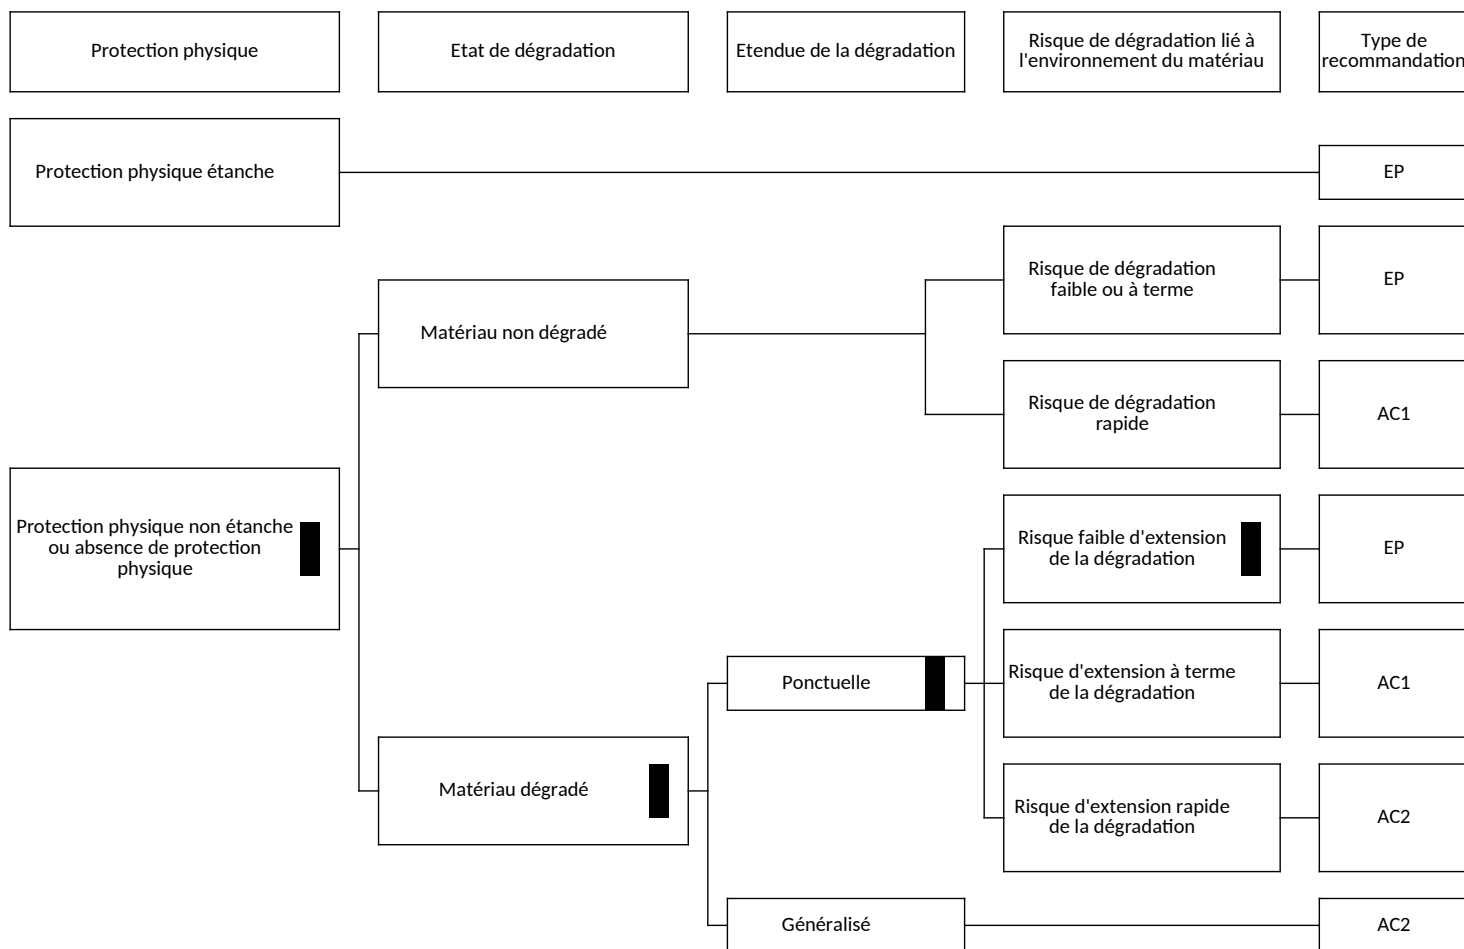


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	Sous sols -> Zone Tampon - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

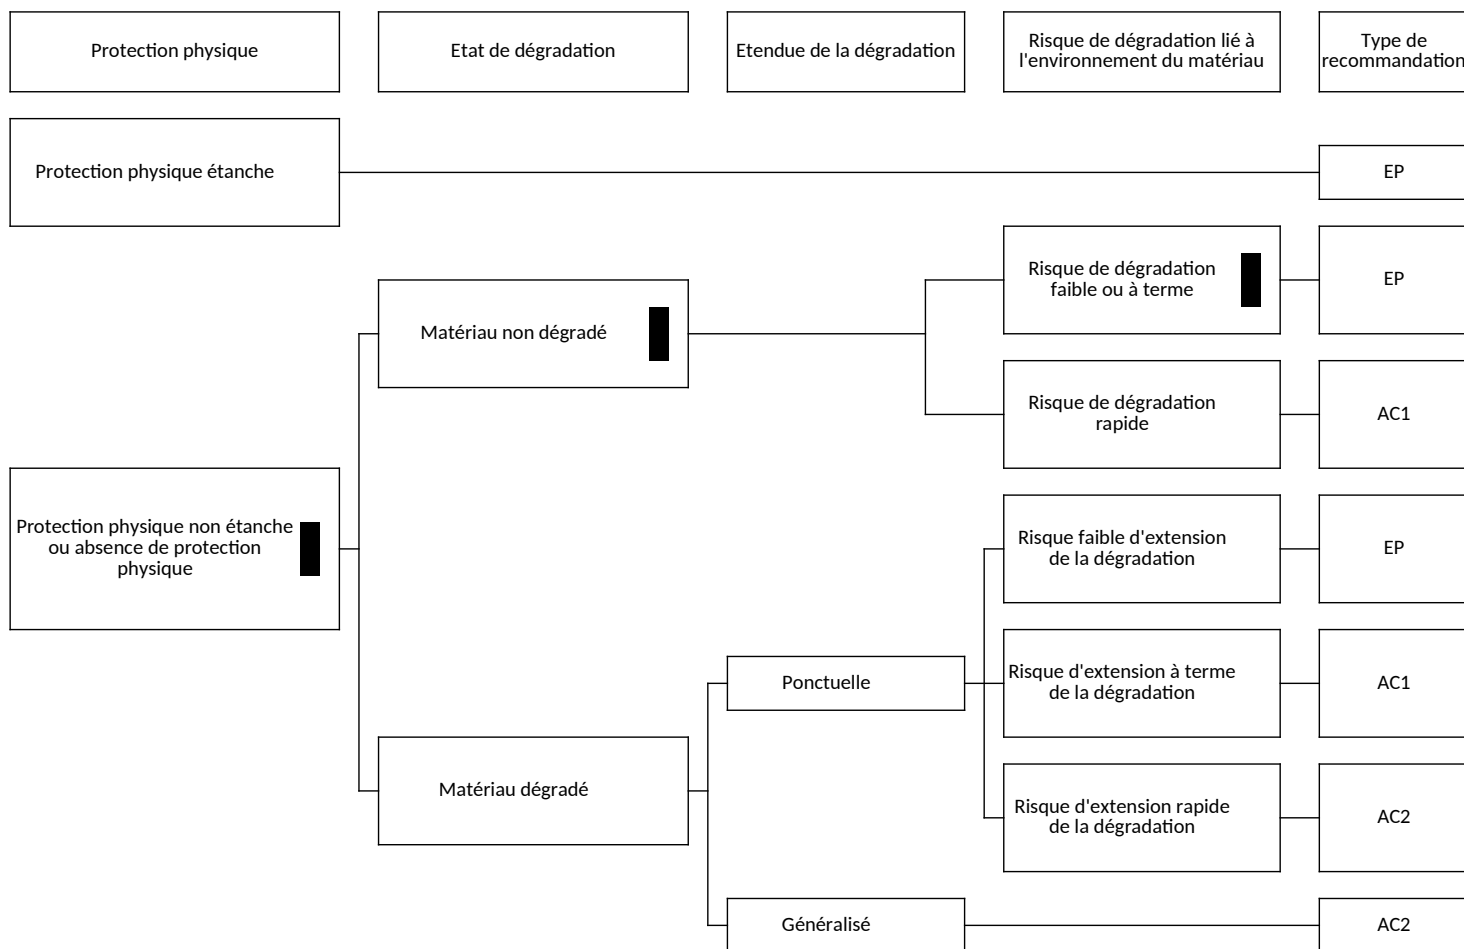


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

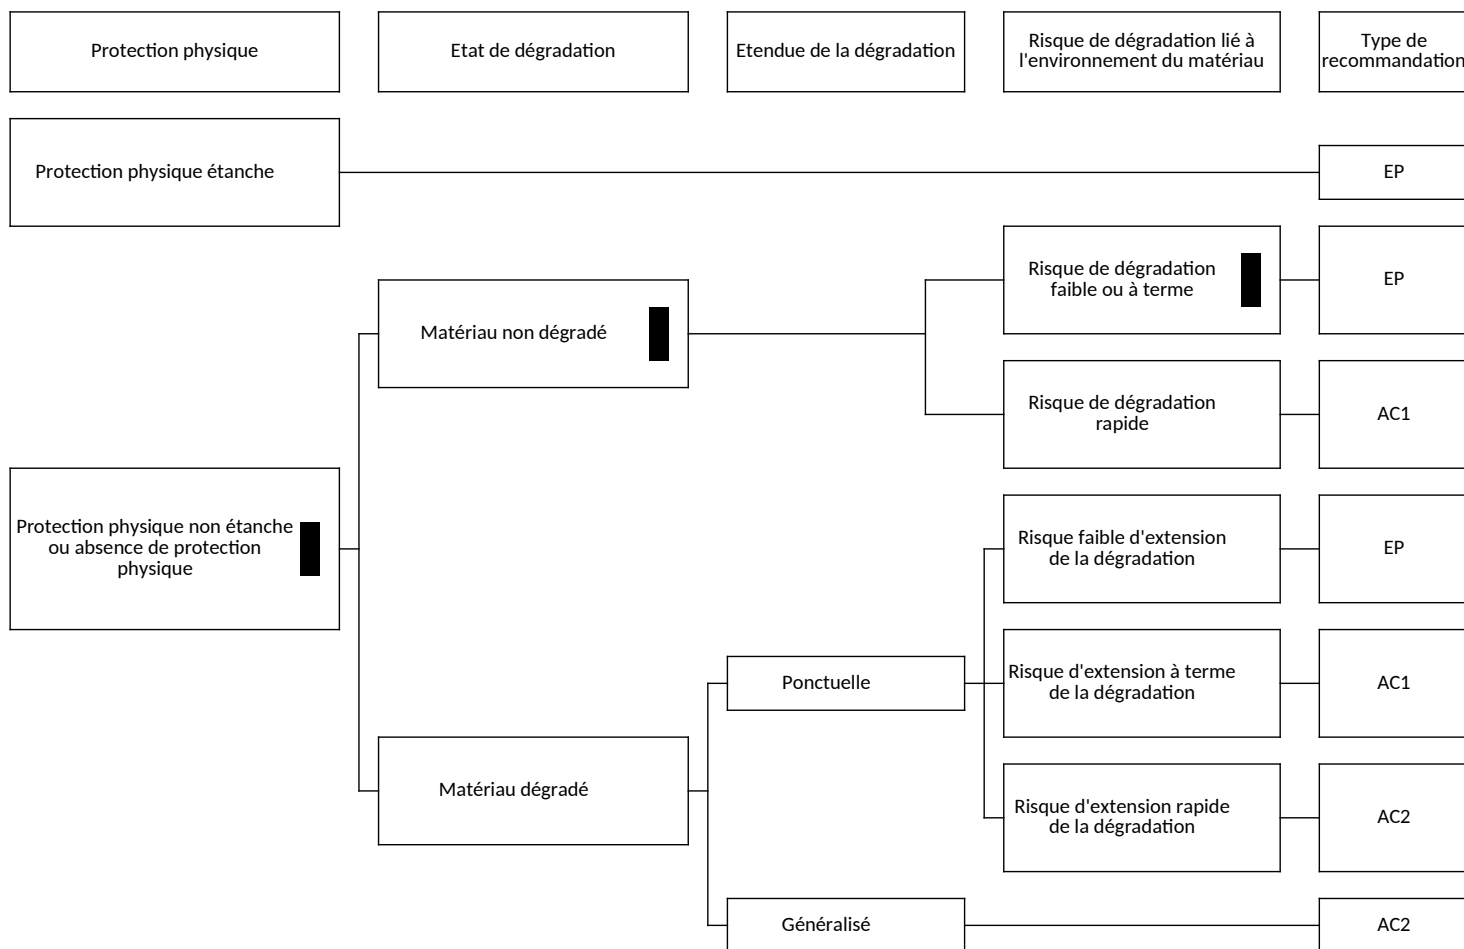


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> Cage escalier 075 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

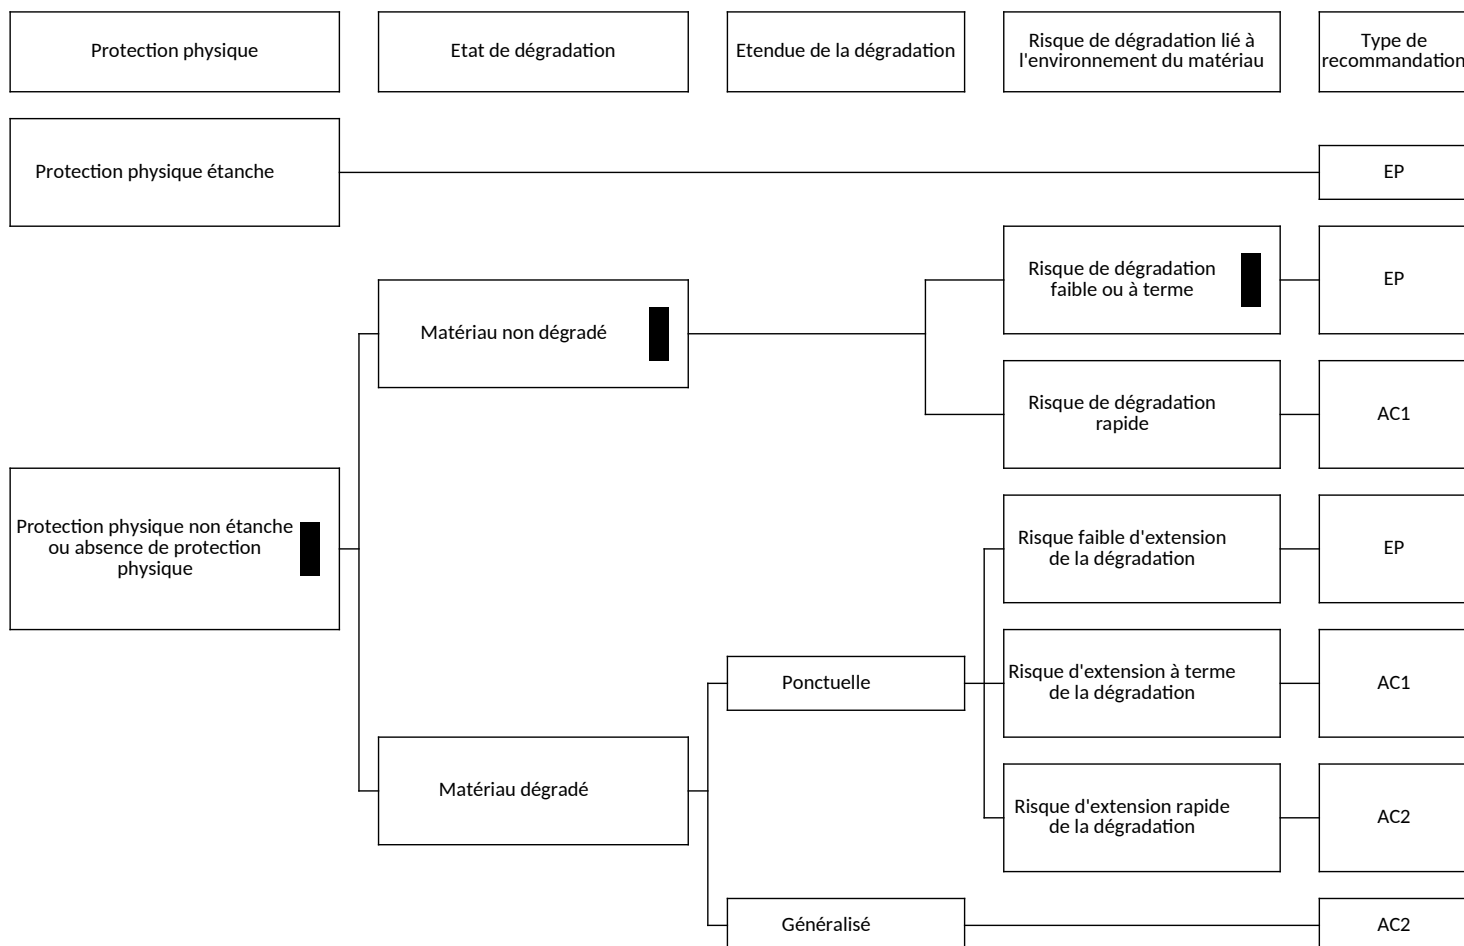


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> Cage escalier 074 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

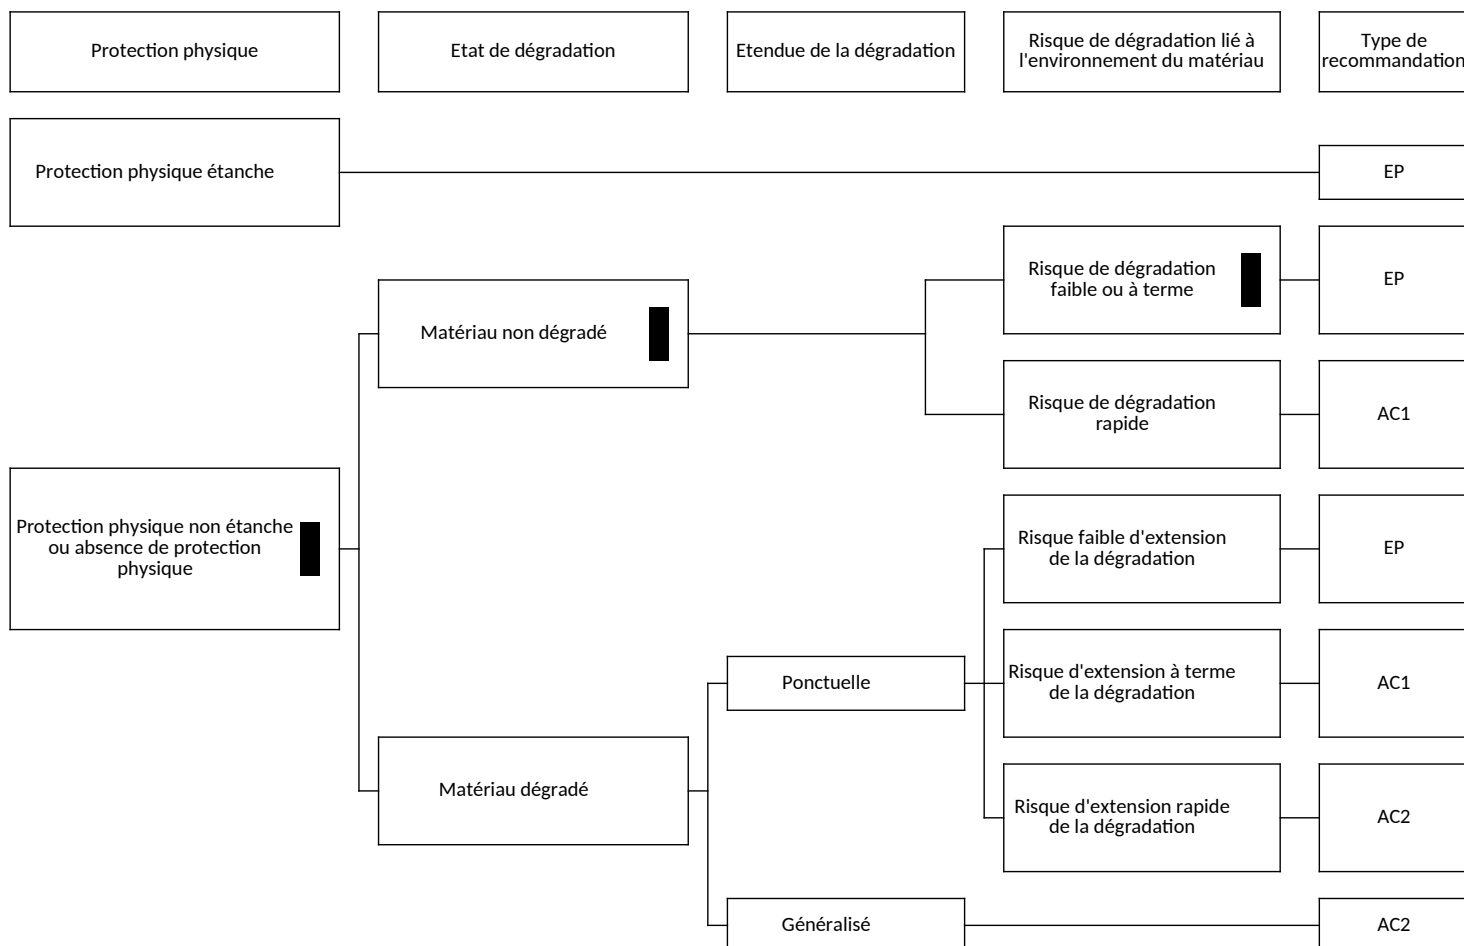


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 001 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

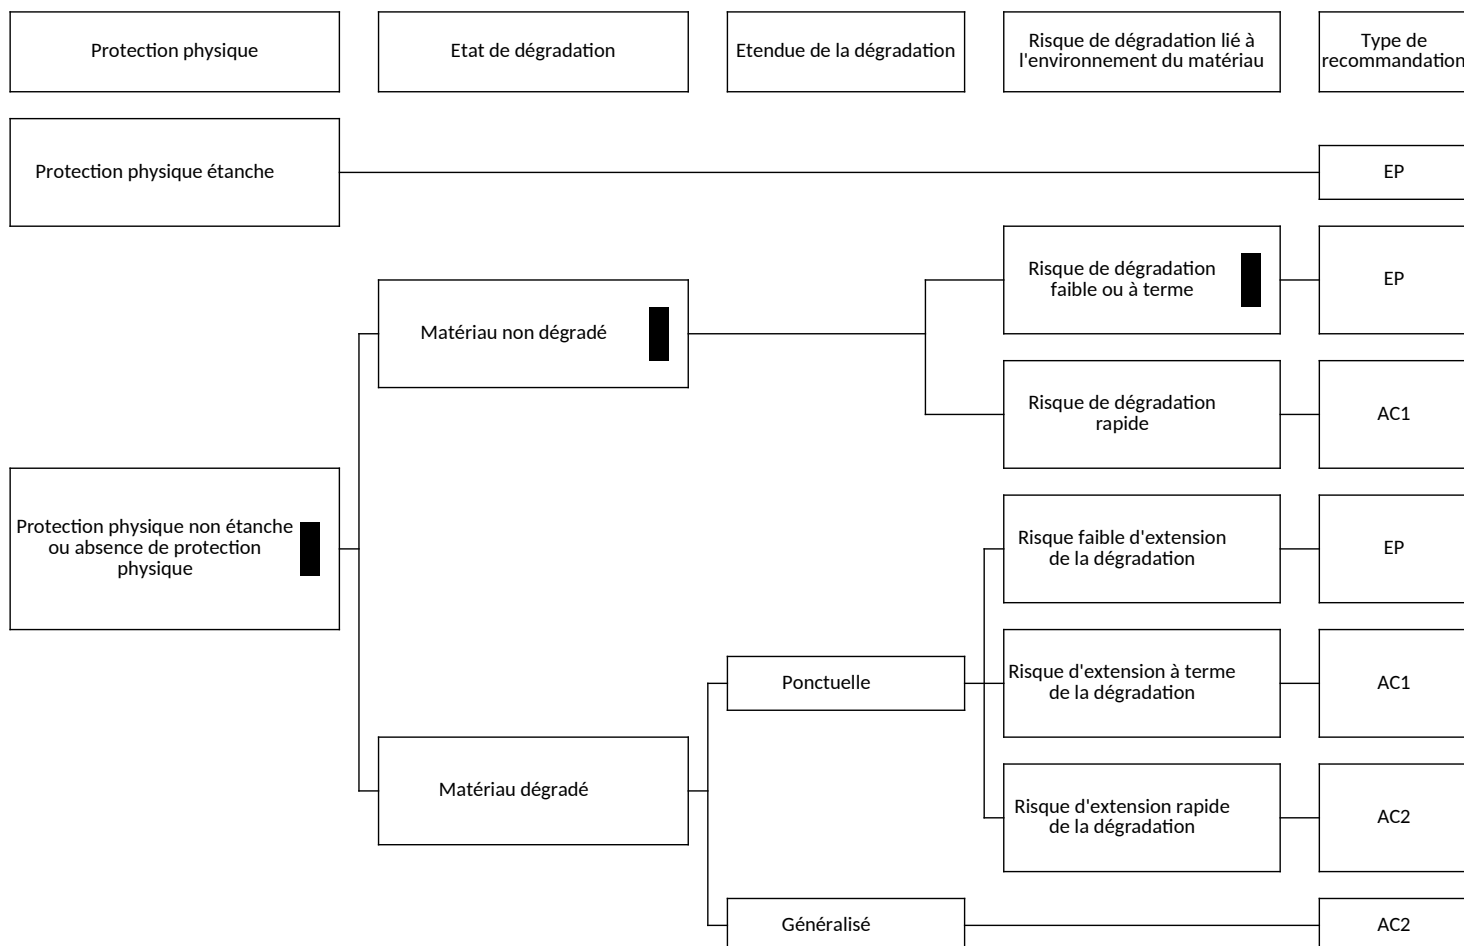


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 002 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

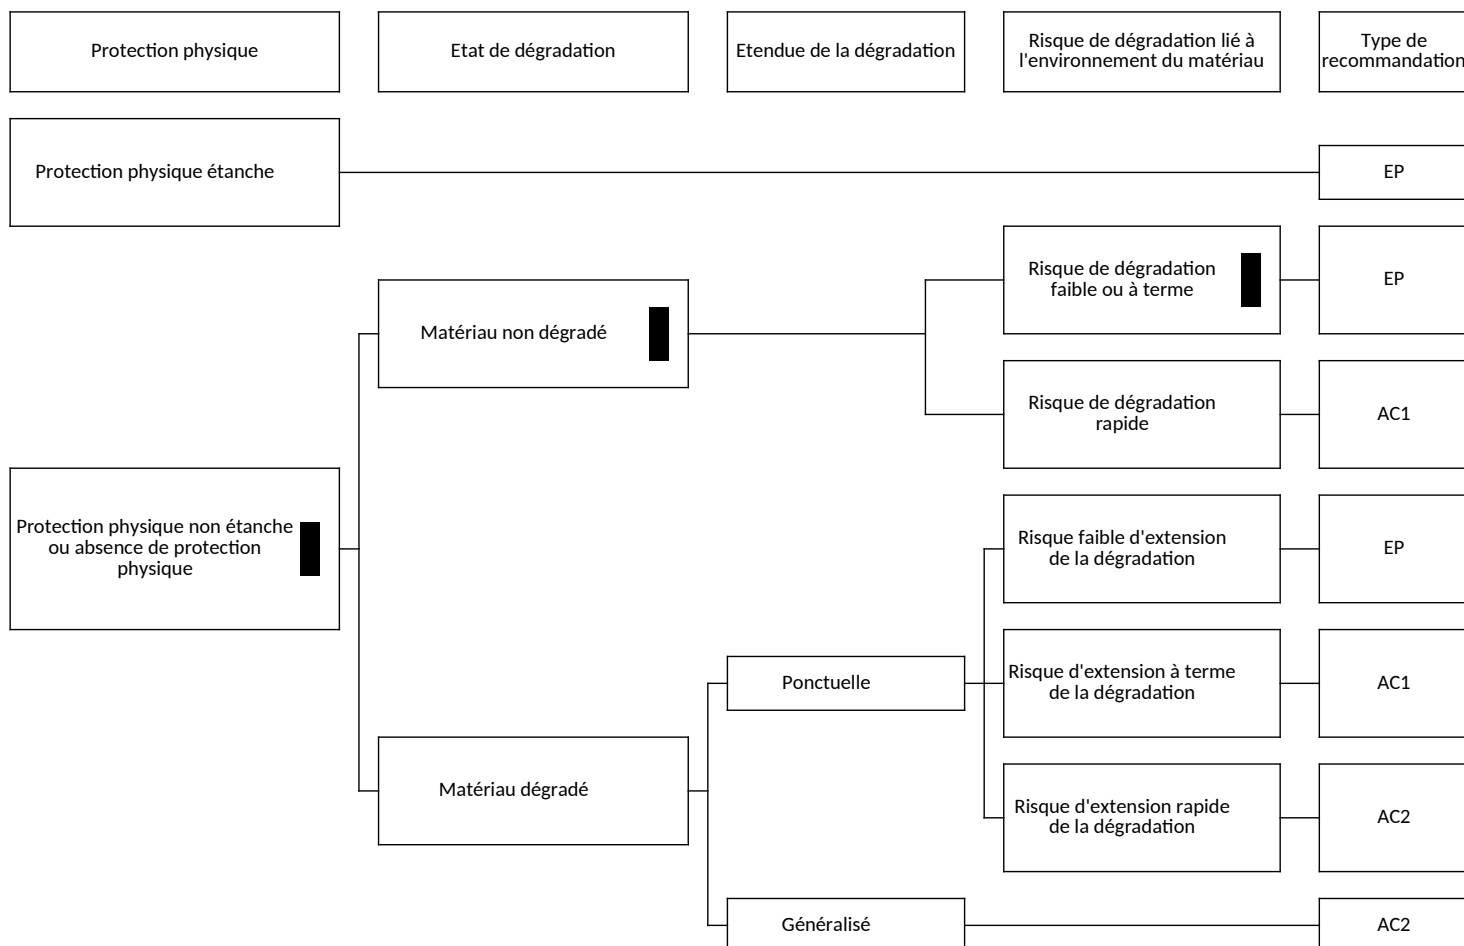


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 003 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

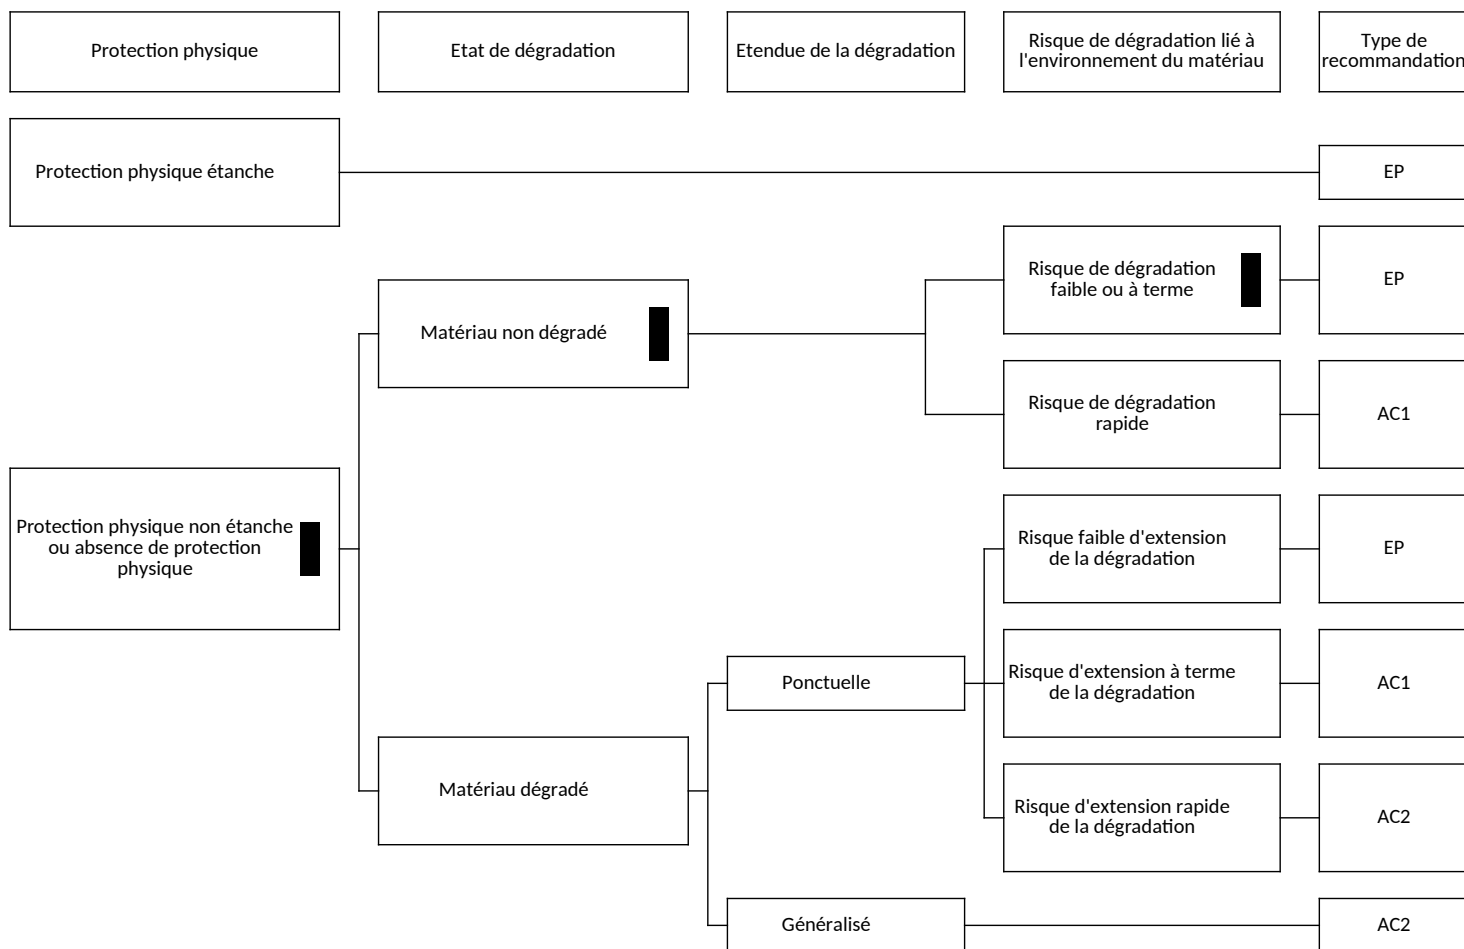


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 004 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

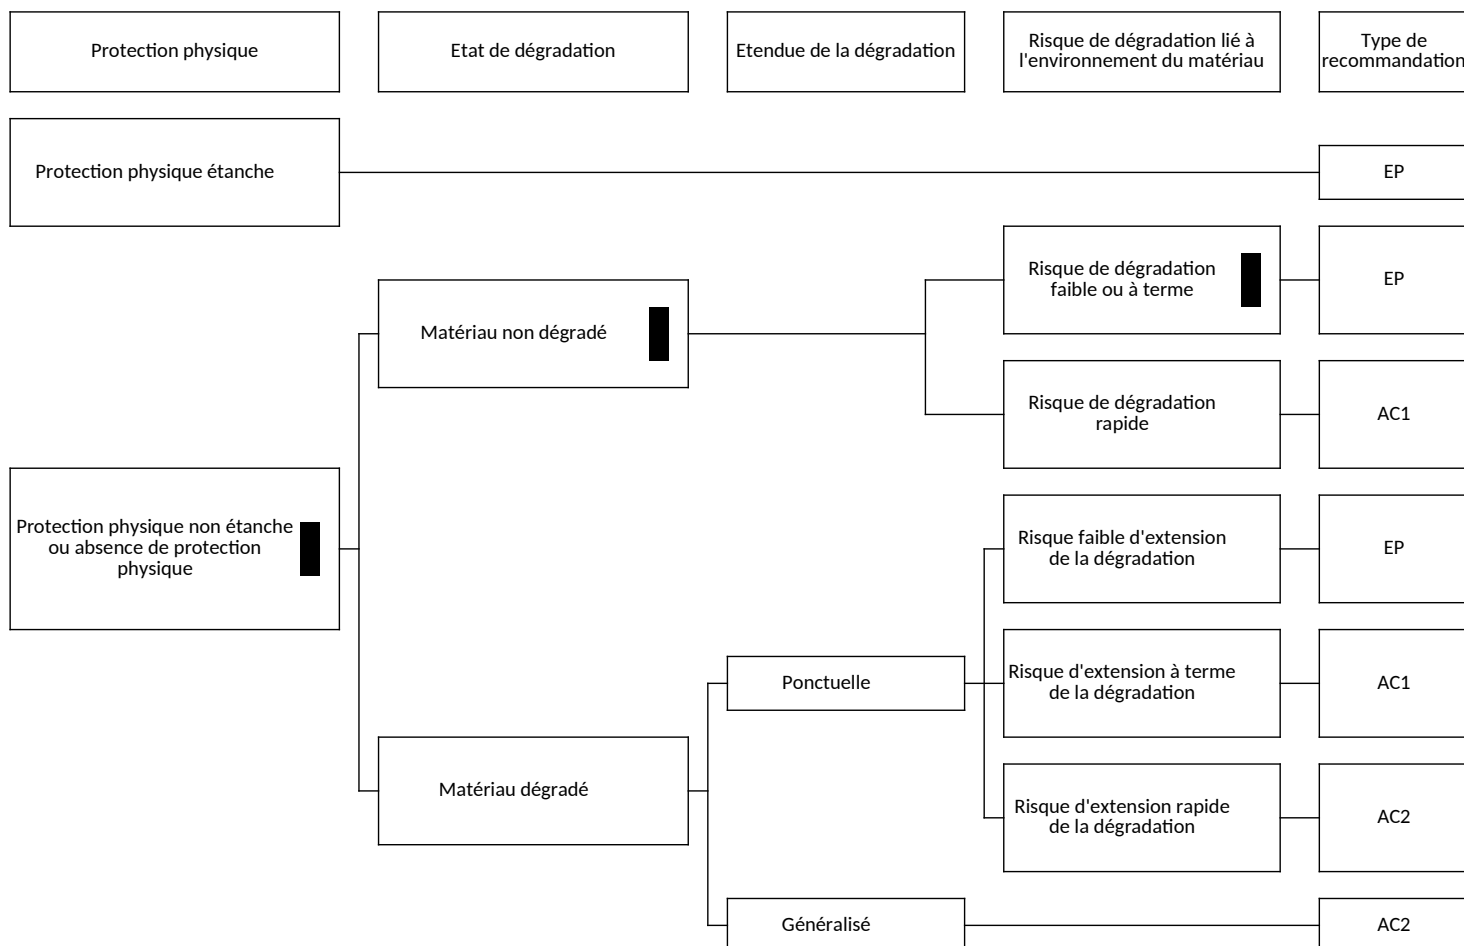


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 005 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

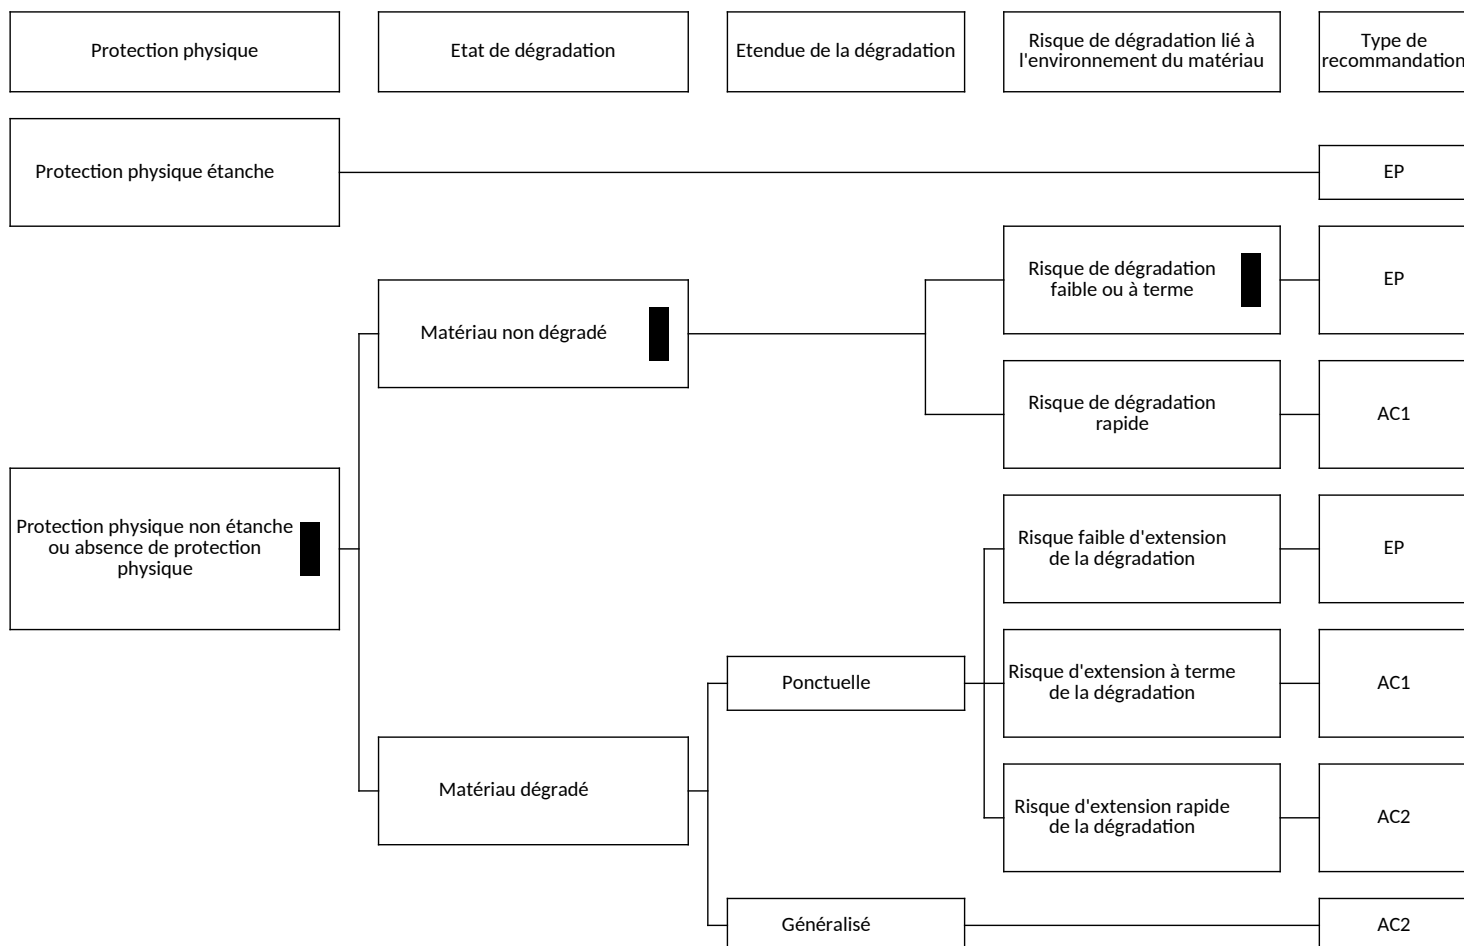


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 006 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

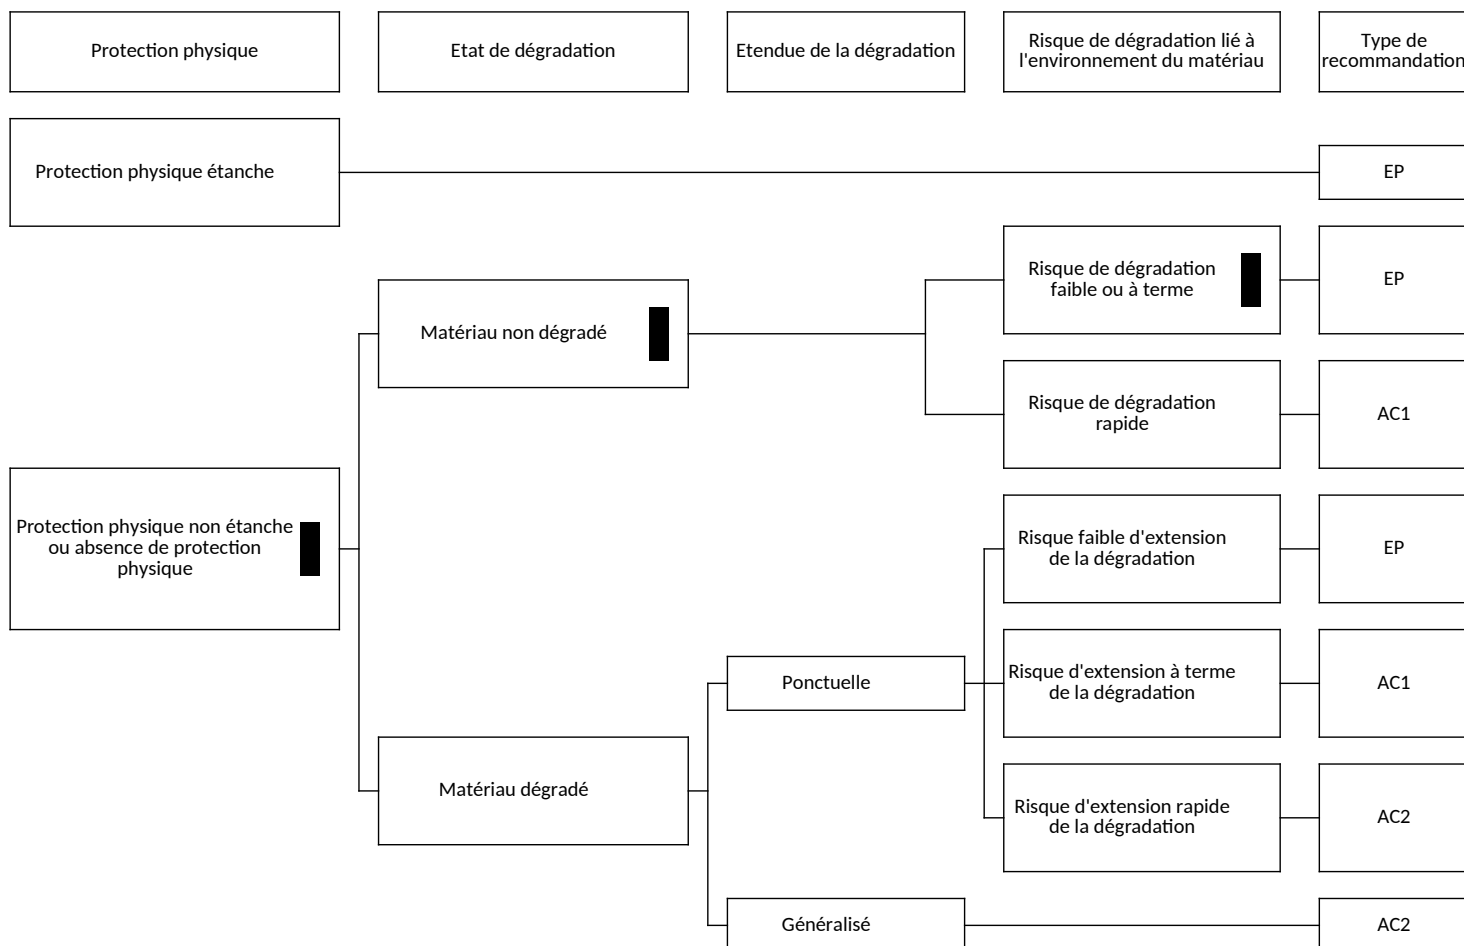


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-47 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

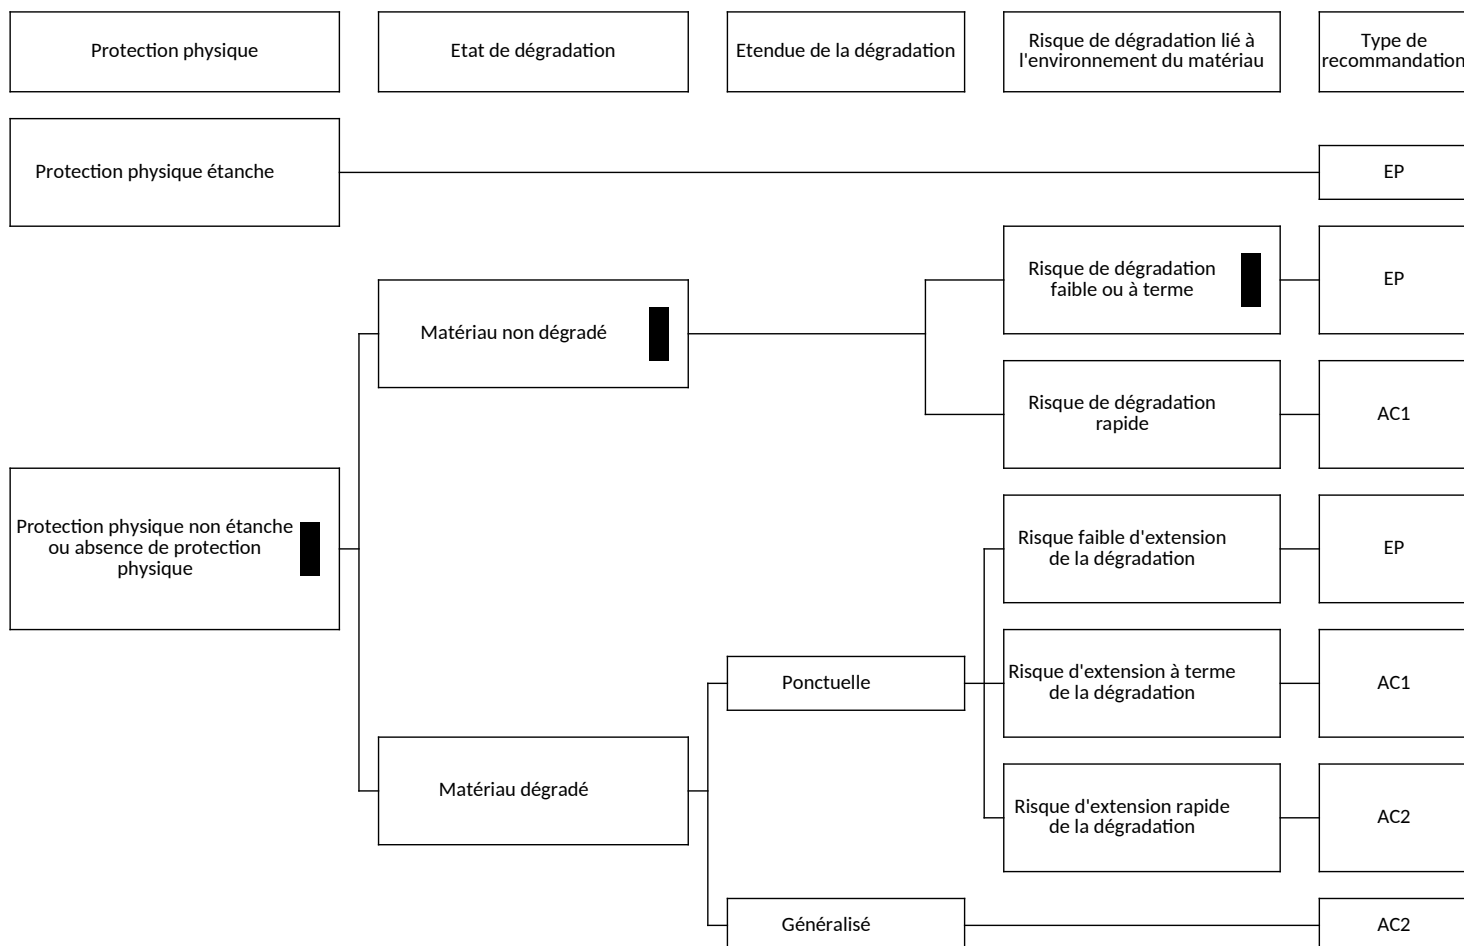


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-47 -> 046 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

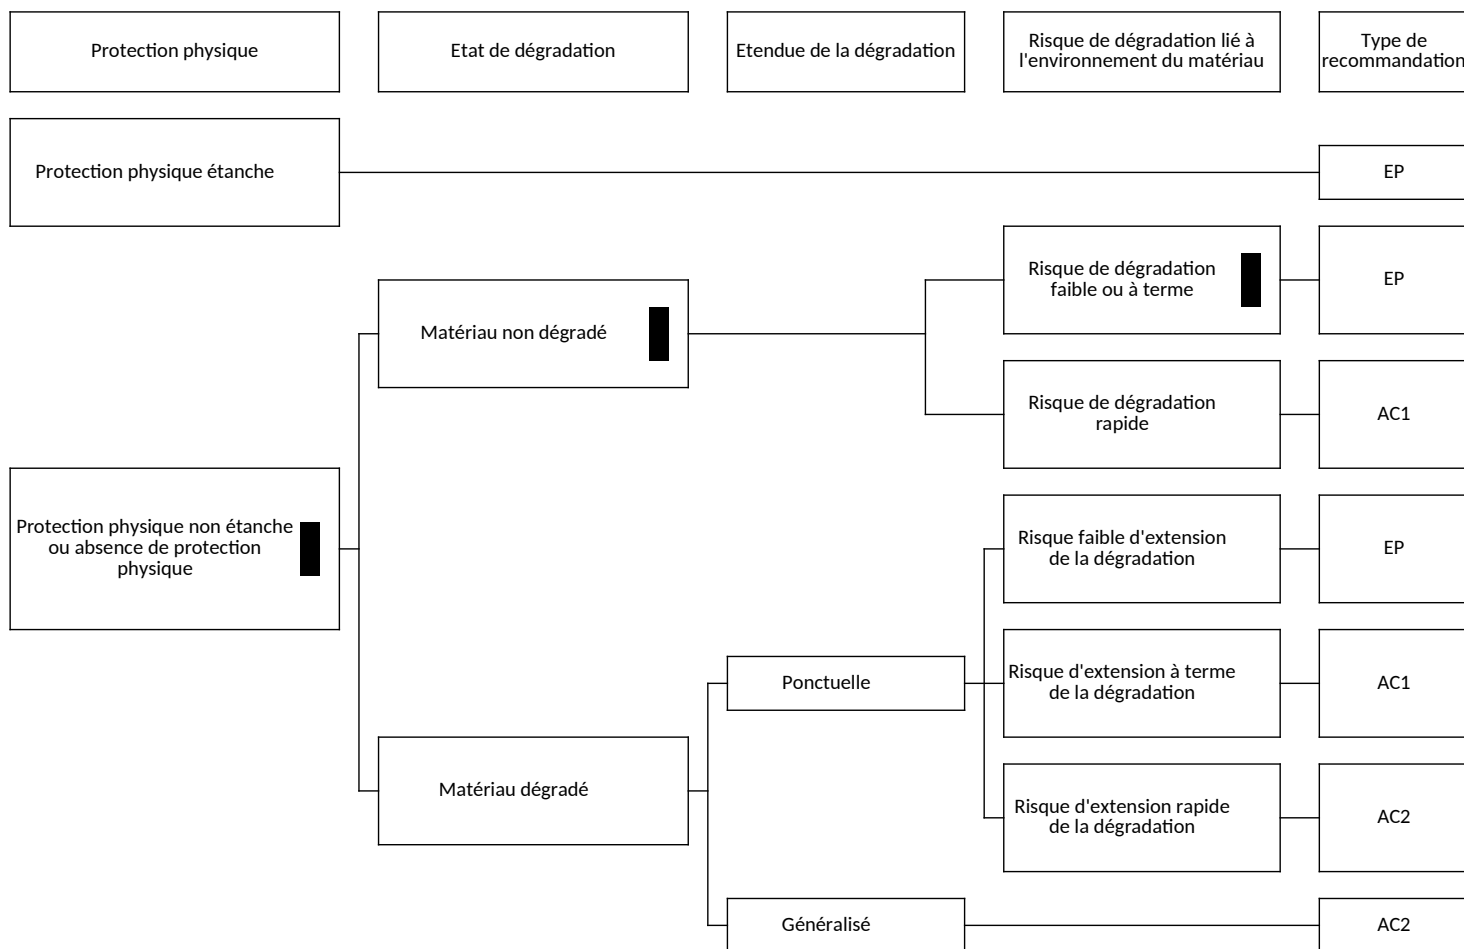


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-08 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

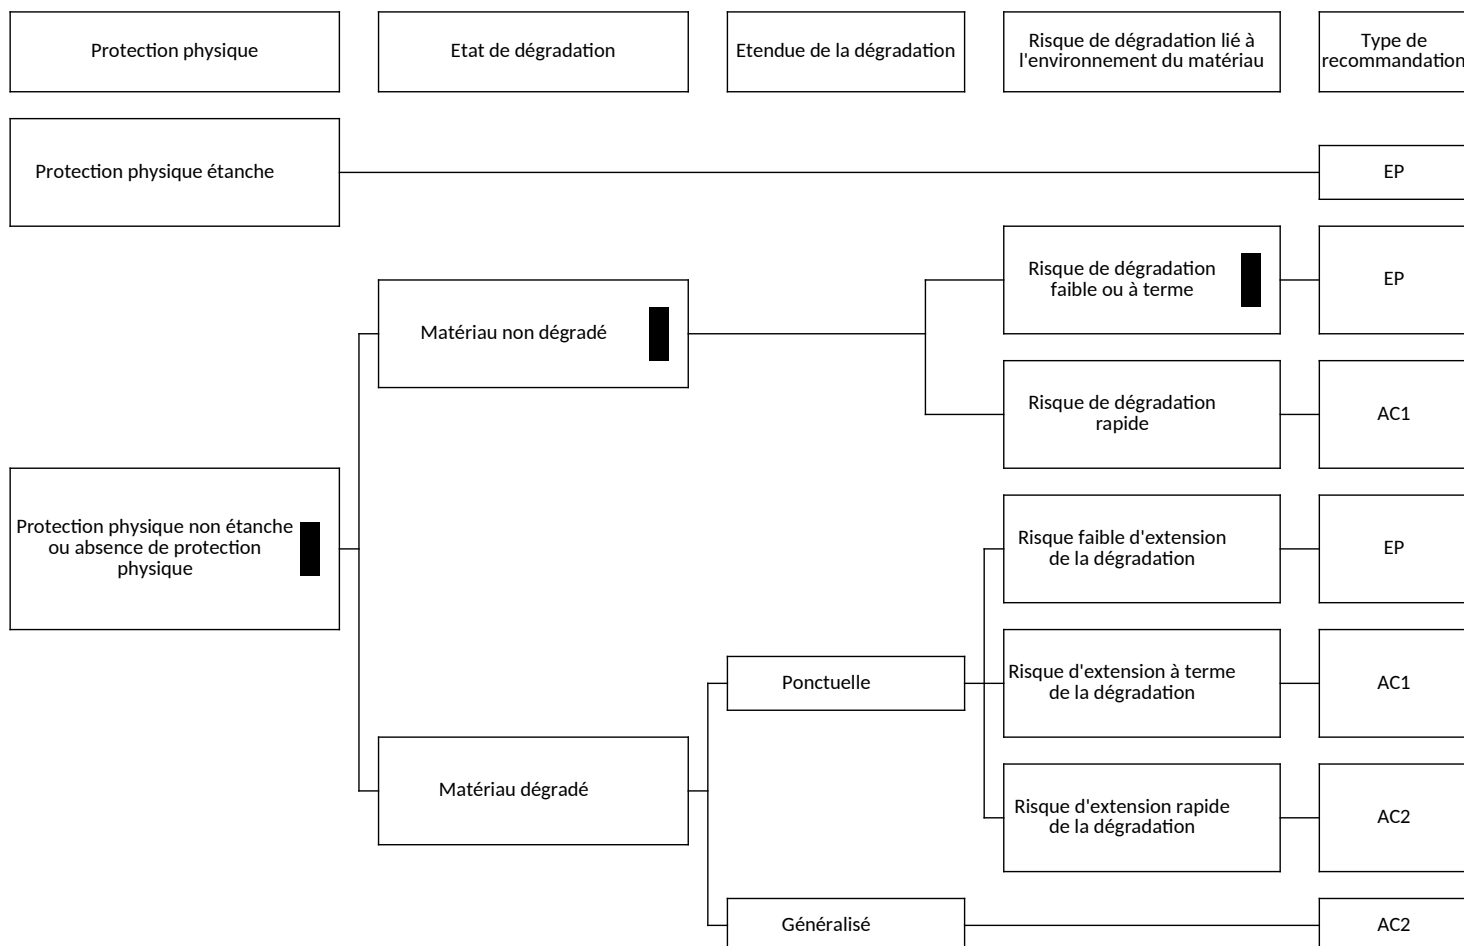


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-08 -> 009 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

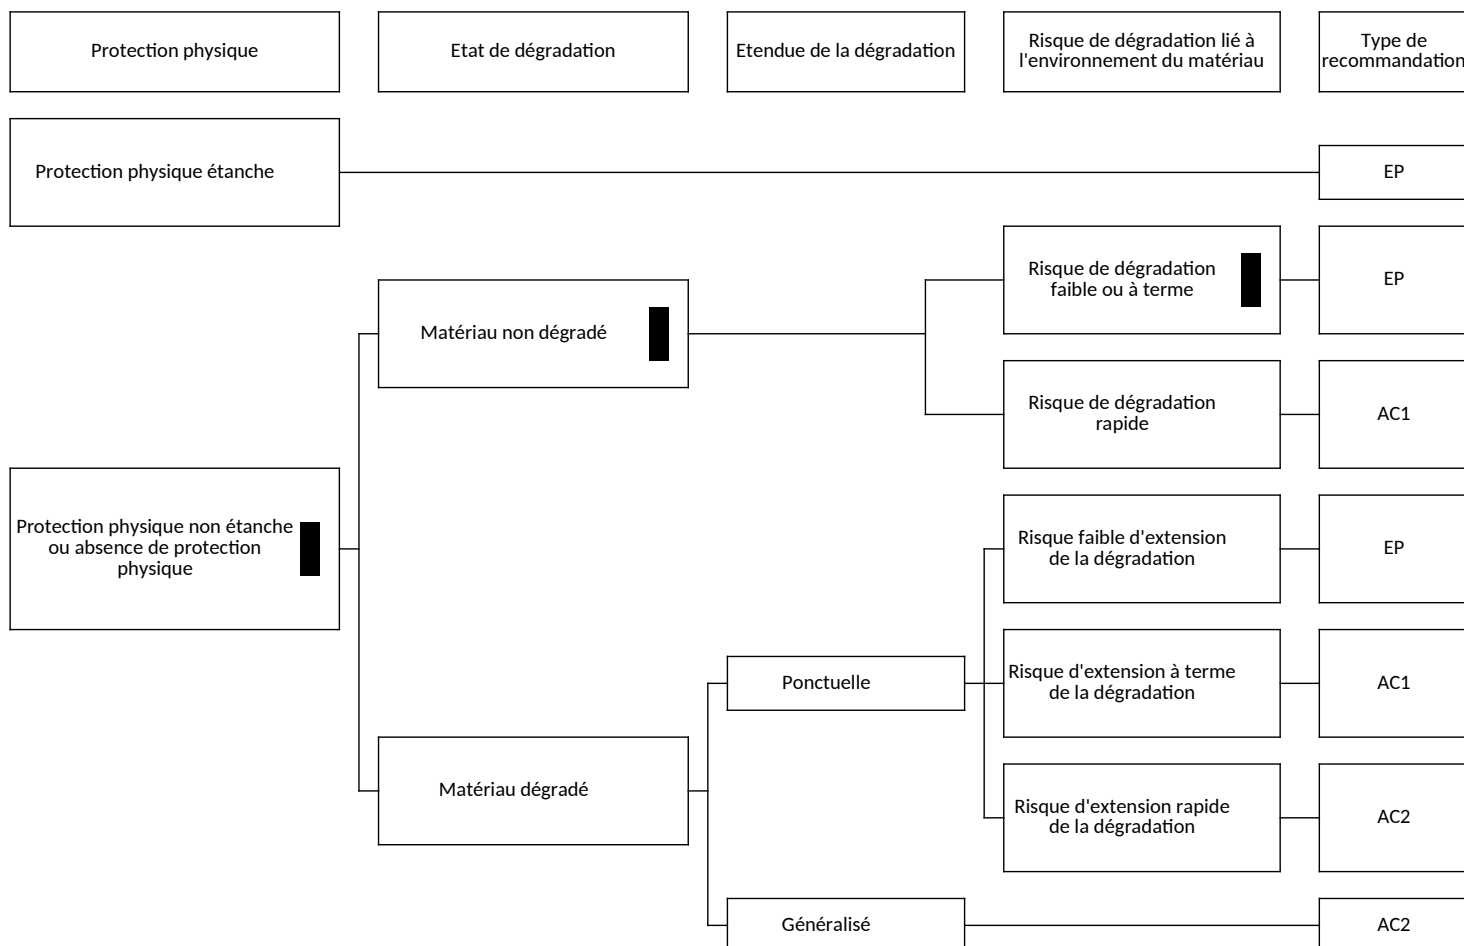


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-10 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

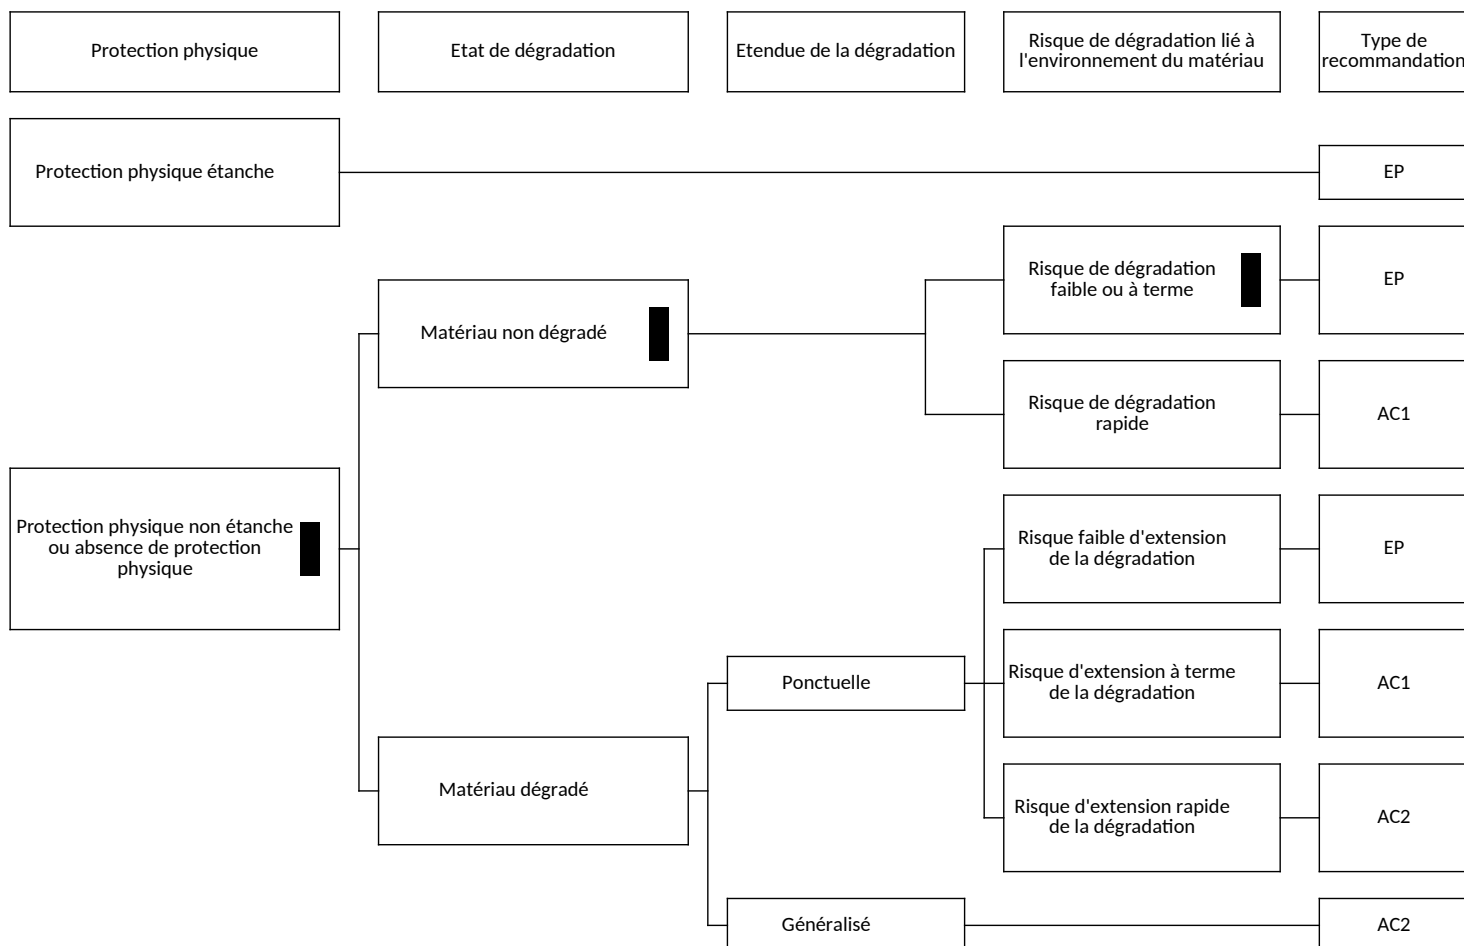


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-10 -> 011 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

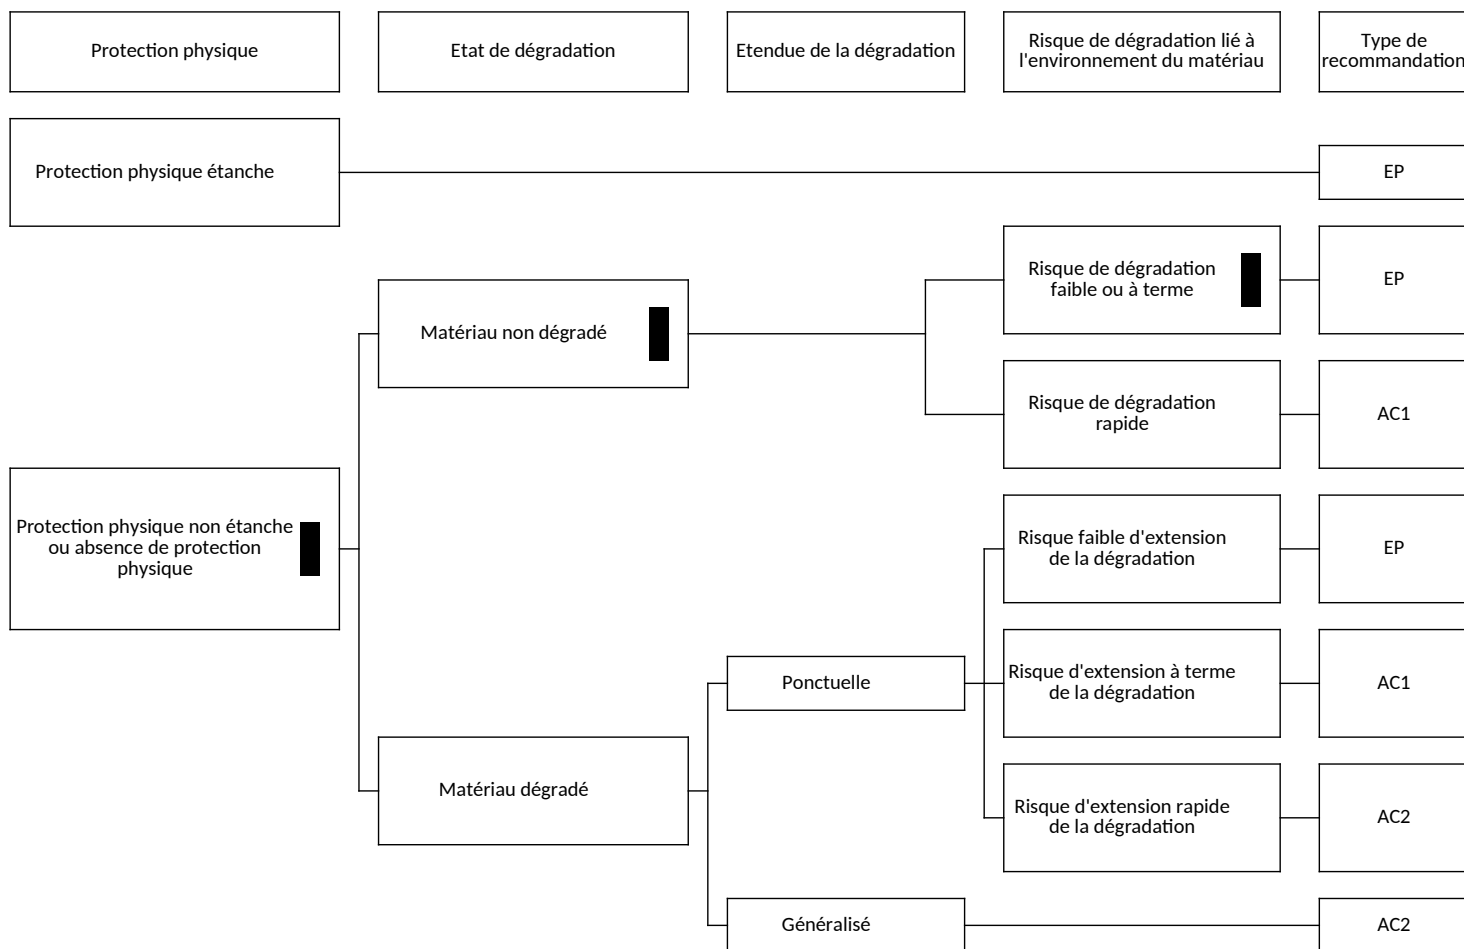


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-12 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

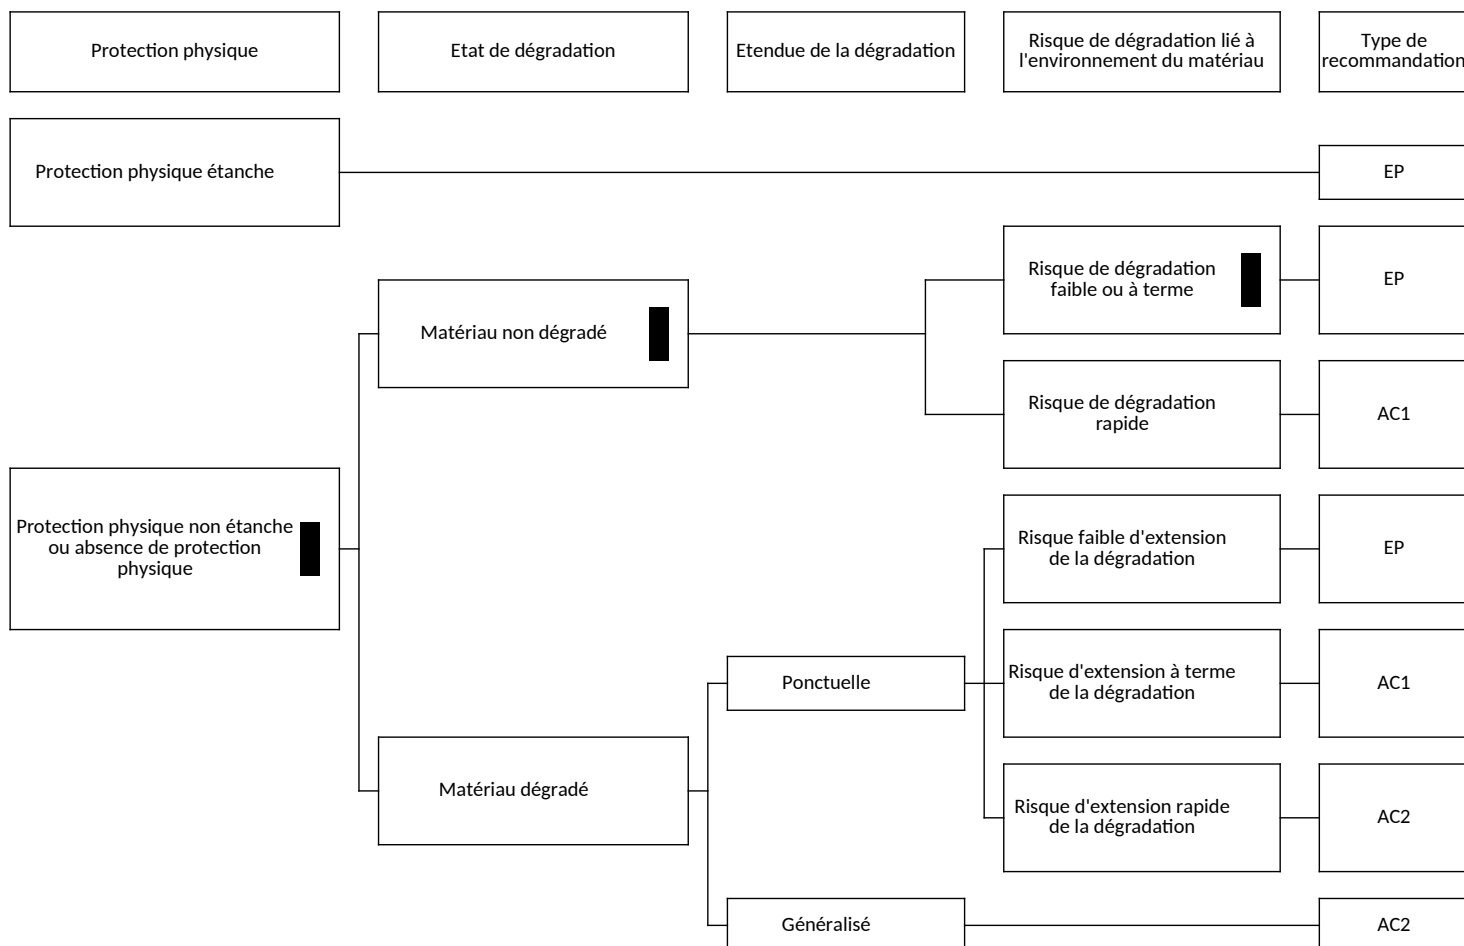


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-12 -> 013 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

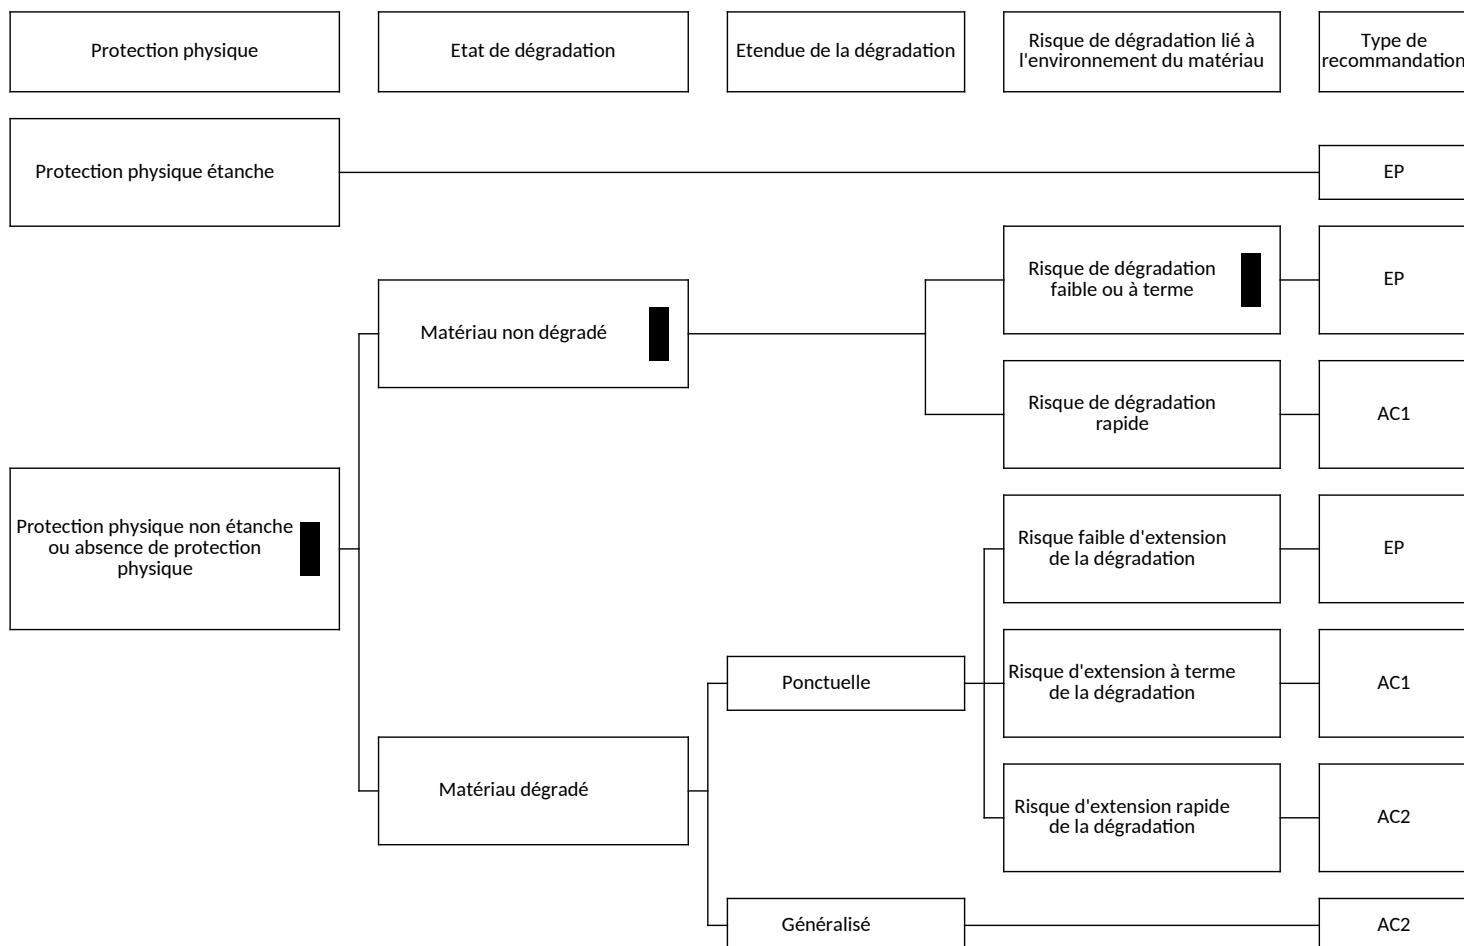


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-14 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

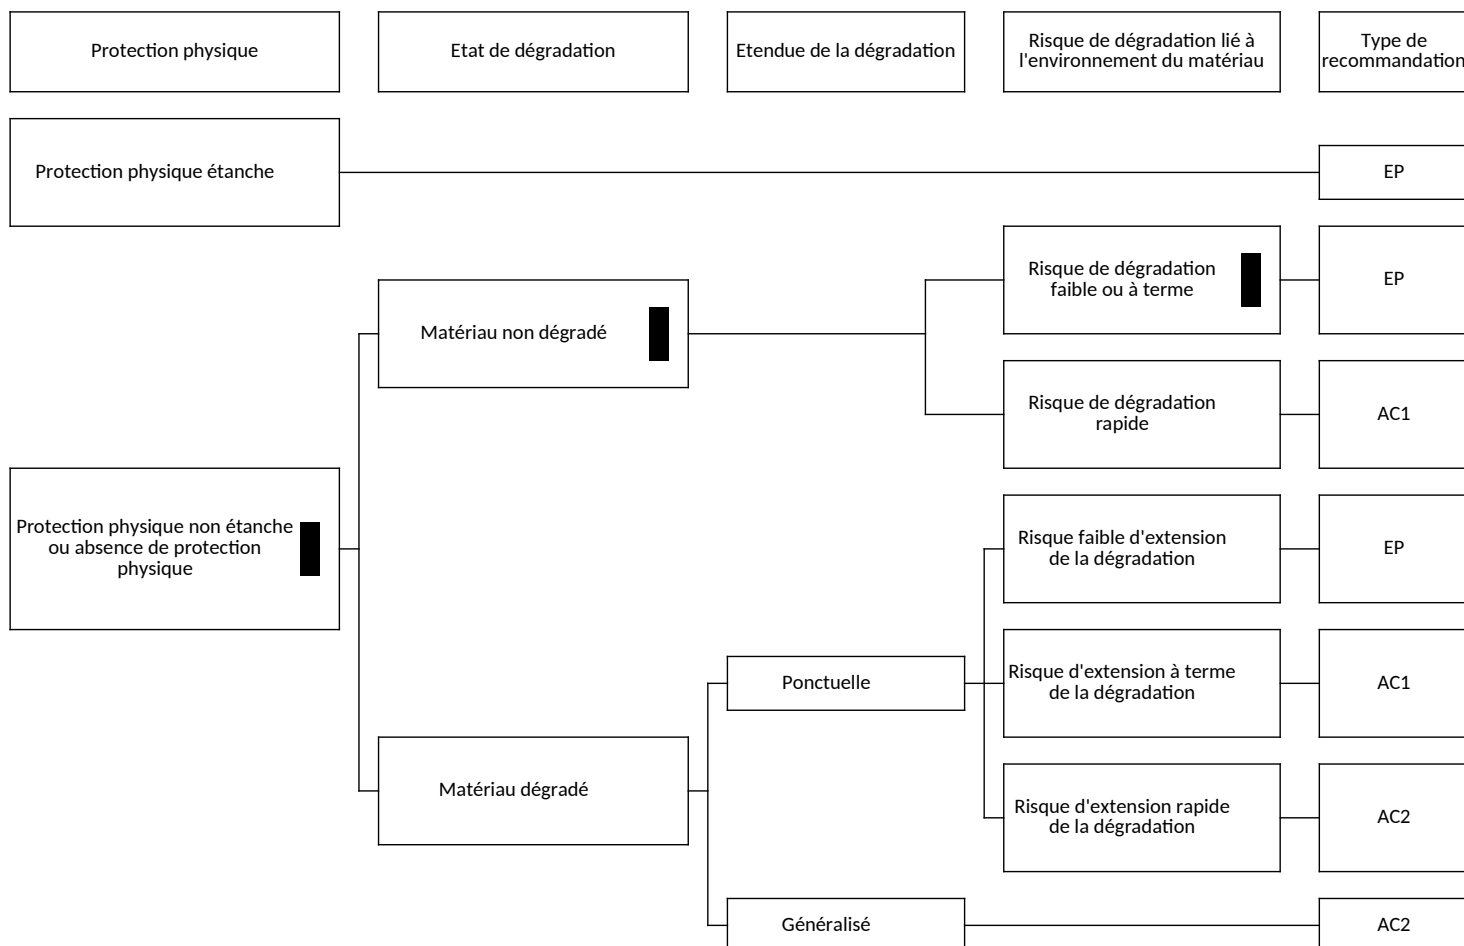


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-14 -> 015 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

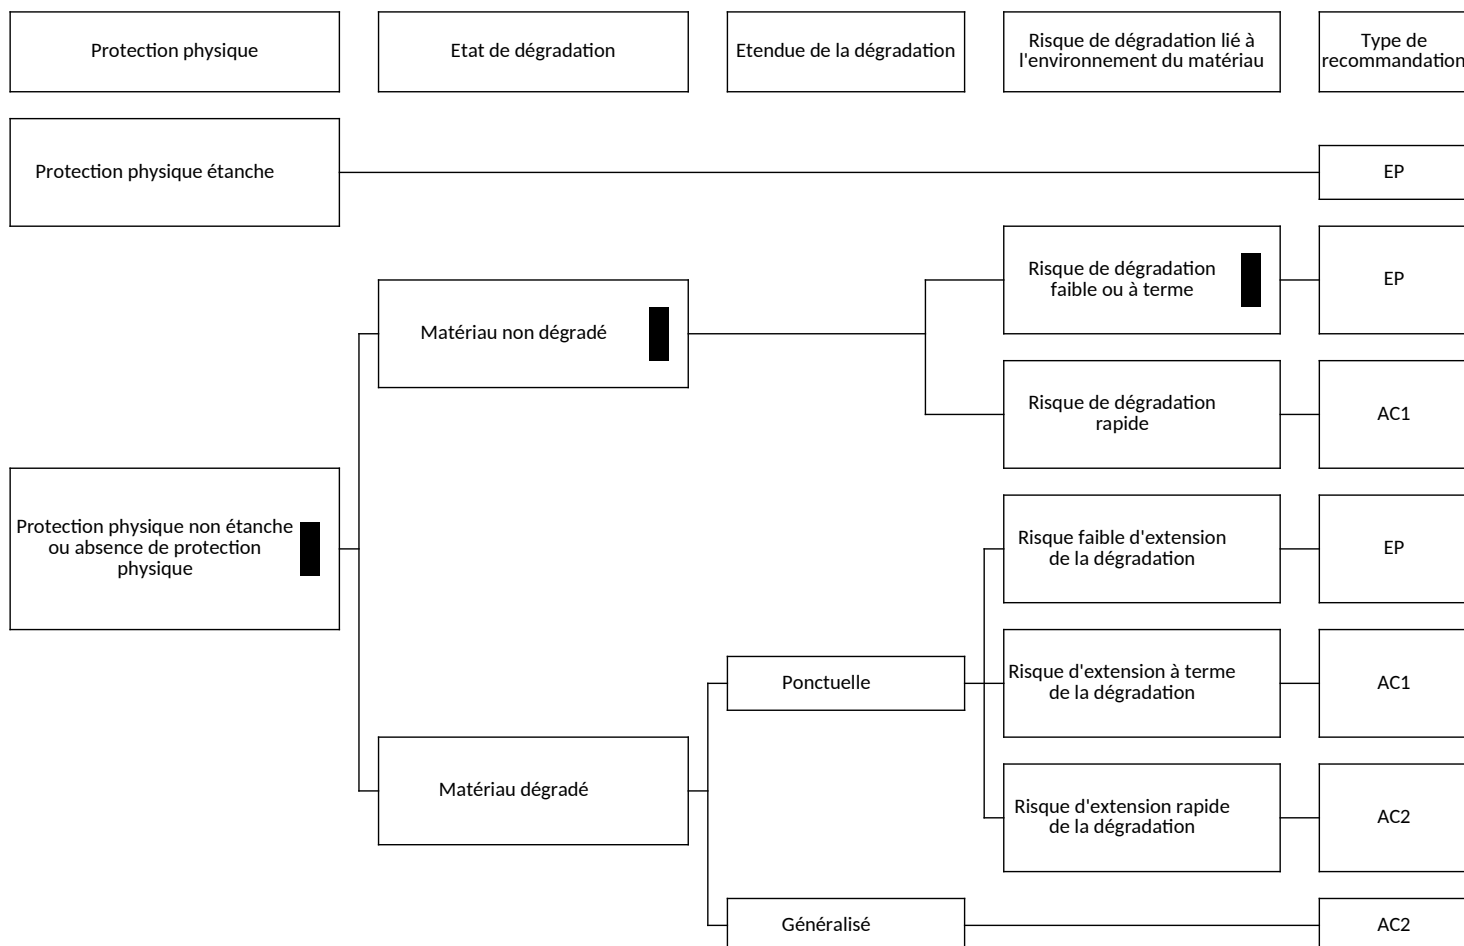


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-16 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

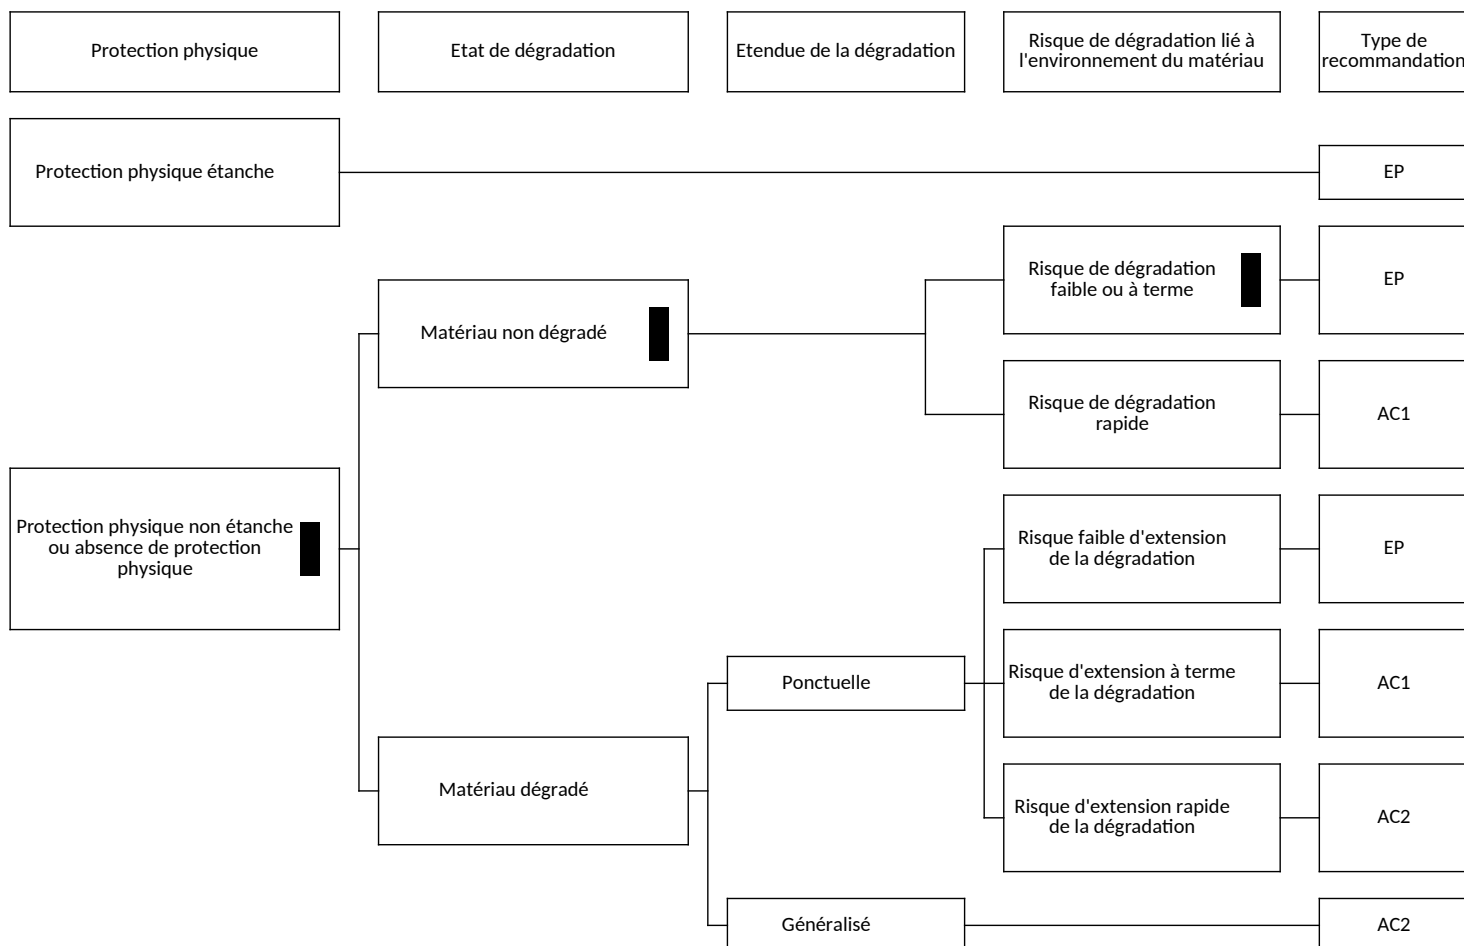


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-16 -> 017 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

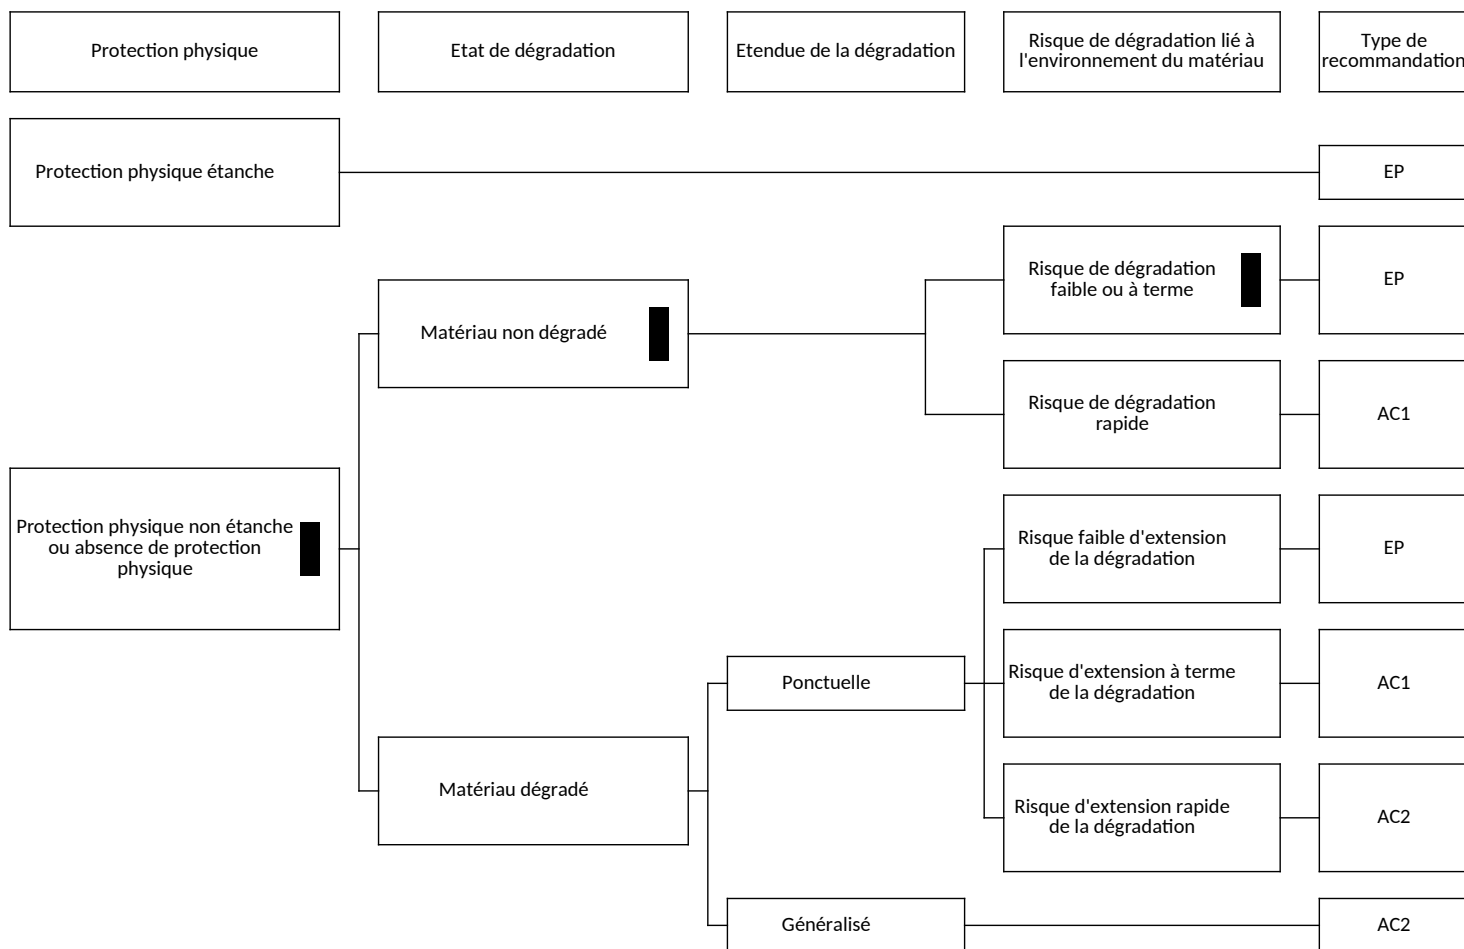


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-20 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

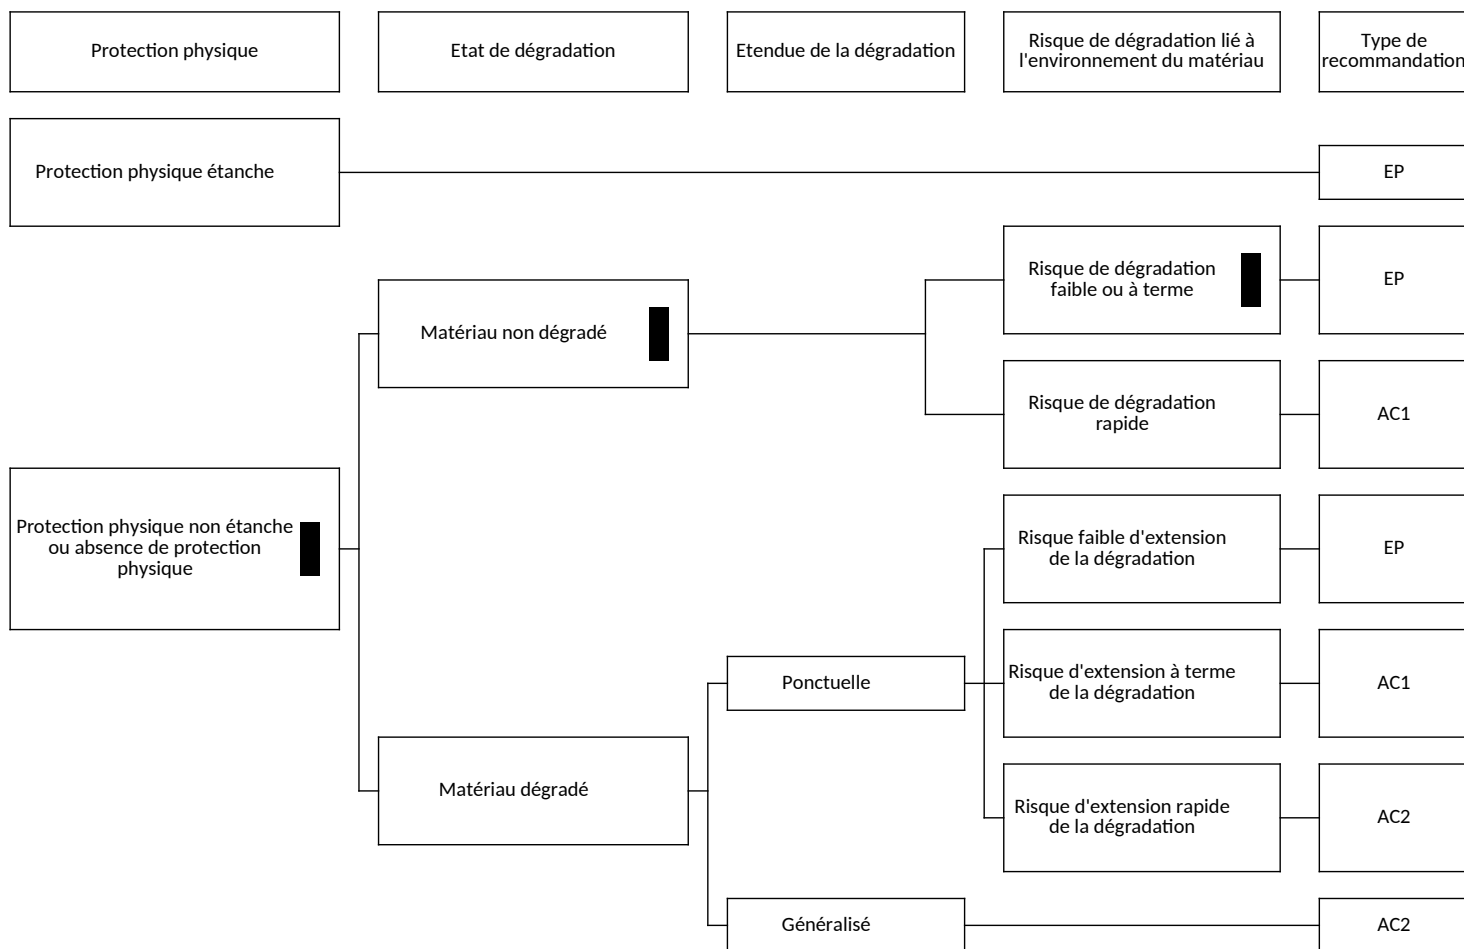


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-20 -> 021 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

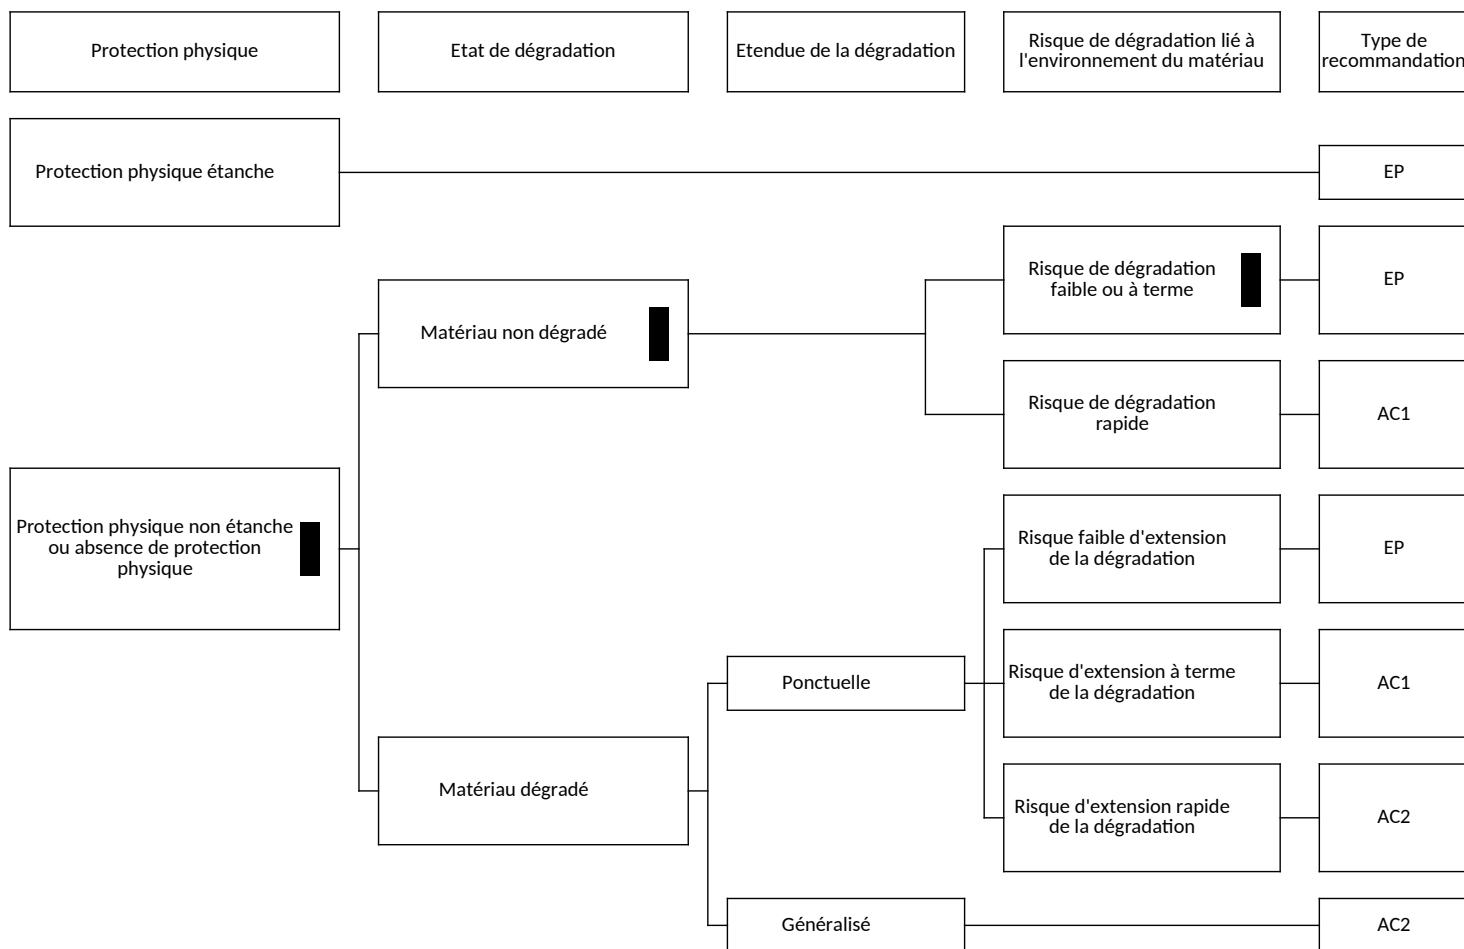


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-22 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

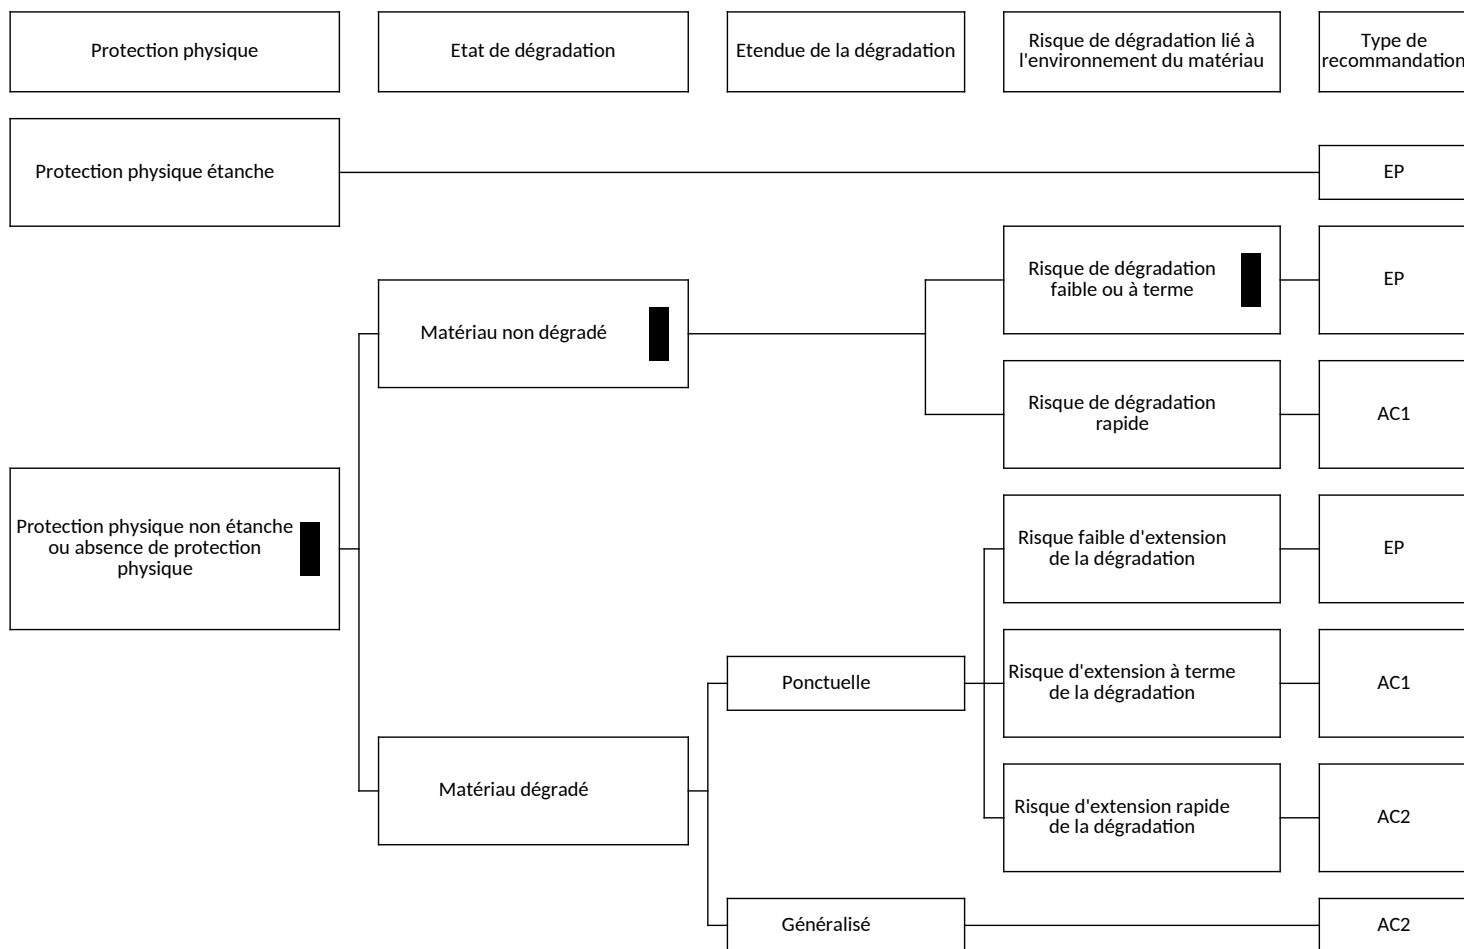


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-22 -> 023 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

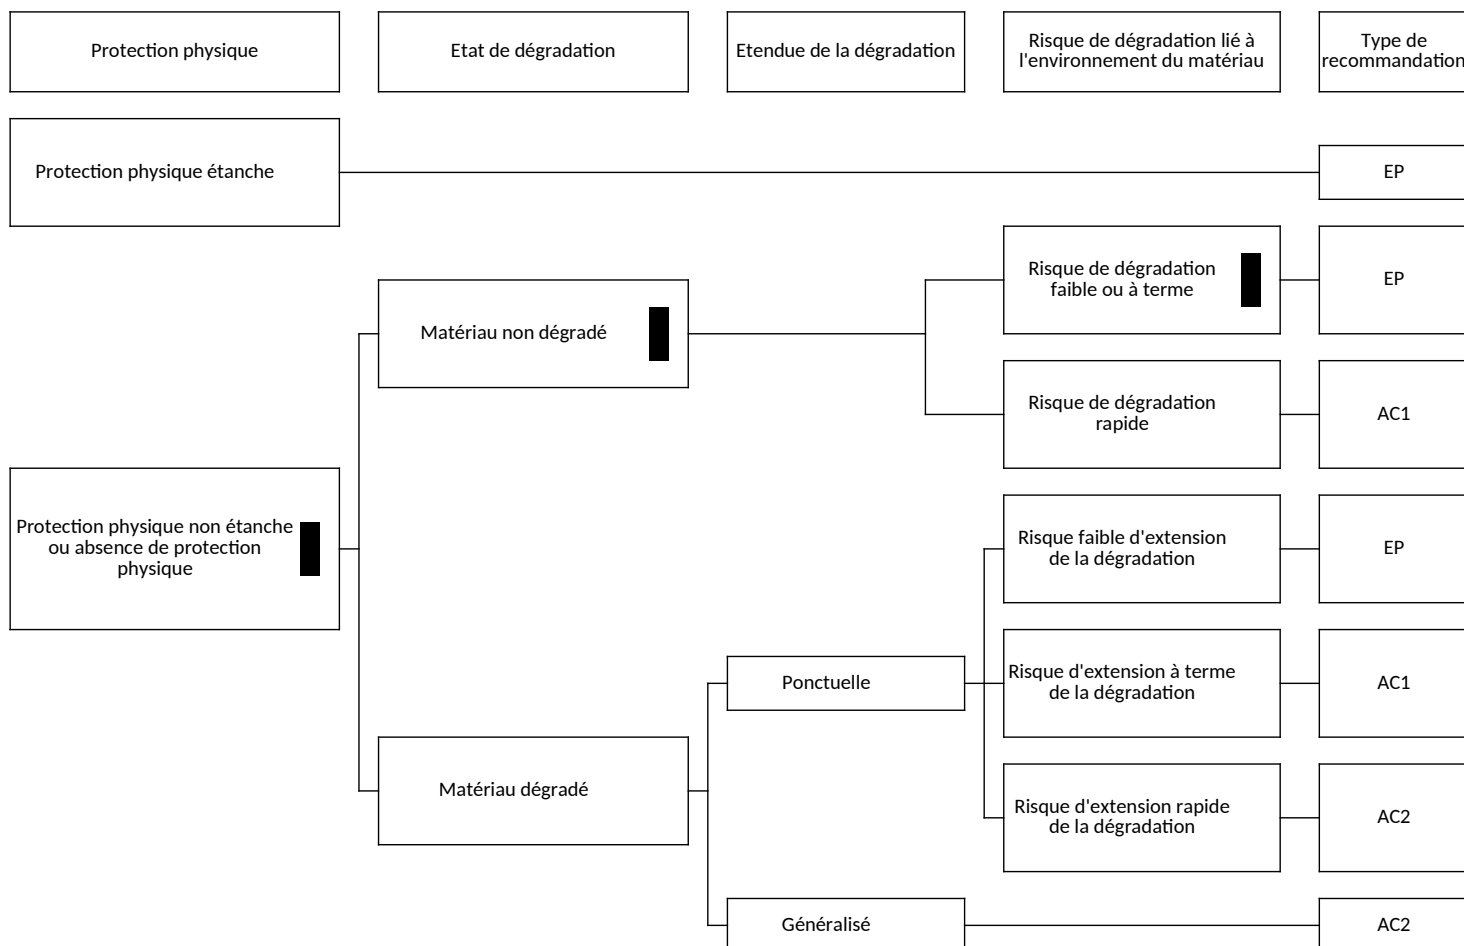


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-49 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

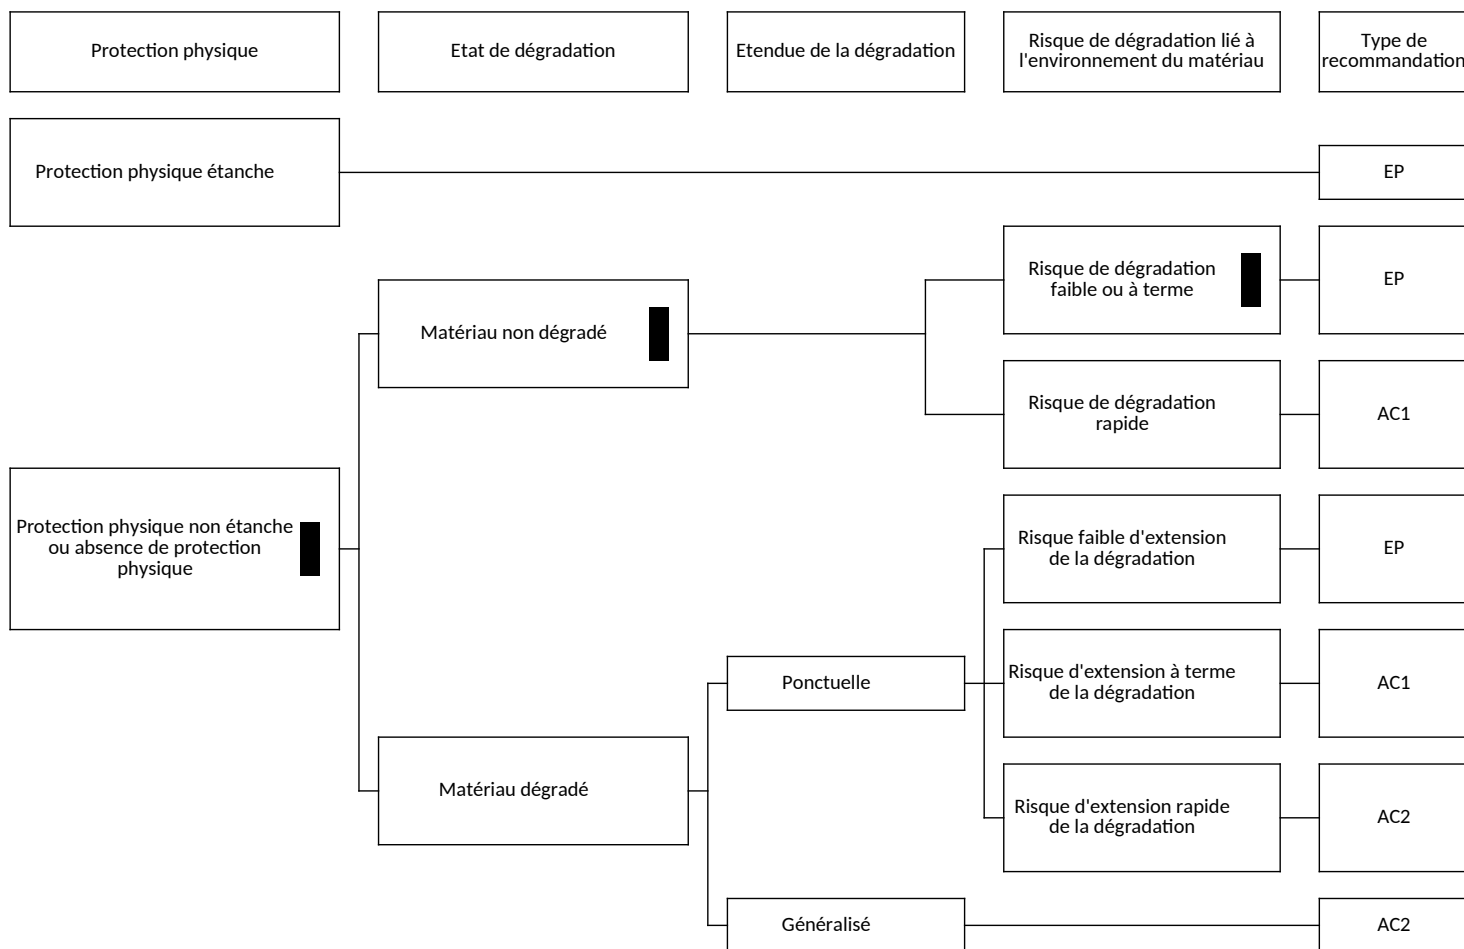


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-49 -> 0048 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

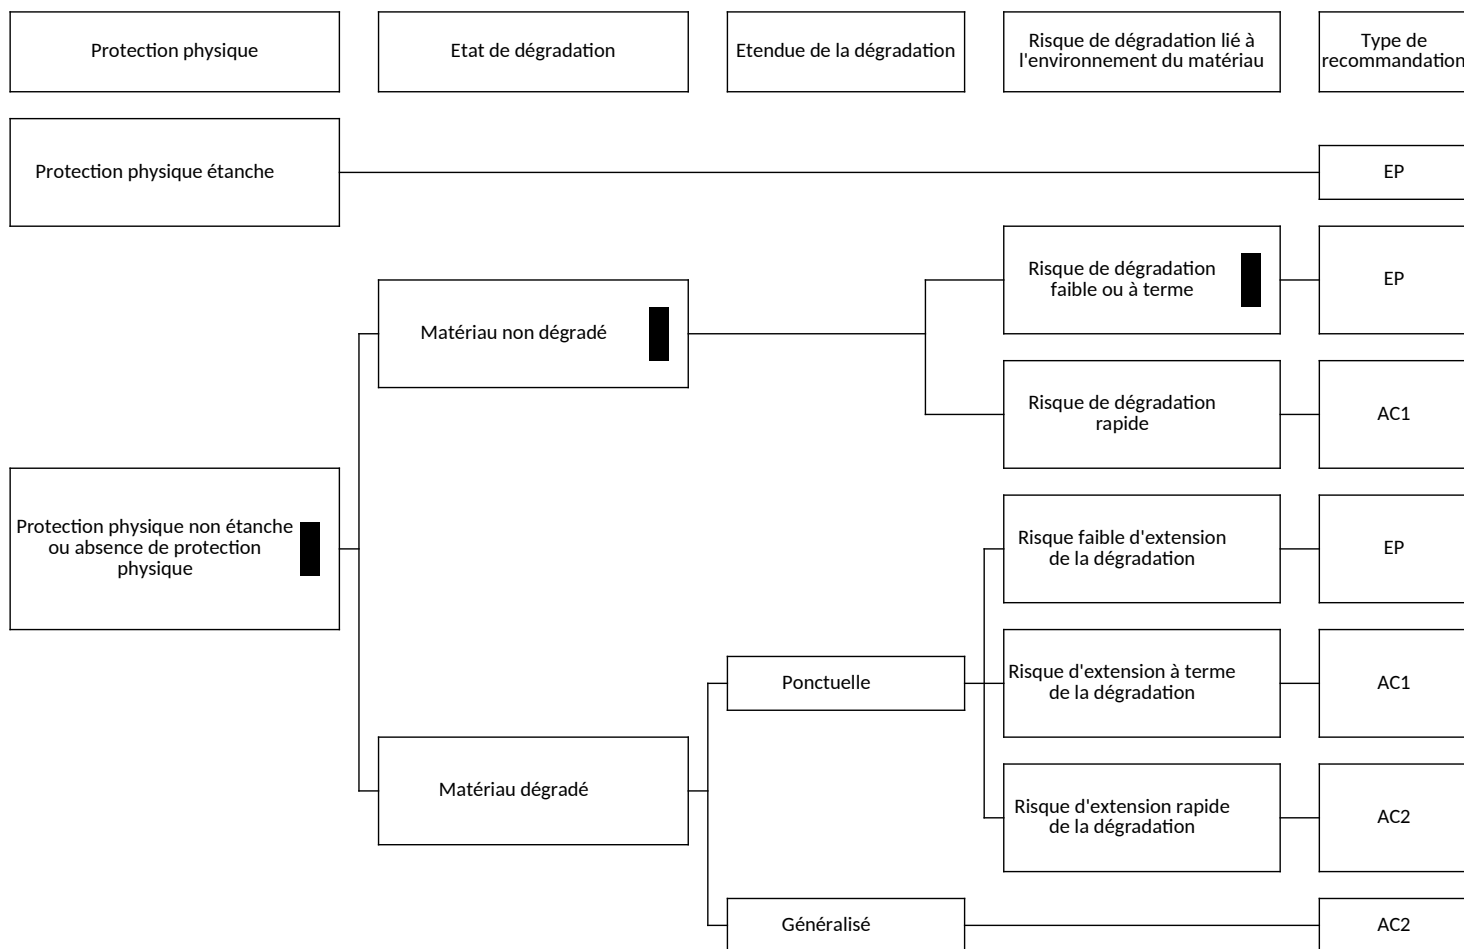


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-51 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

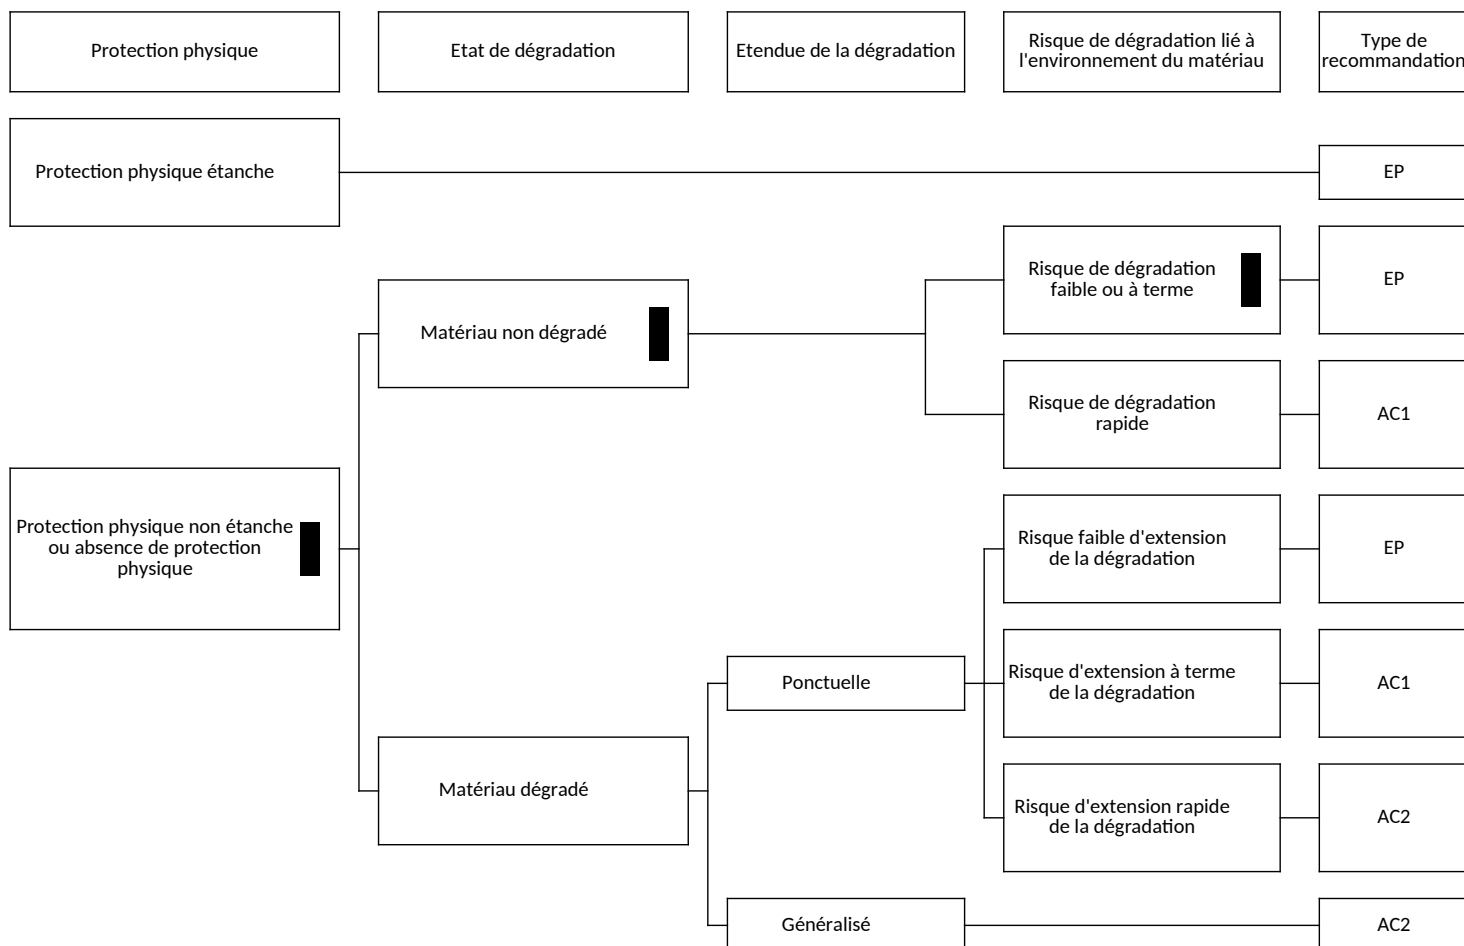


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-51 -> 050 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

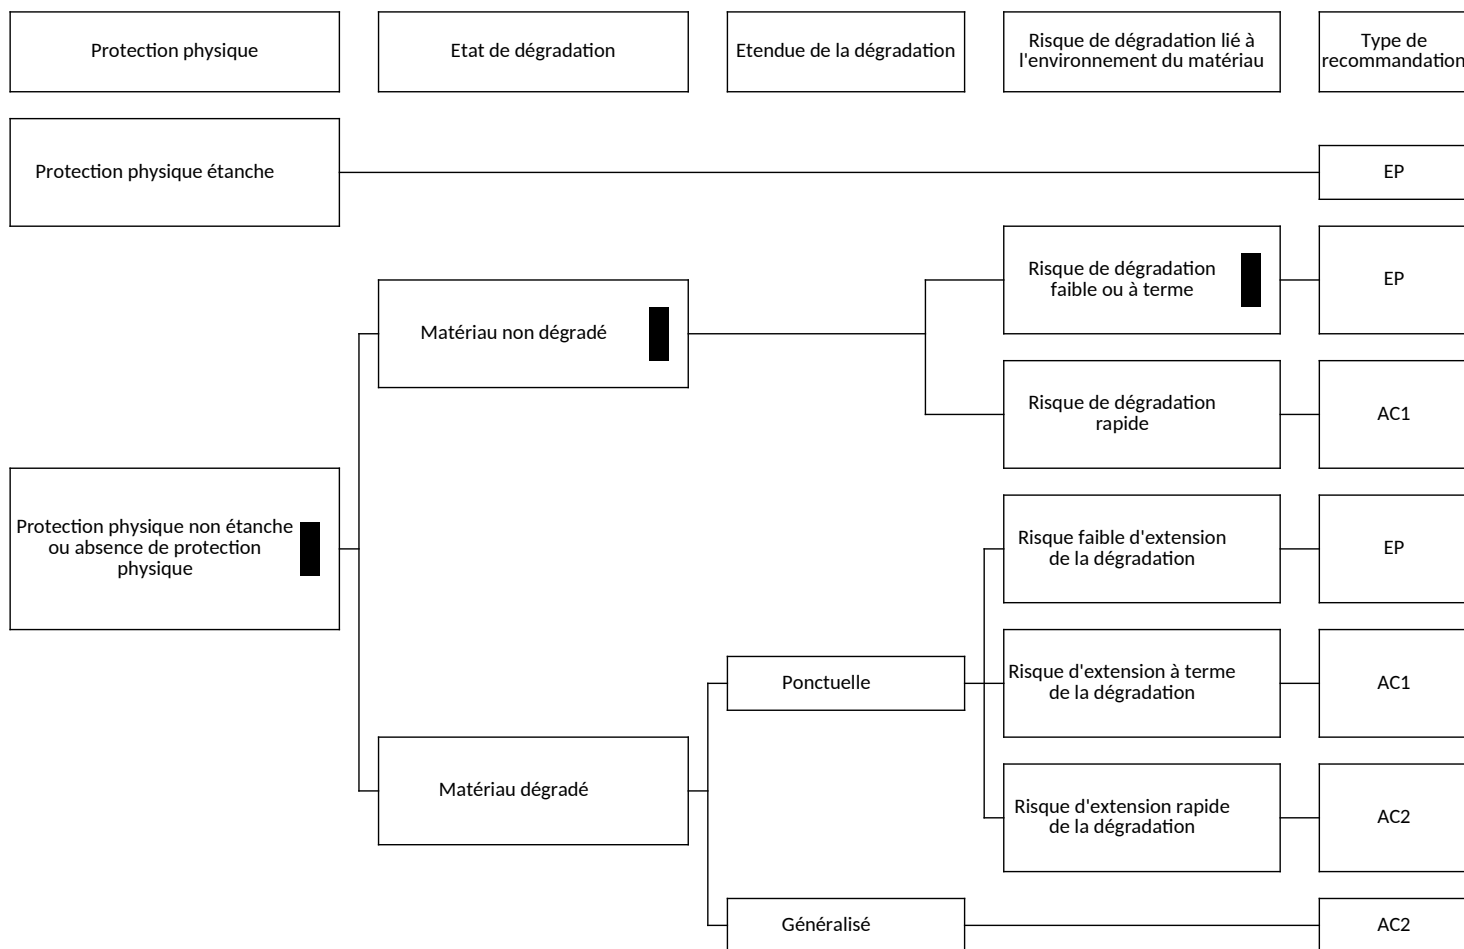


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-54 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

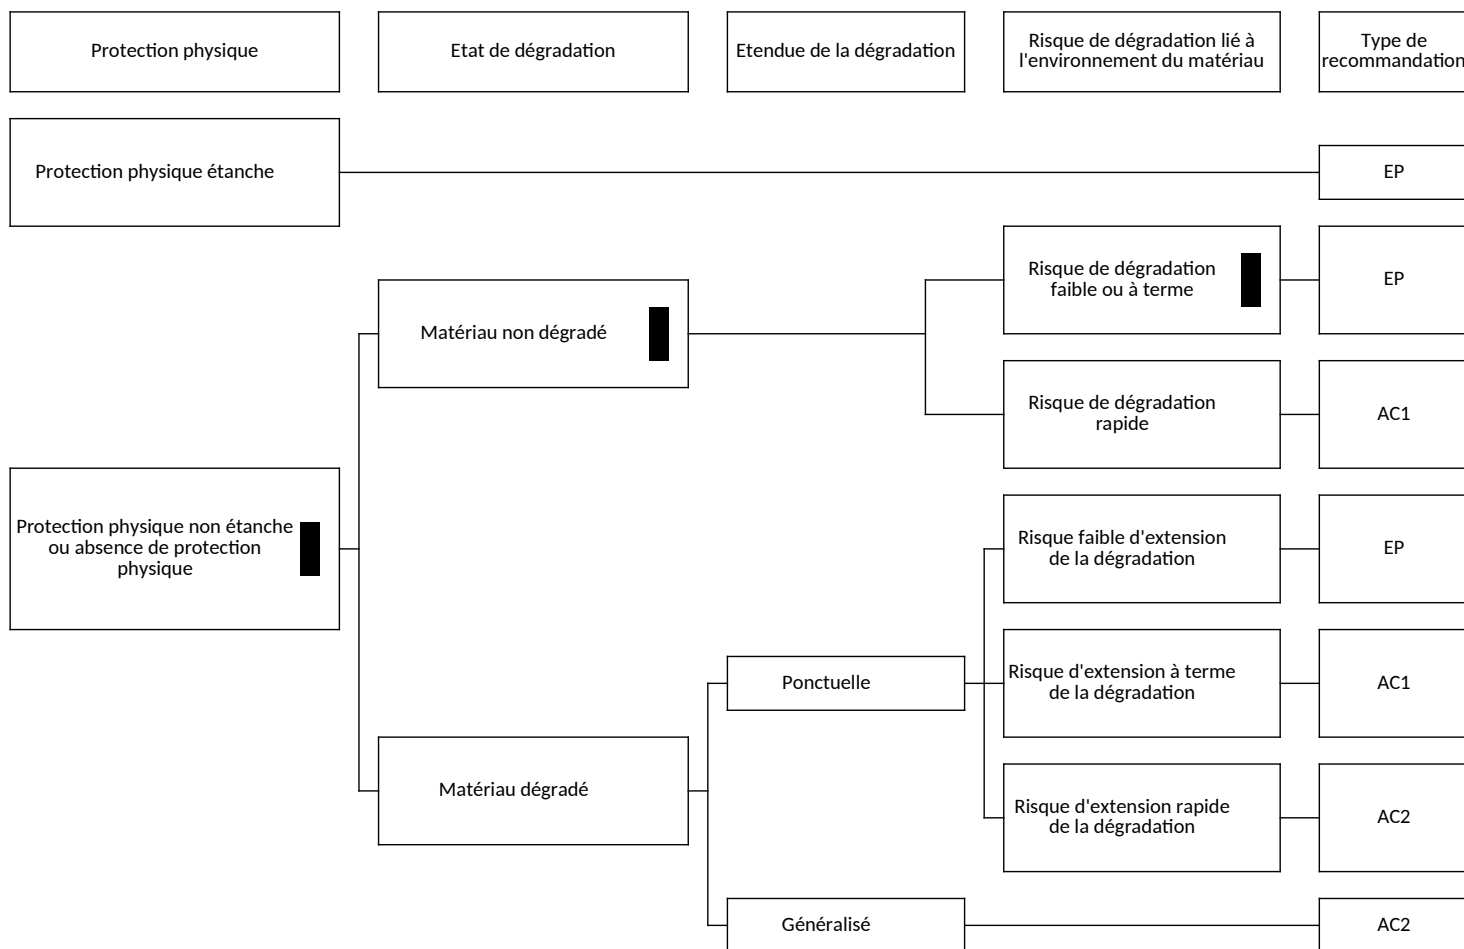


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-54 -> 052 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

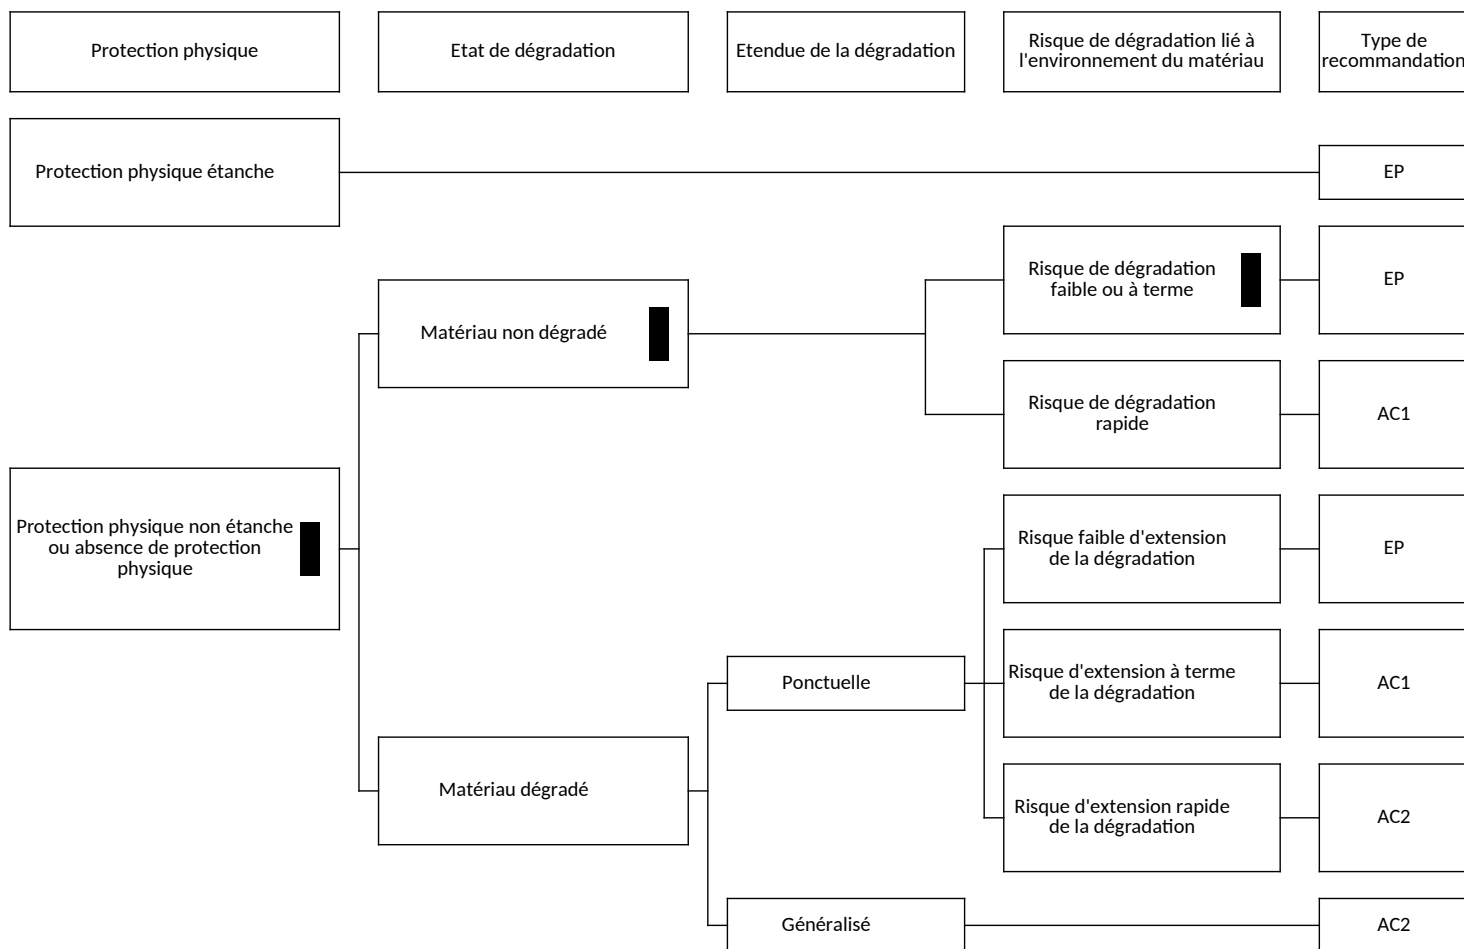


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-54 -> 053 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

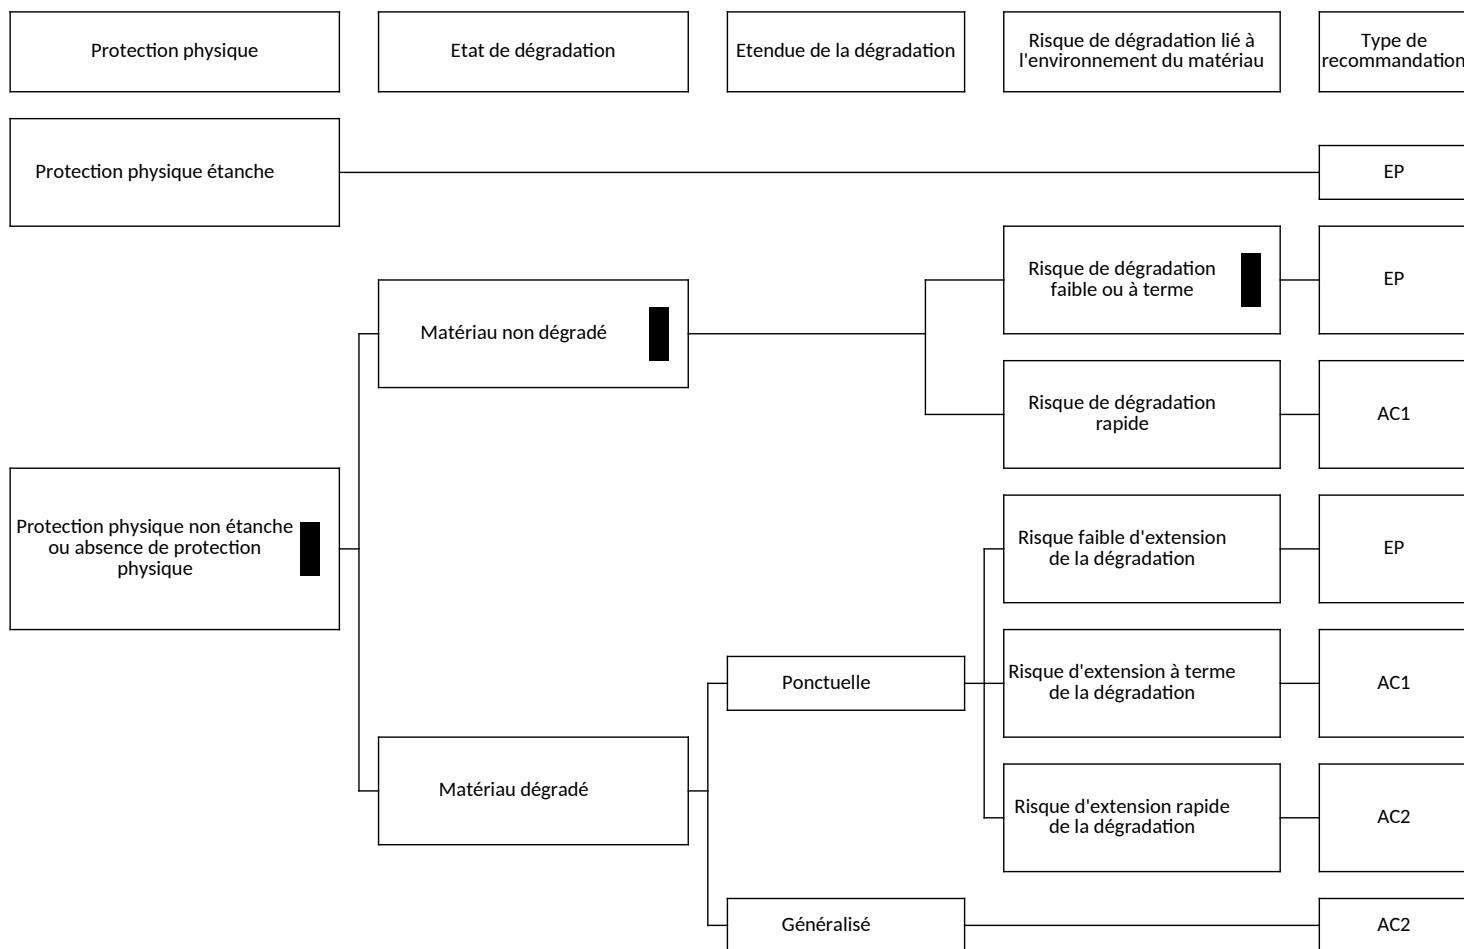


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-57a - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

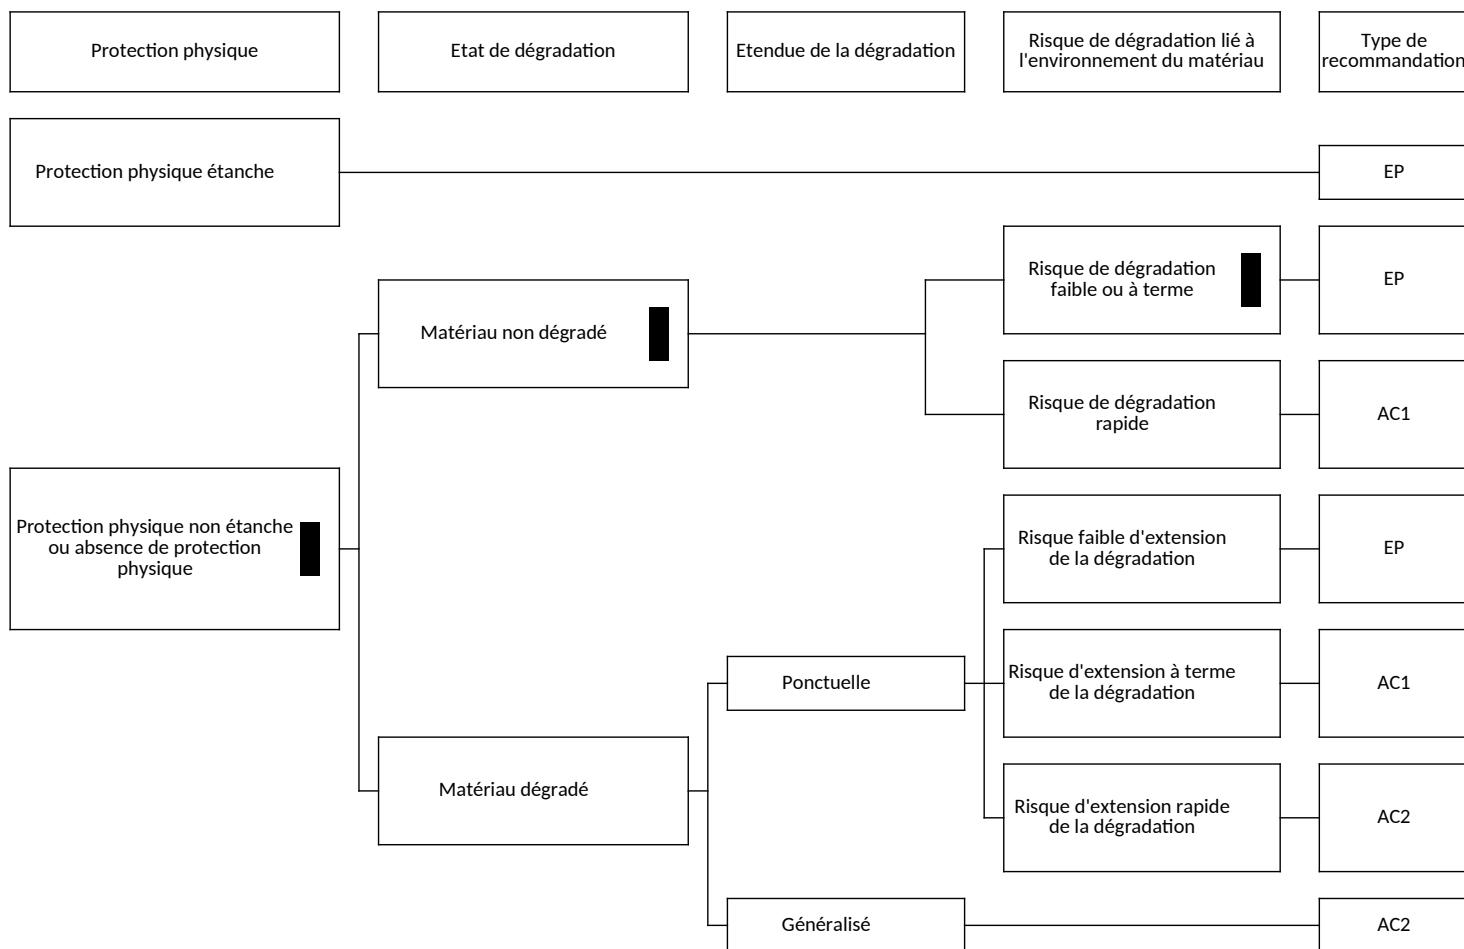


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-57a -> 055 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

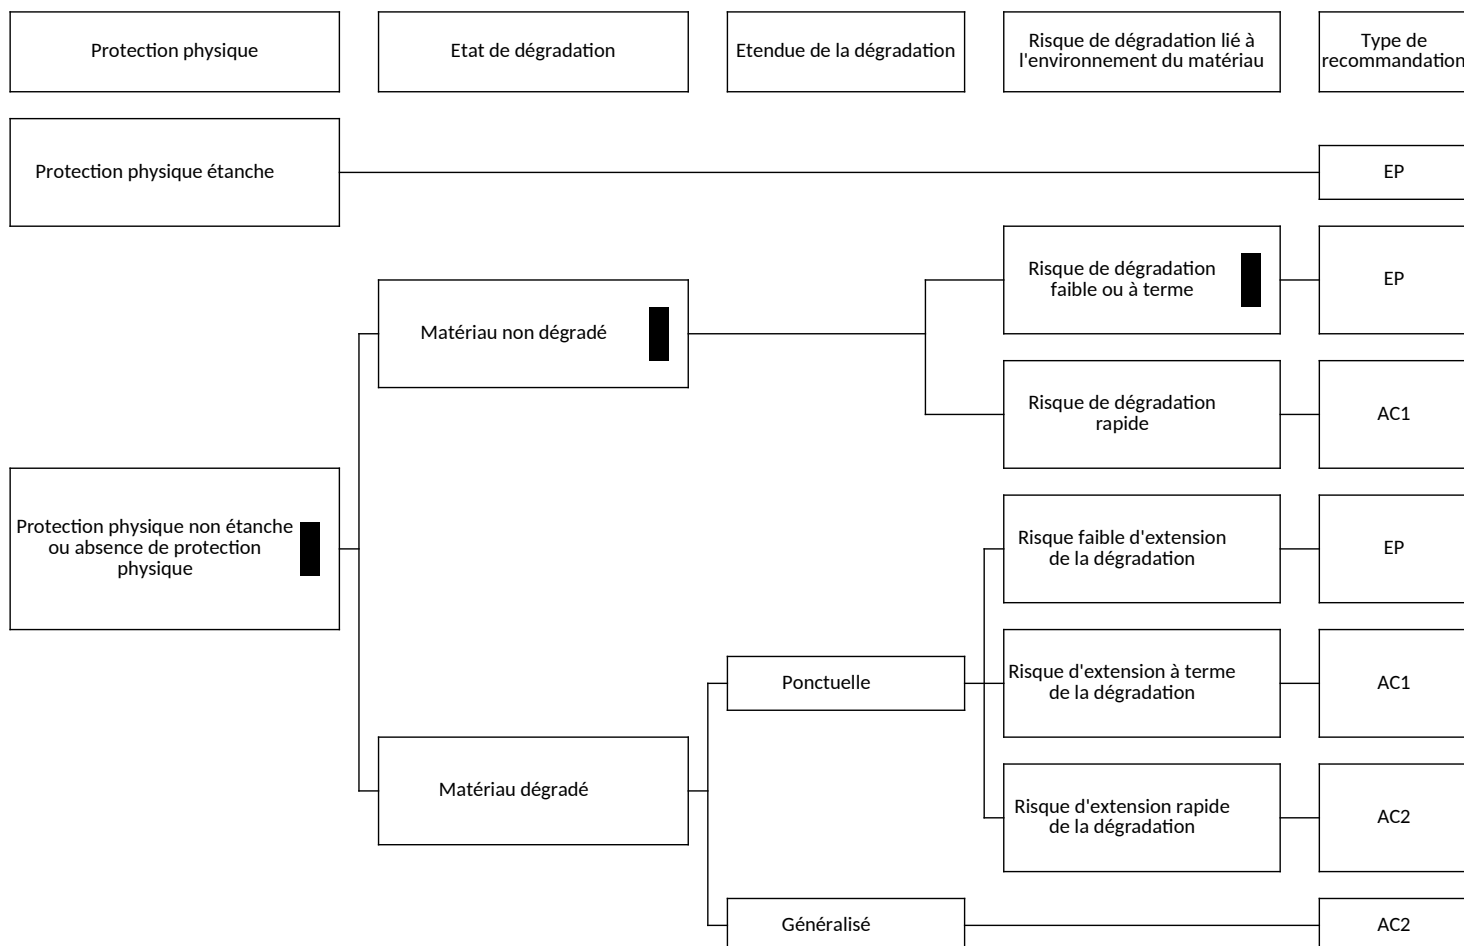


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-57b - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

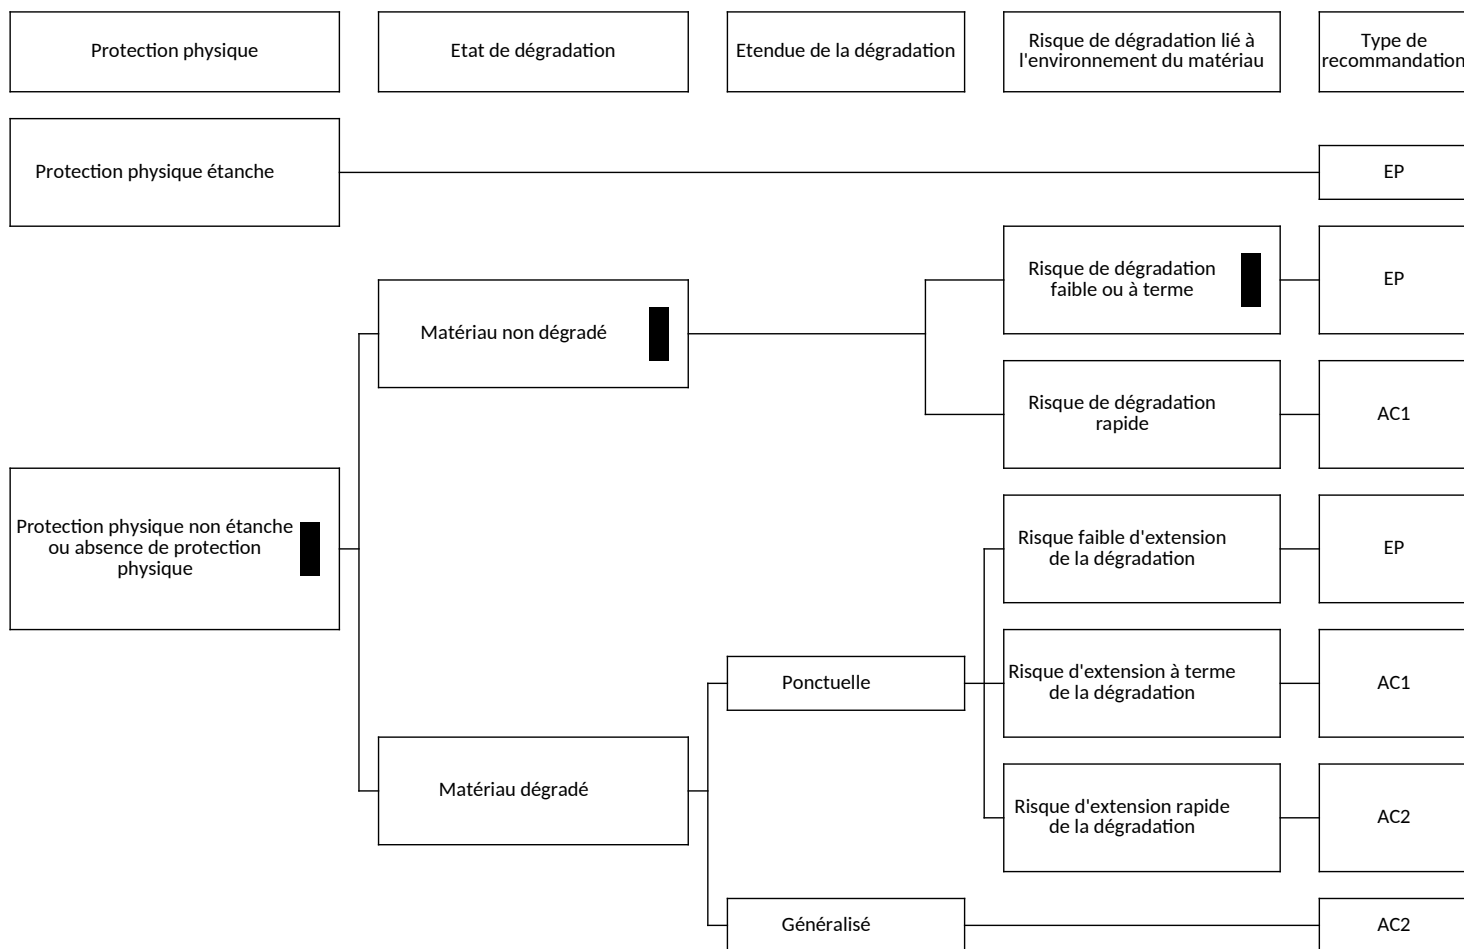


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-57b -> 056 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

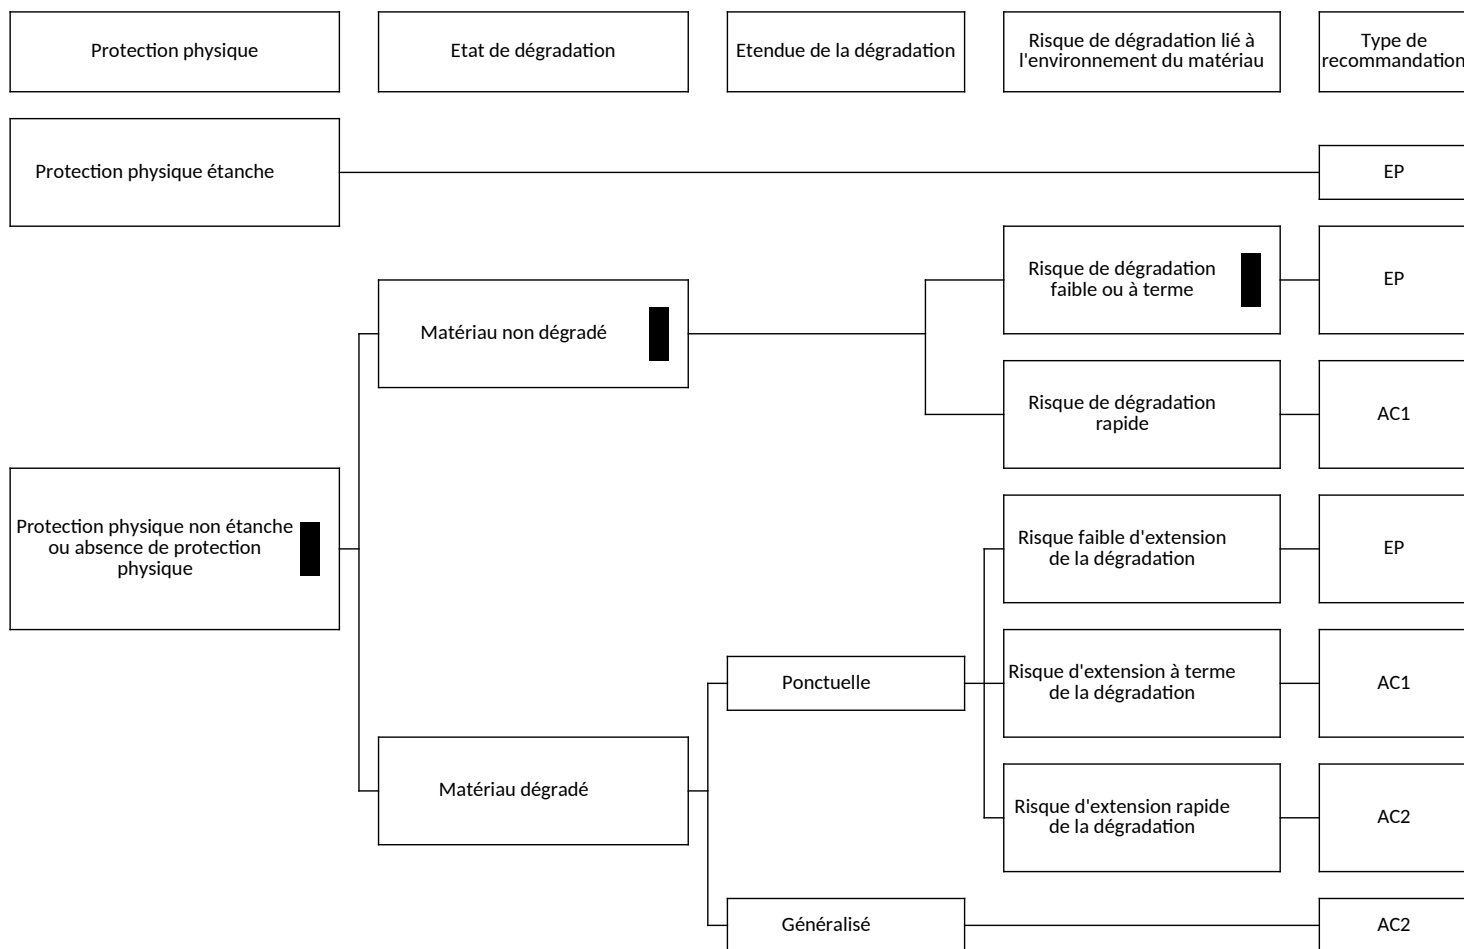


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-60 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

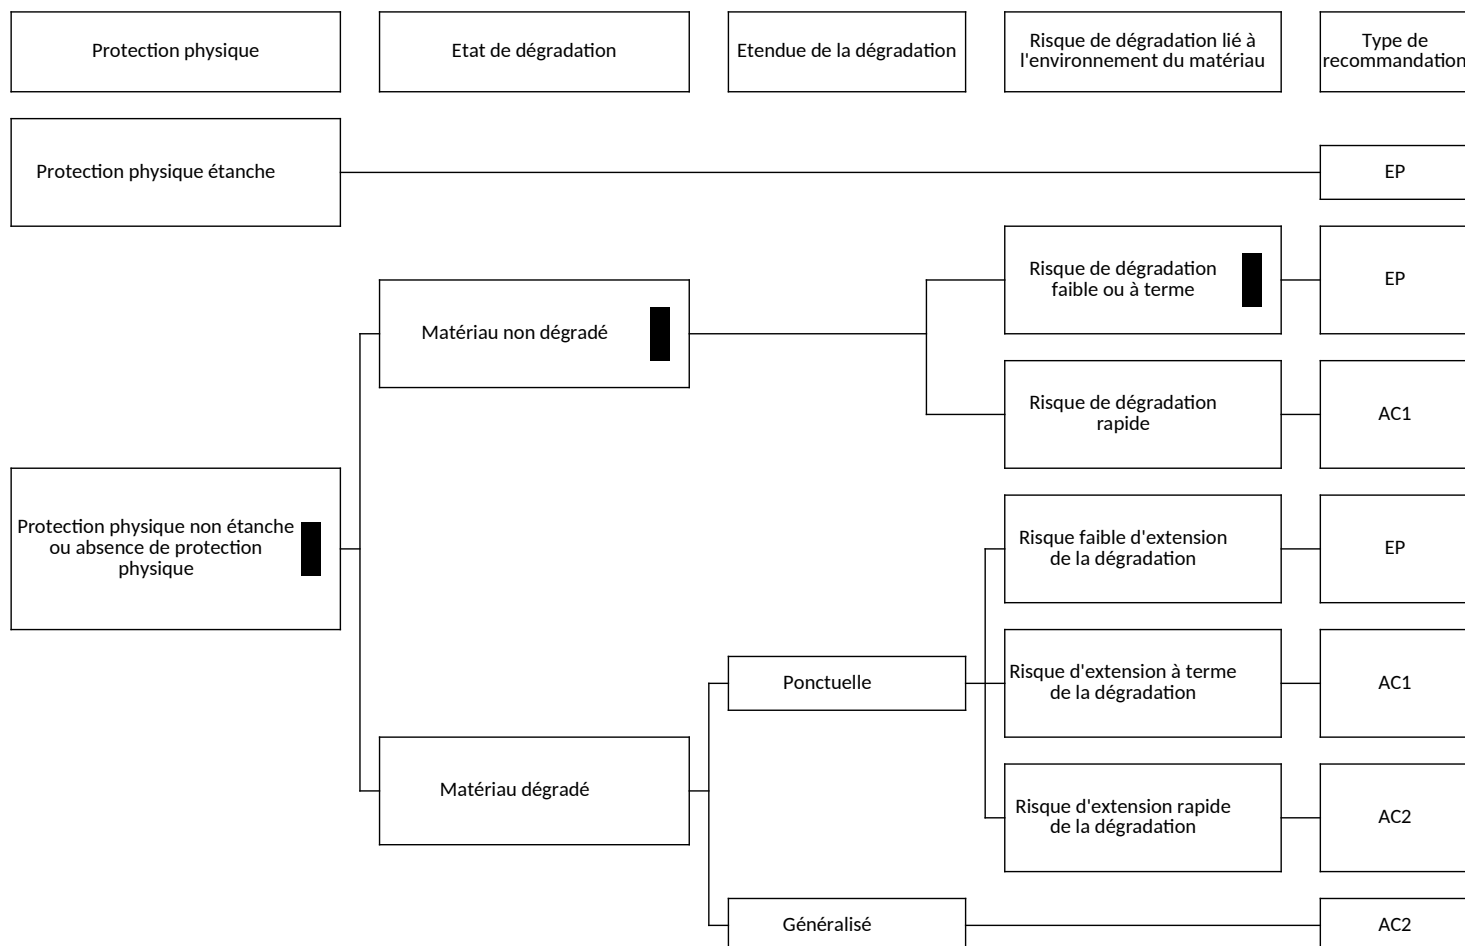


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-60 -> 058 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

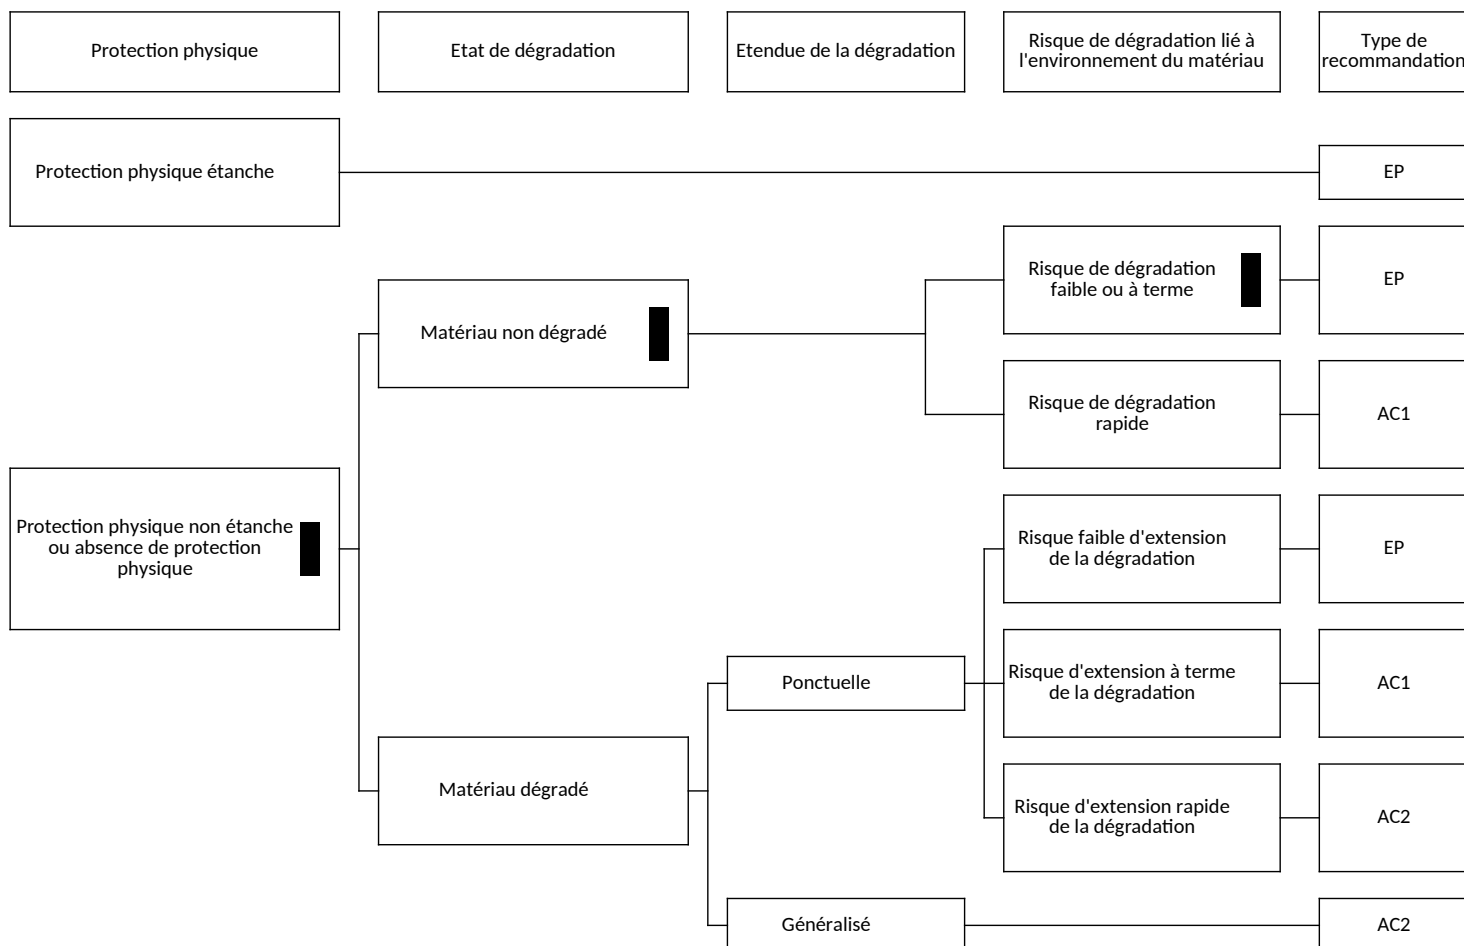


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-60 -> 059 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

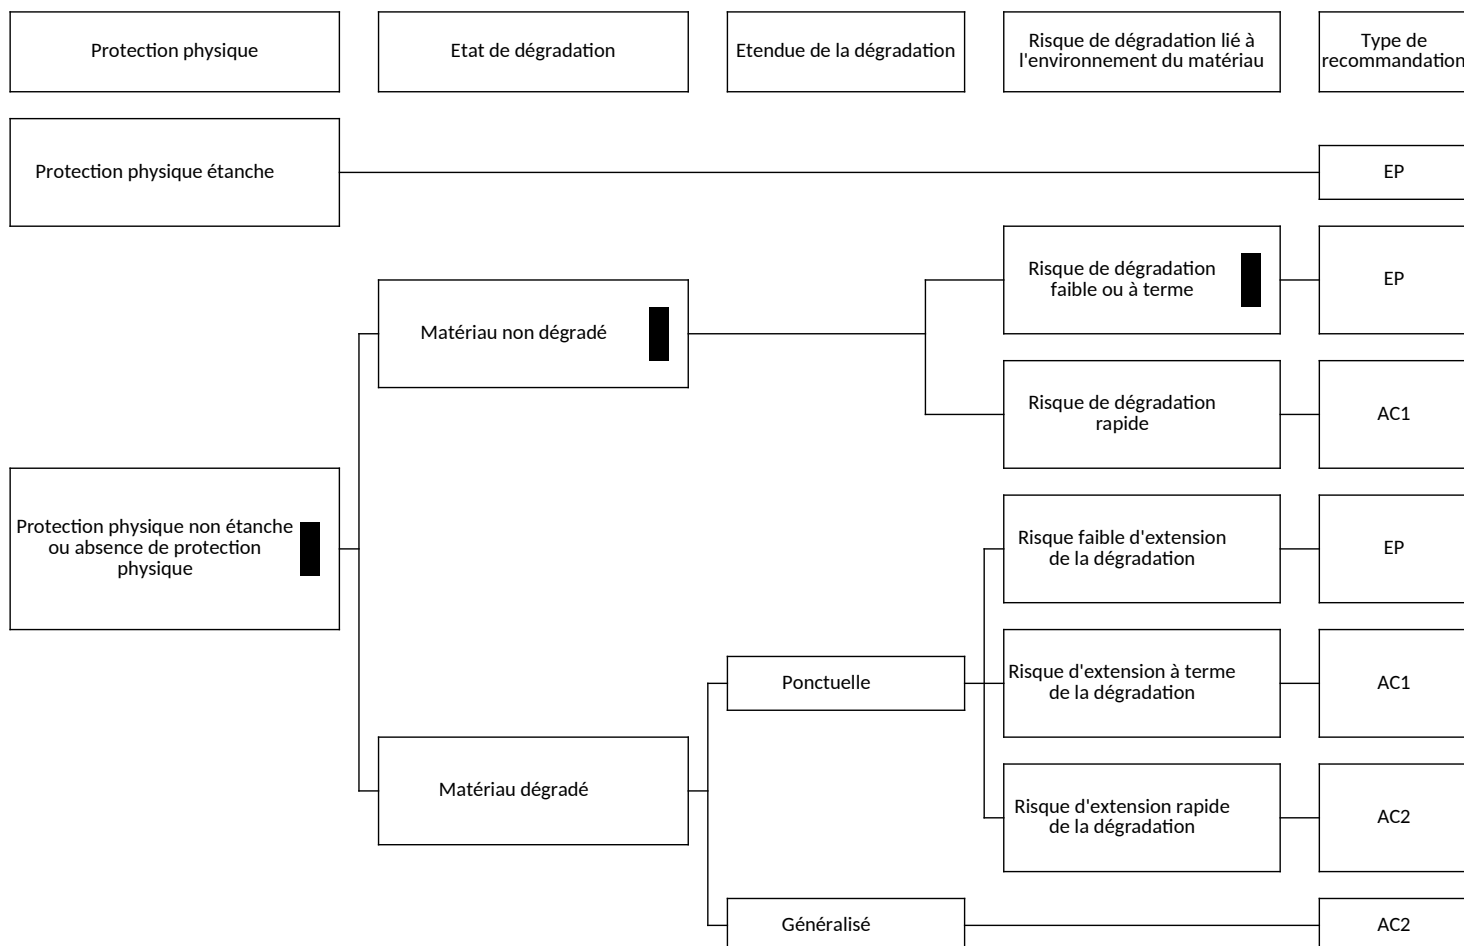


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-63 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

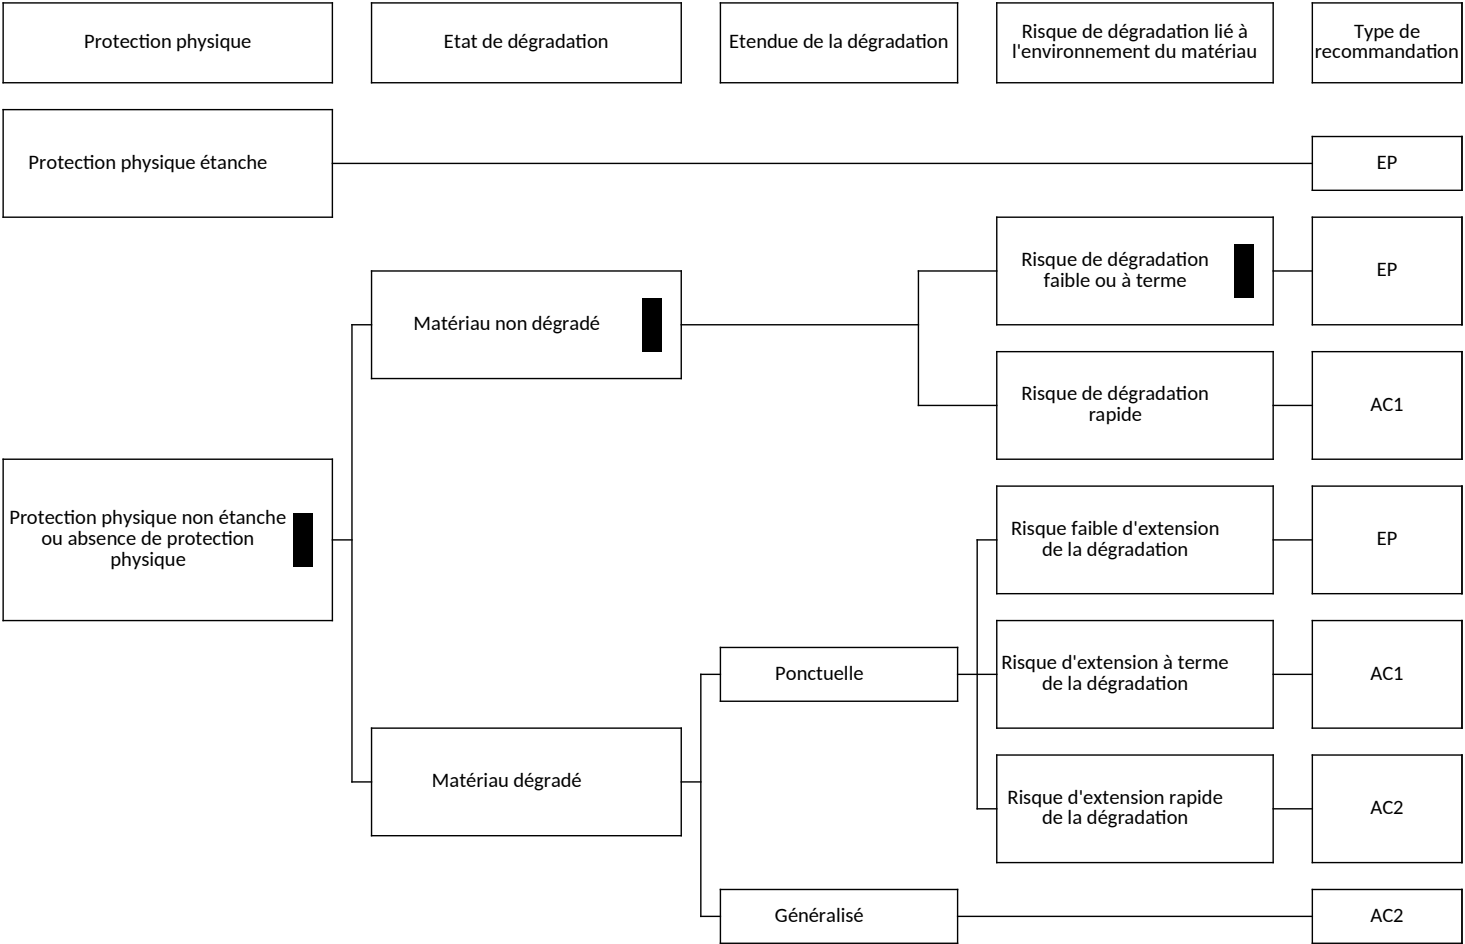


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-63 -> 061 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

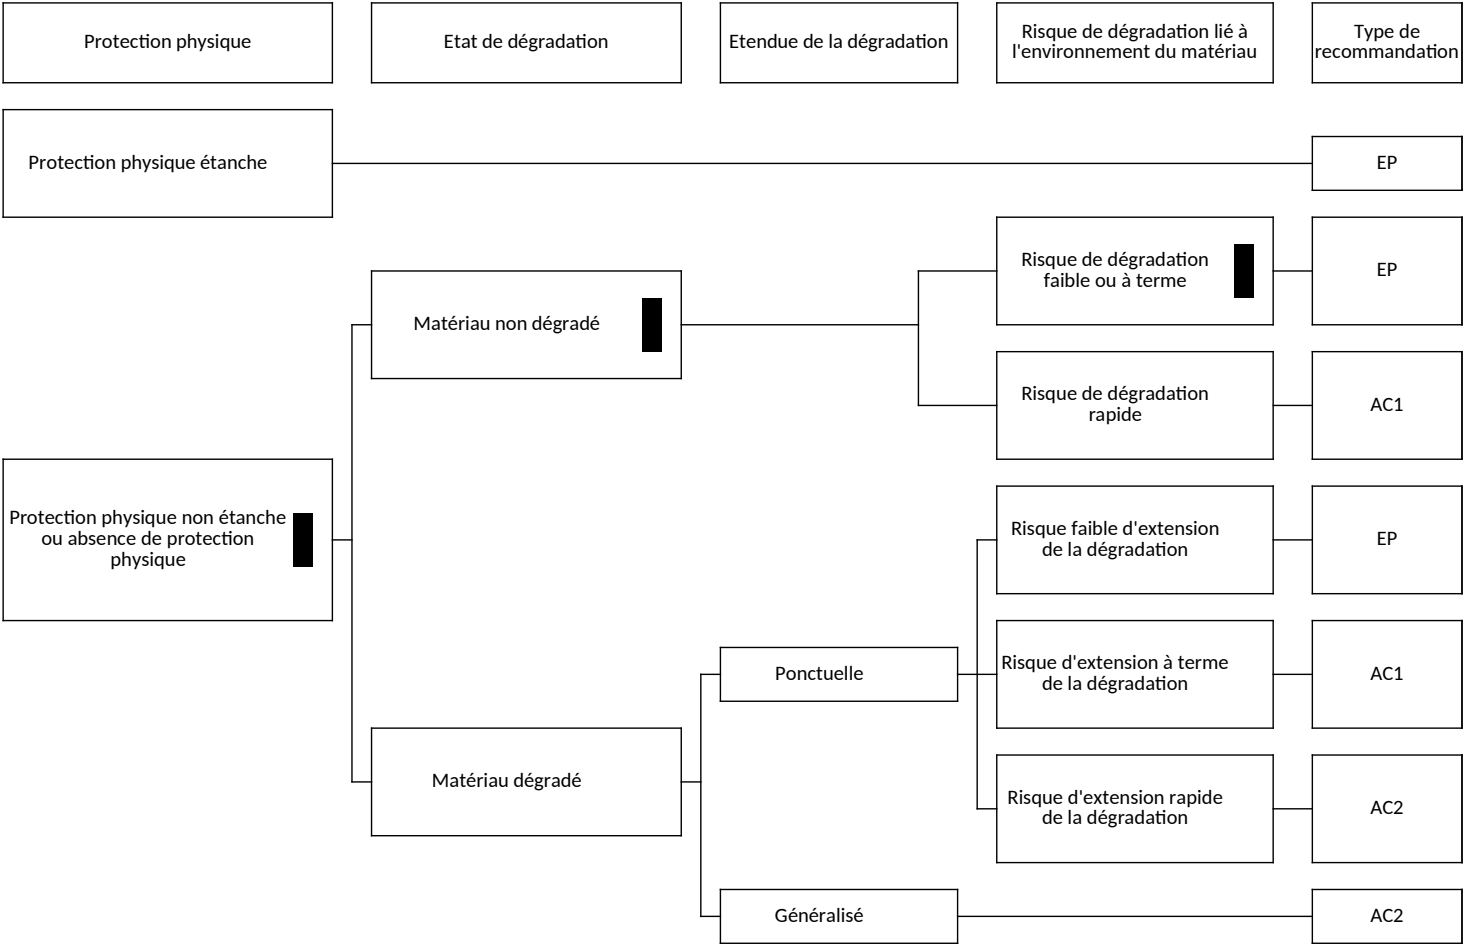


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> NB0-63 -> 062 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

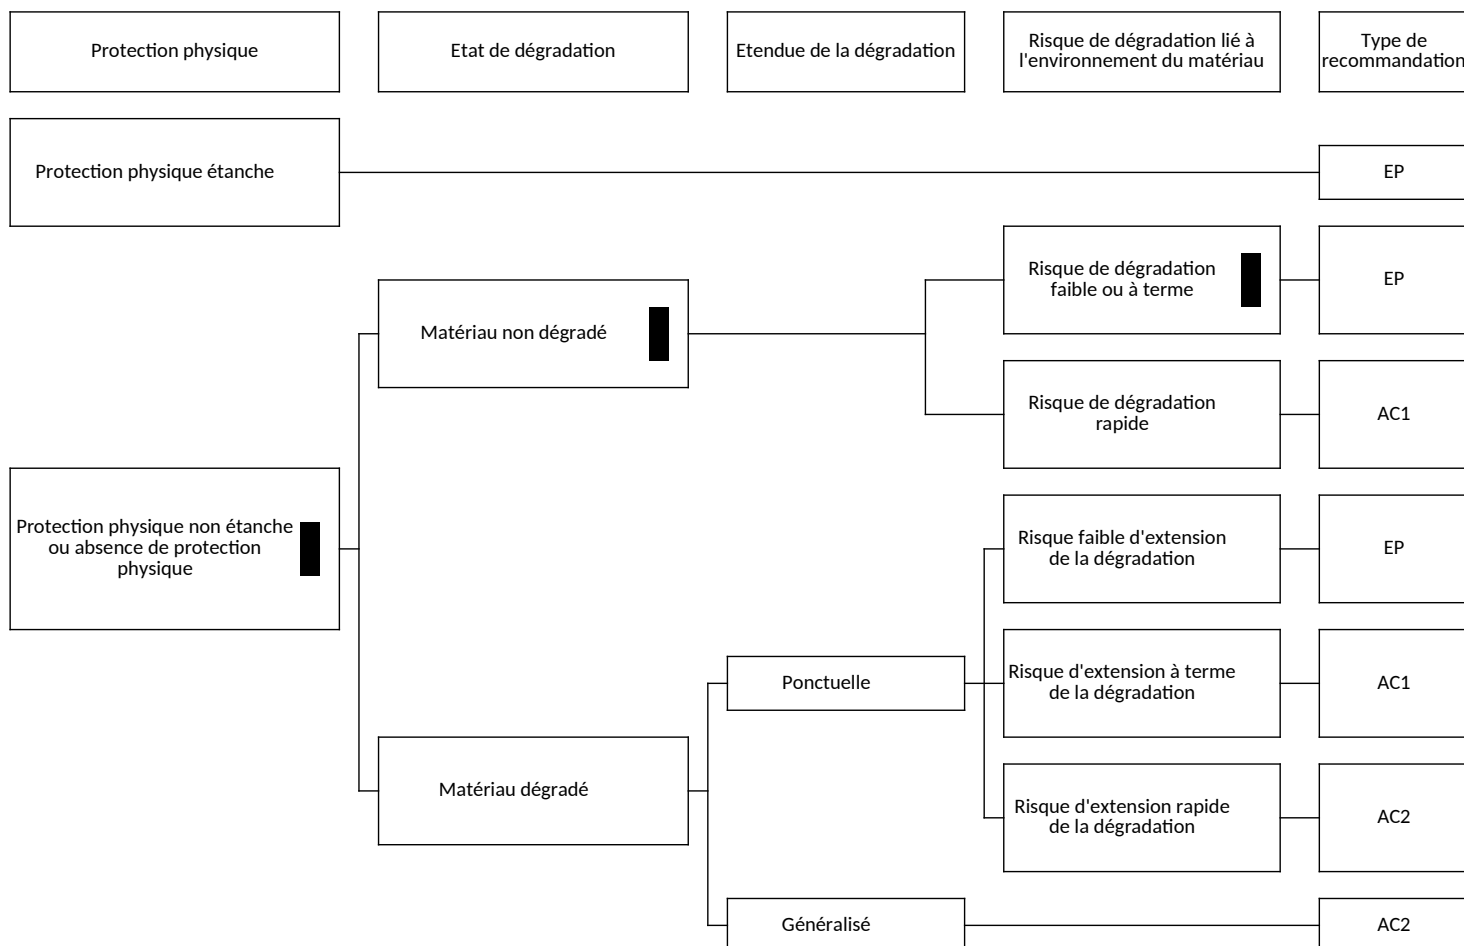


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 025 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

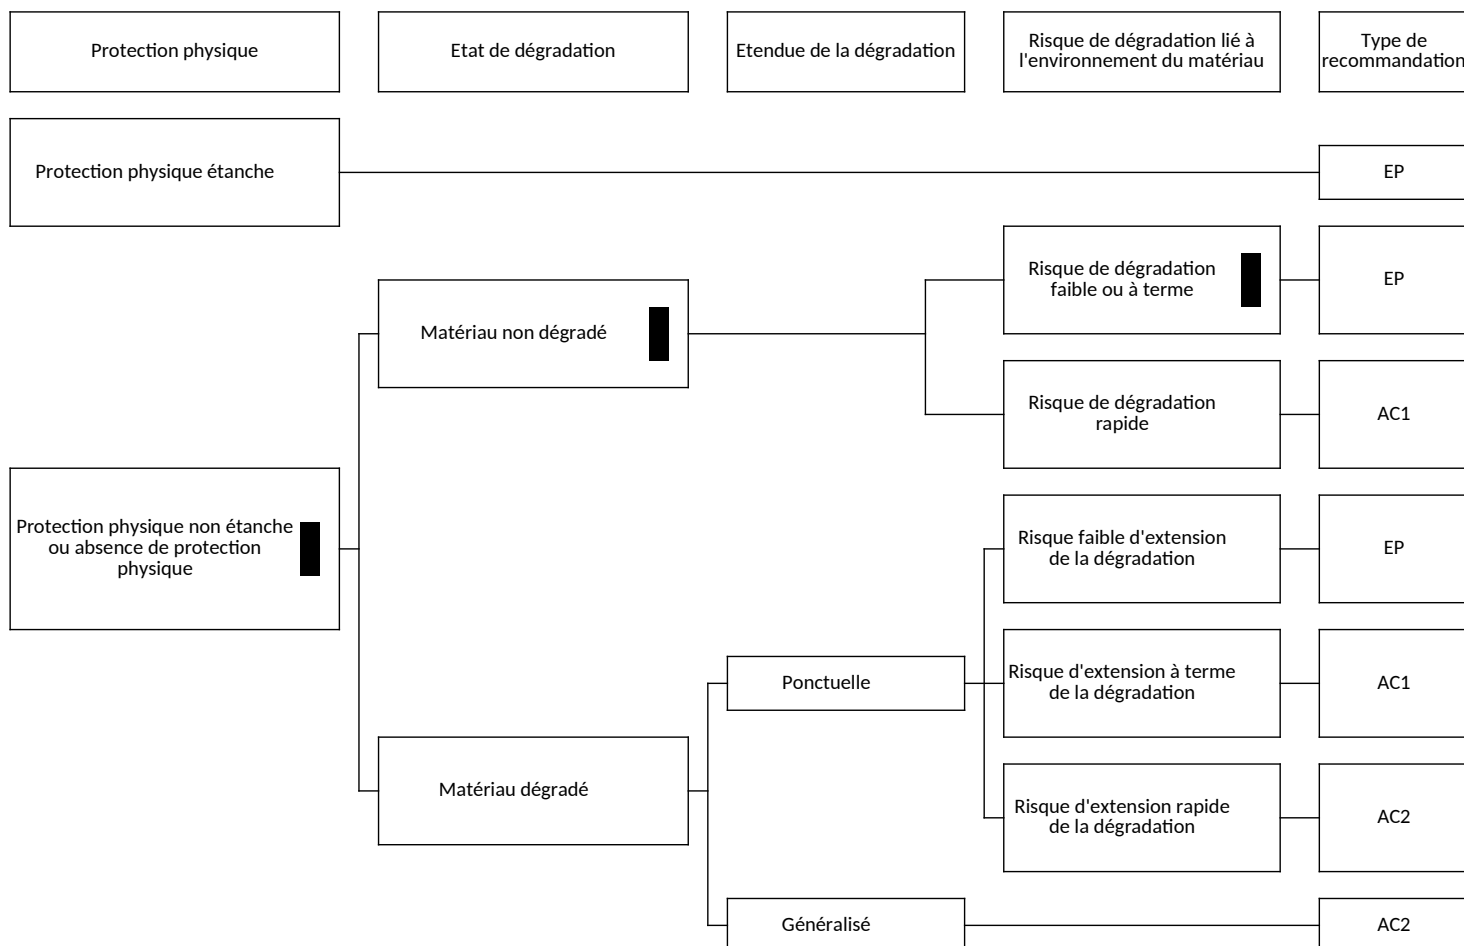


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 026 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

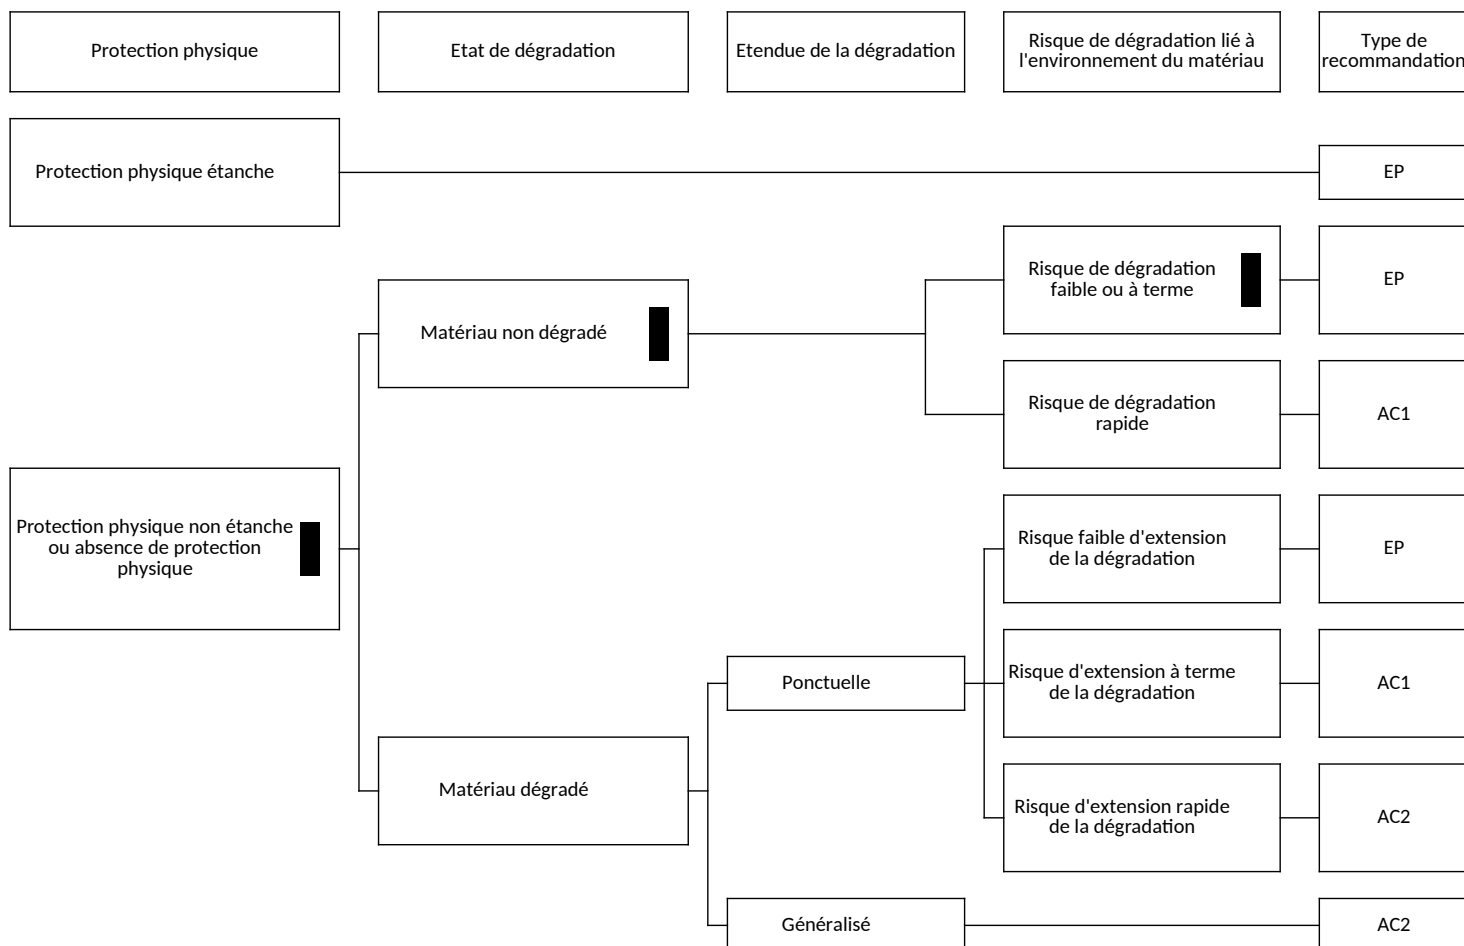


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 043 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

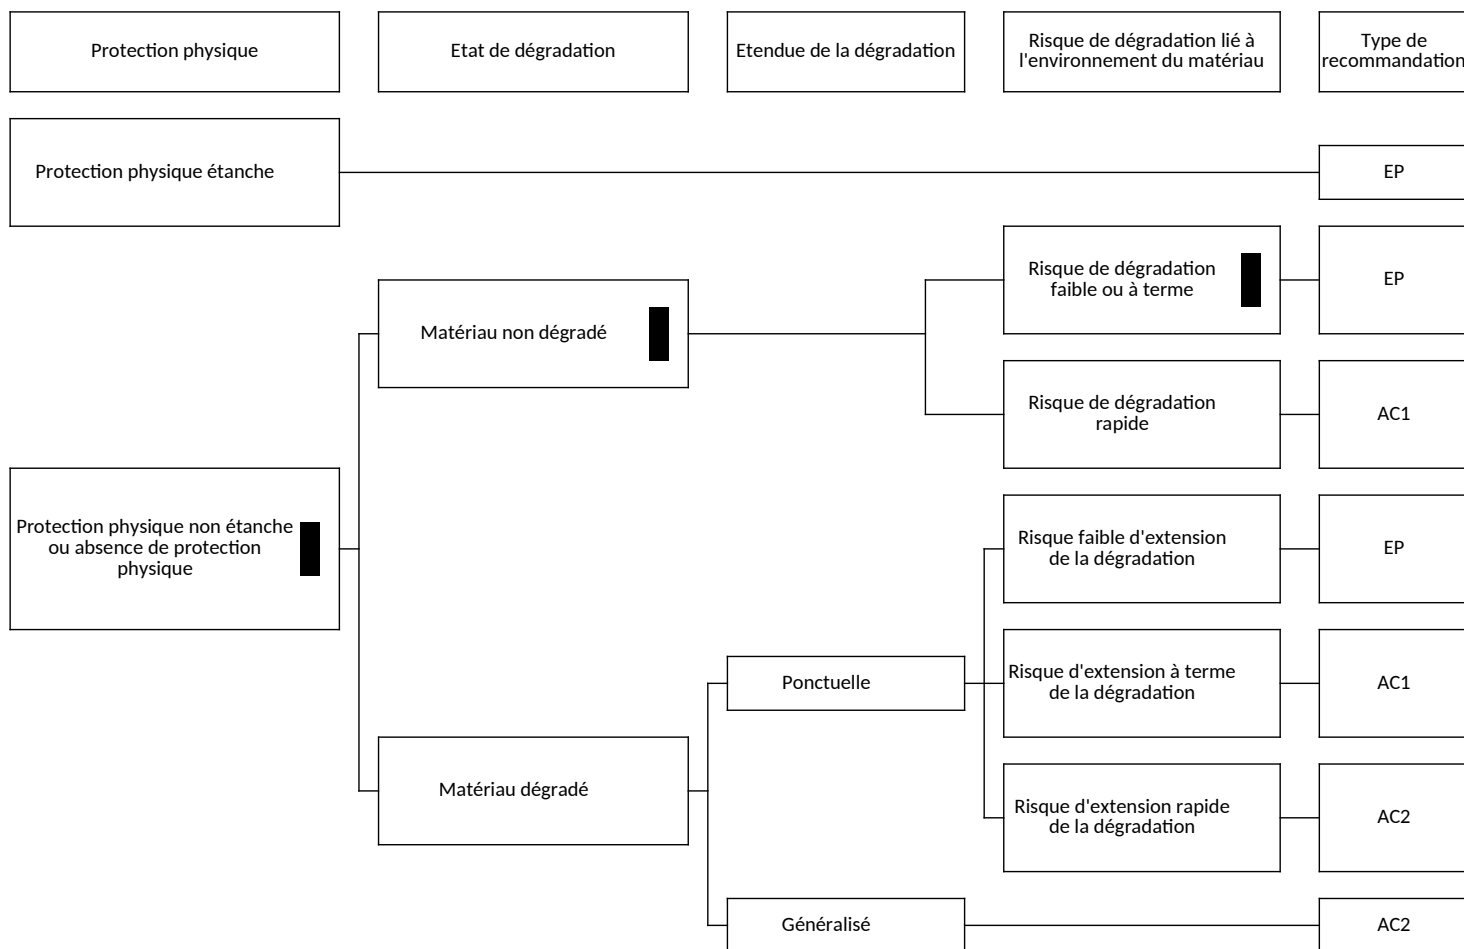


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 044 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

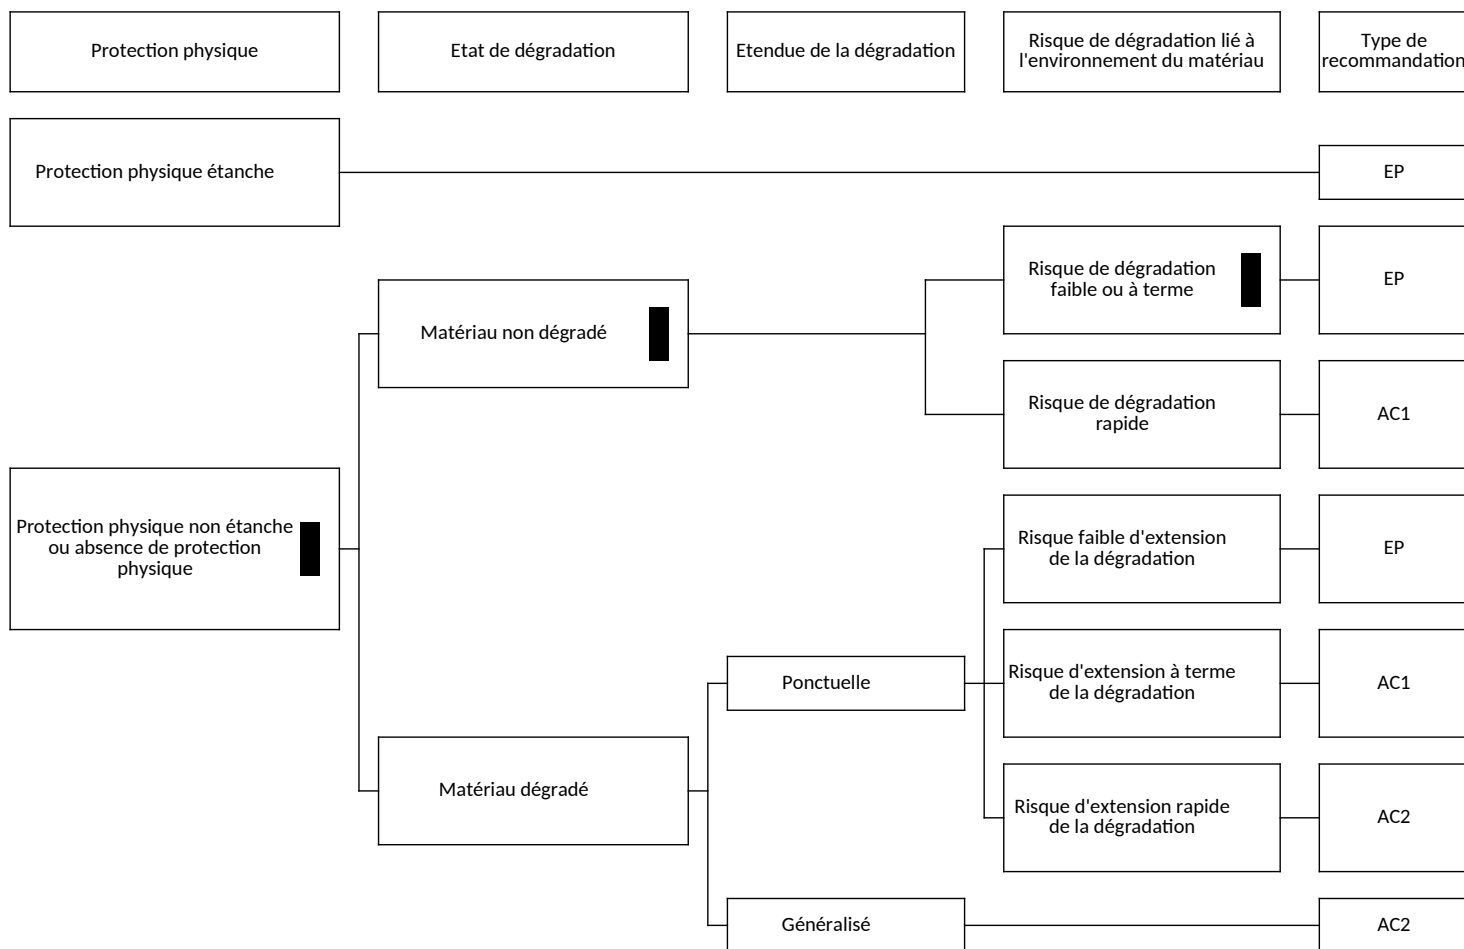


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 068 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

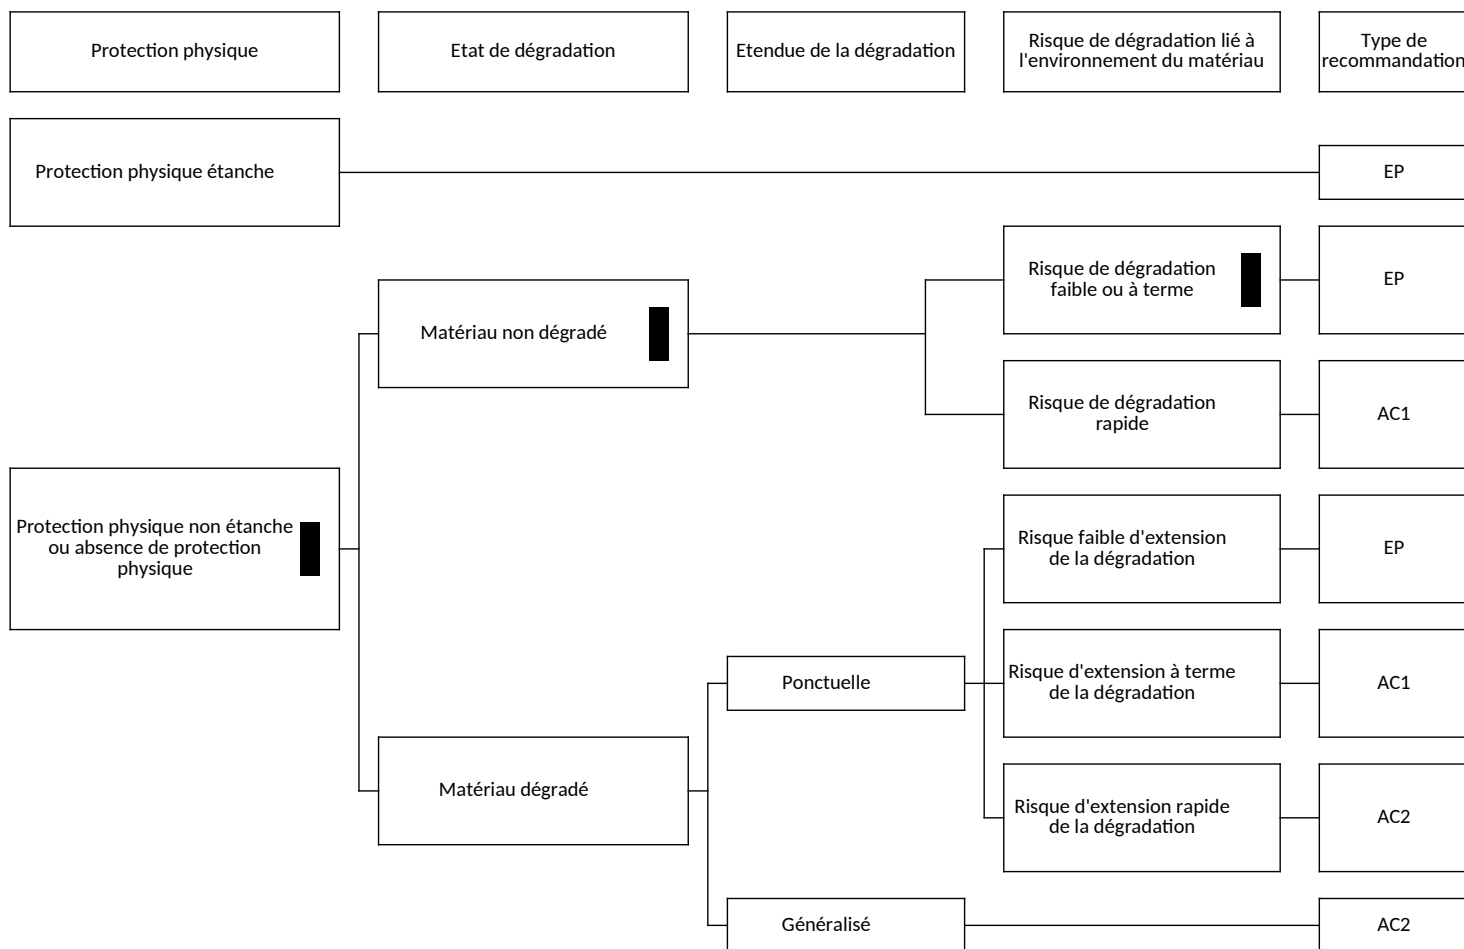


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 028 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

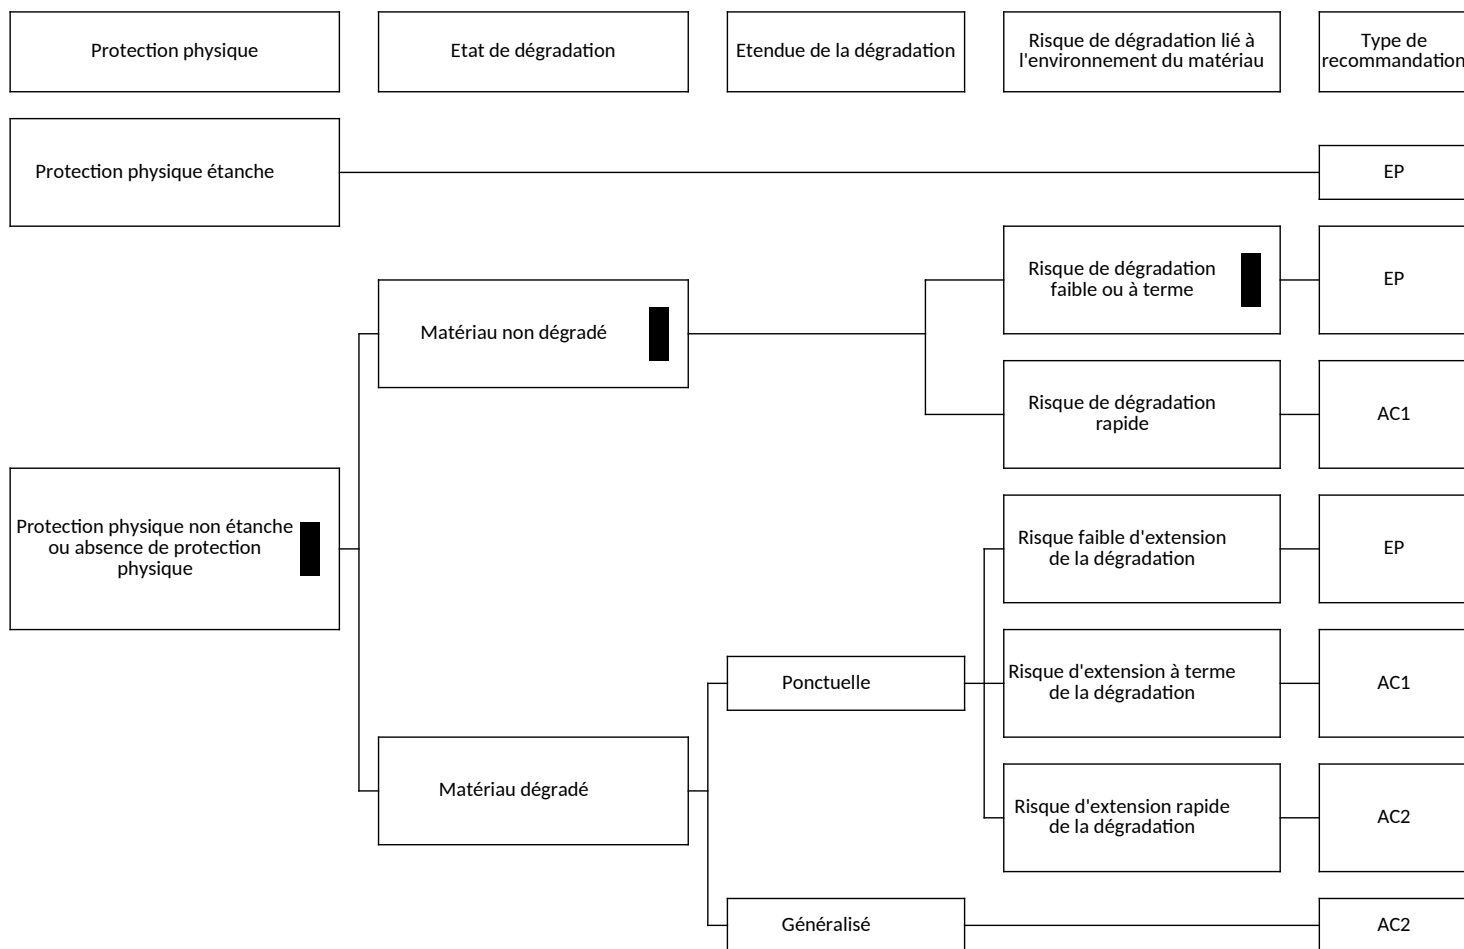


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 029 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

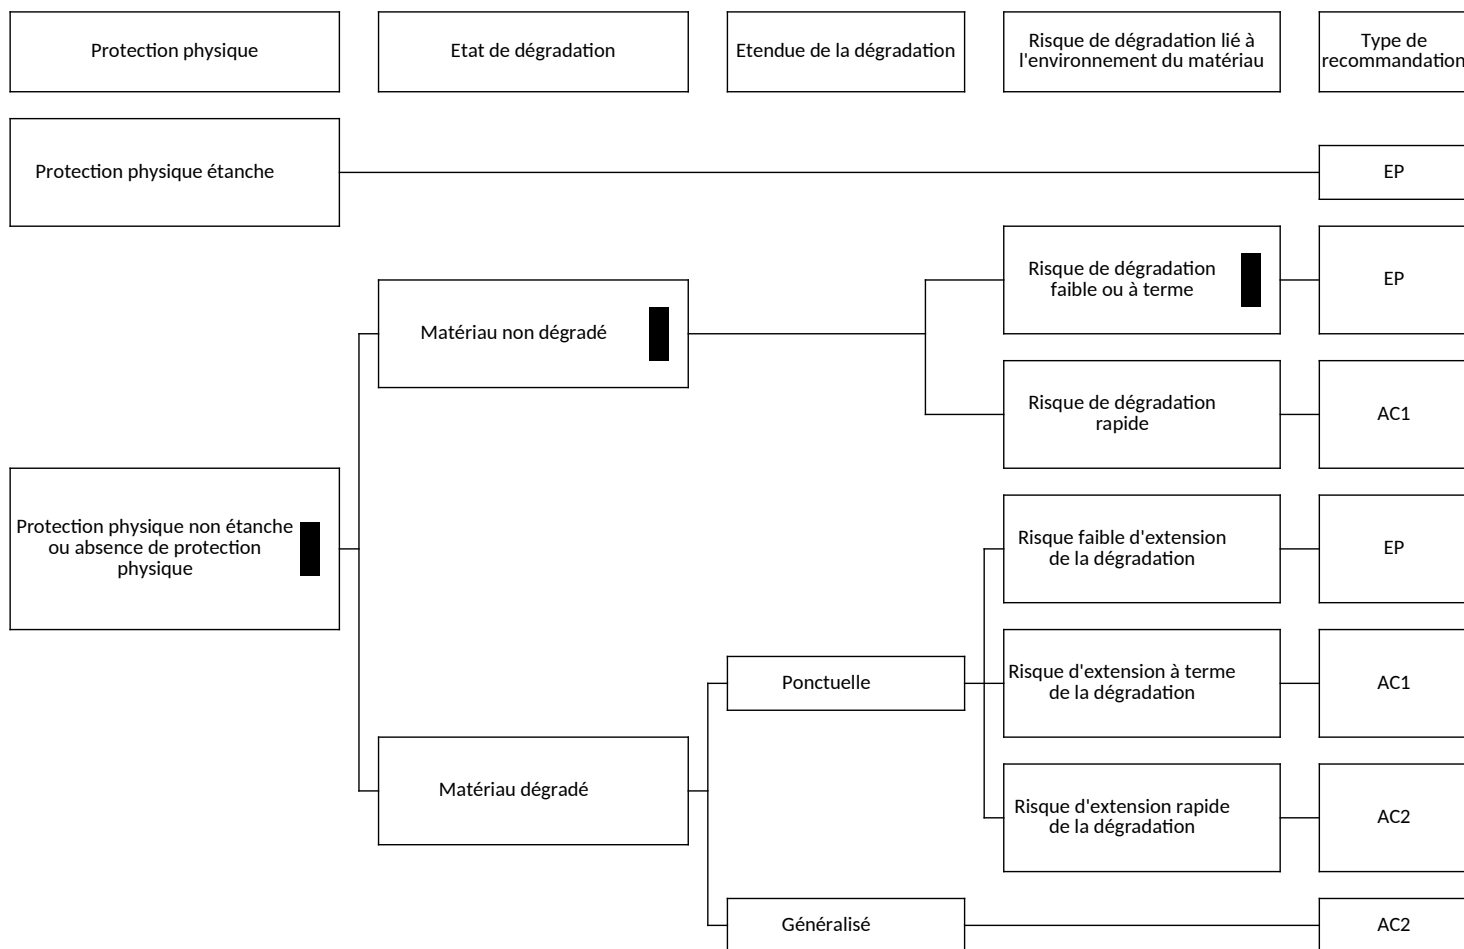


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 030 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

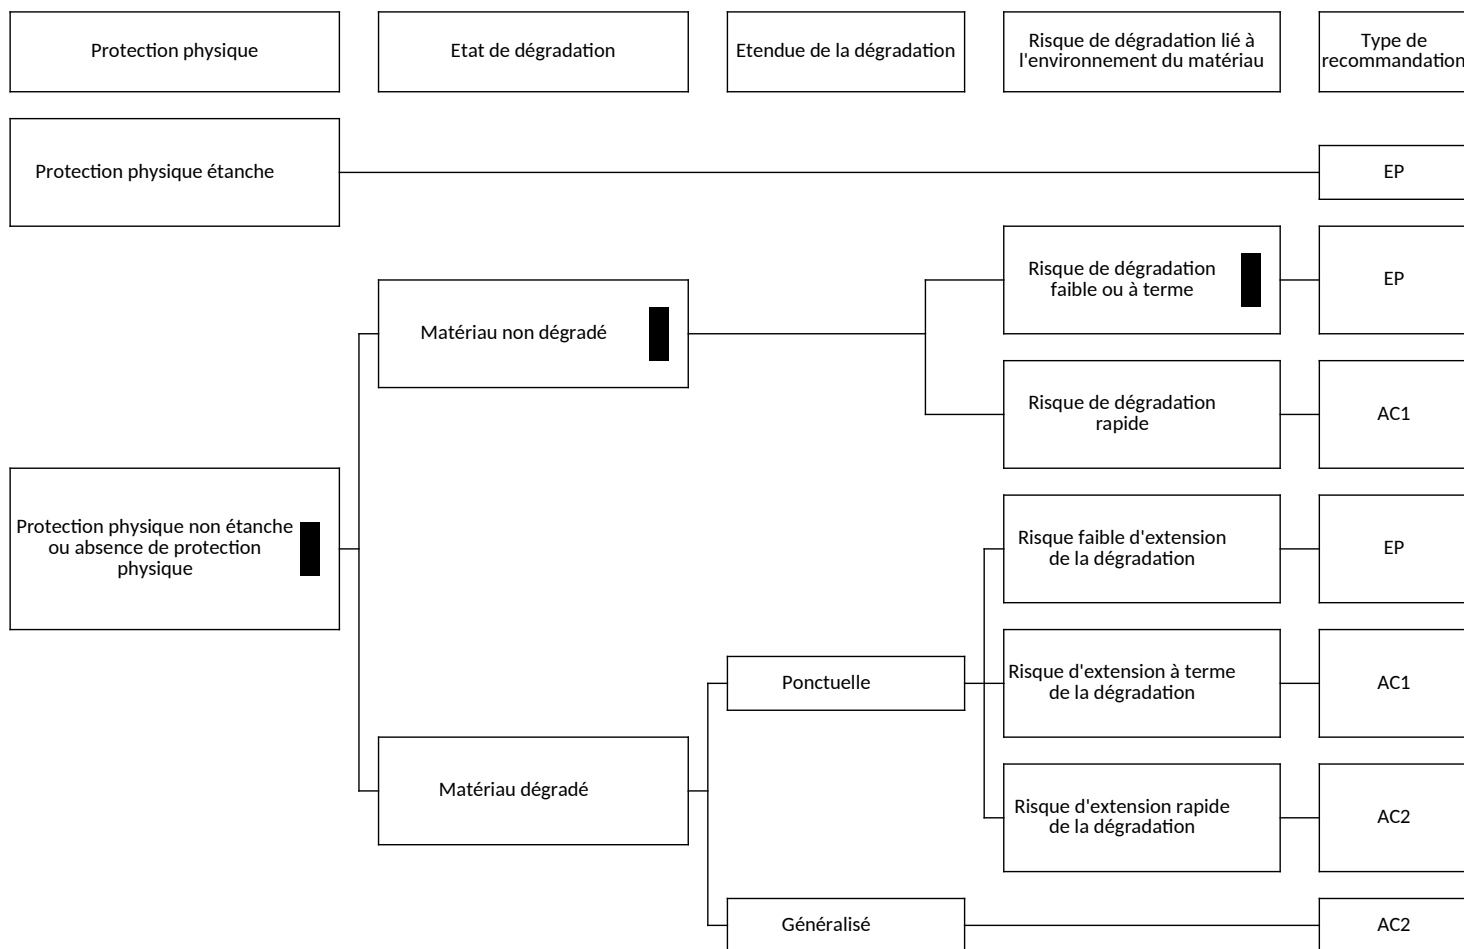


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 032 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

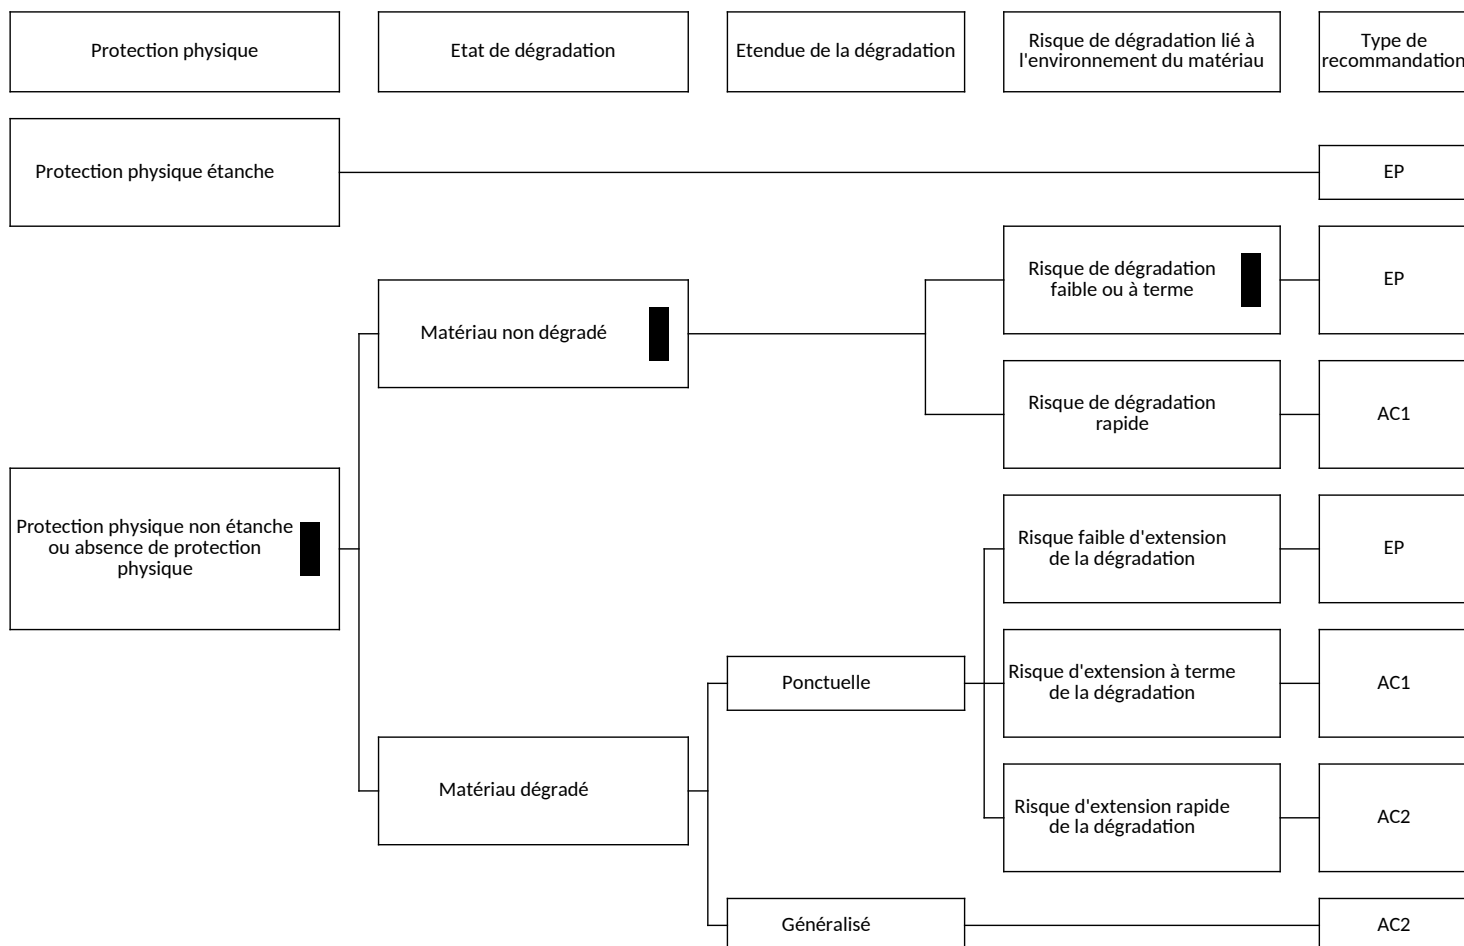


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 065 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

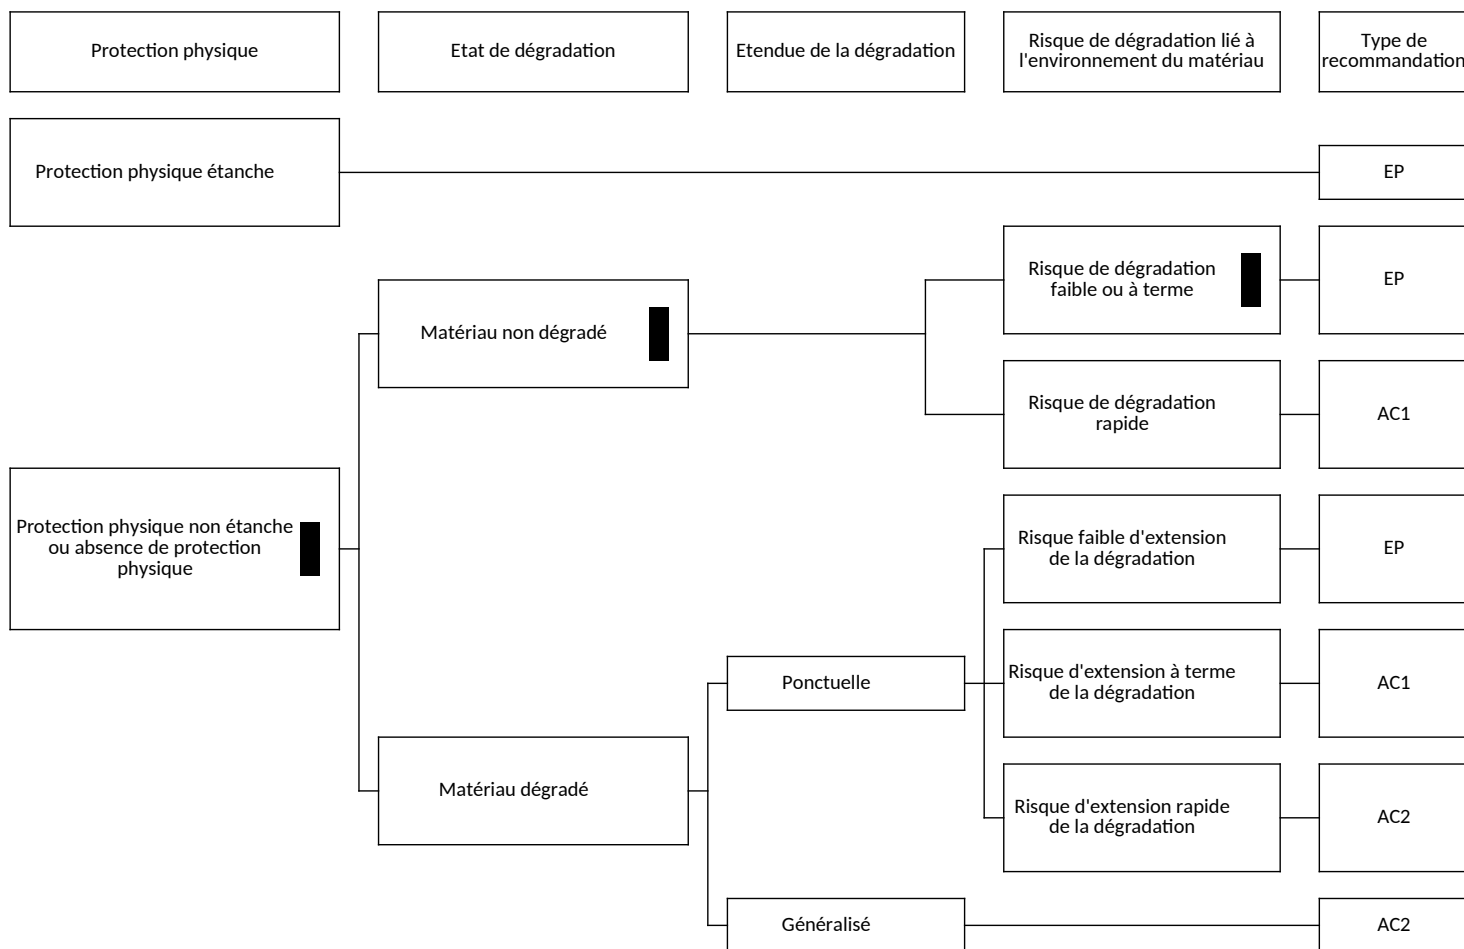


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 031 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

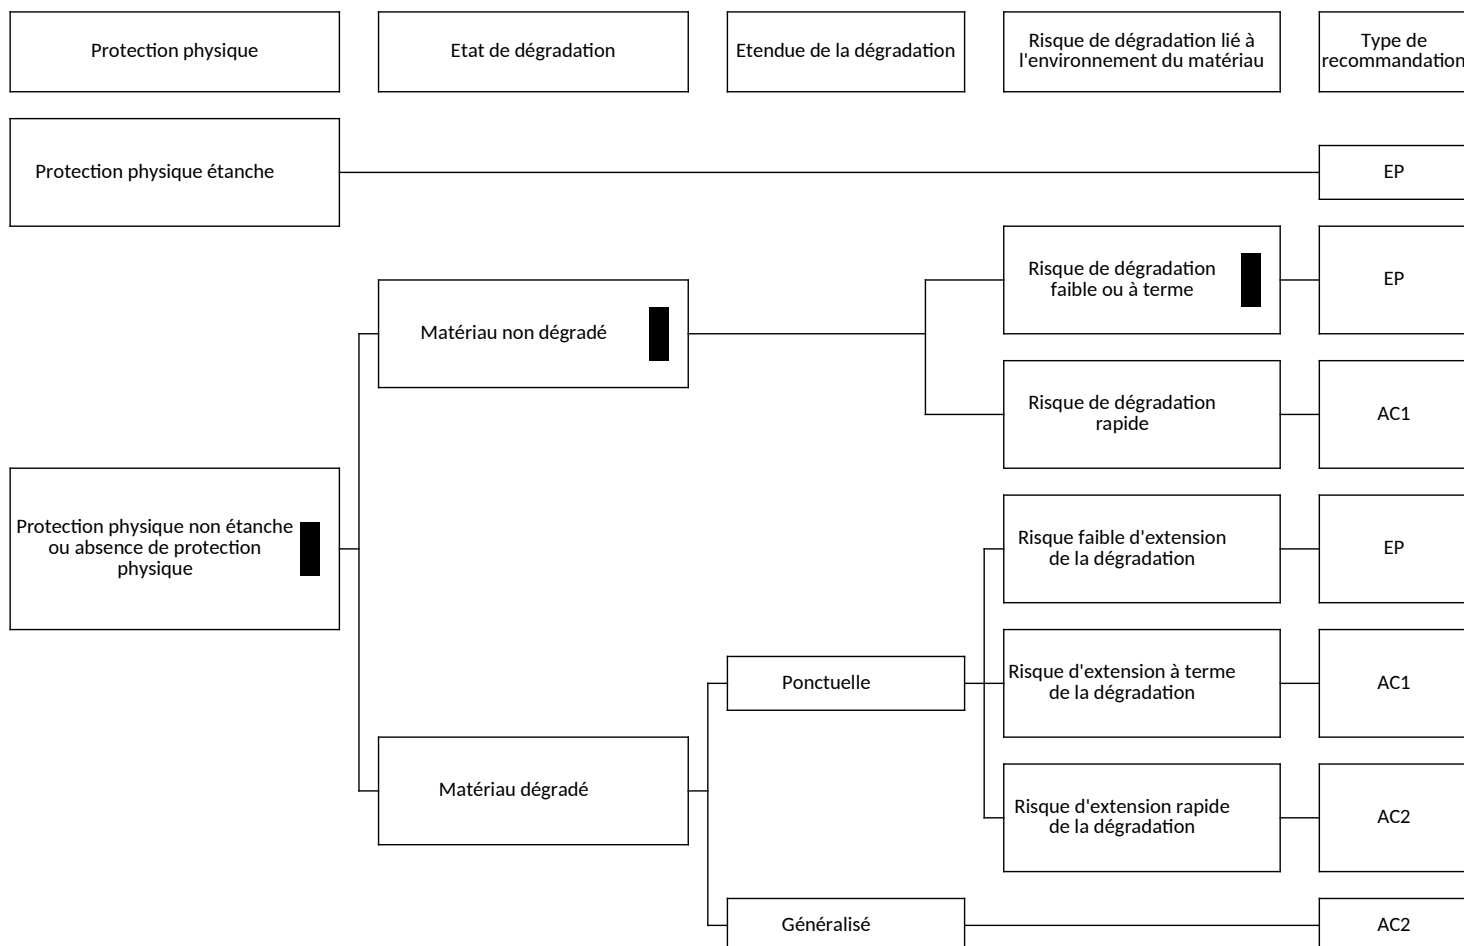


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 041 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

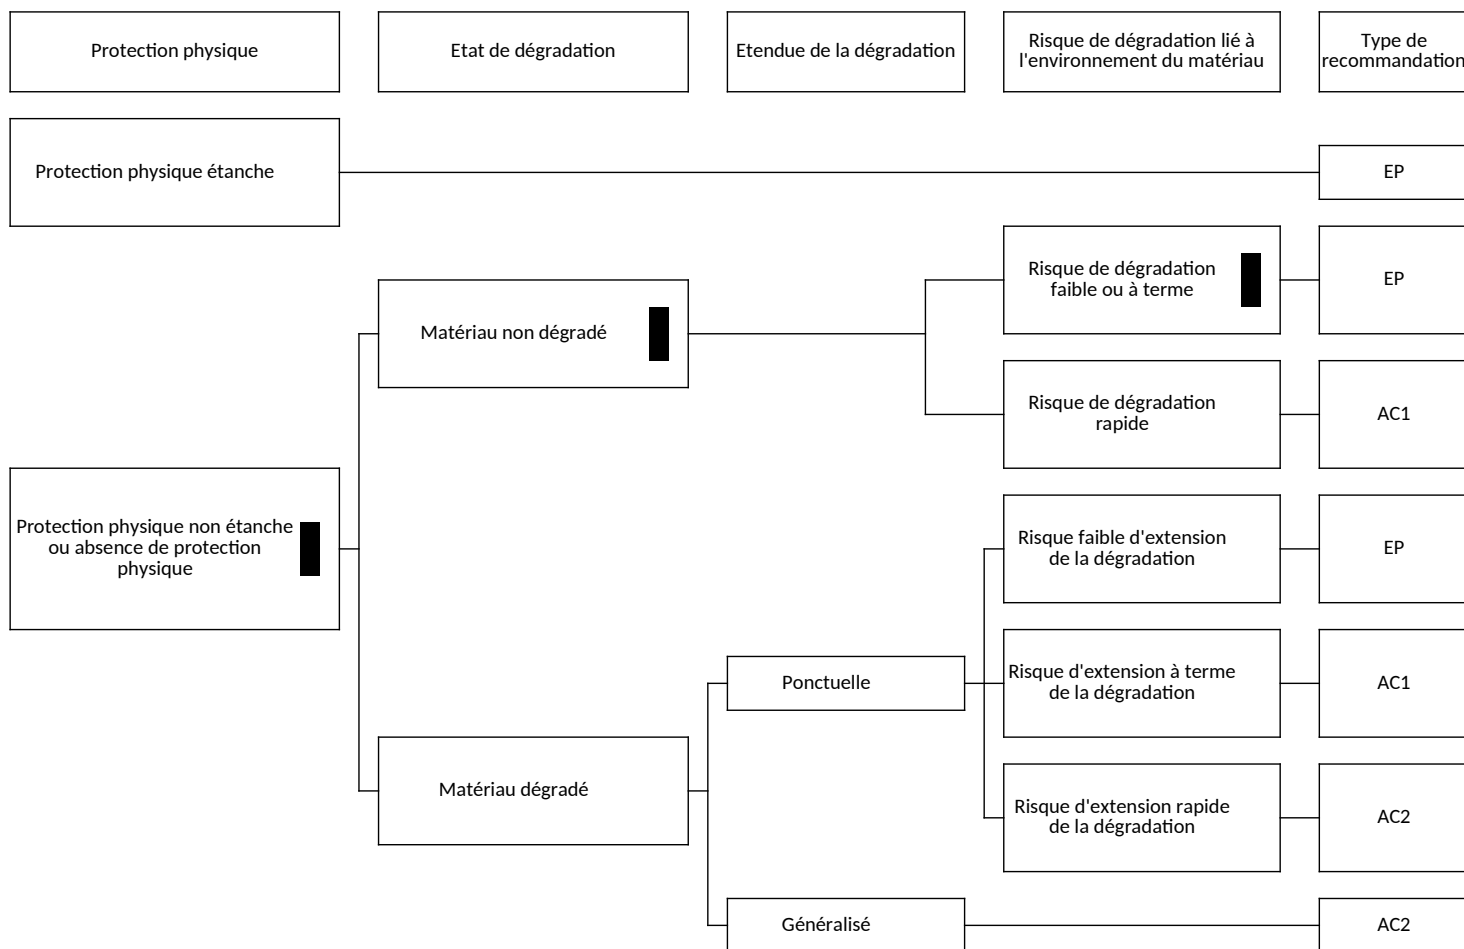


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 037 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

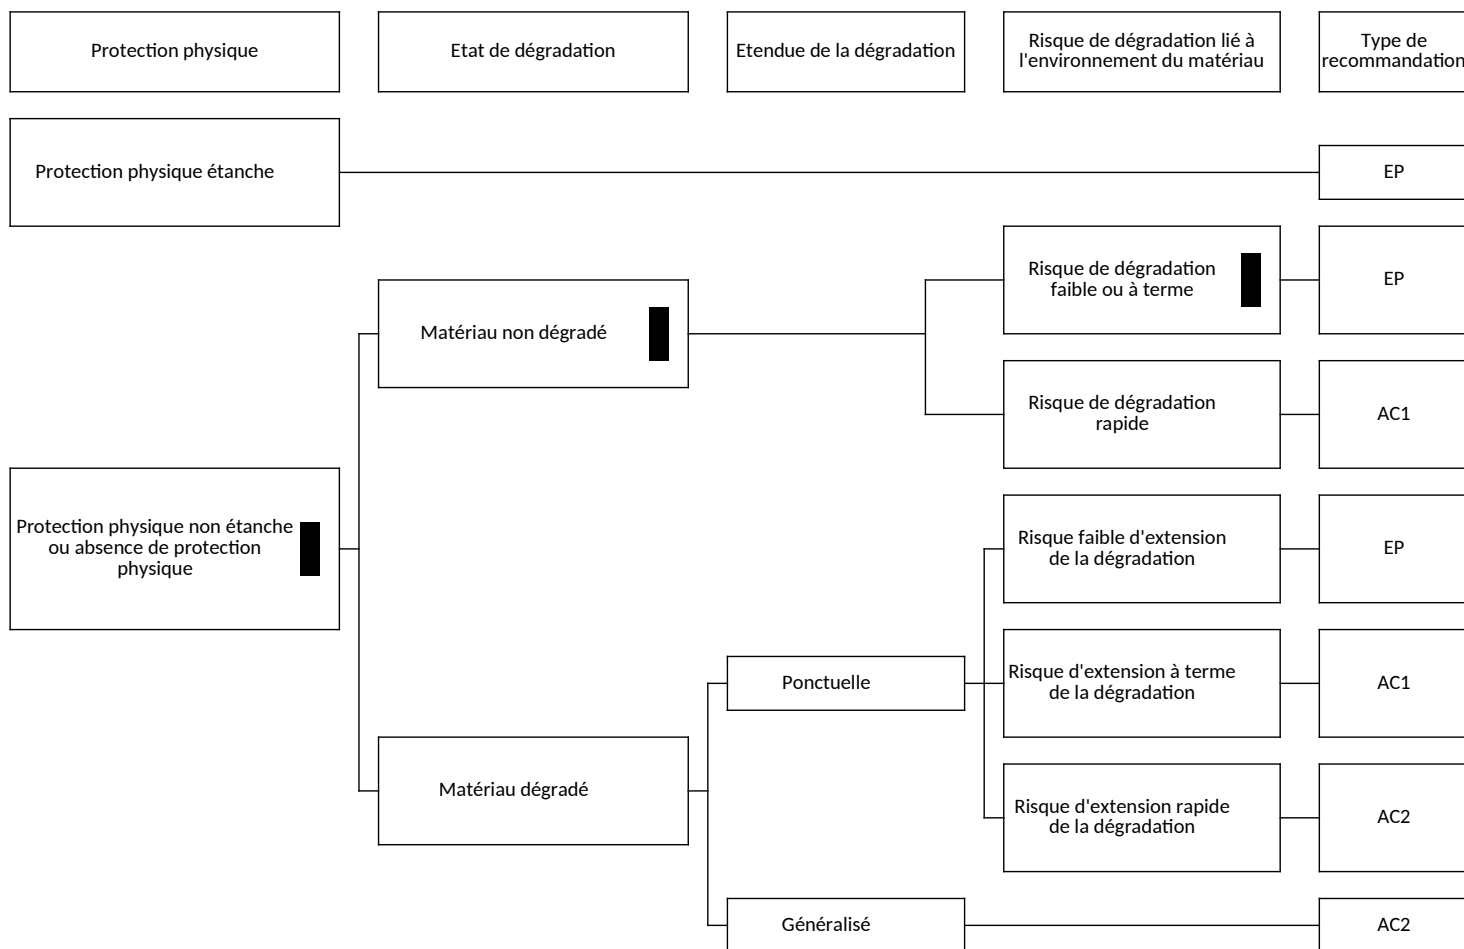


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 033 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

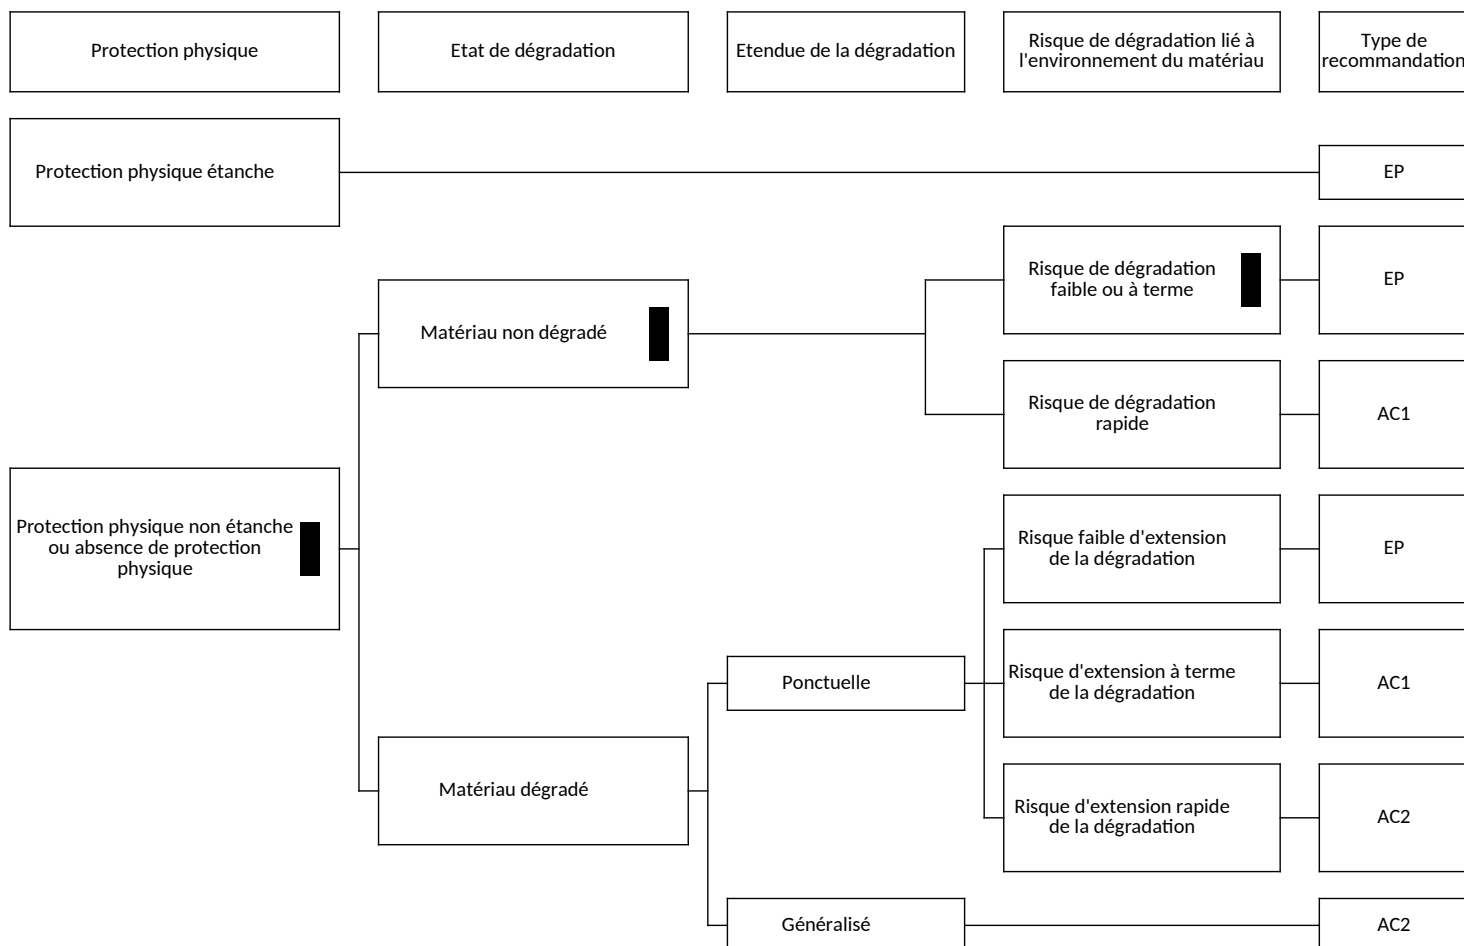


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 038 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

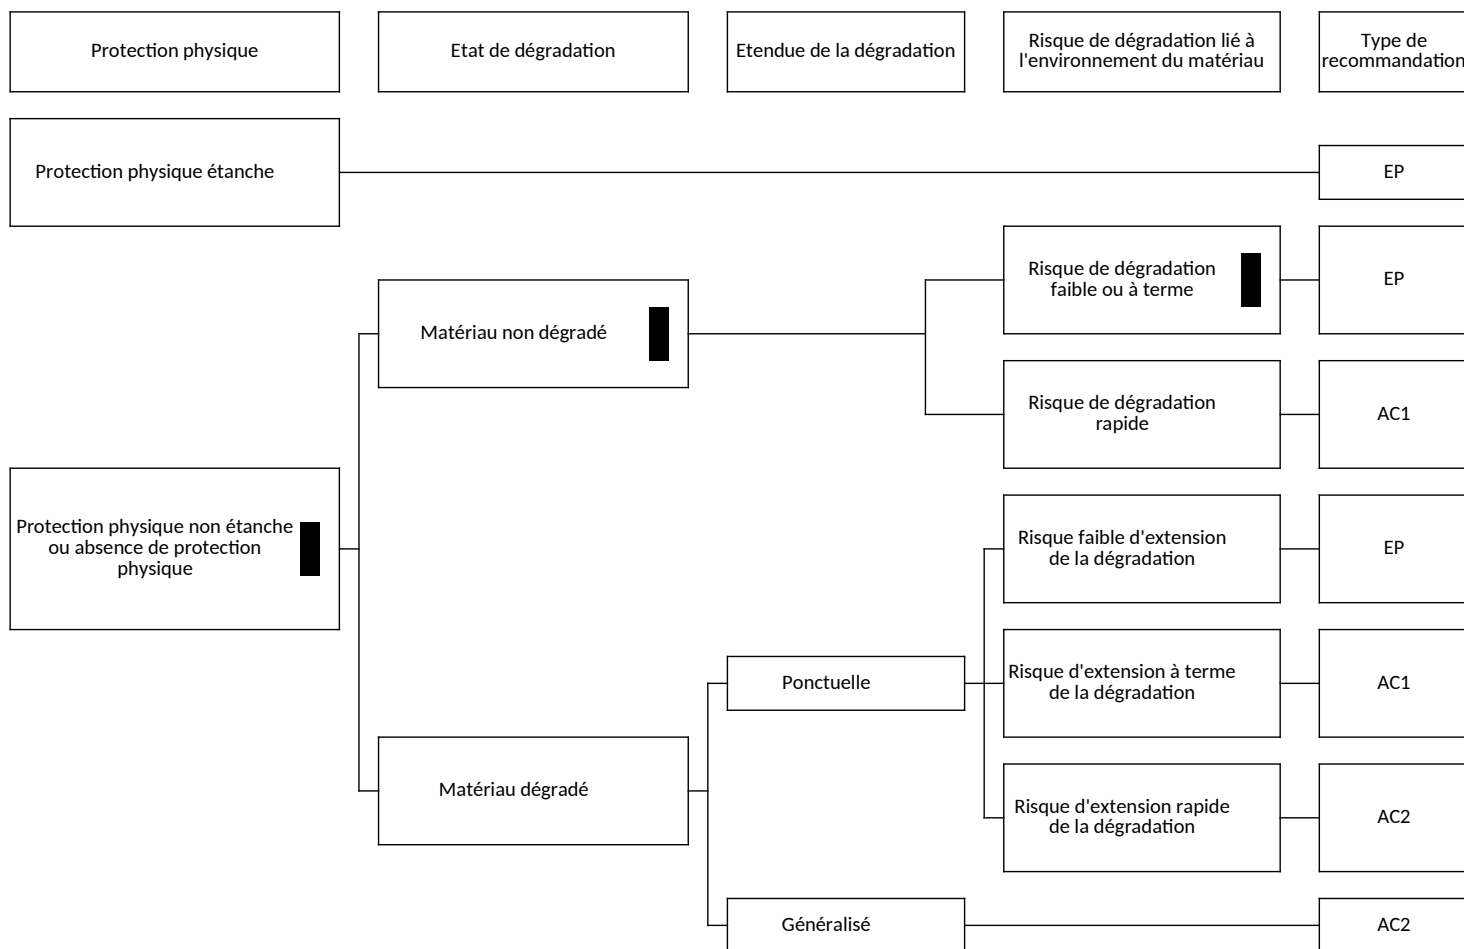


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 039 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

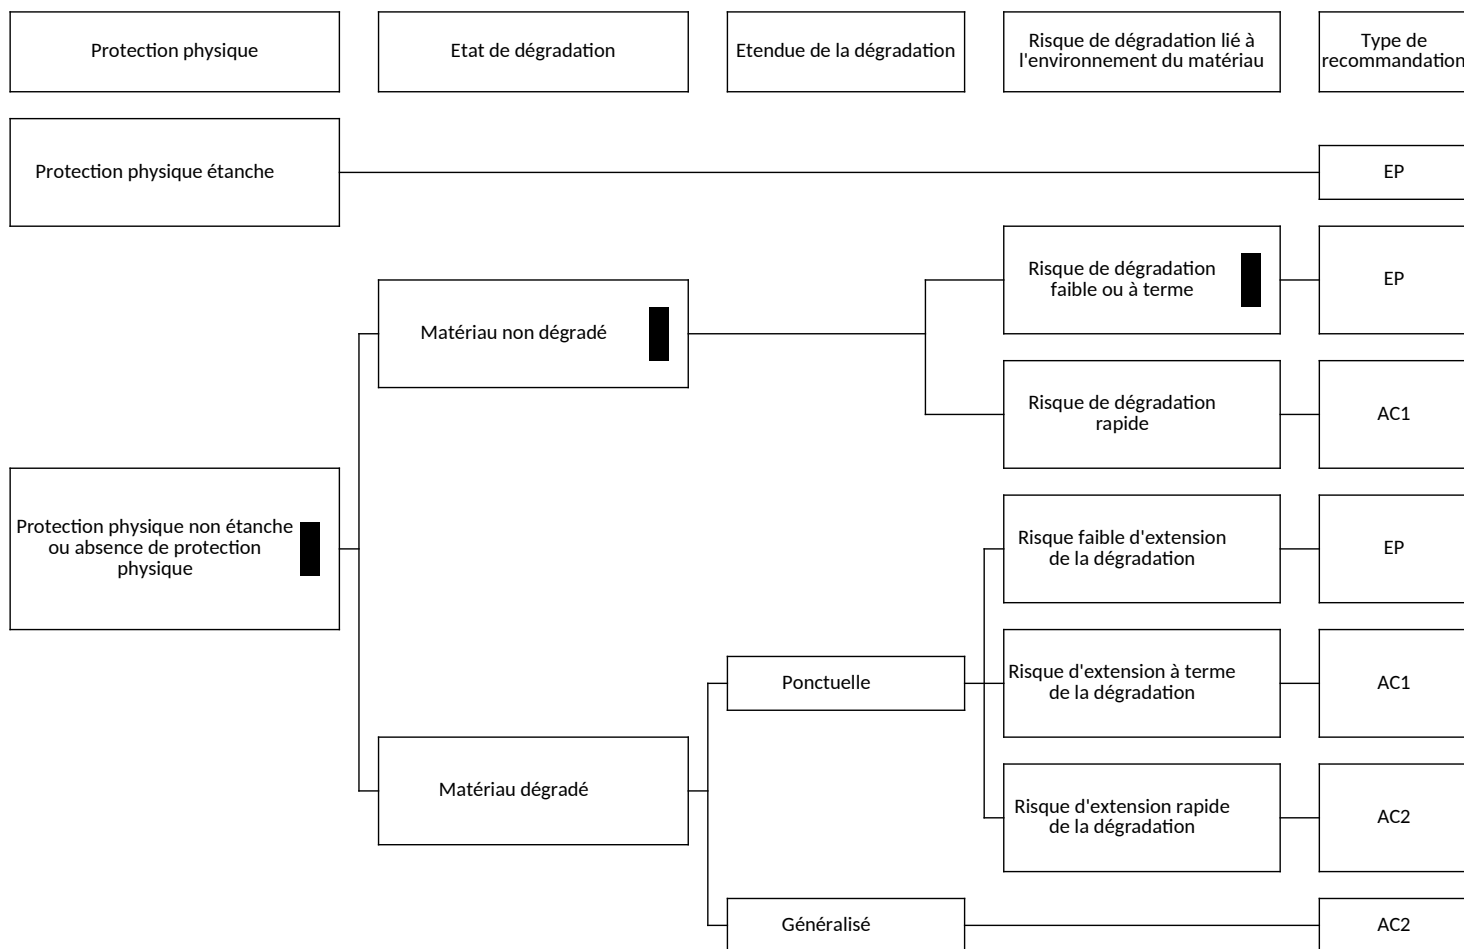


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 064 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

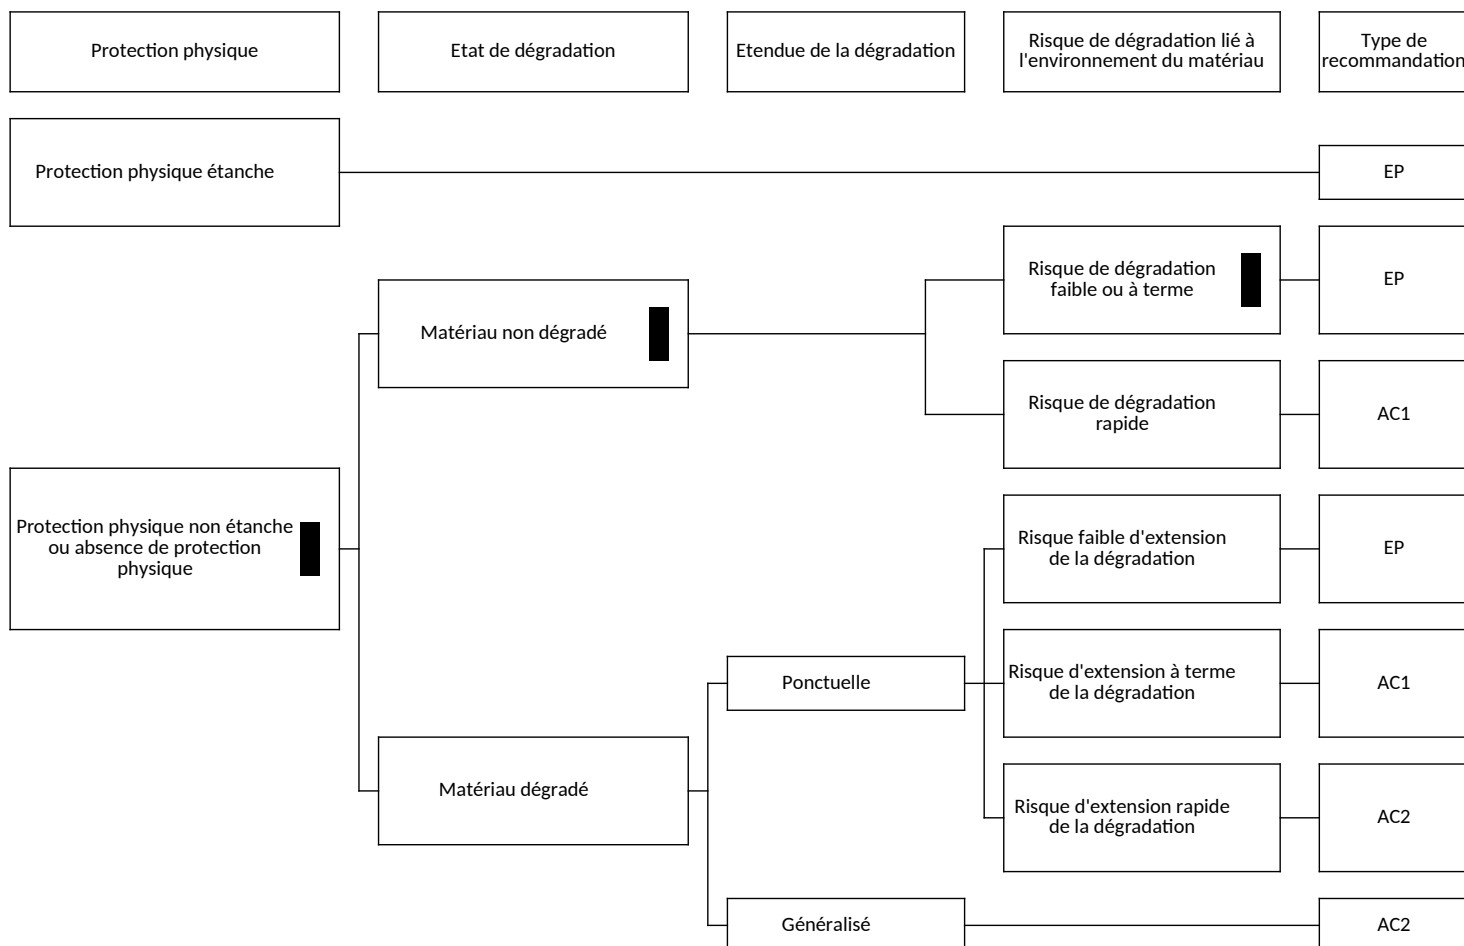


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 036 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

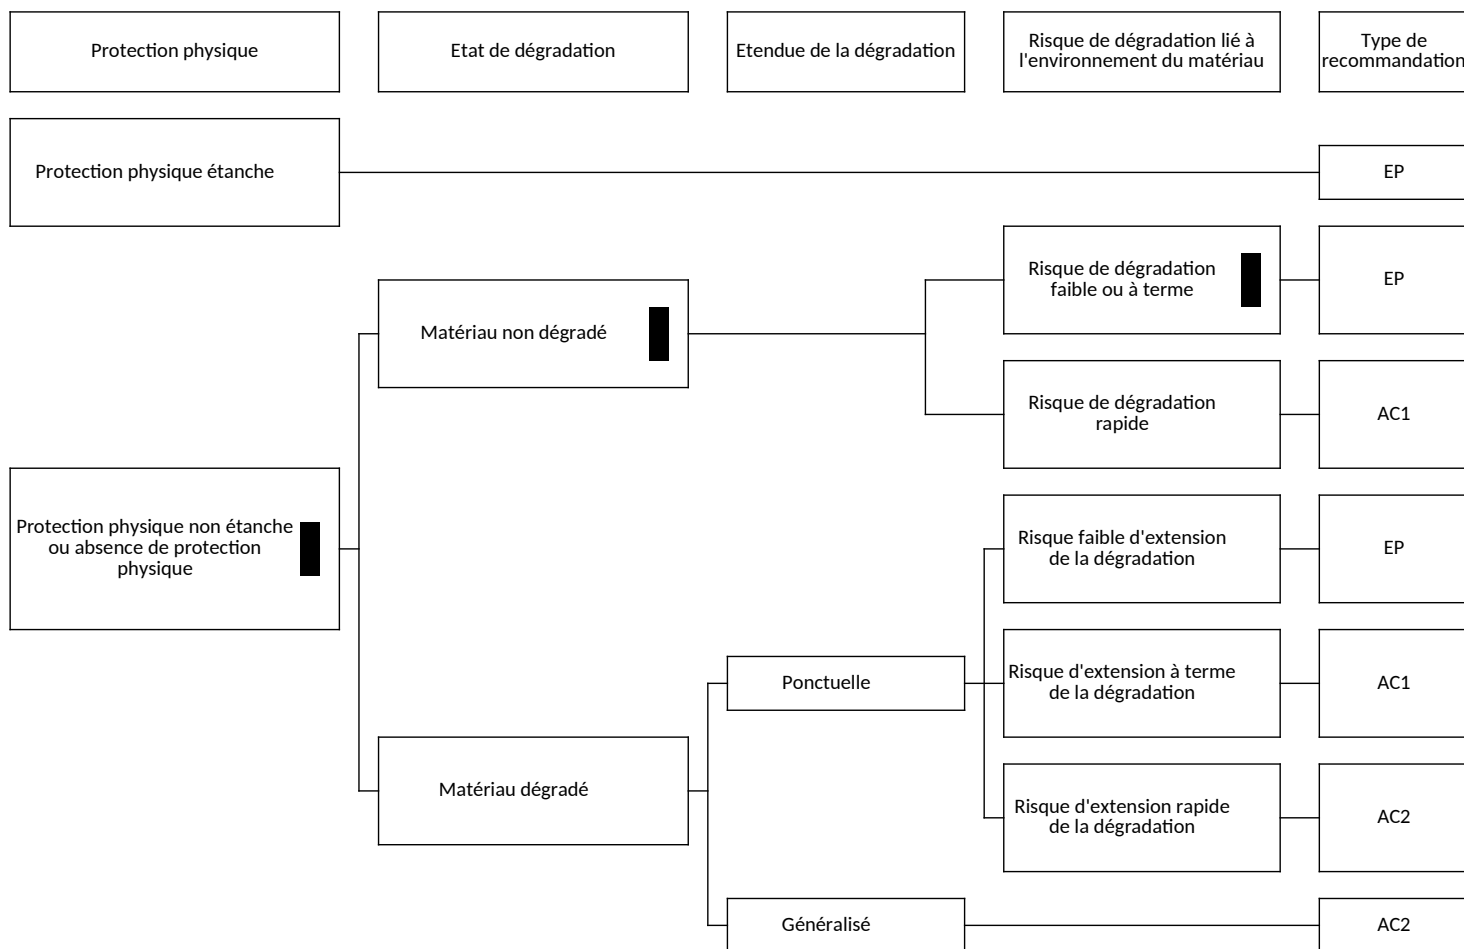


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 034 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

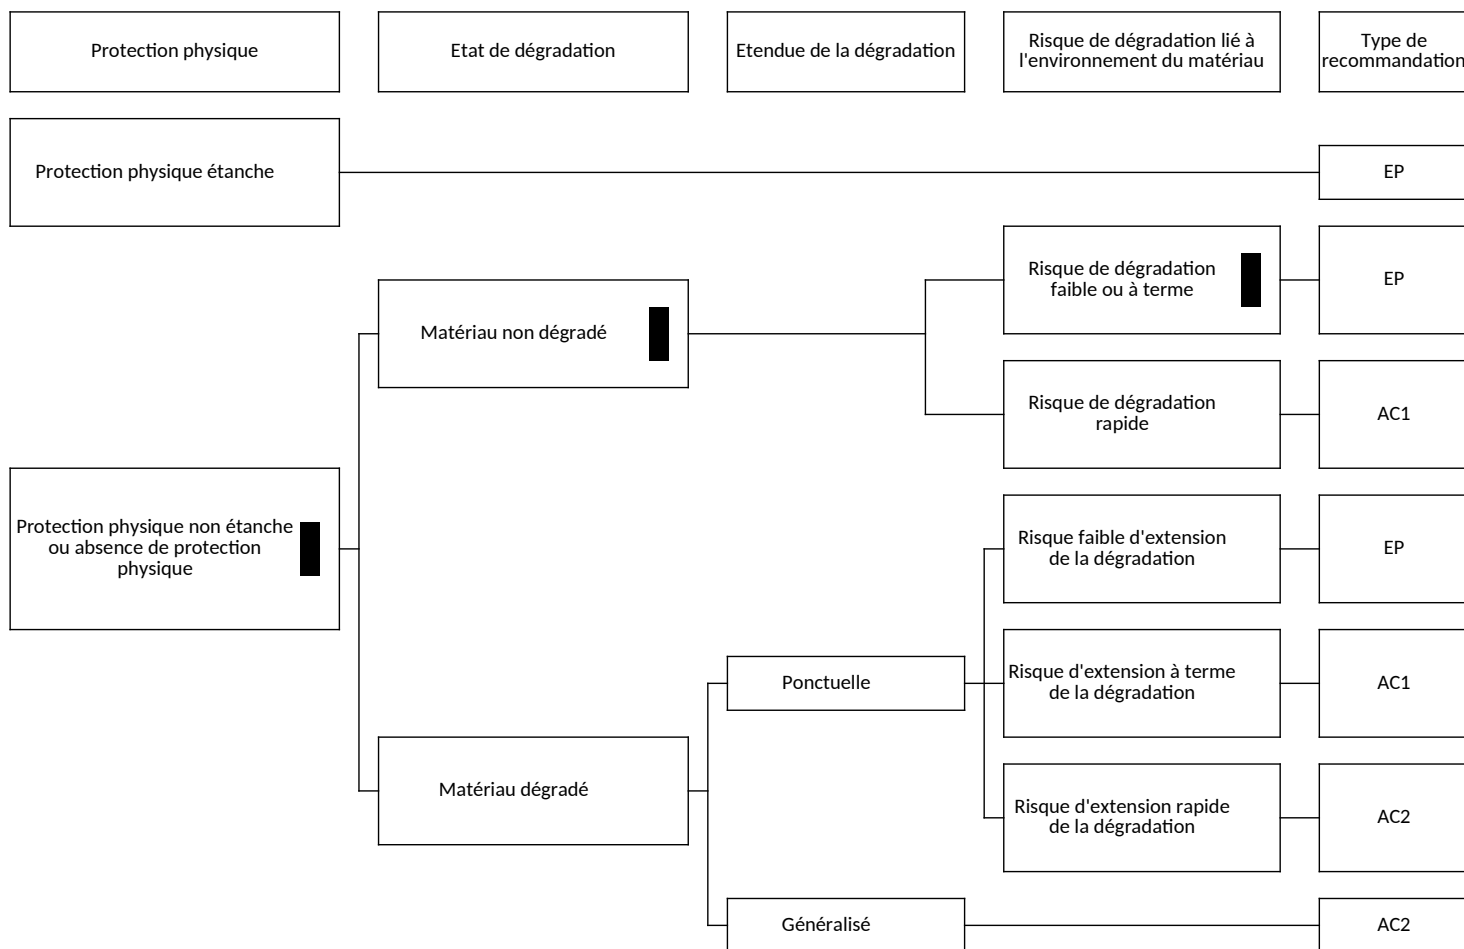


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 066 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

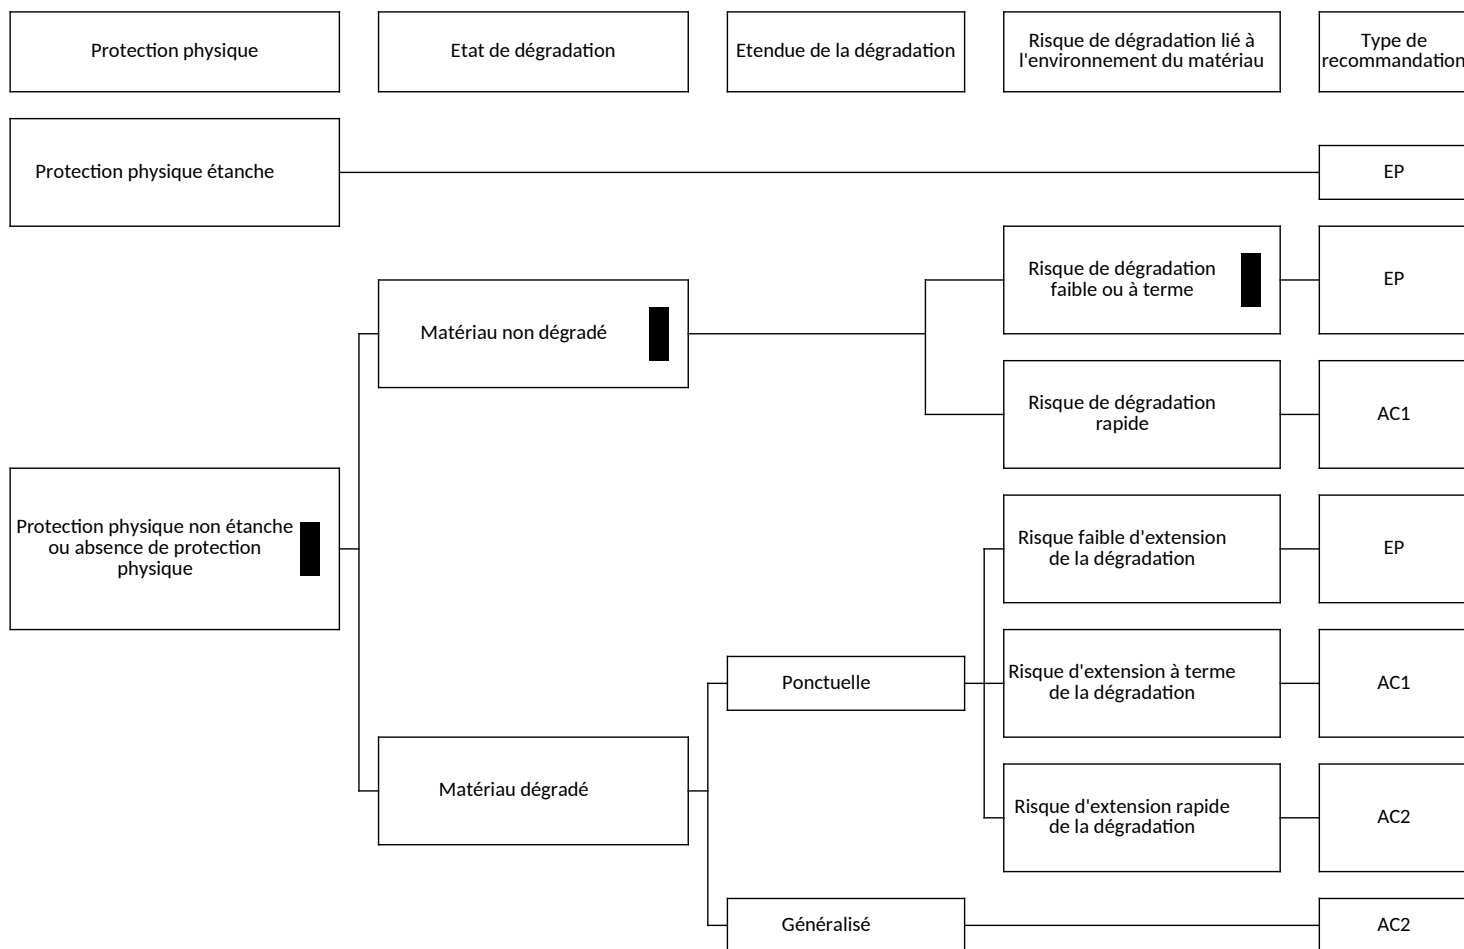


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 069 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

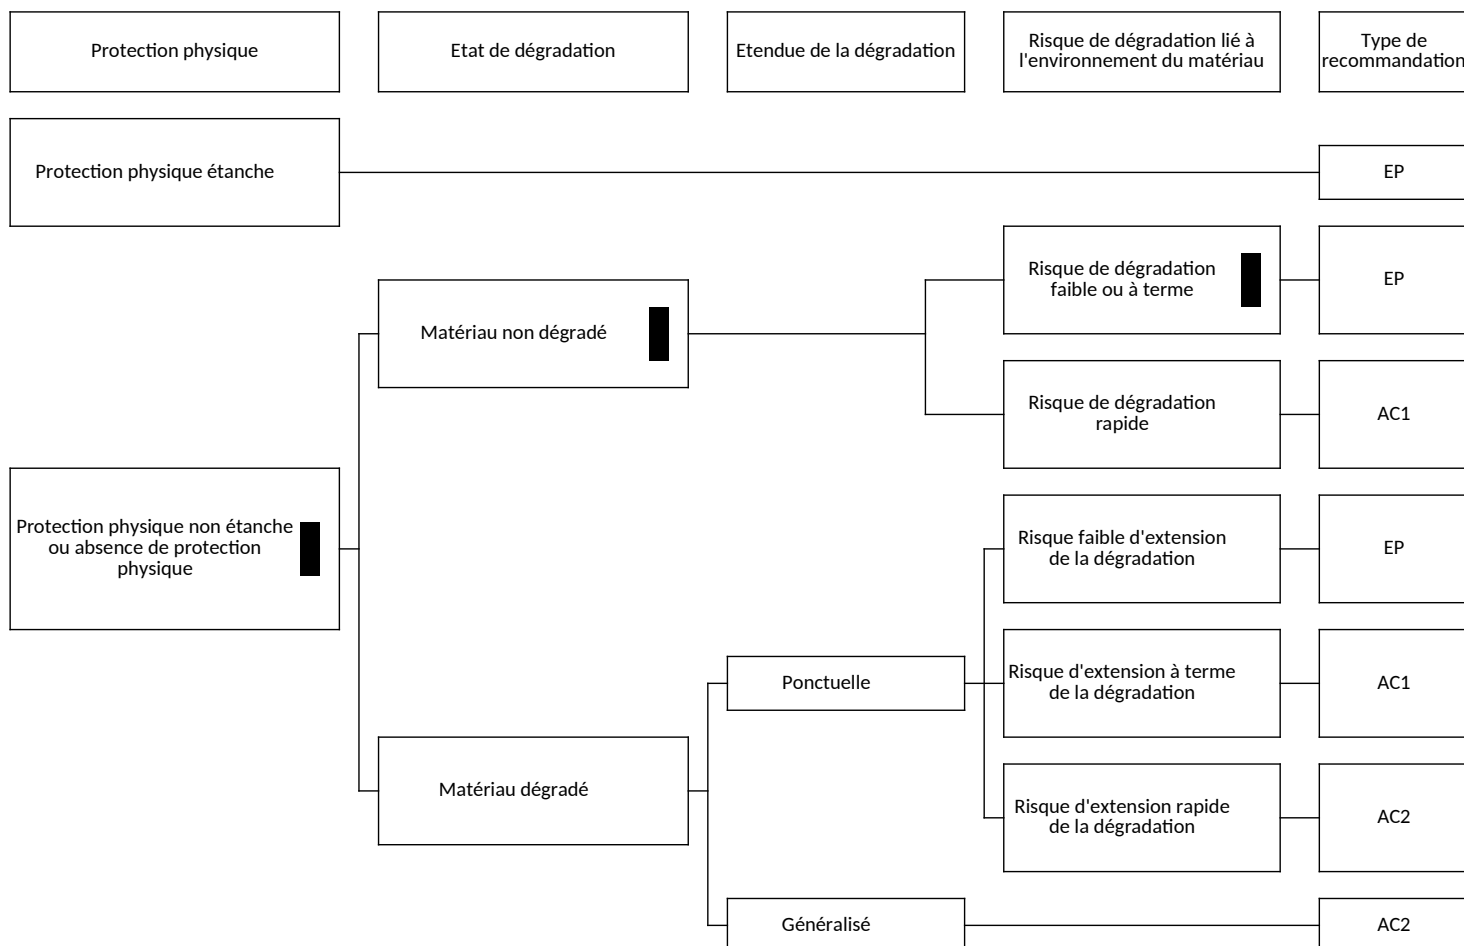


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 070 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

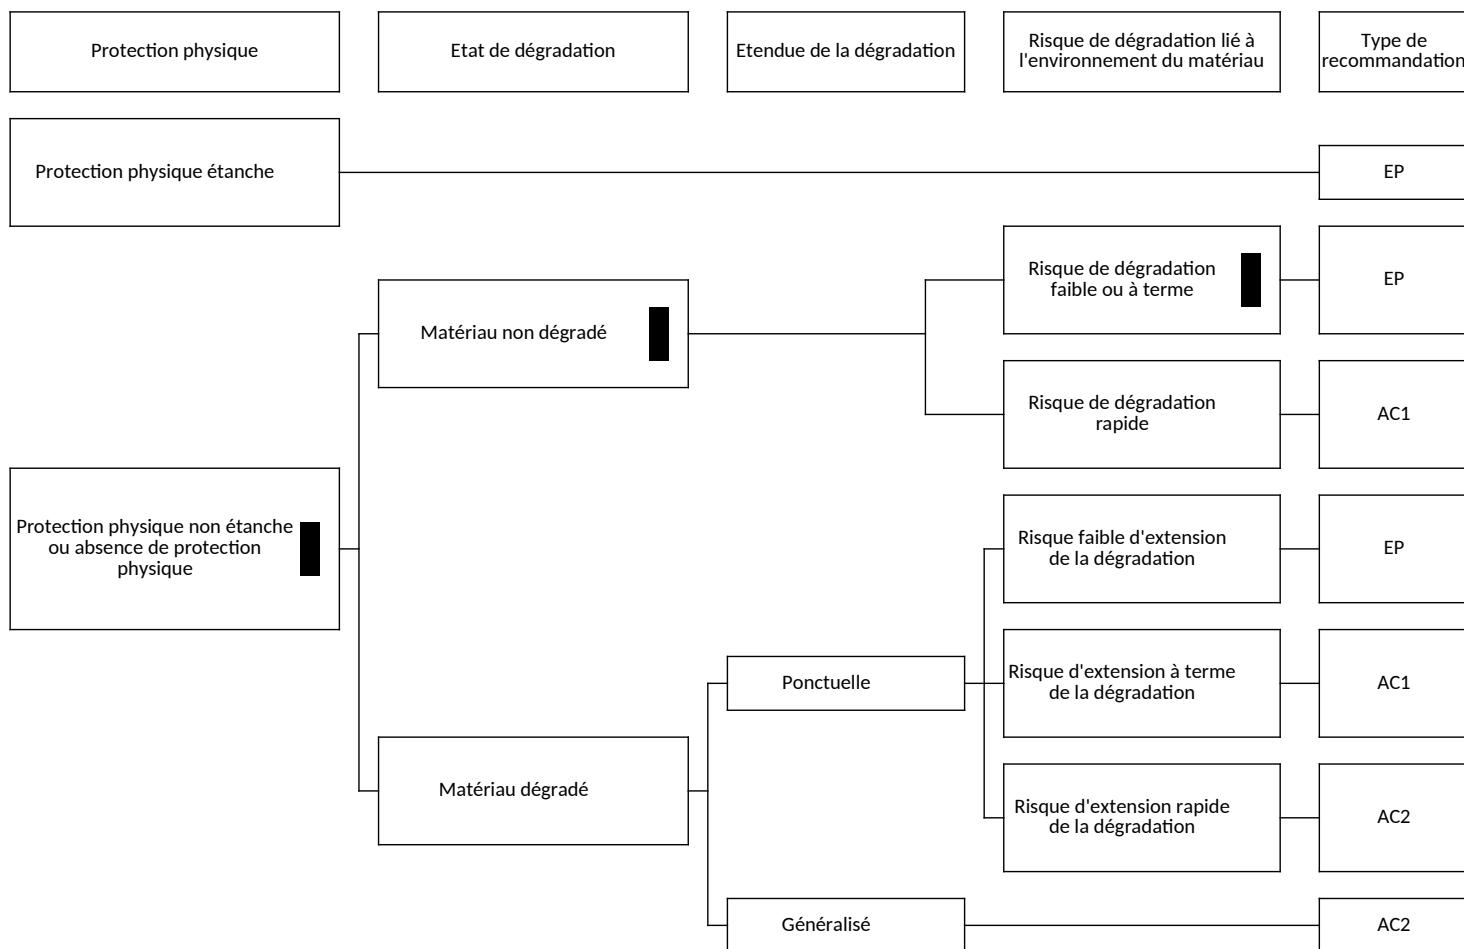


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 071 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

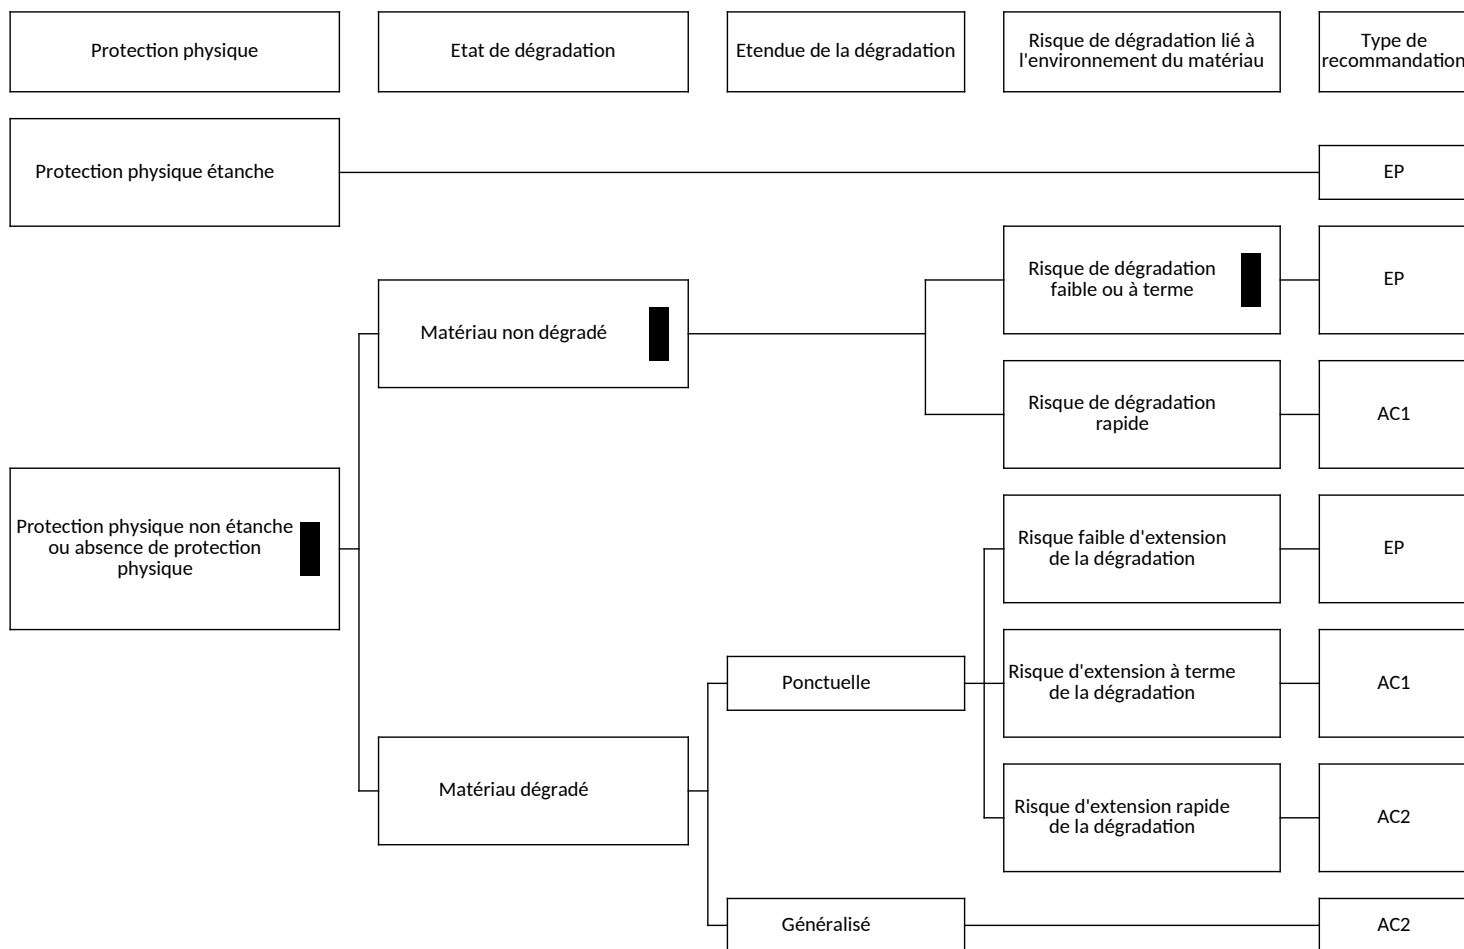


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 072 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

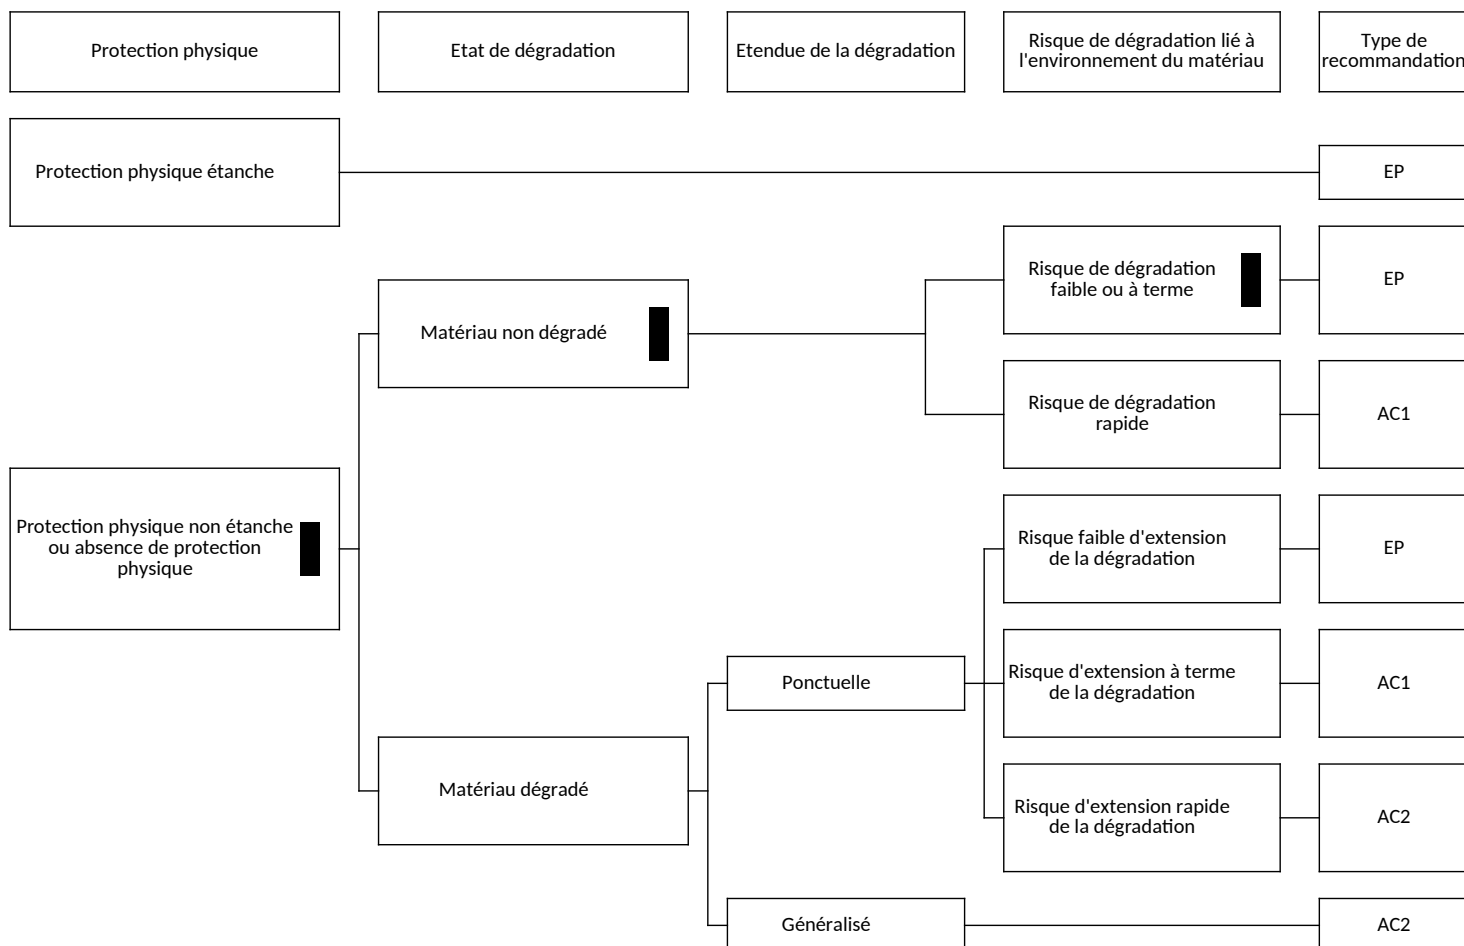


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 073 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

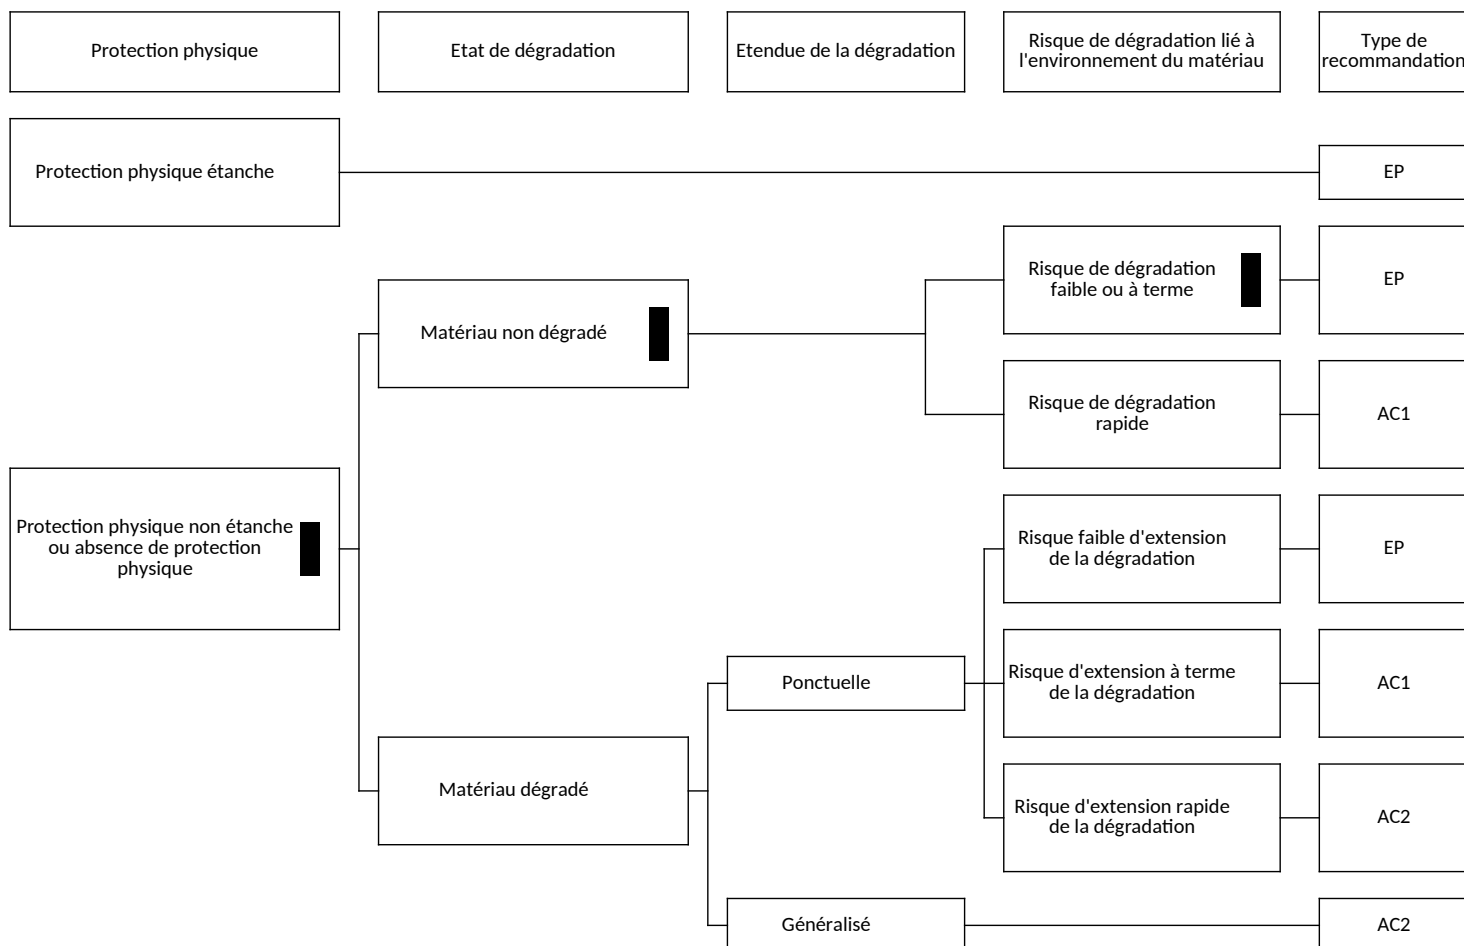


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	RDC -> 067 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

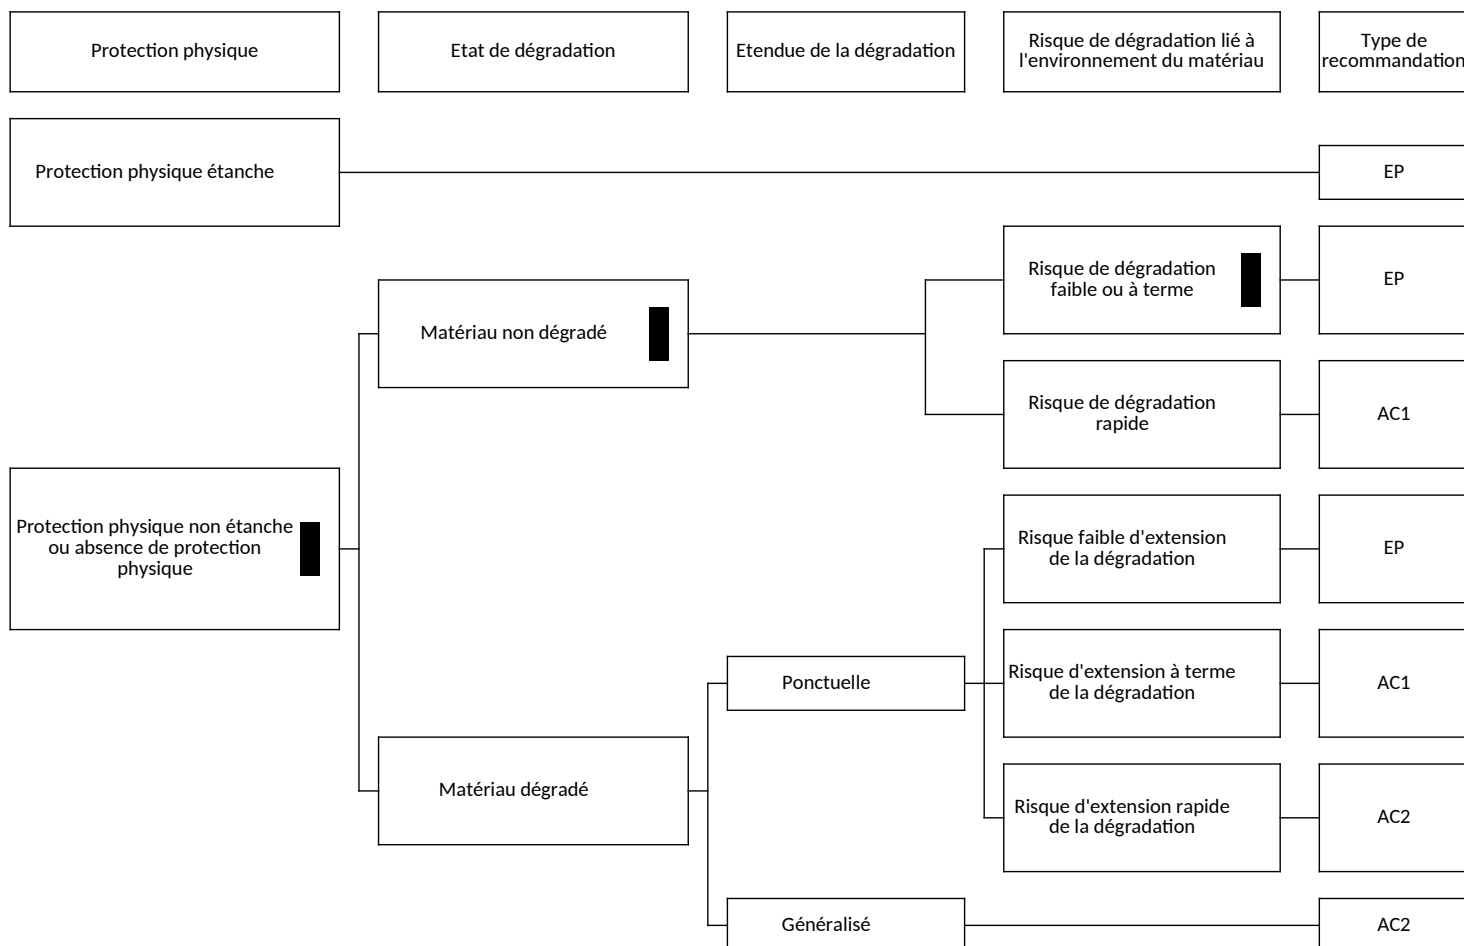


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

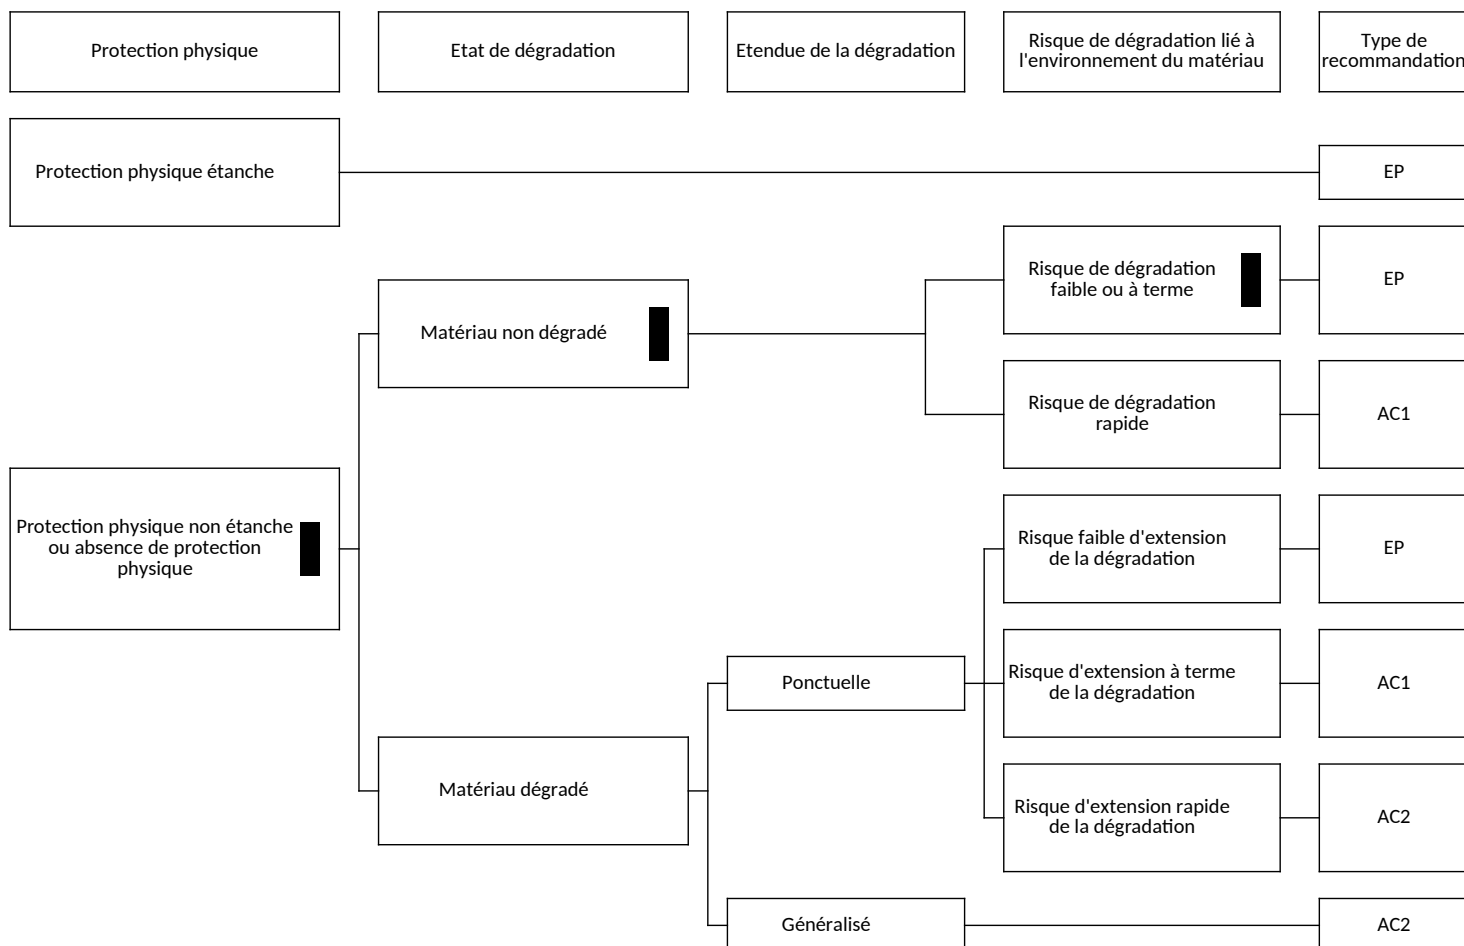


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-01 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

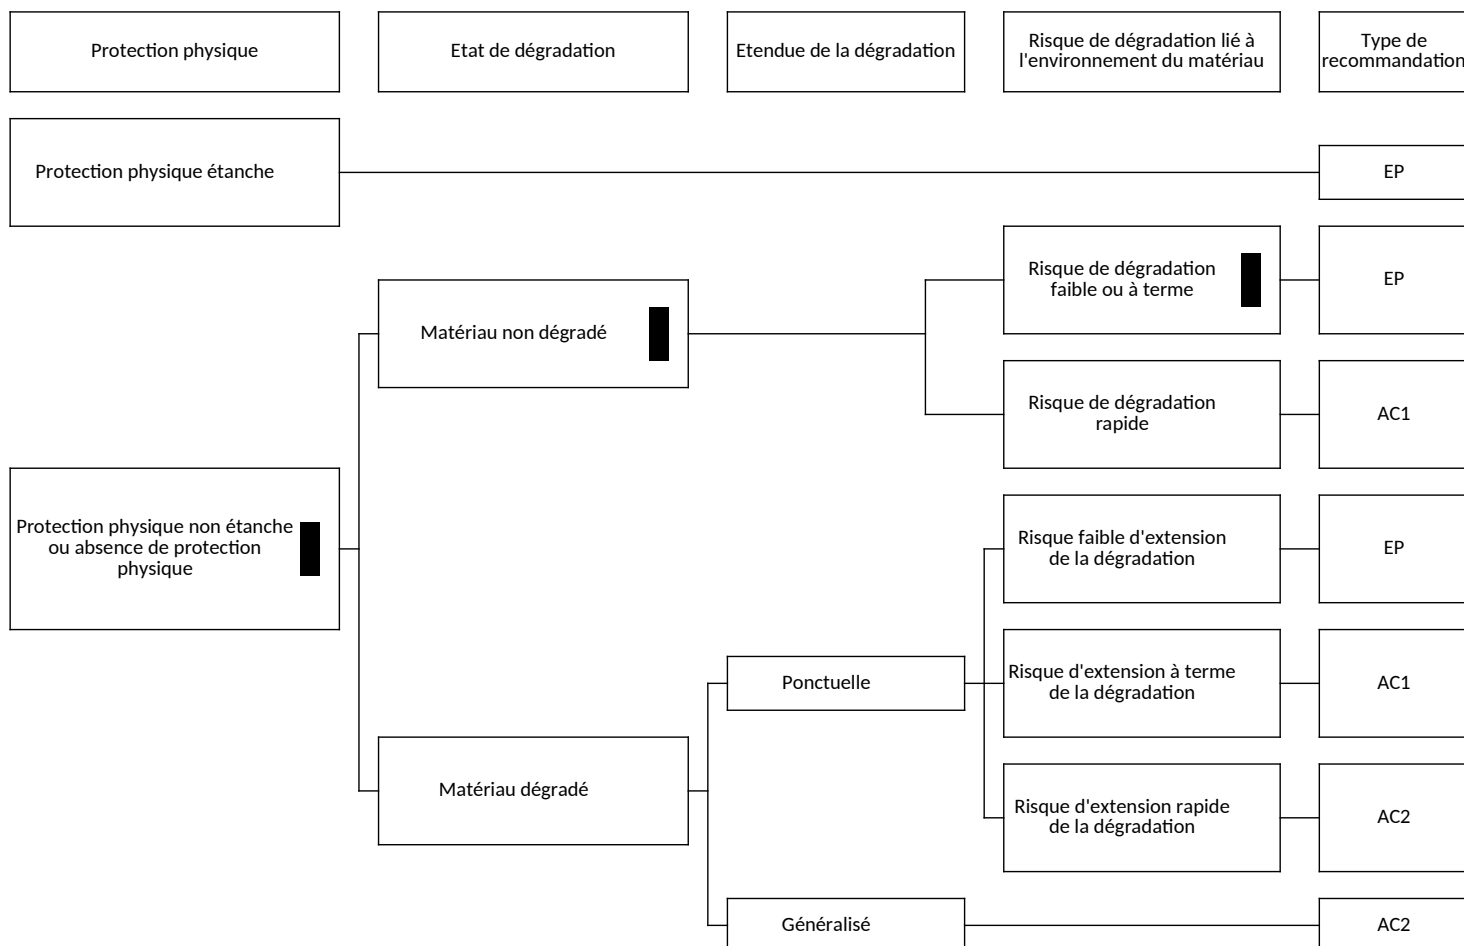


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-02 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

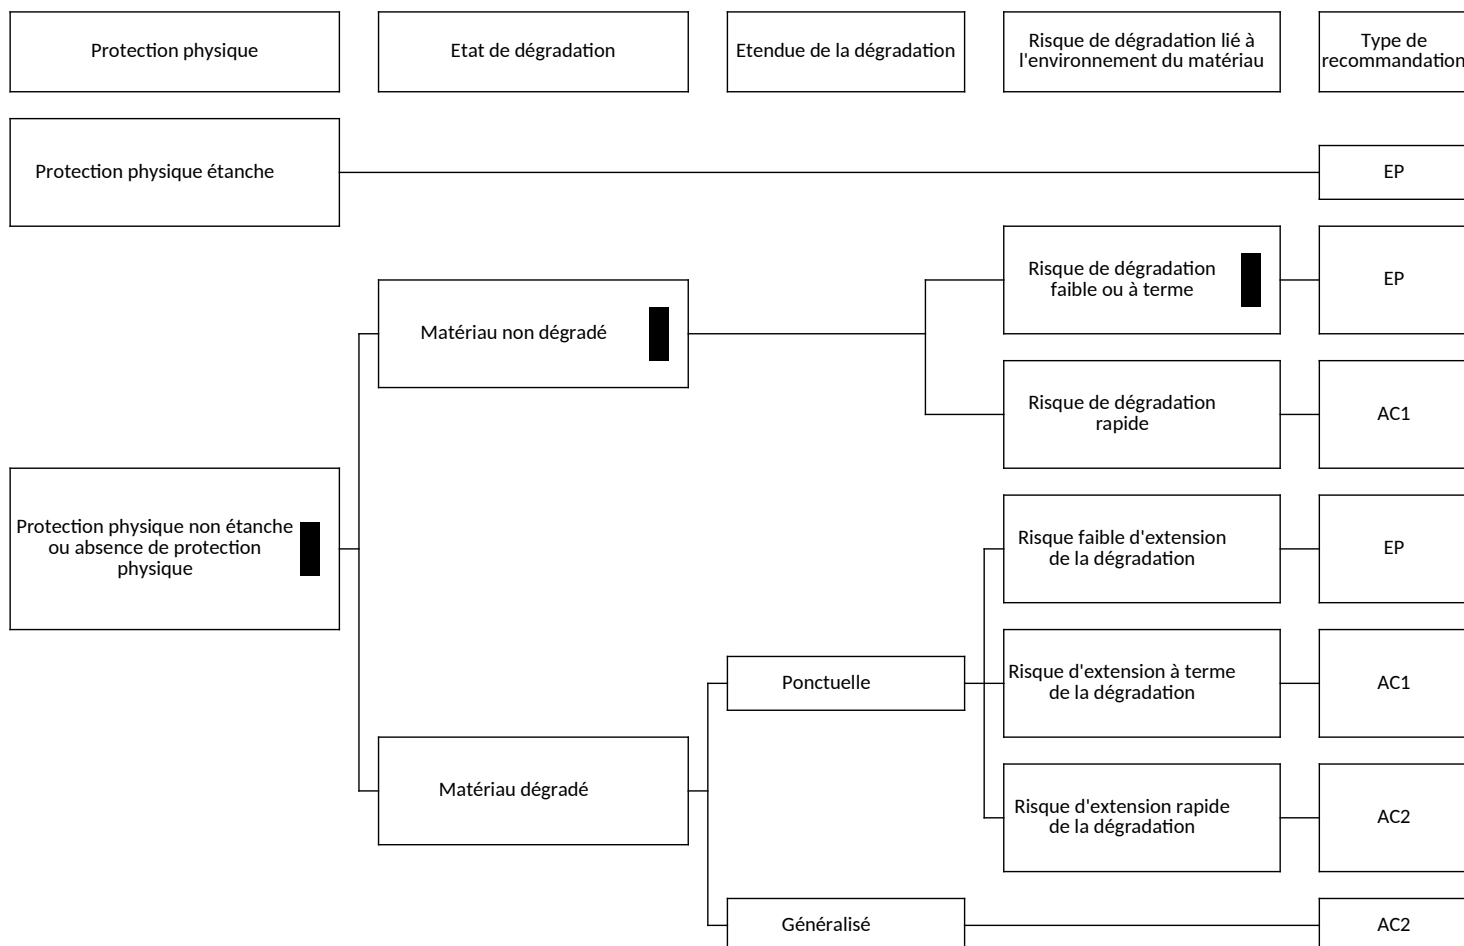


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-03 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

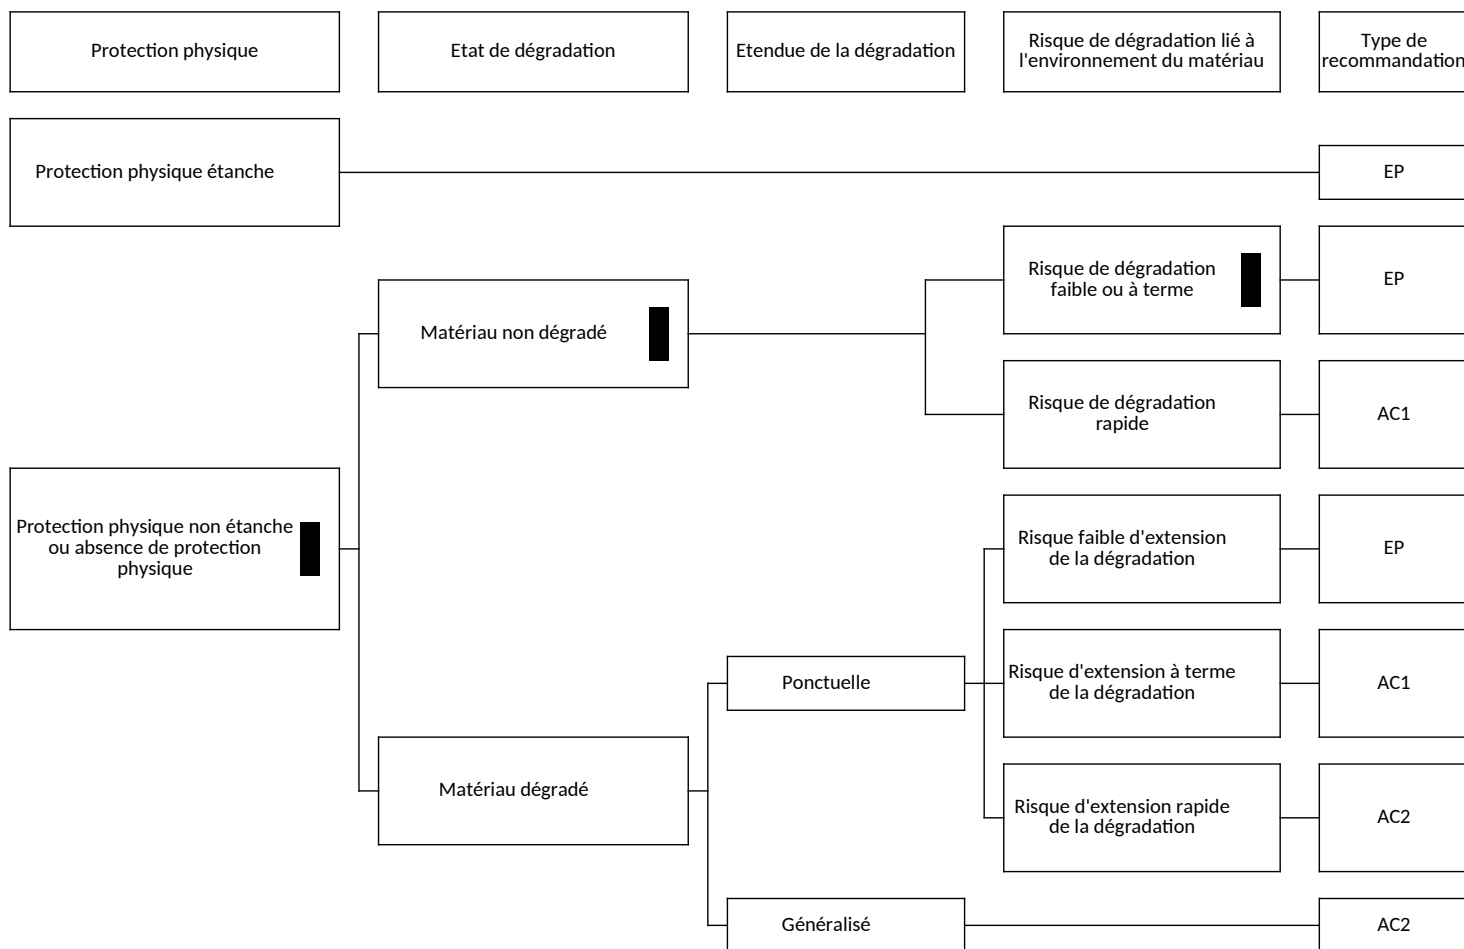


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-04 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

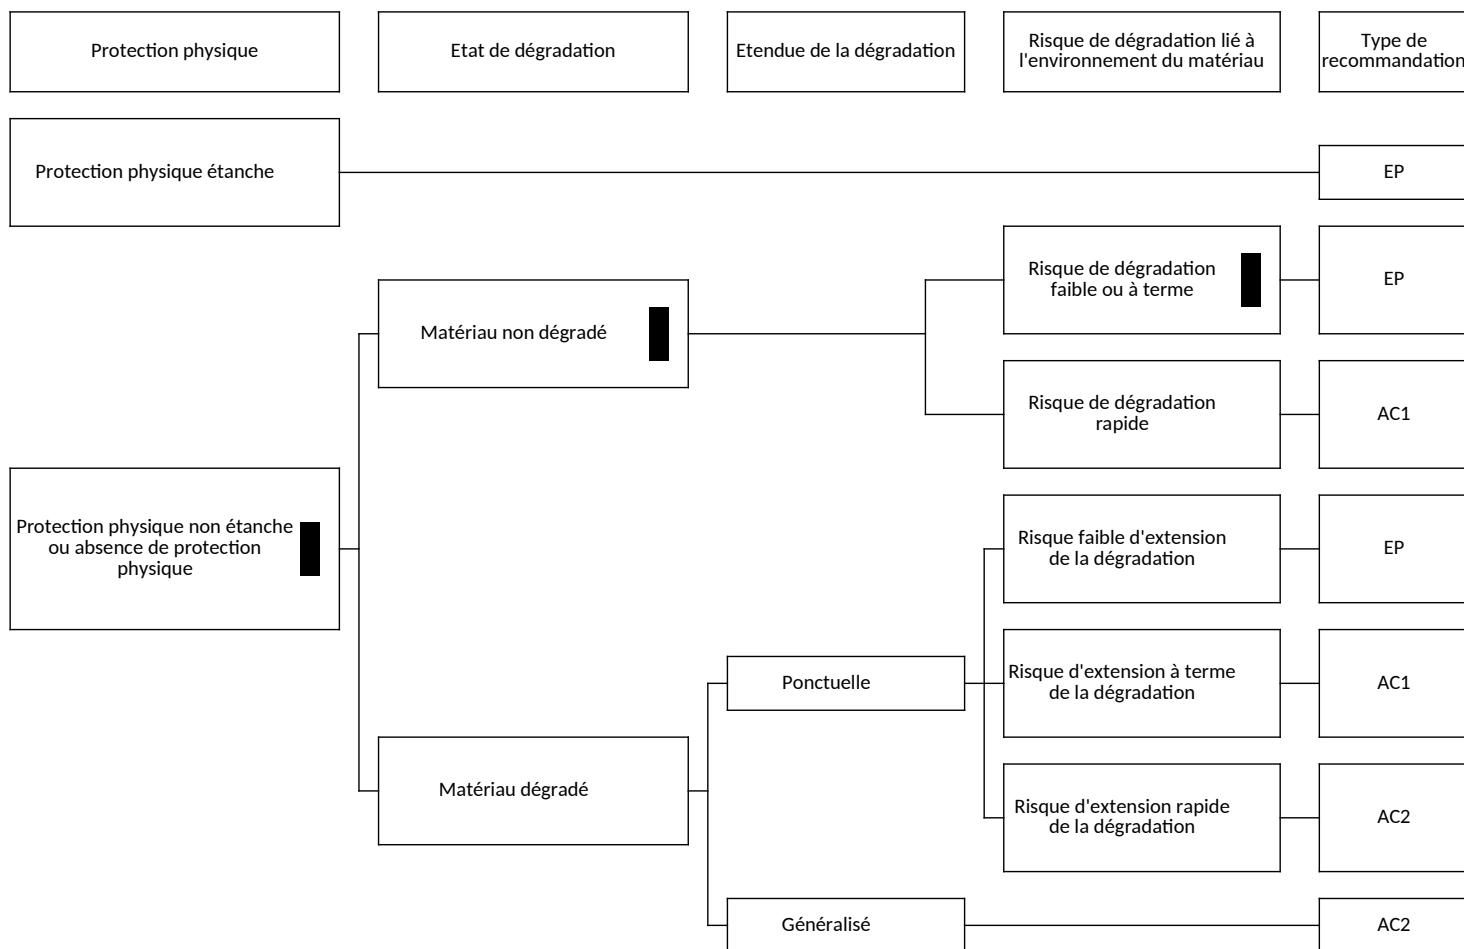


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-05 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

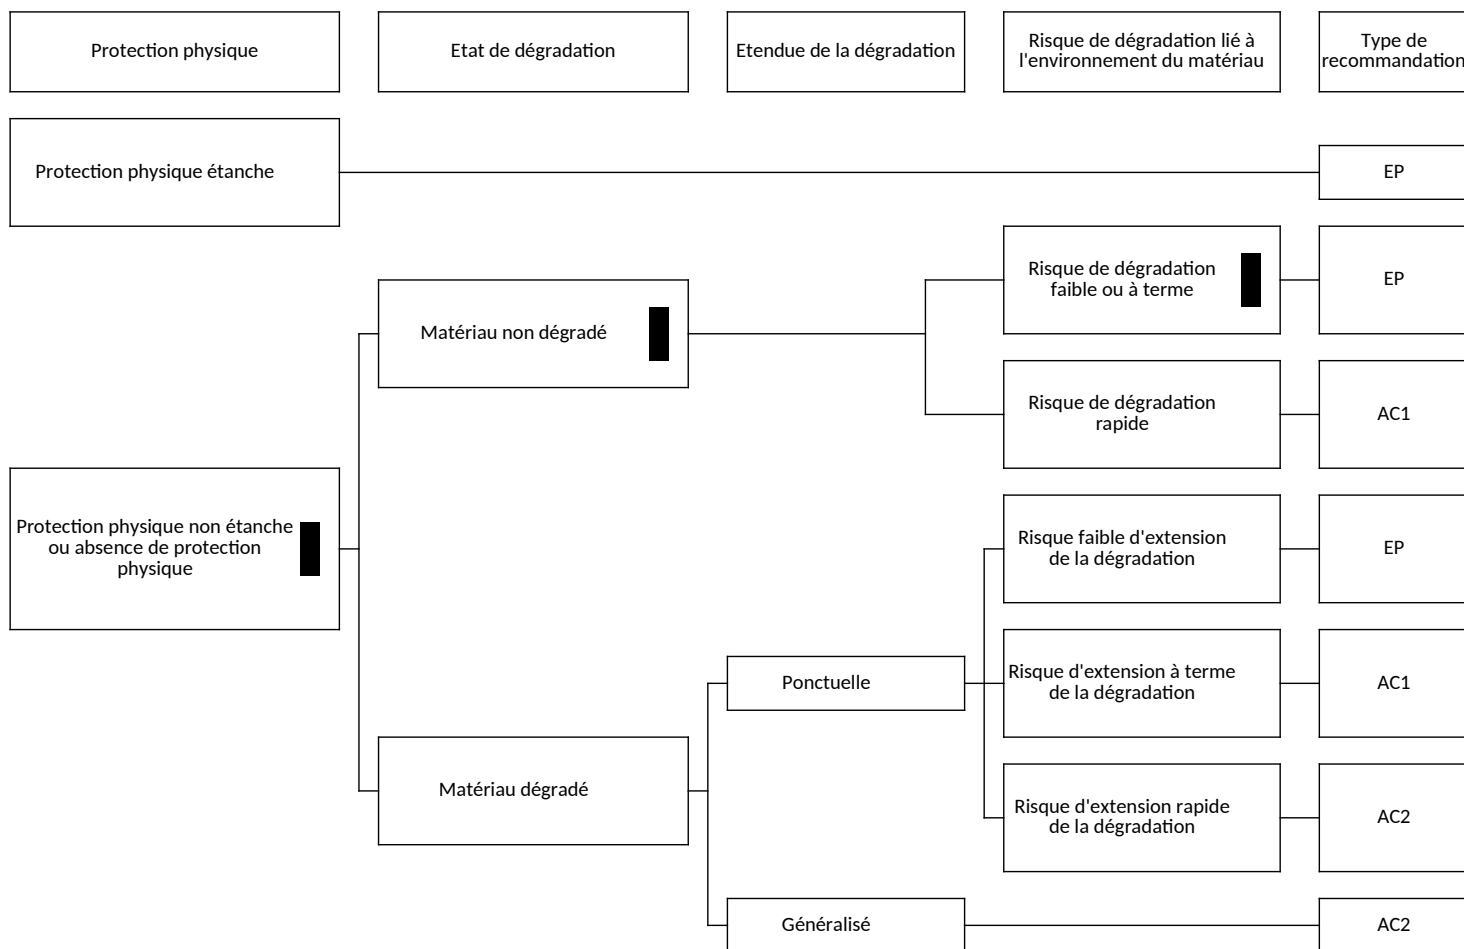


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-06 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

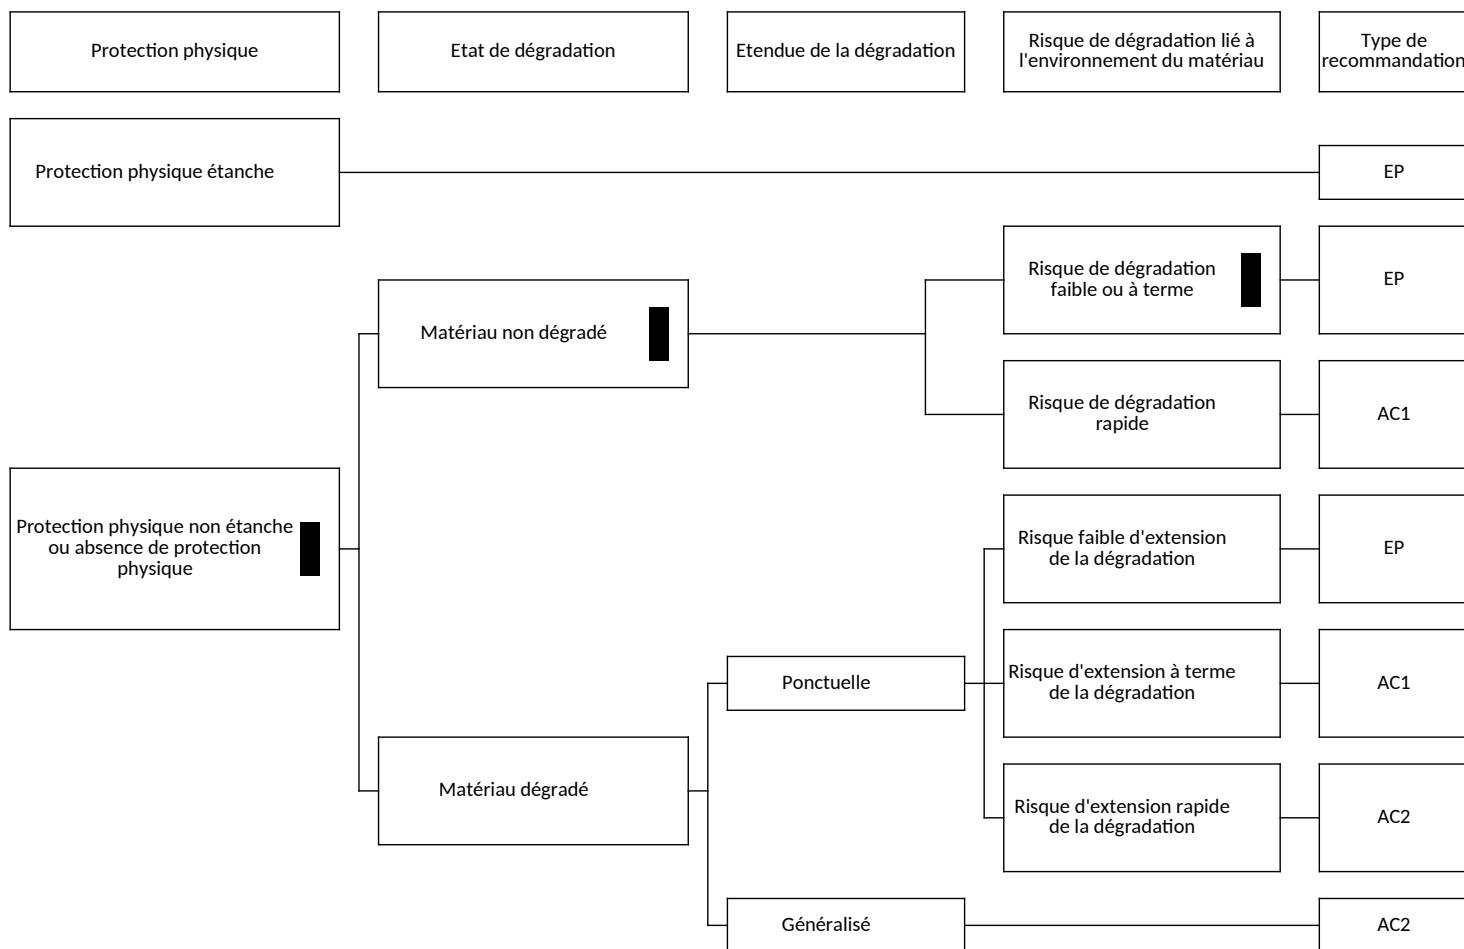


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-07 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

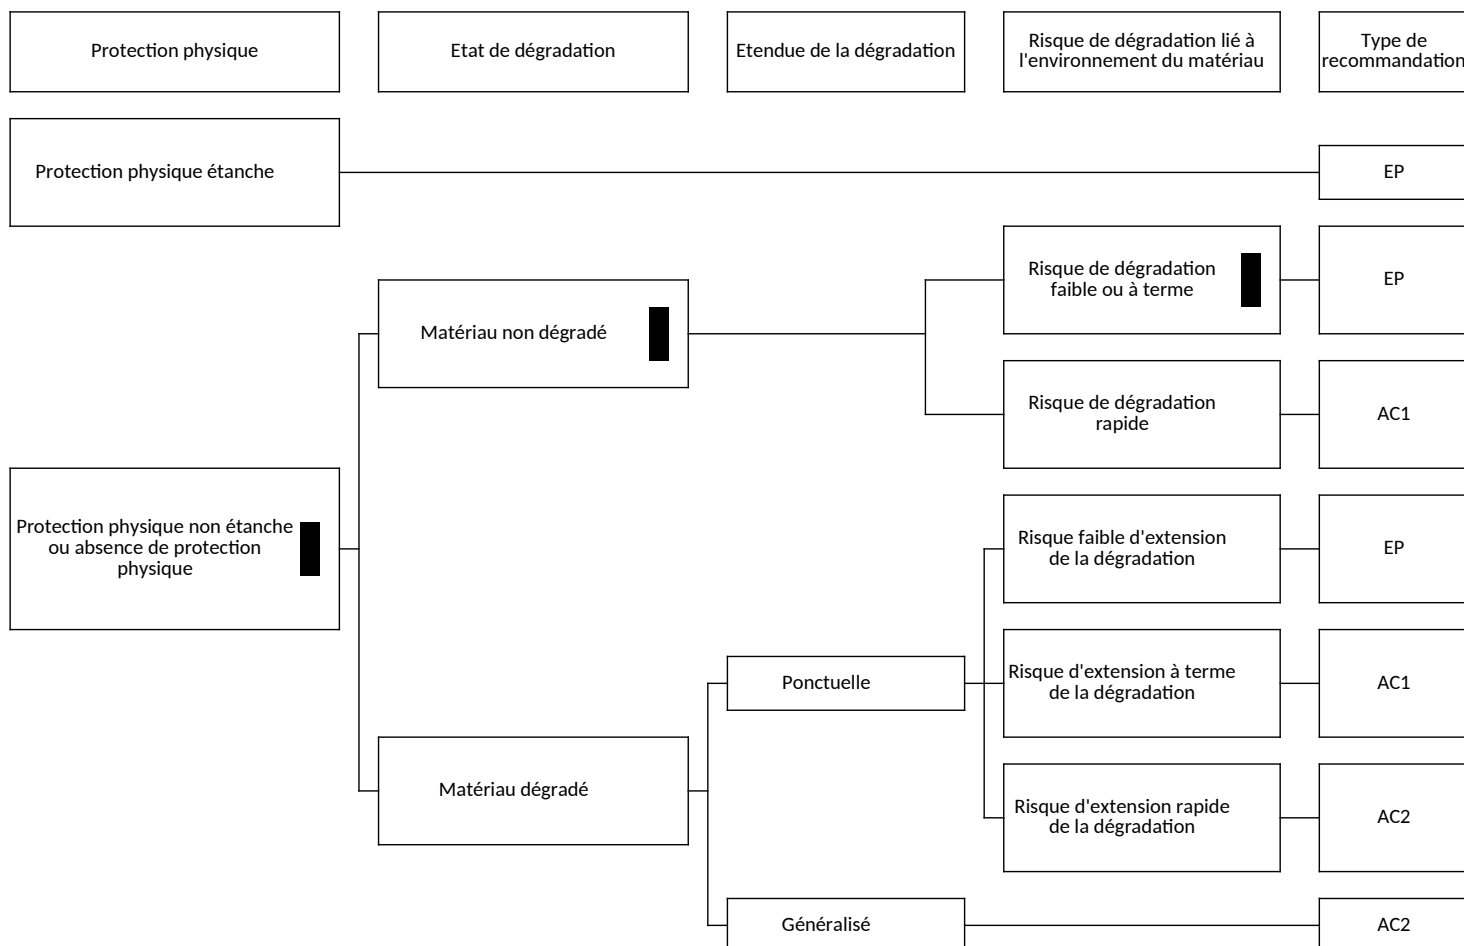


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-08A - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

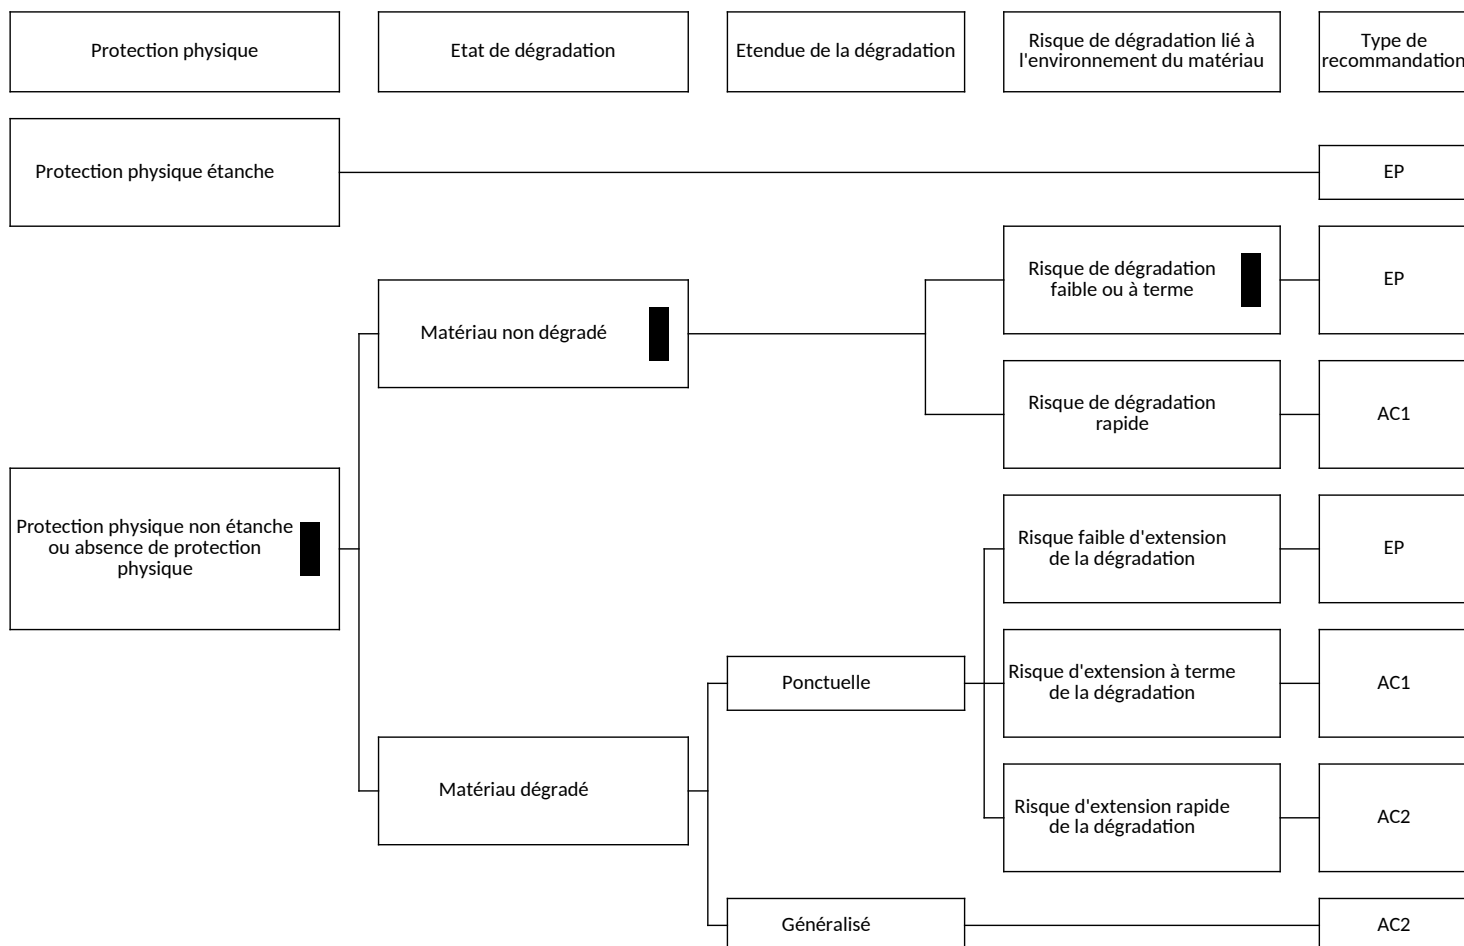


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-08B - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

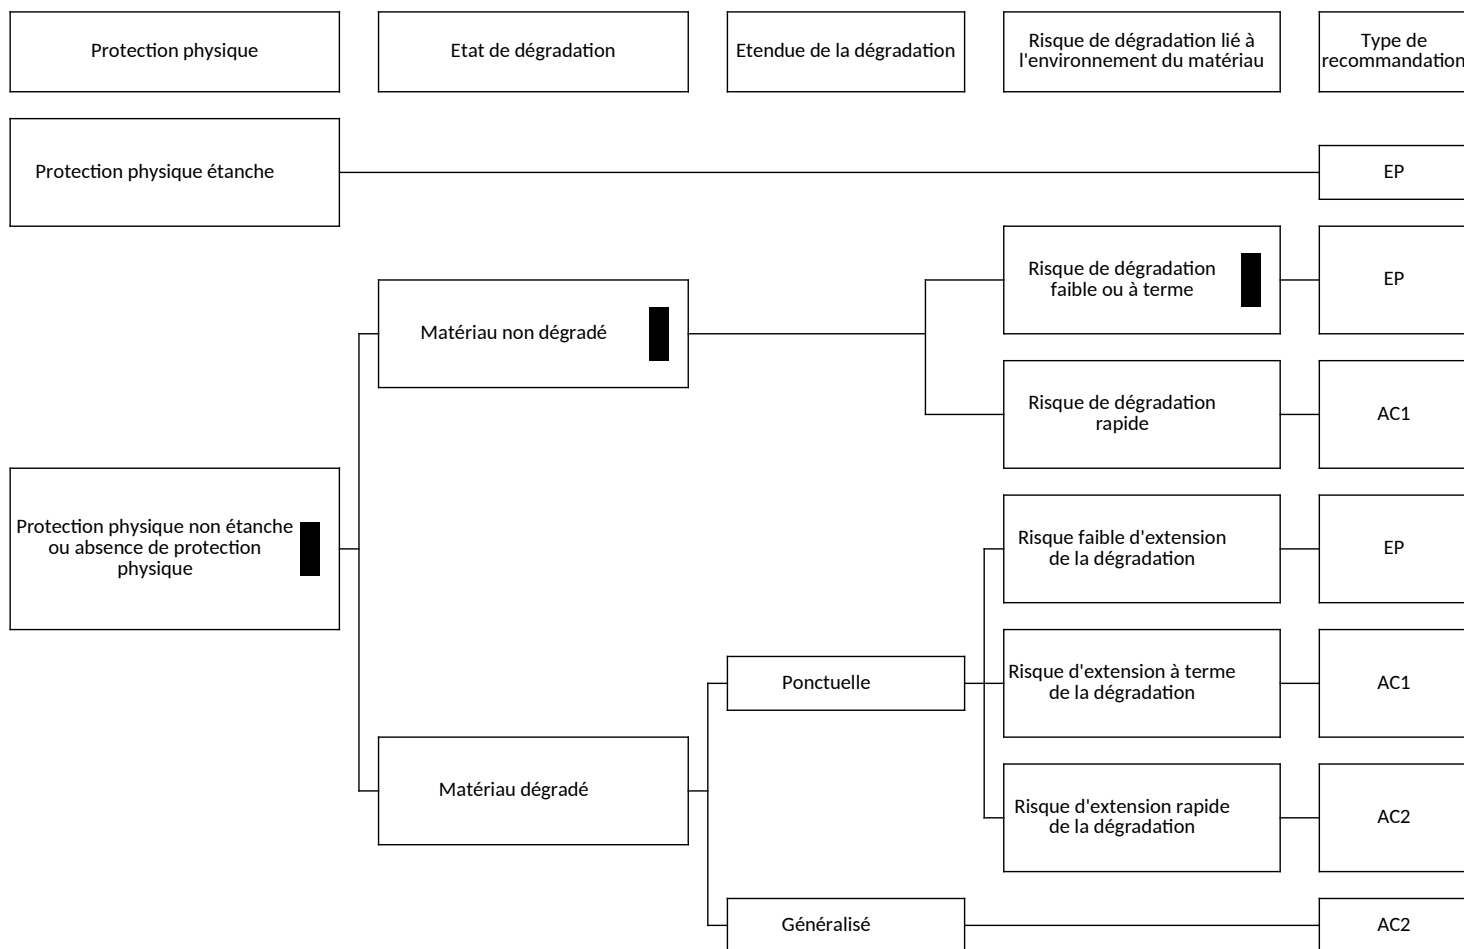


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-09 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

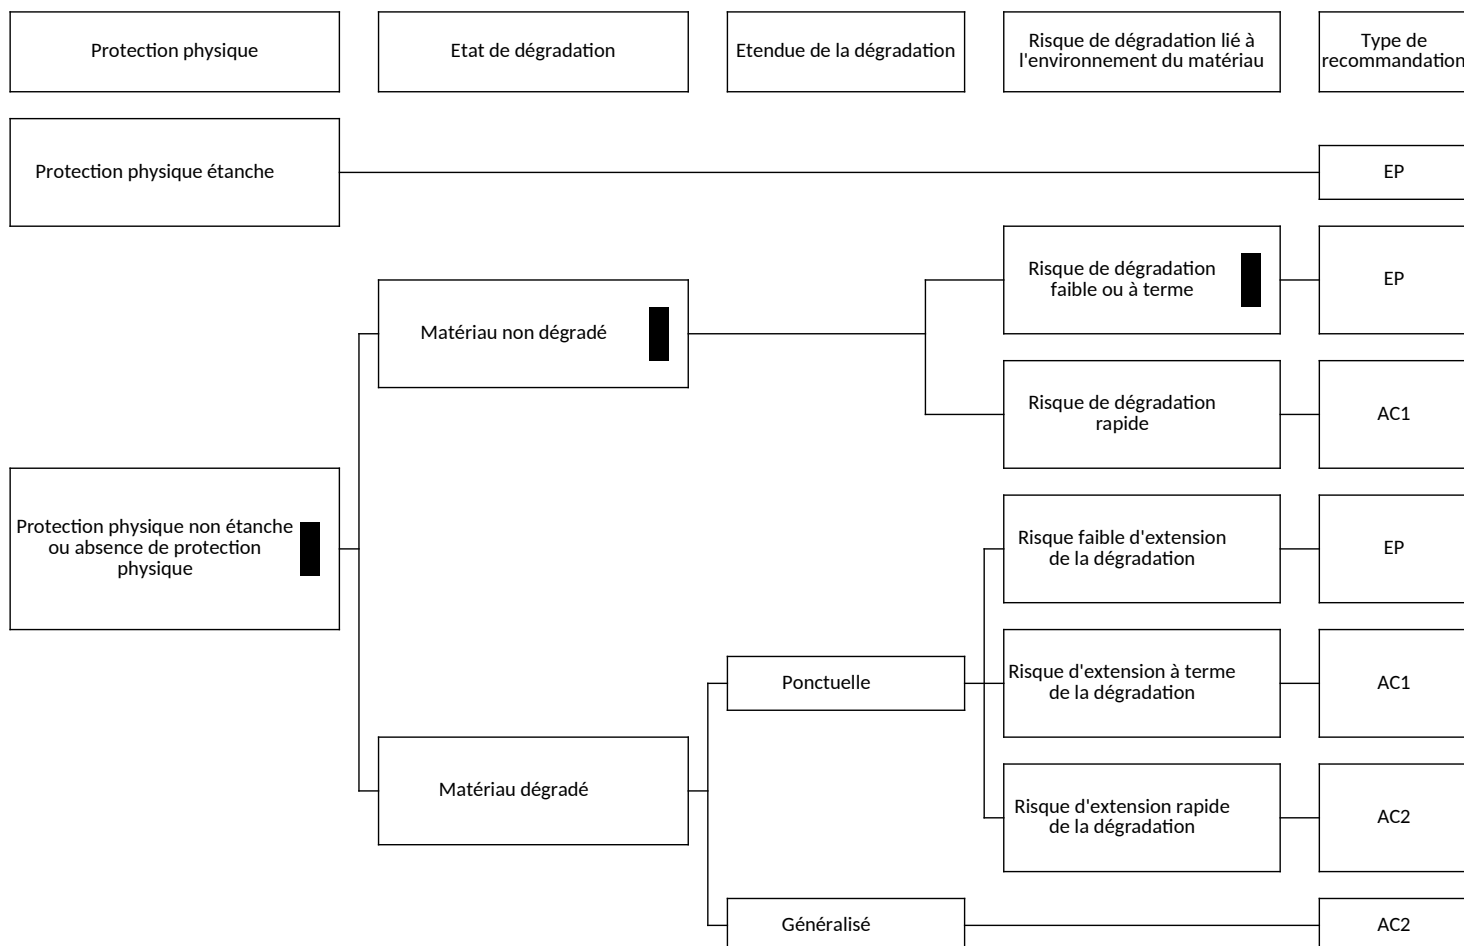


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-10 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

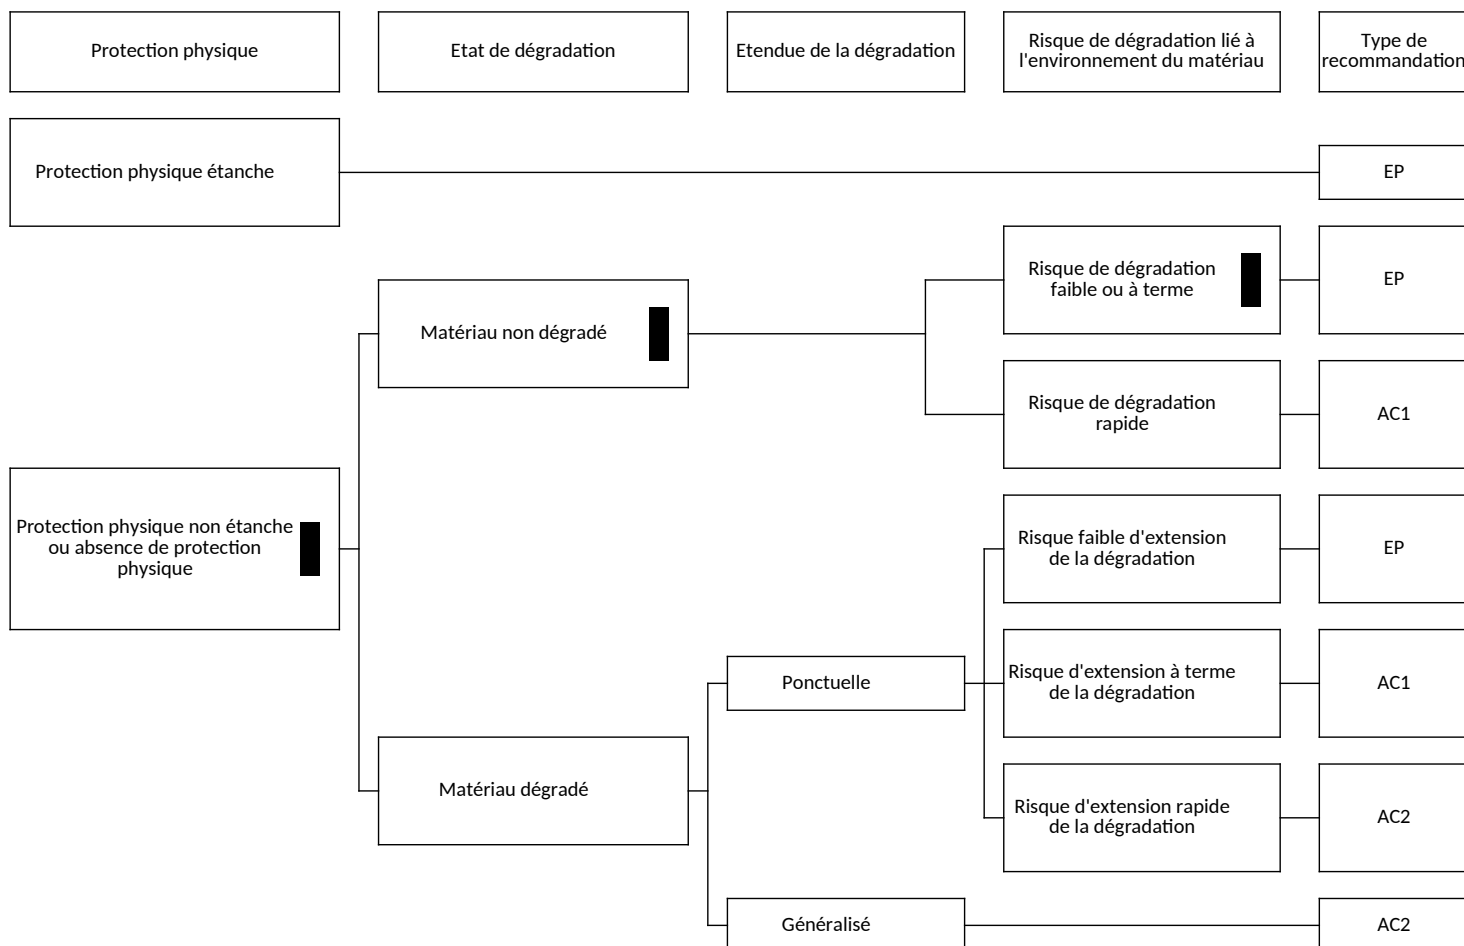


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-11 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

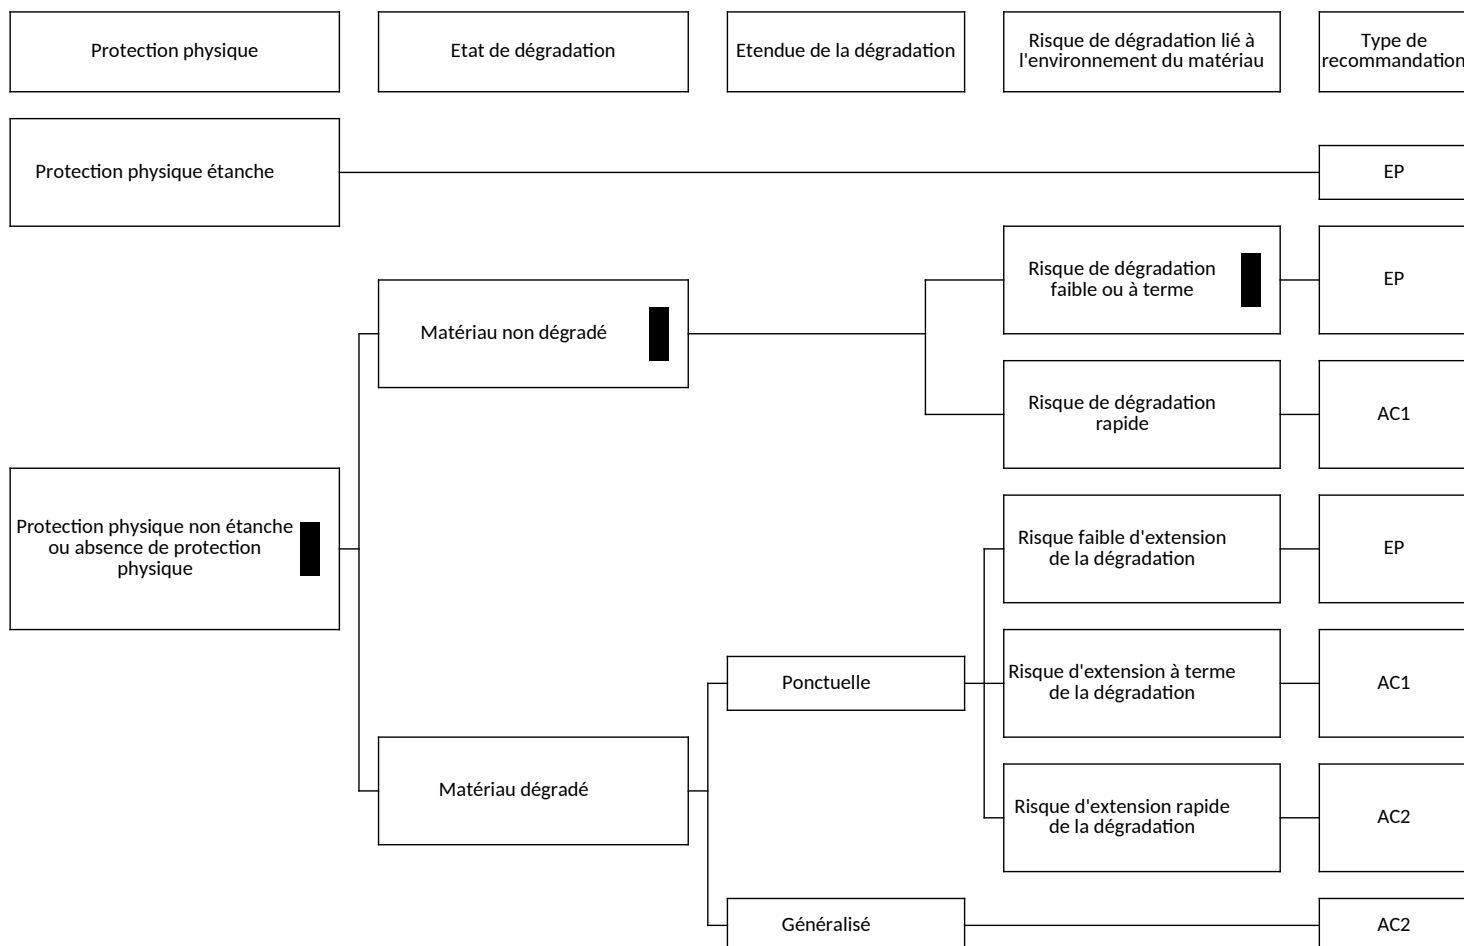


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-12 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

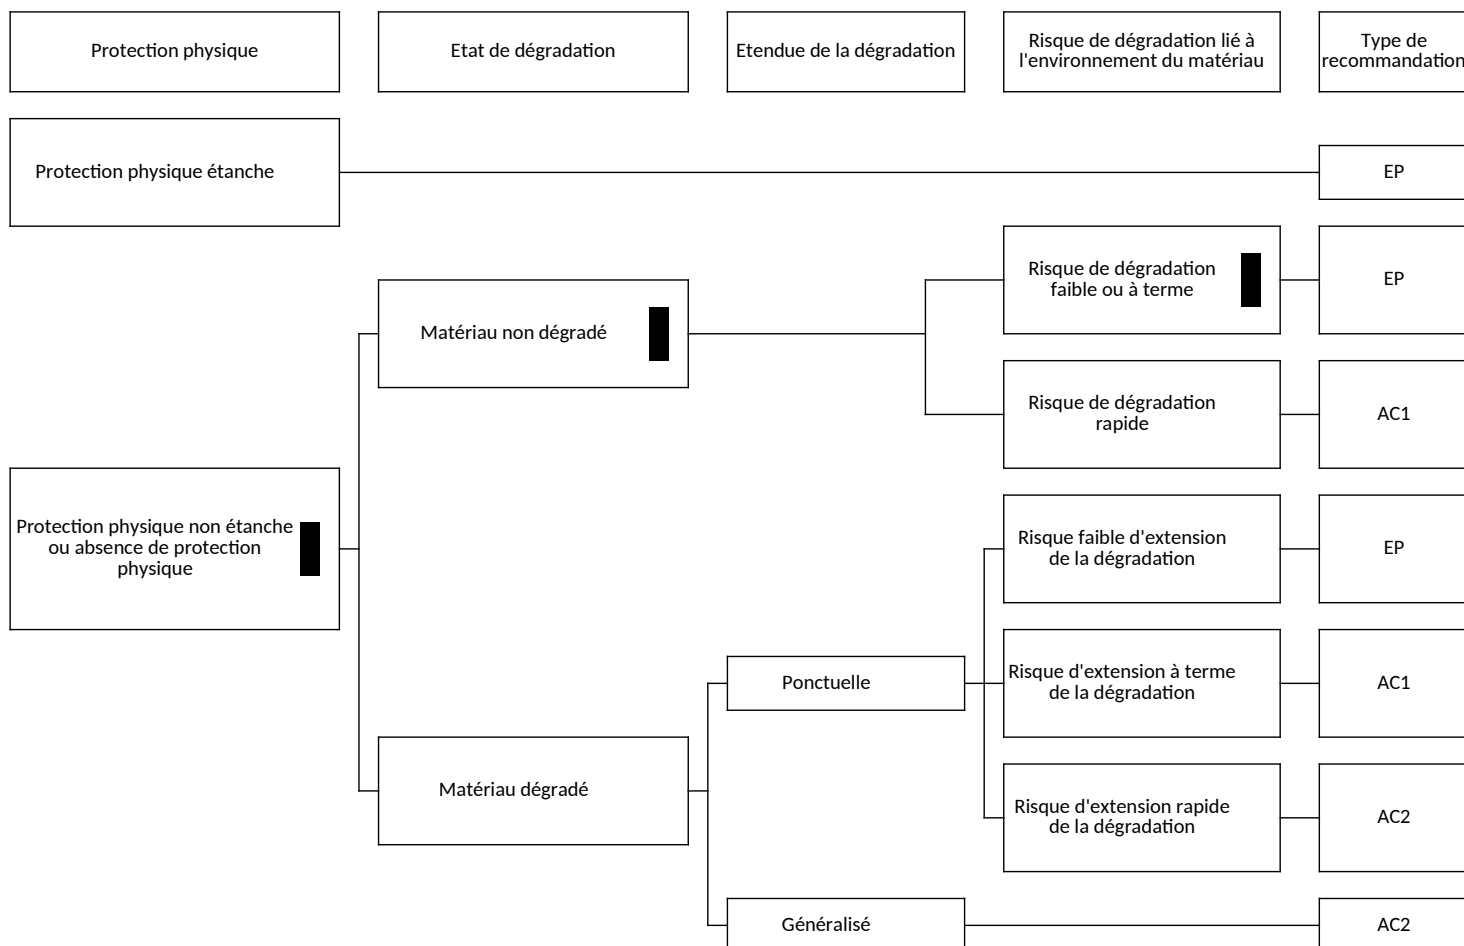


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-13 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

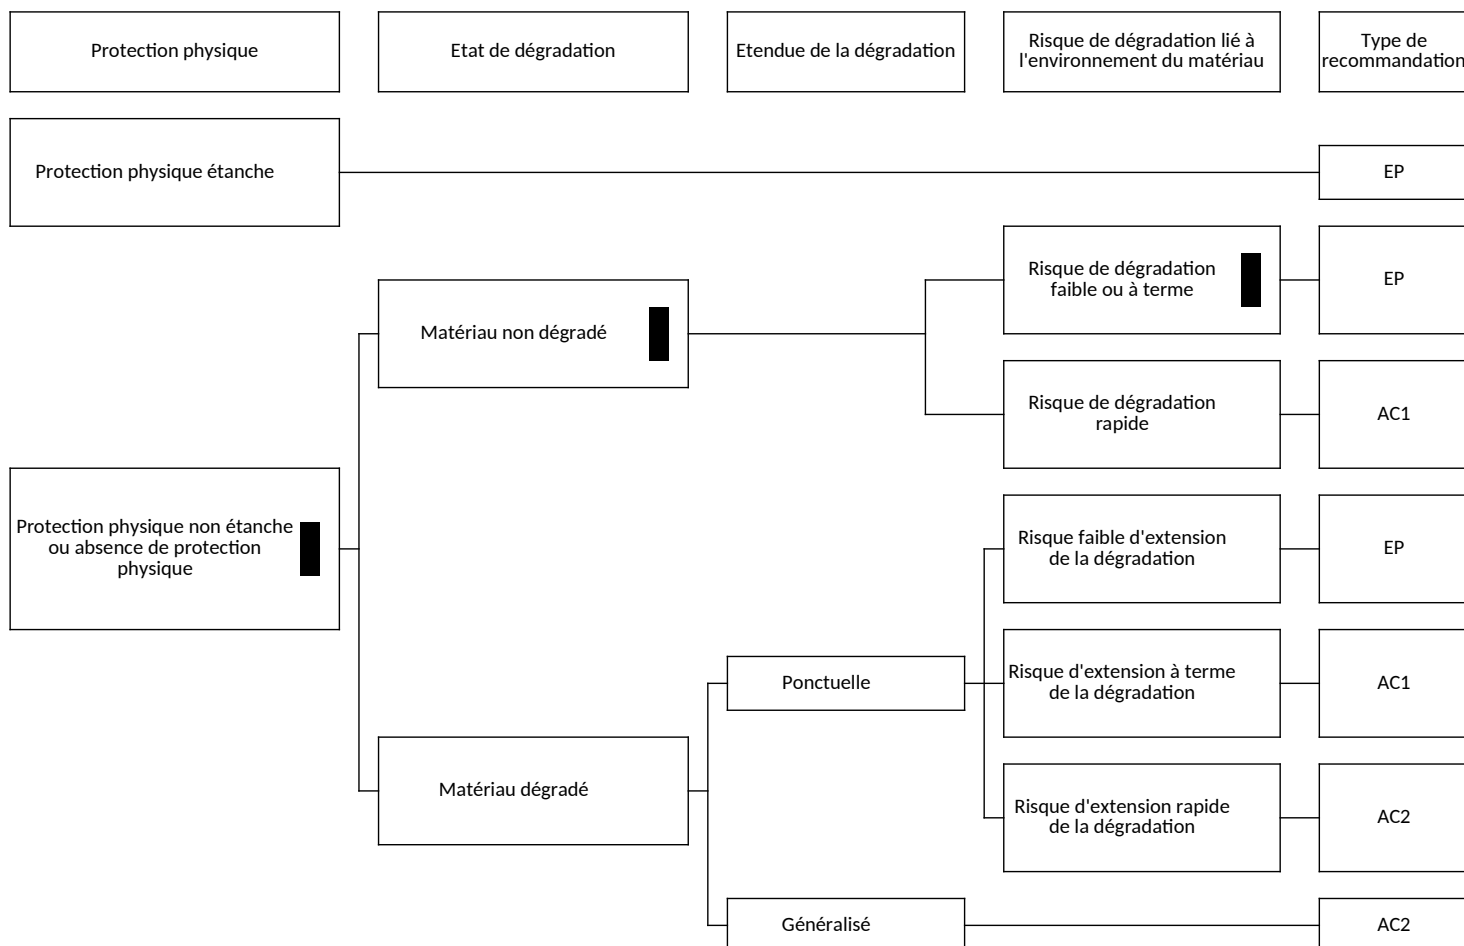


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-14 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

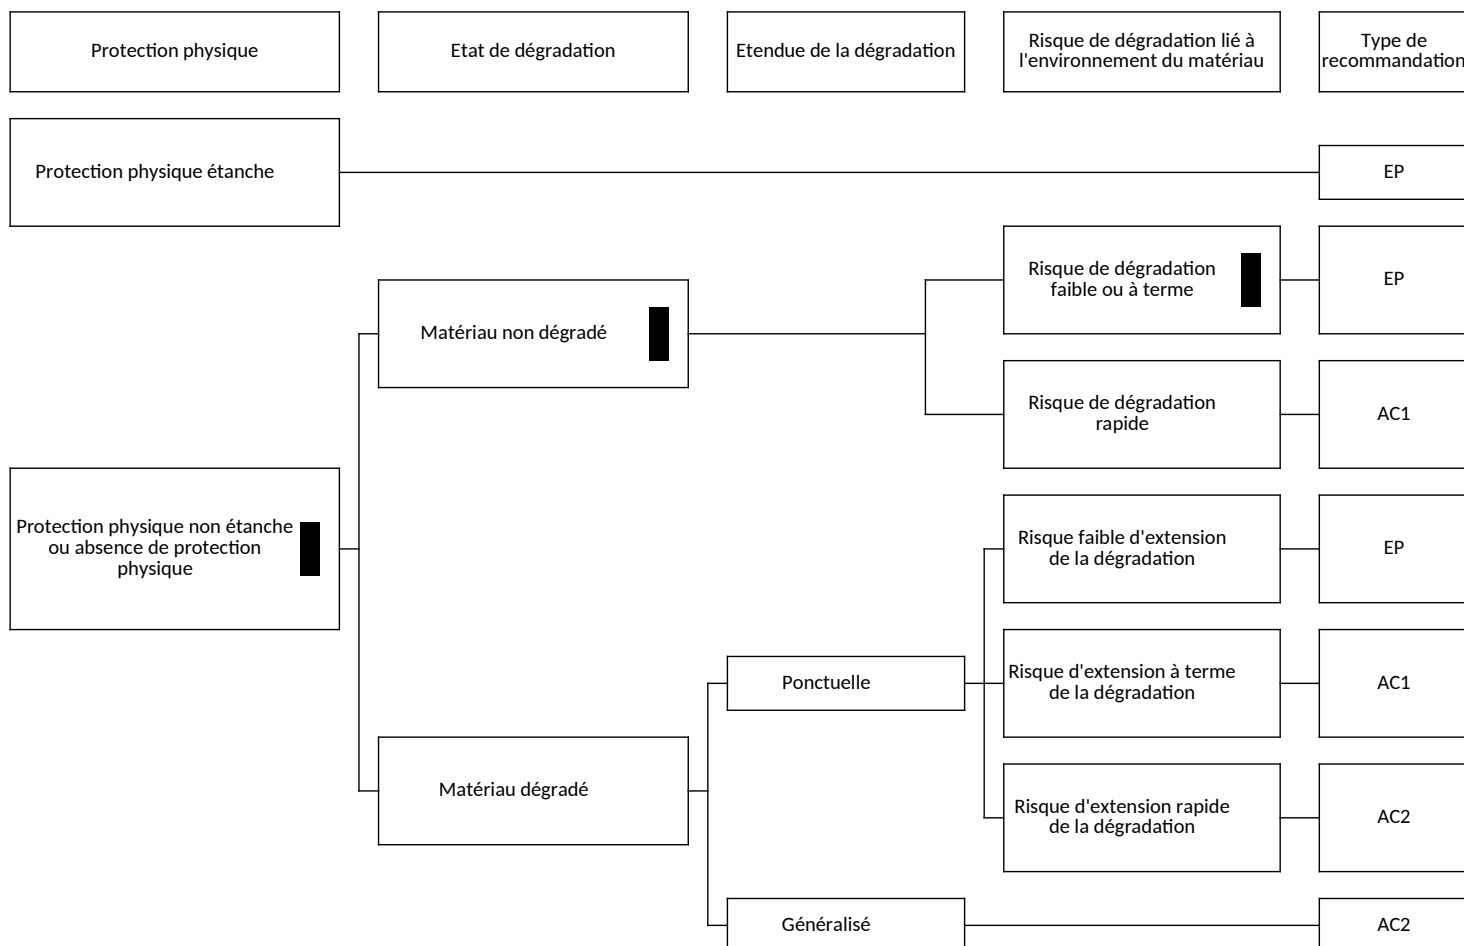


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-15 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

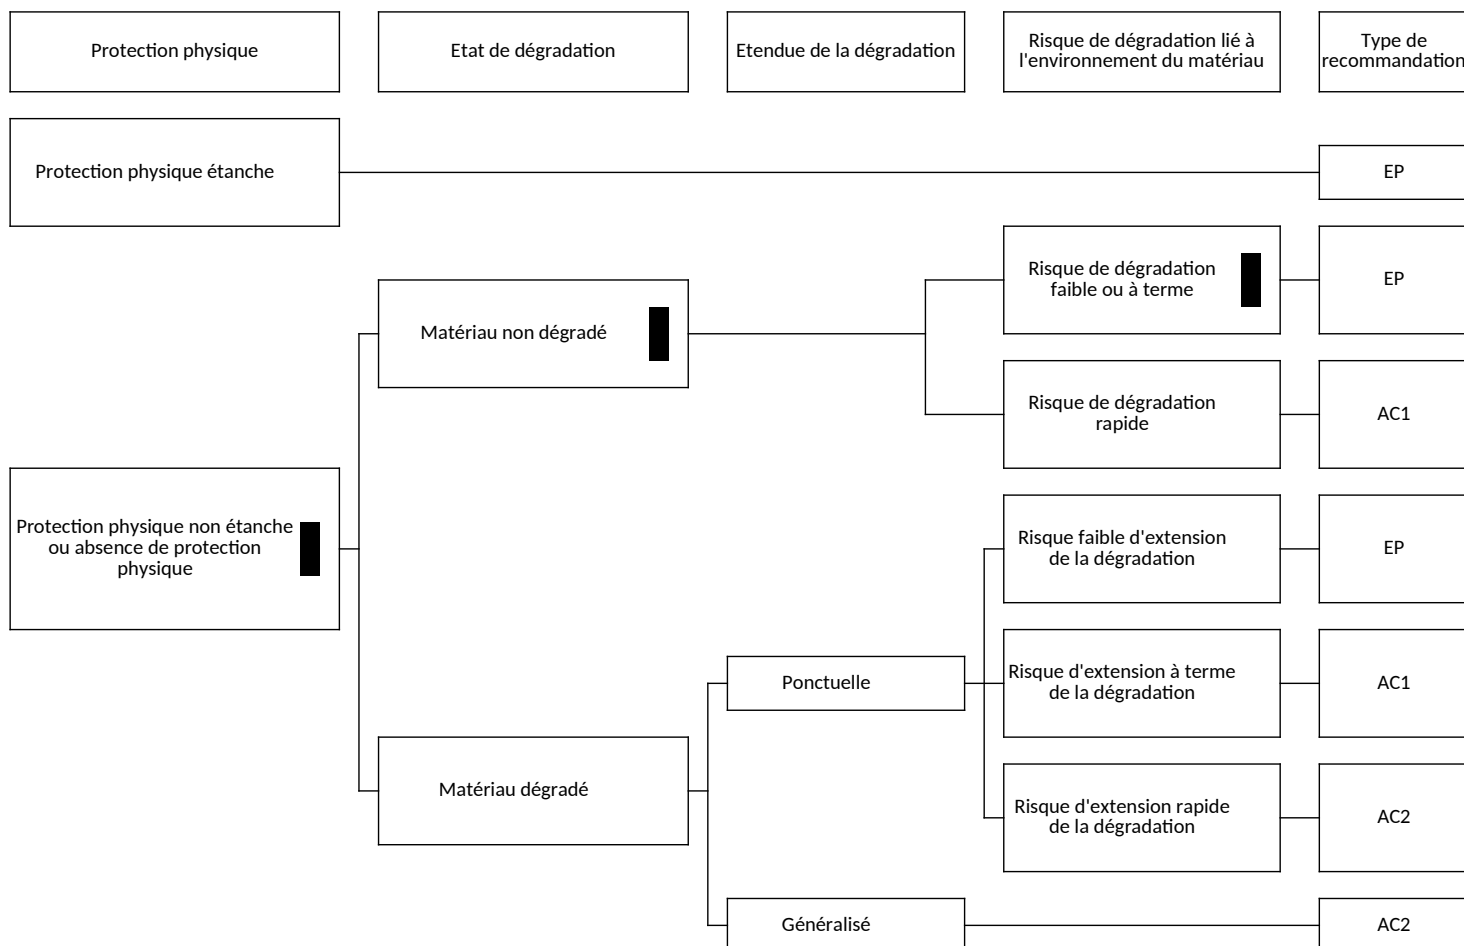


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-16 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

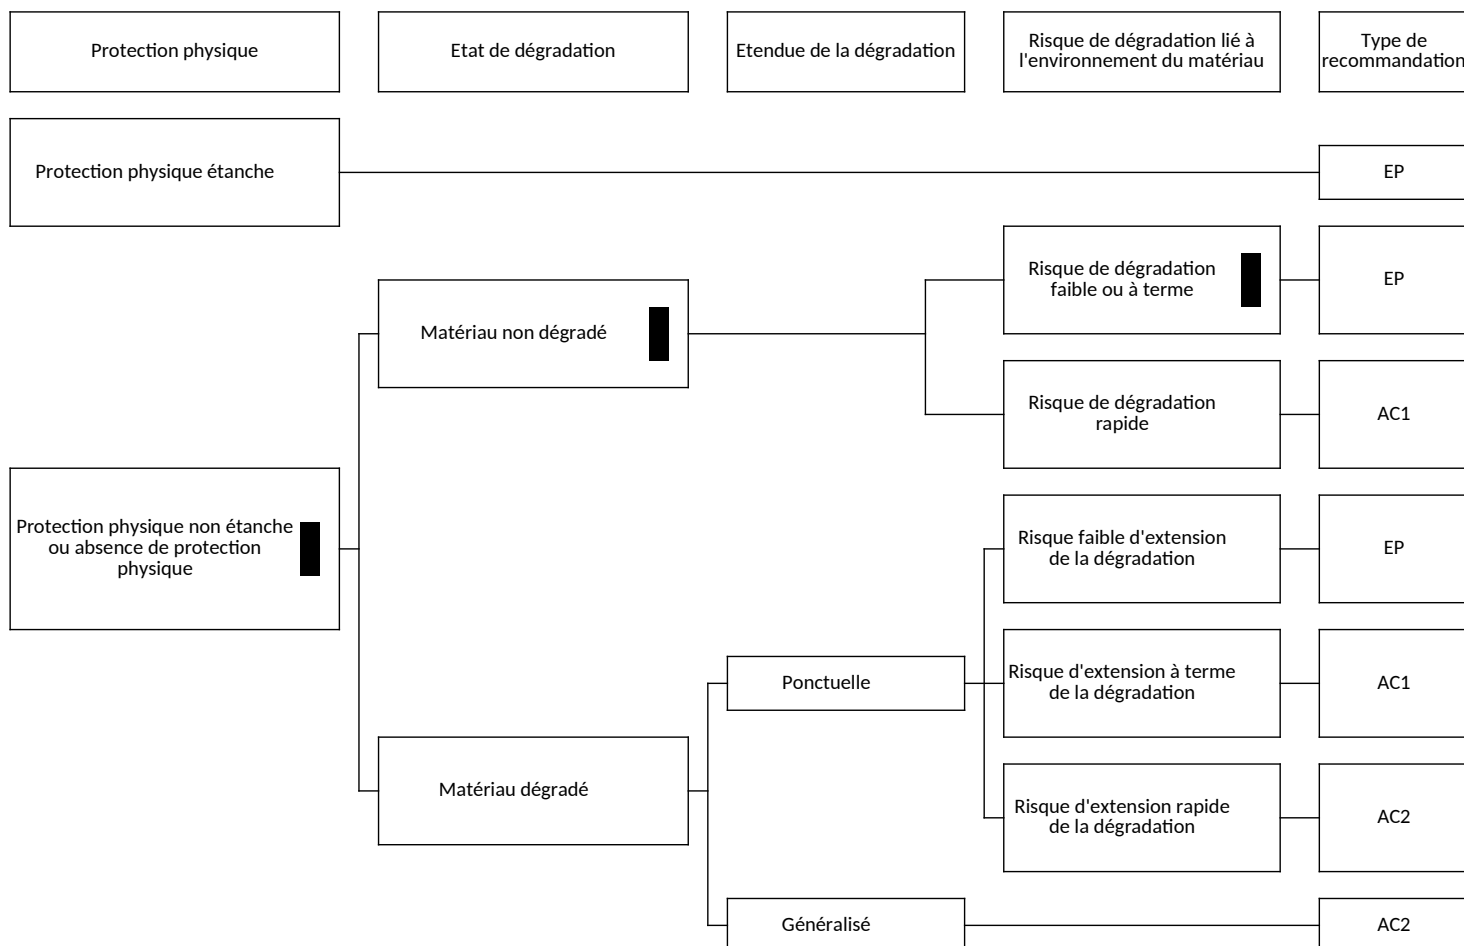


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-17 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

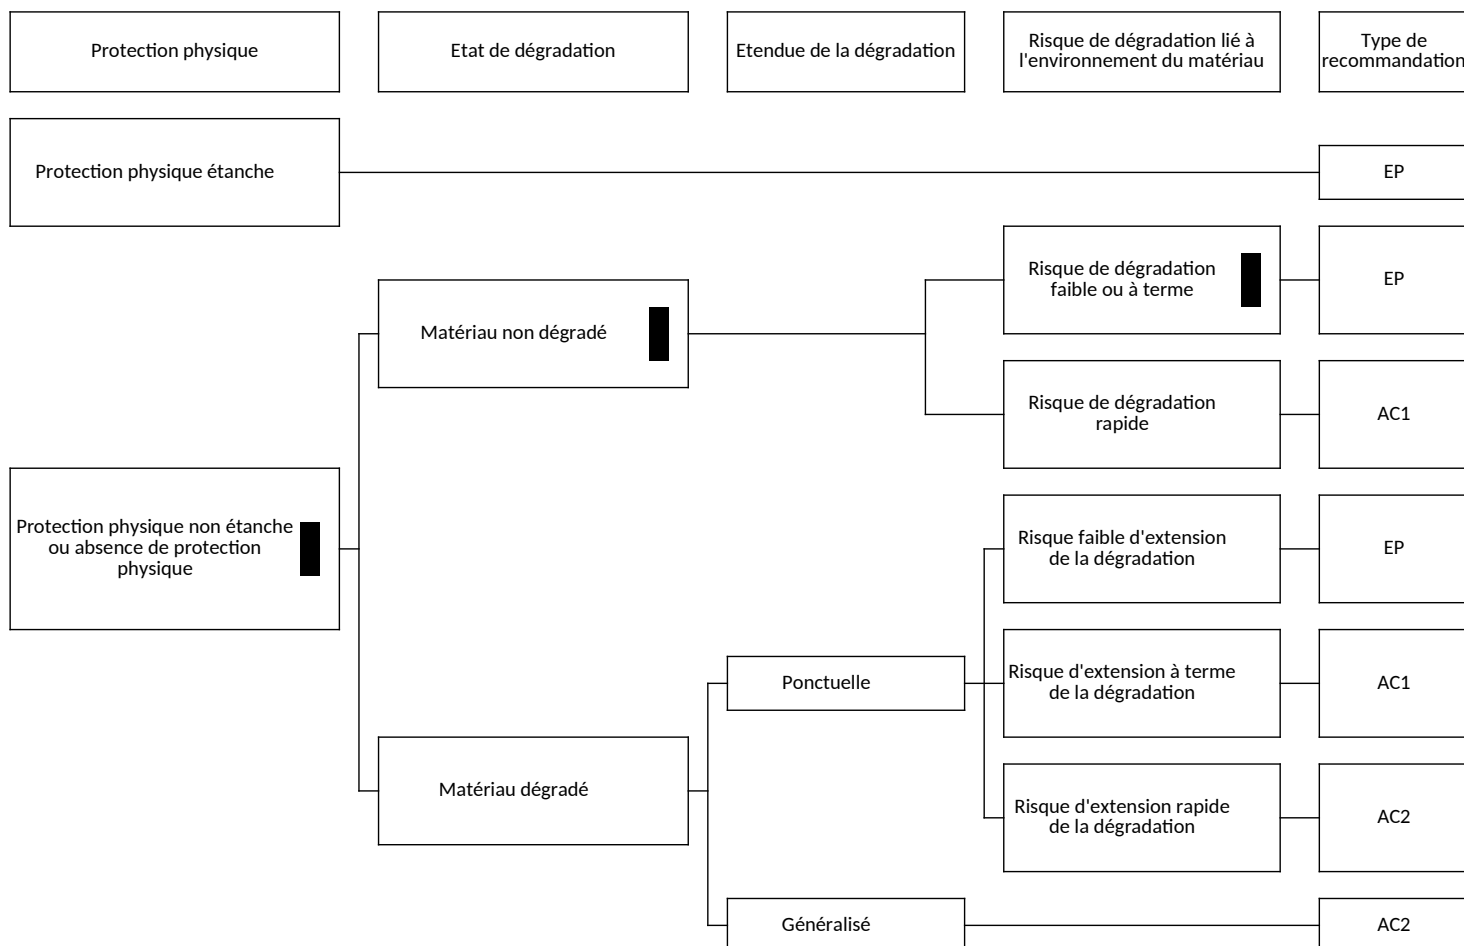


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-18 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

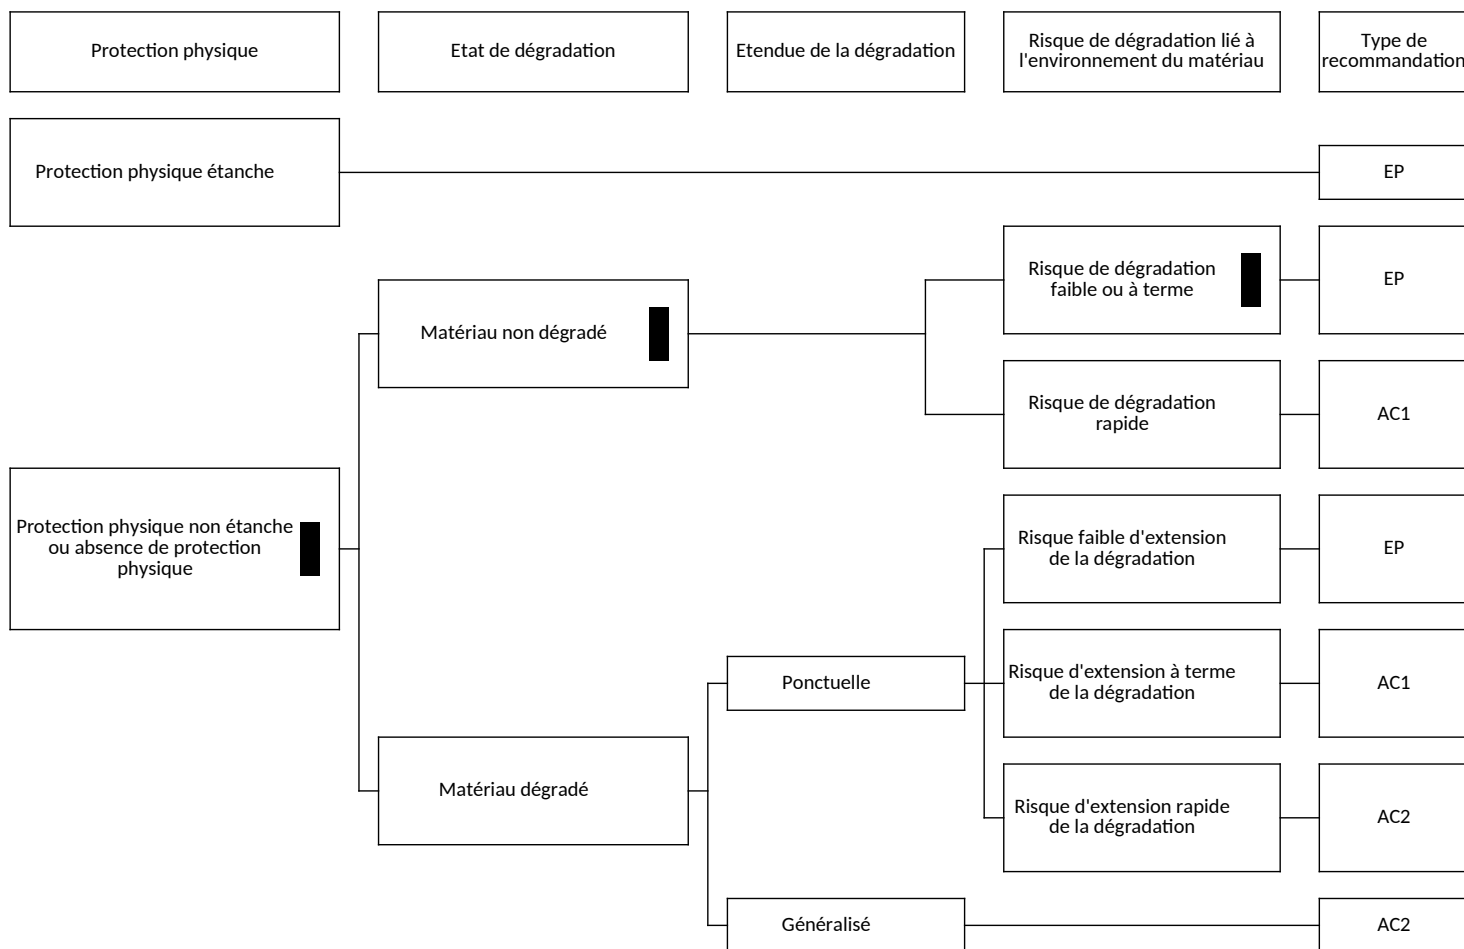


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-19 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

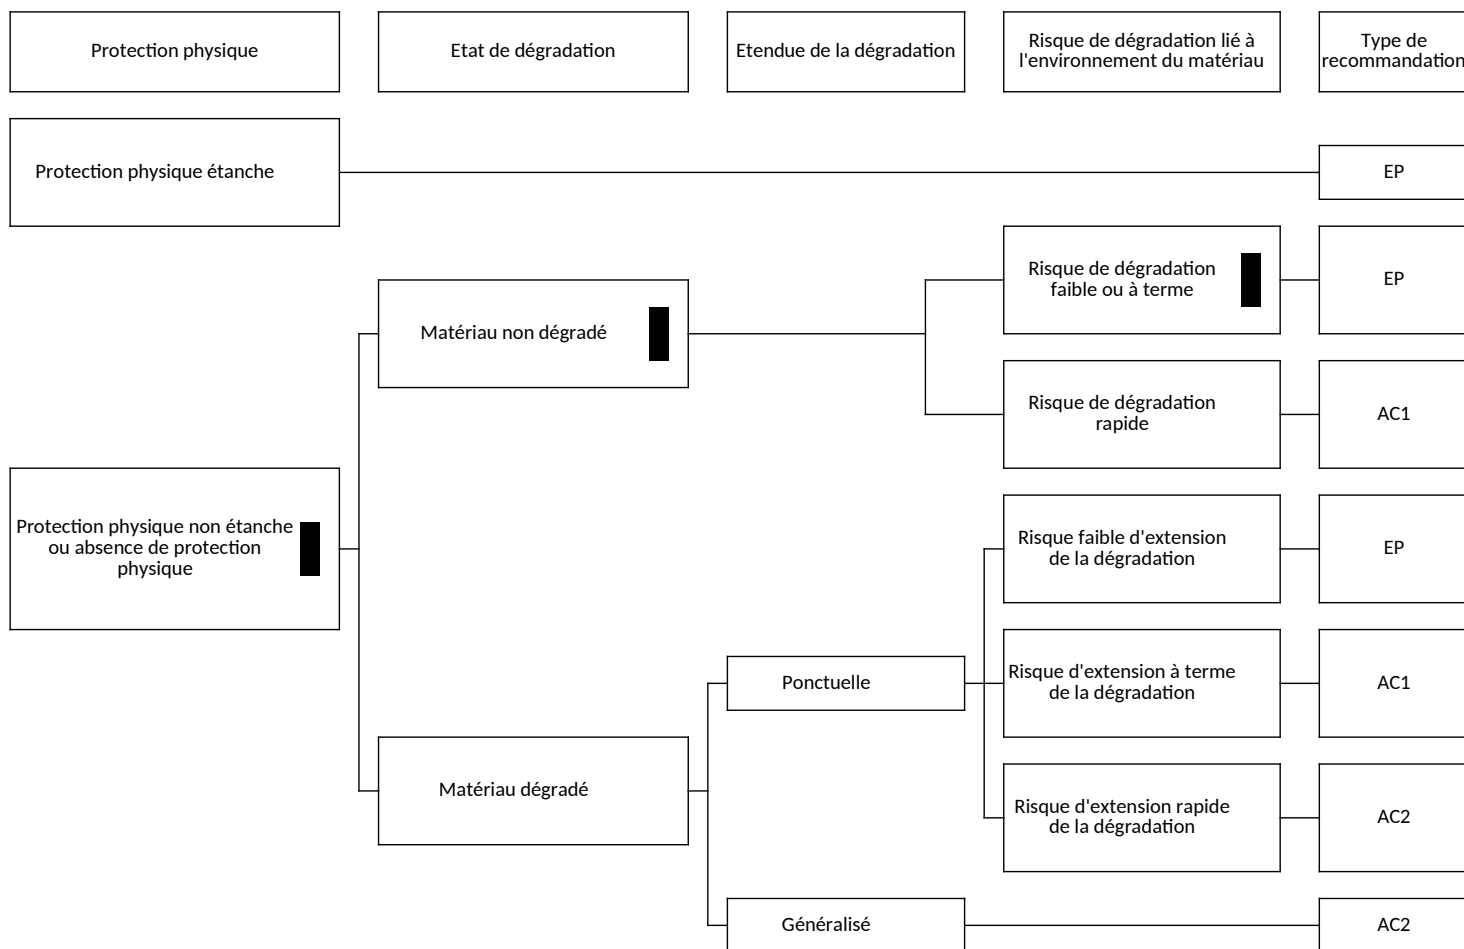


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-20 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

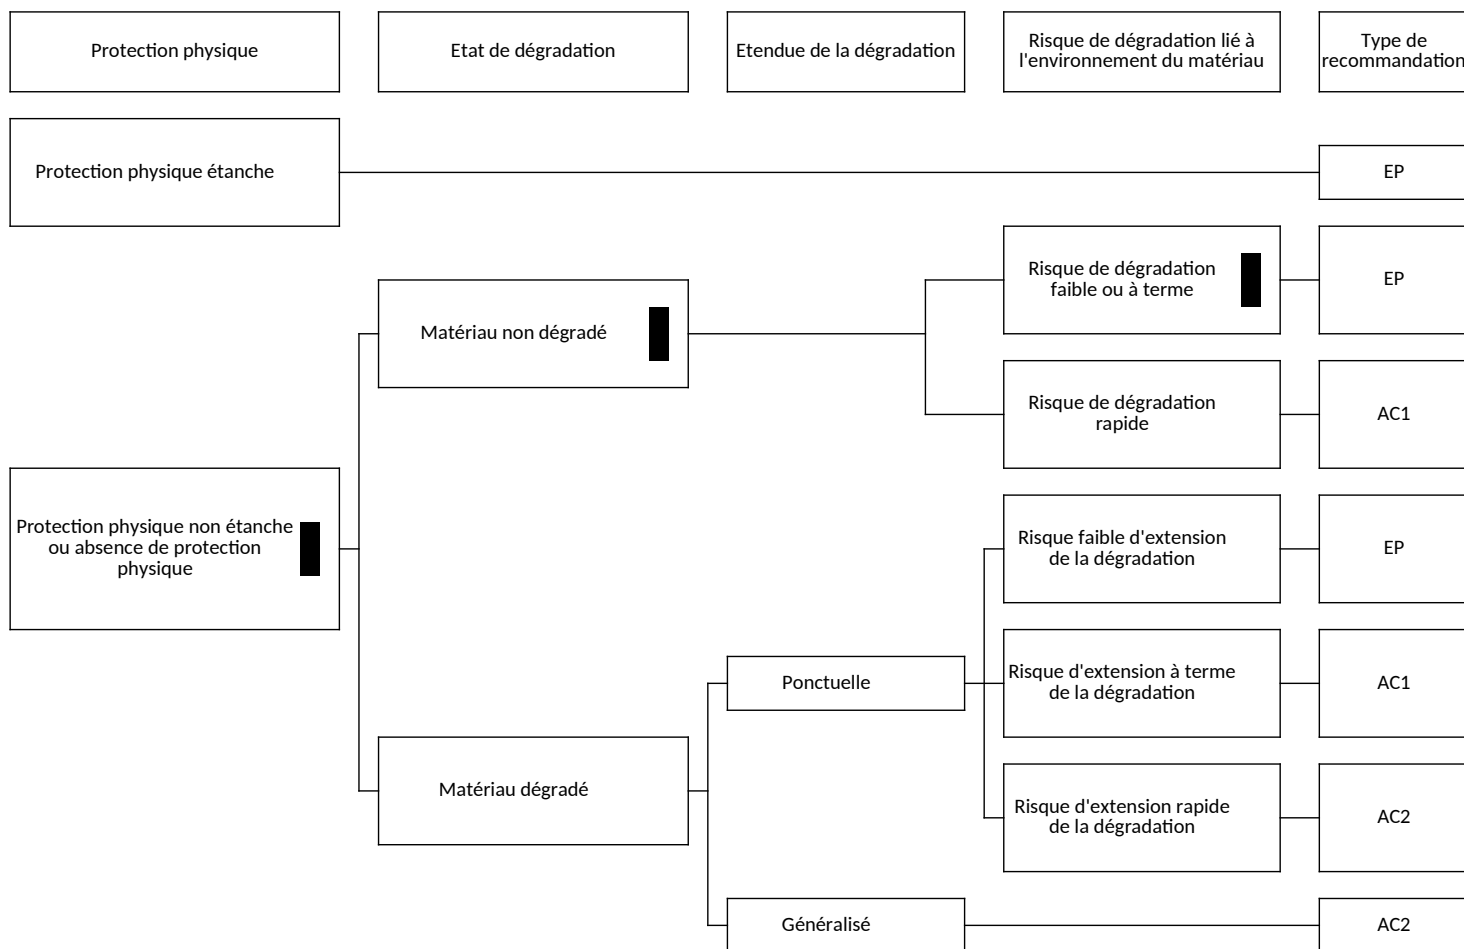


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-21 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

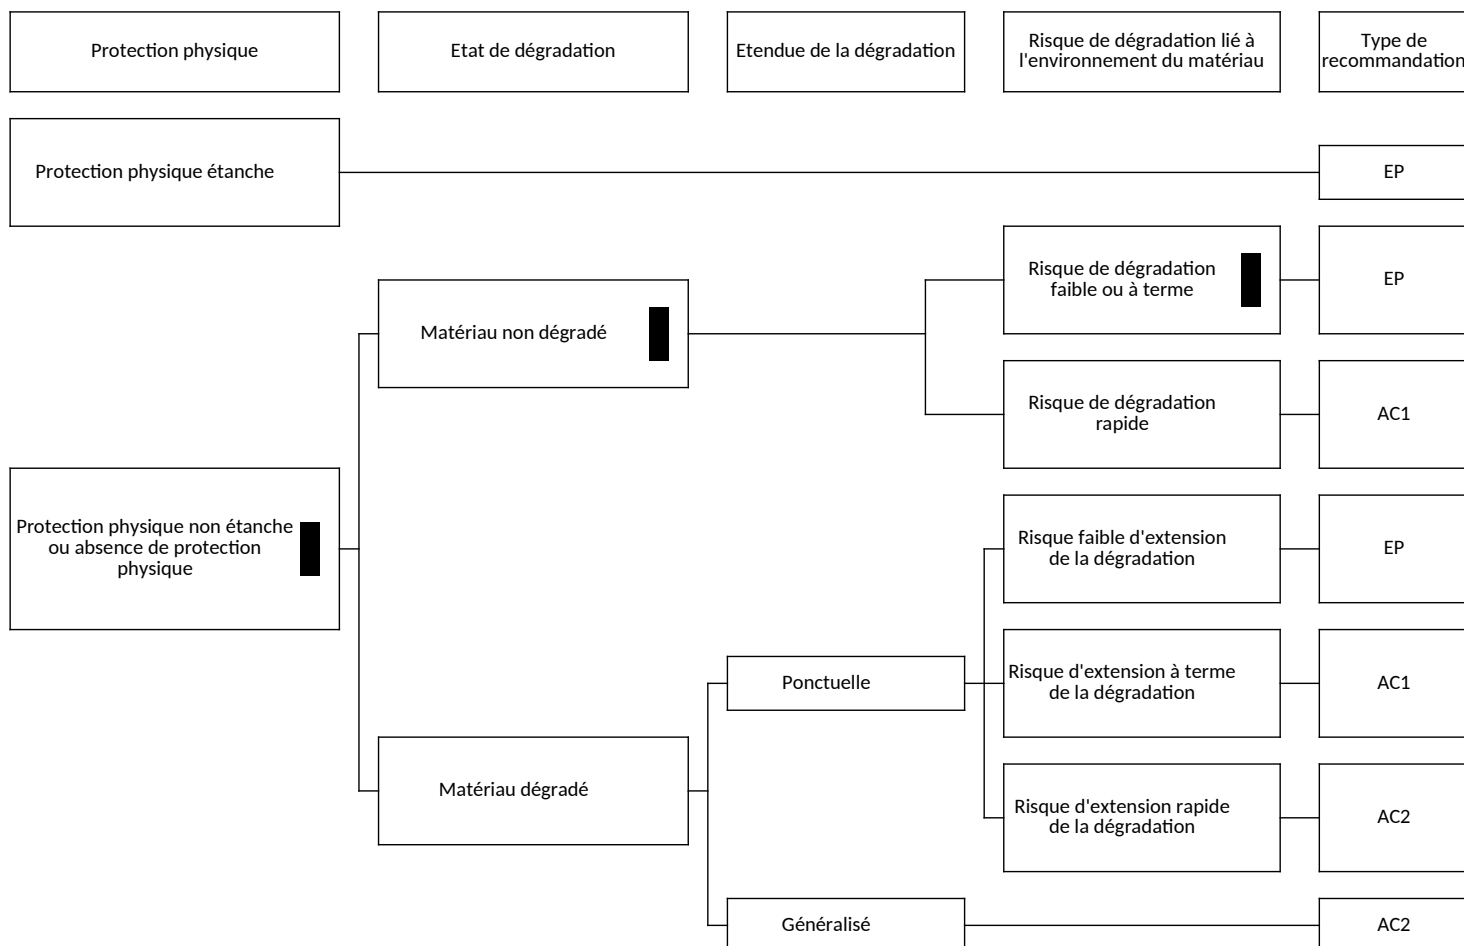


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-22 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

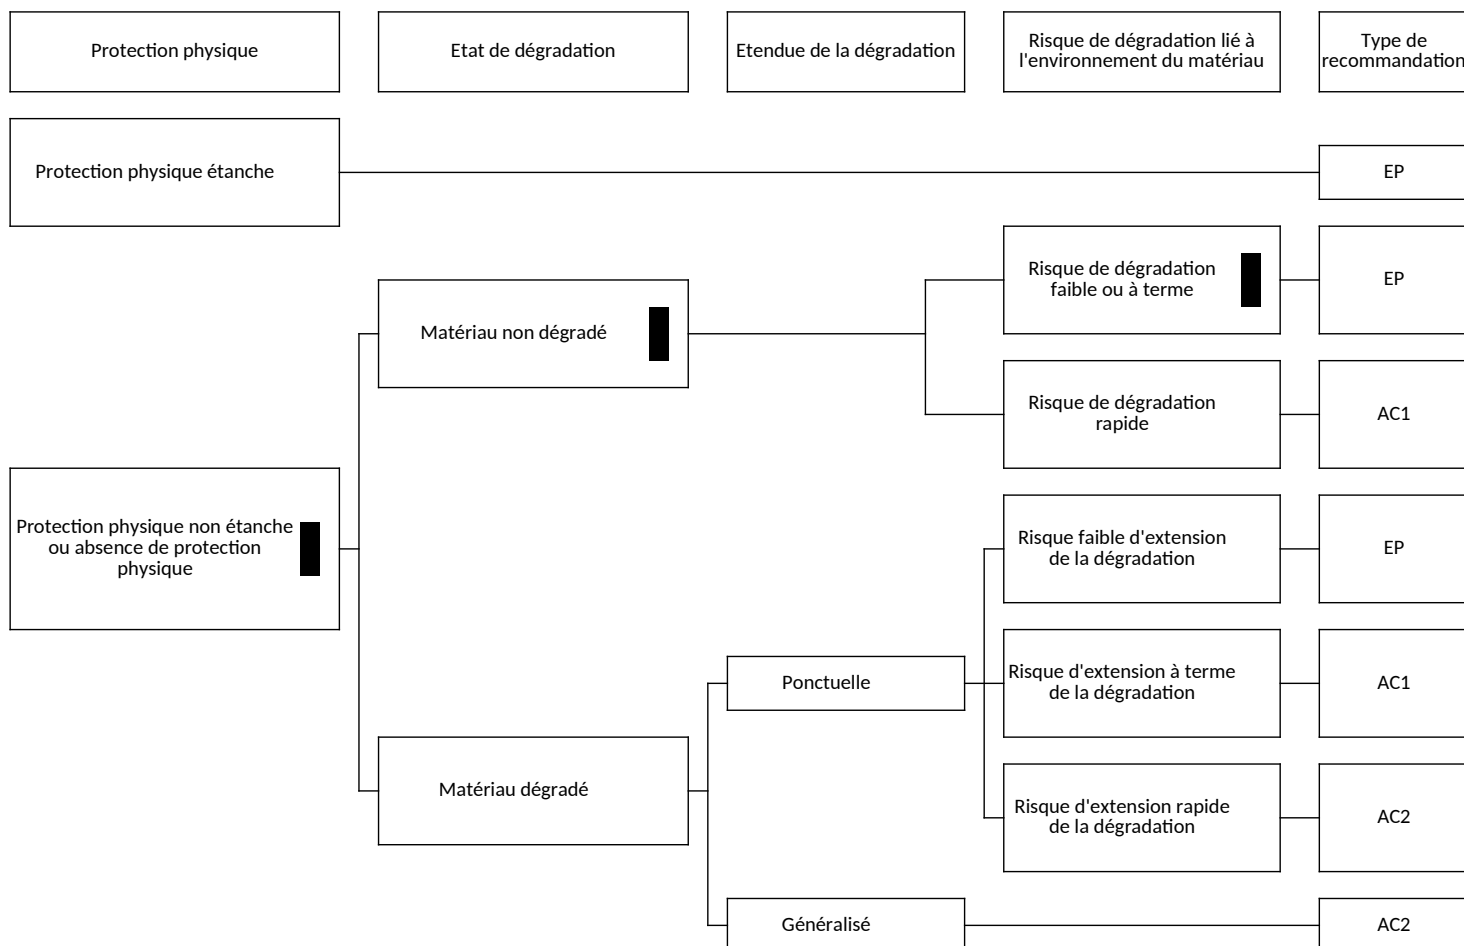


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-23 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

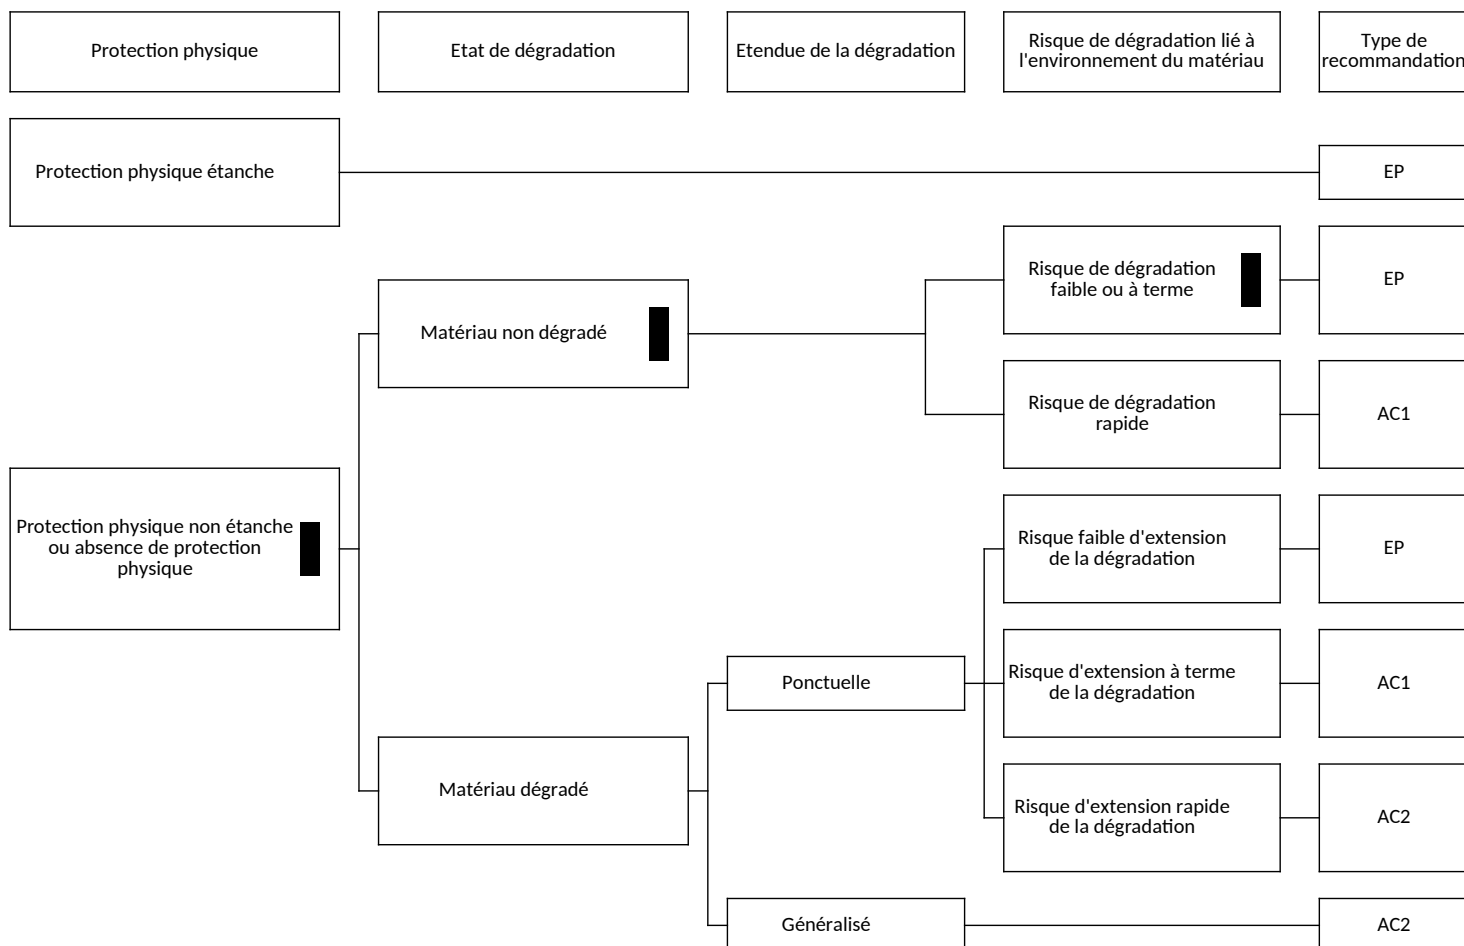


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-24 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

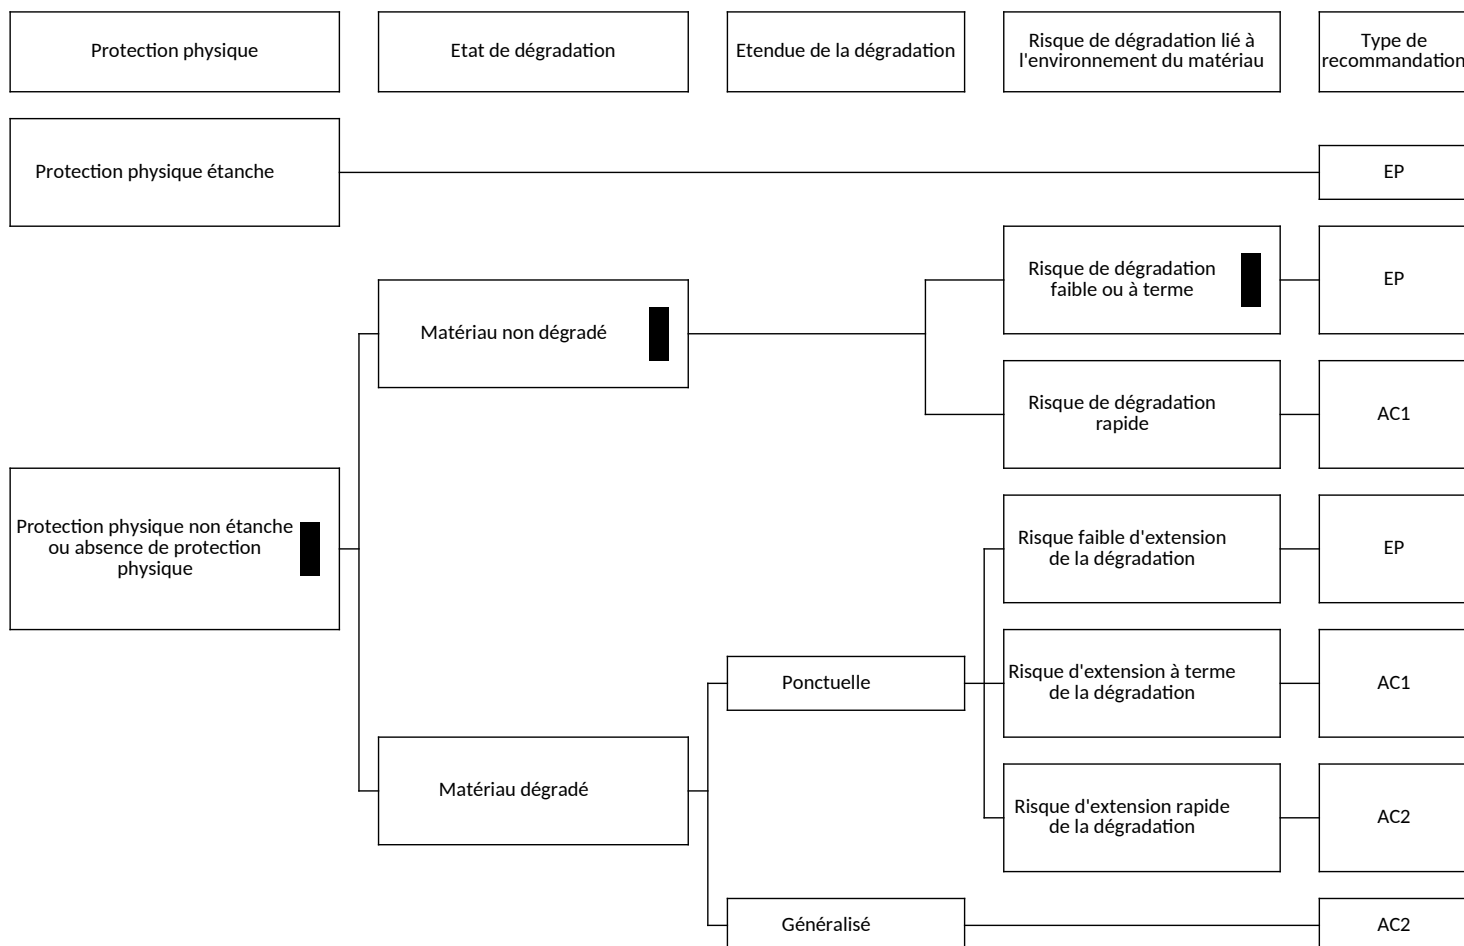


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-25 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

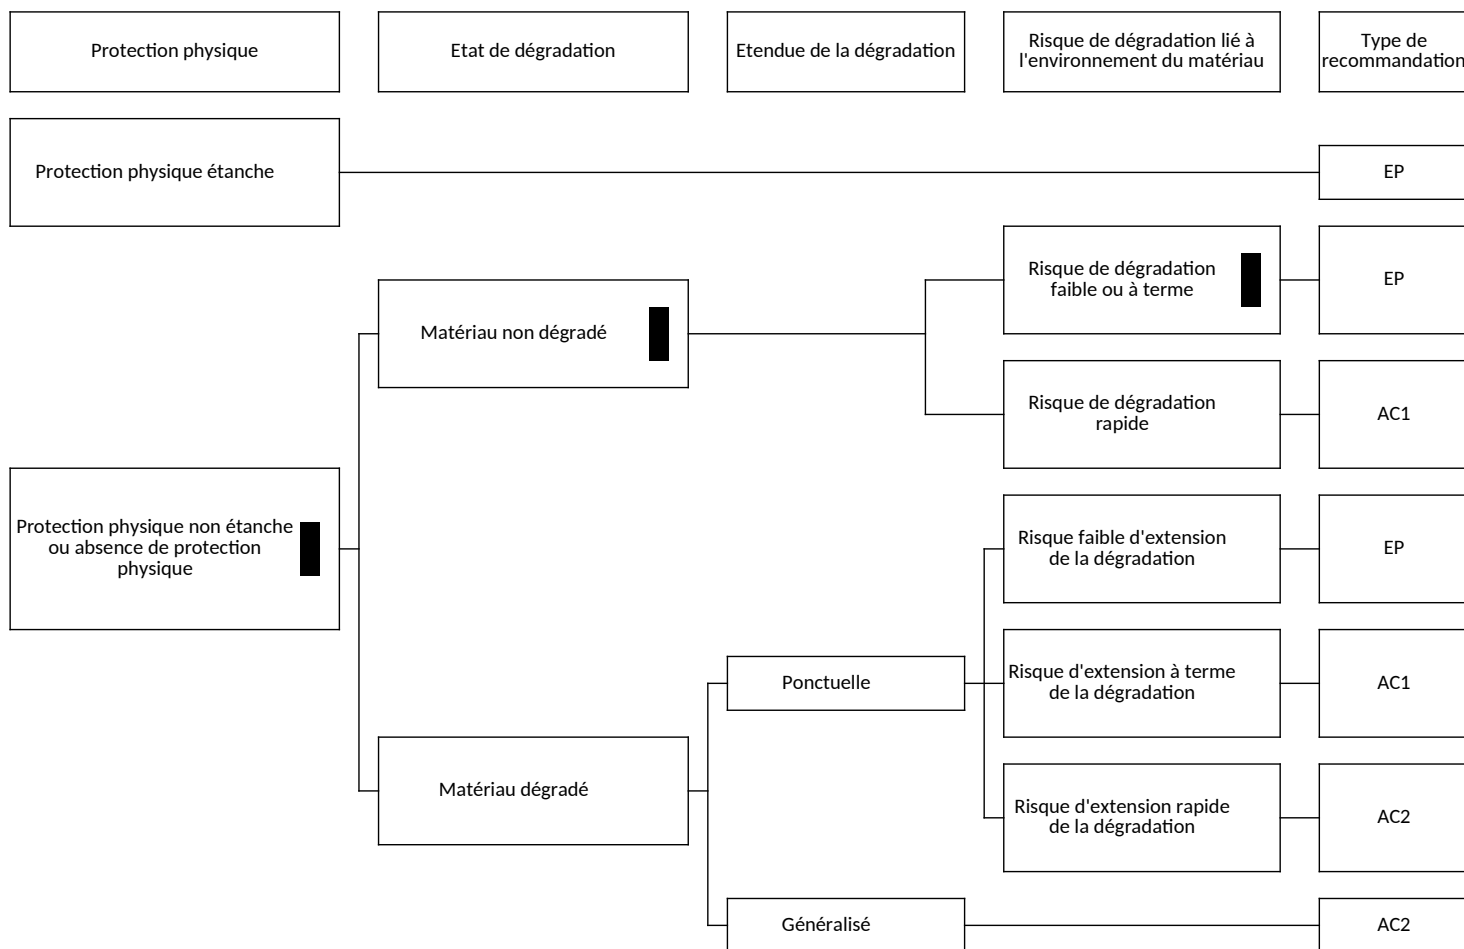


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-26 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

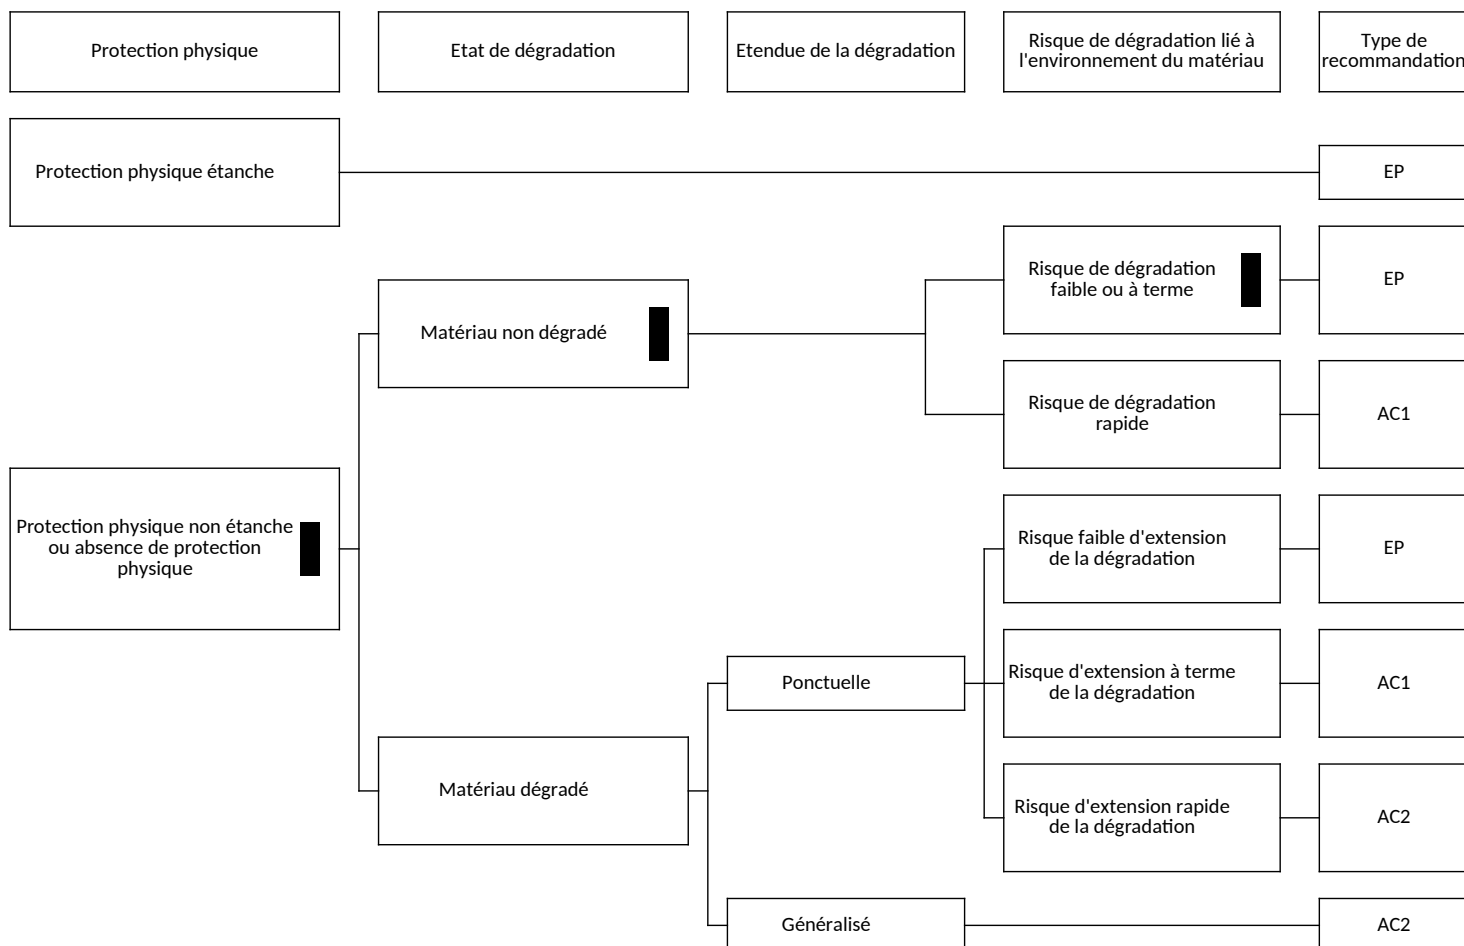


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-27 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

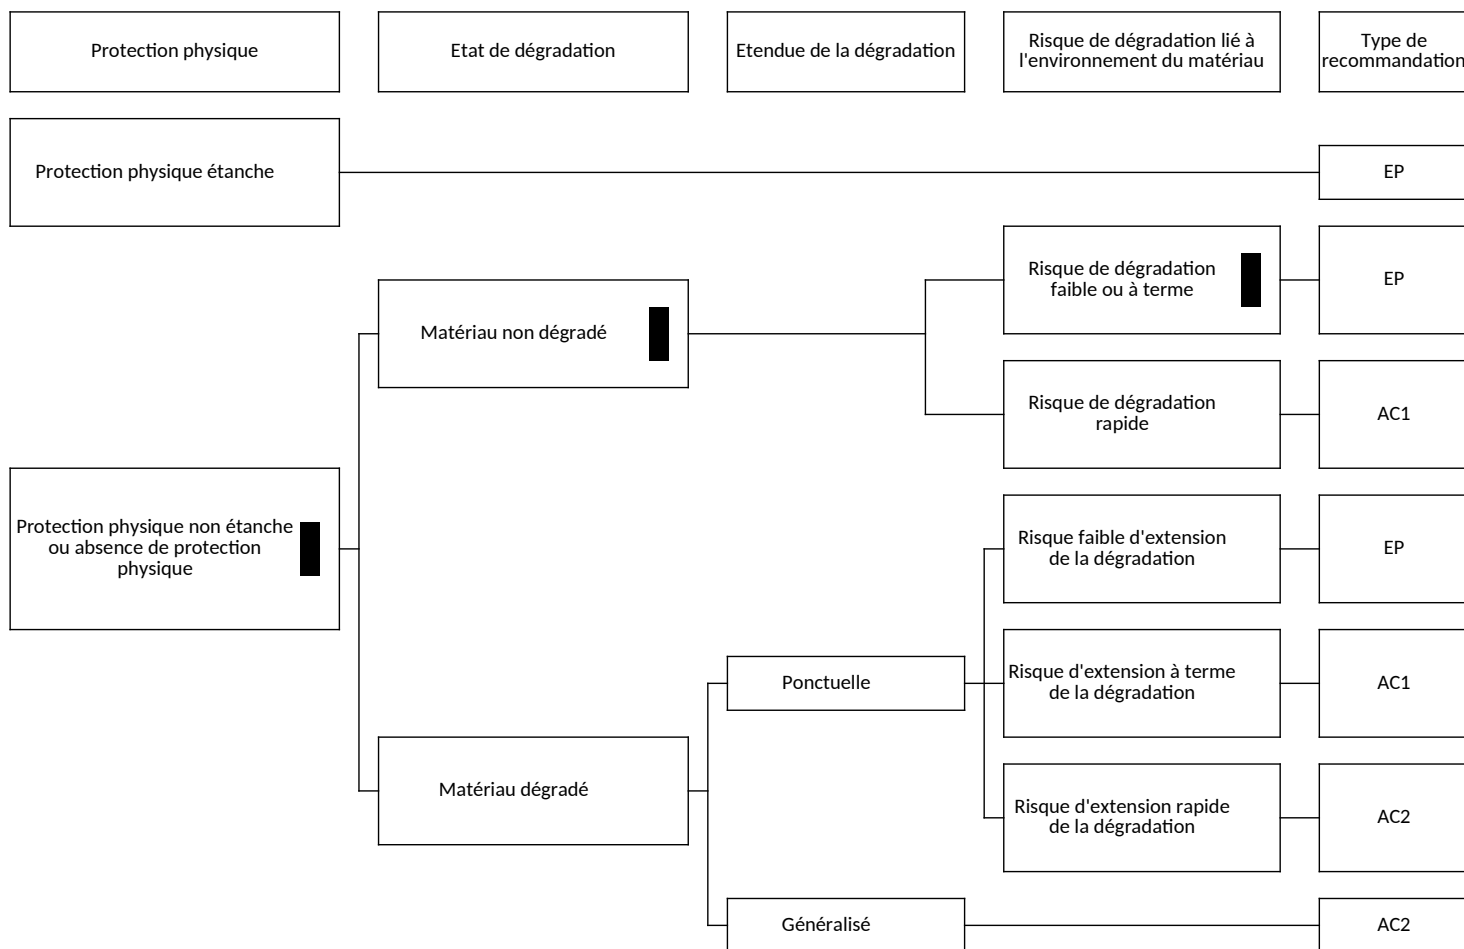


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-28 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

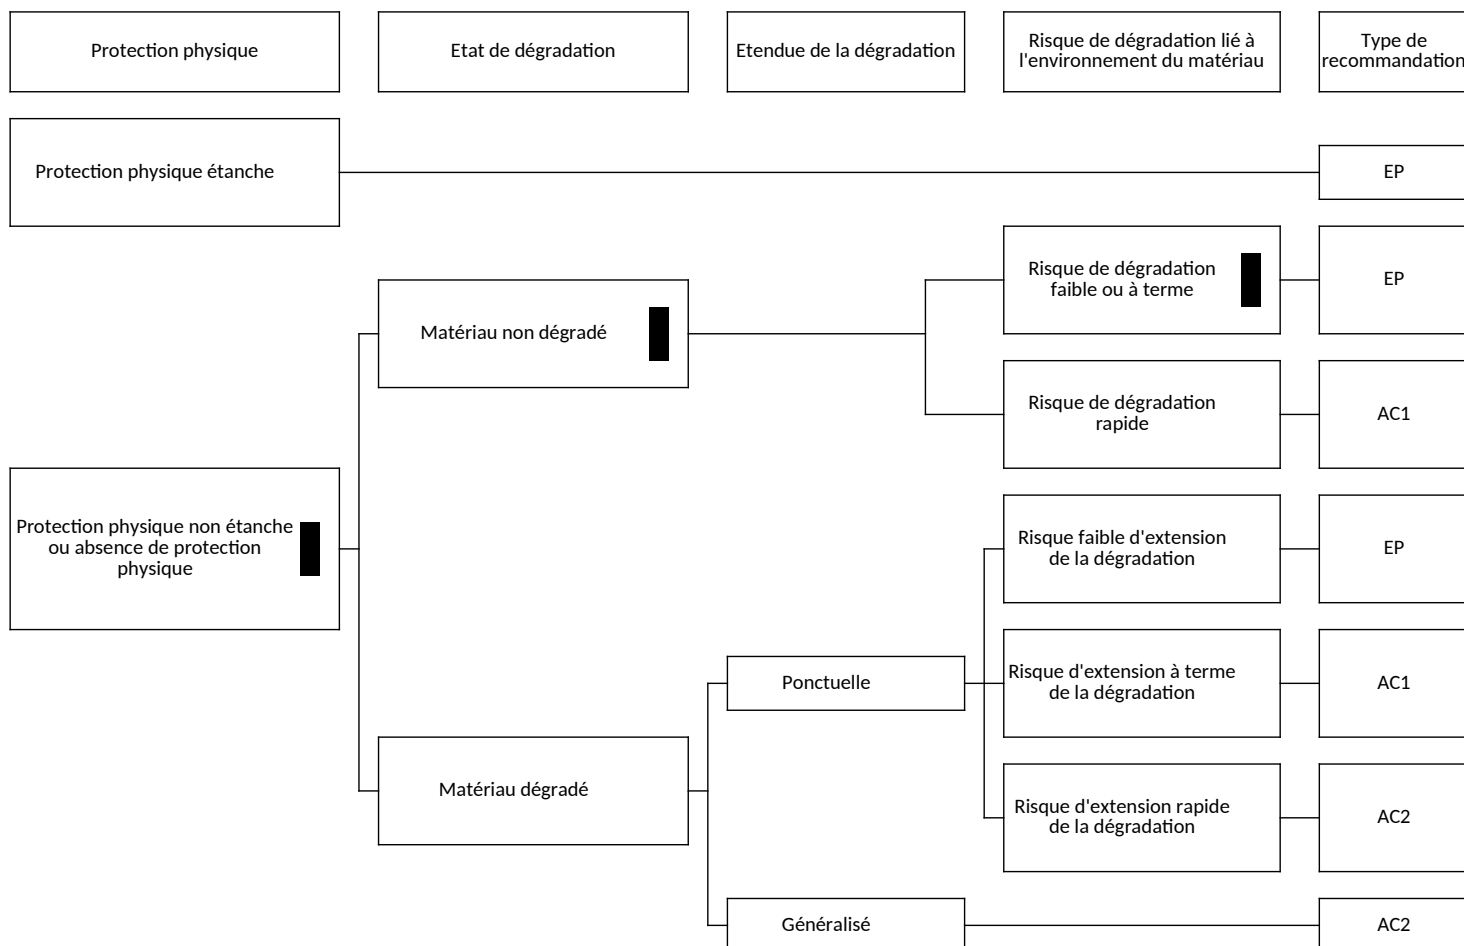


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-29 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

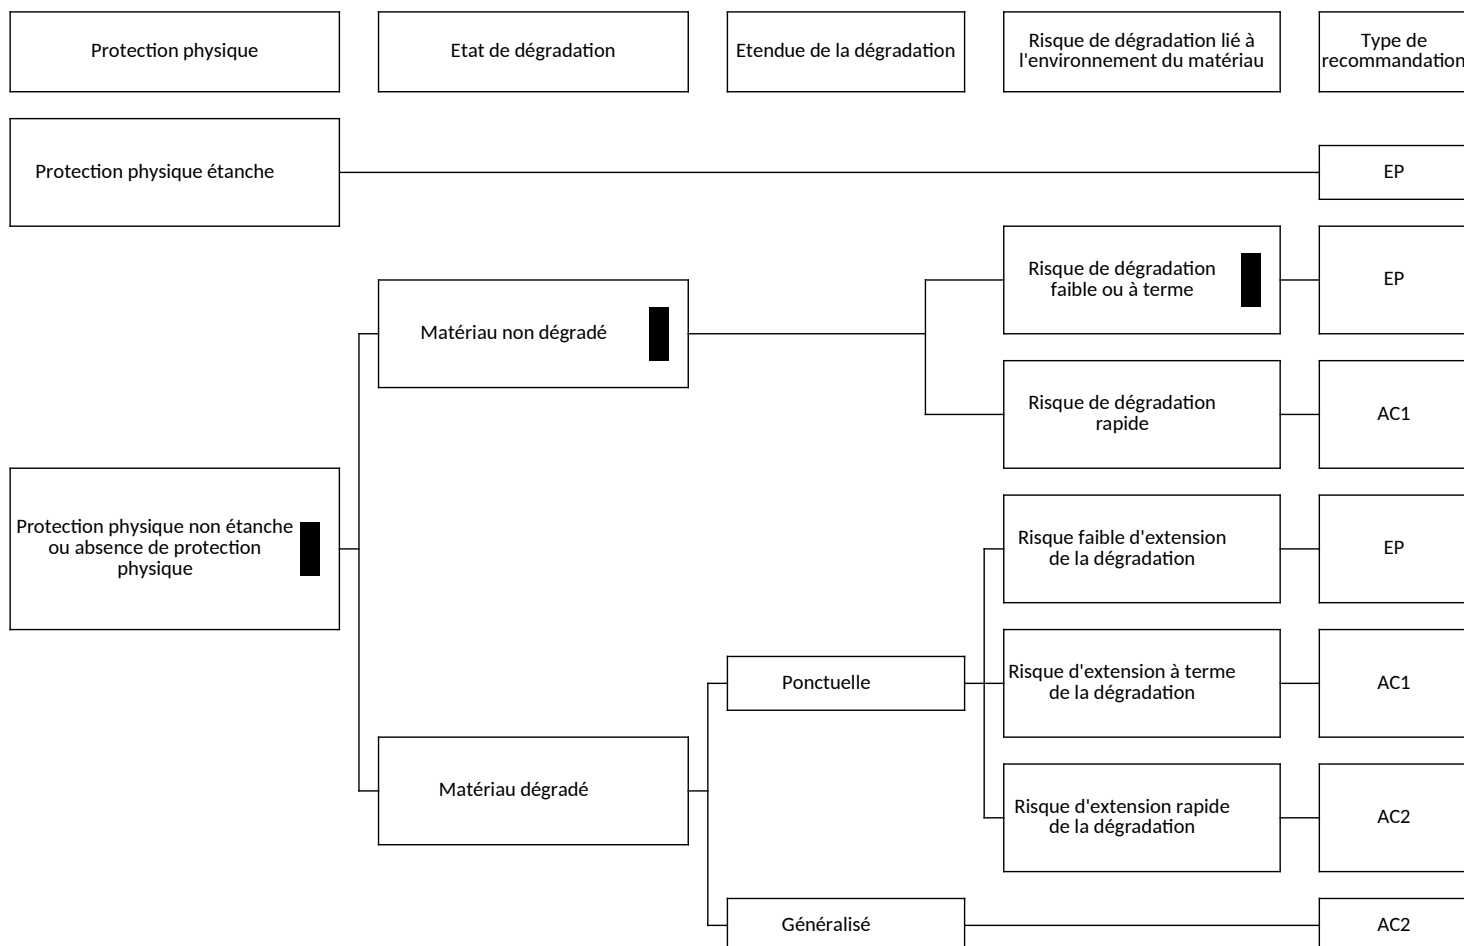


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-31 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

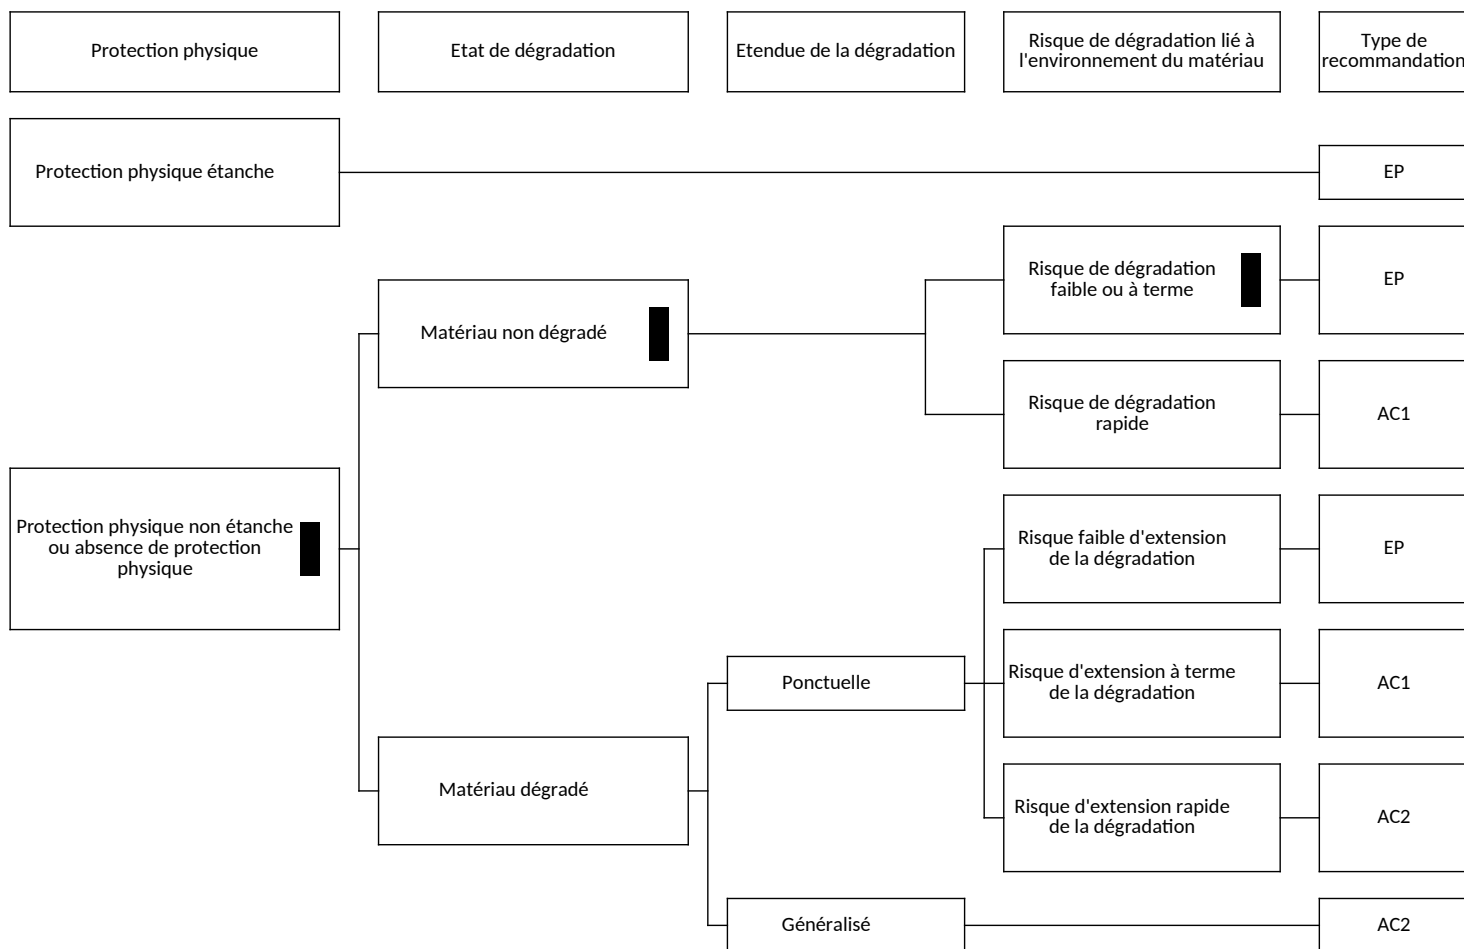


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-32 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

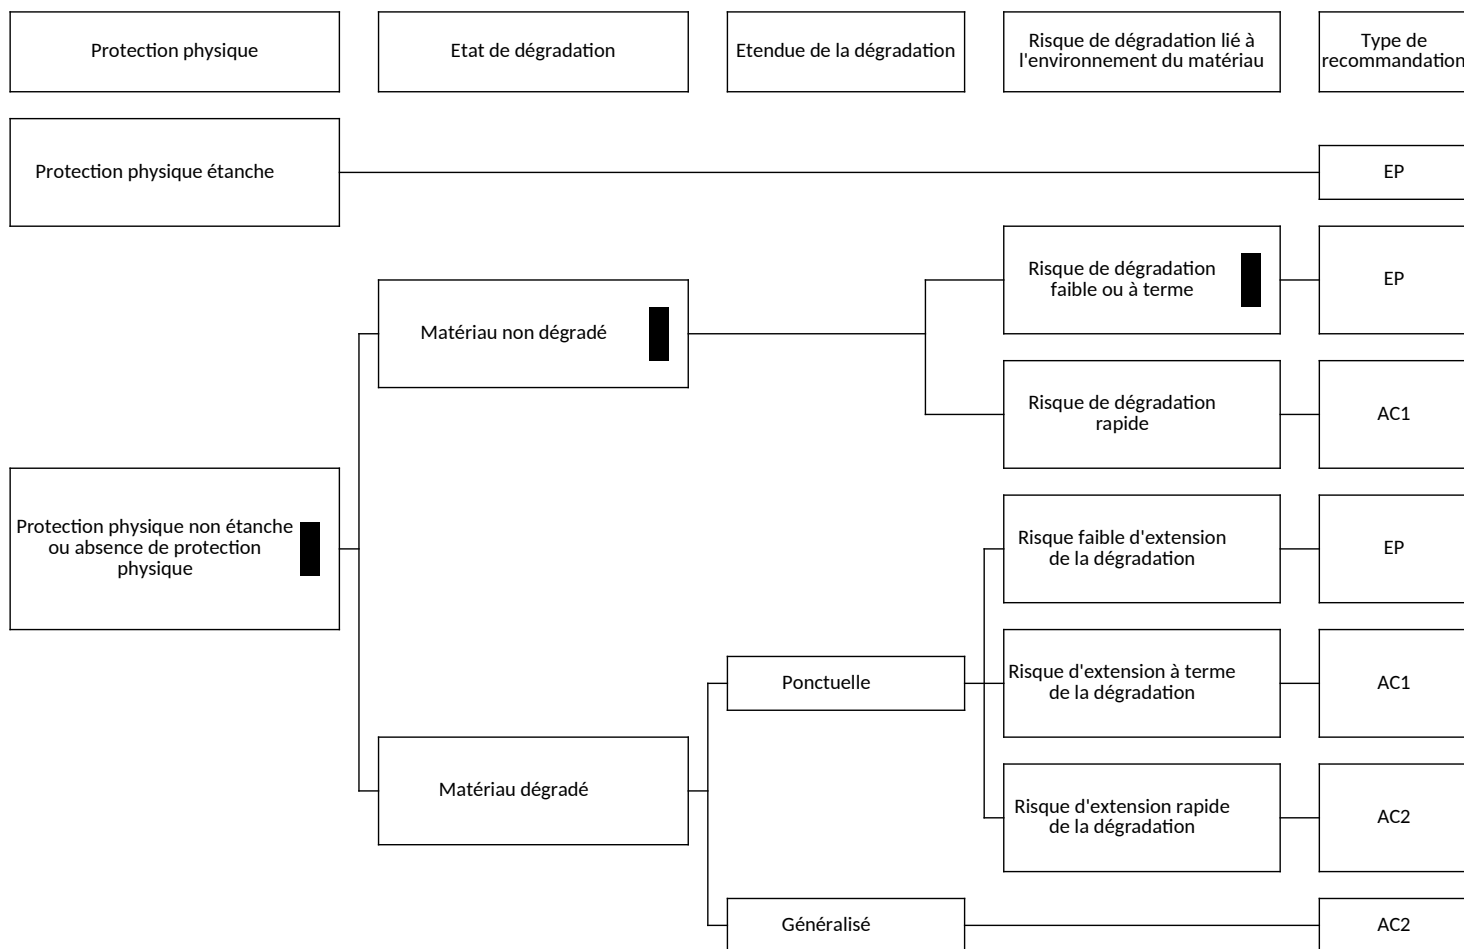


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-33 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

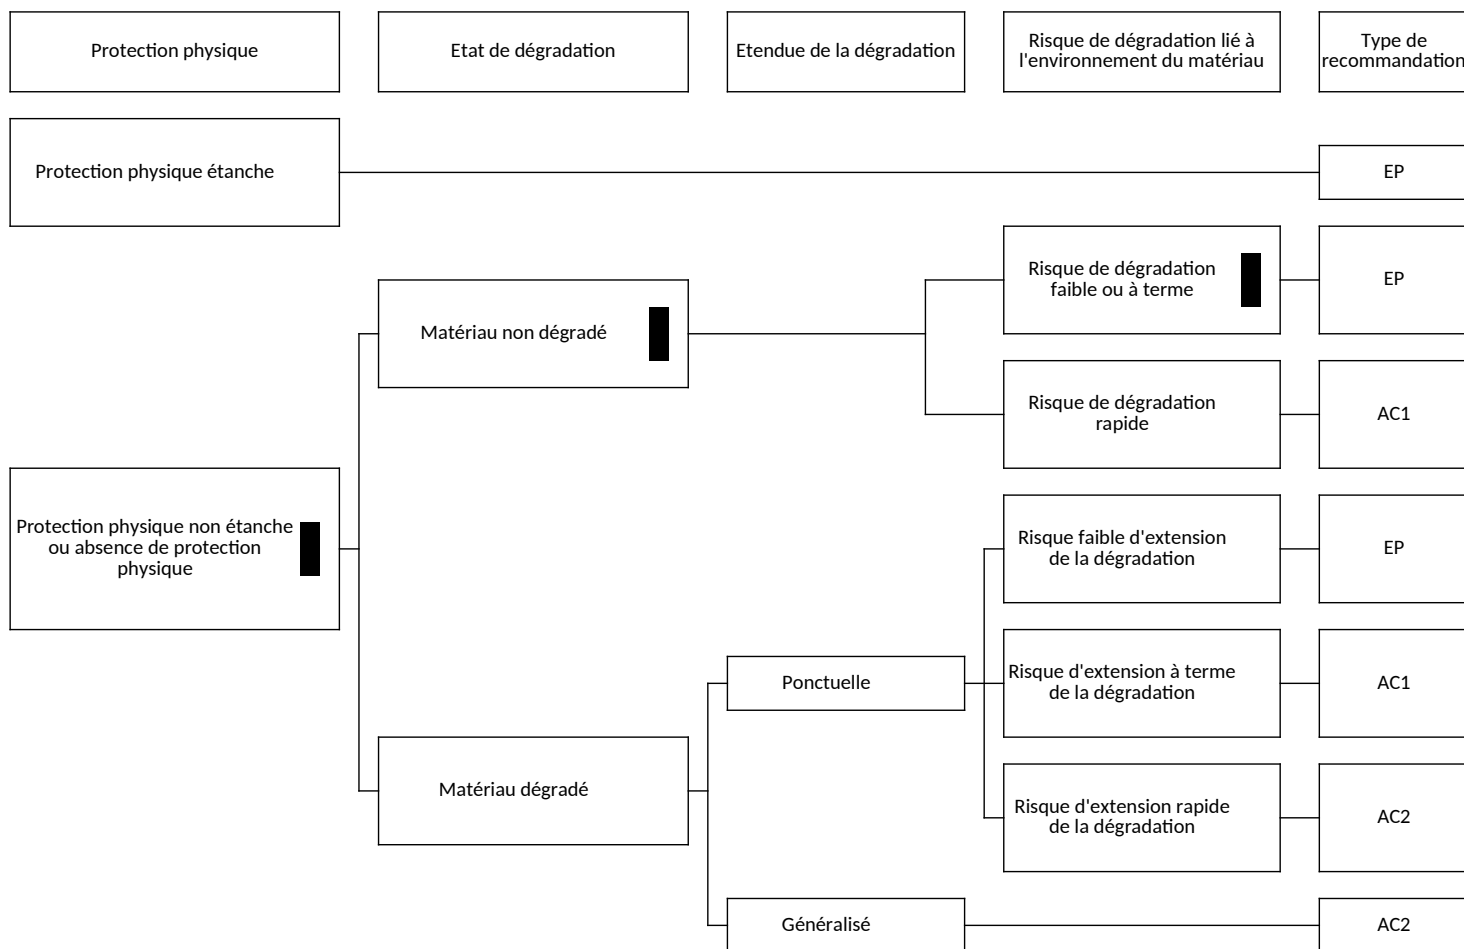


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-34 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

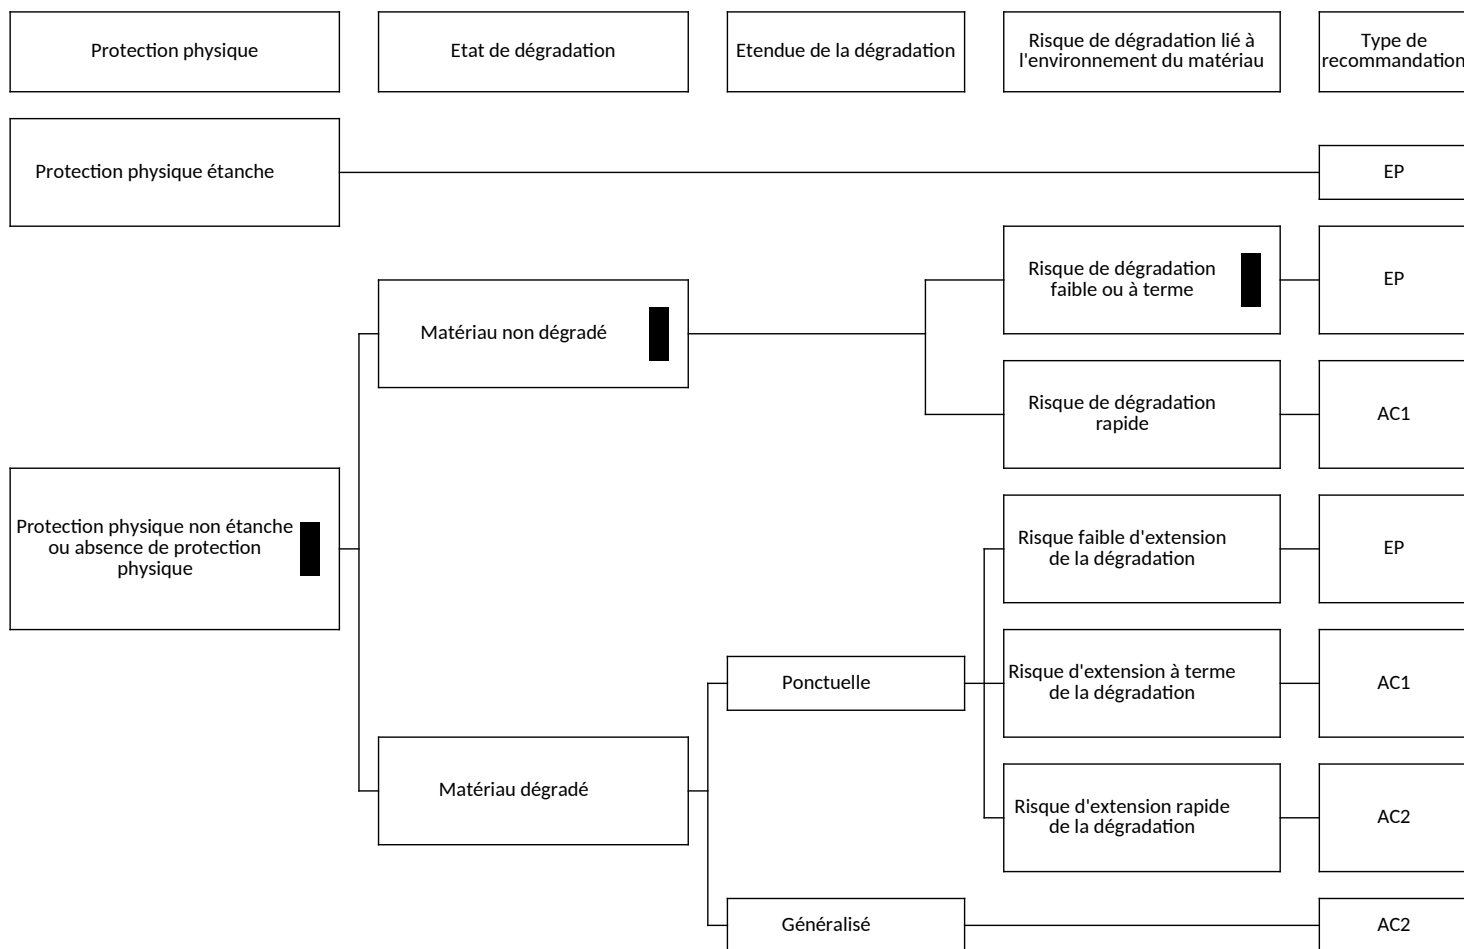


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-35 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

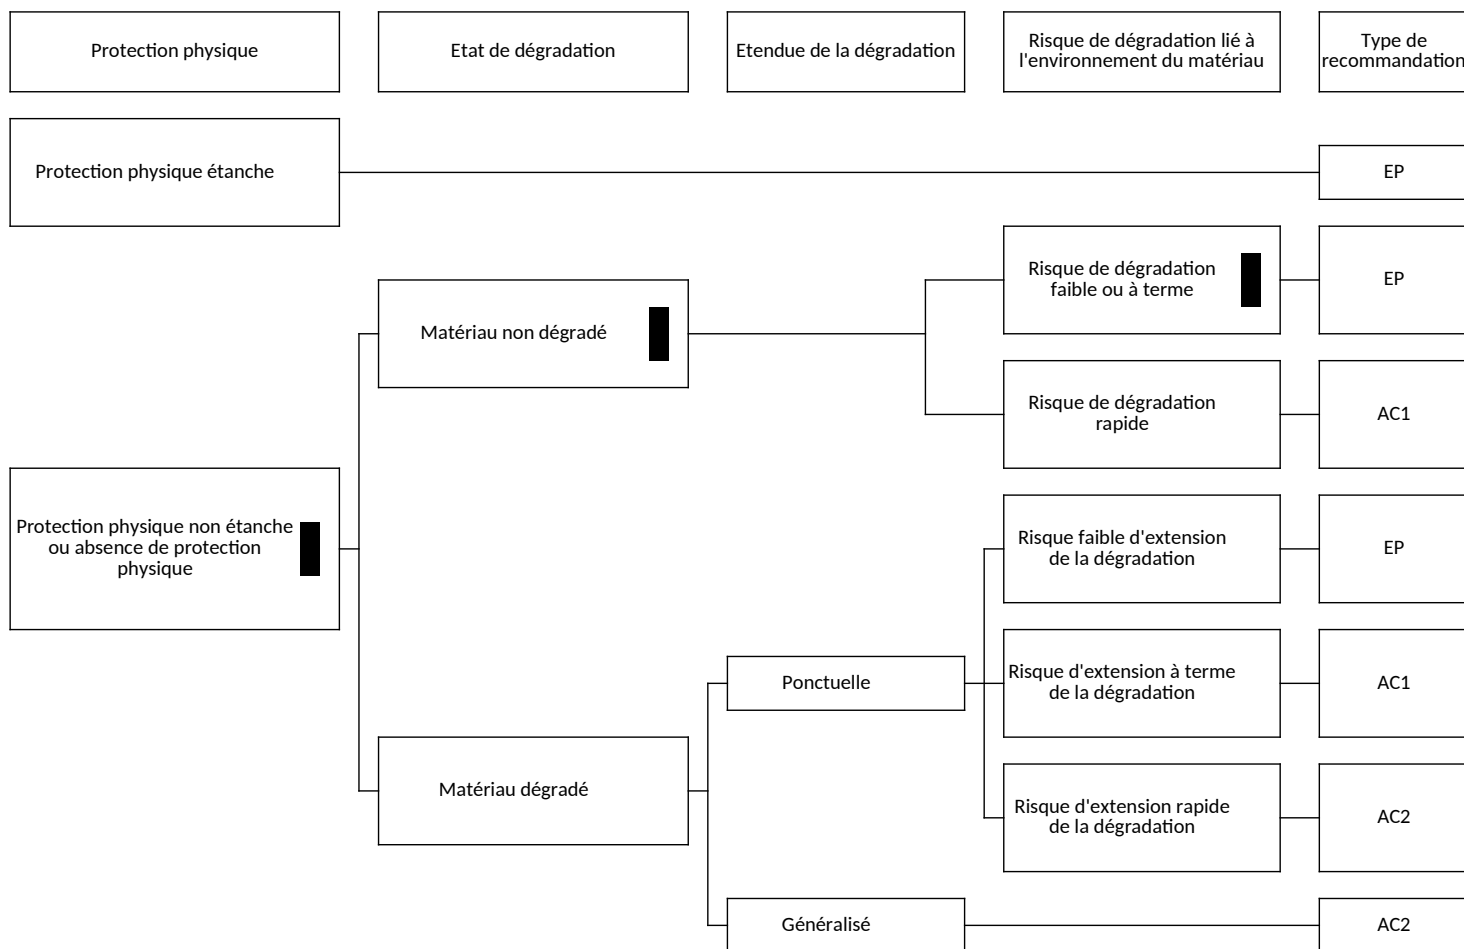


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-37 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

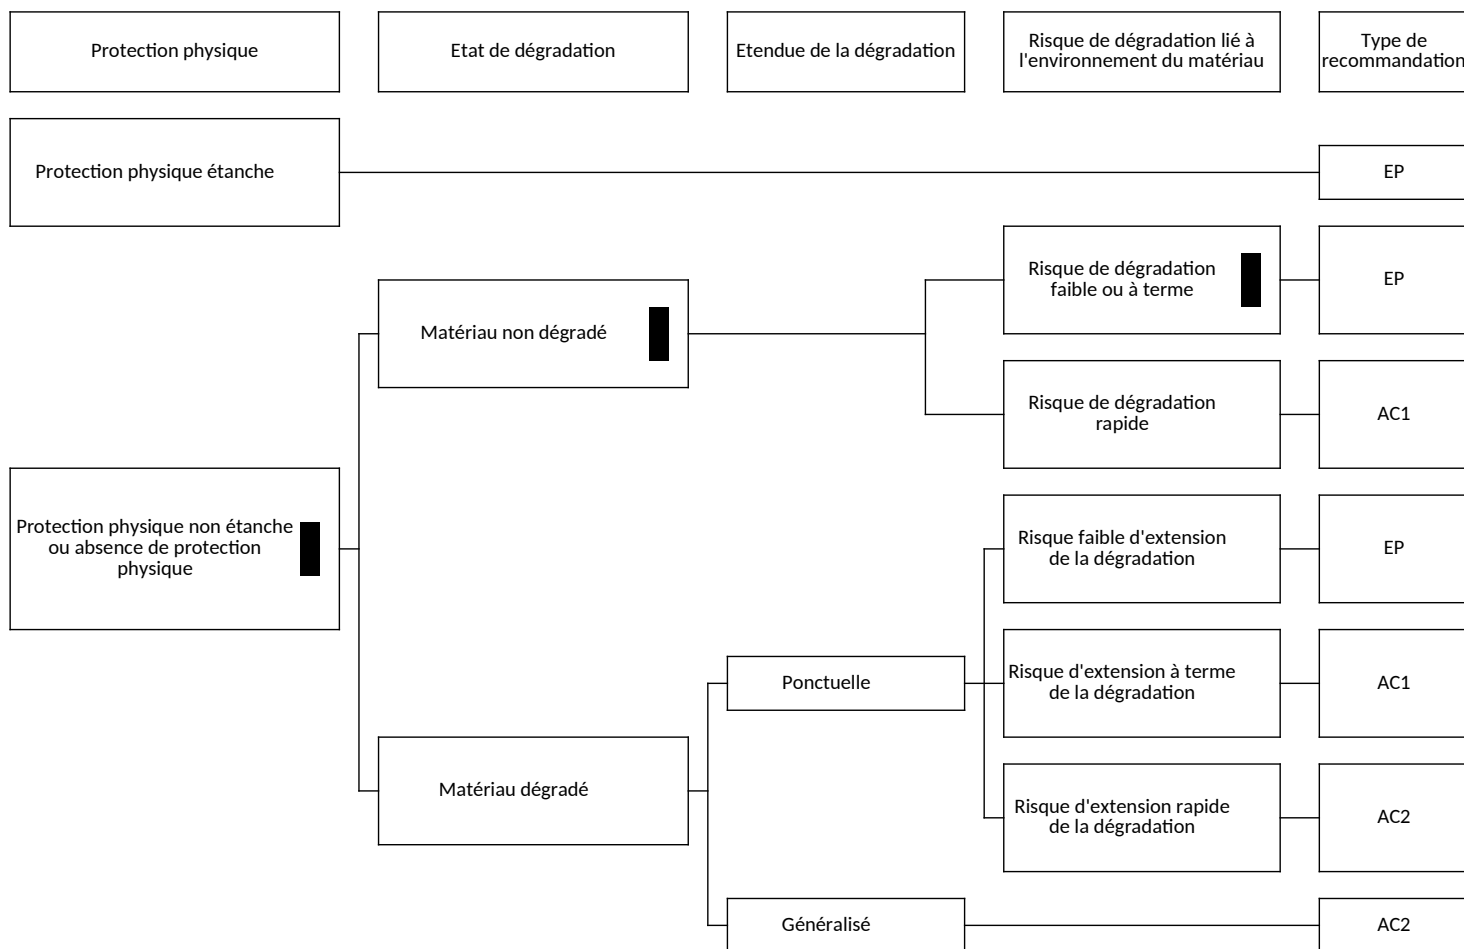


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-39 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

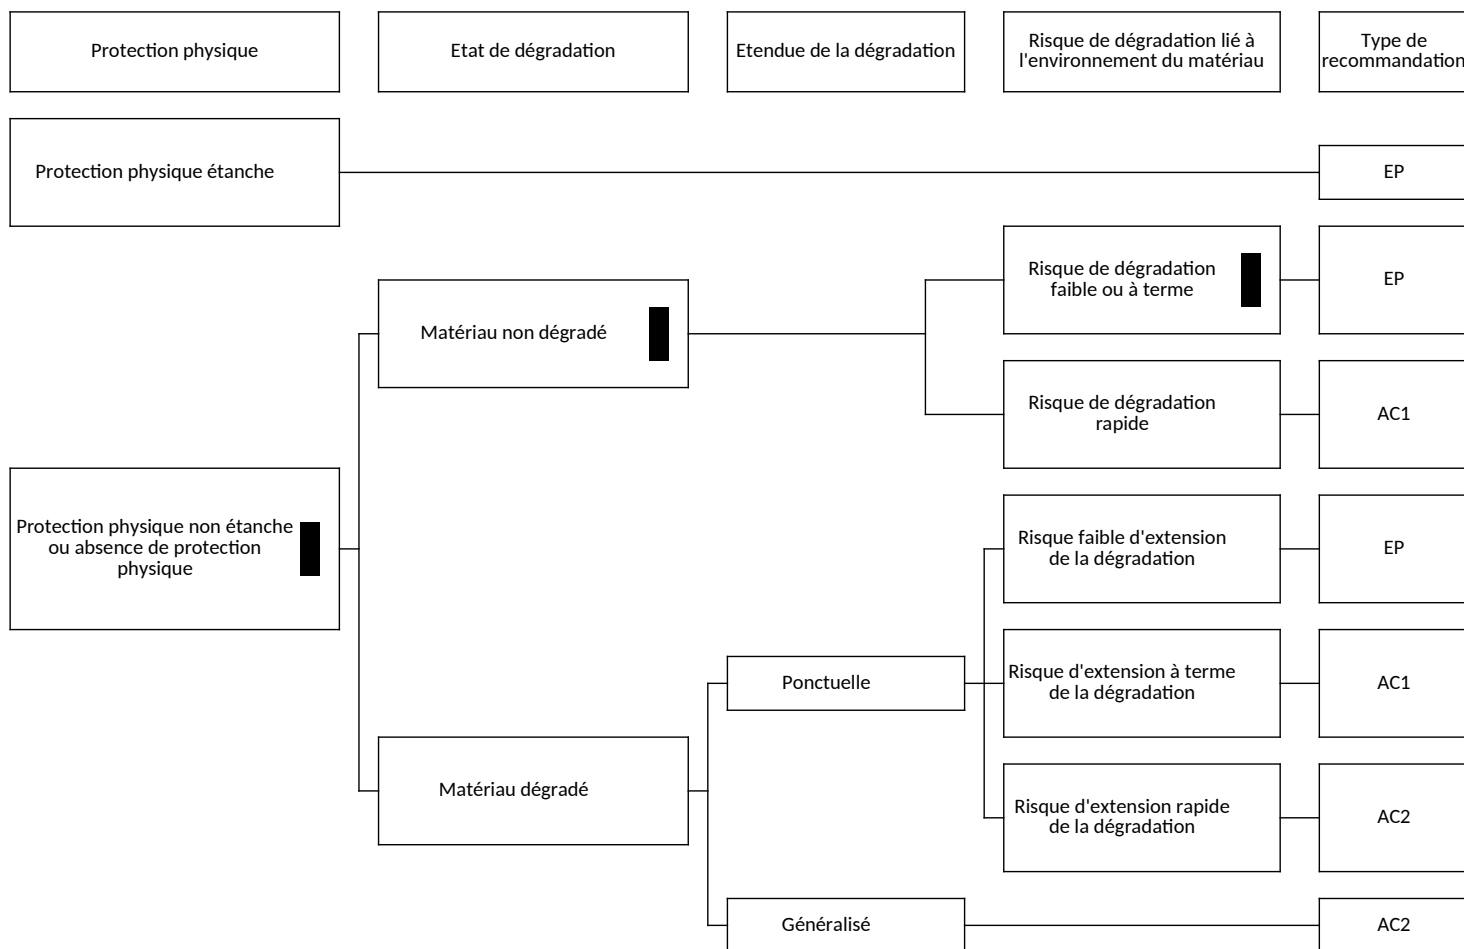


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-41 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

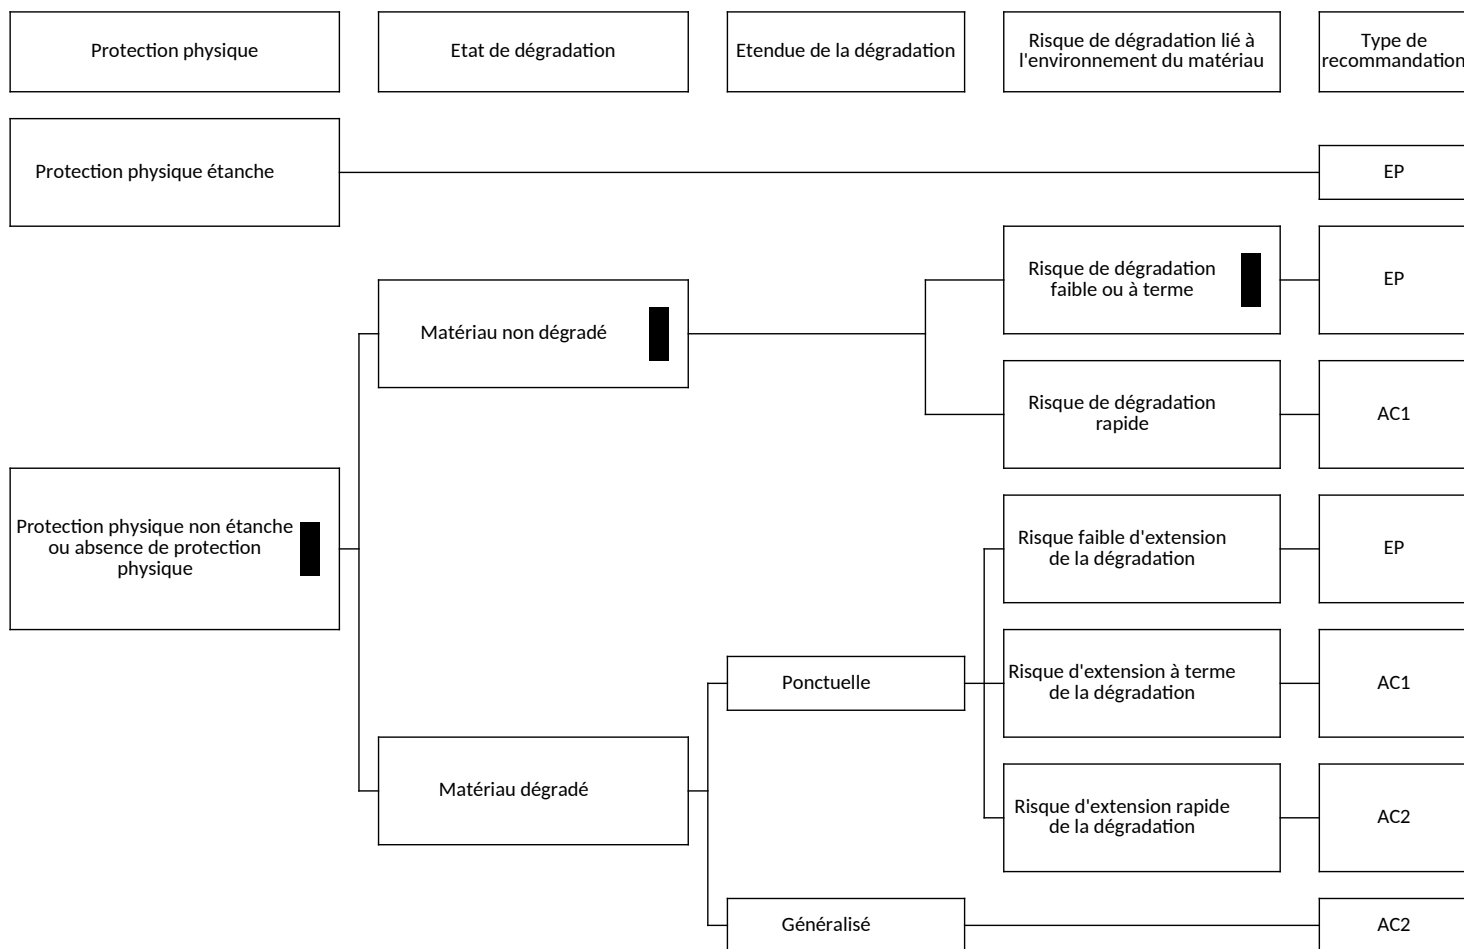


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-44 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

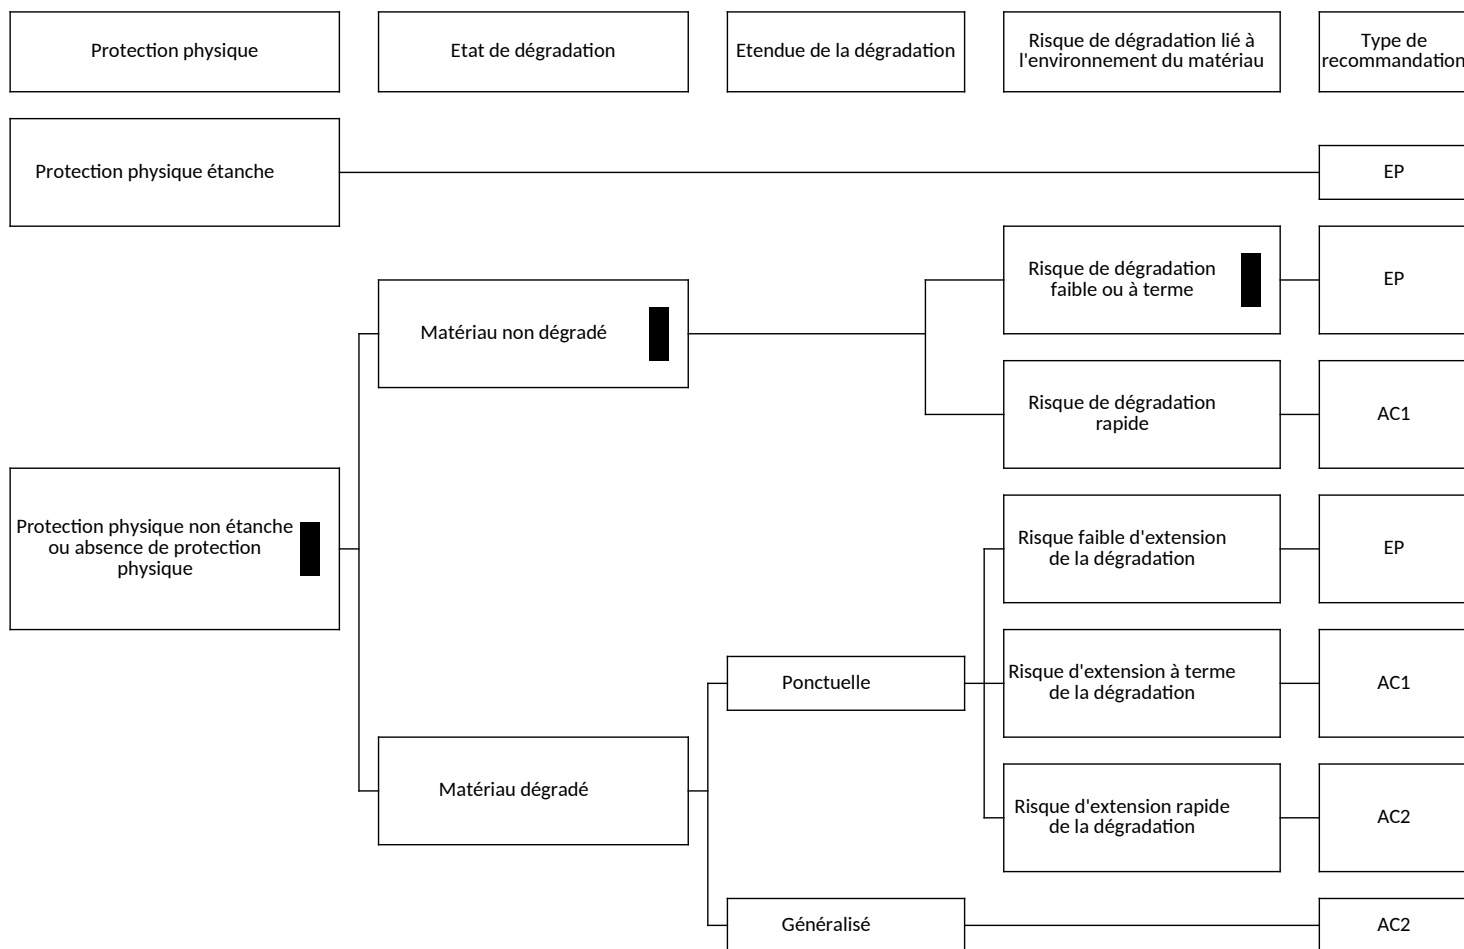


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-46 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

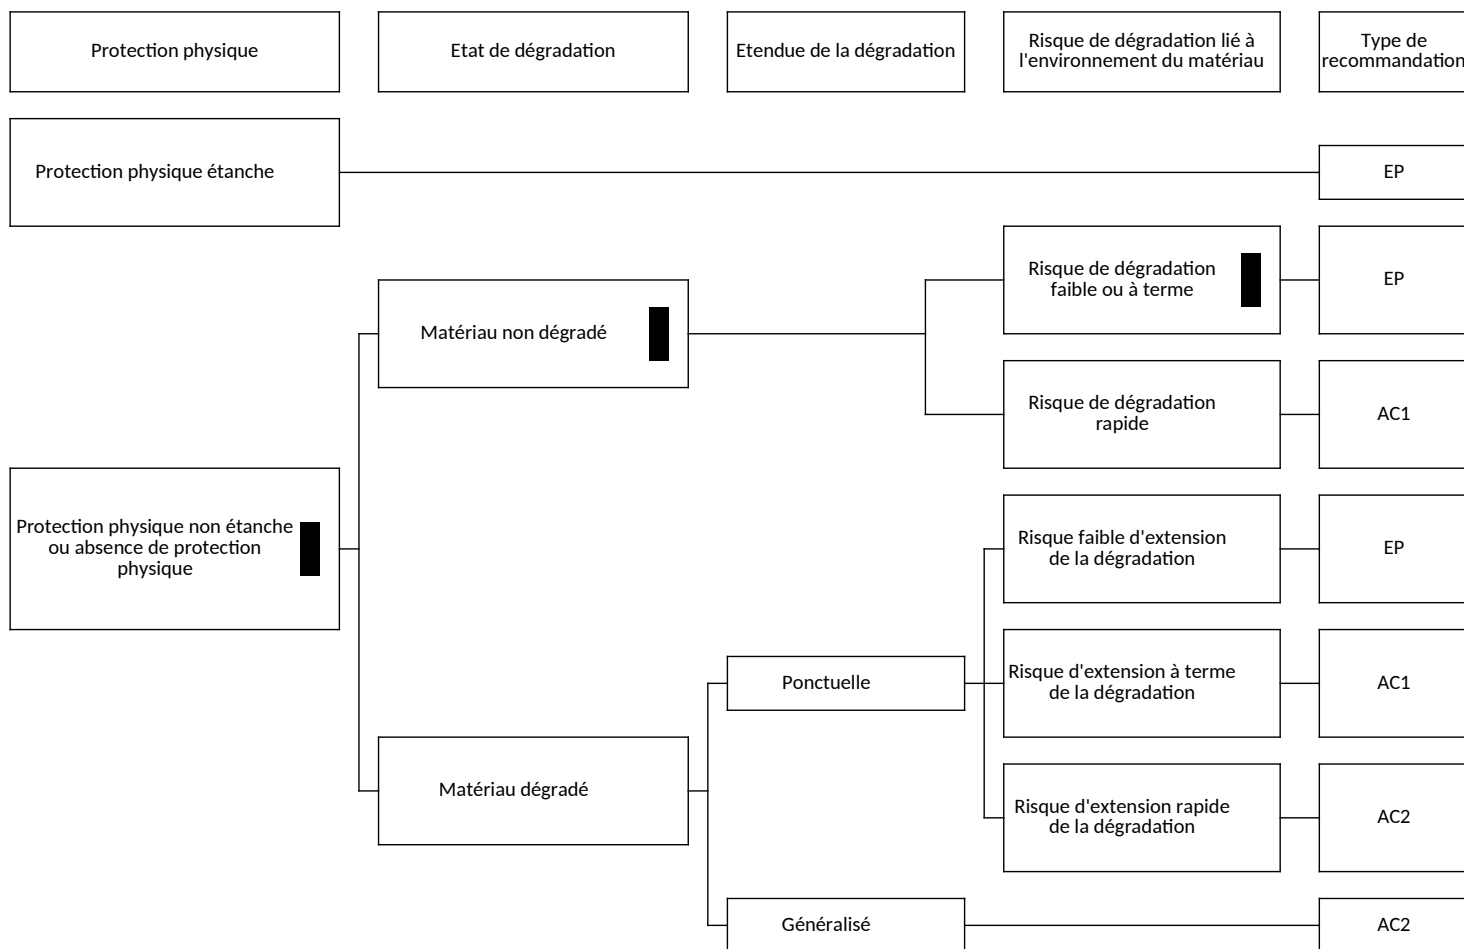


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-48 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

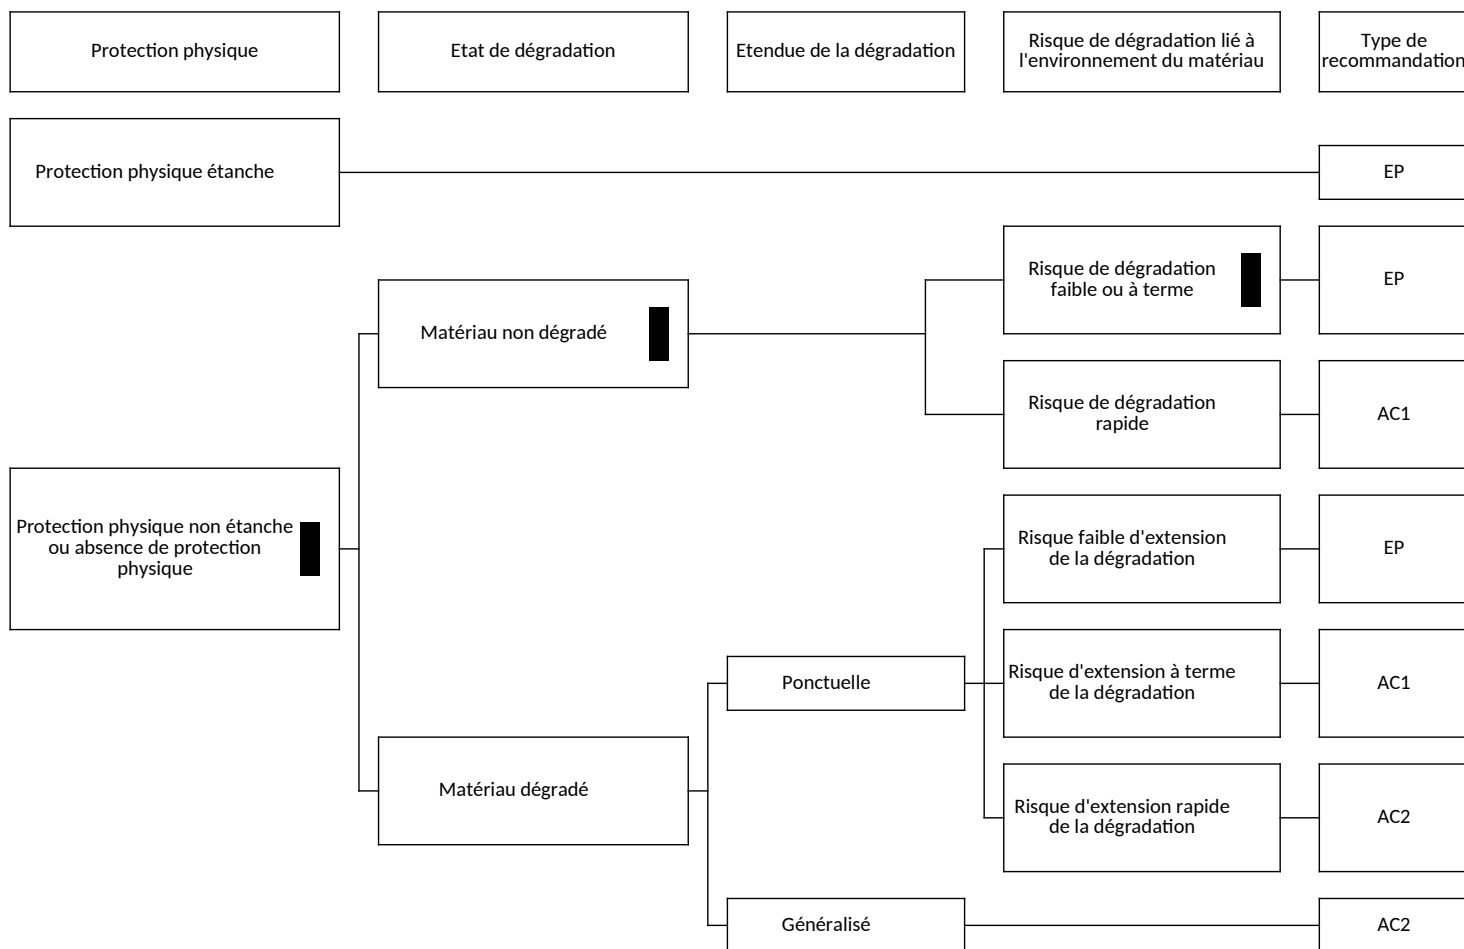


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-49 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

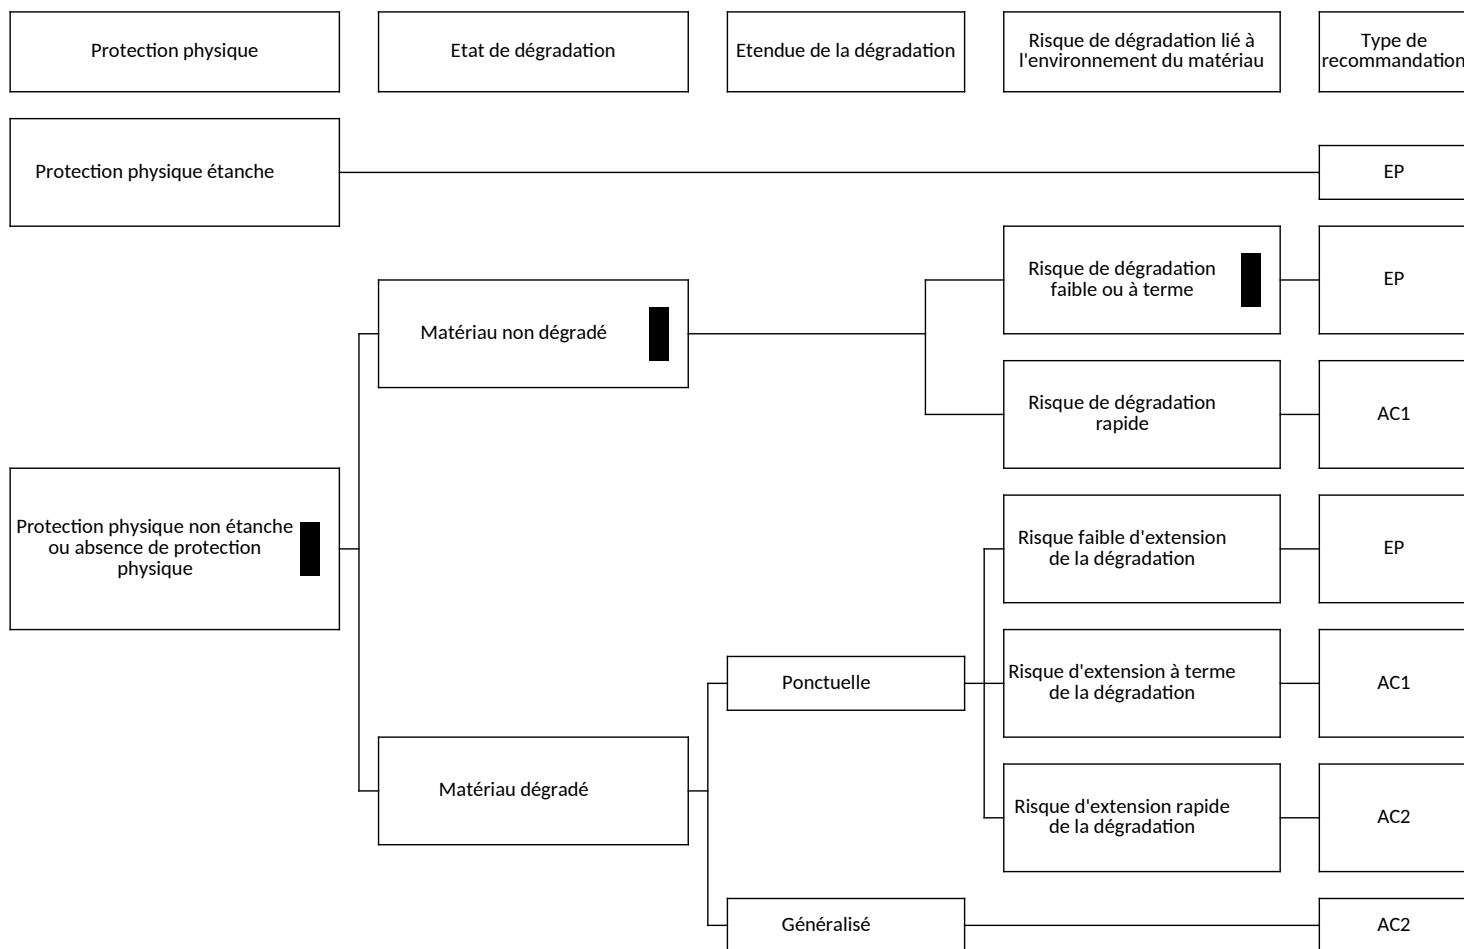


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-51 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

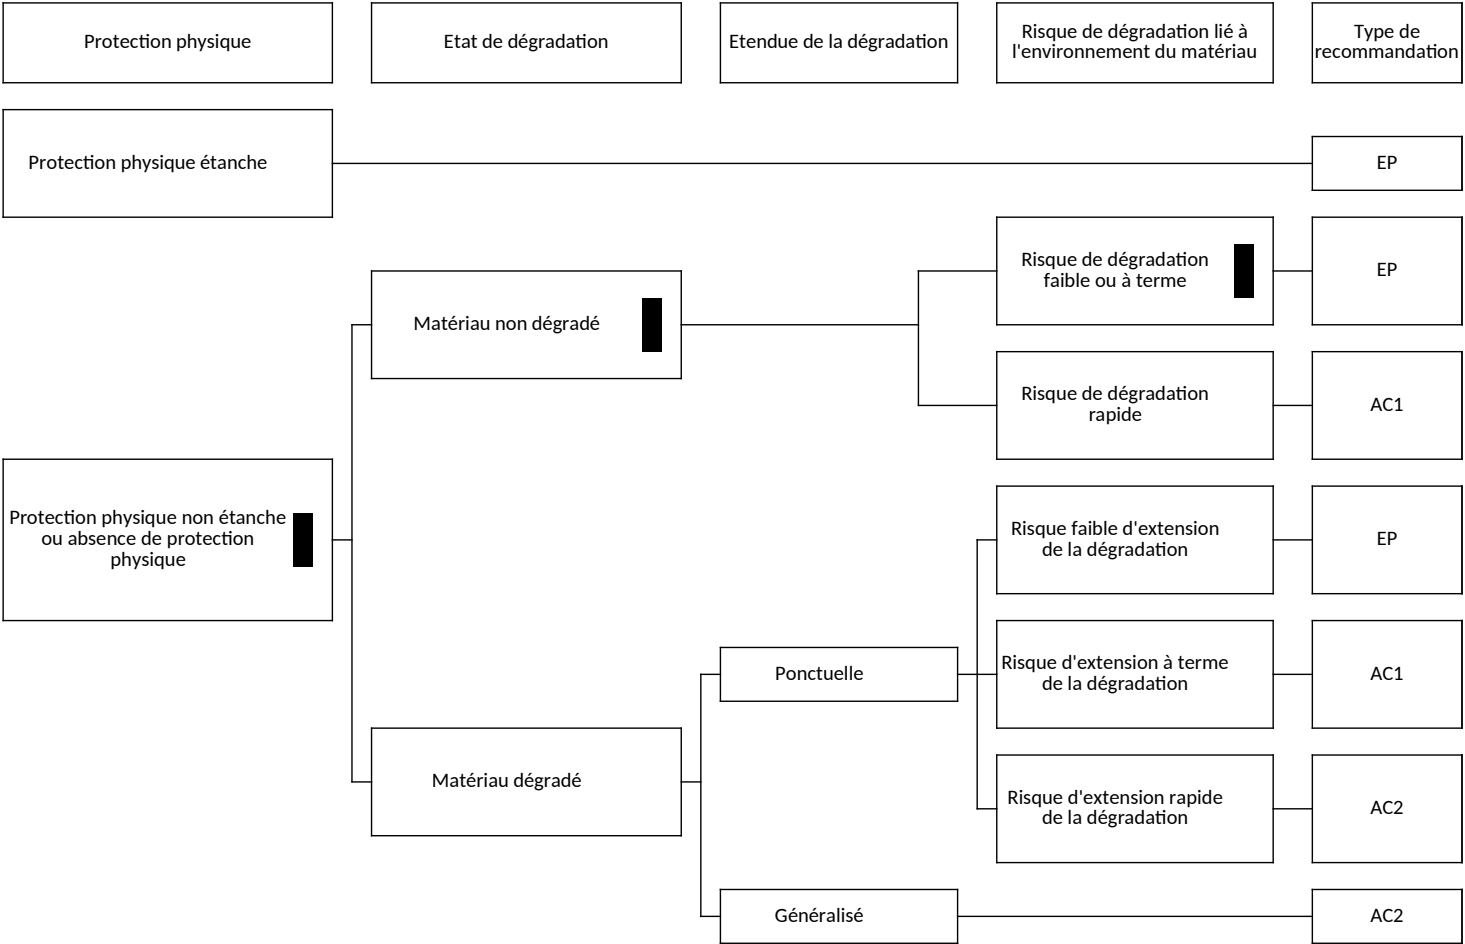


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-54 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

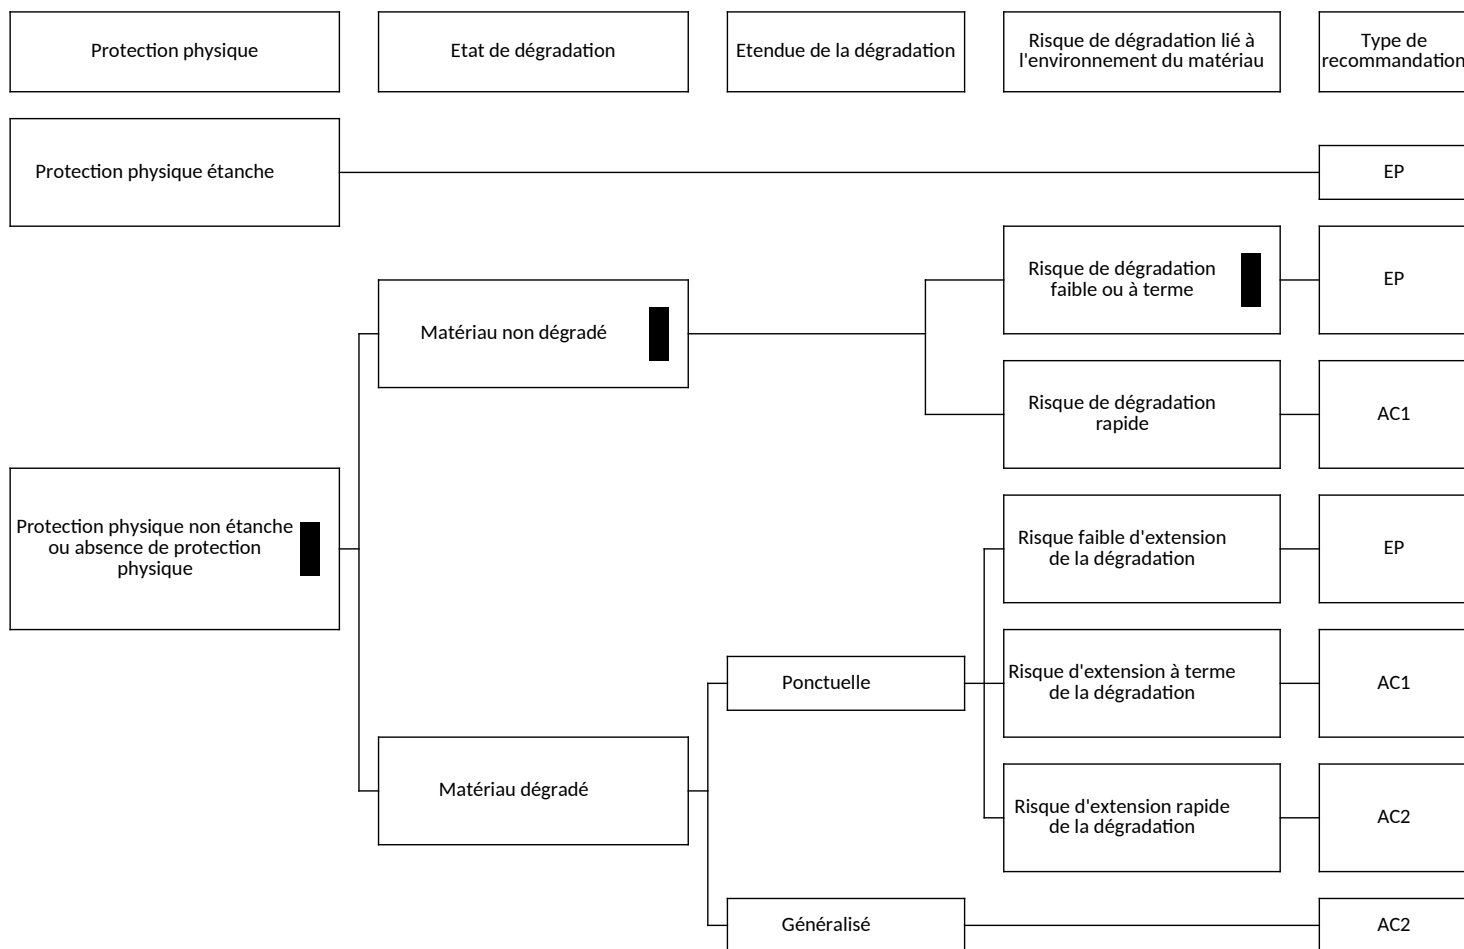


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-56 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

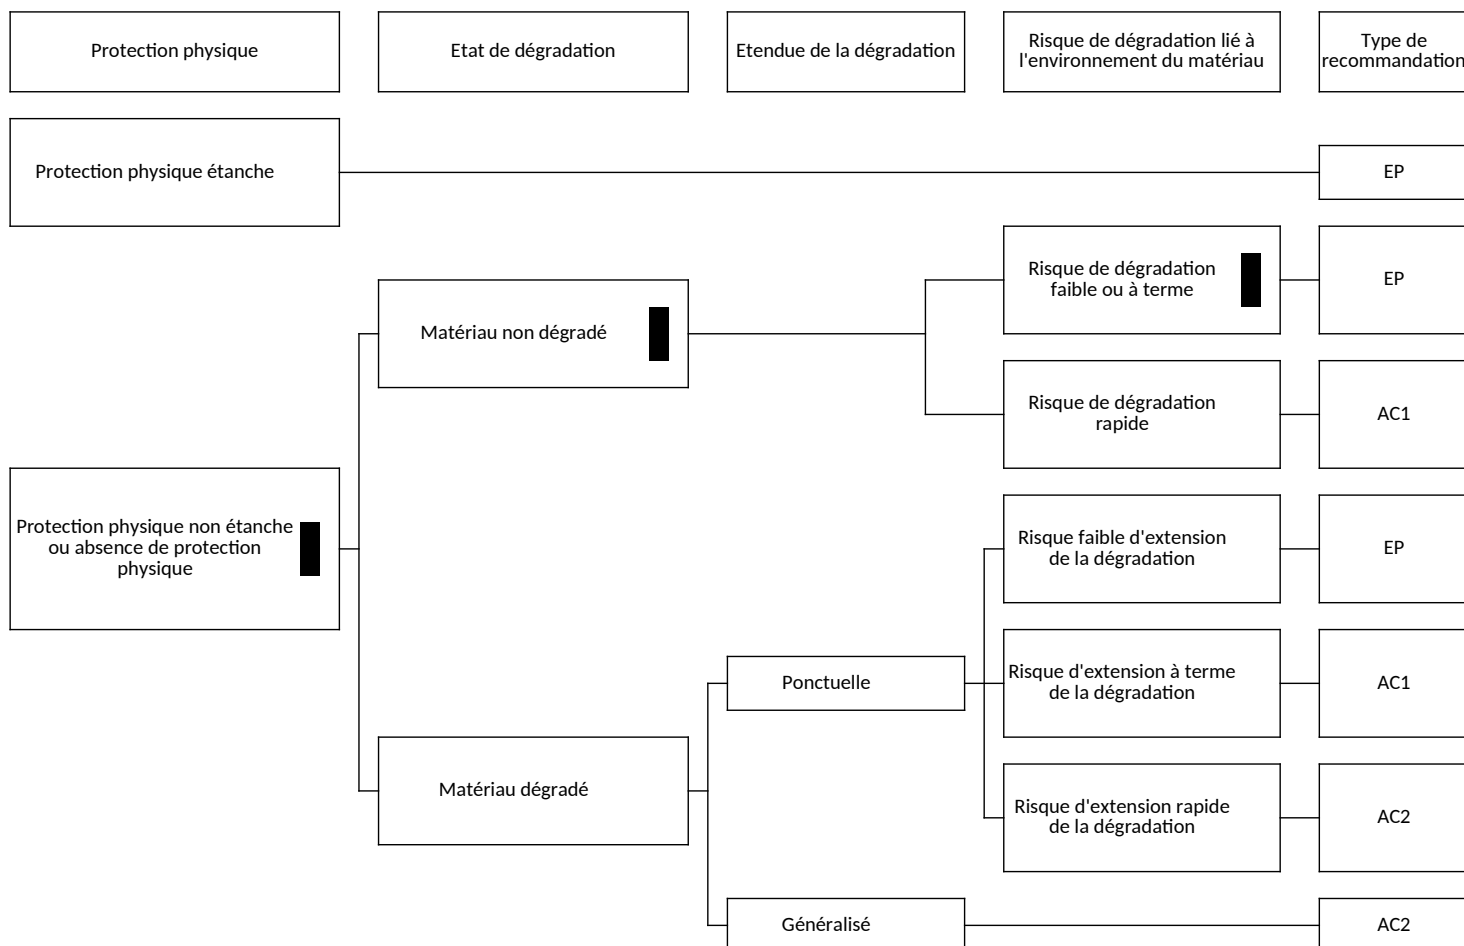


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-58 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

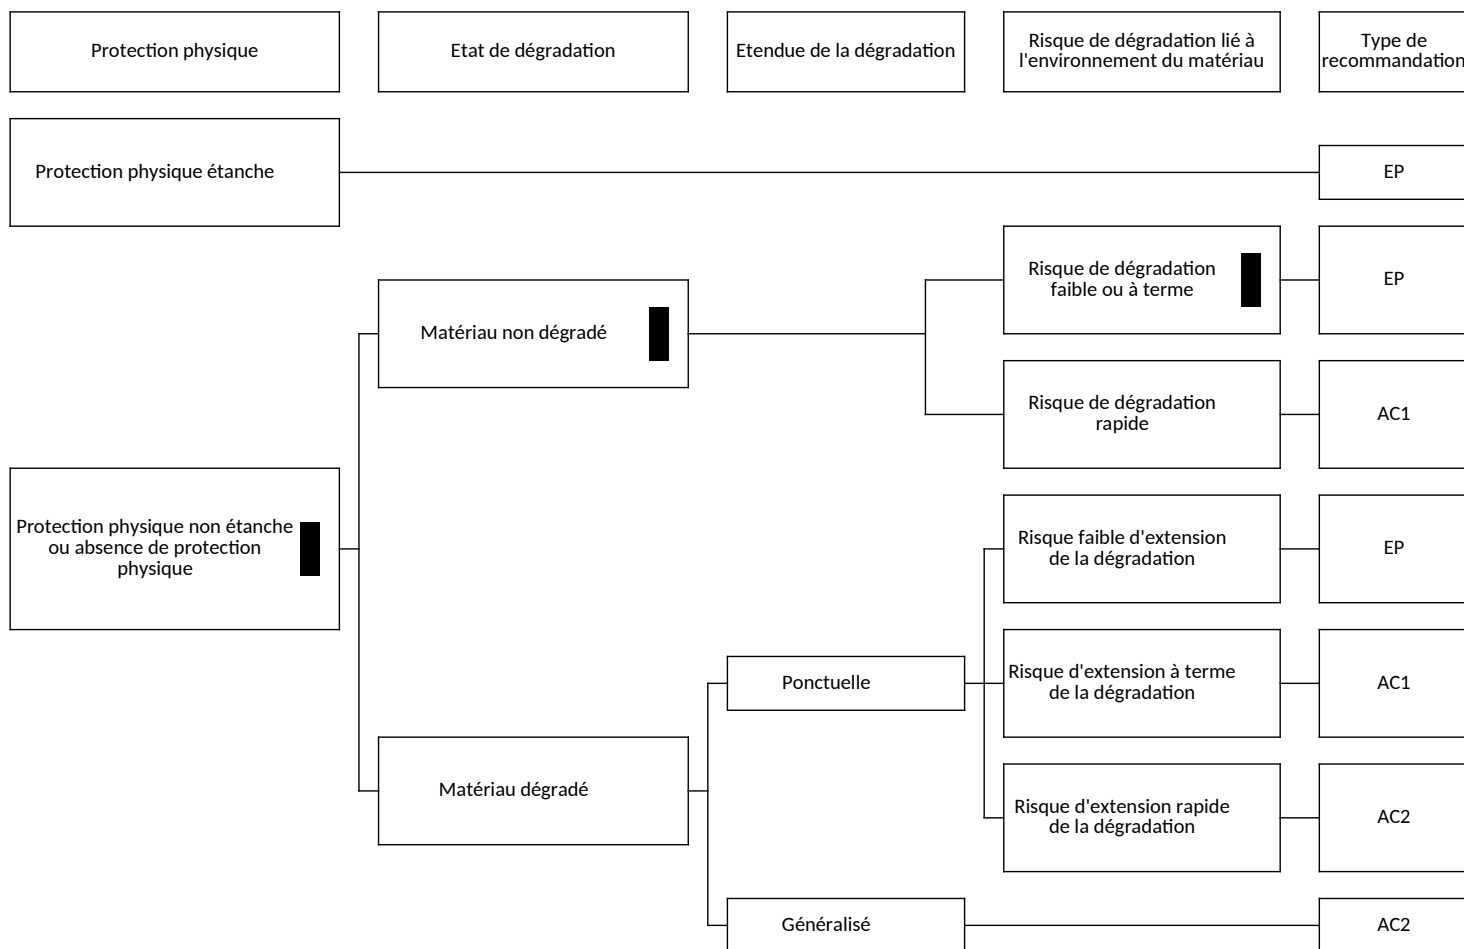


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-38 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

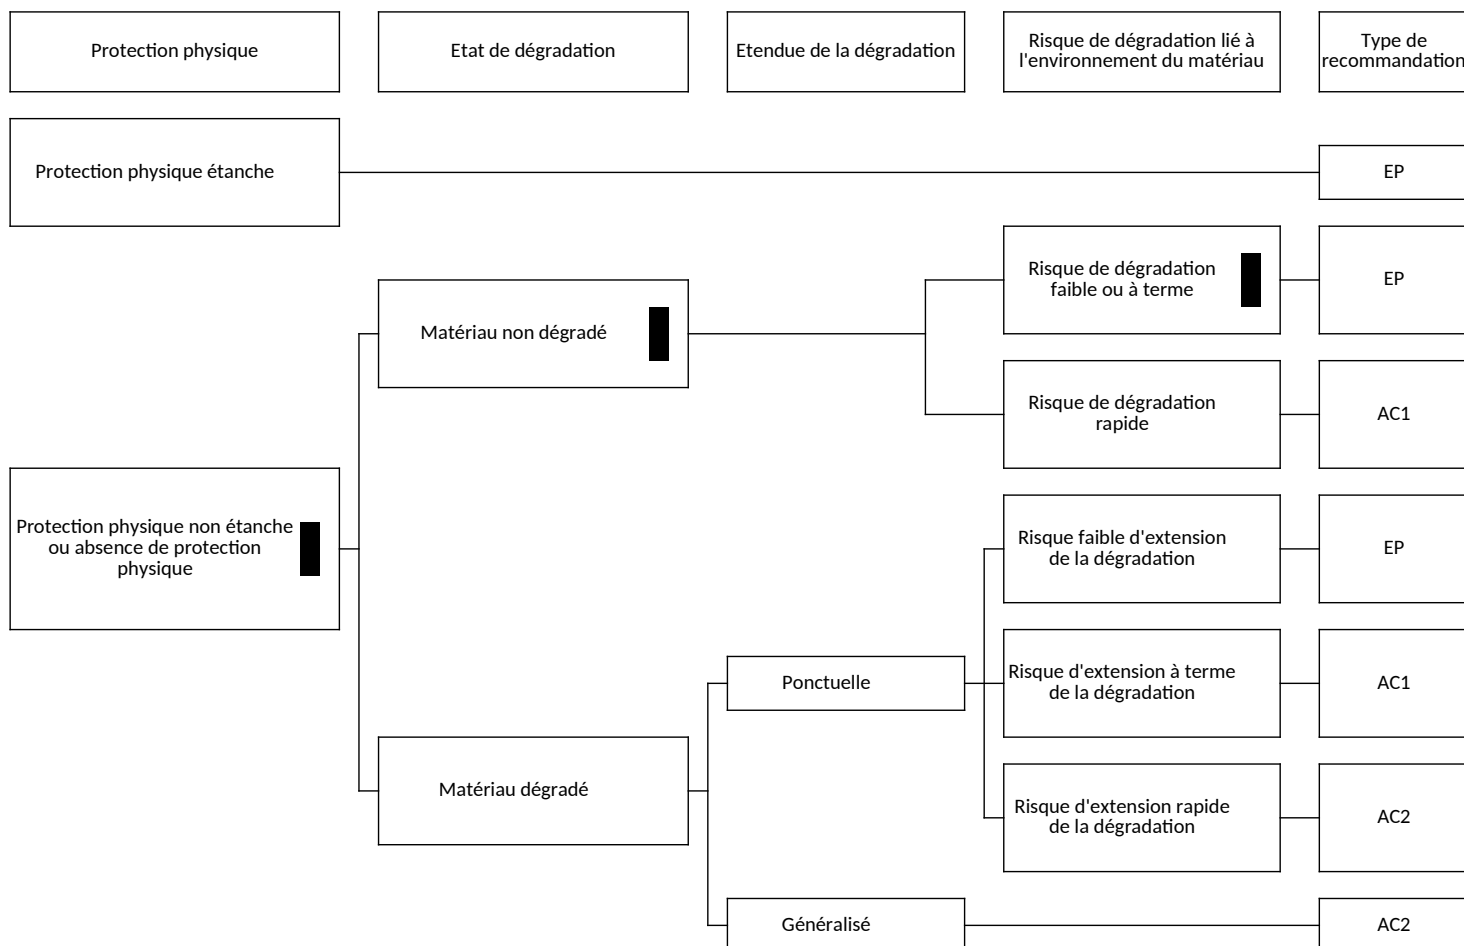


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-40 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

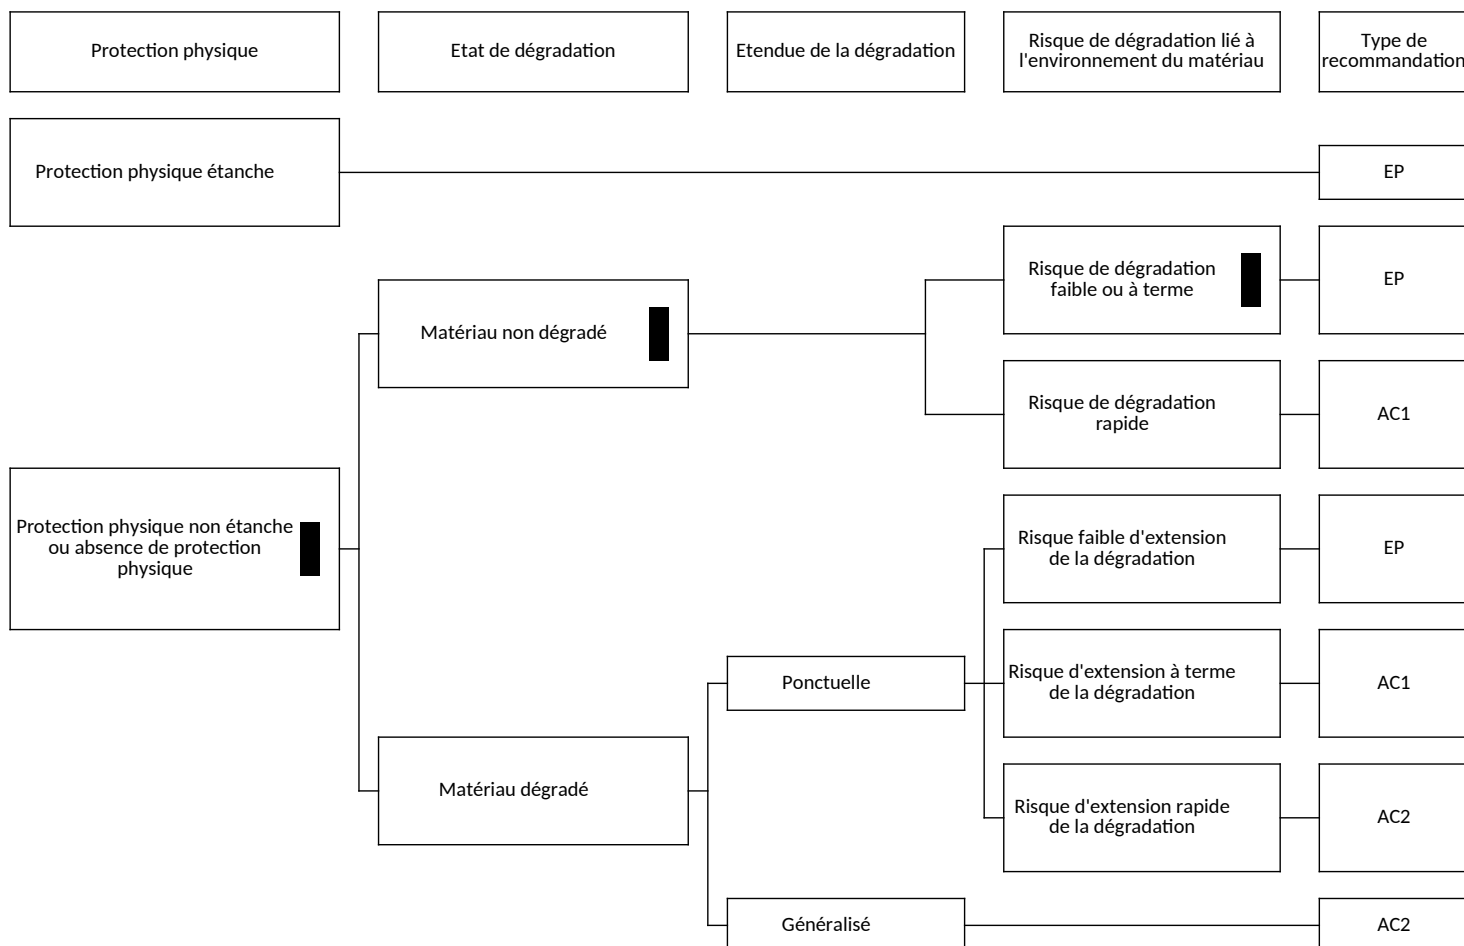


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-42 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

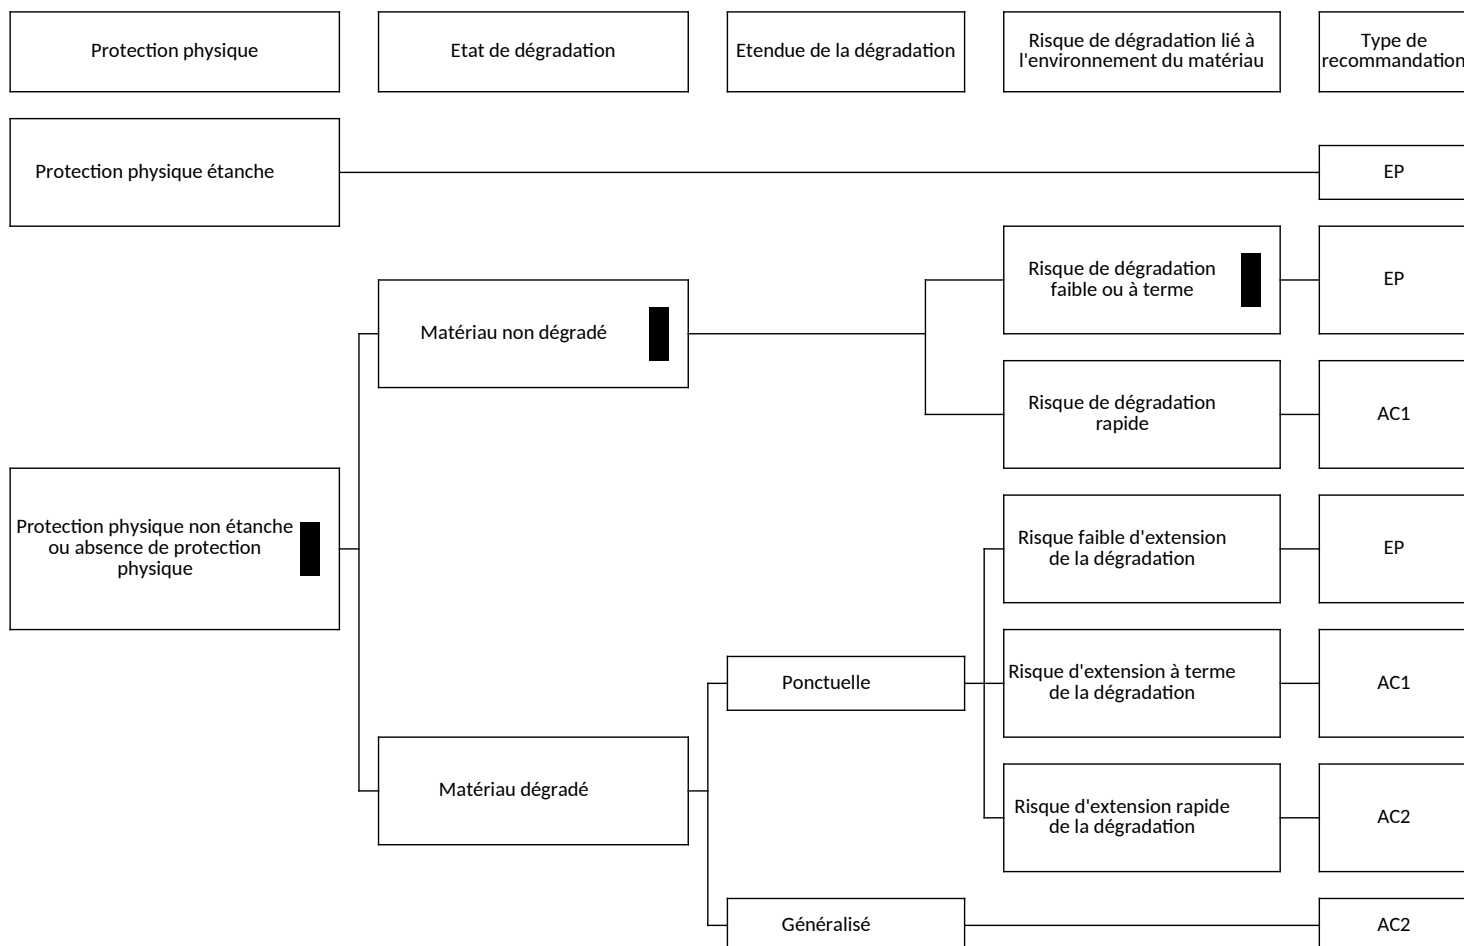


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-43 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

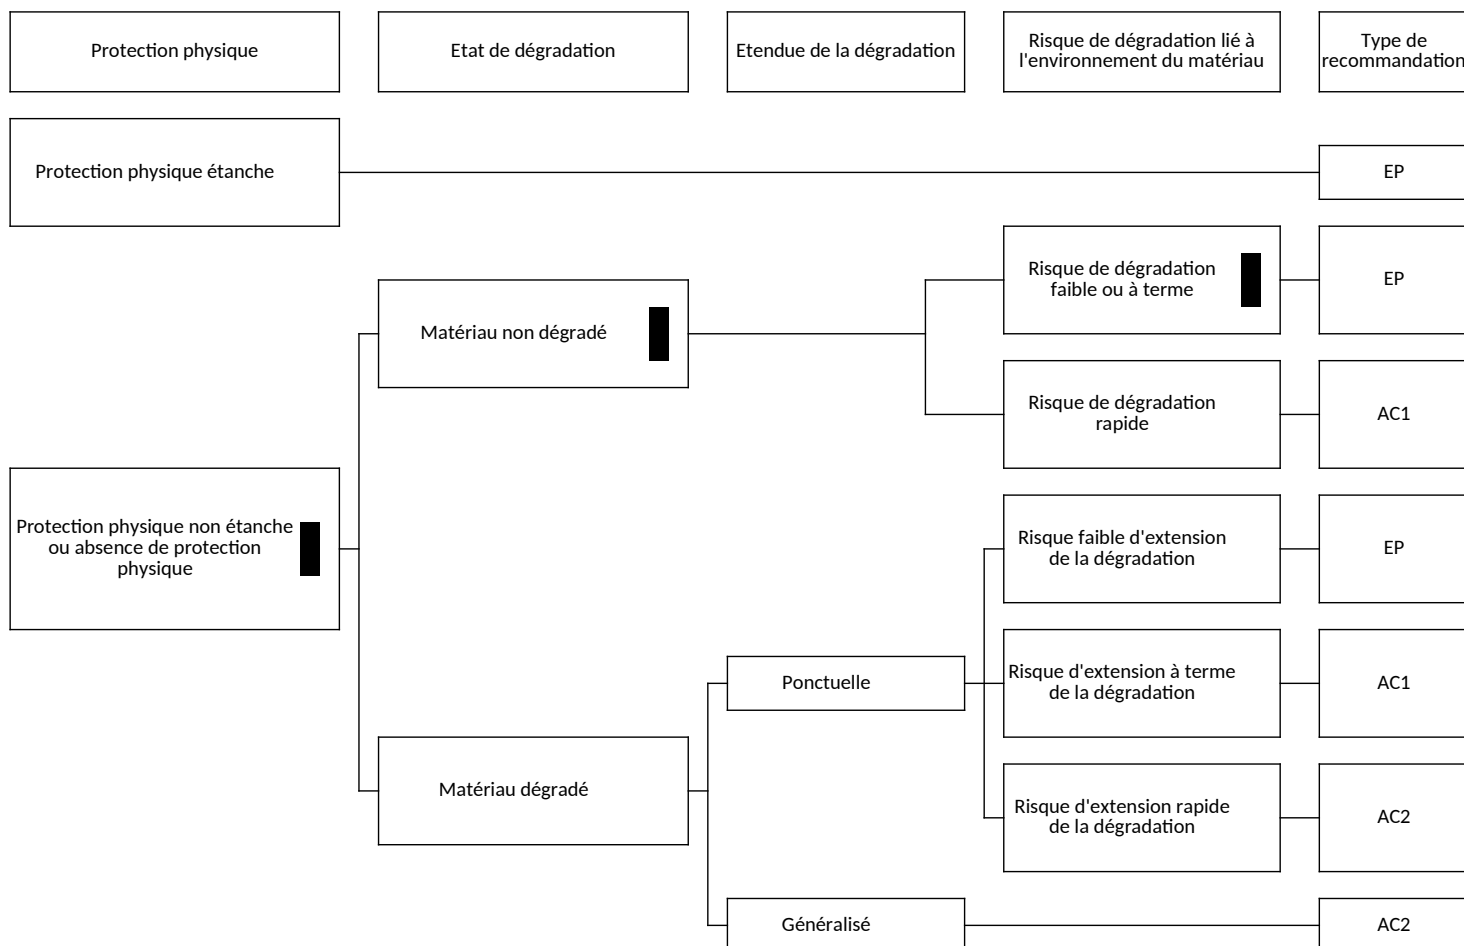


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-45 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

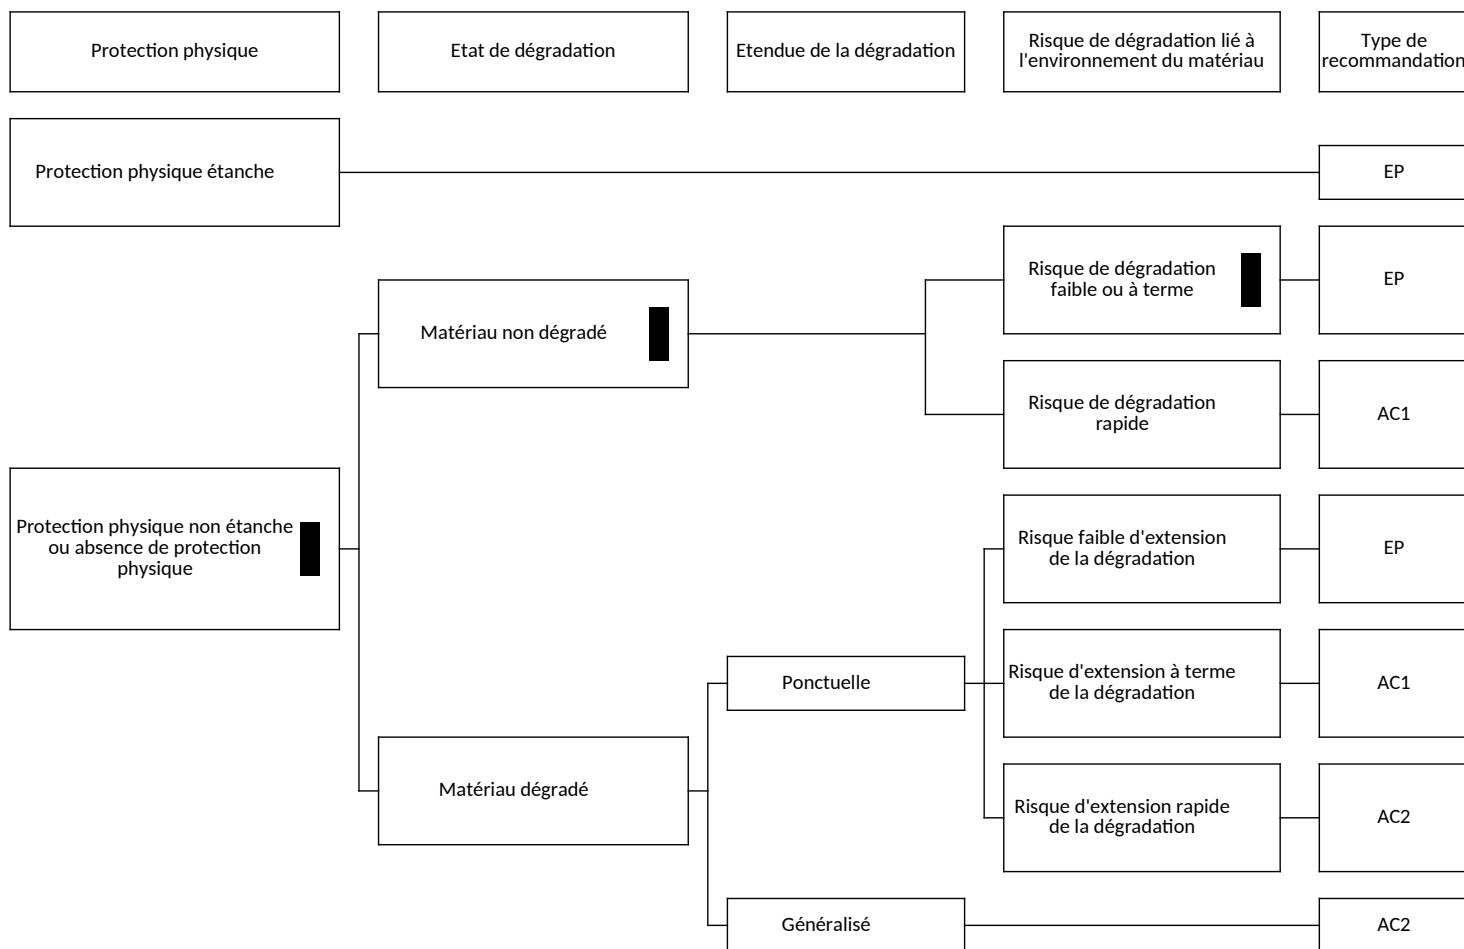


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-47 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

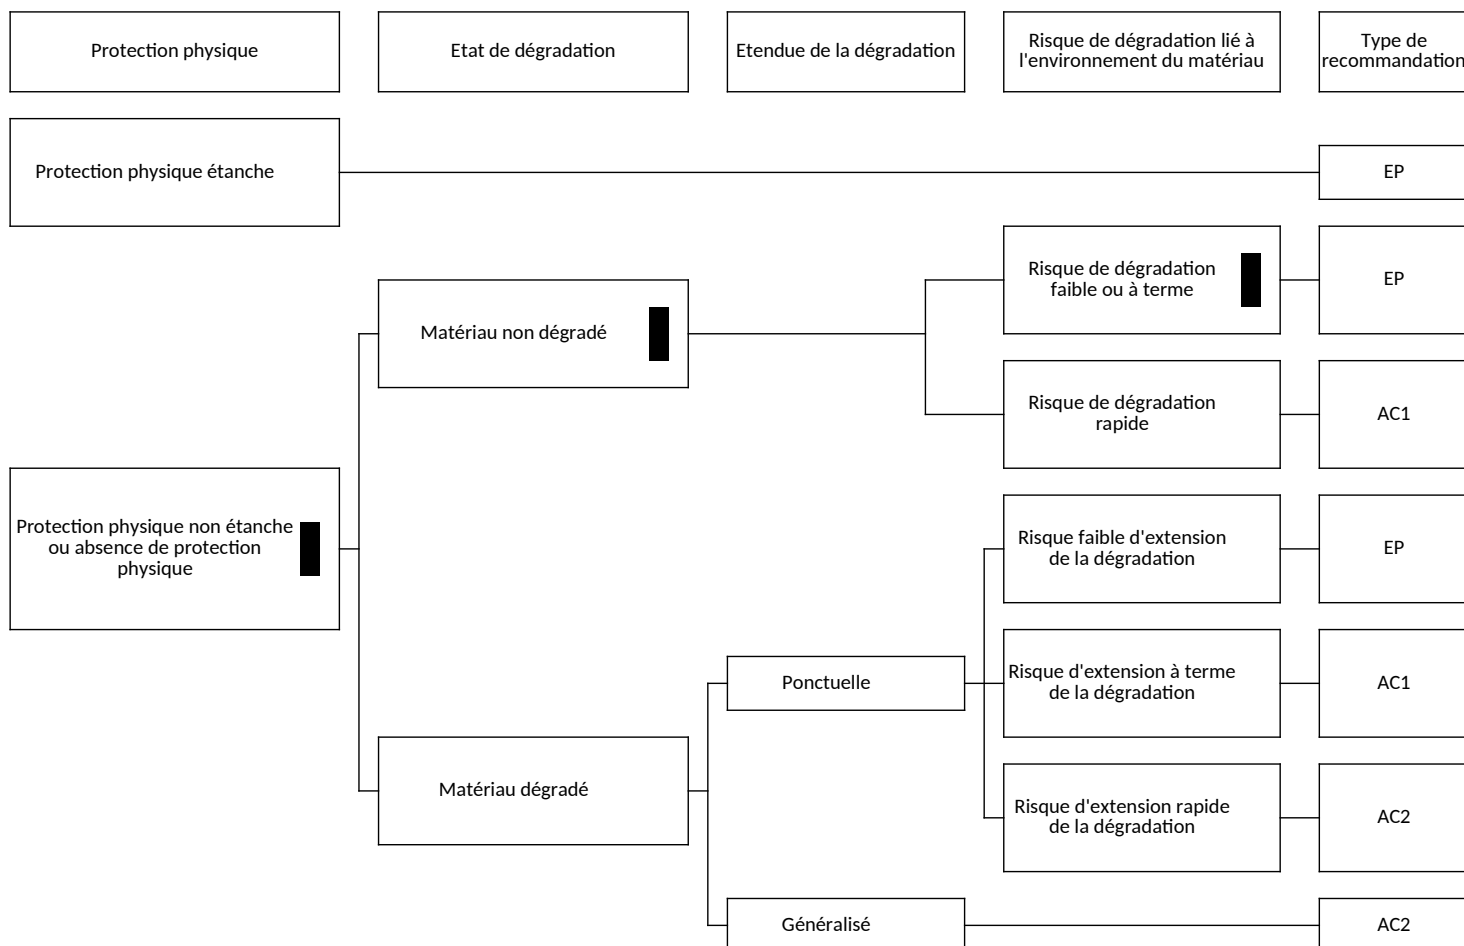


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-50 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

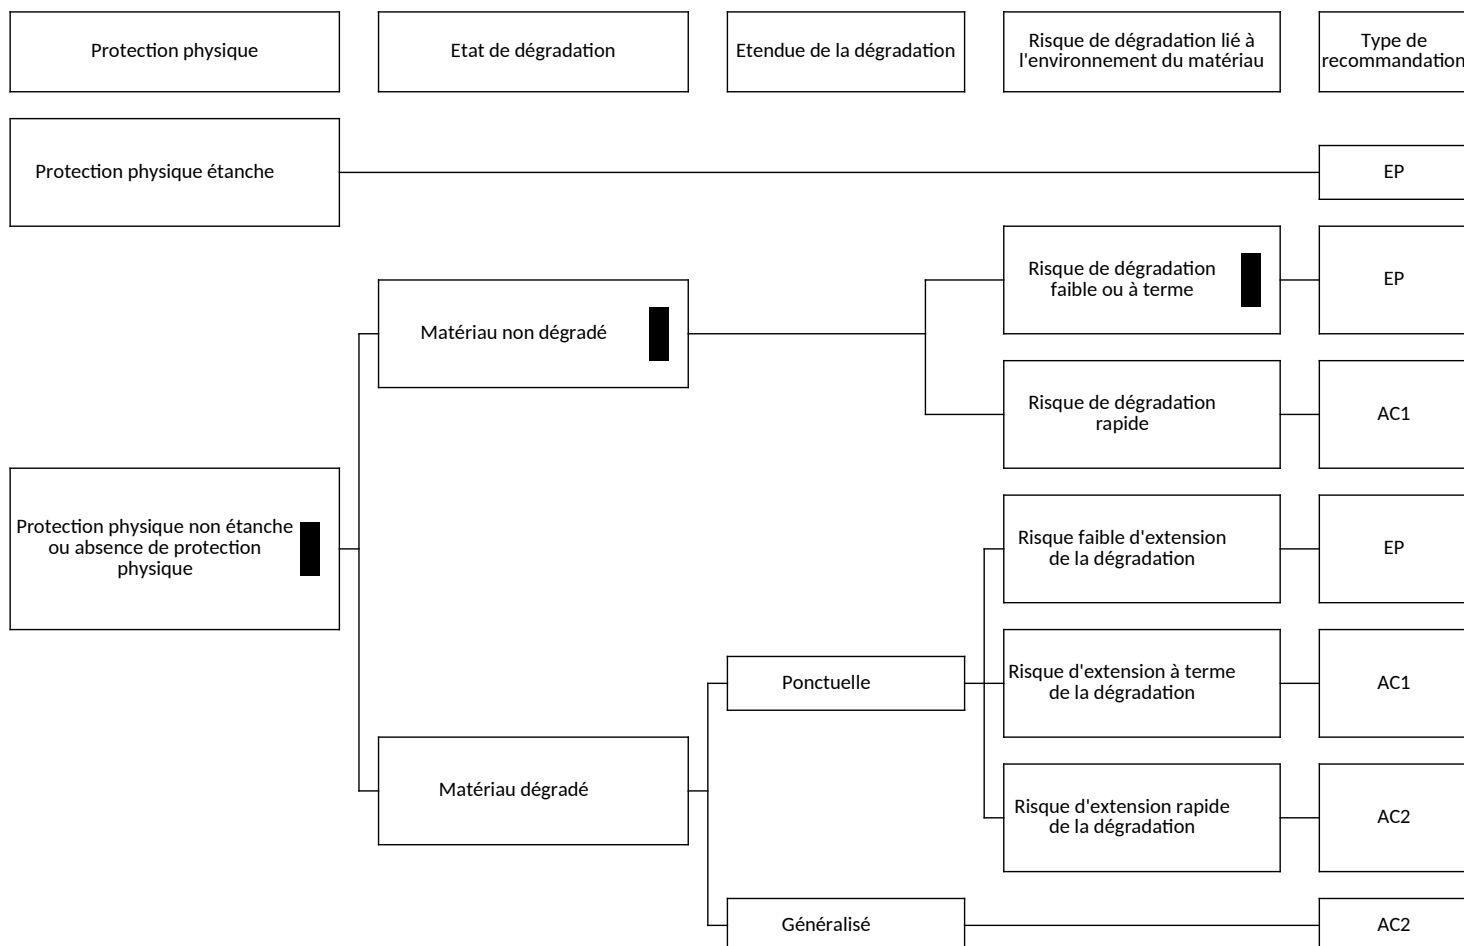


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-52 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

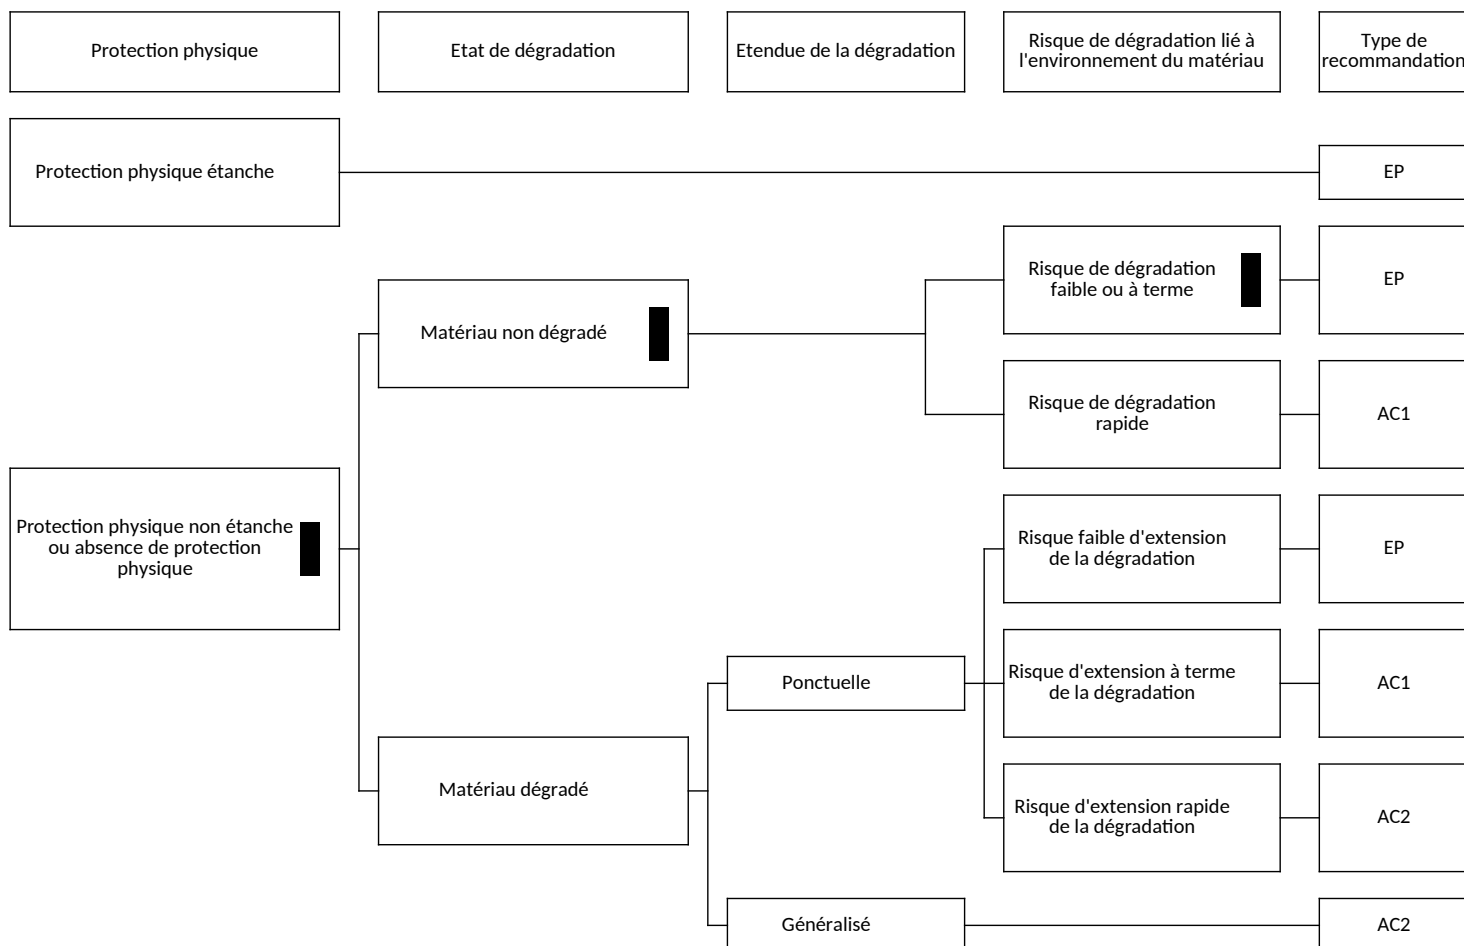


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-53 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

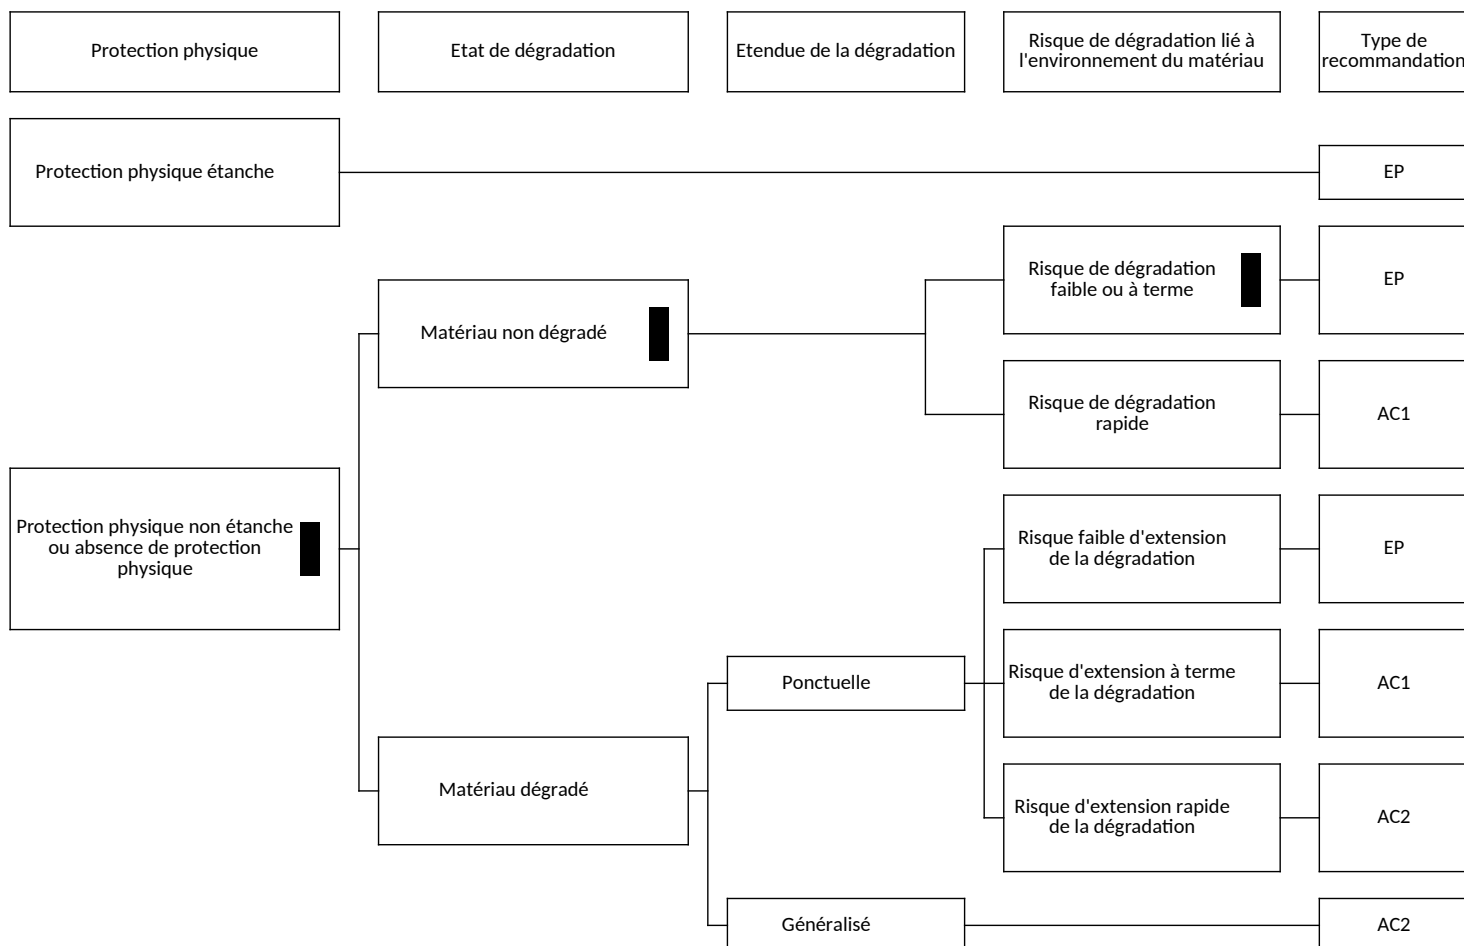


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-55 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

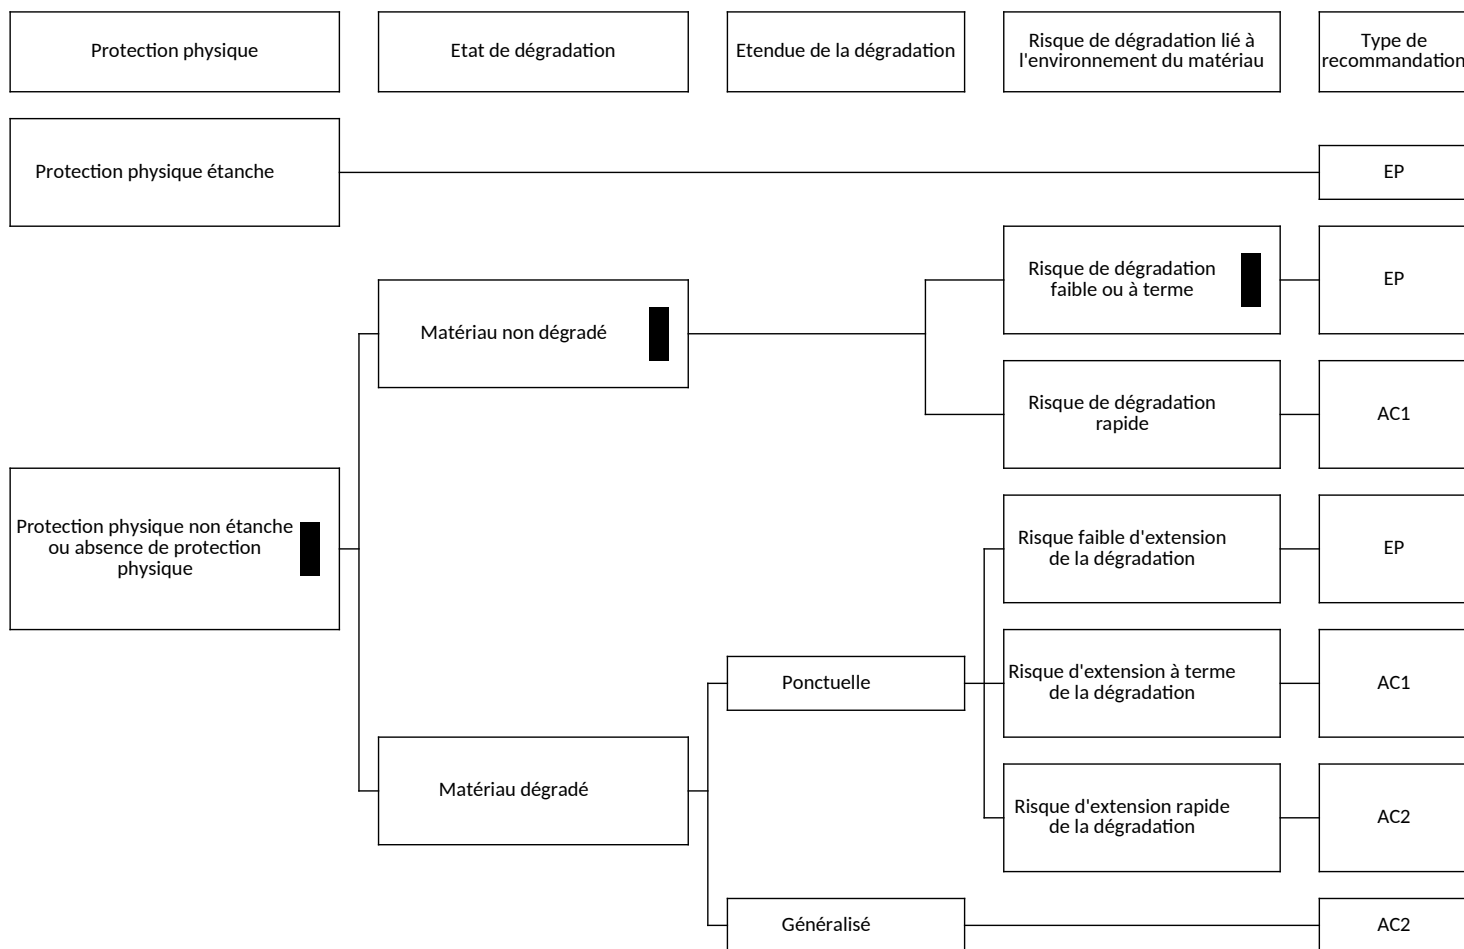


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+1 -> NB1-57 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

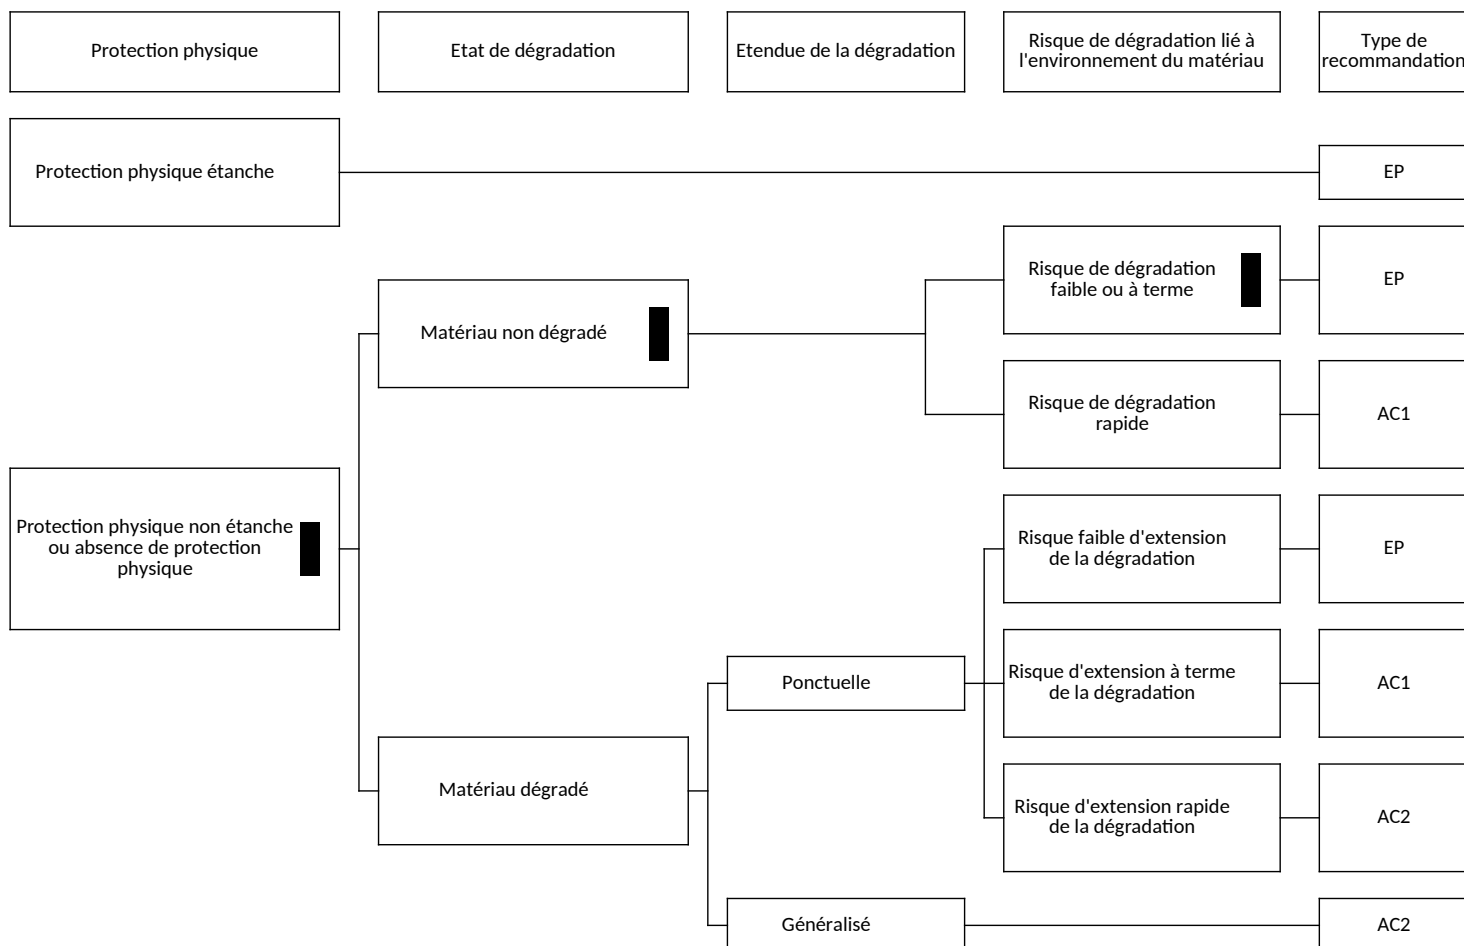

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+2 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

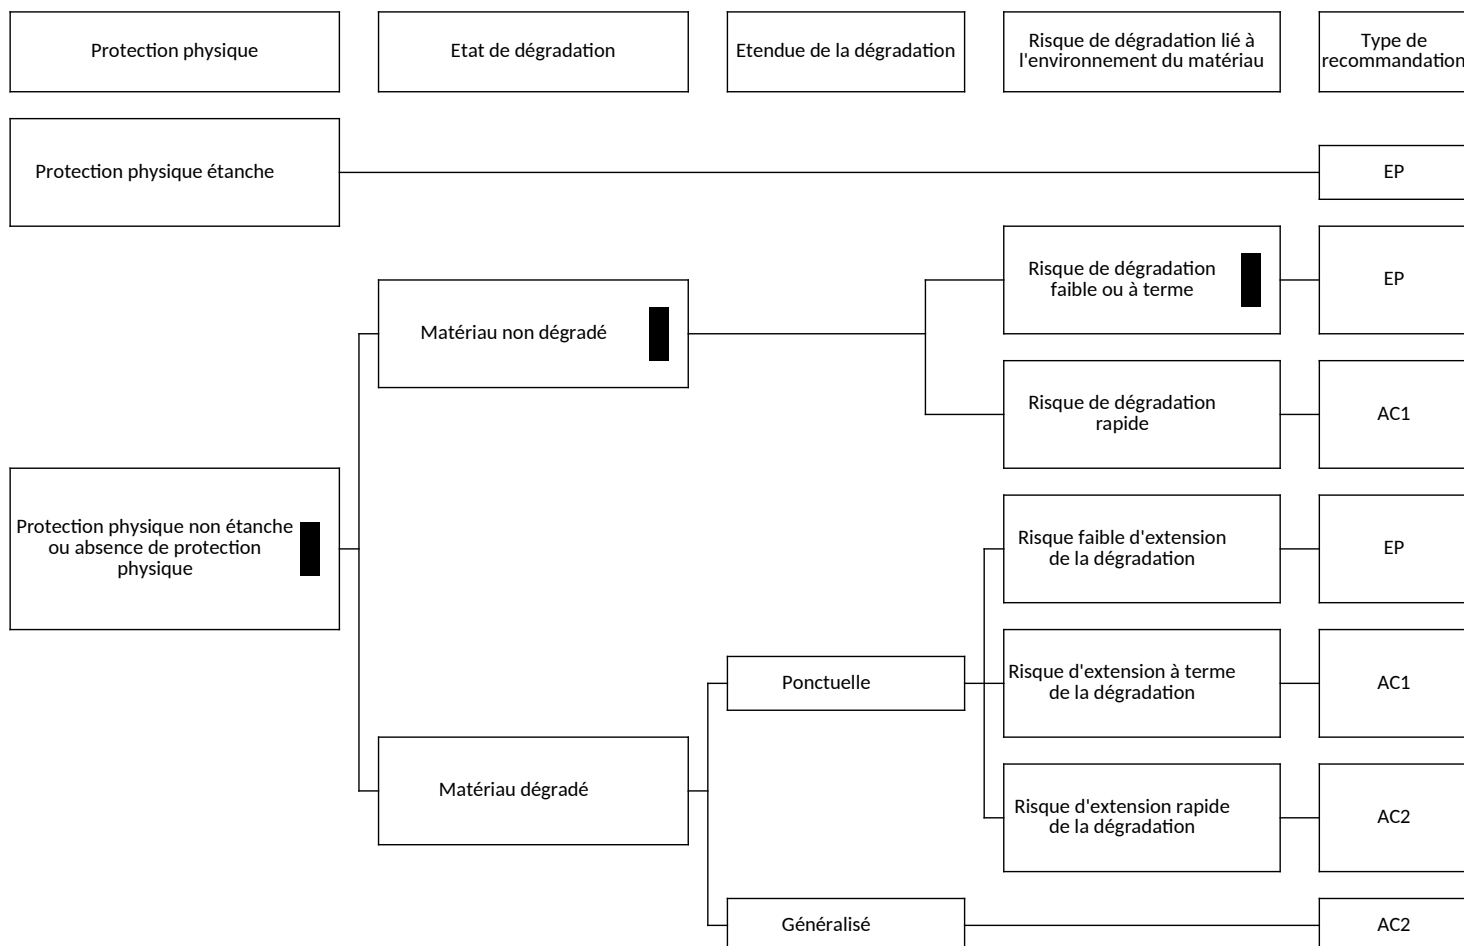

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/17/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.12.2024
Bâtiment	BATIMENT NB
Local ou zone homogène	R+2 -> Cage escalier - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

6.3. Attestation d'assurance



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 69009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

6.4. Certificat de compétence



Certificat

Attribué à

Tiago Filipe DA MOTA GOMES

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	13/07/2024	12/07/2031
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	13/07/2024	12/07/2031

Date : 19/06/2024
Numéro du certificat : 22505784

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valide jusqu'à : voir ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <https://www.bureauveritas.fr/verification/faq>
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie





6.5. Attestation sur l'honneur

BUREAU VERITAS
EXPLOITATION



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, Samir BELAROUCL, Chef de Service Diagnostics Immobiliers Ile De France & Grands Comptes atteste sur l'honneur que Bureau Veritas Exploitation est en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas, dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique.

Bureau Veritas, emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas, est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas, n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents du dossier de diagnostic technique.

Pour faire et valoir ce que de droit.

Fait à PARIS, le 03 Janvier 2023



BUREAU VERITAS EXPLOITATION

info@fr.bureauveritas.com
16 Rue de Villiers 75002 Paris Cedex 02
SAS au capital social de 31 075 000 € - RCS 390 184 473

www.bureauveritas.fr



6.6. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE
La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	UGECAM ROUTE DE LIVERYD 77170 COUBERT	
Localisation	Date visite	Du 08/10/2024 au 08/10/2024
Sous sols	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/s1/17
	Planche	1 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Enduits projetés (Liste B)
- Dalles de sol (Liste B)

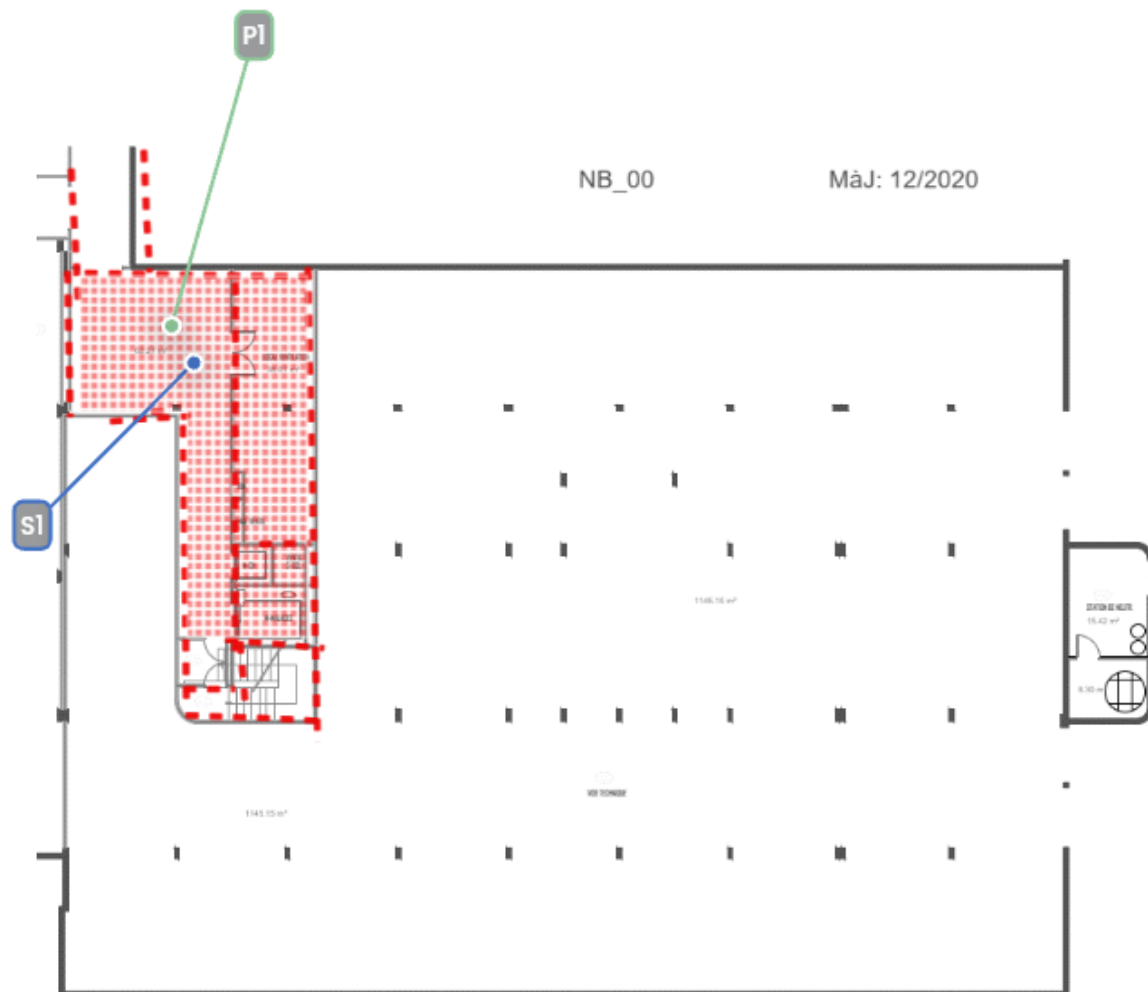

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

Prélèvement positif

Prélèvement négatif

Sondage

Inaccessibilité

Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE
La planche de repérage est indissociable du rapport


ADRESSE	UGECAM ROUTE DE LIVERYD 77170 COUBERT	
Localisation	Date visite	Du 08/10/2024 au 08/10/2024
Sous sols	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/s1/17
	Planche	2 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

RDTA

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

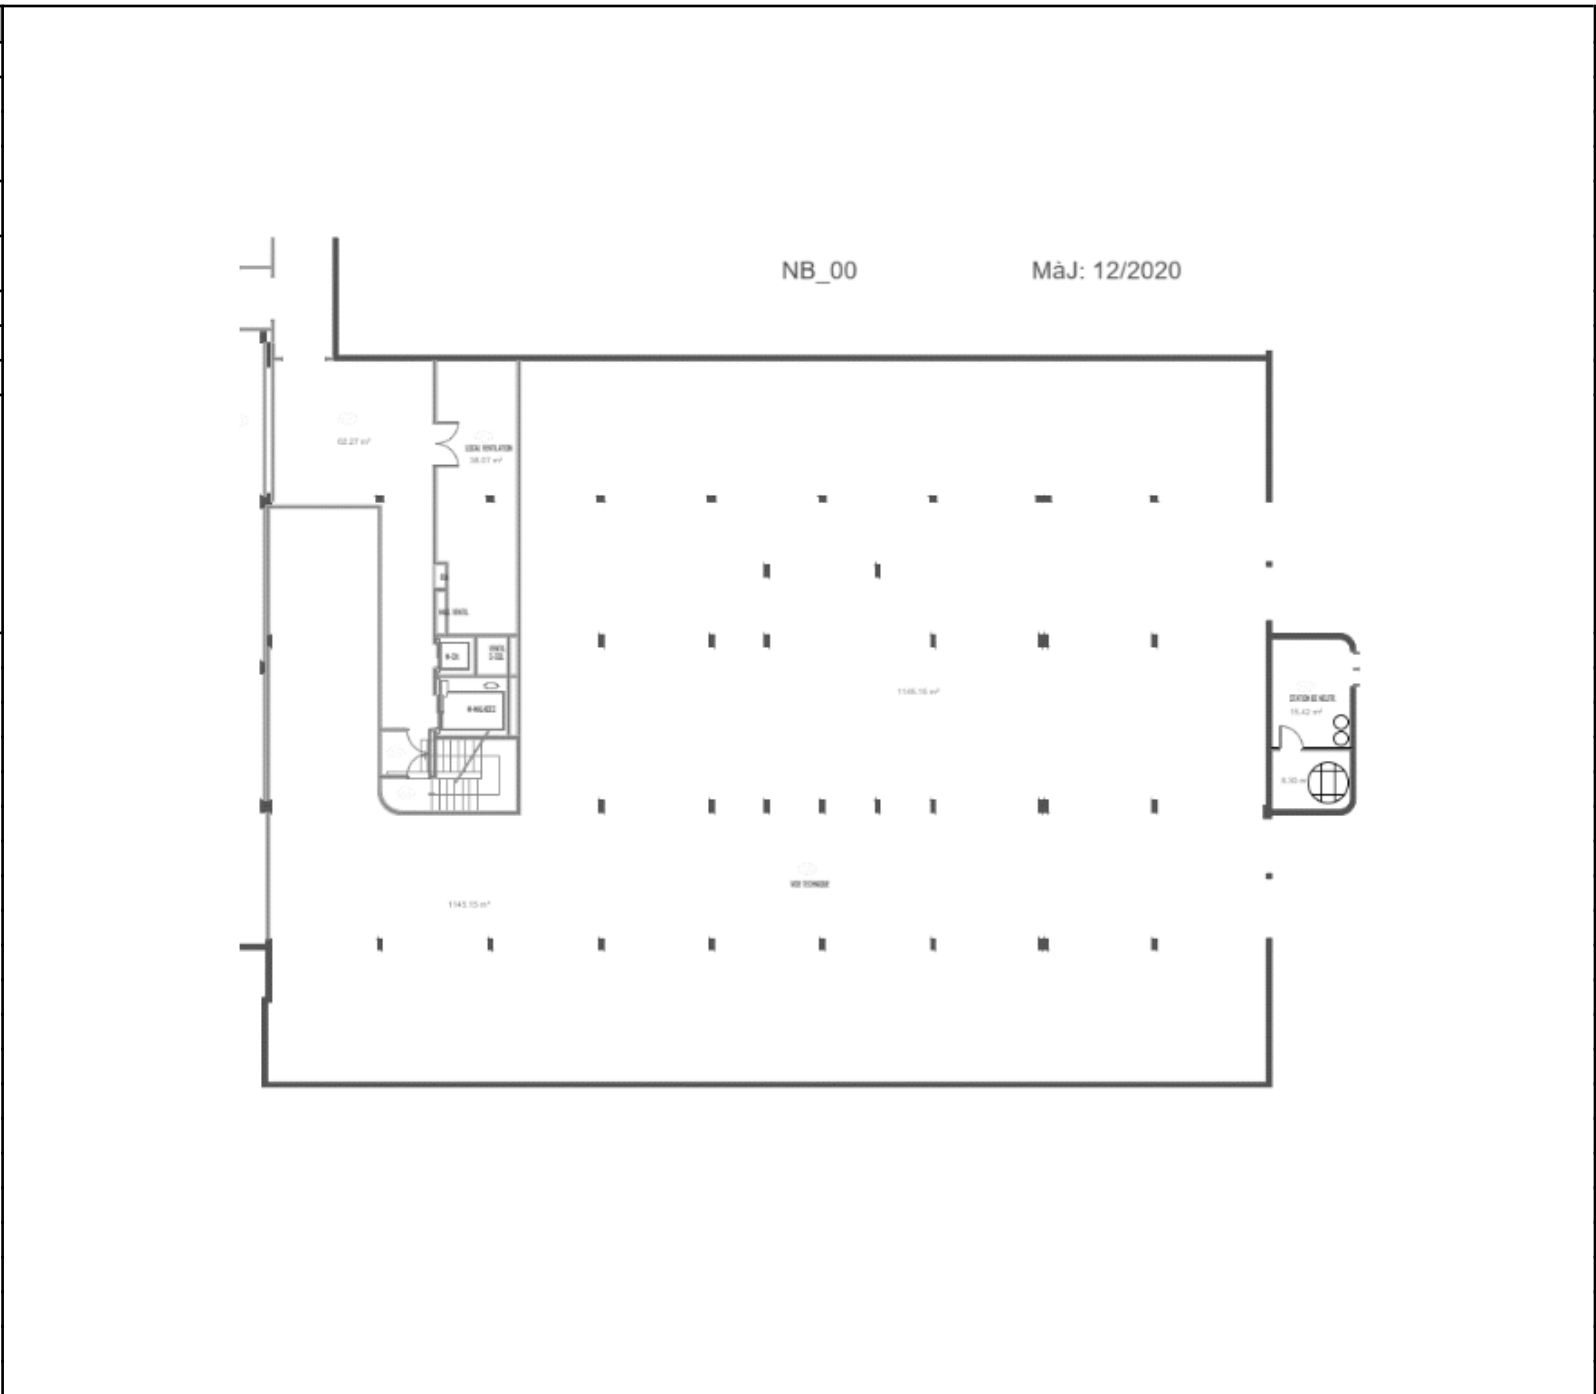

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC	Date visite	Du 08/10/2024 au 08/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/17
	Planche	3 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Enduits projetés (Liste B)		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC	Date visite	Du 08/10/2024 au 08/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/17
	Planche	4 / 8
	Indice	1
RDTA	Vue utilisée :	
	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation R+1	Date visite	Du 08/10/2024 au 08/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/17
	Planche	5 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Enduits projetés (Liste B)		

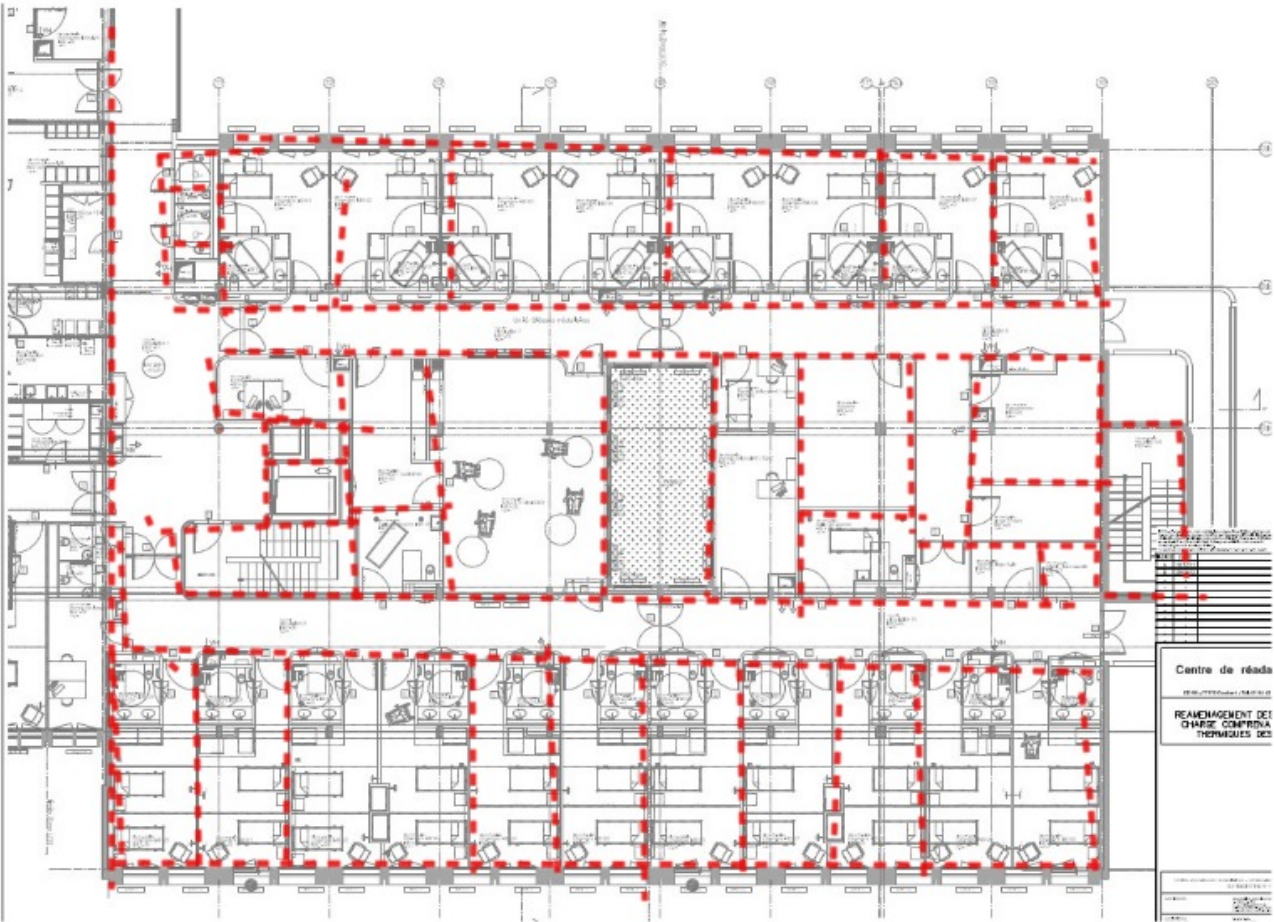

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation R+1	Date visite	Du 08/10/2024 au 08/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/17
	Planche	6 / 8
	Indice	1
RDTA <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

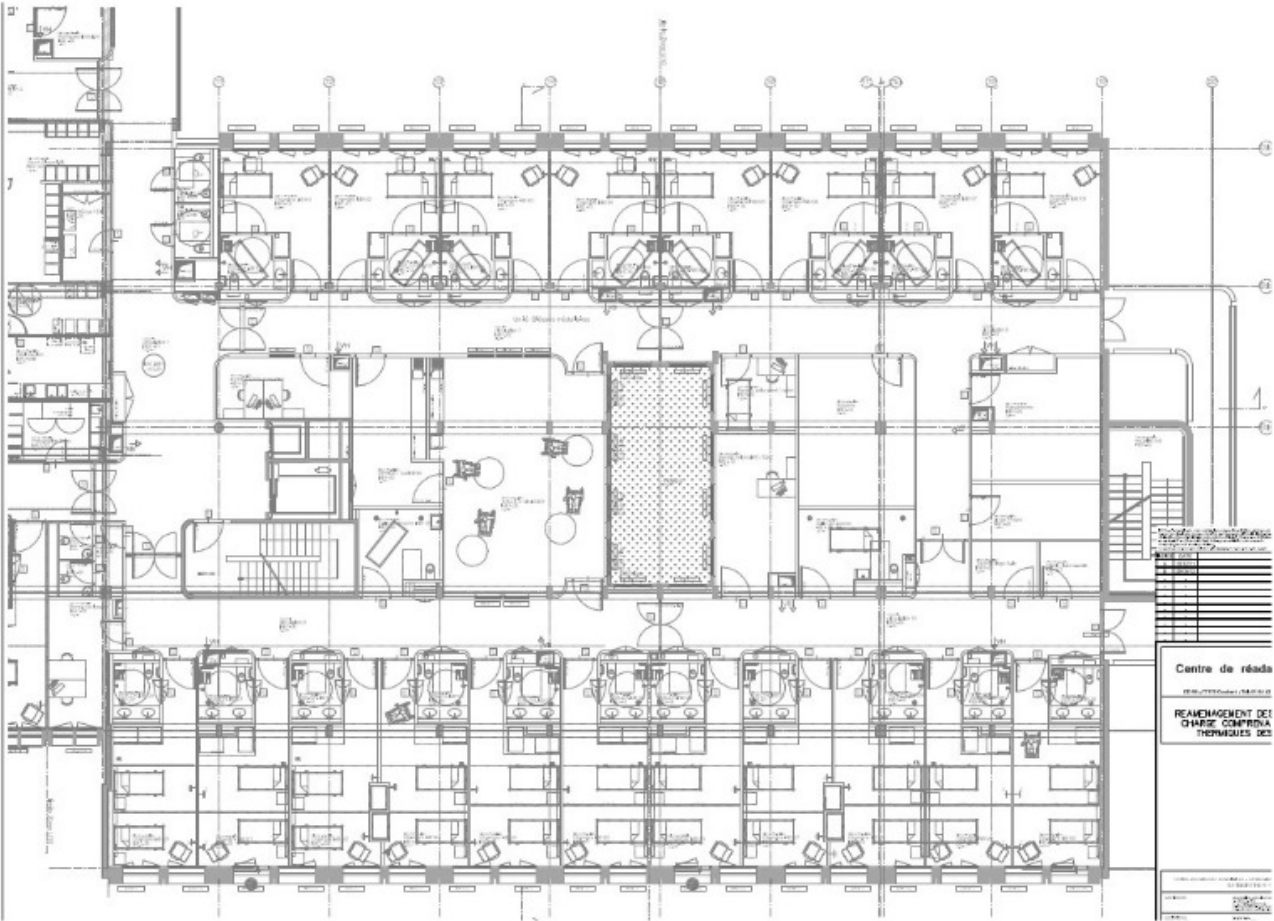

LEGENDE

●

Prélèvement positif

●

Prélèvement négatif

●

Sondage

●

Inaccessibilité

●

Observation


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE
La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	UGECAM ROUTE DE LIVERYD 77170 COUBERT	
Localisation R+2	Date visite	Du 08/10/2024 au 08/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/s1/17
	Planche	7 / 8
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

----- Enduits projetés (Liste B)

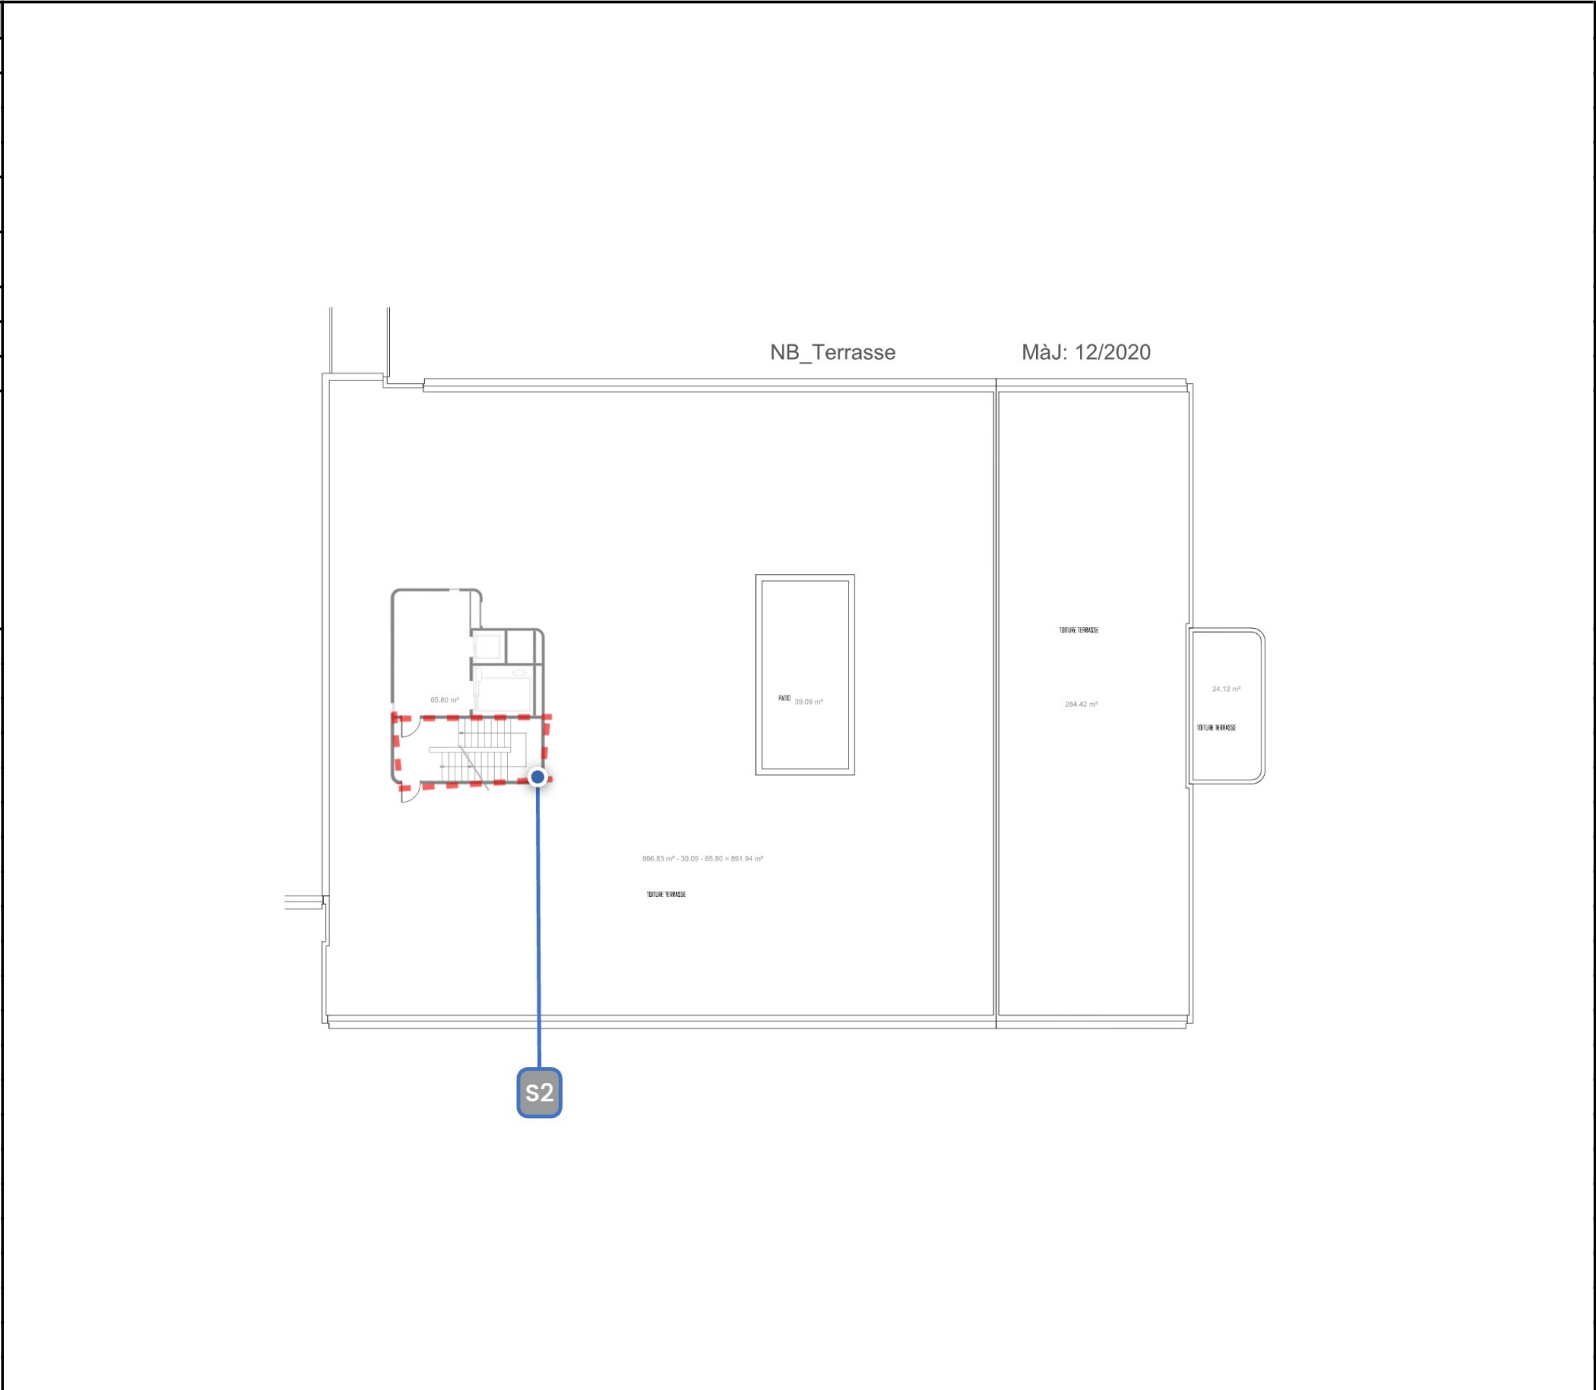

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	--	--	---	---	---

- Prélèvement positif


- Prélèvement négatif

- Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation R+2	Date visite	Du 08/10/2024 au 08/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/17
	Planche	8 / 8
	Indice	1
RDТА <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

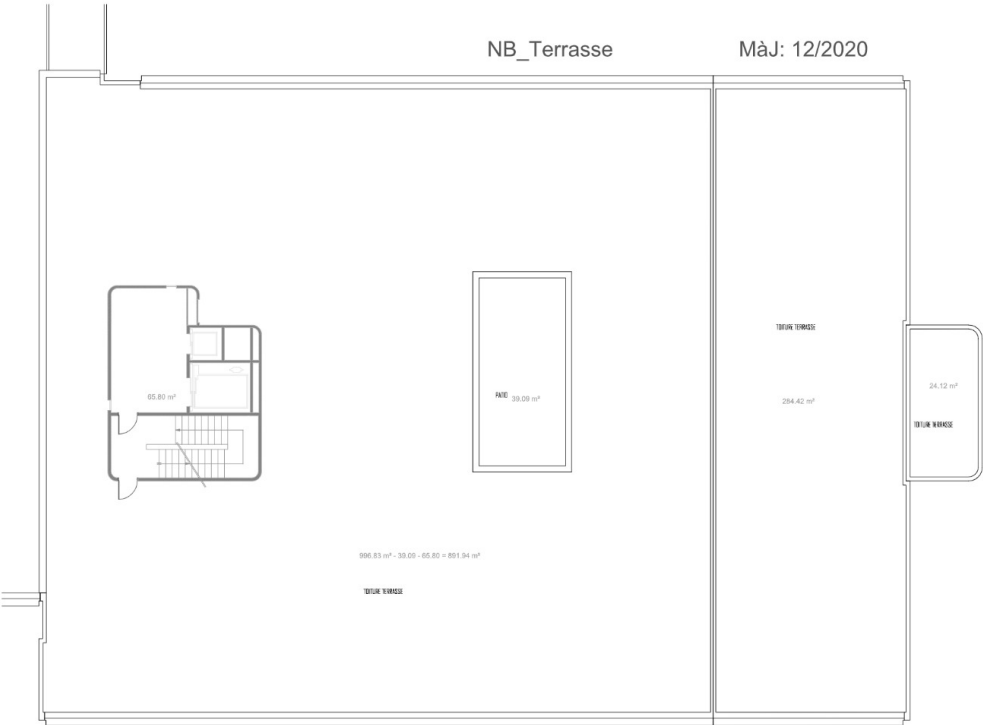

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

6.7. Rapports d'analyses du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Tiago Filipe DA MOTA GOMES
 2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
 91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-108716-01 Date d'émission de rapport : 08/10/2024 16:16 Page1/1
 Dossier N° : 24A029714 Date de réception : 04/10/2024 Date d'analyse : 04/10/2024
 Référence dossier Client:1510797529/22381381/S1/15/3_22381381/1/16

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3IP8771 Réf. Prel : P8 Sou s Sols/Revêtements de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rose)	MET * / JX4B	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Cindy Barth
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Tiago Filipe DA MOTA GOMES
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

Notre référence : AR-24-LE-089889-01

Numéro de dossier : 24A021933

Référence de dossier : 1510797529/22381381/S1/17/1_22381381/1/18

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24A021933-001 - Référence *BV3JW8909 Réf. Prel : P1 Sous sols - Circulation/Revêtements de sol*,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-018495-01 Date d'émission de rapport : 24/07/2024 14:10 Page 1/2
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007209 Référence de suivi du dossier N° : 24A021933
Reçu au laboratoire le : 23/07/2024 Date de réception : 22/07/2024
Date d'analyse : 23/07/2024
Référence dossier Client: 1510797529/22381381/S1/17/1_22381381/1/18
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A021933-001 - BV3JW8909 Réf. Prel : P1 Sous sols - Circulation/Revêtement s de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / NH6R	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-018495-01

Date d'émission de rapport : 24/07/2024 14:10

Page2/2

Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE007209

Référence de suivi du dossier N° : 24A021933

Reçu au laboratoire le : 23/07/2024

Date de réception : 22/07/2024

Date d'analyse : 23/07/2024

Référence dossier Client:1510797529/22381381/S1/17/1_22381381/1/18

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.



Julie Burger
Coordinatrice Projets Clients

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES

42 rue des Tisserands

68124 Wintzenheim, FRANCE

Tél: : 03 89 77 22 59 - Fax: - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°

1-6977

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Tiago Filipe DA MOTA GOMES
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

Notre référence : AR-24-LE-109525-01

Numéro de dossier : 24A029749

Référence de dossier : 1510797529/22381381/S1/19/1_22381381/1/20

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A029749-001 - Référence *BV3IP8773 Réf. Prel : P1 RDC - NC-0-14/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24A029749-002 - Référence *BV3IP8774 Réf. Prel : P2 R+1 - NC-1 -103/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24A029749-003 - Référence *BV3IP8775 Réf. Prel : P3 RDC - NC-0 -15/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24A029749-004 - Référence *BV3IP8776 Réf. Prel : P4 R+1 - NC-1 -103/Revêtements de sol - (Cassant/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24A029749-005 - Référence *BV3IP8777 Réf. Prel : P5 R+1 - NC-1-140/Revêtements de sol - (Cassant/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS**
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-033898-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2024 14:32 Page 1/3
Référence laboratoire N° : 24RB030561 Référence de suivi du dossier N° : 24A029749
Reçu au laboratoire le : 08/10/2024 Date de réception : 04/10/2024
Date d'analyse : 09/10/2024
Référence dossier Client: 24A029749 - 1510797529/22381381/S1/19/1_22381381/1/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A029749-001 - BV3IP8773 Réf. Prel : P1 RDC - NC-0-14/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002 (1)	24A029749-002 - BV3IP8774 Réf. Prel : P2 R+1 - NC-1 -103/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	24A029749-003 - BV3IP8775 Réf. Prel : P3 RDC - NC-0 -15/Revêtements de so - (Cassant/Marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A029749-004 - BV3IP8776 Réf. Prel : P4 R+1 - NC-1 -103/Revêtements de sol - (Cassant/Gris)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-033898-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2024 14:32 Page2/3
 Référence laboratoire N° : 24RB030561 Référence de suivi du dossier N° : 24A029749
 Reçu au laboratoire le : 08/10/2024 Date de réception : 04/10/2024
 Date d'analyse : 09/10/2024
 Référence dossier Client:24A029749 - 1510797529/22381381/S1/19/1_22381381/1/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24A029749-005 - BV3IP8777 Réf. Prel : P5 R+1 - NC-1-140/Revêtements de sol - (Cassant/Vert)	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-033898-01

Référence laboratoire N° : 24RB030561

Reçu au laboratoire le : 08/10/2024

Date d'analyse : 09/10/2024

Référence dossier Client:24A029749 - 1510797529/22381381/S1/19/1_22381381/1/20

Date d'émission de rapport : 10/10/2024 14:32

Référence de suivi du dossier N° : 24A029749

Date de réception : 04/10/2024

Page3/3

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Tiago Filipe DA MOTA GOMES
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

Notre référence : AR-24-LE-109524-01

Numéro de dossier : 24A029750

Référence de dossier : 1510797529/22381381/S1/17/2_22381381/1/18

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24A029750-001 - Référence *BV3IP8772 Réf. Prel : P2 RDC - Cage escalier 075/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS**
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-033894-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2024 14:03 Page 1/2
Référence laboratoire N° : 24RB030562 Référence de suivi du dossier N° : 24A029750
Reçu au laboratoire le : 08/10/2024 Date de réception : 04/10/2024
Date d'analyse : 09/10/2024
Référence dossier Client: 24A029750 - 1510797529/22381381/S1/17/2_22381381/1/18

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	24A029750-001 - BV3IP8772 Réf. Prel : P2 RDC - Cage escalier 075/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-033894-01

Référence laboratoire N° : 24RB030562

Reçu au laboratoire le : 08/10/2024

Date d'analyse : 09/10/2024

Référence dossier Client:24A029750 - 1510797529/22381381/S1/17/2_22381381/1/18

Date d'émission de rapport : 10/10/2024 14:03

Référence de suivi du dossier N° : 24A029750

Date de réception : 04/10/2024

Page2/2

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Ana Maria Spataru
Sef serviciu CRO 007