

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique, norme NF X46-020

REFERENCES MISSION

Date de commande :

Rapport N° : 22381381/S1/19/AM-DTA_V1

Rédigé le : 28/11/2024

DONNEUR D'ORDRE

UGECAM

MOHAMED BOUDHAOUIA

ROUTE DE LIVERDY

77170 COUBERT

SITE D'INTERVENTION

UGECAM - BATIMENT NC

ROUTE DE LIVERDY

77170 COUBERT

Latitude : 48.680500 / Longitude : 2.717900



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Tiago Filipe DA MOTA GOMES	Diagnostiquer immobilier	Certification N° 22505784	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. CONCLUSION	3
1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	3
1.2. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B	12
1.3. Eléments d'information	12
2. INFORMATIONS GENERALES	13
2.1. Immeuble bâti objet de la mission	13
2.2. Périmètre de la mission	13
2.3. Parties prenantes	13
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	14
3.1. Références réglementaires	14
3.2. Programme de repérage	14
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	15
4.1. Date(s) de visite(s)	15
4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	15
4.3. Conditions spécifiques	15
4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	15
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	17
5.1. Matériaux et produits repérés	17
6. ANNEXES	33
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées	33
6.2. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B	39
6.3. Attestation d'assurance	202
6.4. Certificat de compétence	204
6.5. Attestation sur l'honneur	205
6.6. Croquis de repérage	206
6.7. Rapports d'analyses du laboratoire	215

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
1	Sous sols -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-00	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-02	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-04	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-06	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-07	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-08	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-13	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-15	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-18	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

1	Sous sols -> NC00-19	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-20	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-21	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-22	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-23	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-25	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-27 A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-27 B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-28 A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-28 B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-28 C	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-29	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-30	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-31	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-32	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
3	Sous sols -> NC00-32	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	EP
1	Sous sols -> NC00-33	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-35	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-36	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-37	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-38	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-39	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

1	Sous sols -> NC00-40	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-41	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-42	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-43	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-44	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-46	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-47	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-48	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-50	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-52	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-53	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Sous sols -> NC00-54	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
3	Sous sols -> NC00-54	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	EP
1	RDC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-08	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0 -15	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-02	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-06	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

1	RDC -> NC-0-07	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-13	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-18	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-19	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-20	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-21	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-22A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-22B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-23	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-25	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-26	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-27	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-28	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-29	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

1	RDC -> NC-0-30	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-31	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-33	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-35	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-36	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-37	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-38	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-39	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-42	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-44	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-45	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-46	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	RDC -> NC-0-47	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
3	RDC -> NC-0-47	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	EP
1	RDC -> NC-0-48	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
3	RDC -> NC-0-48	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	EP
1	R+1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-140	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
3	R+1 -> NC-1 -103	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	EP
1	R+1 -> NC-1 -103	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

1	R+1 -> NC-1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-101	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-102	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-104	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-106	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-107	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-108	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-109	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-110	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-111	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-112	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-113	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-114	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-116	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-118	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-119	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-120	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-121	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-122	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-123	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

1	R+1 -> NC-1-124	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-125	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-126	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-127	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-128	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-129	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-131A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-131B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-132	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-133	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-134	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-135	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-137	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-141	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-144	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-147	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-148	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-149	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-150	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-152	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

1	R+1 -> NC-1-153	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-154	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-155	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-156	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-157	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-158	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-159	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-160	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-161	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-163	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-164	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-165	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-166	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-167	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	R+1 -> NC-1-168	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
1	Toiture terrasse -> NC2-201	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP
3	Toiture terrasse -> NC2-201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	EP
1	Toiture terrasse -> NC2-202	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	EP

1.2. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation évaluation périodique (EP) :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

1.3. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : UGECAM - BATIMENT NC
ROUTE DE LIVERDY
77170 COUBERT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
UGECAM - BATIMENT NC	Etablissements sanitaires : hôpitaux et cliniques	IGH et ERP de la 1ère et la 2ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

2.2. Périmètre de la mission

Totalité du bâtiment

2.3. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
MOHAMED BOUDHAOUIA	Donneur d'ordre	/	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	01 64 42 28 47
MOHAMED BOUDHAOUIA	Détenteur du DTA	UGECAM	Route de Liverdy 77170 Coubert	+33 1 64 42 28 47 - mohamed.boudhaouia@ugecam.assurancemaladie.fr
Ali Mr HIDOUR	Accompagnateur	UGECAM	Route de liverdy 77170 Coubert	+33 1 64 42 21 09
MOHAMED BOUDHAOUIA	Propriétaire	UGECAM	Route de Liverdy 77170 Coubert	+33 1 64 42 28 47 - mohamed.boudhaouia@ugecam.assurancemaladie.fr

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9 du Code de la Santé Publique,
- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «dossier technique amiante »,
- Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1. Date(s) de visite(s)

Du 01/10/2024 au 01/10/2024

4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

4.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Da Mota Gomes Tiago Filipe	13/05/2024	22099771/S1/1/AM-RTV_V1	Absence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux (Christophe CAILLOT)	Christophe CAILLOT	07/12/2018	7218656/S1.1.2.R	Présence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux (Sebastien BARTLET)	Sebastien BARTLET	19/11/2020	10141094/S1.1.2.R	Présence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux (Sebastien BARTLET)	Sebastien BARTLET	11/12/2020	10138312/S1.1.2.R	Présence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti (Franck GUEGUEN)	Franck GUEGUEN	28/07/2020	9492188/ S1.2.2.rev1.R	Présence d'amiante
Repérage amiante avant travaux / Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti (Franck GUEGUEN)	Franck GUEGUEN	28/07/2020	9492188/ S1.2.2.rev1.R	Présence d'amiante

Repérage amiante avant travaux / Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti (Sebastien BARTLET)	Sebastien BARTLET	02/07/2024	341590138.1.R	Présence d'amiante
DTA / Dta	Serge Rivière	30/09/2013	DTA18709-MPR-NC	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 EC = Etat de conservation
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature
 JP = Jugement personnel

(*) : Les matériaux/produits hors listes A&B n'entrent pas dans le programme de repérage, limité aux matériaux/produits des listes A&B. Ils sont hors cadre réglementaire de la présente mission et n'impactent donc pas la conclusion générale du rapport

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
Sous sols -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-00	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-02	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-04	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-06	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

Sous sols -> NC00-07	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-08	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-13	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-15	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-18	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-19	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-20	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

Sous sols -> NC00-21	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-22	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-23	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-25	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-27 A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-27 B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-28 A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-28 B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-28 C	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-29	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-30	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-31	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-32	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

Sous sols -> NC00-32	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	3	Idem P 4	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-33	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-35	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-36	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-37	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-38	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-39	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-40	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-41	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-42	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-43	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-44	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-46	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-47	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

Sous sols -> NC00-48	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-50	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-52	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-53	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-54	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Sous sols -> NC00-54	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	3	Idem P 4	/	AN	EP		Oui
RDC	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	S1	MA	/		Non
RDC	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-08	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-08	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	P1* P	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0 -15	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	P3* N	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0 -15	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0 -15	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

RDC -> NC-0	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-01	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	P03_ant P	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-01	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-02	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-02	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-03	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-06	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-07	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-07	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-09	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-09	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-10	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non

RDC -> NC-0-11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-13	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-13	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-16	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-16	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-16	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-18	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-19	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-19	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-19	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-20	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-20	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-20	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-21	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-21	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

RDC -> NC-0-21	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-22A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-22B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-23	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-23	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-23	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-24	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-24	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-25	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-25	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-26	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-26	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-27	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-27	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-28	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

RDC -> NC-0-28	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-29	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-29	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-30	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-30	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Marron	2	Idem P 3	/	AN	/		Non
RDC -> NC-0-31	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-31	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-33	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-33	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC -> NC-0-35	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-35	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-36	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-37	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-38	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-39	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-42	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-44	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-44	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-45	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-45	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-46	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
RDC -> NC-0-46	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-47	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

RDC -> NC-0-47	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	3	Idem P 4	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-48	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
RDC -> NC-0-48	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	3	Idem P 4	/	AN	EP		Oui
R+1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-140	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	P5* N	/	AN	/		Non
R+1 -> NC-1-140	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1 -103	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	3	P4* P	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1 -103	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	P2 N	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-101	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NC-1-101	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-102	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NC-1-102	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-104	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non

R+1 -> NC-1-104	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-106	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NC-1-106	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-106	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	Idem P 5	/	AN	/		Non
R+1 -> NC-1-107	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NC-1-107	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-107	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	Idem P 5	/	AN	/		Non
R+1 -> NC-1-108	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-108	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	Idem P 5	/	AN	/		Non
R+1 -> NC-1-109	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NC-1-109	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-109	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	Idem P 5	/	AN	/		Non
R+1 -> NC-1-110	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-111	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-112	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-113	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

R+1 -> NC-1-113	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	Idem P 5	/	AN	/		Non
R+1 -> NC-1-114	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-114	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	Idem P 5	/	AN	/		Non
R+1 -> NC-1-116	Faux plafonds	Panneaux	/	/	5	/	/	MA	/		Non
R+1 -> NC-1-116	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-118	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-119	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-119	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	Idem P 5	/	AN	/		Non
R+1 -> NC-1-120	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-121	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-122	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-123	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-124	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-125	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-126	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

R+1 -> NC-1-127	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-128	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-129	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-131A	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-131B	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-132	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-133	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-134	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-135	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-137	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-141	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-144	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-147	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-148	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

R+1 -> NC-1-149	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-150	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-152	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-153	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	P27_ant P	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-154	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-154	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	Idem P 5	/	AN	/		Non
R+1 -> NC-1-155	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-156	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-157	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-158	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-159	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-160	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-161	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-163	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

R+1 -> NC-1-164	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-165	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-166	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-167	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-167	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	Idem P 5	/	AN	/		Non
R+1 -> NC-1-168	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
R+1 -> NC-1-168	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	4	Idem P 5	/	AN	/		Non
Toiture terrasse -> NC2-201	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui
Toiture terrasse -> NC2-201	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Gris	3	Idem P 4	/	AN	EP		Oui
Toiture terrasse -> NC2-202	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	1	Idem P 1	/	AN	EP		Oui

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Sous sols	/
Sous sols -> Circulation	/
Sous sols -> NC00-00	/
Sous sols -> NC00-01	/
Sous sols -> NC00-02	/
Sous sols -> NC00-03	/
Sous sols -> NC00-04	/
Sous sols -> NC00-05	/
Sous sols -> NC00-06	/
Sous sols -> NC00-07	/
Sous sols -> NC00-08	/
Sous sols -> NC00-09	/
Sous sols -> NC00-10	/
Sous sols -> NC00-11	/
Sous sols -> NC00-12	/
Sous sols -> NC00-13	/
Sous sols -> NC00-14	/
Sous sols -> NC00-15	/
Sous sols -> NC00-16	/
Sous sols -> NC00-17	/
Sous sols -> NC00-18	/
Sous sols -> NC00-19	/
Sous sols -> NC00-20	/
Sous sols -> NC00-21	/

Sous sols -> NC00-22	/
Sous sols -> NC00-23	/
Sous sols -> NC00-24	/
Sous sols -> NC00-25	/
Sous sols -> NC00-27 A	/
Sous sols -> NC00-27 B	/
Sous sols -> NC00-28 A	/
Sous sols -> NC00-28 B	/
Sous sols -> NC00-28 C	/
Sous sols -> NC00-29	/
Sous sols -> NC00-30	/
Sous sols -> NC00-31	/
Sous sols -> NC00-32	/
Sous sols -> NC00-33	/
Sous sols -> NC00-35	/
Sous sols -> NC00-36	/
Sous sols -> NC00-37	/
Sous sols -> NC00-38	/
Sous sols -> NC00-39	/
Sous sols -> NC00-40	/
Sous sols -> NC00-41	/
Sous sols -> NC00-42	/
Sous sols -> NC00-43	/
Sous sols -> NC00-44	/
Sous sols -> NC00-46	/
Sous sols -> NC00-47	/
Sous sols -> NC00-48	/
Sous sols -> NC00-50	/
Sous sols -> NC00-52	/
Sous sols -> NC00-53	/


Sous sols -> NC00-54	/
RDC	/
RDC -> NC-0-08	/
RDC -> NC-0-14	/
RDC -> NC-0 -15	/
RDC -> NC-0	/
RDC -> NC-0-01	/
RDC -> NC-0-02	/
RDC -> NC-0-03	/
RDC -> NC-0-06	/
RDC -> NC-0-07	/
RDC -> NC-0-09	/
RDC -> NC-0-10	/
RDC -> NC-0-11	/
RDC -> NC-0-13	/
RDC -> NC-0-16	/
RDC -> NC-0-17	/
RDC -> NC-0-18	/
RDC -> NC-0-19	/
RDC -> NC-0-20	/
RDC -> NC-0-21	/
RDC -> NC-0-22A	/
RDC -> NC-0-22B	/
RDC -> NC-0-23	/
RDC -> NC-0-24	/
RDC -> NC-0-25	/
RDC -> NC-0-26	/
RDC -> NC-0-27	/
RDC -> NC-0-28	/
RDC -> NC-0-29	/

RDC -> NC-0-30	/
RDC -> NC-0-31	/
RDC -> NC-0-33	/
RDC -> NC-0-35	/
RDC -> NC-0-36	/
RDC -> NC-0-37	/
RDC -> NC-0-38	/
RDC -> NC-0-39	/
RDC -> NC-0-42	/
RDC -> NC-0-44	/
RDC -> NC-0-45	/
RDC -> NC-0-46	/
RDC -> NC-0-47	/
RDC -> NC-0-48	/
R+1	/
R+1 -> NC-1-140	/
R+1 -> NC-1 -103	/
R+1 -> NC-1	/
R+1 -> NC-1-101	/
R+1 -> NC-1-102	/
R+1 -> NC-1-104	/
R+1 -> NC-1-106	/
R+1 -> NC-1-107	/
R+1 -> NC-1-108	/
R+1 -> NC-1-109	/
R+1 -> NC-1-110	/
R+1 -> NC-1-111	/
R+1 -> NC-1-112	/
R+1 -> NC-1-113	/
R+1 -> NC-1-114	/

R+1 -> NC-1-116	/
R+1 -> NC-1-118	/
R+1 -> NC-1-119	/
R+1 -> NC-1-120	/
R+1 -> NC-1-121	/
R+1 -> NC-1-122	/
R+1 -> NC-1-123	/
R+1 -> NC-1-124	/
R+1 -> NC-1-125	/
R+1 -> NC-1-126	/
R+1 -> NC-1-127	/
R+1 -> NC-1-128	/
R+1 -> NC-1-129	/
R+1 -> NC-1-131A	/
R+1 -> NC-1-131B	/
R+1 -> NC-1-132	/
R+1 -> NC-1-133	/
R+1 -> NC-1-134	/
R+1 -> NC-1-135	/
R+1 -> NC-1-137	/
R+1 -> NC-1-141	/
R+1 -> NC-1-144	/
R+1 -> NC-1-147	/
R+1 -> NC-1-148	/
R+1 -> NC-1-149	/
R+1 -> NC-1-150	/
R+1 -> NC-1-152	/
R+1 -> NC-1-153	/
R+1 -> NC-1-154	/
R+1 -> NC-1-155	/


R+1 -> NC-1-156	/
R+1 -> NC-1-157	/
R+1 -> NC-1-158	/
R+1 -> NC-1-159	/
R+1 -> NC-1-160	/
R+1 -> NC-1-161	/
R+1 -> NC-1-163	/
R+1 -> NC-1-164	/
R+1 -> NC-1-165	/
R+1 -> NC-1-166	/
R+1 -> NC-1-167	/
R+1 -> NC-1-168	/
Toiture terrasse	/
Toiture terrasse -> NC2-201	/
Toiture terrasse -> NC2-202	/
Toiture terrasse -> NC2-203	/
Toiture terrasse -> NC2-204	/
Toiture terrasse -> NC2-205	/

6.2. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

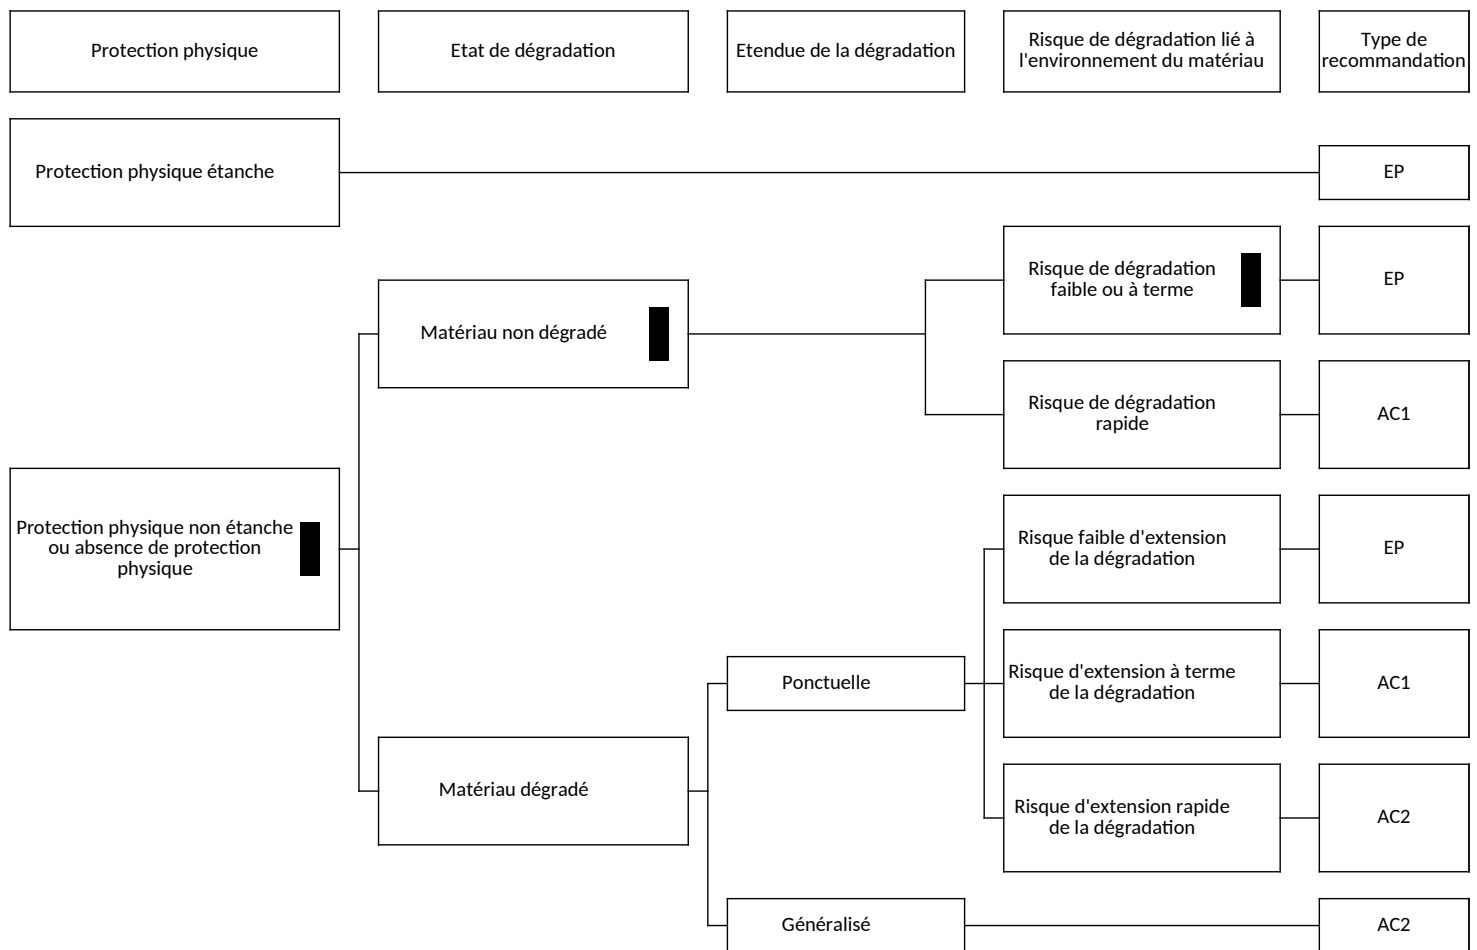


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> Circulation - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

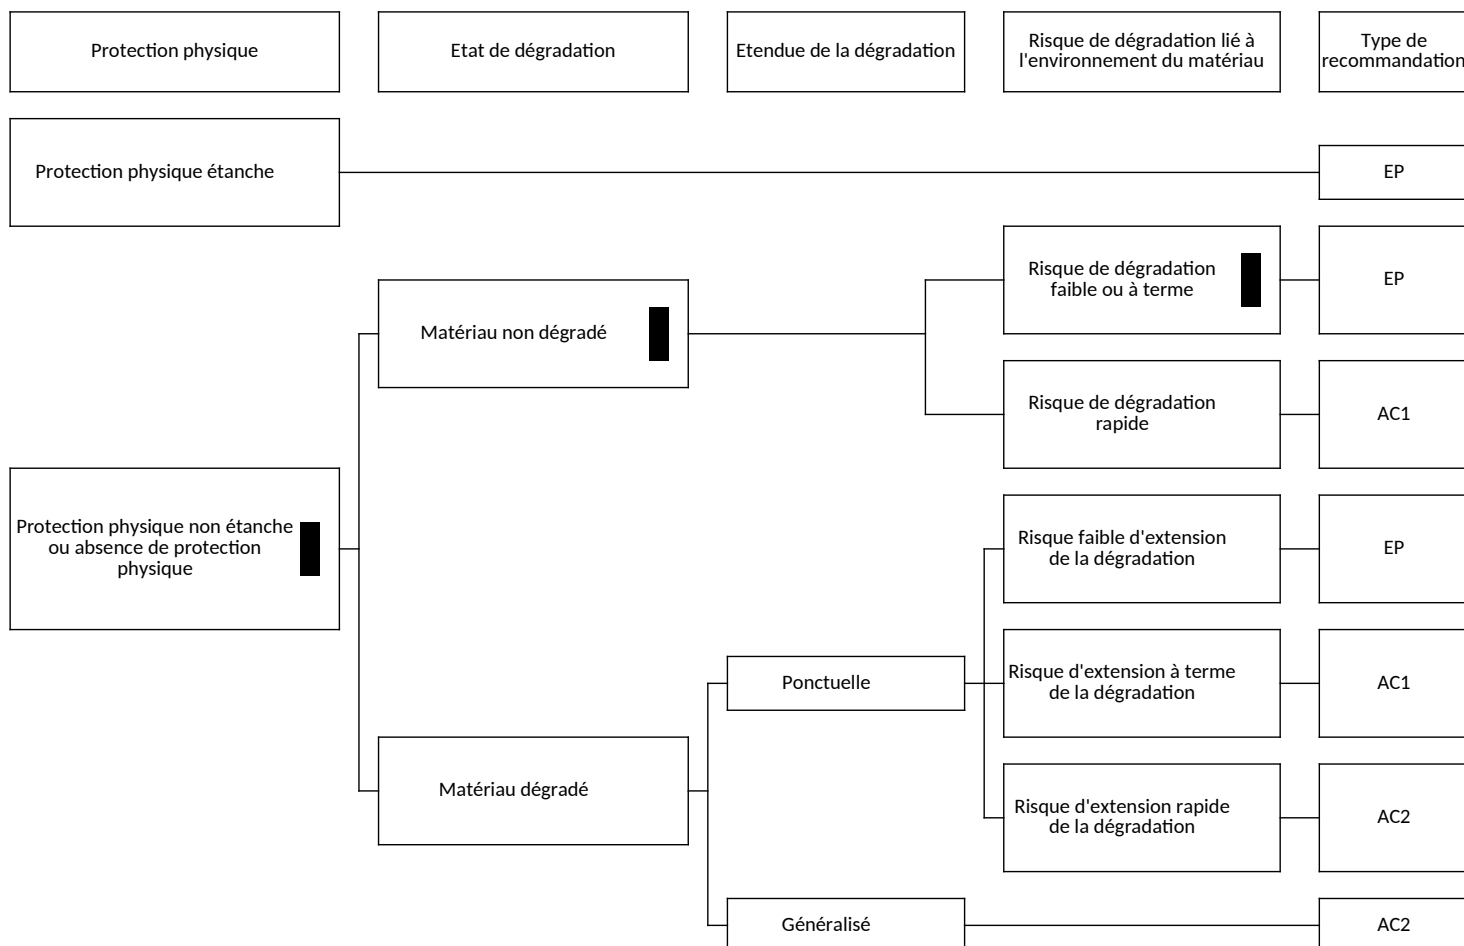


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-00 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

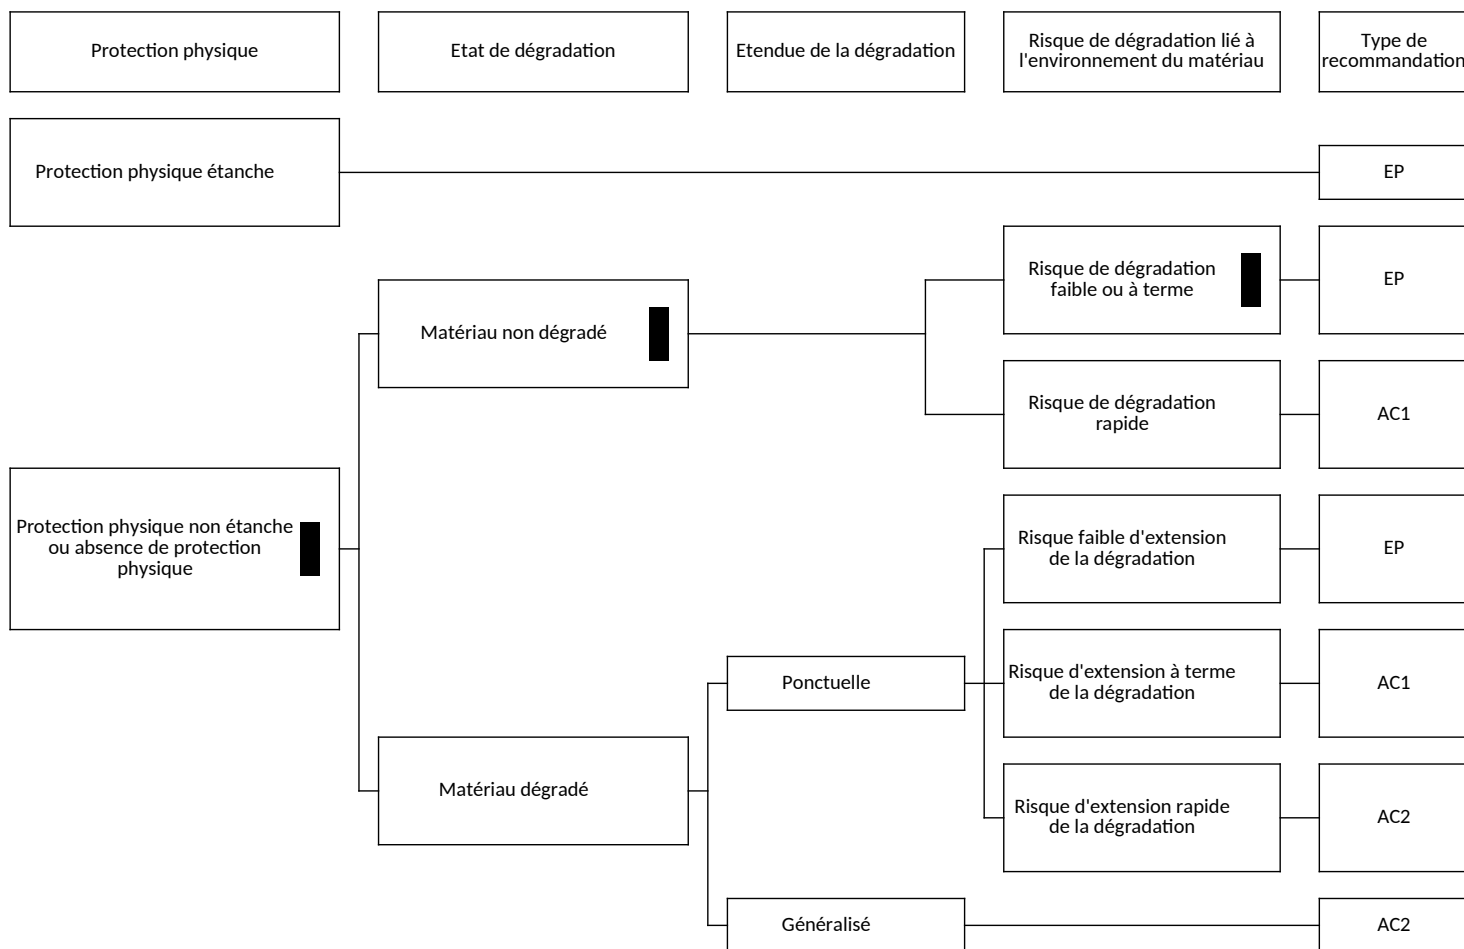


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-01 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

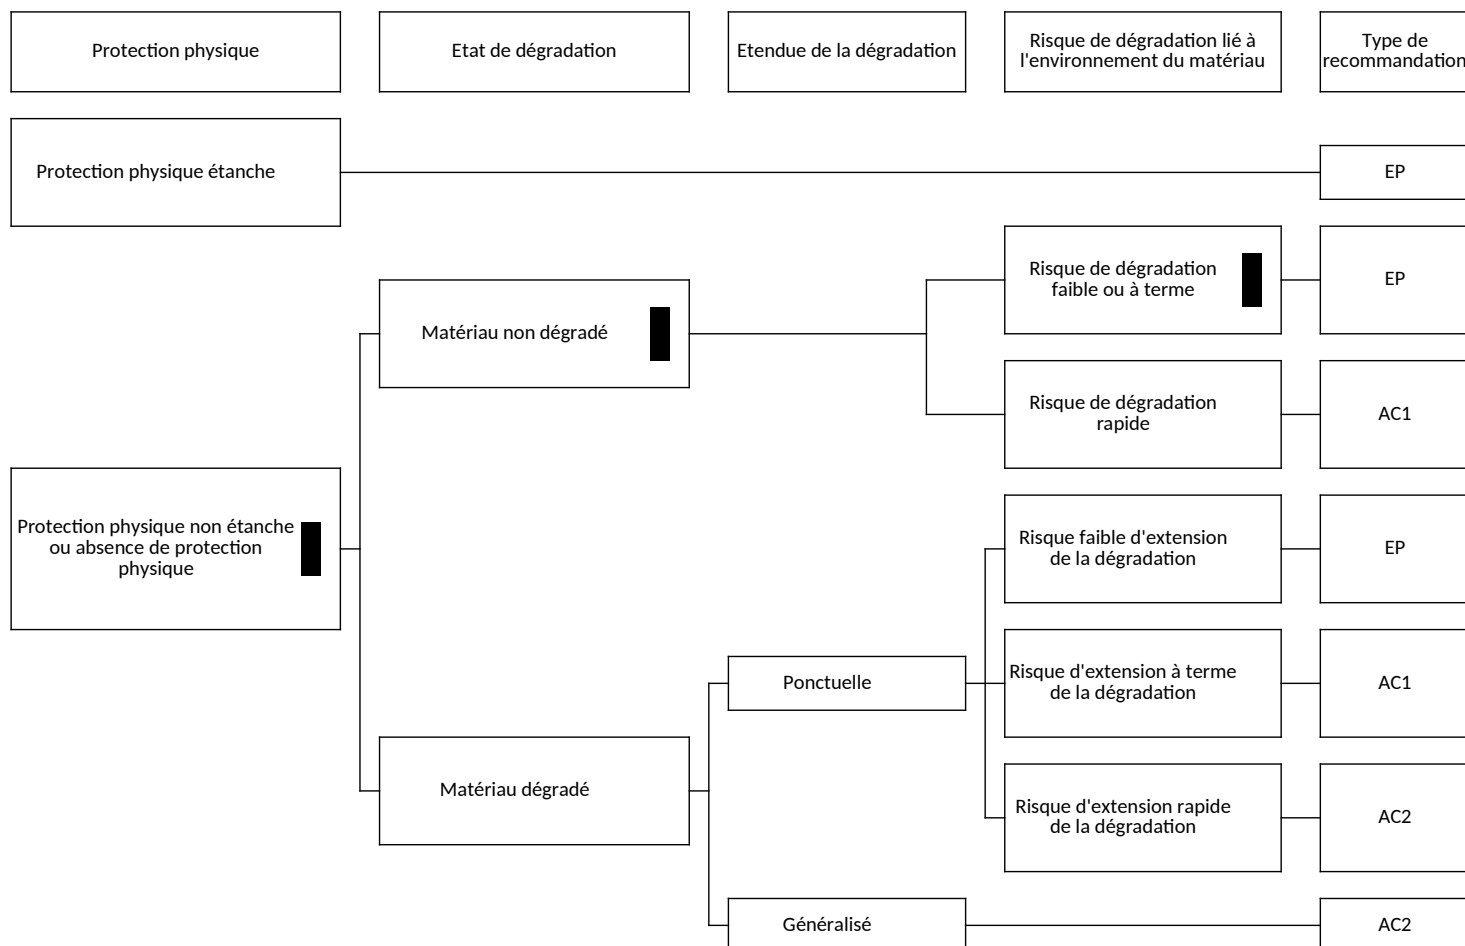


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-02 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

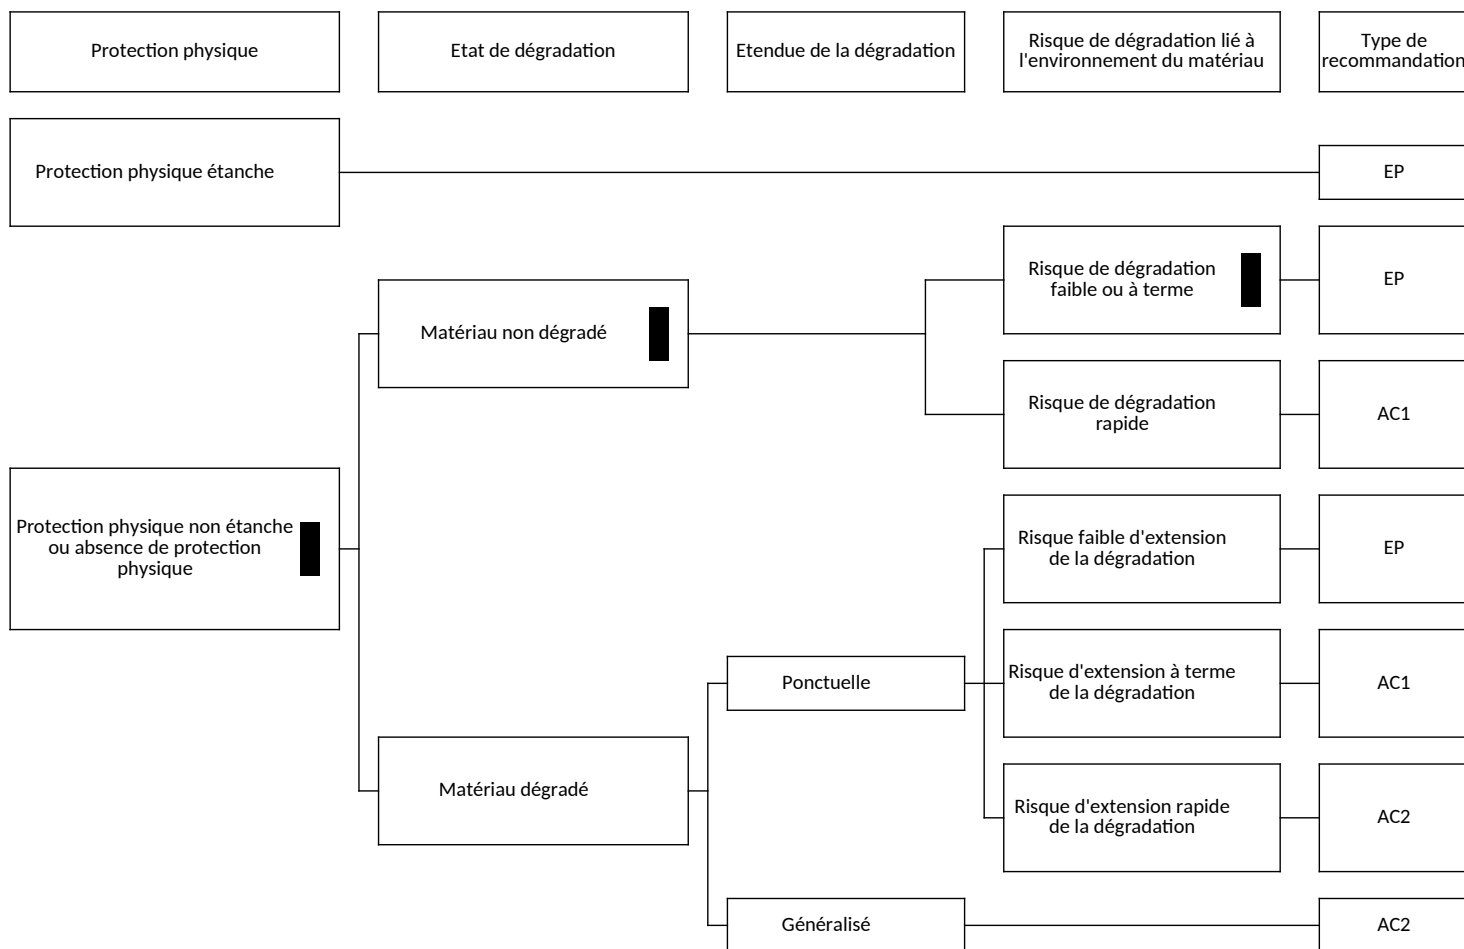


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-03 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

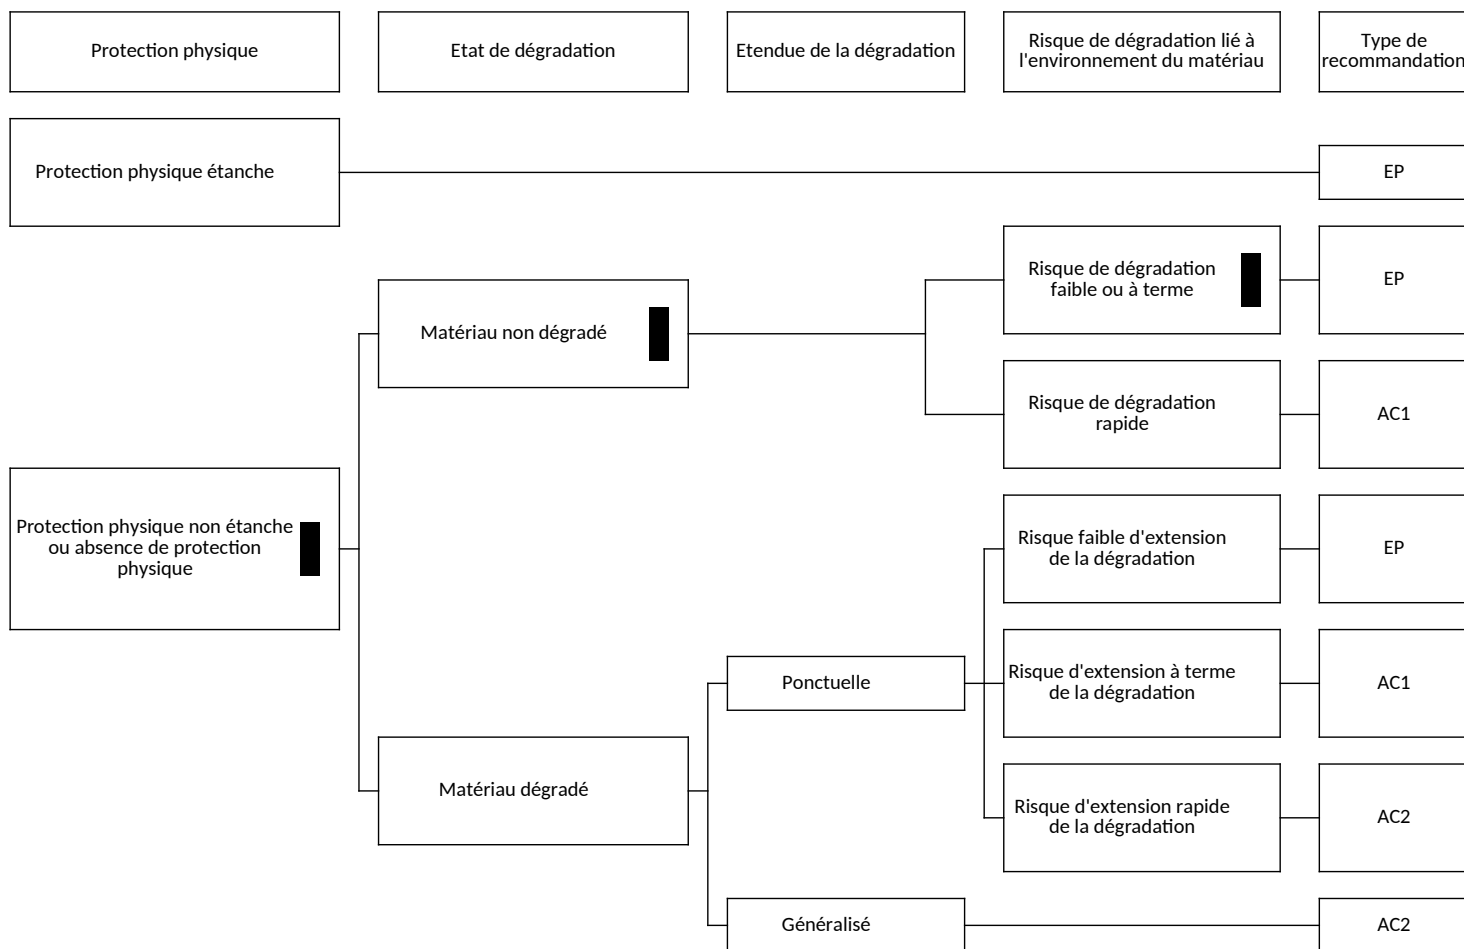


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-04 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

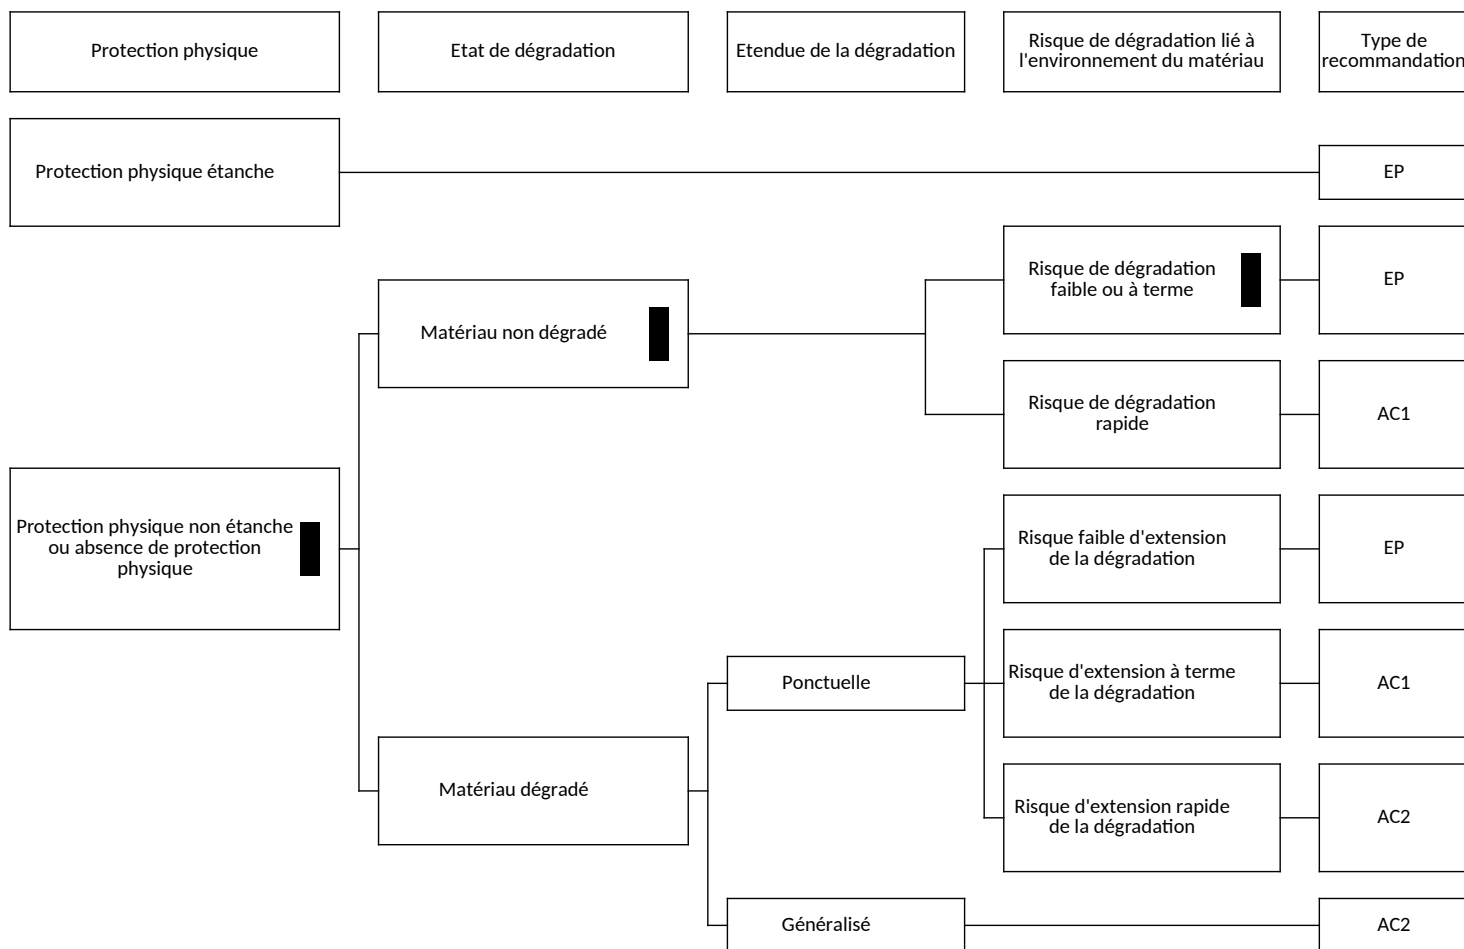


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-05 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

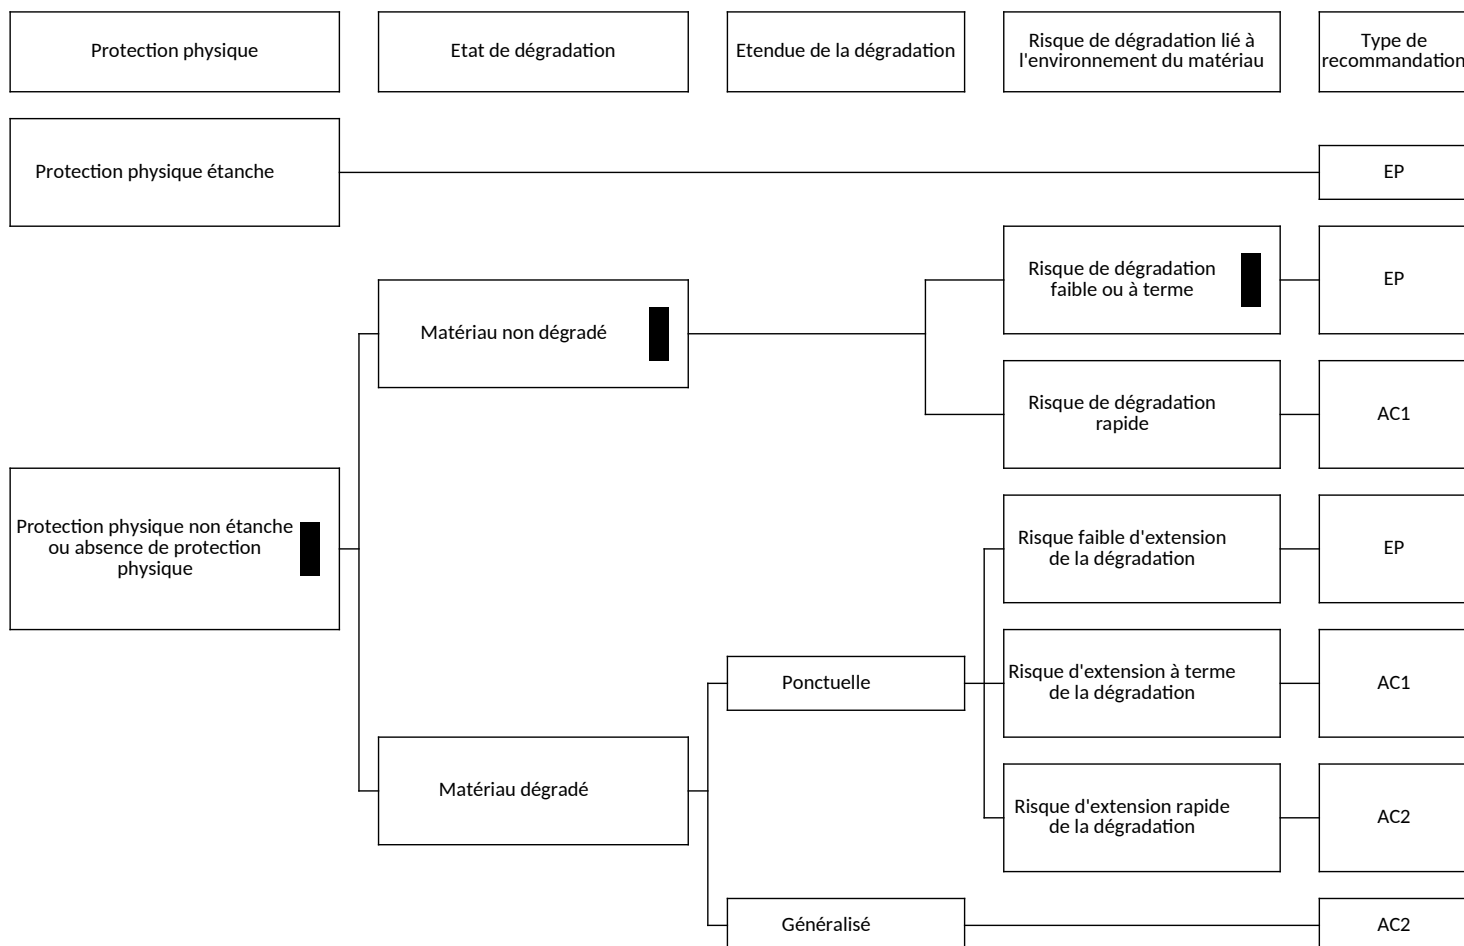


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-06 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

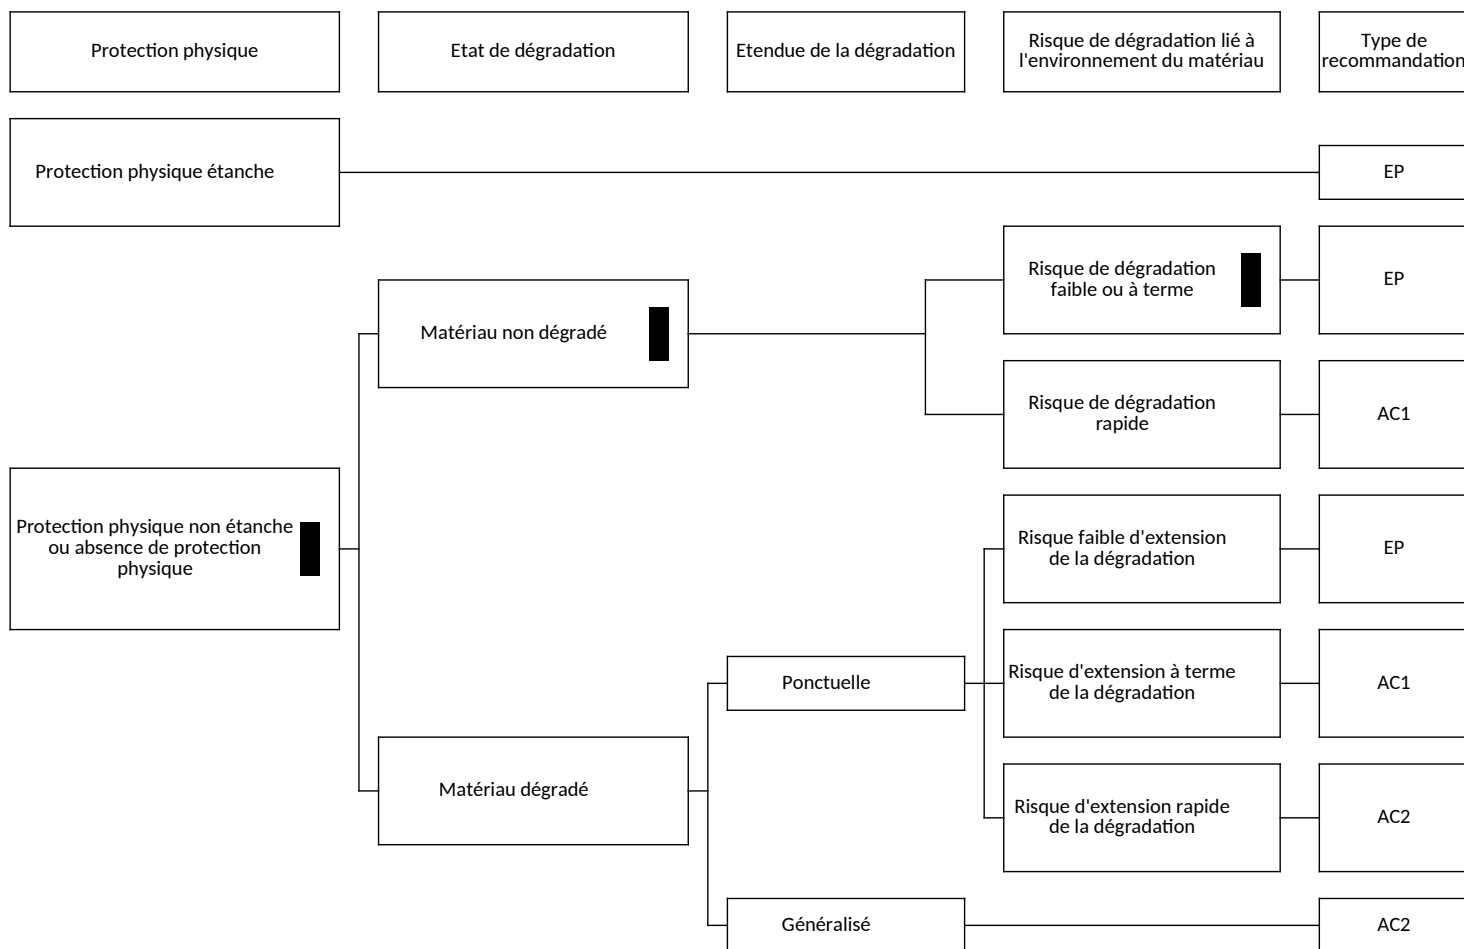


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-07 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

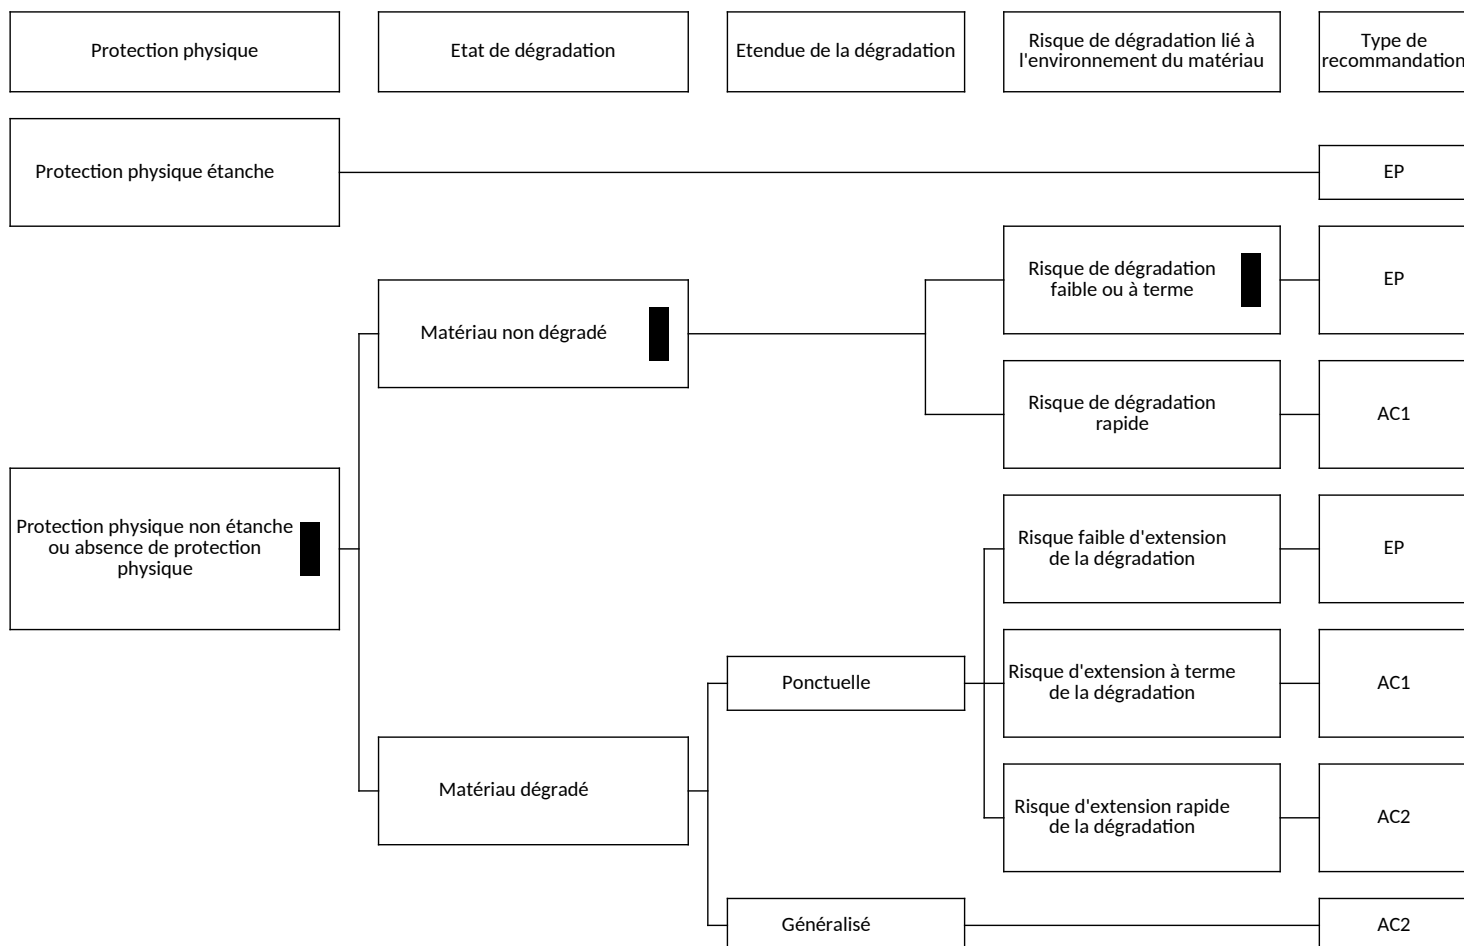


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-08 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

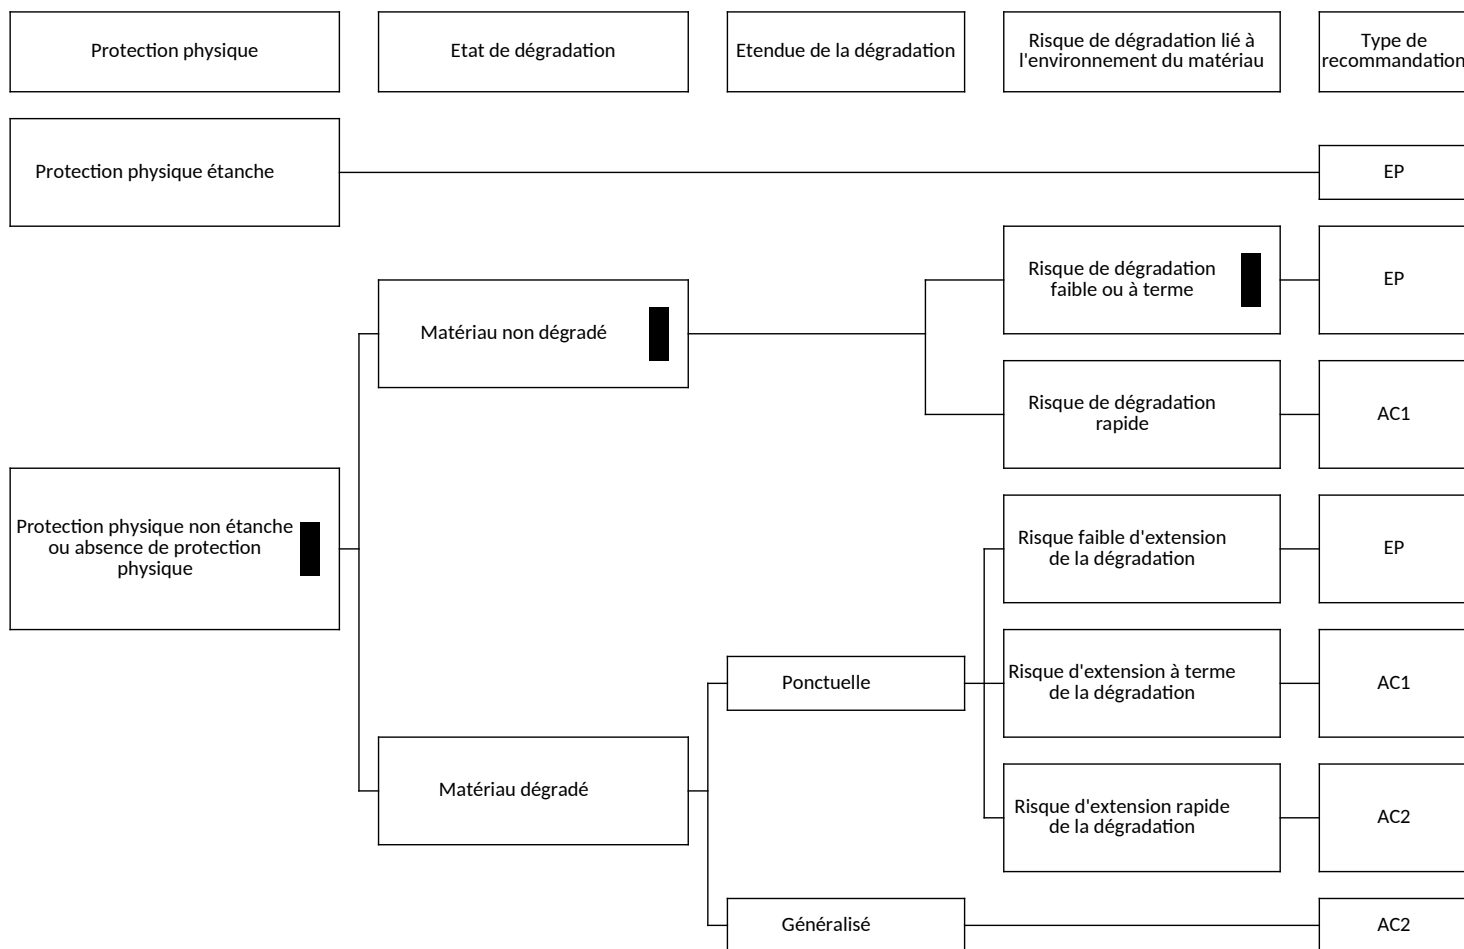


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-09 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

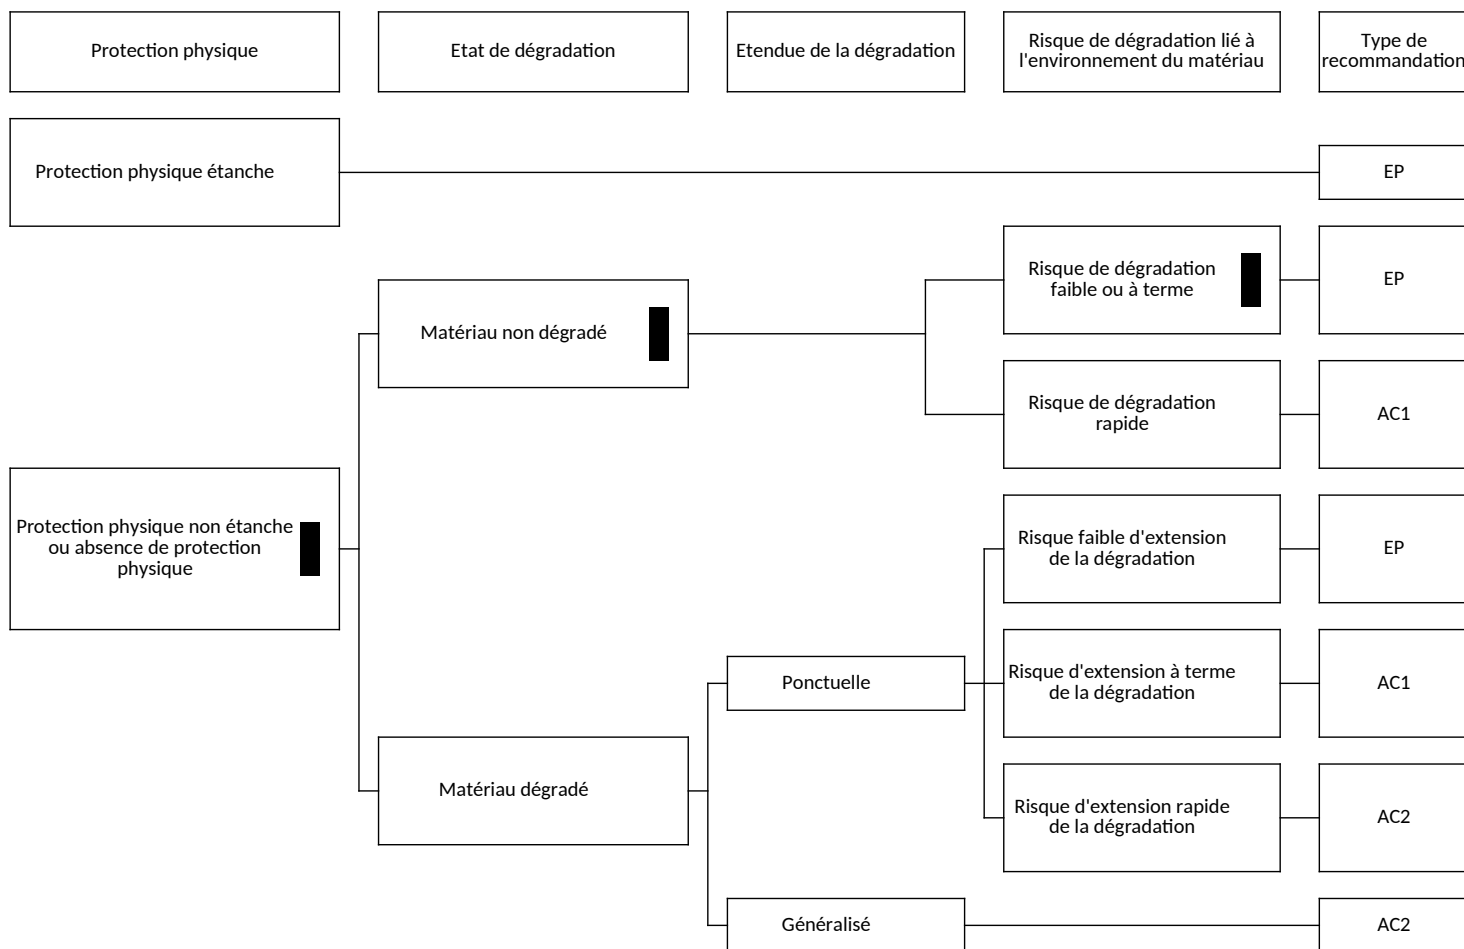


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-10 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

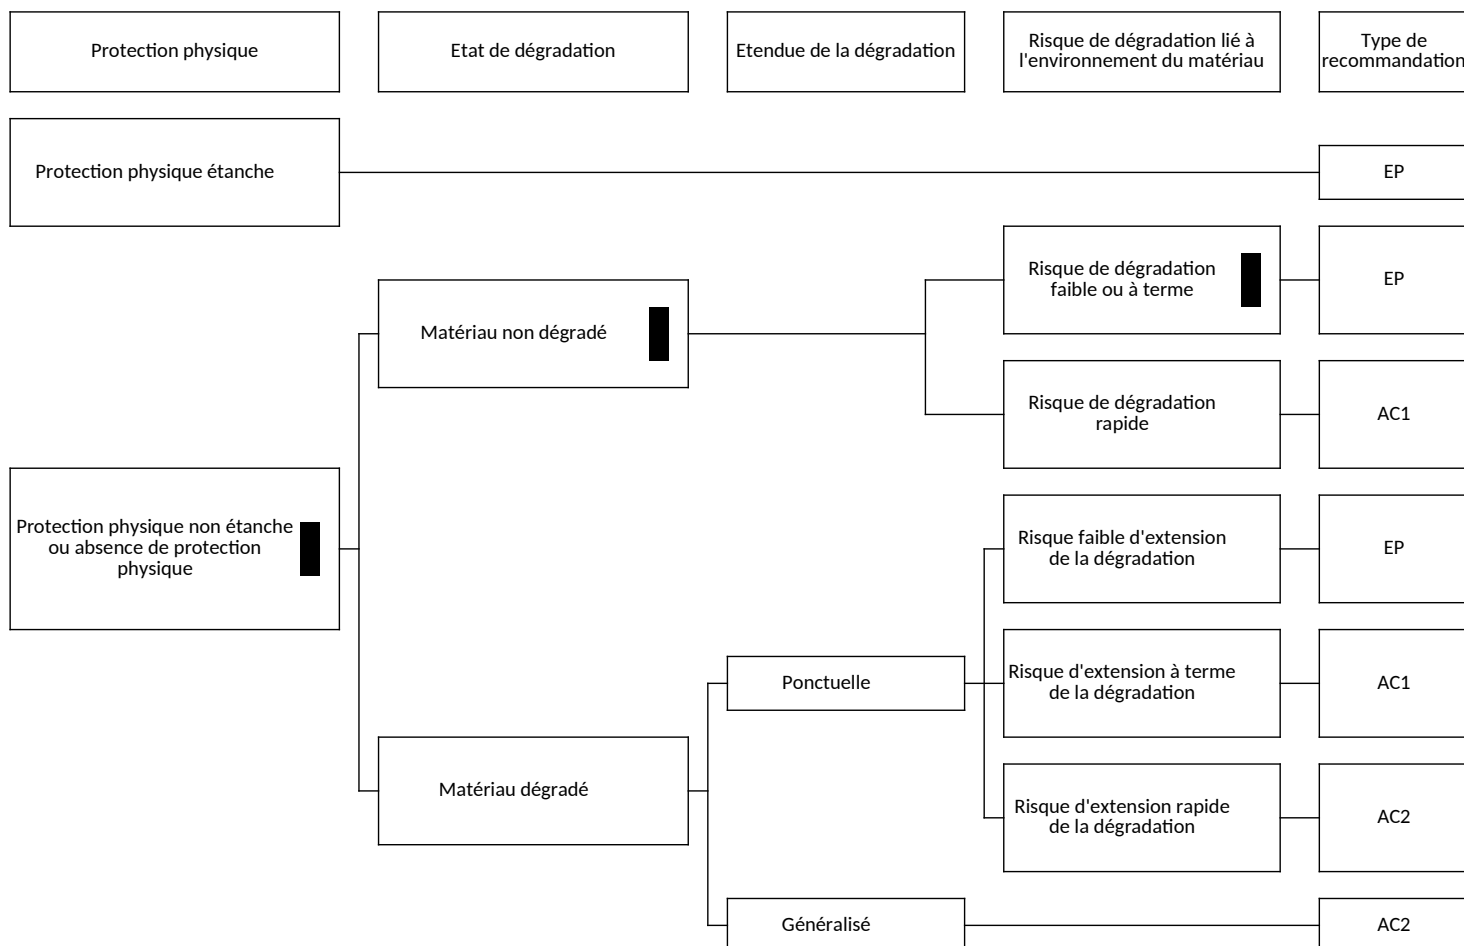


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-11 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

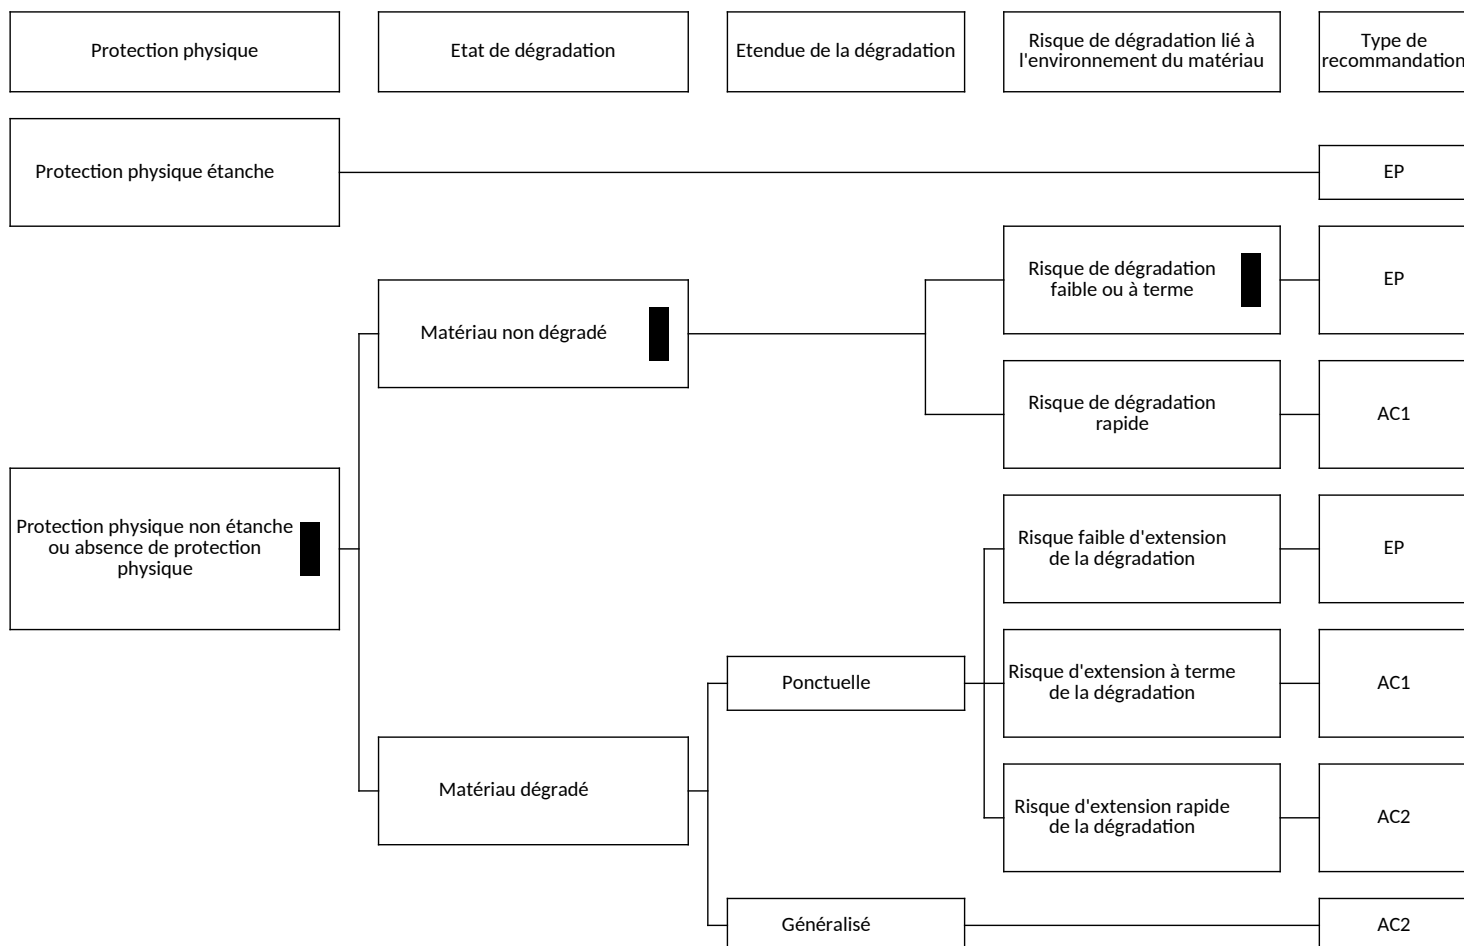


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-12 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

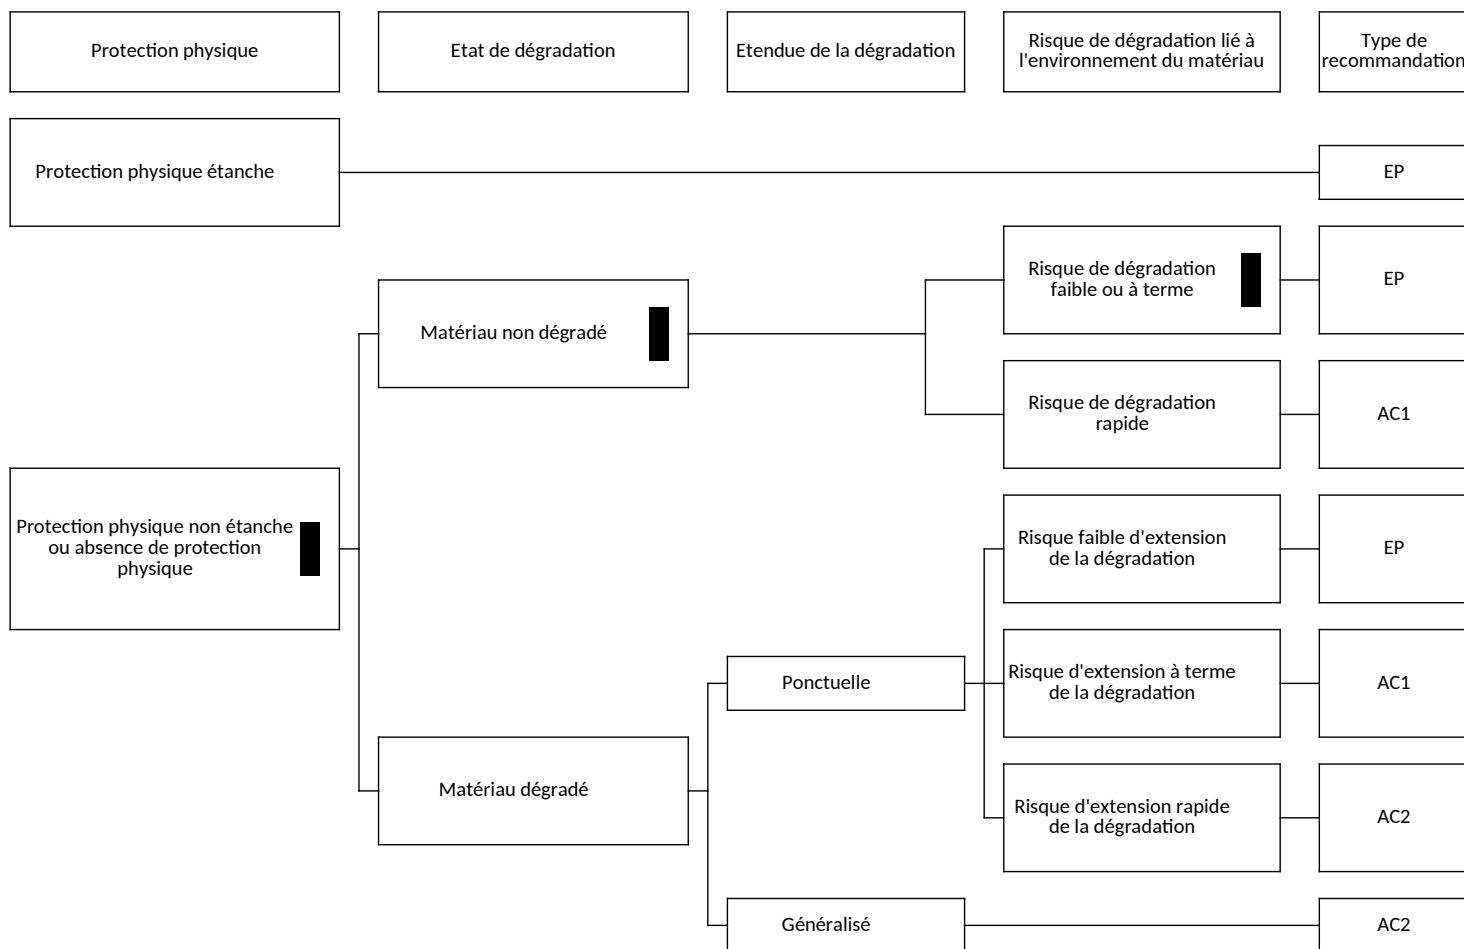


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-13 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

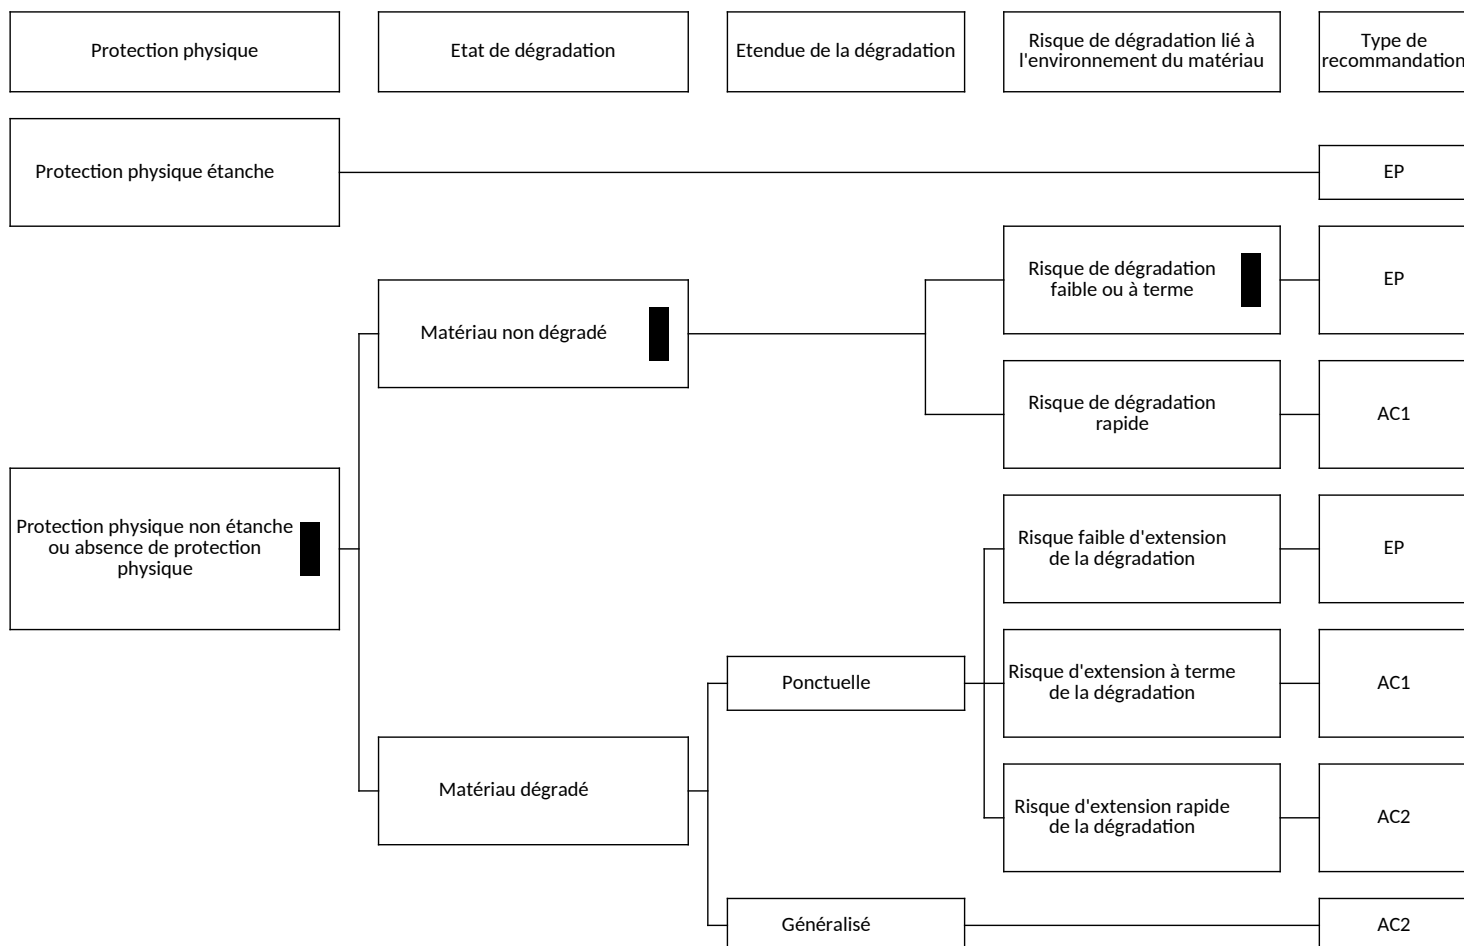


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-14 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

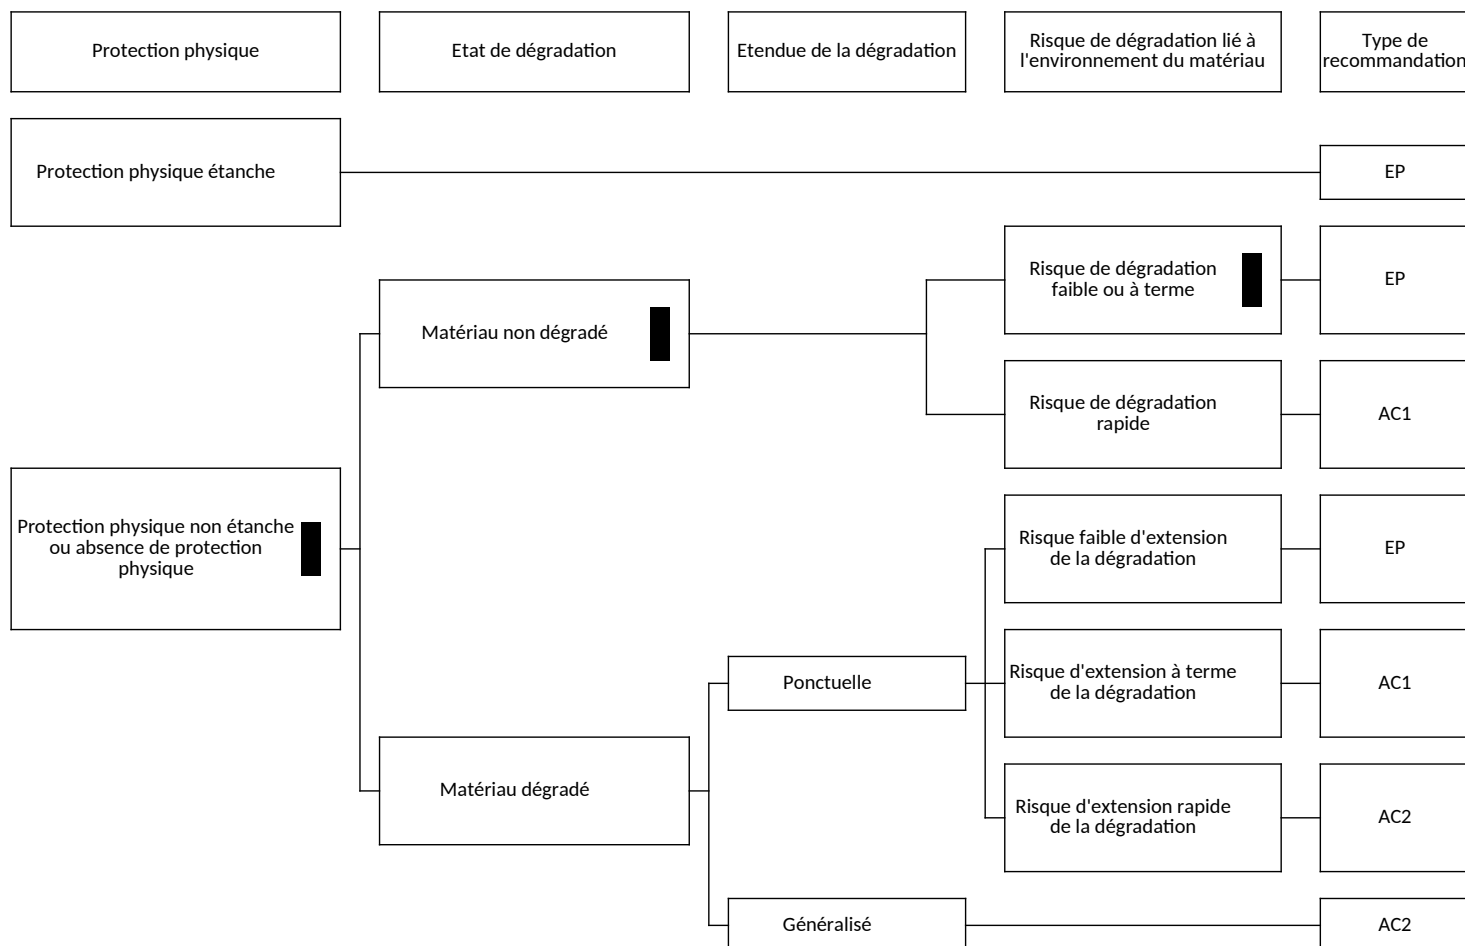


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-15 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

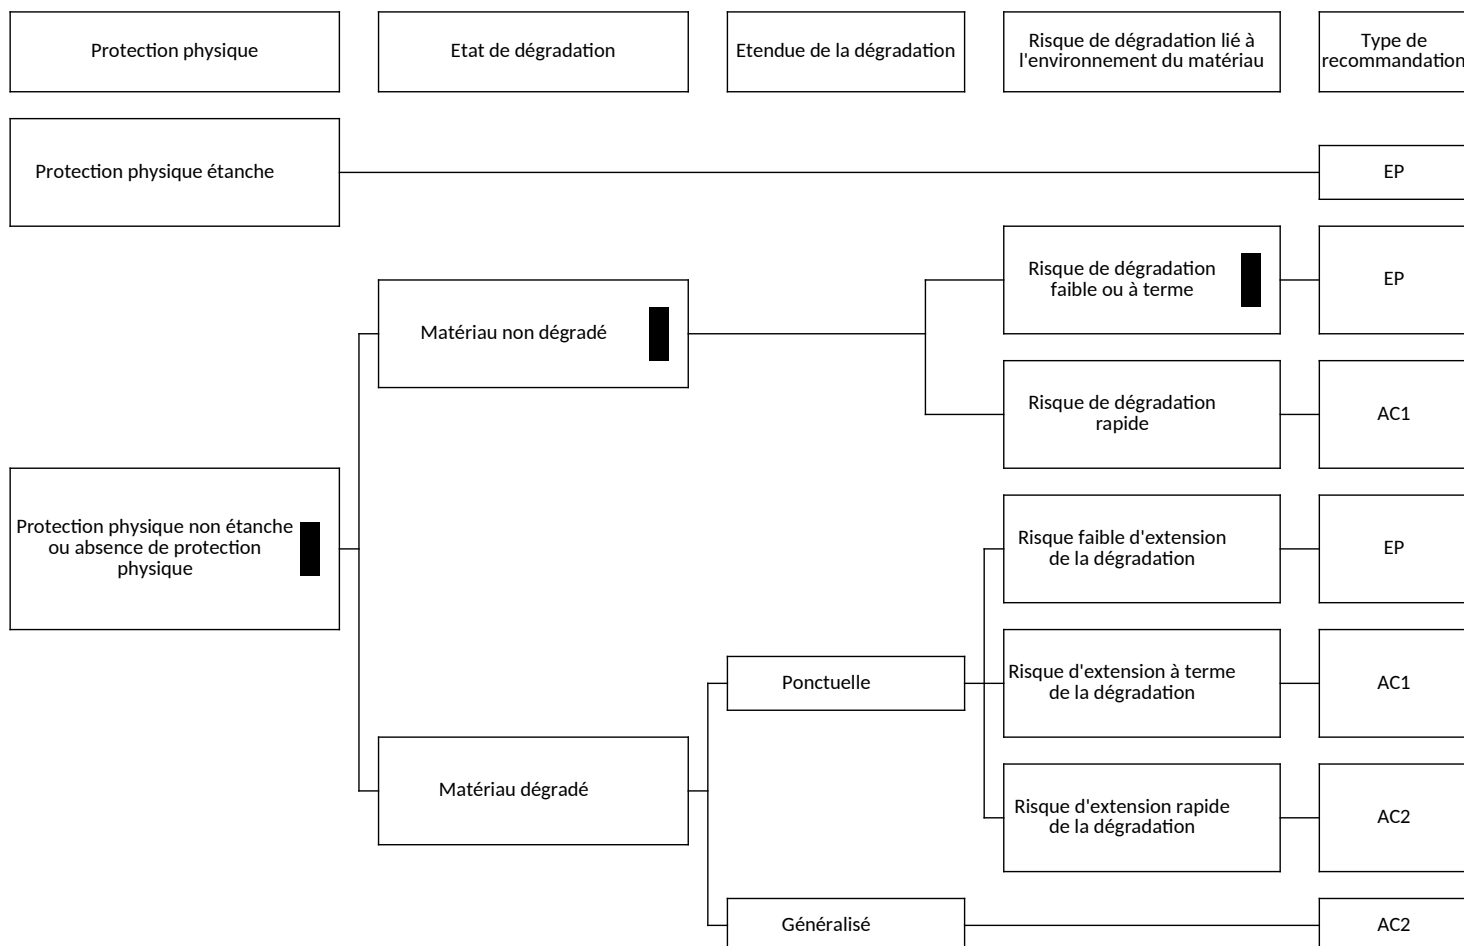


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-16 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

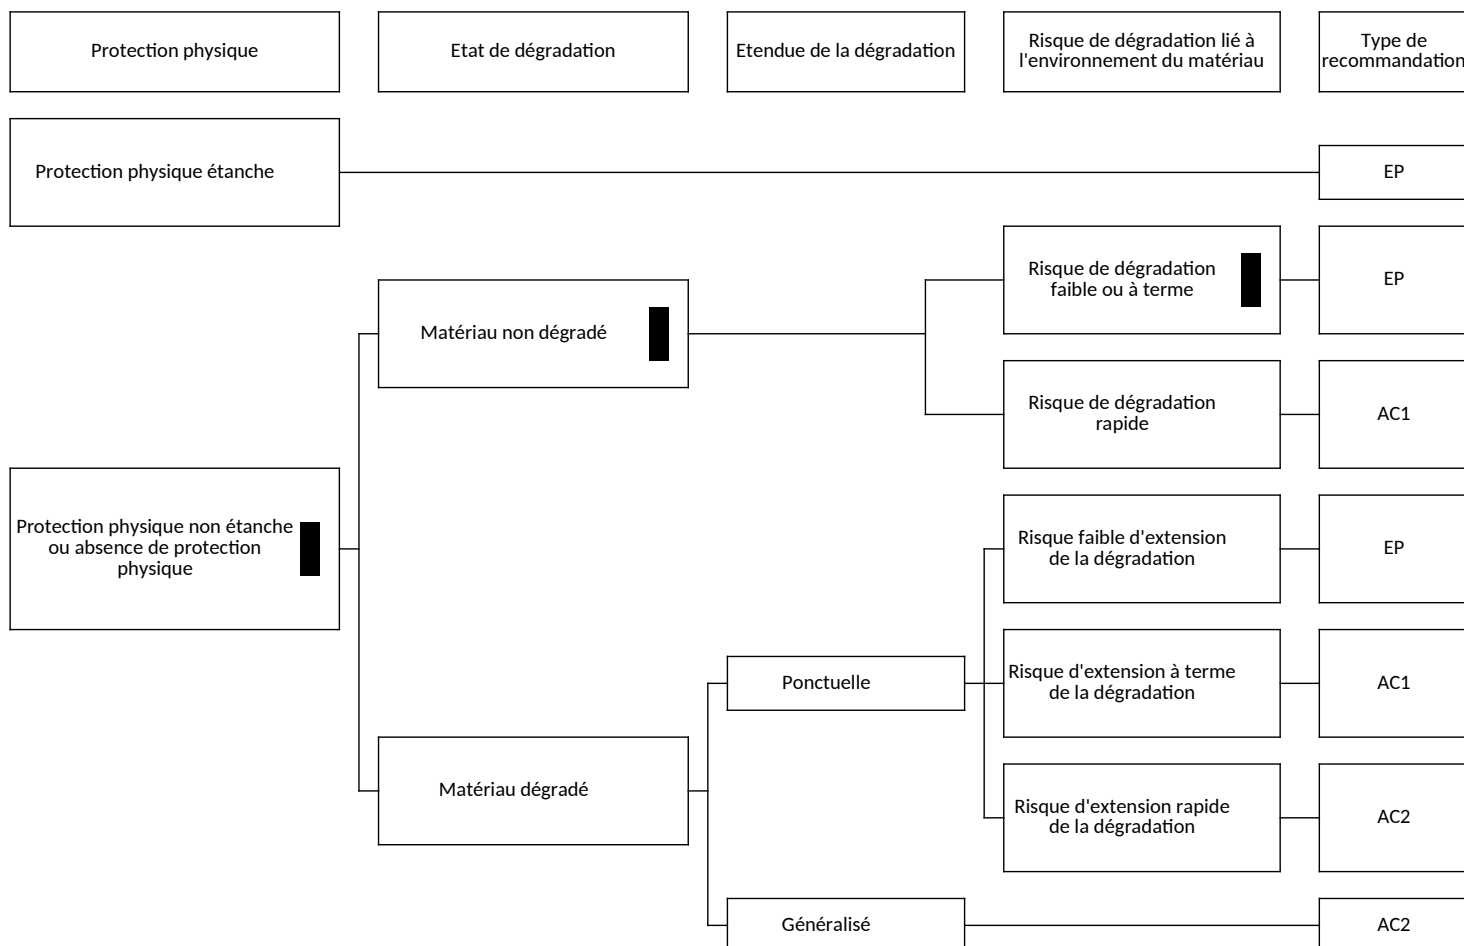


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-17 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

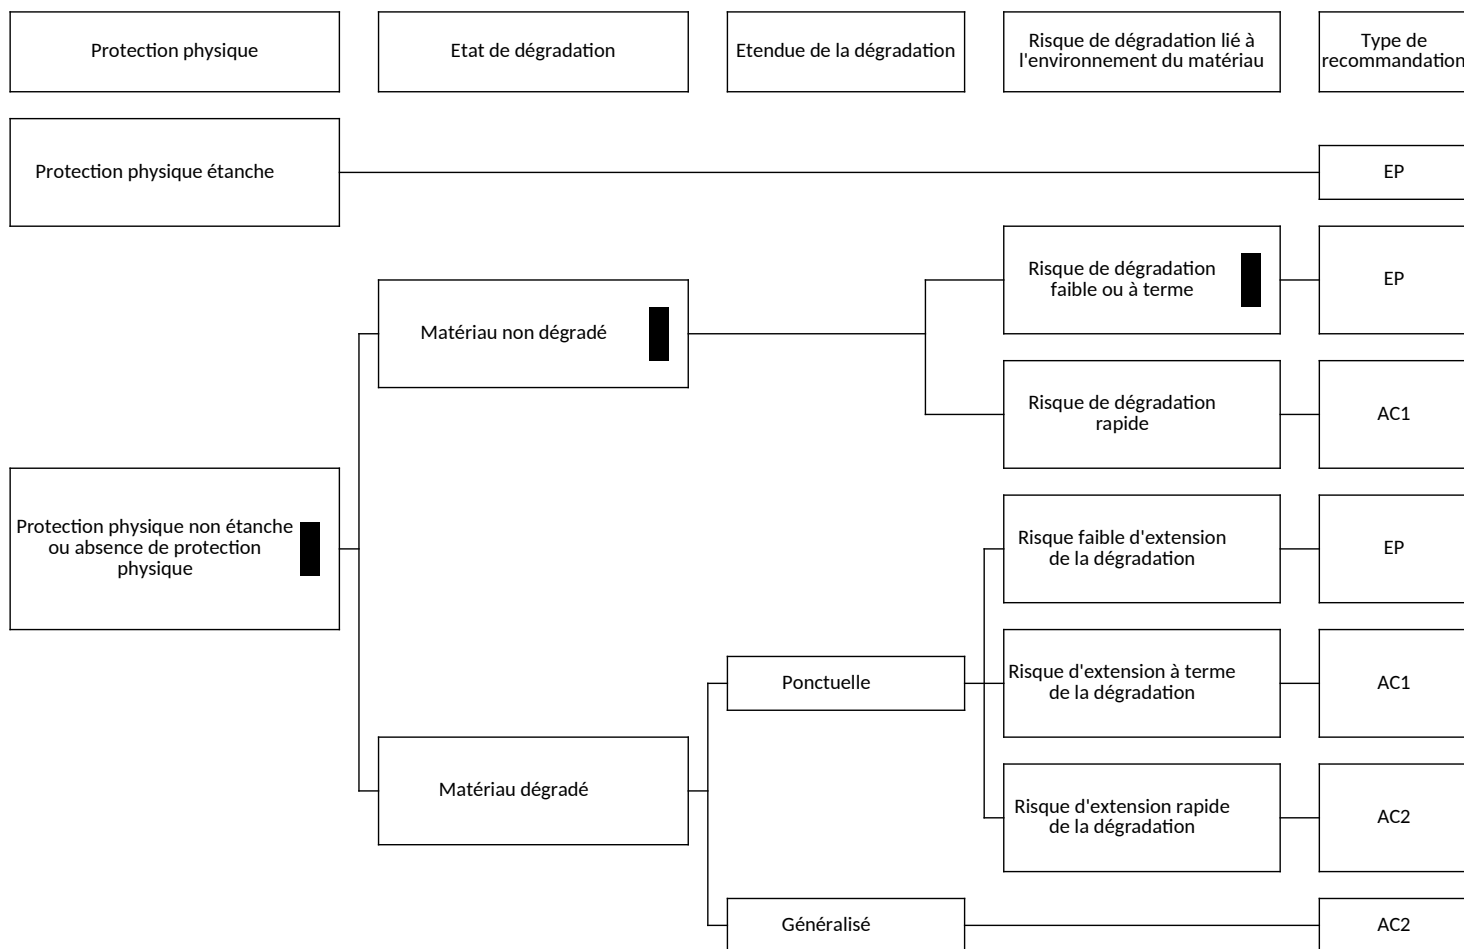


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-18 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

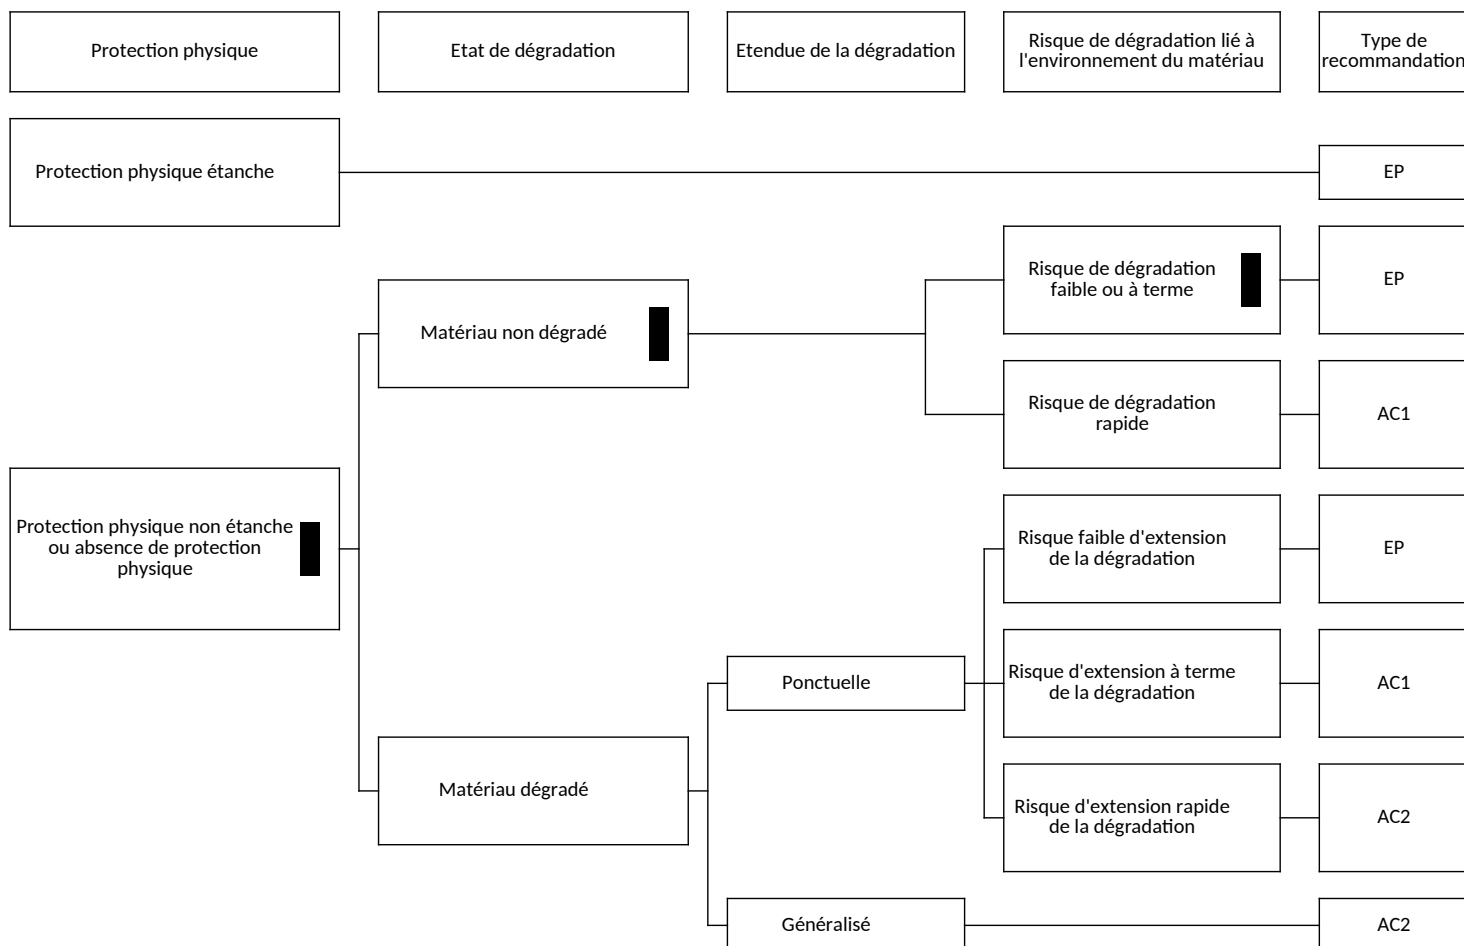


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-19 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

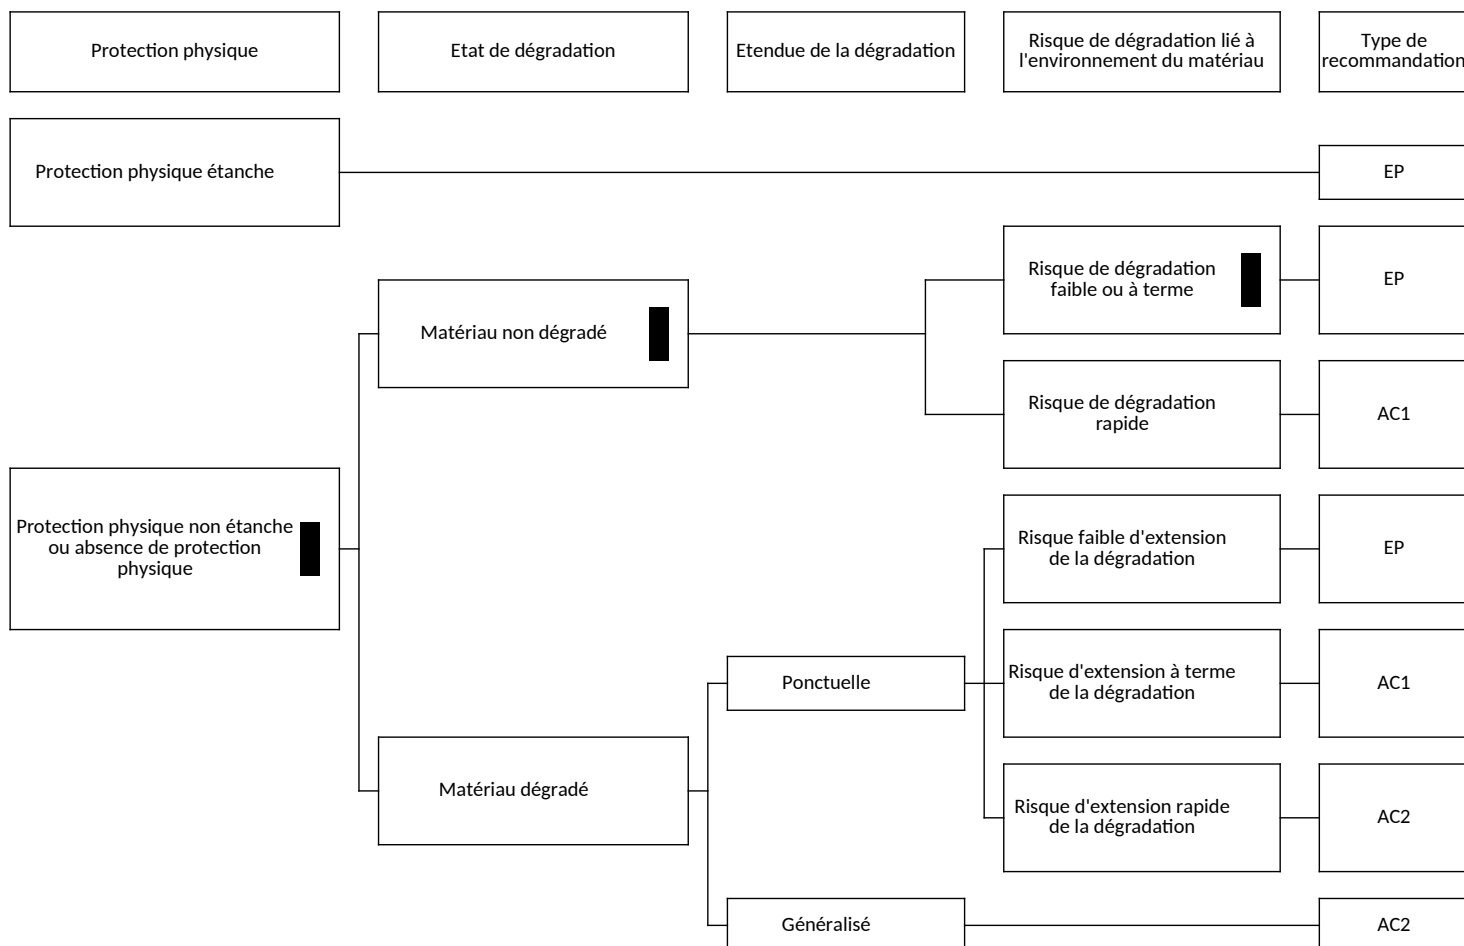


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-20 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

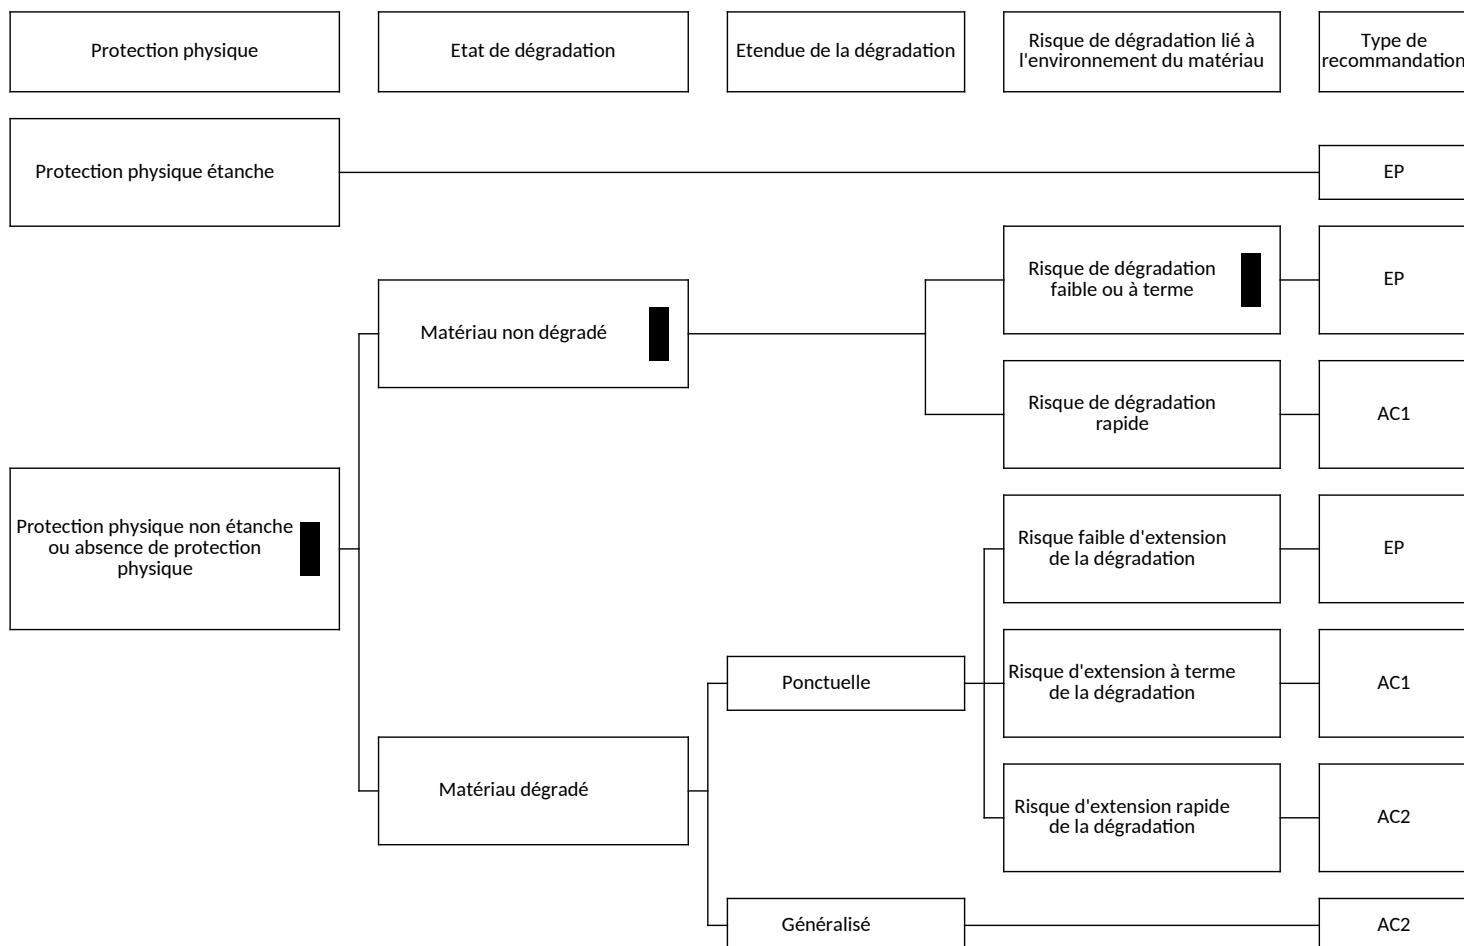


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-21 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

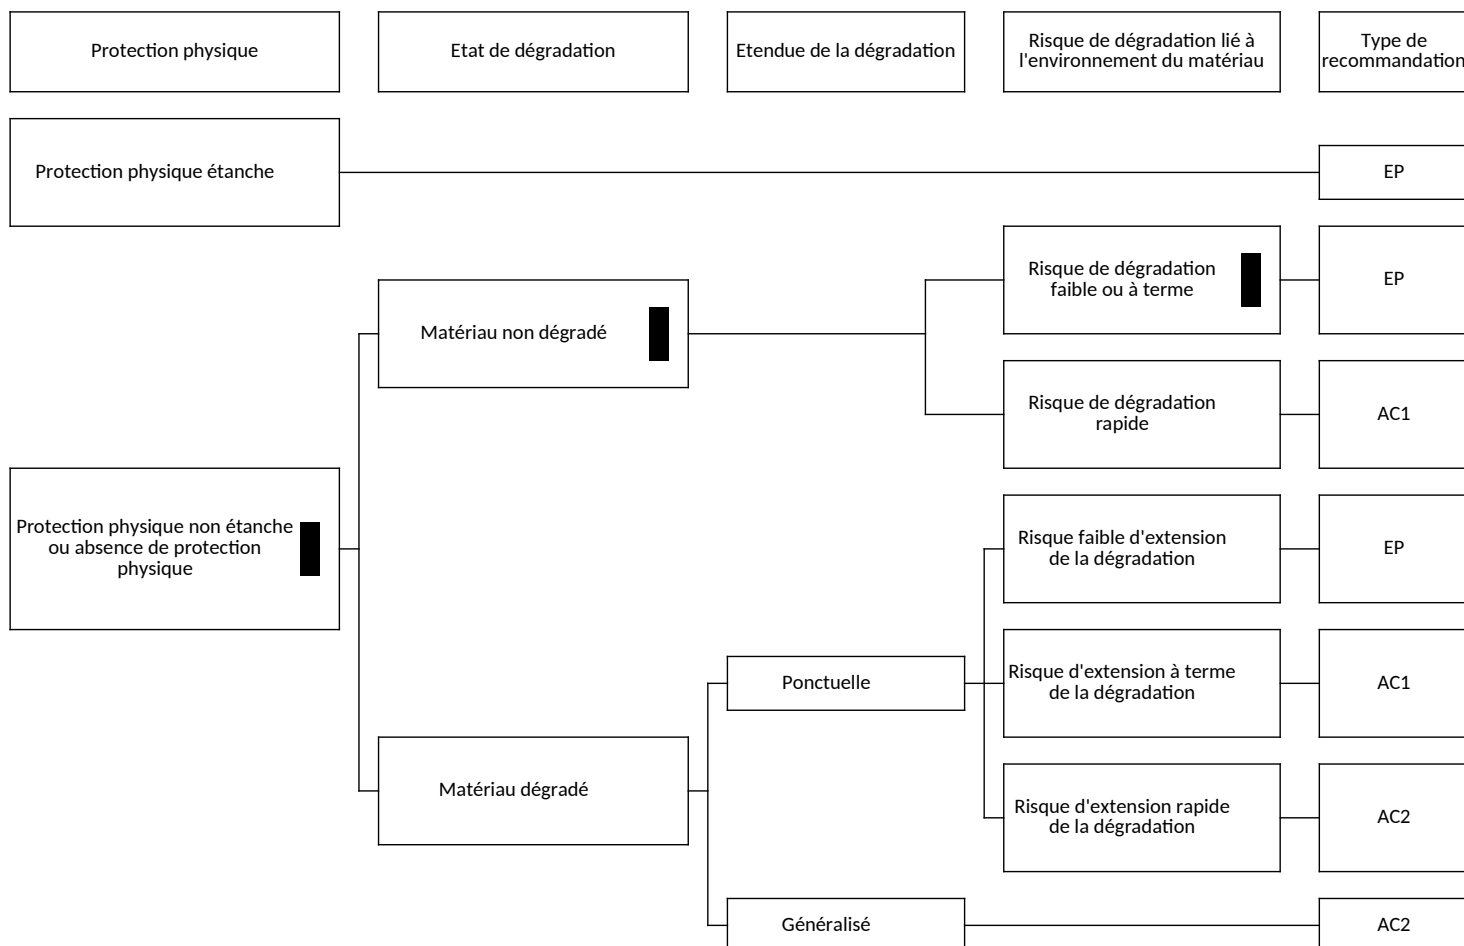


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-22 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

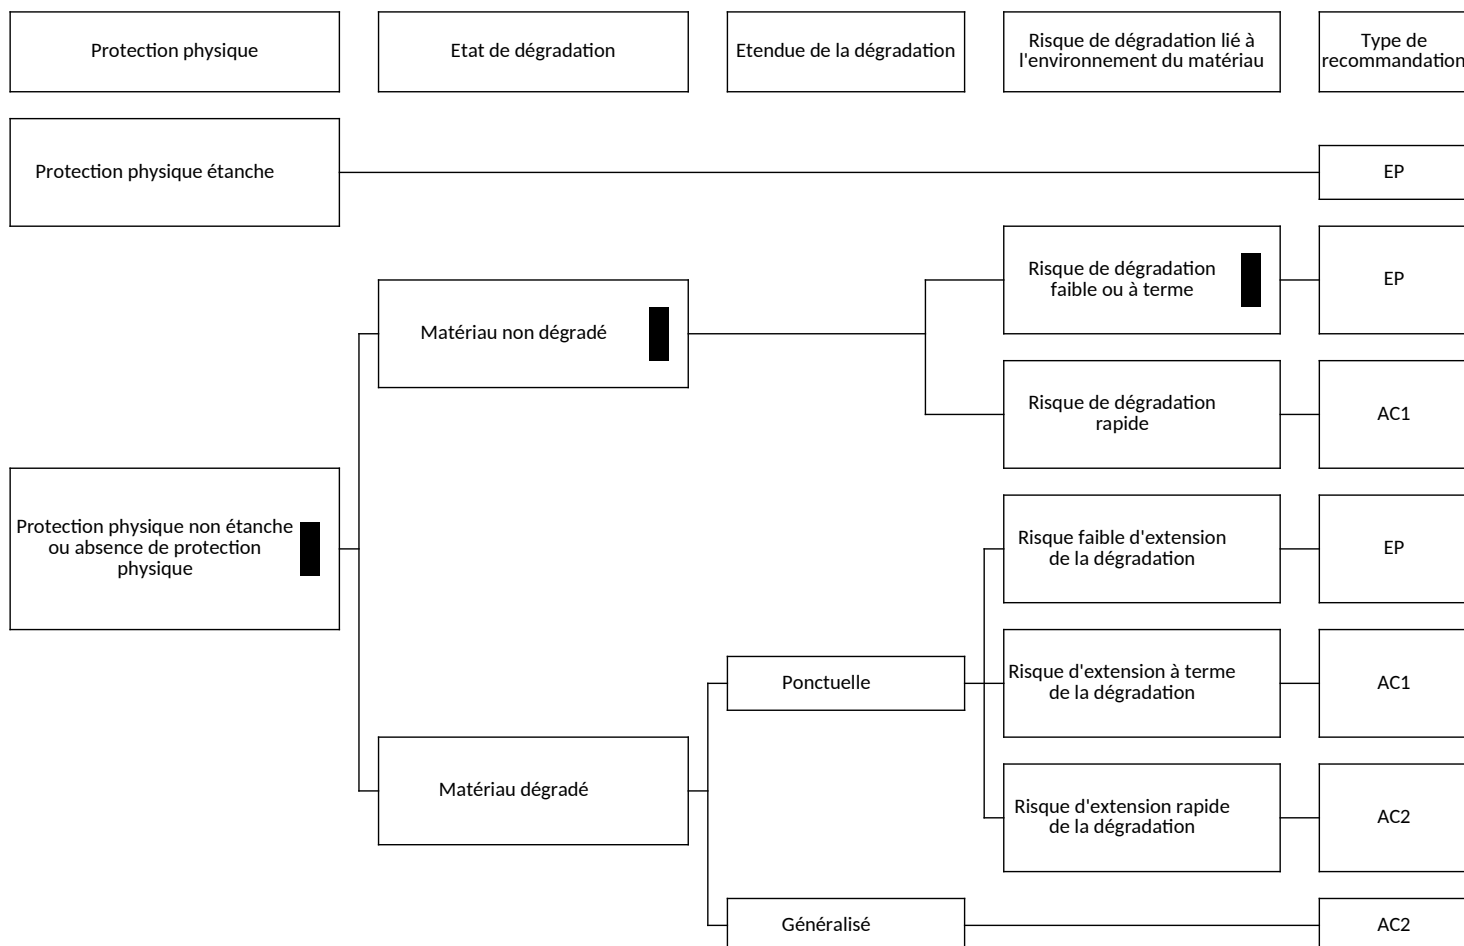


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-23 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

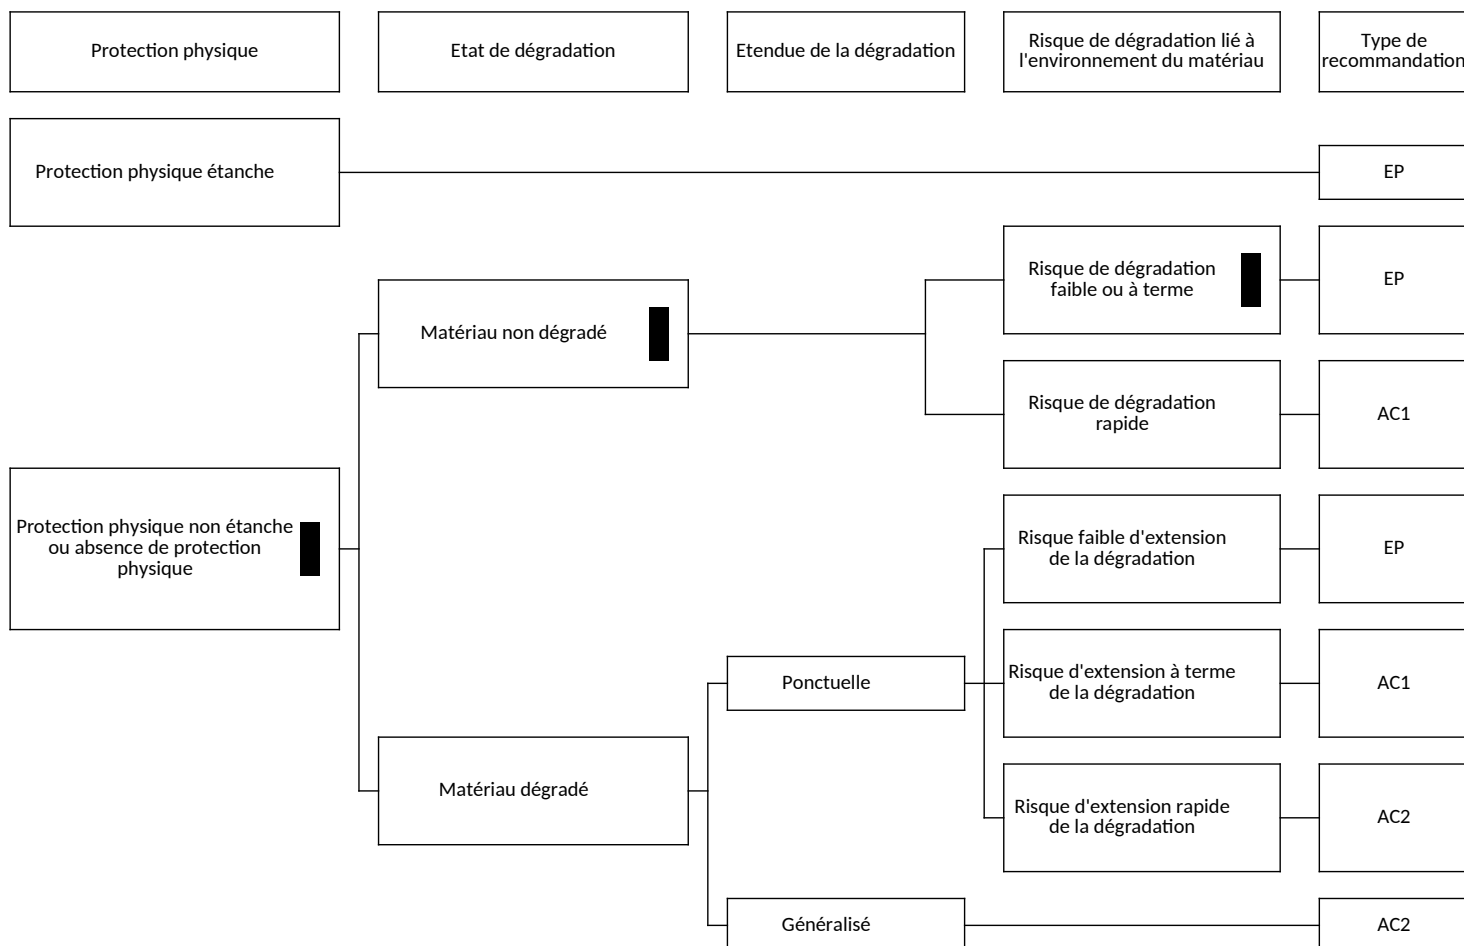


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-24 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

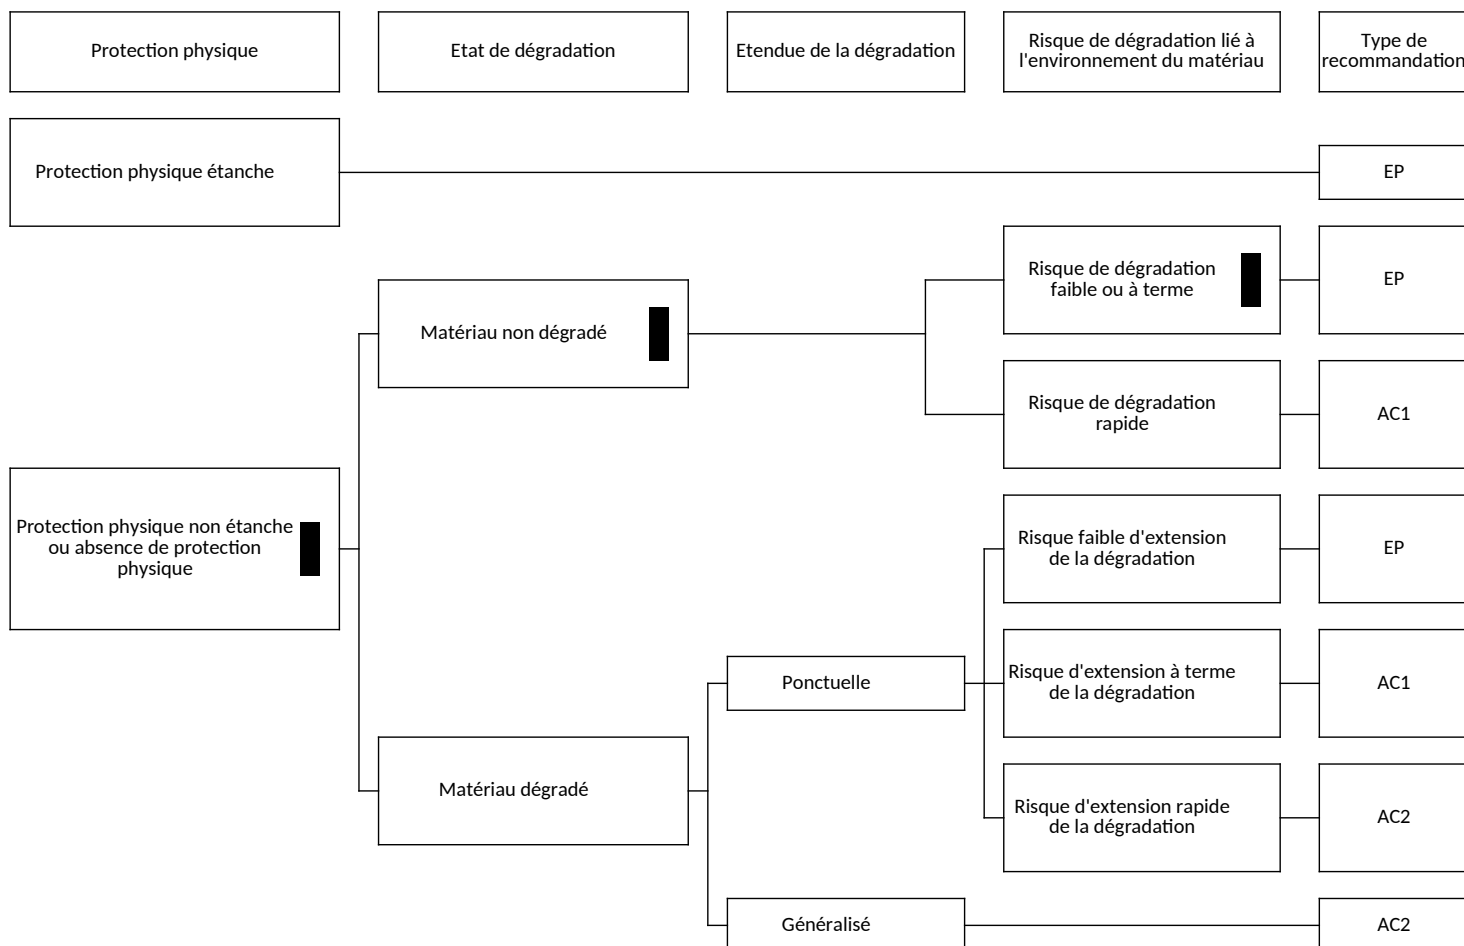


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-25 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

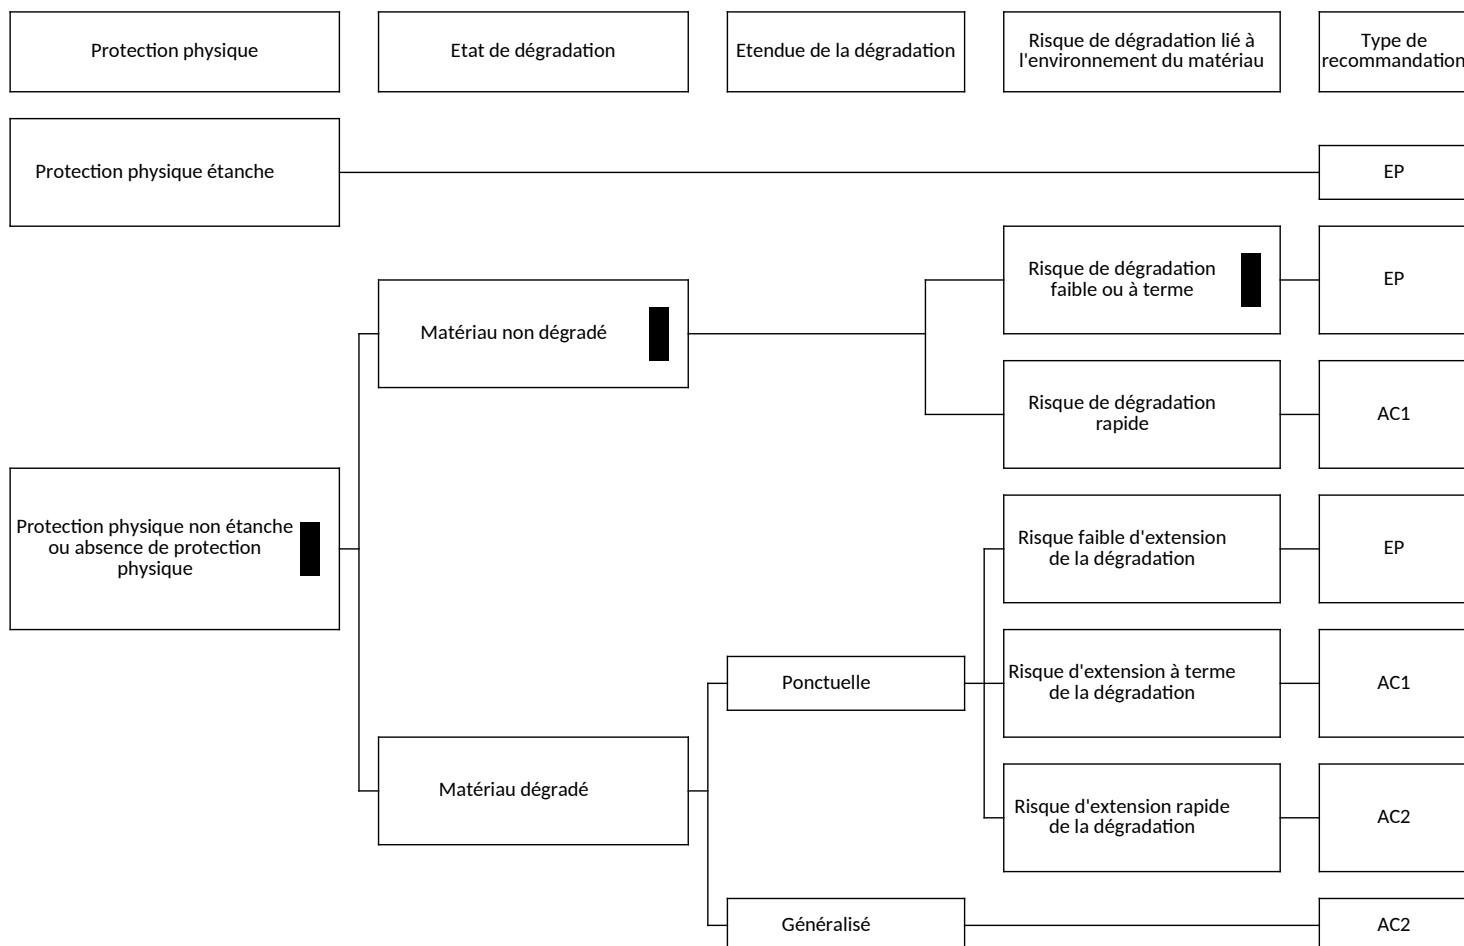


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-27 A - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

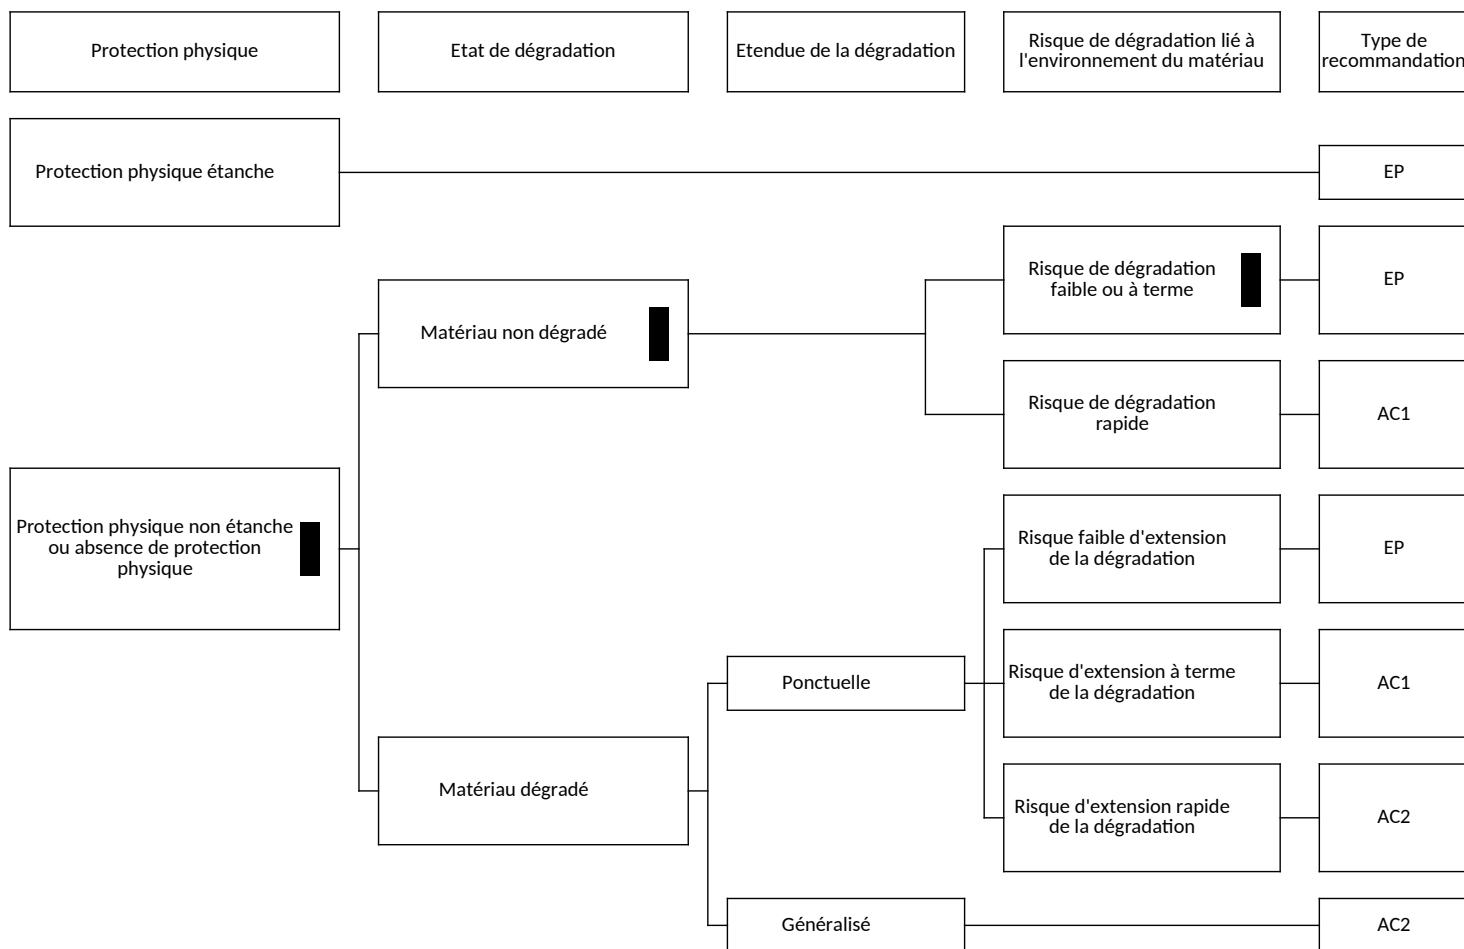


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-27 B - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

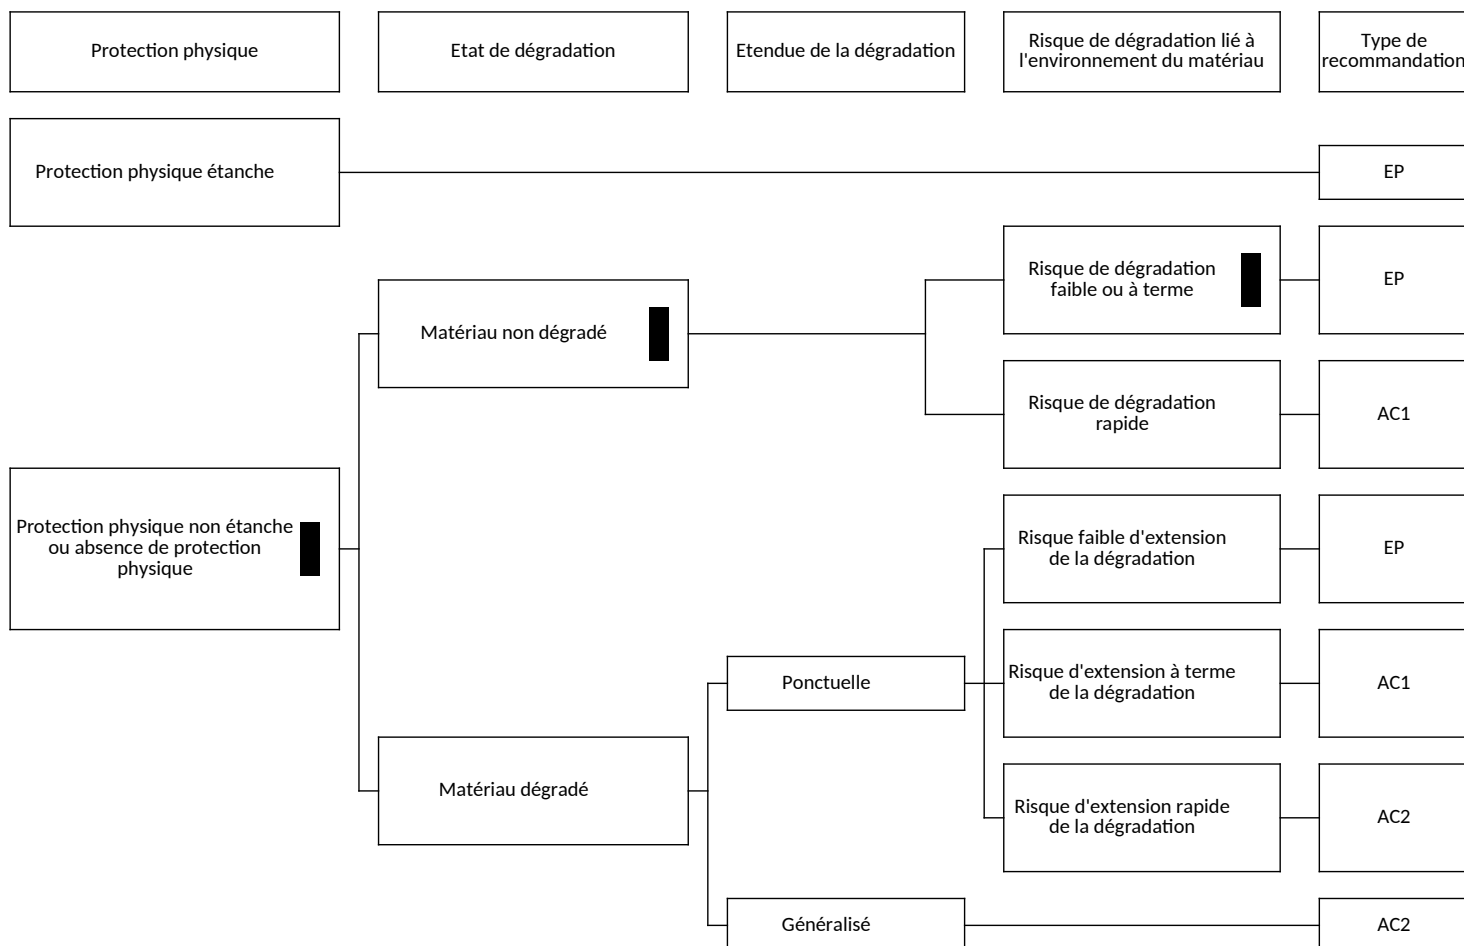


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-28 A - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

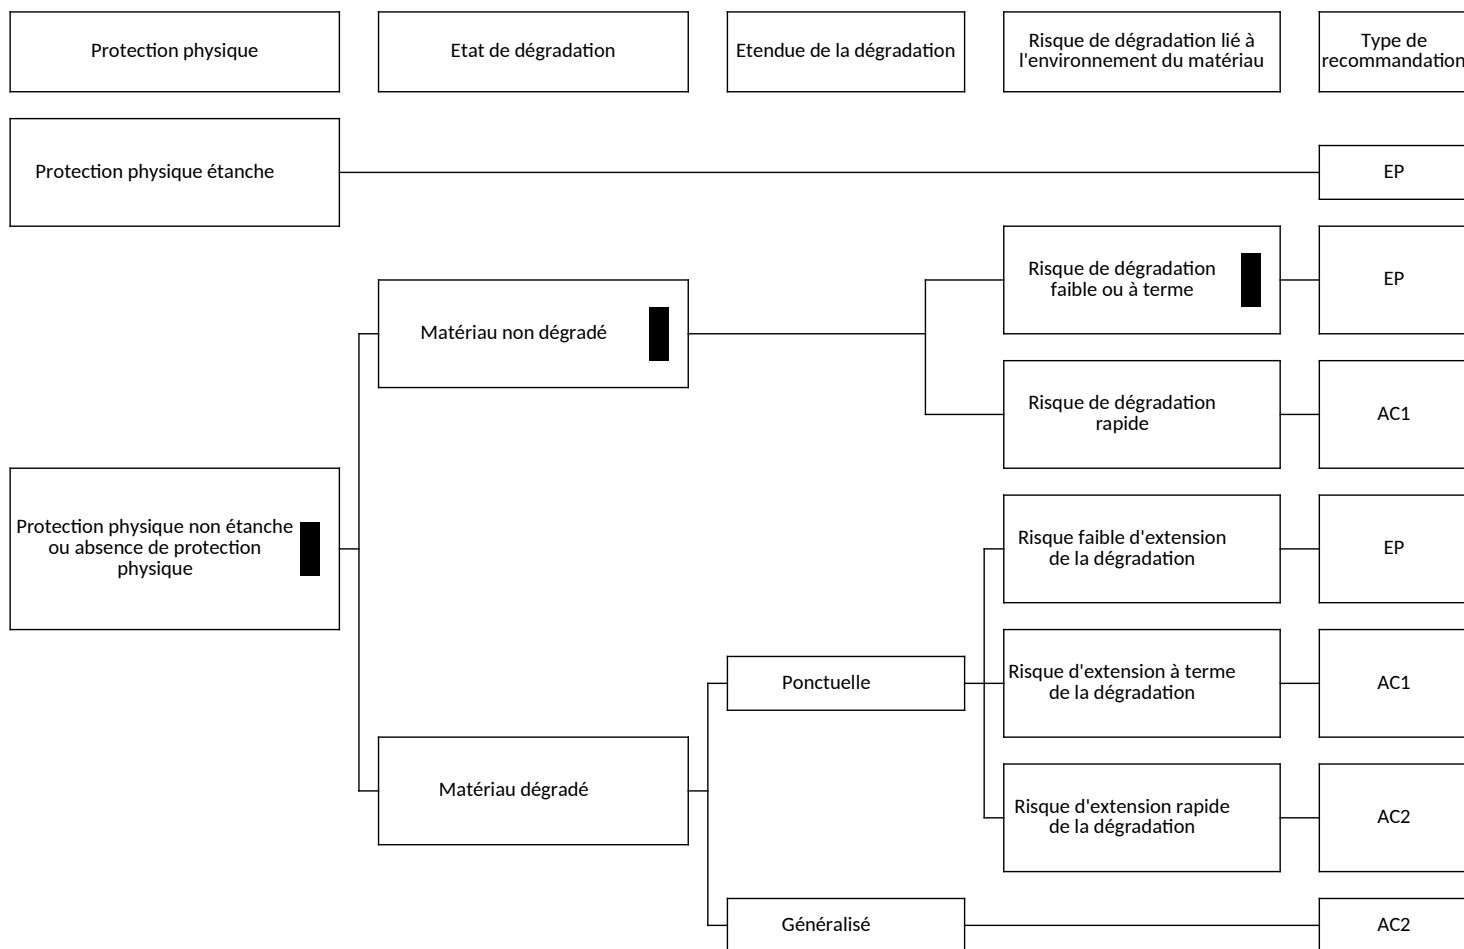


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-28 B - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

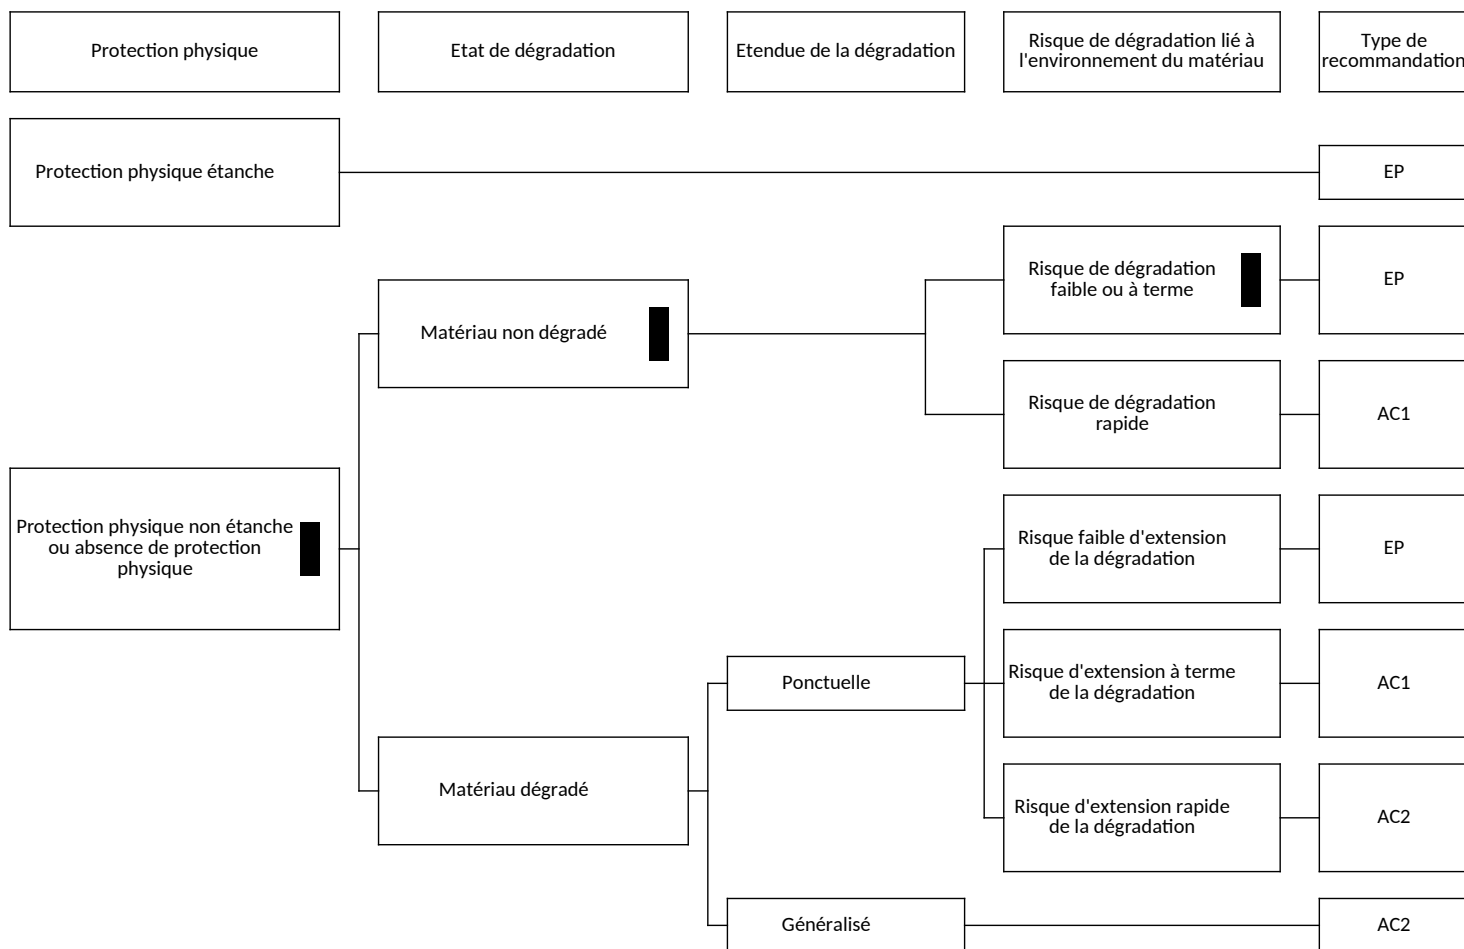


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-28 C - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

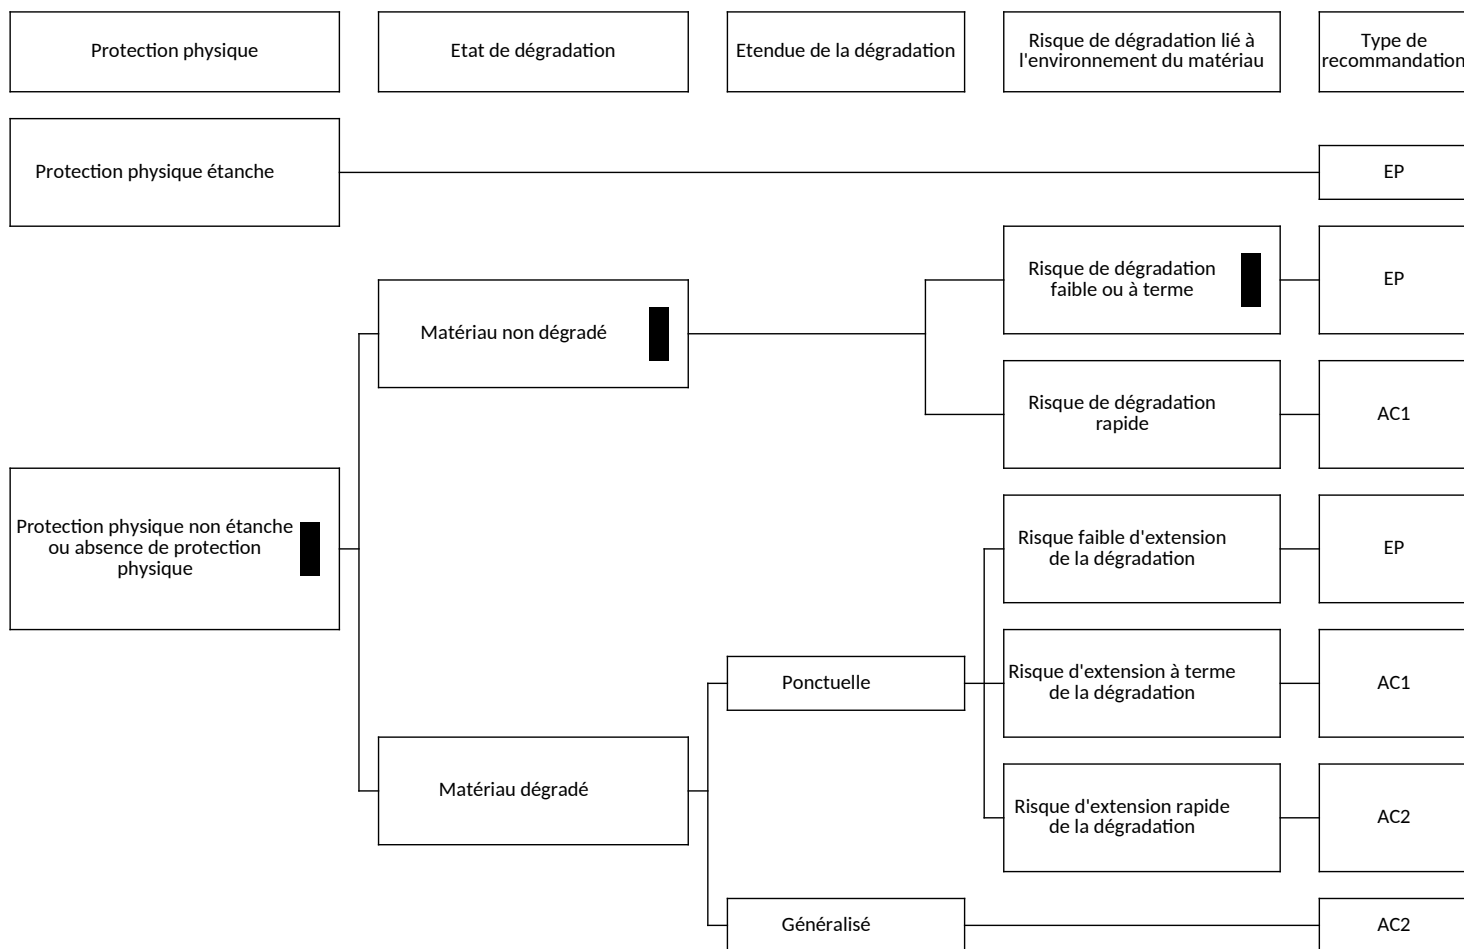


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-29 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

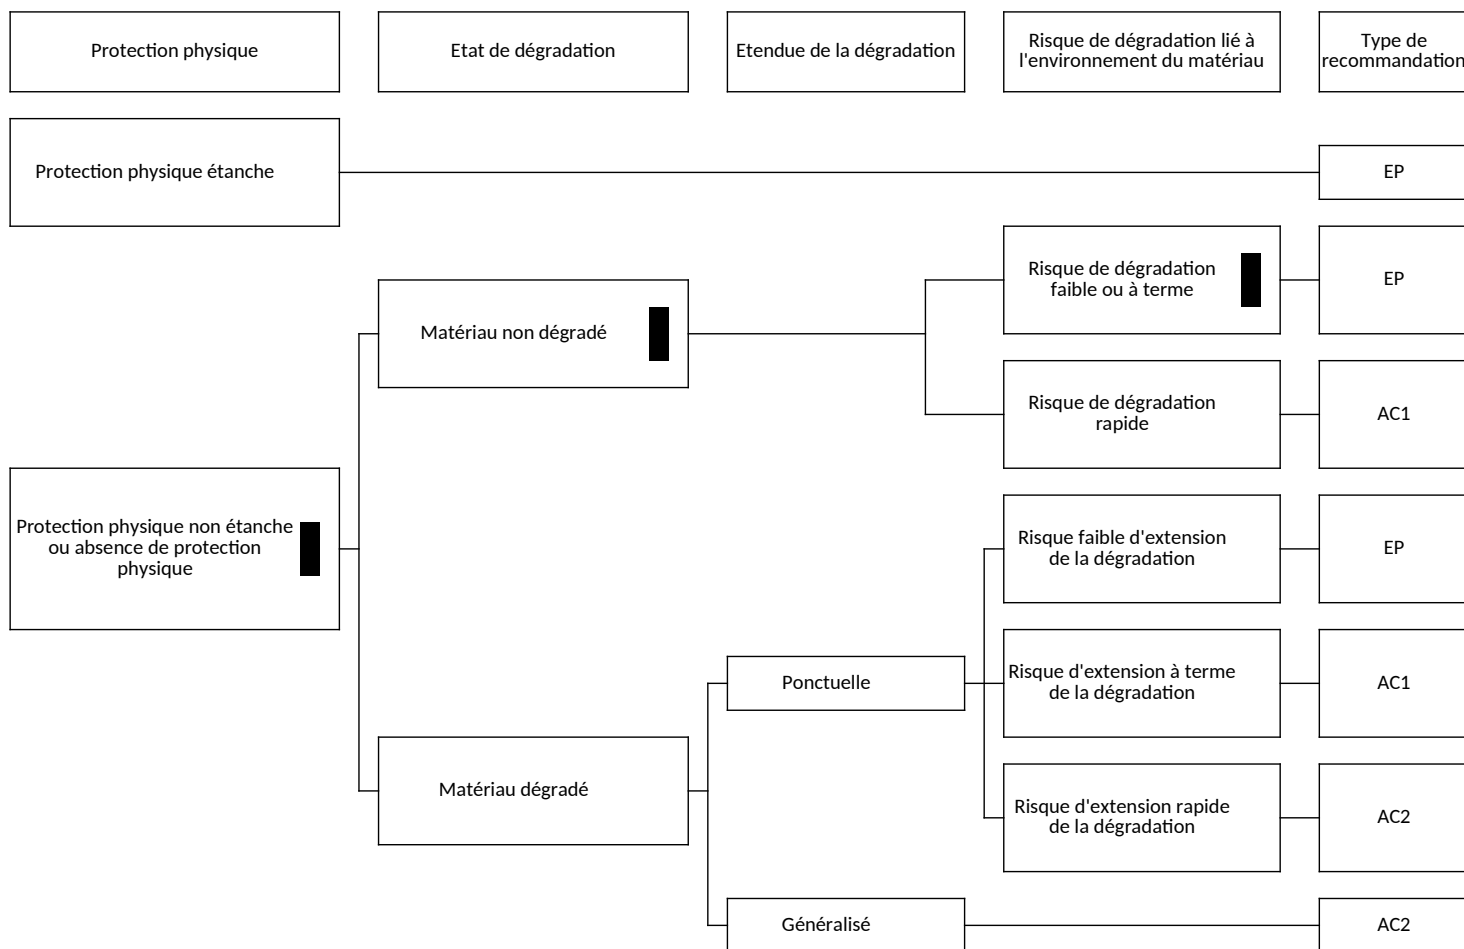


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-30 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

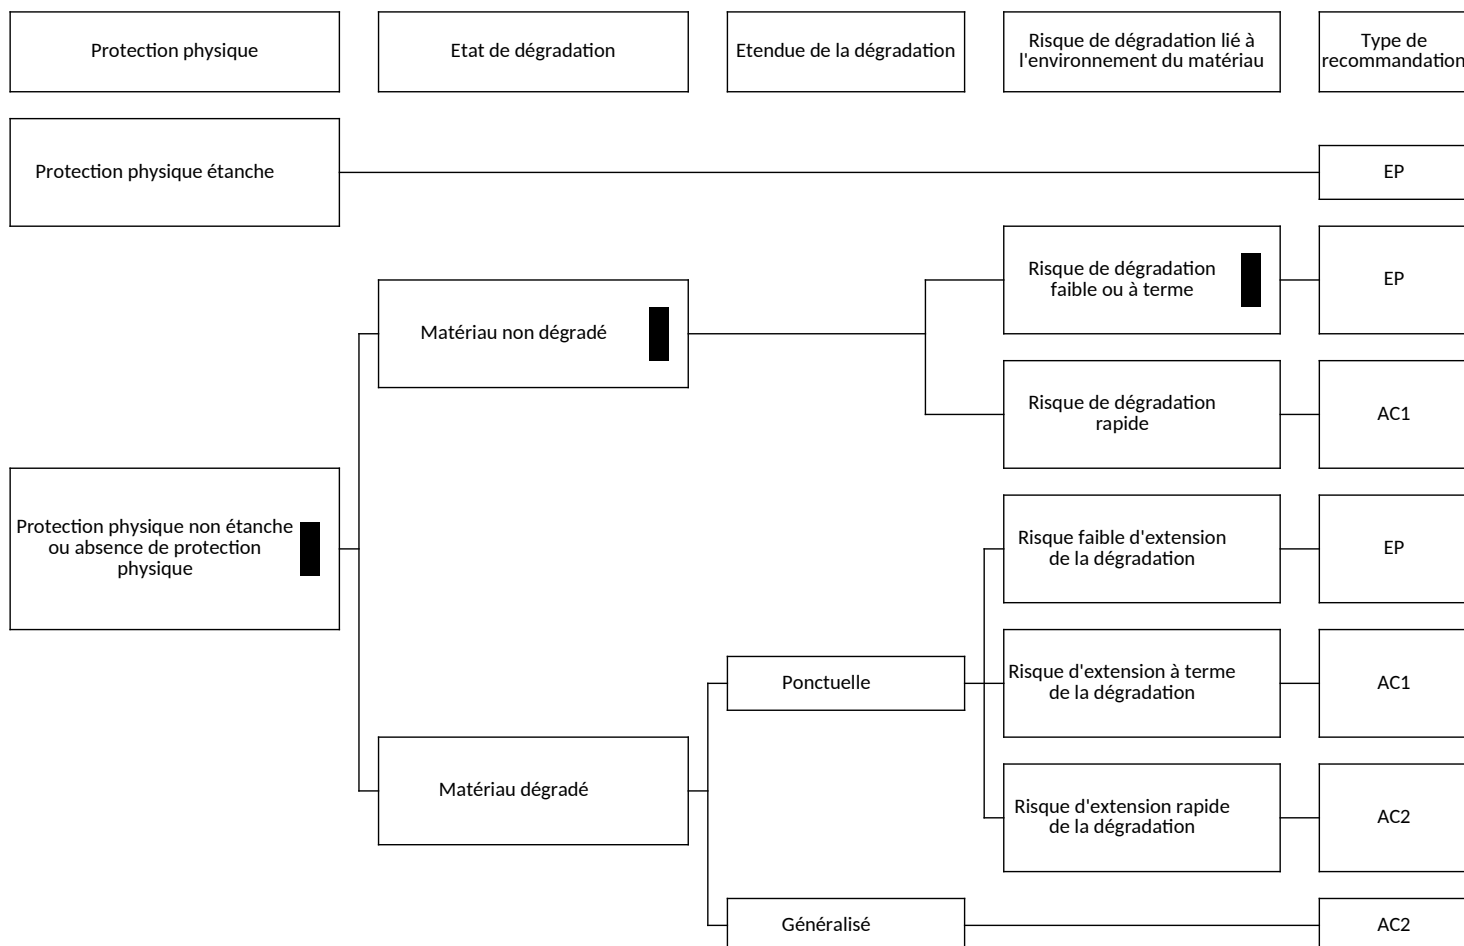


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-31 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

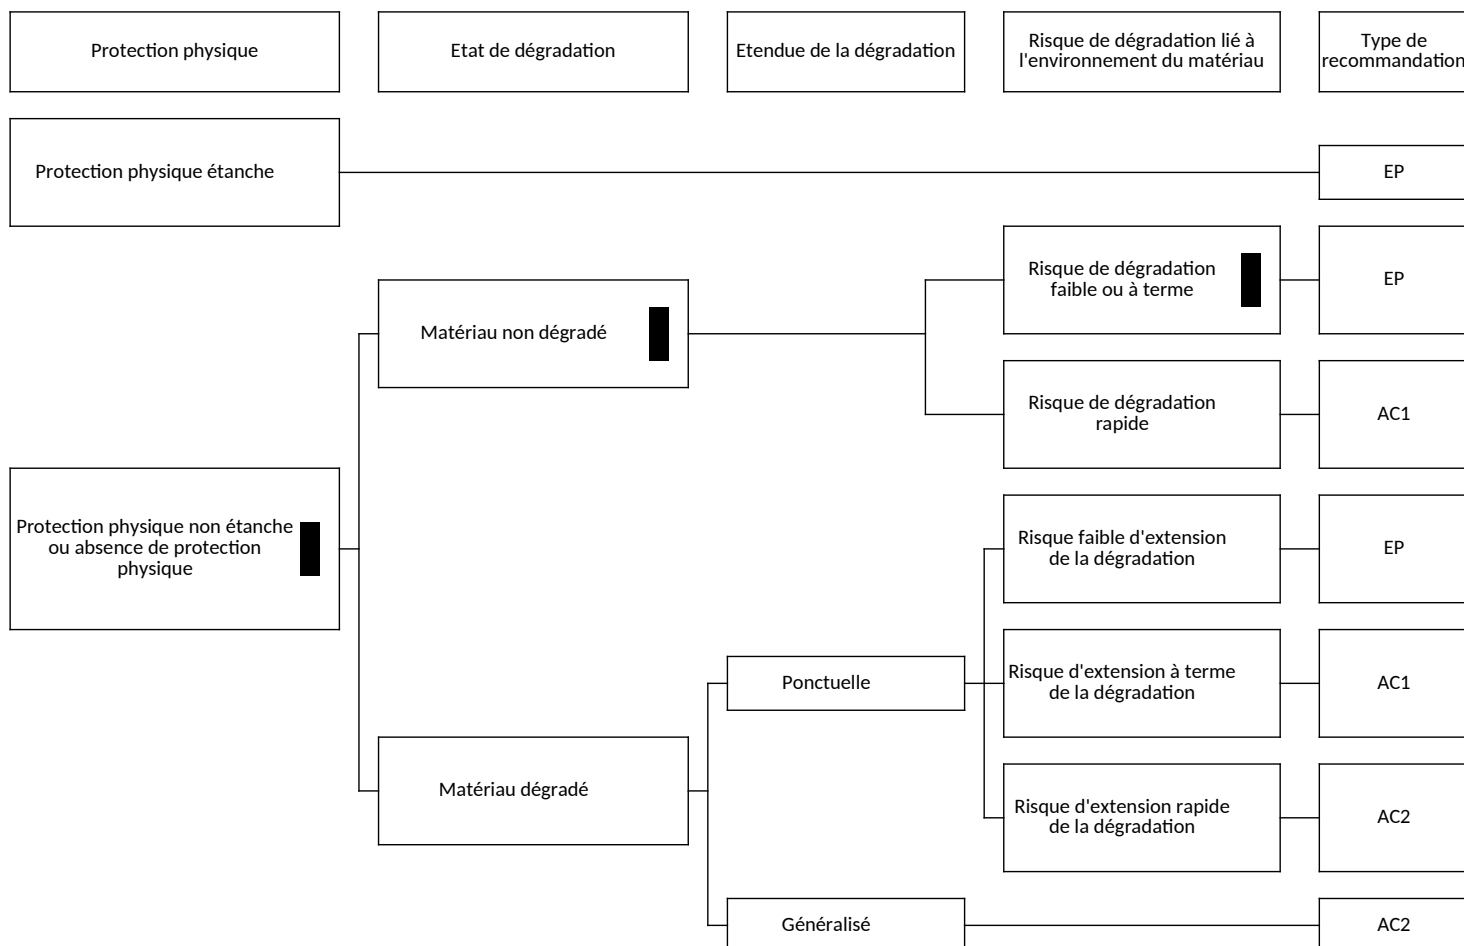


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-32 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

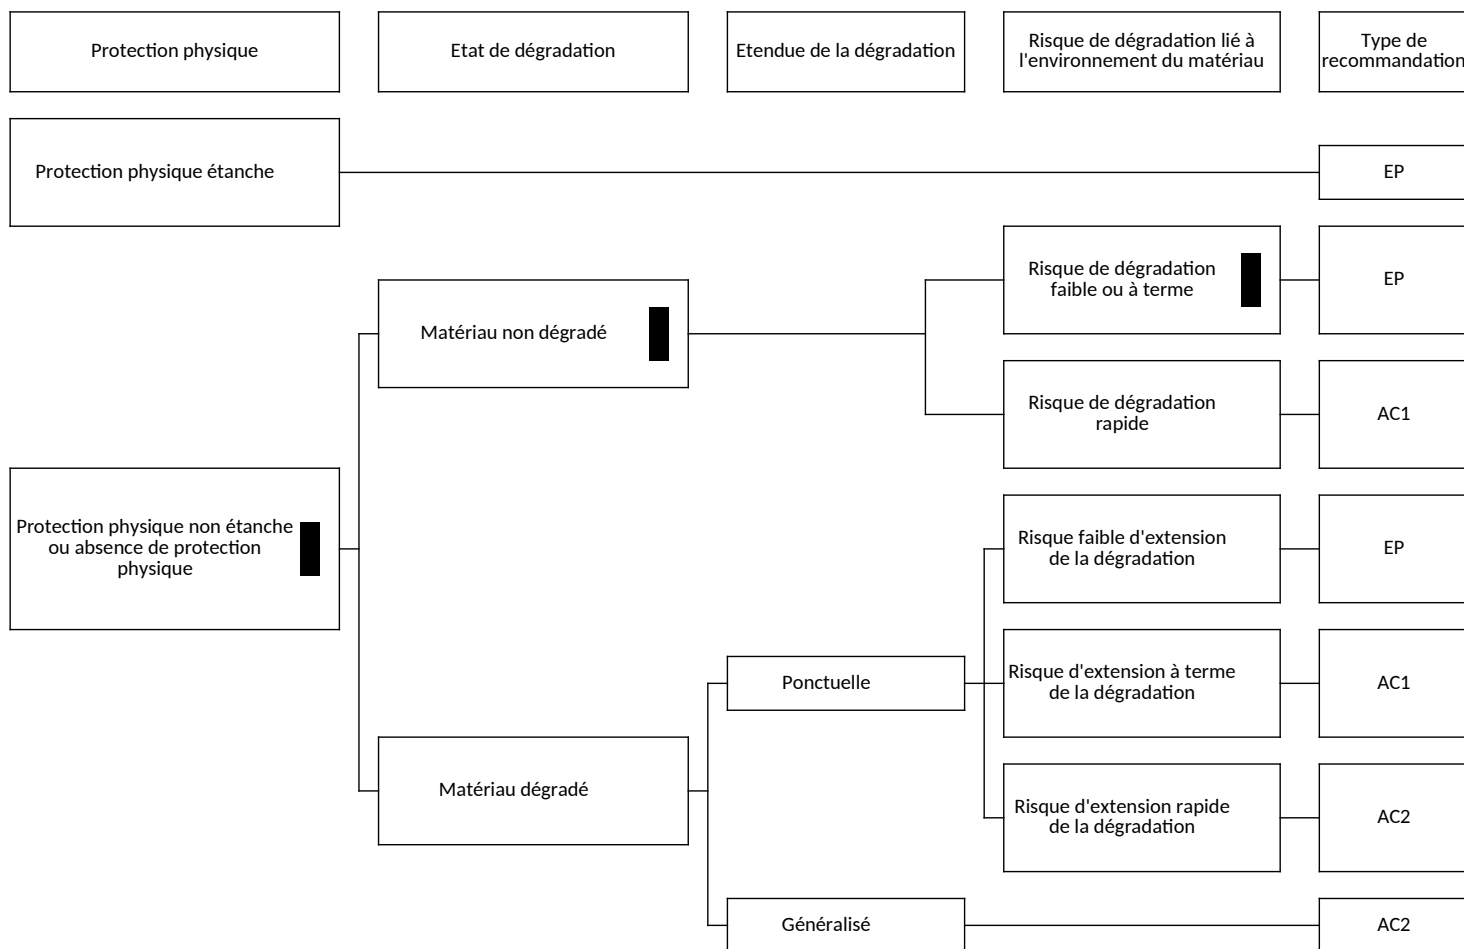


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-32 - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

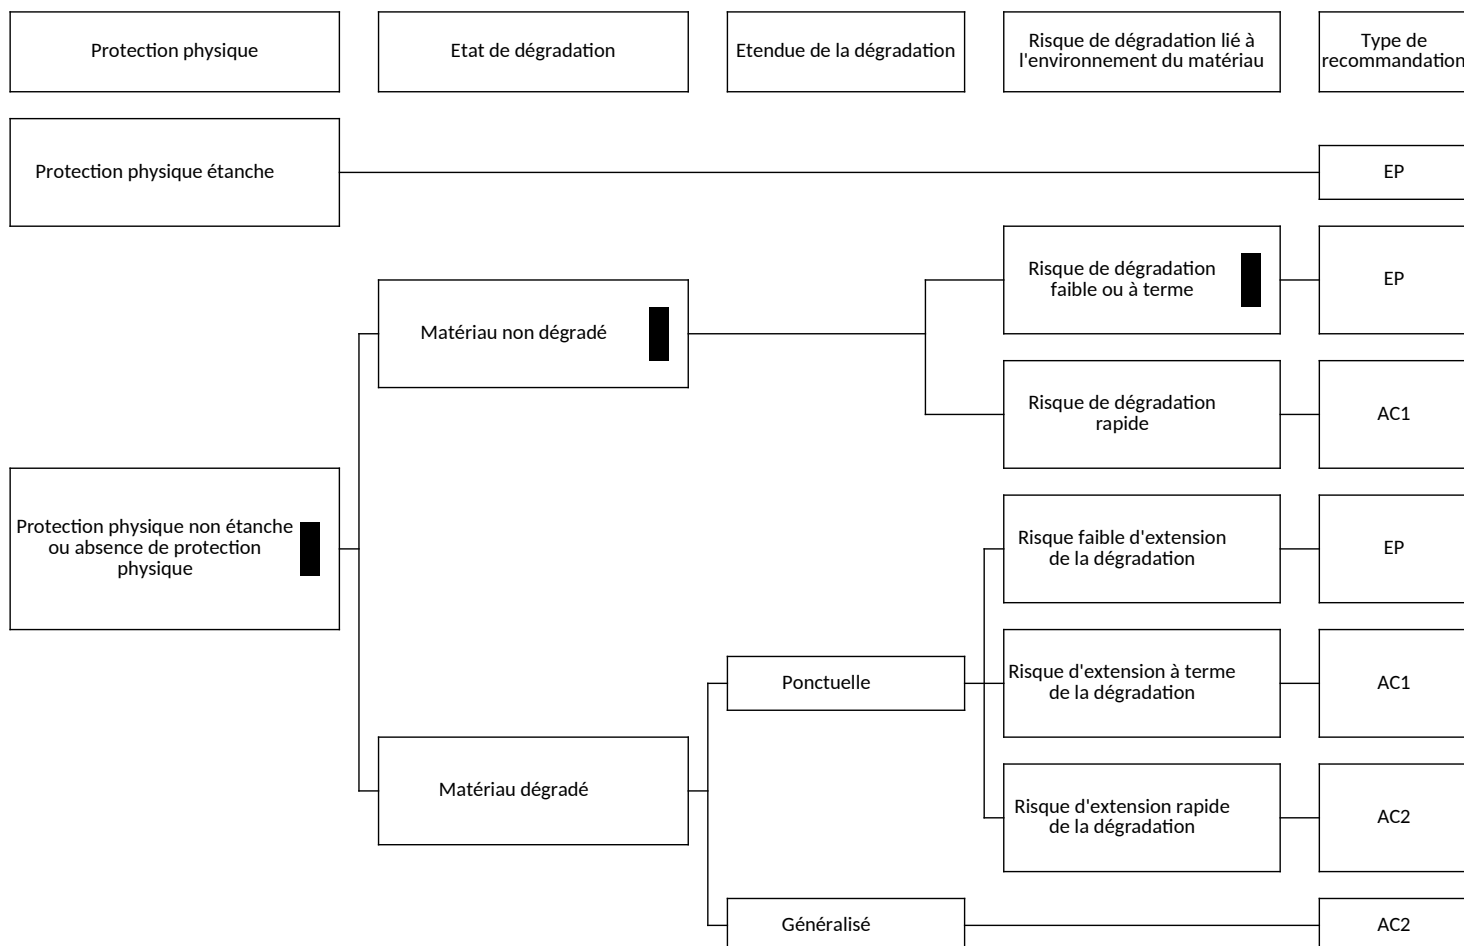


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-33 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

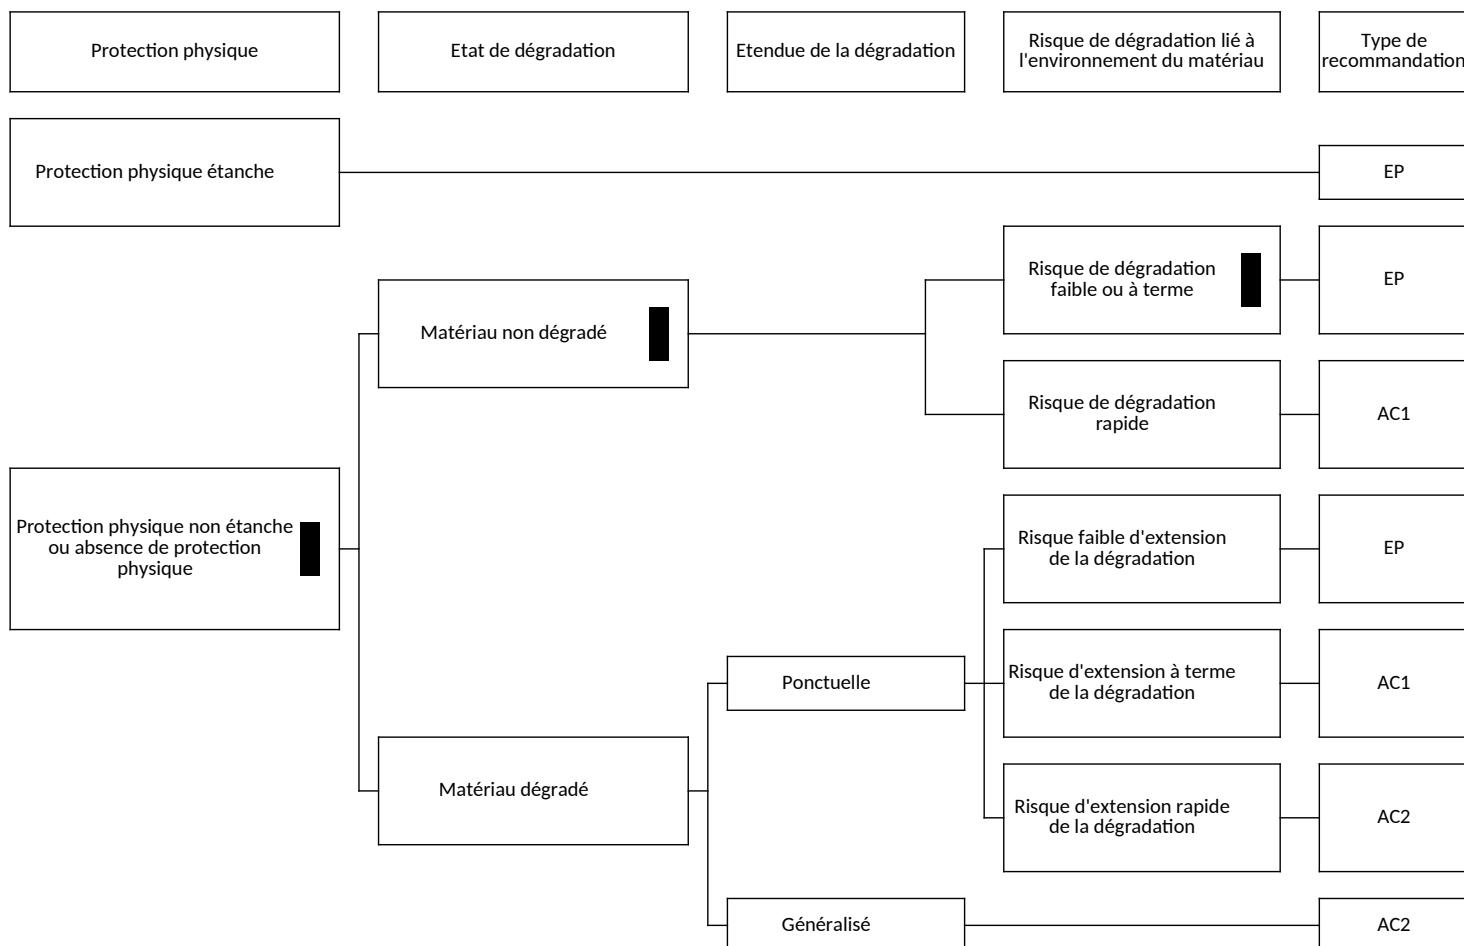


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-35 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

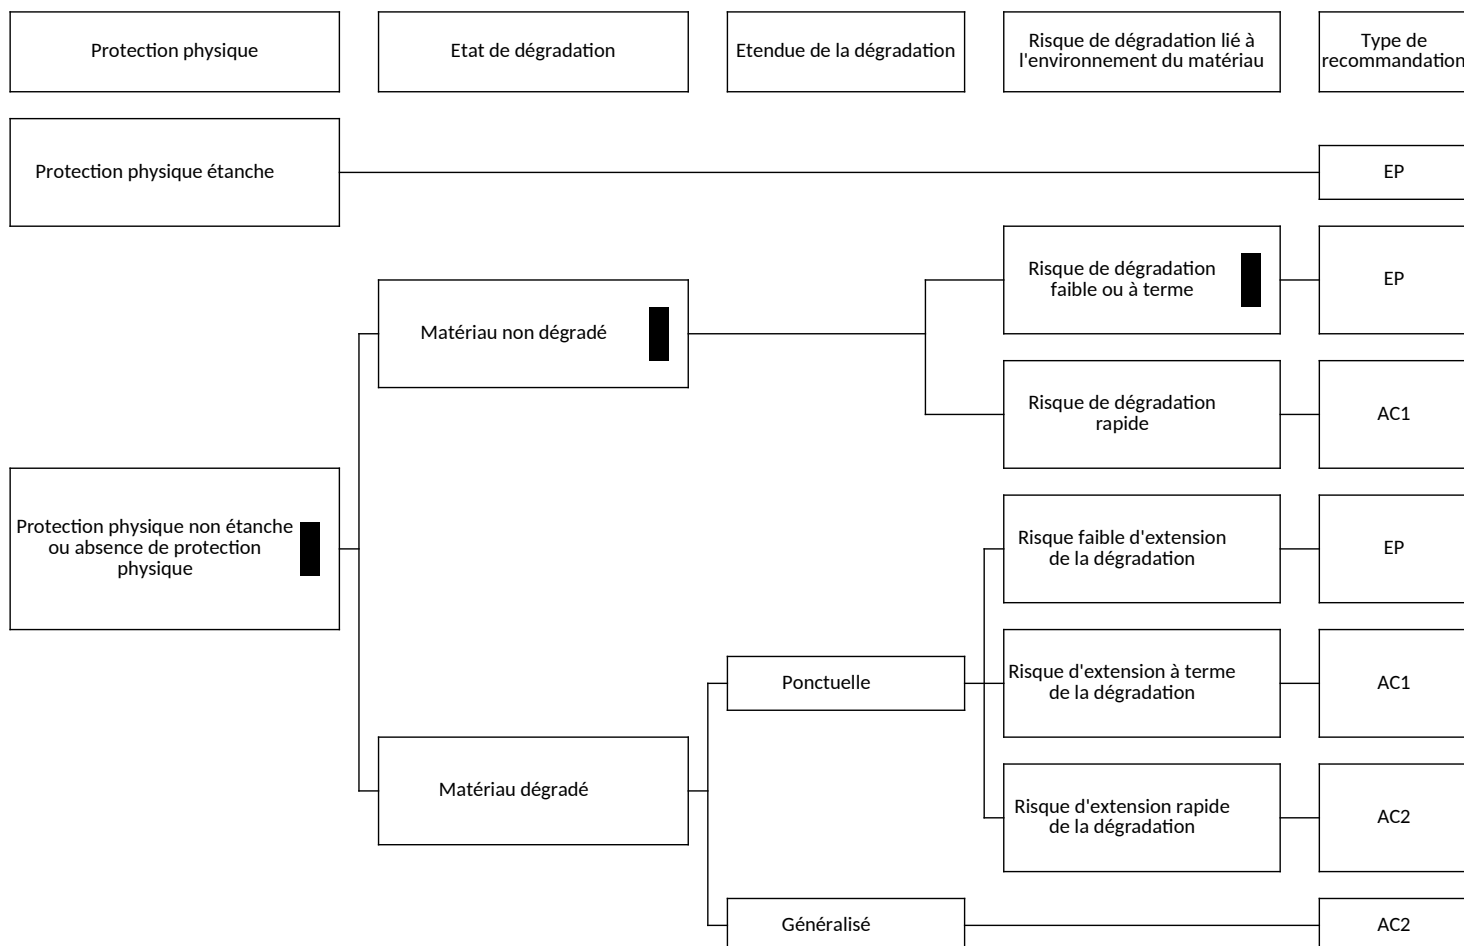


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-36 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

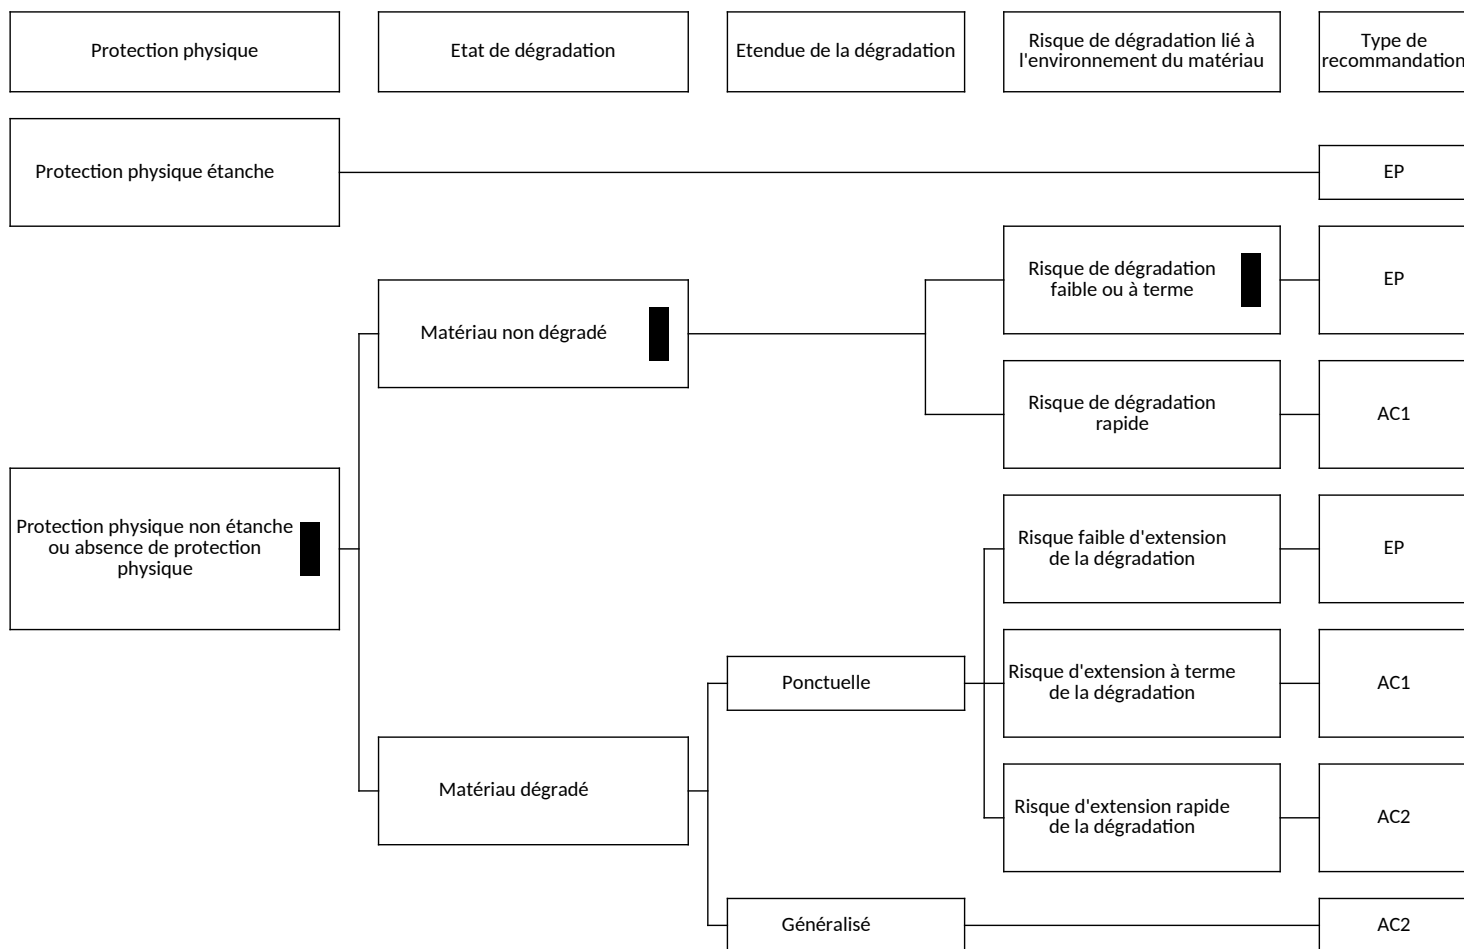


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-37 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

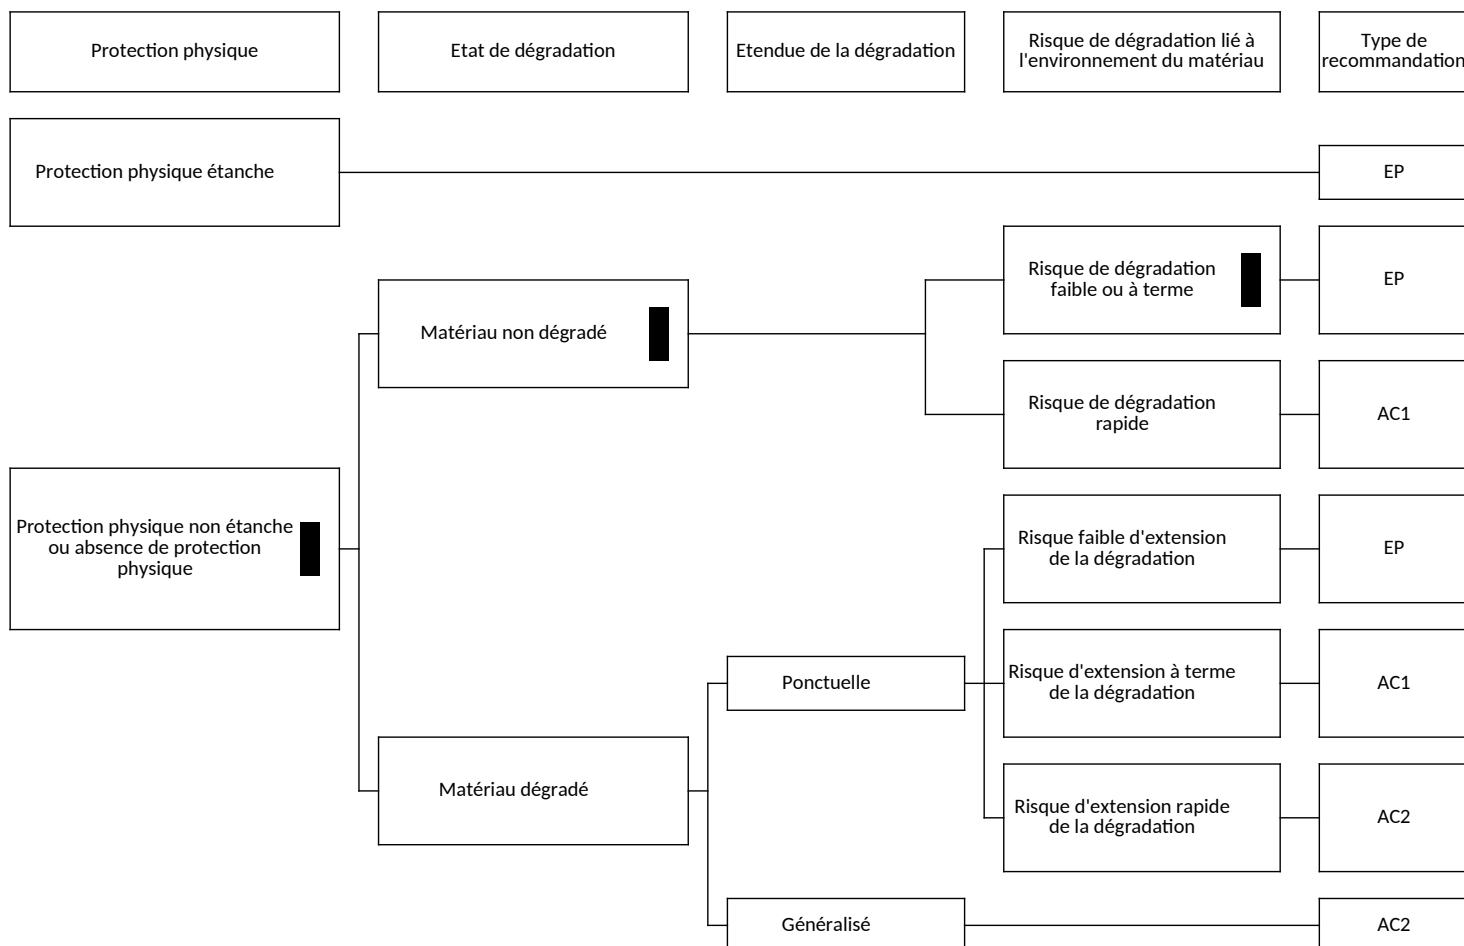


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-38 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

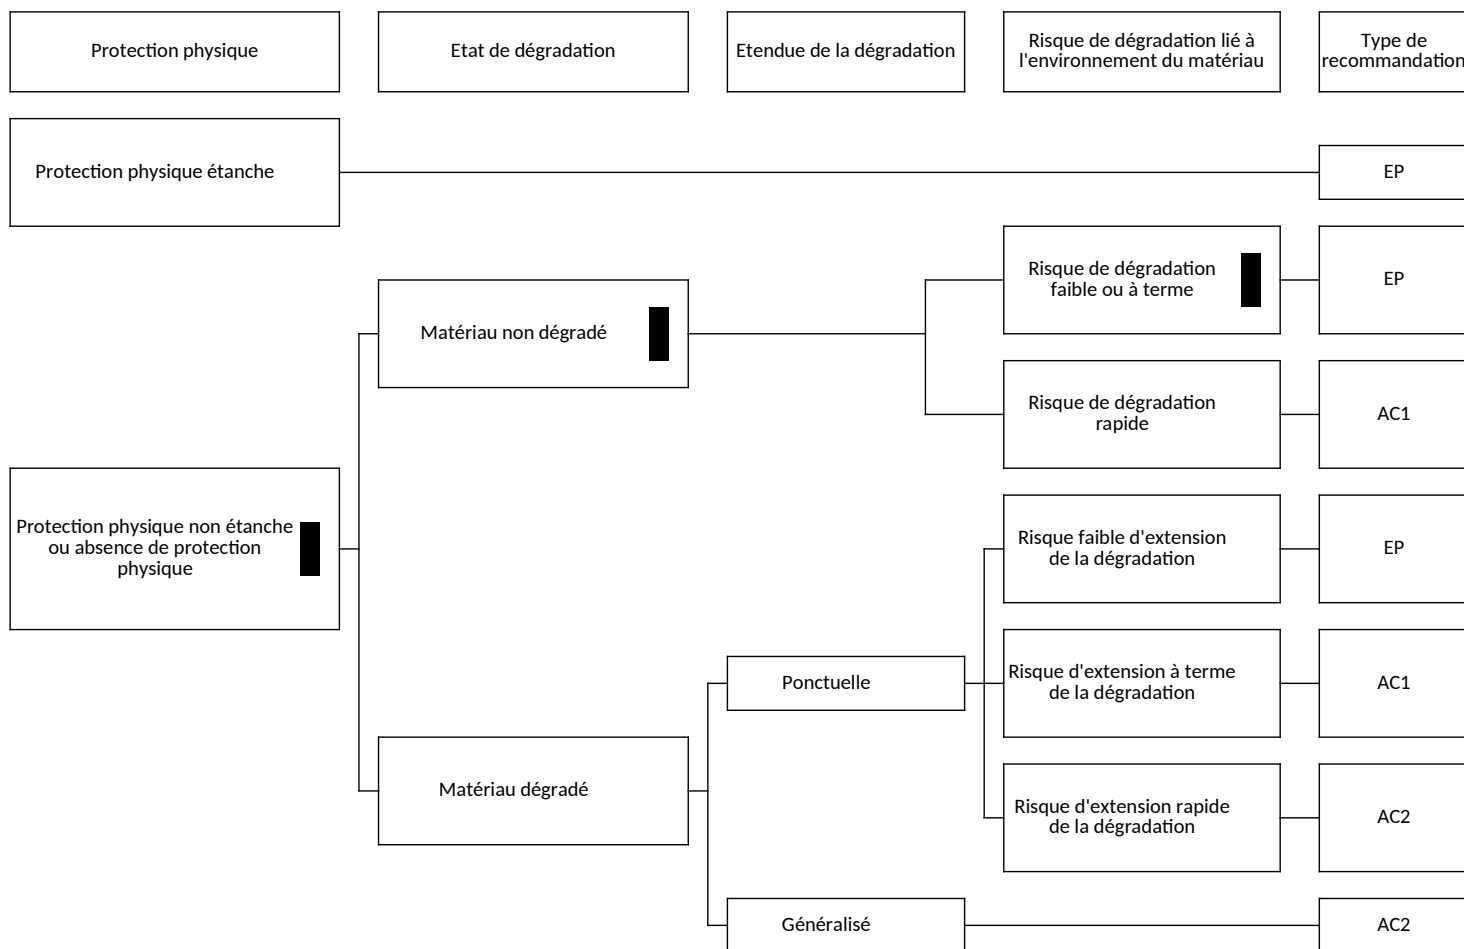


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-39 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

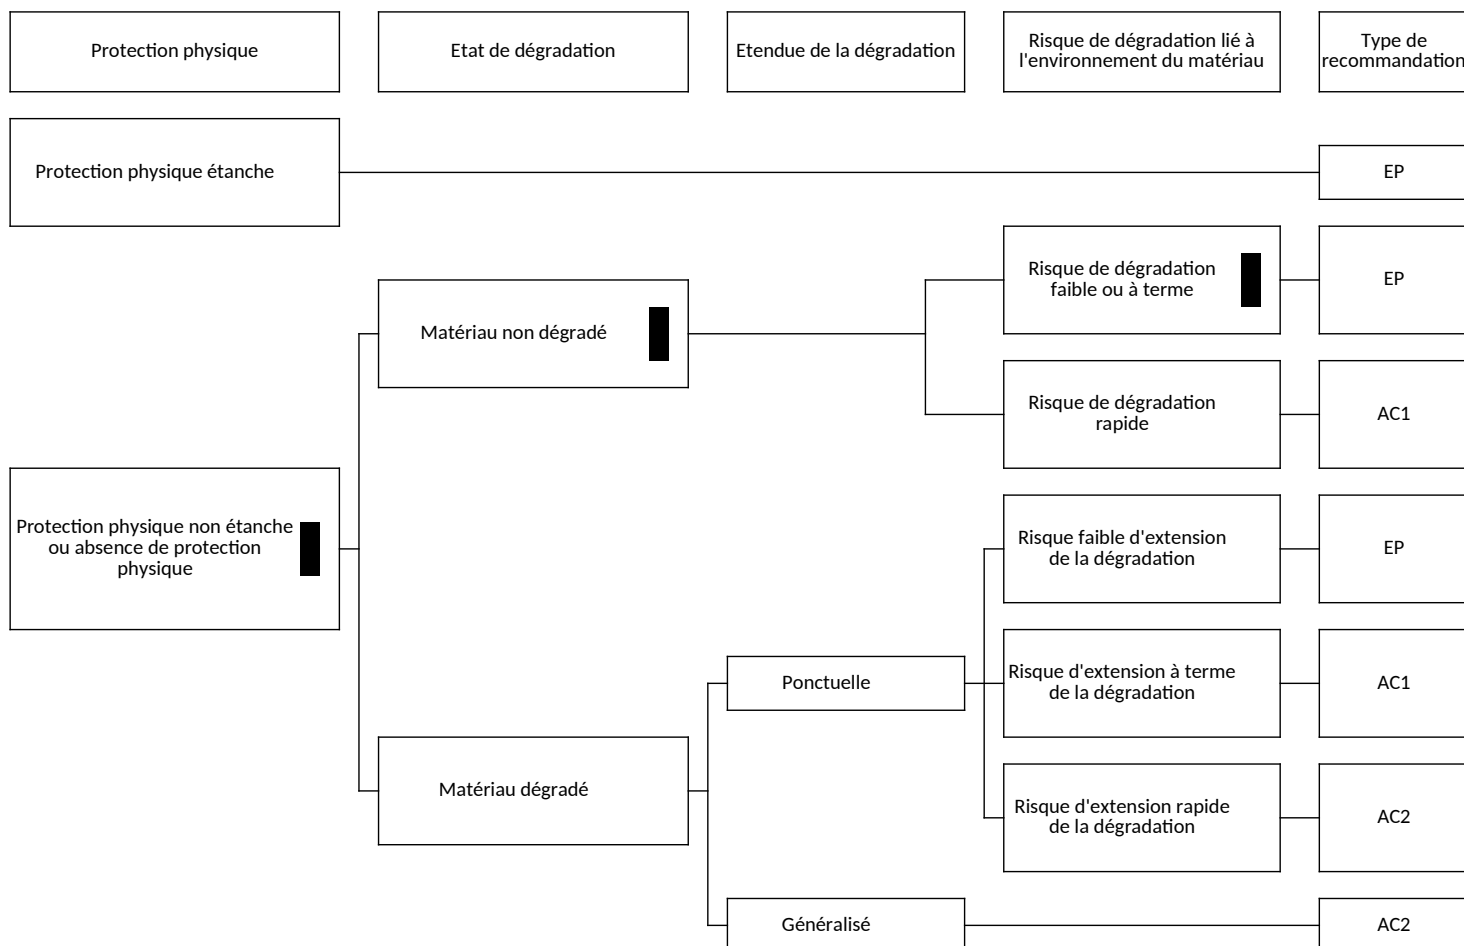


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-40 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

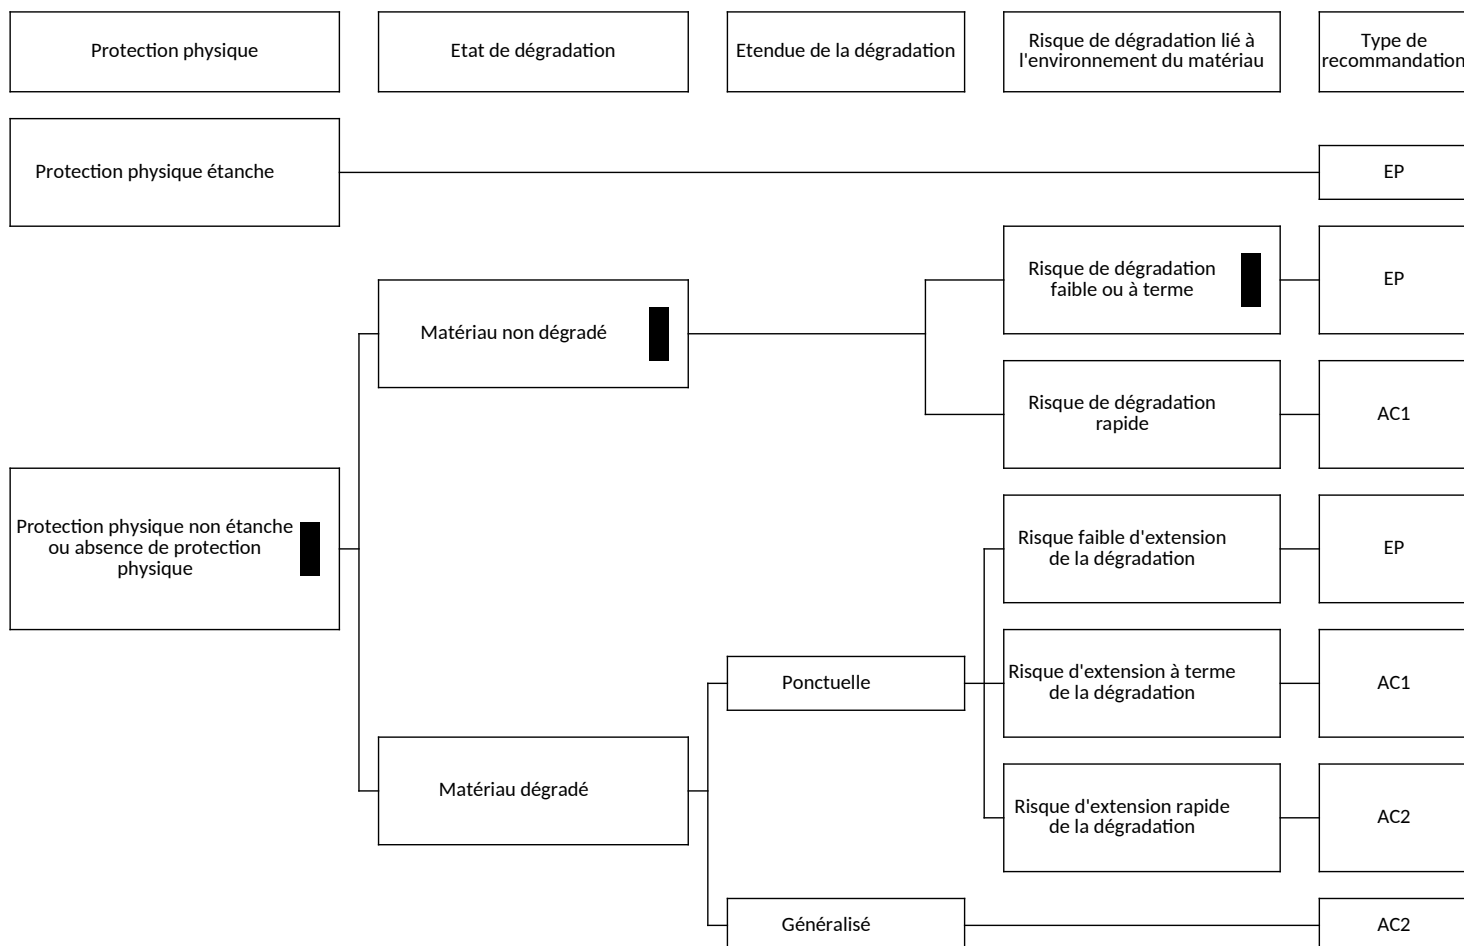


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-41 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

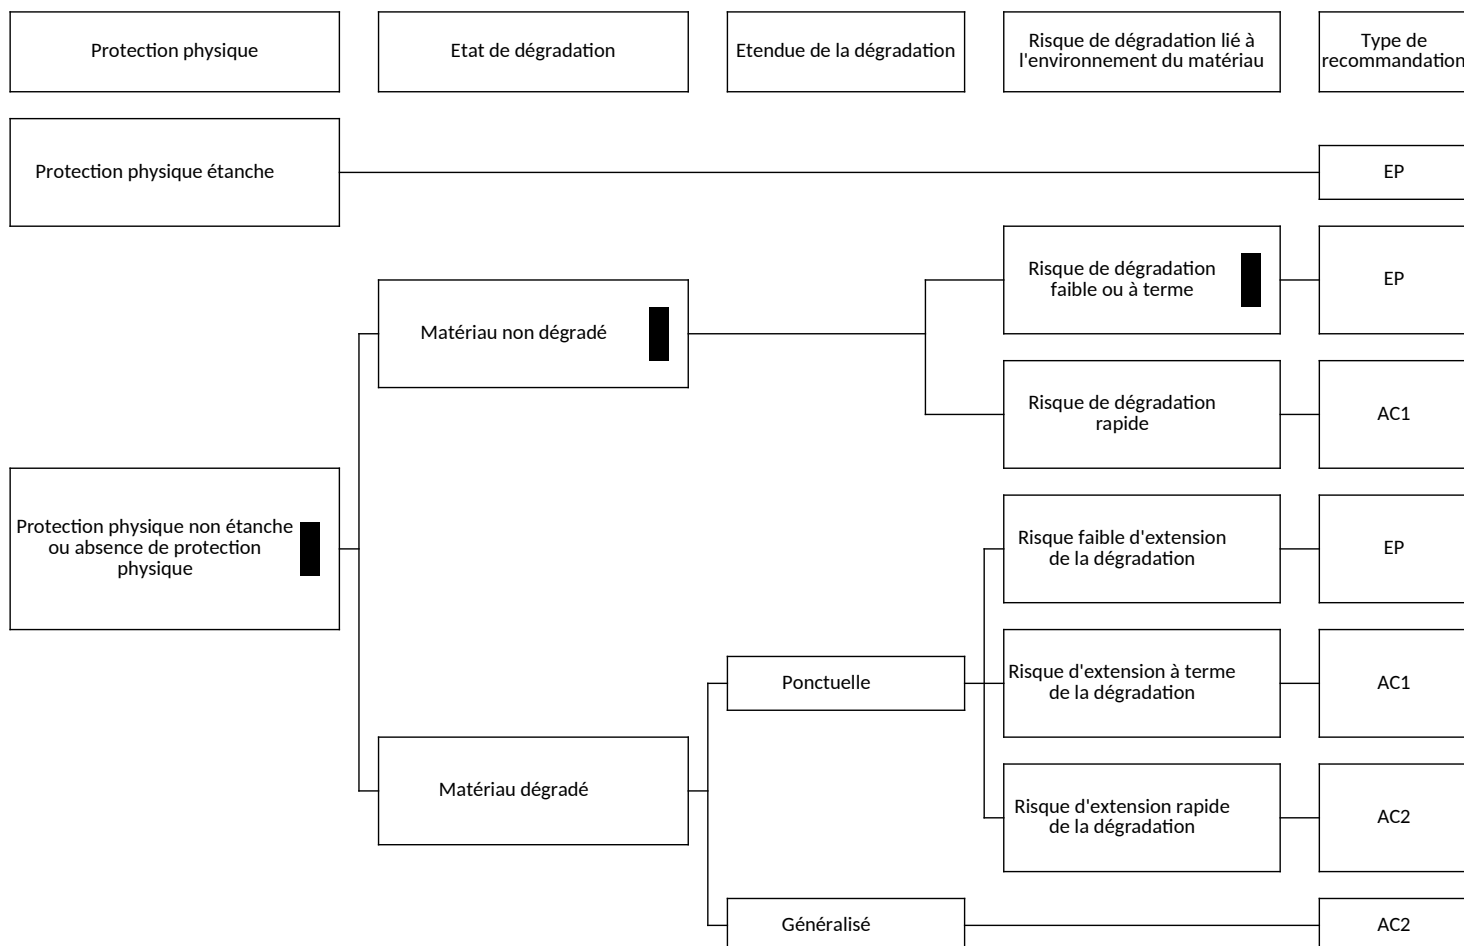


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-42 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

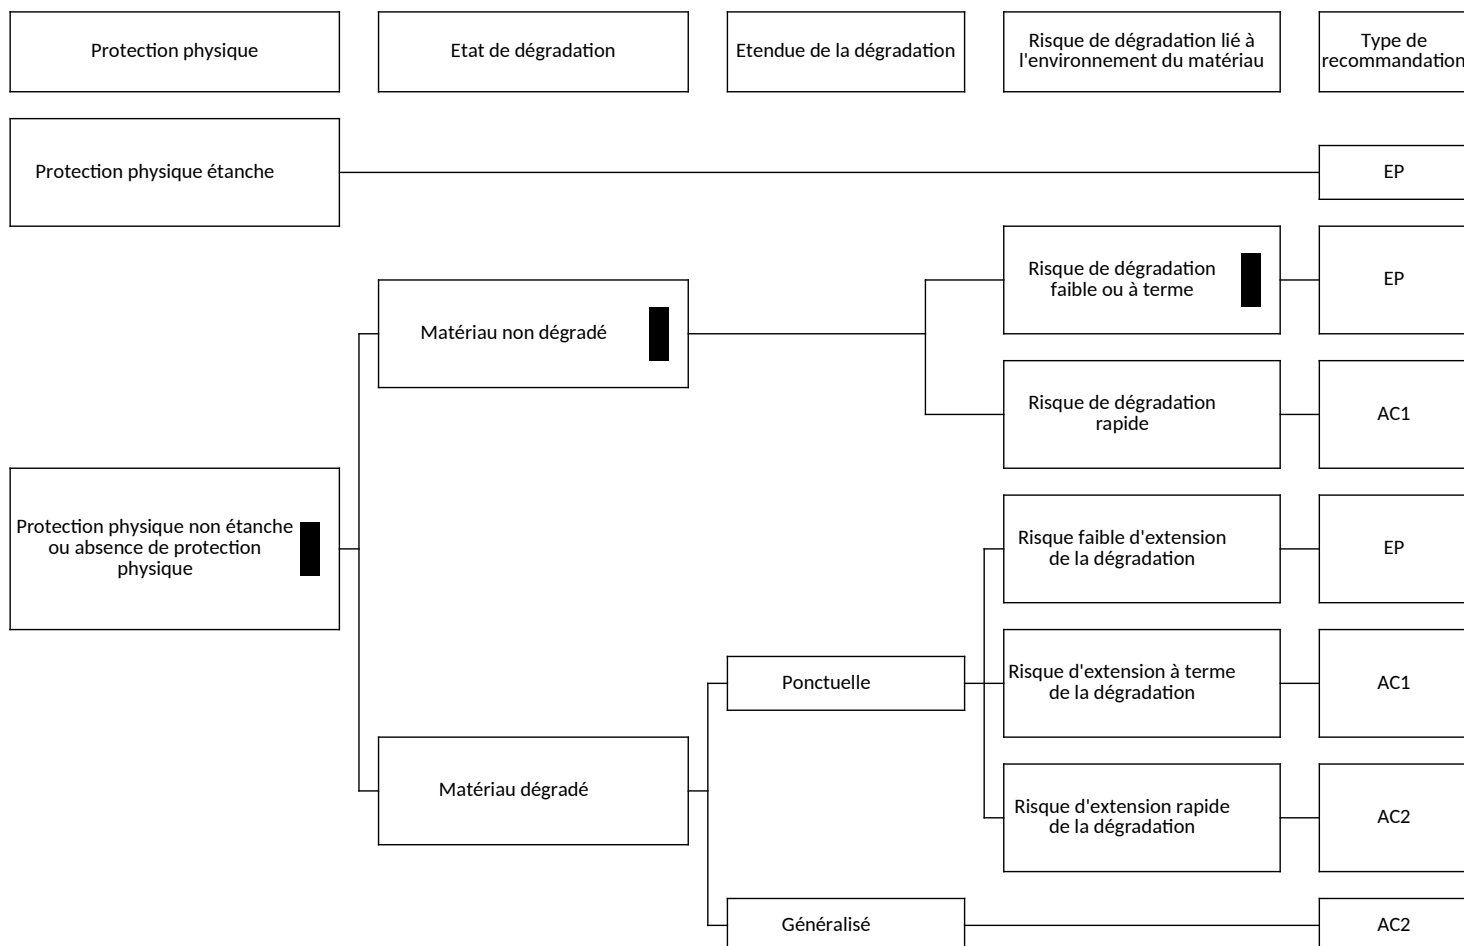


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-43 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

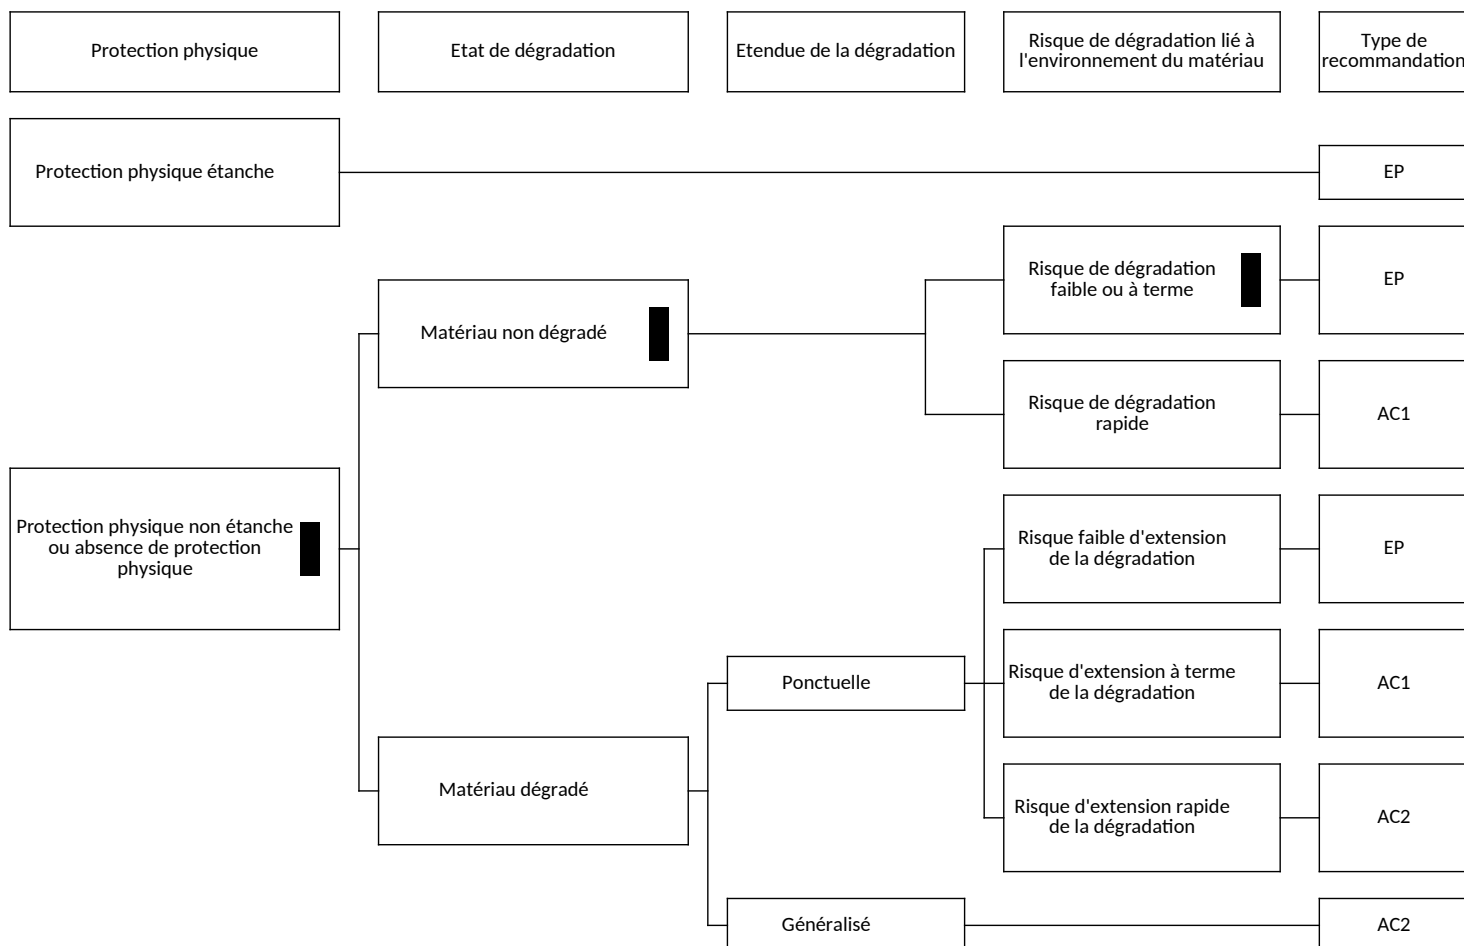


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-44 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

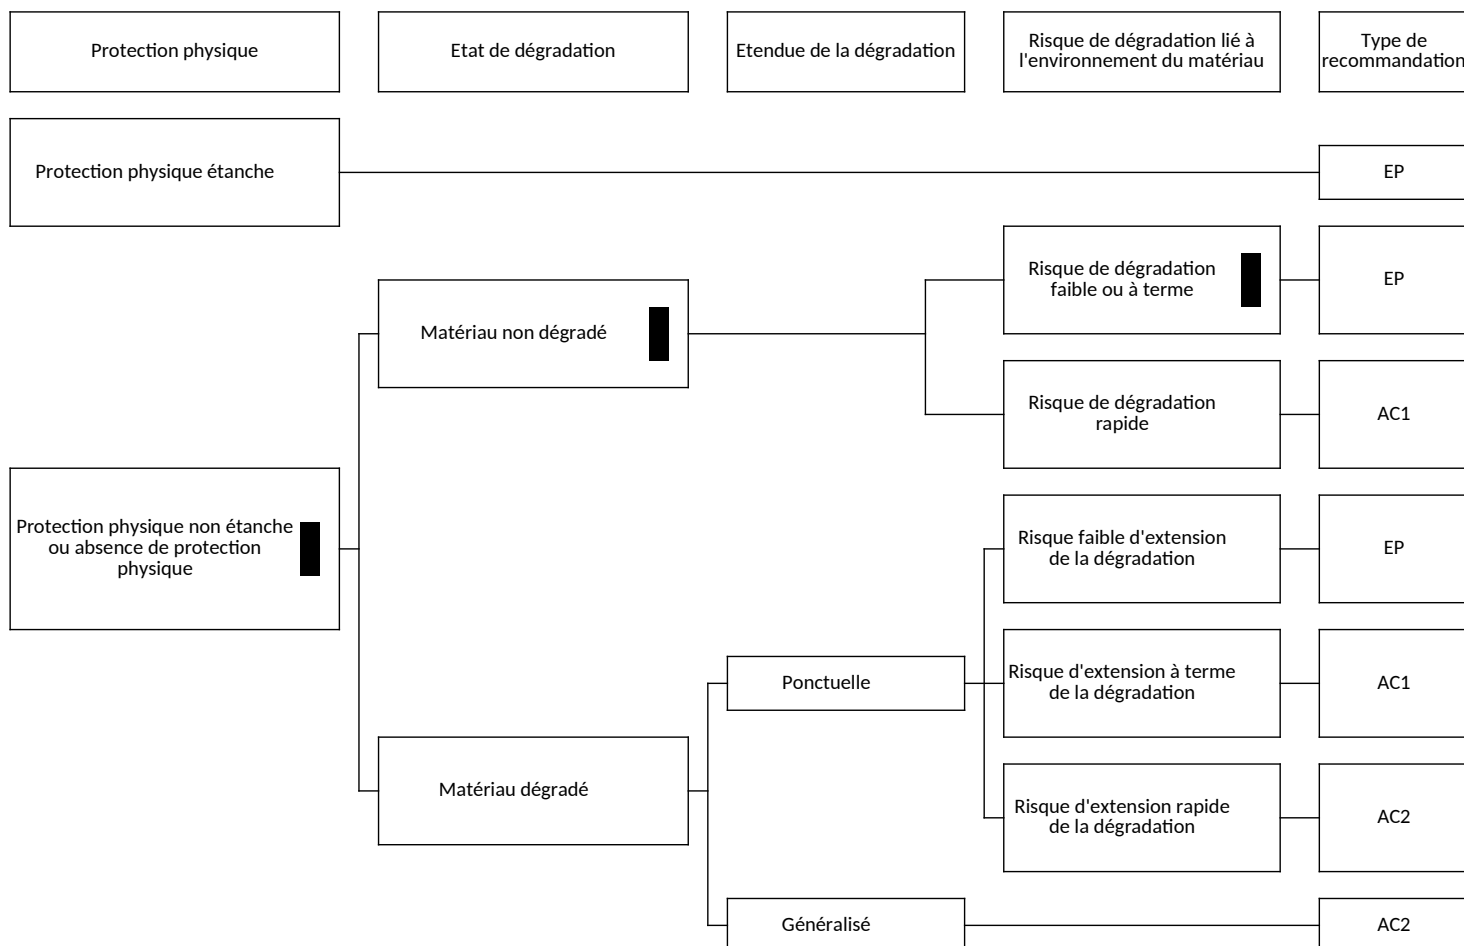


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-46 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

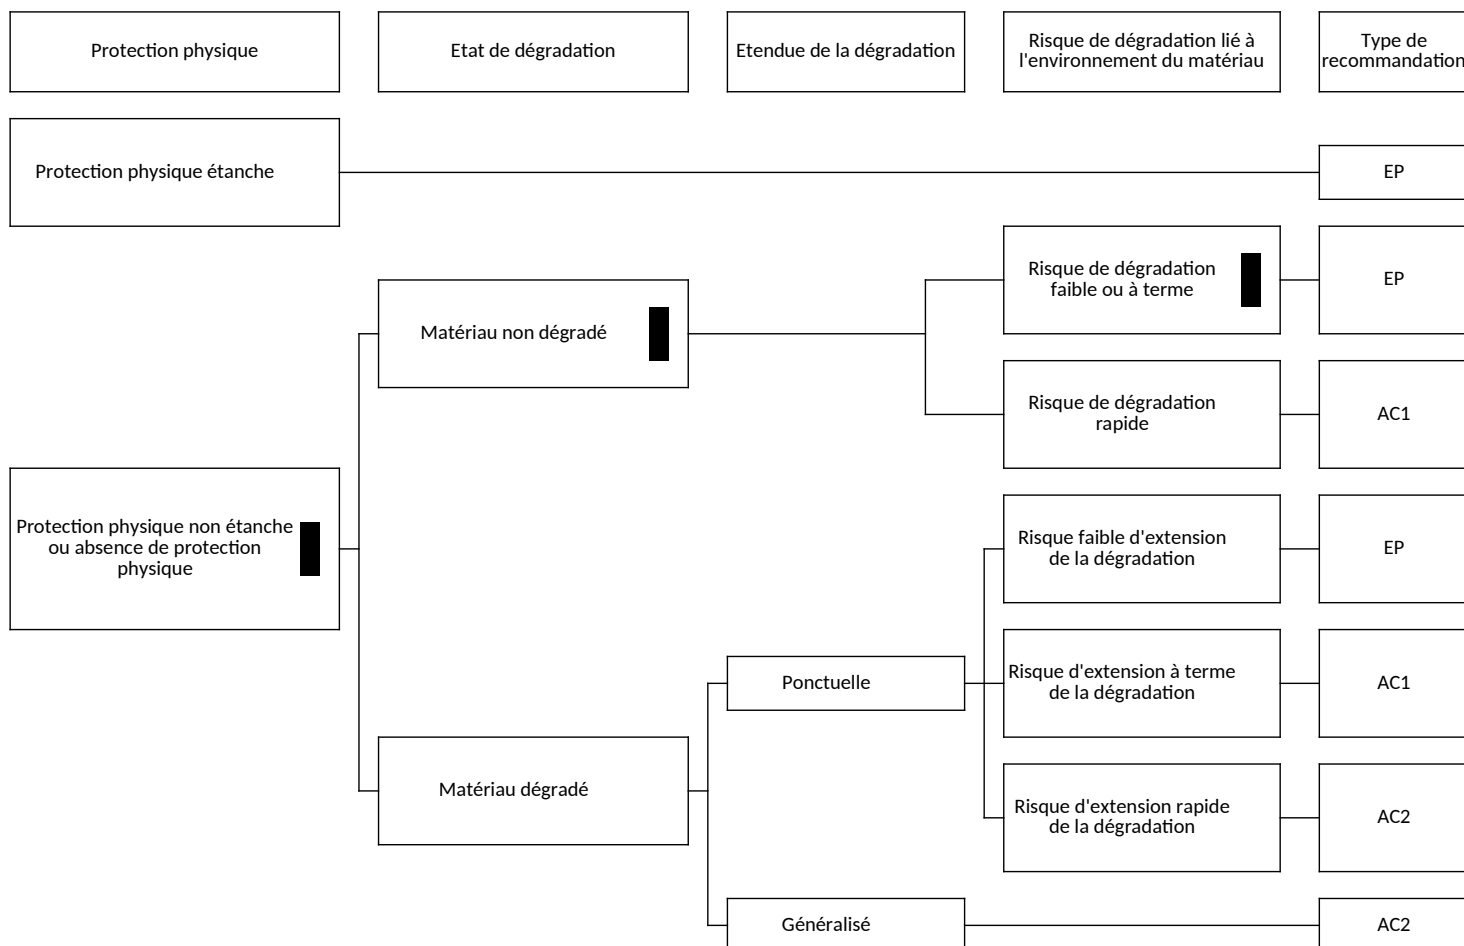


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-47 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

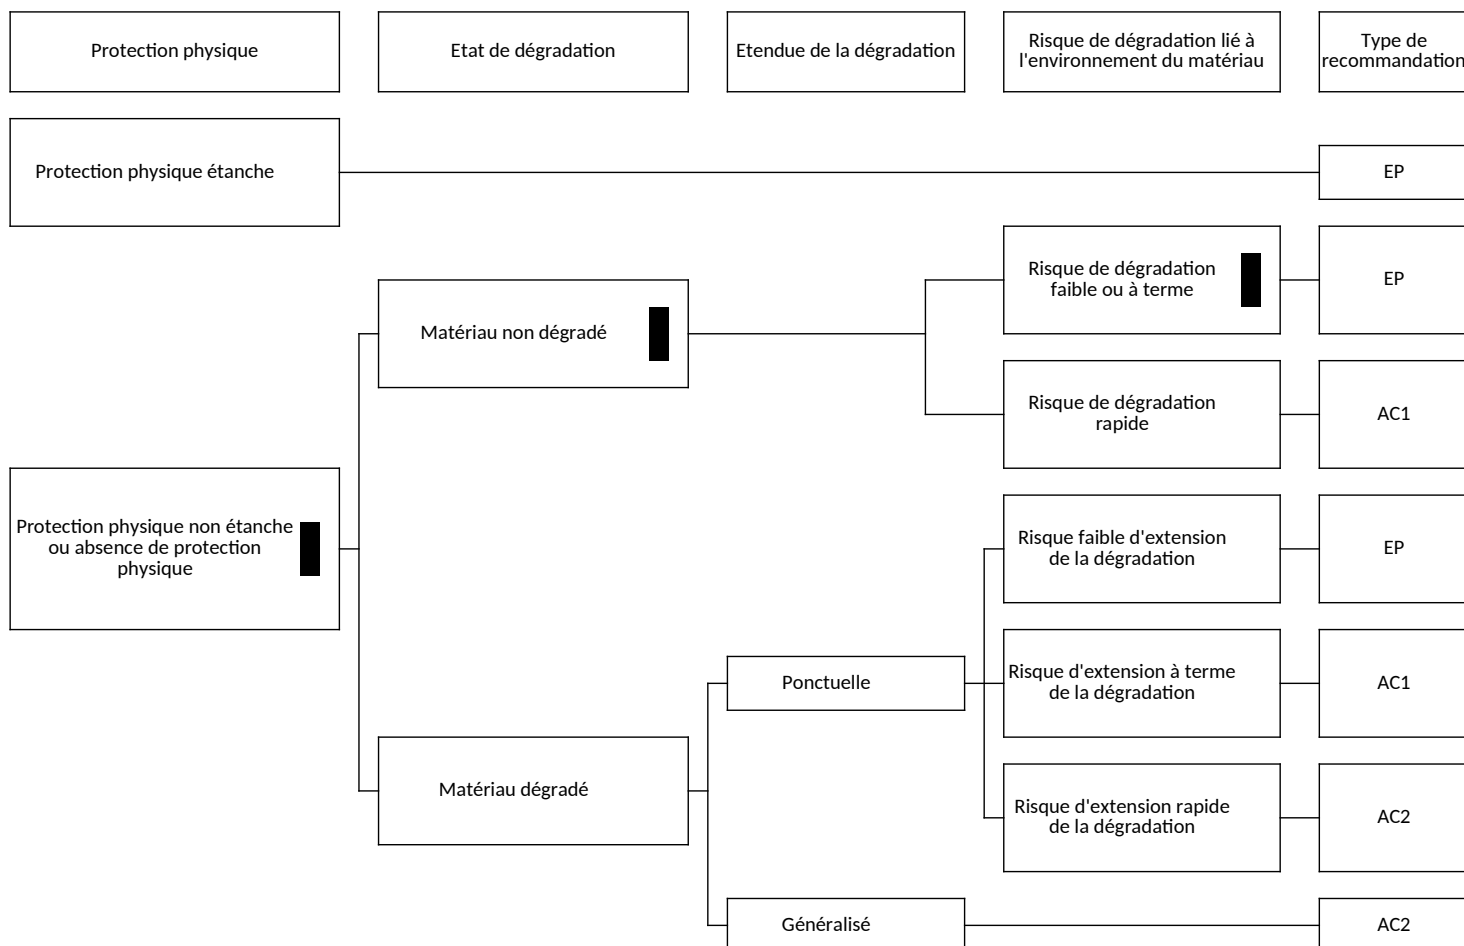


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-48 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

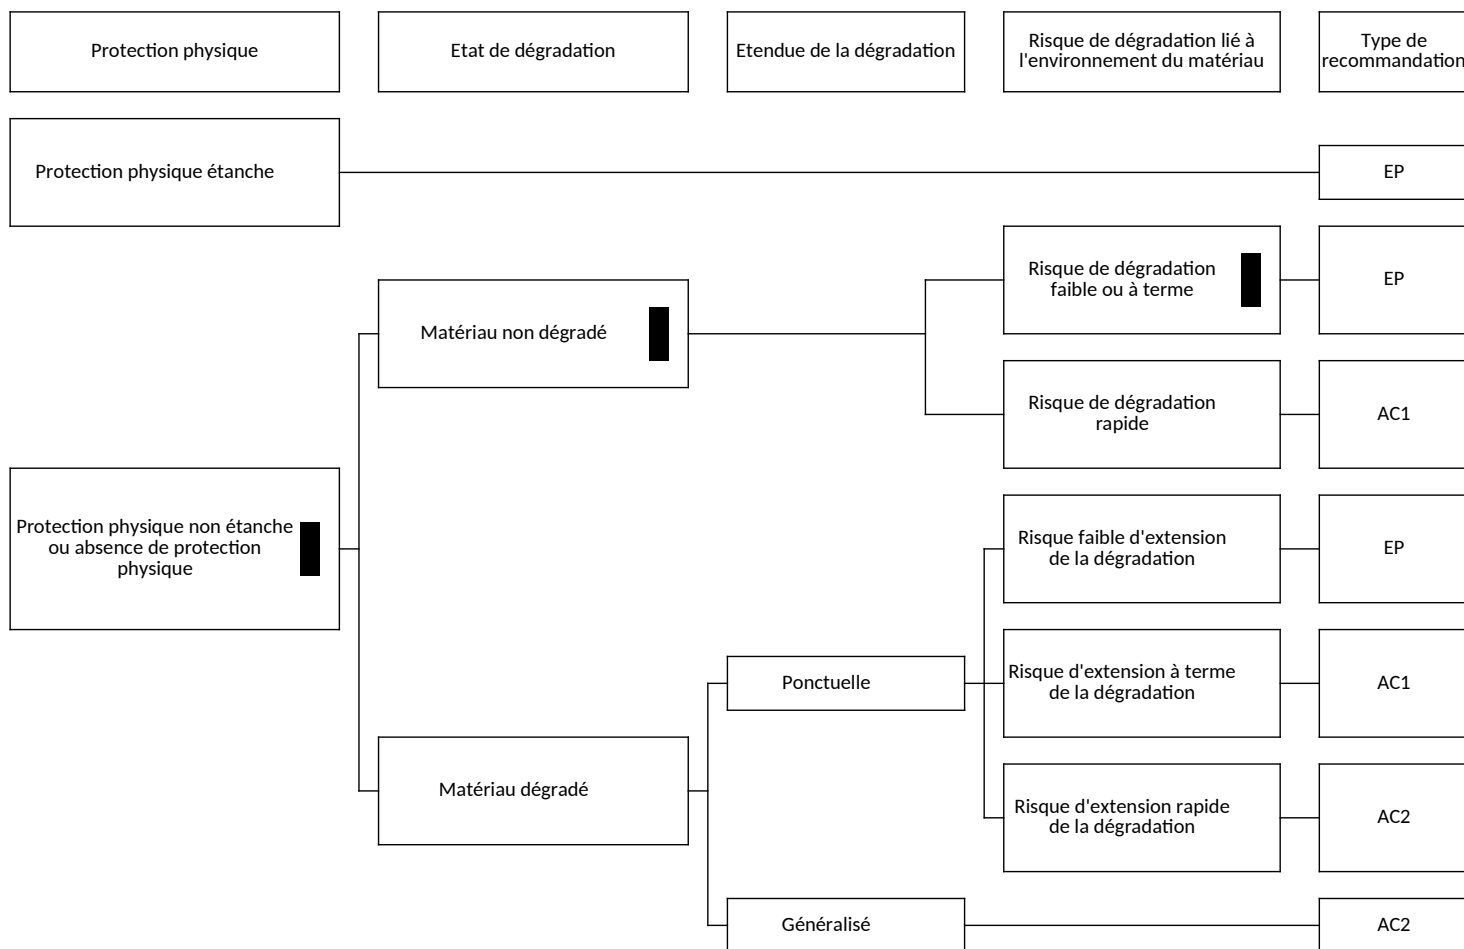


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-50 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

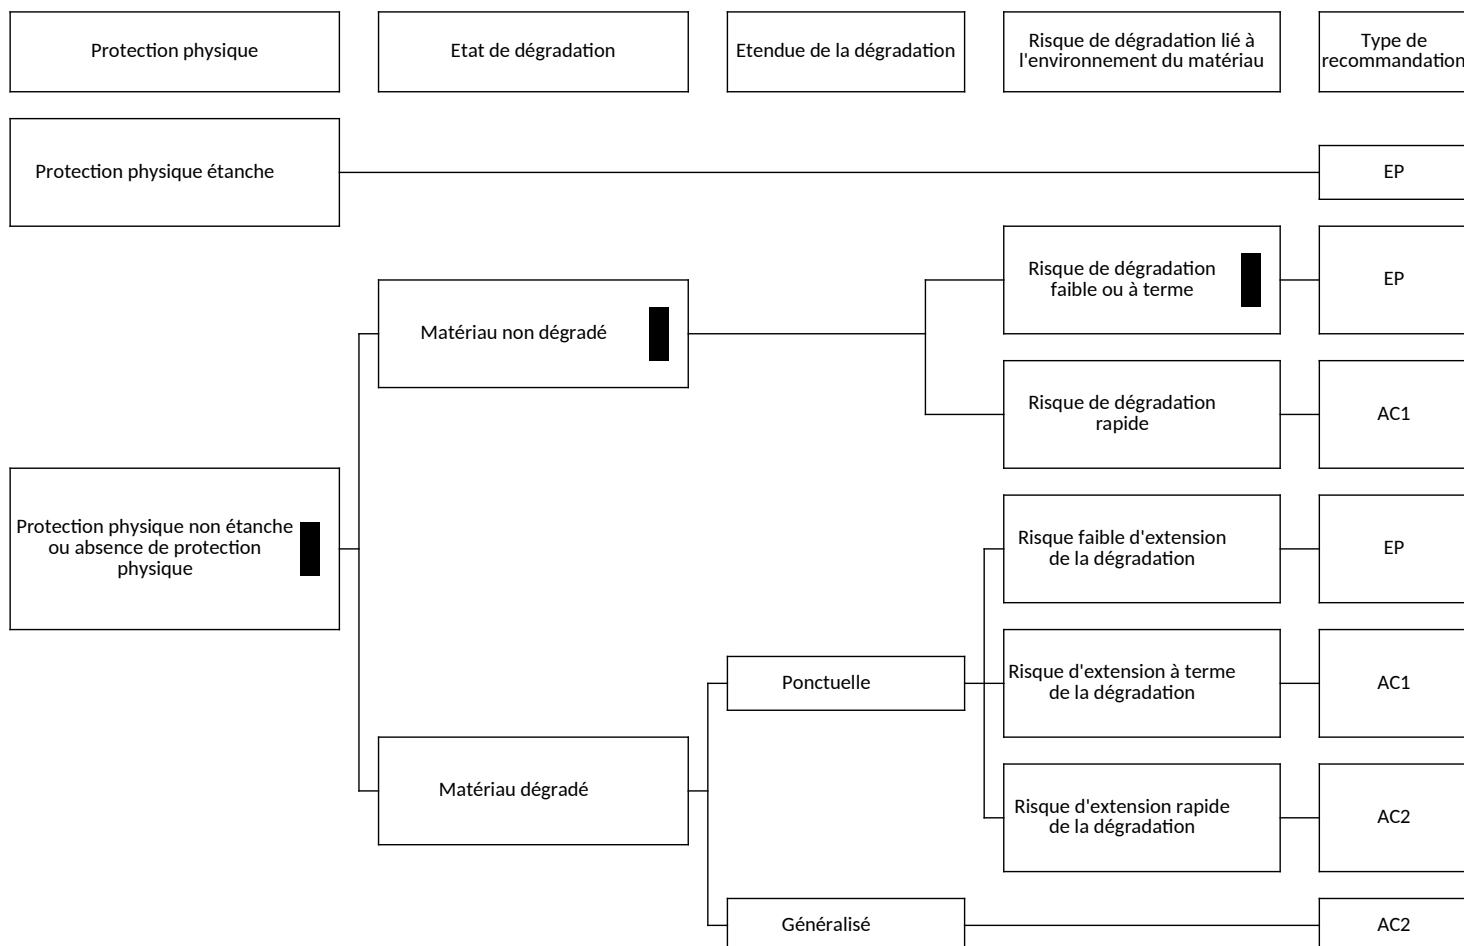


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-52 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

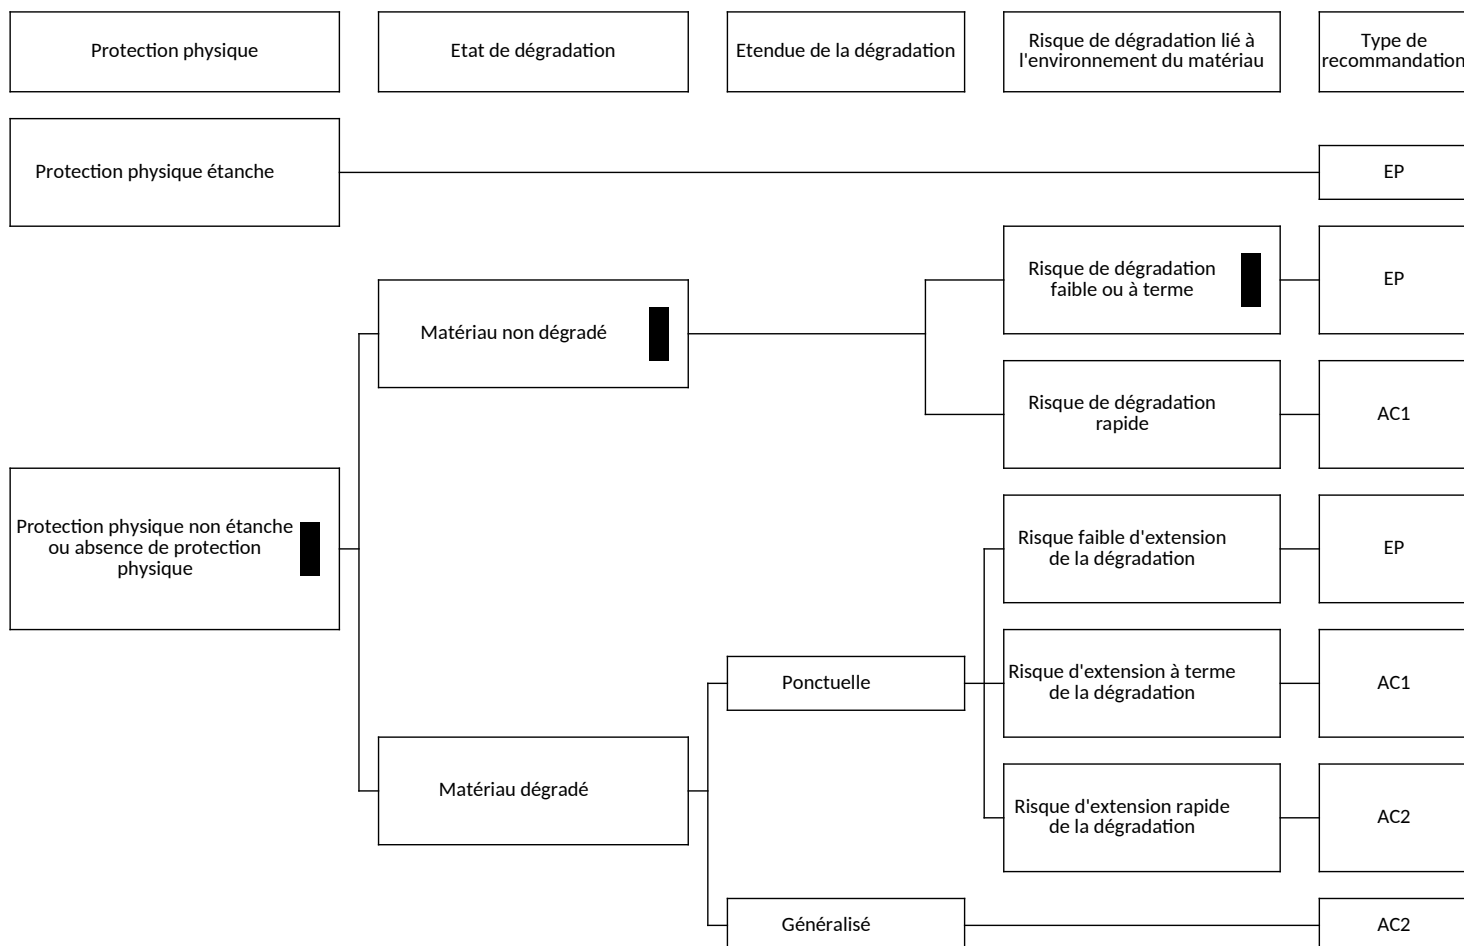


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-53 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

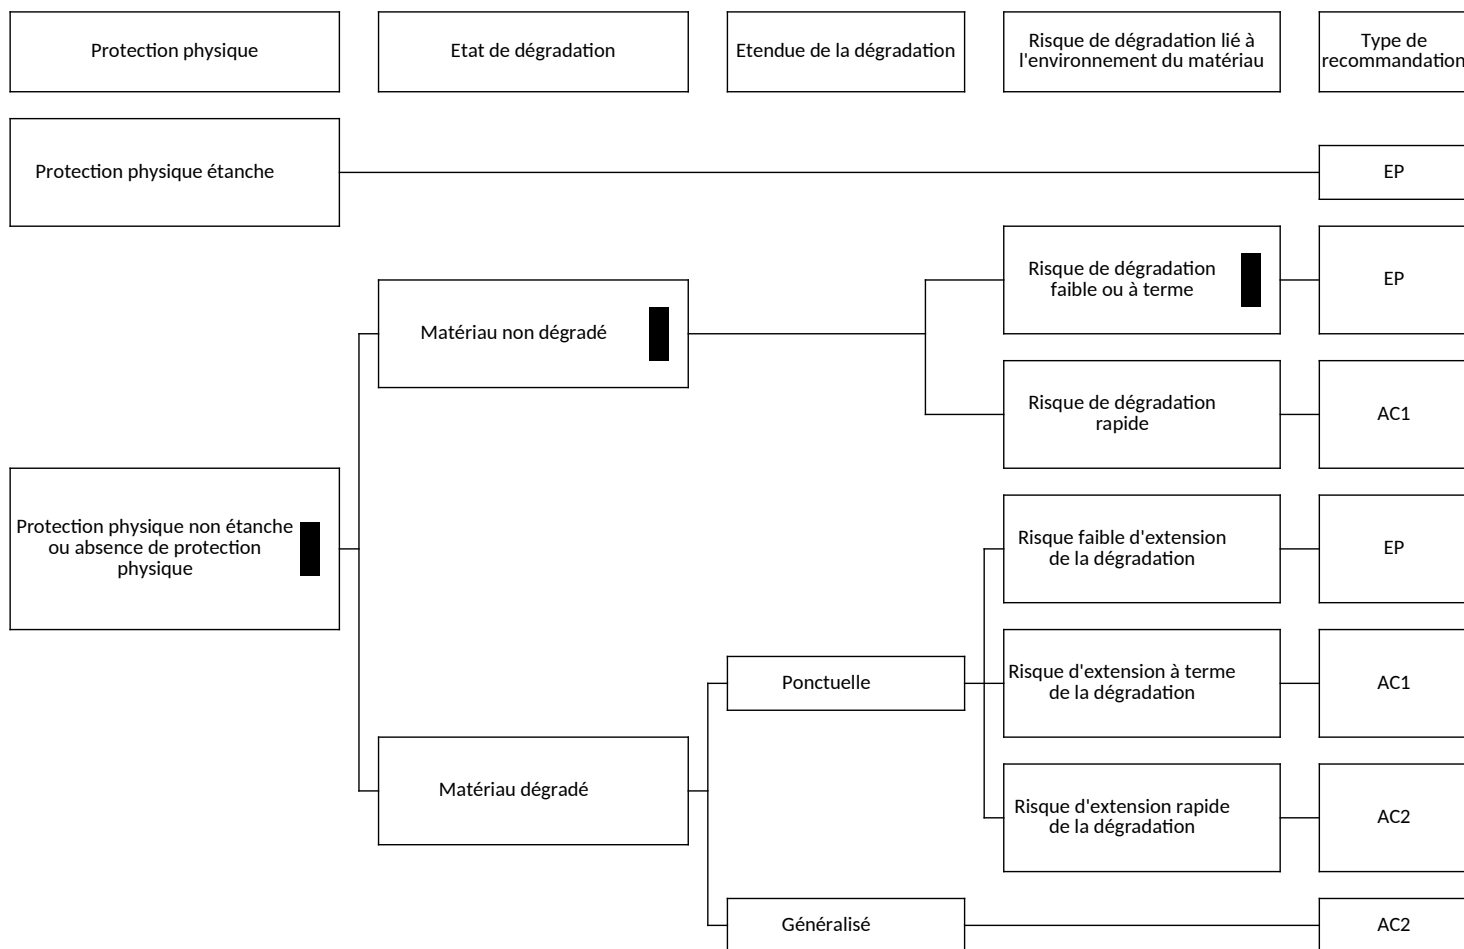


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-54 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

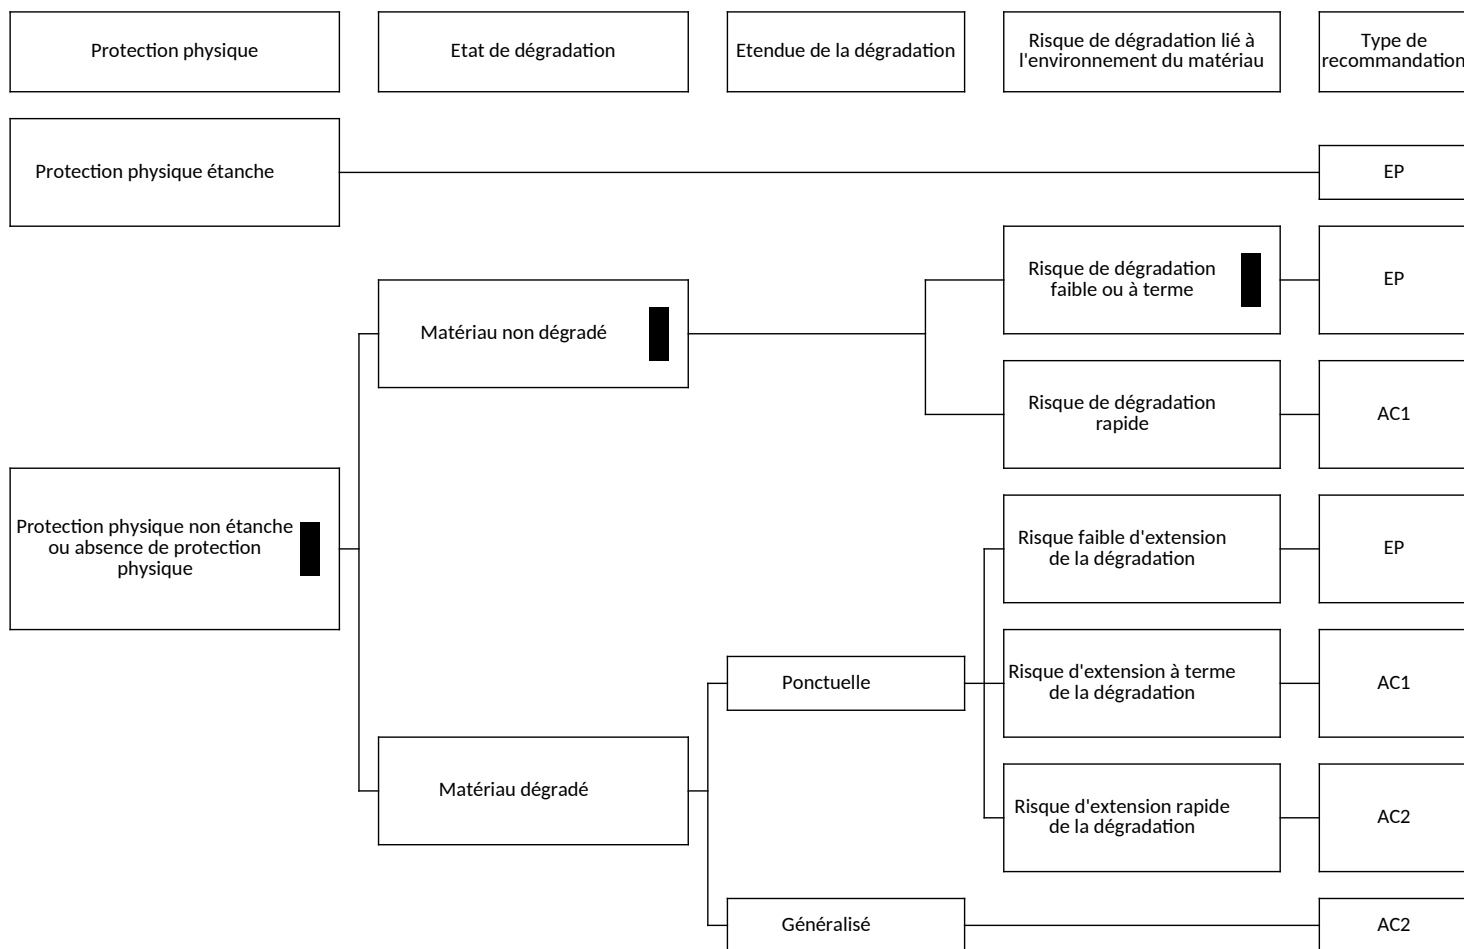


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Sous sols -> NC00-54 - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

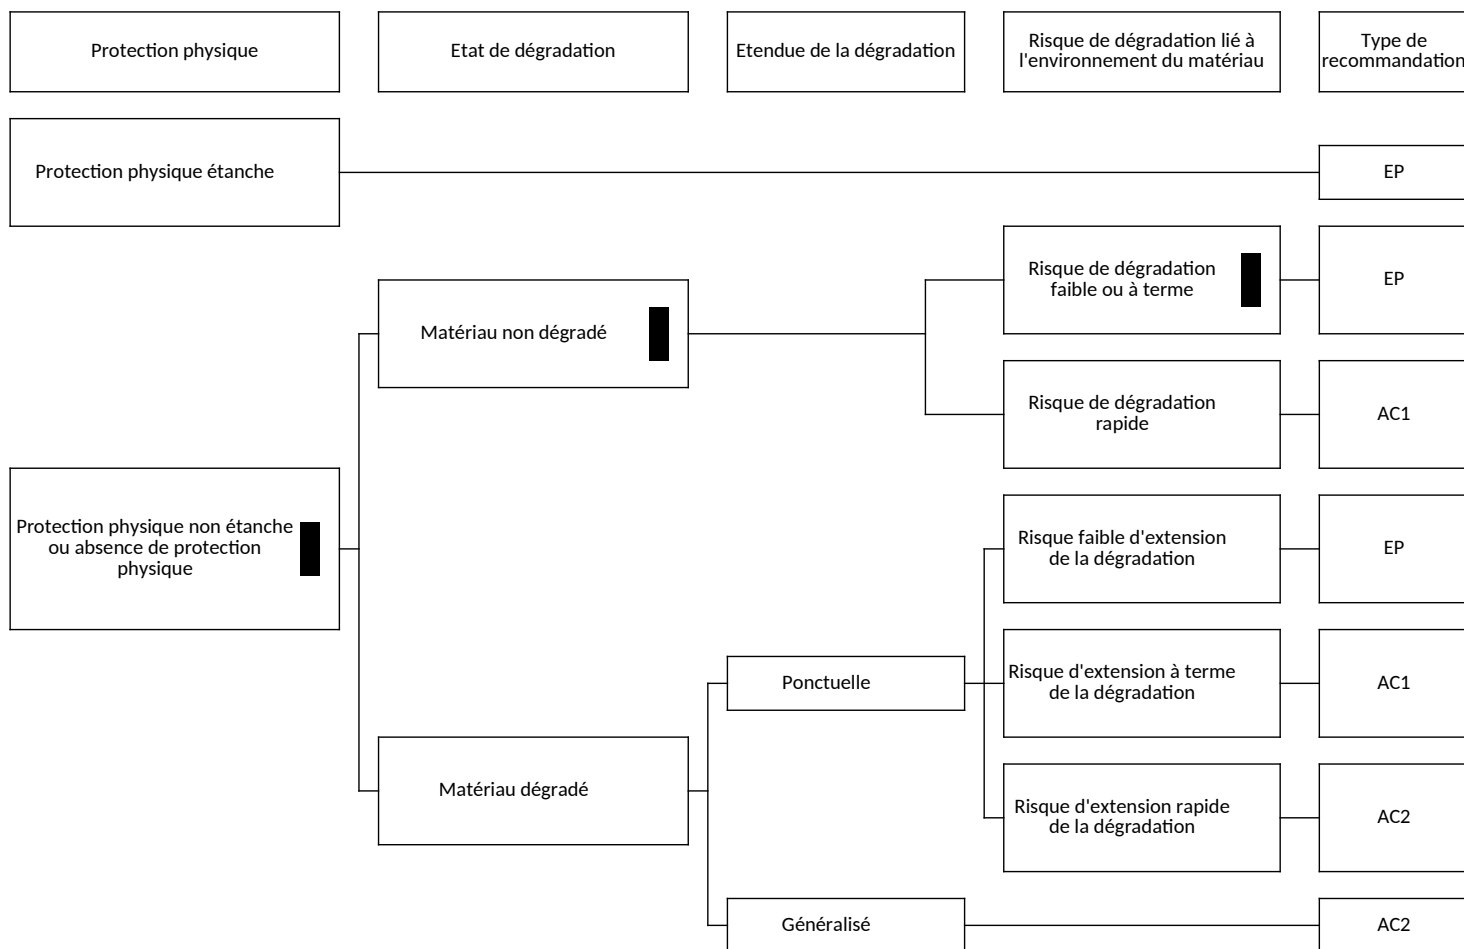


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

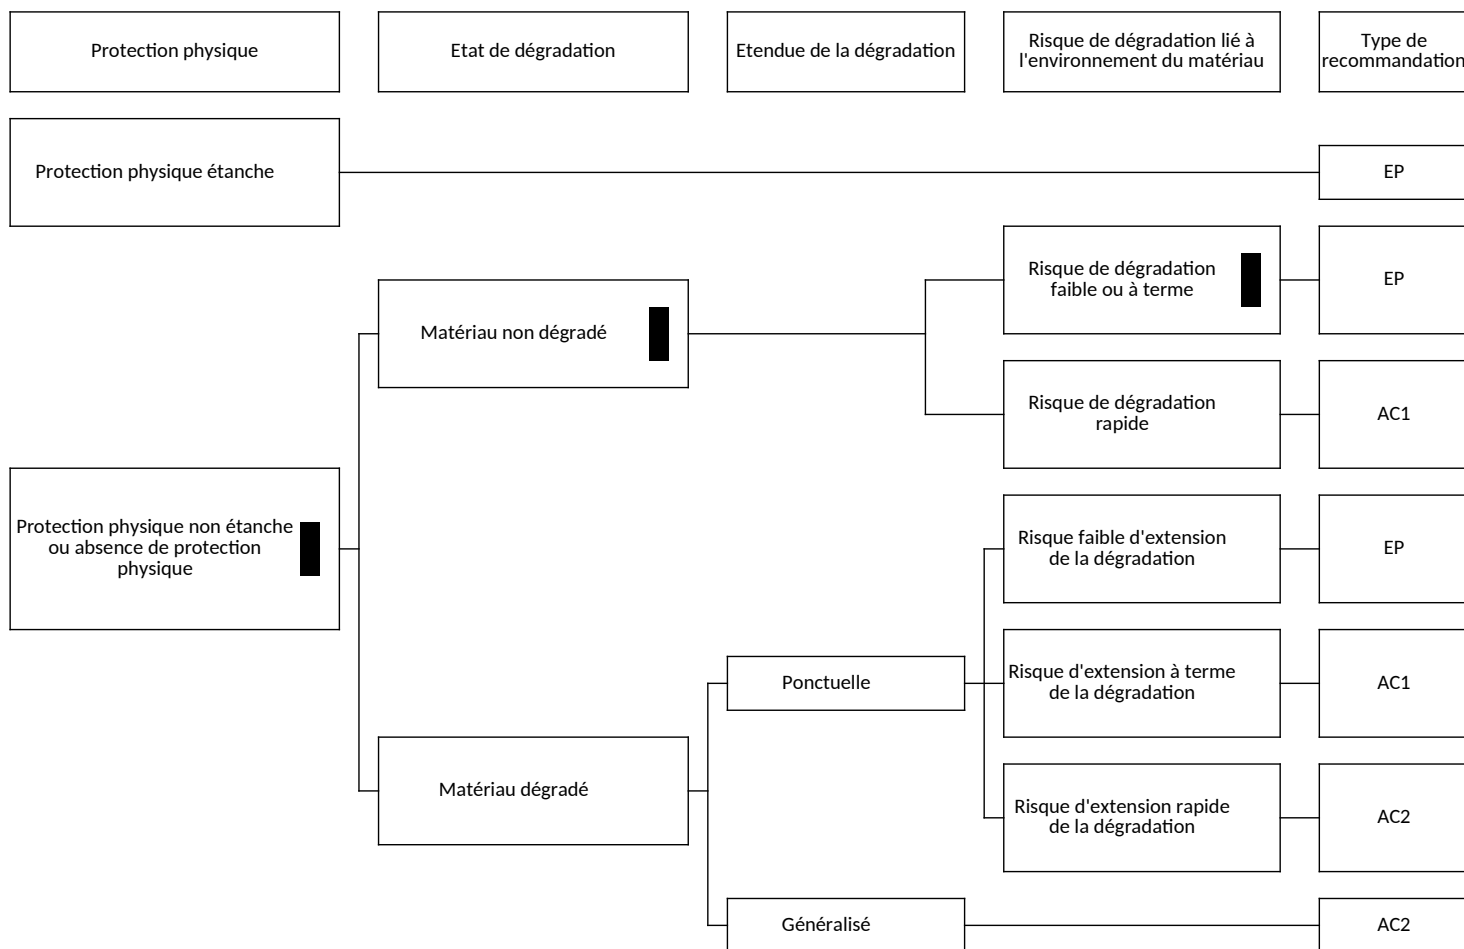


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-08 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

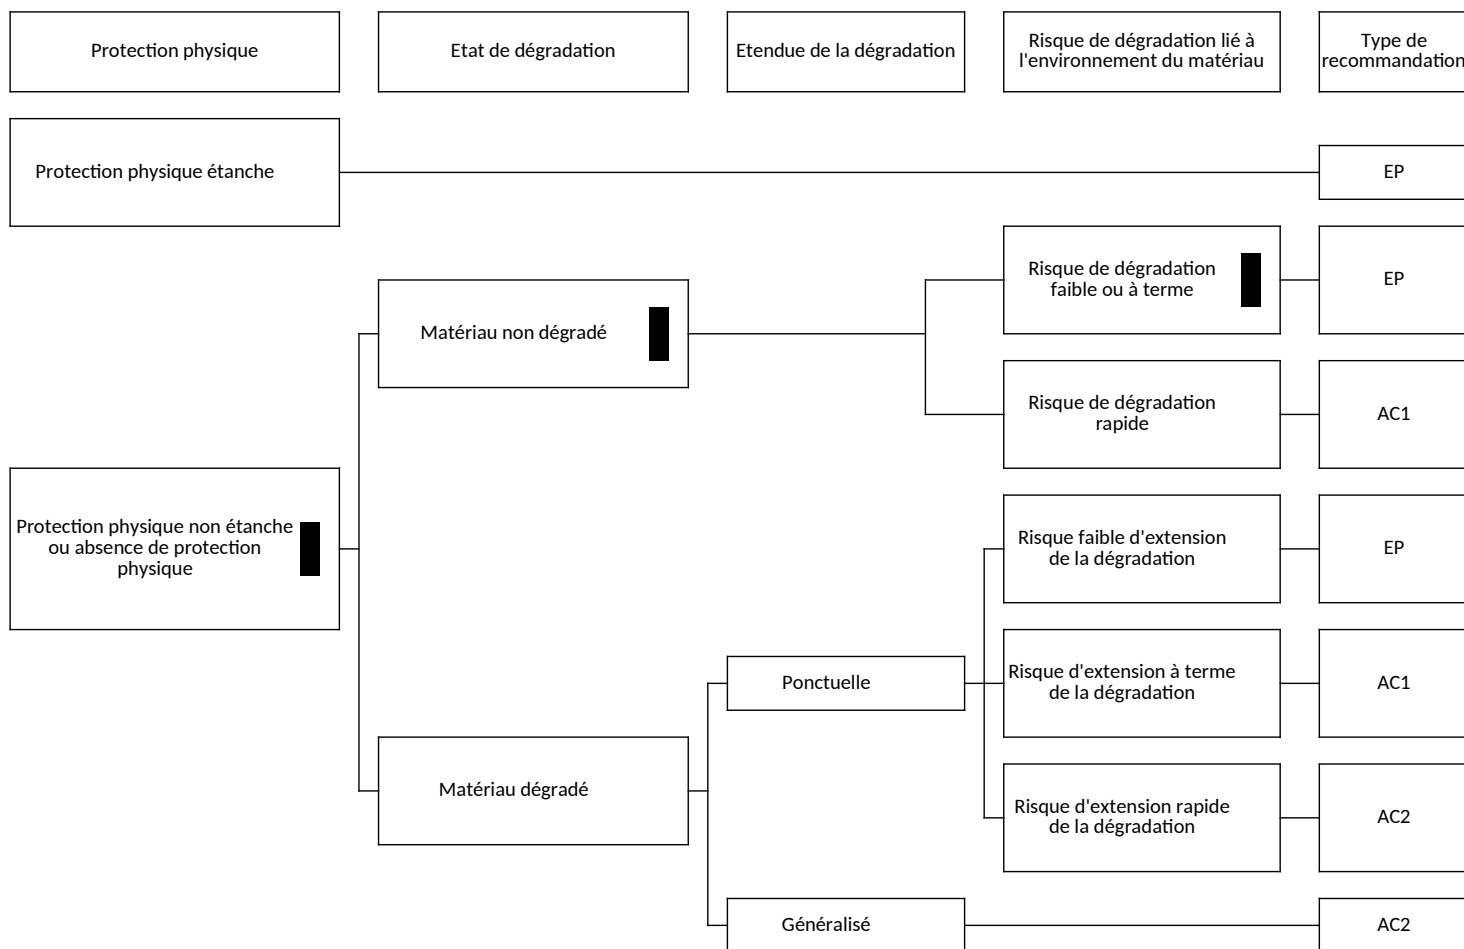


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-14 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

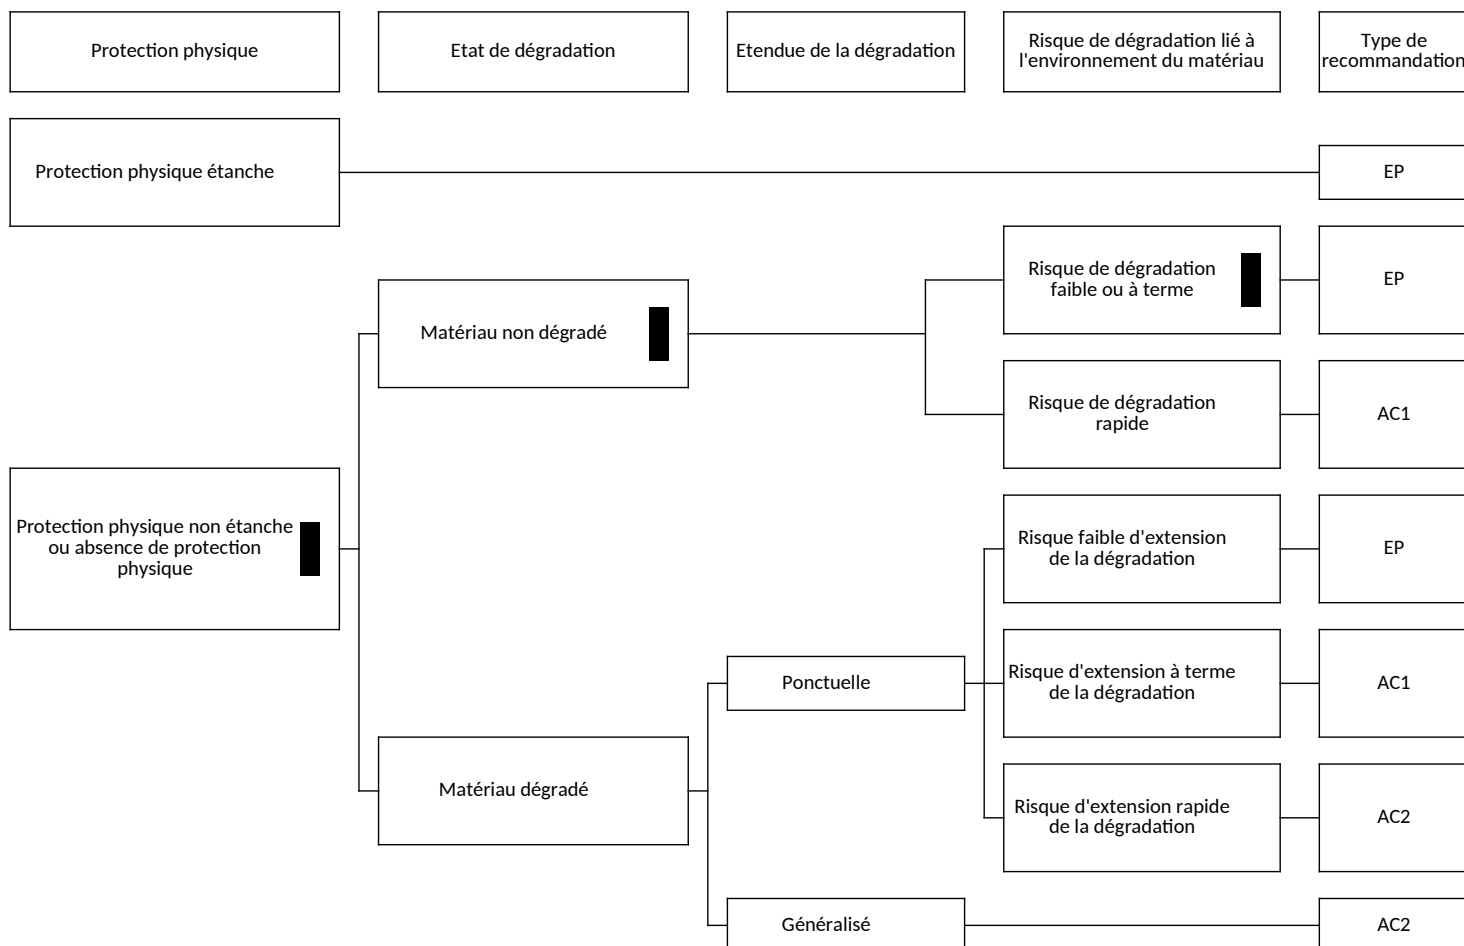


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0 -15 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

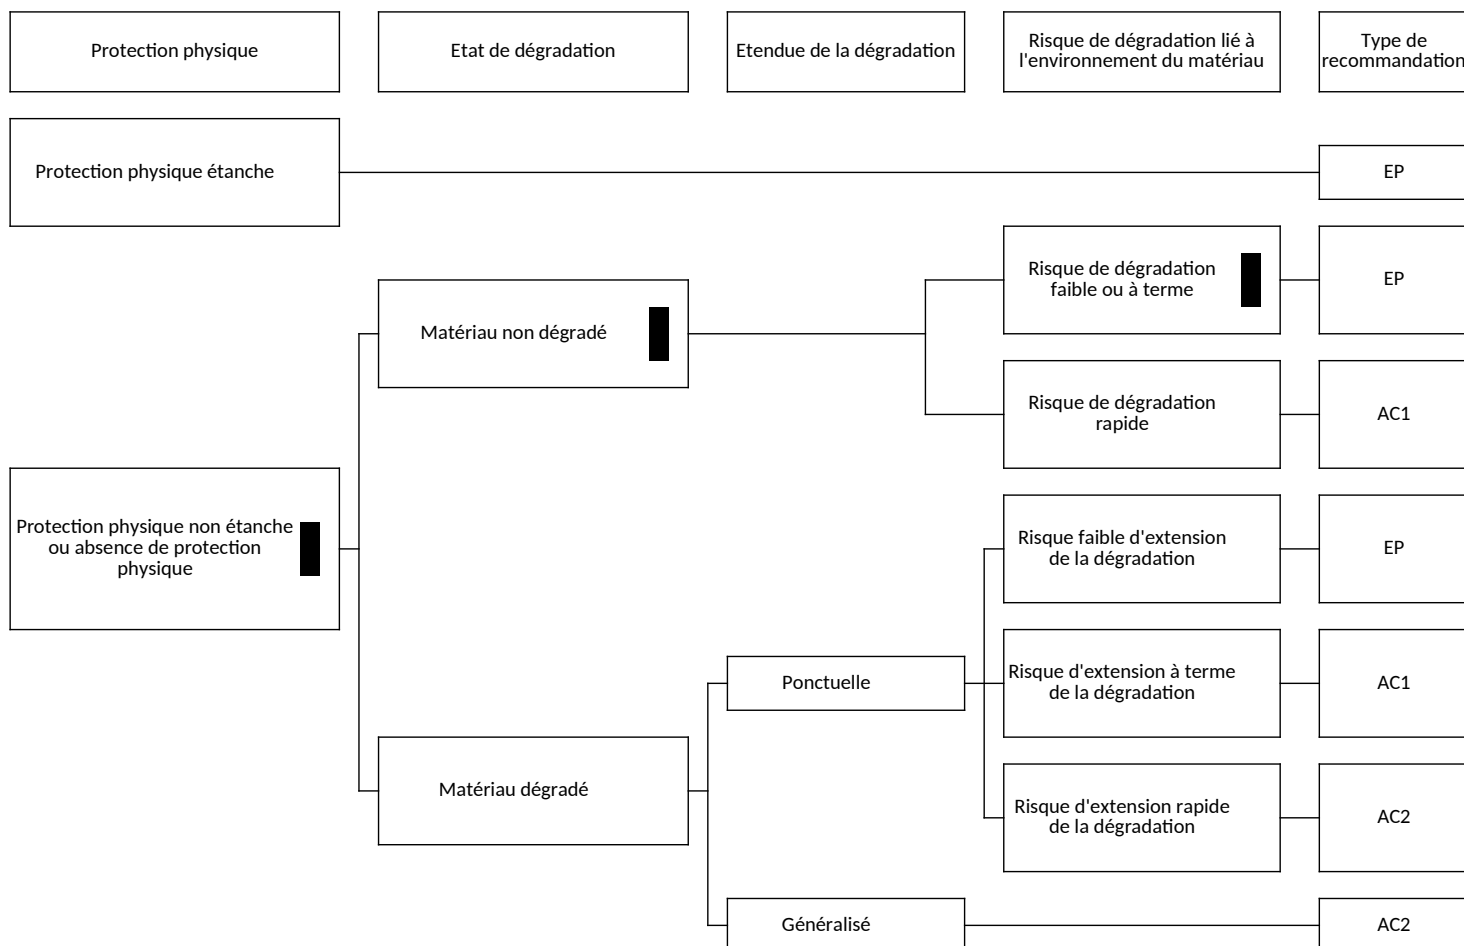


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

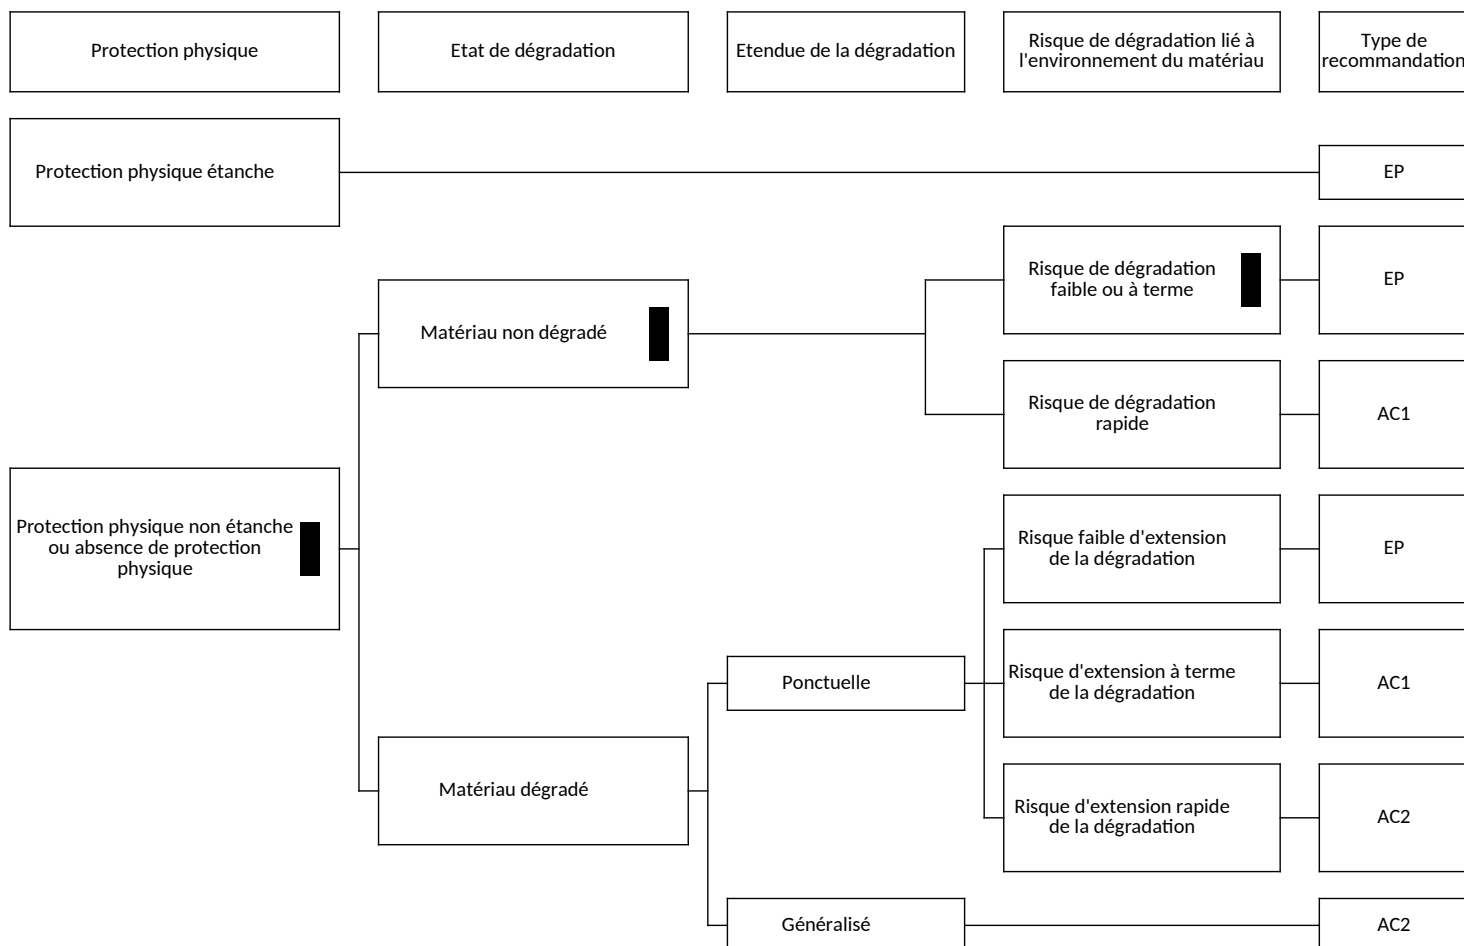


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-01 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

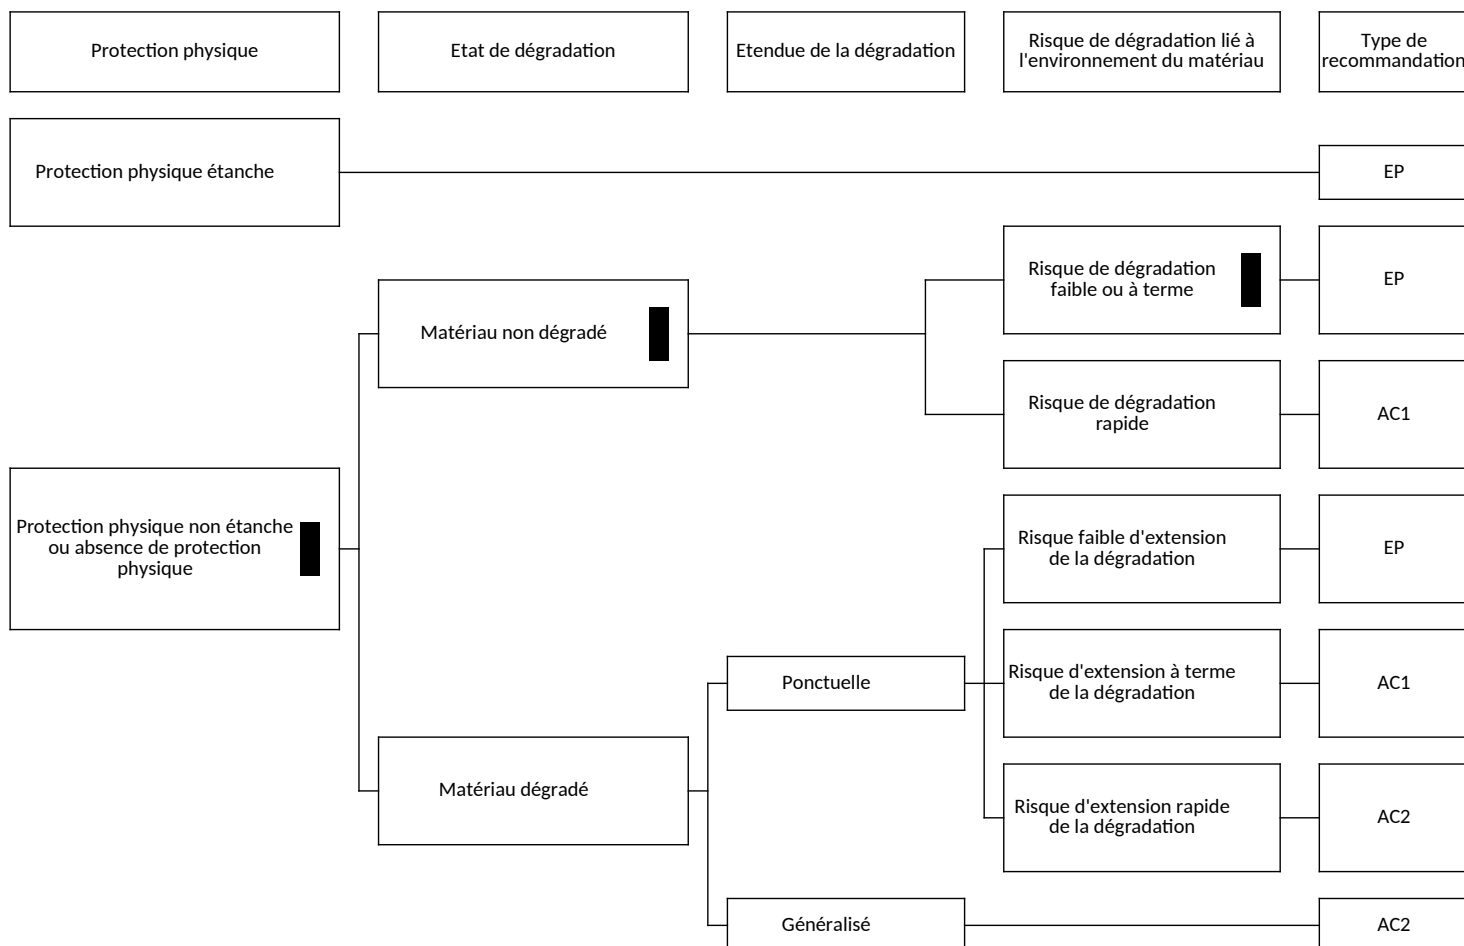


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-02 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

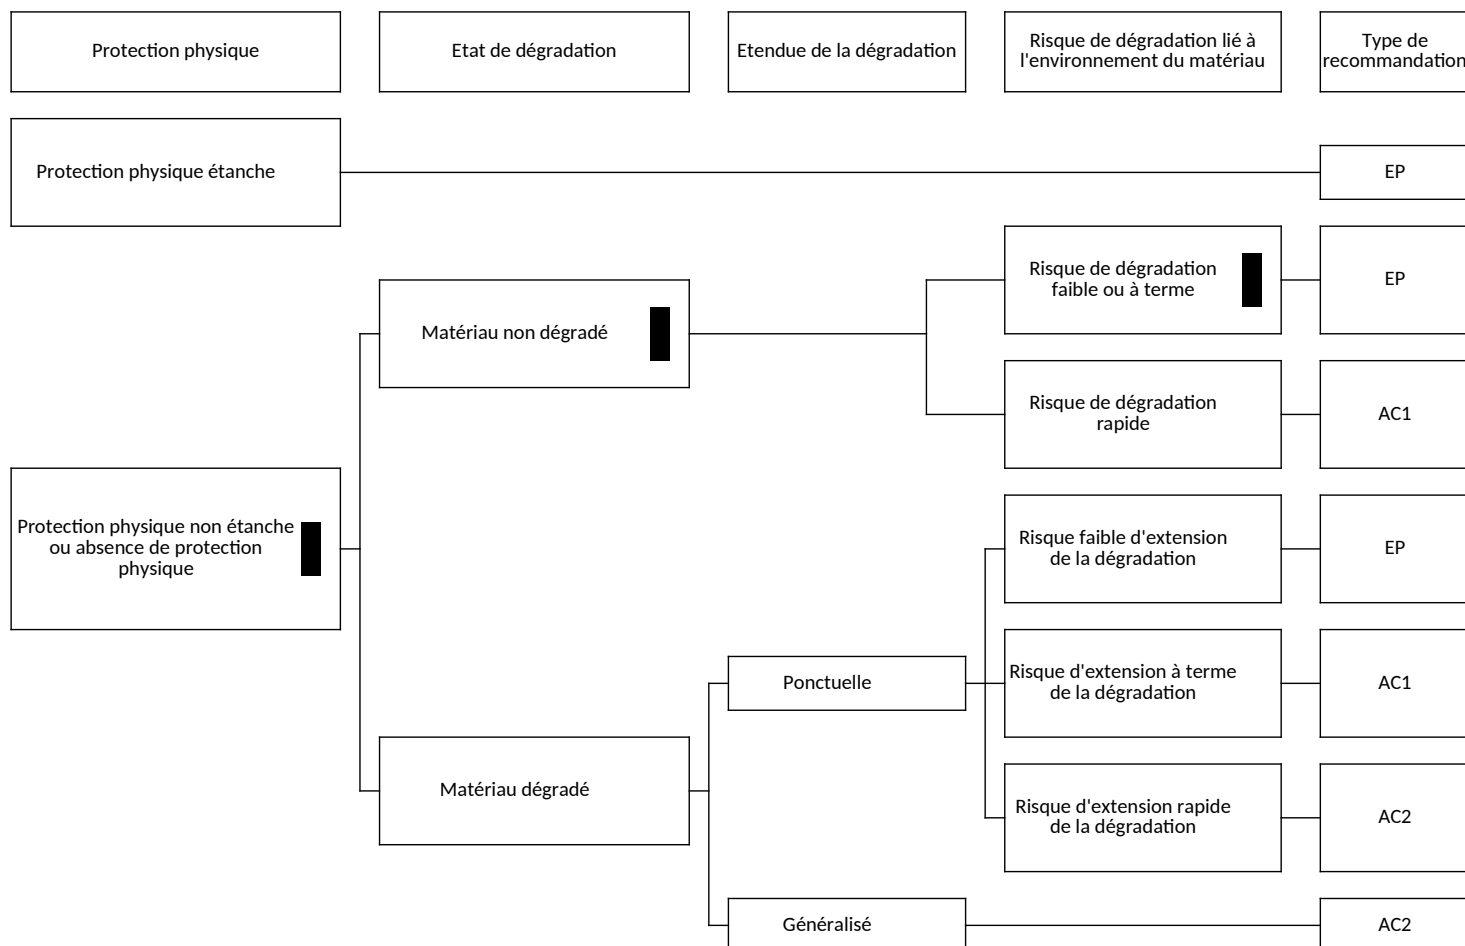


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-03 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

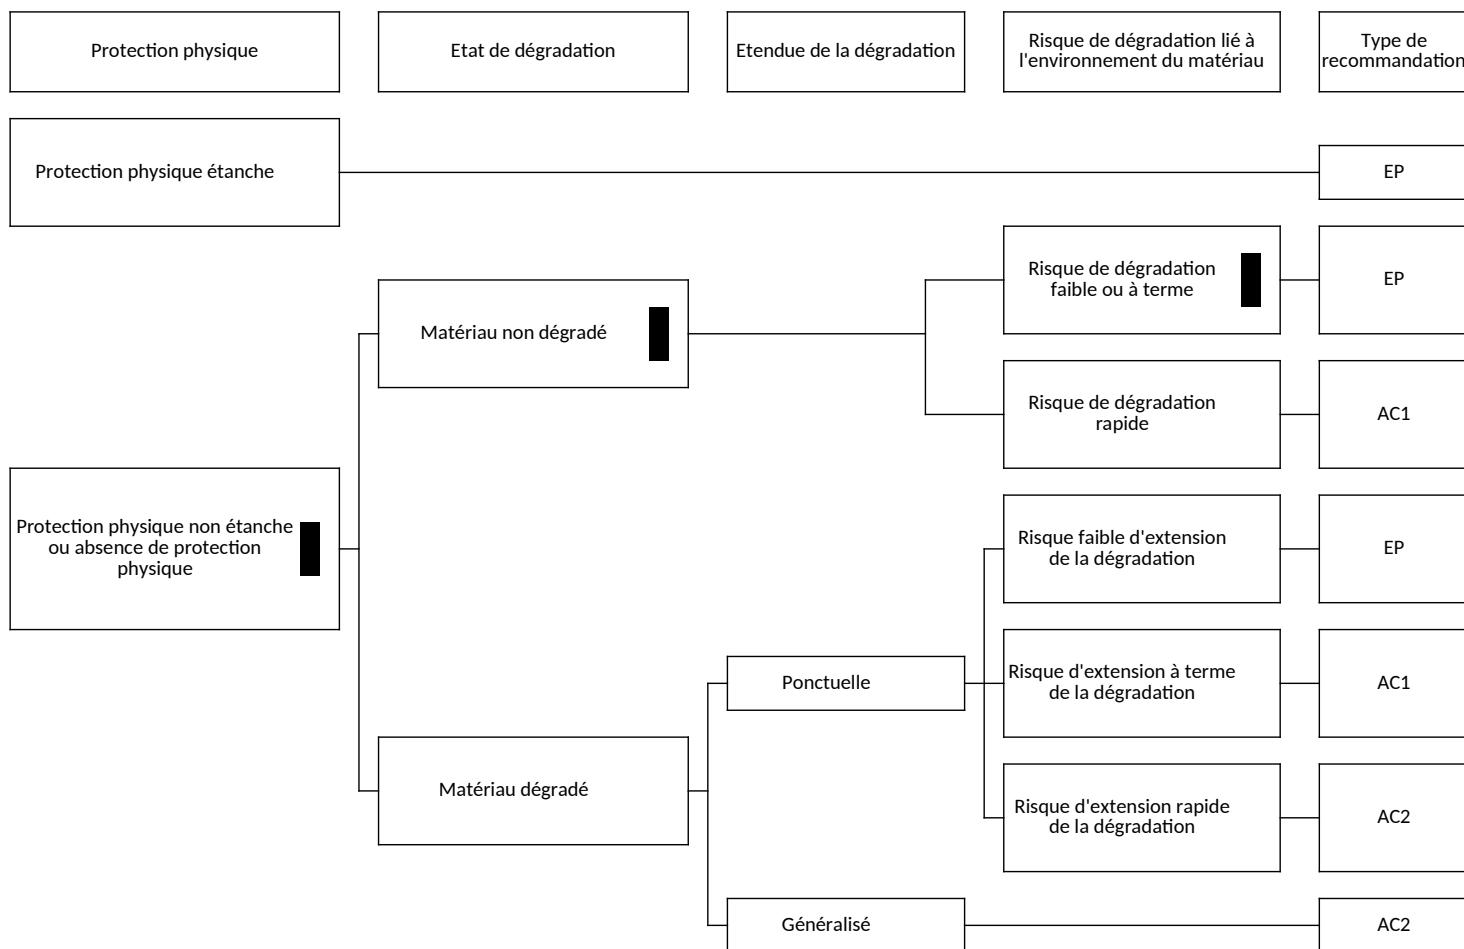


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-06 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

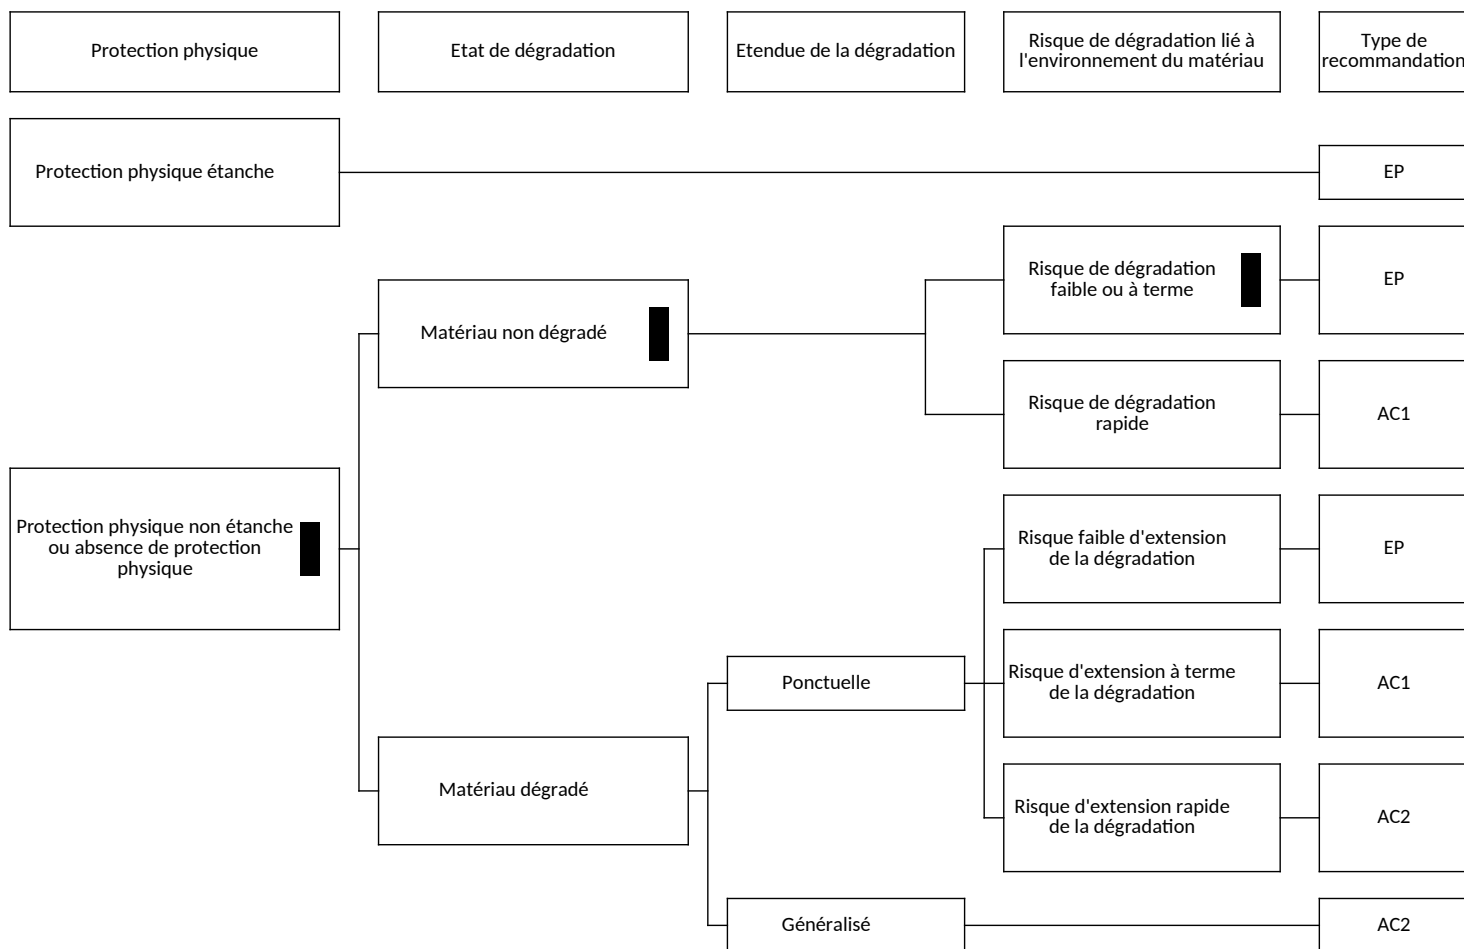


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-07 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

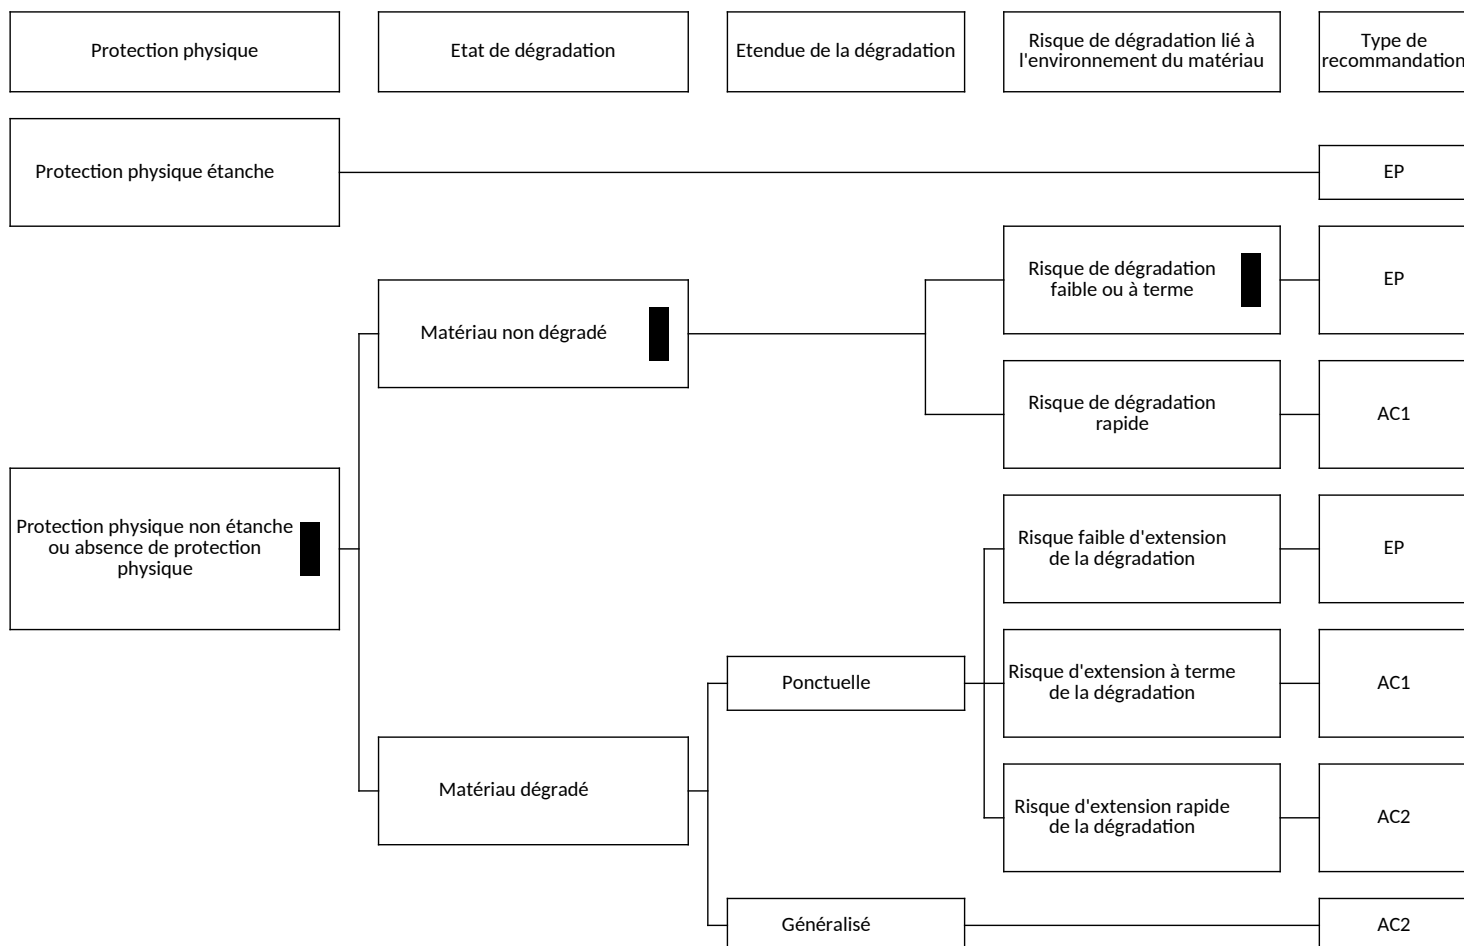


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-09 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

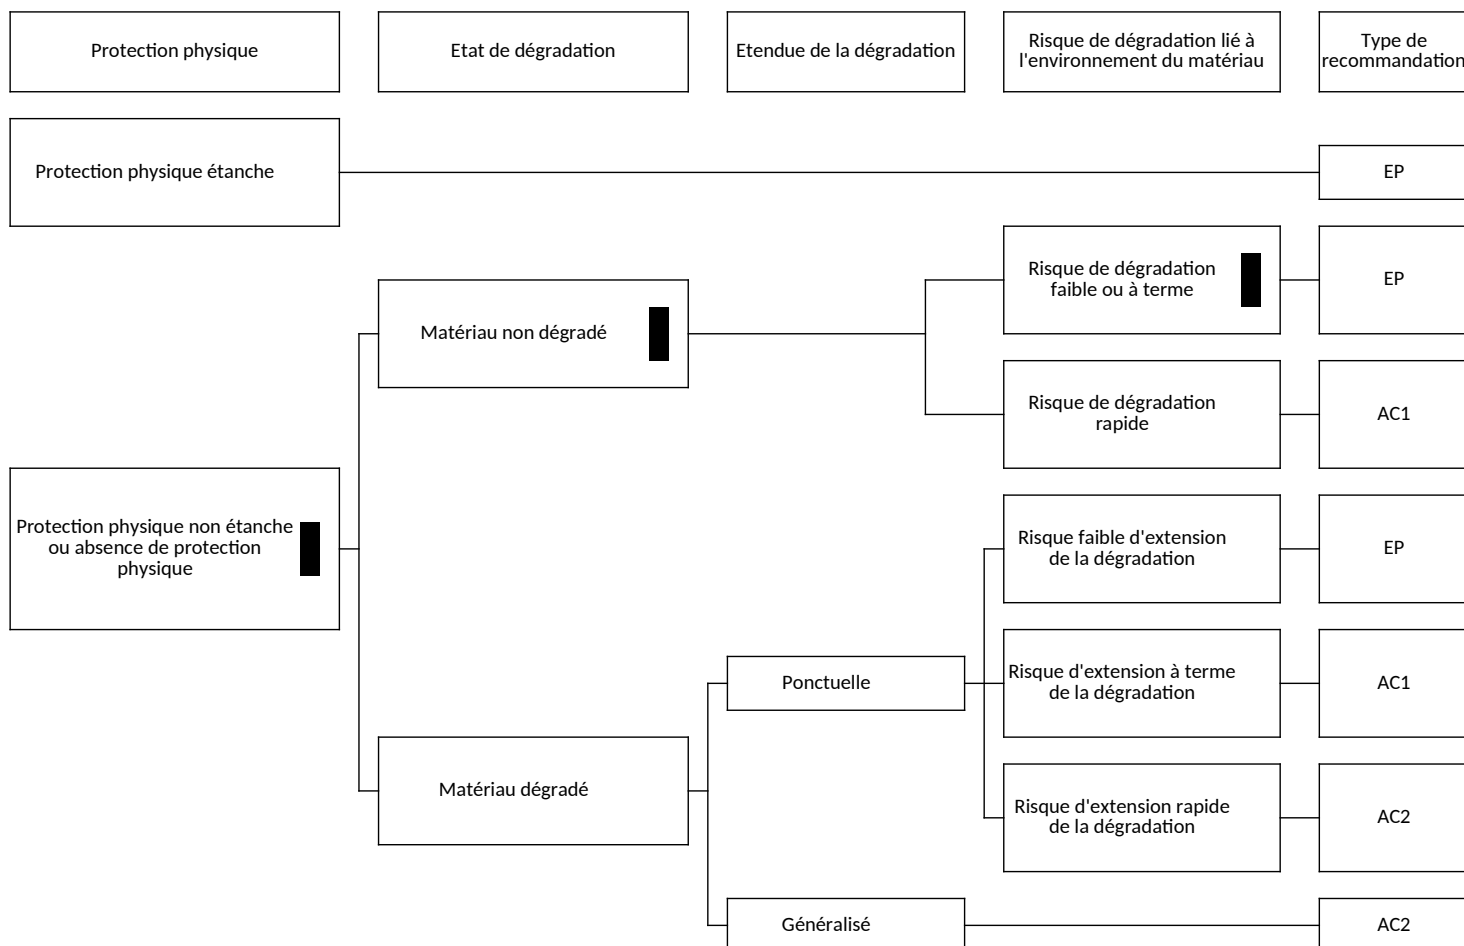


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-10 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

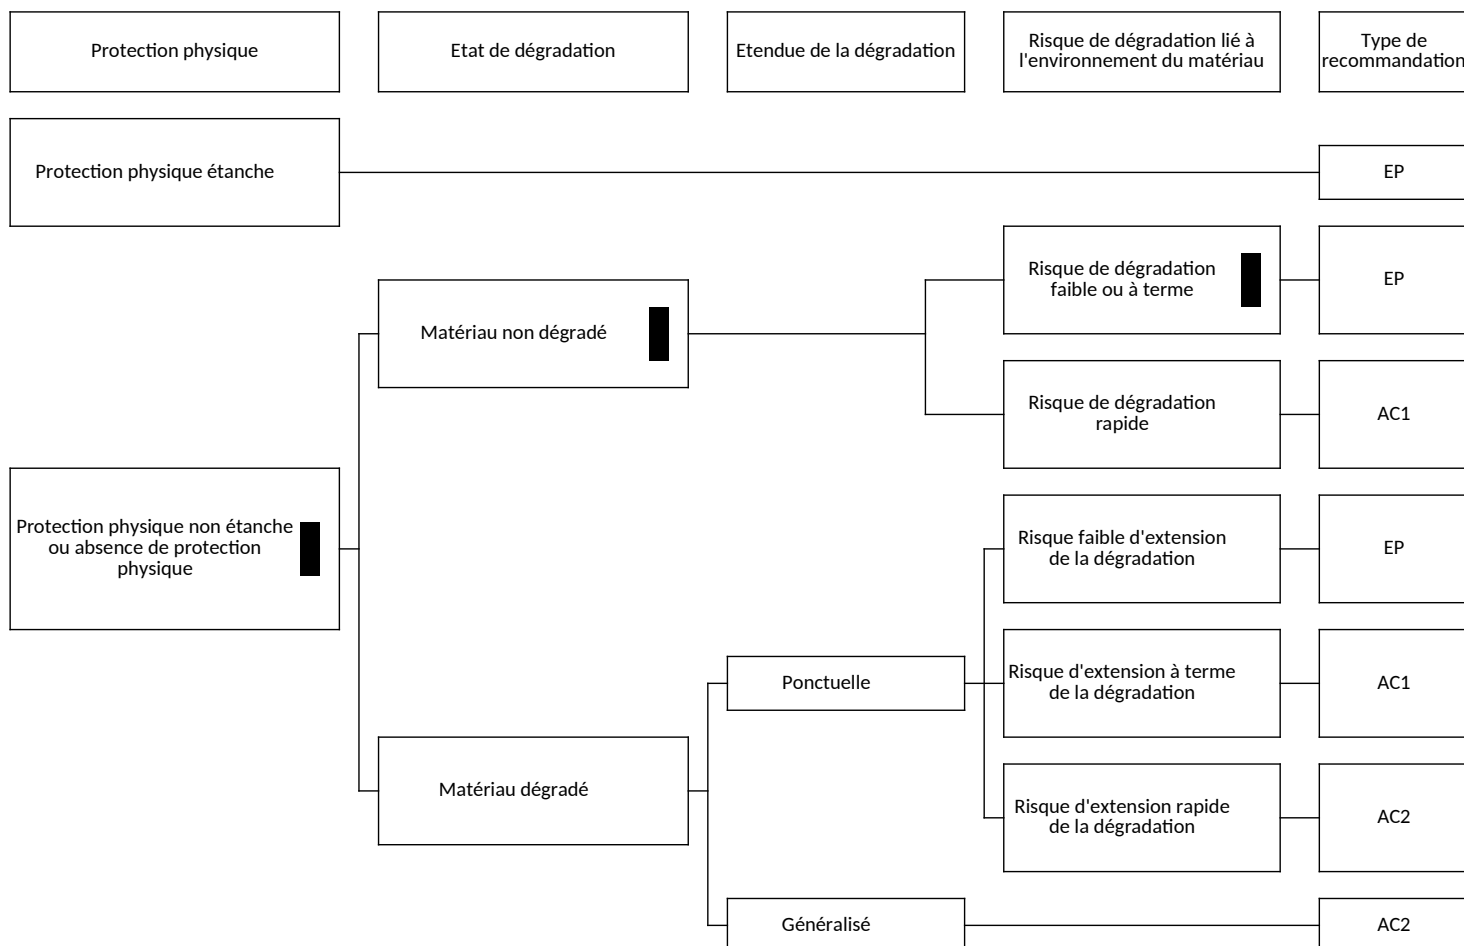


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-11 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

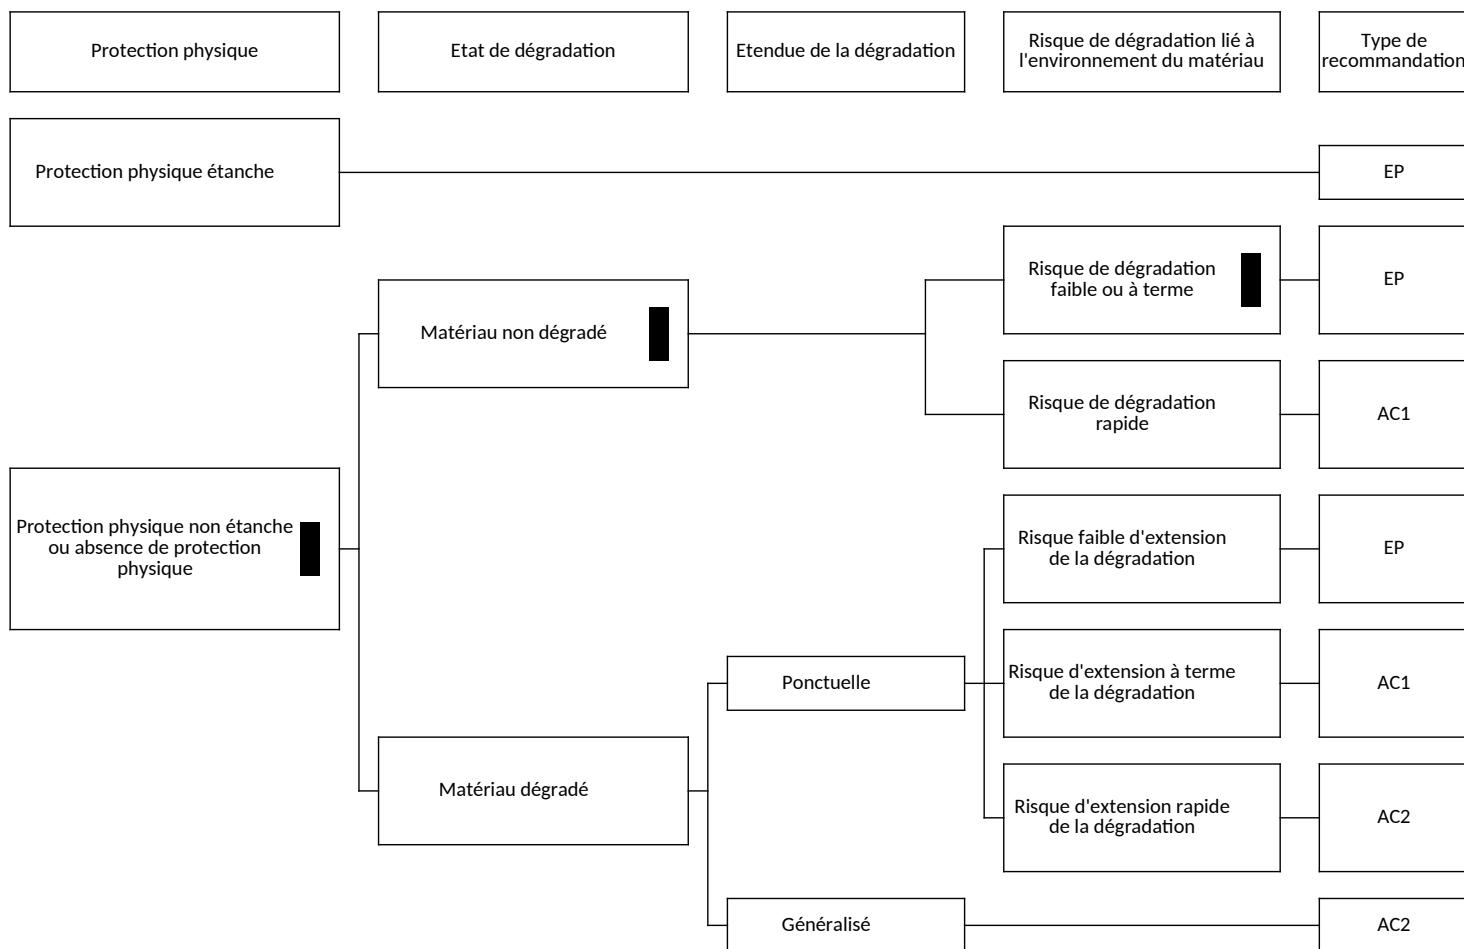


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-13 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

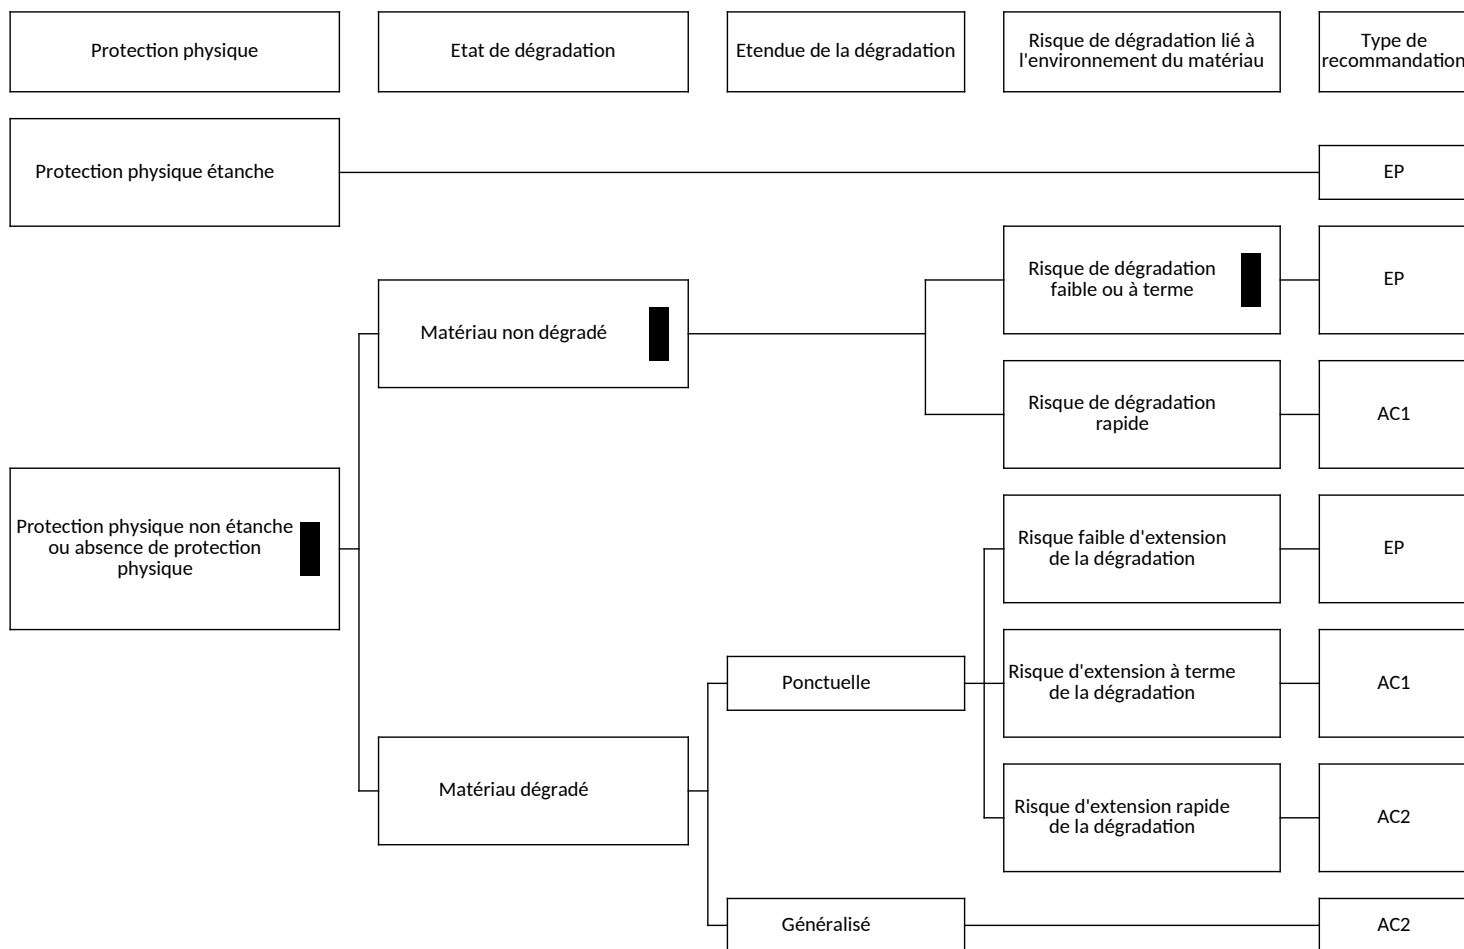


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-16 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

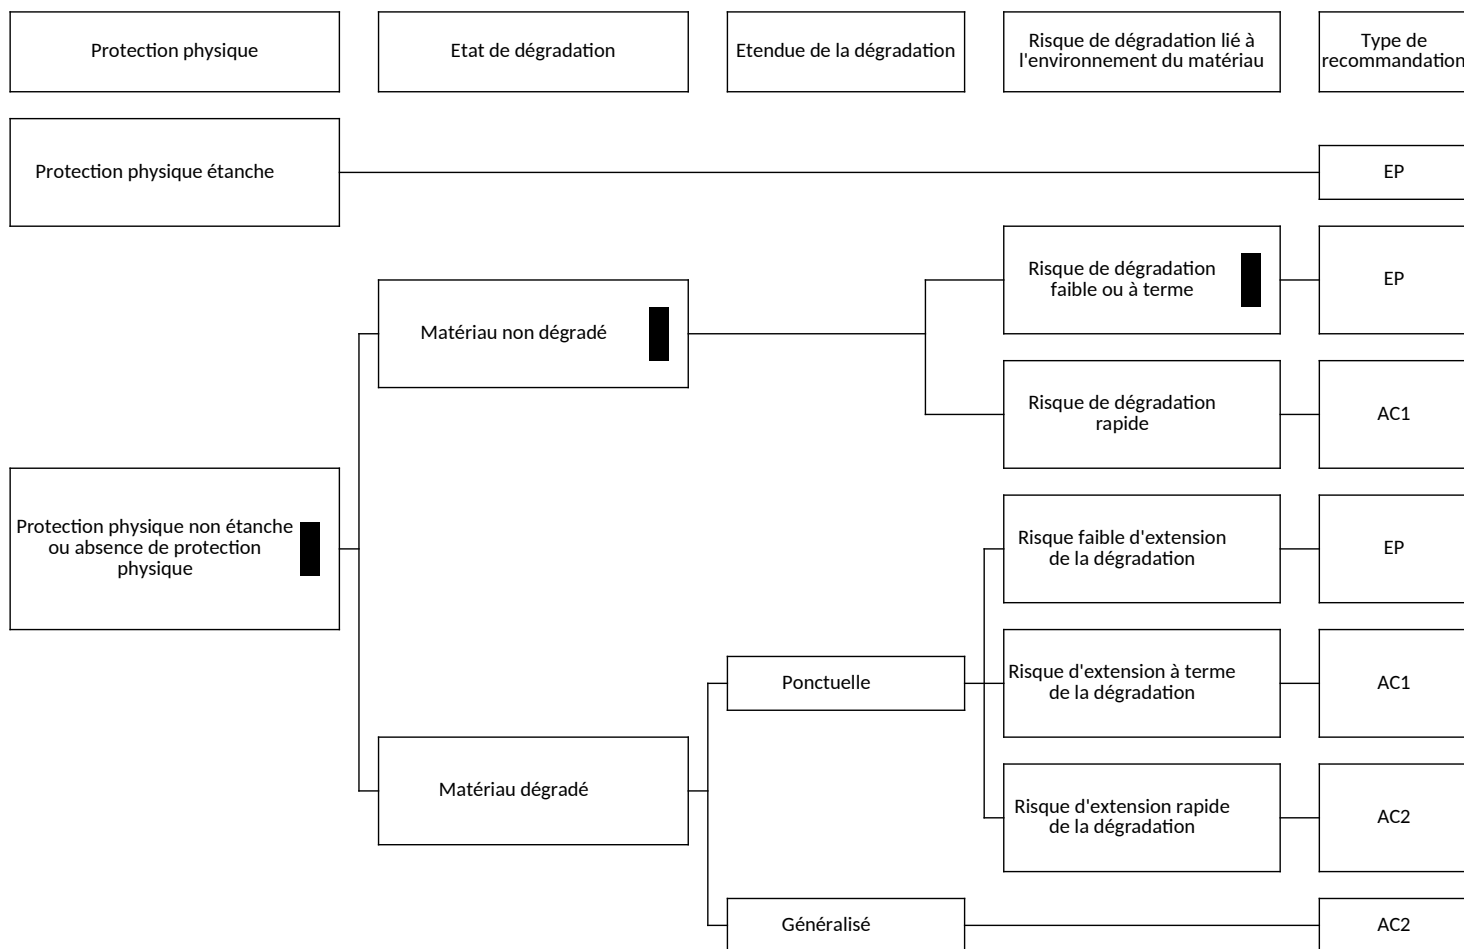


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-17 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

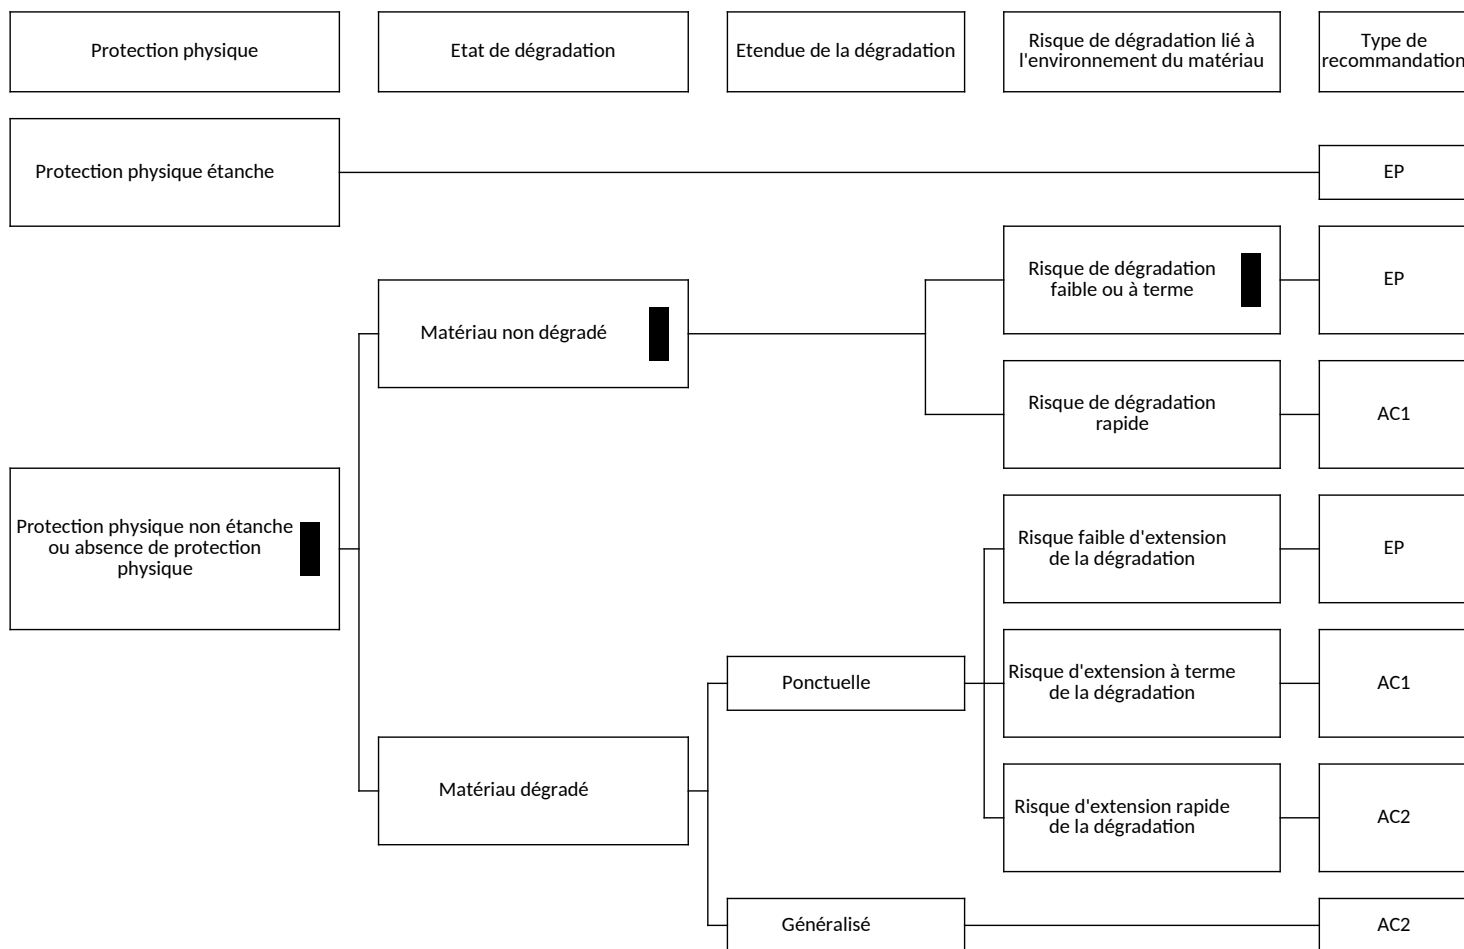


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-18 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

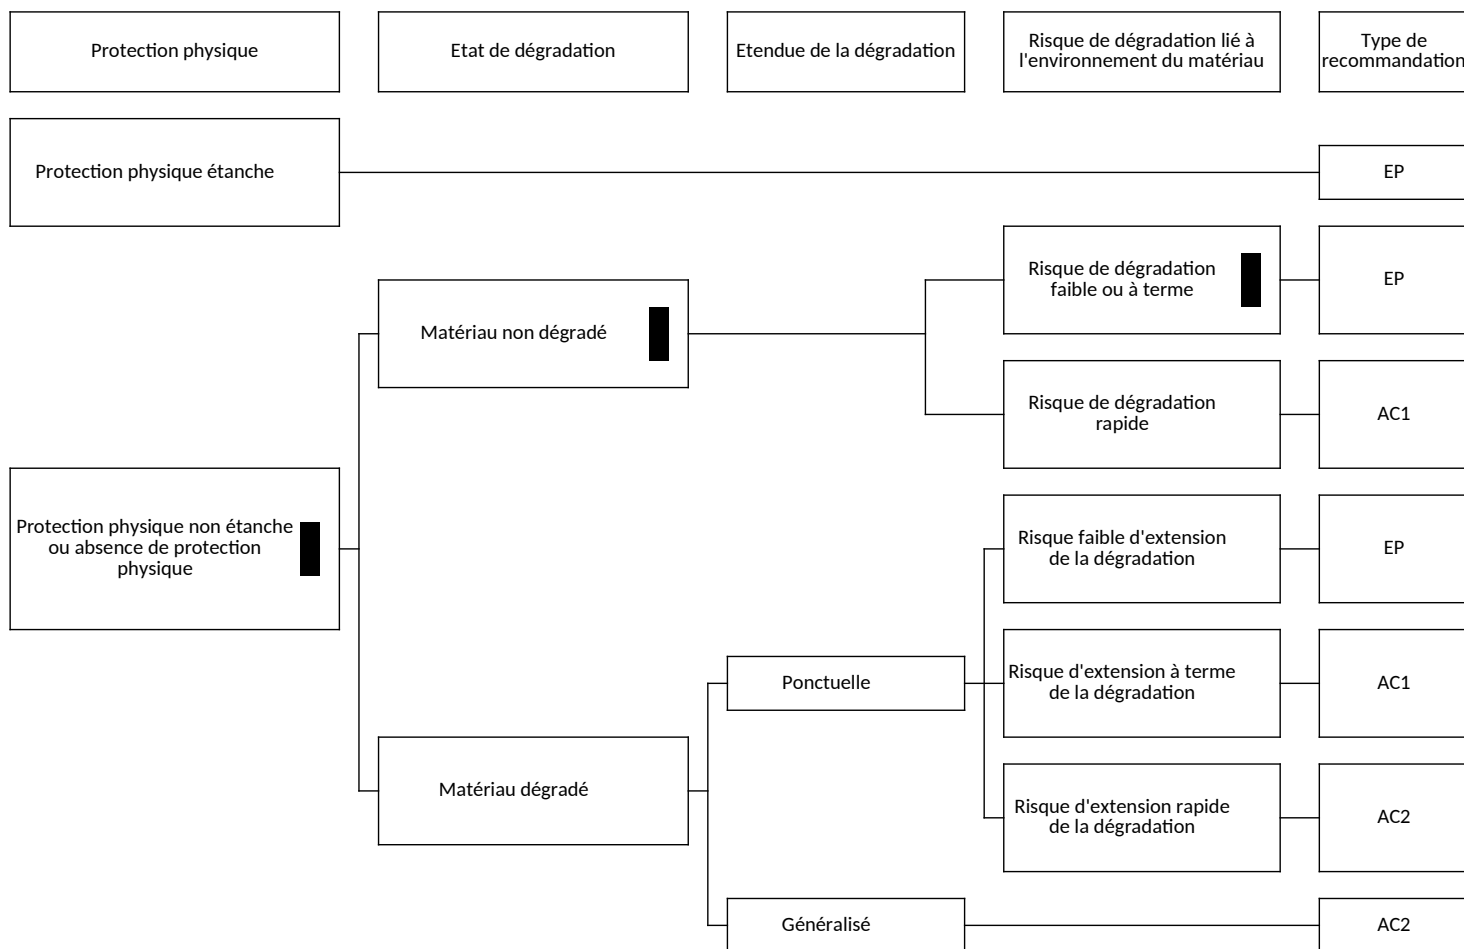


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-19 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

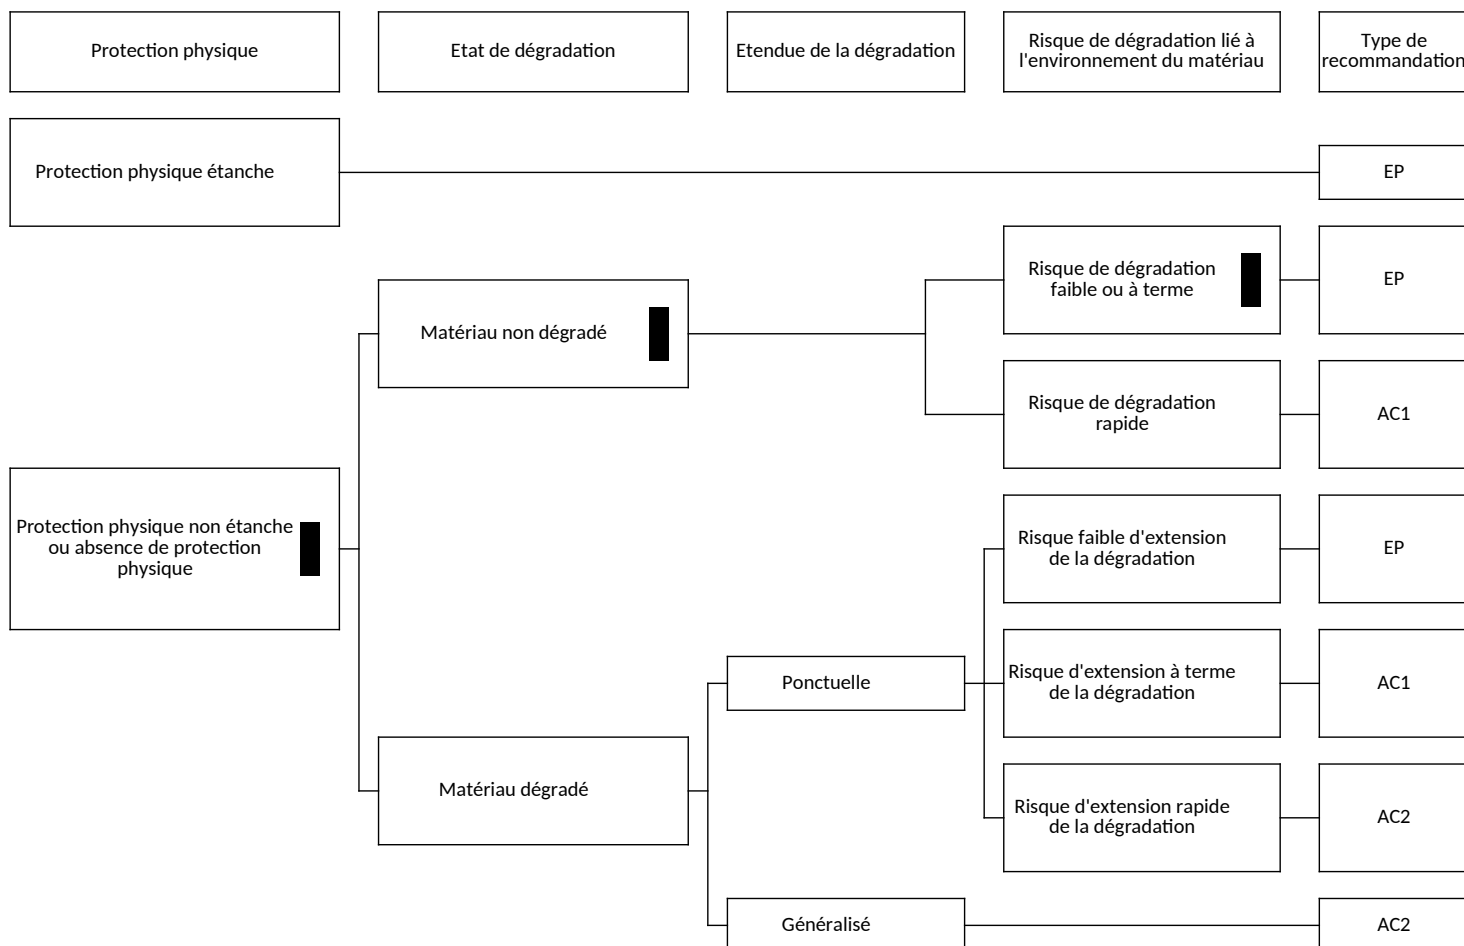


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-20 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

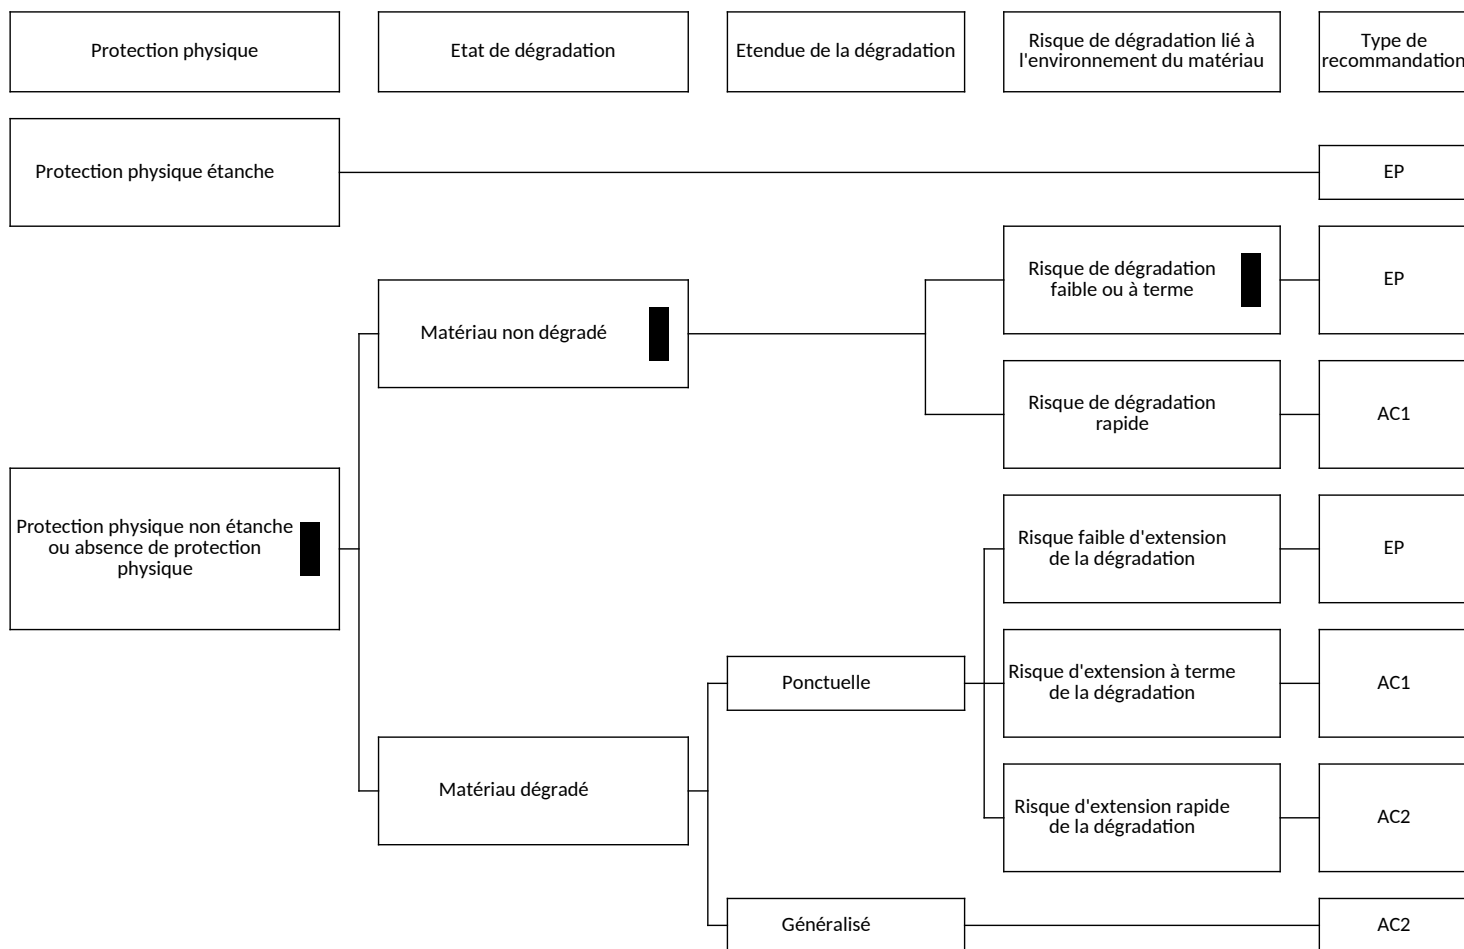


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-21 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

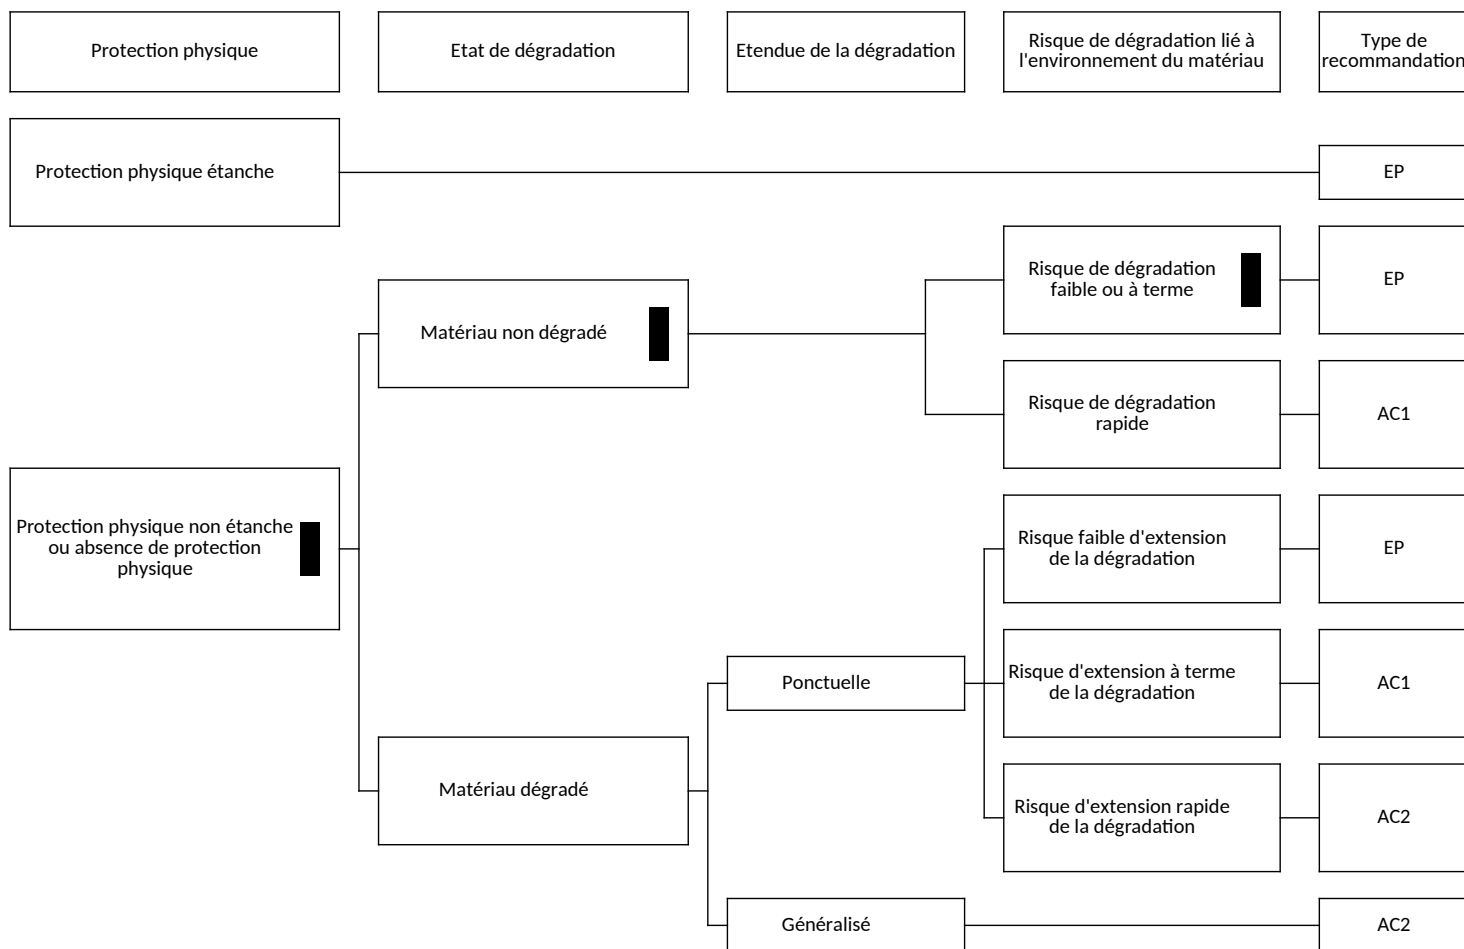


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-22A - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

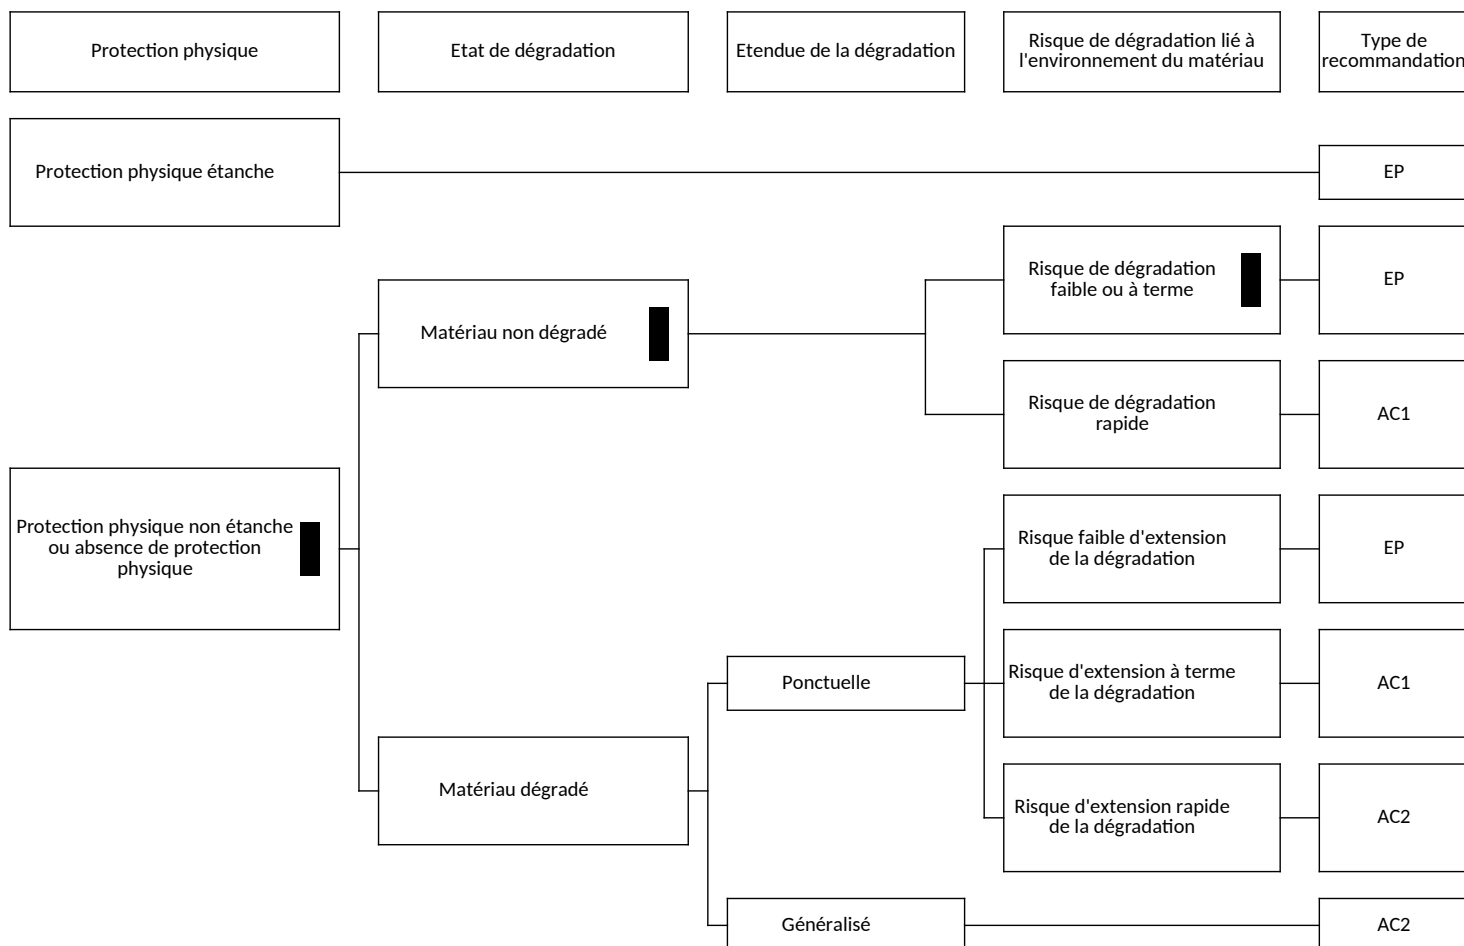


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-22B - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

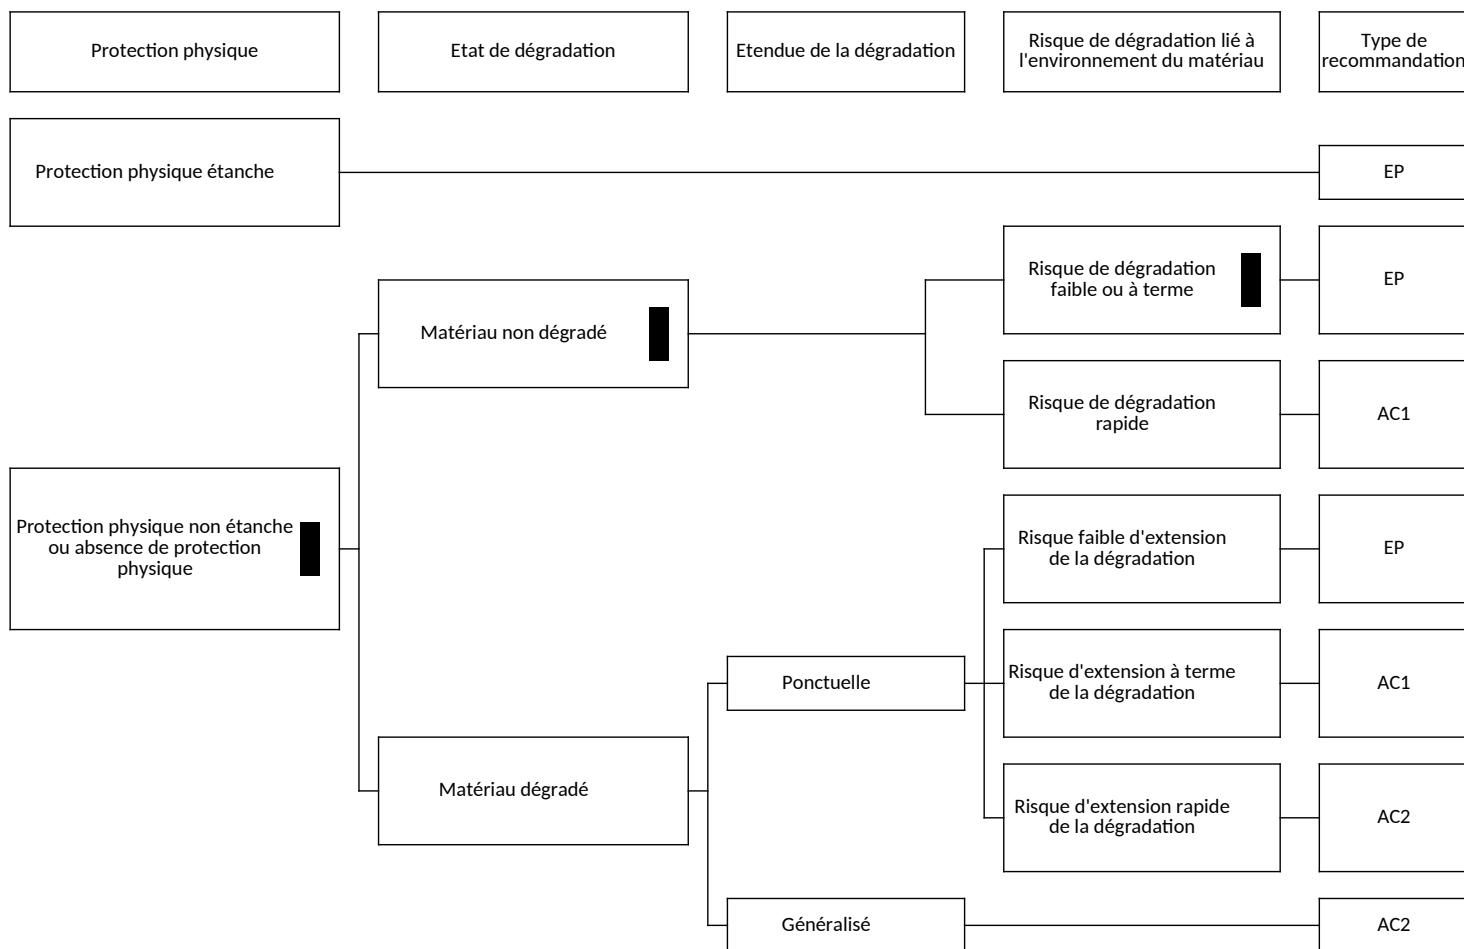


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-23 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

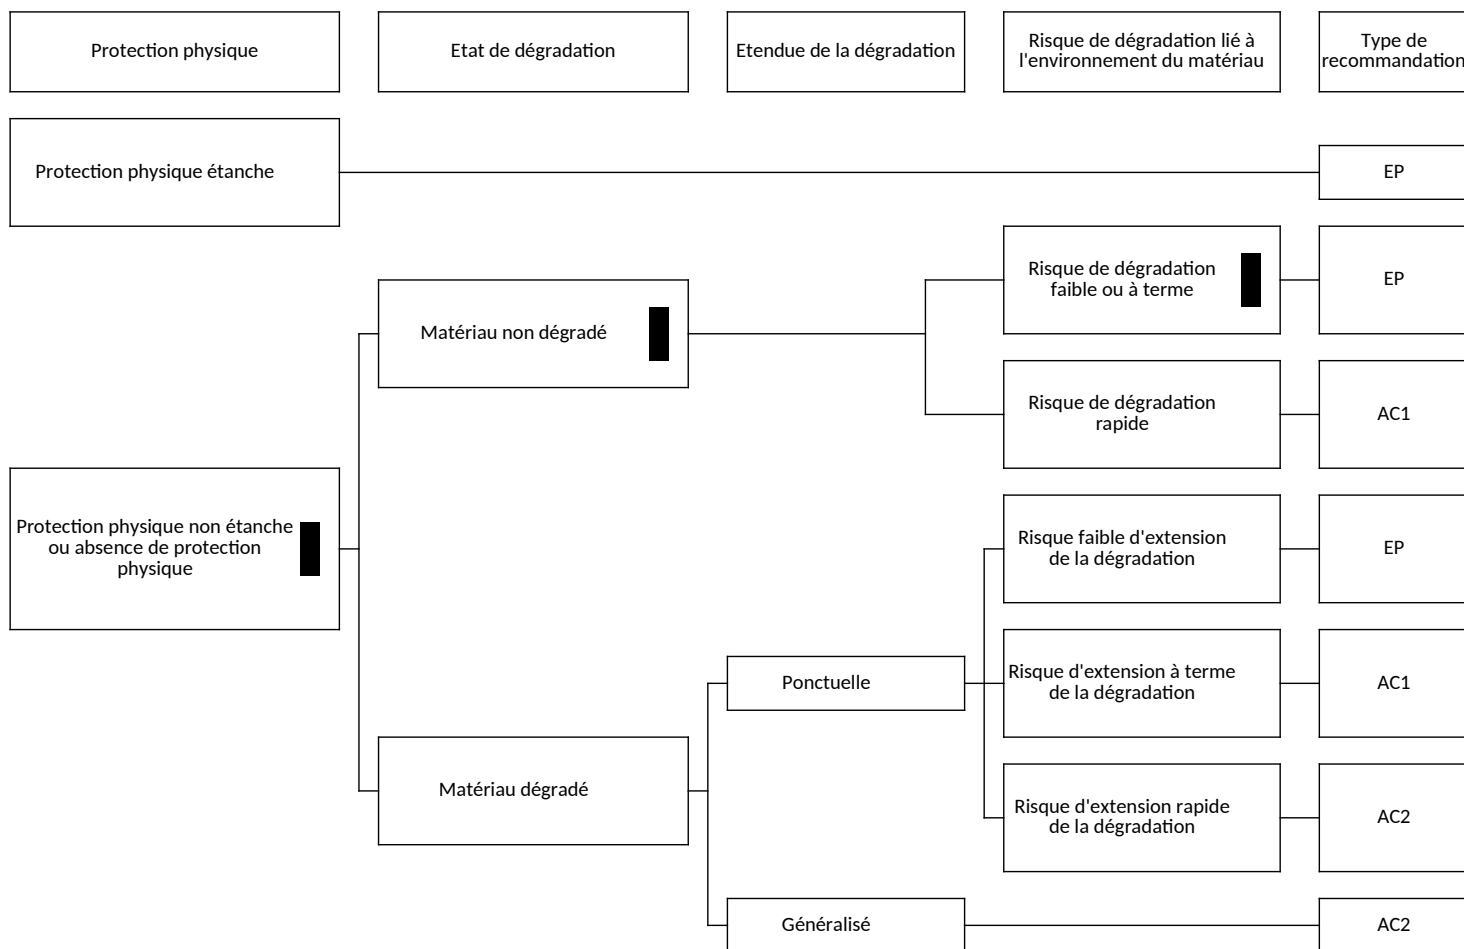


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-24 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

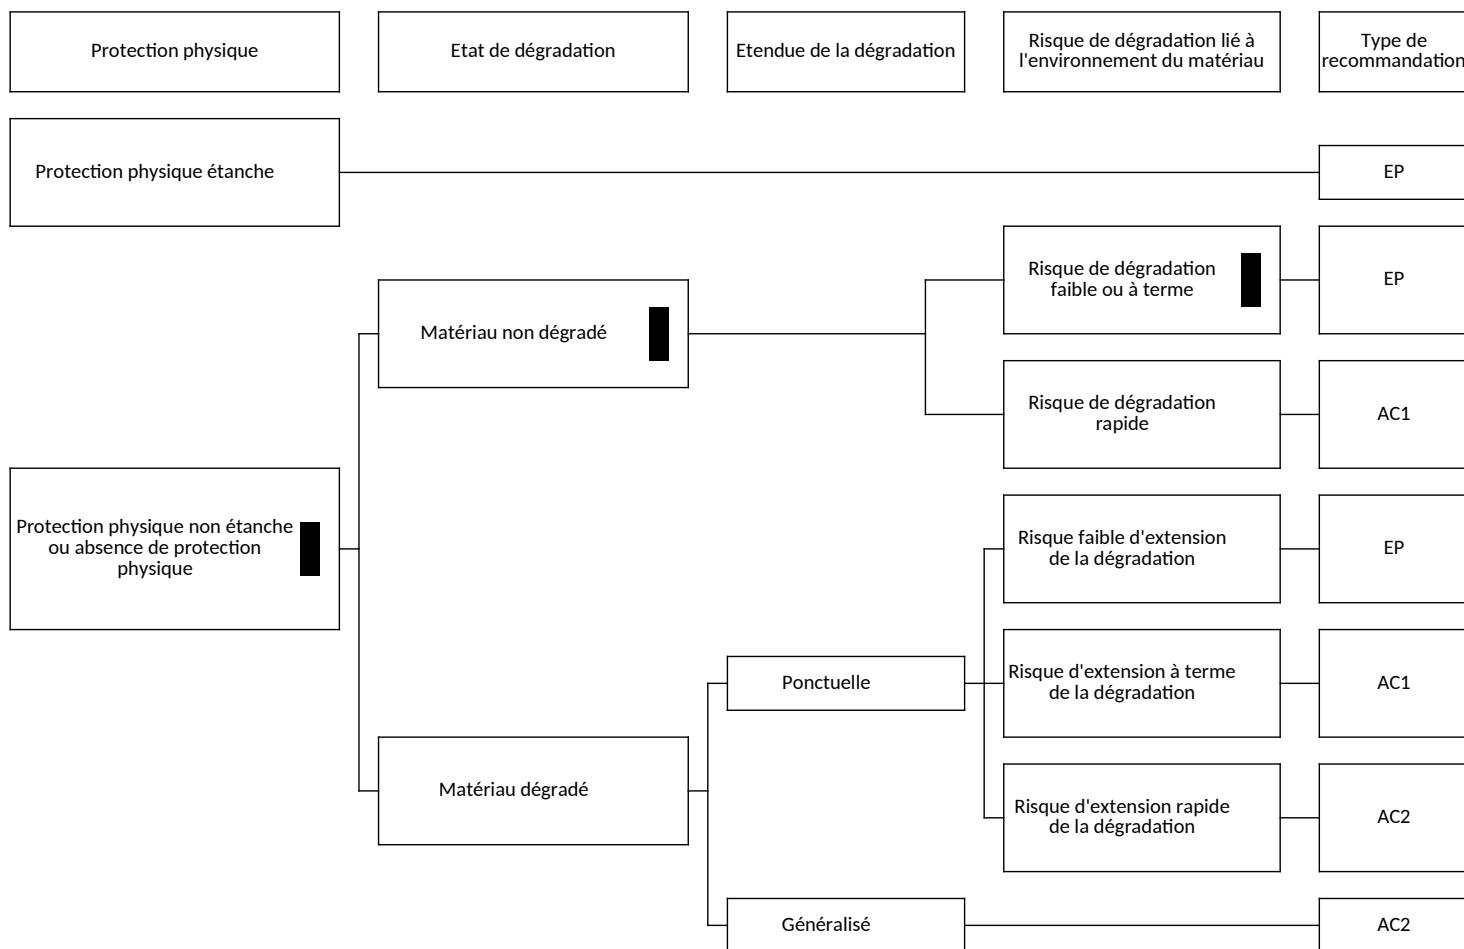


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-25 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

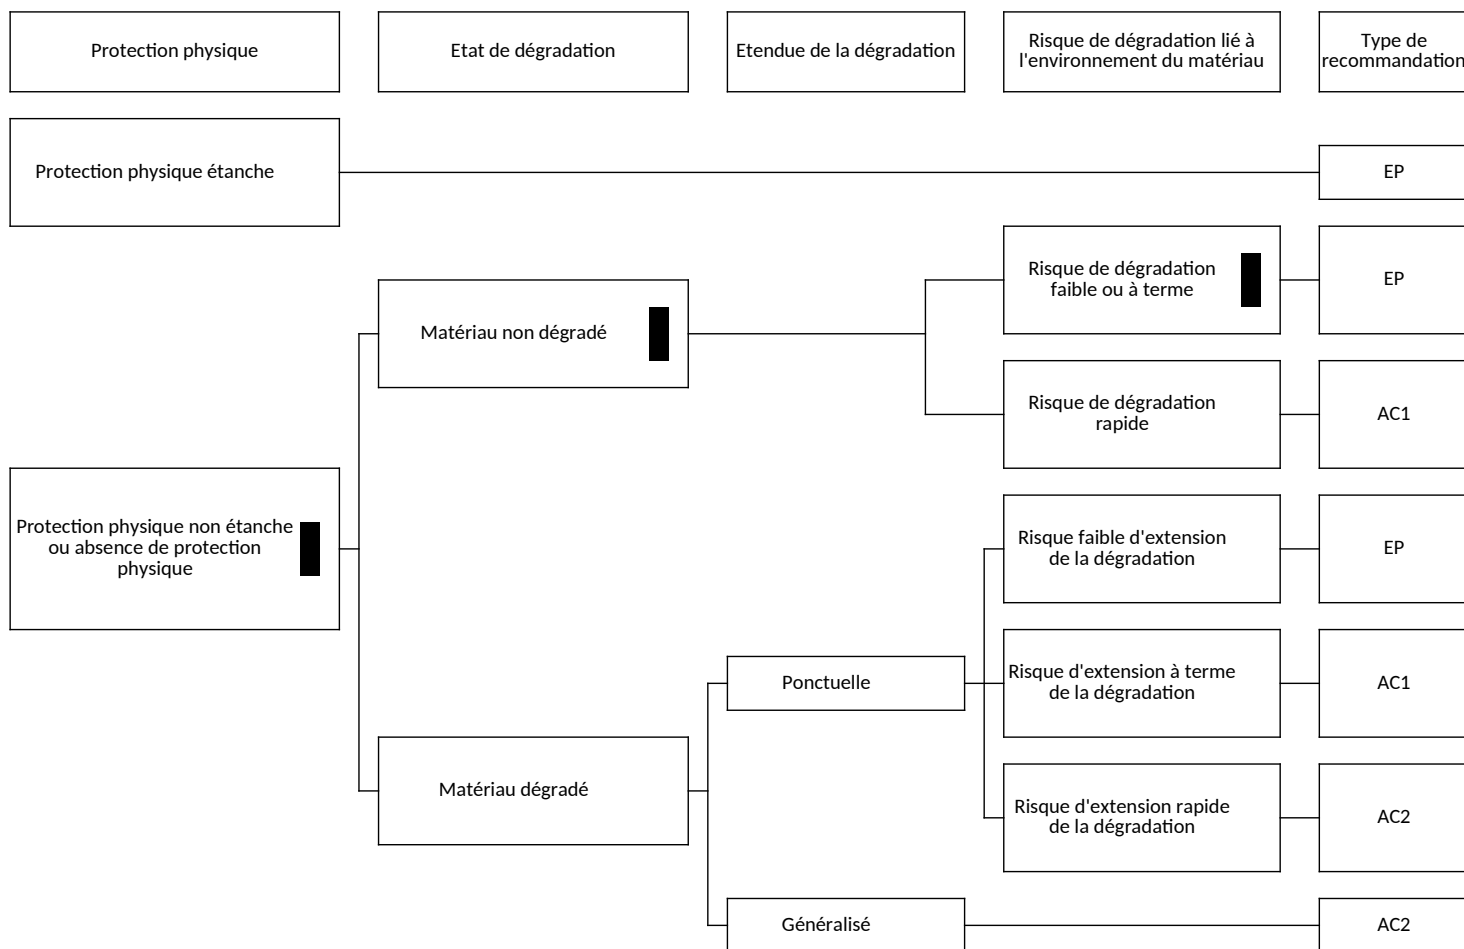


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-26 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

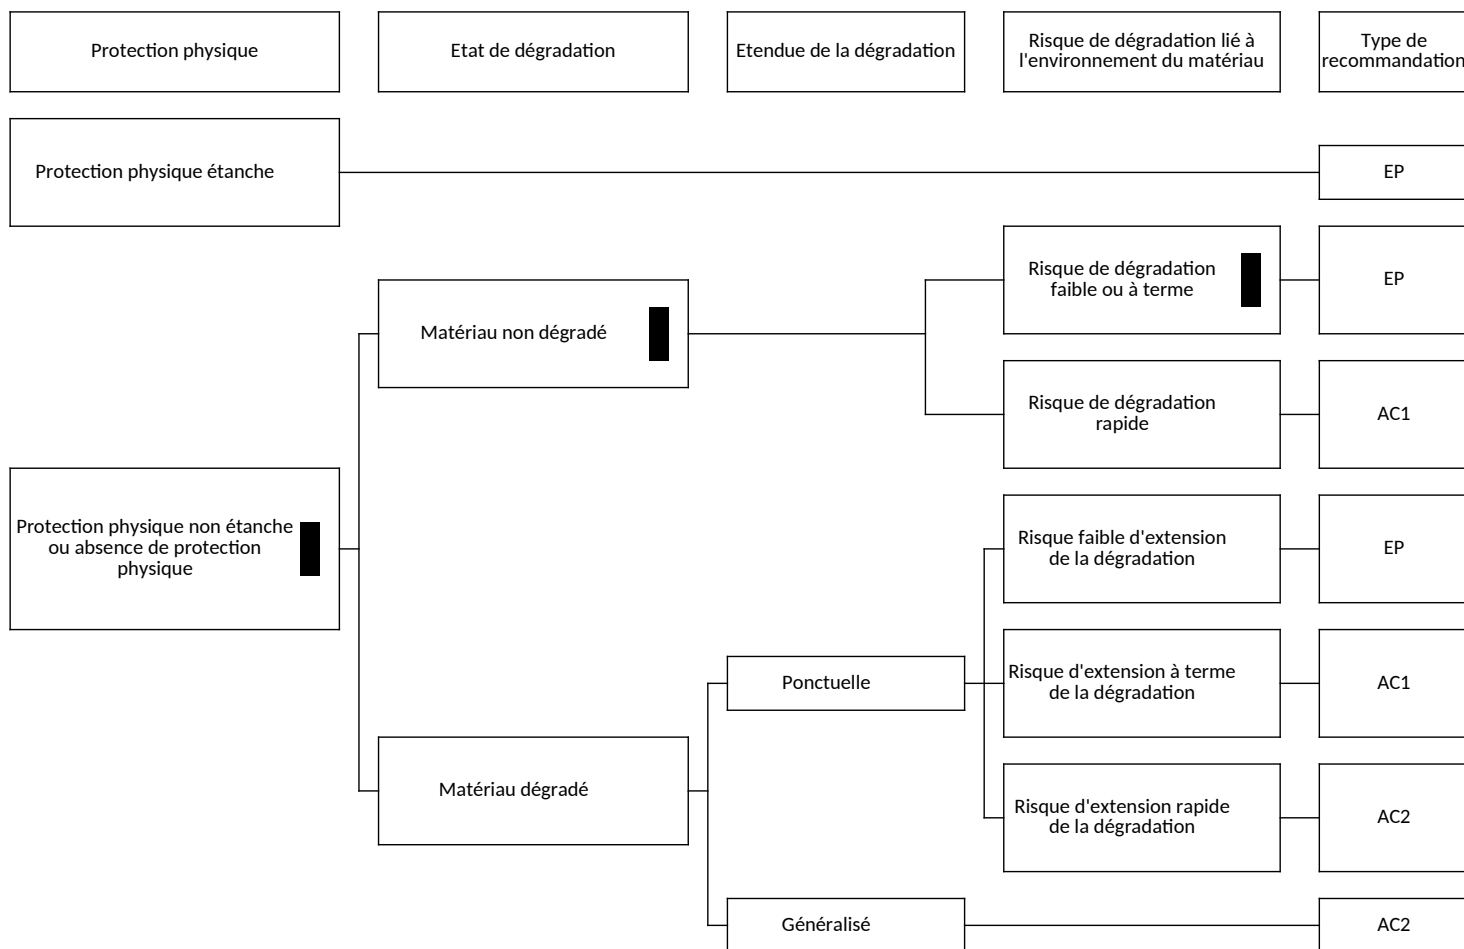


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-27 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

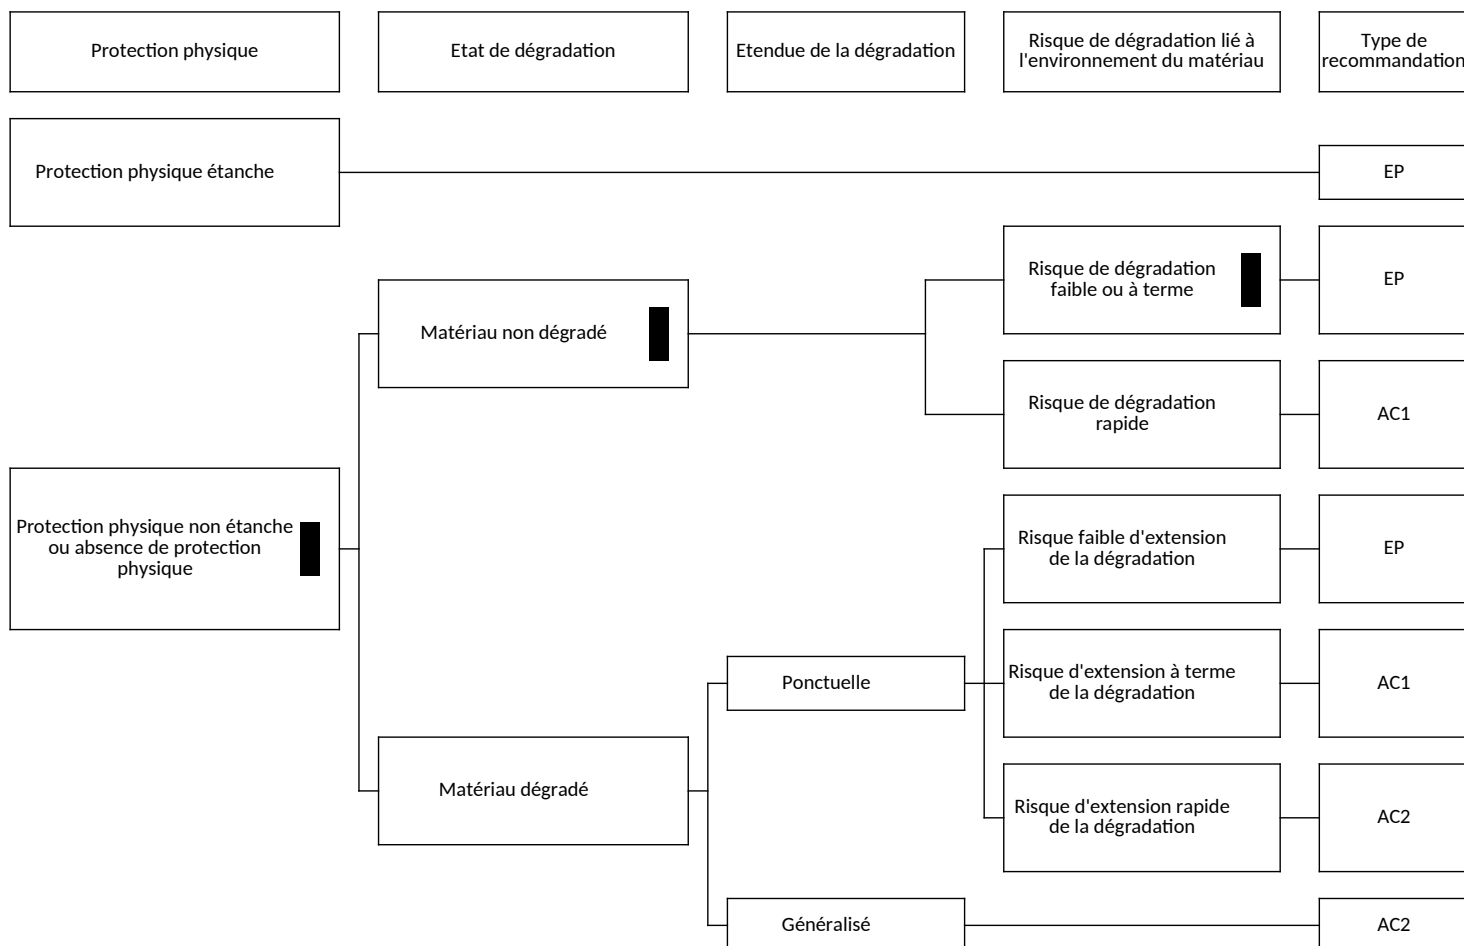


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-28 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

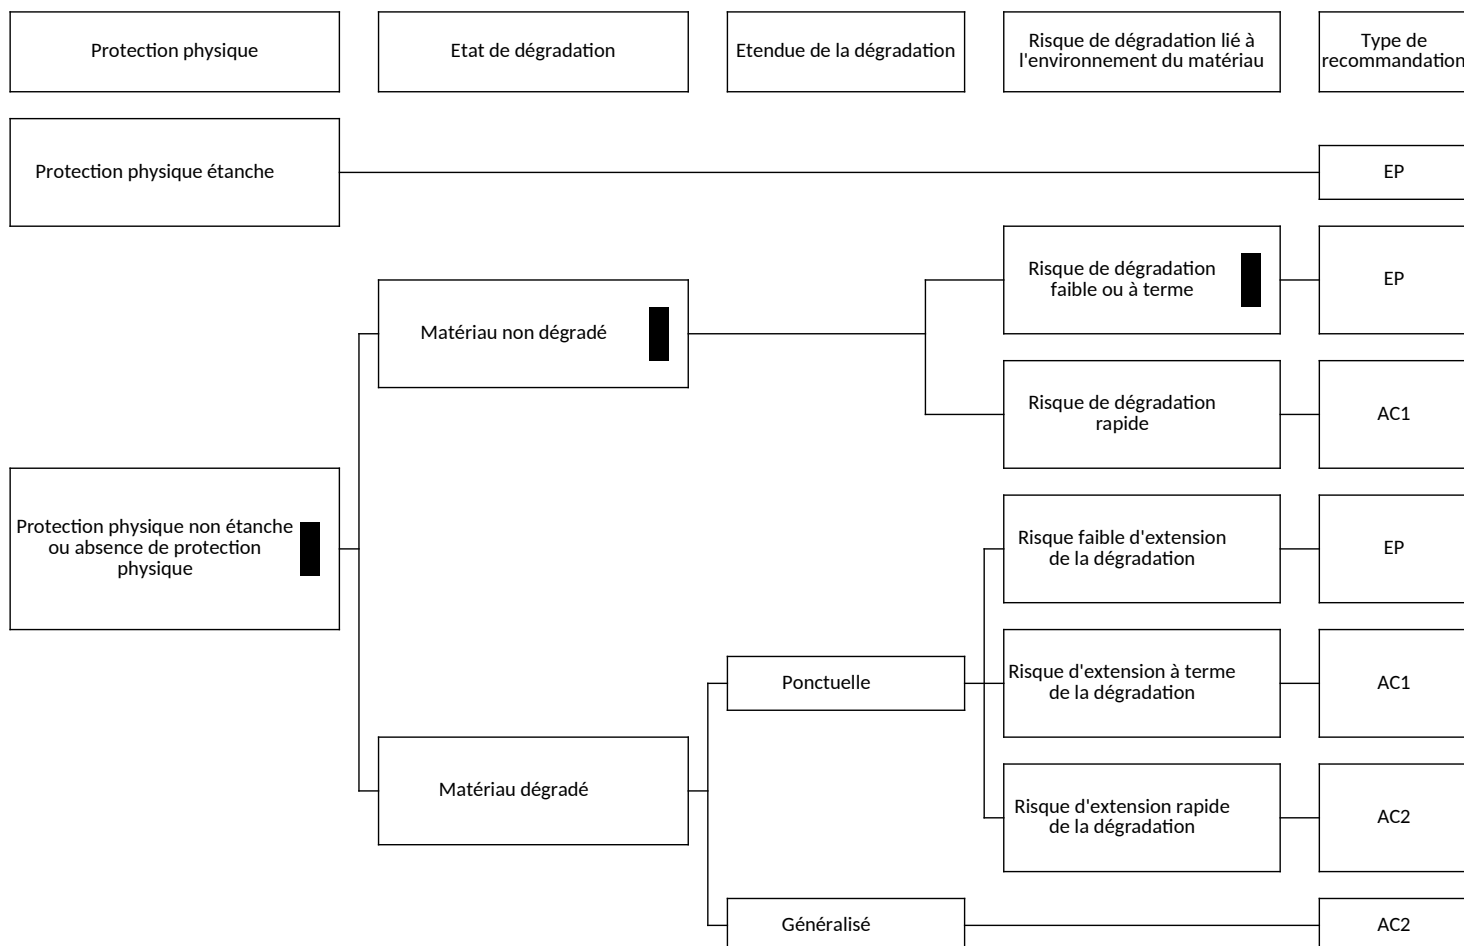


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-29 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

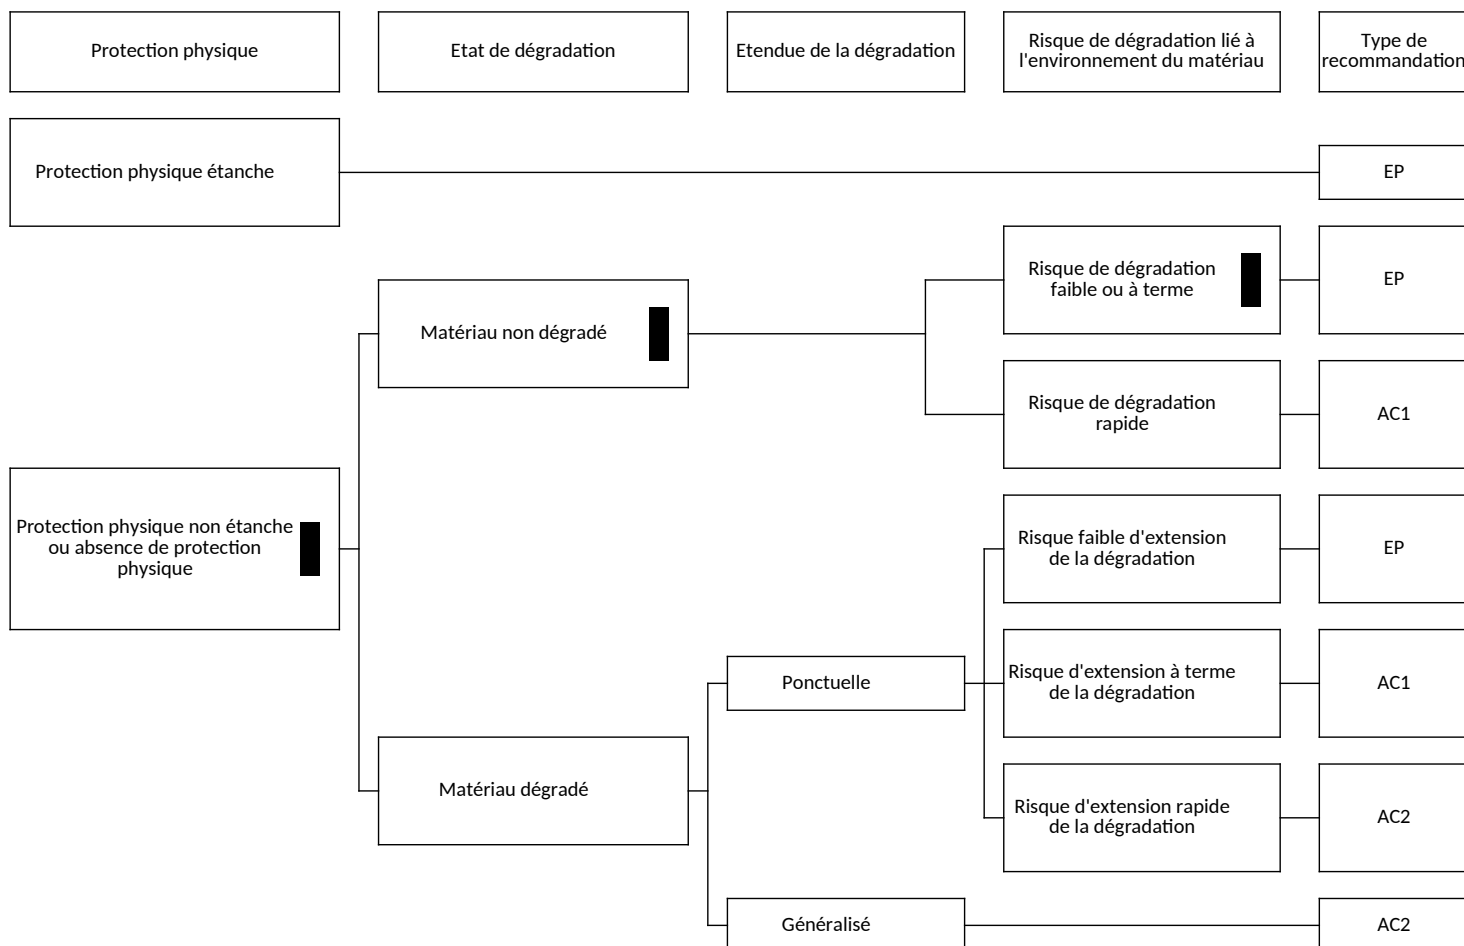


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-30 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

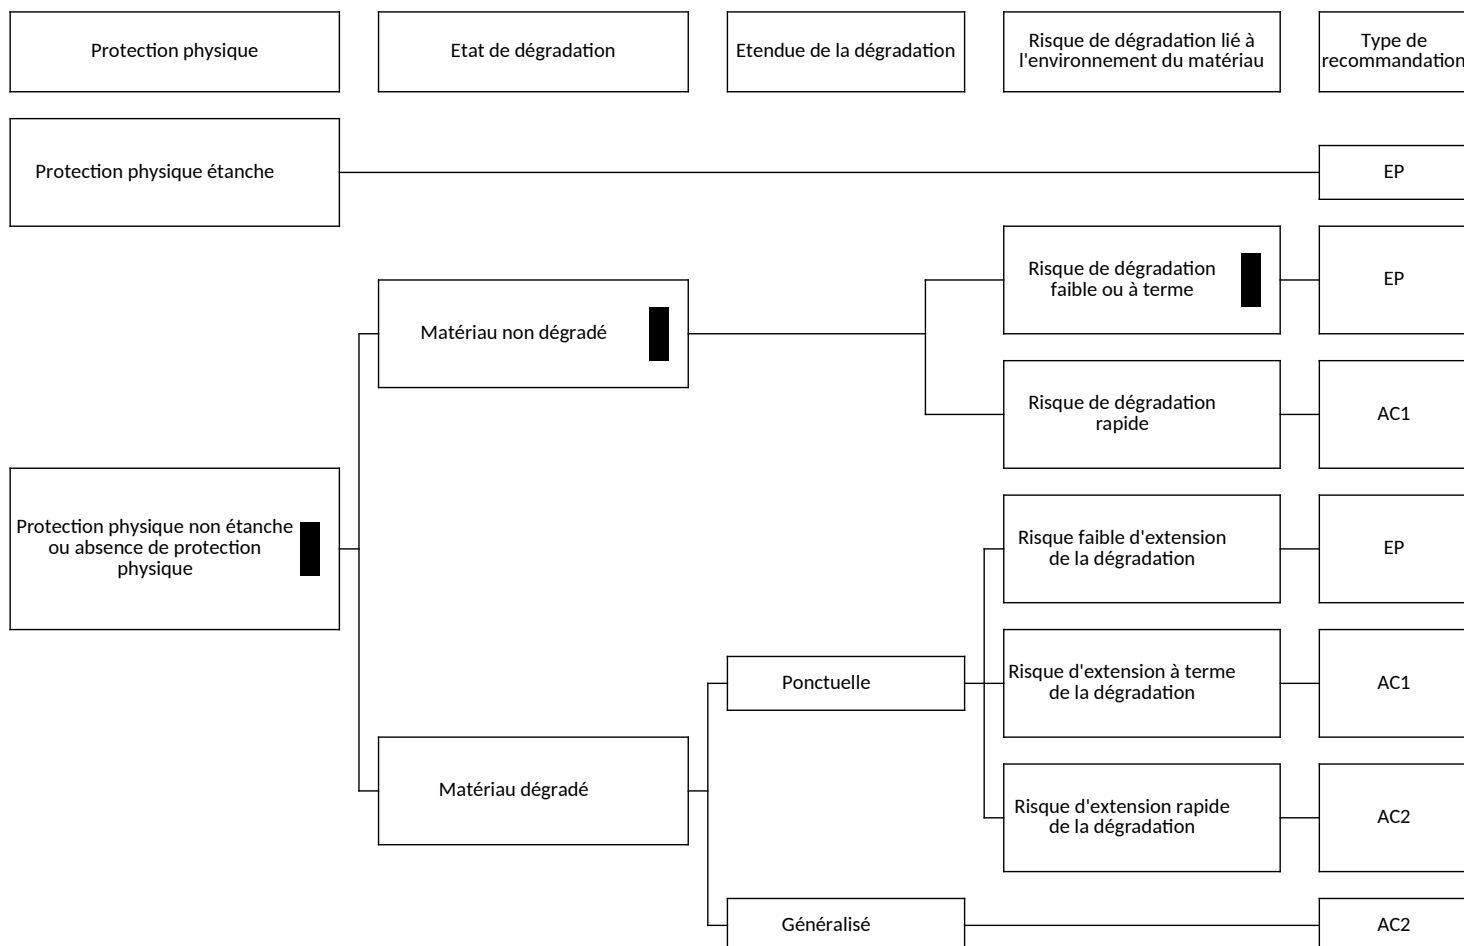


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-31 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

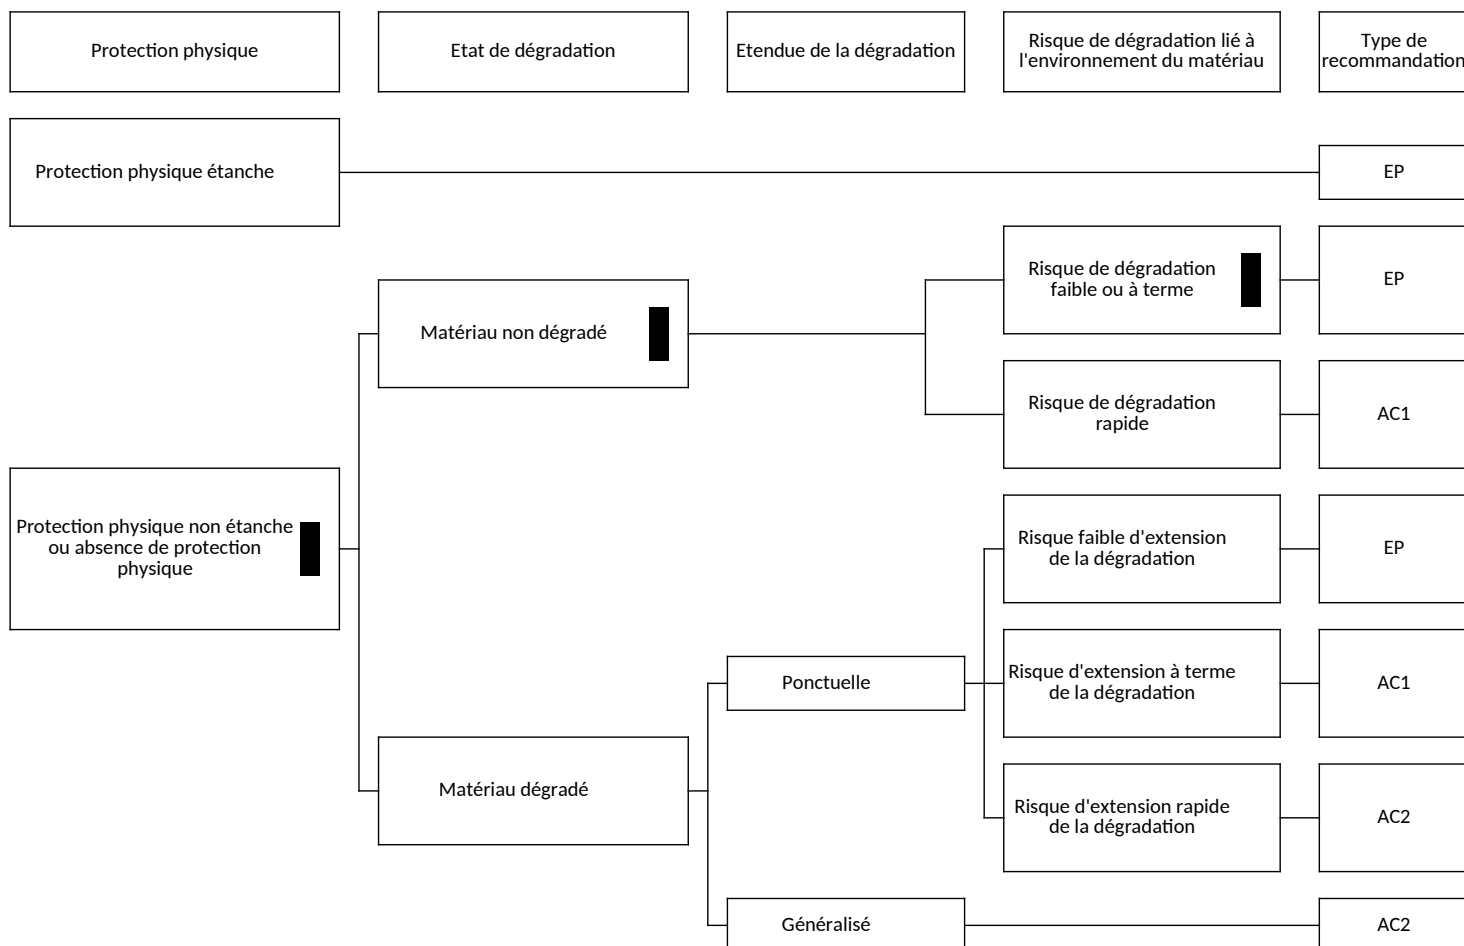


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-33 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

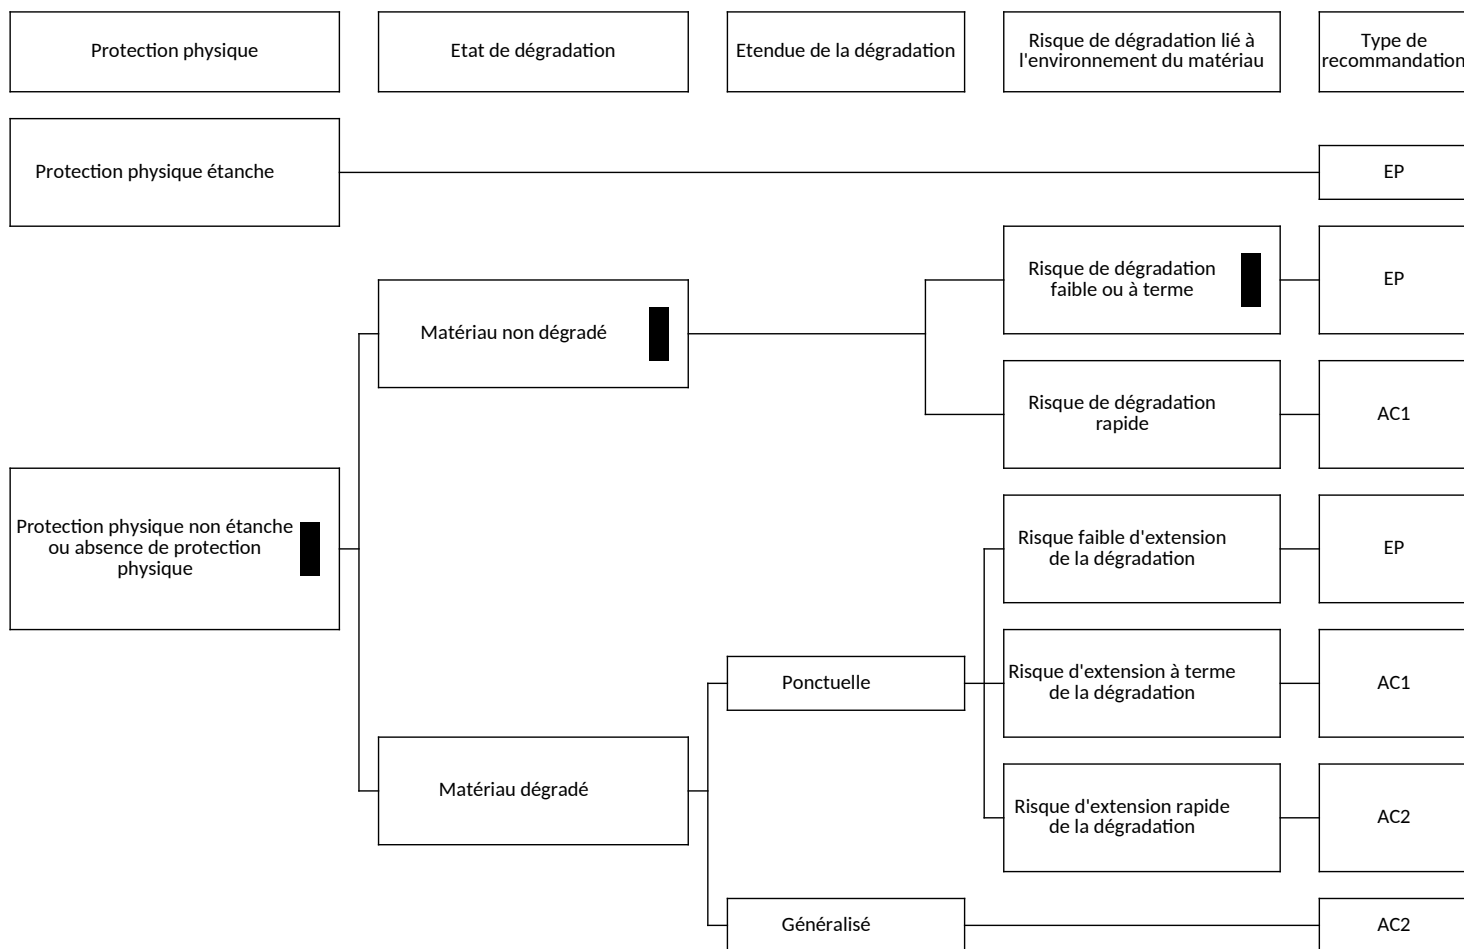


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-35 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

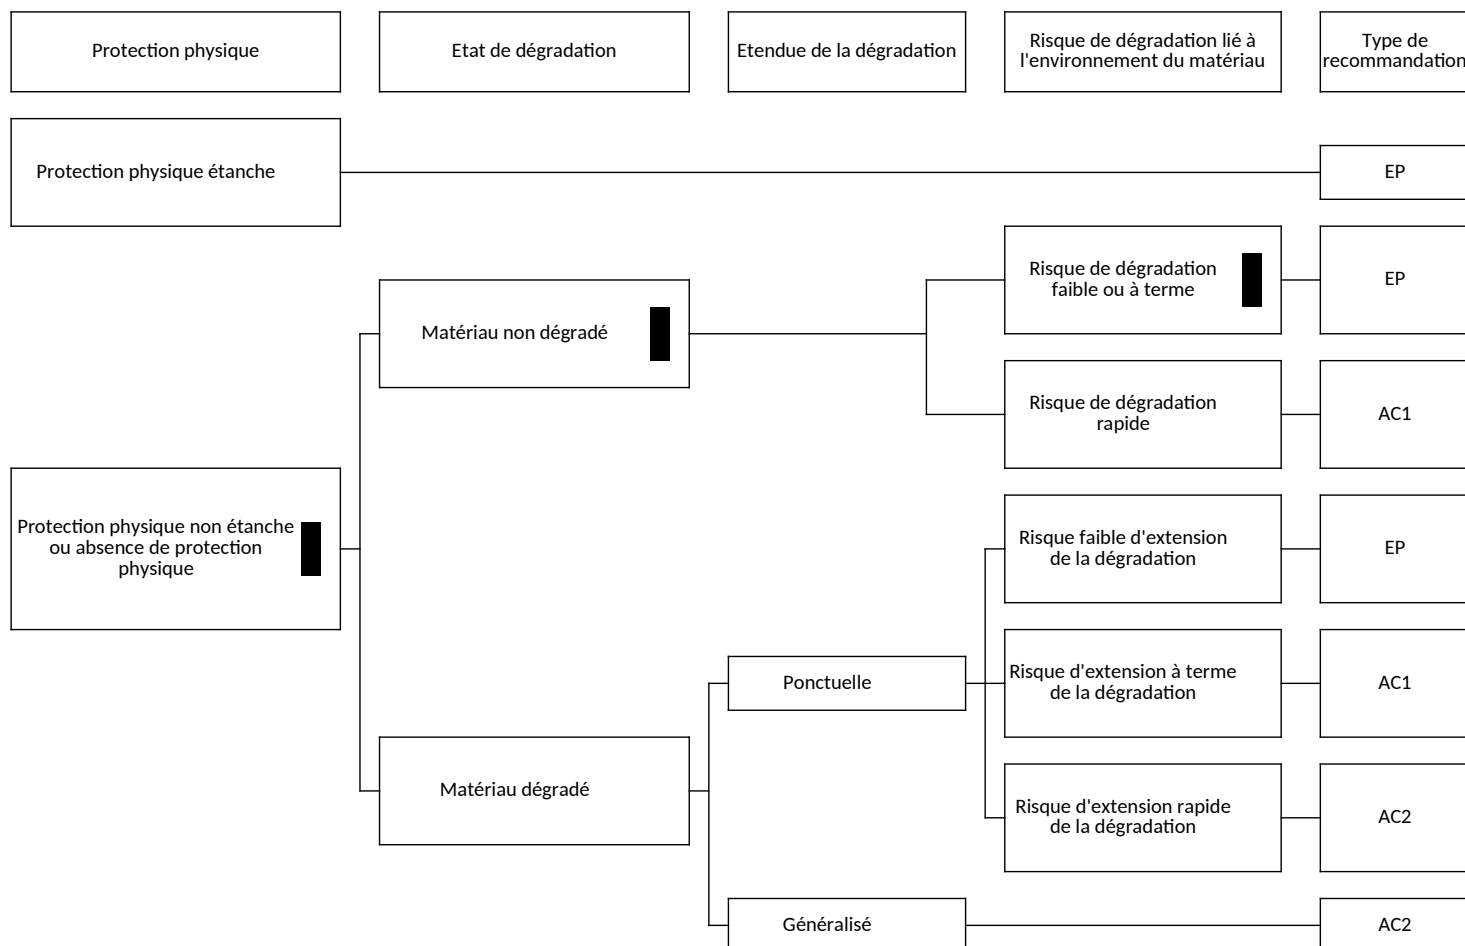


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-36 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

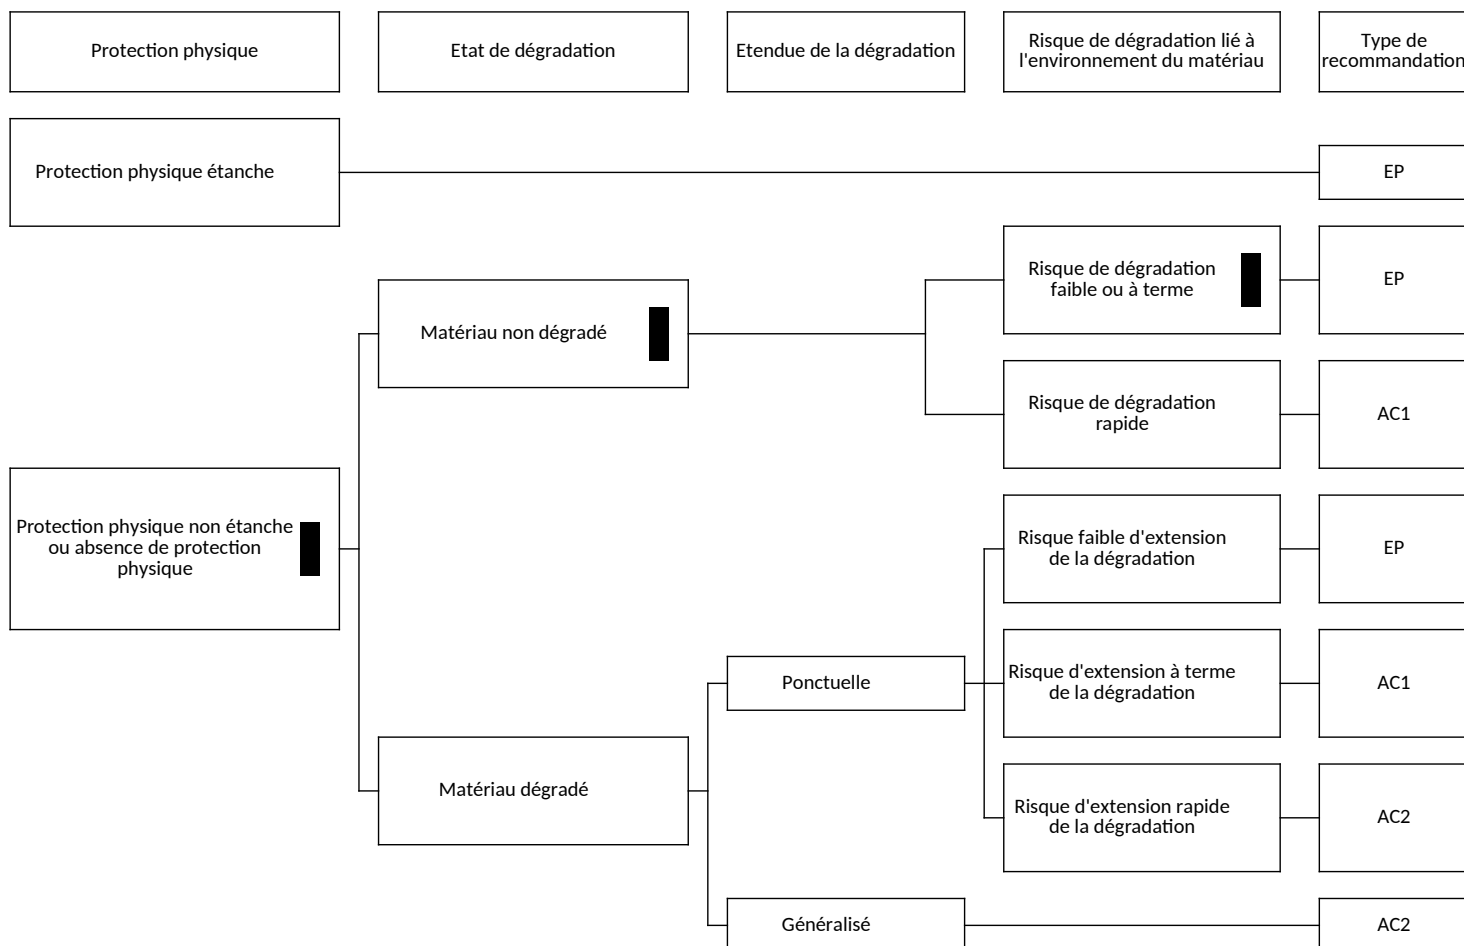


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-37 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

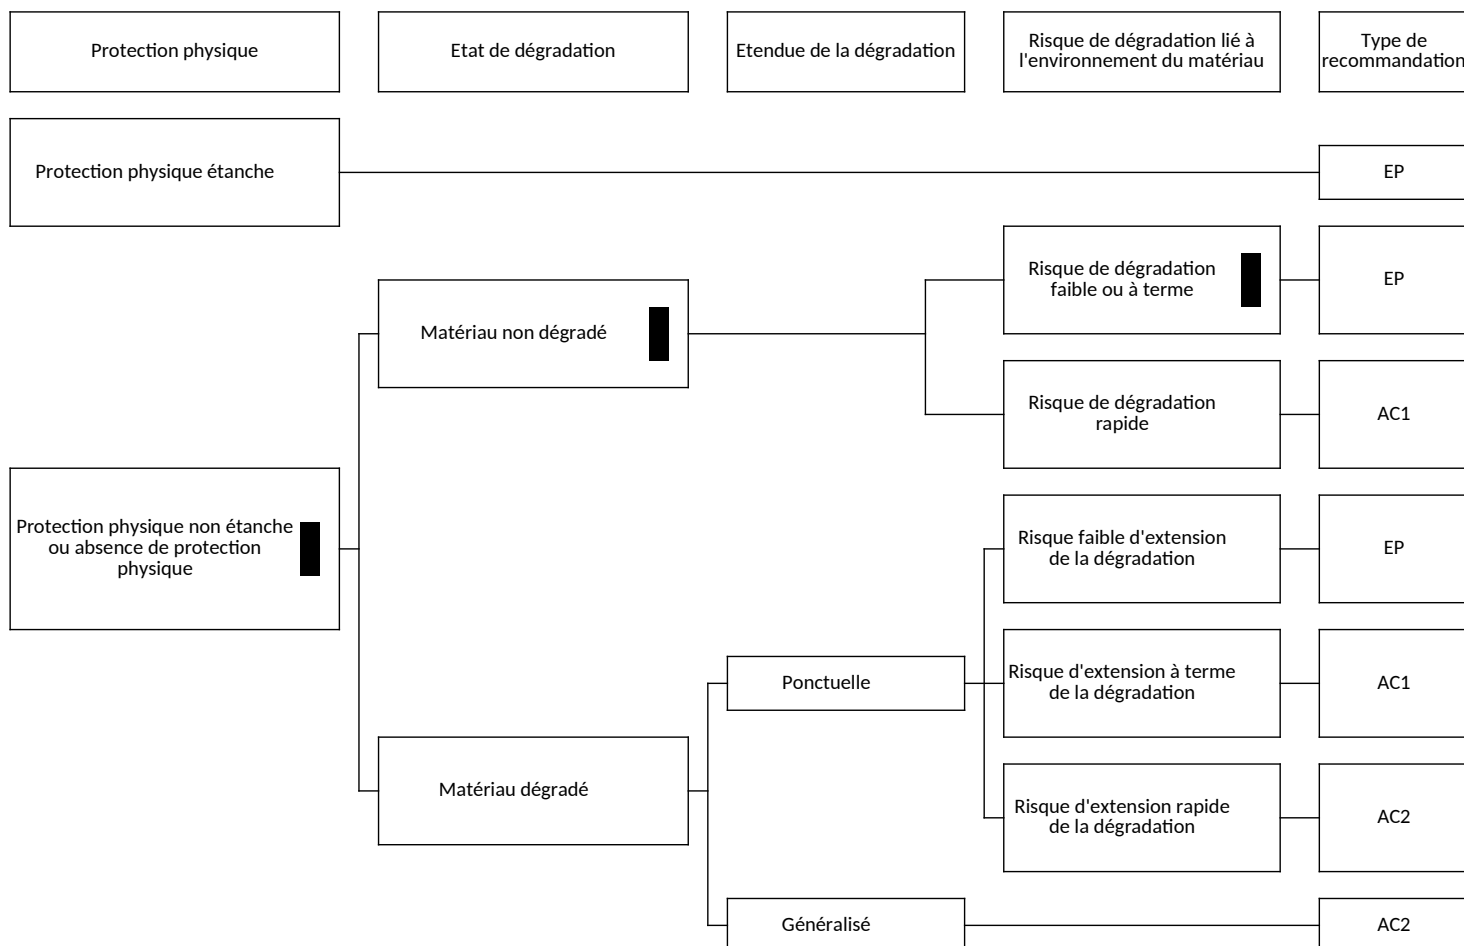


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-38 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

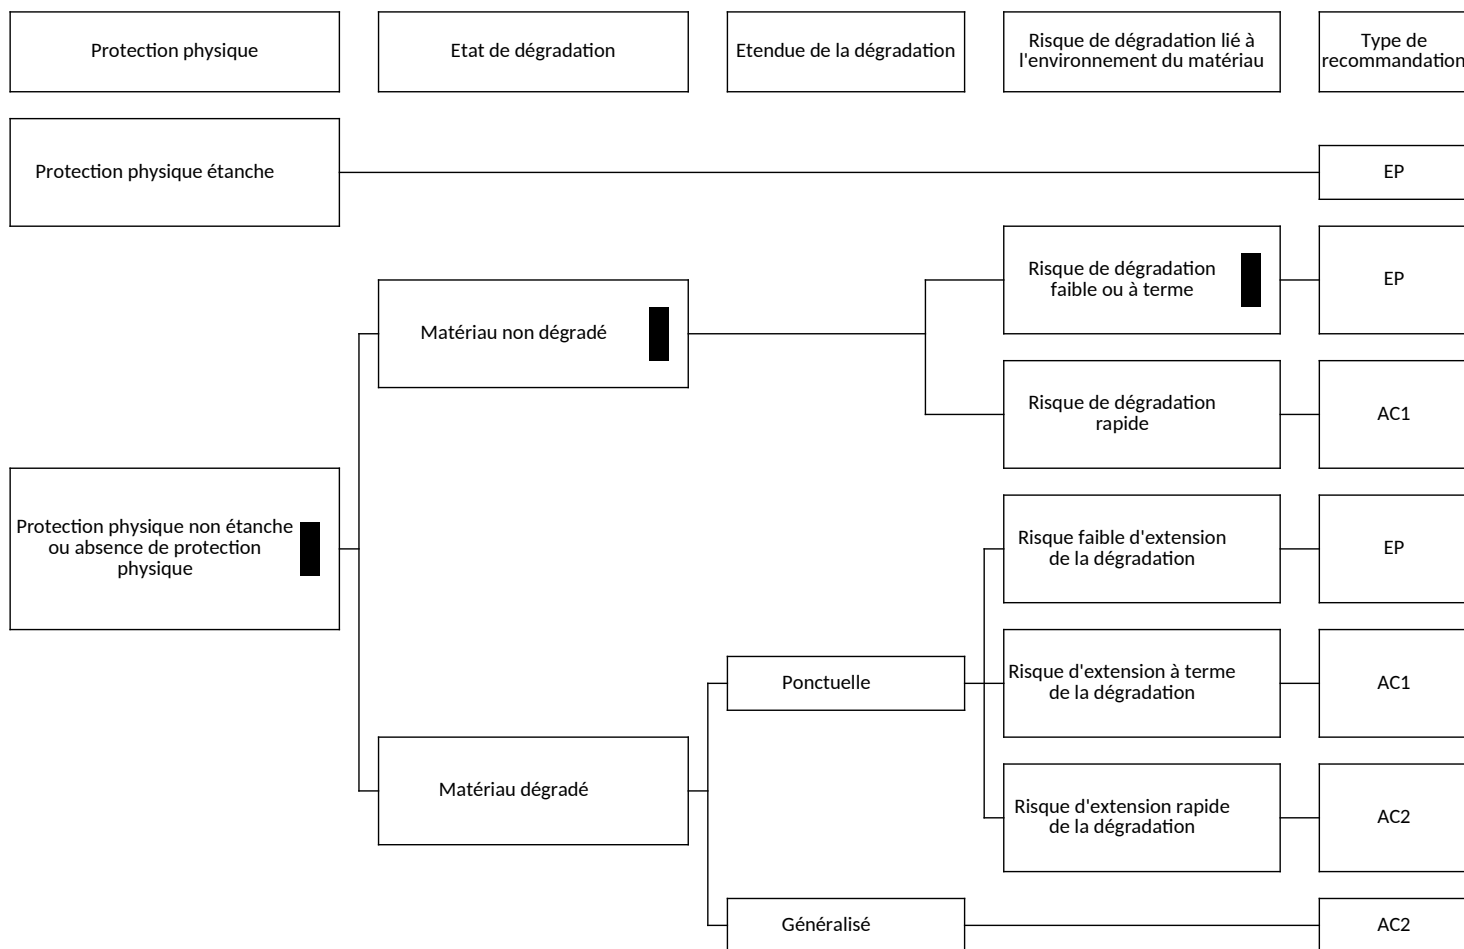


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-39 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

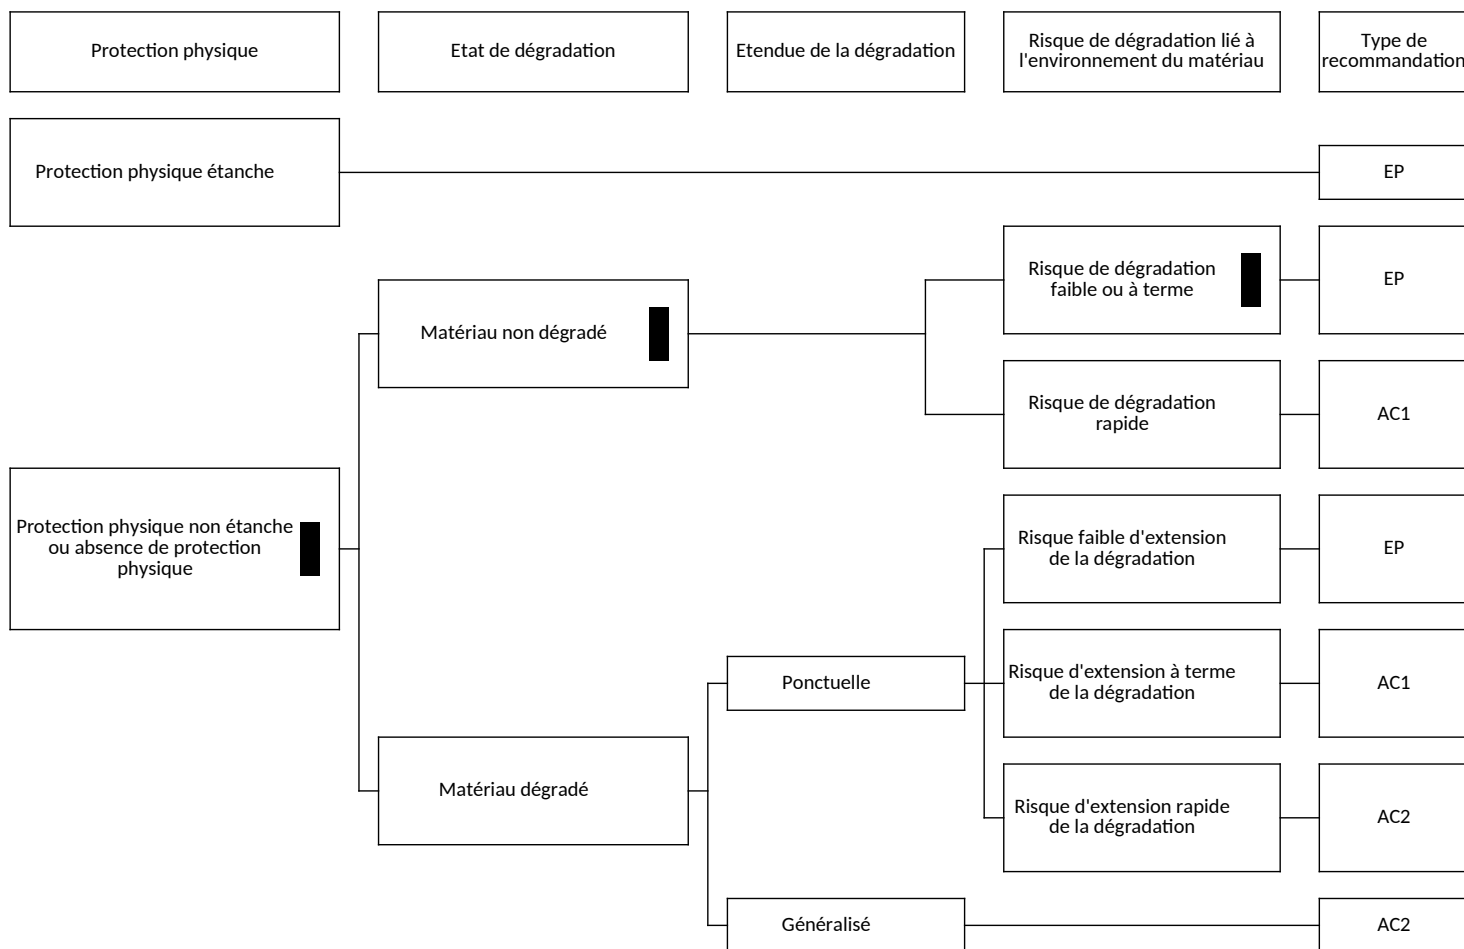


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-42 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

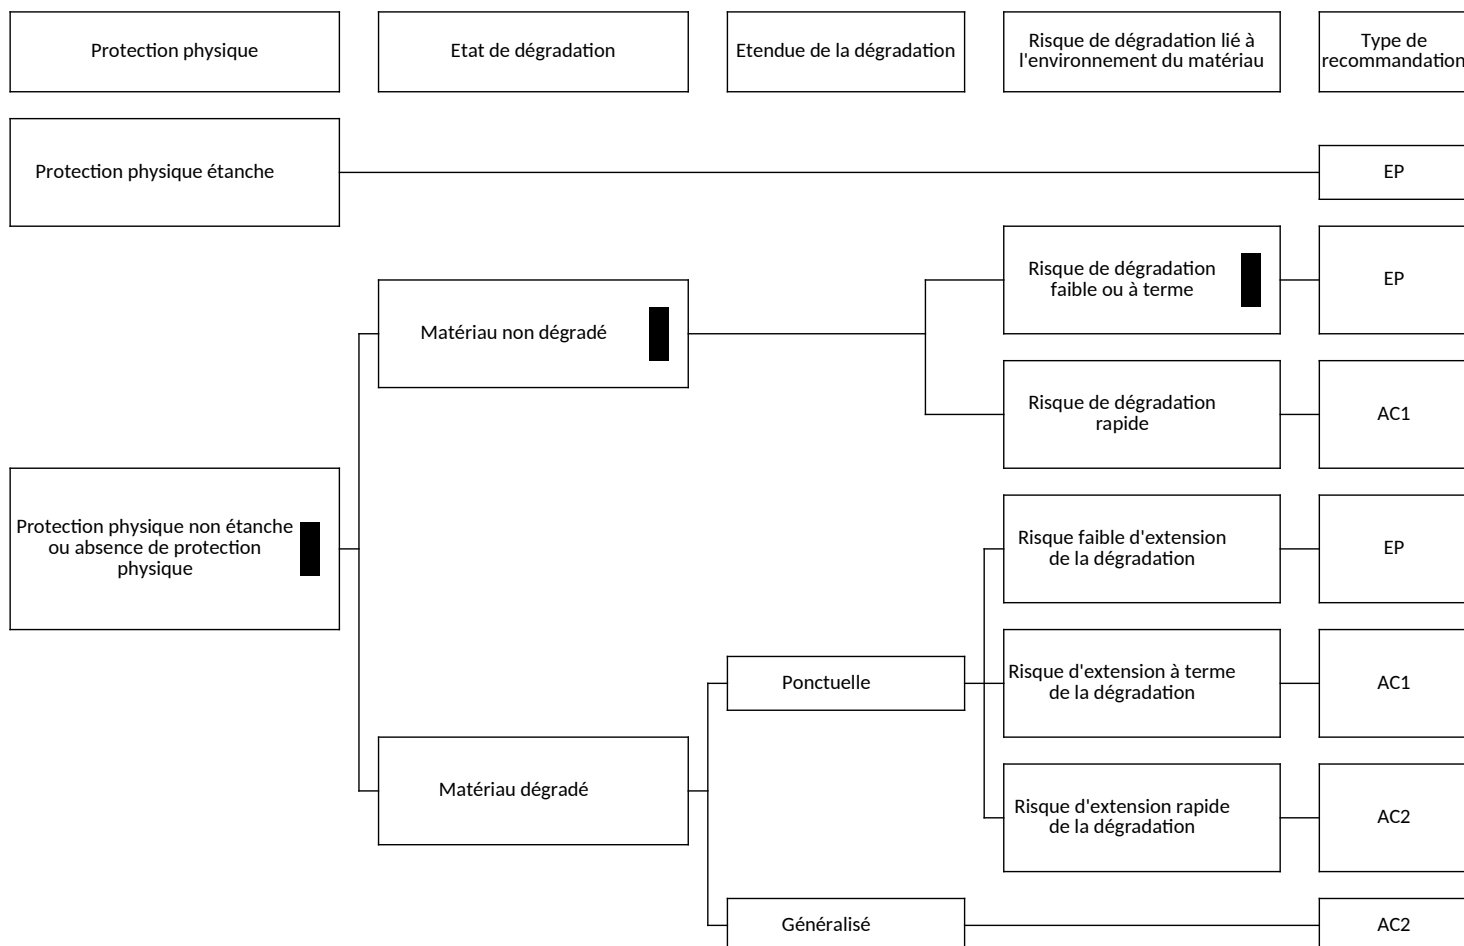


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-44 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

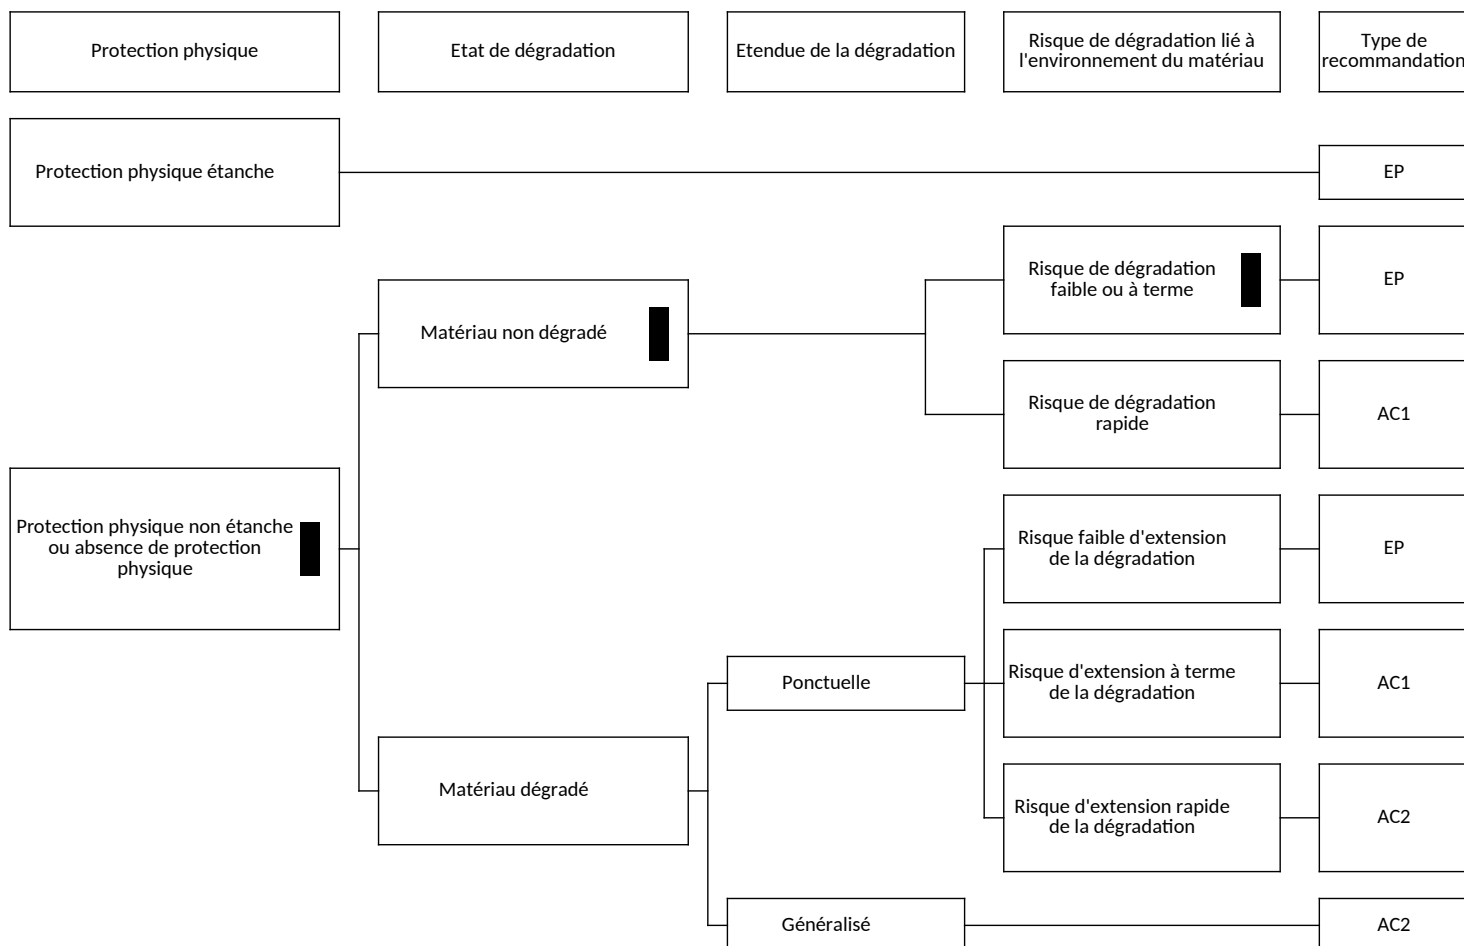


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-45 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

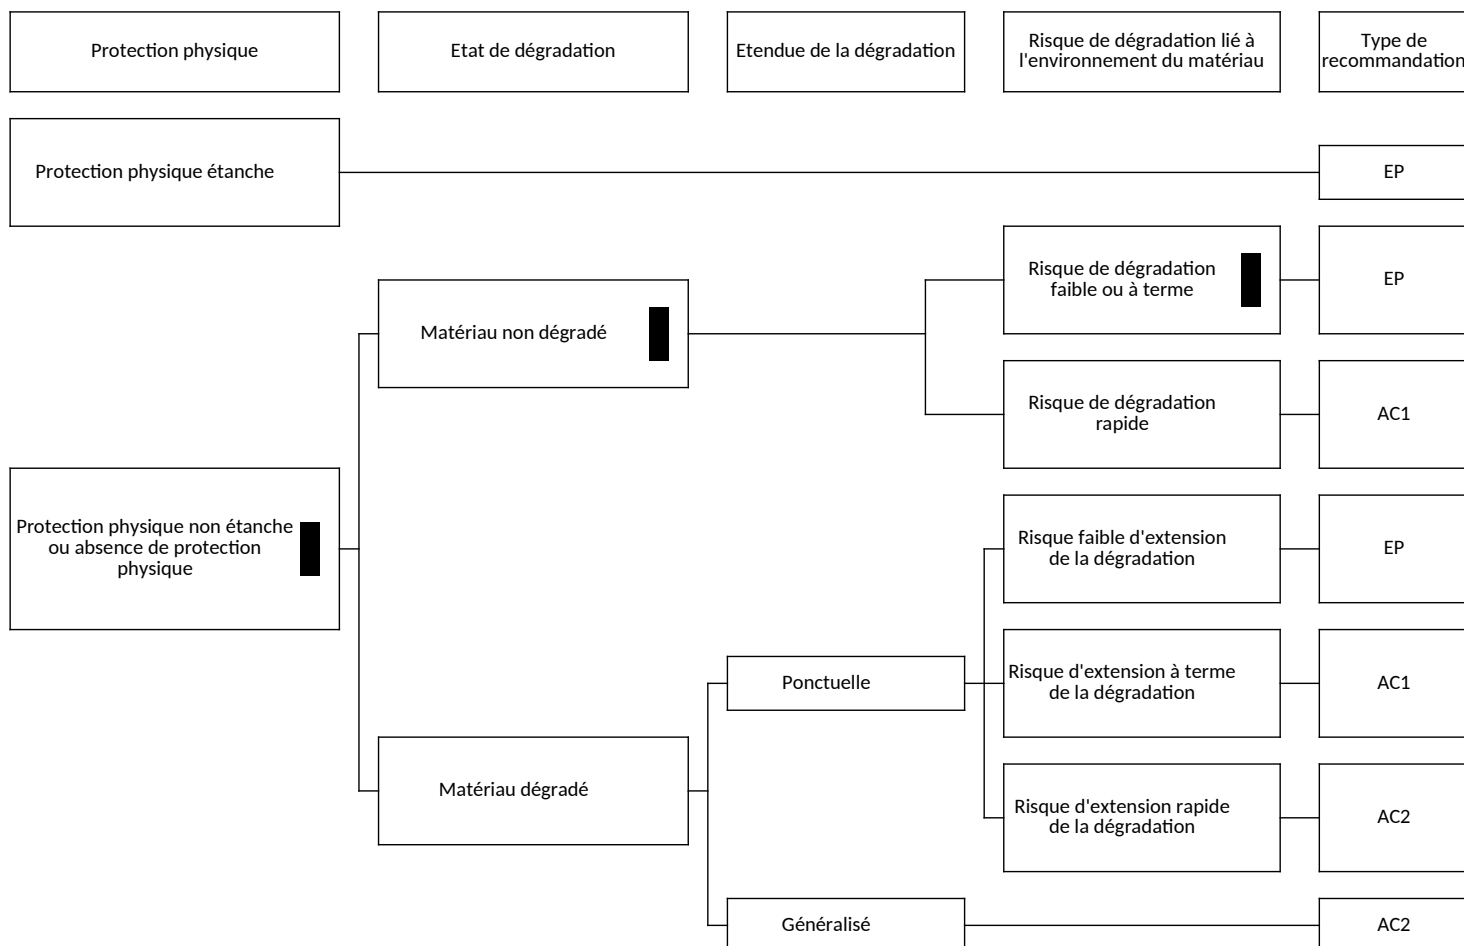


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-46 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

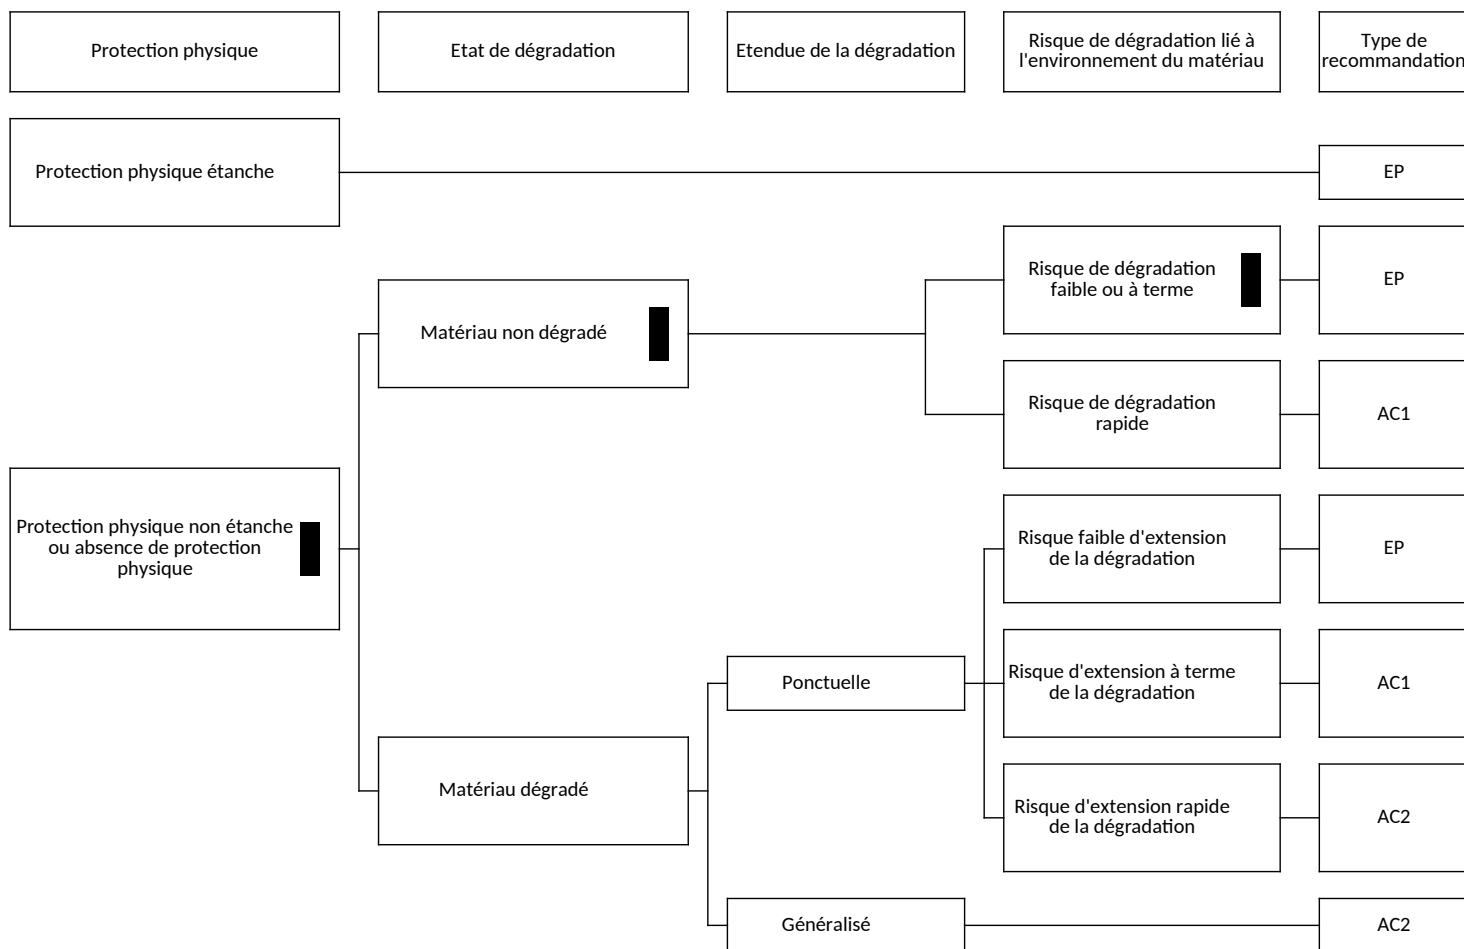


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-47 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

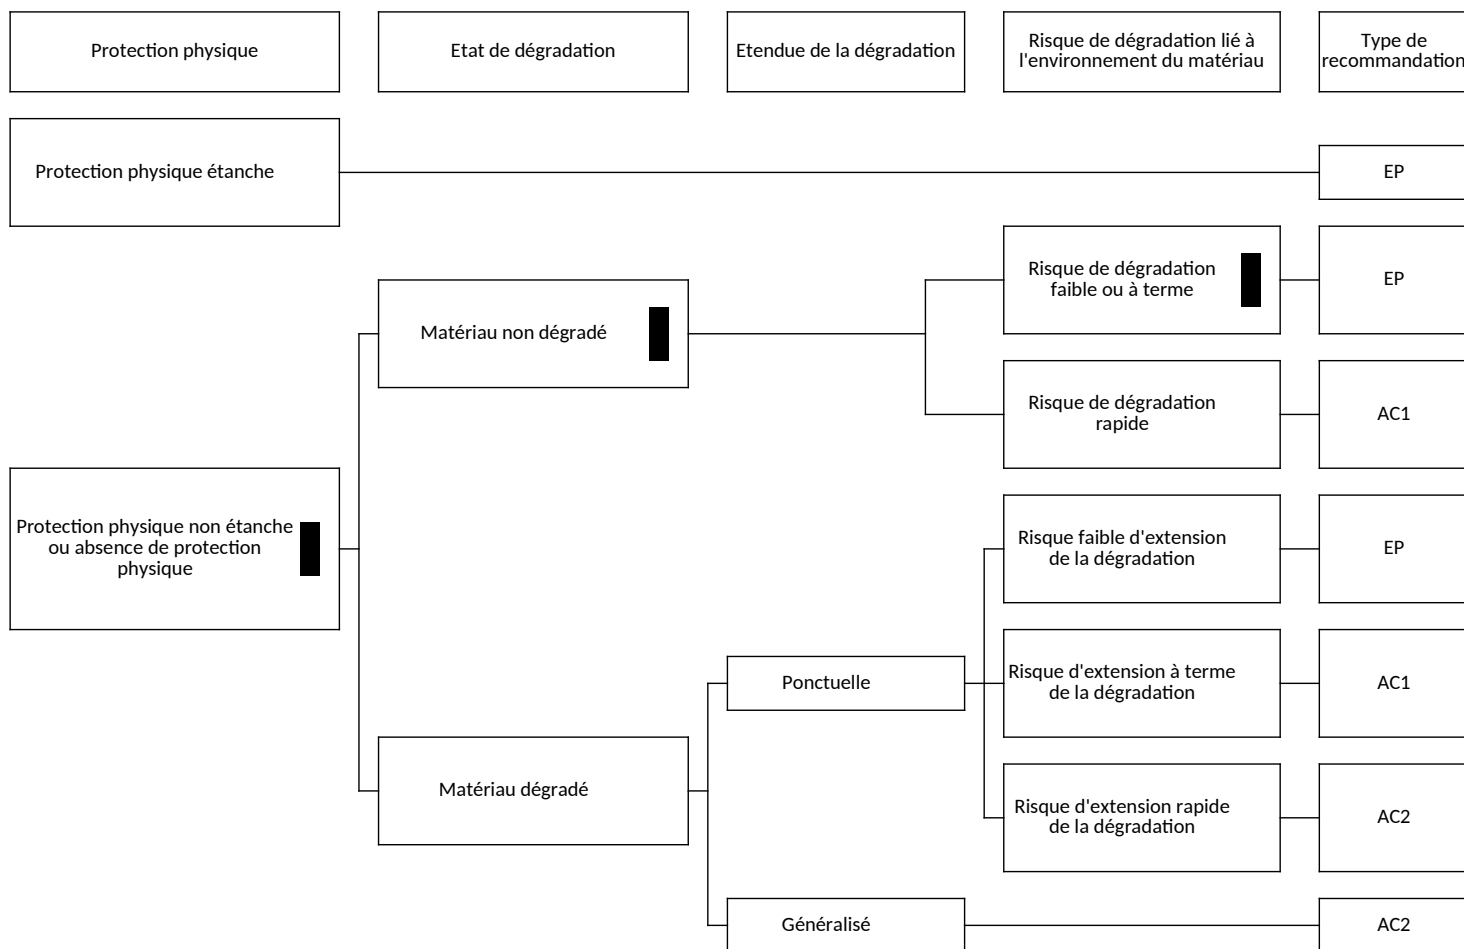


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-47 - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

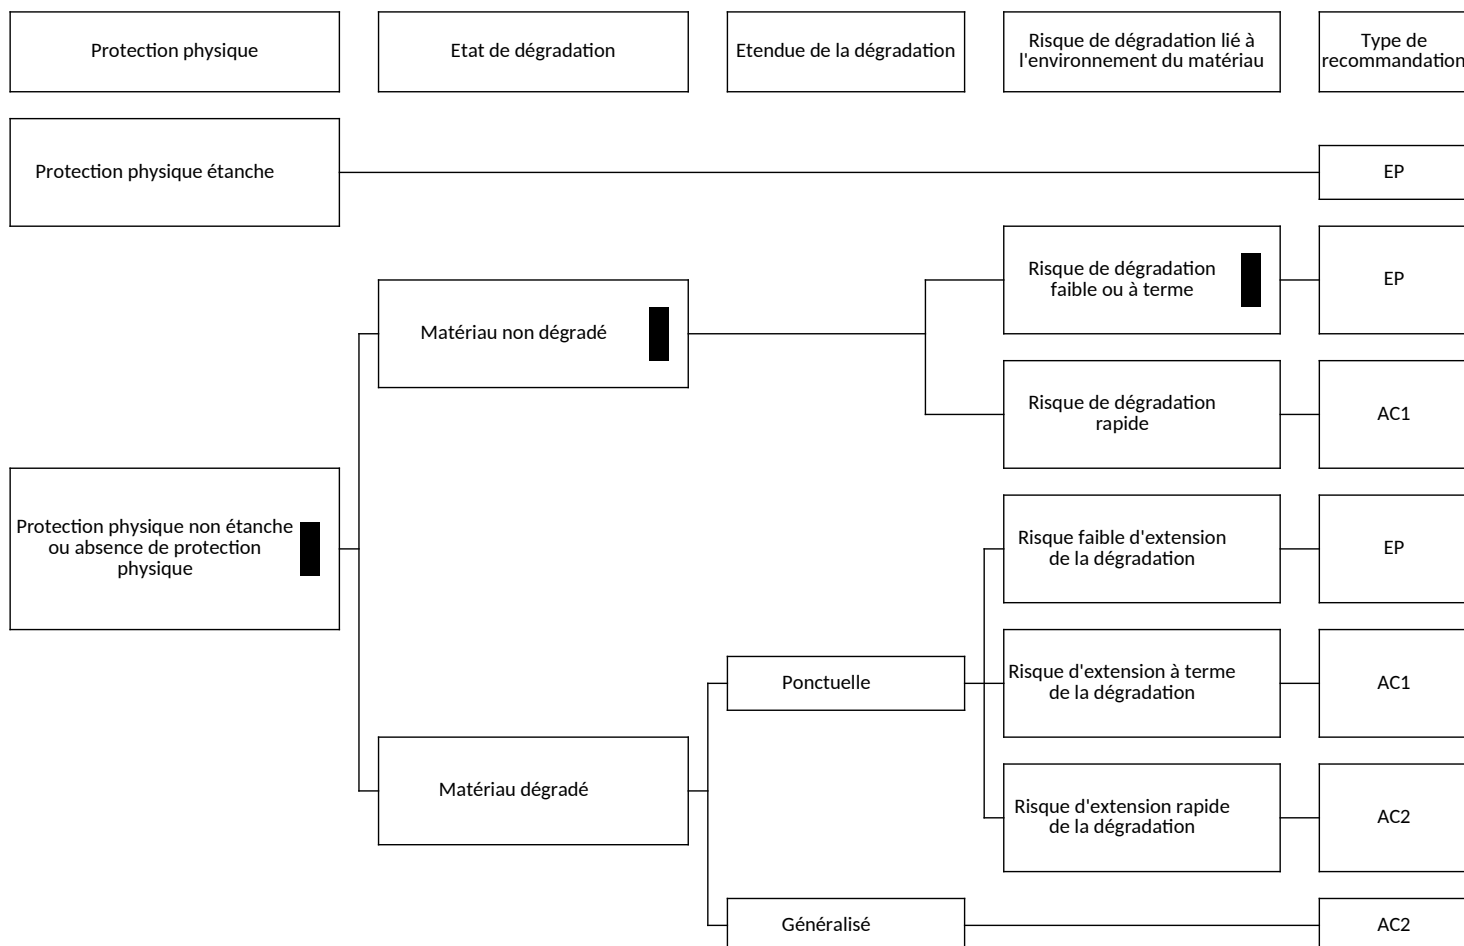


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-48 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

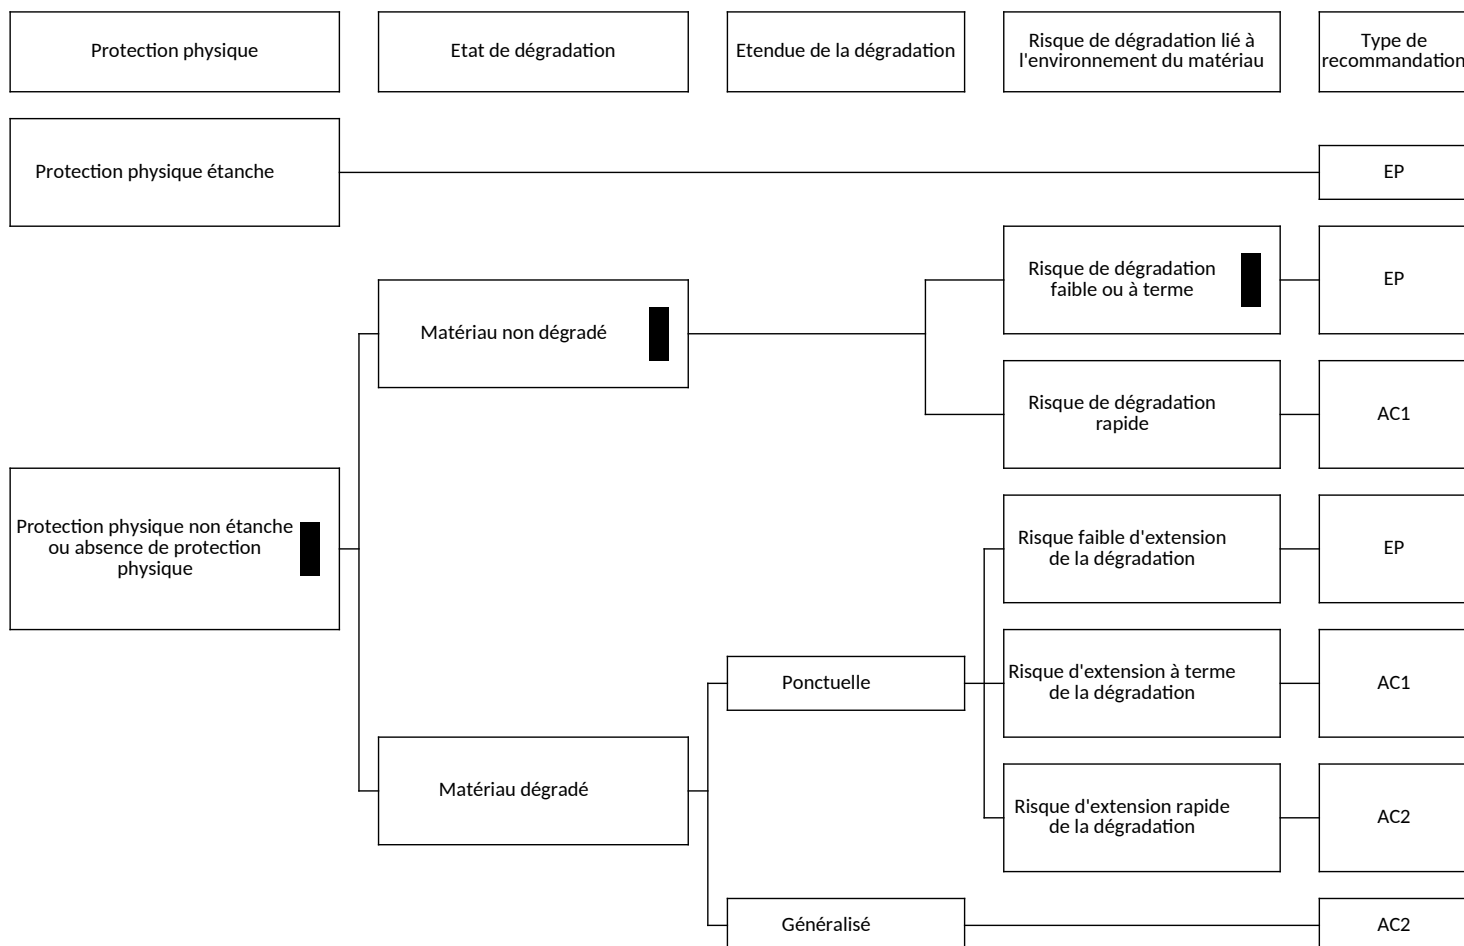


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	RDC -> NC-0-48 - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

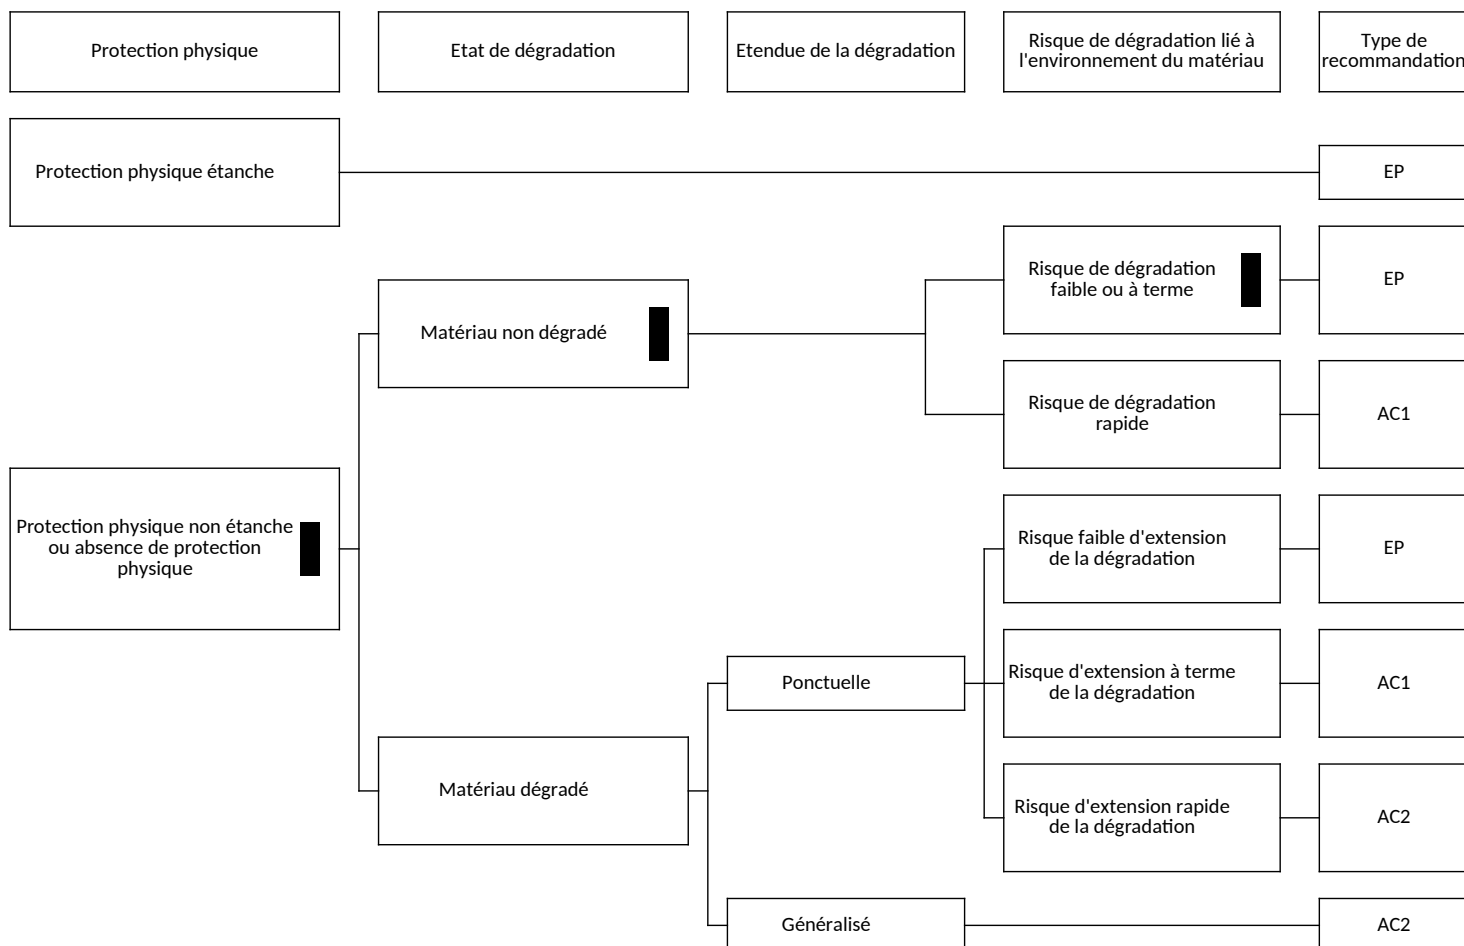


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

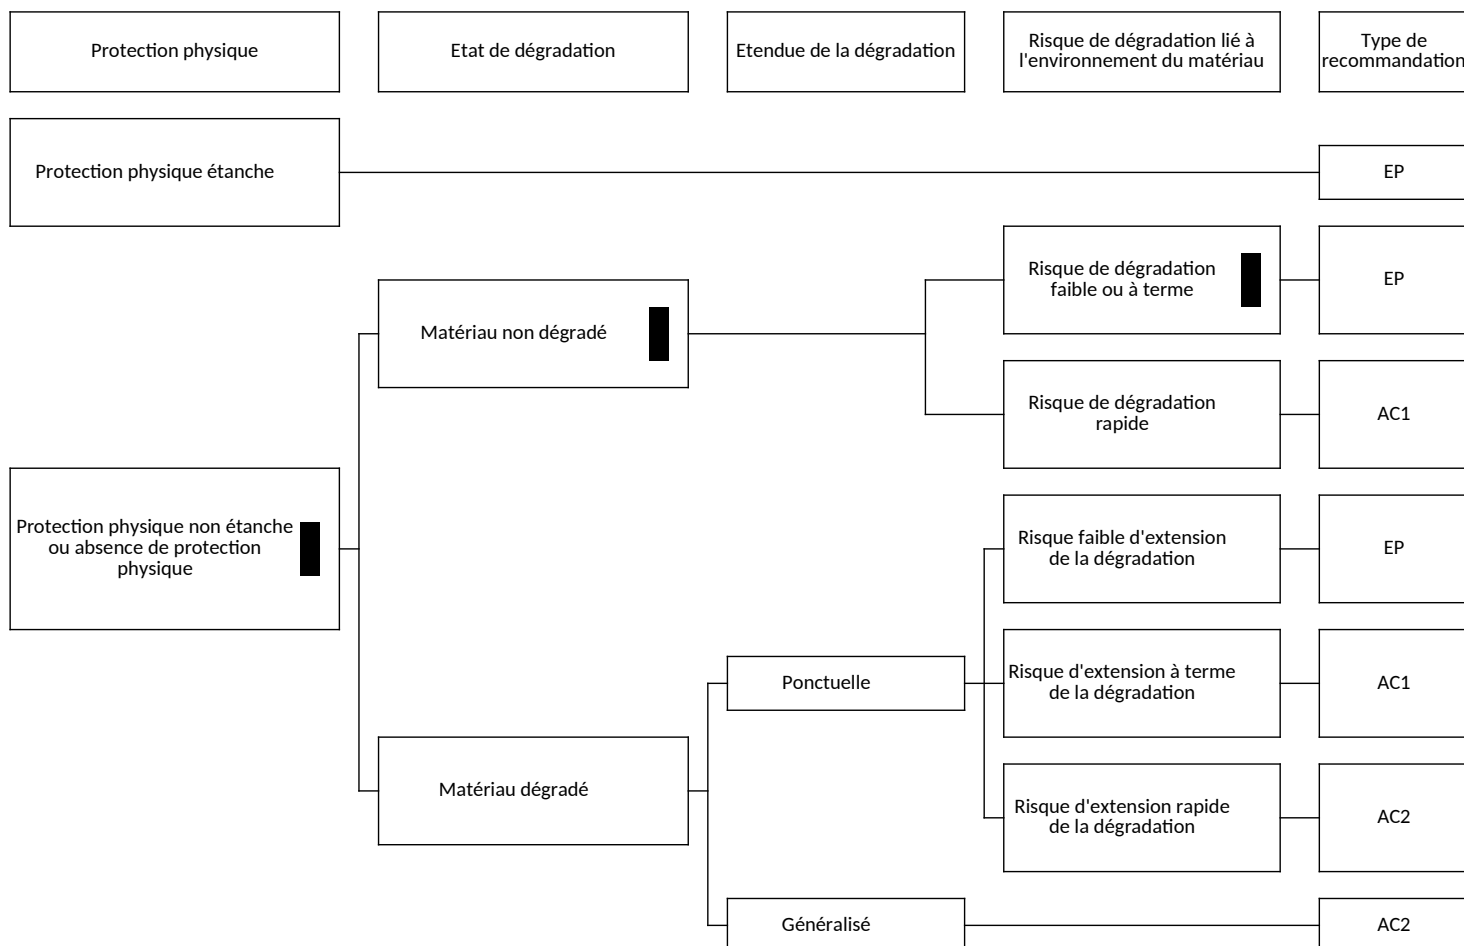


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-140 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

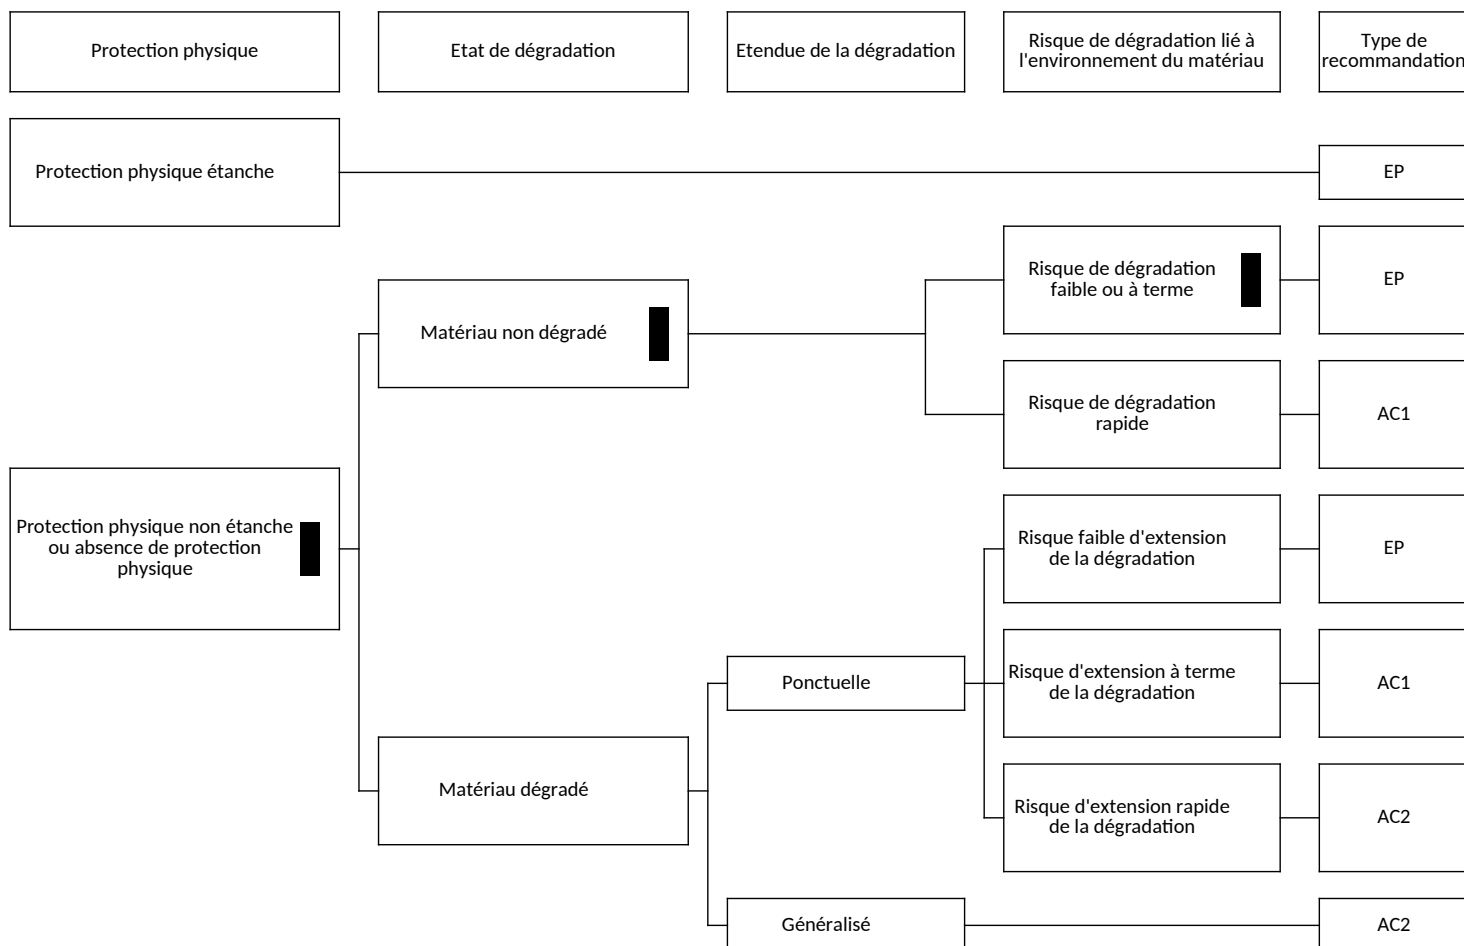


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1 -103 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

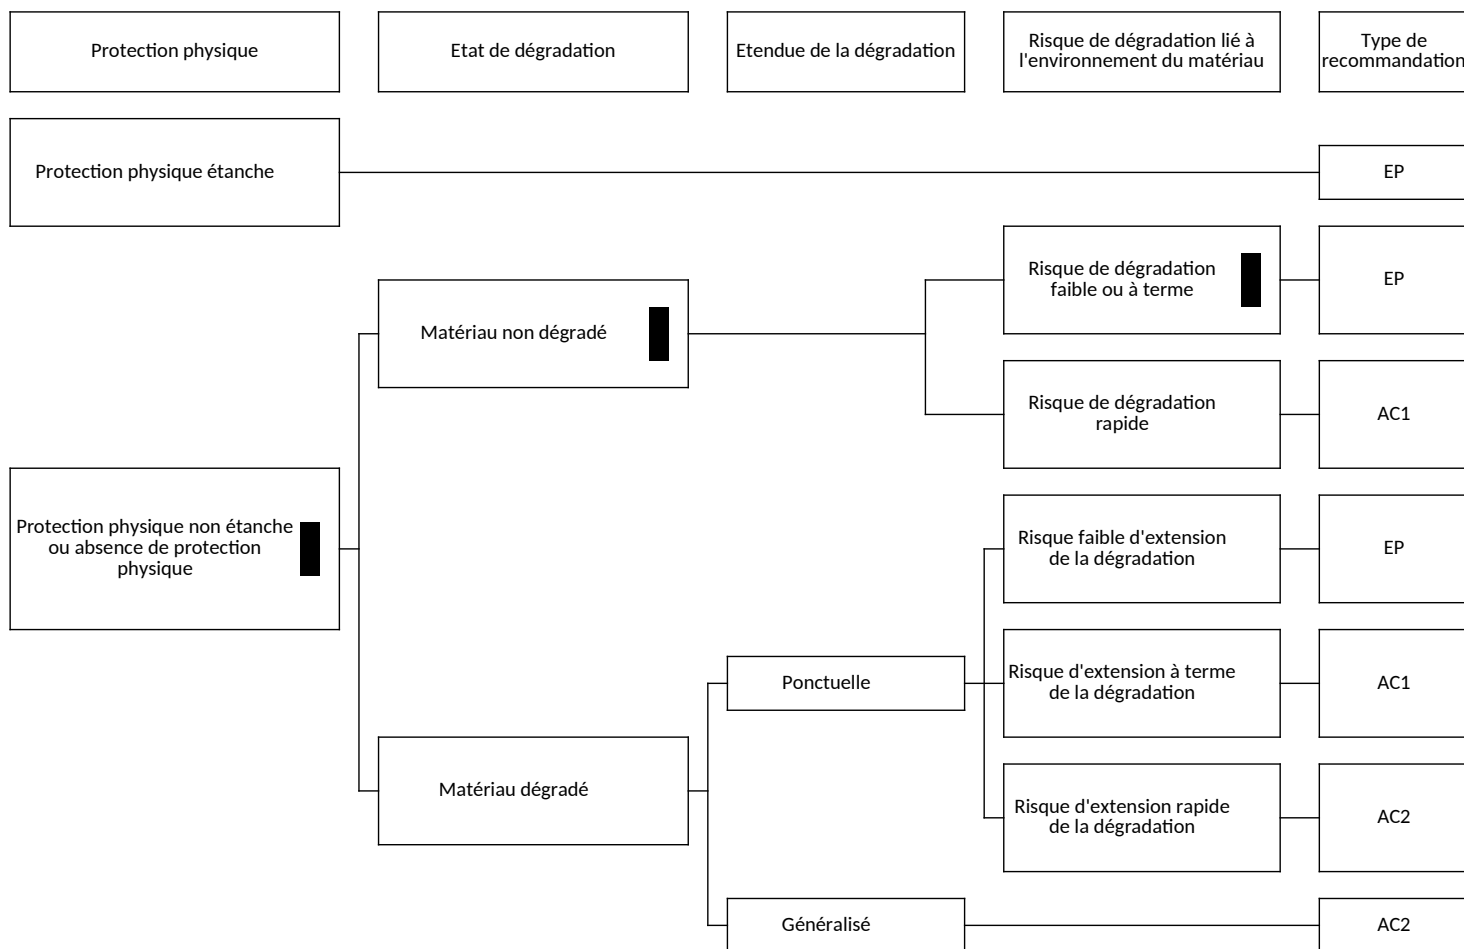


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1 -103 - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

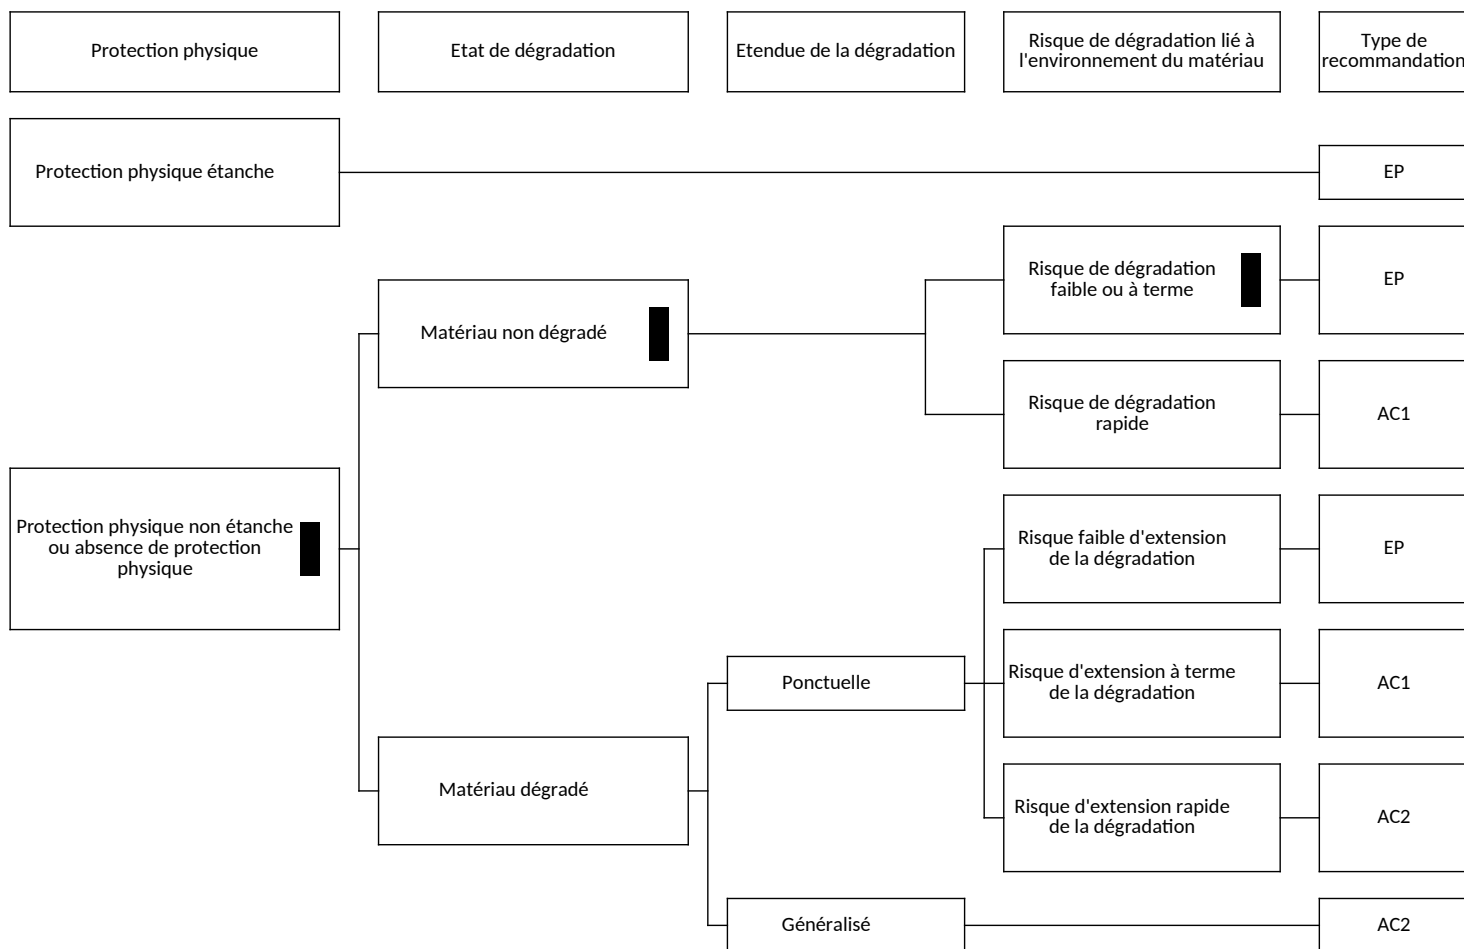


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

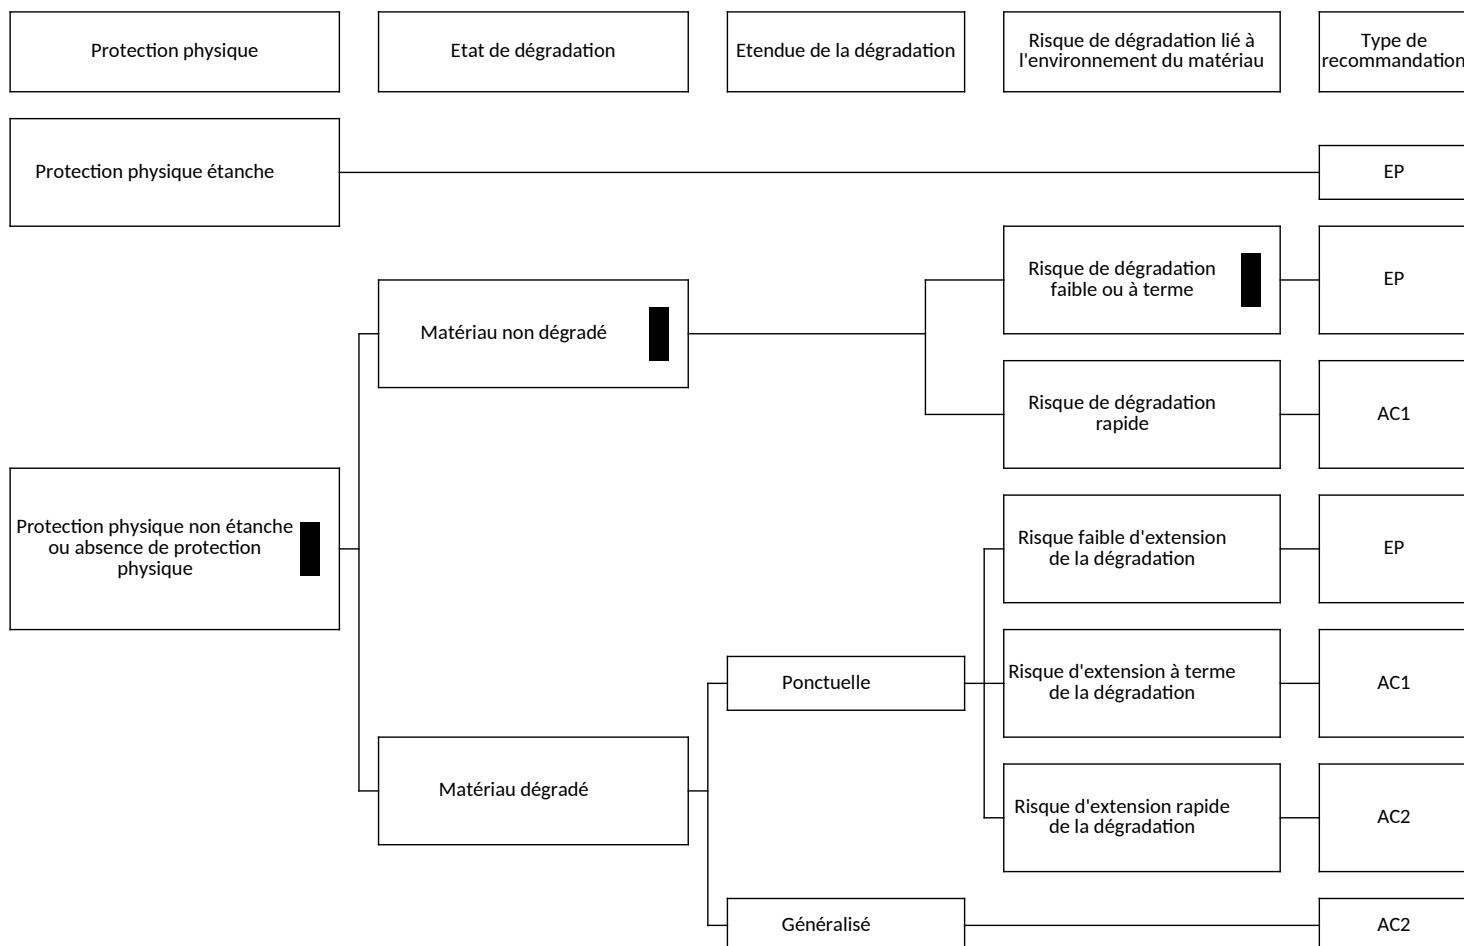


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-101 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

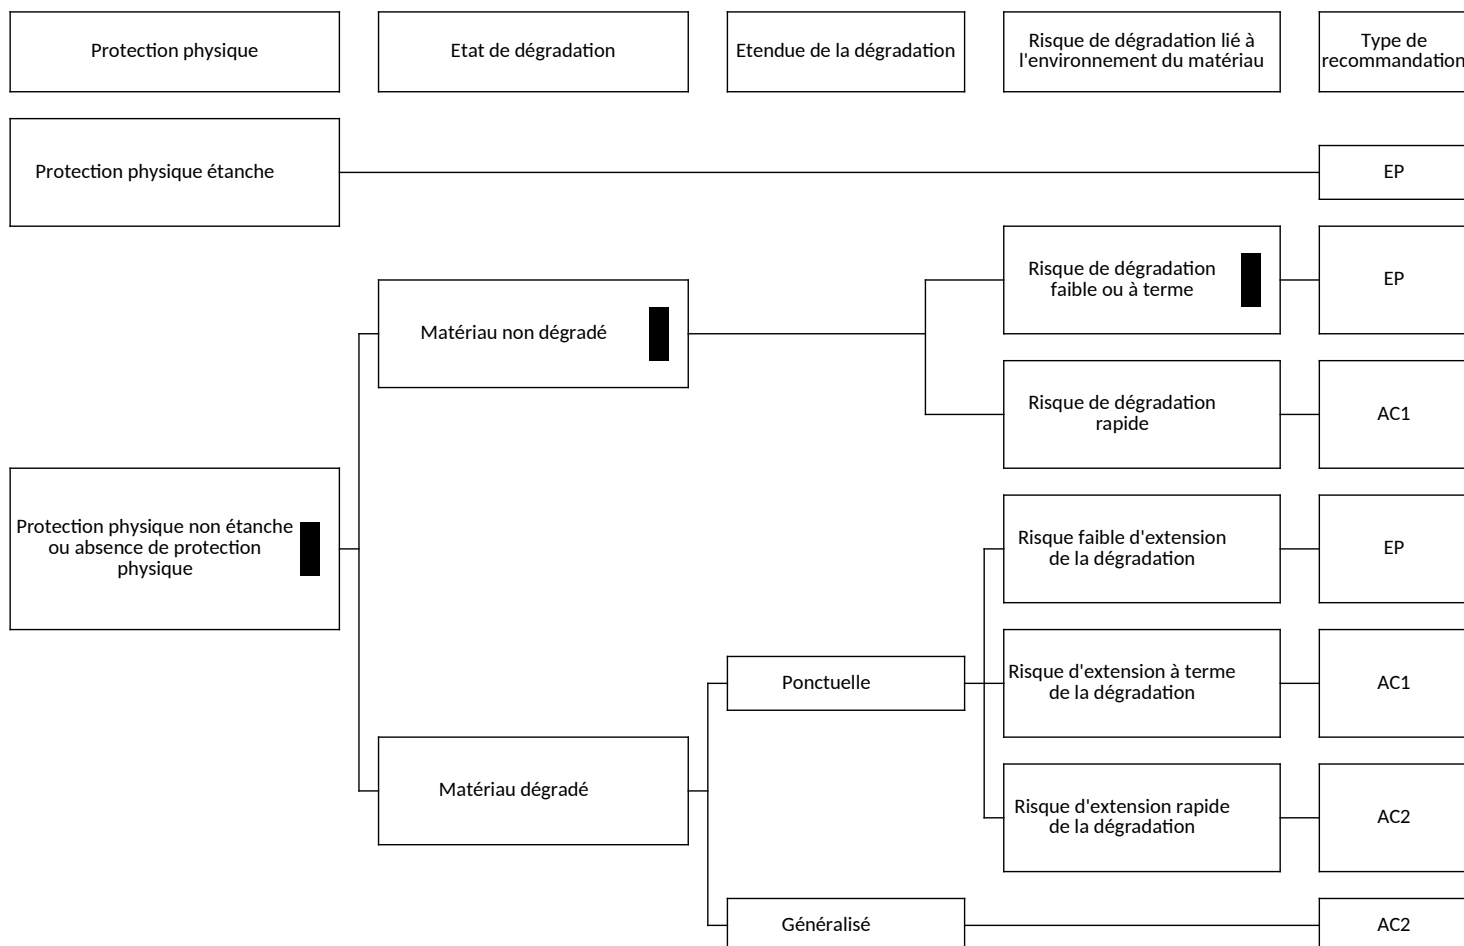


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-102 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

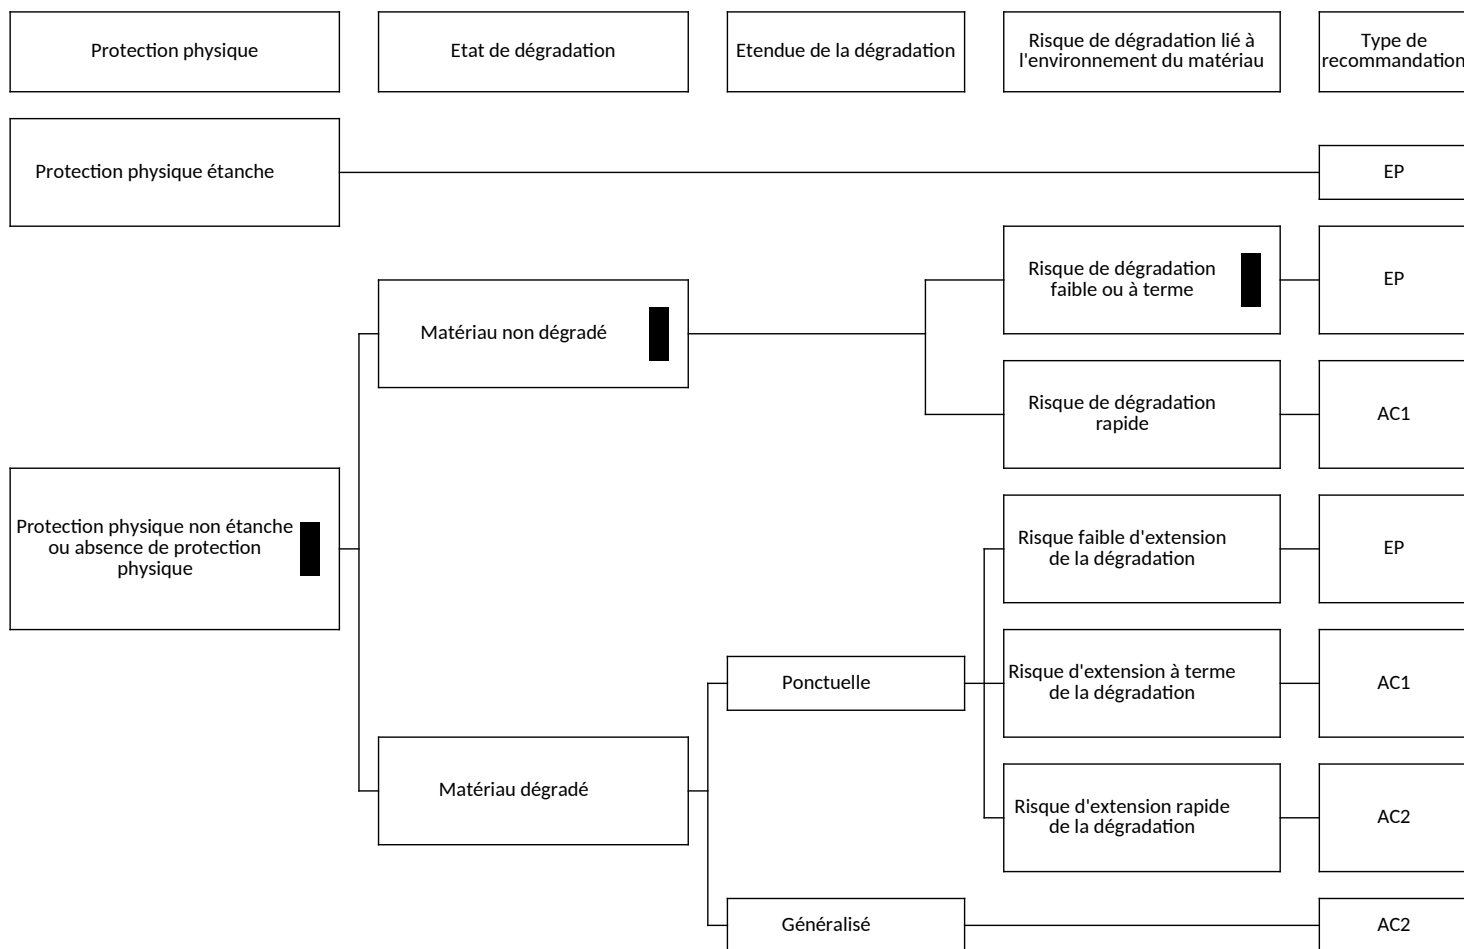


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-104 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

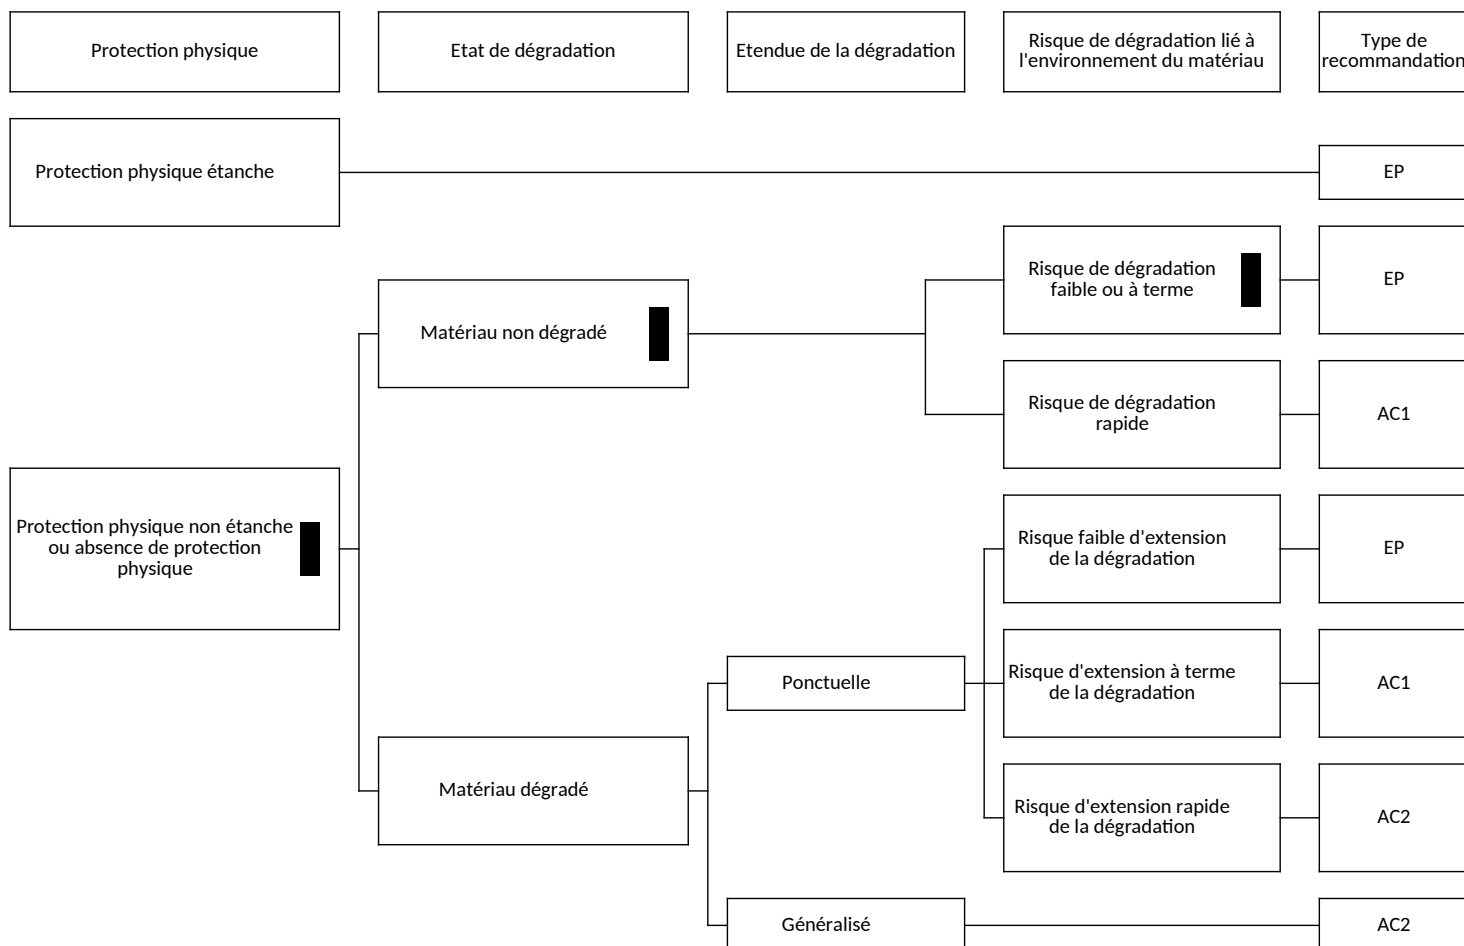


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-106 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

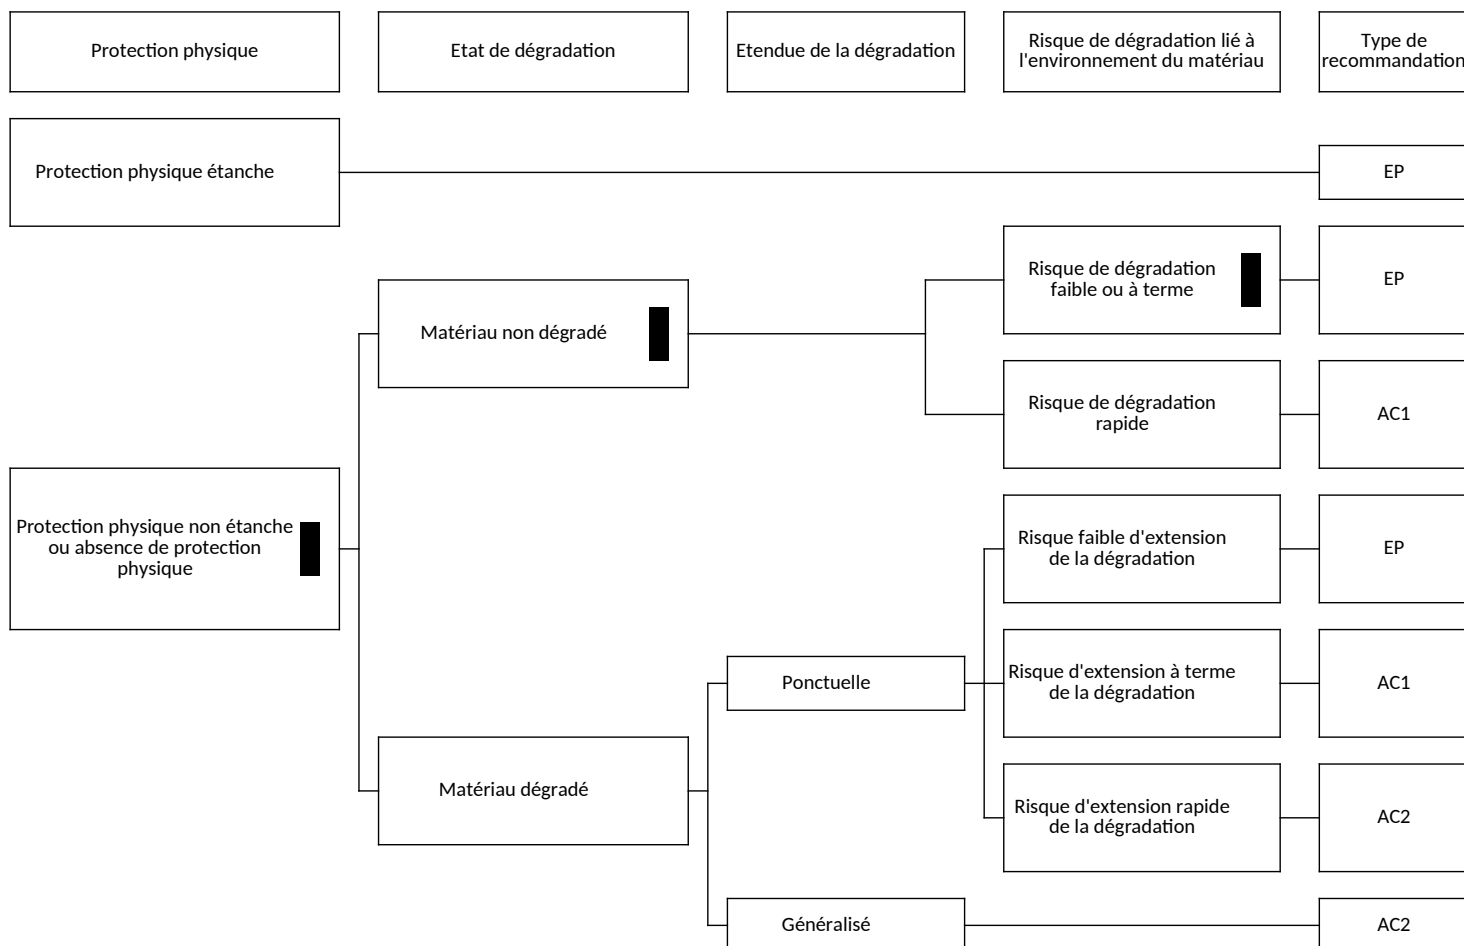


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-107 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

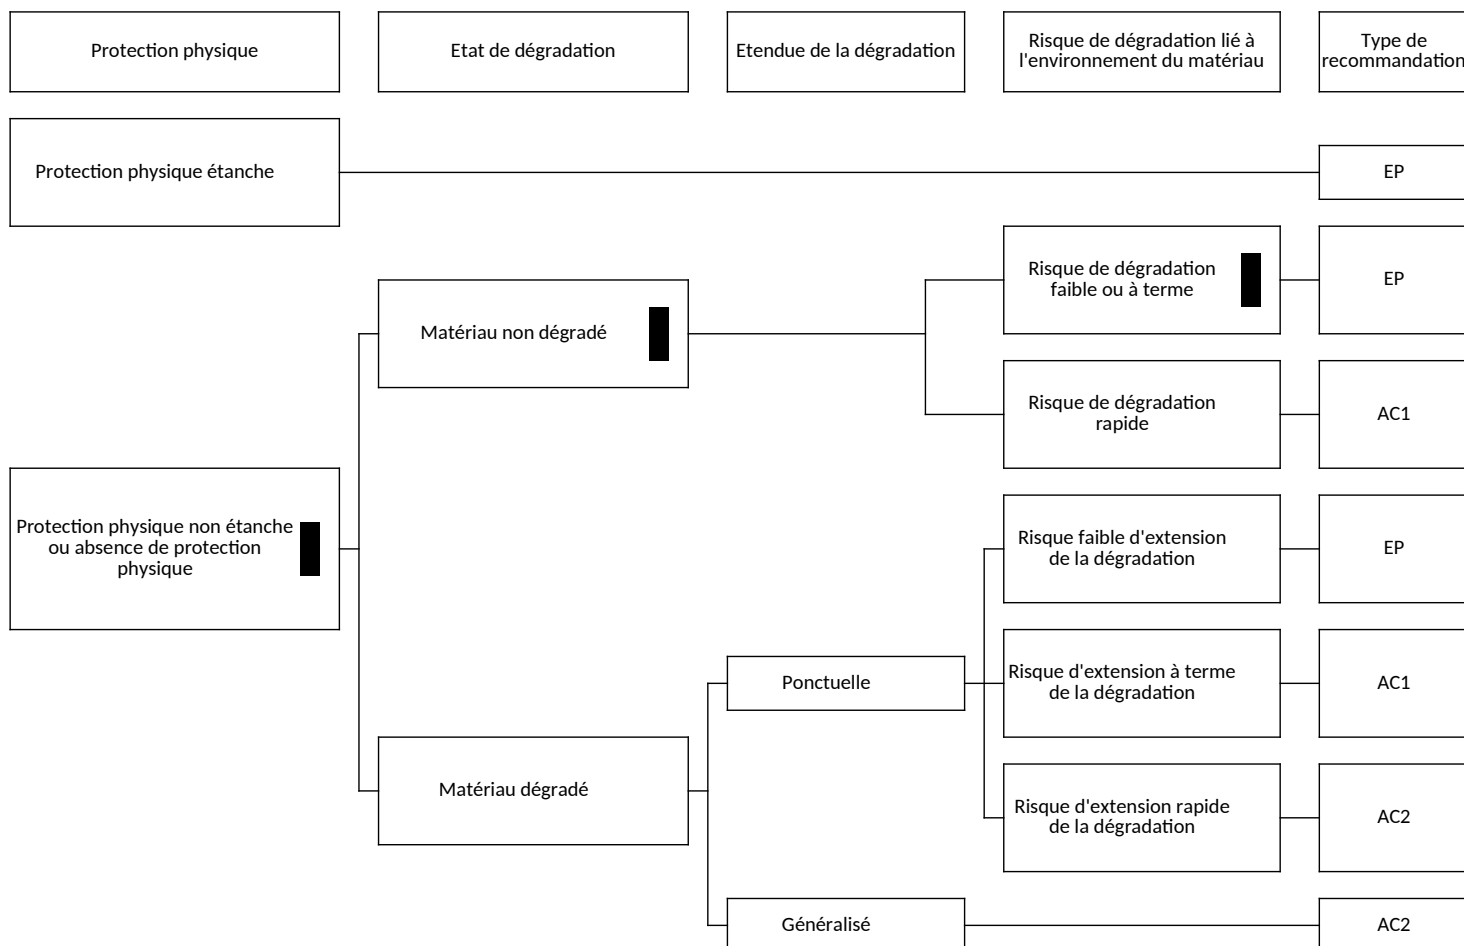


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-108 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

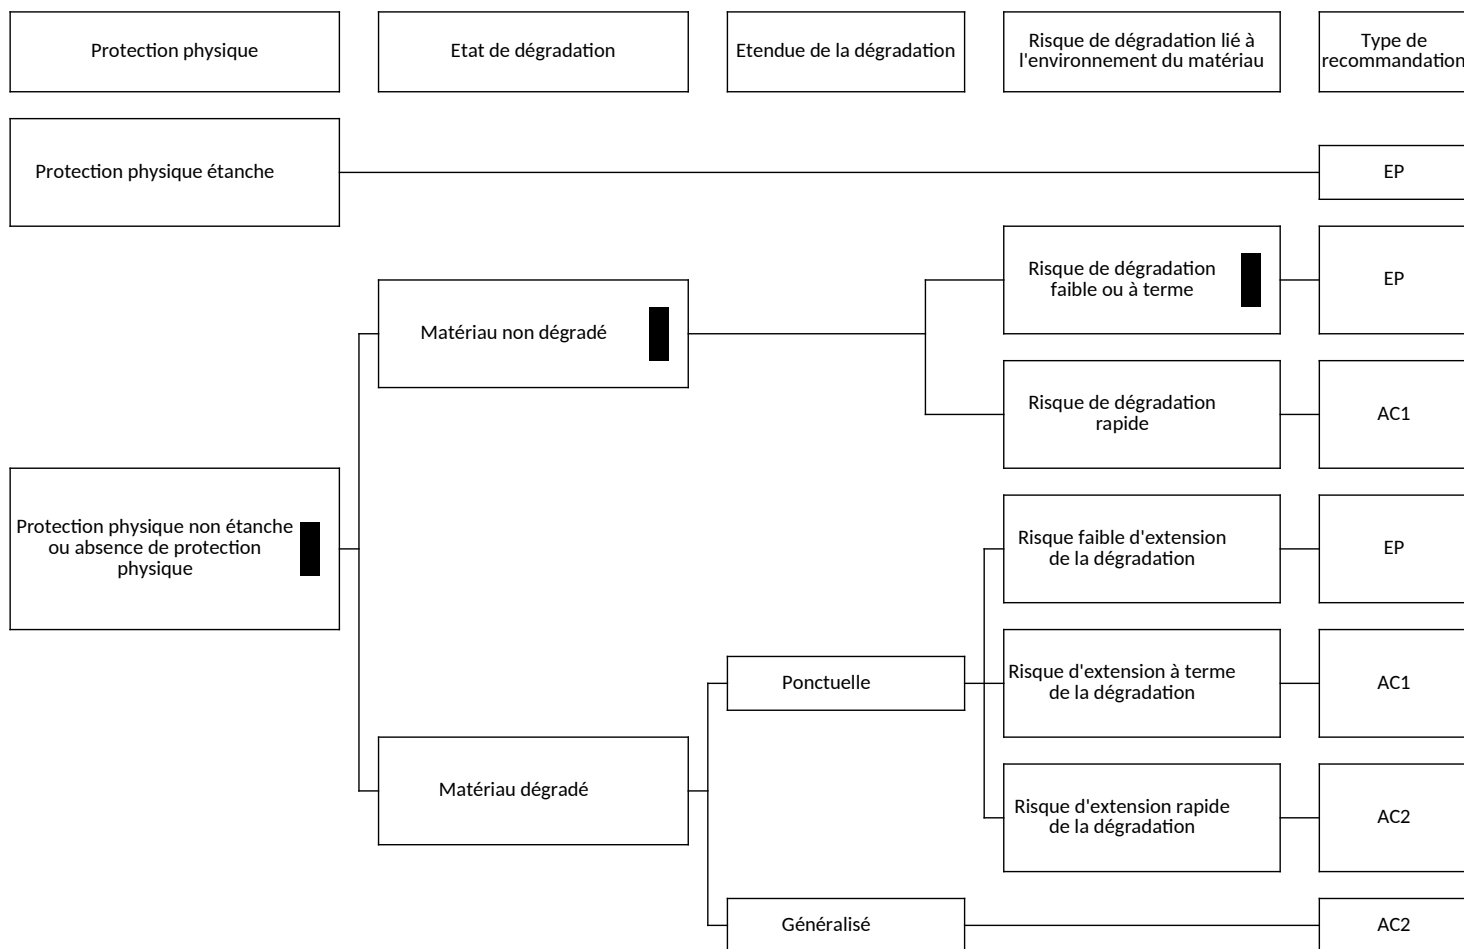


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-109 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

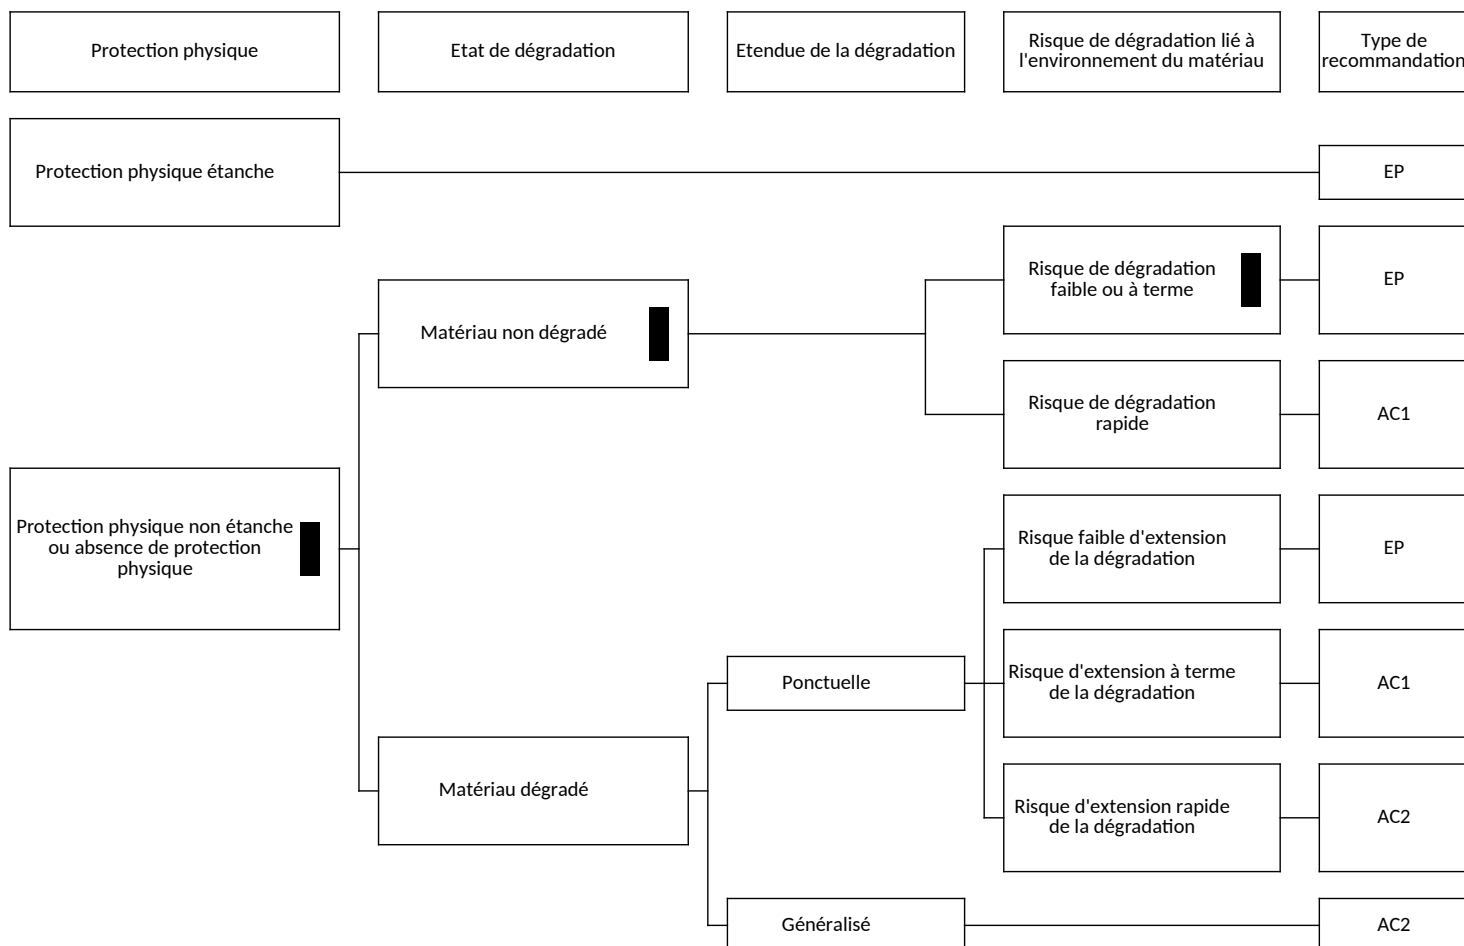


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-110 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

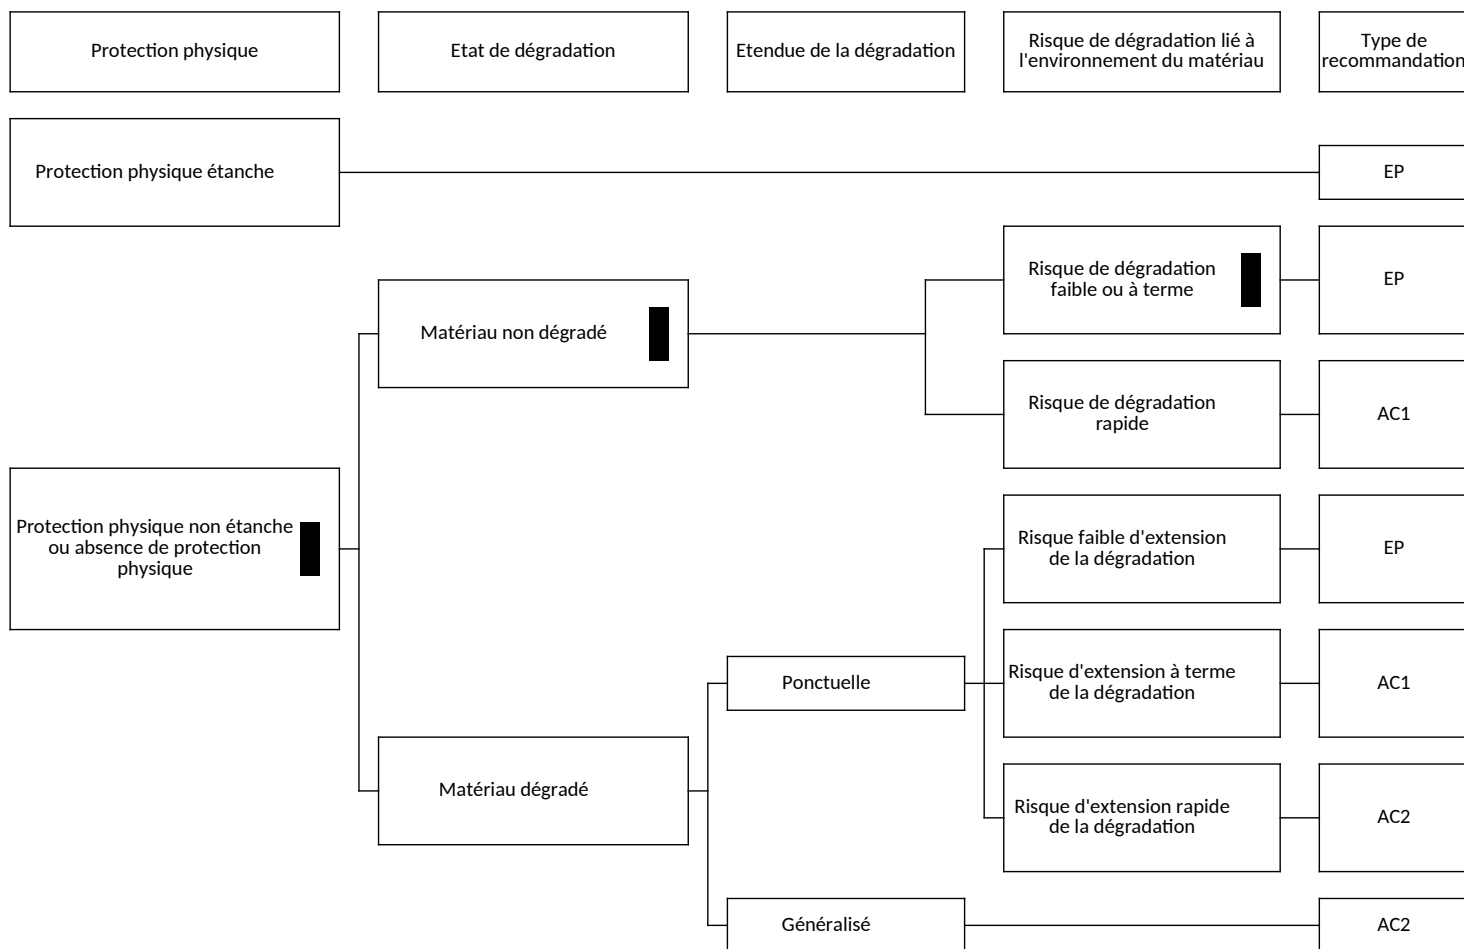


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-111 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

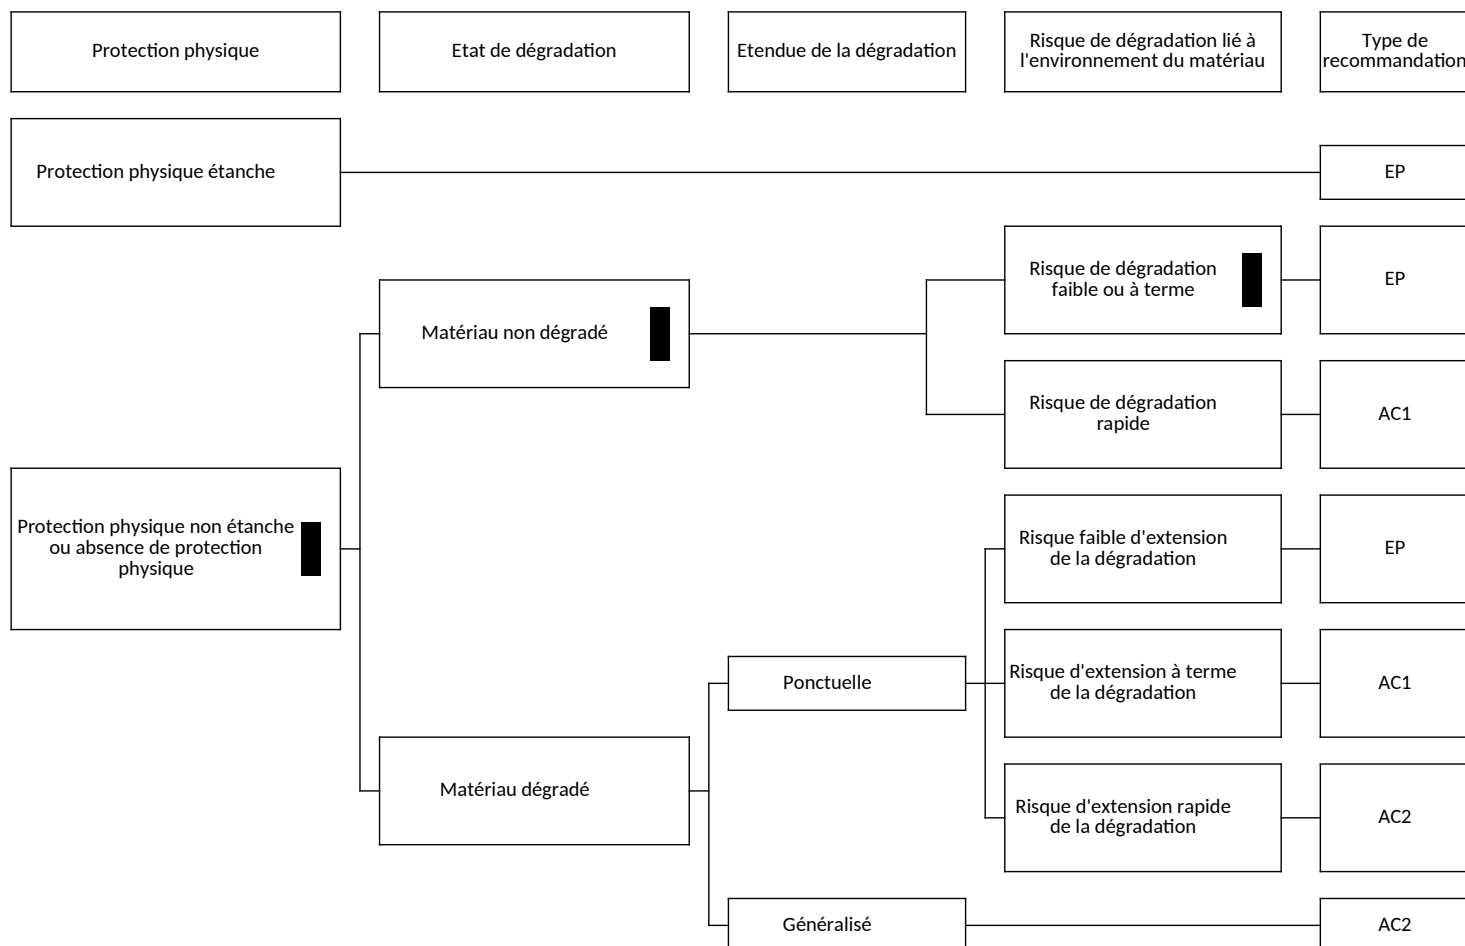


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-112 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

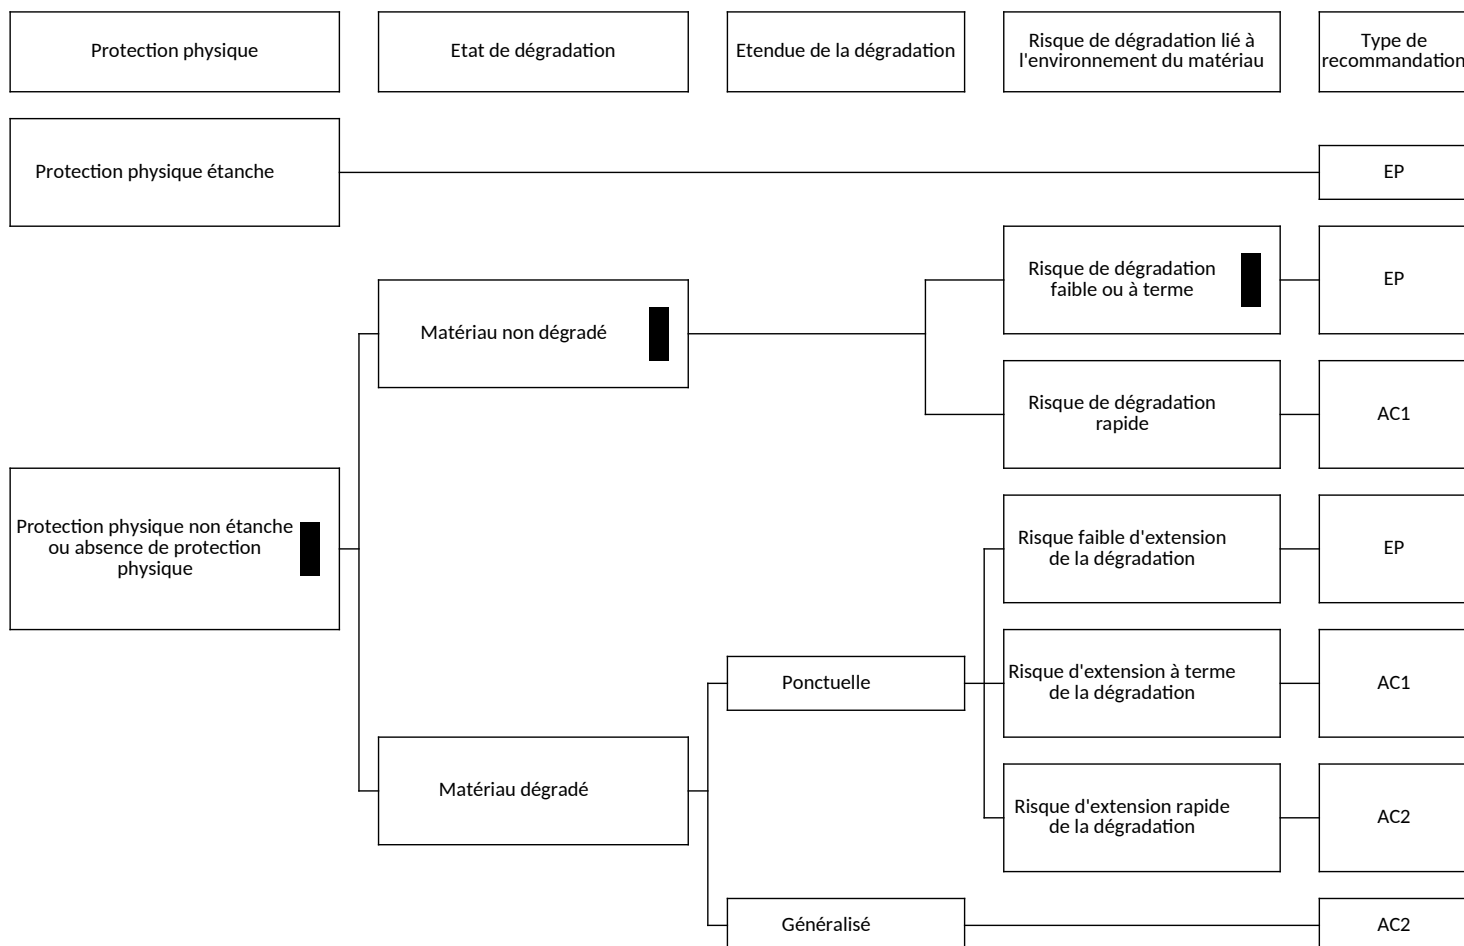


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-113 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

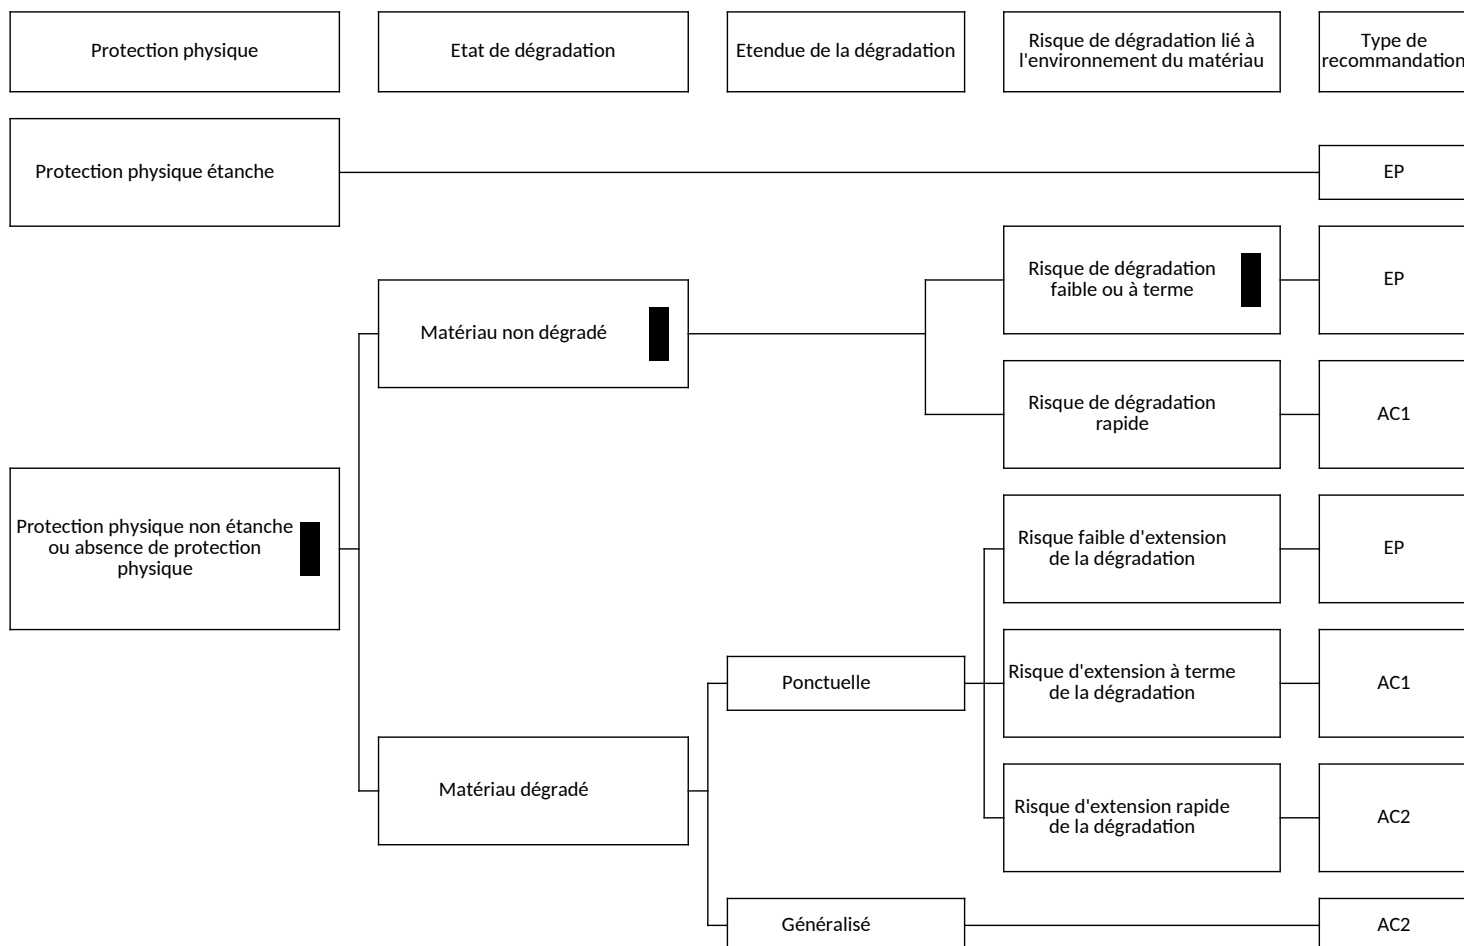


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-114 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

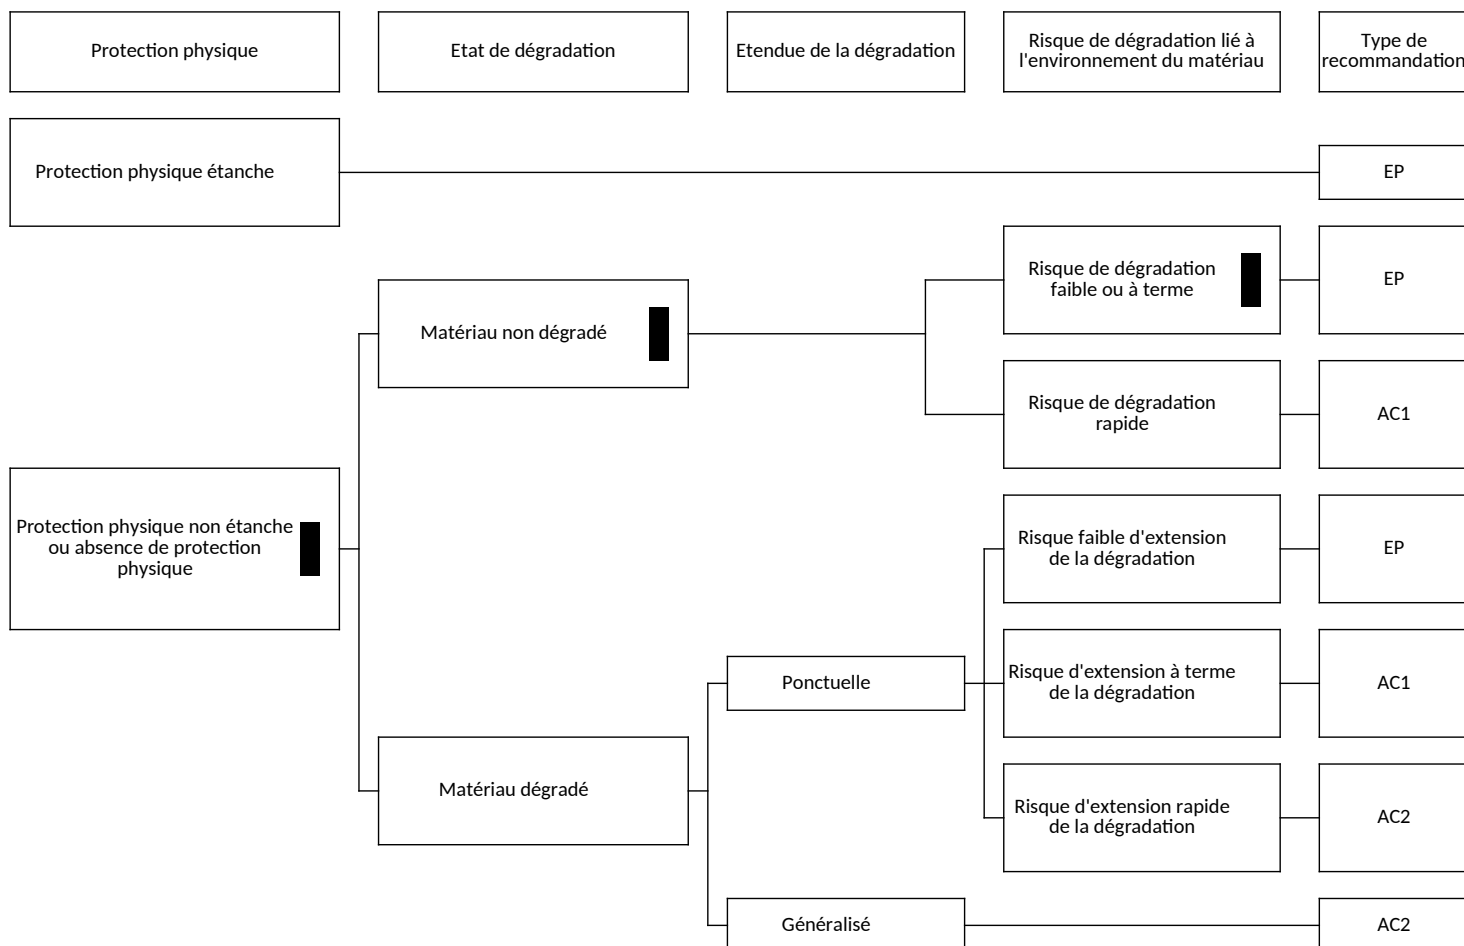


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-116 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

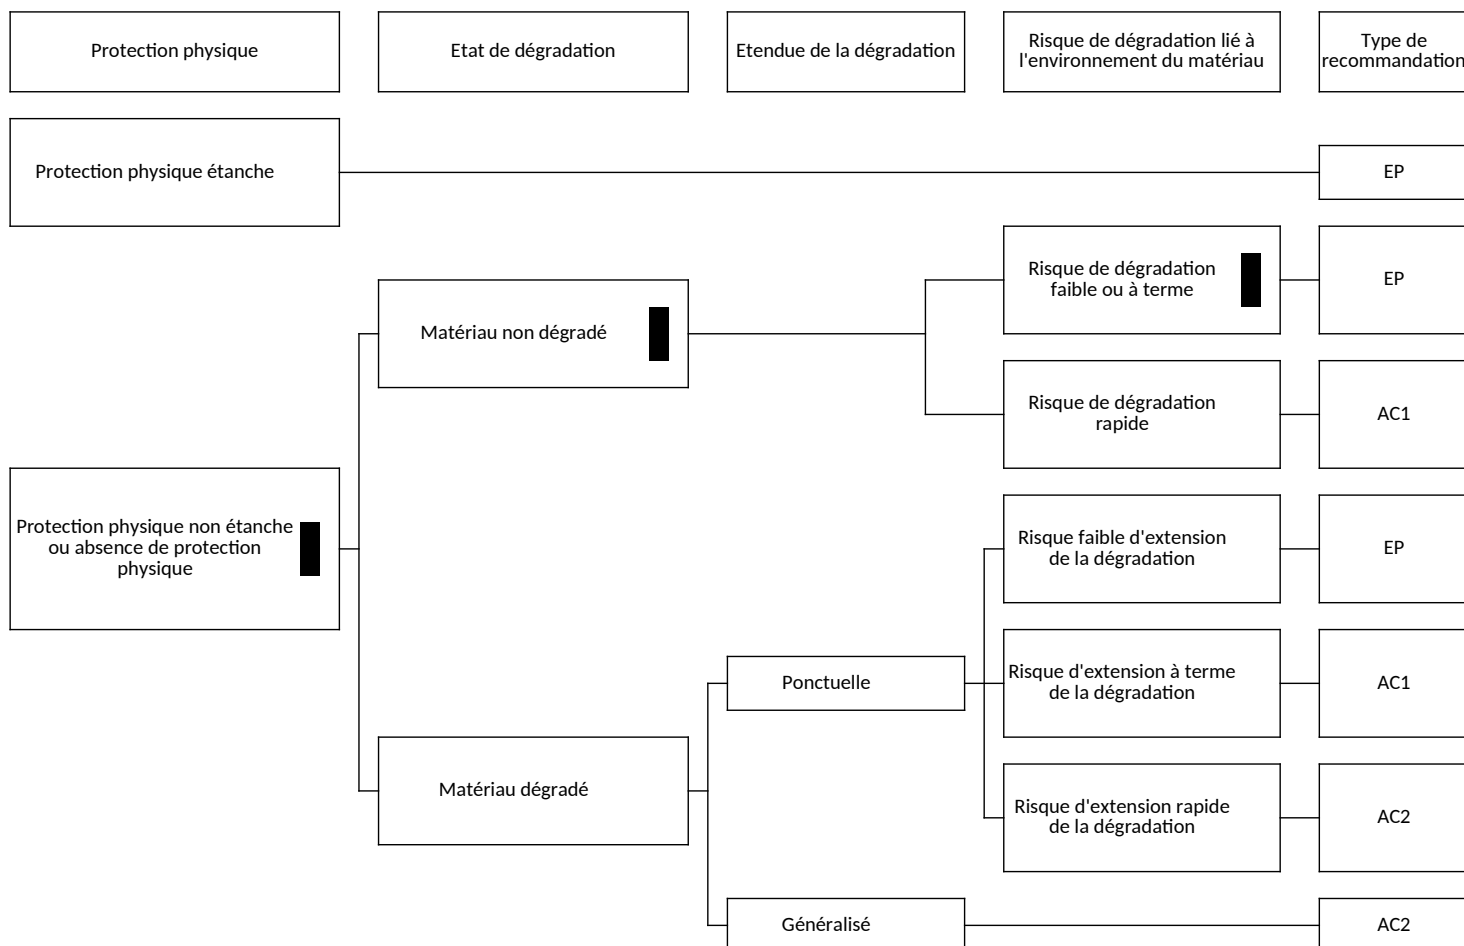


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-118 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

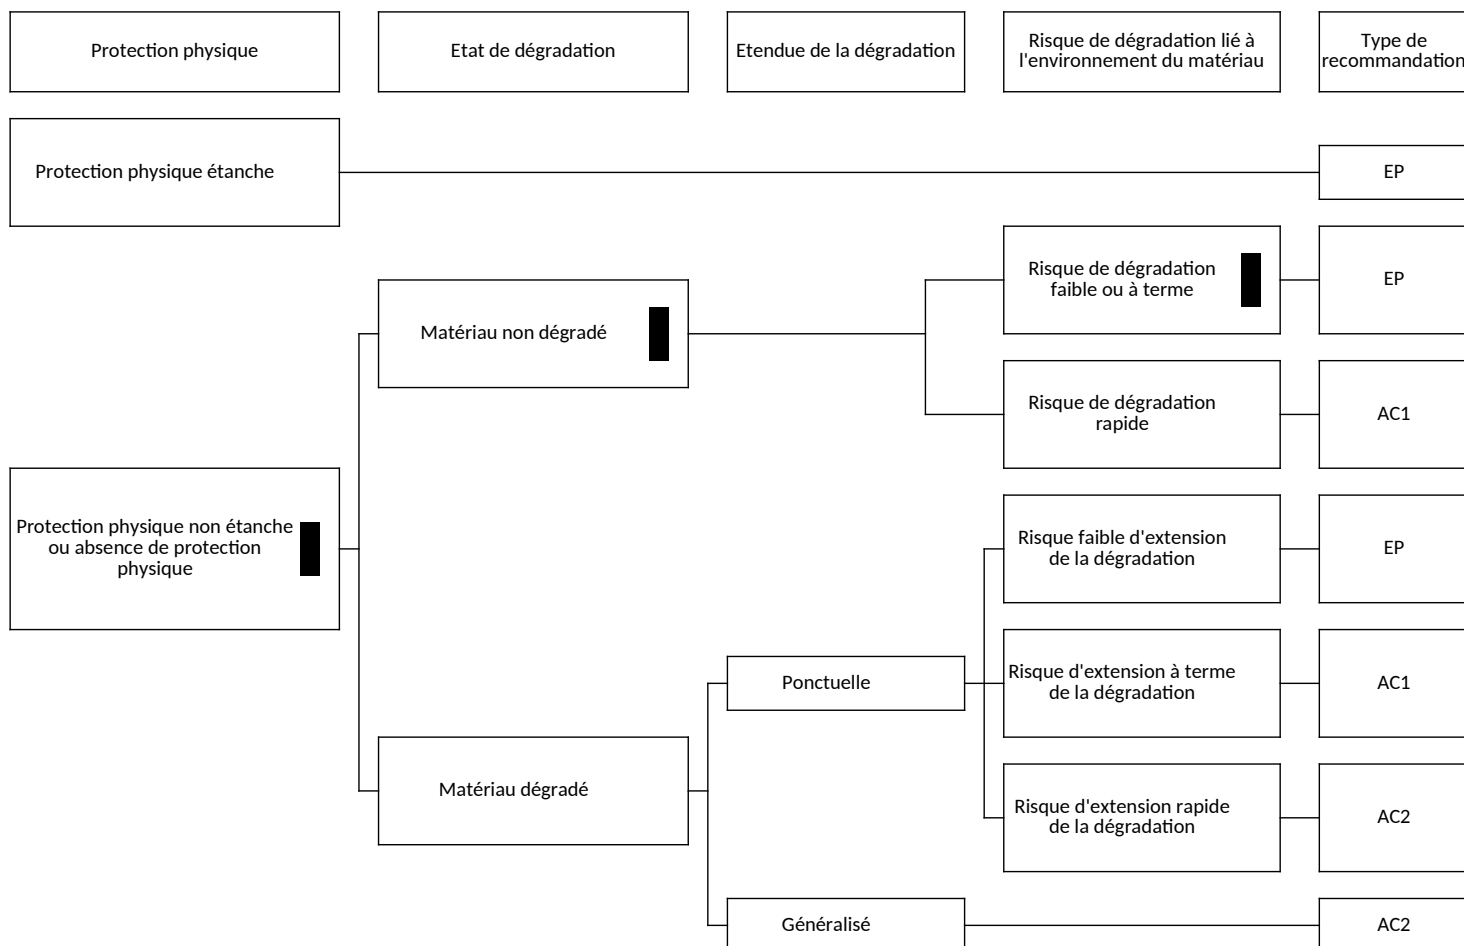


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-119 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

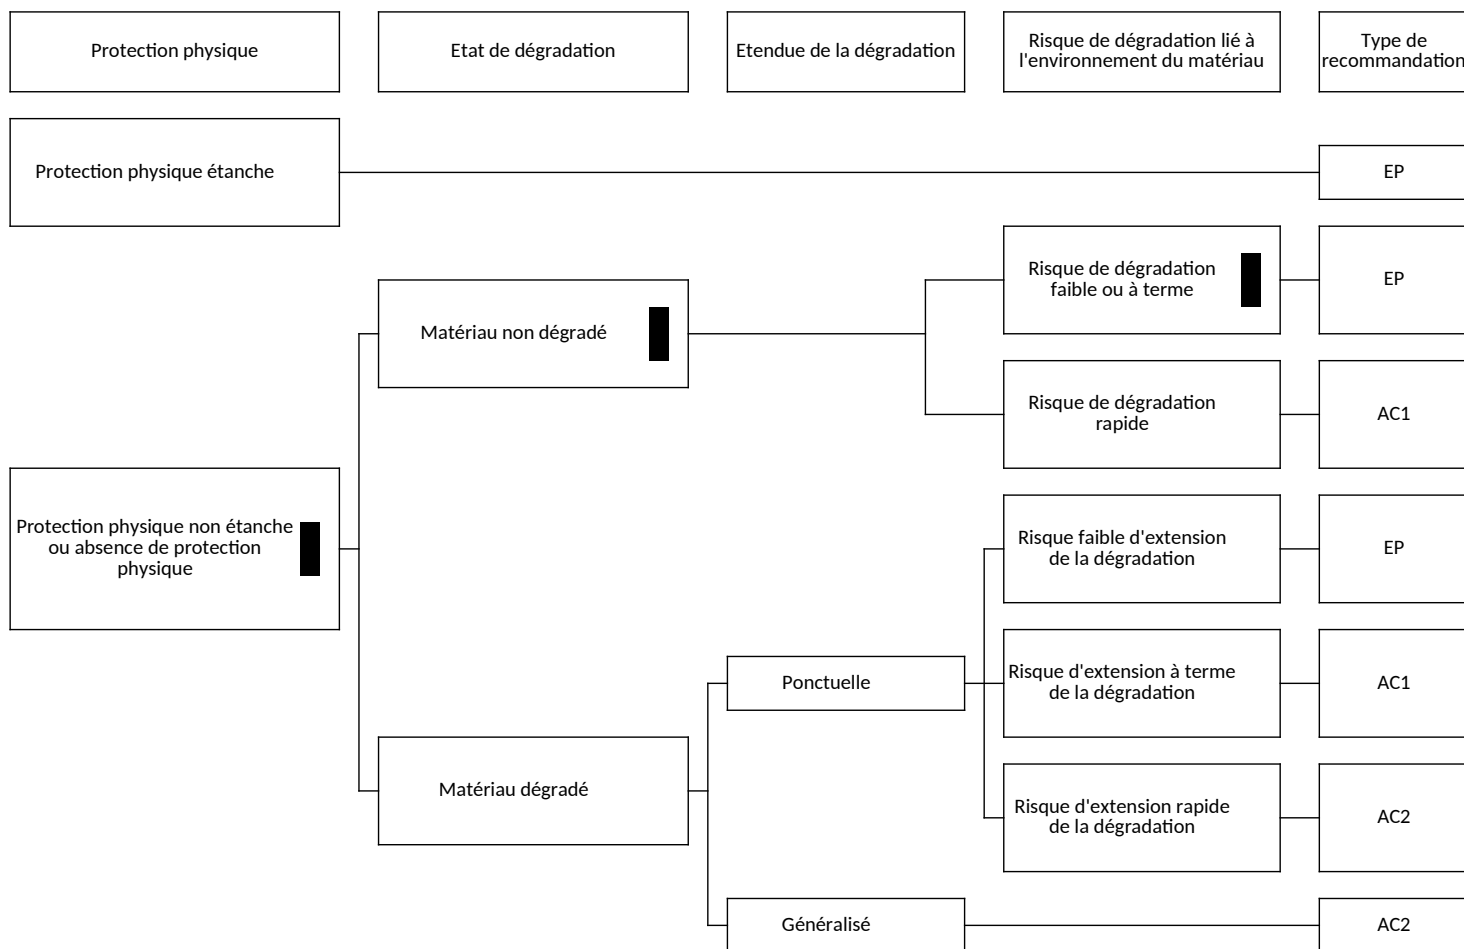


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-120 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

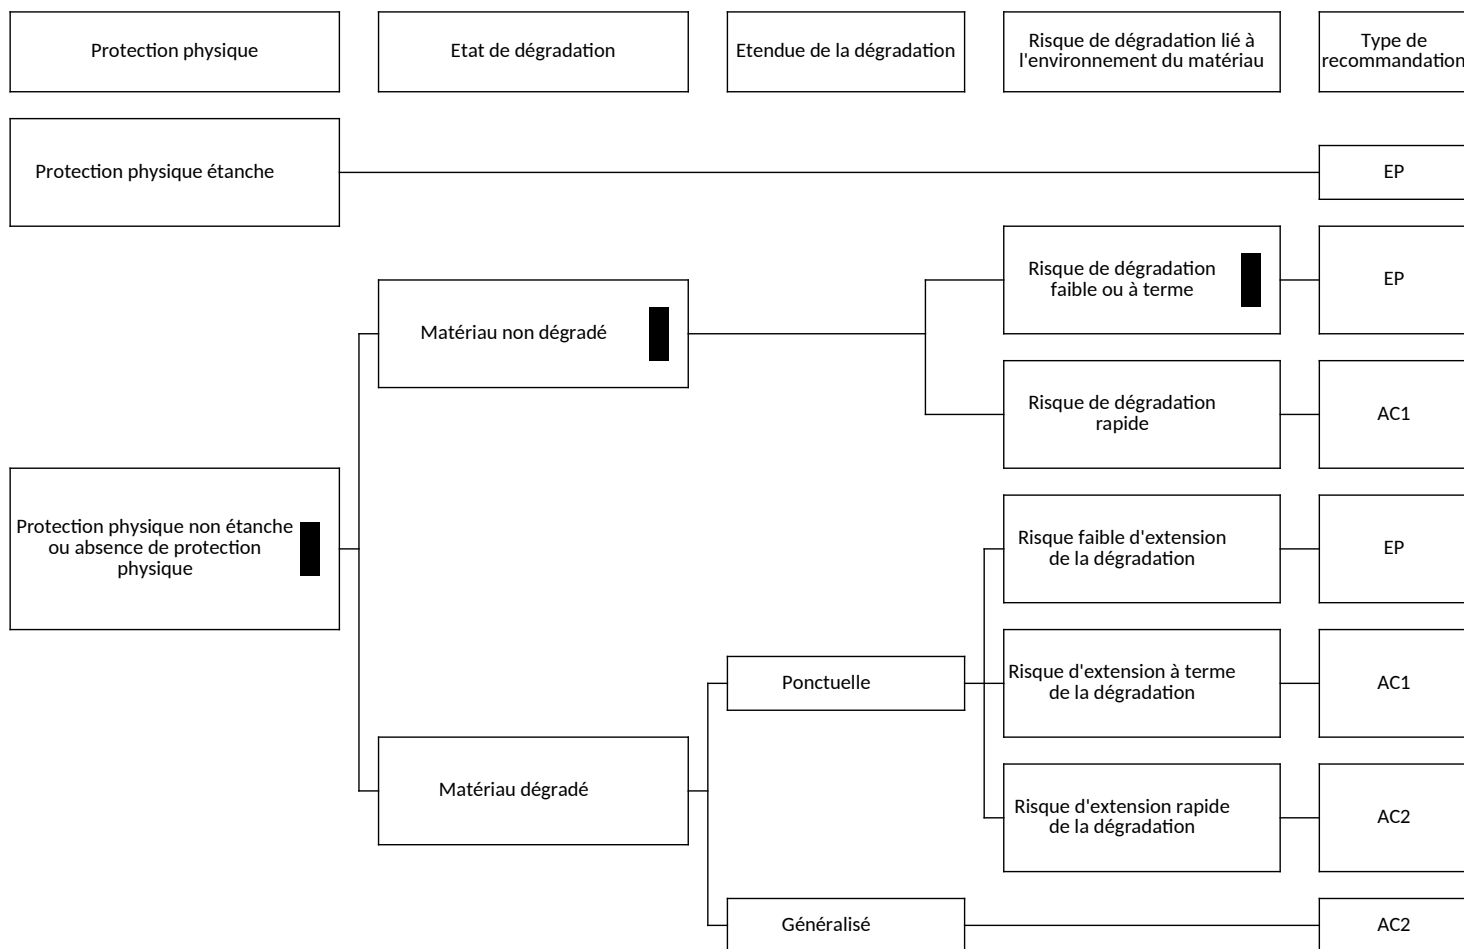


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-121 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

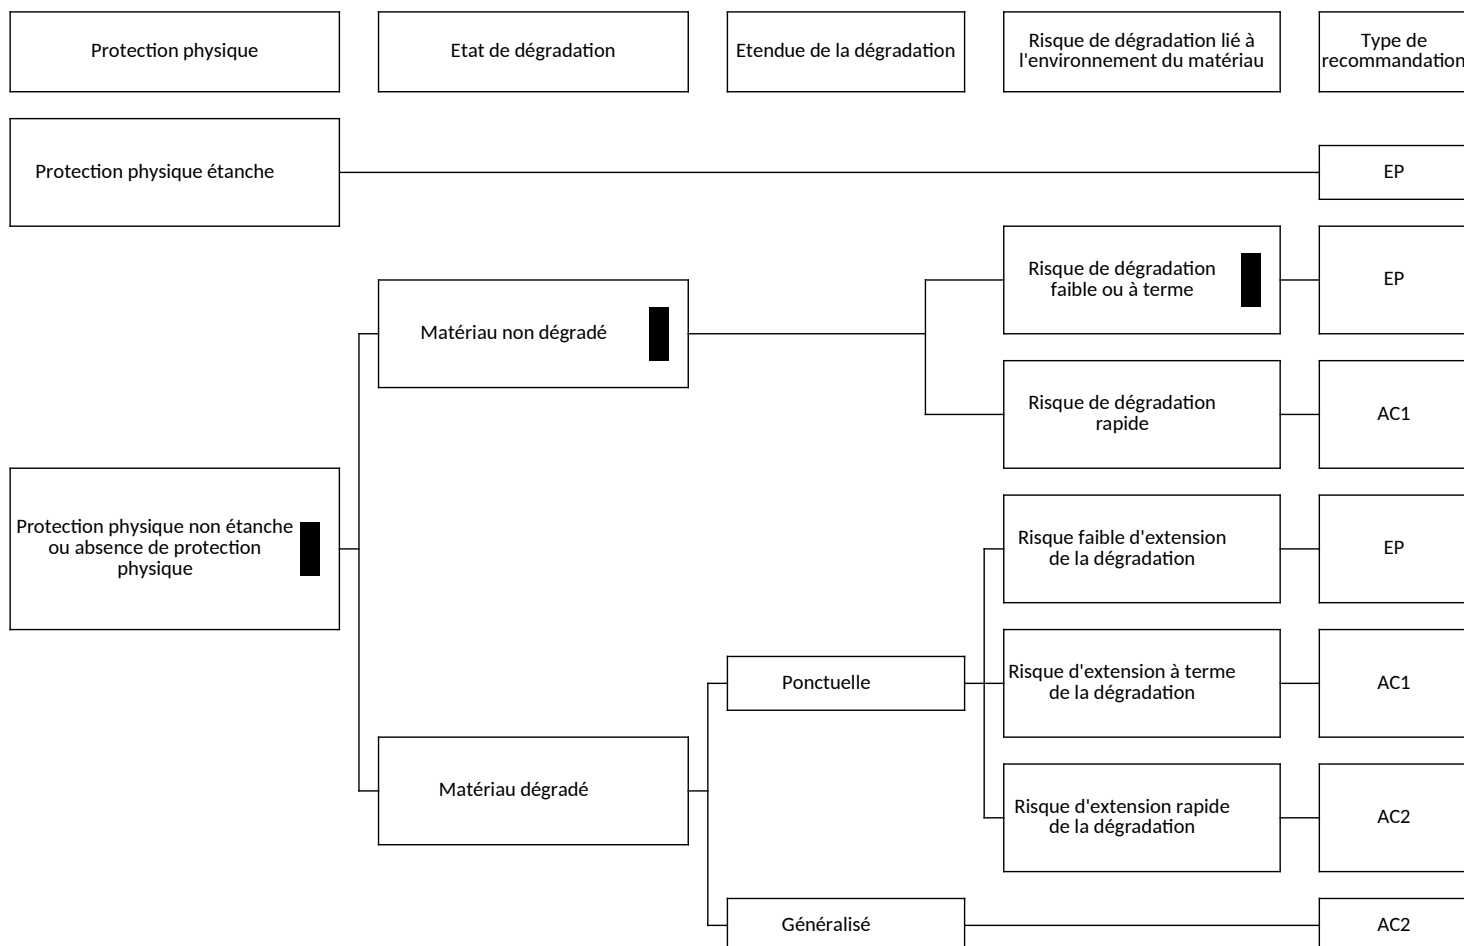


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-122 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

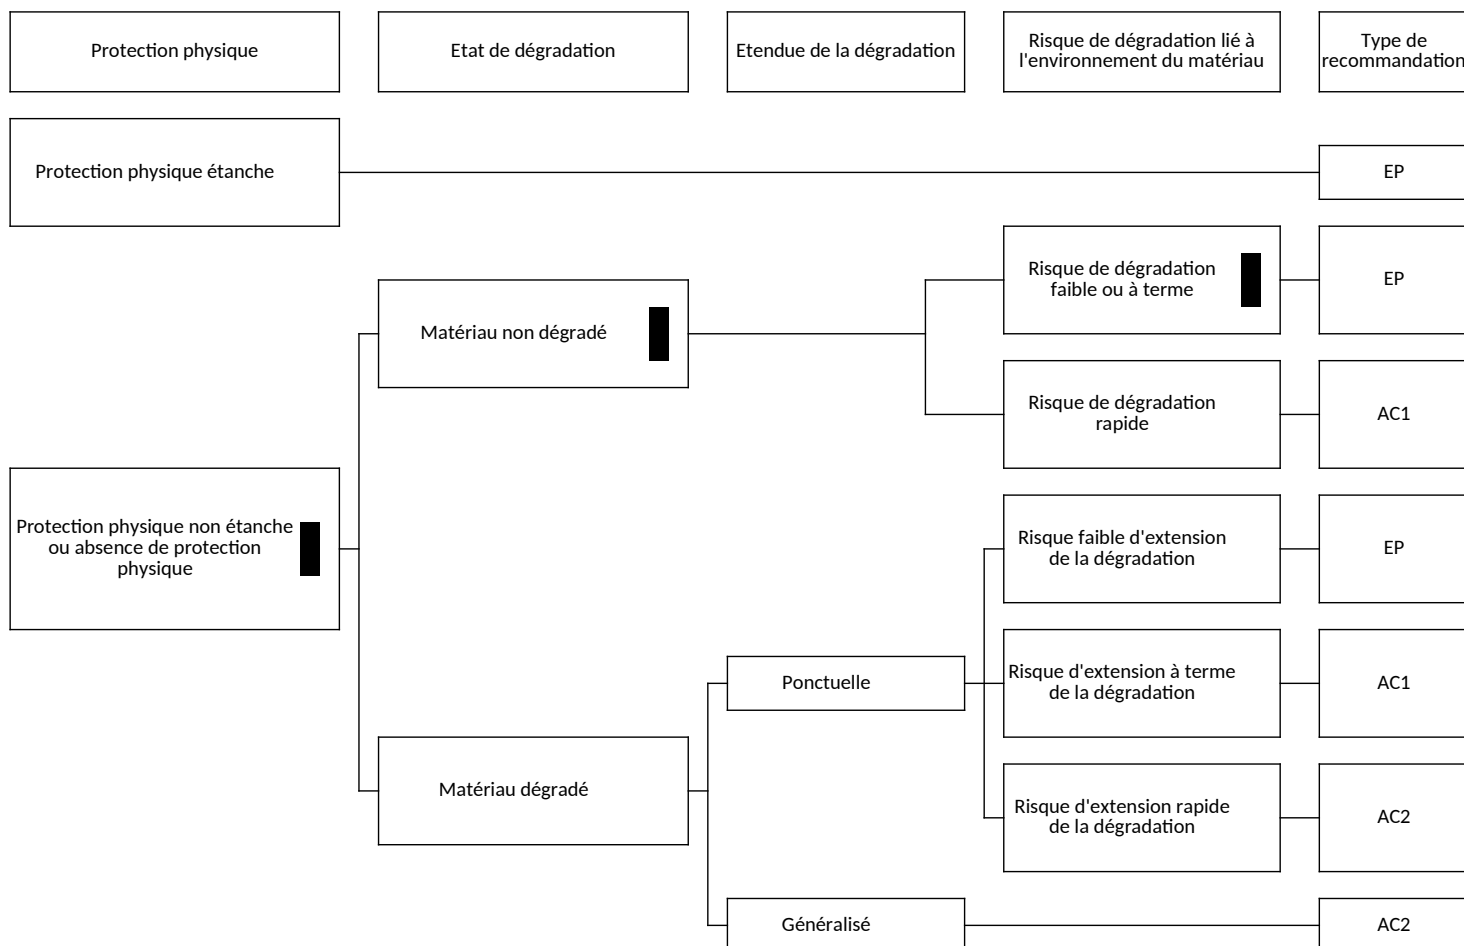


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-123 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

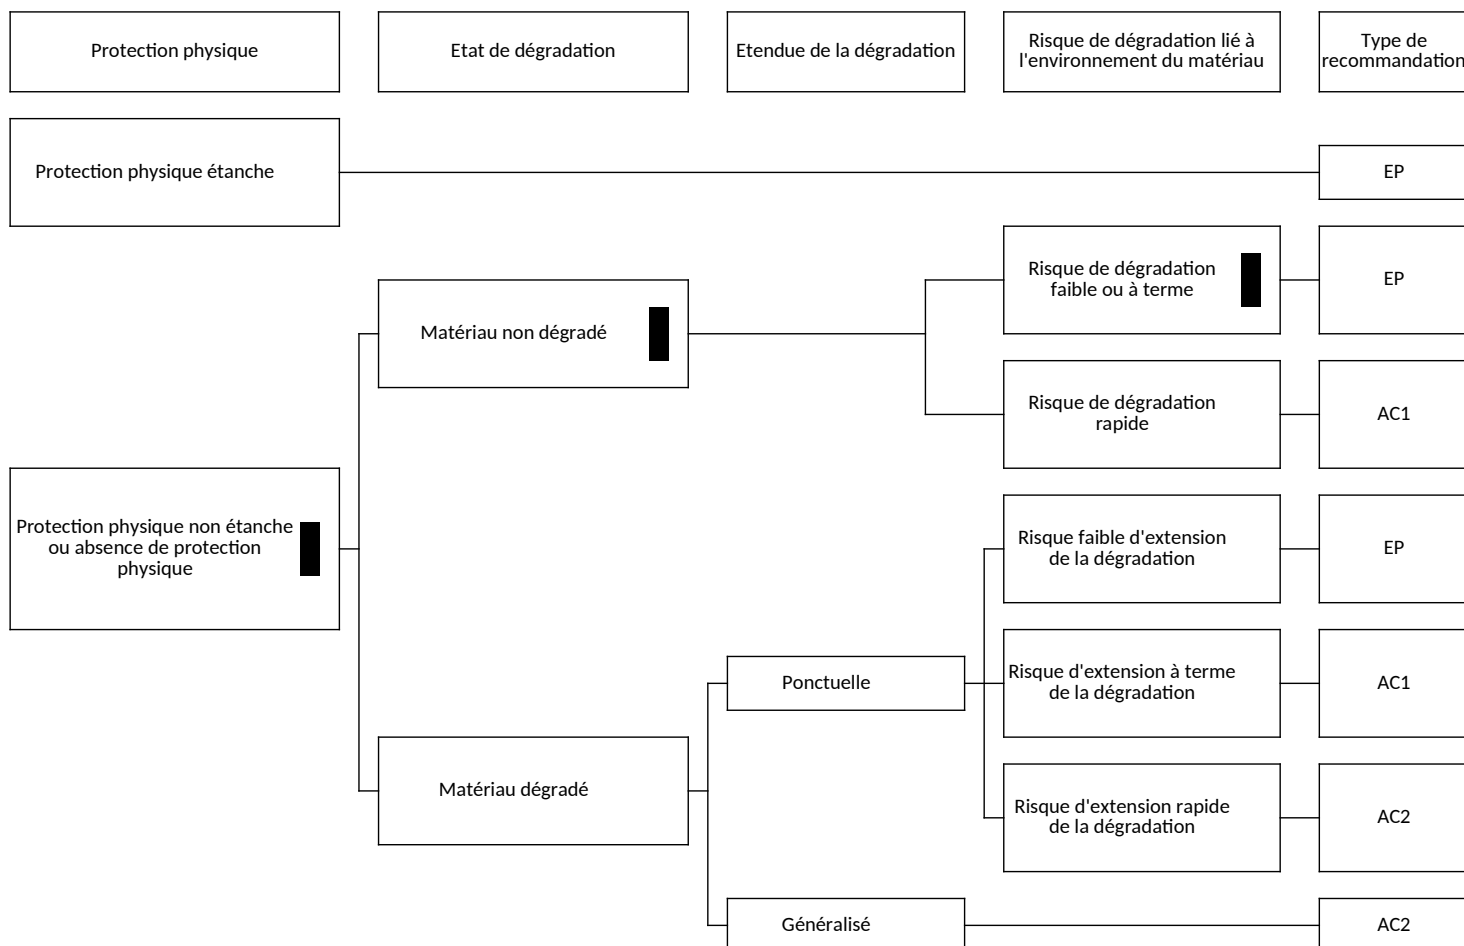


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-124 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

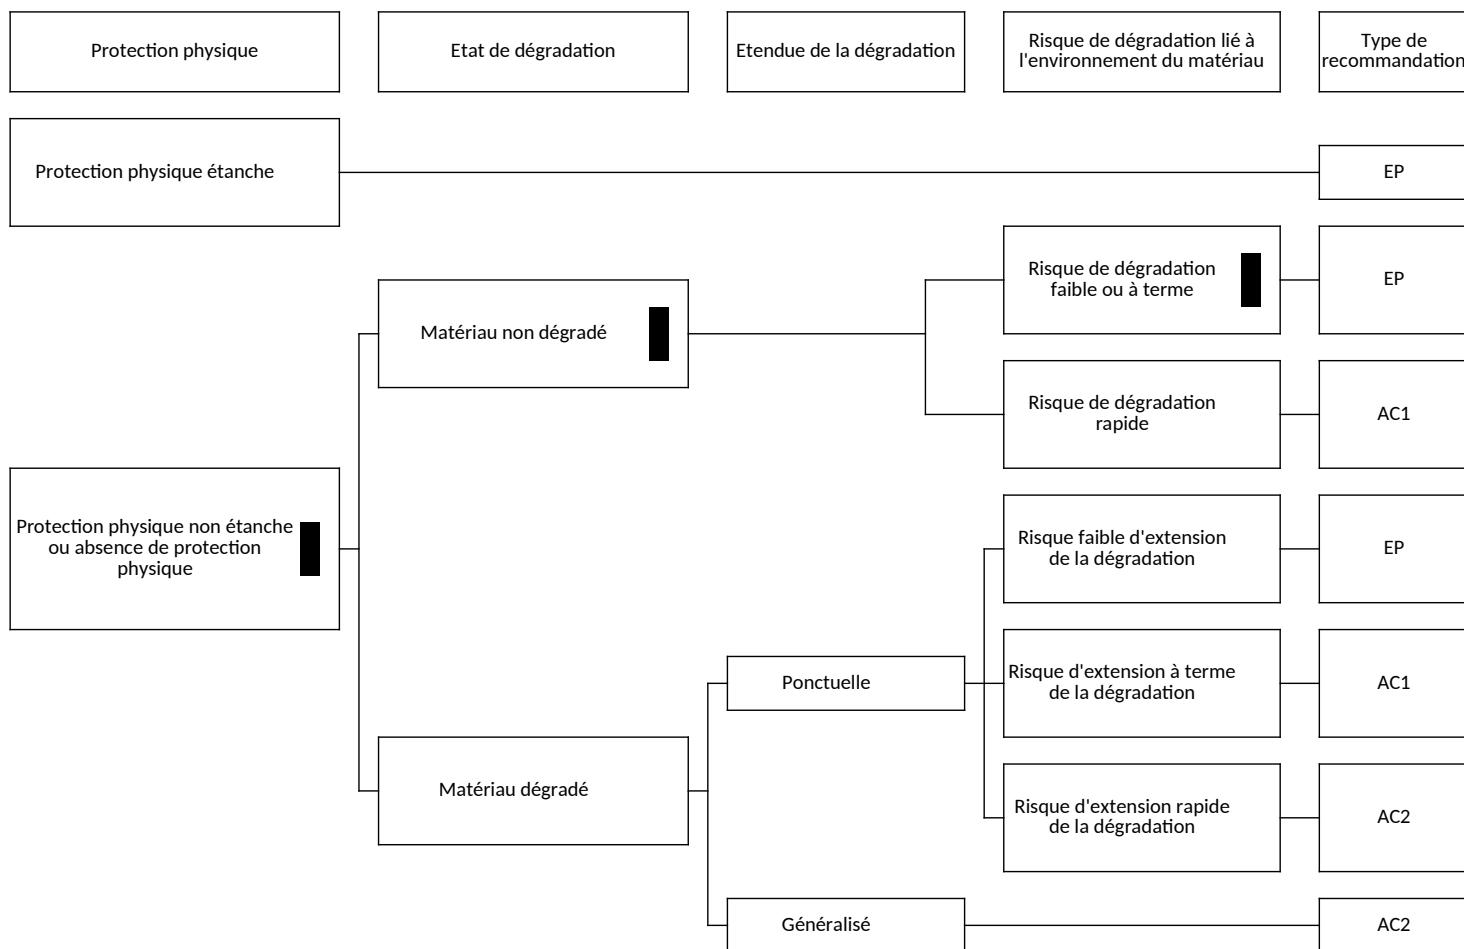


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-125 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

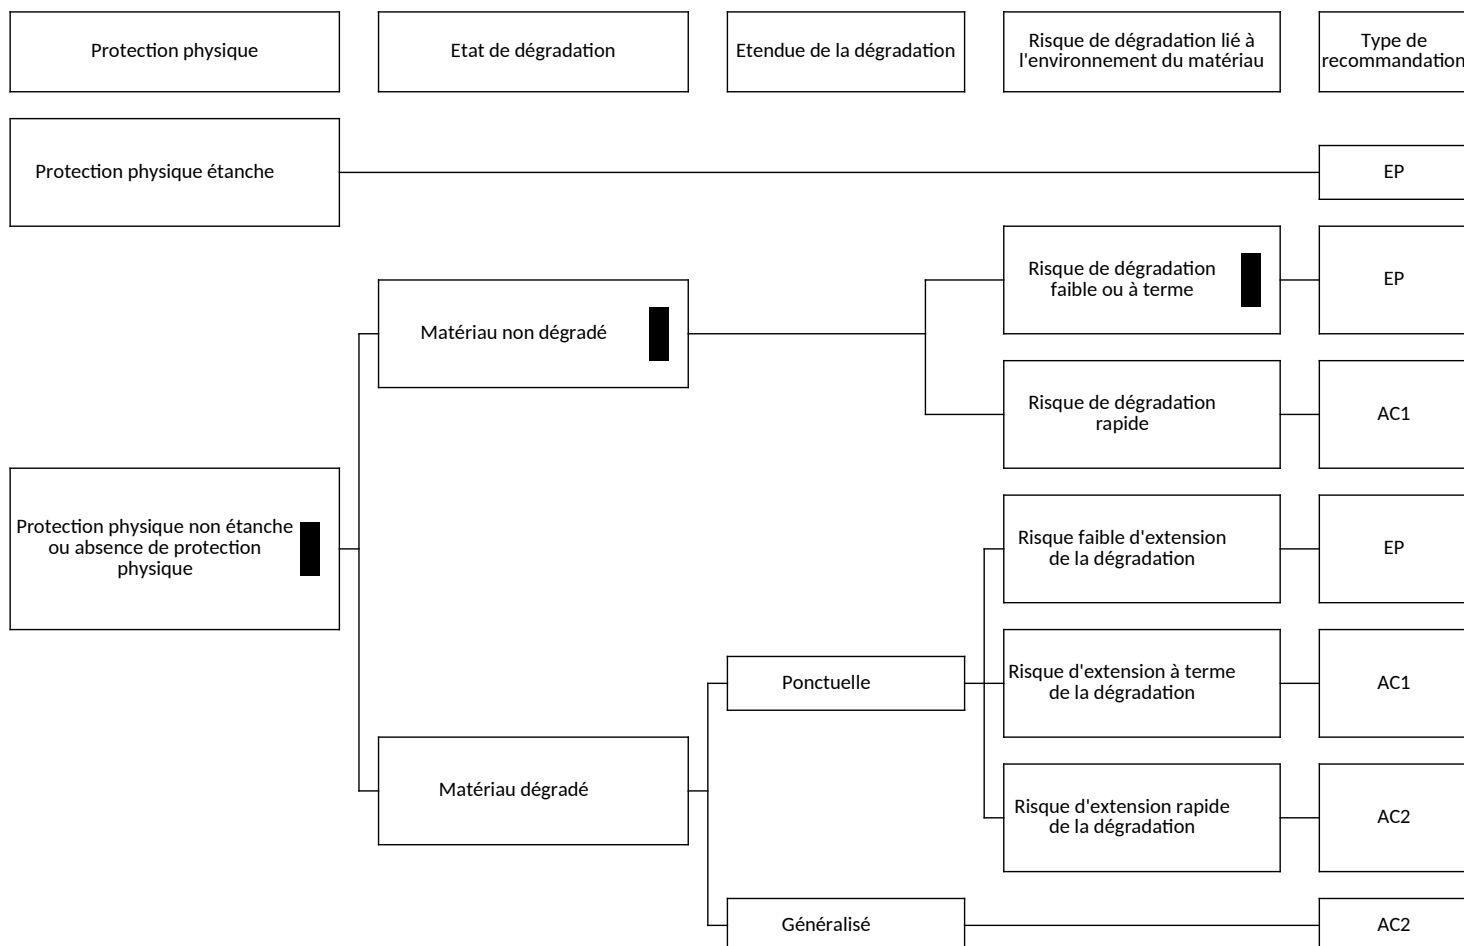


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-126 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

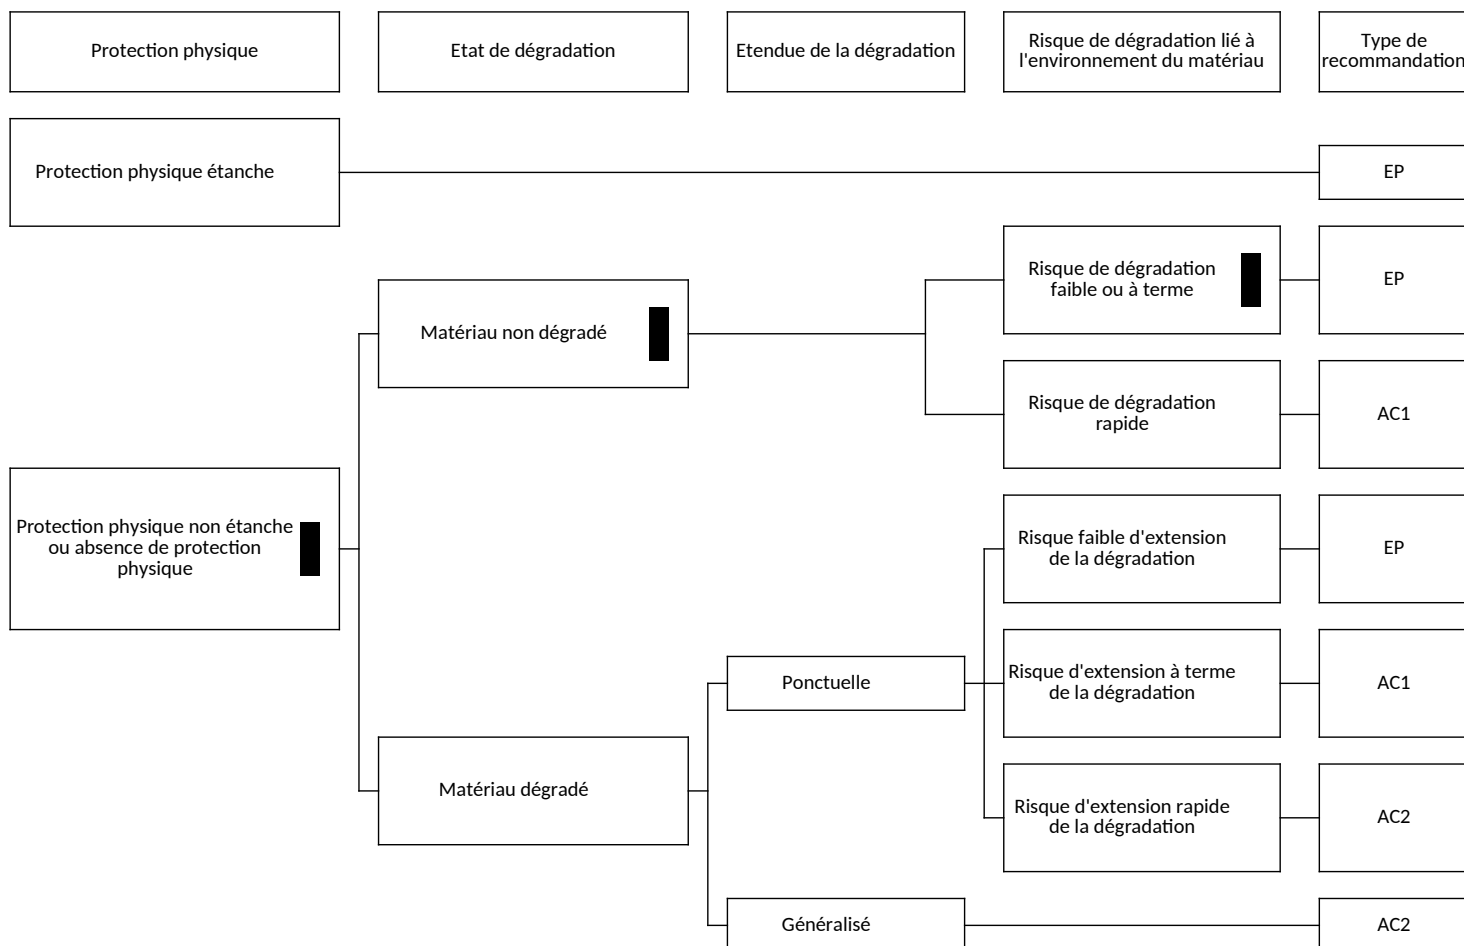


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-127 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

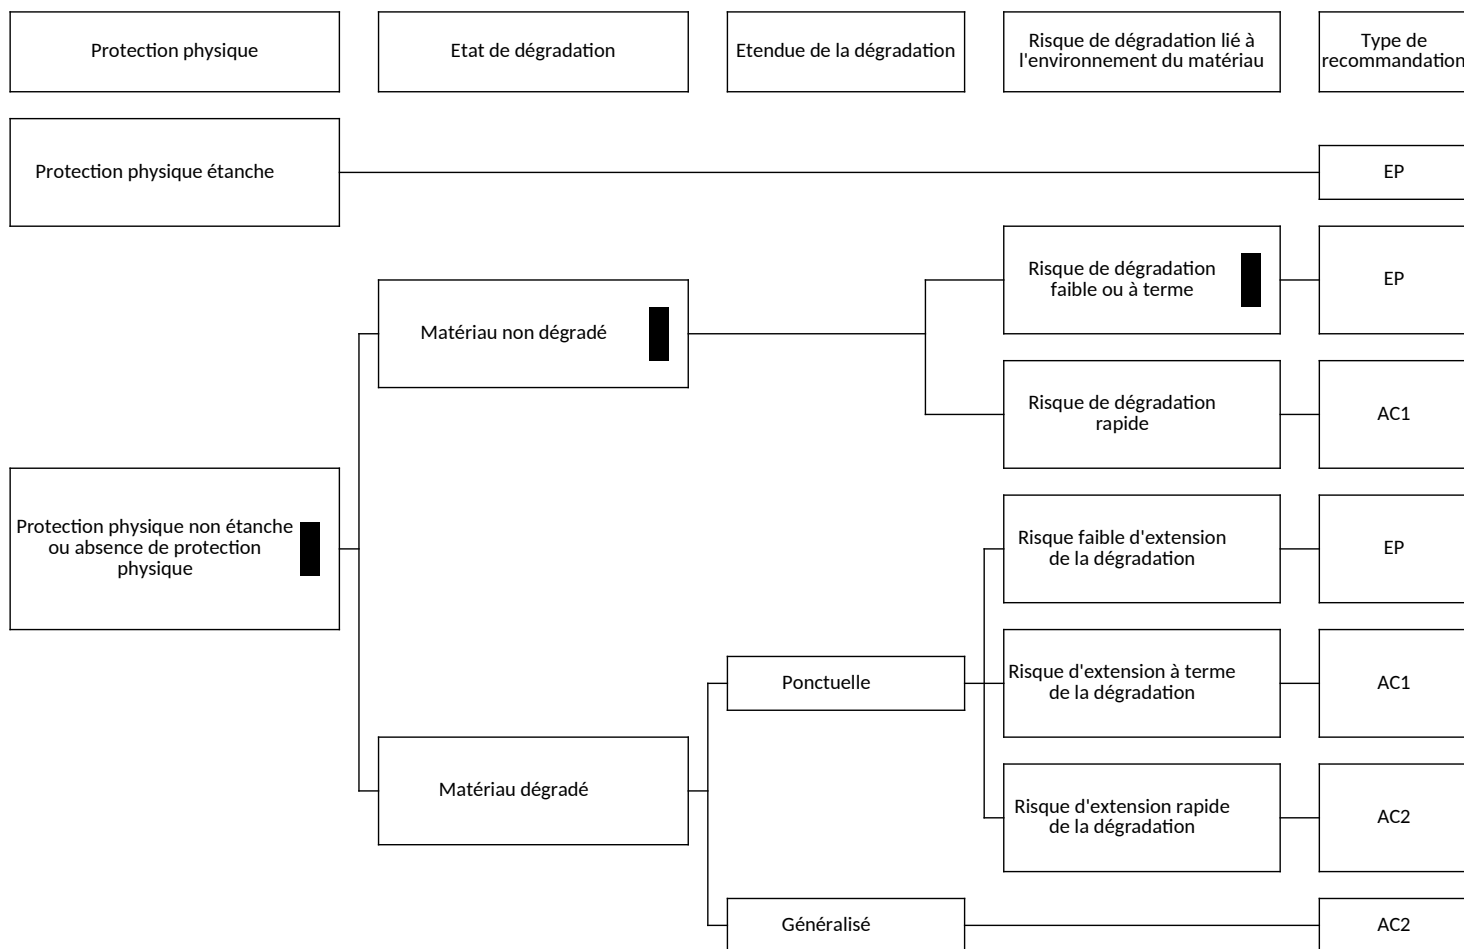


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-128 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

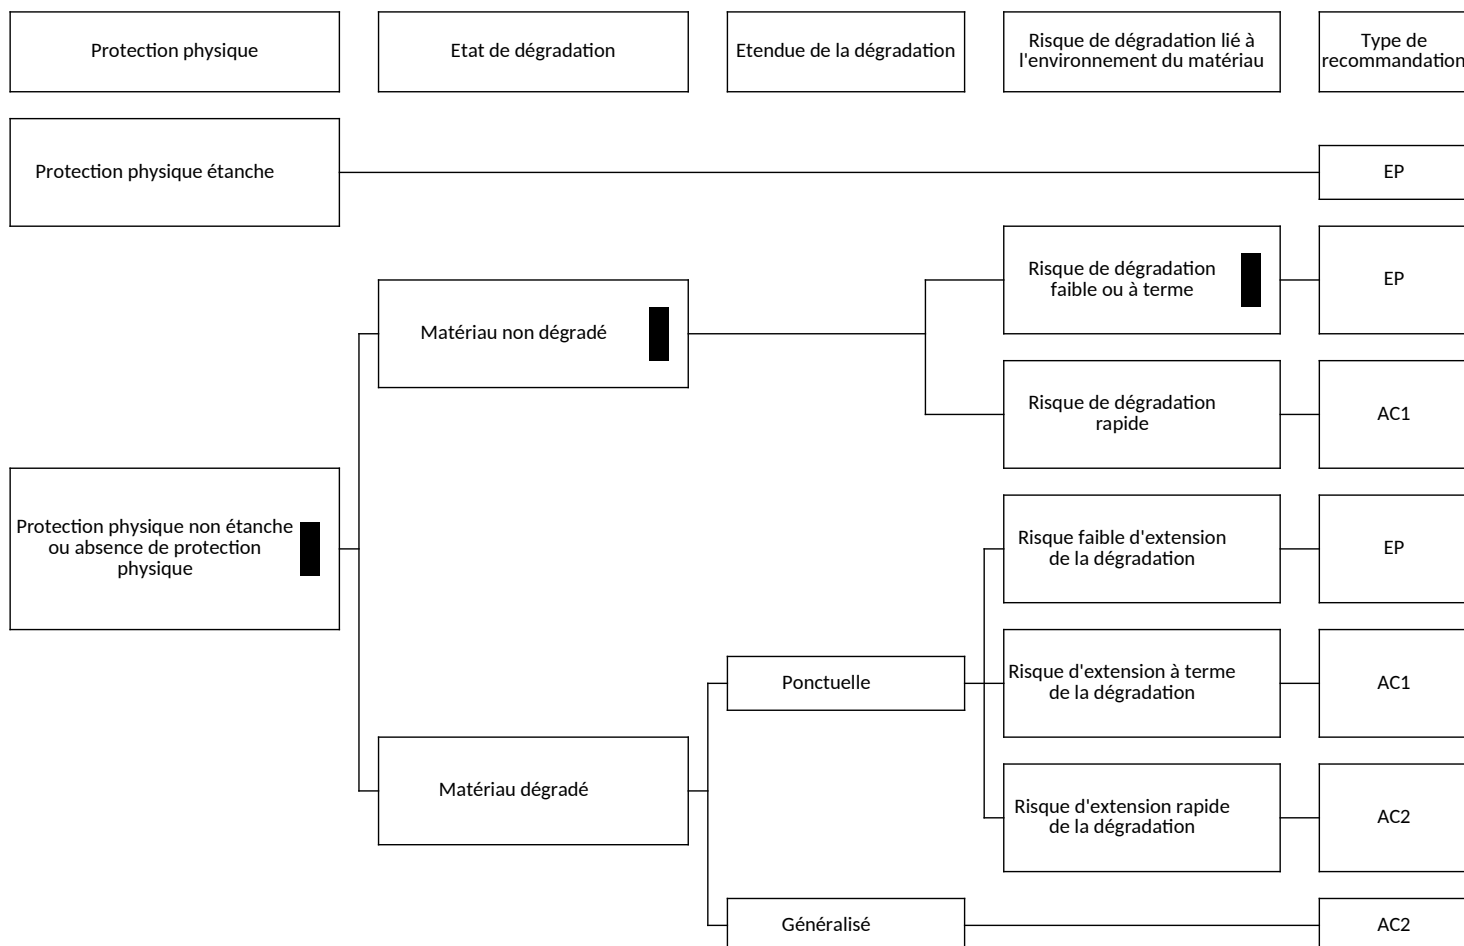


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-129 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

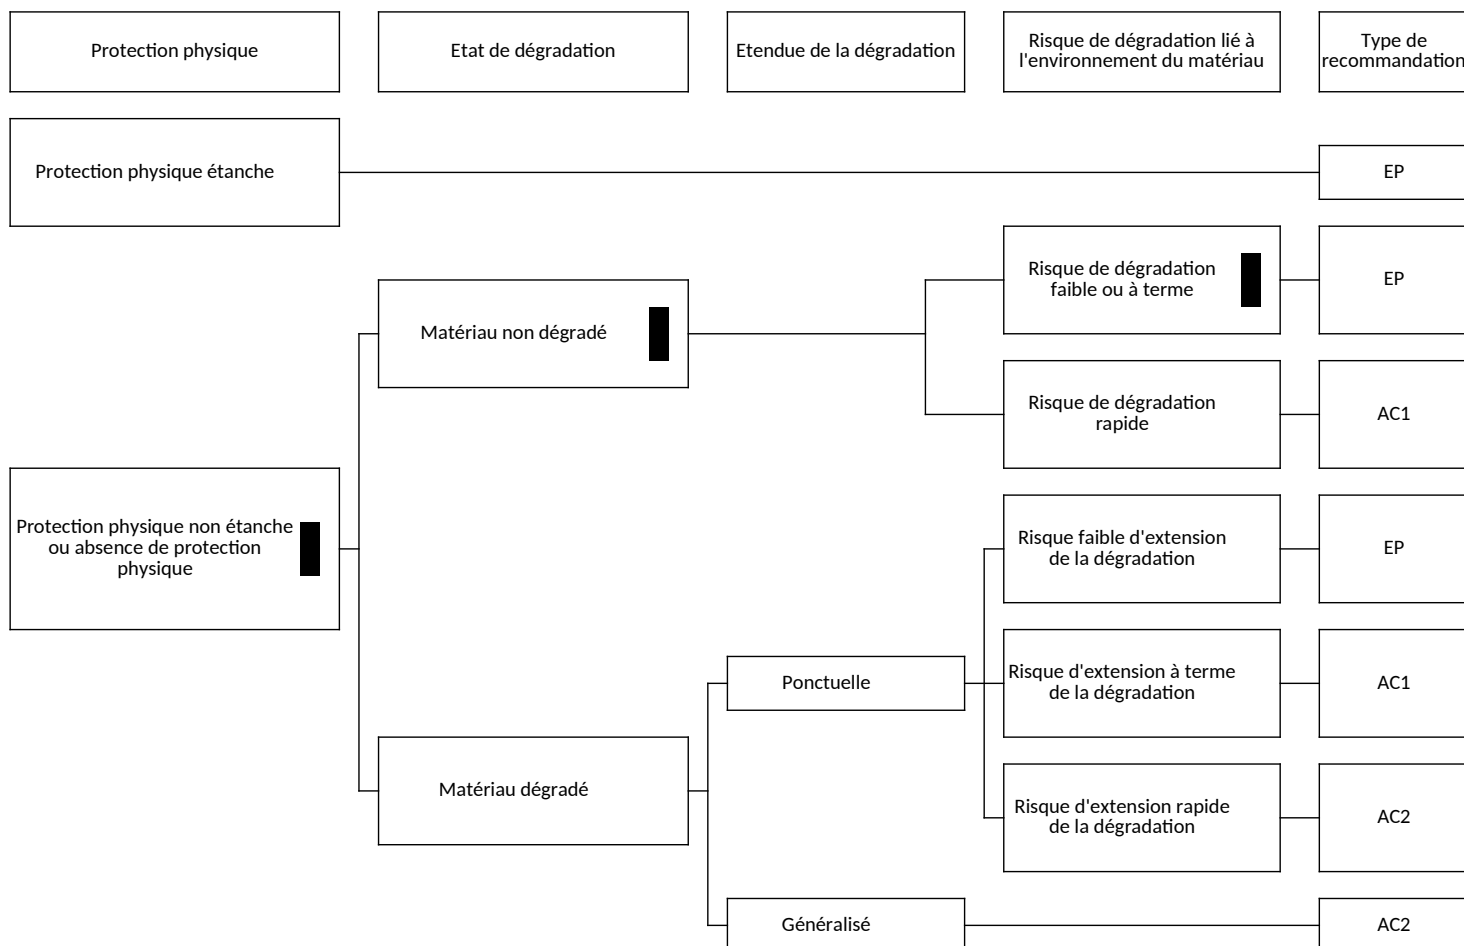


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-131A - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

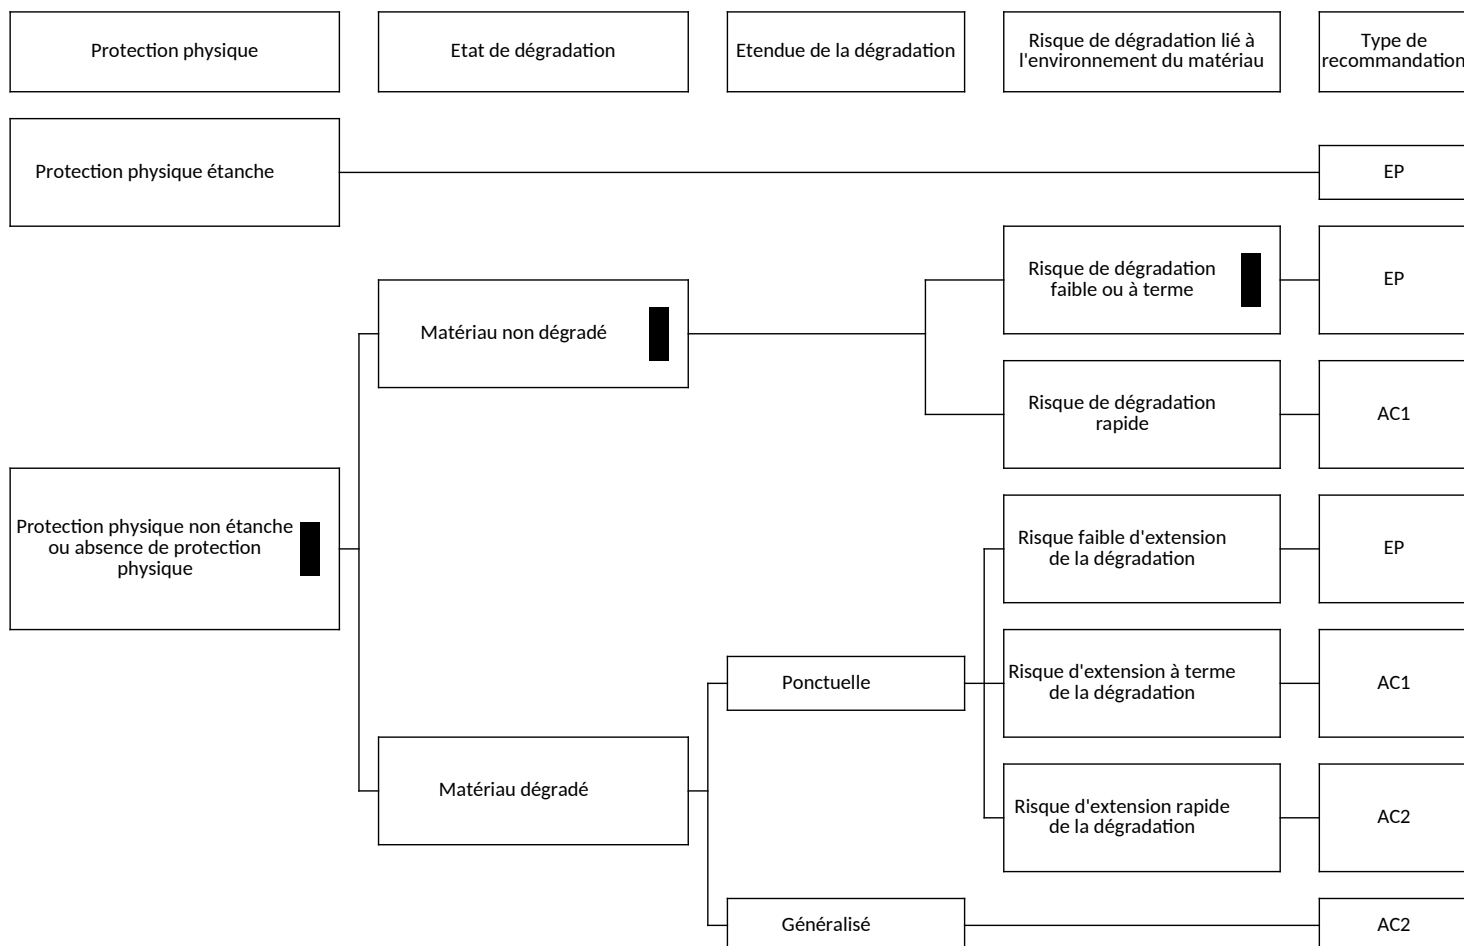


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-131B - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

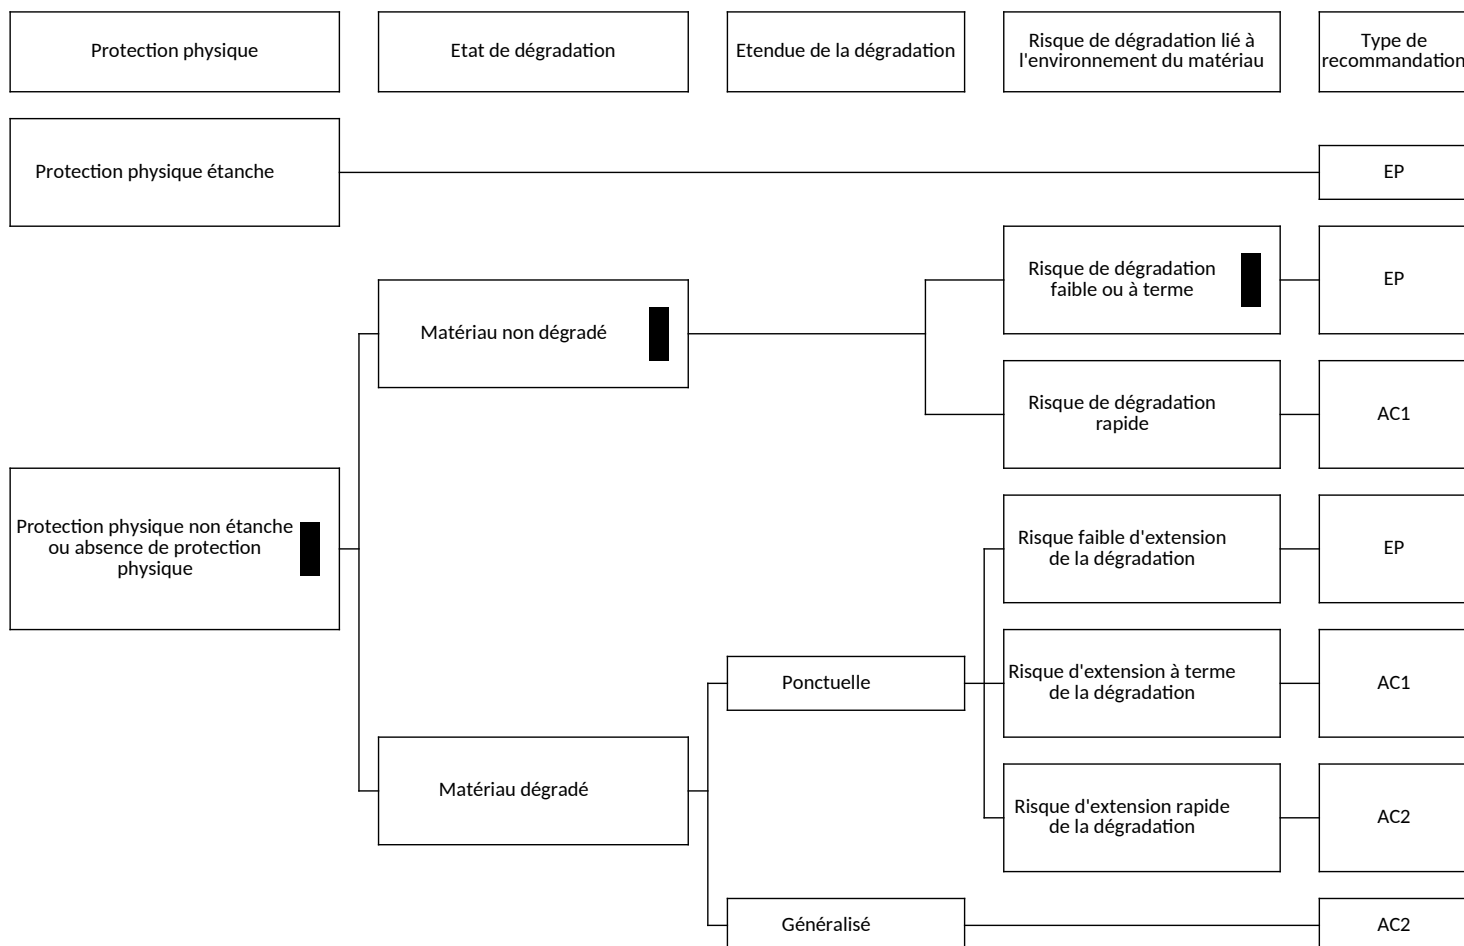


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-132 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

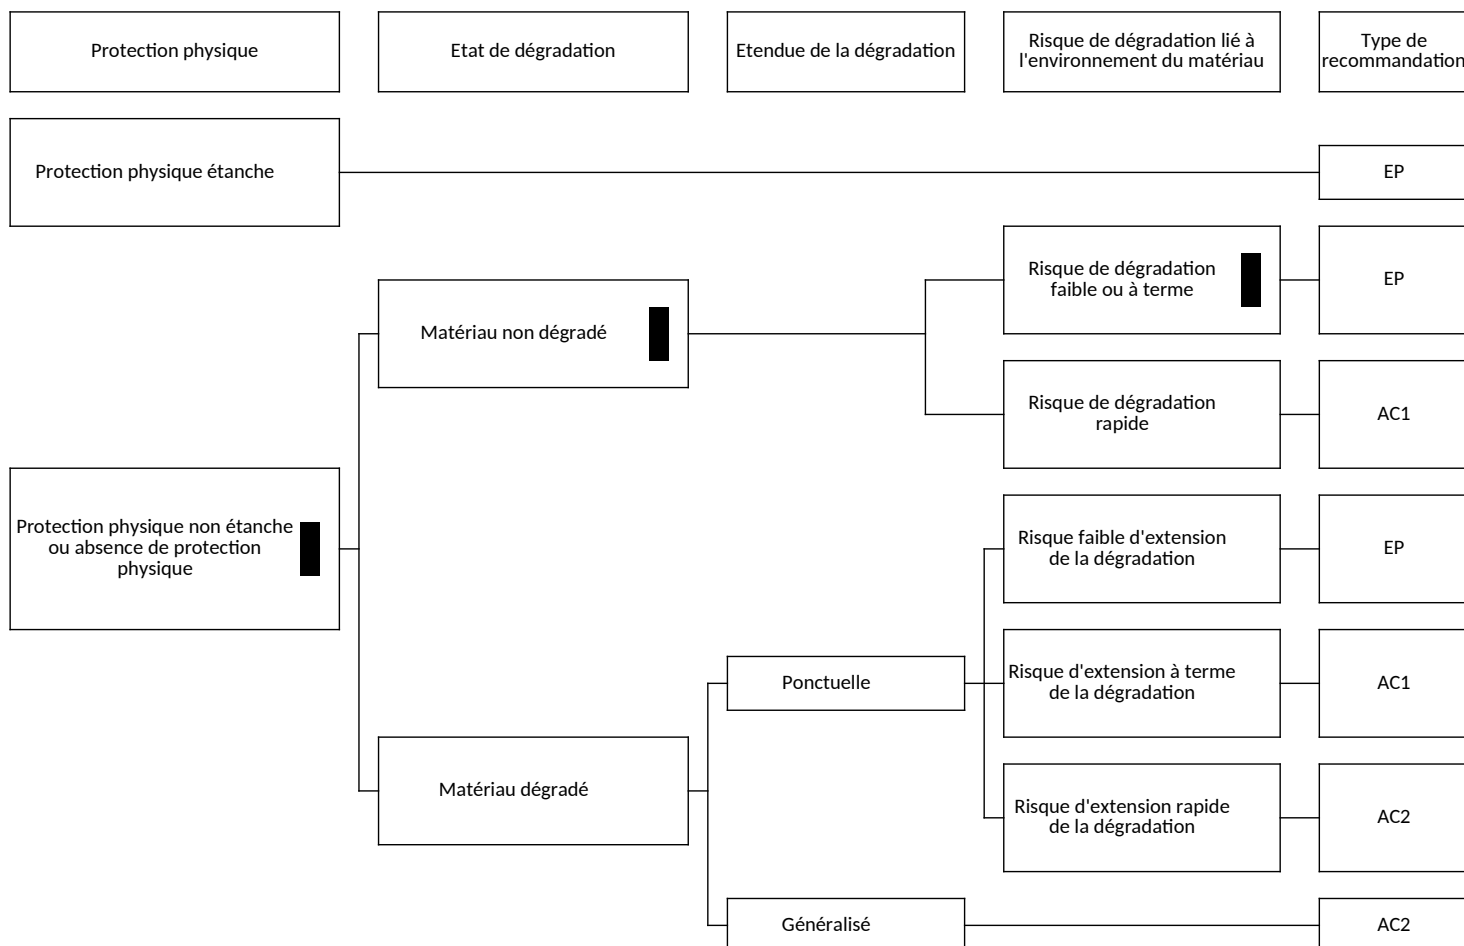


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-133 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

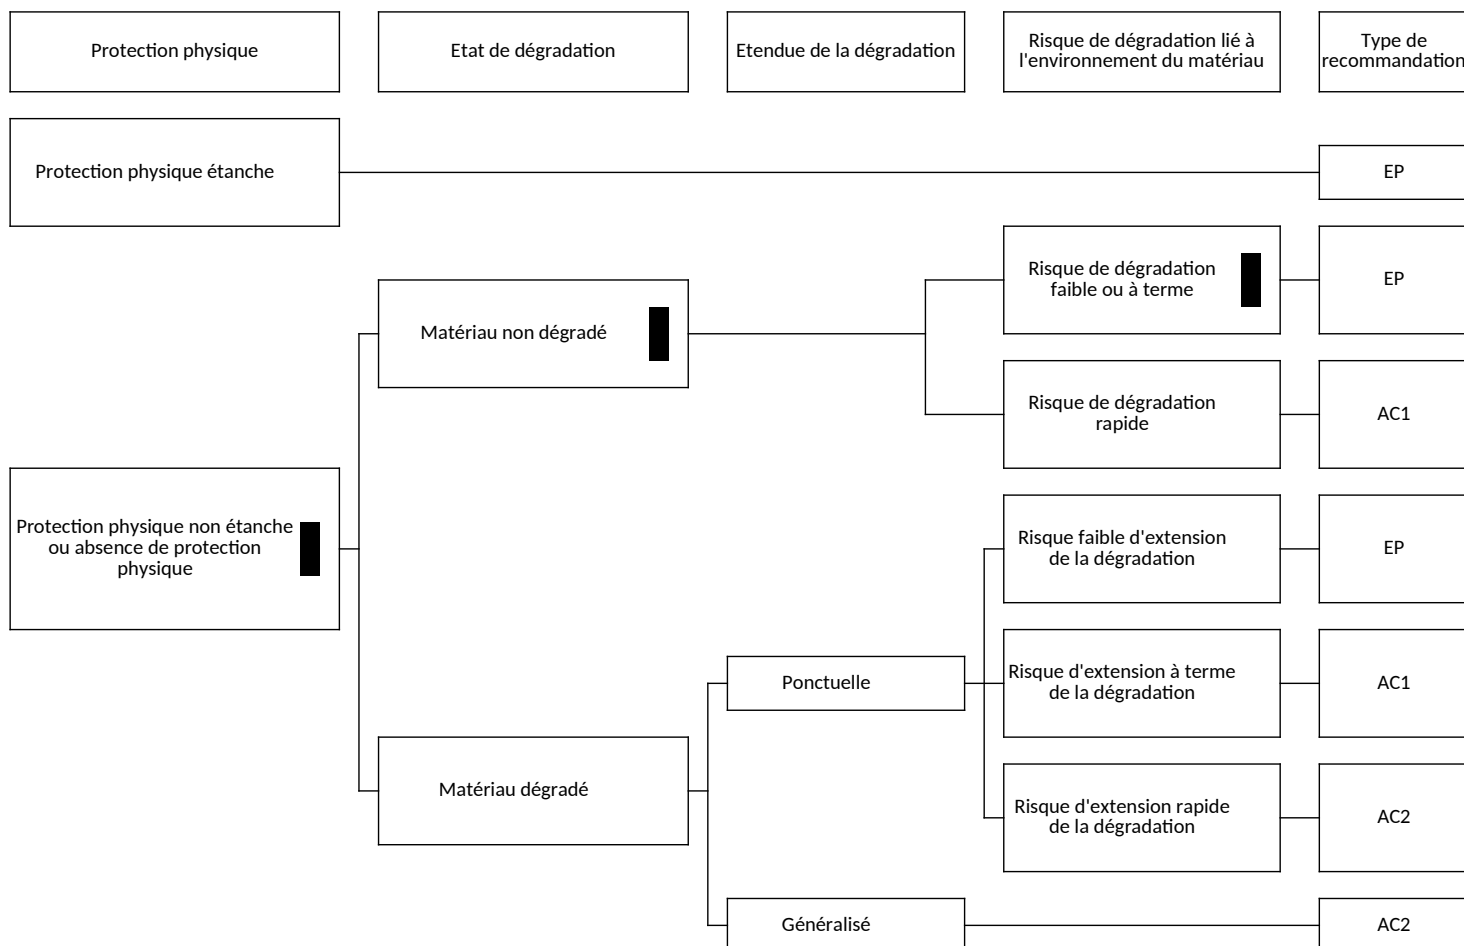


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-134 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

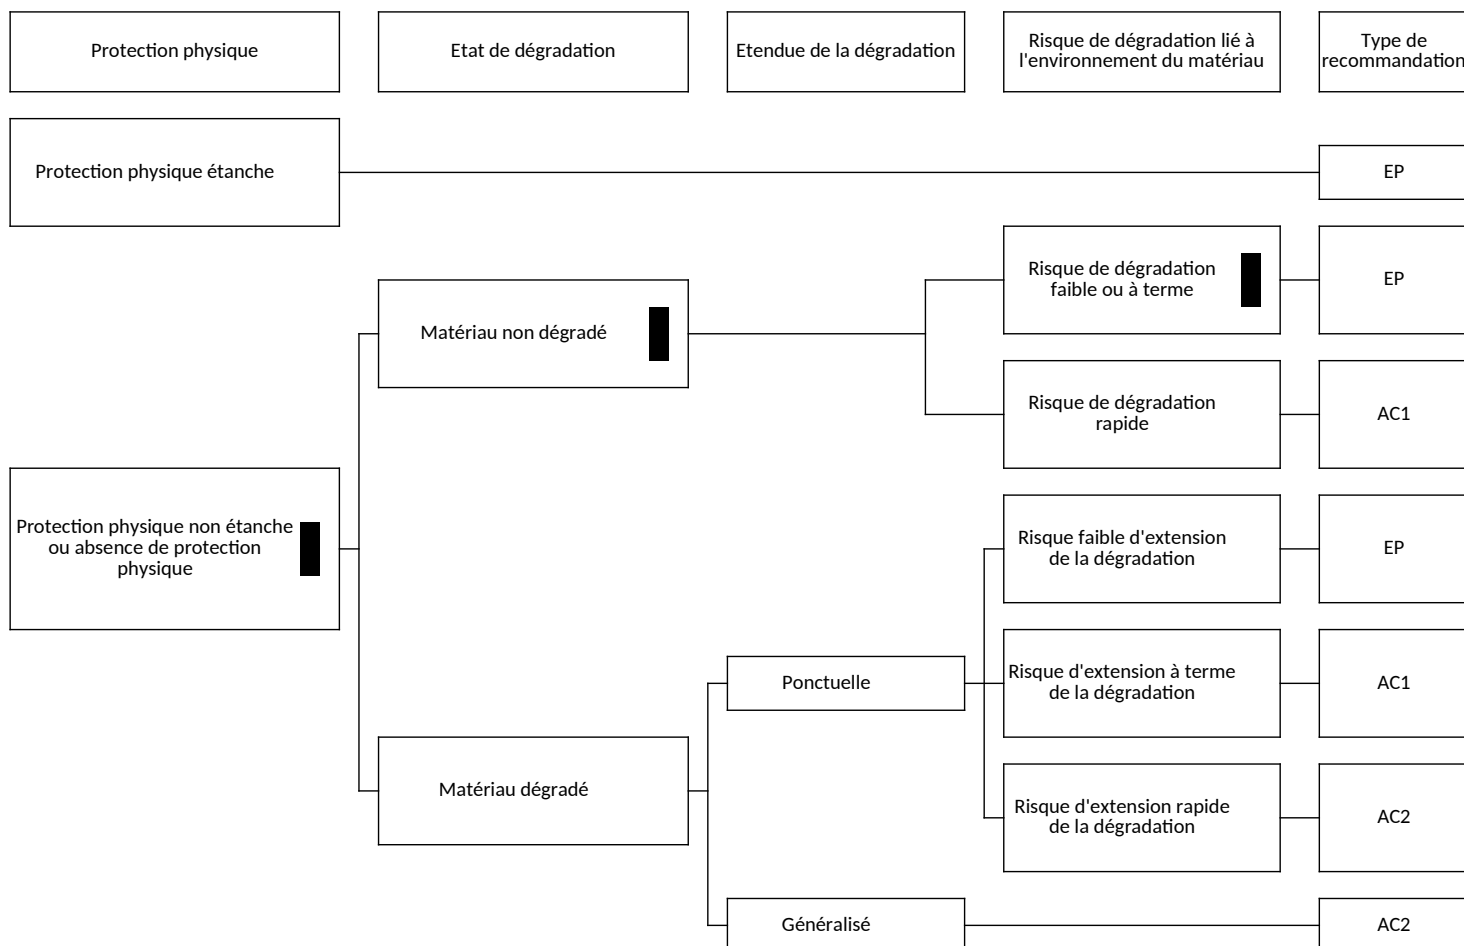


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-135 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

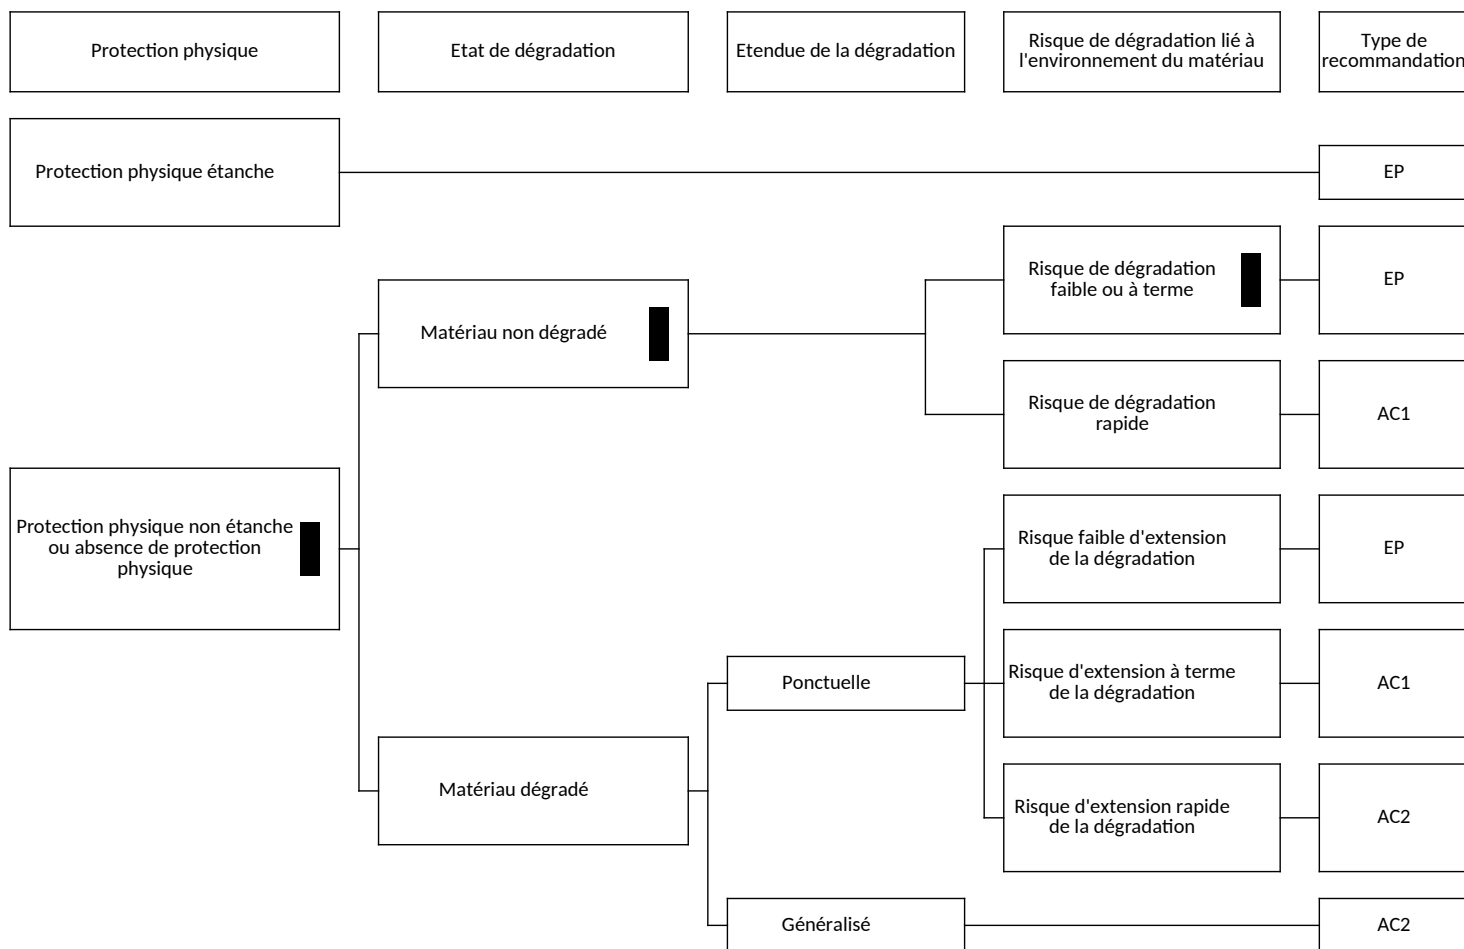


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-137 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

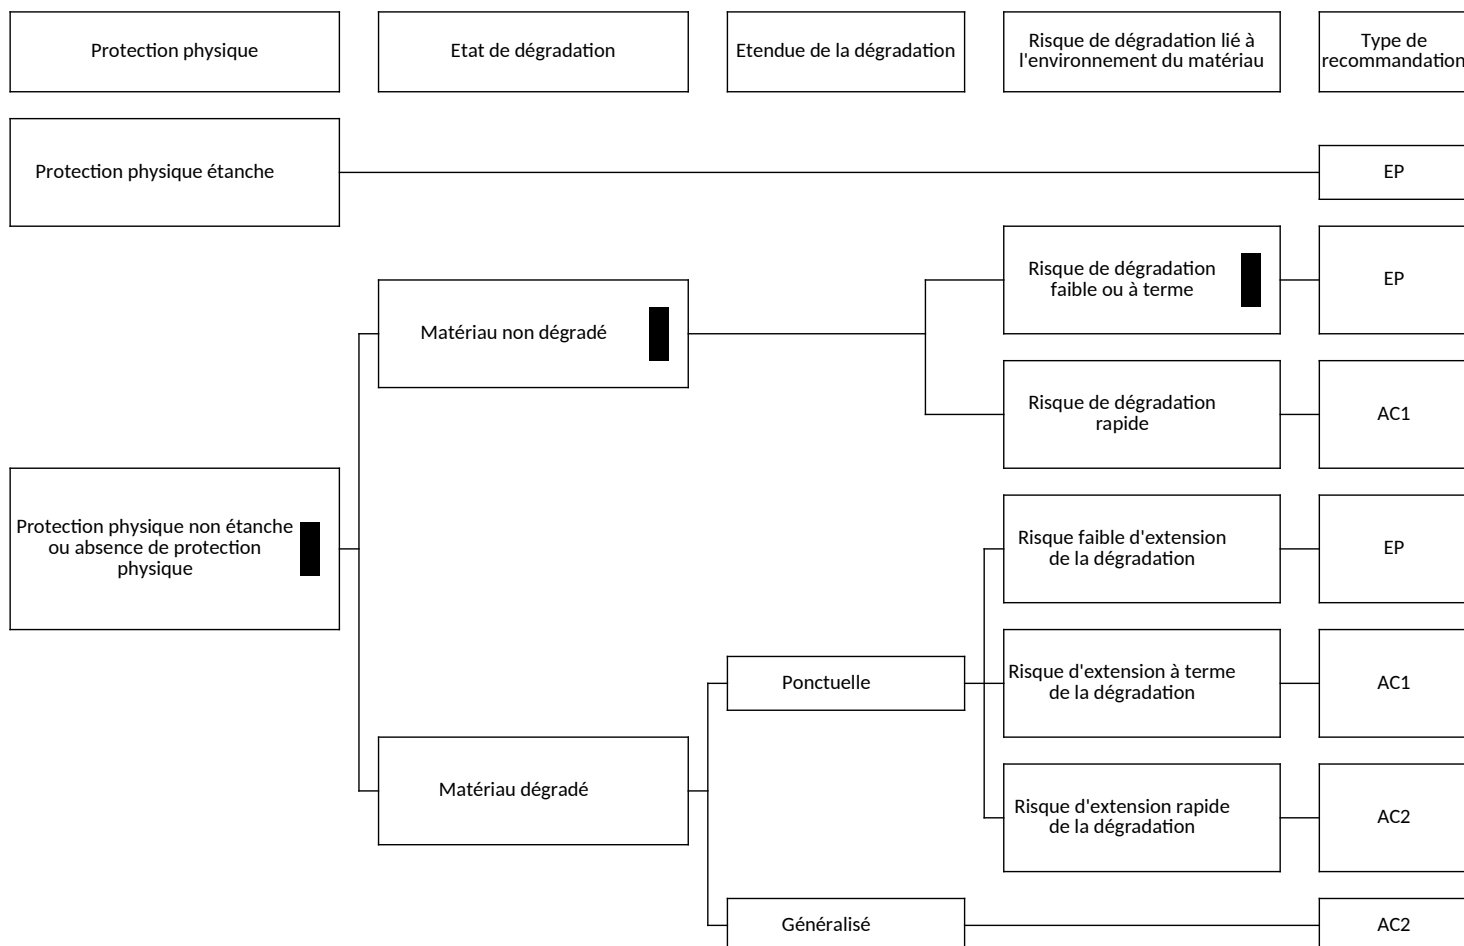


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-141 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

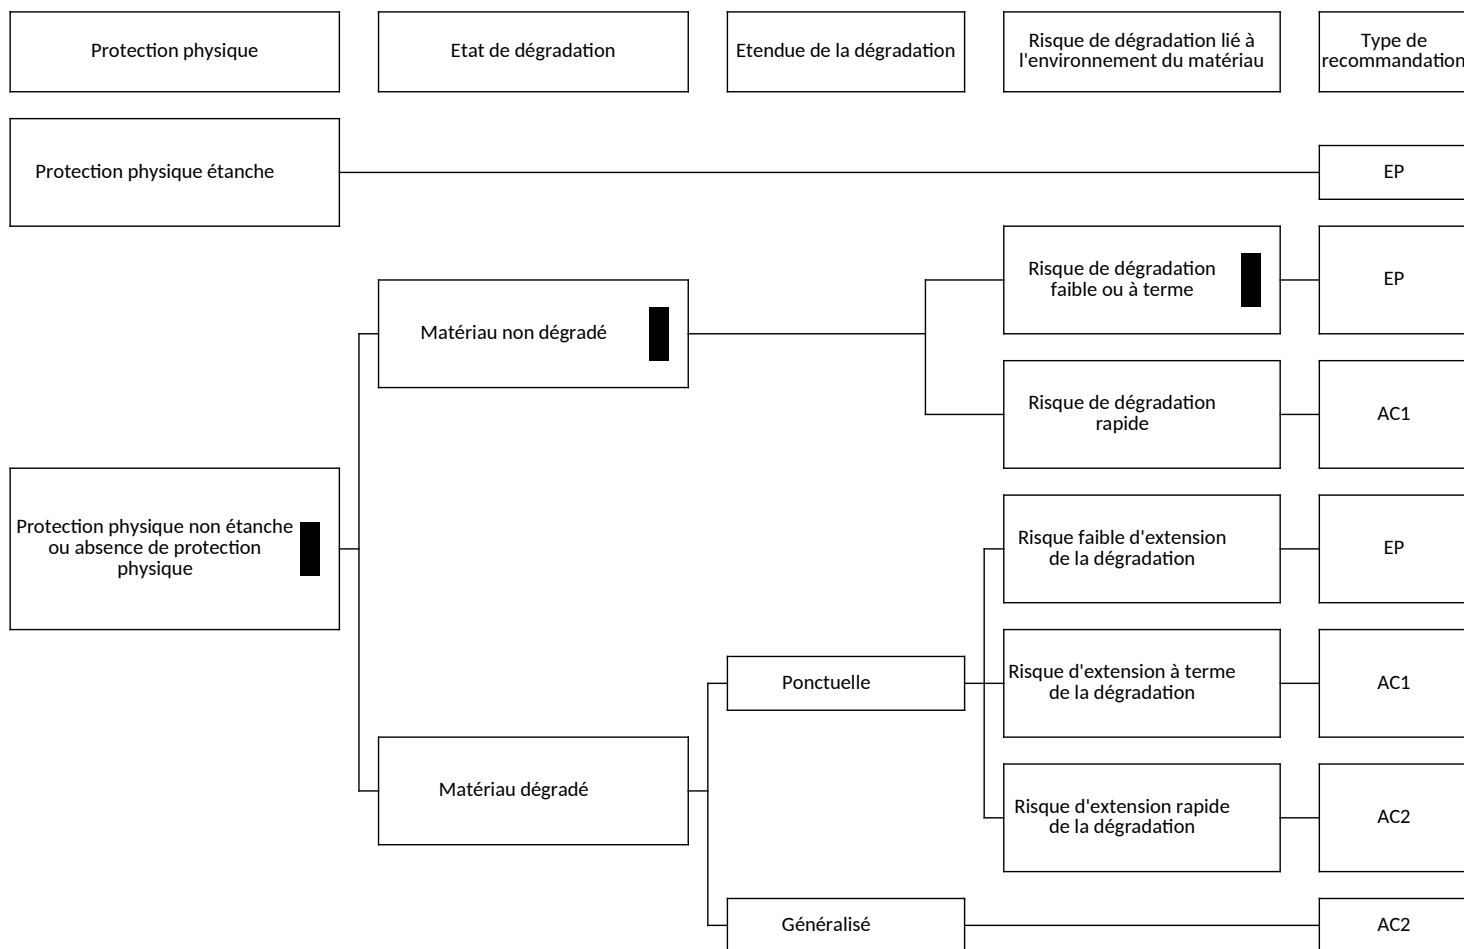


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-144 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

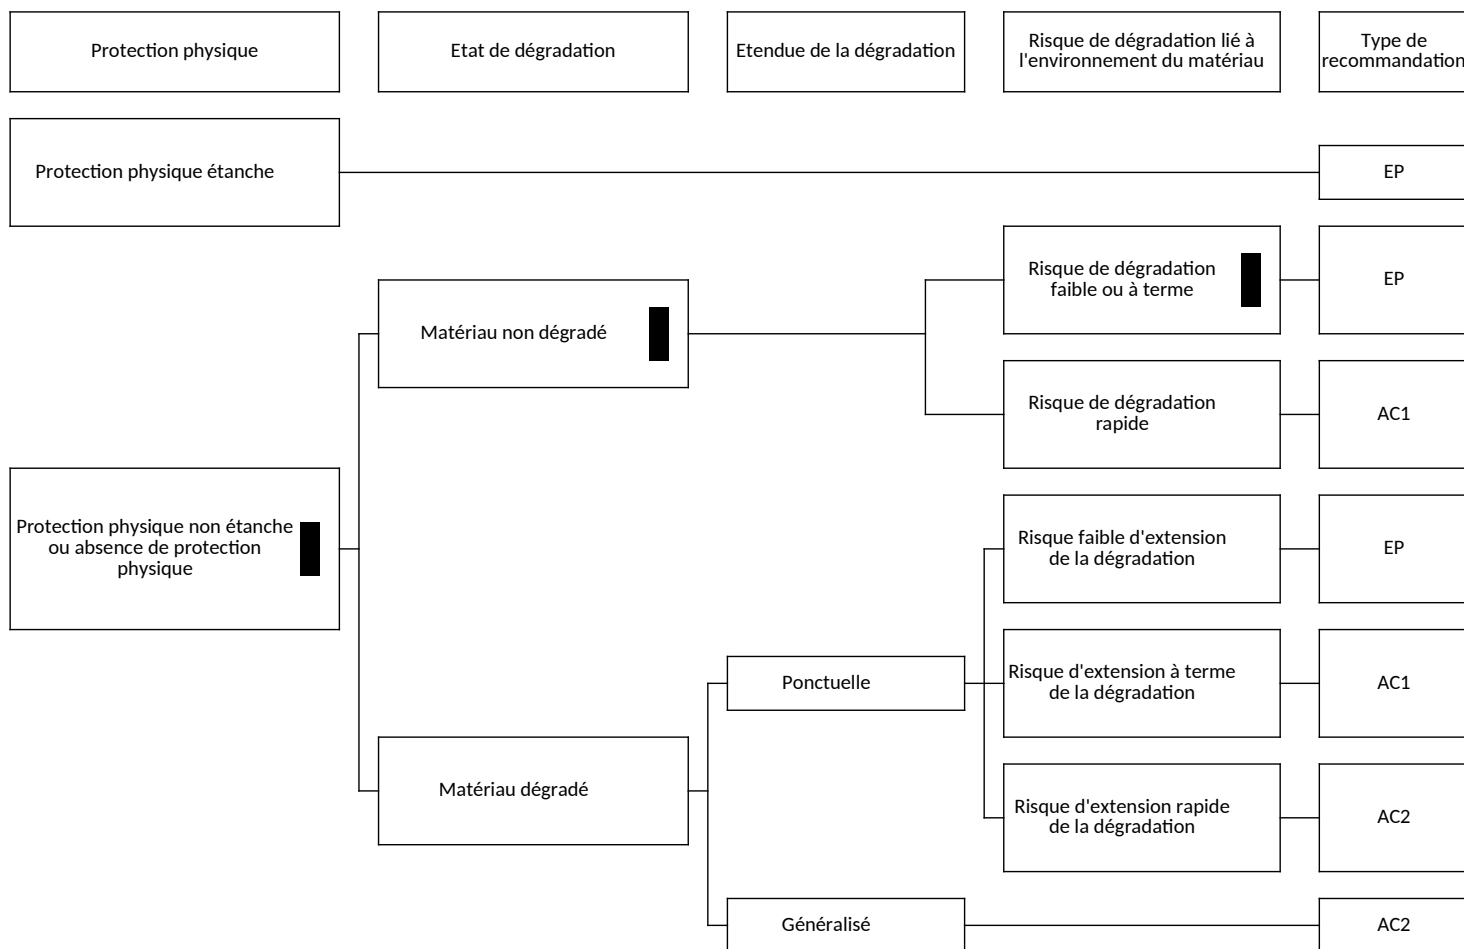


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-147 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

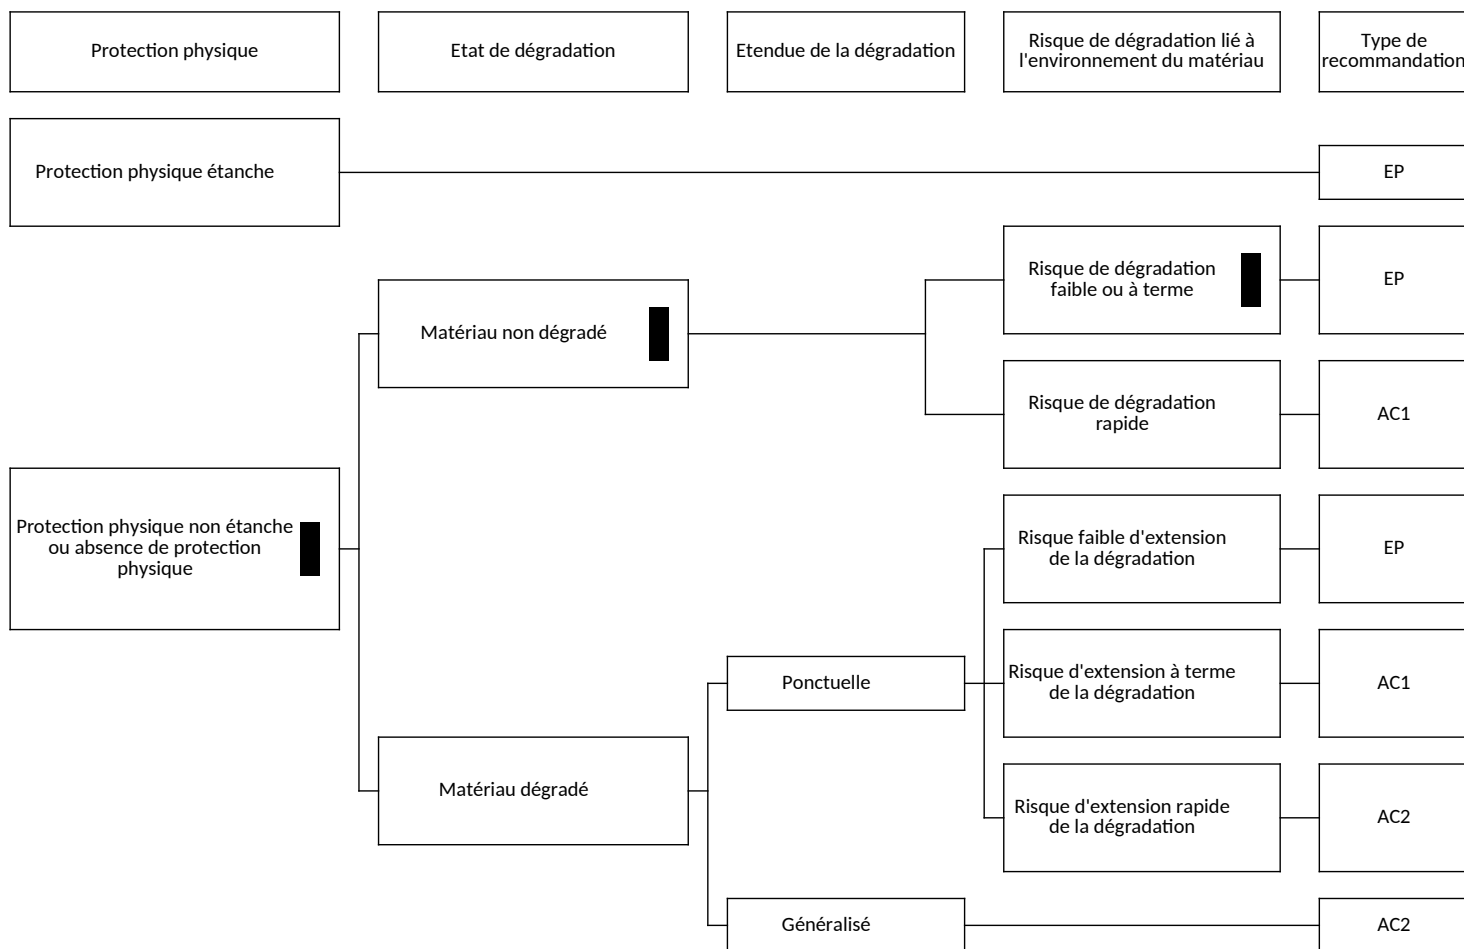


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-148 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

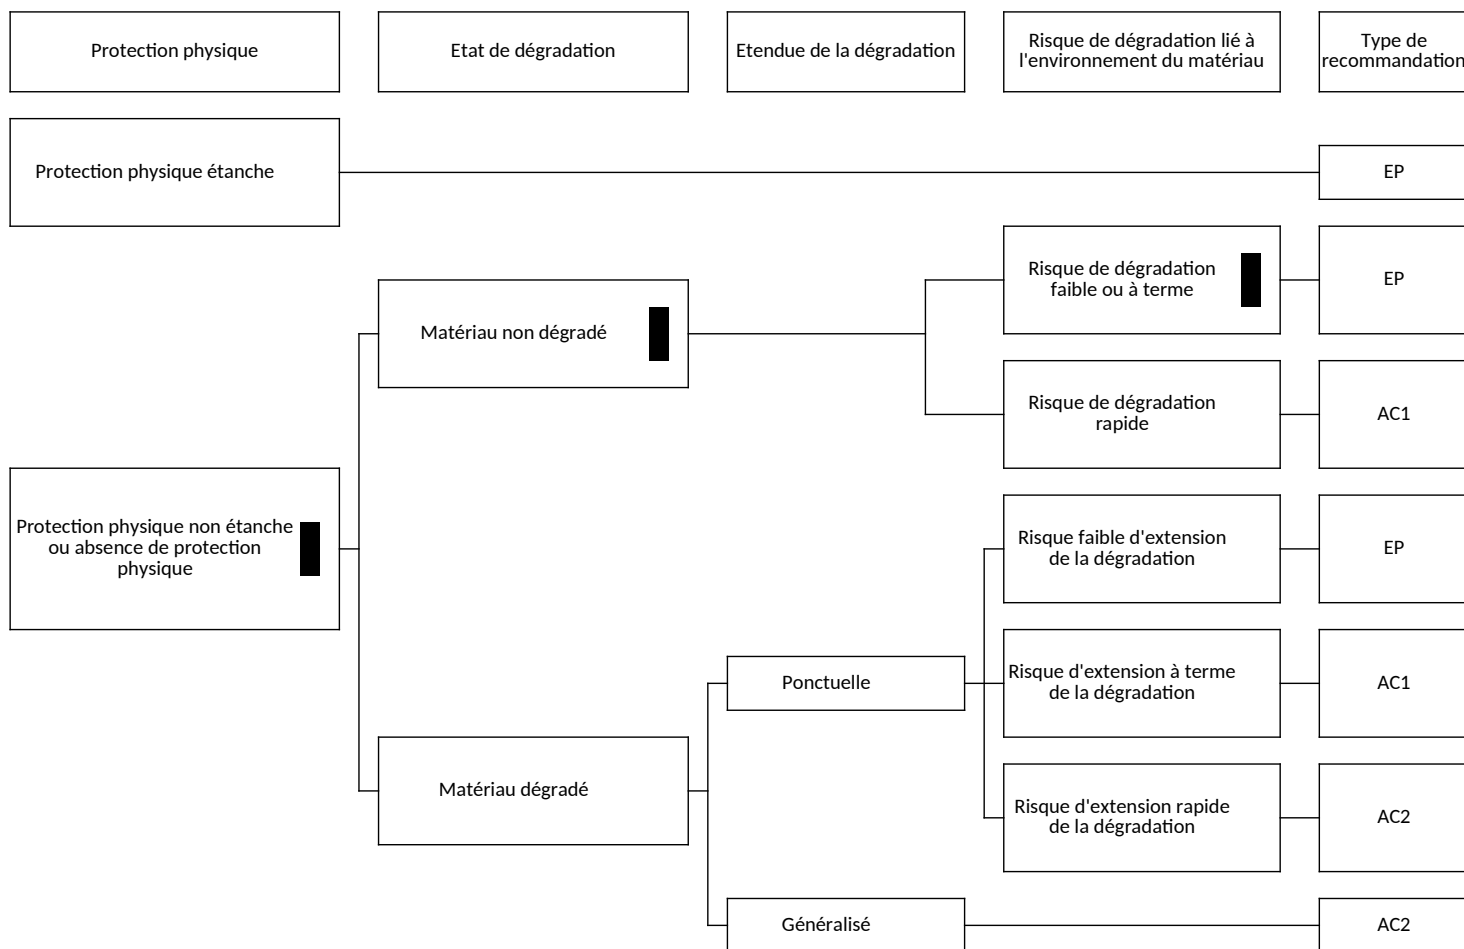


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-149 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

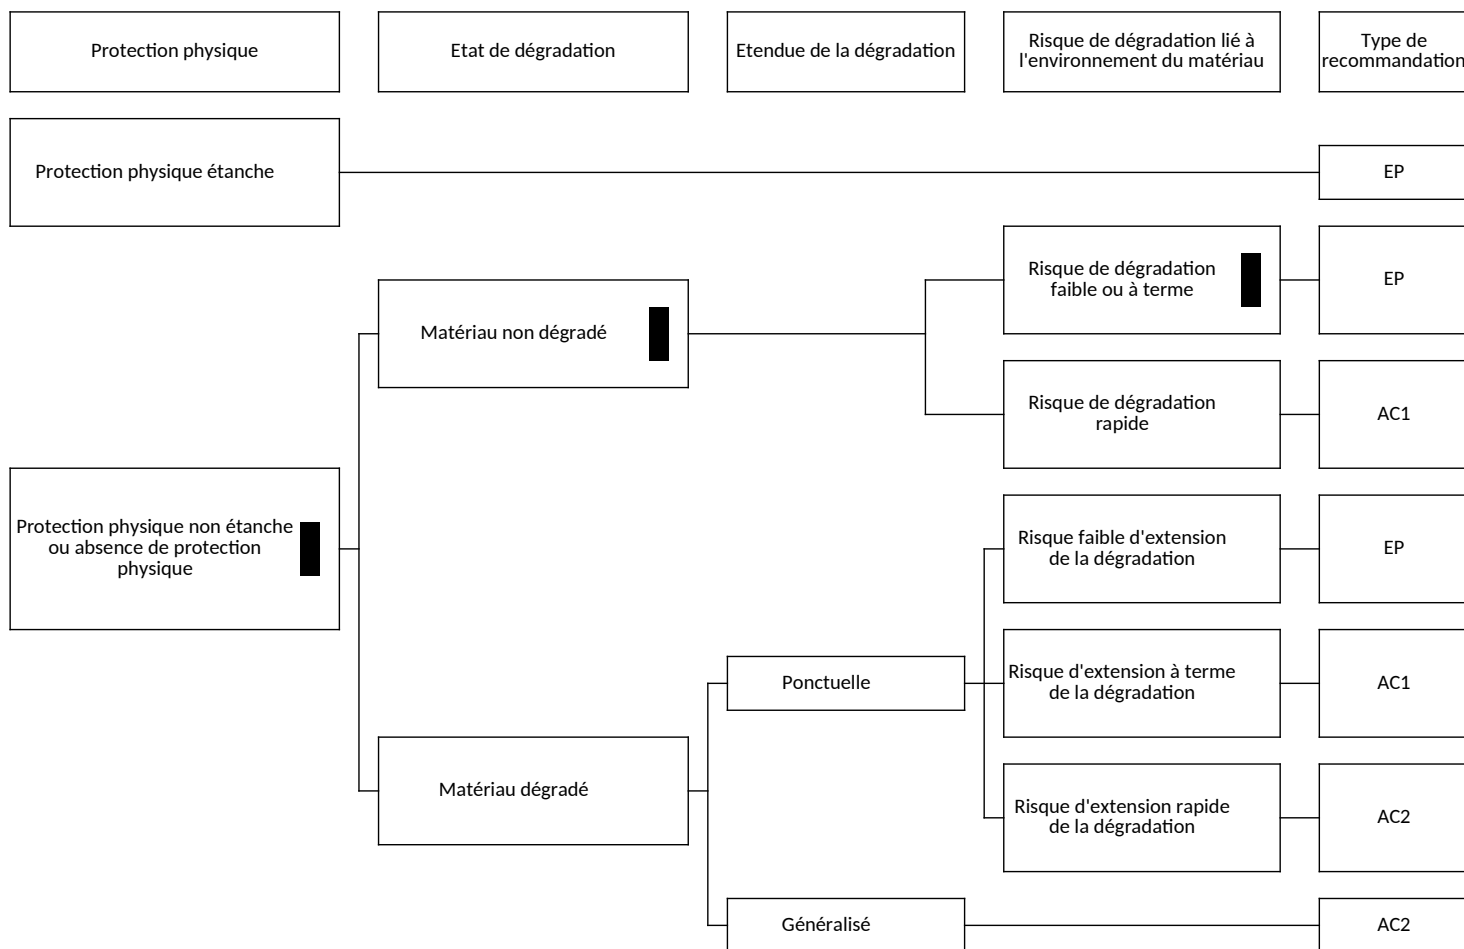


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-150 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

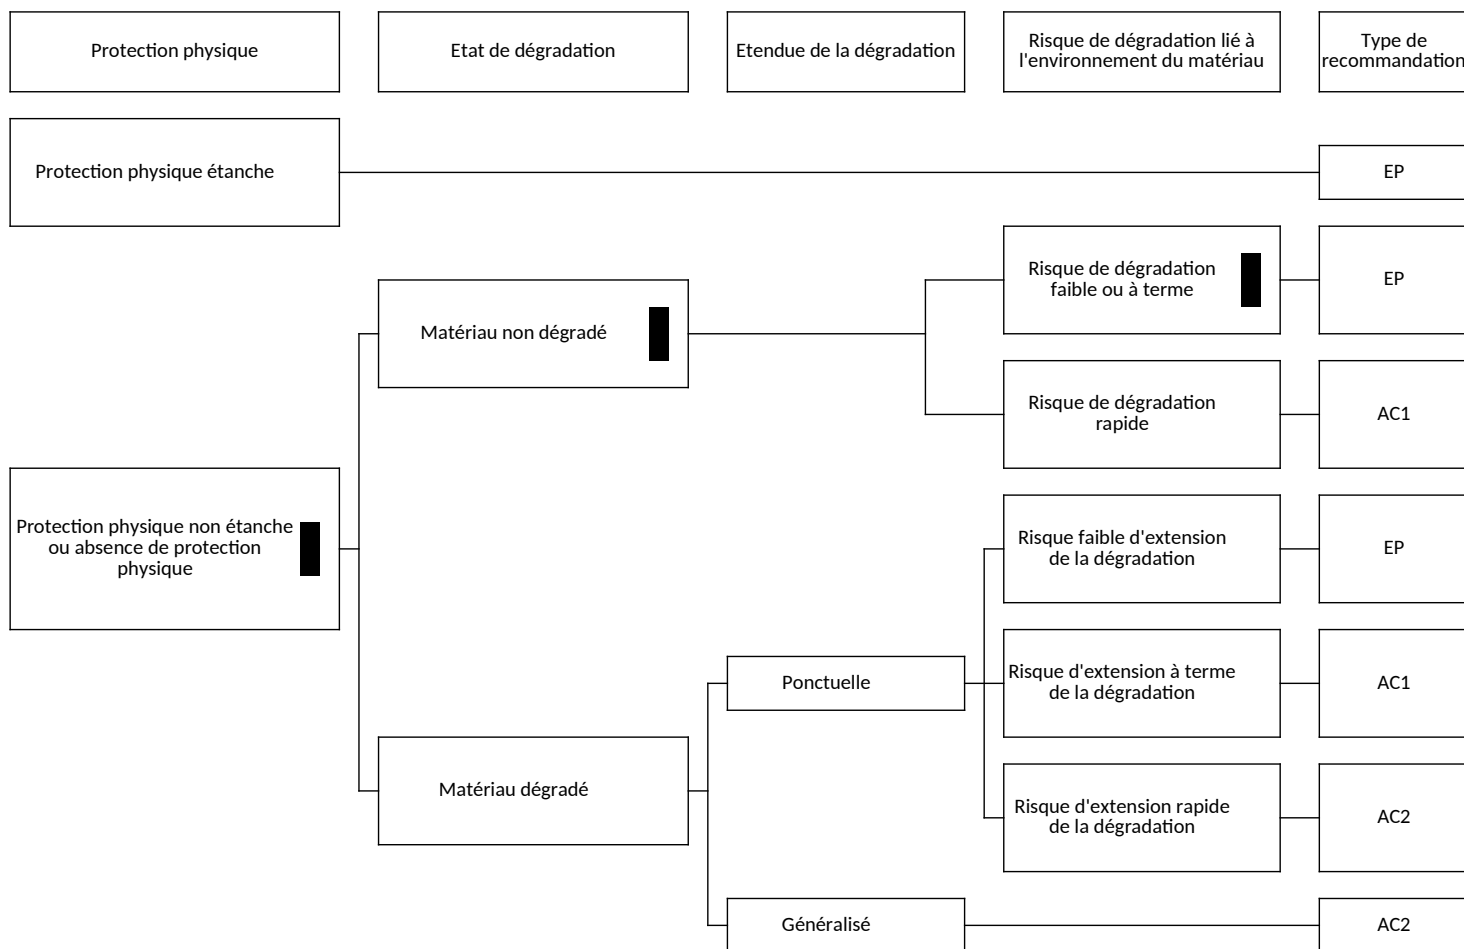


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-152 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

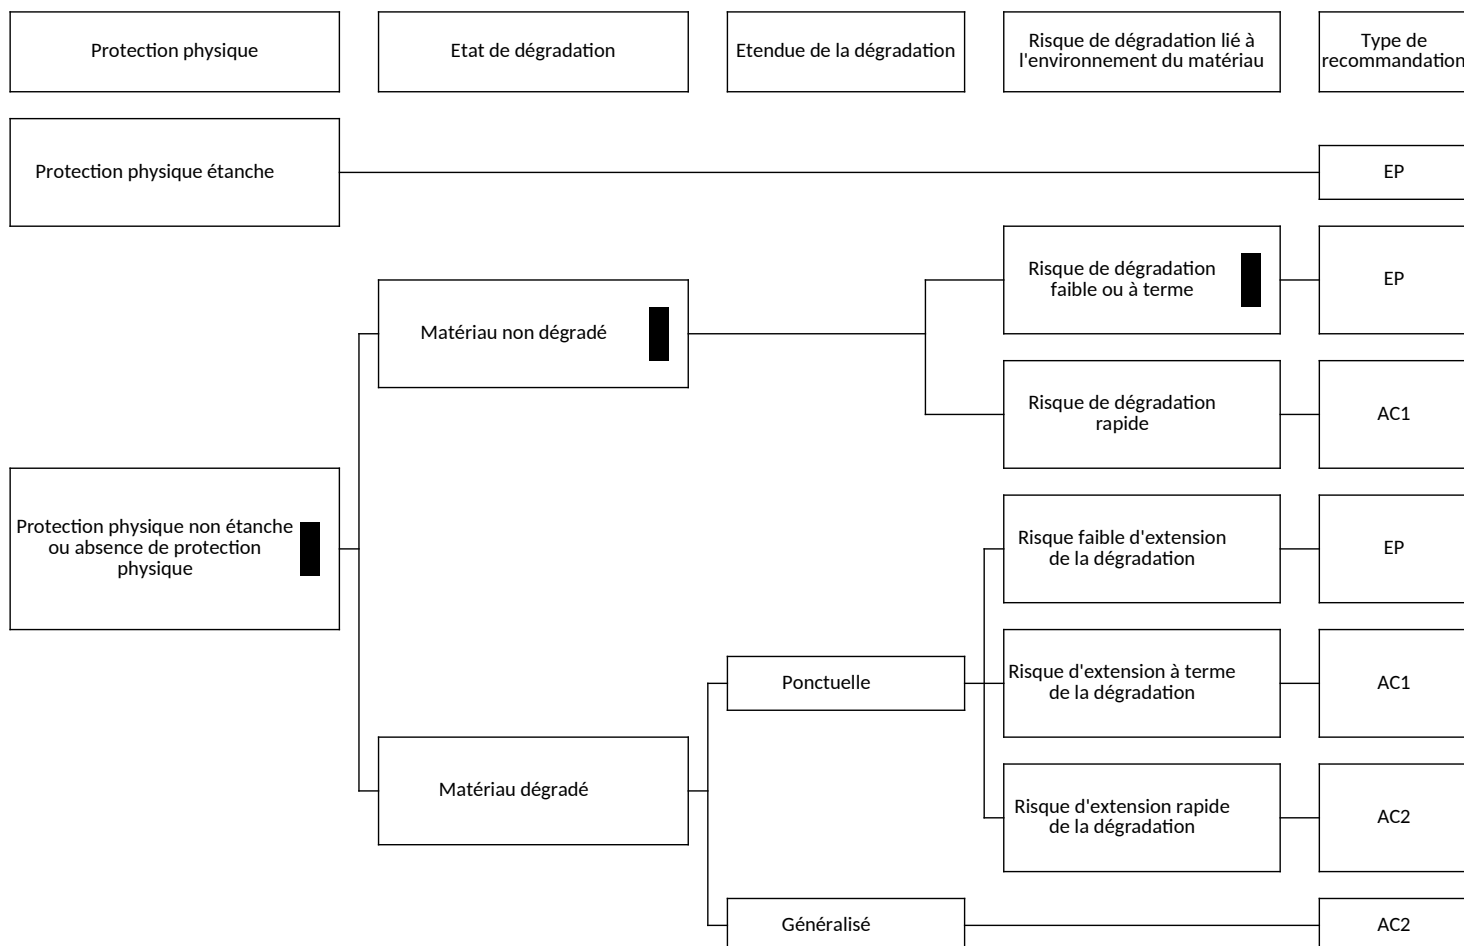


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-153 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

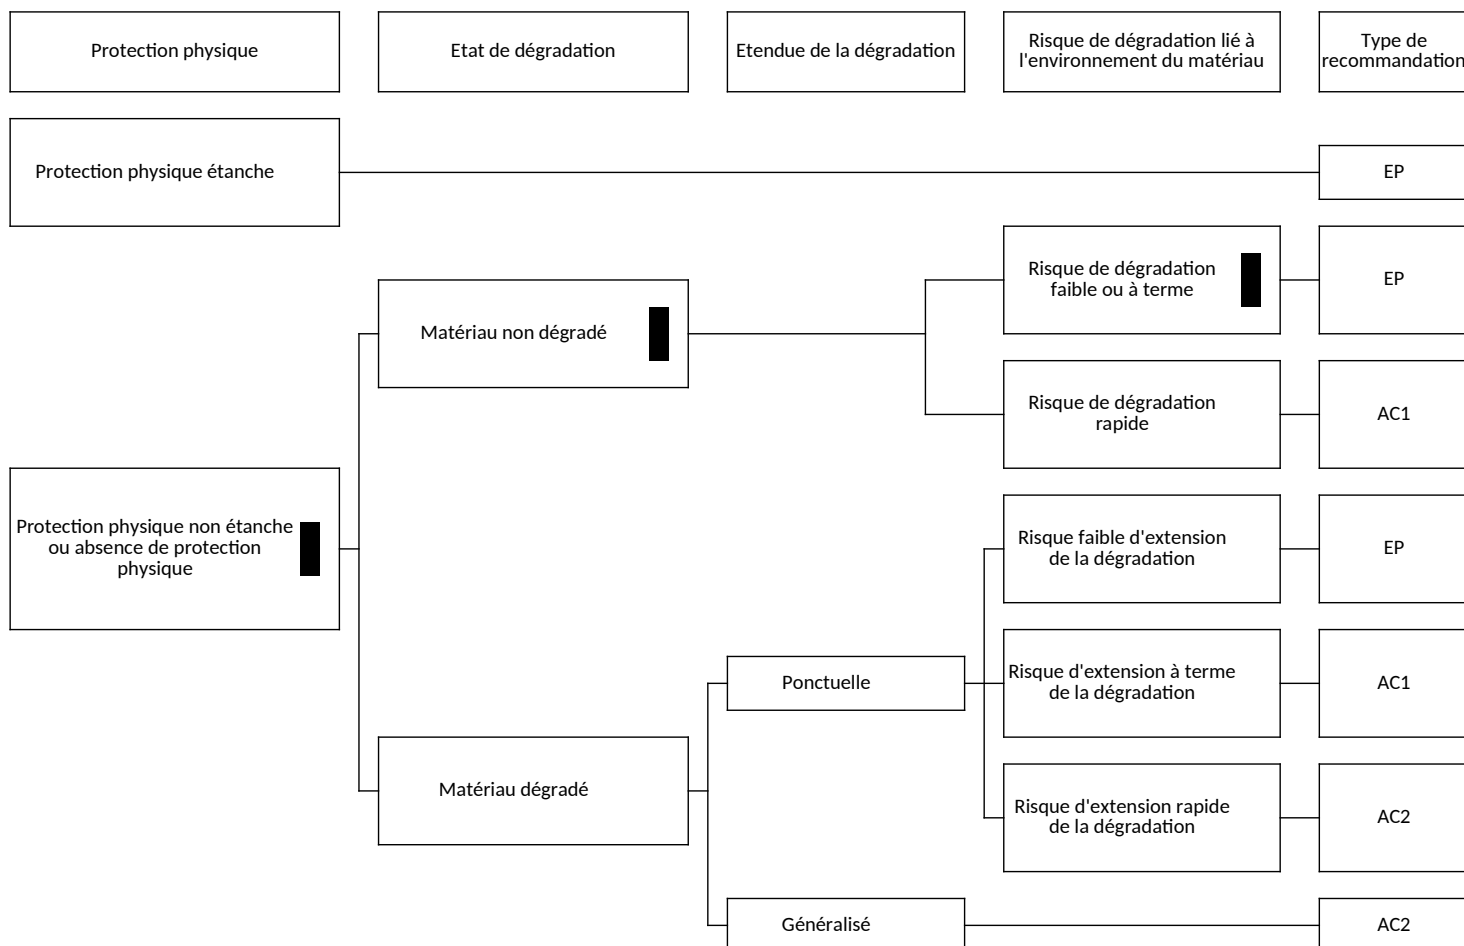


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-154 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

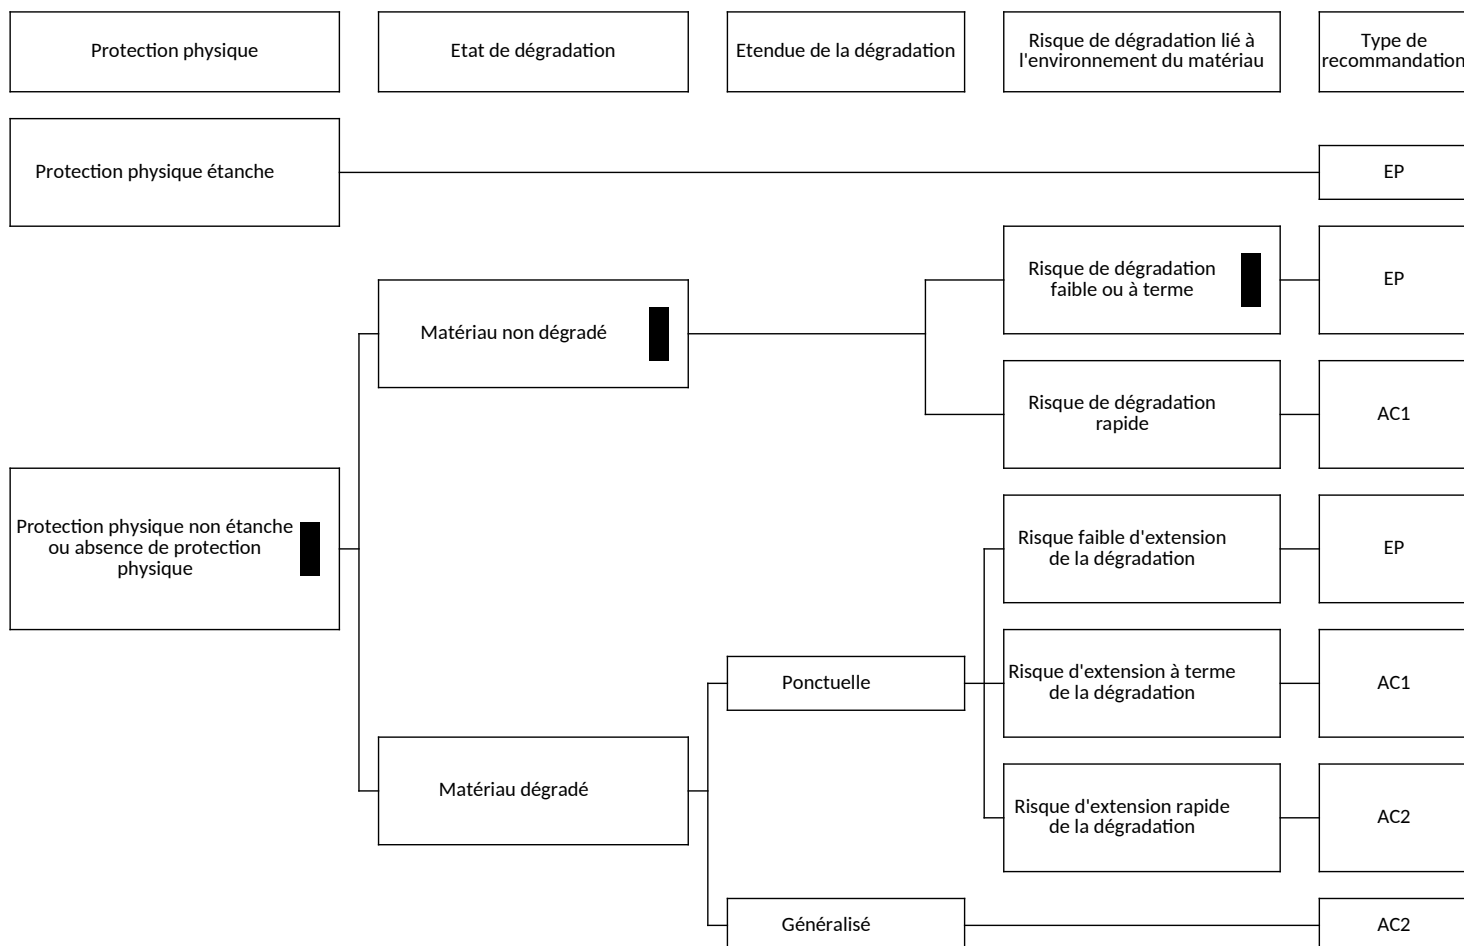


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-155 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

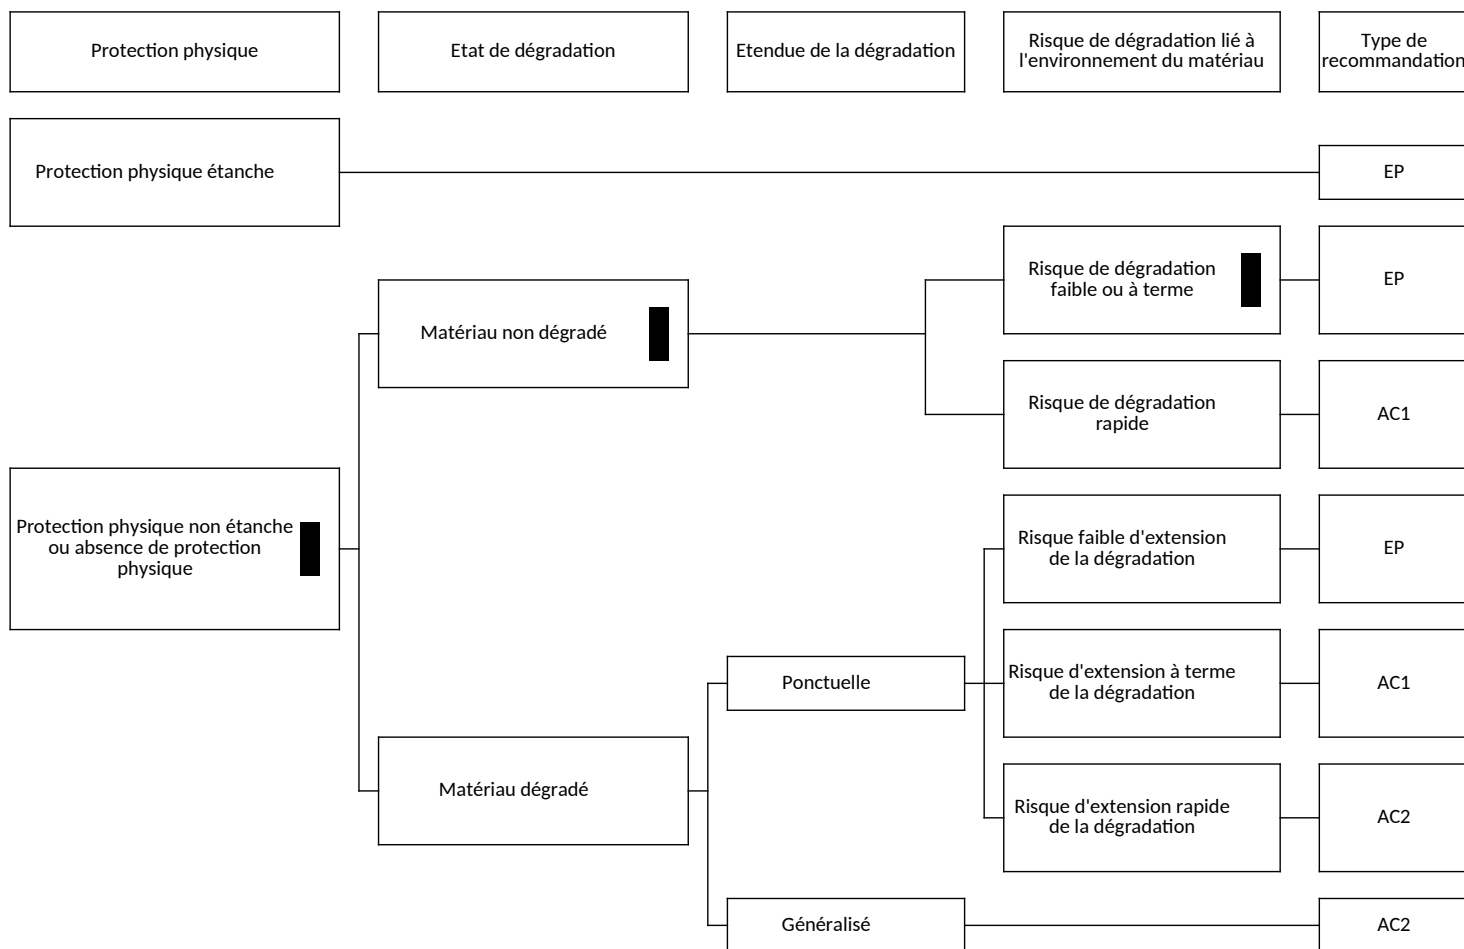


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-156 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

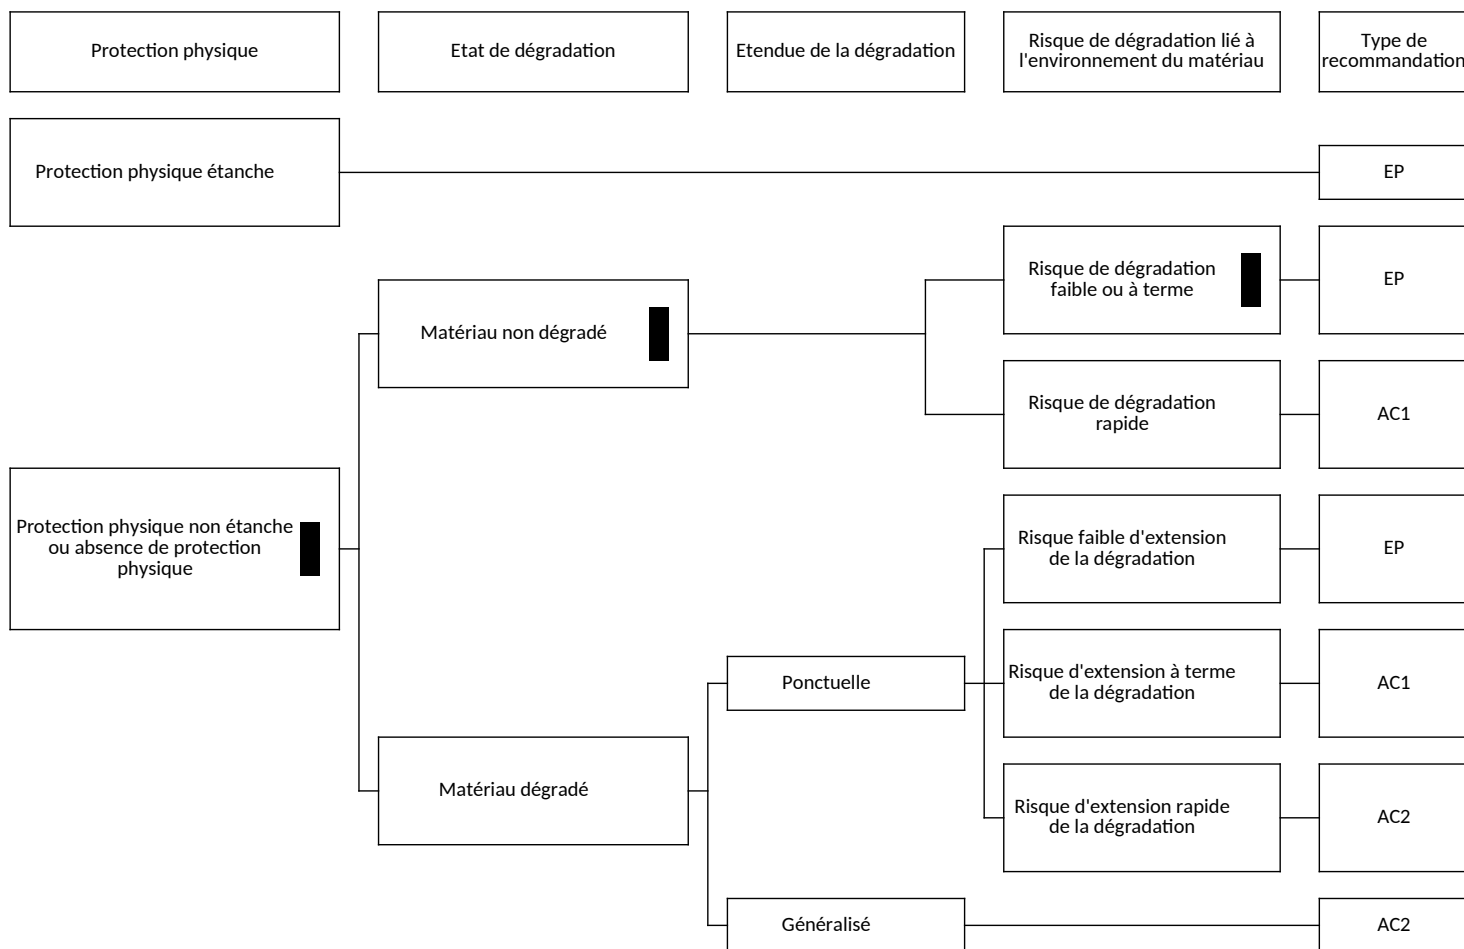


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-157 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

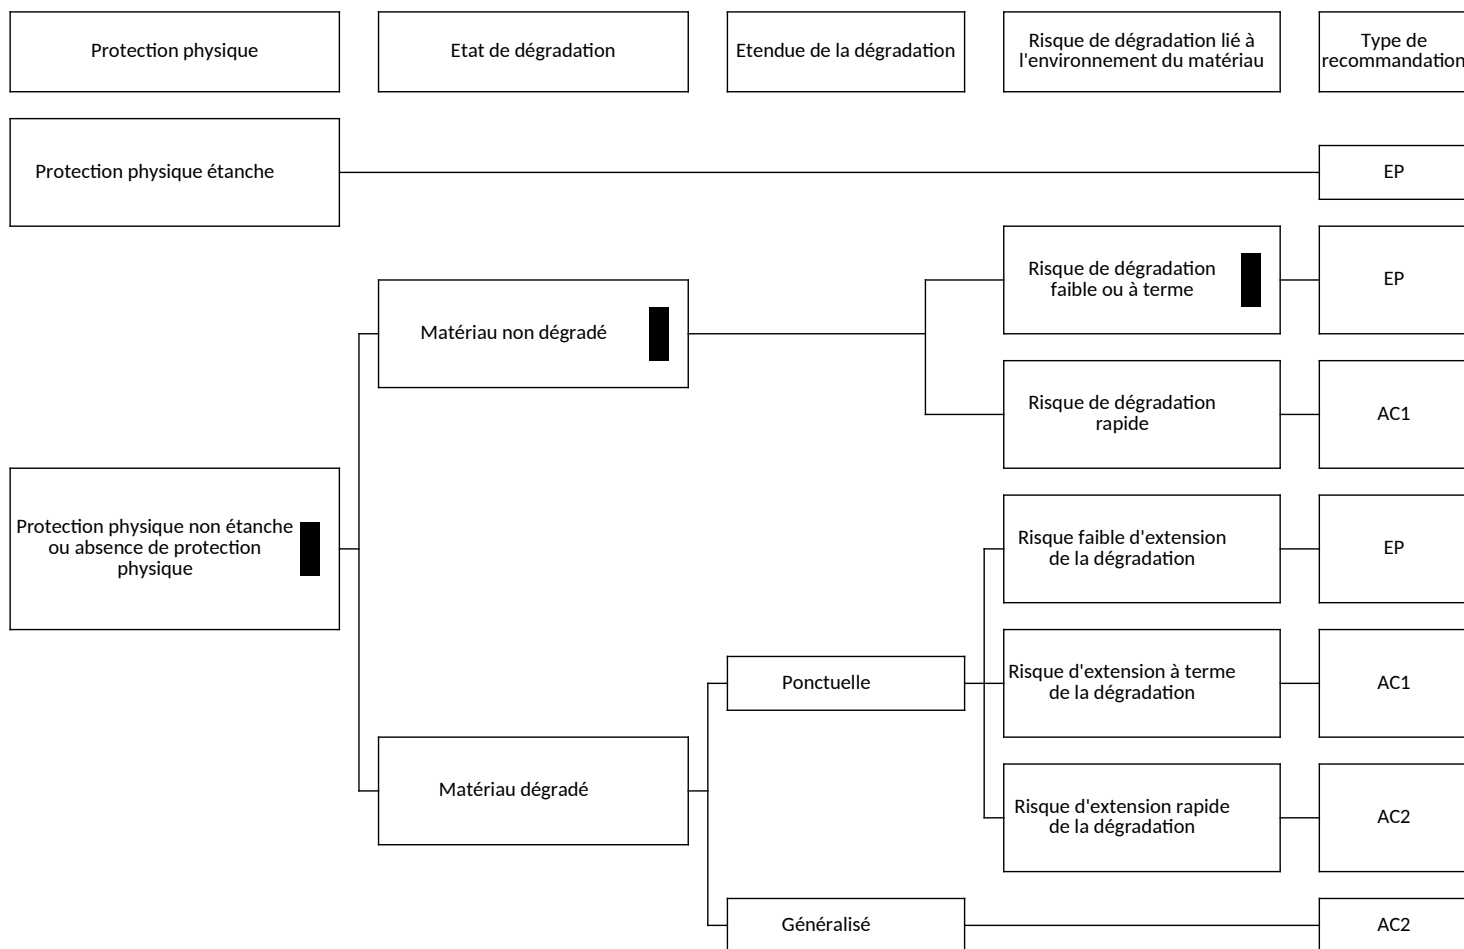


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-158 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

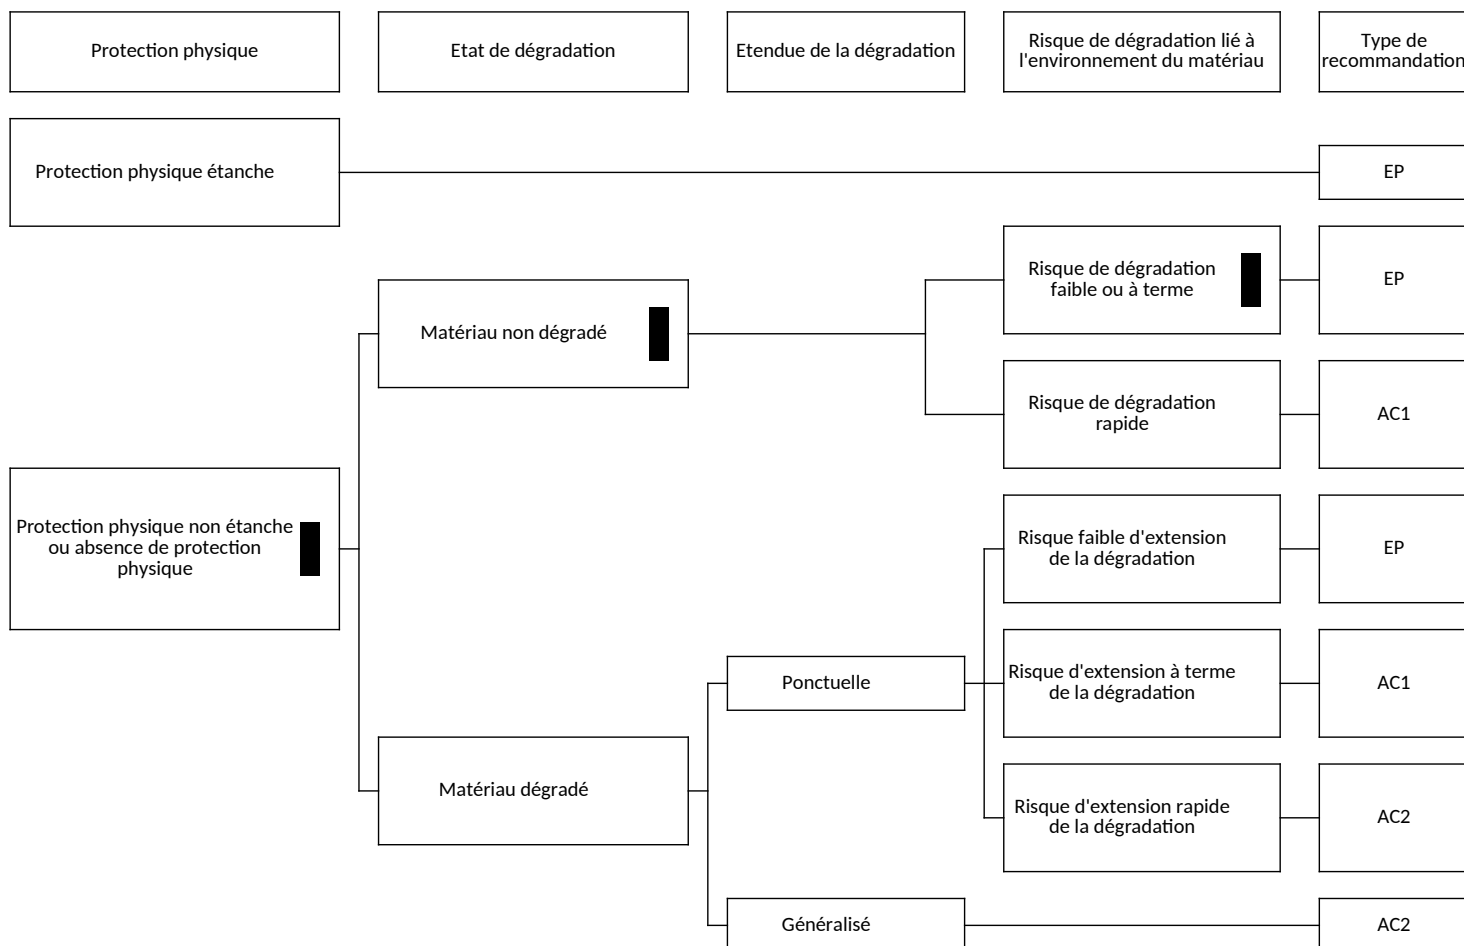


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-159 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

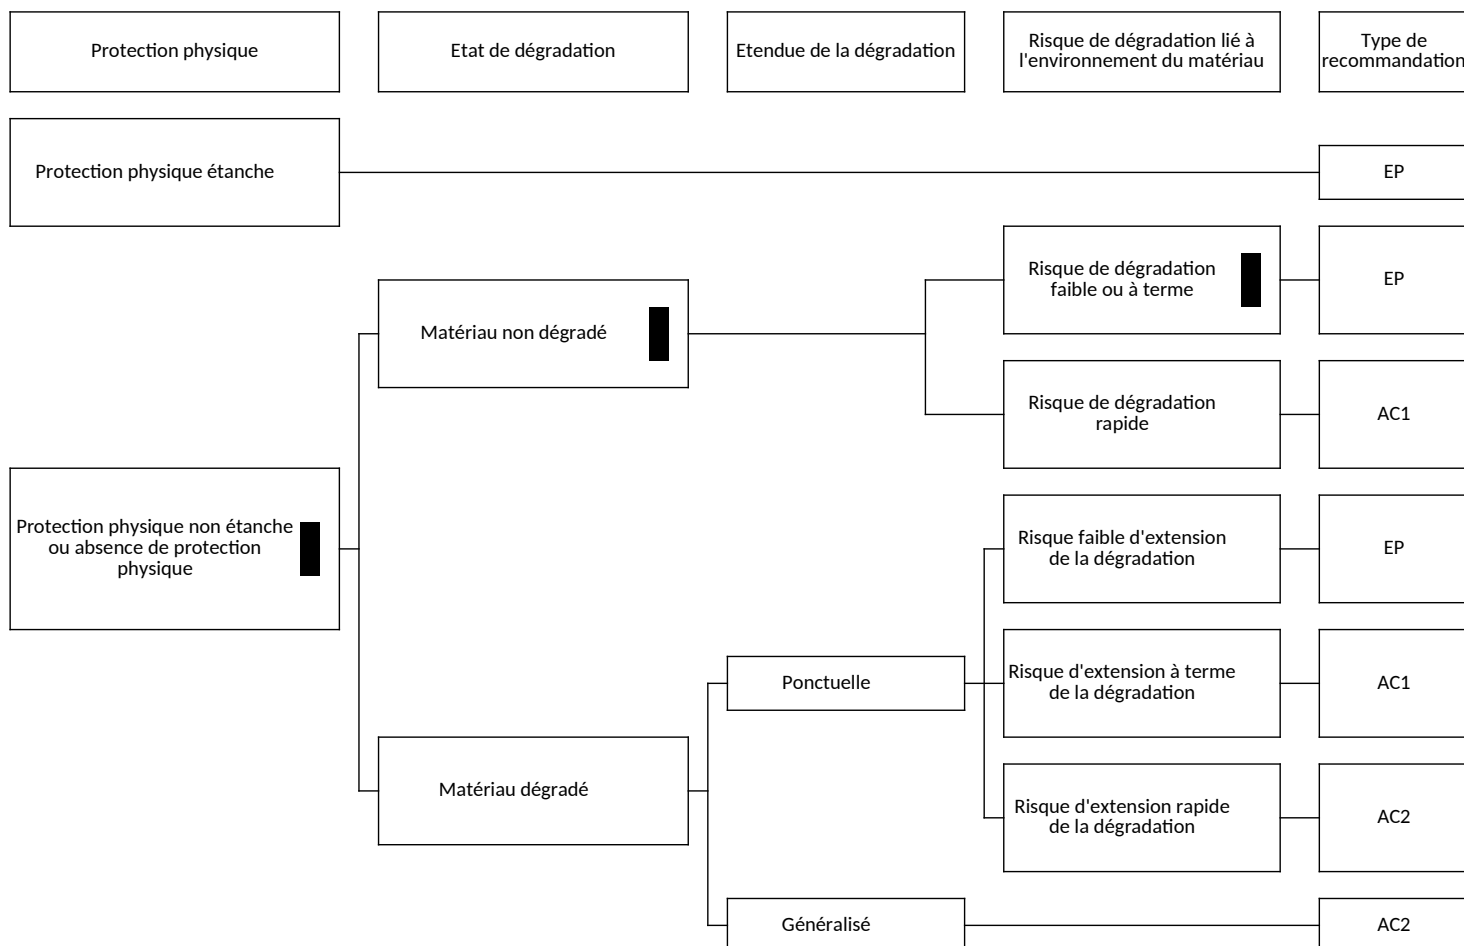


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-160 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

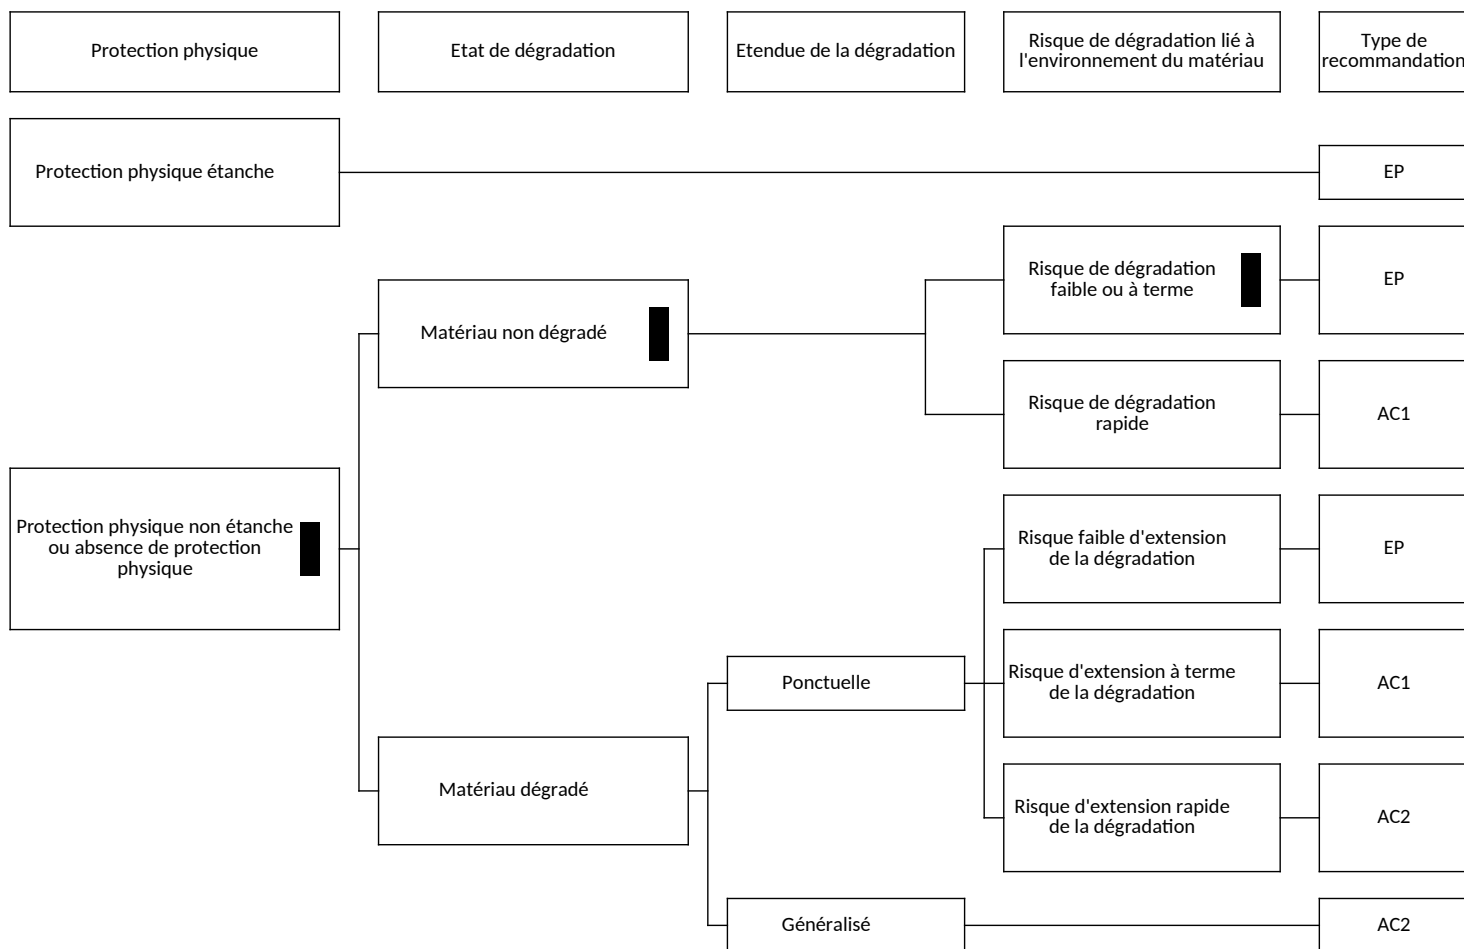


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-161 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

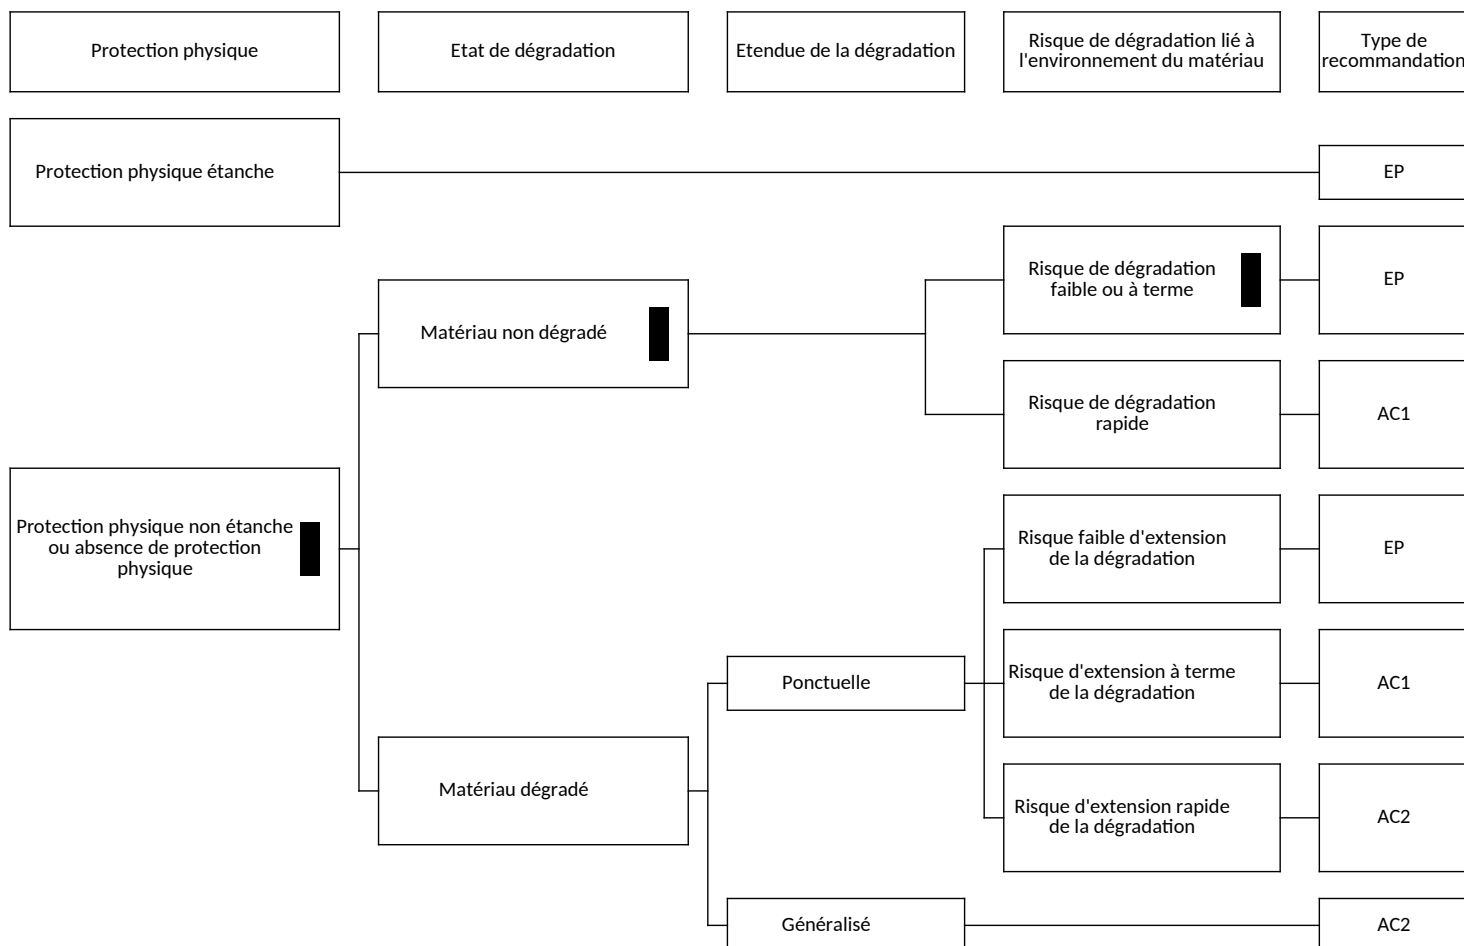


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-163 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

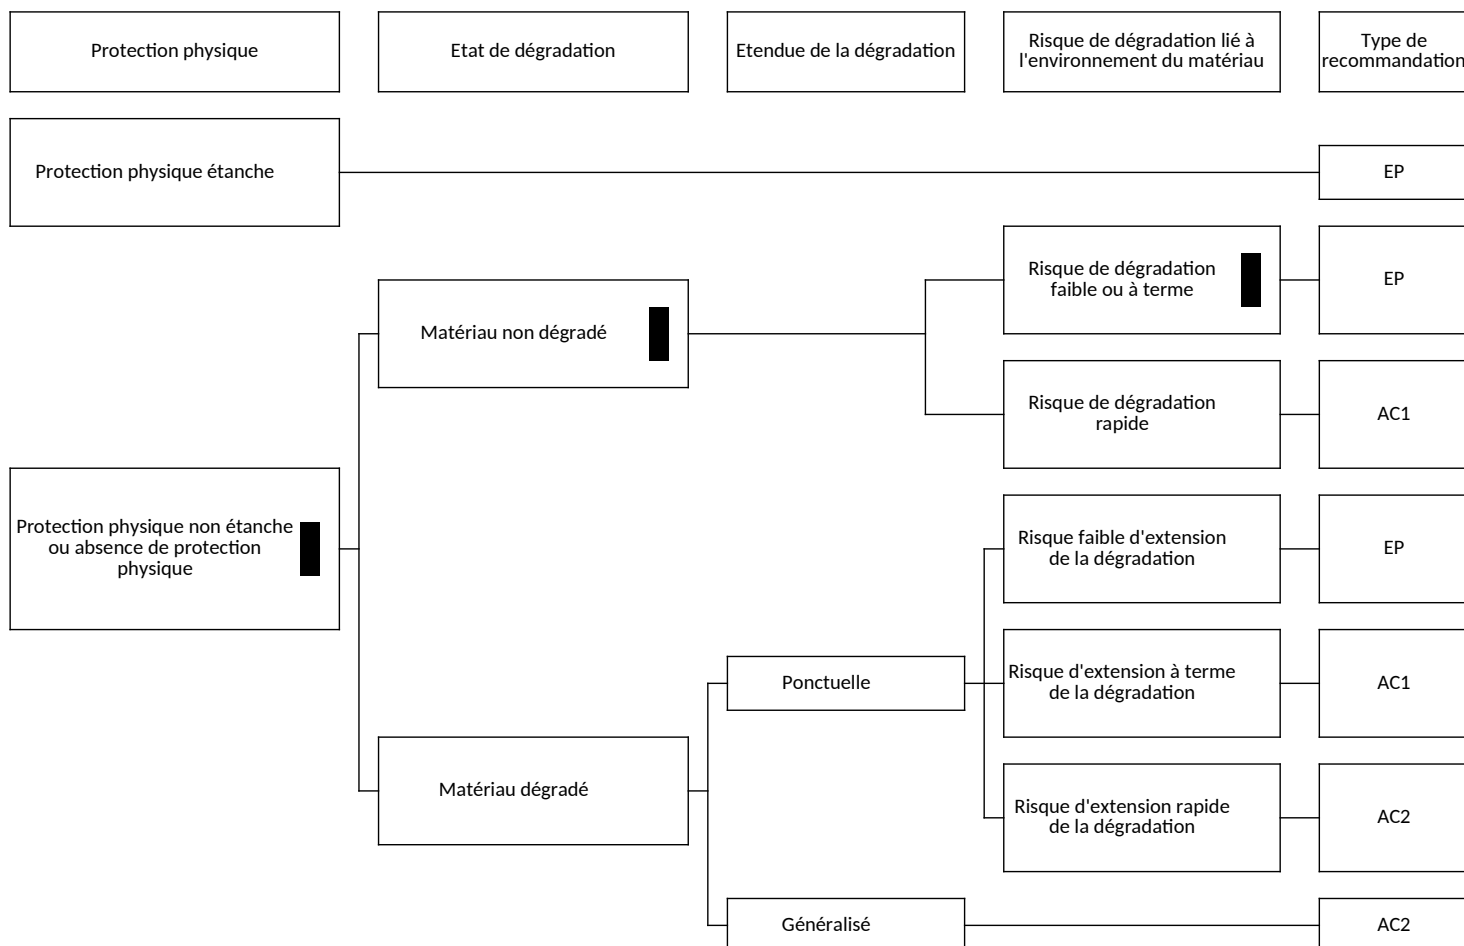


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-164 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

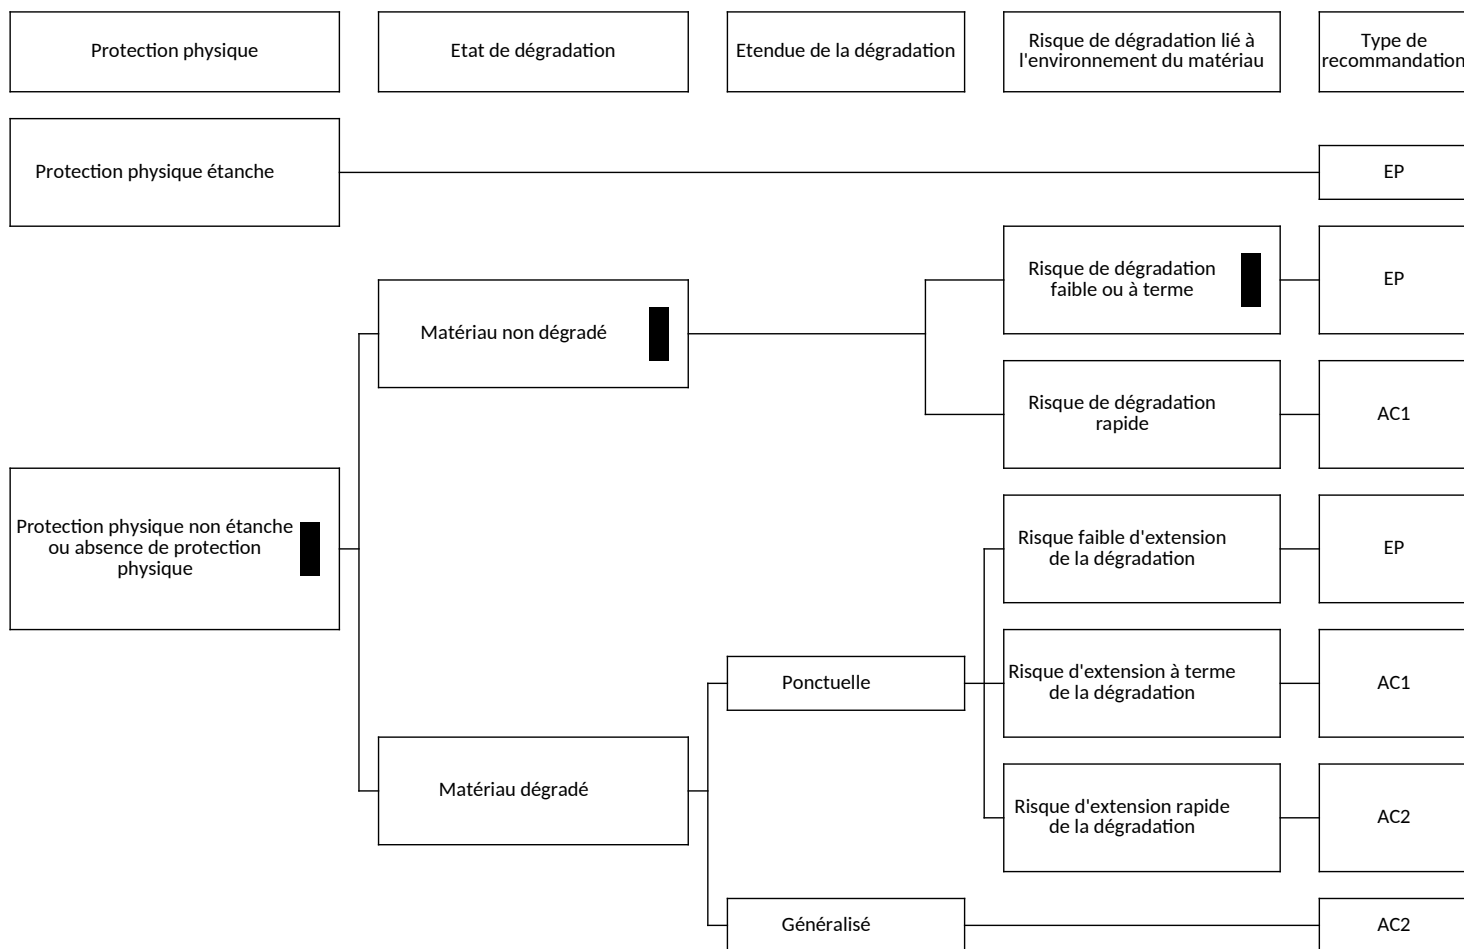


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-165 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

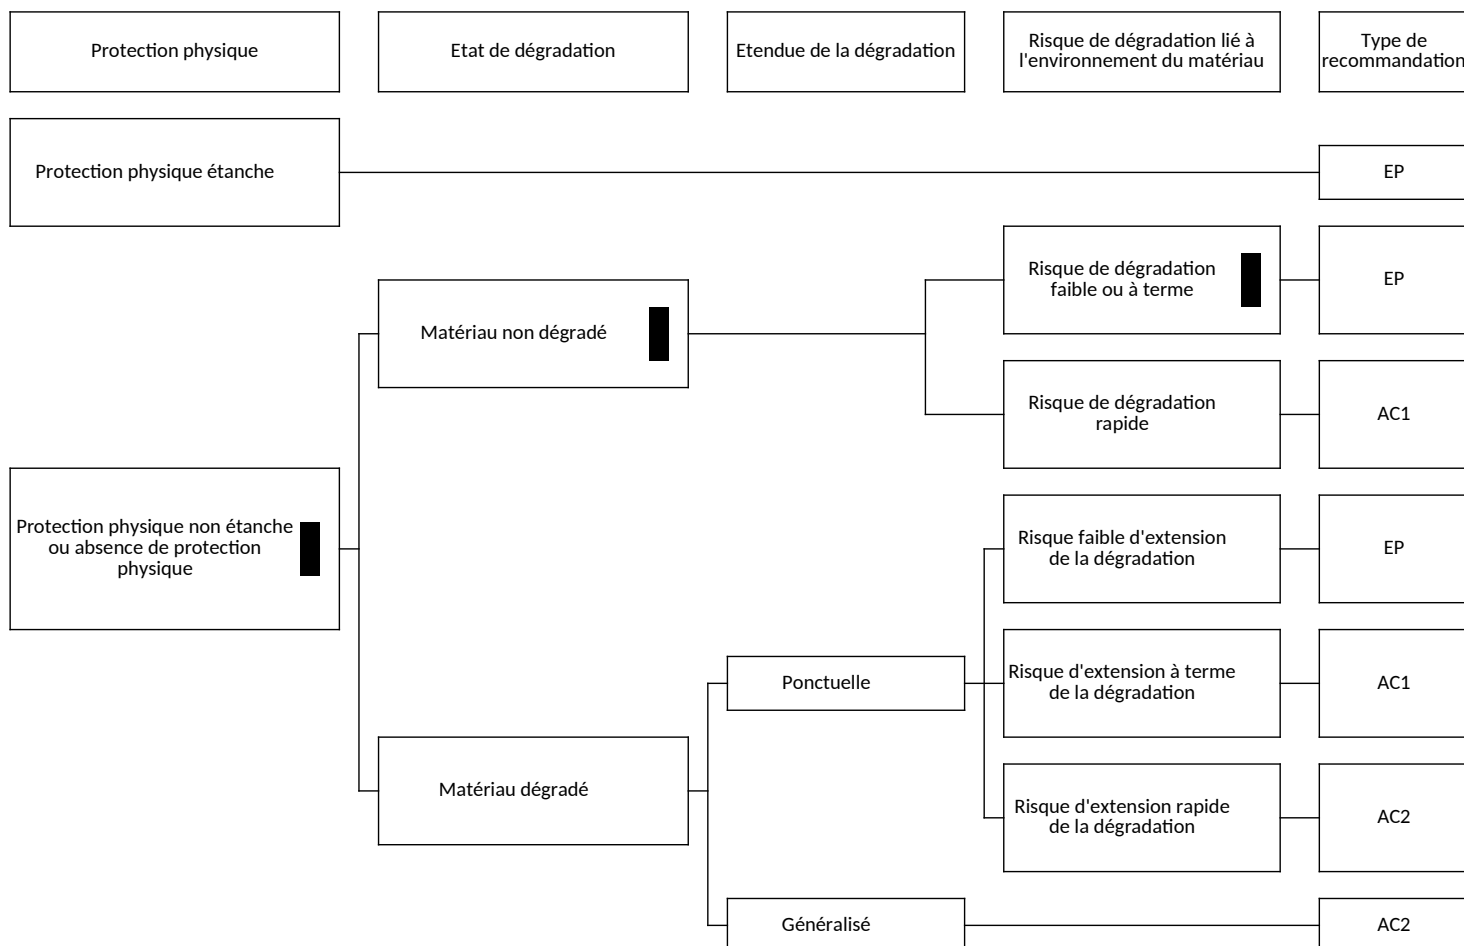


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-166 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

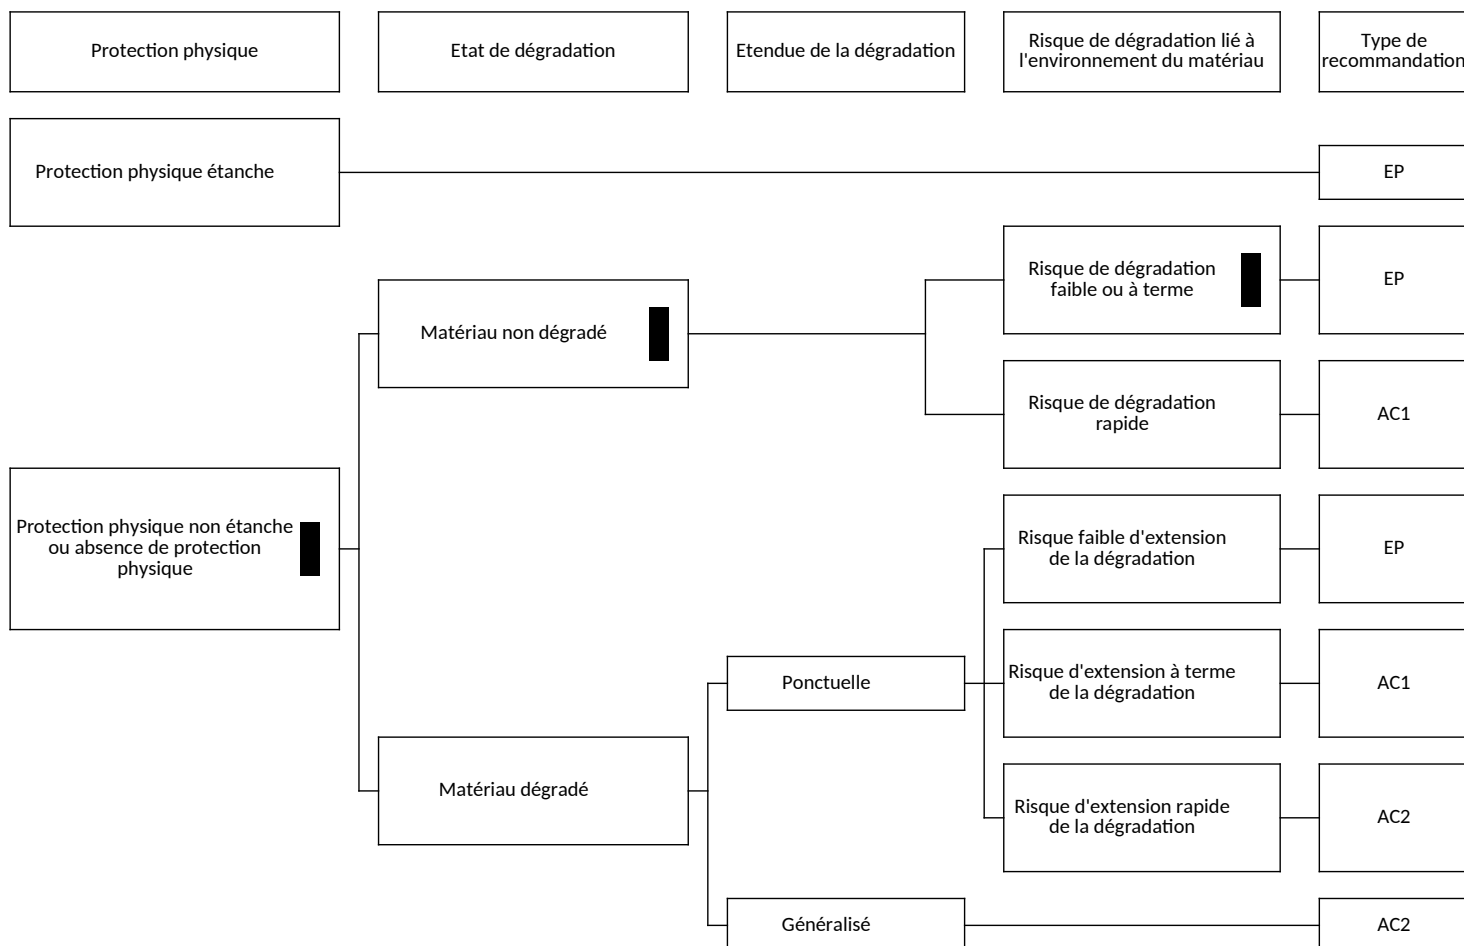


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-167 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

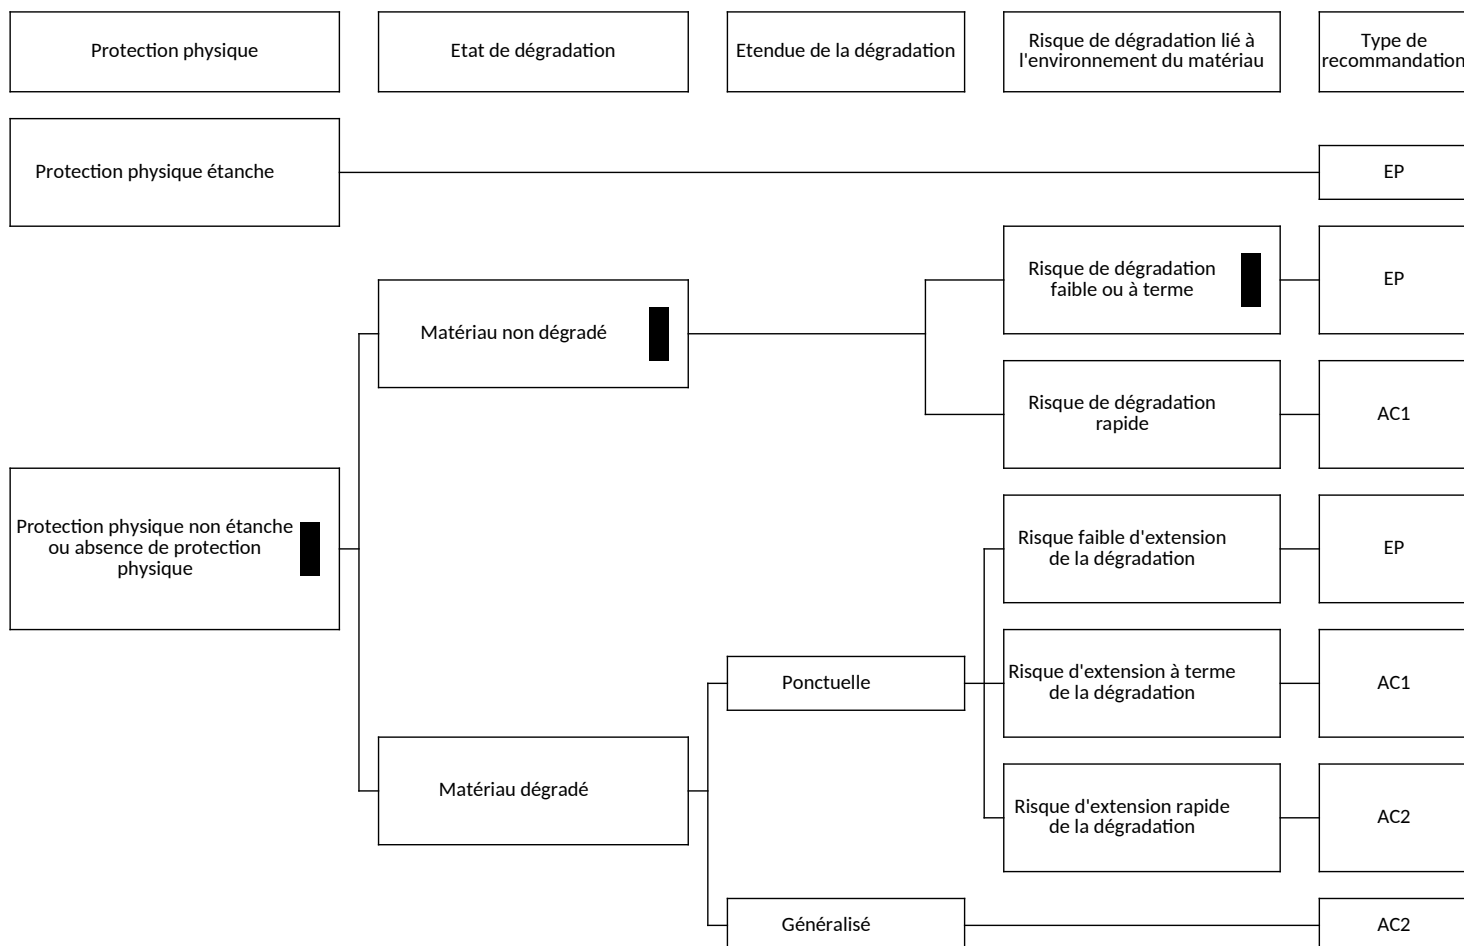


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	R+1 -> NC-1-168 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

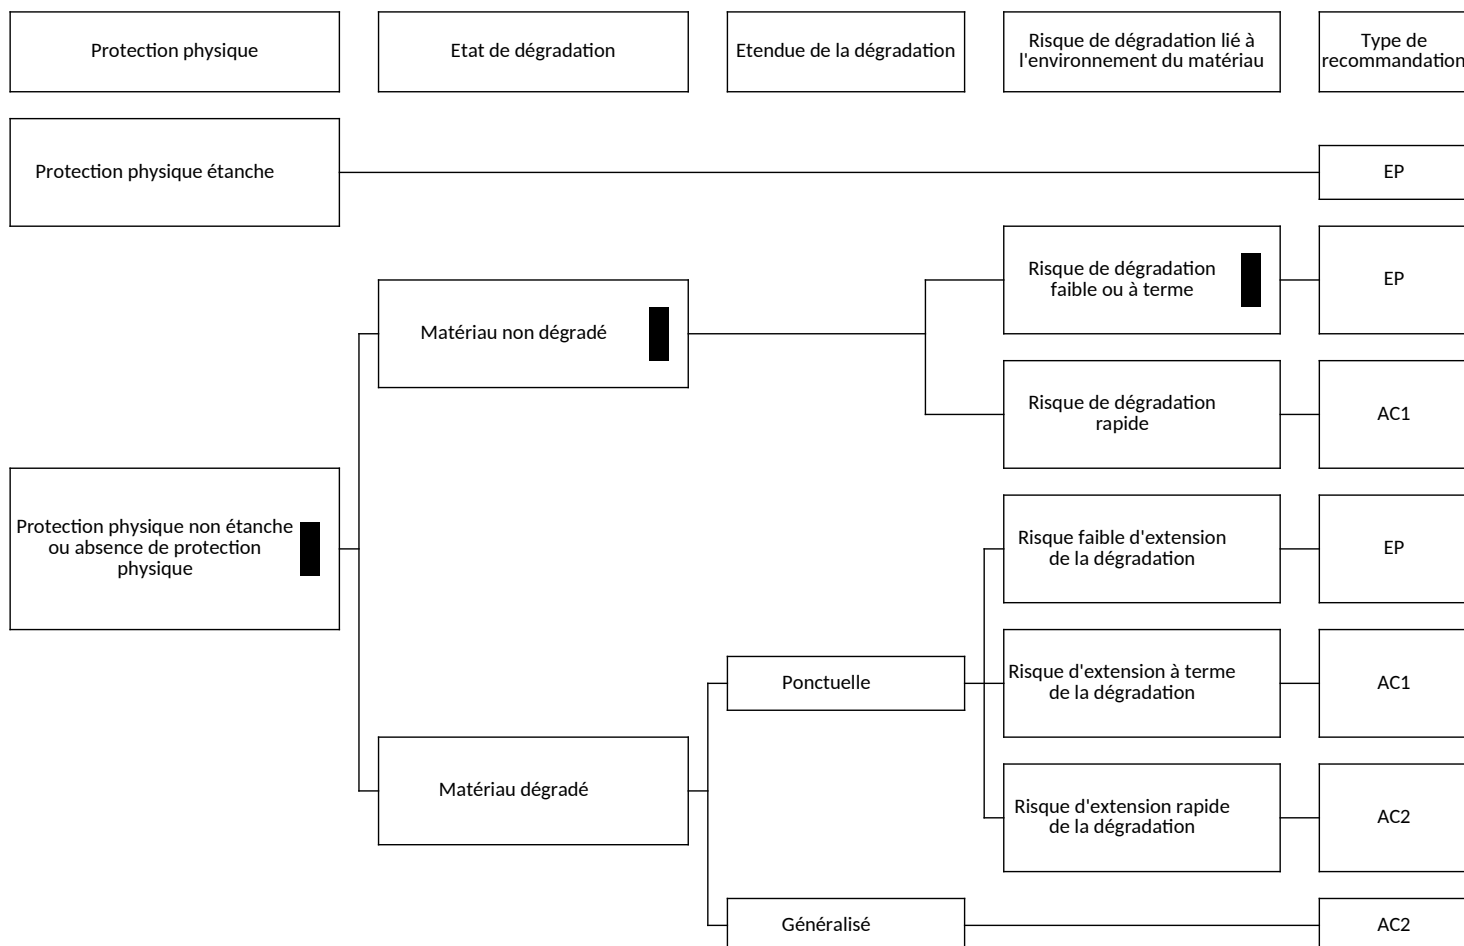


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Toiture terrasse -> NC2-201 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

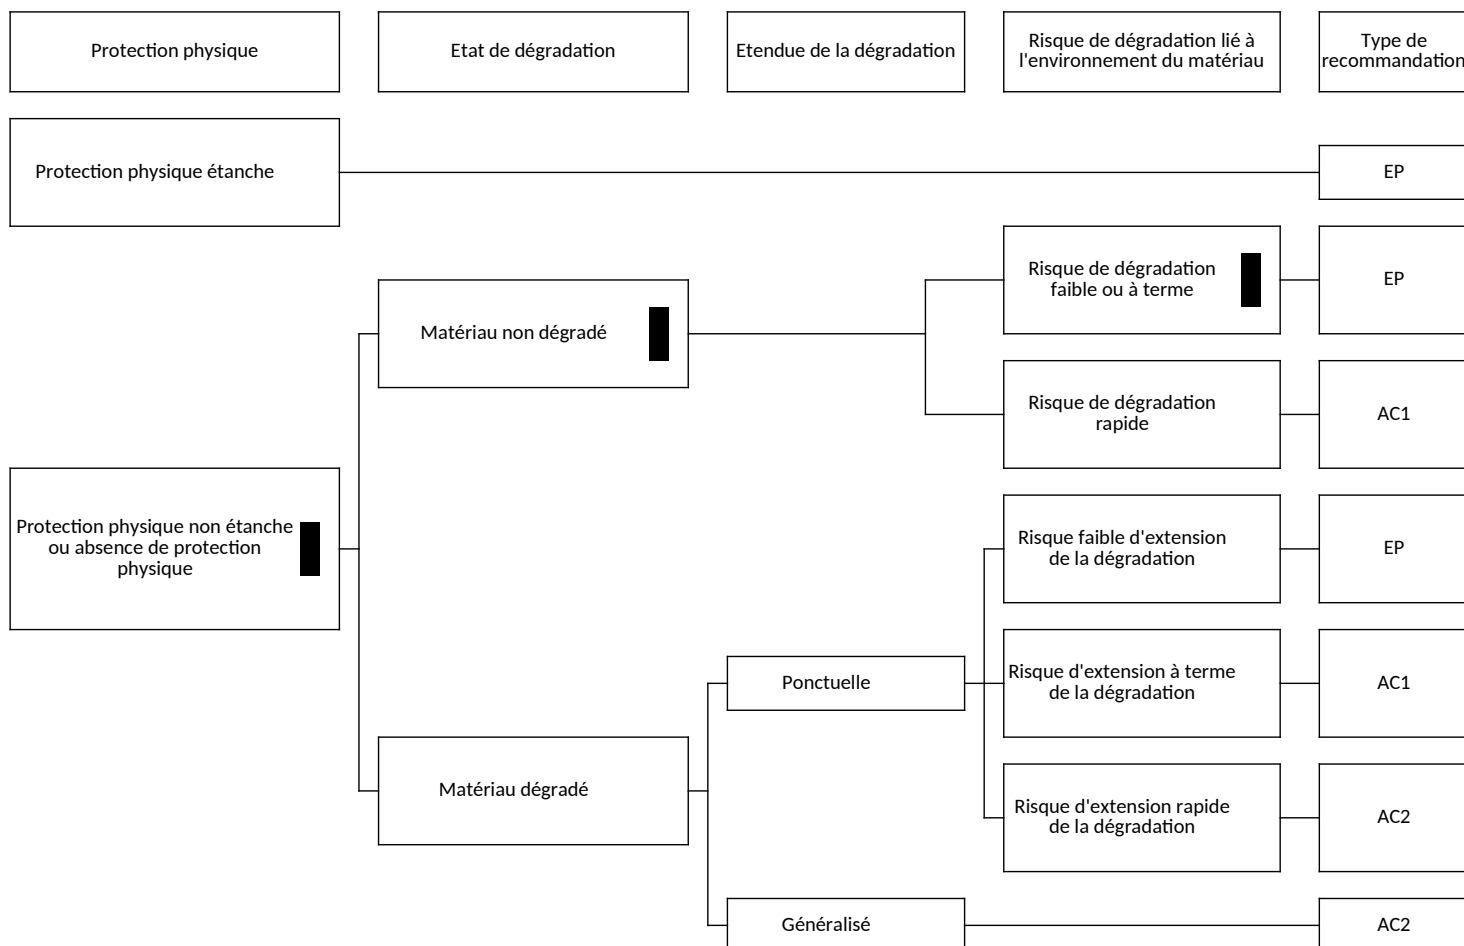

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Toiture terrasse -> NC2-201 - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

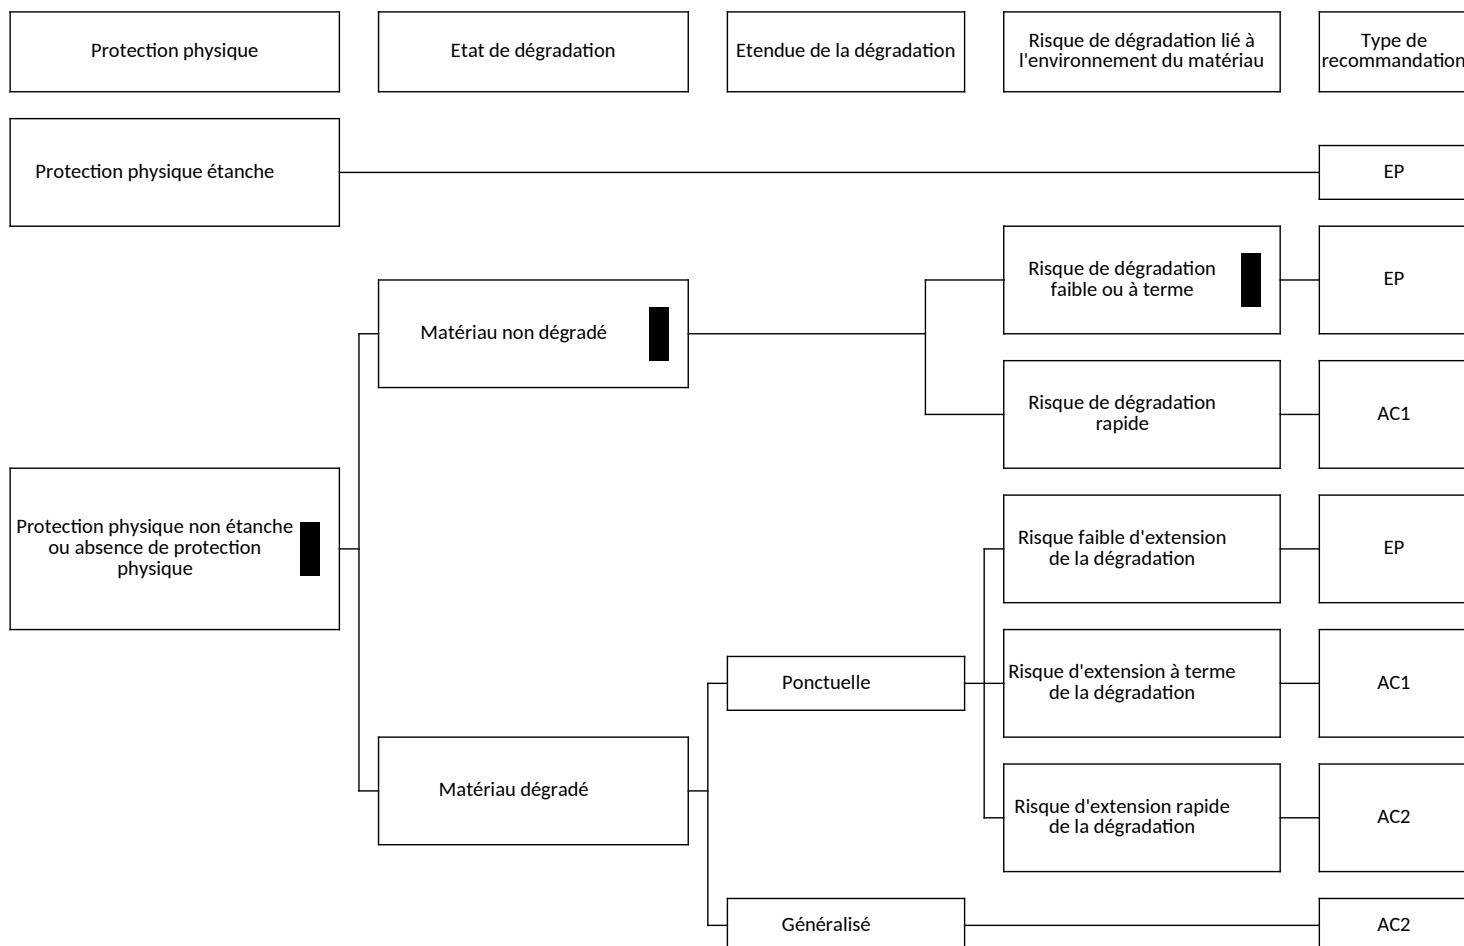

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S1/19/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.11.2024
Bâtiment	Erreur : Compléter le champs Bâtiment du formulaire : Administratif SIEBEL
Local ou zone homogène	Toiture terrasse -> NC2-202 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

6.3. Attestation d'assurance



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

6.4. Certificat de compétence



Certificat

Attribué à

Tiago Filipe DA MOTA GOMES

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	13/07/2024	12/07/2031
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	13/07/2024	12/07/2031

Date : 19/06/2024
Numéro du certificat : 22505784

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valide jusqu'à : voir ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <https://www.bureauveritas.fr/verification/dta>
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie





6.5. Attestation sur l'honneur

BUREAU VERITAS
EXPLOITATION



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, Samir BELAROUCL, Chef de Service Diagnostics Immobiliers Ile De France & Grands Comptes atteste sur l'honneur que Bureau Veritas Exploitation est en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas, dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique.

Bureau Veritas, emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas, est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas, n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents du dossier de diagnostic technique.

Pour faire et valoir ce que de droit.

Fait à PARIS, le 03 Janvier 2023



BUREAU VERITAS EXPLOITATION

info@fr.bureauveritas.com
16 Rue de Villiers 75002 Paris Cedex 02
SAS au capital social de 31 075 000 € - RCS 390 184 473

www.bureauveritas.fr

6.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT NC ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation Sous sols	Date visite	Du 01/10/2024 au 01/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/19
	Planche	1 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Enduits projetés (Liste B) Dalles de sol (Liste B)		



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT NC ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation Sous sols	Date visite	Du 01/10/2024 au 01/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/19
	Planche	2 / 8
	Indice	1
RD RTA <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM - BATIMENT NC ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC	Date visite	Du 01/10/2024 au 01/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/19
	Planche	3 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Enduits projetés (Liste B) ■■■■■ Dalles de sol (Liste B)		

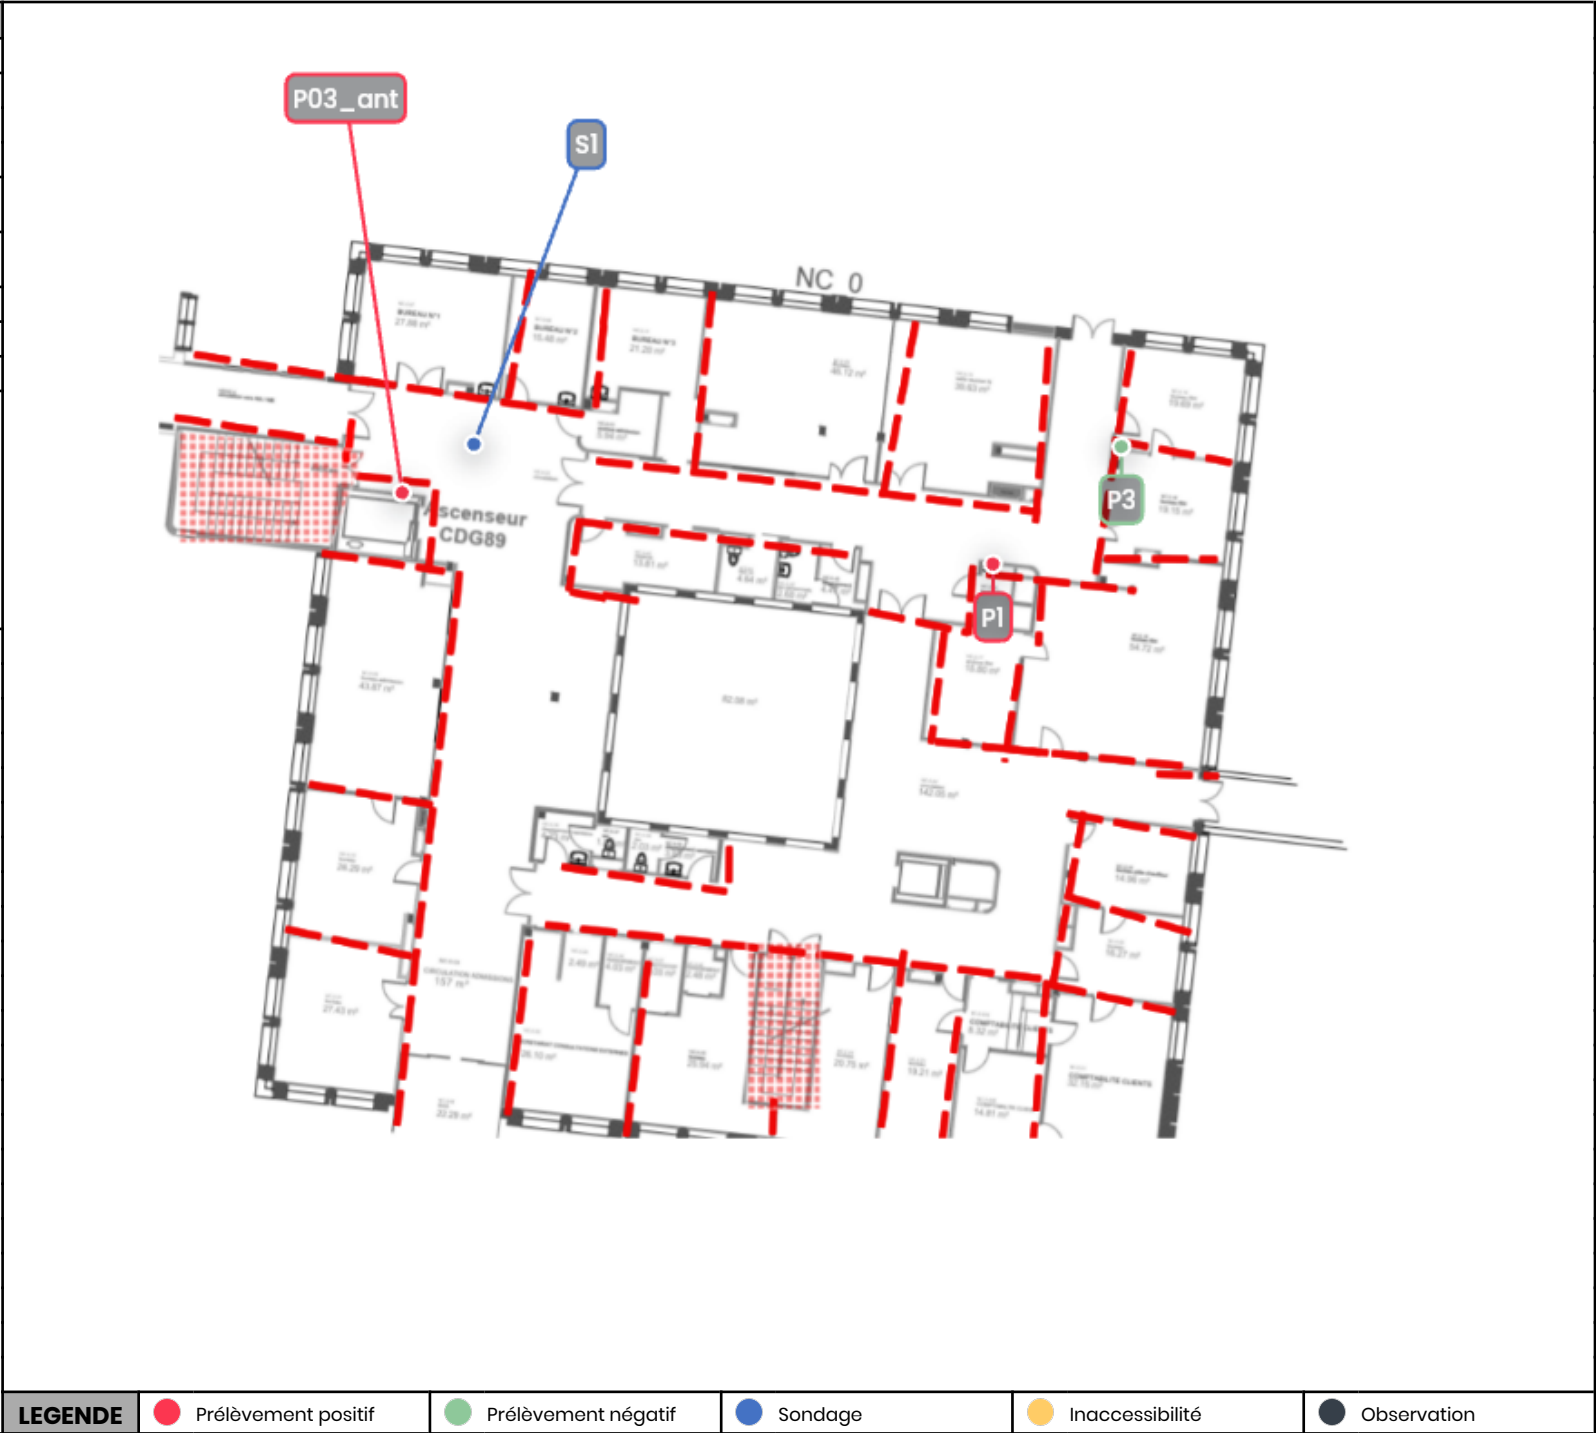


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT NC ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC	Date visite	Du 01/10/2024 au 01/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/19
	Planche	4 / 8
	Indice	1
RDTA <u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM - BATIMENT NC ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation R+1	Date visite	Du 01/10/2024 au 01/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/19
	Planche	5 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Enduits projetés (Liste B) ■■■■■ Dalles de sol (Liste B)		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM - BATIMENT NC ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation R+1	Date visite	Du 01/10/2024 au 01/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/19
	Planche	6 / 8
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> RDTA		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT NC ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation Toiture terrasse	Date visite	Du 01/10/2024 au 01/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/19
	Planche	7 / 8
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Enduits projetés (Liste B) Dalles de sol (Liste B)		

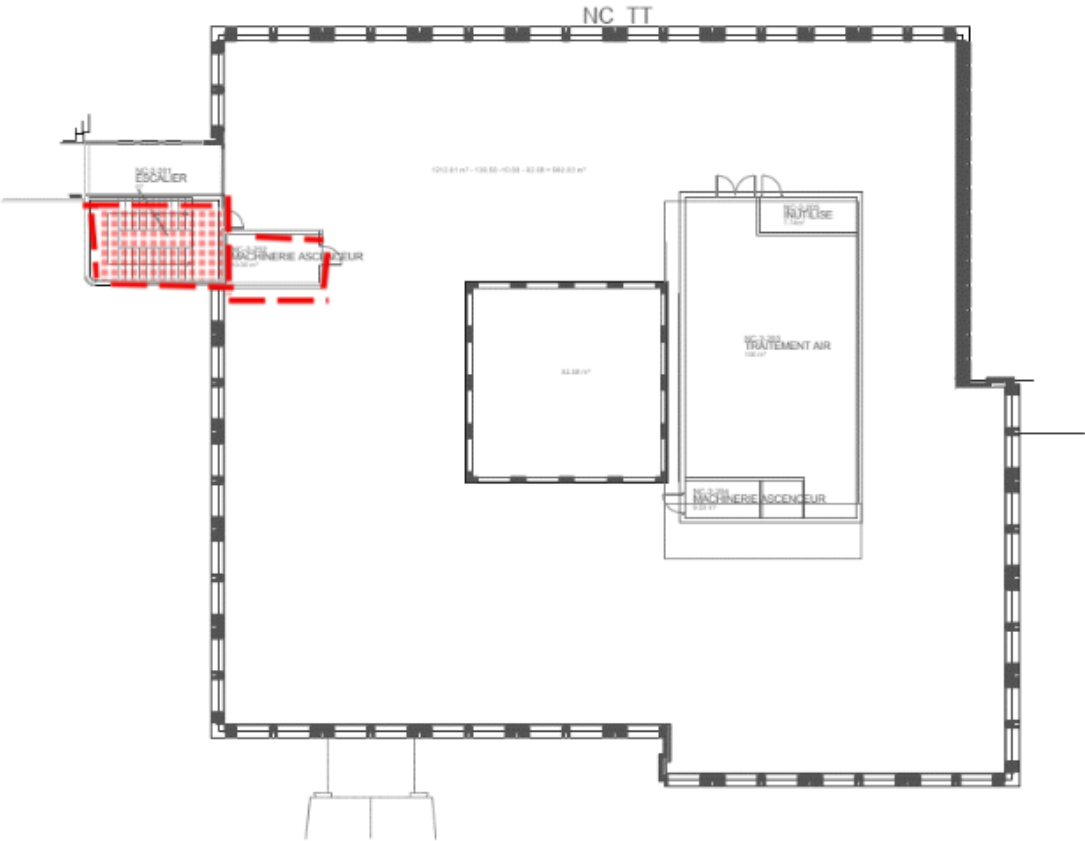

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	UGECAM - BATIMENT NC ROUTE DE LIVERY 77170 COUBERT	
Localisation Toiture terrasse	Date visite	Du 01/10/2024 au 01/10/2024
	Auteur	Tiago Filipe DA MOTA GOMES
	N° dossier	22381381/S1/19
	Planche	8 / 8
	Indice	1

	<u>Vue utilisée :</u>
RDTA	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

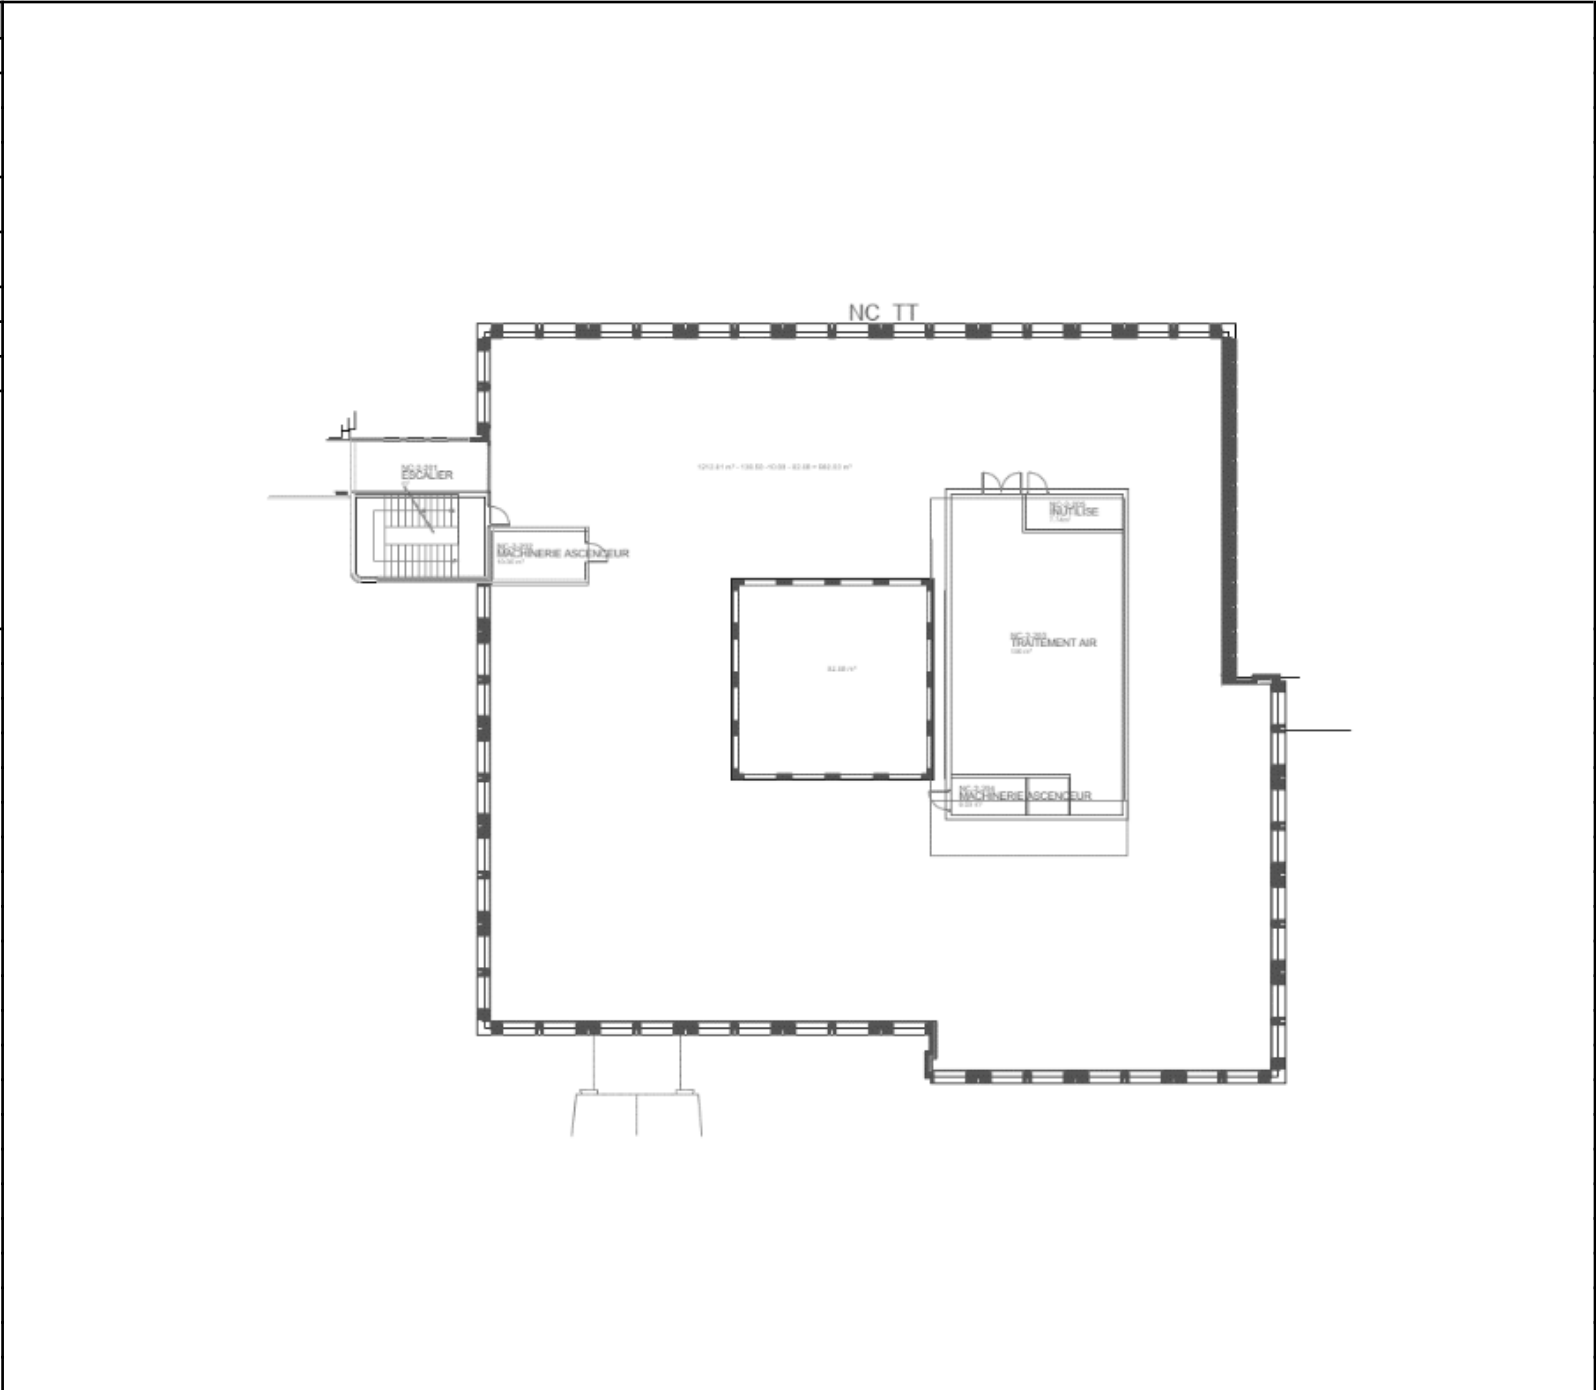

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
----------------	---	---	---	---	---

LEGENDE ● Prélèvement positif

● Prélèvement négatif

 Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

6.7. Rapports d'analyses du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Tiago Filipe DA MOTA GOMES
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

Notre référence : AR-24-LE-109525-01

Numéro de dossier : 24A029749

Référence de dossier : 1510797529/22381381/S1/19/1_22381381/1/20

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A029749-001 - Référence *BV3IP8773 Réf. Prel : P1 RDC - NC-0-14/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24A029749-002 - Référence *BV3IP8774 Réf. Prel : P2 R+1 - NC-1 -103/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24A029749-003 - Référence *BV3IP8775 Réf. Prel : P3 RDC - NC-0 -15/Revêtements de sol - (Cassant/Marron)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24A029749-004 - Référence *BV3IP8776 Réf. Prel : P4 R+1 - NC-1 -103/Revêtements de sol - (Cassant/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 24A029749-005 - Référence *BV3IP8777 Réf. Prel : P5 R+1 - NC-1-140/Revêtements de sol - (Cassant/Vert)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS**
Laboratoire Analyses Saverne
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-033898-01 Date d'émission de rapport : 10/10/2024 14:32 Page 1/3
Référence laboratoire N° : 24RB030561 Référence de suivi du dossier N° : 24A029749
Reçu au laboratoire le : 08/10/2024 Date de réception : 04/10/2024
Date d'analyse : 09/10/2024
Référence dossier Client: 24A029749 - 1510797529/22381381/S1/19/1_22381381/1/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A029749-001 - BV3IP8773 Réf. Prel : P1 RDC - NC-0-14/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
002 (1)	24A029749-002 - BV3IP8774 Réf. Prel : P2 R+1 - NC-1 -103/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	24A029749-003 - BV3IP8775 Réf. Prel : P3 RDC - NC-0 -15/Revêtements de so - (Cassant/Marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24A029749-004 - BV3IP8776 Réf. Prel : P4 R+1 - NC-1 -103/Revêtements de sol - (Cassant/Gris)	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET /HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-033898-01

Date d'émission de rapport : 10/10/2024 14:32

Page 2/3

Référence laboratoire N° : 24RB030561

Référence de suivi du dossier N° : 24A029749

Reçu au laboratoire le : 08/10/2024

Date de réception : 04/10/2024

Date d'analyse : 09/10/2024

Référence dossier Client: 24A029749 - 1510797529/22381381/S1/19/1_22381381/1/20

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24A029749-005 - BV3IP8777 Réf. Prel : P5 R+1 - NC-1-140/Revêtements de sol - (Cassant/Vert)	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / HY4V	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-033898-01

Référence laboratoire N° : 24RB030561

Reçu au laboratoire le : 08/10/2024

Date d'analyse : 09/10/2024

Référence dossier Client:24A029749 - 1510797529/22381381/S1/19/1_22381381/1/20

Date d'émission de rapport : 10/10/2024 14:32

Référence de suivi du dossier N° : 24A029749

Date de réception : 04/10/2024

Page3/3

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007