

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au Dossier Technique Amiante

Article R1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique, norme NF X46-020

REFERENCES MISSION

Date de commande :

Rapport N° : 22381381/S6/85/AM-DTA_V1

Rédigé le : 30/10/2024

DONNEUR D'ORDRE

CENTRE DE REEDUCATION COUBERT**MOHAMED BOUDHAOUIA**

ROUTE DE LIVERDY

77170 COUBERT

SITE D'INTERVENTION

UGE CAM - BATIMENT SG

ROUTE DE LIVERDY

77170 COUBERT

BATIMENT SG

Latitude : 48.680500 / Longitude : 2.717900



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 1

OPERATEUR(S) DE REPERAGE


Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Marianne MACQUIGNEAU	Chargée d'affaires	Certification N° 9643070	Marianne MACQUIGNEAU
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. CONCLUSION	3
1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	3
1.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	5
1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B	6
1.4. Eléments d'information	6
1.5. Matériau(x) et produit(s) hors champs de mission	6
2. INFORMATIONS GENERALES	7
2.1. Immeuble bâti objet de la mission	7
2.2. Périmètre de la mission	7
2.3. Parties prenantes	7
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
3.1. Références réglementaires	8
3.2. Programme de repérage	8
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
4.1. Date(s) de visite(s)	9
4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
4.3. Conditions spécifiques	9
4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
5.1. Matériaux et produits repérés	10
6. ANNEXES	20
6.1. Parties d'immeuble bâti visitées	20
6.2. Photos prélèvements	22
6.3. Photos prélèvements antérieurs	25
6.4. Photos inaccessibilités	26
6.5. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B	29
6.6. Attestation d'assurance	35
6.7. Certificat de compétence	37
6.8. Attestation sur l'honneur	38
6.9. Croquis de repérage	39
6.10. Rapports d'analyses du laboratoire	57

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets

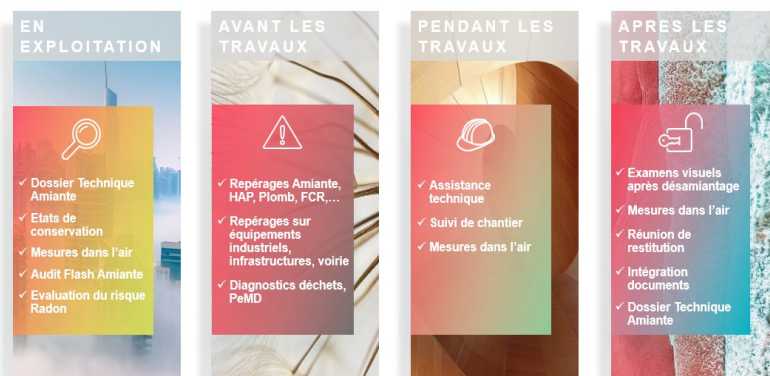

1. CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

1.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur	Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
21	RDC - SG 00 -> SG-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	EP
2	RDC - SG 00 -> SG-11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Peint	Blanc	EP
1	RDC - SG 00 -> SG-11	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	EP
3	RDC - SG 00 -> SG-12	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	AC1
4	RDC - SG 00 -> SG-14	Plafonds	Enduits projetés	Fibreux	Beige	EP
3	RDC - SG 00 -> SG-14	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	AC1

1.2. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
RDC - SG 00 -> SG-23 (MA 5)	Local complet - la personne possédant les clés n'était pas présente	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
RDC - SG 00 -> SG-28 (MA 6)	Local complet - la personne possédant les clés n'était pas présente	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
RDC - SG 00 -> SG-05 (MA 4)	Local complet - La personne possédant les clés n'était pas présente	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
RDC - SG 00 -> SG-19 - Rangement (MA 2)	Local complet - La personne possédant les clés du local n'était pas présente	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
RDC - SG 00 -> SG-46 - Bureau (MA 3)	Local complet - La personne possédant les clés n'était pas présente	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
RDC - SG 00 -> SG-41A - Poste HT P1 (MA 8)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
RDC - SG 00 -> SG-41B - (MA 9)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
RDC - SG 00 -> SG -35 - Garage (MA 7)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte
SG TT - Toiture (MA 1)	Local complet	Hauteur supérieure à 3m	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé

1.3. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation évaluation périodique (EP) :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation action corrective de premier niveau (AC1) :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

1.4. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales). L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante. Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

1.5. Matériau(x) et produit(s) hors champs de mission

Un ou des produit(s) et matériau(x) visible(s) et accessible(s) réputé(s) pouvoir contenir de l'amiante et non compris dans la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique a ou ont été repéré(s) :

- du fait de son ou leur exclusion du programme de repérage, il(s) n'influe(nt) pas sur les conclusions du présent rapport,
- le référencement de ce(s) produit(s) et matériau(x) est donné à titre informatif et ne saurait être considéré comme exhaustif.

Ces matériaux sont indiqués dans le tableau du paragraphe 5.1, avec la mention "Hors champ de mission".

2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : UGECAM - BATIMENT SG
ROUTE DE LIVERDY
77170 COUBERT

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
UGECAM - BATIMENT SG	Etablissements sanitaires : hôpitaux et cliniques	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

2.2. Périmètre de la mission

Totalité du bâtiment

2.3. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
MOHAMED BOUDHAOUIA	Donneur d'ordre	/	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	01 64 42 28 47
Mohamed Mr BOUDHAOUIA	Détenteur du DTA	UGCAMIF	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	+33 1 64 42 28 47 - mohamed.boudhaouia@ugecam.assurance-maladie.fr
Ali Mr HIDOUR	Accompagnateur	UGECAMIF	ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	+33 1 64 42 21 09

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, en vue de la constitution du Dossier Technique Amiante.

3.1. Références réglementaires

- Code de la Santé Publique : articles L1334-12-1, R1334-17, R1334-18, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24, R1334-27 à 29, R1334-29-3, R1334-29-5, R1334-29-7 alinéas 2 et 3, annexe 13-9 du Code de la Santé Publique,
- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013,
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «dossier technique amiante »,
- Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

3.2. Programme de repérage

Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique :

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons "en dur" et poteaux (périphériques et intérieurs).	Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux de cloisons.
2. Planchers et plafonds	
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.	Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers.	Dalles de sol.
3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).	Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/ volets coupe-feu.	Clapets, volets, rebouchage.
Portes coupe-feu.	Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures.	Conduits.
4. Eléments extérieurs	
Toitures.	Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Bardages et façades légères.	Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en toiture et façade.	Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1. Date(s) de visite(s)

Du 15/10/2024 au 15/10/2024

4.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

4.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

4.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
DTA / DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE	BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Marianne MACQUIGNEAU	15/07/2024	22381381/S1/25/AM- DTA	Présence d'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

5.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante

Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante

xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur

Sxx = Sondage n°xx

xx* = élément témoin de la ZPSO

EC = Etat de conservation

Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse

DC = Document consulté

MA = Marquage

PN = Ne contient pas d'amiante par nature

JP = Jugement personnel

(*) : Les matériaux/produits hors listes A&B n'entrent pas dans le programme de repérage, limité aux matériaux/produits des listes A&B. Ils sont hors cadre réglementaire de la présente mission et n'impactent donc pas la conclusion générale du rapport

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC - SG 00 -> SG-07	Faux plafonds	Plaques	Compact	Blanc	18	/	/	MA	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-07	Conduits	Joints entre éléments, joints de brides	Fibreux, Souple	Gris	5	/	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-08	Conduits	Joints entre éléments, joints de brides	Fibreux, Souple	Gris	5	/	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-08	Conduits	Conduits	PVC	/	17	/	/	PN	/		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC - SG 00 -> SG-09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Epais	Blanc	25	P10* N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Semi-dur	Beige	8	P20 Eurofins Échantillon 86598 14425- 20_ant P	/	DC	Mauvais état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-10	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Semi-dur	Clair, Gris	7	P17 Eurofins Échantillon 86595 14425- 17_ant P	/	DC	Mauvais état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	21	P4* P	/	AN	EP		Oui
RDC - SG 00 -> SG-10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	31	P5* N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-10	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	19	P1* N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-10	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	19	P2 N	/	AN	/		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC - SG 00 -> SG-10	Conduits	Joints entre éléments, joints de brides	Fibreux, Souple	Gris	5	/	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-10	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige	6	/	/	DC	Dégradations locales	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-10	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-10	Conduits	Conduits	PVC	/	17	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-11	Murs et cloisons maçonnées "endur"	Enduits projetés	Peint	Blanc	2	P14 - Eurofins - Échantillon 86592- 14425- 14_ant P	/	DC	EP	Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-11	Conduits	Joints entre éléments, joints de brides	Fibreux, Souple	Gris	5	P15 Eurofins Échantillon 86593 144525- 15_ant P	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-11	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Vert	1	P11- Échantillon Eurofins 86579- 14425- 11_ant P	/	DC	EP	Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC - SG 00 -> SG-11	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Goudronneux	Noir	10	P12 Eurofins Échantillon 86590 14425- 12_ant P	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-11	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-12	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige	6	P10 Eurofins - Échantillon 86588 14425- 10_ant P	/	DC	Dégradatio ns locales	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-12	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Granuleux	Blanc	22	P6* N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-12	Conduits	Flocages	Enduit	Blanc	24	P8* N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-12	Conduits	Joints entre éléments, joints de brides	Fibreux, Souple	Gris	5	/	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-12	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	3	/	/	DC	AC1	Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC - SG 00 -> SG-14	Plafonds	Enduits projetés	Fibreux	Beige	4	P5 - Eurofins - Échantillon 86583 14425- 05_ant P	/	DC	EP	Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-14	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	3	P1 Eurofins - Échantillon 86579 14425- 01_ant P	/	DC	AC1	Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-14	Revêtements de sol	Dalles de sol	Cassant	Bleu	3	P6 Eurofins - Échantillon 86584 14425- 06_ant P	/	DC	AC1	Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-14	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	11	P2 Eurofins Échantillon 86580 14425- 02_ant P	/	DC	Dégradatio ns locales	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-14	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Gris	12	P3 Eurofins Échantillon 86581 14425- 03_ant P	/	DC	Dégradatio ns locales	Hors champ de mission (*) semi-durable Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC - SG 00 -> SG-14	Conduits	Joints entre éléments, joints de brides	Fibreux, Souple	Gris	5	/	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-14	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige	6	/	/	DC	Dégradations locales	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-14	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-20	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige	6	/	/	DC	Dégradations locales	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-23	Conduits	Joints entre éléments, joints de brides	Fibreux, Souple	Gris	5	/	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-23	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige	6	/	/	DC	Dégradations locales	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC - SG 00 -> SG-28	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de plinthe	/	Gris	9	P43 Eurofins Échantillon 87006 14489-03_ant P	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-28	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Semi-dur	Gris	13	P42 Eurofins Échantillon 87005 14489-02_ant P	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-28	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige	6	/	/	DC	Dégradations locales	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-47	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Epais	Blanc	25	P9 N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-48	Faux plafonds	Plaques	Compact	Blanc	18	/	/	MA	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-48	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Beige	6	/	/	DC	Dégradations locales	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-17 - Circulation	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	30	P17* N	/	AN	/		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC - SG 00 -> SG-17 - Circulation	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	30	P18 N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-17 - Circulation	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	30	P19 N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-17 - Circulation	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	30	P20 N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-17 - Circulation	Conduits	Joints entre éléments, joints de brides	Fibreux, Souple	Gris	5	/	/	DC	Bon état	Hors champ de mission (*) Repérage amiante avant travaux - RAPPORT DE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX - 12/05/2012	Oui
RDC - SG 00 -> SG-04 - Rangement	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-02 - Chauffage	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Blanc	26	P12* N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-02 - Chauffage	Poutres	Flocages	Cotonneux	Blanc	28	P15* N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-02 - Chauffage	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	27	P14* N	/	AN	/		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC - SG 00 -> SG-03 - Sous-station	Plafonds	Flocages	Cotonneux	Blanc	26	P11 N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-03 - Sous-station	Conduits	Enveloppes de calorifuges	Liant plâtre + toile	Blanc	27	P13 N	/	AN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-26 - Vestiaire	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG 27 - Sanitaires	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-30 - Douche	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-31 - WC	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-24 - Sanitaires	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-21 - Douche	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-22 - WC	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-25 - Vestiaire	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-16 - Réserve	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-15 - Réserve	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-18 - Réserve	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-43 - Atelier	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux et produits	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	EC	Observation	Présence amiante
RDC - SG 00 -> SG-45 - Atelier	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-44 - Atelier	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-37 - Atelier	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> SG-01 A - Garage	Conduits	Conduits	PVC	/	17	/	/	PN	/		Non
RDC - SG 00 -> Escaliers RDC vers R+1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Gris	29	P16* N	/	AN	/		Non
R+1 - SG 0 -> Locaux techniques	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	14	/	/	PN	/		Non

6. ANNEXES

6.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC - SG 00	/
RDC - SG 00 -> SG-06	Sol : Béton / Peinture
RDC - SG 00 -> SG-07	/
RDC - SG 00 -> SG-08	/
RDC - SG 00 -> SG-09	/
RDC - SG 00 -> SG-10	/
RDC - SG 00 -> SG-11	/
RDC - SG 00 -> SG-12	/
RDC - SG 00 -> SG-14	/
RDC - SG 00 -> SG-20	/
RDC - SG 00 -> SG-23	/
RDC - SG 00 -> SG-28	/
RDC - SG 00 -> SG-47	/
RDC - SG 00 -> SG-48	Sol : Lés plastique collés
RDC - SG 00 -> SG-17 - Circulation	/
RDC - SG 00 -> SG-05	/
RDC - SG 00 -> SG-04 - Rangement	/
RDC - SG 00 -> SG-19 - Rangement	/
RDC - SG 00 -> SG-46 - Bureau	/
RDC - SG 00 -> SG-02 - Chauffage	/
RDC - SG 00 -> SG-03 - Sous-station	/
RDC - SG 00 -> SG-26 - Vestiaire	/
RDC - SG 00 -> SG 27 - Sanitaires	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC - SG 00 -> SG-30 - Douche	/
RDC - SG 00 -> SG-31 - WC	/
RDC - SG 00 -> SG-24 - Sanitaires	/
RDC - SG 00 -> SG-21 - Douche	/
RDC - SG 00 -> SG-22 - WC	/
RDC - SG 00 -> SG-25 - Vestiaire	/
RDC - SG 00 -> SG-16 - Réserve	/
RDC - SG 00 -> SG-15 - Réserve	/
RDC - SG 00 -> SG-18 - Réserve	/
RDC - SG 00 -> SG-33 - Réserve	/
RDC - SG 00 -> SG-41A - Poste HT P1	/
RDC - SG 00 -> SG-41B -	/
RDC - SG 00 -> SG-43 - Atelier	/
RDC - SG 00 -> SG-45 - Atelier	/
RDC - SG 00 -> SG-44 - Atelier	/
RDC - SG 00 -> SG-37 - Atelier	/
RDC - SG 00 -> SG-38 B - Bureau	/
RDC - SG 00 -> SG-38 A - Bureau	/
RDC - SG 00 -> SG-01 B - Garage	/
RDC - SG 00 -> SG-01 A - Garage	/
RDC - SG 00 -> SG - 35 - Garage	/
RDC - SG 00 -> Escaliers RDC vers R+1	/
R+1 - SG 0	/
R+1 - SG 0 -> Locaux techniques	/
SG TT - Toiture	/
Extérieur : Façades	/

6.2. Photos prélèvements

P10	ZPSO 25
RDC - SG 00 -> SG-09	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P4	ZPSO 21
RDC - SG 00 -> SG-10	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

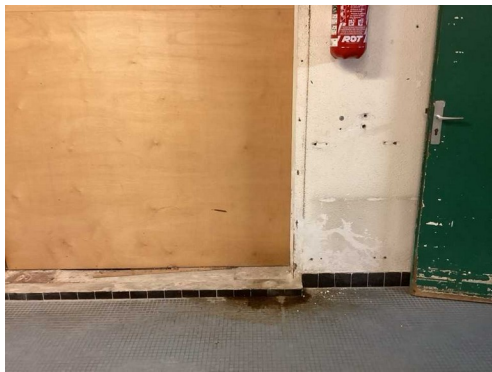P5	ZPSO 31
RDC - SG 00 -> SG-10	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P1	ZPSO 19
RDC - SG 00 -> SG-10	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P2	ZPSO 19
RDC - SG 00 -> SG-10	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P6	ZPSO 22
RDC - SG 00 -> SG-12	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P8	ZPSO 24
RDC - SG 00 -> SG-12	
	
Conduits -> Flocages (Liste A)	

P9	ZPSO 25
RDC - SG 00 -> SG-47	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P17	ZPSO 30
RDC - SG 00 -> SG-17 - Circulation	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P18	ZPSO 30
RDC - SG 00 -> SG-17 - Circulation	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P19	ZPSO 30
RDC - SG 00 -> SG-17 - Circulation	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P20	ZPSO 30
RDC - SG 00 -> SG-17 - Circulation	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P12	ZPSO 26
RDC - SG 00 -> SG-02 - Chaufferie	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P15	ZPSO 28
RDC - SG 00 -> SG-02 - Chaufferie	
	
Poutres -> Flocages (Liste A)	

P14	ZPSO 27
RDC - SG 00 -> SG-02 - Chaufferie	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P11	ZPSO 26
RDC - SG 00 -> SG-03 - Sous-station	
	
Plafonds -> Flocages (Liste A)	

P13	ZPSO 27
RDC - SG 00 -> SG-03 - Sous-station	
	
Conduits -> Enveloppes de calorifuges (Liste B)	

P16	ZPSO 29
RDC - SG 00 -> Escaliers RDC vers R+1	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

6.3. Photos prélèvements antérieurs

P14 - Eurofins - Échantillon 86592-14425-14_ant	ZPSO 2
RDC - SG 00 -> SG-11	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P11-Echantillon Eurofins 86579-14425-11_ant	ZPSO 1
RDC - SG 00 -> SG-11	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

P6 Eurofins - Échantillon 86584 14425-06_ant	ZPSO 3
RDC - SG 00 -> SG-14	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)	

6.4. Photos inaccessibilités

RDC - SG 00 -> SG-23		MA 5
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	la personne possédant les clés n'était pas présente Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

RDC - SG 00 -> SG-28		MA 6
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	la personne possédant les clés n'était pas présente Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

RDC - SG 00 -> SG-05		MA 4
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	La personne possédant les clés n'était pas présente Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

RDC - SG 00 -> SG-19 - Rangement		MA 2
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	La personne possédant les clés du local n'était pas présente Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

RDC - SG 00 -> SG-46 - Bureau		MA 3
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	La personne possédant les clés n'était pas présente Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	


RDC - SG 00 -> SG-41A - Poste HT P1		MA 8
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

RDC - SG 00 -> SG-41B -		MA 9
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	

RDC - SG 00 -> SG - 35 - Garage		MA 7
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	


SG TT - Toiture		MA 1
Local complet		
Hauteur supérieure à 3m		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Mettre à disposition un moyen d'accès en hauteur sécurisé	

6.5. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B

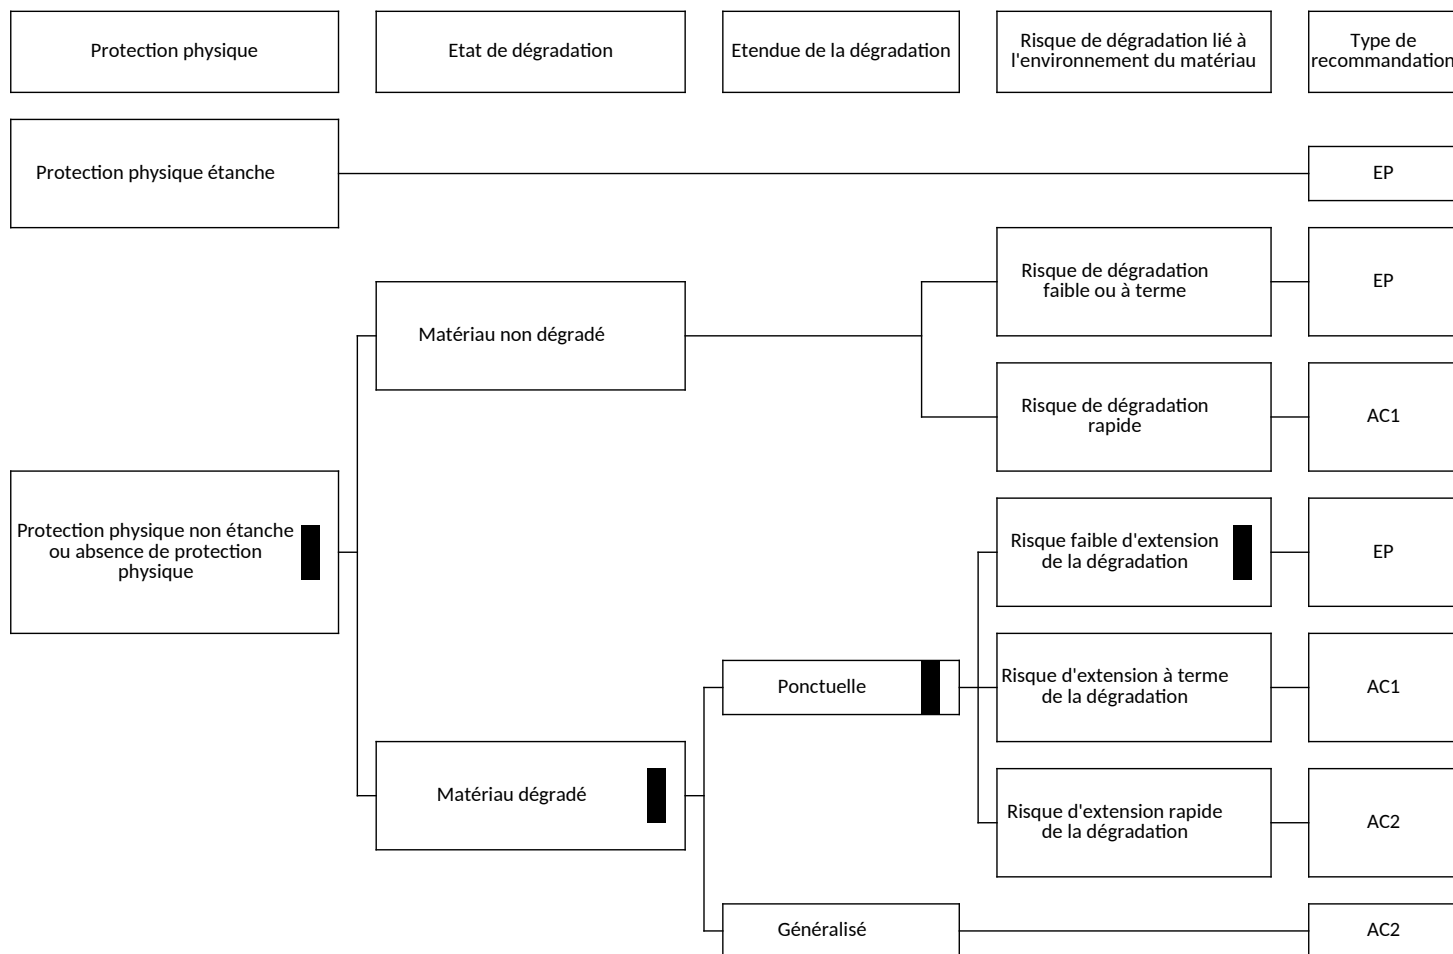


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S6/85/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	28.10.2024
Bâtiment	BATIMENT SG
Local ou zone homogène	RDC - SG 00 -> SG-10 - ZPSO 21

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

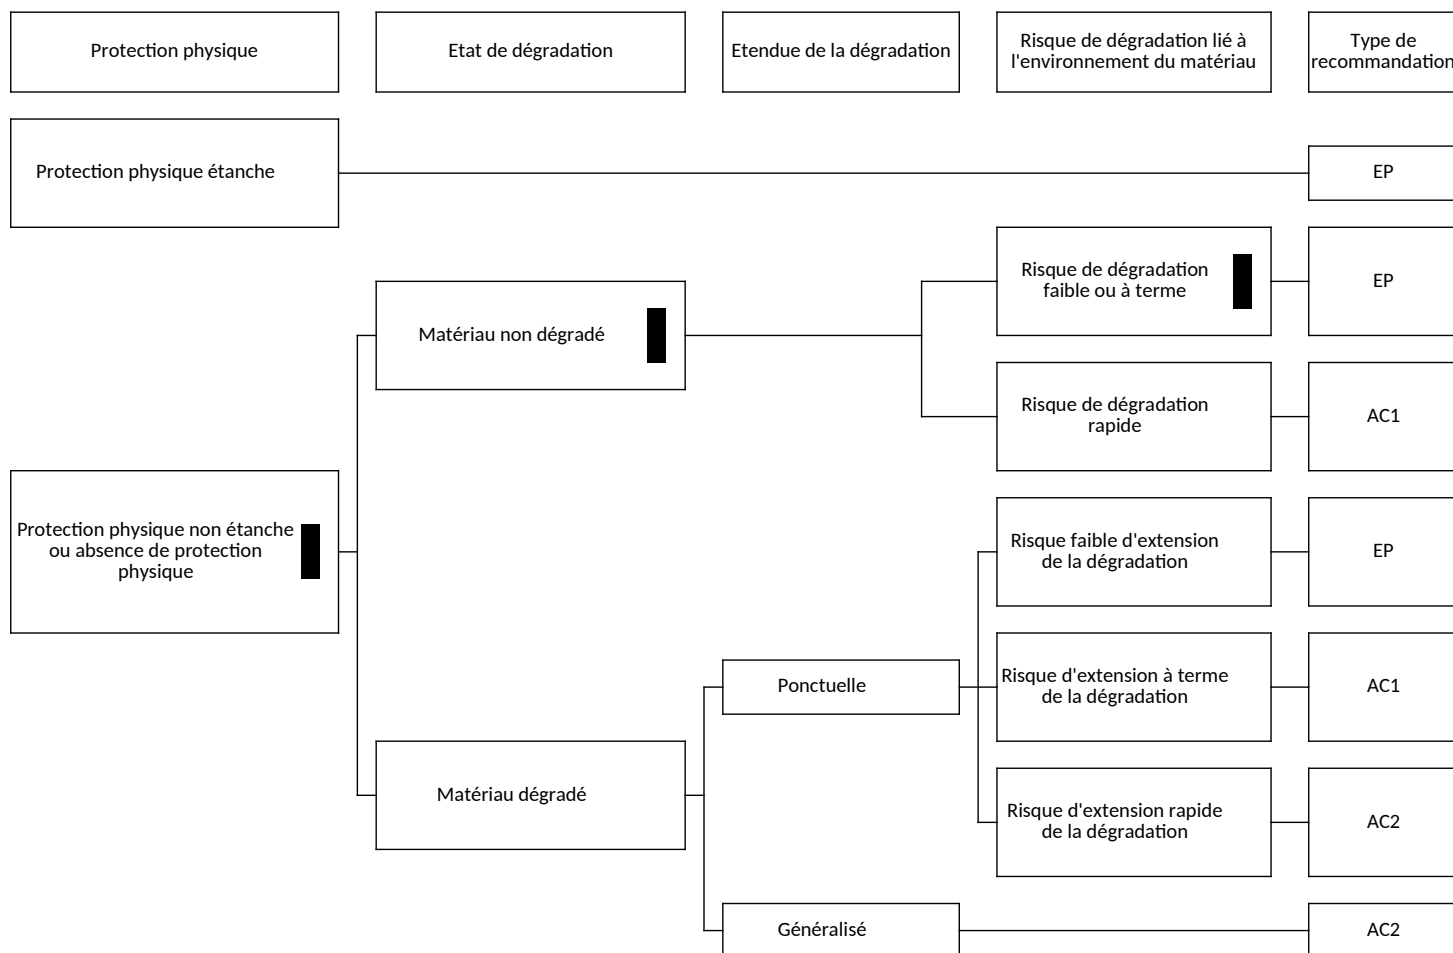


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S6/85/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.07.2024
Bâtiment	BATIMENT SG
Local ou zone homogène	RDC - SG 00 -> SG-11 - ZPSO 1

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

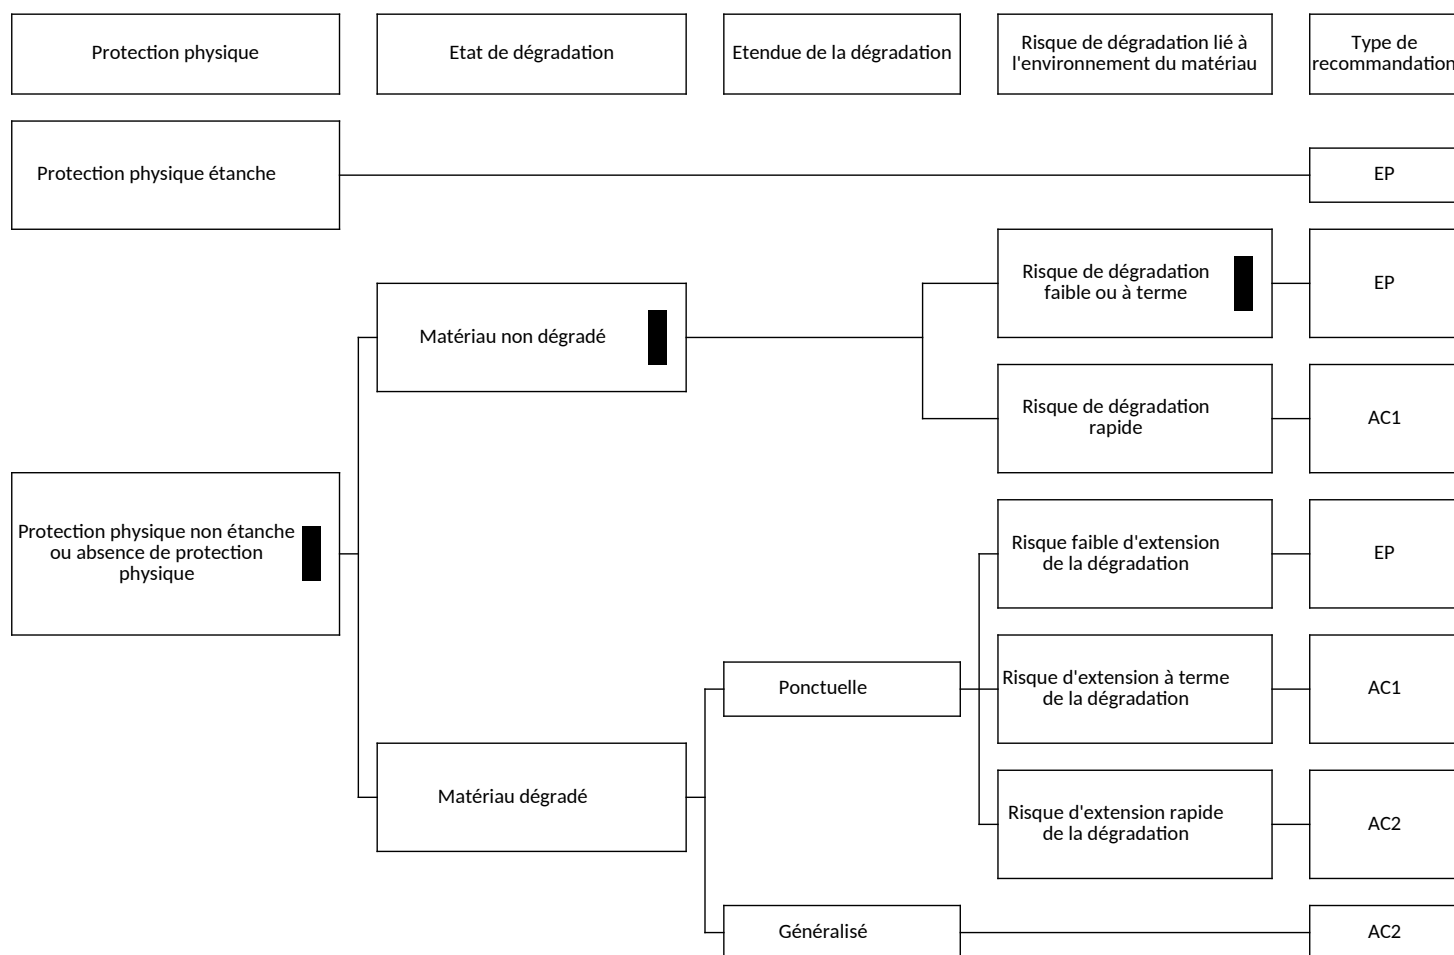


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S6/85/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.07.2024
Bâtiment	BATIMENT SG
Local ou zone homogène	RDC - SG 00 -> SG-11 - ZPSO 2

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

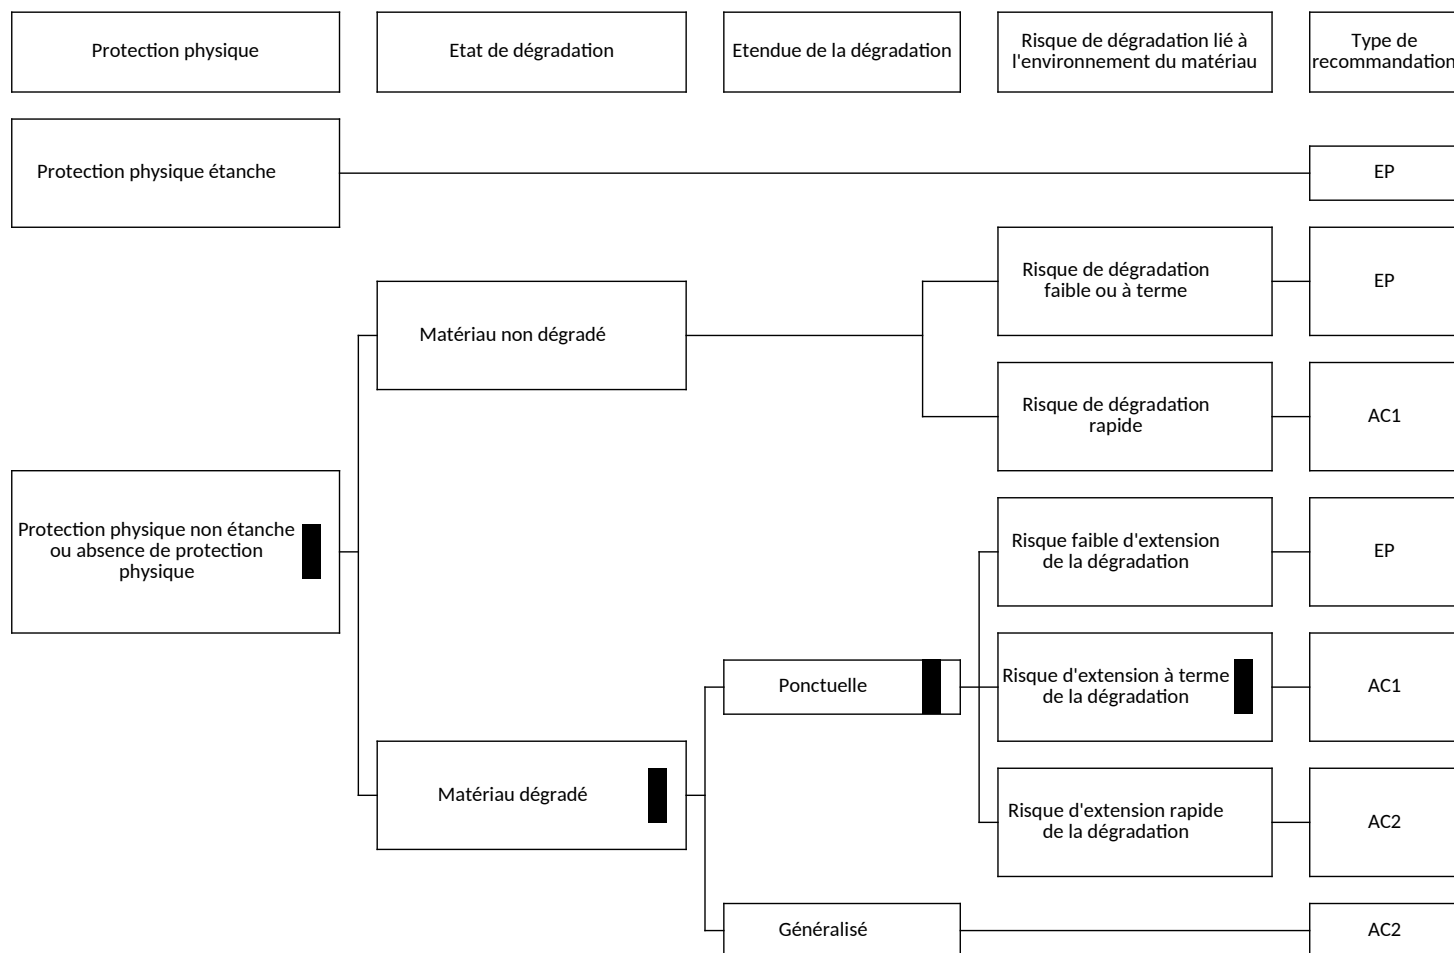


Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S6/85/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.07.2024
Bâtiment	BATIMENT SG
Local ou zone homogène	RDC - SG 00 -> SG-12 - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
AC1	Nécessité d'une action de remise en état : remplacement, recouvrement ou protection des éléments dégradés

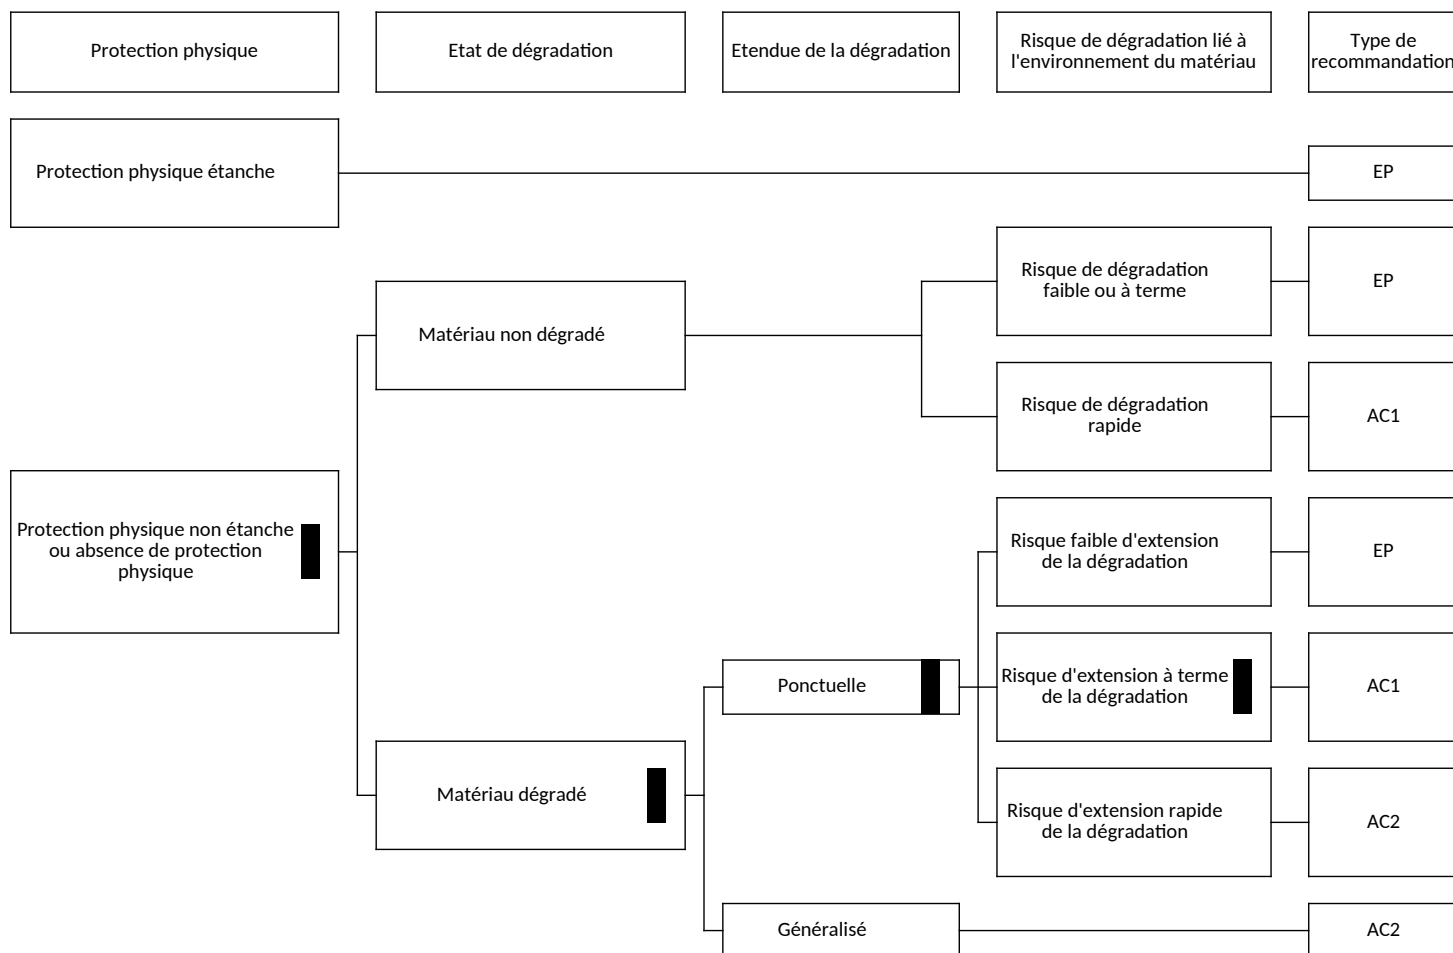

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalles de sol	
N° de dossier	22381381/S6/85/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.07.2024
Bâtiment	BATIMENT SG
Local ou zone homogène	RDC - SG 00 -> SG-14 - ZPSO 3

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
AC1	Nécessité d'une action de remise en état : remplacement, recouvrement ou protection des éléments dégradés

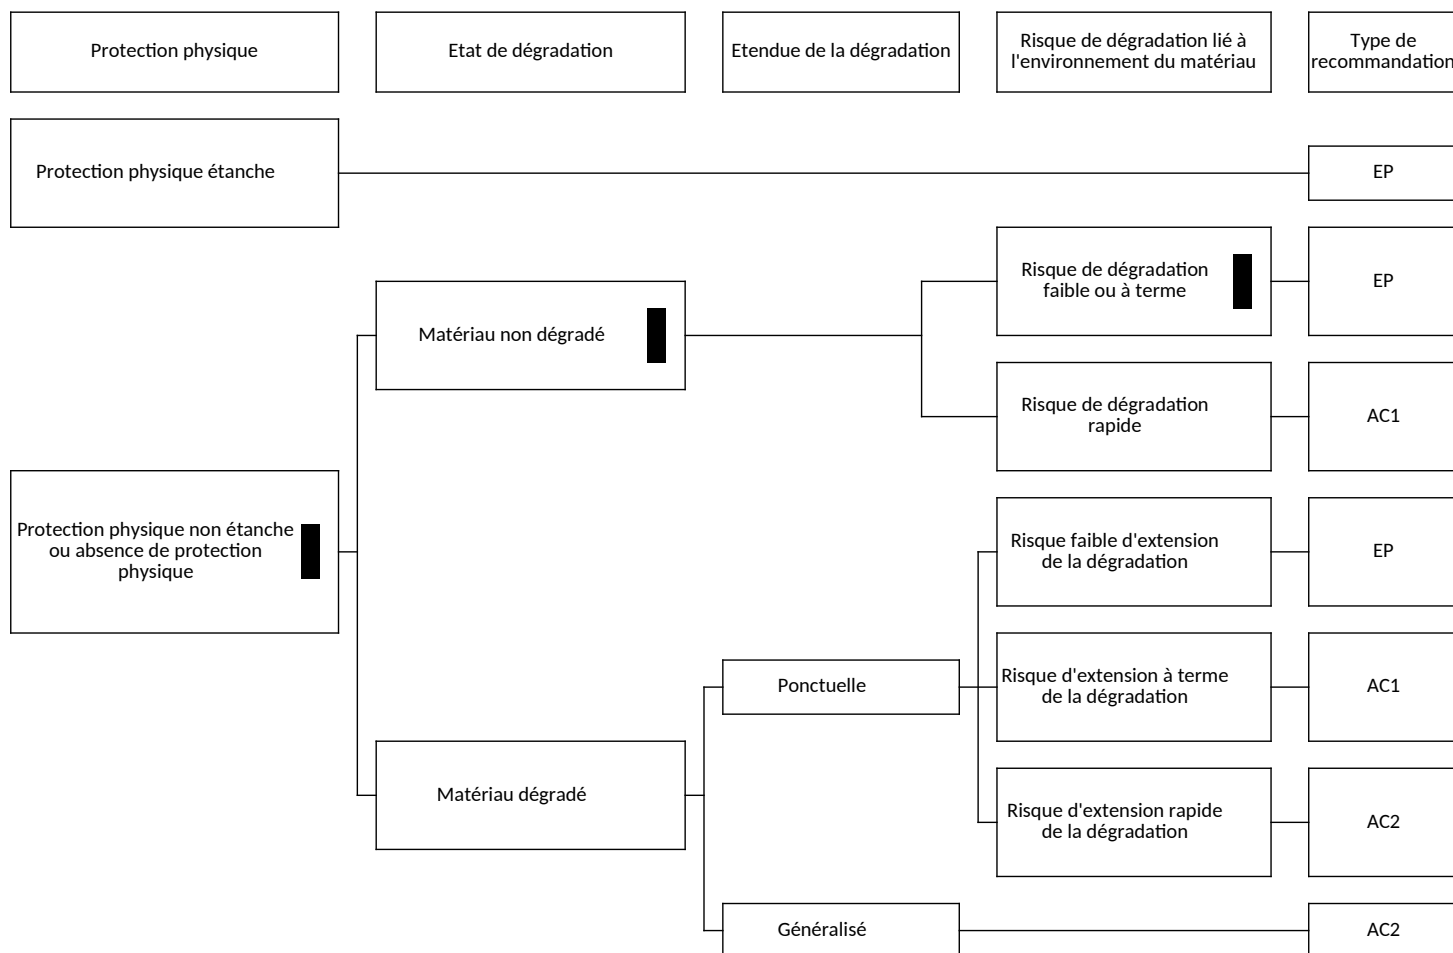

Grille d'évaluation de l'état de conservation de Enduits projetés	
N° de dossier	22381381/S6/85/AM-DTA_V1
Date de l'évaluation	05.07.2024
Bâtiment	BATIMENT SG
Local ou zone homogène	RDC - SG 00 -> SG-14 - ZPSO 4

Résultat de la grille d'évaluation	Conclusion
EP	Contrôler périodiquement l'état de conservation du matériau

6.6. Attestation d'assurance



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 41 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512 Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

6.7. Certificat de compétence



Certificat

Attribué à

Marianne MACQUIGNEAU

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	04/07/2024	09/06/2028
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	10/06/2021	09/06/2028

Date : 04/07/2024
 Numéro du certificat : **9643070**

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus.
 Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
 Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-diag>
 Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie





6.8. Attestation sur l'honneur



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, M. Doguhan GEYIK, Chef de service Diagnostics immobiliers, atteste sur l'honneur que Bureau Veritas Exploitation est en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas Exploitation dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier de diagnostic technique.

Bureau Veritas Exploitation emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas Exploitation est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Bureau Veritas Exploitation n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents du dossier de diagnostic technique.

Pour faire et valoir ce que de droit.

Fait à Nanterre, le 02/01/2024



BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Immeuble GAIA
333 Avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
Tél. 01 47 52 02 00

Bureau Veritas Exploitation
Immeuble LE GAIA, 333 Avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre
3 rue des Cyclades, 95800 Cergy
6 Boulevard Archimède, 77420 Champs sur Marne
2 rue Jean Mermoz, 91080 Evry-Courcouronnes


6.9. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	1 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	2 / 17
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif : Sol		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

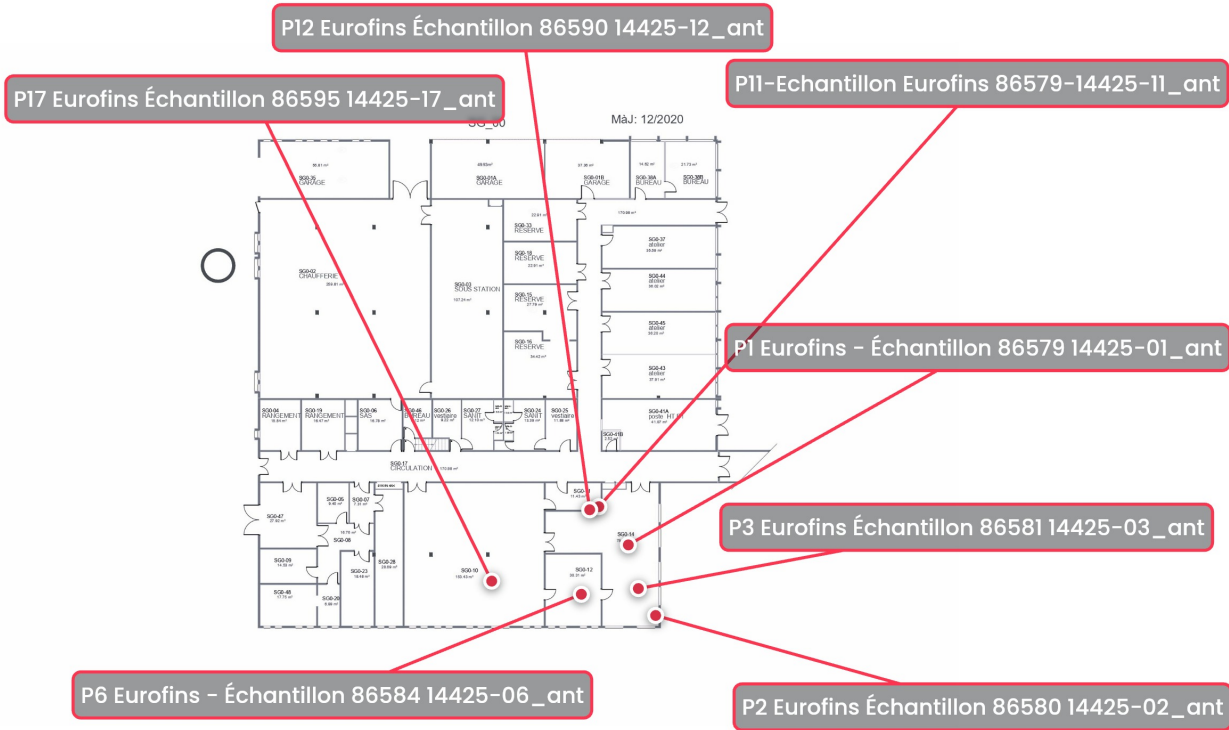

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	UGECAM - BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
RDC - SG 00	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	3 / 17
	Indice	1

Vue utilisée :

Prelevement positif : Mur

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

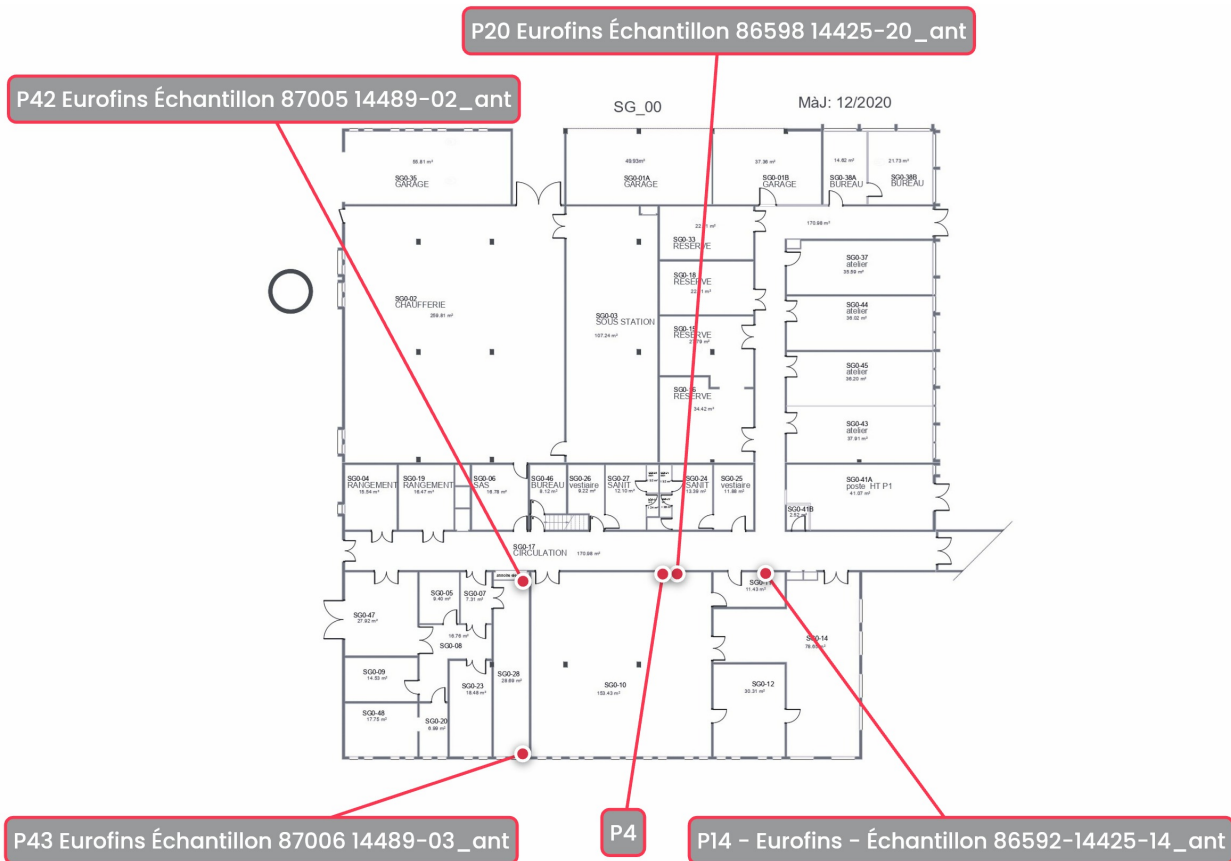

LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	4 / 17
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Plafond		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	5 / 17
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif : Autre		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	6 / 17
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Sol		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	7 / 17
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Mur		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		




PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	8 / 17
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement négatif : Plafond		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

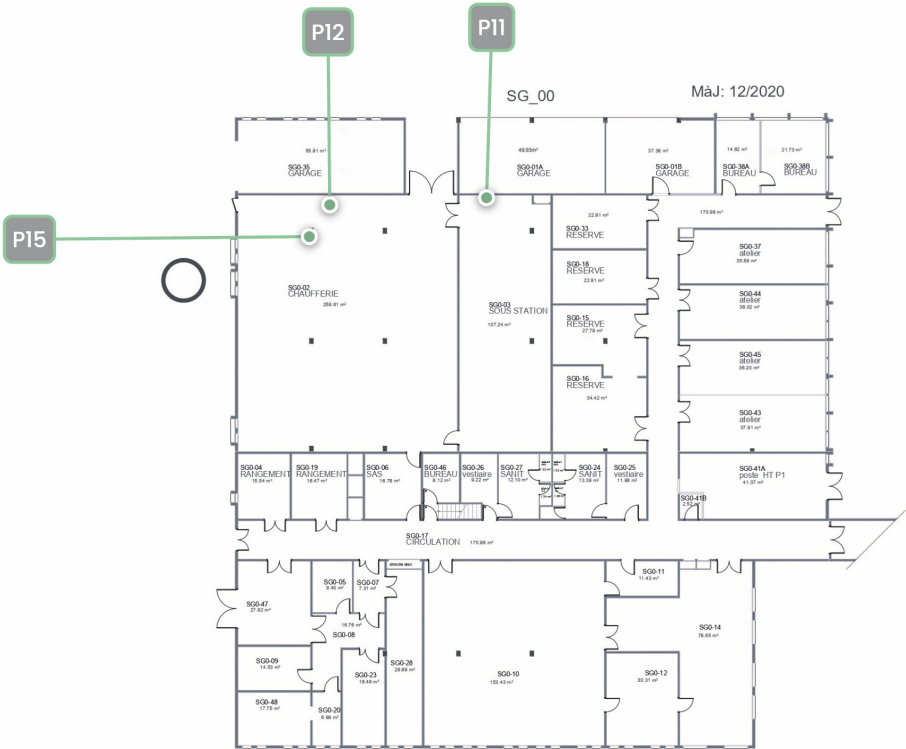

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	9 / 17
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement négatif : Autre		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

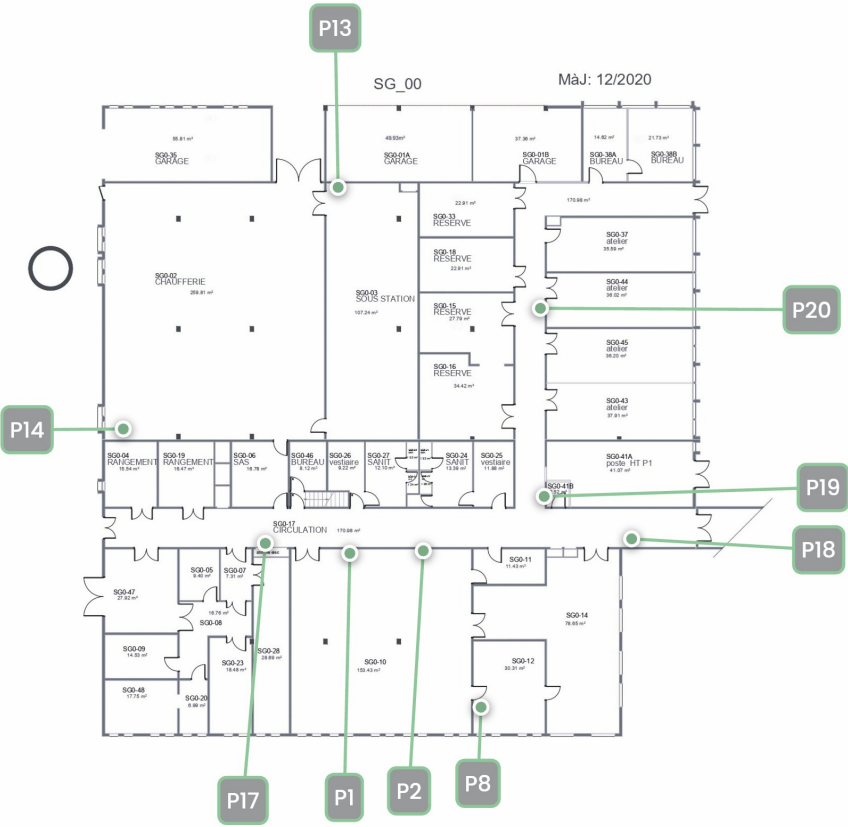

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	UGECAM - BATIMENT SG ROUTE DE LIVERY 77170 COUBERT	
Localisation	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
RDC - SG 00	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	10 / 17
	Indice	1

Vue utilisée :

Inaccessibilité

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

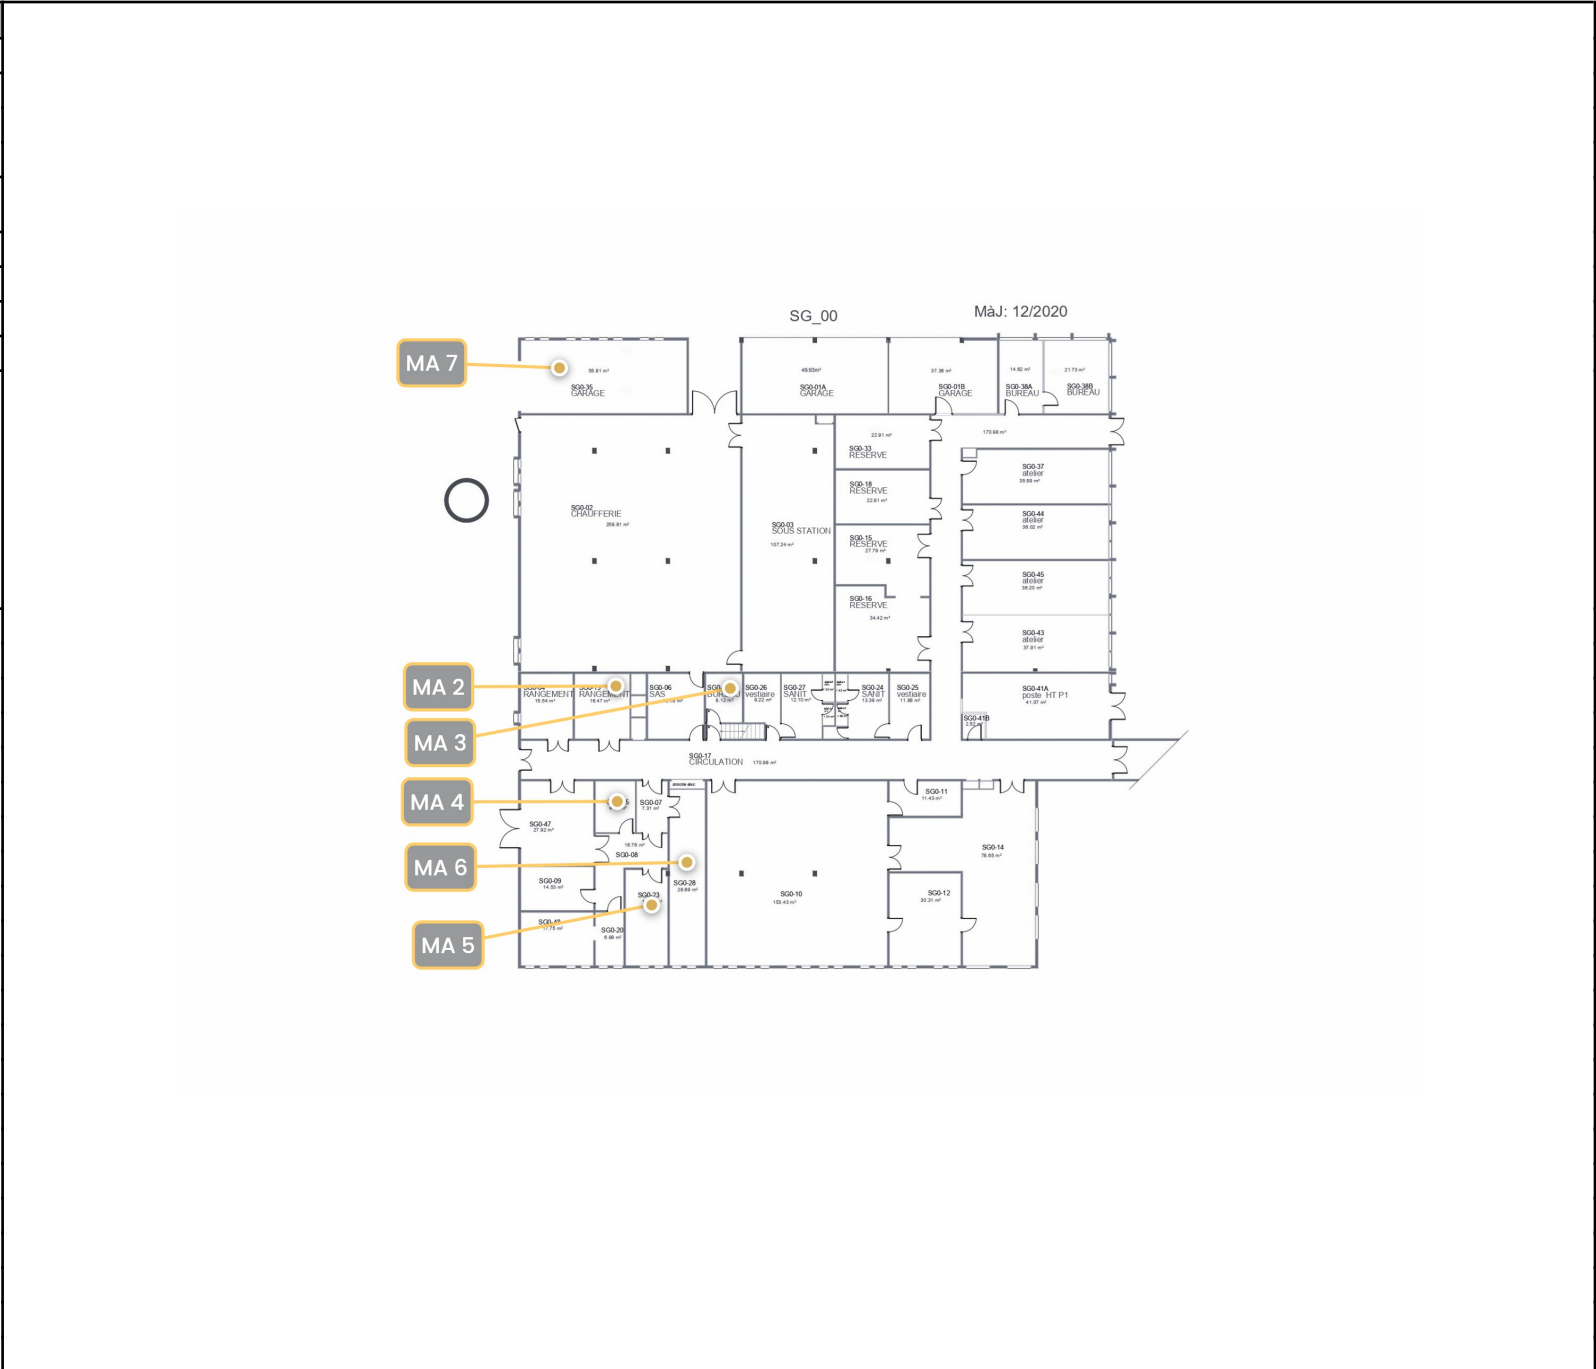

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
----------------	---	---	---	---	---

LEGENDE  Prélèvement positif


● Prélèvement négatif

● Sondage

 Inaccessibilité


● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	11 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

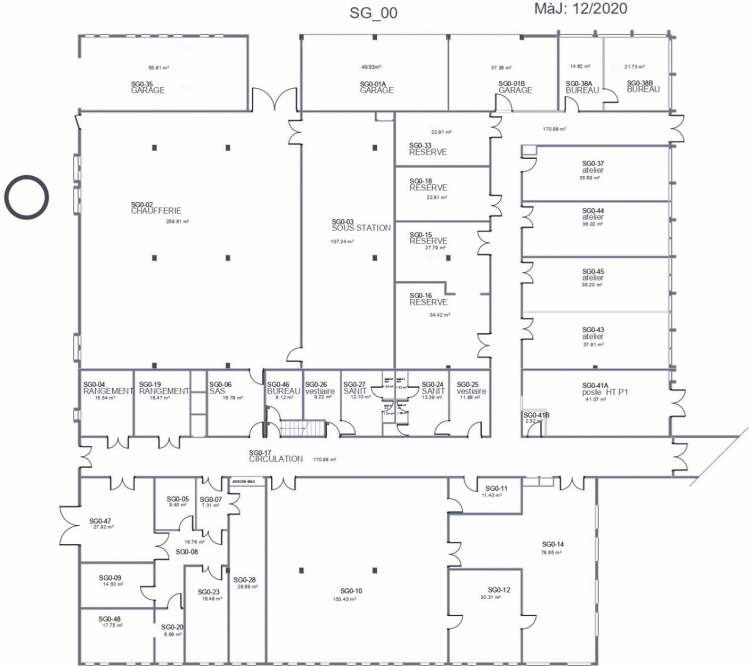


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	12 / 17
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif : Sol		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> Dalles de sol (Liste B) Colles de carrelage		

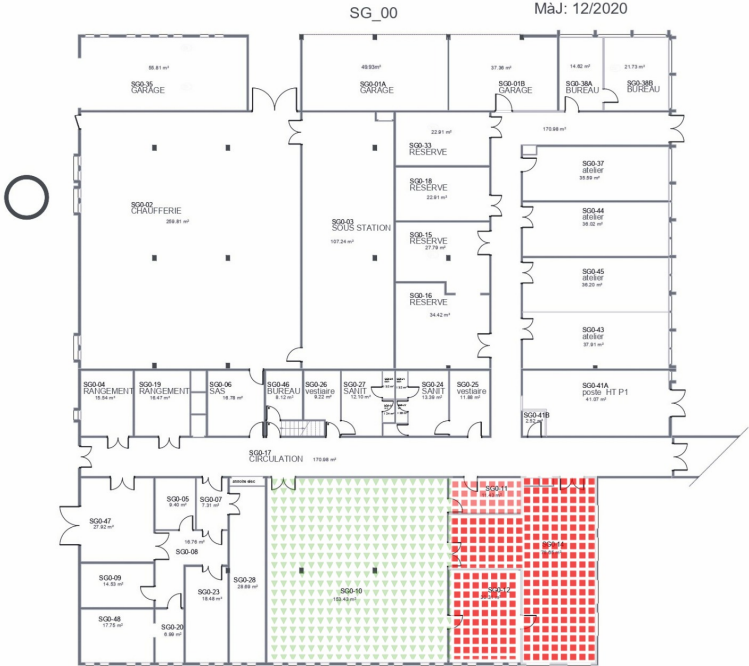

LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	13 / 17
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Mur		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : — Enduits projetés (Liste B) □ Colles de plinthe — Colles de plinthe — Enduits projetés (Liste B)		

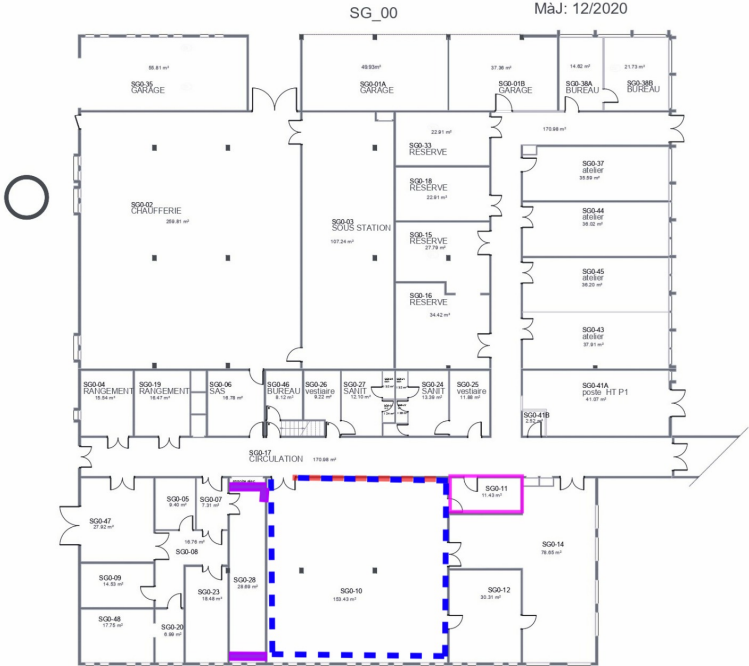

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	14 / 17
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif : Plafond		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		
LEGENDE ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation		



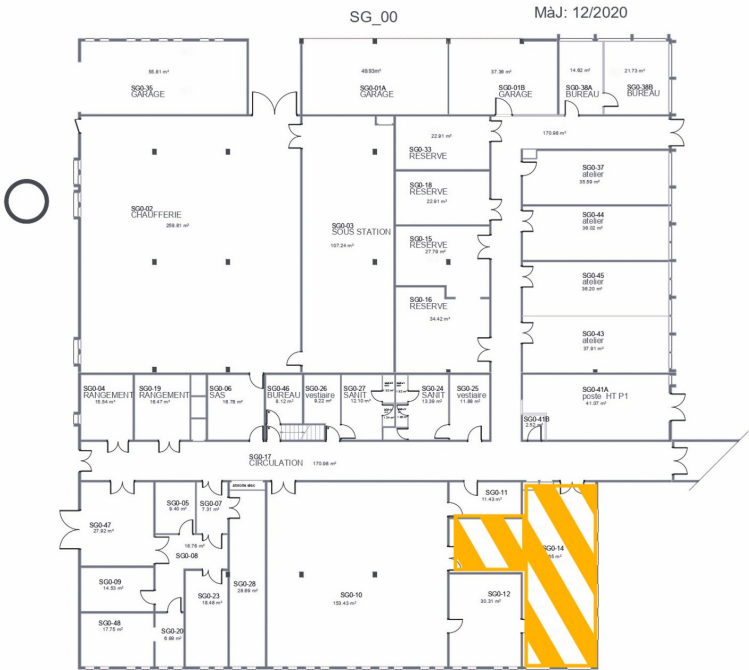


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation RDC – SG 00	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	15 / 17
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif : Autre		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Joints de mastic de vitrage		

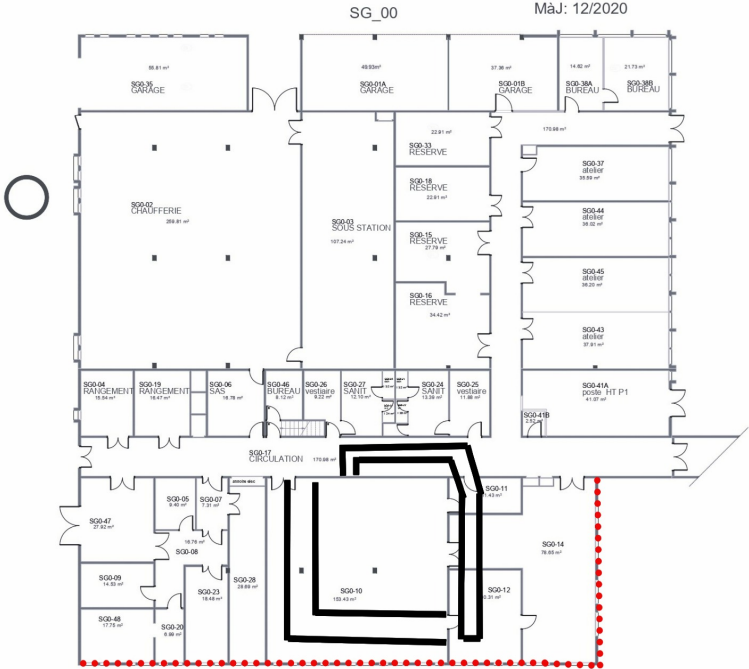

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGECAM – BATIMENT SG ROUTE DE LIVERDY 77170 COUBERT	
Localisation R+1 – SG 0	Date visite	Du 15/10/2024 au 15/10/2024
	Auteur	Marianne MACQUIGNEAU
	N° dossier	22381381/S6/85
	Planche	16 / 17
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

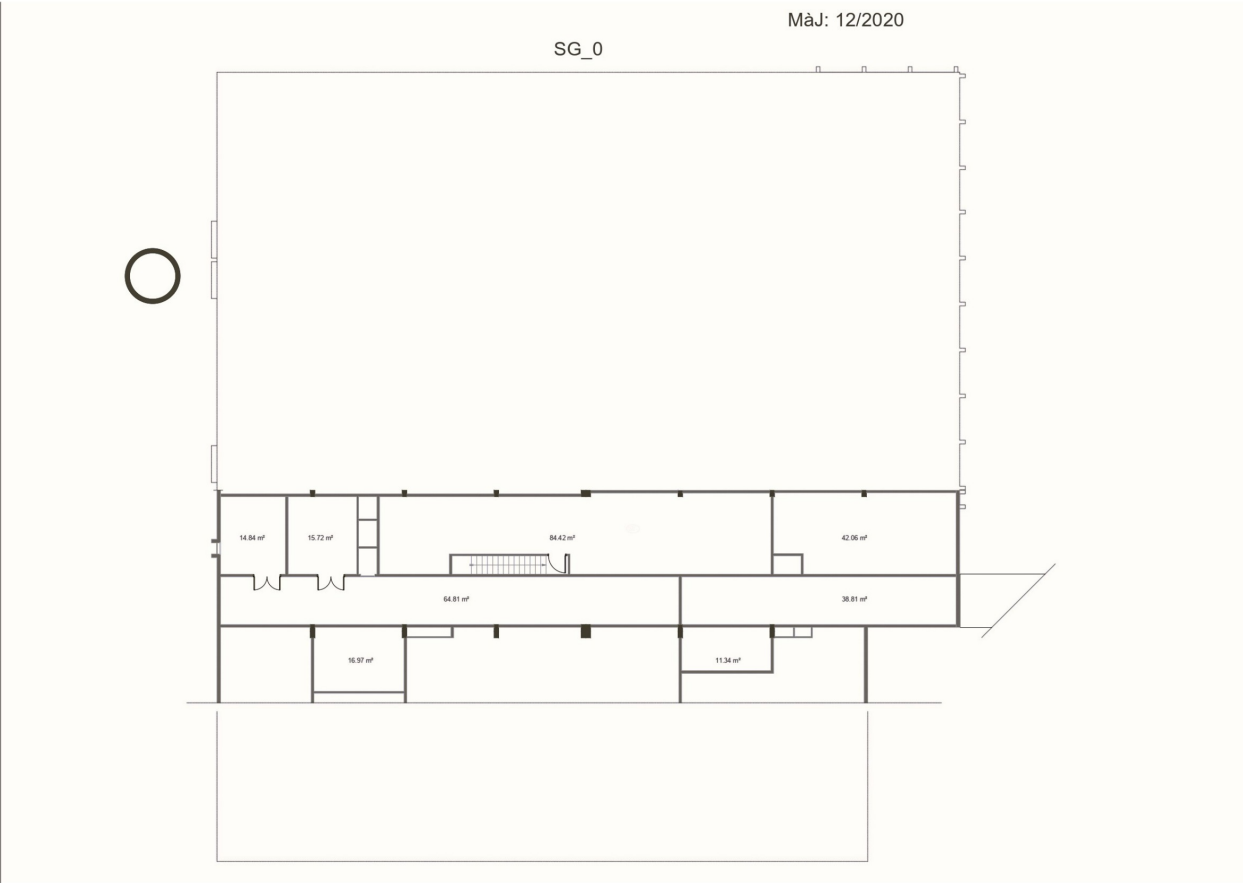

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

6.10. Rapports d'analyses du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Madame Marianne MACQUIGNEAU
2, Rue Jean Mermoz - Courcouronnes
91031 EVRY COURCOURONNES CEDEX

Notre référence : AR-24-LE-112446-01

Numéro de dossier : 24A032012

Référence de dossier : 1510797529/22381381/S6/85/1_22381381/6/86

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24A032012-001 - Référence *BV3LY6529 Réf. Prel : P1 RDC - SG 00 - SG-10/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-002 - Référence *BV3LY6530 Réf. Prel : P2 RDC - SG 00 - SG-10/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-003 - Référence *BV3LY6532 Réf. Prel : P4 RDC - SG 00 - SG-10/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-004 - Référence *BV3LY6533 Réf. Prel : P5 RDC - SG 00 - SG-10/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-005 - Référence *BV3LY6534 Réf. Prel : P6 RDC - SG 00 - SG-12/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Granuleux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-007 - Référence *BV3LY6536 Réf. Prel : P8 RDC - SG 00 - SG-12/Conduits - (Enduit/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-008 - Référence *BV3LY6537 Réf. Prel : P9 RDC - SG 00 - SG-47/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-009 - Référence *BV3LY6538 Réf. Prel : P10 RDC - SG 00 - SG-09/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-010 - Référence *BV3LY6539 Réf. Prel : P11 RDC - SG 00 - SG-03 - Sous-station/Plafonds - (Cotonneux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-011 - Référence *BV3LY6540 Réf. Prel : P12 RDC - SG 00 - SG-02 - Chauffage/Plafonds - (Cotonneux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-012 - Référence *BV3LY6541 Réf. Prel : P13 RDC - SG 00 - SG-03 - Sous-station/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-013 - Référence *BV3LY6542 Réf. Prel : P14 RDC - SG 00 - SG-02 - Chauffage/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-014 - Référence *BV3LY6543 Réf. Prel : P15 RDC - SG 00 - SG-02 - Chauffage/Poutres - (Cotonneux/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-015 - Référence *BV3LY6544 Réf. Prel : P16 RDC - SG 00 - Escaliers RDC vers R+1/Revêtements de sol - (Plastique/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-016 - Référence *BV3LY6545 Réf. Prel : P17 RDC - SG 00 - SG-17 - Circulation/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-017 - Référence *BV3LY6546 Réf. Prel : P18 RDC - SG 00 - SG-17 - Circulation/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-018 - Référence *BV3LY6547 Réf. Prel : P19 RDC - SG 00 - SG-17 - Circulation/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24A032012-019 - Référence BV3LY6548 Réf. Prel : P20 RDC - SG 00 - SG-17 - Circulation/Conduits
- (Liant plâtre + toile/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-057691-01 Date d'émission de rapport : 25/10/2024 19:30 Page 1/6
Référence laboratoire N° : 24RI067087 Référence de suivi du dossier N° : 24A032012
Reçu au laboratoire le : 25/10/2024 Date de réception : 25/10/2024
Date d'analyse : 25/10/2024
Référence dossier Client: 24A032012 - 1510797529/22381381/S6/85/1_22381381/6/86

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24A032012-001 - BV3LY6529 Réf. Prel : P1 RDC - SG 00 - SG-10/Conduits - (Lian plâtre + toile/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
002	24A032012-002 - BV3LY6530 Réf. Prel : P2 RDC - SG 00 - SG-10/Conduits - (Lian plâtre + toile/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
003 (1)	24A032012-003 - BV3LY6532 Réf. Prel : P4 RDC - SG 00 - SG-10/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-057691-01

Date d'émission de rapport : 25/10/2024 19:30

Page 2/6

Référence laboratoire N° : 24RI067087

Référence de suivi du dossier N° : 24A032012

Reçu au laboratoire le : 25/10/2024

Date de réception : 25/10/2024

Date d'analyse : 25/10/2024

Référence dossier Client: 24A032012 - 1510797529/22381381/S6/85/1_22381381/6/86

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	24A032012-004 - BV3LY6533 Réf. Prel : P5 RDC - SG 00 - SG-10/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24A032012-005 - BV3LY6534 Réf. Prel : P6 RDC - SG 00 - SG-12/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Granuleux/Blanc)	Matériau (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24A032012-007 - BV3LY6536 Réf. Prel : P8 RDC - SG 00 - SG-12/Conduits - (Enduit/Blanc)	Matériau (beige) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24A032012-008 - BV3LY6537 Réf. Prel : P9 RDC - SG 00 - SG-47/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24A032012-009 - BV3LY6538 Réf. Prel : P10 RDC - SG 00 - SG-09/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-057691-01

Date d'émission de rapport : 25/10/2024 19:30

Page3/6

Référence laboratoire N° : 24RI067087

Référence de suivi du dossier N° : 24A032012

Reçu au laboratoire le : 25/10/2024

Date de réception :25/10/2024

Date d'analyse : 25/10/2024

Référence dossier Client:24A032012 - 1510797529/22381381/S6/85/1_22381381/6/86

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	24A032012-010 - BV3LY6539 Réf. Prel : P11 RDC - SG 00 - SG-03 - Sous-station/Plafonds - (Cotonneux/Blanc)	Matériau (pulvérulent) (blanc) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	24A032012-011 - BV3LY6540 Réf. Prel : P12 RDC - SG 00 - SG-02 - Chaufferie/Plafonds - (Cotonneux/Blanc)	Matériau (beige) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	24A032012-012 - BV3LY6541 Réf. Prel : P13 RDC - SG 00 - SG-03 - Sous-station/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012	24A032012-013 - BV3LY6542 Réf. Prel : P14 RDC - SG 00 - SG-02 - Chaufferie/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-057691-01

Date d'émission de rapport : 25/10/2024 19:30

Page4/6

Référence laboratoire N° : 24RI067087

Référence de suivi du dossier N° : 24A032012

Reçu au laboratoire le : 25/10/2024

Date de réception :25/10/2024

Date d'analyse : 25/10/2024

Référence dossier Client:24A032012 - 1510797529/22381381/S6/85/1_22381381/6/86

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	24A032012-014 - BV3LY6543 Réf. Prel : P15 RDC - SG 00 - SG-02 - Chaufferie/Poutres - (Cotonneux/Blanc)	Matériau (beige) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
014	24A032012-015 - BV3LY6544 Réf. Prel : P16 RDC - SG 00 - Escaliers RDC vers R+1/Revêtements de sol - (Plastique/Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24A032012-016 - BV3LY6545 Réf. Prel : P17 RDC - SG 00 - SG-17 - Circulation/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-057691-01

Date d'émission de rapport : 25/10/2024 19:30

Page 5/6

Référence laboratoire N° : 24RI067087

Référence de suivi du dossier N° : 24A032012

Reçu au laboratoire le : 25/10/2024

Date de réception : 25/10/2024

Date d'analyse : 25/10/2024

Référence dossier Client: 24A032012 - 1510797529/22381381/S6/85/1_22381381/6/86

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	24A032012-017 - BV3LY6546 Réf. Prel : P18 RDC - SG 00 - SG-17 - Circulation/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017	24A032012-018 - BV3LY6547 Réf. Prel : P19 RDC - SG 00 - SG-17 - Circulation/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24A032012-019 - BV3LY6548 Réf. Prel : P20 RDC - SG 00 - SG-17 - Circulation/Conduits - (Liant plâtre + toile/Blanc)	Matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-057691-01

Date d'émission de rapport : 25/10/2024 19:30

Page 6/6

Référence laboratoire N° : 24RI067087

Référence de suivi du dossier N° : 24A032012

Reçu au laboratoire le : 25/10/2024

Date de réception : 25/10/2024

Date d'analyse : 25/10/2024

Référence dossier Client: 24A032012 - 1510797529/22381381/S6/85/1_22381381/6/86

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Weronika Grzesiak
Chef d'équipe suppléant