

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26162940/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 16/05/2025

Référence au programme de travaux :
N°Mail du 01 avril 2025 réalisé le 01/04/2025 par

DONNEUR D'ORDRE

UGECAM

MARION OLENGHA

49 B RUE KLOCK

92110 CLICHY

SITE D'INTERVENTION

UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL

49 B RUE KLOCK

92110 CLICHY

Latitude : 48.902200 / Longitude : 2.315346



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Elodie LAURENT	Chargé d'affaires	DTI / 2006-007	Elodie LAURENT
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Obligations réglementaires	7
2.3. Remarque(s) complémentaire(s)	7
3. INFORMATIONS GENERALES	8
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	8
4.1. Références réglementaires	8
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	10
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	16
7. ANNEXES	17
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	17
7.2. Photos prélèvements	19
7.3. Attestation d'assurance	25
7.4. Certificat de compétence	27
7.5. Croquis de repérage	28
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	39

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Remplacement de deux ascenseurs électriques

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets
07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques, Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques, Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs, Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs, Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher, Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs, Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Terrasse: Les deux machineries. Trémies et cabines des deux ascenseurs du R-1 au R+2

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
3	R-1 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
3	R-1 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
3	R+1 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
3	R+2 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir
12	Terrasse -> Machinerie Ascenseur 1	Matériel en machinerie ascenseur	Freins d'ascenseurs	/	/

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

2.3. Remarque(s) complémentaire(s)

Suite à la campagne de prélèvements, les résultats sur les paliers de l'ascenseur 2 reviennent hétérogène. Il est possible qu'il reste des traces de colle bitumineuse sur les paliers des autres étages., par conséquent nous concluons par la présence d'amiante sur l'ensemble des paliers de l'ascenseur 2 du R-1 au R+2.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL
49 B RUE KLOCK
92110 CLICHY

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL	Administrations, bureaux	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
MARION OLENGHA	Donneur d'ordre	UGECAM	49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 06/05/2025
Le 17/04/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux /	/	01/04/2025	Mail du 01 avril 2025	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-2 -> Ascenseur 1 trémie	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	16	P33* N	/	AN	Fond de fosse	Non
R-2 -> Ascenseur 1 palier	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	9	P14* N	/	AN	/	Non
R-2 -> Ascenseur 1 palier	Revêtements de sol	Peintures de sol	/	/	9	P14* N	/	AN	/	Non
R-2 -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P15* N	/	AN	/	Non
R-2 -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	4	P15* N	/	AN	/	Non
R-2 -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 9	/	AN	/	Non
R-2 -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	2	Idem P 9	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 -> Ascenseur 1 palier	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	3	P13* N	/	AN	Revêtement souple de couleur + colle jaune + ragréage gris + colle bitumineuse	Non
R-1 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	3	P13* N	/	AN	Revêtement souple de couleur + colle jaune + ragréage gris + colle bitumineuse	Oui
R-1 -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 9	/	AN	/	Non
R-1 -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	2	Idem P 9	/	AN	/	Non
R-1 -> Ascenseur 2 trémie	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	16	P32 N	/	AN	Fond de fosse	Non
R-1 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	3	P11 N	/	AN	Revêtement souple de couleur + colle jaune + ragréage gris + colle bitumineuse	Non
R-1 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	3	P11 P	/	AN	Revêtement souple de couleur + colle jaune + ragréage gris + colle bitumineuse	Oui
R-1 -> Ascenseur 2 palier	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	Gris	5	P12* N	/	AN	Mastic vitrage porte palière ascenseur	Non
R-1 -> Ascenseur 2 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	Idem P 15	/	AN	/	Non
R-1 -> Ascenseur 2 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	4	Idem P 15	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	1	P6* N	/	AN	Revêtement souple blanc + colle jaune + ragréage gris	Non
RDC -> Ascenseur 2 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P7 N	/	AN	/	Non
RDC -> Ascenseur 2 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	4	P7 N	/	AN	/	Non
RDC -> Ascenseur 2 palier	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	/	Gris	5	P10 N	/	AN	Mastic vitrage porte palière ascenseur	Non
RDC -> Ascenseur 1 palier	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	1	P8 N	/	AN	Revêtement souple blanc + colle jaune + ragréage gris	Non
RDC -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P9* N	/	AN	/	Non
RDC -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	2	P9* N	/	AN	/	Non
RDC -> Ascenseur 1 palier extérieur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P16 N	/	AN	/	Non
RDC -> Ascenseur 1 palier extérieur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	2	P16 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	3	P4 N	/	AN	Revêtement souple de couleur + colle jaune + ragréage gris + colle bitumineuse	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	3	P4 P	/	AN	Revêtement souple de couleur + colle jaune + ragréage gris + colle bitumineuse	Oui
R+1 -> Ascenseur 2 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	P5 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Ascenseur 2 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	4	P5 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Ascenseur 1 palier	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	1	Idem P 6	/	AN	Revêtement souple blanc + colle jaune + ragréage gris	Non
R+1 -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	Idem P 9	/	AN	/	Non
R+1 -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	2	Idem P 9	/	AN	/	Non
R+2 -> Ascenseur 2 trémie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	14	P31* N	/	AN	/	Non
R+2 -> Ascenseur 2 trémie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	15	P30* N	/	AN	/	Non
R+2 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	3	P3 N	/	AN	Revêtement souple de couleur + colle jaune + ragréage gris + colle bitumineuse	Non
R+2 -> Ascenseur 2 palier	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	Bitumineux	Noir	3	P3 N	/	AN	Revêtement souple de couleur + colle jaune + ragréage gris + colle bitumineuse	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Ascenseur 2 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	4	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+2 -> Ascenseur 2 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	4	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+2 -> Ascenseur 1 trémie	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	13	P27* N	/	AN	/	Non
R+2 -> Ascenseur 1 trémie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	14	P28 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Ascenseur 1 trémie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	15	P29 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Ascenseur 1 palier	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	1	P1 N	/	AN	Revêtement souple blanc + colle jaune + ragréage gris	Non
R+2 -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	2	P2 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Ascenseur 1 palier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	/	2	P2 N	/	AN	/	Non
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	P19* N	/	AN	/	Non
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 1	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	6	P19* N	/	AN	/	Non
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 1	Matériel en machinerie ascenseur	Freins d'ascenseurs	/	/	12	P25* P	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	7	P20* N	/	AN	/	Non
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	8	P21* N	/	AN	/	Non
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	P22 N	/	AN	/	Non
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 2	Plafonds	Peintures décoratives	/	/	6	P22 N	/	AN	/	Non
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	7	P23 N	/	AN	/	Non
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	8	P24 N	/	AN	/	Non
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 2	Matériel en machinerie ascenseur	Freins d'ascenseurs	/	/	17	P26* N	/	AN	/	Non
Cabines -> Ascenseur 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	10	P17* N	/	AN	Revêtement souple jaune + colle jaune sur plancher bois	Non
Cabines -> Ascenseur 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Jaune	11	P18* N	/	AN	Revêtement souple gris + colle jaune sur plancher bois	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
12	Matériel en machinerie ascenseur	Freins d'ascenseurs	1 U
3	Revêtements de sol	Colles bitumineuses	8 m ²

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R-2	/
R-2 -> Ascenseur 1 trémie	/
R-2 -> Ascenseur 1 palier	/
R-1	/
R-1 -> Ascenseur 1 trémie	/
R-1 -> Ascenseur 1 palier	/
R-1 -> Ascenseur 2 trémie	/
R-1 -> Ascenseur 2 palier	/
RDC	/
RDC -> Ascenseur 2 trémie	/
RDC -> Ascenseur 2 palier	/
RDC -> Ascenseur 1 Trémie	/
RDC -> Ascenseur 1 palier	/
RDC -> Ascenseur 1 palier extérieur	/
R+1	/
R+1 -> Ascenseur 2 trémie	/
R+1 -> Ascenseur 2 palier	/
R+1 -> Ascenseur 1 trémie	/
R+1 -> Ascenseur 1 palier	/
R+2	/
R+2 -> Ascenseur 2 trémie	/
R+2 -> Ascenseur 2 palier	/
R+2 -> Ascenseur 1 trémie	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 -> Ascenseur 1 palier	/
Terrasse	/
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 1	/
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 2	/
Cabines	/
Cabines -> Ascenseur 1	/
Cabines -> Ascenseur 2	/

7.2. Photos prélèvements

P33	ZPSO 16
R-2 -> Ascenseur 1 trémie	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P14	ZPSO 9
R-2 -> Ascenseur 1 palier	
	
Revêtements de sol -> Ragréages Peintures de sol	

P15	ZPSO 4
R-2 -> Ascenseur 1 palier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P13	ZPSO 3
R-1 -> Ascenseur 2 palier	
	
Revêtements de sol -> Ragréages Colles bitumineuses	

P32	ZPSO 16
R-1 -> Ascenseur 2 trémie	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P11	ZPSO 3
R-1 -> Ascenseur 2 palier	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

P12	ZPSO 5
R-1 -> Ascenseur 2 palier	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P6	ZPSO 1
RDC -> Ascenseur 2 palier	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P7	ZPSO 4
RDC -> Ascenseur 2 palier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P10	ZPSO 5
RDC -> Ascenseur 2 palier	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P8	ZPSO 1
RDC -> Ascenseur 1 palier	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P9	ZPSO 2
RDC -> Ascenseur 1 palier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P16	ZPSO 2
RDC -> Ascenseur 1 palier extérieur	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P4	ZPSO 3
R+1 -> Ascenseur 2 palier	
	
Revêtements de sol -> Colles bitumineuses	

P5	ZPSO 4
R+1 -> Ascenseur 2 palier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P31	ZPSO 14
R+2 -> Ascenseur 2 trémie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P30	ZPSO 15
R+2 -> Ascenseur 2 trémie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P3	ZPSO 3
R+2 -> Ascenseur 2 palier	
	
Revêtements de sol -> Ragréages Colles bitumineuses	

P27	ZPSO 13
R+2 -> Ascenseur 1 trémie	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 14
R+2 -> Ascenseur 1 trémie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P29	ZPSO 15
R+2 -> Ascenseur 1 trémie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P1	ZPSO 1
R+2 -> Ascenseur 1 palier	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P2	ZPSO 2
R+2 -> Ascenseur 1 palier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P19	ZPSO 6
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	


P25	ZPSO 12
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 1	
	
Matériel en machinerie ascenseur -> Freins d'ascenseurs	

P21	ZPSO 8
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

P22	ZPSO 6
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 2	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peintures décoratives	

P23	ZPSO 7
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 2	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P24	ZPSO 8
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Joints d'assemblage	

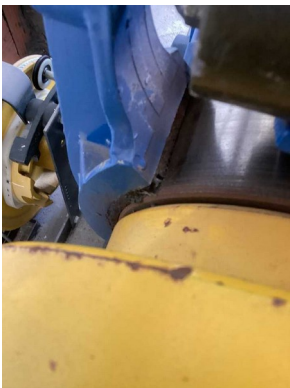P26	ZPSO 17
Terrasse -> Machinerie Ascenseur 2	
	
Matériel en machinerie ascenseur -> Freins d'ascenseurs	

P17	ZPSO 10
Cabines -> Ascenseur 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P18	ZPSO 11
Cabines -> Ascenseur 2	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

7.3. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.140

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com

7.4. Certificat de compétence



CERTIFICAT

N° DTI / 2006-007

Certifie par la présente que :

Elodie LAURENT

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	12/06/2020	11/06/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	12/06/2020	11/06/2027
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	12/06/2020	11/06/2027

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique




ACCREDITATION N° 4-0085
PORTÉE DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 309 - www.socotec-certification-international.fr


7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL 49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	
Localisation R-2	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Elodie LAURENT
	N° dossier	26162940/S1/1
	Planche	1 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

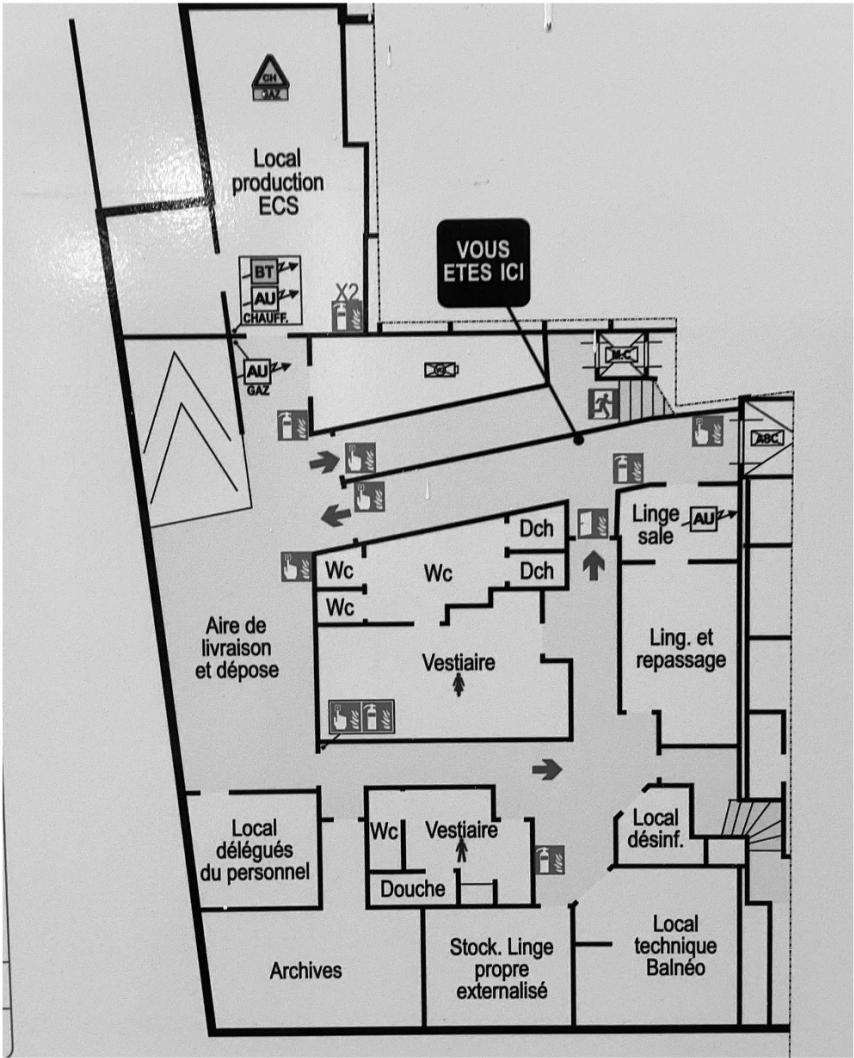

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL 49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	
Localisation R-2 > Ascenseur 1 trémie	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Elodie LAURENT
	N° dossier	26162940/S1/1
	Planche	2 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

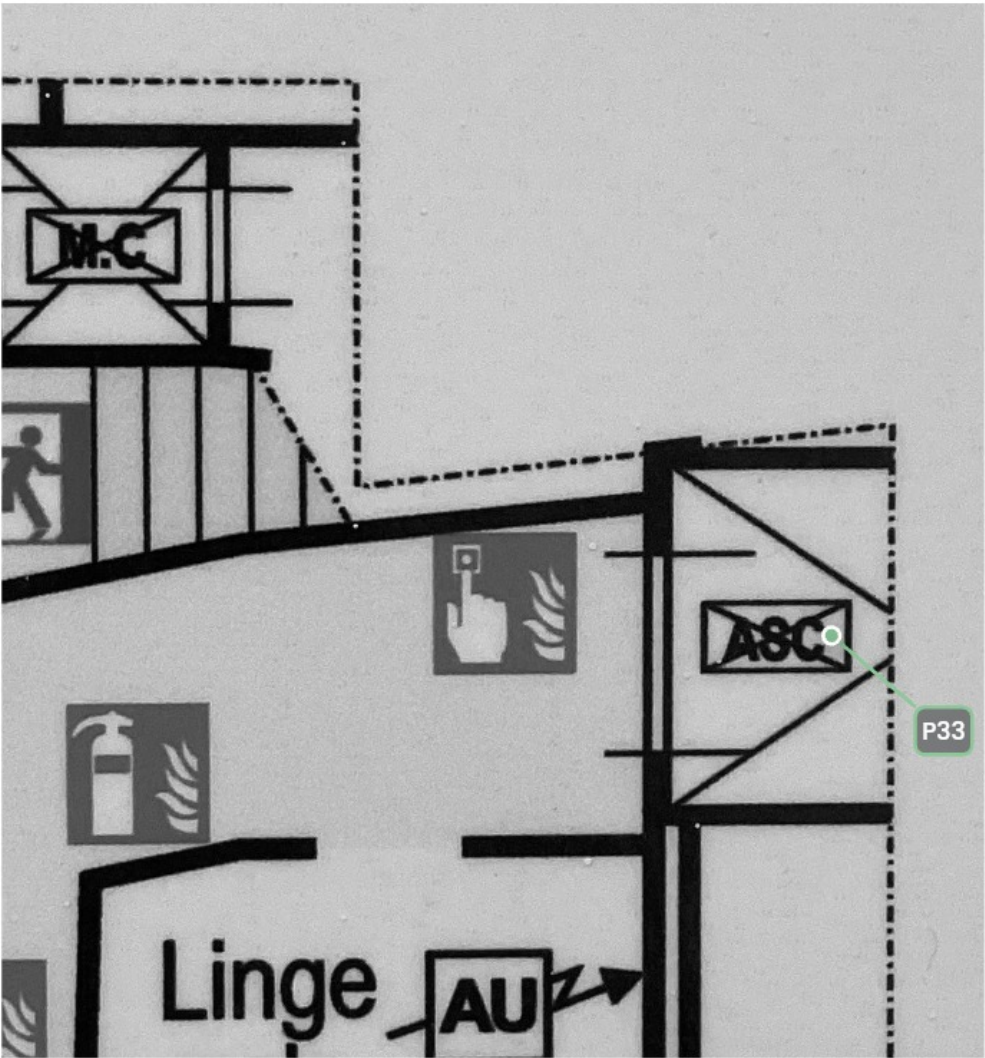

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL 49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	
Localisation R-2 > Ascenseur 1 palier	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Elodie LAURENT
	N° dossier	26162940/S1/1
	Planche	3 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

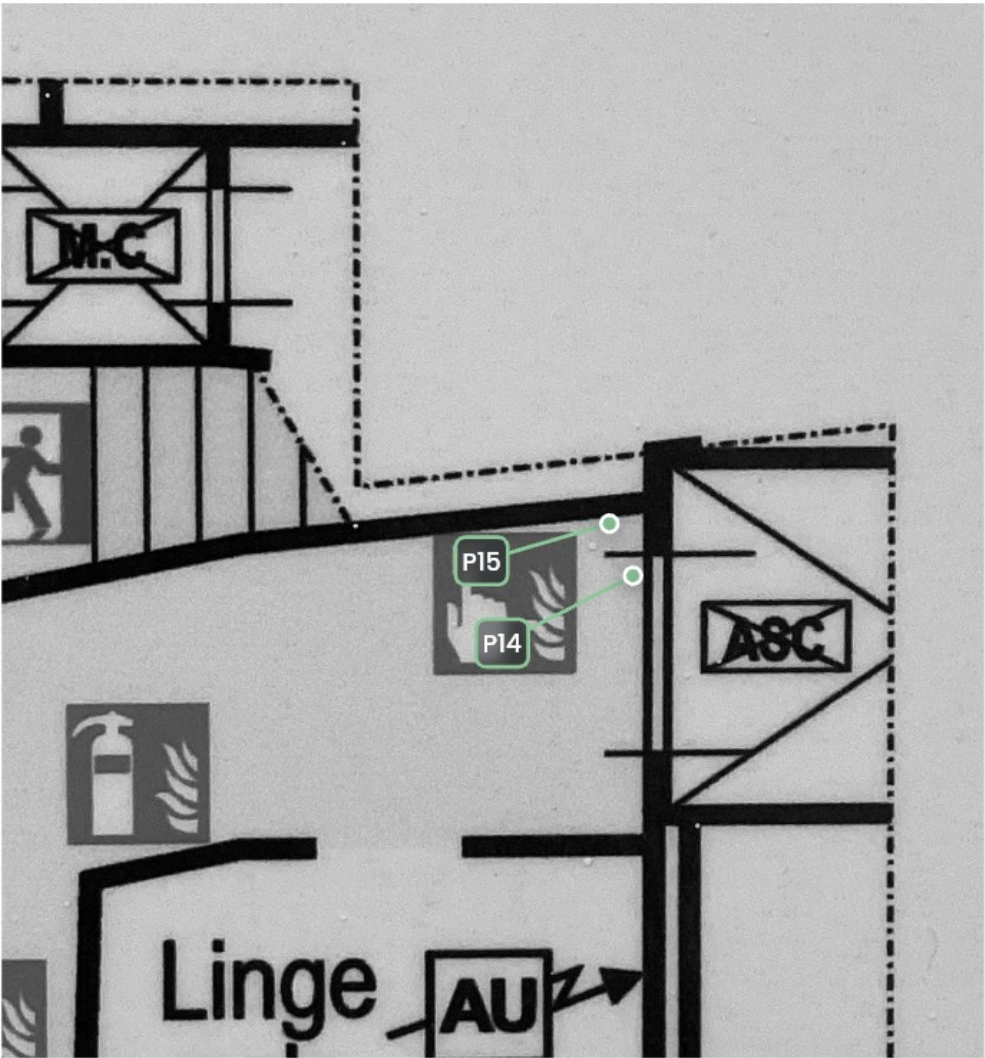

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL 49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	
Localisation R-1	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Elodie LAURENT
	N° dossier	26162940/s1/1
	Planche	4 / 10
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Colles bitumineuses

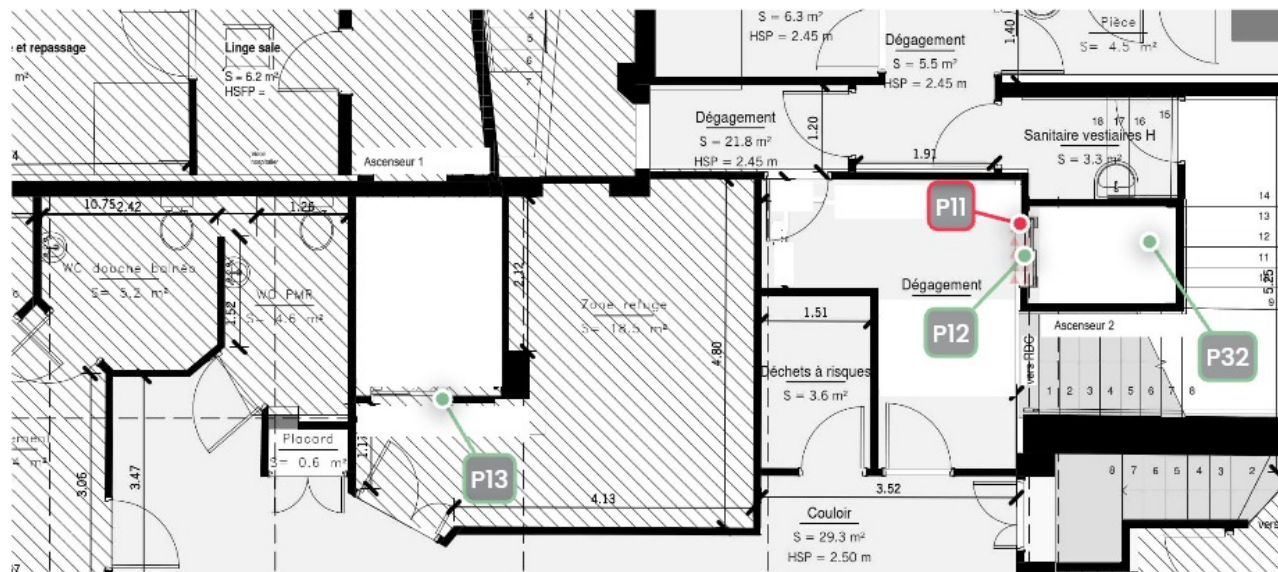

LEGENDE ● Prélèvement positif

- Prélèvement positif



● Prélèvement négatif

● Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL 49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	
Localisation RDC	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Elodie LAURENT
	N° dossier	26162940/S1/1
	Planche	5 / 10
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> Colles bitumineuses		

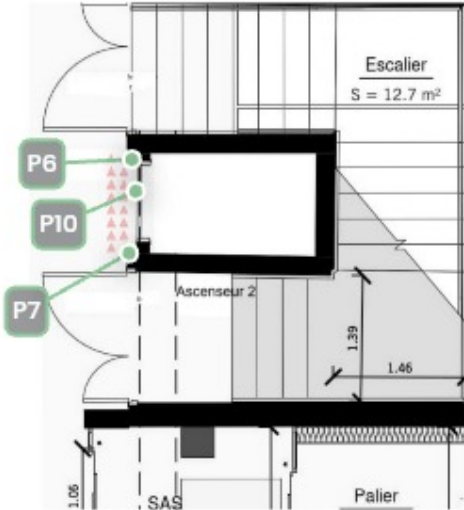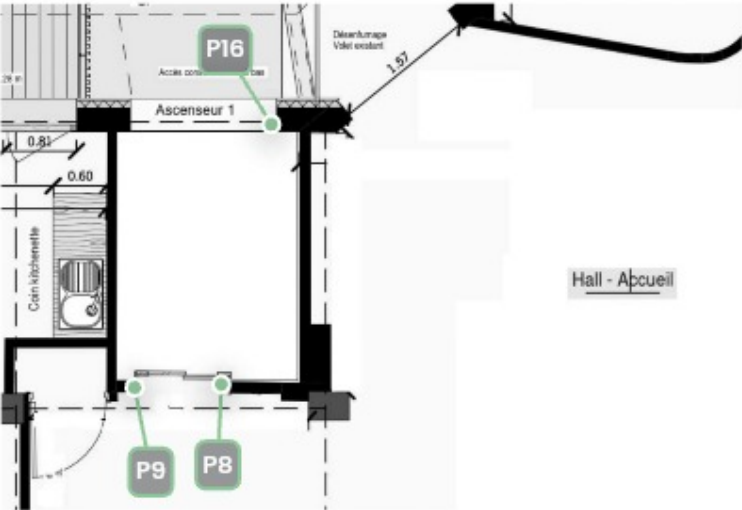


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL 49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	
Localisation R+1	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Elodie LAURENT
	N° dossier	26162940/S1/1
	Planche	6 / 10
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

Colles bitumineuses

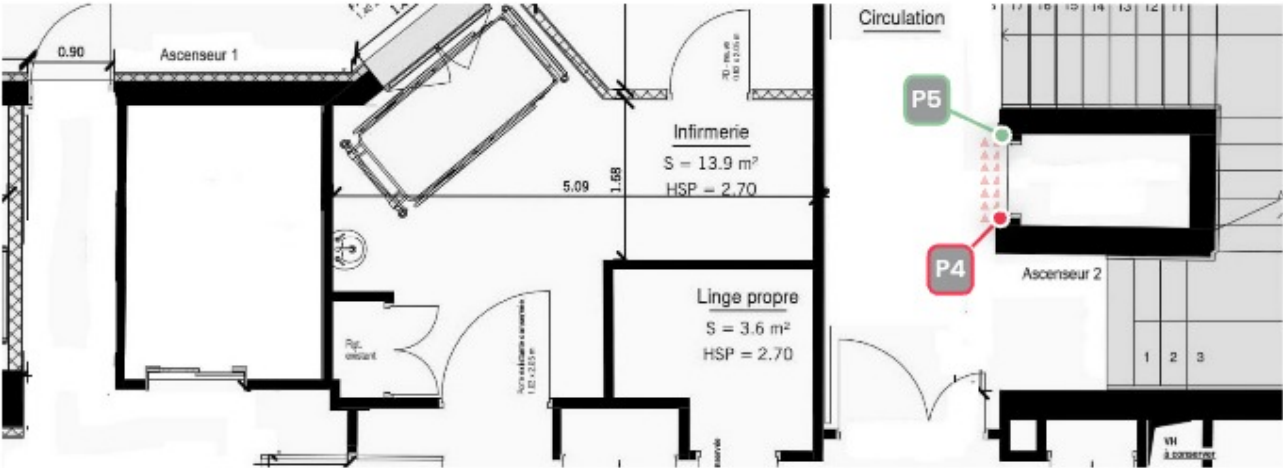

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL 49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	
Localisation R+2	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Elodie LAURENT
	N° dossier	26162940/S1/1
	Planche	7 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Colles bitumineuses		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL 49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	
Localisation	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Elodie LAURENT
Terrasse	N° dossier	26162940/S1/1
	Planche	8 / 10
	Indice	1


Vue utilisée :

- Matériaux et produits contenant de l'amiante :**
- Freins d'ascenseurs

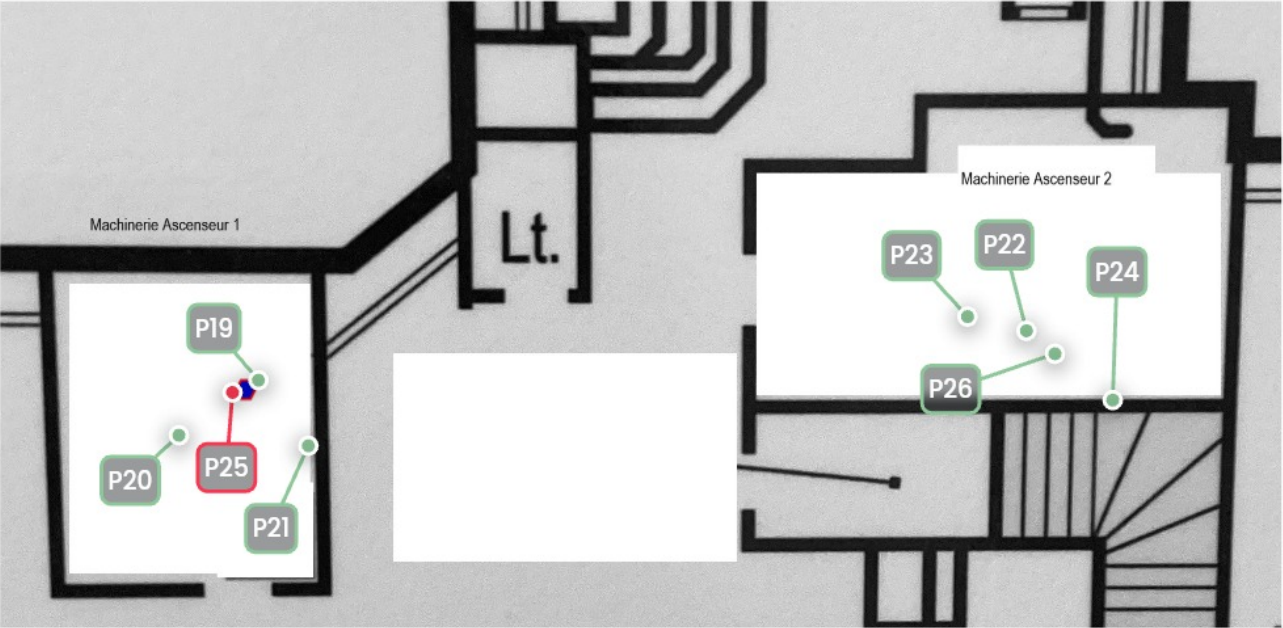

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL 49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	
Localisation Cabines > Ascenseur 1	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Elodie LAURENT
	N° dossier	26162940/S1/1
	Planche	9 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

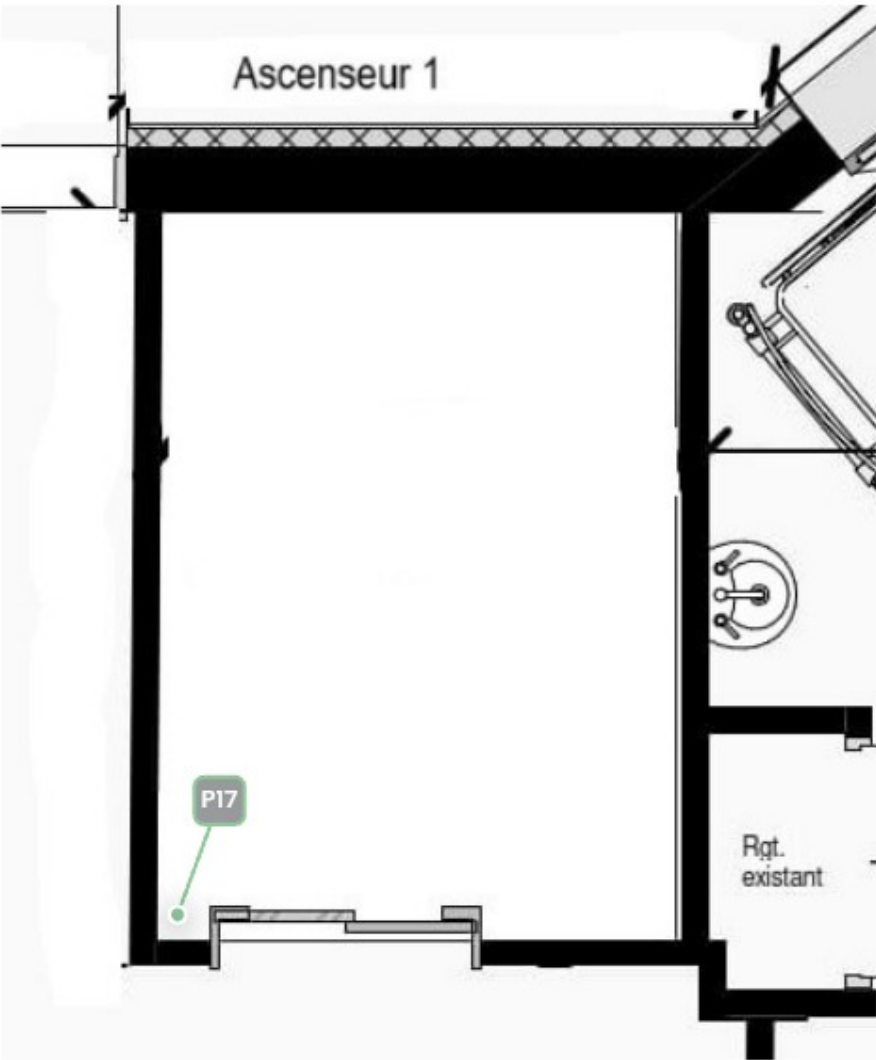

LEGENDE

- Prélèvement positif
- Prélèvement négatif
- Sondage
- Inaccessibilité
- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL 49 B RUE KLOCK 92110 CLICHY	
Localisation Cabines > Ascenseur 2	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Elodie LAURENT
	N° dossier	26162940/S1/1
	Planche	10 / 10
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

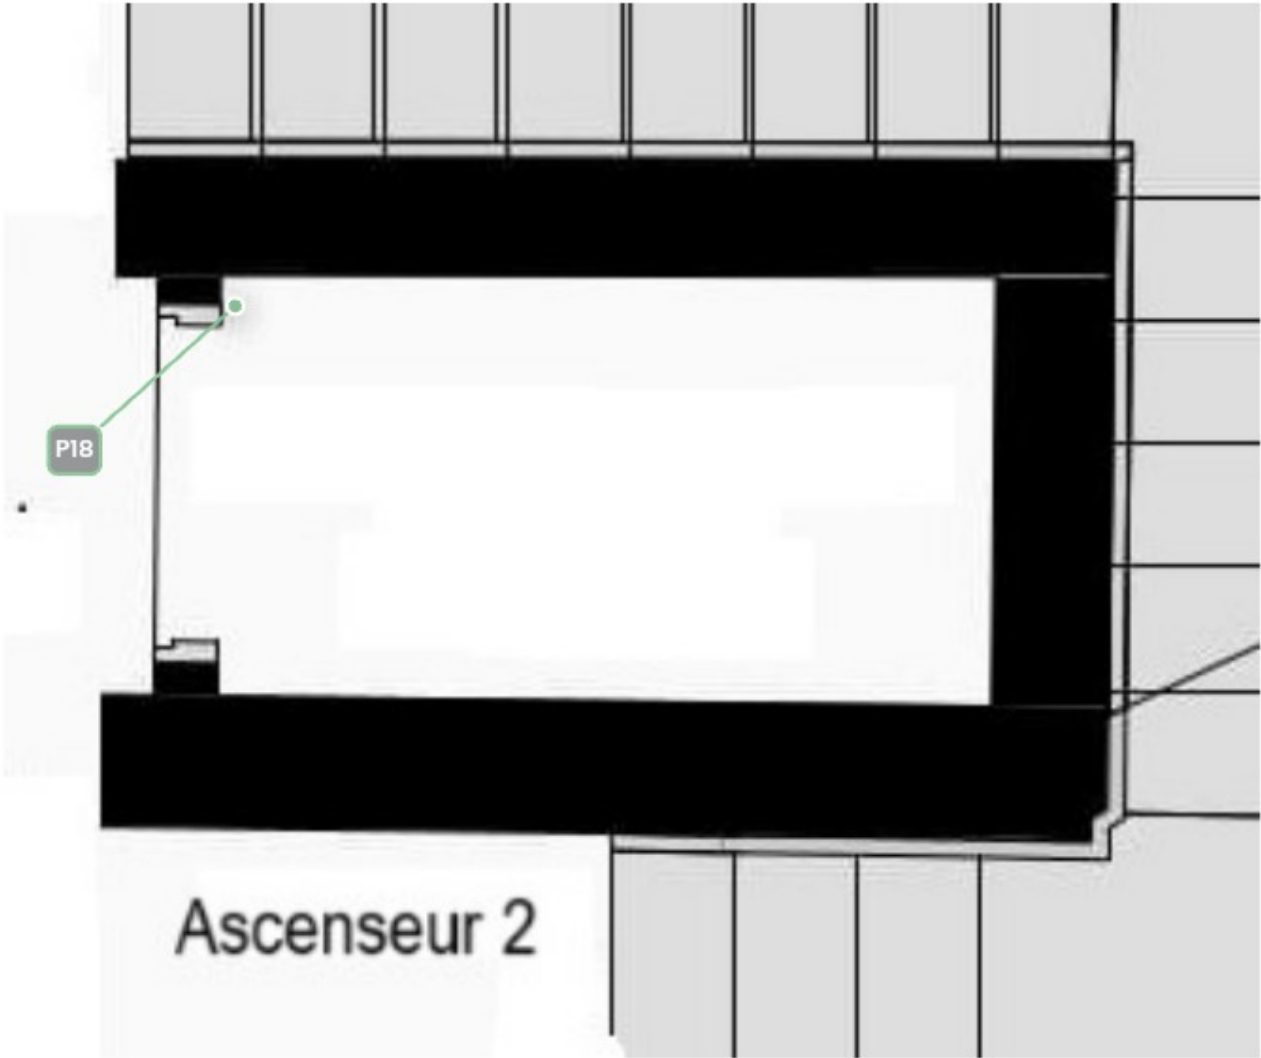

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Elodie LAURENT

333 Av Georges Clémenceau

92000 NANTERRE

Notre référence : AR-25-LE-033522-01

Numéro de dossier : 25A013184**Référence de dossier : 1510797622/26162940/S1/1/1_26162940/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A013184-001 - Référence *BV1DB3215 Réf. Prel : P1 R+2 - Ascenseur 1 palier/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013184-002 - Référence *BV1DB3216 Réf. Prel : P2 R+2 - Ascenseur 1 palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013184-003 - Référence *BV1DB3217 Réf. Prel : P3 R+2 - Ascenseur 2 palier/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013184-004 - Référence *BV1DB3218 Réf. Prel : P4 R+1 - Ascenseur 2 palier/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013184-005 - Référence *BV1DB3219 Réf. Prel : P5 R+1 - Ascenseur 2 palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013184-006 - Référence *BV1DB3220 Réf. Prel : P6 RDC - Ascenseur 2 palier/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013184-007 - Référence *BV1DB3221 Réf. Prel : P7 RDC - Ascenseur 2 palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-008 - Référence *BV1DB3222 Réf. Prel : P8 RDC - Ascenseur 1 palier/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-009 - Référence *BV1DB3223 Réf. Prel : P9 RDC - Ascenseur 1 palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-010 - Référence *BV1DB3224 Réf. Prel : P10 RDC - Ascenseur 2 palier/Menuiseries intérieures - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-011 - Référence *BV1DB3225 Réf. Prel : P11 R-1 - Ascenseur 2 palier/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-012 - Référence *BV1DB3226 Réf. Prel : P12 R-1 - Ascenseur 2 palier/Menuiseries intérieures - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-013 - Référence *BV1DB3227 Réf. Prel : P13 R-1 - Ascenseur 1 palier/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-014 - Référence *BV1DB3228 Réf. Prel : P14 R-2 - Ascenseur 1 palier/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-015 - Référence *BV1DB3229 Réf. Prel : P15 R-2 - Ascenseur 1 palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-016 - Référence *BV1DB3230 Réf. Prel : P16 RDC - Ascenseur 1 palier extérieur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-017 - Référence *BV1DB3231 Réf. Prel : P17 Cabines - Ascenseur 1/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25A013184-018 - Référence *BV1DB3232 Réf. Prel : P18 Cabines - Ascenseur 2/Revêtements de sol (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-019 - Référence *BV1DB3233 Réf. Prel : P19 Terrasse - Machinerie Ascenseur 1/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-020 - Référence *BV1DB3234 Réf. Prel : P20 Terrasse - Machinerie Ascenseur 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-021 - Référence *BV1DB3235 Réf. Prel : P21 Terrasse - Machinerie Ascenseur 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-022 - Référence *BV1DB3236 Réf. Prel : P22 Terrasse - Machinerie Ascenseur 2/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-023 - Référence *BV1DB3237 Réf. Prel : P23 Terrasse - Machinerie Ascenseur 2/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 25A013184-024 - Référence *BV1DB3238 Réf. Prel : P24 Terrasse - Machinerie Ascenseur 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025027-01 Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:16 Page 1/9
Référence laboratoire N° : 25RI029445 Référence de suivi du dossier N° : 25A013184
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025 Date de réception : 22/04/2025
Date d'analyse : 25/04/2025
Référence dossier Client: 25A013184 - 1510797622/26162940/S1/1/1_26162940/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A013184-001 - BV1DB3215 Réf. Prel : P1 R+2 - Ascenseur 1 palier/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (orange)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25A013184-002 - BV1DB3216 Réf. Prel : P2 R+2 - Ascenseur 1 palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025027-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:16	Page 2/9
Référence laboratoire N° : 25RI029445	Référence de suivi du dossier N° : 25A013184	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 22/04/2025	
Date d'analyse : 25/04/2025		
Référence dossier Client: 25A013184 - 1510797622/26162940/S1/1/1_26162940/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25A013184-003 - BV1DB3217 Réf. Prel : P3 R+2 - Ascenseur 2 palier/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (rose)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (rose) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25A013184-004 - BV1DB3218 Réf. Prel : P4 R+1 - Ascenseur 2 palier/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	MET / YGS2	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MOLP / KW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025027-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:16

Page 3/9

Référence laboratoire N° : 25RI029445

Référence de suivi du dossier N° : 25A013184

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception : 22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client: 25A013184 - 1510797622/26162940/S1/1/1_26162940/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25A013184-005 - BV1DB3219 Réf. Prel : P5 R+1 - Ascenseur 2 palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25A013184-006 - BV1DB3220 Réf. Prel : P6 RDC - Ascenseur 2 palier/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (blanc) en traces	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25A013184-007 - BV1DB3221 Réf. Prel : P7 RDC - Ascenseur 2 palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025027-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:16

Page 4/9

Référence laboratoire N° : 25RI029445

Référence de suivi du dossier N° : 25A013184

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception : 22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client: 25A013184 - 1510797622/26162940/S1/1/1_26162940/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	25A013184-008 - BV1DB3222 Réf. Prel : P8 RDC - Ascenseur 1 palier/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25A013184-009 - BV1DB3223 Réf. Prel : P9 RDC - Ascenseur 1 palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25A013184-010 - BV1DB3224 Réf. Prel : P10 RDC - Ascenseur 2 palier/Menuiseries intérieures - (Gris)	Matériau (marron) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25A013184-011 - BV1DB3225 Réf. Prel : P11 R-1 - Ascenseur 2 palier/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025027-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:16

Page 5/9

Référence laboratoire N° : 25RI029445

Référence de suivi du dossier N° : 25A013184

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception : 22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client: 25A013184 - 1510797622/26162940/S1/1/1_26162940/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (gris) (i)	MOLP / P8BJ	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
012	25A013184-012 - BV1DB3226 Réf. Prel : P12 R-1 - Ascenseur 2 palier/Menuiseries intérieures - (Gris)	Matériau (marron) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25A013184-013 - BV1DB3227 Réf. Prel : P13 R-1 - Ascenseur 1 palier/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025027-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:16	Page 6/9
Référence laboratoire N° : 25RI029445	Référence de suivi du dossier N° : 25A013184	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 22/04/2025	
Date d'analyse : 25/04/2025		
Référence dossier Client: 25A013184 - 1510797622/26162940/S1/1/1_26162940/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	25A013184-014 - BV1DB3228 Réf. Prel : P14 R-2 - Ascenseur 1 palier/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25A013184-015 - BV1DB3229 Réf. Prel : P15 R-2 - Ascenseur 1 palier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25A013184-016 - BV1DB3230 Réf. Prel : P16 RDC - Ascenseur 1 palier extérieur/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25A013184-017 - BV1DB3231 Réf. Prel : P17 Cabines - Ascenseur 1/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025027-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:16

Page 7/9

Référence laboratoire N° : 25RI029445

Référence de suivi du dossier N° : 25A013184

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception : 22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client: 25A013184 - 1510797622/26162940/S1/1/1_26162940/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25A013184-018 - BV1DB3232 Réf. Prel : P18 Cabines - Ascenseur 2/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)(ii)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25A013184-019 - BV1DB3233 Réf. Prel : P19 Terrasse - Machinerie Ascenseur 1/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25A013184-020 - BV1DB3234 Réf. Prel : P20 Terrasse - Machinerie Ascenseur 1/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025027-01	Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:16	Page 8/9
Référence laboratoire N° : 25RI029445	Référence de suivi du dossier N° : 25A013184	
Reçu au laboratoire le : 23/04/2025	Date de réception : 22/04/2025	
Date d'analyse : 25/04/2025		
Référence dossier Client: 25A013184 - 1510797622/26162940/S1/1/1_26162940/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25A013184-021 - BV1DB3235 Réf. Prel : P21 Terrasse - Machinerie Ascenseur 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25A013184-022 - BV1DB3236 Réf. Prel : P22 Terrasse - Machinerie Ascenseur 2/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25A013184-023 - BV1DB3237 Réf. Prel : P23 Terrasse - Machinerie Ascenseur 2/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25A013184-024 - BV1DB3238 Réf. Prel : P24 Terrasse - Machinerie Ascenseur 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-025027-01

Date d'émission de rapport : 25/04/2025 18:16

Page 9/9

Référence laboratoire N° : 25RI029445

Référence de suivi du dossier N° : 25A013184

Reçu au laboratoire le : 23/04/2025

Date de réception : 22/04/2025

Date d'analyse : 25/04/2025

Référence dossier Client: 25A013184 - 1510797622/26162940/S1/1/1_26162940/1/1

Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (ii) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 13 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Michał Czapka
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Elodie LAURENT

333 Av Georges Clémenceau

92000 NANTERRE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-049567-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 10:01

Page1/3

Dossier N° : 25A015827

Date de réception : 12/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client:1510797622/26162940/S1/1/2_26162940/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	BV1DB0465 Réf. Prel : P25 Terrasse - Machinerie Ascenseur 1/Matériel en machinerie ascenseur	Matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET * / FCGD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002 (1)	BV1DB0466 Réf. Prel : P26 Terrasse - Machinerie Ascenseur 2/Matériel en machinerie ascenseur	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau dur (fibreuse) (gris) (foncé)	MET * / FCGD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	BV1DB0467 Réf. Prel : P27 R+2 - Ascenseur 1 trémie/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau (gris) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (beige)	MET * / FCGD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	BV1DB0468 Réf. Prel : P28 R+2 - Ascenseur 1 trémie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau (gris) (clair) en traces ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (beige)	MET * / FCGD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-049567-01	Date d'émission de rapport : 14/05/2025 10:01	Page 2/3
Dossier N° : 25A015827	Date de réception : 12/05/2025	Date d'analyse : 13/05/2025
Référence dossier Client: 1510797622/26162940/S1/1/2_26162940/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	BV1DB0469 Réf. Prel : P29 R+2 - Ascenseur 1 trémie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / FCGD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	BV1DB0470 Réf. Prel : P30 R+2 - Ascenseur 2 trémie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris) (beige)	MET * / FCGD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	BV1DB0471 Réf. Prel : P31 R+2 - Ascenseur 2 trémie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / FCGD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	BV1DB0472 Réf. Prel : P32 R-1 - Ascenseur 2 trémie/Revêtements de sol	Matériau semi-dur (granulaire) (beige) (orange)	MET * / FCGD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	BV1DB0473 Réf. Prel : P33 R-2 - Ascenseur 1 trémie/Revêtements de sol	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair)	MET * / FCGD	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-LE-049567-01

Date d'émission de rapport : 14/05/2025 10:01

Page3/3

Dossier N° : 25A015827

Date de réception : 12/05/2025

Date d'analyse : 13/05/2025

Référence dossier Client:1510797622/26162940/S1/1/2_26162940/1/1

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Cindy Barth
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

20, rue du Kochersberg
67700 Saverne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

