

BUREAU VERITAS EXPLOITATION BRETAGNE
26, rue de l'Eau Blanche

29200 BREST

Xavier.LE CALVEZ@bureauveritas.com

ESID de BREST - BCRM DE BREST

15 Bis avenue de l'école Navale
29240 BREST

Date de la commande : 10/05/2022
Rapport N°: OS490/14291269
Rapport établie le : 10/05/2022

A l'attention de Monsieur Christophe GOUGE



Cf conclusions au §2

RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017
modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 de Septembre 2017

Immeuble : Composant : G2D :	ETS MARITIME LANVEOC POULMIC BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU) 290120503X0063	Propriétaire :	ESID de BREST - BCRM DE BREST 15 Bis avenue de l'école Navale 29240 BREST
Adresse :	rue de Poulmic 29160 LANVÉOC	Donneur d'ordre :	ESID DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST
Date du constat :	Du 23/03/2022 au 22/03/2022	Accompagnateur	Monsieur Christophe GOUGE
Liste locaux concernés par les travaux :	Voir paragraphe 1.3		
Diagnosticteur :	M Xavier LE CALVEZ 		

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par :

Bureau Veritas Certifications -
Certificat n° 8026742 délivré le 06/06/2017 et valable jusqu'au 06/02/2022

Compagnie d'assurance de Bureau Veritas :	MSIG Insurance Europe AG (Ref. contrat : F210.16.0414.) Date de fin de validité : 31/12/2022
Laboratoire d'analyse des échantillons :	Eurofins LEM 20 rue Kochersberg BP 50047 F 67701 SAVERNE CEDEX N° d'accréditation COFRAC pour les analyses : 1-1751

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION	3
1.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	3
1.2 PROGRAMME DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	3
1.3 PERIMETRE DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	4
2. CONCLUSIONS.....	8
2.1 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	8
2.2 INVESTIGATIONS APPROFONDIES A REALISER ET MOYENS D'ACCES A METTRE EN ŒUVRE PAR LE DONNEUR D'ORDRE	10
INFORMATIONS GENERALES	11
2.3 IMMEUBLE BATI OBJET DE LA MISSION	11
2.4 INTERVENANTS.....	11
2.5 LABORATOIRE.....	11
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	12
3.1 TEXTES REGLEMENTAIRES.....	12
3.2 METHODOLOGIE DE LA MISSION.....	12
3.3 LIMITES DE LA MISSION.....	13
3.4 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES.....	13
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
4.1 DATE(S) DE VISITE(S)	14
4.2 DOCUMENTS REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE OU DISPONIBLES LORS DE LA VISITE.....	14
4.3 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020.....	14
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	15
6. ANNEXES.....	70

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROGRAMME DES TRAVAUX

Rénovation globale du bâtiment: murs, sols, plafonds, menuiseries intérieures et extérieures, façades, toitures terrasse.
CCTP non fournis.

1.2 Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

1.3 Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

L'ensemble du bâtiment



**BUREAU
VERITAS**

LOCAL	ETAGE	VISITE
0S1.09	Sous-sol	OUI
0S1.10	Sous-sol	OUI
0S1.11	Sous-sol	OUI
0S1.12	Sous-sol	OUI
0S1.13	Sous-sol	OUI
0S1.14	Sous-sol	OUI
0S1.15	Sous-sol	OUI
0S1.16	Sous-sol	OUI
0S1.17	Sous-sol	OUI
Vide sanitaire	Sous-sol	OUI
0S1.18	Sous-sol	OUI
0S1.19	Sous-sol	OUI
0S1.20	Sous-sol	OUI
0S1.21	Sous-sol	OUI
0S1.22	Sous-sol	OUI
0S1.23	Sous-sol	OUI
00.022	Rez de chaussée	OUI
00.023	Rez de chaussée	OUI
00.024	Rez de chaussée	OUI
00.025	Rez de chaussée	OUI
00.026	Rez de chaussée	OUI
00.027	Rez de chaussée	OUI
00.028	Rez de chaussée	OUI
00.029	Rez de chaussée	OUI
00.030	Rez de chaussée	OUI
00.031	Rez de chaussée	OUI
00.032	Rez de chaussée	OUI
00.033	Rez de chaussée	OUI
00.034	Rez de chaussée	OUI
00.035	Rez de chaussée	OUI
	Façades	OUI
03.001	Etage 3	OUI
03.002	Etage 3	OUI
03.003	Etage 3	OUI
03.004	Etage 3	OUI
03.005	Etage 3	OUI
03.006	Etage 3	OUI
03.007	Etage 3	OUI



**BUREAU
VERITAS**

LOCAL	ETAGE	VISITE
03.008	Etage 3	OUI
03.009	Etage 3	OUI
03.010	Etage 3	OUI
03.011	Etage 3	OUI
Toitures terrasse	Etage 3	OUI
02.021	Etage 2	OUI
02.022	Etage 2	OUI
02.023	Etage 2	OUI
02.024	Etage 2	OUI
02.025	Etage 2	OUI
02.026	Etage 2	OUI
02.027	Etage 2	OUI
02.028	Etage 2	OUI
02.029	Etage 2	OUI
02.030	Etage 2	OUI
02.031	Etage 2	OUI
02.032	Etage 2	OUI
02.033	Etage 2	OUI
02.034	Etage 2	OUI
02.035	Etage 2	OUI
Toiture terrasse	Etage 2	OUI
01.021	Etage 1	OUI
01.022	Etage 1	OUI
01.023	Etage 1	OUI
01.024	Etage 1	OUI
01.025	Etage 1	OUI
01.026	Etage 1	OUI
01.027	Etage 1	OUI
01.028	Etage 1	OUI
01.029	Etage 1	OUI
01.030	Etage 1	OUI
01.031	Etage 1	OUI
01.032	Etage 1	OUI
01.033	Etage 1	OUI
01.034	Etage 1	OUI
01.035	Etage 1	OUI
01.036	Etage 1	OUI
01.037	Etage 1	OUI
01.038	Etage 1	OUI



**BUREAU
VERITAS**

LOCAL	ETAGE	VISITE
01.039	Etage 1	OUI
01.040	Etage 1	OUI
Toiture terrasse	Etage 1	OUI
0S1.08	Sous-sol	OUI
Toiture terrasse n°3	Etage 4	OUI

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

La peinture des porte intérieuresa fait l'objet de 4 échantillons.

Seul l'échantillon P75, situé au 1^{er} étage/01.035 montre la présence d'amiante avec une teneur en limite de détection. Bien que la présence d'amiante soit avérée, en considération de la norme NF ISO 22262-1, de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, nous concluons à l'absence d'amiante intrinsèque dans cette peinture, les traces d'amiantes relevées sur l'échantillon P75 étant considérées comme issues d'un résidu ou d'une pollution.

Conformément à la note de la Direction Générale du Travail du 5 décembre 2017, une pollution ou un résidu ne confère pas à cette peinture la propriété de matériau ou produit contenant de l'amiante (MPCA) et est donc hors champ réglementaire du repérage.

A ce titre, en cas de travaux, y compris de retrait, sur la zone de prélèvement de l'échantillon P75, les mesures de prévention et de protection relative à la réglementation SS4 du code du travail doivent être mises en oeuvre.

2.1 Matériaux et produits contenant de l'amiante

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 8/233

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	PHOTO	OBSERVATION
Rez de chaussée	00.028	Plafond	Dalles de faux-plafond – Amiante ciment		
Rez de chaussée	00.029	Plafond	Dalles de faux-plafond – Amiante ciment	/	
Façades		Escalier	Nez de marche		
N+4	Toiture terrasse	Conduit	Mitron en amiante ciment		

2.2 Investigations approfondies à réaliser et moyens d'accès à mettre en œuvre par le donneur d'ordre

Parties de bâtiment restant à investiguer

Sans objet

Ouvrages ou parties d'ouvrage restant à investiguer

Sans objet

INFORMATIONS GENERALES

2.3 Immeuble bâti objet de la mission

Dénomination :	ETS MARITIME LANVEOC POULMIC
Adresse complète :	rue de Poulmic 29160 LANVÉOC
Composant :	BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)
G2D :	290120503X0063
Référence Cadastre :	NC
Date du Permis de Construire :	Non communiquée
Date de construction :	Non communiquée
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment

2.4 Intervenants

Propriétaire de l'immeuble :	ESID de BREST - BCRM DE BREST
	15 Bis avenue de l'école Navale 29240 BREST
Donneur d'ordre :	ESID DE BREST
	15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST
Opérateur ayant réalisé le repérage :	M Xavier LE CALVEZ
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 29200 BREST
Siret :	79018467501464
Assurance :	MSIG Insurance Europe AG - F210.16.0414.

2.5 Laboratoire

Laboratoire	Adresse	Téléphone	Numéro d'accréditation
Eurofins LEM	20 rue Kochersberg BP 50047 F 67701 SAVERNE CEDEX	+33 3 88 91 61 37	1-1751

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

3.1 Textes réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,
- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 16/07/2019, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

3.3 Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructive d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

3.4 Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1 Date(s) de visite(s)

22/03/2022

4.2 Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante

RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante
Rapport N°: 6331514/1/1/OS02 du 13/06/2016 rédigé par BUREAU VERITAS – Arnaud JEGOUIIC

Autres documents

TITRE	REFERENCE
Programme de travaux	
Plan	Plan Etage 3
Plan	Plan Etage 2
Plan	Plan Etage 1
Plan	Plan du Rez de chaussée

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport à la norme NF X 46-020

SANS OBJET



5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 15/233



**BUREAU
VERITAS**

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
Sous-sol	0S1.09	Plafond	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P044	S037	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045	S038	Non		
		Plafond	Peinture - Blanche	R	P046	S039	Non		
		Conduit de fluide n°1	Calorifuge + enveloppe	D		S040	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 16/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
Sous-sol	OS1.10	Conduit de fluide n°1	Calorifuge + enveloppe	D		S226	Non		
		Plafond	Peinture - Blanche	R	P046ZPSO	S236	Non		
		Plafond	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P044ZPSO	S237	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045ZPSO	S238	Non		
Sous-sol	OS1.11	Conduit de fluide n°1	Calorifuge + enveloppe	D		S227	Non		
		Plafond	Peinture - Blanche	R	P046ZPSO	S239	Non		
		Plafond	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P044ZPSO	S240	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045ZPSO	S241	Non		
Sous-sol	OS1.12	Conduit de fluide n°1	Calorifuge + enveloppe	D		S041	Non		
		Plafond	Peinture - Blanche	R	P048	S042	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P049	S044	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 17/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Conduit de fluide n°2	Calorifuge + enveloppe	D		S228	Non		
		Murs	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P047	S043	Non		
Sous-sol	0S1.13	Conduit de fluide n°2	Calorifuge + enveloppe	D		S242	Non		
		Plafond	Peinture - Blanche	R	P046ZPSO	S244	Non		
		Murs	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P047ZPSO	S246	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045ZPSO	S245	Non		
Sous-sol	0S1.14	Conduit de fluide	Calorifuge + enveloppe	D		S247	Non		
		Plafond	Peinture - Blanche	R	P046ZPSO	S248	Non		
		Murs	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P047ZPSO	S250	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045ZPSO	S249	Non		
Sous-sol	0S1.15	Conduit de fluide	Calorifuge + enveloppe	D		S251	Non		
		Plafond	Peinture - Blanche	R	P046ZPSO	S252	Non		
		Murs	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P047ZPSO	S254	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045ZPSO	S253	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 18/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
Sous-sol	0S1.16	Conduit de fluide	Calorifuge + enveloppe	D		S255	Non		
		Plafond	Peinture - Blanche	R	P046ZPSO	S256	Non		
		Murs	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P047ZPSO	S258	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045ZPSO	S257	Non		
Sous-sol	0S1.17	Conduit de fluide	Calorifuge + enveloppe	D		S259	Non		
		Plafond	Peinture - Blanche	R	P046ZPSO	S260	Non		
		Murs	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P047ZPSO	S262	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045ZPSO	S261	Non		
Sous-sol	0S1.18	Plafond	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P078	S185	Non		
Sous-sol	0S1.20	Conduit de fluide n°2	Calorifuge + enveloppe	D		S263	Non		
		Plafond	Peinture - Blanche	R	P046ZPSO	S264	Non		
		Murs	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P047ZPSO	S266	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045ZPSO	S265	Non		
Sous-sol	0S1.21	Murs	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P047ZPSO	S269	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 19/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
Rez de chaussée	00.022	Plafond	Peinture - Blanche	R	P046ZPSO	S267	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045ZPSO	S268	Non		
		Fenêtre	Peinture	R	P006	S005	Non		
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P007	S006	Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P012	S009	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 20/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001	S001	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002	S002	Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003	S003	Non		
		Fenêtre	Mastic de vitrage	R	P004	S004	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 21/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P008		Non		
		Radiateurs	Peinture	R	P009	S007	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010		Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 22/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P011	S008	Non		
Rez de chaussée	00.023	Murs	Enduit + peinture	R	P019		Non		
		Murs	Enduit + peinture granuleuse	R	P020	S012	Non		
		Murs	Enduit + peinture	R	P027	S021	Non		



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Enduit + peinture granuleuse	R	P028	S020	Non		
		Porte - Ouvrant intérieur	Panneau - aluminium	J		S196	Non		
Rez de chaussée	00.024	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO		Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S299	Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S301	Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S303	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S300	Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S302	Non		
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S304	Non		
Rez de chaussée	00.025	Plafond n°1	Dalles de faux-plafond	R	P008ZPSO		Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S305	Non		
		Fenêtre	Mastic de vitrage	R	P004ZPSO	S307	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 24/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO		Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S309	Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S311	Non		
		Radiateurs	Peinture	R	P009ZPSO	S313	Non		
		Plafond n°2	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO		Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S306	Non		
		Fenêtre	Peinture	R	P004ZPSO	S308	Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S310	Non		
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S312	Non		
Rez de chaussée	00.026	Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P008ZPSO		Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S314	Non		
		Fenêtre	Mastic de vitrage	R	P004ZPSO	S316	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO		Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S318	Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S320	Non		
		Radiateurs	Peinture	R	P009ZPSO	S322	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013		Non		
		Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO		Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S315	Non		
		Fenêtre	Peinture	R	P004ZPSO	S317	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 25/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S319	Non		
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S321	Non		
Rez de chaussée	00.027	Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P008ZPSO		Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S323	Non		
		Fenêtre	Mastic de vitrage	R	P004ZPSO	S325	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO		Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S327	Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S329	Non		
		Radiateurs	Peinture	R	P009ZPSO	S331	Non		
		Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO		Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S324	Non		
		Fenêtre	Peinture	R	P004ZPSO	S326	Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S328	Non		
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S330	Non		
Rez de chaussée	00.028	Murs n°1	Colle de faïence	R	P014		Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 26/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Cloison	Peinture goutelette	R	P018		Non		
		Plafond	Enduit + peinture - Plâtre	R	P021	S013	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S289	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S291	Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S292	Non		
		Mur	Peinture - Noire	R	P022	S014	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S290	Non		
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S293	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 27/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Dalles de faux-plafond - Amiante ciment	D		S222	Oui	12 m²	
Rez de chaussée	00.029	Murs n°1	Colle de faïence	R	P015	S010	Non		
		Cloison	Enduit + peinture goutelette	R	P017		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond - Amiante ciment	D		S223	Oui	3 m²	
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S294	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S296	Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S297	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 28/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S295	Non		
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S298	Non		
Rez de chaussée	00.030	Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S279	Non		
		Fenêtre	Mastic de vitrage	R	P004ZPSO	S281	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO		Non		
		Murs n°1	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S283	Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S285	Non		
		Radiateurs	Peinture	R	P009ZPSO	S287	Non		
		Murs n°2	Colle de faïence	R	P014ZPSO	S288	Non		
		Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO		Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S280	Non		
		Fenêtre	Peinture	R	P004ZPSO	S282	Non		
		Murs n°1	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S284	Non		
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S286	Non		
Rez de chaussée	00.031	Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P008ZPSO		Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S270	Non		
		Fenêtre	Mastic de vitrage	R	P004ZPSO	S272	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO		Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S274	Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S276	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 29/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Radiateurs	Peinture	R	P009ZPSO	S278	Non		
		Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO		Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S271	Non		
		Fenêtre	Peinture	R	P004ZPSO	S273	Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S275	Non		
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S277	Non		
Rez de chaussée	00.032	Plancher	Colle + joint - Carrelage	R	P030	S022	Non		
		Plinthes	Colle + joint	R	P031	S023	Non		



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Plancher	Colle + joint - Carrelage	R	P032	S024	Non		
		Plinthes	Colle + joint	R	P033	S025	Non		
		Murs	Enduit ciment + peinture	R	P035	S027	Non		
		Murs	Enduit ciment + peinture	R	P034	S026	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 31/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Porte - Dormant	Joint de dormant	J		S028	Non		
		Conduit de fluide n°1	PVC	J		S195	Non		
		Conduit de fluide n°2	Conduit - Métallique			S225	Non		
Rez de chaussée	00.033	Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P008ZPSO		Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S332	Non		
		Fenêtre	Mastic de vitrage	R	P004ZPSO	S334	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO		Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S336	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 32/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S338	Non		
		Radiateurs	Peinture	R	P009ZPSO	S340	Non		
		Porte - Dormant et ouvrant intérieurs	Peinture - Beige	R	P083	S190	Non		
		Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO		Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S333	Non		
		Fenêtre	Peinture	R	P004ZPSO	S335	Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S337	Non		
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S339	Non		
Rez de chaussée	00.034	Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P008ZPSO		Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S341	Non		
		Fenêtre	Mastic de vitrage	R	P004ZPSO	S343	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO		Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S345	Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S347	Non		
		Radiateurs	Peinture	R	P009ZPSO	S349	Non		
		Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO		Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S342	Non		
		Fenêtre	Peinture	R	P004ZPSO	S344	Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S346	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 33/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plinthes	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S348	Non		
Rez de chaussée	00.035	Fenêtre n°1	Mastic de vitrage	R	P023	S015	Non		
		Plancher n°1	Colle + joint - Carrelage	R	P024	S016	Non		
		Plinthes n°1	Colle + joint	R	P025	S017	Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P008ZPSO		Non		
		Plancher n°2	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO	S350	Non		
		Fenêtre n°2	Mastic de vitrage	R	P004ZPSO	S352	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO		Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 34/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S354	Non		
		Plinthes n°2	Colle - Carrelage	R	P003ZPSO	S356	Non		
		Radiateurs	Peinture	R	P009ZPSO	S358	Non		
		Plancher n°1	Joint - Carrelage	R	P026	S018	Non		
		Plinthes n°1	Joint	R	P029	S019	Non		
		Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO		Non		
		Plancher n°2	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S351	Non		
		Fenêtre n°2	Peinture	R	P004ZPSO	S353	Non		
		Murs	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S355	Non		
		Plinthes n°2	Joint - Carrelage	R	P003ZPSO	S357	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 35/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
Façades		Murs	Enduit + peinture - Marron	R	P079	S186	Non		
		Murs	Enduit + peinture - Marron	R	P080	S187	Non		
		Escalier	Nez de marche	R	P016	S011	Oui	6 ml	
		Murs	Enduit + peinture - Beig	R	P077	S184	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 36/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Conduit de fluide n°2	Métal	J		S193	Non		
		Conduit de fluide n°3	Métal	J		S194	Non		
		Murs	Enduit + peinture - Marron	R	P076		Non		
		Poteau	Enduit + peinture	R	P081		Non		
		Murs	Peinture - Verte	R	P082		Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 37/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Conduit de fluide n°1	Métal	J		S192	Non		
Etage 3	03.001	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S431	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S432	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S434	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S435	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S436	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S437	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S439	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S433	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S438	Non		
Etage 3	03.002	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S422	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S423	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S425	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S426	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S427	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S428	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 38/233



**BUREAU
VERITAS**

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S430	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S424	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S429	Non		
Etage 3	03.003	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S413	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S414	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S416	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S417	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S418	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S419	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S421	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S415	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S420	Non		
Etage 3	03.004	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P074	S165	Non		




**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Cloison	Enduit + peinture	R	P071	S168	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S169	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P070	S170	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P072	S171	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S173	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 40/233



**BUREAU
VERITAS**

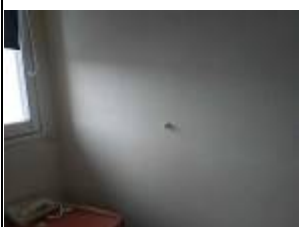ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Colle + Joint - Carrelage	R	P068	S182	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P069	S167	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P073	S172	Non		
Etagé 3	03.005	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S404	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S405	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S407	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S408	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S409	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 41/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S410	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S412	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S406	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S411	Non		
Etagé 3	03.006	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S395	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S396	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S398	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S399	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S400	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S401	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S403	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S397	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S402	Non		
Etagé 3	03.007	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S386	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S387	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S389	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S390	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S391	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S392	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S394	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 42/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S388	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S393	Non		
Etage 3	03.008	Conduit de fluide	PVC	J		S606	Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P061ZPSO	S176	Non		
		Plinthes	Colle + joint	R	P060ZPSO	S177	Non		
		Plafond	Enduit + peinture - Plâtre	R	P021ZPSO	S174	Non		
		Plancher	Colle + joint - Carrelage	R	P059ZPSO	S175	Non		
		Cloison n°1	Peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Cloison n°2	Enduit + peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic de vitrage - Beige	R	P063		Non		
Etage 3	03.009	Plafond	Enduit + peinture - Plâtre	R	P021ZPSO	S178	Non		
		Plancher	Colle + joint - Carrelage	R	P066	S179	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 43/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Cloison n°1	Peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Cloison n°2	Enduit + peinture goutelette	R	P067		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P064	S180	Non		
		Plinthes	Colle + joint	R	P065	S181	Non		
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic de vitrage - Beige	R	P063ZPSO		Non		
		Conduit de fluide n°1	PVC	J		S197	Non		
Etage 3	03.010	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S377	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S378	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 44/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S380	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S381	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S382	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S383	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S385	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S379	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S384	Non		
Etage 3	03.011	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S368	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S369	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S371	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S372	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S373	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S374	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S376	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S370	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S375	Non		
Etage 3	Toitures terrasse	Murs	Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	R	P040ZPSO	S208	Non		
		Plancher	Etanchéité bitumineuse - Noire	R	P036ZPSO	S210	Non		
		Murs	Relevé d'étanchéité	R	P040ZPSO	S209	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 45/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
			bitumineux - Noire						
		Plancher	Pare-vapeur bitumineux - Noire	R	P037ZPSO	S211	Non		
		Plancher	Etanchéité bitumineuse - Noire	R	P036ZPSO	S212	Non		
		Plancher	Pare-vapeur bitumineux - Noire	R	P037ZPSO	S213	Non		
Etage 2	02.021	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S359	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S360	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S362	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S363	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S364	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S365	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S367	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S361	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S366	Non		
Etage 2	02.022	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S139	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S140	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S142	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S143	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S144	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 46/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S145	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S147	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S141	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S146	Non		
Etagé 2	02.023	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S148	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S149	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S151	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S152	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S153	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S154	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S156	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S150	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S155	Non		
Etagé 2	02.024	Conduit de fluide	PVC	J		S604	Non		
		Plafond	Enduit + peinture - Plâtre	R	P021ZPSO	S062	Non		
		Plancher	Colle + joint - Carrelage	R	P059ZPSO	S063	Non		
		Cloison n°1	Peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Cloison n°2	Enduit + peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P061ZPSO	S064	Non		
		Plinthes	Colle + joint	R	P060ZPSO	S065	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 47/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic de vitrage - Beige	R	P063ZPSO		Non		
Etagé 2	02.025	Plafond	Enduit + peinture - Plâtre	R	P084	S058	Non		
		Plancher	Colle + joint - Carrelage	R	P059ZPSO	S059	Non		
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic de vitrage - Beige	R	P063ZPSO		Non		
		Conduit de fluide	PVC	J		S605	Non		
		Cloison n°1	Peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Cloison n°2	Enduit + peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P061ZPSO	S060	Non		
		Plinthes	Colle + joint	R	P060ZPSO	S061	Non		
		Porte - Dormant et ouvrant intérieurs	Peinture - Beige			S191	Non		
Etagé 2	02.026	Plancher	Colle + joint - Carrelage	R	P059	S054	Non		



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Plinthes	Colle + joint	R	P060	S055	Non		
		Plafond	Enduit + peinture - Plâtre	R	P021ZPSO	S057	Non		
		Cloison n°2	Enduit + peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Fenêtre - Ouvrant	Mastic de vitrage - Beige	R	P063ZPSO		Non		
		Cloison n°1	Peinture goutelette	R	P062		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P061	S056	Non		
Etage 2	02.027	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S076	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S077	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 49/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite




**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S079	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S080	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S081	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S082	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S084	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S078	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S083	Non		
Etagé 2	02.028	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S067	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S068	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S070	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S071	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S072	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S073	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S075	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S069	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S074	Non		
Etagé 2	02.029	Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S066	Non		



**BUREAU
VERITAS**

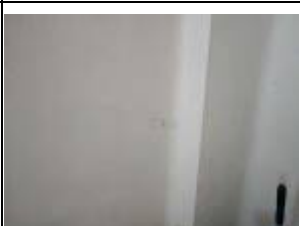ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050	S047	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052	S045	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051	S046	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P053	S050	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 51/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054	S048	Non		
		Plafond	Enduit - Plâtre	R	P056	S051	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P057	S052	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P055	S049	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 52/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
Etagé 2	02.030	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S085	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S086	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S088	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S089	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S090	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S091	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S093	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S087	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S092	Non		
Etagé 2	02.031	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S094	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S095	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S097	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S098	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S099	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S100	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S102	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S096	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S101	Non		
Etagé 2	02.032	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S103	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S104	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 53/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S106	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S107	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S108	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S109	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S111	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S105	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S110	Non		
Etagé 2	02.033	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S112	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S113	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S115	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S116	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S117	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S118	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S120	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S114	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S119	Non		
Etagé 2	02.034	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S121	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S122	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S124	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S125	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 54/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S126	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S127	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S129	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S123	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S128	Non		
Etagé 2	02.035	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S130	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S131	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S133	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S135	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S136	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S138	Non		
		Fenêtres n°1	Joint de dormant - Bitumineux	R	P058	S053	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S132	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S137	Non		
Etagé 2	Toiture terrasse	Murs	Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	R	P040ZPSO	S200	Non		
		Plancher	Etanchéité bitumineuse - Noire	R	P036ZPSO	S202	Non		
		Murs	Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	R	P040ZPSO	S201	Non		
		Plancher	Pare-vapeur bitumineux - Noire	R	P037ZPSO	S203	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 55/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Etanchéité bitumineuse - Noire	R	P036ZPSO	S204	Non		
		Plancher	Pare-vapeur bitumineux - Noire	R	P037ZPSO	S205	Non		
Etagé 1	01.021	Plafond n°2	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S440	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S441	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S443	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S444	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S445	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S446	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S448	Non		
		Plafond n°1	Dalles de faux-plafond - Laine de verre + feutrine	J		S224	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S442	Non		
Etagé 1	01.022	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S449	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S450	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S452	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 56/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S453	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S454	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S455	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S457	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S451	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S456	Non		
Etagé 1	01.023	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S458	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S459	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S461	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S462	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S463	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S464	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S466	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S460	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S465	Non		
Etagé 1	01.024	Conduit de fluide	PVC	J		S602	Non		
		Plafond	Enduit + peinture - Plâtre	R	P021ZPSO	S157	Non		
		Plancher	Colle + joint - Carrelage	R	P059ZPSO	S158	Non		
		Cloison n°1	Peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Cloison n°2	Enduit + peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 57/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Colle de faïence	R	P061ZPSO	S159	Non		
		Plinthes	Colle + joint	R	P060ZPSO	S160	Non		
Etage 1	01.025	Conduit de fluide	PVC	J		S603	Non		
		Plafond	Enduit + peinture - Plâtre	R	P021ZPSO	S161	Non		
		Plancher	Colle + joint - Carrelage	R	P059ZPSO	S162	Non		
		Cloison n°1	Peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Cloison n°2	Enduit + peinture goutelette	R	P018ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P061ZPSO	S163	Non		
		Plinthes	Colle + joint	R	P060ZPSO	S164	Non		
Etage 1	01.026	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S467	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S468	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S470	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S471	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S472	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S473	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S475	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S469	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S474	Non		
Etage 1	01.027	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S476	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S477	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 58/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S479	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S480	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S481	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S482	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S484	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S478	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S483	Non		
Etage 1	01.028	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S485	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S486	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S488	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S489	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S490	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S491	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S493	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S487	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S492	Non		
Etage 1	01.029	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S494	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S495	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S497	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S498	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 59/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S499	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S500	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S502	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S496	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S501	Non		
Etage 1	01.030	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S503	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S504	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S506	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S507	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S508	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S509	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S511	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S505	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S510	Non		
Etage 1	01.031	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S512	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S513	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S515	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S516	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S517	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S518	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 60/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S520	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S514	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S519	Non		
Etage 1	01.032	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S521	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S522	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S524	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S525	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S526	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S527	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S529	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S523	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S528	Non		
Etage 1	01.033	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S530	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S531	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S533	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S534	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S535	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S536	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S538	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S532	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 61/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S537	Non		
Etagé 1	01.034	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S539	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S540	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S542	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S543	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S544	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S545	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S547	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S541	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S546	Non		
Etagé 1	01.035	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S548	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S549	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S551	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S552	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S553	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S554	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S556	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 62/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Porte n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs	Peinture - Beige	R	P075	S188	Non		
		Porte n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs	Peinture - Beige	R	P085	S189	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S550	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S555	Non		
Etagé 1	01.036	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S557	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S558	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S560	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S561	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S562	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S563	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S565	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S559	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S564	Non		
Etagé 1	01.037	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S566	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S567	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 63/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S569	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S570	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S571	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S572	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S574	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S568	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S573	Non		
Etage 1	01.038	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S575	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S576	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S578	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S579	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S580	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S581	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S583	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S577	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S582	Non		
Etage 1	01.039	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S584	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S585	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S587	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S588	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 64/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S589	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S590	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S592	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S586	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S591	Non		
Etagé 1	01.040	Plafond	Enduit - Plâtre	R	P005ZPSO	S593	Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P052ZPSO	S594	Non		
		Cloison	Enduit + peinture	R	P013ZPSO	S596	Non		
		Fenêtres	Joint de dormant - Bitumineux	R	P010ZPSO	S597	Non		
		Murs n°1	Colle de faïence	R	P050ZPSO	S598	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P054ZPSO	S599	Non		
		Plinthes	Colle	R	P051ZPSO	S601	Non		
		Plancher	Joint - Carrelage	R	P002ZPSO	S595	Non		
		Murs n°2	Enduit - Plâtre	R	P012ZPSO	S600	Non		
Etagé 1	Toiture terrasse	Plancher	Etanchéité bitumineuse - Noire	R	P036	S032	Non		



**BUREAU
VERITAS**

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Etanchéité bitumineuse - Noire	R	P038	S031	Non		
		Murs	Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	R	P041	S034	Non		
		Plancher	Pare-vapeur bitumineux - Noire	R	P037	S029	Non		
		Plancher	Pare-vapeur bitumineux - Noire	R	P039	S030	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 66/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	R	P040	S033	Non		
		Mur - Solin	Mortier - Gris	R	P042	S035	Non		
		Garde-corps	Peinture - Beige	R	P043	S036	Non		
Sous-sol	0S1.08	Plafond	Peinture - Blanche	R	P046ZPSO	S232	Non		
		Conduit de fluide	Calorifuge + enveloppe	D		S235	Non		
		Plafond	Enduit ciment + peinture - Blanche	R	P044ZPSO	S233	Non		
		Plafond	Joint ciment - Gris	R	P045ZPSO	S234	Non		

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 67/233



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
Etage 4	Toiture terrasse n°3	Murs	Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	R	P040ZPSO	S216	Non		
		Plancher	Etanchéité bitumineuse - Noire	R	P036ZPSO	S218	Non		
		Murs	Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	R	P040ZPSO	S217	Non		
		Plancher	Pare-vapeur bitumineux - Noire	R	P037ZPSO	S219	Non		
		Plancher	Etanchéité bitumineuse - Noire	R	P036ZPSO	S220	Non		
		Plancher	Pare-vapeur bitumineux - Noire	R	P037ZPSO	S221	Non		
		Conduit de ventilation	Mitron en amiante ciment	J		S231	Oui		

Abréviations du tableau :

J Décision sur la base du jugement personnel
D Décision sur la base d'un document consulté
R Décision sur la base d'un résultat d'analyse
M Décision sur la base du marquage du matériau
N Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 68/233



Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
	OS490/14291269	Page 69/233

6. ANNEXES

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Porte

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.032
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de dormant		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Porte - A Dormant		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
Commentaires		
Absence de joint		

ELEMENT : Conduit de fluide n°2

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.032
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Conduit - Métallique		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Conduit de fluide n°2 - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.028
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafond - Amiante ciment		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit de fluide n°1

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Façades -
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Métal		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Conduit de fluide n°1 - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Porte
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.023
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneau - aluminium		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Porte - Toutes zones Ouvrant intérieur		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide n°3
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Façades -
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Métal		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Conduit de fluide n°3 - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de fluide n°2

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Façades -
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Métal		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Conduit de fluide n°2 - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de ventilation

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 4 - Toiture terrasse n°3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mitron en amiante ciment		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Conduit de ventilation - Sol		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit de fluide n°1

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.032
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
PVC		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Conduit de fluide n°1 - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond n°1

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - 01.021
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafond - Laine de verre + feutrine		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Plafond n°1 - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		



**BUREAU
VERITAS**

ELEMENT : Conduit de fluide n°1

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Sous-sol - 0S1.09
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge + enveloppe		LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Conduit de fluide n°1 - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitrage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Fenêtre - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic de vitrage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client

ESID de BREST - BCRM DE BREST

Numéro de dossier

14291269

Pièce ou local

Rez de chaussée - 00.022

Matériau

Enduit - Plâtre

Date de prélèvement

23/03/2022

Nom de l'opérateur

LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Plâtre

Support :

Taille :

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Fenêtre - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peinture

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafond	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Dalles de faux-plafond

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Radiateurs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peinture

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de dormant - Bitumineux	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Fenêtres - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint de dormant / Bitumineux

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Plâtre	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Plâtre

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.022
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Plâtre	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Plâtre

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P013

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.026
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Cloison - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.028
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de faïence

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.029
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de faïence

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Façades -
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Nez de marche	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Escalier - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Nez de marche

Support :**Taille :**

0 cm

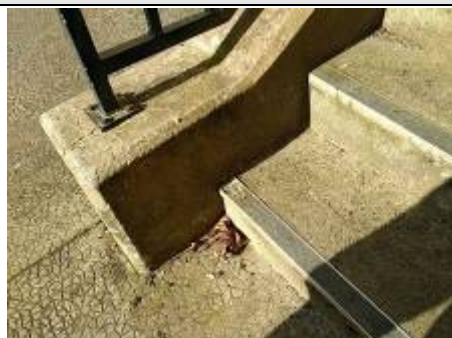



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.029
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture goutelette	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Cloison - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture goutelette

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.028
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture goutelette	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Cloison - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peinture goutelette

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.023
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture

Support :**Taille :**

0 cm






**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P020

Emplacement

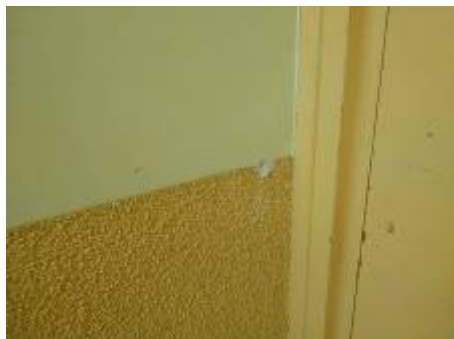

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.023
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture granuleuse	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture granuleuse

Support :**Taille :**

0 cm



PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.028
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture - Plâtre	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Enduit + peinture / Plâtre Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.028
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture - Noire	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peinture / Noire

Support :

Taille :

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.035
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitrage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Fenêtre n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic de vitrage

Support :**Taille :**

0 cm






**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P024

Emplacement

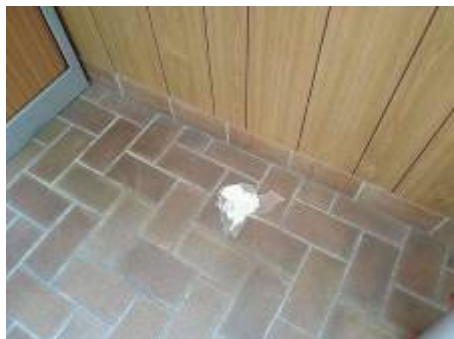

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.035
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher n°1 - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.035
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + joint	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plinthes n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm






**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P026

Emplacement

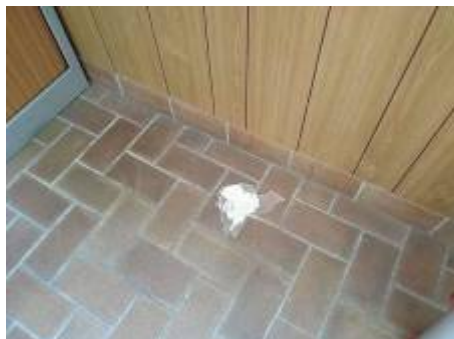

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.035
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher n°1 - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.023
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.023
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture granuleuse	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture granuleuse

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.035
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plinthes n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.032
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.032
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + joint	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.032
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm



PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.032
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + joint	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint

Support :

Taille :

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.032
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment + peinture	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit ciment + peinture

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.032
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment + peinture	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit ciment + peinture

Support :**Taille :**

0 cm



PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Etanchéité bitumineuse - Noire	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Etanchéité bitumineuse / Noire Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P037

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pare-vapeur bitumineux - Noire	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Pare-vapeur bitumineux / Noire Support : Taille : 0 cm		



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Etanchéité bitumineuse - Noire	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Etanchéité bitumineuse / Noire

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pare-vapeur bitumineux - Noire	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Pare-vapeur bitumineux / Noire

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Relevé d'étanchéité bitumineux / Noire

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Relevé d'étanchéité bitumineux / Noire

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mortier - Gris	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Mur - Sol Solin

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mortier / Gris

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - Toiture terrasse
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture - Beige	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Garde-corps - A

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peinture / Beige

Support :**Taille :**

0 cm



PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Sous-sol - 0S1.09
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment + peinture - Blanche	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit ciment + peinture / Blanche

Support :

Taille :

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P045

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Sous-sol - 0S1.09
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint ciment - Gris	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint ciment / Gris

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Sous-sol - 0S1.09
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture - Blanche	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peinture / Blanche

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P047

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Sous-sol - 0S1.12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment + peinture - Blanche	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit ciment + peinture / Blanche

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Sous-sol - OS1.12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture - Blanche	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peinture / Blanche

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Sous-sol - 0S1.12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint ciment - Gris	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint ciment / Gris

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.029
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de faïence

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.029
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.029
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





BUREAU
VERITAS

PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.029
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Cloison - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P054

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.029
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Plâtre	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs n°2 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Plâtre

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.029
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Plâtre	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs n°2 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Plâtre

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client

ESID de BREST - BCRM DE BREST

Numéro de dossier

14291269

Pièce ou local

Etage 2 - 02.029

Matériau

Enduit - Plâtre

Date de prélèvement

23/03/2022

Nom de l'opérateur

LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Plâtre

Support :

Taille :

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.029
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Joint / Carrelage Support : Taille : 0 cm		

PRELEVEMENT : P058

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.035
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de dormant - Bitumineux	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Fenêtres n°1 - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de dormant / Bitumineux		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P059

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.026
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.026
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + joint	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint

Support :**Taille :**

0 cm






**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P061

Emplacement

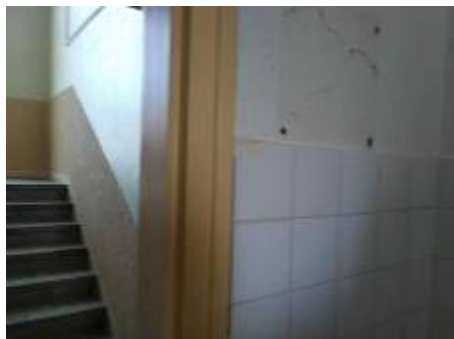

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.026
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de faïence

Support :**Taille :**

0 cm





BUREAU
VERITAS

PRELEVEMENT : P062

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.026
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture goutelette	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Cloison n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peinture goutelette

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P063

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.008
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic de vitrage - Beige	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Fenêtre - Toutes zones Ouvrant

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic de vitrage / Beige

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P064

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.009
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de faïence

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P065

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.009
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + joint	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plinthes - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint

Support :**Taille :**

0 cm



PRELEVEMENT : P066

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.009
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + joint / Carrelage

Support :

Taille :

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P067

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.009
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture goutelette	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Cloison n°2 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture goutelette

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P068

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.004
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + Joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + Joint / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P069

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.004
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint - Carrelage	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint / Carrelage

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P070

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.004
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs n°1 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de faïence

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P071

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.004
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Cloison - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture

Support :**Taille :**

0 cm






**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P072

Emplacement

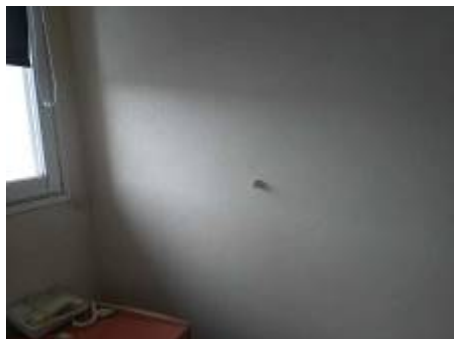

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.004
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Plâtre	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs n°2 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Plâtre

Support :**Taille :**

0 cm

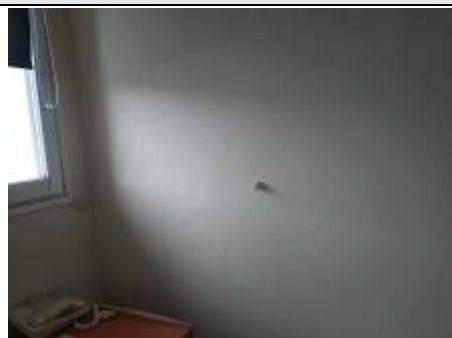




**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P073

Emplacement

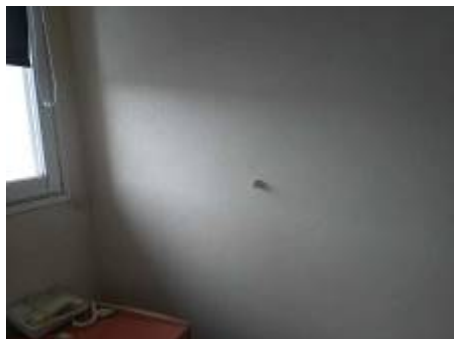

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.004
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Plâtre	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs n°2 - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Plâtre

Support :**Taille :**

0 cm

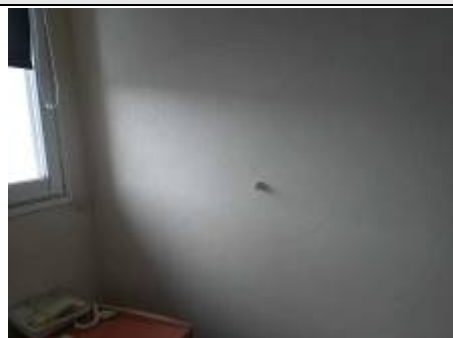



BUREAU
VERITAS

PRELEVEMENT : P074

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 3 - 03.004
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Plâtre	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Plâtre

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P075

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - 01.035
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture - Beige	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Porte n°1 - A Dormant et ouvrant intérieurs

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peinture / Beige

Support :**Taille :**

0 cm



PRELEVEMENT : P076

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Façades -
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture - Marron	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture / Marron

Support :

Taille :

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P077

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Façades -
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture - Beig	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture / Marron

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P078

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Sous-sol - 0S1.18
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment + peinture - Blanche	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit ciment + peinture / Blanche

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P079

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Façades -
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture - Marron	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture / Marron

Support :**Taille :**

0 cm





**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P080

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Façades -
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture - Marron	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + peinture / Marron

Support :**Taille :**

0 cm

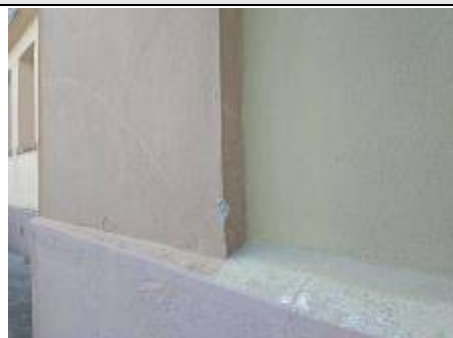

PRELEVEMENT : P081

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Façades -
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier

Localisation

Poteau - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P082

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Façades -
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture - Verte	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture / Verte		0 cm

PRELEVEMENT : P083

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Rez de chaussée - 00.033
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture - Beige	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Porte - A Dormant et ouvrant intérieurs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture / Beige		0 cm

PRELEVEMENT : P084

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 2 - 02.025
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture - Plâtre	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture / Plâtre		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P085

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID de BREST - BCRM DE BREST	14291269	Etage 1 - 01.035
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture - Beige	23/03/2022	LE CALVEZ Xavier
Localisation		
Porte n°2 - A Dormant et ouvrant intérieurs		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture / Beige		0 cm

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

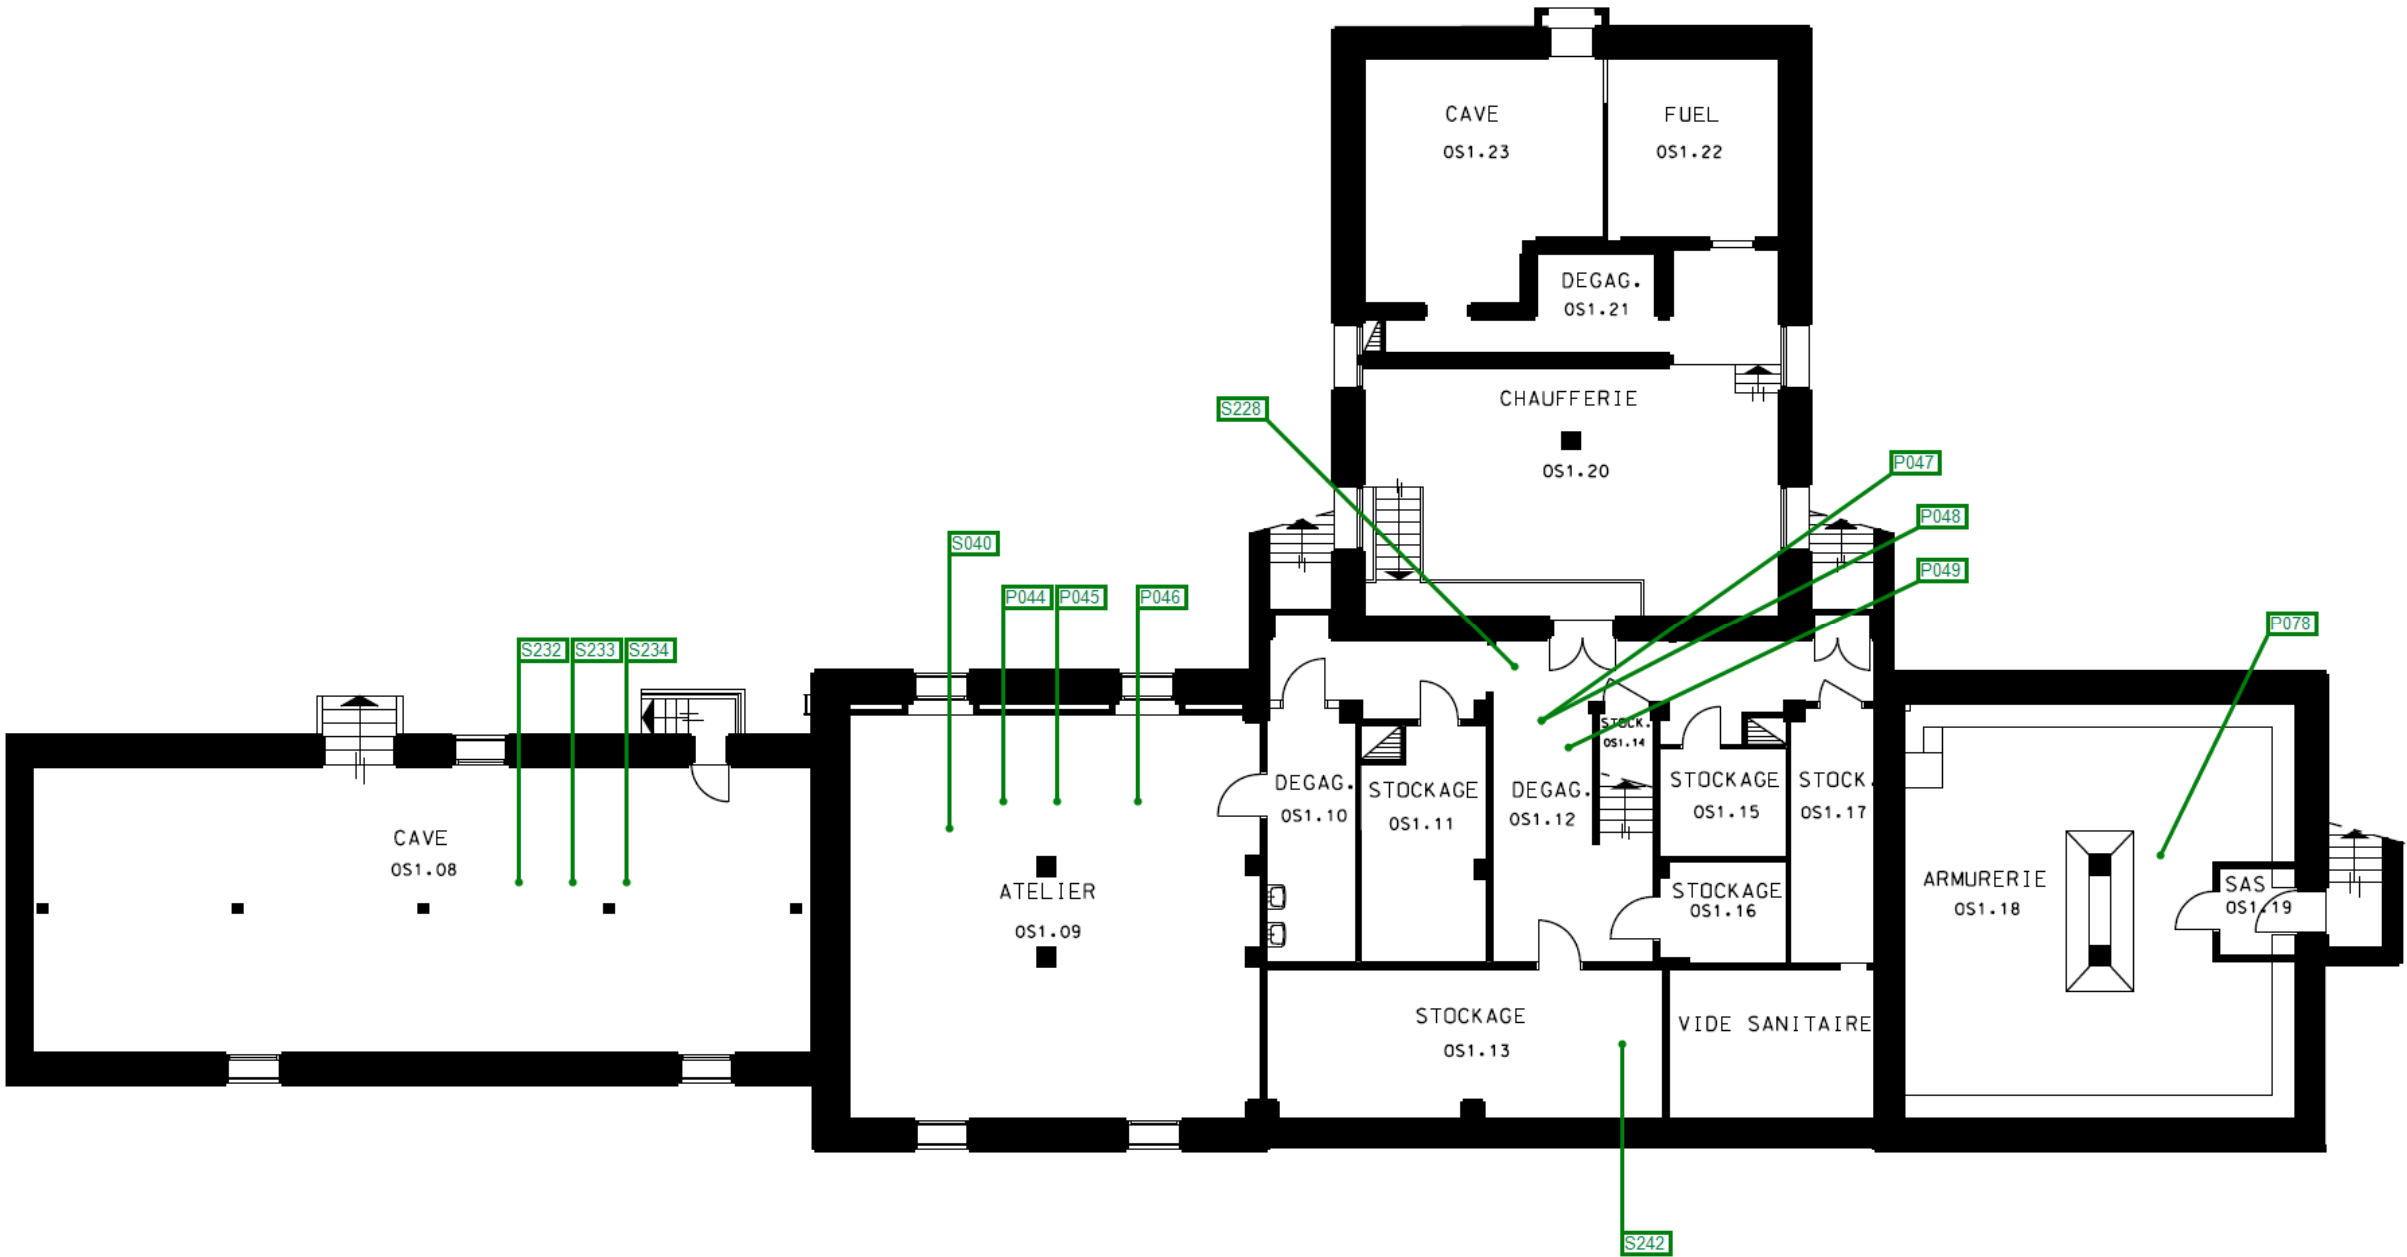
	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID de BREST - BCRM DE BREST	
N° dossier :	14291269	
N° planche :	1/6 Version : 0	
Type :	Plan client	
Date :	10/05/2022	
Intervenant :	LE CALVEZ Xavier	
Origine du plan :	Fourni par le client	
Titre :	Croquis N°3	
Adresse :	ETS MARITIME LANVEOC POULMIC rue de Poulmic 29160 LANVÉOC	
Bât.- Niv. - Lot :	Sous-sol	
Commentaire :		

 Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID de BREST - BCRM DE BREST
N° dossier :	14291269
N° planche :	2/6 Version : 0
Type :	Plan client
Date :	10/05/2022
Intervenant :	LE CALVEZ Xavier
Origine du plan :	Fourni par le client
Titre :	Croquis N°2
Adresse :	ETS MARITIME LANVEOC POULMIC rue de Poulmic 29160 LANVÉOC
Bât.- Niv. - Lot :	Rez de chaussée
Commentaire :	
Légende :  Nez de marche amiante (P15)  Faux-plafonds amiante	

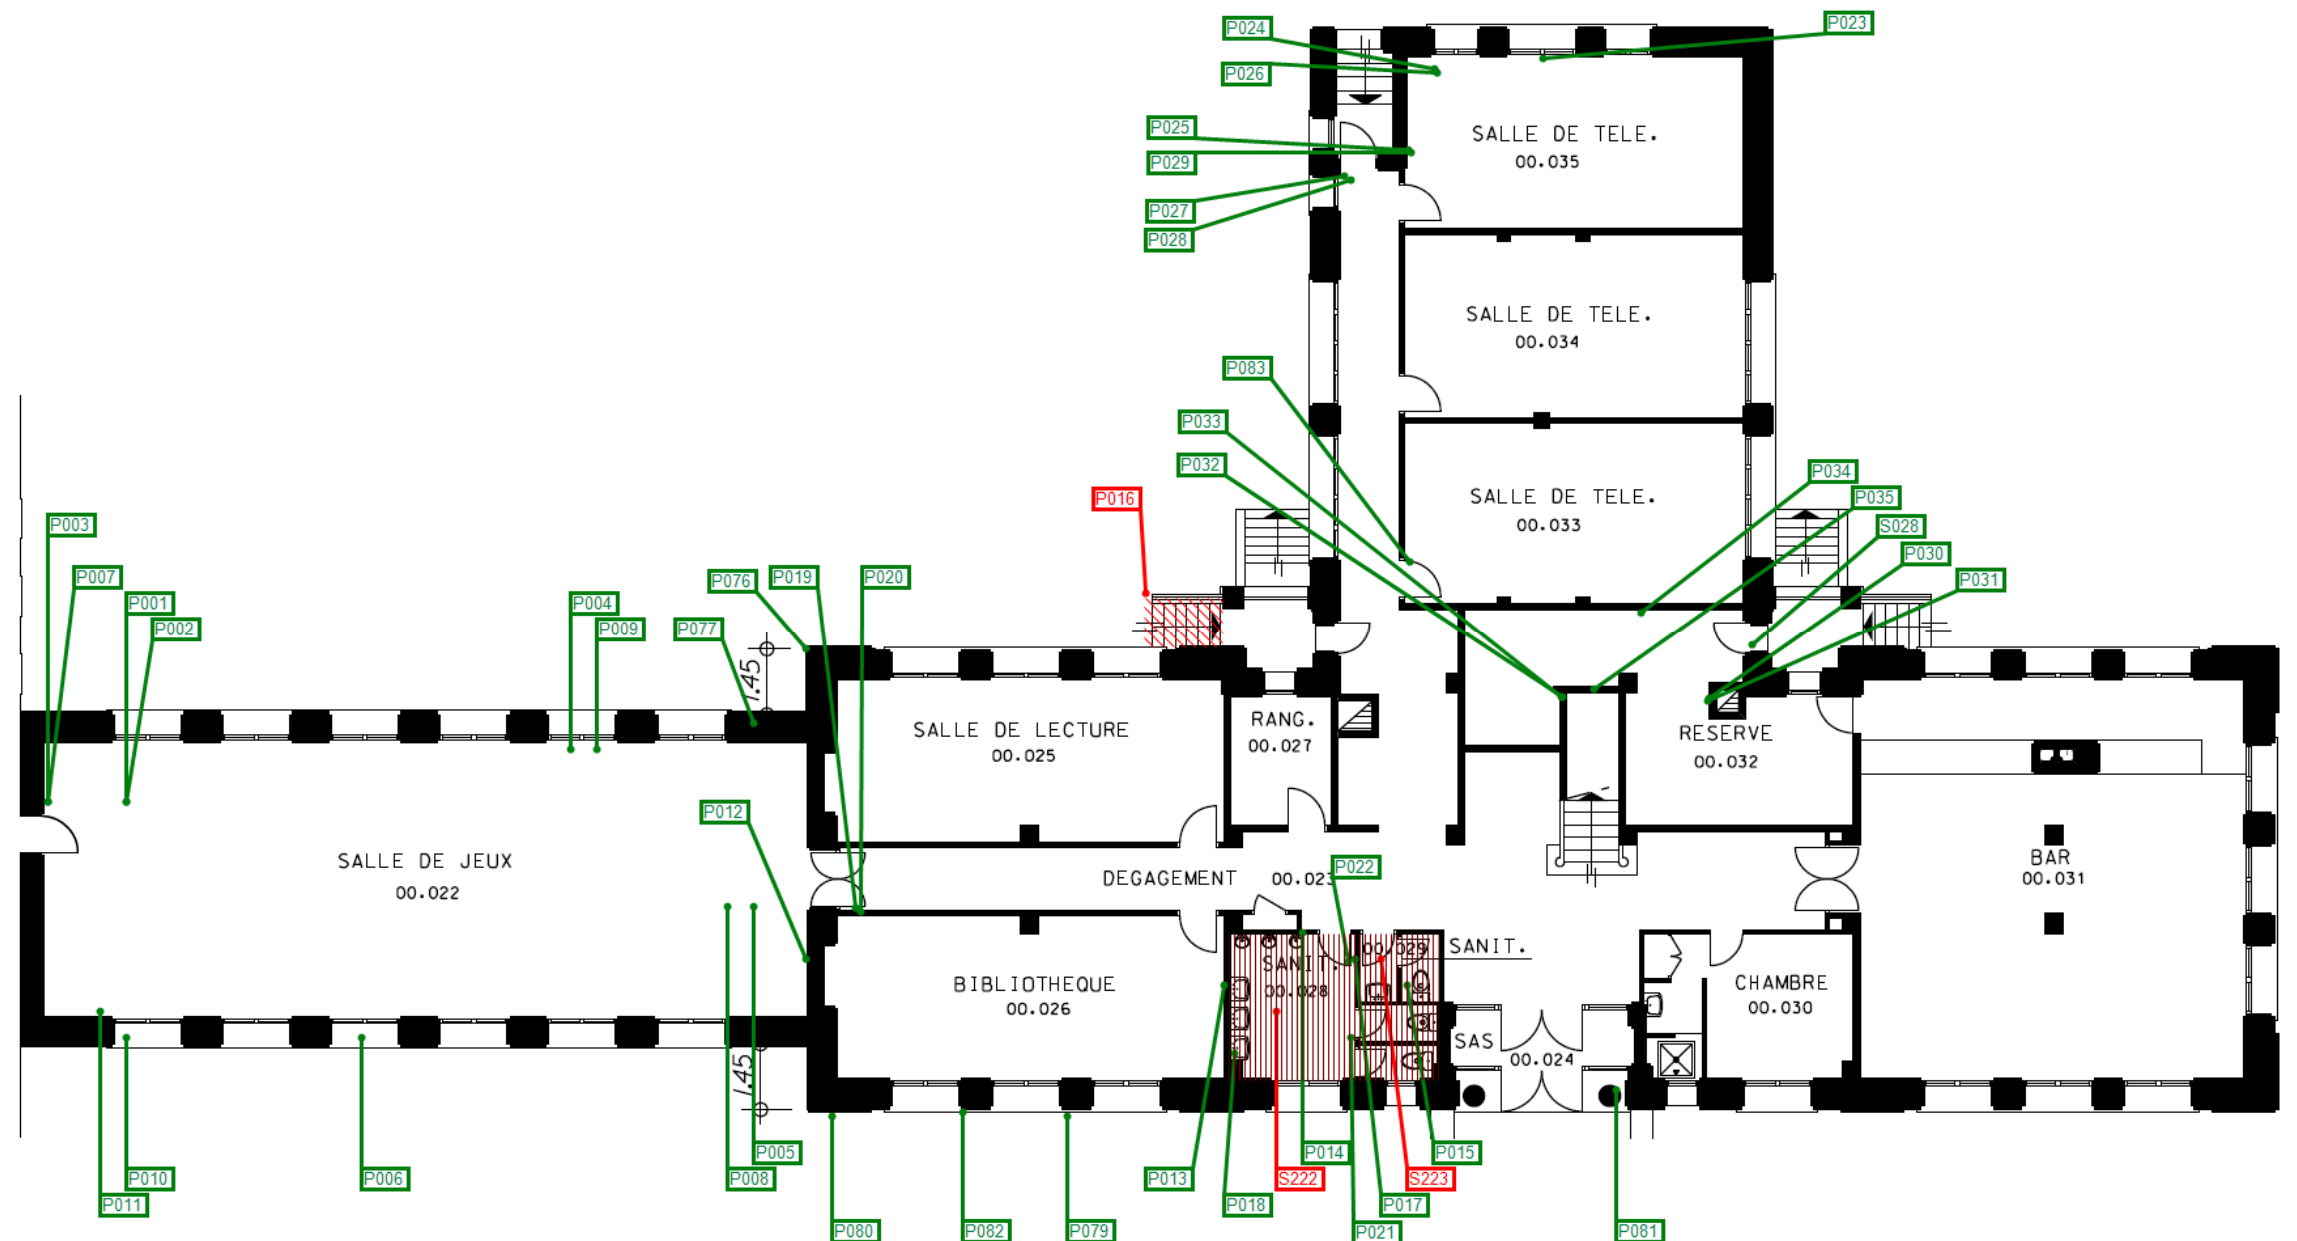


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	ESID de BREST - BCRM DE BREST
N° dossier :	14291269
N° planche :	3/6 Version : 0
Type :	Plan client
Date :	10/05/2022
Intervenant :	LE CALVEZ Xavier
Origine du plan :	Fourni par le client
Titre :	Croquis N°3
Adresse :	ETS MARITIME LANVEOC POULMIC rue de Poulmic 29160 LANVÉOC
Bât.- Niv. - Lot :	Etage 1
Commentaire :	

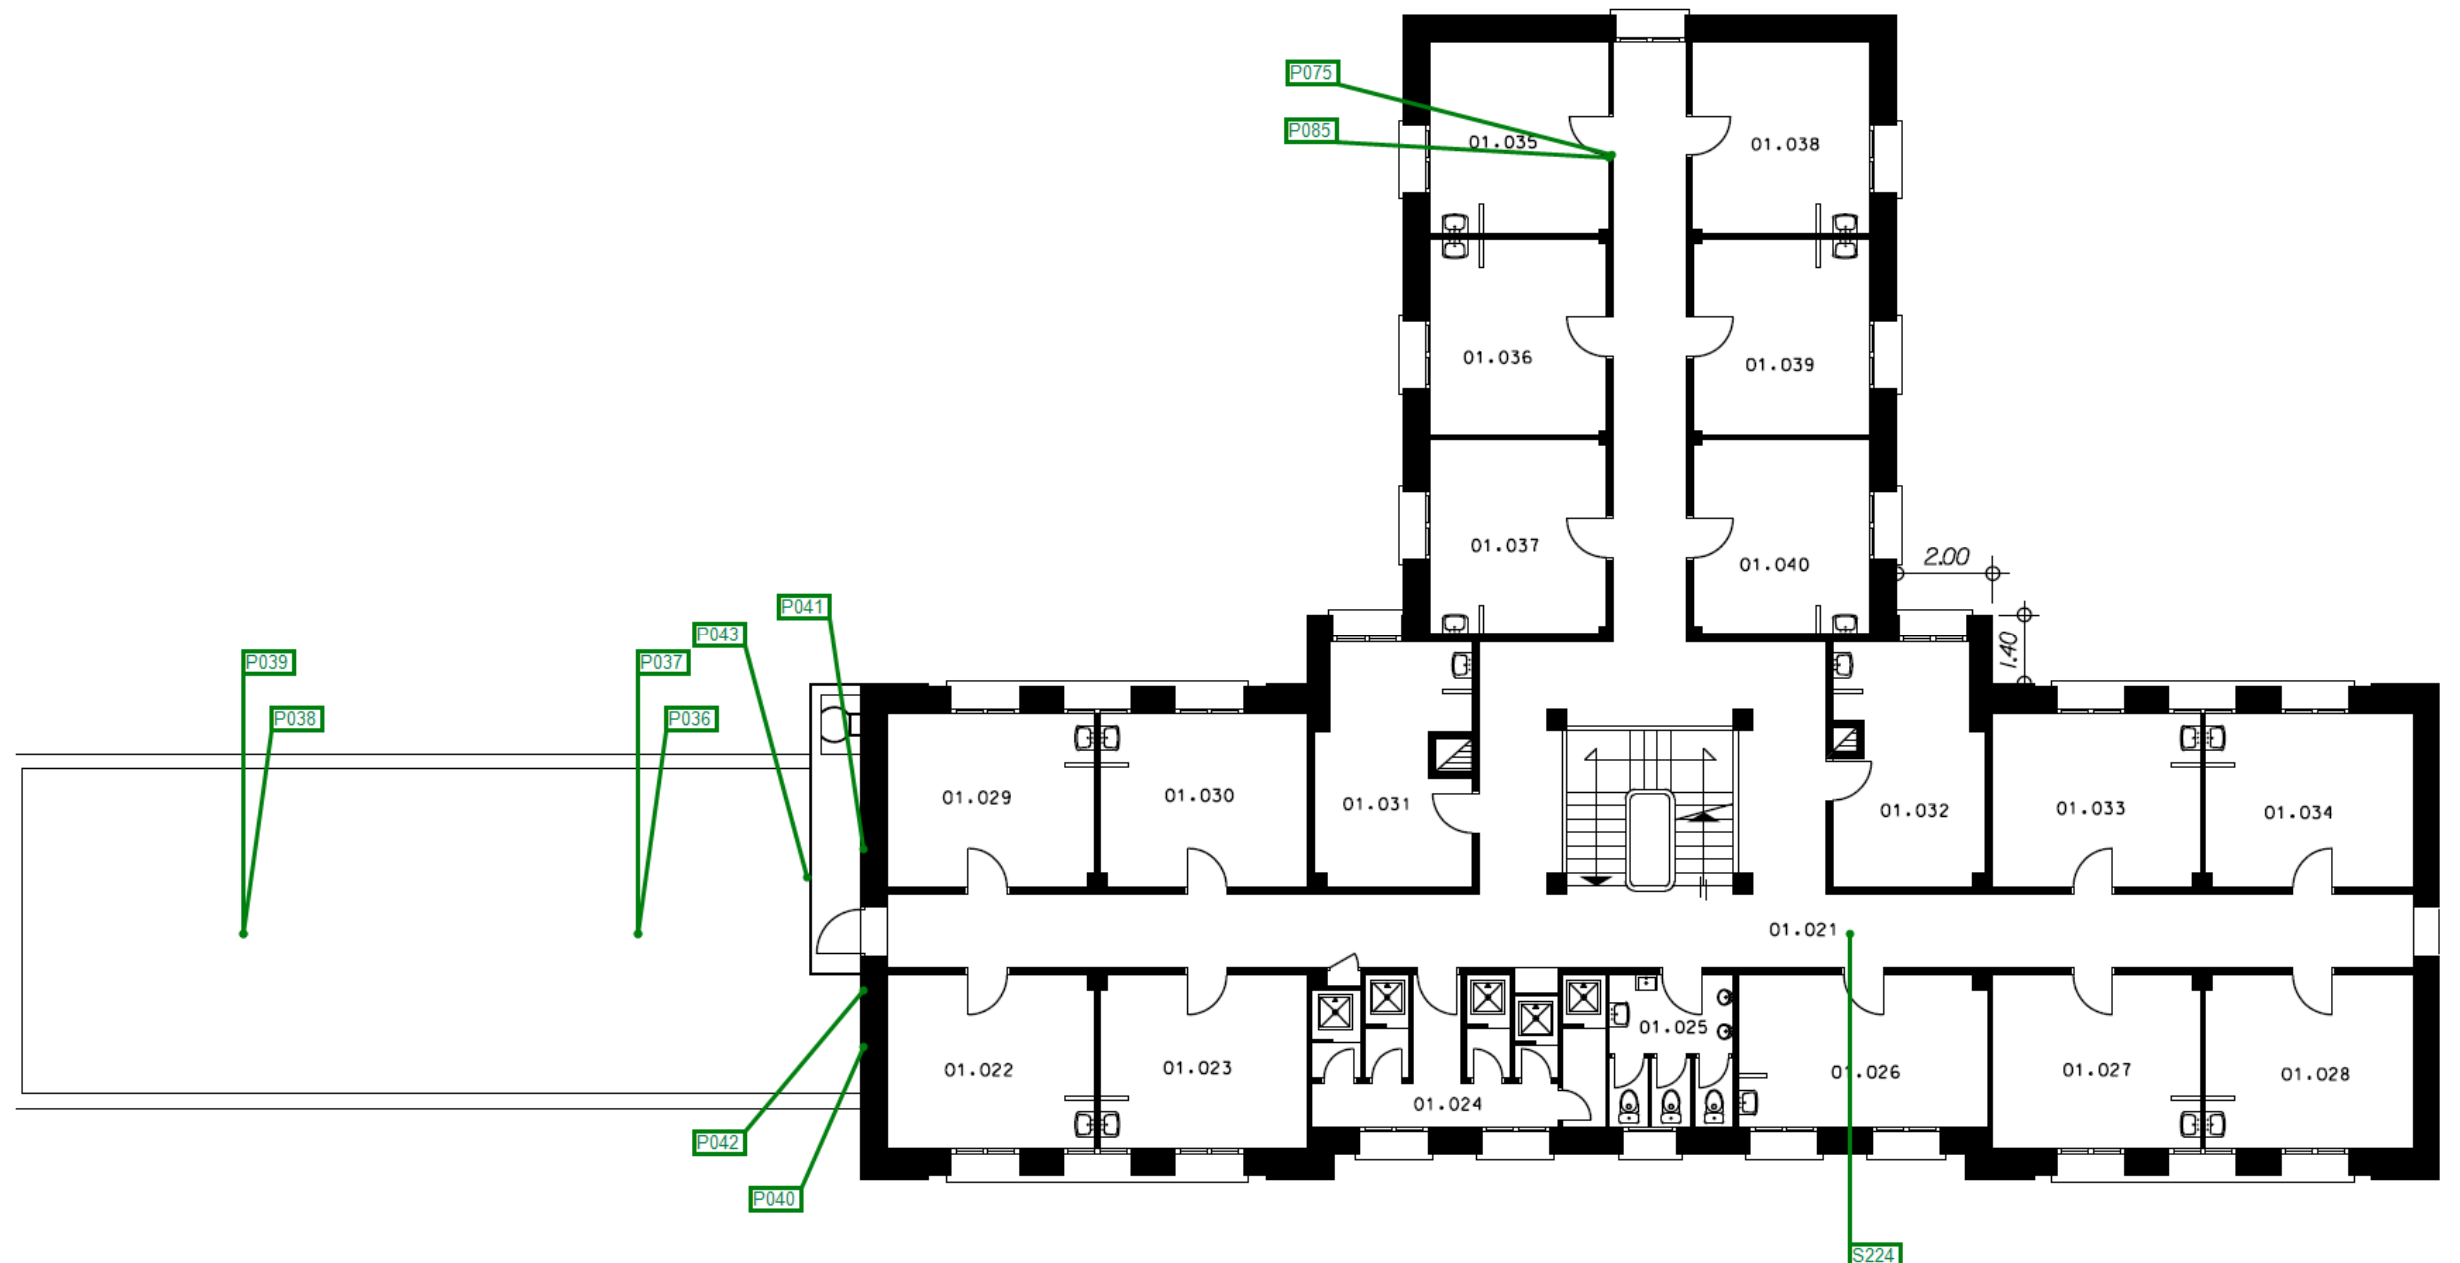


 Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID de BREST - BCRM DE BREST
N° dossier :	14291269
N° planche :	4/6 Version : 0
Type :	Plan client
Date :	10/05/2022
Intervenant :	LE CALVEZ Xavier
Origine du plan :	Fourni par le client
Titre :	Croquis N°4
Adresse :	ETS MARITIME LANVEOC POULMIC rue de Poulmic 29160 LANVÉOC
Bât.- Niv. - Lot :	Etage 2
Commentaire :	

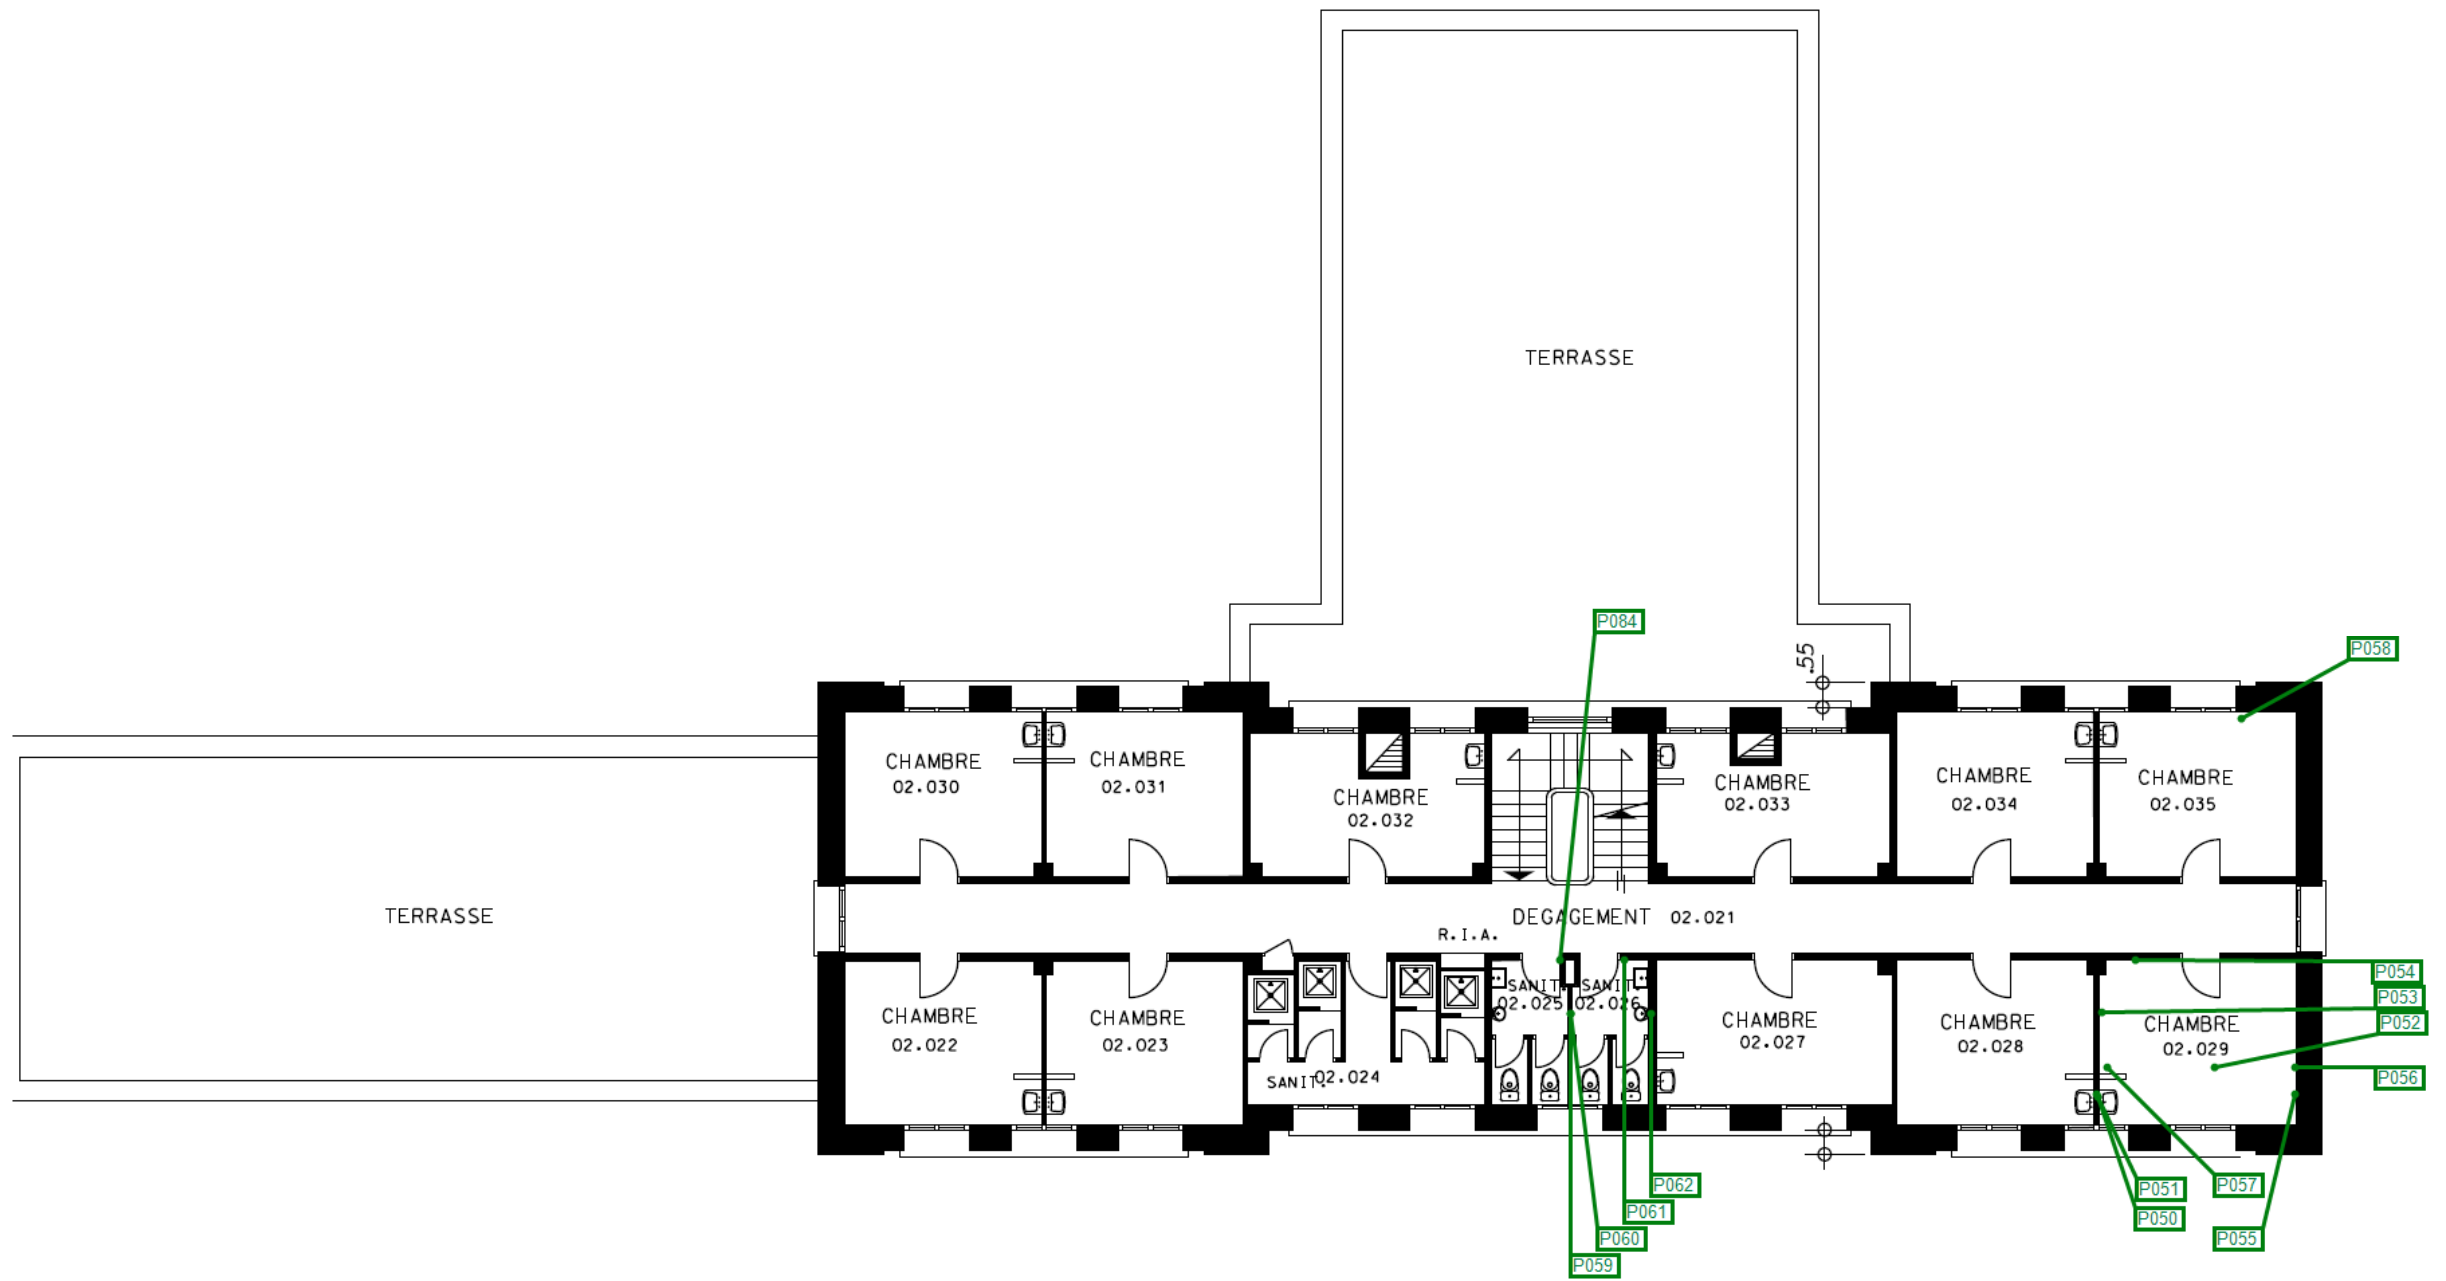


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	ESID de BREST - BCRM DE BREST
N° dossier :	14291269
N° planche :	5/6 Version : 0
Type :	Plan client
Date :	10/05/2022
Intervenant :	LE CALVEZ Xavier
Origine du plan :	Fourni par le client
Titre :	Croquis N°5
Adresse :	ETS MARITIME LANVEOC POULMIC rue de Poulmic 29160 LANVÉOC
Bât.- Niv. - Lot :	Etage 3
Commentaire :	


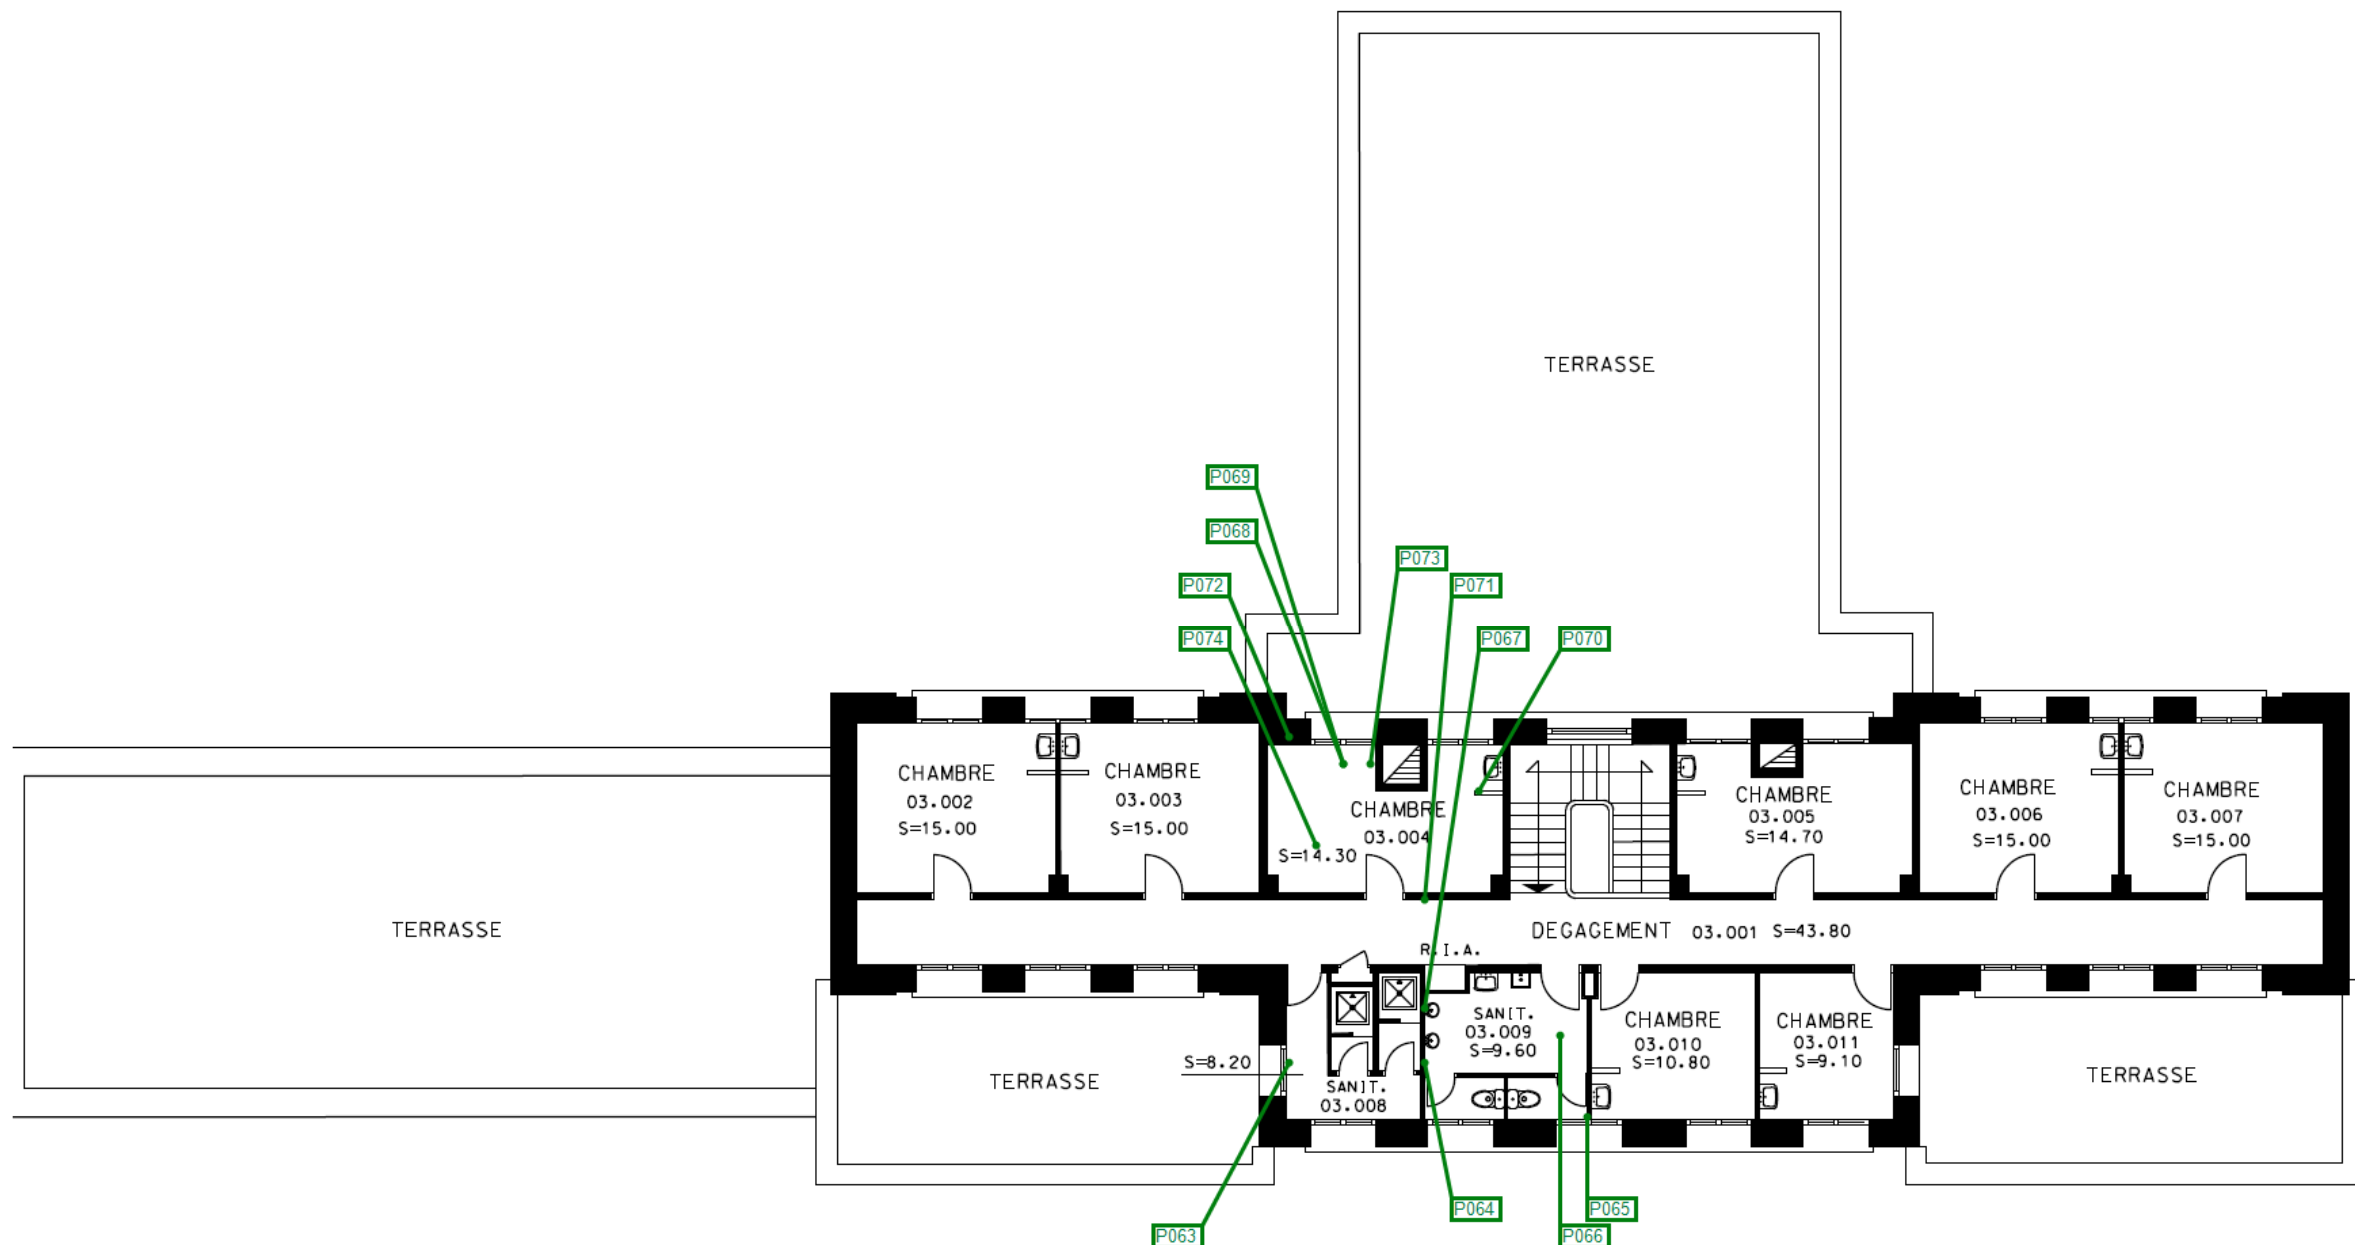


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID de BREST - BCRM DE BREST	
N° dossier :	14291269	
N° planche :	6/6	Version : 0
Type :	Croquis	
Date :	10/05/2022	
Intervenant :	LE CALVEZ Xavier	
Origine du plan :	Diagnosticteur	
Titre :	Croquis N°6	
Adresse :	ETS MARITIME LANVEOC POULMIC rue de Poulmic 29160 LANVÉOC	
Bât.- Niv. - Lot :	Etagé 4	
Commentaire :		
Légende :  Mitron en Arrienne		



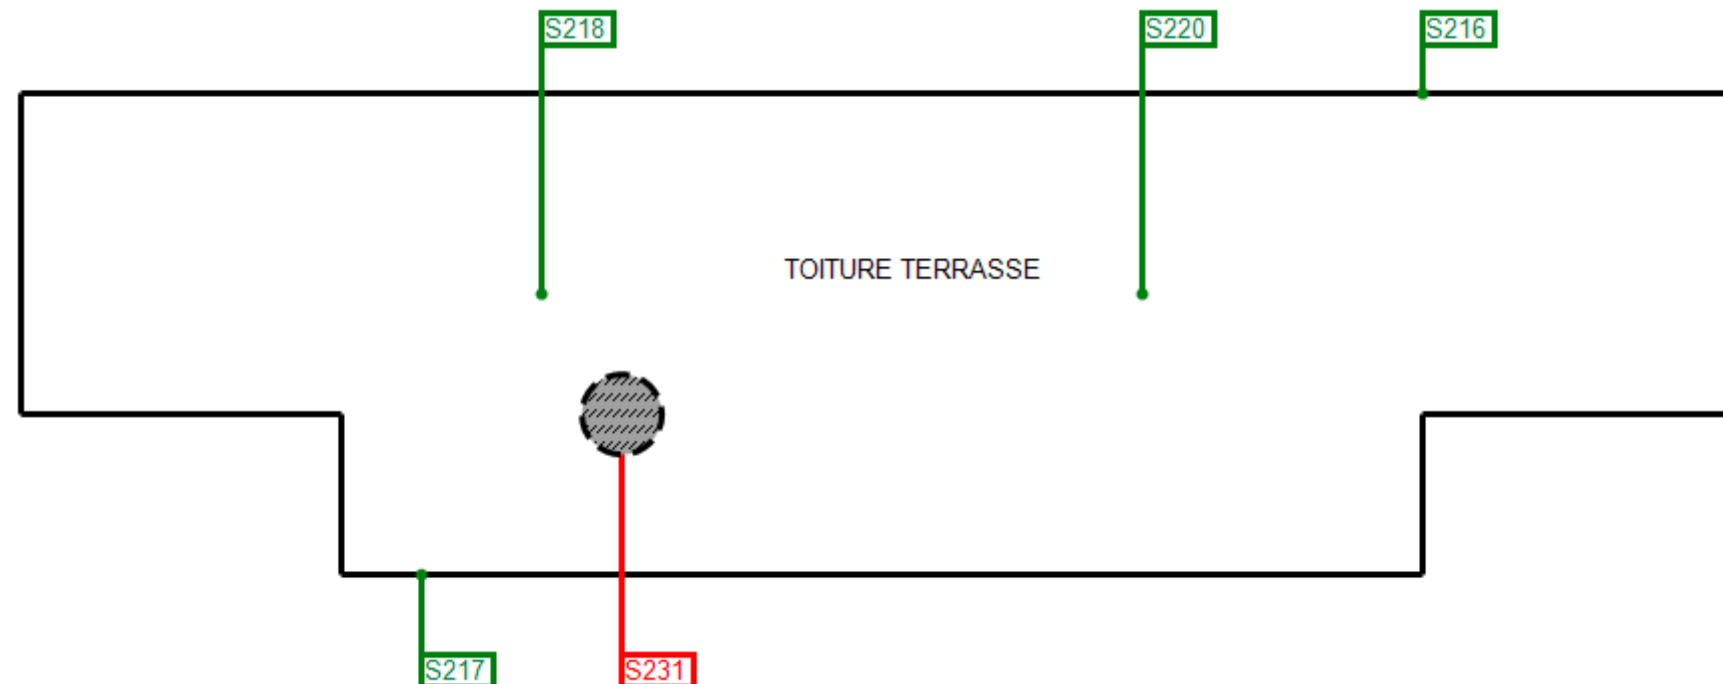

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

Document 1



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 1/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22A009681-001 - 1 / 00.022 / COLLE DE CARRELAGE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22A009681-002 - 2 / 00.022 / JOINT DE CARRELAGE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22A009681-003 - 3 / 00.022 / COLLE DE PLINTHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 2



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 2/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	22A009681-004 - 4 / 00.022 / MASTIC DE VITRAGE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	22A009681-005 - 5 / 00.022 / ENDUIT PLATRE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	22A009681-006 - 6 / 00.022 / PEINTURE					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 3



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 3/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	22A009681-007 - 7 / 00.022 / JOINT DE PLINTHE	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	22A009681-008 - 8 / 00.022 / FAUX-PLAFOND	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	22A009681-009 - 9 / 00.022 / PEINTURE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	22A009681-010 - 10 / 00.022 / JOINT BITUMINEUX					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 4



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 4/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	22A009681-011 - 11 / 00.022 / ENDUIT PLATRE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	22A009681-012 - 12 / 00.022 / ENDUIT PLATRE	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	22A009681-013 - 13 / 00.026 / ENDUIT PLATRE + PEINTURE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 5



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 5/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	22A009681-014 - 14 / 00.028 / COLLE DE FAIENCE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	22A009681-015 - 15 / 00.029 / COLLE DE FAIENCE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	22A009681-016 - 16 / ESCALIER DE SERVICE / NEZ DE MARCHE	Matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (blanc)	MOLP / OV4M	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, grunerite-amiante (amosite)
017	22A009681-017 - 17 / 00.029 / ENDUIT PLATRE + PEINTURE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 6



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 6/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	22A009681-018 - 18 / 00.028 / PEINTURE GOUTELETTE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	22A009681-019 - 19 / 00.023 / ENDUIT PLATRE + PEINTURE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	22A009681-020 - 20 / 00.023 / ENDUIT PLATRE + PEINTURE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	22A009681-021 - 21 / 00.028 / ENDUIT PLATRE + PEINTURE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	22A009681-022 - 22 / 00.028 / PEINTURE					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 7



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 7/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau semi-dur (noir)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	22A009681-023 - 23 / 00.035 / MASTIC DE VITRAGE	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (marron)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	22A009681-024 - 24 / 00.035 / COLLE DE CARRELAGE + JOINT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	22A009681-025 - 25 / 00.035 / COLLE DE PLINTHE + JOINT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	22A009681-026 - 26 / 00.035 / JOINT DE CARRELAGE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 8



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 8/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client : 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	22A009681-027 - 27 / 00.023 / ENDUIT PLATRE + PEINTURE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	22A009681-028 - 28 / 00.023 / PEINTURE	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	22A009681-029 - 29 / 00.035 / JOINT DE PLINTHE	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	22A009681-030 - 30 / 00.032 / COLLE DE CARRELAGE + JOINT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	22A009681-031 - 31 / 00.032 / COLLE DE PLINTHE + JOINT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	22A009681-032 - 32 / 00.032 / COLLE DE CARRELAGE + JOINT					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 9



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 9/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	22A009681-033 - 33 / 00.032 / COLLE DE PLINTHE + JOINT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (noir)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	22A009681-034 - 34 / 00.032 / ENDUIT CIMENT + PEINTURE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	22A009681-035 - 35 / 00.032 / ENDUIT CIMENT + PEINTURE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	22A009681-036 - 36 / TERRASSE / RETEMENT BITUMINEUX	Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (1)	22A009681-037 - 37 / TERRASSE / PARE VAPEUR					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 10



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 10/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	22A009681-038 - 38 / TERRASSE / REVETEMENT BITUMINEUX	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	22A009681-039 - 39 / TERRASSE / PARE VAPEUR	Matériau de type peinture (brillant) (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	22A009681-040 - 40 / TERRASSE / RELEVÉ D'ÉTANCHEITE	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	22A009681-041 - 41 / TERRASSE / RELEVÉ D'ÉTANCHEITE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	22A009681-042 - 42 / TERRASSE / SOLIN					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 11



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 11/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (granulaire) (beige)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	22A009681-043 - 43 / TERRASSE / PEINTURE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (jaune)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	22A009681-044 - 44 / OS1.09 / ENDUIT CIMENT + PEINTURE	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	22A009681-045 - 45 / OS1.09 / PEINTURE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	22A009681-046 - 46 / OS1.09 / JOINT CIMENT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (orange)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	22A009681-047 - 47 / OS1.12 / ENDUIT CIMENT + PEINTURE					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 12



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 12/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	22A009681-048 - 48 / OS1.12 / PEINTURE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	22A009681-049 - 49 / OS1.12 / JOINT CIMENT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (orange)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	22A009681-050 - 50 / 02.029 / COLLE DE FAIENCE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	22A009681-051 - 51 / 02.029 / COLLE DE PLINTHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 13



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 13/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	22A009681-052 - 52 / 02.029 / COLLE DE CARRELAGE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	22A009681-053 - 53 / 02.029 / ENDUIT PLATRE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	22A009681-054 - 54 / 02.029 / ENDUIT PLATRE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	22A009681-055 - 55 / 02.029 / ENDUIT PLATRE					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 14



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 14/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	22A009681-056 - 56 / 02.029 / ENDUIT PLATRE + PEINTURE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	22A009681-057 - 57 / 02.029 / JOINT DE CARRELAGE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	22A009681-058 - 58 / 02.035 / JOINT BITUMINEUX	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	22A009681-059 - 59 / 02.026 / COLLE DE CARRELAGE					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 15



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 15/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (tacheté) (gris) ; matériau souple (fibreuse) (jaune) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	22A009681-060 - 60 / 02.026 / COLLE DE PLINTHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	22A009681-061 - 61 / 02.026 / COLLE DE FAIENCE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	22A009681-062 - 62 / 02.026 / PEINTURE GOUTELETTE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (vert)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	22A009681-063 - 63 / 03.008 / MASTIC DE VITRAGE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 16



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 16/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	22A009681-064 - 64 / 03.009 / COLLE DE FAIENCE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	22A009681-065 - 65 / 03.009 / COLLE DE PLINTHE + JOINT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /HX8C	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	22A009681-066 - 66 / 03.009 / COLLE DE CARRELAGE + JOINT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (violet)	MET /C4HP	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET /OJY5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	22A009681-067 - 67 / 03.009 / ENDUIT PLATRE + PEINTURE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET /OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 17



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 17/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	22A009681-068 - 68 / 03.004 / COLLE DE CARRELAGE + JOINT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	22A009681-069 - 69 / 03.004 / JOINT DE CARRELAGE	Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	22A009681-070 - 70 / 03.004 / COLLE DE FAIENCE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	22A009681-071 - 71 / 03.004 / ENDUIT PLATRE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 18



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 18/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	22A009681-072 - 72 / 03.004 / ENDUIT PLATRE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	22A009681-073 - 73 / 03.004 / ENDUIT PLATRE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	22A009681-074 - 74 / 03.004 / ENDUIT PLATRE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 19



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 19/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075 (2)	22A009681-075 - 75 / 01.036 / PEINTURE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MOLP / OV4M	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
076	22A009681-076 - 76 / FACADE / ENDUIT CIMENT + PEINTURE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	22A009681-077 - 77 / FACADE / ENDUIT CIMENT + PEINTURE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	22A009681-078 - 78 / OS1.18 / ENDUIT CIMENT + PEINTURE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 20



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 20/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	22A009681-079 - 79 / FACADE / ENDUIT CIMENT + PEINTURE	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	22A009681-080 - 80 / FACADE / ENDUIT CIMENT + PEINTURE	Matériau de type système d'enduit peinture (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	22A009681-081 - 81 / FACADE / ENDUIT CIMENT + PEINTURE	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	22A009681-082 - 82 / FACADE / PEINTURE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / OZ9K	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 21



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-021305-01

Date d'émission de rapport : 09/04/2022 8:45

Page 21/21

Référence laboratoire N° : 22RI014741

Référence de suivi du dossier N° : 22A009681

Reçu au laboratoire le : 01/04/2022

Date de réception :

Date d'analyse : 08/04/2022

Référence dossier Client: 22A009681 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Hanna Mielech
Chargé de relations clients

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 21 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



BUREAU
VERITAS

Document 22



Analyses pour le Bâtiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur LE CALVEZ Xavier
26 Rue de l'Eau Blanche
29200 BREST

Notre référence : AR-22-LE-033609-01

Numéro de dossier : 22A012870

Référence de dossier : 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22A012870-001 - Référence 83 / 00.023 / *PEINTURE*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22A012870-002 - Référence 84 / 02.021 / *PEINTURE*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22A012870-003 - Référence 85 / 01.021 / *PEINTURE*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS
20, rue du Koderberg
67700 Saverny

Tél: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33 3 88 91 05 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 500 320 € RCS Saverny SIRET 489 017 897 00013 TVA FR 95 489 017 897 APE 7120B

Document 23



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT EST SAS
REFERANT ST LABO**
20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-027153-01 Date d'émission de rapport : 04/05/2022 23:45 Page 1/2
Référence laboratoire N° : 22RI019225 Référence de suivi du dossier N° : 22A012870
Reçu au laboratoire le : 29/04/2022 Date de réception : 28/04/2022
Date d'analyse : 04/05/2022
Référence dossier Client: 22A012870 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22A012870-001 - 83 / 00.023 / PEINTURE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (beige)	MET / T4TF	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22A012870-002 - 84 / 02.021 / PEINTURE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (beige)	MET / XG7G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22A012870-003 - 85 / 01.021 / PEINTURE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (marron)	MET / XG7G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050; Janvier 1996

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

Document 24



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-027153-01

Date d'émission de rapport : 04/05/2022 23:45

Page 2/2

Référence laboratoire N° : 22RI019225

Référence de suivi du dossier N° : 22A012870

Reçu au laboratoire le : 29/04/2022

Date de réception : 28/04/2022

Date d'analyse : 04/05/2022

Référence dossier Client: 22A012870 - 14291269_29_LANVEOC_ESID_BOIS BELLEAU

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.


NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

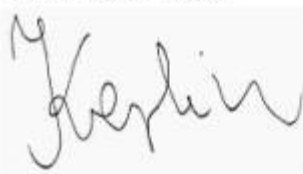

Adriana Kerlin
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : SYNTHESE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

2001 - Plancher Colle Carrelage						Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.022	Plancher	X	Colle - Carrelage	S001	P001
Rez de chaussée	00.024	Plancher		Colle - Carrelage	S299	P001Z PSO
Rez de chaussée	00.025	Plancher		Colle - Carrelage	S305	P001Z PSO
Rez de chaussée	00.026	Plancher		Colle - Carrelage	S314	P001Z PSO
Rez de chaussée	00.027	Plancher		Colle - Carrelage	S323	P001Z PSO
Rez de chaussée	00.028	Plancher		Colle - Carrelage	S289	P001Z PSO
Rez de chaussée	00.029	Plancher		Colle - Carrelage	S294	P001Z PSO
Rez de chaussée	00.030	Plancher		Colle - Carrelage	S279	P001Z PSO
Rez de chaussée	00.031	Plancher		Colle - Carrelage	S270	P001Z PSO
Rez de chaussée	00.033	Plancher		Colle - Carrelage	S332	P001Z PSO
Rez de chaussée	00.034	Plancher		Colle - Carrelage	S341	P001Z PSO
Rez de chaussée	00.035	Plancher n°2		Colle - Carrelage	S350	P001Z PSO
		Plancher n°1		Colle + joint - Carrelage	S016	P024



**BUREAU
VERITAS**

2002 - Plancher Joint Carrelage

Continue : **NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.022	Plancher	X	Joint - Carrelage	S002	P002
Rez de chaussée	00.024	Plancher		Joint - Carrelage	S300	P002Z PSO
Rez de chaussée	00.025	Plancher		Joint - Carrelage	S306	P002Z PSO
Rez de chaussée	00.026	Plancher		Joint - Carrelage	S315	P002Z PSO
Rez de chaussée	00.027	Plancher		Joint - Carrelage	S324	P002Z PSO
Rez de chaussée	00.028	Plancher		Joint - Carrelage	S290	P002Z PSO
Rez de chaussée	00.029	Plancher		Joint - Carrelage	S295	P002Z PSO
Rez de chaussée	00.030	Plancher		Joint - Carrelage	S280	P002Z PSO
Rez de chaussée	00.031	Plancher		Joint - Carrelage	S271	P002Z PSO
Rez de chaussée	00.033	Plancher		Joint - Carrelage	S333	P002Z PSO
Rez de chaussée	00.034	Plancher		Joint - Carrelage	S342	P002Z PSO
Rez de chaussée	00.035	Plancher n°1		Joint - Carrelage	S018	P026
		Plancher n°2		Joint - Carrelage	S351	P002Z PSO
Etage 3	03.001	Plancher		Joint - Carrelage	S433	P002Z PSO
Etage 3	03.002	Plancher		Joint - Carrelage	S424	P002Z PSO
Etage 3	03.003	Plancher		Joint - Carrelage	S415	P002Z PSO
Etage 3	03.004	Plancher		Colle + Joint - Carrelage	S182	P068
		Plancher		Joint - Carrelage	S167	P069
Etage 3	03.005	Plancher		Joint - Carrelage	S406	P002Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 190/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	03.006	Plancher		Joint - Carrelage	S397	P002Z PSO
Etage 3	03.007	Plancher		Joint - Carrelage	S388	P002Z PSO
Etage 3	03.010	Plancher		Joint - Carrelage	S379	P002Z PSO
Etage 3	03.011	Plancher		Joint - Carrelage	S370	P002Z PSO
Etage 2	02.021	Plancher		Joint - Carrelage	S361	P002Z PSO
Etage 2	02.022	Plancher		Joint - Carrelage	S141	P002Z PSO
Etage 2	02.023	Plancher		Joint - Carrelage	S150	P002Z PSO
Etage 2	02.027	Plancher		Joint - Carrelage	S078	P002Z PSO
Etage 2	02.028	Plancher		Joint - Carrelage	S069	P002Z PSO
Etage 2	02.029	Plancher		Joint - Carrelage	S052	P057
Etage 2	02.030	Plancher		Joint - Carrelage	S087	P002Z PSO
Etage 2	02.031	Plancher		Joint - Carrelage	S096	P002Z PSO
Etage 2	02.032	Plancher		Joint - Carrelage	S105	P002Z PSO
Etage 2	02.033	Plancher		Joint - Carrelage	S114	P002Z PSO
Etage 2	02.034	Plancher		Joint - Carrelage	S123	P002Z PSO
Etage 2	02.035	Plancher		Joint - Carrelage	S132	P002Z PSO
Etage 1	01.021	Plancher		Joint - Carrelage	S442	P002Z PSO
Etage 1	01.022	Plancher		Joint - Carrelage	S451	P002Z PSO
Etage 1	01.023	Plancher		Joint - Carrelage	S460	P002Z PSO
Etage 1	01.026	Plancher		Joint - Carrelage	S469	P002Z PSO
Etage 1	01.027	Plancher		Joint - Carrelage	S478	P002Z PSO
Etage 1	01.028	Plancher		Joint - Carrelage	S487	P002Z PSO
Etage 1	01.029	Plancher		Joint - Carrelage	S496	P002Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 191/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	01.030	Plancher		Joint - Carrelage	S505	P002Z PSO
Etage 1	01.031	Plancher		Joint - Carrelage	S514	P002Z PSO
Etage 1	01.032	Plancher		Joint - Carrelage	S523	P002Z PSO
Etage 1	01.033	Plancher		Joint - Carrelage	S532	P002Z PSO
Etage 1	01.034	Plancher		Joint - Carrelage	S541	P002Z PSO
Etage 1	01.035	Plancher		Joint - Carrelage	S550	P002Z PSO
Etage 1	01.036	Plancher		Joint - Carrelage	S559	P002Z PSO
Etage 1	01.037	Plancher		Joint - Carrelage	S568	P002Z PSO
Etage 1	01.038	Plancher		Joint - Carrelage	S577	P002Z PSO
Etage 1	01.039	Plancher		Joint - Carrelage	S586	P002Z PSO
Etage 1	01.040	Plancher		Joint - Carrelage	S595	P002Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

2003 - Plinthes Colle Carrelage

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.022	Plinthes		Joint - Carrelage	S006	P007
		Plinthes	X	Colle - Carrelage	S003	P003
Rez de chaussée	00.024	Plinthes		Colle - Carrelage	S303	P003Z PSO
		Plinthes		Joint - Carrelage	S304	P003Z PSO
Rez de chaussée	00.025	Plinthes		Colle - Carrelage	S311	P003Z PSO
		Plinthes		Joint - Carrelage	S312	P003Z PSO
Rez de chaussée	00.026	Plinthes		Colle - Carrelage	S320	P003Z PSO
		Plinthes		Joint - Carrelage	S321	P003Z PSO
Rez de chaussée	00.027	Plinthes		Colle - Carrelage	S329	P003Z PSO
		Plinthes		Joint - Carrelage	S330	P003Z PSO
Rez de chaussée	00.028	Plinthes		Colle - Carrelage	S292	P003Z PSO
		Plinthes		Joint - Carrelage	S293	P003Z PSO
Rez de chaussée	00.029	Plinthes		Colle - Carrelage	S297	P003Z PSO
		Plinthes		Joint - Carrelage	S298	P003Z PSO
Rez de chaussée	00.030	Plinthes		Colle - Carrelage	S285	P003Z PSO
		Plinthes		Joint - Carrelage	S286	P003Z PSO
Rez de chaussée	00.031	Plinthes		Colle - Carrelage	S276	P003Z PSO
		Plinthes		Joint - Carrelage	S277	P003Z PSO
Rez de chaussée	00.033	Plinthes		Colle - Carrelage	S338	P003Z PSO
		Plinthes		Joint - Carrelage	S339	P003Z PSO
Rez de chaussée	00.034	Plinthes		Colle - Carrelage	S347	P003Z PSO
		Plinthes		Joint - Carrelage	S348	P003Z PSO
Rez de	00.035	Plinthes n°2		Colle - Carrelage	S356	P003Z

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 193/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Élément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
chaussée						PSO
		Plinthes n°1		Colle + joint	S017	P025
		Plinthes n°1		Joint	S019	P029
		Plinthes n°2		Joint - Carrelage	S357	P003Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

2004 - Fenêtre Mastic de vitrage

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.022	Fenêtre		Peinture	S005	P006
		Fenêtre	X	Mastic de vitrage	S004	P004
Rez de chaussée	00.025	Fenêtre		Mastic de vitrage	S307	P004Z PSO
		Fenêtre		Peinture	S308	P004Z PSO
Rez de chaussée	00.026	Fenêtre		Mastic de vitrage	S316	P004Z PSO
		Fenêtre		Peinture	S317	P004Z PSO
Rez de chaussée	00.027	Fenêtre		Mastic de vitrage	S325	P004Z PSO
		Fenêtre		Peinture	S326	P004Z PSO
Rez de chaussée	00.030	Fenêtre		Mastic de vitrage	S281	P004Z PSO
		Fenêtre		Peinture	S282	P004Z PSO
Rez de chaussée	00.031	Fenêtre		Mastic de vitrage	S272	P004Z PSO
		Fenêtre		Peinture	S273	P004Z PSO
Rez de chaussée	00.033	Fenêtre		Mastic de vitrage	S334	P004Z PSO
		Fenêtre		Peinture	S335	P004Z PSO
Rez de chaussée	00.034	Fenêtre		Mastic de vitrage	S343	P004Z PSO
		Fenêtre		Peinture	S344	P004Z PSO
Rez de chaussée	00.035	Fenêtre n°2		Mastic de vitrage	S352	P004Z PSO
		Fenêtre n°1		Mastic de vitrage	S015	P023
		Fenêtre n°2		Peinture	S353	P004Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

2005 - Plafond Enduit Plâtre

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.022	Plafond	X	Enduit - Plâtre		P005
Rez de chaussée	00.024	Plafond		Enduit - Plâtre		P005Z PSO
Rez de chaussée	00.025	Plafond n°2		Enduit - Plâtre		P005Z PSO
Rez de chaussée	00.026	Plafond		Enduit - Plâtre		P005Z PSO
Rez de chaussée	00.027	Plafond		Enduit - Plâtre		P005Z PSO
Rez de chaussée	00.030	Plafond		Enduit - Plâtre		P005Z PSO
Rez de chaussée	00.031	Plafond		Enduit - Plâtre		P005Z PSO
Rez de chaussée	00.033	Plafond		Enduit - Plâtre		P005Z PSO
Rez de chaussée	00.034	Plafond		Enduit - Plâtre		P005Z PSO
Rez de chaussée	00.035	Plafond		Enduit - Plâtre		P005Z PSO
Etage 3	03.001	Plafond		Enduit - Plâtre	S431	P005Z PSO
Etage 3	03.002	Plafond		Enduit - Plâtre	S422	P005Z PSO
Etage 3	03.003	Plafond		Enduit - Plâtre	S413	P005Z PSO
Etage 3	03.004	Plafond		Enduit - Plâtre	S165	P074
Etage 3	03.005	Plafond		Enduit - Plâtre	S404	P005Z PSO
Etage 3	03.006	Plafond		Enduit - Plâtre	S395	P005Z PSO
Etage 3	03.007	Plafond		Enduit - Plâtre	S386	P005Z PSO
Etage 3	03.010	Plafond		Enduit - Plâtre	S377	P005Z PSO
Etage 3	03.011	Plafond		Enduit - Plâtre	S368	P005Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 196/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 2	02.021	Plafond		Enduit - Plâtre	S359	P005Z PSO
Etage 2	02.022	Plafond		Enduit - Plâtre	S139	P005Z PSO
Etage 2	02.023	Plafond		Enduit - Plâtre	S148	P005Z PSO
Etage 2	02.027	Plafond		Enduit - Plâtre	S076	P005Z PSO
Etage 2	02.028	Plafond		Enduit - Plâtre	S067	P005Z PSO
Etage 2	02.029	Plafond		Enduit - Plâtre	S051	P056
Etage 2	02.030	Plafond		Enduit - Plâtre	S085	P005Z PSO
Etage 2	02.031	Plafond		Enduit - Plâtre	S094	P005Z PSO
Etage 2	02.032	Plafond		Enduit - Plâtre	S103	P005Z PSO
Etage 2	02.033	Plafond		Enduit - Plâtre	S112	P005Z PSO
Etage 2	02.034	Plafond		Enduit - Plâtre	S121	P005Z PSO
Etage 2	02.035	Plafond		Enduit - Plâtre	S130	P005Z PSO
Etage 1	01.021	Plafond n°2		Enduit - Plâtre	S440	P005Z PSO
Etage 1	01.022	Plafond		Enduit - Plâtre	S449	P005Z PSO
Etage 1	01.023	Plafond		Enduit - Plâtre	S458	P005Z PSO
Etage 1	01.026	Plafond		Enduit - Plâtre	S467	P005Z PSO
Etage 1	01.027	Plafond		Enduit - Plâtre	S476	P005Z PSO
Etage 1	01.028	Plafond		Enduit - Plâtre	S485	P005Z PSO
Etage 1	01.029	Plafond		Enduit - Plâtre	S494	P005Z PSO
Etage 1	01.030	Plafond		Enduit - Plâtre	S503	P005Z PSO
Etage 1	01.031	Plafond		Enduit - Plâtre	S512	P005Z PSO
Etage 1	01.032	Plafond		Enduit - Plâtre	S521	P005Z PSO
Etage 1	01.033	Plafond		Enduit - Plâtre	S530	P005Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 197/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	01.034	Plafond		Enduit - Plâtre	S539	P005Z PSO
Etage 1	01.035	Plafond		Enduit - Plâtre	S548	P005Z PSO
Etage 1	01.036	Plafond		Enduit - Plâtre	S557	P005Z PSO
Etage 1	01.037	Plafond		Enduit - Plâtre	S566	P005Z PSO
Etage 1	01.038	Plafond		Enduit - Plâtre	S575	P005Z PSO
Etage 1	01.039	Plafond		Enduit - Plâtre	S584	P005Z PSO
Etage 1	01.040	Plafond		Enduit - Plâtre	S593	P005Z PSO

2006 - Plafond Dalles de faux-plafond

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.022	Plafond	X	Dalles de faux-plafond		P008
Rez de chaussée	00.025	Plafond n°1		Dalles de faux-plafond		P008Z PSO
Rez de chaussée	00.026	Plafond		Dalles de faux-plafond		P008Z PSO
Rez de chaussée	00.027	Plafond		Dalles de faux-plafond		P008Z PSO
Rez de chaussée	00.031	Plafond		Dalles de faux-plafond		P008Z PSO
Rez de chaussée	00.033	Plafond		Dalles de faux-plafond		P008Z PSO
Rez de chaussée	00.034	Plafond		Dalles de faux-plafond		P008Z PSO
Rez de chaussée	00.035	Plafond		Dalles de faux-plafond		P008Z PSO

**BUREAU
VERITAS****Z007 - Radiateurs Peinture****Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.022	Radiateurs	X	Peinture	S007	P009
Rez de chaussée	00.025	Radiateurs		Peinture	S313	P009Z PSO
Rez de chaussée	00.026	Radiateurs		Peinture	S322	P009Z PSO
Rez de chaussée	00.027	Radiateurs		Peinture	S331	P009Z PSO
Rez de chaussée	00.030	Radiateurs		Peinture	S287	P009Z PSO
Rez de chaussée	00.031	Radiateurs		Peinture	S278	P009Z PSO
Rez de chaussée	00.033	Radiateurs		Peinture	S340	P009Z PSO
Rez de chaussée	00.034	Radiateurs		Peinture	S349	P009Z PSO
Rez de chaussée	00.035	Radiateurs		Peinture	S358	P009Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

2008 - Fenêtres Joint de dormant Bitumineux

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.022	Fenêtres	X	Joint de dormant - Bitumineux		P010
Rez de chaussée	00.025	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux		P010Z PSO
Rez de chaussée	00.026	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux		P010Z PSO
Rez de chaussée	00.027	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux		P010Z PSO
Rez de chaussée	00.030	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux		P010Z PSO
Rez de chaussée	00.031	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux		P010Z PSO
Rez de chaussée	00.033	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux		P010Z PSO
Rez de chaussée	00.034	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux		P010Z PSO
Rez de chaussée	00.035	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux		P010Z PSO
Etage 3	03.001	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S435	P010Z PSO
Etage 3	03.002	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S426	P010Z PSO
Etage 3	03.003	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S417	P010Z PSO
Etage 3	03.004	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S169	P010Z PSO
Etage 3	03.005	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S408	P010Z PSO
Etage 3	03.006	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S399	P010Z PSO
Etage 3	03.007	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S390	P010Z PSO
Etage 3	03.010	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S381	P010Z PSO
Etage 3	03.011	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S372	P010Z PSO
Etage 2	02.021	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S363	P010Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 200/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 2	02.022	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S143	P010Z PSO
Etage 2	02.023	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S152	P010Z PSO
Etage 2	02.027	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S080	P010Z PSO
Etage 2	02.028	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S071	P010Z PSO
Etage 2	02.029	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S066	P010Z PSO
Etage 2	02.030	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S089	P010Z PSO
Etage 2	02.031	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S098	P010Z PSO
Etage 2	02.032	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S107	P010Z PSO
Etage 2	02.033	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S116	P010Z PSO
Etage 2	02.034	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S125	P010Z PSO
Etage 2	02.035	Fenêtres n°1		Joint de dormant - Bitumineux	S053	P058
Etage 1	01.021	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S444	P010Z PSO
Etage 1	01.022	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S453	P010Z PSO
Etage 1	01.023	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S462	P010Z PSO
Etage 1	01.026	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S471	P010Z PSO
Etage 1	01.027	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S480	P010Z PSO
Etage 1	01.028	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S489	P010Z PSO
Etage 1	01.029	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S498	P010Z PSO
Etage 1	01.030	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S507	P010Z PSO
Etage 1	01.031	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S516	P010Z PSO
Etage 1	01.032	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S525	P010Z PSO
Etage 1	01.033	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S534	P010Z PSO
Etage 1	01.034	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S543	P010Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 201/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	01.035	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S552	P010Z PSO
Etage 1	01.036	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S561	P010Z PSO
Etage 1	01.037	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S570	P010Z PSO
Etage 1	01.038	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S579	P010Z PSO
Etage 1	01.039	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S588	P010Z PSO
Etage 1	01.040	Fenêtres		Joint de dormant - Bitumineux	S597	P010Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

2009 - Murs Enduit Plâtre

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.022	Murs	X	Enduit - Plâtre	S009	P012
Rez de chaussée	00.024	Murs		Enduit - Plâtre	S302	P012Z PSO
Rez de chaussée	00.025	Murs		Enduit - Plâtre	S310	P012Z PSO
Rez de chaussée	00.026	Murs		Enduit - Plâtre	S319	P012Z PSO
Rez de chaussée	00.027	Murs		Enduit - Plâtre	S328	P012Z PSO
Rez de chaussée	00.030	Murs n°1		Enduit - Plâtre	S284	P012Z PSO
Rez de chaussée	00.031	Murs		Enduit - Plâtre	S275	P012Z PSO
Rez de chaussée	00.033	Murs		Enduit - Plâtre	S337	P012Z PSO
Rez de chaussée	00.034	Murs		Enduit - Plâtre	S346	P012Z PSO
Rez de chaussée	00.035	Murs		Enduit - Plâtre	S355	P012Z PSO
Etage 3	03.001	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S438	P012Z PSO
Etage 3	03.002	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S429	P012Z PSO
Etage 3	03.003	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S420	P012Z PSO
Etage 3	03.004	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S172	P073
Etage 3	03.005	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S411	P012Z PSO
Etage 3	03.006	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S402	P012Z PSO
Etage 3	03.007	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S393	P012Z PSO
Etage 3	03.010	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S384	P012Z PSO
Etage 3	03.011	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S375	P012Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 203/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 2	02.021	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S366	P012Z PSO
Etage 2	02.022	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S146	P012Z PSO
Etage 2	02.023	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S155	P012Z PSO
Etage 2	02.027	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S083	P012Z PSO
Etage 2	02.028	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S074	P012Z PSO
Etage 2	02.029	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S049	P055
Etage 2	02.030	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S092	P012Z PSO
Etage 2	02.031	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S101	P012Z PSO
Etage 2	02.032	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S110	P012Z PSO
Etage 2	02.033	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S119	P012Z PSO
Etage 2	02.034	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S128	P012Z PSO
Etage 2	02.035	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S137	P012Z PSO
Etage 1	01.021	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S447	P012Z PSO
Etage 1	01.022	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S456	P012Z PSO
Etage 1	01.023	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S465	P012Z PSO
Etage 1	01.026	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S474	P012Z PSO
Etage 1	01.027	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S483	P012Z PSO
Etage 1	01.028	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S492	P012Z PSO
Etage 1	01.029	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S501	P012Z PSO
Etage 1	01.030	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S510	P012Z PSO
Etage 1	01.031	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S519	P012Z PSO
Etage 1	01.032	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S528	P012Z PSO
Etage 1	01.033	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S537	P012Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
---	--	----------------------

OS490/14291269

Page 204/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	01.034	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S546	P012Z PSO
Etage 1	01.035	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S555	P012Z PSO
Etage 1	01.036	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S564	P012Z PSO
Etage 1	01.037	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S573	P012Z PSO
Etage 1	01.038	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S582	P012Z PSO
Etage 1	01.039	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S591	P012Z PSO
Etage 1	01.040	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S600	P012Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

2010 - Cloison Enduit + peinture

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.026	Cloison	X	Enduit + peinture		P013
Etage 3	03.001	Cloison		Enduit + peinture	S434	P013Z PSO
Etage 3	03.002	Cloison		Enduit + peinture	S425	P013Z PSO
Etage 3	03.003	Cloison		Enduit + peinture	S416	P013Z PSO
Etage 3	03.004	Cloison		Enduit + peinture	S168	P071
Etage 3	03.005	Cloison		Enduit + peinture	S407	P013Z PSO
Etage 3	03.006	Cloison		Enduit + peinture	S398	P013Z PSO
Etage 3	03.007	Cloison		Enduit + peinture	S389	P013Z PSO
Etage 3	03.010	Cloison		Enduit + peinture	S380	P013Z PSO
Etage 3	03.011	Cloison		Enduit + peinture	S371	P013Z PSO
Etage 2	02.021	Cloison		Enduit + peinture	S362	P013Z PSO
Etage 2	02.022	Cloison		Enduit + peinture	S142	P013Z PSO
Etage 2	02.023	Cloison		Enduit + peinture	S151	P013Z PSO
Etage 2	02.027	Cloison		Enduit + peinture	S079	P013Z PSO
Etage 2	02.028	Cloison		Enduit + peinture	S070	P013Z PSO
Etage 2	02.029	Cloison		Enduit + peinture	S050	P053
Etage 2	02.030	Cloison		Enduit + peinture	S088	P013Z PSO
Etage 2	02.031	Cloison		Enduit + peinture	S097	P013Z PSO
Etage 2	02.032	Cloison		Enduit + peinture	S106	P013Z PSO
Etage 2	02.033	Cloison		Enduit + peinture	S115	P013Z PSO
Etage 2	02.034	Cloison		Enduit + peinture	S124	P013Z PSO
Etage 2	02.035	Cloison		Enduit + peinture	S133	P013Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 206/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	01.021	Cloison		Enduit + peinture	S443	P013Z PSO
Etage 1	01.022	Cloison		Enduit + peinture	S452	P013Z PSO
Etage 1	01.023	Cloison		Enduit + peinture	S461	P013Z PSO
Etage 1	01.026	Cloison		Enduit + peinture	S470	P013Z PSO
Etage 1	01.027	Cloison		Enduit + peinture	S479	P013Z PSO
Etage 1	01.028	Cloison		Enduit + peinture	S488	P013Z PSO
Etage 1	01.029	Cloison		Enduit + peinture	S497	P013Z PSO
Etage 1	01.030	Cloison		Enduit + peinture	S506	P013Z PSO
Etage 1	01.031	Cloison		Enduit + peinture	S515	P013Z PSO
Etage 1	01.032	Cloison		Enduit + peinture	S524	P013Z PSO
Etage 1	01.033	Cloison		Enduit + peinture	S533	P013Z PSO
Etage 1	01.034	Cloison		Enduit + peinture	S542	P013Z PSO
Etage 1	01.035	Cloison		Enduit + peinture	S551	P013Z PSO
Etage 1	01.036	Cloison		Enduit + peinture	S560	P013Z PSO
Etage 1	01.037	Cloison		Enduit + peinture	S569	P013Z PSO
Etage 1	01.038	Cloison		Enduit + peinture	S578	P013Z PSO
Etage 1	01.039	Cloison		Enduit + peinture	S587	P013Z PSO
Etage 1	01.040	Cloison		Enduit + peinture	S596	P013Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

Z011 - Murs Colle de faïence	Continue : NON
-------------------------------------	-----------------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.028	Murs n°1	X	Colle de faïence		P014
Rez de chaussée	00.029	Murs n°1		Colle de faïence	S010	P015
Rez de chaussée	00.030	Murs n°2		Colle de faïence	S288	P014Z PSO

Z012 - Escalier Nez de marche	Continue : NON
--------------------------------------	-----------------------

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Façades		Escalier	X	Nez de marche	S011	P016



**BUREAU
VERITAS**

2013 - Cloison Peinture goutelette

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.028	Cloison	X	Peinture goutelette		P018
Rez de chaussée	00.029	Cloison		Enduit + peinture goutelette		P017
Etage 3	03.008	Cloison n°1		Peinture goutelette		P018Z PSO
		Cloison n°2		Enduit + peinture goutelette		P018Z PSO
Etage 3	03.009	Cloison n°1		Peinture goutelette		P018Z PSO
		Cloison n°2		Enduit + peinture goutelette		P067
Etage 2	02.024	Cloison n°1		Peinture goutelette		P018Z PSO
		Cloison n°2		Enduit + peinture goutelette		P018Z PSO
Etage 2	02.025	Cloison n°1		Peinture goutelette		P018Z PSO
		Cloison n°2		Enduit + peinture goutelette		P018Z PSO
Etage 2	02.026	Cloison n°2		Enduit + peinture goutelette		P018Z PSO
		Cloison n°1		Peinture goutelette		P062
Etage 1	01.024	Cloison n°1		Peinture goutelette		P018Z PSO
		Cloison n°2		Enduit + peinture goutelette		P018Z PSO
Etage 1	01.025	Cloison n°1		Peinture goutelette		P018Z PSO
		Cloison n°2		Enduit + peinture goutelette		P018Z PSO

2014 - Murs Enduit + peinture

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.023	Murs	X	Enduit + peinture		P019
		Murs		Enduit + peinture granuleuse	S012	P020
		Murs		Enduit + peinture	S021	P027
		Murs		Enduit + peinture granuleuse	S020	P028

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 209/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Z015 - Plafond Enduit + peinture Plâtre **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.028	Plafond	X	Enduit + peinture - Plâtre	S013	P021
Etage 3	03.008	Plafond		Enduit + peinture - Plâtre	S174	P021Z PSO
Etage 3	03.009	Plafond		Enduit + peinture - Plâtre	S178	P021Z PSO
Etage 2	02.024	Plafond		Enduit + peinture - Plâtre	S062	P021Z PSO
Etage 2	02.025	Plafond		Enduit + peinture - Plâtre	S058	P084
Etage 2	02.026	Plafond		Enduit + peinture - Plâtre	S057	P021Z PSO
Etage 1	01.024	Plafond		Enduit + peinture - Plâtre	S157	P021Z PSO
Etage 1	01.025	Plafond		Enduit + peinture - Plâtre	S161	P021Z PSO

Z016 - Mur Peinture Noire **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.028	Mur	X	Peinture - Noire	S014	P022

Z017 - Plancher Colle + joint Carrelage **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.032	Plancher	X	Colle + joint - Carrelage	S022	P030
		Plancher		Colle + joint - Carrelage	S024	P032

Z018 - Plinthes Colle + joint **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.032	Plinthes	X	Colle + joint	S023	P031
		Plinthes		Colle + joint	S025	P033



**BUREAU
VERITAS**

Z019 - Murs Enduit ciment + peinture	Continue : NON
---	-----------------------

Etag	Local / partie d'immeublel	Elément	Témo	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.032	Murs		Enduit ciment + peinture	S027	P035
		Murs	X	Enduit ciment + peinture	S026	P034

Z020 - Porte Dormant Joint de dormant	Continue : NON
--	-----------------------

Etag	Local / partie d'immeublel	Elément	Témo	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.032	Porte - Dormant	X	Joint de dormant	S028	

Z021 - Plancher Etanchéité bitumineuse Noire	Continue : NON
---	-----------------------

Etag	Local / partie d'immeublel	Elément	Témo	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etag 3	Toitures terrasse	Plancher		Etanchéité bitumineuse - Noire	S210	P036Z PSO
		Plancher		Etanchéité bitumineuse - Noire	S212	P036Z PSO
Etag 2	Toiture terrasse	Plancher		Etanchéité bitumineuse - Noire	S202	P036Z PSO
		Plancher		Etanchéité bitumineuse - Noire	S204	P036Z PSO
Etag 1	Toiture terrasse	Plancher	X	Etanchéité bitumineuse - Noire	S032	P036
		Plancher		Etanchéité bitumineuse - Noire	S031	P038
Etag 4	Toiture terrasse n°3	Plancher		Etanchéité bitumineuse - Noire	S218	P036Z PSO
		Plancher		Etanchéité bitumineuse - Noire	S220	P036Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

Z022 - Plancher Pare-vapeur bitumineux Noire

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	Toitures terrasse	Plancher		Pare-vapeur bitumineux - Noire	S211	P037Z PSO
		Plancher		Pare-vapeur bitumineux - Noire	S213	P037Z PSO
Etage 2	Toiture terrasse	Plancher		Pare-vapeur bitumineux - Noire	S203	P037Z PSO
		Plancher		Pare-vapeur bitumineux - Noire	S205	P037Z PSO
Etage 1	Toiture terrasse	Plancher	X	Pare-vapeur bitumineux - Noire	S029	P037
		Plancher		Pare-vapeur bitumineux - Noire	S030	P039
Etage 4	Toiture terrasse n°3	Plancher		Pare-vapeur bitumineux - Noire	S219	P037Z PSO
		Plancher		Pare-vapeur bitumineux - Noire	S221	P037Z PSO

Z023 - Murs Relevé d'étanchéité bitumineux Noire

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	Toitures terrasse	Murs		Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	S208	P040Z PSO
		Murs		Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	S209	P040Z PSO
Etage 2	Toiture terrasse	Murs		Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	S200	P040Z PSO
		Murs		Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	S201	P040Z PSO
Etage 1	Toiture terrasse	Murs		Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	S034	P041
		Murs	X	Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	S033	P040
Etage 4	Toiture terrasse n°3	Murs		Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	S216	P040Z PSO
		Murs		Relevé d'étanchéité bitumineux - Noire	S217	P040Z PSO

**BUREAU
VERITAS****Z024 - Mur Solin Mortier Gris** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	Toiture terrasse	Mur - Solin	X	Mortier - Gris	S035	P042

Z025 - Garde-corps Peinture Beige **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	Toiture terrasse	Garde-corps	X	Peinture - Beige	S036	P043

Z026 - Plafond Enduit ciment + peinture Blanche **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Sous-sol	0S1.09	Plafond	X	Enduit ciment + peinture - Blanche	S037	P044
Sous-sol	0S1.10	Plafond		Enduit ciment + peinture - Blanche	S237	P044Z PSO
Sous-sol	0S1.11	Plafond		Enduit ciment + peinture - Blanche	S240	P044Z PSO
Sous-sol	0S1.18	Plafond		Enduit ciment + peinture - Blanche	S185	P078
Sous-sol	0S1.08	Plafond		Enduit ciment + peinture - Blanche	S233	P044Z PSO

**BUREAU
VERITAS****Z027 - Plafond Joint ciment Gris****Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Sous-sol	0S1.09	Plafond	X	Joint ciment - Gris	S038	P045
Sous-sol	0S1.10	Plafond		Joint ciment - Gris	S238	P045Z PSO
Sous-sol	0S1.11	Plafond		Joint ciment - Gris	S241	P045Z PSO
Sous-sol	0S1.12	Plafond		Joint ciment - Gris	S044	P049
Sous-sol	0S1.13	Plafond		Joint ciment - Gris	S245	P045Z PSO
Sous-sol	0S1.14	Plafond		Joint ciment - Gris	S249	P045Z PSO
Sous-sol	0S1.15	Plafond		Joint ciment - Gris	S253	P045Z PSO
Sous-sol	0S1.16	Plafond		Joint ciment - Gris	S257	P045Z PSO
Sous-sol	0S1.17	Plafond		Joint ciment - Gris	S261	P045Z PSO
Sous-sol	0S1.20	Plafond		Joint ciment - Gris	S265	P045Z PSO
Sous-sol	0S1.21	Plafond		Joint ciment - Gris	S268	P045Z PSO
Sous-sol	0S1.08	Plafond		Joint ciment - Gris	S234	P045Z PSO

**BUREAU
VERITAS****Z028 - Plafond Peinture Blanche****Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Sous-sol	0S1.09	Plafond	X	Peinture - Blanche	S039	P046
Sous-sol	0S1.10	Plafond		Peinture - Blanche	S236	P046Z PSO
Sous-sol	0S1.11	Plafond		Peinture - Blanche	S239	P046Z PSO
Sous-sol	0S1.12	Plafond		Peinture - Blanche	S042	P048
Sous-sol	0S1.13	Plafond		Peinture - Blanche	S244	P046Z PSO
Sous-sol	0S1.14	Plafond		Peinture - Blanche	S248	P046Z PSO
Sous-sol	0S1.15	Plafond		Peinture - Blanche	S252	P046Z PSO
Sous-sol	0S1.16	Plafond		Peinture - Blanche	S256	P046Z PSO
Sous-sol	0S1.17	Plafond		Peinture - Blanche	S260	P046Z PSO
Sous-sol	0S1.20	Plafond		Peinture - Blanche	S264	P046Z PSO
Sous-sol	0S1.21	Plafond		Peinture - Blanche	S267	P046Z PSO
Sous-sol	0S1.08	Plafond		Peinture - Blanche	S232	P046Z PSO

**BUREAU
VERITAS****2029 - Conduit de fluide Calorifuge + enveloppe****Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Sous-sol	0S1.09	Conduit de fluide n°1	X	Calorifuge + enveloppe	S040	
Sous-sol	0S1.10	Conduit de fluide n°1		Calorifuge + enveloppe	S226	
Sous-sol	0S1.11	Conduit de fluide n°1		Calorifuge + enveloppe	S227	
Sous-sol	0S1.12	Conduit de fluide n°1		Calorifuge + enveloppe	S041	
		Conduit de fluide n°2		Calorifuge + enveloppe	S228	
Sous-sol	0S1.13	Conduit de fluide n°2		Calorifuge + enveloppe	S242	
Sous-sol	0S1.14	Conduit de fluide		Calorifuge + enveloppe	S247	
Sous-sol	0S1.15	Conduit de fluide		Calorifuge + enveloppe	S251	
Sous-sol	0S1.16	Conduit de fluide		Calorifuge + enveloppe	S255	
Sous-sol	0S1.17	Conduit de fluide		Calorifuge + enveloppe	S259	
Sous-sol	0S1.20	Conduit de fluide n°2		Calorifuge + enveloppe	S263	
Sous-sol	0S1.08	Conduit de fluide		Calorifuge + enveloppe	S235	



**BUREAU
VERITAS**

Z030 - Murs Enduit ciment + peinture Blanche

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Sous-sol	0S1.12	Murs	X	Enduit ciment + peinture - Blanche	S043	P047
Sous-sol	0S1.13	Murs		Enduit ciment + peinture - Blanche	S246	P047Z PSO
Sous-sol	0S1.14	Murs		Enduit ciment + peinture - Blanche	S250	P047Z PSO
Sous-sol	0S1.15	Murs		Enduit ciment + peinture - Blanche	S254	P047Z PSO
Sous-sol	0S1.16	Murs		Enduit ciment + peinture - Blanche	S258	P047Z PSO
Sous-sol	0S1.17	Murs		Enduit ciment + peinture - Blanche	S262	P047Z PSO
Sous-sol	0S1.20	Murs		Enduit ciment + peinture - Blanche	S266	P047Z PSO
Sous-sol	0S1.21	Murs		Enduit ciment + peinture - Blanche	S269	P047Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

Z031 - Murs Colle de faïence

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	03.001	Murs n°1		Colle de faïence	S436	P050Z PSO
Etage 3	03.002	Murs n°1		Colle de faïence	S427	P050Z PSO
Etage 3	03.003	Murs n°1		Colle de faïence	S418	P050Z PSO
Etage 3	03.004	Murs n°1		Colle de faïence	S170	P070
Etage 3	03.005	Murs n°1		Colle de faïence	S409	P050Z PSO
Etage 3	03.006	Murs n°1		Colle de faïence	S400	P050Z PSO
Etage 3	03.007	Murs n°1		Colle de faïence	S391	P050Z PSO
Etage 3	03.010	Murs n°1		Colle de faïence	S382	P050Z PSO
Etage 3	03.011	Murs n°1		Colle de faïence	S373	P050Z PSO
Etage 2	02.021	Murs n°1		Colle de faïence	S364	P050Z PSO
Etage 2	02.022	Murs n°1		Colle de faïence	S144	P050Z PSO
Etage 2	02.023	Murs n°1		Colle de faïence	S153	P050Z PSO
Etage 2	02.027	Murs n°1		Colle de faïence	S081	P050Z PSO
Etage 2	02.028	Murs n°1		Colle de faïence	S072	P050Z PSO
Etage 2	02.029	Murs n°1	X	Colle de faïence	S047	P050
Etage 2	02.030	Murs n°1		Colle de faïence	S090	P050Z PSO
Etage 2	02.031	Murs n°1		Colle de faïence	S099	P050Z PSO
Etage 2	02.032	Murs n°1		Colle de faïence	S108	P050Z PSO
Etage 2	02.033	Murs n°1		Colle de faïence	S117	P050Z PSO
Etage 2	02.034	Murs n°1		Colle de faïence	S126	P050Z PSO
Etage 2	02.035	Murs n°1		Colle de faïence	S135	P050Z PSO
Etage 1	01.021	Murs n°1		Colle de faïence	S445	P050Z PSO
Etage 1	01.022	Murs n°1		Colle de faïence	S454	P050Z

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 218/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
						PSO
Etage 1	01.023	Murs n°1		Colle de faïence	S463	P050Z PSO
Etage 1	01.026	Murs n°1		Colle de faïence	S472	P050Z PSO
Etage 1	01.027	Murs n°1		Colle de faïence	S481	P050Z PSO
Etage 1	01.028	Murs n°1		Colle de faïence	S490	P050Z PSO
Etage 1	01.029	Murs n°1		Colle de faïence	S499	P050Z PSO
Etage 1	01.030	Murs n°1		Colle de faïence	S508	P050Z PSO
Etage 1	01.031	Murs n°1		Colle de faïence	S517	P050Z PSO
Etage 1	01.032	Murs n°1		Colle de faïence	S526	P050Z PSO
Etage 1	01.033	Murs n°1		Colle de faïence	S535	P050Z PSO
Etage 1	01.034	Murs n°1		Colle de faïence	S544	P050Z PSO
Etage 1	01.035	Murs n°1		Colle de faïence	S553	P050Z PSO
Etage 1	01.036	Murs n°1		Colle de faïence	S562	P050Z PSO
Etage 1	01.037	Murs n°1		Colle de faïence	S571	P050Z PSO
Etage 1	01.038	Murs n°1		Colle de faïence	S580	P050Z PSO
Etage 1	01.039	Murs n°1		Colle de faïence	S589	P050Z PSO
Etage 1	01.040	Murs n°1		Colle de faïence	S598	P050Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

Z032 - Plinthes Colle

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	03.001	Plinthes		Colle	S439	P051Z PSO
Etage 3	03.002	Plinthes		Colle	S430	P051Z PSO
Etage 3	03.003	Plinthes		Colle	S421	P051Z PSO
Etage 3	03.004	Plinthes		Colle	S173	P051Z PSO
Etage 3	03.005	Plinthes		Colle	S412	P051Z PSO
Etage 3	03.006	Plinthes		Colle	S403	P051Z PSO
Etage 3	03.007	Plinthes		Colle	S394	P051Z PSO
Etage 3	03.010	Plinthes		Colle	S385	P051Z PSO
Etage 3	03.011	Plinthes		Colle	S376	P051Z PSO
Etage 2	02.021	Plinthes		Colle	S367	P051Z PSO
Etage 2	02.022	Plinthes		Colle	S147	P051Z PSO
Etage 2	02.023	Plinthes		Colle	S156	P051Z PSO
Etage 2	02.027	Plinthes		Colle	S084	P051Z PSO
Etage 2	02.028	Plinthes		Colle	S075	P051Z PSO
Etage 2	02.029	Plinthes	X	Colle	S046	P051
Etage 2	02.030	Plinthes		Colle	S093	P051Z PSO
Etage 2	02.031	Plinthes		Colle	S102	P051Z PSO
Etage 2	02.032	Plinthes		Colle	S111	P051Z PSO
Etage 2	02.033	Plinthes		Colle	S120	P051Z PSO
Etage 2	02.034	Plinthes		Colle	S129	P051Z PSO
Etage 2	02.035	Plinthes		Colle	S138	P051Z PSO
Etage 1	01.021	Plinthes		Colle	S448	P051Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 220/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite

**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	01.022	Plinthes		Colle	S457	P051Z PSO
Etage 1	01.023	Plinthes		Colle	S466	P051Z PSO
Etage 1	01.026	Plinthes		Colle	S475	P051Z PSO
Etage 1	01.027	Plinthes		Colle	S484	P051Z PSO
Etage 1	01.028	Plinthes		Colle	S493	P051Z PSO
Etage 1	01.029	Plinthes		Colle	S502	P051Z PSO
Etage 1	01.030	Plinthes		Colle	S511	P051Z PSO
Etage 1	01.031	Plinthes		Colle	S520	P051Z PSO
Etage 1	01.032	Plinthes		Colle	S529	P051Z PSO
Etage 1	01.033	Plinthes		Colle	S538	P051Z PSO
Etage 1	01.034	Plinthes		Colle	S547	P051Z PSO
Etage 1	01.035	Plinthes		Colle	S556	P051Z PSO
Etage 1	01.036	Plinthes		Colle	S565	P051Z PSO
Etage 1	01.037	Plinthes		Colle	S574	P051Z PSO
Etage 1	01.038	Plinthes		Colle	S583	P051Z PSO
Etage 1	01.039	Plinthes		Colle	S592	P051Z PSO
Etage 1	01.040	Plinthes		Colle	S601	P051Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

2033 - Plancher Colle Carrelage

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	03.001	Plancher		Colle - Carrelage	S432	P052Z PSO
Etage 3	03.002	Plancher		Colle - Carrelage	S423	P052Z PSO
Etage 3	03.003	Plancher		Colle - Carrelage	S414	P052Z PSO
Etage 3	03.005	Plancher		Colle - Carrelage	S405	P052Z PSO
Etage 3	03.006	Plancher		Colle - Carrelage	S396	P052Z PSO
Etage 3	03.007	Plancher		Colle - Carrelage	S387	P052Z PSO
Etage 3	03.010	Plancher		Colle - Carrelage	S378	P052Z PSO
Etage 3	03.011	Plancher		Colle - Carrelage	S369	P052Z PSO
Etage 2	02.021	Plancher		Colle - Carrelage	S360	P052Z PSO
Etage 2	02.022	Plancher		Colle - Carrelage	S140	P052Z PSO
Etage 2	02.023	Plancher		Colle - Carrelage	S149	P052Z PSO
Etage 2	02.027	Plancher		Colle - Carrelage	S077	P052Z PSO
Etage 2	02.028	Plancher		Colle - Carrelage	S068	P052Z PSO
Etage 2	02.029	Plancher	X	Colle - Carrelage	S045	P052
Etage 2	02.030	Plancher		Colle - Carrelage	S086	P052Z PSO
Etage 2	02.031	Plancher		Colle - Carrelage	S095	P052Z PSO
Etage 2	02.032	Plancher		Colle - Carrelage	S104	P052Z PSO
Etage 2	02.033	Plancher		Colle - Carrelage	S113	P052Z PSO
Etage 2	02.034	Plancher		Colle - Carrelage	S122	P052Z PSO
Etage 2	02.035	Plancher		Colle - Carrelage	S131	P052Z PSO
Etage 1	01.021	Plancher		Colle - Carrelage	S441	P052Z PSO
Etage 1	01.022	Plancher		Colle - Carrelage	S450	P052Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 222/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite

**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	01.023	Plancher		Colle - Carrelage	S459	P052Z PSO
Etage 1	01.026	Plancher		Colle - Carrelage	S468	P052Z PSO
Etage 1	01.027	Plancher		Colle - Carrelage	S477	P052Z PSO
Etage 1	01.028	Plancher		Colle - Carrelage	S486	P052Z PSO
Etage 1	01.029	Plancher		Colle - Carrelage	S495	P052Z PSO
Etage 1	01.030	Plancher		Colle - Carrelage	S504	P052Z PSO
Etage 1	01.031	Plancher		Colle - Carrelage	S513	P052Z PSO
Etage 1	01.032	Plancher		Colle - Carrelage	S522	P052Z PSO
Etage 1	01.033	Plancher		Colle - Carrelage	S531	P052Z PSO
Etage 1	01.034	Plancher		Colle - Carrelage	S540	P052Z PSO
Etage 1	01.035	Plancher		Colle - Carrelage	S549	P052Z PSO
Etage 1	01.036	Plancher		Colle - Carrelage	S558	P052Z PSO
Etage 1	01.037	Plancher		Colle - Carrelage	S567	P052Z PSO
Etage 1	01.038	Plancher		Colle - Carrelage	S576	P052Z PSO
Etage 1	01.039	Plancher		Colle - Carrelage	S585	P052Z PSO
Etage 1	01.040	Plancher		Colle - Carrelage	S594	P052Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

Z034 - Murs Enduit Plâtre

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.022	Murs		Enduit - Plâtre	S008	P011
Rez de chaussée	00.024	Murs		Enduit - Plâtre	S301	P054Z PSO
Rez de chaussée	00.025	Murs		Enduit - Plâtre	S309	P054Z PSO
Rez de chaussée	00.026	Murs		Enduit - Plâtre	S318	P054Z PSO
Rez de chaussée	00.027	Murs		Enduit - Plâtre	S327	P054Z PSO
Rez de chaussée	00.028	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S291	P054Z PSO
Rez de chaussée	00.029	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S296	P054Z PSO
Rez de chaussée	00.030	Murs n°1		Enduit - Plâtre	S283	P054Z PSO
Rez de chaussée	00.031	Murs		Enduit - Plâtre	S274	P054Z PSO
Rez de chaussée	00.033	Murs		Enduit - Plâtre	S336	P054Z PSO
Rez de chaussée	00.034	Murs		Enduit - Plâtre	S345	P054Z PSO
Rez de chaussée	00.035	Murs		Enduit - Plâtre	S354	P054Z PSO
Etage 3	03.001	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S437	P054Z PSO
Etage 3	03.002	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S428	P054Z PSO
Etage 3	03.003	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S419	P054Z PSO
Etage 3	03.004	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S171	P072
Etage 3	03.005	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S410	P054Z PSO
Etage 3	03.006	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S401	P054Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 224/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	03.007	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S392	P054Z PSO
Etage 3	03.010	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S383	P054Z PSO
Etage 3	03.011	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S374	P054Z PSO
Etage 2	02.021	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S365	P054Z PSO
Etage 2	02.022	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S145	P054Z PSO
Etage 2	02.023	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S154	P054Z PSO
Etage 2	02.027	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S082	P054Z PSO
Etage 2	02.028	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S073	P054Z PSO
Etage 2	02.029	Murs n°2	X	Enduit - Plâtre	S048	P054
Etage 2	02.030	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S091	P054Z PSO
Etage 2	02.031	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S100	P054Z PSO
Etage 2	02.032	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S109	P054Z PSO
Etage 2	02.033	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S118	P054Z PSO
Etage 2	02.034	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S127	P054Z PSO
Etage 2	02.035	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S136	P054Z PSO
Etage 1	01.021	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S446	P054Z PSO
Etage 1	01.022	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S455	P054Z PSO
Etage 1	01.023	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S464	P054Z PSO
Etage 1	01.026	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S473	P054Z PSO
Etage 1	01.027	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S482	P054Z PSO
Etage 1	01.028	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S491	P054Z PSO
Etage 1	01.029	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S500	P054Z PSO
Etage 1	01.030	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S509	P054Z PSO

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC	Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)	G2D : 290120503X0063
---	--	----------------------

OS490/14291269

Page 225/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	01.031	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S518	P054Z PSO
Etage 1	01.032	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S527	P054Z PSO
Etage 1	01.033	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S536	P054Z PSO
Etage 1	01.034	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S545	P054Z PSO
Etage 1	01.035	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S554	P054Z PSO
Etage 1	01.036	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S563	P054Z PSO
Etage 1	01.037	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S572	P054Z PSO
Etage 1	01.038	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S581	P054Z PSO
Etage 1	01.039	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S590	P054Z PSO
Etage 1	01.040	Murs n°2		Enduit - Plâtre	S599	P054Z PSO

Z035 - Plancher Colle + joint Carrelage

Continue : NON

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	03.008	Plancher		Colle + joint - Carrelage	S175	P059Z PSO
Etage 3	03.009	Plancher		Colle + joint - Carrelage	S179	P066
Etage 2	02.024	Plancher		Colle + joint - Carrelage	S063	P059Z PSO
Etage 2	02.025	Plancher		Colle + joint - Carrelage	S059	P059Z PSO
Etage 2	02.026	Plancher	X	Colle + joint - Carrelage	S054	P059
Etage 1	01.024	Plancher		Colle + joint - Carrelage	S158	P059Z PSO
Etage 1	01.025	Plancher		Colle + joint - Carrelage	S162	P059Z PSO

**BUREAU
VERITAS****Z036 - Plinthes Colle + joint****Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	03.008	Plinthes		Colle + joint	S177	P060Z PSO
Etage 3	03.009	Plinthes		Colle + joint	S181	P065
Etage 2	02.024	Plinthes		Colle + joint	S065	P060Z PSO
Etage 2	02.025	Plinthes		Colle + joint	S061	P060Z PSO
Etage 2	02.026	Plinthes	X	Colle + joint	S055	P060
Etage 1	01.024	Plinthes		Colle + joint	S160	P060Z PSO
Etage 1	01.025	Plinthes		Colle + joint	S164	P060Z PSO

Z037 - Murs Colle de faïence**Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	03.008	Murs		Colle de faïence	S176	P061Z PSO
Etage 3	03.009	Murs		Colle de faïence	S180	P064
Etage 2	02.024	Murs		Colle de faïence	S064	P061Z PSO
Etage 2	02.025	Murs		Colle de faïence	S060	P061Z PSO
Etage 2	02.026	Murs	X	Colle de faïence	S056	P061
Etage 1	01.024	Murs		Colle de faïence	S159	P061Z PSO
Etage 1	01.025	Murs		Colle de faïence	S163	P061Z PSO



**BUREAU
VERITAS**

Z038 - Fenêtre Ouvrant Mastic de vitrage Beige **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 3	03.008	Fenêtre - Ouvrant	X	Mastic de vitrage - Beige		P063
Etage 3	03.009	Fenêtre - Ouvrant		Mastic de vitrage - Beige		P063Z PSO
Etage 2	02.024	Fenêtre - Ouvrant		Mastic de vitrage - Beige		P063Z PSO
Etage 2	02.025	Fenêtre - Ouvrant		Mastic de vitrage - Beige		P063Z PSO
Etage 2	02.026	Fenêtre - Ouvrant		Mastic de vitrage - Beige		P063Z PSO

Z039 - **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.033	Porte - Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture - Beige	S190	P083
Etage 2	02.025	Porte - Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture - Beige	S191	
Etage 1	01.035	Porte n°1 - Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture - Beige	S188	P075
		Porte n°2 - Dormant et ouvrant intérieurs		Peinture - Beige	S189	P085

Z040 - Murs Enduit + peinture Marron **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Façades		Murs		Enduit + peinture - Marron	S186	P079
		Murs		Enduit + peinture - Marron	S187	P080
		Murs	X	Enduit + peinture - Marron		P076

Z041 - Murs Enduit + peinture Beig **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Façades		Murs	X	Enduit + peinture - Beig	S184	P077

**BUREAU
VERITAS****Z042 - Poteau Enduit + peinture** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Façades		Poteau	X	Enduit + peinture		P081

Z043 - Murs Peinture Verte **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Façades		Murs	X	Peinture - Verte		P082

Z044 - Conduit de fluide Métal **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Façades		Conduit de fluide n°2		Métal	S193	
		Conduit de fluide n°3		Métal	S194	
		Conduit de fluide n°1	X	Métal	S192	

Z045 - Conduit de fluide PVC **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.032	Conduit de fluide n°1	X	PVC	S195	
Etage 3	03.008	Conduit de fluide		PVC	S606	
Etage 3	03.009	Conduit de fluide n°1		PVC	S197	
Etage 2	02.024	Conduit de fluide		PVC	S604	
Etage 2	02.025	Conduit de fluide		PVC	S605	
Etage 1	01.024	Conduit de fluide		PVC	S602	
Etage 1	01.025	Conduit de fluide		PVC	S603	

**BUREAU
VERITAS****Z046 - Porte Ouvrant intérieur Panneau aluminium** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.023	Porte - Ouvrant intérieur	X	Panneau - aluminium	S196	

Z047 - Plafond Dalles de faux-plafond Amiante ciment **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.028	Plafond	X	Dalles de faux-plafond - Amiante ciment	S222	
Rez de chaussée	00.029	Plafond		Dalles de faux-plafond - Amiante ciment	S223	

Z048 - Plafond Dalles de faux-plafond Laine de verre + feutrine **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 1	01.021	Plafond n°1	X	Dalles de faux-plafond - Laine de verre + feutrine	S224	

Z049 - Conduit de fluide Conduit Métallique **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Rez de chaussée	00.032	Conduit de fluide n°2	X	Conduit - Métallique	S225	

Z050 - **Continue : NON****Z051 - Conduit de ventilation Mitron en amiante ciment** **Continue : NON**

Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Sondage	Prélèvement
Etage 4	Toiture terrasse n°3	Conduit de ventilation	X	Mitron en amiante ciment	S231	



BUREAU
VERITAS

ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat
Attribué à

Monsieur Xavier LE CALVEZ

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES		
Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	07/11/2017 06/11/2022
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/06/2017 15/06/2022
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	03/04/2018 02/04/2023
DPE avec mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	03/04/2018 02/04/2023
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	16/10/2018 18/10/2023
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	22/01/2018 21/01/2023
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	12/10/2017 11/10/2022
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2005 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	12/10/2017 11/10/2022

Date : 09/10/2018 Numéro de certificat : 8026742

Jacques MATILLON - Directeur Général

[Signature]

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-dsg

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

RECYCLE
Produit fait à partir
de papier 100% recyclé
FSC® C124913

cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

Immeuble : ETS MARITIME LANVEOC POULMIC

Composant : BATIMENT OM (BOIS-BELLEAU)

G2D : 290120503X0063

OS490/14291269

Page 231/233

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



BUREAU
VERITAS

ANNEXE : Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



BUREAU
VERITAS



Europe

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méré (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méré (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millèmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG

65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512 Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne