



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : D25112096

Date du repérage : 01/12/2025

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

**Ce rapport ne peut être utilisé et reproduit que dans son intégralité.
Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT EXPERTISES et ne peut être utilisé pour aucun acte, sans que son paiement intégral n'ait été réalisé – tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérêts**

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : Avenue Feucheres Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : Bat. C, Lot numéro : NC Code postal, ville : . 30000 NIMES Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC
Périmètre de repérage :	 Bureaux Voir plan (Sauf cloisons entre bureaux 532/533 et couloir 553/537)
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	 ERP Bureaux Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... CPCM Midi-Pyrénées - DRFIP Occitanie - SFACT Bloc 2 - DDTM DU GARD Adresse : 15 Place Occitanie 31039 TOULOUSE CEDEX 9
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... CPCM Midi-Pyrénées - DRFIP Occitanie - SFACT Bloc 2 - DDTM DU GARD Adresse : 15 Place Occitanie 31039 TOULOUSE CEDEX 9

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	GUGLIELMI bruno	Opérateur de repérage	BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE	Obtention : 17/10/2022 Échéance : 16/10/2029 N° de certification : 14433062

Raison sociale de l'entreprise : **AGENCE SOCOBAT PACA (Numéro SIRET : 45307976600177)**
Adresse : **165 avenue du marin blanc , 13400 AUBAGNE**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA France IARD SA**
Numéro de police et date de validité : **5411202104 / 01/07/2025**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 10/12/2025, remis au propriétaire le 10/12/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 44 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillé du repérage**
 - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
 - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

- 1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)**
- 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :**

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Eurofins Analyses pour Batiment Sud
Adresse : 75 Chemin de Sommières 30310 VERGEZE
Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-5922

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
3 - Parois verticales intérieures	Éléments associés aux façades
	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
4 - Plafonds et faux plafonds	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
5 - Planchers et planchers techniques	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
8 - Équipements divers et accessoires	Matériels en machinerie
	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon,
	Groupe électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche

	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Descriptif des travaux :

REFECTION BUREAUX

Descriptif des pièces visitées

C 530,	C 552,
C 531,	C 553,
C 532,	C 554,
C 533,	C 555,
C 539,	C 556,
C 540,	C 557,
C 551,	C 548 WC,
	C 549 WC

Localisation	Description
C 530	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 531	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 532	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 533	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 539	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 540	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 554	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Porte : Bois et Peinture
C 553	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond

Localisation	Description
	Porte : Bois et Peinture
C 555	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 556	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 557	Sol plastique Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 551	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 552	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Fenêtre : ALU Porte : Bois et Peinture
C 548 WC	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Porte : Bois et Peinture
C 549 WC	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Faux-plafond Porte : Bois et Peinture

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 25/11/2025

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 01/12/2025

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : M. SANCHEZ 07 87 79 46 74

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

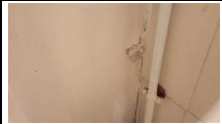
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

M003 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Pièces : C 548 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 548 WC	1	Identifiant : M003 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui C 548 WC	P003	
M004 : Partie à inspecter : Bandes calicot (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (bleu)).					
Pièces : C 548 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 548 WC	1	Identifiant : M004 Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (bleu) Résultat : Absence d'amiante	Oui C 548 WC	P004	
M004-2 : Partie à inspecter : Bandes calicot (Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) (marron)).					
Pièces : C 548 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 548 WC	1	Identifiant : M004-2 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) (marron) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-2	P004-2	Idem photo : P004-2
M004-3 : Partie à inspecter : Bandes calicot (Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).					
Pièces : C 548 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 548 WC	1	Identifiant : M004-3 Description : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004-3	P004-3	Idem photo : P004-3
M006 : Partie à inspecter : Colle de faïence.					
Pièces : C 549 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 549 WC	1	Identifiant : M006 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui C 549 WC	P006	

M007 : Partie à inspecter : Bandes calicot (Matériau de type peinture (blanc) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)).					
Pièces : C 549 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 549 WC	1	<u>Identifiant</u> : M007 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui C 549 WC	P007	
M007-2 : Partie à inspecter : Bandes calicot (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).					
Pièces : C 549 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 549 WC	1	<u>Identifiant</u> : M007-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007-2	P007-2	Idem photo : P007-2
M007-3 : Partie à inspecter : Bandes calicot (Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).					
Pièces : C 549 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 549 WC	1	<u>Identifiant</u> : M007-3 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007-3	P007-3	Idem photo : P007-3
M010 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)).					
Pièces : C 540					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 540	1	<u>Identifiant</u> : M010 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui C 540	P010	
M010-2 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)).					
Pièces : C 540					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 540	1	<u>Identifiant</u> : M010-2 <u>Description</u> : Matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010-2	P010-2	Idem photo : P010-2
M013 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence PLINTHE).					
Pièces : C 551; C 552					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 551; C 552	1	<u>Identifiant</u> : M013 <u>Description</u> : Colle de faïence PLINTHE <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui C 551	P013	

M015 : Partie à inspecter : Colle de faïence (Colle de faïence PLINTHE NOIR).
Pièces : C 531; C 555; C 556; C 557

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 531; C 555; C 556; C 557	1	Identifiant : M015 Description : Colle de faïence PLINTHE NOIR Résultat : Absence d'amiante	Oui C 531	P015	

M016 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Enduit à base de plâtre).
Pièces : C 531

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 531	1	Identifiant : M016 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui C 531	P016	

M017 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Matériau de type peinture (violet) (rose) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces).
Pièces : C 530

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 530	1	Identifiant : M017 Description : Matériau de type peinture (violet) (rose) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces Résultat : Absence d'amiante	Oui C 530	P017	

M017-2 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).
Pièces : C 530

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 530	1	Identifiant : M017-2 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017-2	P017-2	Idem photo : P017-2

M017-3 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).
Pièces : C 530

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 530	1	Identifiant : M017-3 Description : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017-3	P017-3	Idem photo : P017-3

M018 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Enduit à base de plâtre).
Pièces : C 532

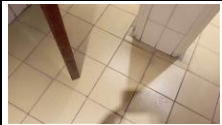
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 532	1	Identifiant : M018 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui C 532	P018	

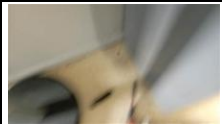
M021 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (rose) (clair)).					
Pièces : C 533					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 533	1	<u>Identifiant</u> : M021 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (rose) (clair) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui C 533	P021	
M021-2 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces).					
Pièces : C 533					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 533	1	<u>Identifiant</u> : M021-2 <u>Description</u> : Matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021-2	P021-2	Idem photo : P021-2
M021-3 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).					
Pièces : C 533					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 533	1	<u>Identifiant</u> : M021-3 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021-3	P021-3	Idem photo : P021-3
M021-4 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).					
Pièces : C 533					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 533	1	<u>Identifiant</u> : M021-4 <u>Description</u> : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021-4	P021-4	Idem photo : P021-4
M023 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (Enduit à base de plâtre).					
Pièces : C 555					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 555	1	<u>Identifiant</u> : M023 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui C 555	P023	

4 - Plafonds et faux plafonds

Sans objet

5 - Planchers et planchers techniques

M002 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Pièces : C 548 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 548 WC	1	<u>Identifiant</u> : M002 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui C 548 WC	P002	

M005 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Pièces : C 549 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 549 WC	1	Identifiant : M005 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui C 549 WC	P005	
M008 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)).					
Pièces : C 530; C 531; C 532; C 533; C 539; C 540; C 554					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 530; C 531; C 532; C 533; C 539; C 540; C 554	1	Identifiant : M008 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui C 540	P008	
M008-2 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)).					
Pièces : C 530; C 531; C 532; C 533; C 539; C 540; C 554					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 530; C 531; C 532; C 533; C 539; C 540; C 554	1	Identifiant : M008-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P008-2	P008-2	Idem photo : P008-2
M011 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (jaune)).					
Pièces : C 550					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 550	1	Identifiant : M011 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (jaune) Résultat : Absence d'amiante	Oui C 550	P011	
M011-2 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)).					
Pièces : C 550					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 550	1	Identifiant : M011-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011-2	P011-2	Idem photo : P011-2
M012 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.					
Pièces : C 551; C 552					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 551; C 552	1	Identifiant : M012 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui C 551	P012	

M019 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)).

Pièces : C 553

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 553	1	Identifiant : M019 Description : Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Résultat : Absence d'amiante	Oui C 553	P019	

M019-2 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau (gris) (clair)).

Pièces : C 553

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 553	1	Identifiant : M019-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau (gris) (clair) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019-2	P019-2	Idem photo : P019-2

M020 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)).

Pièces : C 533

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 533	1	Identifiant : M020 Description : Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Résultat : Absence d'amiante	Oui C 533	P020	

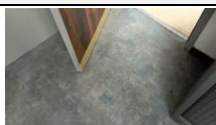
M020-2 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)).

Pièces : C 533

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 533	1	Identifiant : M020-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020-2	P020-2	Idem photo : P020-2

M022 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (gris) (clair)).

Pièces : C 555; C 556; C 557

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 555; C 556; C 557	1	Identifiant : M022 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (gris) (clair) Résultat : Absence d'amiante	Oui C 557	P022	

M022-2 : Partie à inspecter : Dalle de sol (Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)).

Pièces : C 555; C 556; C 557

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 555; C 556; C 557	1	Identifiant : M022-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022-2	P022-2	Idem photo : P022-2

**6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet**

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

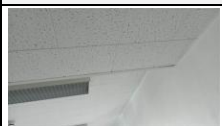
9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

M001 : Partie à inspecter : Faux plafonds.					
Pièces : C 548 WC; C 549 WC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 548 WC; C 549 WC	1	Identifiant : M001 Description : Faux plafonds Résultat : Absence d'amiante	Oui C 548 WC	P001	
M009 : Partie à inspecter : Faux plafonds.					
Pièces : C 530; C 531; C 532; C 539; C 540; C 554					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 530; C 531; C 532; C 539; C 540; C 554	1	Identifiant : M009 Description : Faux plafonds Résultat : Absence d'amiante	Oui C 540	P009	
M014 : Partie à inspecter : Faux plafonds.					
Pièces : C 531					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
C 531	1	Identifiant : M014 Description : Faux plafonds Résultat : Absence d'amiante	Oui C 531	P014	

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
M001	Localisation : C 548 WC; C 549 WC Echantillons : P001 Description : Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M002	Localisation : C 548 WC Echantillons : P002 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M003	Localisation : C 548 WC Echantillons : P003 Description : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M004	Localisation : C 548 WC Echantillons : P004 Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (bleu)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M004-2	Localisation : C 548 WC Echantillons : P004-2 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) (marron)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M004-3	Localisation : C 548 WC Echantillons : P004-3	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
	Description : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	
M005	Localisation : C 549 WC Echantillons : P005 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M006	Localisation : C 549 WC Echantillons : P006 Description : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M007	Localisation : C 549 WC Echantillons : P007 Description : Matériau de type peinture (blanc) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M007-2	Localisation : C 549 WC Echantillons : P007-2 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M007-3	Localisation : C 549 WC Echantillons : P007-3 Description : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M008	Localisation : C 530; C 531; C 532; C 533; C 539; C 540; C 554 Echantillons : P008 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M008-2	Localisation : C 530; C 531; C 532; C 533; C 539; C 540; C 554 Echantillons : P008-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M009	Localisation : C 530; C 531; C 532; C 539; C 540; C 554 Echantillons : P009 Description : Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M010	Localisation : C 540 Echantillons : P010 Description : Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M010-2	Localisation : C 540 Echantillons : P010-2 Description : Matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M011	Localisation : C 550 Echantillons : P011 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (jaune)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M011-2	Localisation : C 550 Echantillons : P011-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M012	Localisation : C 551; C 552 Echantillons : P012 Description : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M013	Localisation : C 551; C 552 Echantillons : P013 Description : Colle de faïence PLINTHE	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M014	Localisation : C 531 Echantillons : P014 Description : Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M015	Localisation : C 531; C 555; C 556; C 557 Echantillons : P015 Description : Colle de faïence PLINTHE NOIR	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M016	Localisation : C 531 Echantillons : P016 Description : Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M017	Localisation : C 530 Echantillons : P017 Description : Matériau de type peinture (violet) (rose) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
	(marron) en traces	
M017-2	Localisation : C 530 Echantillons : P017-2 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M017-3	Localisation : C 530 Echantillons : P017-3 Description : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M018	Localisation : C 532 Echantillons : P018 Description : Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M019	Localisation : C 553 Echantillons : P019 Description : Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M019-2	Localisation : C 553 Echantillons : P019-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau (gris) (clair)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M020	Localisation : C 533 Echantillons : P020 Description : Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M020-2	Localisation : C 533 Echantillons : P020-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M021	Localisation : C 533 Echantillons : P021 Description : Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (rose) (clair)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M021-2	Localisation : C 533 Echantillons : P021-2 Description : Matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M021-3	Localisation : C 533 Echantillons : P021-3 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M021-4	Localisation : C 533 Echantillons : P021-4 Description : Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M022	Localisation : C 555; C 556; C 557 Echantillons : P022 Description : Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (gris) (clair)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M022-2	Localisation : C 555; C 556; C 557 Echantillons : P022-2 Description : Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M023	Localisation : C 555 Echantillons : P023 Description : Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

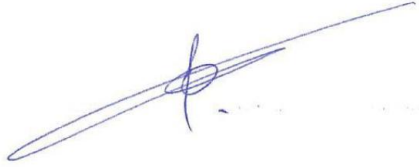
6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE**

D25112096 15/44

Fait à **NIMES**, le **01/12/2025**

Par : GUGLIELMI bruno



Signature du représentant :

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° D25112096

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

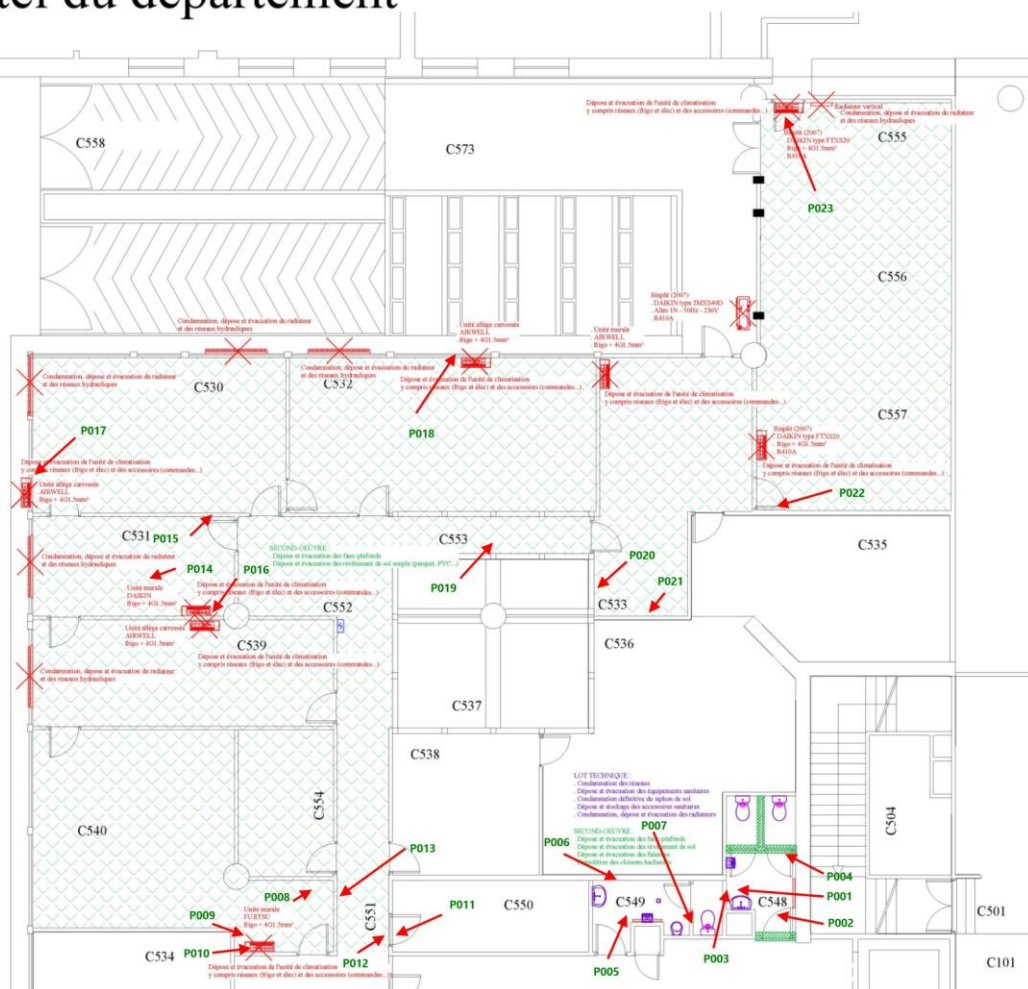
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 Schéma de repérage

Hôtel du département

RUE BERNARD ATON



26 / 10 / 2025

RENOVATION DE BUREAUX
BATIMENT C RDC HAUT
PREFECTURE DE NIMES
2 Rue Guilleminette - 30 000 NIMES

MAITRE D'OUVRAGE
PREFECTURE DE NIMES - Service Bureaux
2 Rue Guilleminette - 30 000 NIMES

MAITRE D'OEUVRE
SAS ERECA
15 rue Le Luthier - 30 000 NIMES
Tél : 04 67 31 40 00 - Mail : erica@erica-nimes.com

DCE
ETAT des LIEUX - DEPOSE
RDC HAUT

SAS ERECA
S.A.S. Technico, Fluides, Climatisation, Bâtiment
Certifié ISO 9001 & ISO 14001

Lot	Date	Intervenant
1	26/10/2025	ERICA

Lot	Date	Intervenant
1	26/10/2025	ERICA

Localisation des prélèvements ou des matériaux amiantés

N° dossier : D25112096

1/1

Bâtiment – Niveau : NIMES_-_Bat_C_climatisation_-_ERECA_-_DCE_-_PLANS_-_EDL_1

Adresse de l'immeuble Avenue Feucheres
30000 NIMES

Légende :

Prélèvement rouge : avec amiante
Prélèvement vert : sans amiante

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

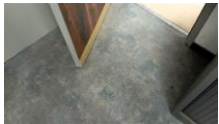
Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
D25112096/M001-P001	C 548 WC	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Réf. laboratoire: 25KE034054-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M002-P002	C 548 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 25KE034054-002 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M003-P003	C 548 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: 25KE034054-003 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M004-P004	C 548 WC	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (bleu) Commentaires prélèvement: Bandes calicot Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot Réf. laboratoire: 25KE034054-004 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M004-2-P004-2	C 548 WC	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) (marron) Commentaires prélèvement: Bandes calicot Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot Réf. laboratoire: 25KE034054-004 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M004-3-P004-3	C 548 WC	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Bandes calicot Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot Réf. laboratoire: 25KE034054-004 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M005-P005	C 549 WC	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 25KE034054-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M006-P006	C 549 WC	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: 25KE034054-006 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
D25112096/M007-P007	C 549 WC	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Matériau de type peinture (blanc) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) Commentaires prélèvement: Bandes calicot Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot Réf. laboratoire: 25KE034054-007 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M007-2-P007-2	C 549 WC	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Bandes calicot Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot Réf. laboratoire: 25KE034054-007 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M007-3-P007-3	C 549 WC	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Bandes calicot Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot Réf. laboratoire: 25KE034054-007 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M008-P008	C 540	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) Commentaires prélèvement: Dalle de sol + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25KE034054-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M008-2-P008-2	C 540	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Commentaires prélèvement: Dalle de sol + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25KE034054-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M009-P009	C 540	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Réf. laboratoire: 25KE034054-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M010-P010	C 540	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-010 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M010-2-P010-2	C 540	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-010 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M011-P011	C 550	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (jaune) Commentaires prélèvement: Dalle de sol + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25KE034054-011 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M011-2-P011-2	C 550	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Commentaires prélèvement: Dalle de sol + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25KE034054-011 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M012-P012	C 551	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 25KE034054-012 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M013-P013	C 551	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence PLINTHE Commentaires prélèvement: Colle de faïence Réf. laboratoire: 25KE034054-013 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M014-P014	C 531	Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	Faux plafonds Réf. laboratoire: 25KE034054-014 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M015-P015	C 531	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence PLINTHE NOIR Réf. laboratoire: 25KE034054-015 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M016-P016	C 531	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-016 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M017-P017	C 530	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Matériau de type peinture (violet) (rose) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre projeté Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-017 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M017-2-P017-2	C 530	3 - Parois verticales	Enduit à base de plâtre projeté	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
		intérieures - Murs et cloisons maçonnés		Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre projeté Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-017 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M017-3-P017-3	C 530	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre projeté Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-017 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M018-P018	C 532	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-018 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M019-P019	C 553	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Commentaires prélèvement: Dalle de sol + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25KE034054-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M019-2-P019-2	C 553	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Dalle de sol + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25KE034054-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M020-P020	C 533	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) Commentaires prélèvement: Dalle de sol + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25KE034054-020 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M020-2-P020-2	C 533	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Dalle de sol + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25KE034054-020 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M021-P021	C 533	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (rose) (clair) Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre Envoyé au labo en tant que : Enduit à	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-021 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M021-2-P021-2	C 533	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-021 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M021-3-P021-3	C 533	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-021 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M021-4-P021-4	C 533	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Enduit à base de plâtre Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-021 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M022-P022	C 557	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (gris) (clair) Commentaires prélèvement: Dalle de sol + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25KE034054-022 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M022-2-P022-2	C 557	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Commentaires prélèvement: Dalle de sol + colle + ragréage Envoyé au labo en tant que : Dalle de sol + colle + ragréage Réf. laboratoire: 25KE034054-022 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	
D25112096/M023-P023	C 555	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre Réf. laboratoire: 25KE034054-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Non connu	

Copie des rapports d'essais :



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

INKA EXPERTISES SAS
Monsieur Bruno GUGLIELMI
 55 Rue du Mistral
 34970 LATTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-061549-01 Date d'émission de rapport : 10/12/2025 4:34 Page 1/10
 Dossier N° : 25KE034054 Date de réception : 08/12/2025 Date d'analyse : 09/12/2025
 Référence dossier Client: Dossier: D25112096

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-1	P001 - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds - C 548 WC	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (jaune)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002-1	P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - C 548 WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003-1	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - C 548 WC	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004-1 (1)	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot - Bandes calicot - C 548 WC	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (bleu)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-061549-01

Date d'émission de rapport : 10/12/2025 4:34

Page 2/10

Dossier N° : 25KE034054

Date de réception : 08/12/2025

Date d'analyse : 09/12/2025

Référence dossier Client: Dossier: D25112096

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-2 (1)	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Bandes calicot - C 548 WC	Matériau souple fibreux de type papier, carton (vert) + (marron)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante * non détectées
004-3 (1)	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Bandes calicot - C 548 WC	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante * non détectées
005-1	P005 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - C 549 WC	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante * non détectées
006-1	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - C 549 WC	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante * non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531 - +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-061549-01

Date d'émission de rapport : 10/12/2025 4:34

Page 3/10

Dossier N° : 25KE034054

Date de réception : 08/12/2025

Date d'analyse : 09/12/2025

Référence dossier Client: Dossier: D25112096

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007-1 (1)	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Bandes calicot - C 549 WC	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007-2 (1)	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Bandes calicot - C 549 WC	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
007-3 (1)	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot - Bandes calicot - C 549 WC	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008-1	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragréage - C 540	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-061549-01

Date d'émission de rapport : 10/12/2025 4:34

Page 4/10

Dossier N° : 25KE034054

Date de réception : 08/12/2025

Date d'analyse : 09/12/2025

Référence dossier Client: Dossier: D25112096

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008-2	P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragréage - C 540	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009-1	P009 - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafonds - C 540	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010-1 (1)	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre - C 540	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010-2 (1)	P010 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre - C 540	Matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011-1	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragréage - C 550	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (jaune)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531 - +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-061549-01 Date d'émission de rapport : 10/12/2025 4:34 Page 5/10
 Dossier N° : 25KE034054 Date de réception : 08/12/2025 Date d'analyse : 09/12/2025
 Référence dossier Client: Dossier: D25112096

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011-2	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragréage - C 550	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012-1	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - C 551	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013-1	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence PLINTHE - C 551	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (blanc)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014-1 (1)	P014 - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds - C 531	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (gris)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015-1	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence PLINTHE NOIR - C 531	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (granulaire)	MET / SR4A *	1 / 1 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33388916531 - +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-061549-01 Date d'émission de rapport : 10/12/2025 4:34 Page 6/10
 Dossier N° : 25KE034054 Date de réception : 08/12/2025 Date d'analyse : 09/12/2025
 Référence dossier Client: Dossier: D25112096

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016-1 (1)	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre - C 531	Matériau de type peinture (fibreuse) (gris) + (rose) (clair) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
017-1 (1)	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre - C 530	Matériau de type peinture (violet) + (rose) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
017-2 (1)	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre - C 530	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante * non détectées
017-3 (1)	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre - C 530	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s).
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-061549-01

Date d'émission de rapport : 10/12/2025 4:34

Page 7/10

Dossier N° : 25KE034054

Date de réception : 08/12/2025

Date d'analyse : 09/12/2025

Référence dossier Client: Dossier: D25112096

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018-1 (1)	P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre - C 532	Matériau de type peinture (blanc) + (rose) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (gris) ; matériau (gris)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
019-1	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragréage - C 553	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
019-2	P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragréage - C 553	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau (gris) (clair)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
020-1	P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragréage - C 533	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 pages.
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-061549-01 Date d'émission de rapport : 10/12/2025 4:34 Page 8/10
 Dossier N° : 25KE034054 Date de réception : 08/12/2025 Date d'analyse : 09/12/2025
 Référence dossier Client: Dossier: D25112096

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020-2	P020 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragréage - C 533	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination* et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante* non détectées
021-1 (1)	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projete - Enduit à base de plâtre - C 533	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (rose) (clair)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination* et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante* non détectées
021-2 (1)	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projete - Enduit à base de plâtre - C 533	Matériau (gris) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination* et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante* non détectées
021-3 (1)	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projete - Enduit à base de plâtre - C 533	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / QU6T	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante* non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
 F-30310 Vergèze, FRANCE
 Tel: +33388916531: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5922
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-061549-01

Date d'émission de rapport : 10/12/2025 4:34

Page 9/10

Dossier N° : 25KE034054

Date de réception : 08/12/2025

Date d'analyse : 09/12/2025

Référence dossier Client: Dossier: D25112096

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021-4 (1)	P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre - C 533	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
022-1	P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragréage - C 557	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) + (gris) (clair)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
022-2	P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol - Dalle de sol + colle + ragréage - C 557	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées
023-1	P023 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté - Enduit à base de plâtre - C 555	Matériau de type peinture (blanc) + (beige) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / SR4A	1 / 1 *	Calcination * et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante * non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) Des fibres minérales susceptibles d'être inhalées ($L < 3 \mu m$) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon.
Ces fibres sont de nature non-asbestiforme

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KE-061549-01 Date d'émission de rapport : 10/12/2025 4:34 Page 10/10
 Dossier N° : 25KE034054 Date de réception : 08/12/2025 Date d'analyse : 09/12/2025
 Référence dossier Client: Dossier: D25112096

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection. " Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Sabrina CHEBBOUNI
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets

liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

AGENT

M BEGUINOT HERVE

ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY

Tél : 0437502880

Email : AGENCE.BEGUINOT@AXA.FR

Portefeuille : 0069111144

SAS ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE FR

Vos références :

Contrat n° 5411202104

Client n° 1403569804

AXA France IARD, atteste que :

SAS ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 5411202104 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n° 1 : Diagnostics réglementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
 - L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L. 125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.
 - Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 133-11-1 du Code de la Santé Publique
 - L'information sur la présence d'un risque de mэрule
 - Diagnostic Audit Energétique dans les maisons individuelles **à l'exclusion de toute une mission de maîtrise d'œuvre et/ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile.**

Activité n° 2 :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 26 I-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/4

1D052620200001

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire
 - Etat parasitaire
 - Loi Carrez
 - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
 - Etat des lieux
 - Evaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
 - Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
 - Mesurage Loi Boutin
 - Contrôle périodique amiante
 - Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
 - Diagnostic amiante avant relocation
 - Diagnostic amiante avant-vente
 - Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
 - Dossier technique amiante
 - Contrôle visuel après désamiantage
 - Recherche de plomb avant travaux
 - Diagnostic PEMD
 - Diagnostic pollution de sols
 - Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
 - Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découlent pour ses clients.
 - Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis - Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiantes au poste de travail
 - Mesure du Radon
 - Analyse QAI (qualité de l'air)
 - Infiltrométrie
 - Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et/ ou les mâchefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition
- A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.**

Il est précisé que l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.

- Diagnostic technique global, **les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.**
- Elaboration d'un Projet de PPT (Plan Pluriannuel de Travaux) **à l'exclusion de toute mission ou d'immixtion, même partielle, en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil.**

A L'EXCLUSION :

- **DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE**

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 26 I-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/4

- **DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE.**

Activité n° 3 :

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

A l'exclusion, pour l'ensemble de toutes les activités, de :

- **Toute activité d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante,**
- **Toute immixtion en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les Articles 1792 à 1792-6 du Code Civil, des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction de de l'Habitat, des missions relevant de bureau d'études,**
- **Toutes activités relevant de l'exercice d'une profession réglementée autre que celle de diagnostiqueur immobilier telle que le conseil juridique ou la gestion immobilière et toutes activités de conseil et de bureau d'études industrielles.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à ECULLY le 25 juin 2024
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 26 I-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/4

Contrat n° 5411202104

Client n° 1403569804

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 200 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	300 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	2 500 000 € par année d'assurance dont 300 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) : Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	Non souscrite

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

4/4

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

Attribué à

Bruno GUGLIELMI

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité


DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/10/2022	16/10/2029
DPE sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/11/2022	19/11/2029
Termites métropole	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	26/10/2022	25/10/2029
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	31/10/2022	30/10/2029
Gaz	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	12/11/2022	11/11/2029
Électricité	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	16/12/2023	15/12/2030
DPE avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	20/11/2022	19/11/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	17/10/2022	10/10/2029

Date : 22/11/2023

Numéro du certificat : 14433062

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus.
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-diag>


BUREAU VERITAS

cofrac

CERTIFICATION DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

ANNEXE

Quantification des matériaux amiantés :

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Quantités estimées (U, ml, m2, Kg)
Néant	-		