

Dossier de Diagnostic Technique

(Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet)

Numéro de Dossier : AF2025-2031-A

Date du repérage : 04/03/2025



Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)	Désignation du propriétaire
Type :Autre Nom / Société : Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette - M. Lapanouse Thomas Adresse :211 Avenue Jean Jaurès75019 Paris Téléphone : Mail :	Nom / Société : Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette - M. Lapanouse Thomas Adresse :211 Avenue Jean Jaurès CP :75019 Ville :Paris

Désignation du ou des bâtiments
Adresse : 211 Avenue Jean Jaurès Pavillon du Charollais Code Postal : ... 75019 Ville : PARIS Précision : Année de construction : 0 Section cadastrale : Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC Numéro de lot(s) : Lot numéro : NC, Type de bien à expertiser : Lots rattachés : ☐ Cave , ☐ Garage , ☐ Terrain , ☐ Autre

	Prestations	Conclusion
	Plomb	En mode avant travaux le tableau des mesures fait office de conclusion.
	Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.



Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : AF2025-2031-A

Date du repérage : 15/05/2025

Adresse du bien immobilier
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Paris Adresse : 211 Avenue Jean Jaurès Pavillon du Charollais Commune : 75019 PARIS Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : , Lot numéro : NC Année de construction : <1949

Donneur d'ordre / Propriétaire :
Donneur d'ordre : Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette - M. Lapanouse Thomas 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Propriétaire : Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette - M. Lapanouse Thomas 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux :		Rénovation / Réhabilitation : OUI	Démolition : NON

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	MAGNO Carlos
N° de certificat de certification	DTI / 0801-039 le 13/02/2023
Nom de l'organisme de certification	SOCOTEC Certification France
Organisme d'assurance professionnelle	AXA
N° de contrat d'assurance	11199937804
Date de validité :	01/01/2026

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par MAGNO Carlos le 15/05/2025.	 SAS SILLAGE 147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON T : 01 47 14 74 00 SAS au capital de 50 000 € Siret 800 262 719 00019 - RCS Nanterre APE : 7120B - TVA intracommunautaire FR 48 800262719
--	--

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	FEnX / 1-0063
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source	09/06/2016
Activité à cette date et durée de vie de la source	850 MBq

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FEnX	
N° de série de l'appareil	1-0063	
Nature du radionucléide	109 Cd	
Date du dernier chargement de la source	09/06/2016	Activité à cette date et durée de vie : 850 MBq
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T920914	Nom du titulaire/signataire Mr Jérôme LANDRY
	Date d'autorisation/de déclaration 01/12/2020	Date de fin de validité (si applicable) CODEP-PRS-2020-058703
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Mr Jérôme LANDRY	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	IMPERIALI Guillaume	

Étalon :

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	15/05/2025	0,71 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1523	15/05/2025	0,71 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 1,
 Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 2,
 Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 3,
 Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 4,
 Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 5,
 Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 6,
 Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 7,
 Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 8,
 Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 9,
 Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 10,
 Rez de chaussée Façade Sud-est - Porte,
 Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 1,
 Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 2,
 Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 3,
 Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 4,
 Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 5,
 Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 6,
 Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 7,
 Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 8,
 Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 9,
 1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 1,
 1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2,
 1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 3,
 Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 1,
 Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 2,
 Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 3,
 Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 4,
 Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 5,
 Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 6,
 1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 1,
 1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 2,
 1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 3,
 1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 4,
 Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Porte 1,
 Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 1,
 Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 2,
 Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 3,
 Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 4,
 Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 5,
 Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 6,
 Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 7,
 Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 8,
 Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 9,

Rez de chaussée - Salle,
 Rez de chaussée - Couloir,
 Rez de chaussée - Scene,
 Rez de chaussée - Gradins,
 Rez de chaussée - Régie,
 Rez de chaussée - SAS,
 Rez de chaussée - Courcive,
 Rez de chaussée - Couloir 2,
 Rez de chaussée - Sanit F,
 Rez de chaussée - Sanit H,
 Rez de chaussée - Sanit PMR,
 Rez de chaussée - escalier,
 Rez de chaussée - Loge,
 Sous-Sol - Dégagement,
 Sous-Sol - Local archives,
 Sous-Sol - Local entretien,
 Sous-Sol - Couloir 3,
 Sous-Sol - Sanitaires F,
 Sous-Sol - Sanitaires H,
 Sous-Sol - Loge 1,
 Sous-Sol - Loge 2,
 Sous-Sol - Réserve 1,
 Sous-Sol - Réserve 2,
 Sous-Sol - Atelier,
 Sous-Sol - Grande loge,
 Sous-Sol - Loge costumes,
 Sous-Sol - Instruments,
 Sous-Sol - Foyer,
 Sous-Sol - Réserve 3,
 Sous-Sol - Réserve 4,
 Sous-Sol - Local ventilation,
 Sous-Sol - Local technique 1,
 Sous-Sol - Buanderie,
 Sous-Sol - Local électricité,
 1er étage - Passerelle,
 1er étage - Dégagement,
 1er étage - Bureau 1,
 1er étage - Bureau 2,
 1er étage - Bureau 3,
 1er étage - Bureau 4,
 1er étage - Bureau 5,
 1er étage - Bureau 6,
 Extérieur,
 Combles - Combles

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
3		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,01			0	
4		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
5		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,01			0	
6		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	5,45			1	
7		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,12			1	
8		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
9		Mur (partie haute)			0,01			0	
10		Mur (au centre)			0,01			0	
11		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
12		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
13		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
14		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
15		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
16		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,01			0	
17		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
18		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,01			0	
19		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,45			1	
20		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,03			1	
21		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
22		Mur (partie haute)			0,01			0	
23		Mur (au centre)			0,01			0	
24		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
25		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
26		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
27		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
28		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
29		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,01			0	
30		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
31		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,01			0	
32		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,7			1	
33		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	4,71			1	

34		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
35		Mur (partie haute)			0,01			0	
36		Mur (au centre)			0,01			0	
37		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
38		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
39		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
40		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
41		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
42		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,01			0	
43		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
44		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,01			0	
45		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	7,19			1	
46		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	5,91			1	
47		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
48		Mur (partie haute)			0,01			0	
49		Mur (au centre)			0,01			0	
50		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
51		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
52		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
53		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
54		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
55		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,01			0	
56		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
57		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,01			0	
58		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,92			1	
59		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,3			1	
60		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
61		Mur (partie haute)			0,01			0	
62		Mur (au centre)			0,01			0	
63		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
64		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
65		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
66		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
67		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
68		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,01			0	
69		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
70		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,01			0	
71		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	7,86			1	

72		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,92			1	
73		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
74		Mur (partie haute)			0,01			0	
75		Mur (au centre)			0,01			0	
76		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
77		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
78		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
79		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
80		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
81		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,01			0	
82		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
83		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,01			0	
84		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,37			1	
85		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	8,59			1	
86		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
87		Mur (partie haute)			0,01			0	
88		Mur (au centre)			0,01			0	
89		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
90		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
91		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
92		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
93		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
94		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,01			0	
95		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
96		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,01			0	
97		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,79			1	
98		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,1			1	
99		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
100		Mur (partie haute)			0,01			0	
101		Mur (au centre)			0,01			0	
102		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
103		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
104		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
105		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
106		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
107		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,01			0	
108		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
109		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,01			0	

110		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,52			1	
111		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	7,19			1	
112		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
113		Mur (partie haute)			0,01			0	
114		Mur (au centre)			0,01			0	
115		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
116		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
117		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
118		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
119		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
120		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,01			0	
121		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
122		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,01			0	
123		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	7,52			1	
124		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	4,11			1	
125		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
126		Mur (partie haute)			0,01			0	
127		Mur (au centre)			0,01			0	
128		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
129		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
130		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
131		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Sud-est - Porte

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
132		Porte (Ouvrant) (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
133		Porte (Ouvrant) (huisserie)			0,01			0	
134		Porte (Dormant) (partie mobile)	Bois	Peinture	7,59			1	
135		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
136		Mur (partie haute)			0,01			0	
137		Mur (au centre)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Sous-sol Façade Sud-est - Soupirlail 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
138		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
139		Mur (partie haute)			0,01			0	
140		Mur (au centre)			0,01			0	
141		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
142		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
143		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
144		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
145		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Parpaing Béton	Peinture	0,01			0	
146		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
147		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
148		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol Façade Sud-est - Soupirlail 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
149		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
150		Mur (partie haute)			0,01			0	
151		Mur (au centre)			0,01			0	
152		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
153		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
154		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
155		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
156		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Parpaing Béton	Peinture	0,01			0	
157		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
158		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
159		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol Façade Sud-est - Soupirlail 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
160		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
161		Mur (partie haute)			0,01			0	
162		Mur (au centre)			0,01			0	
163		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
164		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
165		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
166		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
167		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
168		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
169		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
170		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol Façade Sud-est - Soupirlail 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
171		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
172		Mur (partie haute)			0,01			0	
173		Mur (au centre)			0,01			0	
174		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
175		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
176		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
177		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
178		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
179		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
180		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
181		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol Façade Sud-est - Soupirlail 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
182		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
183		Mur (partie haute)			0,01			0	
184		Mur (au centre)			0,01			0	
185		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
186		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
187		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
188		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
189		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	

190		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
191		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
192		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol Façade Sud-est - Soupirlail 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
193		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
194		Mur (partie haute)			0,01			0	
195		Mur (au centre)			0,01			0	
196		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
197		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
198		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
199		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
200		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
201		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
202		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
203		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol Façade Sud-est - Soupirlail 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
204		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
205		Mur (partie haute)			0,01			0	
206		Mur (au centre)			0,01			0	
207		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
208		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
209		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
210		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
211		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
212		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
213		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
214		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol Façade Sud-est - Soupirlail 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
215		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
216		Mur (partie haute)			0,01			0	
217		Mur (au centre)			0,01			0	
218		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Parpaing béton	Peinture	0,01			0	
219		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
220		Grille (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
221		Grille (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Sous-sol Façade Sud-est - Soupirlail 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
222		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
223		Mur (partie haute)			0,01			0	
224		Mur (au centre)			0,01			0	
225		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Parpaing béton	Peinture	0,01			0	
226		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
227		Grille (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
228		Grille (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

229		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
230		Mur (partie haute)			0,01			0	
231		Mur (au centre)			0,01			0	
232		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,5			1	
233		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	7,72			1	
234		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
235		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
236		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
237		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	
238		Colombage (mesure 1)	Bois	Peinture	4,71			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
239		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
240		Mur (partie haute)			0,01			0	
241		Mur (au centre)			0,01			0	
242		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,92			1	
243		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	7,59			1	
244		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
245		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
246		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
247		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	
248		Colombage (mesure 1)	Bois	Peinture	7,25			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
249		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
250		Mur (partie haute)			0,01			0	
251		Mur (au centre)			0,01			0	
252		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	4,31			1	
253		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	8,8			1	
254		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
255		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
256		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
257		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	
258		Colombage (mesure 1)	Bois	Peinture	3,23			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupirlail 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
259		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
260		Mur (partie haute)			0,01			0	
261		Mur (au centre)			0,01			0	
262		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
263		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
264		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
265		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
266		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
267		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
268		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
269		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupirlail 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
270		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
271		Mur (partie haute)			0,01			0	
272		Mur (au centre)			0,01			0	
273		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
274		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
275		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
276		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
277		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
278		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
279		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
280		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupirlail 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
281		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
282		Mur (partie haute)			0,01			0	
283		Mur (au centre)			0,01			0	
284		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Parpaing béton	Peinture	0,01			0	
285		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
286		Grille (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
287		Grille (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupirlail 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
288		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
289		Mur (partie haute)			0,01			0	
290		Mur (au centre)			0,01			0	
291		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Parpaing béton	Peinture	0,01			0	
292		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
293		Grille (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
294		Grille (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
295		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
296		Mur (partie haute)			0,01			0	
297		Mur (au centre)			0,01			0	
298		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	5,78			1	
299		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	5,45			1	
300		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
301		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
302		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
303		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
304		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
305		Mur (partie haute)			0,01			0	
306		Mur (au centre)			0,01			0	
307		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,61			0	
308		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,54			0	
309		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,57			0	
310		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,25			0	

311		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
312		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
313		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
314		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
315		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
316		Mur (partie haute)			0,01			0	
317		Mur (au centre)			0,01			0	
318		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,28			0	
319		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,13			0	
320		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,11			0	
321		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,67			0	
322		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
323		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
324		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
325		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
326		Mur (partie basse)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
327		Mur (partie haute)			0,01			0	
328		Mur (au centre)			0,01			0	
329		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
330		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,32			0	
331		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,46			0	
332		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,53			0	
333		Embrasure fenêtre (mesure 1)	Plaque de plâtre	Peinture	0,01			0	
334		Embrasure fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
335		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
336		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Porte 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
337		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
338		Porte (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 1

Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
339		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,17			1	
340		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	7,05			1	
341		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	8,66			1	
342		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	8,8			1	
343		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
344		Mur (partie haute)			0,01			0	
345		Mur (au centre)			0,01			0	
346		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
347		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
348		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	

349		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	
-----	--	---------------------------	--	--	------	--	--	---	--

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
350		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	4,04			1	
351		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,17			1	
352		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,38			1	
353		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,05			1	
354		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
355		Mur (partie haute)			0,01			0	
356		Mur (au centre)			0,01			0	
357		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
358		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
359		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
360		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
361		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,18			1	
362		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	5,45			1	
363		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	7,19			1	
364		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	2,83			1	
365		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
366		Mur (partie haute)			0,01			0	
367		Mur (au centre)			0,01			0	
368		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
369		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
370		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
371		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
372		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	2,77			1	
373		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	4,04			1	
374		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	2,5			1	
375		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	2,56			1	
376		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
377		Mur (partie haute)			0,01			0	
378		Mur (au centre)			0,01			0	
379		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
380		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
381		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
382		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Nord-ouset - Fenêtre 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
383		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	2,5			1	
384		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	8,8			1	
385		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	5,78			1	
386		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,57			1	
387		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
388		Mur (partie haute)			0,01			0	
389		Mur (au centre)			0,01			0	
390		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
391		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
392		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
393		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Nord-ouset - Fenêtre 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
394		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,37			1	
395		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	4,91			1	
396		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,57			1	
397		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	5,71			1	
398		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
399		Mur (partie haute)			0,01			0	
400		Mur (au centre)			0,01			0	
401		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
402		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
403		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
404		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Nord-ouset - Fenêtre 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
405		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,44			0	
406		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,62			0	
407		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,21			0	
408		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,33			0	
409		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,6			0	
410		Fenêtre (Dormant) intérieure (huisserie)			0,09			0	
411		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,67			0	
412		Fenêtre (Dormant) extérieure (huisserie)			0,18			0	
413		Mur (partie basse)	Paneaux de bois	Peinture	0,01			0	
414		Mur (partie haute)			0,01			0	
415		Mur (au centre)			0,01			0	
416		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
417		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
418		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
419		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Nord-ouset - Fenêtre 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
420		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	5,78			1	
421		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	3,1			1	
422		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	8,13			1	
423		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	6,05			1	
424		Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
425		Mur (partie haute)			0,01			0	
426		Mur (au centre)			0,01			0	
427		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
428		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
429		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
430		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
431		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,51			0	
432		Fenêtre (Ouvrant) intérieure (huisserie)			0,43			0	
433		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,46			0	
434		Fenêtre (Ouvrant) extérieure (huisserie)			0,14			0	
435		Fenêtre (Dormant) intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,46			0	
436		Fenêtre (Dormant) intérieure (huisserie)			0,21			0	
437		Fenêtre (Dormant) extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,53			0	
438		Fenêtre (Dormant) extérieure (huisserie)			0,21			0	
439		Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
440		Mur (partie haute)			0,01			0	
441		Mur (au centre)			0,01			0	
442		Radiateur (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
443		Radiateur (mesure 2)			0,01			0	
444		Allège fenêtre (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
445		Allège fenêtre (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée - Salle

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
446		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Parquet bois	0,01			0	
447		Sol (mesure 2)			0,01			0	
448		Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
449	A	Mur (partie haute)			0,01			0	
450		Mur (au centre)			0,01			0	
451		Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
452	B	Mur (partie haute)			0,01			0	
453		Mur (au centre)			0,01			0	
454		Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
455	C	Mur (partie haute)			0,01			0	
456		Mur (au centre)			0,01			0	
457		Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
458	D	Mur (partie haute)			0,01			0	
459		Mur (au centre)			0,01			0	
460		Plafond (mesure 1)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
461		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
462		Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
463	B	Fenêtre 1 intérieure (huisserie)			0,01			0	
464		Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
465	B	Fenêtre 1 extérieure (huisserie)			0,01			0	

466	B	Fenêtre 2 intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
467		Fenêtre 2 intérieure (huisserie)			0,01			0	
468	B	Fenêtre 2 extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
469		Fenêtre 2 extérieure (huisserie)			0,01			0	
470	B	Allège fenêtre 1 (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
471		Allège fenêtre 1 (mesure 2)			0,01			0	
472	B	Allège fenêtre 2 (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
473		Allège fenêtre 2 (mesure 2)			0,01			0	
474	A	Porte 1 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
475		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
476	C	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
477		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
478	D	Porte 3 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
479		Porte 3 (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Rez de chaussée - Couloir

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
480	A	Sol (mesure 1)	Dalle béton	Parquet bois	0,01			0	
481		Sol (mesure 2)			0,01			0	
482		Mur (partie basse)	Panneaux de bois sur ossature bois	Peinture	0,01			0	
483		Mur (partie haute)			0,01			0	
484		Mur (au centre)			0,01			0	
485	B	Mur (partie basse)	Panneaux de bois sur ossature bois	Peinture	0,01			0	
486		Mur (partie haute)			0,01			0	
487		Mur (au centre)			0,01			0	
488	D	Mur (partie basse)	Panneaux de bois sur ossature bois	Peinture	0,01			0	
489		Mur (partie haute)			0,01			0	
490		Mur (au centre)			0,01			0	
491		Plafond (mesure 1)	Panneaux de bois sur ossature bois	Sans revêtement	0,01			0	
492		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
493	A	Porte 1 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
494		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
495	B	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
496		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
497	D	Porte 3 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
498		Porte 3 (huisserie)			0,01			0	
499		Poteaux charpente (mesure 1)	Métal	Peinture	0,01			0	
500		Poteaux charpente (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Rez de chaussée - Scène

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
501		Sol (mesure 1)	Plancher bois	Moquette	0,01			0	
502		Sol (mesure 2)			0,01			0	
503	B	Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
504		Mur (partie haute)			0,01			0	
505		Mur (au centre)			0,01			0	
506	C	Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
507		Mur (partie haute)			0,01			0	
508		Mur (au centre)			0,01			0	
509	D	Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
510		Mur (partie haute)			0,01			0	
511		Mur (au centre)			0,01			0	
512		Plafond (mesure 1)	Panneaux de bois sur ossature bois	Peinture	0,01			0	
513		Plafond (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Rez de chaussée - Gradins

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
514		Sol (mesure 1)	Plancher bois	Moquette	0,01			0	
515		Sol (mesure 2)			0,01			0	
516	B	Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
517		Mur (partie haute)			0,01			0	
518		Mur (au centre)			0,01			0	
519		Plafond (mesure 1)	Panneaux de bois	Sans revêtement	0,01			0	
520		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
521	B	Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
522		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	
523	D	Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	

524		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	
-----	--	------------------------	--	--	------	--	--	---	--

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Rez de chaussée - Régie

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
525		Sol (mesure 1)	Plancher bois	Moquette	0,01			0	
526		Sol (mesure 2)			0,01			0	
527		Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
528	B	Mur (partie haute)			0,01			0	
529		Mur (au centre)			0,01			0	
530		Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
531	C	Mur (partie haute)			0,01			0	
532		Mur (au centre)			0,01			0	
533		Mur (partie basse)	Panneaux de bois	Peinture	0,01			0	
534	D	Mur (partie haute)			0,01			0	
535		Mur (au centre)			0,01			0	
536		Plafond (mesure 1)	Panneaux de bois sur ossature bois	Peinture	0,01			0	
537		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
538		Plafond (mesure 1)	charpente	Peinture	0,01			0	
539		Plafond (mesure 2)	métallique		0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Rez de chaussée - SAS

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
540		Mur (partie basse)	Béton	Peinture	0,01			0	
541	C	Mur (partie haute)			0,01			0	
542		Mur (au centre)			0,01			0	
543		Porte 1 (partie mobile)	aluminium	Peinture	0,01			0	
544	A	Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
545		Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
546	C	Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
547		Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)	Aluminium	Peinture	0,01			0	
548	B	Fenêtre 1 intérieure (huisserie)			0,01			0	
549		Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)	Aluminium	Peinture	0,01			0	
550	B	Fenêtre 1 extérieure (huisserie)			0,01			0	
551		Fenêtre 2 intérieure (partie mobile)	Aluminium	Peinture	0,01			0	
552	D	Fenêtre 2 intérieure (huisserie)			0,01			0	
553		Fenêtre 2 extérieure (partie mobile)	Aluminium	Peinture	0,01			0	
554	D	Fenêtre 2 extérieure (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée - Courcive

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
555		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Parquet bois	0,01			0	
556		Sol (mesure 2)			0,01			0	
557		Mur (partie basse)	Maçonnerie	Peinture sur panneaux de bois	0,01			0	
558	A	Mur (partie haute)			0,01			0	
559		Mur (au centre)			0,01			0	
560		Mur (partie basse)	Maçonnerie	Peinture sur panneaux de bois	0,01			0	
561	B	Mur (partie haute)			0,01			0	
562		Mur (au centre)			0,01			0	
563		Mur (partie basse)	Maçonnerie	Peinture sur panneaux de bois	0,01			0	
564	C	Mur (partie haute)			0,01			0	
565		Mur (au centre)			0,01			0	
566		Mur (partie basse)	Maçonnerie	Peinture sur panneaux de bois	0,01			0	
567	D	Mur (partie haute)			0,01			0	
568		Mur (au centre)			0,01			0	
569		Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
570	C	Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
571		Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
572	C	Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
573		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
574	A	Porte (huisserie)			0,01			0	
575		Plafond (mesure 1)	Charpente métallique	Peinture	0,01			0	
576		Plafond (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Rez de chaussée - Couloir 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
577	A	Sol (mesure 1)	Dalle béton	Carrelage	0,01			0	
578		Sol (mesure 2)			0,01			0	
579		Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
580		Mur (partie haute)			0,01			0	
581	B	Mur (au centre)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
582		Mur (partie basse)			0,01			0	
583		Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
584		Mur (au centre)			0,01			0	
585	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
586		Mur (partie haute)			0,01			0	
587		Mur (au centre)			0,01			0	
588	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
589		Mur (partie haute)			0,01			0	
590		Mur (au centre)			0,01			0	
591	E	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
592		Mur (partie haute)			0,01			0	
593		Mur (au centre)			0,01			0	
594	F	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
595		Mur (partie haute)			0,01			0	
596		Mur (au centre)			0,01			0	
597	G	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
598		Mur (partie haute)			0,01			0	
599		Mur (au centre)			0,01			0	
600	H	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
601		Mur (partie haute)			0,01			0	
602		Mur (au centre)			0,01			0	
603		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,01			0	
604		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
605		Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Peinture	0,01			0	
606		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
607	H	Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
608		Fenêtre 1 intérieure (huisserie)			0,01			0	
609	H	Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
610		Fenêtre 1 extérieure (huisserie)			0,01			0	
611	H	Fenêtre 2 intérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
612		Fenêtre 2 intérieure (huisserie)			0,01			0	
613	H	Fenêtre 2 extérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
614		Fenêtre 2 extérieure (huisserie)			0,01			0	
615	H	Fenêtre 3 intérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
616		Fenêtre 3 intérieure (huisserie)			0,01			0	
617	H	Fenêtre 3 extérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
618		Fenêtre 3 extérieure (huisserie)			0,01			0	
619	H	Allège fenêtre 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
620		Allège fenêtre 1 (mesure 2)			0,01			0	
621	H	Allège fenêtre 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
622		Allège fenêtre 2 (mesure 2)			0,01			0	
623	H	Allège fenêtre 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
624		Allège fenêtre 3 (mesure 2)			0,01			0	
625	H	Embrasure fenêtre 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
626		Embrasure fenêtre 1 (mesure 2)			0,01			0	
627	H	Embrasure fenêtre 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
628		Embrasure fenêtre 2 (mesure 2)			0,01			0	
629	H	Embrasure fenêtre 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
630		Embrasure fenêtre 3 (mesure 2)			0,01			0	
631	A	Porte 1 (partie mobile)	Aluminium	Brut	0,01			0	
632		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
633	B	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
634		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
635	D	Porte 3 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	

636	E	Porte 3 (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
637		Porte 4 (partie mobile)			0,01			0	
638		Porte 4 (huisserie)			0,01			0	
639	F	Porte 5 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
640		Porte 5 (huisserie)			0,01			0	
641	F	Porte 6 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
642		Porte 6 (huisserie)			0,01			0	
643	G	Porte 7 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
644		Porte 7 (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 30

Rez de chaussée - Sanit F

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
645	A	Sol (mesure 1)	Dalle béton	Carrelage	0,01			0	
646		Sol (mesure 2)			0,01			0	
647		Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
648		Mur 1 (mesure 2)			0,01			0	
649	B	Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
650		Mur 2 (mesure 2)			0,01			0	
651	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
652		Mur 3 (mesure 2)			0,01			0	
653	C	Mur 6 (mesure 1)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
654		Mur 6 (mesure 2)			0,01			0	
655	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
656		Mur 4 (mesure 2)			0,01			0	
657	E	Mur 5 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
658		Mur 5 (mesure 2)			0,01			0	
659		Cloisons (mesure 1)	Carreaux de plâtre	Faïence	0,01			0	
660		Cloisons (mesure 2)			0,01			0	
661		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,01			0	
662		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
663		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
664		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
665	E	Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
666		Fenêtre 1 intérieure (huisserie)			0,01			0	
667	E	Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
668		Fenêtre 1 extérieure (huisserie)			0,01			0	
669	E	Fenêtre 2 intérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
670		Fenêtre 2 intérieure (huisserie)			0,01			0	
671	E	Fenêtre 2 extérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
672		Fenêtre 2 extérieure (huisserie)			0,01			0	
673	E	Allège fenêtre 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
674		Allège fenêtre 1 (mesure 2)			0,01			0	
675	E	Allège fenêtre 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
676		Allège fenêtre 2 (mesure 2)			0,01			0	
677	E	Embrasure fenêtre 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
678		Embrasure fenêtre 1 (mesure 2)			0,01			0	
679	E	Embrasure fenêtre 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
680		Embrasure fenêtre 2 (mesure 2)			0,01			0	
681	A	Porte 1 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
682		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
683	B	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
684		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
685	C	Porte 3 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
686		Porte 3 (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 21

Rez de chaussée - Sanit H

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
687		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Carrelage	0,01			0	
688		Sol (mesure 2)			0,01			0	
689	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
690		Mur 1 (mesure 2)			0,01			0	
691	B	Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
692		Mur 2 (mesure 2)			0,01			0	
693	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
694		Mur 3 (mesure 2)			0,01			0	
695	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	

696		Mur 4 (mesure 2)			0,01			0	
697		Mur 5 (mesure 1)			0,01			0	
698	A	Mur 5 (mesure 2)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
699		Mur 6 (mesure 1)			0,01			0	
700	B	Mur 6 (mesure 2)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
701		Mur 7 (mesure 1)			0,01			0	
702	C	Mur 7 (mesure 2)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
703		Mur 8 (mesure 1)			0,01			0	
704	D	Mur 8 (mesure 2)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
705		Cloisons (mesure 1)	Carreaux de plâtre	Peinture	0,01			0	
706		Cloisons (mesure 2)			0,01			0	
707		Cloisons (mesure 1)	Carreaux de plâtre	Faïence	0,01			0	
708		Cloisons (mesure 2)			0,01			0	
709		Plinthes (mesure 1)			0,01			0	
710		Plinthes (mesure 2)	Carrelage		0,01			0	
711		Plafond (mesure 1)			0,01			0	
712		Plafond (mesure 2)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
713	A	Porte 1 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
714		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
715	C	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
716		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Rez de chaussée - Sanit PMR

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
717		Sol (mesure 1)			0,01			0	
718		Sol (mesure 2)	Dalle béton	Carrelage	0,01			0	
719		Mur (partie basse)			0,01			0	
720	A	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
721		Mur (au centre)			0,01			0	
722		Mur (partie basse)			0,01			0	
723	B	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
724		Mur (au centre)			0,01			0	
725		Mur (partie basse)			0,01			0	
726	C	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
727		Mur (au centre)			0,01			0	
728		Mur (partie basse)			0,01			0	
729	D	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
730		Mur (au centre)			0,01			0	
731		Mur (partie basse)			0,01			0	
732	E	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
733		Mur (au centre)			0,01			0	
734		Plinthes (mesure 1)			0,01			0	
735		Plinthes (mesure 2)	Carrelage		0,01			0	
736		Plafond (mesure 1)			0,01			0	
737		Plafond (mesure 2)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
738	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
739		Porte (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Rez de chaussée - escalier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
740		Mur (partie basse)			0,01			0	
741	A	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
742		Mur (au centre)			0,01			0	
743		Mur (partie basse)			0,01			0	
744	B	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
745		Mur (au centre)			0,01			0	
746		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
747		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
748	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
749		Porte (huisserie)			0,01			0	
750		Marches et contremarches (mesure 1)			0,01			0	
751		Marches et contremarches (mesure 2)	Béton	Moquette	0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Rez de chaussée - Loge

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
752		Sol (mesure 1)			0,01			0	
753		Sol (mesure 2)	Dalle béton	Parquet flottant	0,01			0	
754		Mur (partie basse)			0,01			0	
755	A	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
756		Mur (au centre)			0,01			0	
757		Mur (partie basse)			0,01			0	
758	B	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
759		Mur (au centre)			0,01			0	
760		Mur (partie basse)			0,01			0	
761	C	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
762		Mur (au centre)			0,01			0	

763	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
764		Mur (partie haute)			0,01			0	
765		Mur (au centre)			0,01			0	
766		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,01			0	
767		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
768		Plafond (mesure 1)			0,01			0	
769		Plafond (mesure 2)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
770	D	Fenêtre intérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
771		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
772	D	Fenêtre extérieure (partie mobile)	Métal	Peinture	0,01			0	
773		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Sous-Sol - Dégagement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
774		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Moquette	0,01			0	
775		Sol (mesure 2)			0,01			0	
776	A	Mur (partie basse)	Enduit ciment	Peinture	0,01			0	
777		Mur (partie haute)			0,01			0	
778		Mur (au centre)			0,01			0	
779	B	Mur (partie basse)	Enduit ciment	Peinture	0,01			0	
780		Mur (partie haute)			0,01			0	
781		Mur (au centre)			0,01			0	
782	C	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
783		Mur (partie haute)			0,01			0	
784		Mur (au centre)			0,01			0	
785	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
786		Mur (partie haute)			0,01			0	
787		Mur (au centre)			0,01			0	
788		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
789		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
790		Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Peinture	0,01			0	
791		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
792	A	Porte 1 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
793		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
794	C	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
795		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
796	D	Porte 3 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
797		Porte 3 (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Sous-Sol - Local archives

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
798		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Peinture	0,01			0	
799		Sol (mesure 2)			0,01			0	
800	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
801		Mur (partie haute)			0,01			0	
802		Mur (au centre)			0,01			0	
803	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
804		Mur (partie haute)			0,01			0	
805		Mur (au centre)			0,01			0	
806	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
807		Mur (partie haute)			0,01			0	
808		Mur (au centre)			0,01			0	
809	D	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
810		Mur (partie haute)			0,01			0	
811		Mur (au centre)			0,01			0	
812		Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Peinture	0,01			0	
813		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
814	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
815		Porte (huisserie)			0,01			0	
816		Canalisations (mesure 1)	??	Flocage	0,01			0	
817		Canalisations (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Sous-Sol - Local entretien

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
818		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Parquet	0,01			0	
819		Sol (mesure 2)			0,01			0	
820	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
821		Mur (partie haute)			0,01			0	
822		Mur (au centre)			0,01			0	
823	B	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
824		Mur (partie haute)			0,01			0	
825		Mur (au centre)			0,01			0	
826	C	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
827		Mur (partie haute)			0,01			0	

828	D	Mur (au centre)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
829		Mur (partie basse)			0,01			0	
830		Mur (partie haute)			0,01			0	
831		Mur (au centre)			0,01			0	
832	A	Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Peinture	0,01			0	
833		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
834		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
835		Porte (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Sous-Sol - Couloir 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
836	A	Sol (mesure 1)	Dalle béton	Moquette	0,01			0	
837		Sol (mesure 2)			0,01			0	
838		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
839		Mur (partie haute)			0,01			0	
840	B	Mur (au centre)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
841		Mur (partie basse)			0,01			0	
842		Mur (partie haute)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
843		Mur (au centre)			0,01			0	
844	C	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
845		Mur (partie haute)			0,01			0	
846		Mur (au centre)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
847		Mur (partie basse)			0,01			0	
848	D	Mur (partie haute)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
849		Mur (au centre)			0,01			0	
850		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
851		Mur (partie haute)			0,01			0	
852	E	Mur (au centre)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
853		Mur (partie basse)			0,01			0	
854		Mur (partie haute)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
855		Mur (au centre)			0,01			0	
856	G	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
857		Mur (partie haute)			0,01			0	
858		Mur (au centre)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
859		Mur (partie basse)			0,01			0	
860	H	Mur (partie haute)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
861		Mur (au centre)			0,01			0	
862		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
863		Mur (partie haute)			0,01			0	
864	I	Mur (au centre)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
865		Mur (partie basse)			0,01			0	
866		Mur (partie haute)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
867		Mur (au centre)			0,01			0	
868	K	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
869		Mur (partie haute)			0,01			0	
870		Mur (au centre)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
871		Mur (partie basse)			0,01			0	
872	L	Mur (partie haute)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
873		Mur (au centre)			0,01			0	
874		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
875		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
876		Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Dalles de faux plafond	0,01			0	
877		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
878		Porte 1 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
879		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
880	B	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
881		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
882		Porte 3 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
883		Porte 3 (huisserie)			0,01			0	
884	D	Porte 4 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
885		Porte 4 (huisserie)			0,01			0	
886		Porte 5 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
887		Porte 5 (huisserie)			0,01			0	
888	F	Porte 6 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
889		Porte 6 (huisserie)			0,01			0	
890		Porte 7 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
891		Porte 7 (huisserie)			0,01			0	
892	G	Porte 8 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
893		Porte 8 (huisserie)			0,01			0	
894		Porte 9 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
895		Porte 9 (huisserie)			0,01			0	
896	G	Porte 10 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
897		Porte 10 (huisserie)			0,01			0	
898		Porte 11 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
899		Porte 11 (huisserie)			0,01			0	
900	H	Porte 12 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
901		Porte 12 (huisserie)			0,01			0	
902		Porte 13 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
903		Porte 13 (huisserie)			0,01			0	

904	I	Porte 14 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
905		Porte 14 (huisserie)			0,01			0	
906	I	Porte 15 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
907		Porte 15 (huisserie)			0,01			0	
908	I	Porte 16 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
909		Porte 16 (huisserie)			0,01			0	
910	J	Porte 17 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
911		Porte 17 (huisserie)			0,01			0	
912	J	Porte 18 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
913		Porte 18 (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 33

Sous-Sol - Sanitaires F

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
914	B	Sol (mesure 1)	Dalle béton	Carrelage	0,01			0	
915		Sol (mesure 2)			0,01			0	
916		Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
917		Mur 2 (mesure 2)			0,01			0	
918	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
919		Mur 3 (mesure 2)			0,01			0	
920	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
921		Mur 4 (mesure 2)			0,01			0	
922	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
923		Mur 1 (mesure 2)			0,01			0	
924	B	Mur 5 (mesure 1)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
925		Mur 5 (mesure 2)			0,01			0	
926	C	Mur 6 (mesure 1)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
927		Mur 6 (mesure 2)			0,01			0	
928		Cloisons (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
929		Cloisons (mesure 2)			0,01			0	
930		Cloisons (mesure 1)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
931		Cloisons (mesure 2)			0,01			0	
932		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,01			0	
933		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
934	A	Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Dalles de faux plafond	0,01			0	
935		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
936		Porte 1 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
937		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
938	C	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
939		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
940	C	Porte 3 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
941		Porte 3 (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Sous-Sol - Sanitaires H

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
942	B	Sol (mesure 1)	Dalle béton	Carrelage	0,01			0	
943		Sol (mesure 2)			0,01			0	
944		Mur 2 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
945		Mur 2 (mesure 2)			0,01			0	
946	C	Mur 3 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
947		Mur 3 (mesure 2)			0,01			0	
948	D	Mur 4 (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
949		Mur 4 (mesure 2)			0,01			0	
950	A	Mur 1 (mesure 1)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
951		Mur 1 (mesure 2)			0,01			0	
952	C	Mur 6 (mesure 1)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
953		Mur 6 (mesure 2)			0,01			0	
954	D	Mur 5 (mesure 1)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
955		Mur 5 (mesure 2)			0,01			0	
956		Cloisons (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
957		Cloisons (mesure 2)			0,01			0	
958		Cloisons (mesure 1)	Plâtre	Faïence	0,01			0	
959		Cloisons (mesure 2)			0,01			0	
960		Plinthes (mesure 1)	Carrelage		0,01			0	
961		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
962		Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Dalles de faux plafond	0,01			0	
963		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
964	A	Porte 1 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
965		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
966	C	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
967		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
968	C	Porte 3 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
969		Porte 3 (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Sous-Sol - Loge 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

970		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Moquette	0,01			0	
971		Sol (mesure 2)			0,01			0	
972		Mur (partie basse)			0,01			0	
973	A	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
974		Mur (au centre)			0,01			0	
975		Mur (partie basse)			0,01			0	
976	B	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
977		Mur (au centre)			0,01			0	
978		Mur (partie basse)			0,01			0	
979	C	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
980		Mur (au centre)			0,01			0	
981		Mur (partie basse)			0,01			0	
982	D	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
983		Mur (au centre)			0,01			0	
984		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
985		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
986		Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Dalles de faux plafond	0,01			0	
987		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
988		Fenêtre intérieure (partie mobile)			0,01			0	
989	C	Fenêtre intérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
990		Fenêtre extérieure (partie mobile)			0,01			0	
991	C	Fenêtre extérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
992		Allège fenêtre (mesure 1)			0,01			0	
993		Allège fenêtre (mesure 2)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
994		Embrasure fenêtre (mesure 1)			0,01			0	
995		Embrasure fenêtre (mesure 2)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
996		Porte (partie mobile)			0,01			0	
997	A	Porte (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Sous-Sol - Loge 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
998		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Moquette	0,01			0	
999		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1000		Mur (partie basse)			0,01			0	
1001	A	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1002		Mur (au centre)			0,01			0	
1003		Mur (partie basse)			0,01			0	
1004	B	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1005		Mur (au centre)			0,01			0	
1006		Mur (partie basse)			0,01			0	
1007	C	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1008		Mur (au centre)			0,01			0	
1009		Mur (partie basse)			0,01			0	
1010	D	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1011		Mur (au centre)			0,01			0	
1012		Mur (partie basse)			0,01			0	
1013	E	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1014		Mur (au centre)			0,01			0	
1015		Mur (partie basse)			0,01			0	
1016	F	Mur (partie haute)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1017		Mur (au centre)			0,01			0	
1018		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
1019		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1020		Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Dalles de faux plafond	0,01			0	
1021		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1022		Fenêtre intérieure (partie mobile)			0,01			0	
1023	C	Fenêtre intérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
1024		Fenêtre extérieure (partie mobile)			0,01			0	
1025	C	Fenêtre extérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
1026		Allège fenêtre (mesure 1)			0,01			0	
1027		Allège fenêtre (mesure 2)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1028		Embrasure fenêtre (mesure 1)			0,01			0	
1029		Embrasure fenêtre (mesure 2)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1030		Porte (partie mobile)			0,01			0	
1031	A	Porte (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

Sous-Sol - Réserve 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1032		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Moquette	0,01			0	
1033		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1034	A	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1035		Mur (partie haute)			0,01			0	
1036		Mur (au centre)			0,01			0	
1037	B	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1038		Mur (partie haute)			0,01			0	
1039		Mur (au centre)			0,01			0	
1040	C	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1041		Mur (partie haute)			0,01			0	
1042		Mur (au centre)			0,01			0	
1043	D	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1044		Mur (partie haute)			0,01			0	
1045		Mur (au centre)			0,01			0	
1046	A	Plafond (mesure 1)	Plancher bois sur poutres métal	Peinture	0,01			0	
1047		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1048		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1049		Porte (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Sous-Sol - Réserve 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1050		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Moquette	0,01			0	
1051		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1052	A	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1053		Mur (partie haute)			0,01			0	
1054		Mur (au centre)			0,01			0	
1055	B	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1056		Mur (partie haute)			0,01			0	
1057		Mur (au centre)			0,01			0	
1058	C	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1059		Mur (partie haute)			0,01			0	
1060		Mur (au centre)			0,01			0	
1061	D	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1062		Mur (partie haute)			0,01			0	
1063		Mur (au centre)			0,01			0	
1064	A	Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1065		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1066		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1067		Porte (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Sous-Sol - Atelier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1068		Sol (mesure 1)	Dalle béton	peinture	0,01			0	
1069		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1070	A	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1071		Mur (partie haute)			0,01			0	
1072		Mur (au centre)			0,01			0	
1073	B	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1074		Mur (partie haute)			0,01			0	
1075		Mur (au centre)			0,01			0	
1076	C	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1077		Mur (partie haute)			0,01			0	
1078		Mur (au centre)			0,01			0	
1079	D	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1080		Mur (partie haute)			0,01			0	
1081		Mur (au centre)			0,01			0	
1082	E	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1083		Mur (partie haute)			0,01			0	
1084		Mur (au centre)			0,01			0	
1085	F	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1086		Mur (partie haute)			0,01			0	
1087		Mur (au centre)			0,01			0	
1088	A	Plafond (mesure 1)	plâtre	Peinture	0,01			0	
1089		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1090		Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1091		Porte (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Sous-Sol - Grande loge

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1092		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Moquette	0,01			0	
1093		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1094		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
1095		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1096		Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Dalles de faux plafond	0,01			0	
1097		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1098	A	Mur (partie basse)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1099		Mur (partie haute)			0,01			0	

1100		Mur (au centre)			0,01			0	
1101		Mur (partie basse)			0,01			0	
1102	B	Mur (partie haute)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	
1103		Mur (au centre)			0,01			0	
1104		Mur (partie basse)			0,01			0	
1105	C	Mur (partie haute)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	
1106		Mur (au centre)			0,01			0	
1107		Mur (partie basse)			0,01			0	
1108	D	Mur (partie haute)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	
1109		Mur (au centre)			0,01			0	
1110	C	Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1111		Fenêtre 1 intérieure (huisserie)			0,01			0	
1112		Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)			0,01			0	
1113	C	Fenêtre 1 extérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
1114		Fenêtre 2 intérieure (partie mobile)			0,01			0	
1115	C	Fenêtre 2 intérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
1116		Fenêtre 2 extérieure (partie mobile)			0,01			0	
1117	C	Fenêtre 2 extérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Sous-Sol - Loge costumes

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1118		Sol (mesure 1)			0,01			0	
1119		Sol (mesure 2)	Dalle béton	Moquette	0,01			0	
1120		Plinthes (mesure 1)			0,01			0	
1121		Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	0,01			0	
1122		Plafond (mesure 1)			0,01			0	
1123		Plafond (mesure 2)	Dalle béton	Dalles de faux plafond	0,01			0	
1124		Mur (partie basse)			0,01			0	
1125	A	Mur (partie haute)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	
1126		Mur (au centre)			0,01			0	
1127		Mur (partie basse)			0,01			0	
1128	B	Mur (partie haute)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	
1129		Mur (au centre)			0,01			0	
1130		Mur (partie basse)			0,01			0	
1131	C	Mur (partie haute)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	
1132		Mur (au centre)			0,01			0	
1133		Mur (partie basse)			0,01			0	
1134	D	Mur (partie haute)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	
1135		Mur (au centre)			0,01			0	
1136		Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)			0,01			0	
1137	C	Fenêtre 1 intérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
1138		Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)			0,01			0	
1139	C	Fenêtre 1 extérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
1140		Fenêtre 2 intérieure (partie mobile)			0,01			0	
1141	C	Fenêtre 2 intérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
1142		Fenêtre 2 extérieure (partie mobile)			0,01			0	
1143	C	Fenêtre 2 extérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Sous-Sol - Instruments

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1144		Sol (mesure 1)			0,01			0	
1145		Sol (mesure 2)	Dalle béton	Moquette	0,01			0	
1146		Plinthes (mesure 1)			0,01			0	
1147		Plinthes (mesure 2)	Bois	Peinture	0,01			0	
1148		Plafond (mesure 1)			0,01			0	
1149		Plafond (mesure 2)	Dalle béton	Dalles de faux plafond	0,01			0	
1150		Mur (partie basse)			0,01			0	
1151	A	Mur (partie haute)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	
1152		Mur (au centre)			0,01			0	
1153		Mur (partie basse)			0,01			0	
1154	B	Mur (partie haute)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	
1155		Mur (au centre)			0,01			0	
1156		Mur (partie basse)			0,01			0	
1157	C	Mur (partie haute)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	
1158		Mur (au centre)			0,01			0	
1159	D	Mur (partie basse)	Pilâtre	Peinture	0,01			0	

1160		Mur (partie haute)			0,01			0	
1161		Mur (au centre)			0,01			0	
1162	C	Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1163		Fenêtre 1 intérieure (huisserie)			0,01			0	
1164	C	Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1165		Fenêtre 1 extérieure (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Sous-Sol - Foyer

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1166		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Parquet flottant	0,01			0	
1167		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1168		Plinthes (mesure 1)	Bois	Vernis	0,01			0	
1169		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1170		Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Peinture	0,01			0	
1171		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1172	A	Mur (partie basse)	Pilière	Peinture	0,01			0	
1173		Mur (partie haute)			0,01			0	
1174		Mur (au centre)			0,01			0	
1175	B	Mur (partie basse)	Pilière	Peinture	0,01			0	
1176		Mur (partie haute)			0,01			0	
1177		Mur (au centre)			0,01			0	
1178	C	Mur (partie basse)	Lambris	Sans revêtement	0,01			0	
1179		Mur (partie haute)			0,01			0	
1180		Mur (au centre)			0,01			0	
1181	D	Mur (partie basse)	Lambris	Sans revêtement	0,01			0	
1182		Mur (partie haute)			0,01			0	
1183		Mur (au centre)			0,01			0	
1184	C	Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1185		Fenêtre 1 intérieure (huisserie)			0,01			0	
1186	C	Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1187		Fenêtre 1 extérieure (huisserie)			0,01			0	
1188	C	Fenêtre 2 intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1189		Fenêtre 2 intérieure (huisserie)			0,01			0	
1190	C	Fenêtre 2 extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1191		Fenêtre 2 extérieure (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Sous-Sol - Réserve 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1192		Sol (mesure 1)	Dalle béton	peinture	0,01			0	
1193		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1194	A	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1195		Mur (partie haute)			0,01			0	
1196		Mur (au centre)			0,01			0	
1197	B	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1198		Mur (partie haute)			0,01			0	
1199		Mur (au centre)			0,01			0	
1200	C	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1201		Mur (partie haute)			0,01			0	
1202		Mur (au centre)			0,01			0	
1203	D	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1204		Mur (partie haute)			0,01			0	
1205		Mur (au centre)			0,01			0	
1206		Plafond (mesure 1)	plâtre	Peinture	0,01			0	
1207		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1208	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1209		Porte (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Sous-Sol - Réserve 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1210		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Sans revêtement	0,01			0	
1211		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1212	A	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1213		Mur (partie haute)			0,01			0	
1214		Mur (au centre)			0,01			0	
1215	B	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1216		Mur (partie haute)			0,01			0	
1217		Mur (au centre)			0,01			0	
1218	C	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	

1219		Mur (partie haute)			0,01			0	
1220		Mur (au centre)			0,01			0	
1221	D	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1222		Mur (partie haute)			0,01			0	
1223		Mur (au centre)			0,01			0	
1224	E	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1225		Mur (partie haute)			0,01			0	
1226		Mur (au centre)			0,01			0	
1227	F	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1228		Mur (partie haute)			0,01			0	
1229		Mur (au centre)			0,01			0	
1230		Plafond (mesure 1)	Dalle béton	Sans revêtement	0,01			0	
1231		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1232	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1233		Porte (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Sous-Sol - Local ventilation

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1234		Sol (mesure 1)	Dalle béton	peinture	0,01			0	
1235		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1236	A	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1237		Mur (partie haute)			0,01			0	
1238		Mur (au centre)			0,01			0	
1239	B	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1240		Mur (partie haute)			0,01			0	
1241		Mur (au centre)			0,01			0	
1242	C	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1243		Mur (partie haute)			0,01			0	
1244		Mur (au centre)			0,01			0	
1245	D	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1246		Mur (partie haute)			0,01			0	
1247		Mur (au centre)			0,01			0	
1248		Plafond (mesure 1)	plâtre	Peinture	0,01			0	
1249		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1250	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1251		Porte (huisserie)			0,01			0	
1252		Canalisations (mesure 1)	Acier	calorifugeage	0,01			0	
1253		Canalisations (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Sous-Sol - Local technique 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1254		Sol (mesure 1)	Dalle béton	peinture	0,01			0	
1255		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1256	A	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1257		Mur (partie haute)			0,01			0	
1258		Mur (au centre)			0,01			0	
1259	B	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1260		Mur (partie haute)			0,01			0	
1261		Mur (au centre)			0,01			0	
1262	C	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1263		Mur (partie haute)			0,01			0	
1264		Mur (au centre)			0,01			0	
1265	D	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1266		Mur (partie haute)			0,01			0	
1267		Mur (au centre)			0,01			0	
1268		Plafond (mesure 1)	plâtre	Peinture	0,01			0	
1269		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1270	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1271		Porte (huisserie)			0,01			0	
1272		Canalisations (mesure 1)	Acier	calorifugeage	0,01			0	
1273		Canalisations (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Sous-Sol - Buanderie

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1274		Sol (mesure 1)	Dalle béton	peinture	0,01			0	
1275		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1276	A	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1277		Mur (partie haute)			0,01			0	
1278		Mur (au centre)			0,01			0	
1279	B	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1280		Mur (partie haute)			0,01			0	
1281		Mur (au centre)			0,01			0	
1282	C	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1283		Mur (partie haute)			0,01			0	
1284		Mur (au centre)			0,01			0	
1285	D	Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	

1286		Mur (partie haute)			0,01			0	
1287		Mur (au centre)			0,01			0	
1288		Plafond (mesure 1)	plâtre	Peinture	0,01			0	
1289		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1290	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1291		Porte (huisserie)			0,01			0	
1292		Canalisations (mesure 1)	Acier	calorifugeage	0,01			0	
1293		Canalisations (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Sous-Sol - Local électricité

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1294		Sol (mesure 1)	Dalle béton	peinture	0,01			0	
1295		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1296		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1297	A	Mur (partie haute)			0,01			0	
1298		Mur (au centre)			0,01			0	
1299		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1300	B	Mur (partie haute)			0,01			0	
1301		Mur (au centre)			0,01			0	
1302		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1303	C	Mur (partie haute)			0,01			0	
1304		Mur (au centre)			0,01			0	
1305		Mur (partie basse)	Parpaings béton	Peinture	0,01			0	
1306	D	Mur (partie haute)			0,01			0	
1307		Mur (au centre)			0,01			0	
1308		Plafond (mesure 1)	plâtre	Peinture	0,01			0	
1309		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1310	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1311		Porte (huisserie)			0,01			0	
1312		Canalisations (mesure 1)	Plâtre	Brut	0,01			0	
1313		Canalisations (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

1er étage - Passerelle

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1314		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Moquette	0,01			0	
1315		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1316		Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1317	B	Mur (partie haute)			0,01			0	
1318		Mur (au centre)			0,01			0	
1319		Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1320	C	Mur (partie haute)			0,01			0	
1321		Mur (au centre)			0,01			0	
1322		Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1323	D	Mur (partie haute)			0,01			0	
1324		Mur (au centre)			0,01			0	
1325		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
1326		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1327		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1328		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1329		Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)	Métal	Brut	0,01			0	
1330	B	Fenêtre 1 intérieure (huisserie)			0,01			0	
1331		Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)	Métal	Brut	0,01			0	
1332	B	Fenêtre 1 extérieure (huisserie)			0,01			0	
1333		Fenêtre 2 intérieure (partie mobile)	Métal	Brut	0,01			0	
1334	D	Fenêtre 2 intérieure (huisserie)			0,01			0	
1335		Fenêtre 2 extérieure (partie mobile)	Métal	Brut	0,01			0	
1336	D	Fenêtre 2 extérieure (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

1er étage - Dégagement

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1337		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Dalles PVC	0,01			0	
1338		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1339		Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1340	A	Mur (partie haute)			0,01			0	
1341		Mur (au centre)			0,01			0	
1342		Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1343	B	Mur (partie haute)			0,01			0	
1344		Mur (au centre)			0,01			0	

1345	C	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1346		Mur (partie haute)			0,01			0	
1347		Mur (au centre)			0,01			0	
1348	D	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1349		Mur (partie haute)			0,01			0	
1350		Mur (au centre)			0,01			0	
1351	E	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1352		Mur (partie haute)			0,01			0	
1353		Mur (au centre)			0,01			0	
1354	F	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1355		Mur (partie haute)			0,01			0	
1356		Mur (au centre)			0,01			0	
1357		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	0,01			0	
1358		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1359		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1360		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1361	A	Porte 1 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1362		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
1363	B	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1364		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
1365	D	Porte 3 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1366		Porte 3 (huisserie)			0,01			0	
1367	E	Porte 4 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1368		Porte 4 (huisserie)			0,01			0	
1369	F	Porte 5 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1370		Porte 5 (huisserie)			0,01			0	
1371	F	Porte 6 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1372		Porte 6 (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

1er étage - Bureau 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1373		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Dalles PVC	0,01			0	
1374		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1375	A	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1376		Mur (partie haute)			0,01			0	
1377		Mur (au centre)			0,01			0	
1378	B	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1379		Mur (partie haute)			0,01			0	
1380		Mur (au centre)			0,01			0	
1381	C	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1382		Mur (partie haute)			0,01			0	
1383		Mur (au centre)			0,01			0	
1384	D	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1385		Mur (partie haute)			0,01			0	
1386		Mur (au centre)			0,01			0	
1387		Plinthes (mesure 1)	PVC	Brut	0,01			0	
1388		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1389		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1390		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1391	B	Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1392		Fenêtre 1 intérieure (huisserie)			0,01			0	
1393	B	Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1394		Fenêtre 1 extérieure (huisserie)			0,01			0	
1395	B	Fenêtre 2 intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1396		Fenêtre 2 intérieure (huisserie)			0,01			0	
1397	B	Fenêtre 2 extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1398		Fenêtre 2 extérieure (huisserie)			0,01			0	
1399		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
1400		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	
1401	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1402		Porte (huisserie)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

1er étage - Bureau 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1403		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Dalles PVC	0,01			0	
1404		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1405	A	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1406		Mur (partie haute)			0,01			0	
1407		Mur (au centre)			0,01			0	
1408	B	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1409		Mur (partie haute)			0,01			0	
1410		Mur (au centre)			0,01			0	

1411	C	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1412		Mur (partie haute)			0,01			0	
1413		Mur (au centre)			0,01			0	
1414	D	Mur (partie basse)	Plate	Peinture	0,01			0	
1415		Mur (partie haute)			0,01			0	
1416		Mur (au centre)			0,01			0	
1417		Plinthes (mesure 1)	PVC	Brut	0,01			0	
1418		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1419		Plafond (mesure 1)			0,01			0	
1420		Plafond (mesure 2)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1421		Porte 1 (partie mobile)			0,01			0	
1422		Porte 1 (huisserie)			0,01			0	
1423	C	Porte 2 (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1424		Porte 2 (huisserie)			0,01			0	
1425		Porte 3 (partie mobile)			0,01			0	
1426	D	Porte 3 (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

1er étage - Bureau 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1427		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Dalles PVC	0,01			0	
1428		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1429		Mur 1 (mesure 1)			0,01			0	
1430	A	Mur 1 (mesure 2)	Plate	Peinture	0,01			0	
1431	B	Mur 2 (mesure 1)	Plate	Peinture	0,01			0	
1432		Mur 2 (mesure 2)			0,01			0	
1433		Mur 3 (mesure 1)			0,01			0	
1434	C	Mur 3 (mesure 2)	Plate	Peinture	0,01			0	
1435		Mur 4 (mesure 1)			0,01			0	
1436		Mur 4 (mesure 2)			0,01			0	
1437		Plinthes (mesure 1)	PVC	Brut	0,01			0	
1438		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1439		Plafond (mesure 1)			0,01			0	
1440		Plafond (mesure 2)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1441	C	Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1442		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
1443		Fenêtre extérieure (partie mobile)			0,01			0	
1444	C	Fenêtre extérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
1445		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
1446		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	
1447		Mur 5 (mesure 1)			0,01			0	
1448	B	Mur 5 (mesure 2)	Plate	Faïence	0,01			0	
1449	C	Mur 6 (mesure 1)	Plate	Faïence	0,01			0	
1450		Mur 6 (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

1er étage - Bureau 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1451		Sol (mesure 1)	Dalle béton	Dalles PVC	0,01			0	
1452		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1453		Mur 1 (mesure 1)			0,01			0	
1454	A	Mur 1 (mesure 2)	Plate	Peinture	0,01			0	
1455	B	Mur 2 (mesure 1)	Plate	Peinture	0,01			0	
1456		Mur 2 (mesure 2)			0,01			0	
1457		Mur 3 (mesure 1)			0,01			0	
1458	C	Mur 3 (mesure 2)	Plate	Peinture	0,01			0	
1459		Mur 4 (mesure 1)			0,01			0	
1460		Mur 4 (mesure 2)			0,01			0	
1461		Plinthes (mesure 1)	PVC	Brut	0,01			0	
1462		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1463		Plafond (mesure 1)			0,01			0	
1464		Plafond (mesure 2)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1465	C	Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1466		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
1467		Fenêtre extérieure (partie mobile)			0,01			0	
1468	C	Fenêtre extérieure (huisserie)	Bois	Peinture	0,01			0	
1469		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
1470		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

1er étage - Bureau 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1471	A	Sol (mesure 1)	Dalle béton	Dalles PVC	0,01			0	
1472		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1473		Mur 1 (mesure 1)	Plate	Peinture	0,01			0	
1474		Mur 1 (mesure 2)			0,01			0	
1475	B	Mur 2 (mesure 1)	Plate	Peinture	0,01			0	
1476		Mur 2 (mesure 2)			0,01			0	
1477	C	Mur 3 (mesure 1)	Plate	Peinture	0,01			0	
1478		Mur 3 (mesure 2)			0,01			0	
1479	D	Mur 4 (mesure 1)	Plate	Peinture	0,01			0	
1480		Mur 4 (mesure 2)			0,01			0	
1481		Plinthes (mesure 1)	PVC	Brut	0,01			0	
1482		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1483		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1484		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1485	C	Fenêtre intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1486		Fenêtre intérieure (huisserie)			0,01			0	
1487	C	Fenêtre extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1488		Fenêtre extérieure (huisserie)			0,01			0	
1489		Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
1490		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

1er étage - Bureau 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1491	A	Sol (mesure 1)	Dalle béton	Dalles PVC	0,01			0	
1492		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1493		Mur 1 (mesure 1)	Plate	Peinture	0,01			0	
1494		Mur 1 (mesure 2)			0,01			0	
1495	B	Mur 2 (mesure 1)	Plate	Peinture	0,01			0	
1496		Mur 2 (mesure 2)			0,01			0	
1497	C	Mur 3 (mesure 1)	Plate	Peinture	0,01			0	
1498		Mur 3 (mesure 2)			0,01			0	
1499	D	Mur 4 (mesure 1)	Plate	Peinture	0,01			0	
1500		Mur 4 (mesure 2)			0,01			0	
1501		Plinthes (mesure 1)	PVC	Brut	0,01			0	
1502		Plinthes (mesure 2)			0,01			0	
1503		Plafond (mesure 1)	Plâtre	Peinture	0,01			0	
1504		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1505	D	Fenêtre 1 intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1506		Fenêtre 1 intérieure (huisserie)			0,01			0	
1507	D	Fenêtre 1 extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1508		Fenêtre 1 extérieure (huisserie)			0,01			0	
1509	D	Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
1510		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	
1511	D	Fenêtre 2 intérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1512		Fenêtre 2 intérieure (huisserie)			0,01			0	
1513	D	Fenêtre 2 extérieure (partie mobile)	Bois	Peinture	0,01			0	
1514		Fenêtre 2 extérieure (huisserie)			0,01			0	
1515	D	Garde-corps (mesure 1)	Métallique	Peinture	0,01			0	
1516		Garde-corps (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Combles - Combles

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1517		Sol (mesure 1)	Solivage bois	Laine de verre	0,01			0	
1518		Sol (mesure 2)			0,01			0	
1519		Plafond (mesure 1)	Tuilles mécaniques	Sans revêtement	0,01			0	
1520		Plafond (mesure 2)			0,01			0	
1521		Plafond (mesure 1)	Charpente bois	Sans revêtement	0,01			0	
1522		Plafond (mesure 2)			0,01			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 3

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :**

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **SOCOTEC Certification France - 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX** (détail sur www.info-certif.fr)*

Fait à **RUEIL-MALMAISON**, le **30/05/2025**

Par : MAGNO Carlos

SAS SILLAGE

147 avenue Paul Doumer - 92500 RUEIL MALMAISON

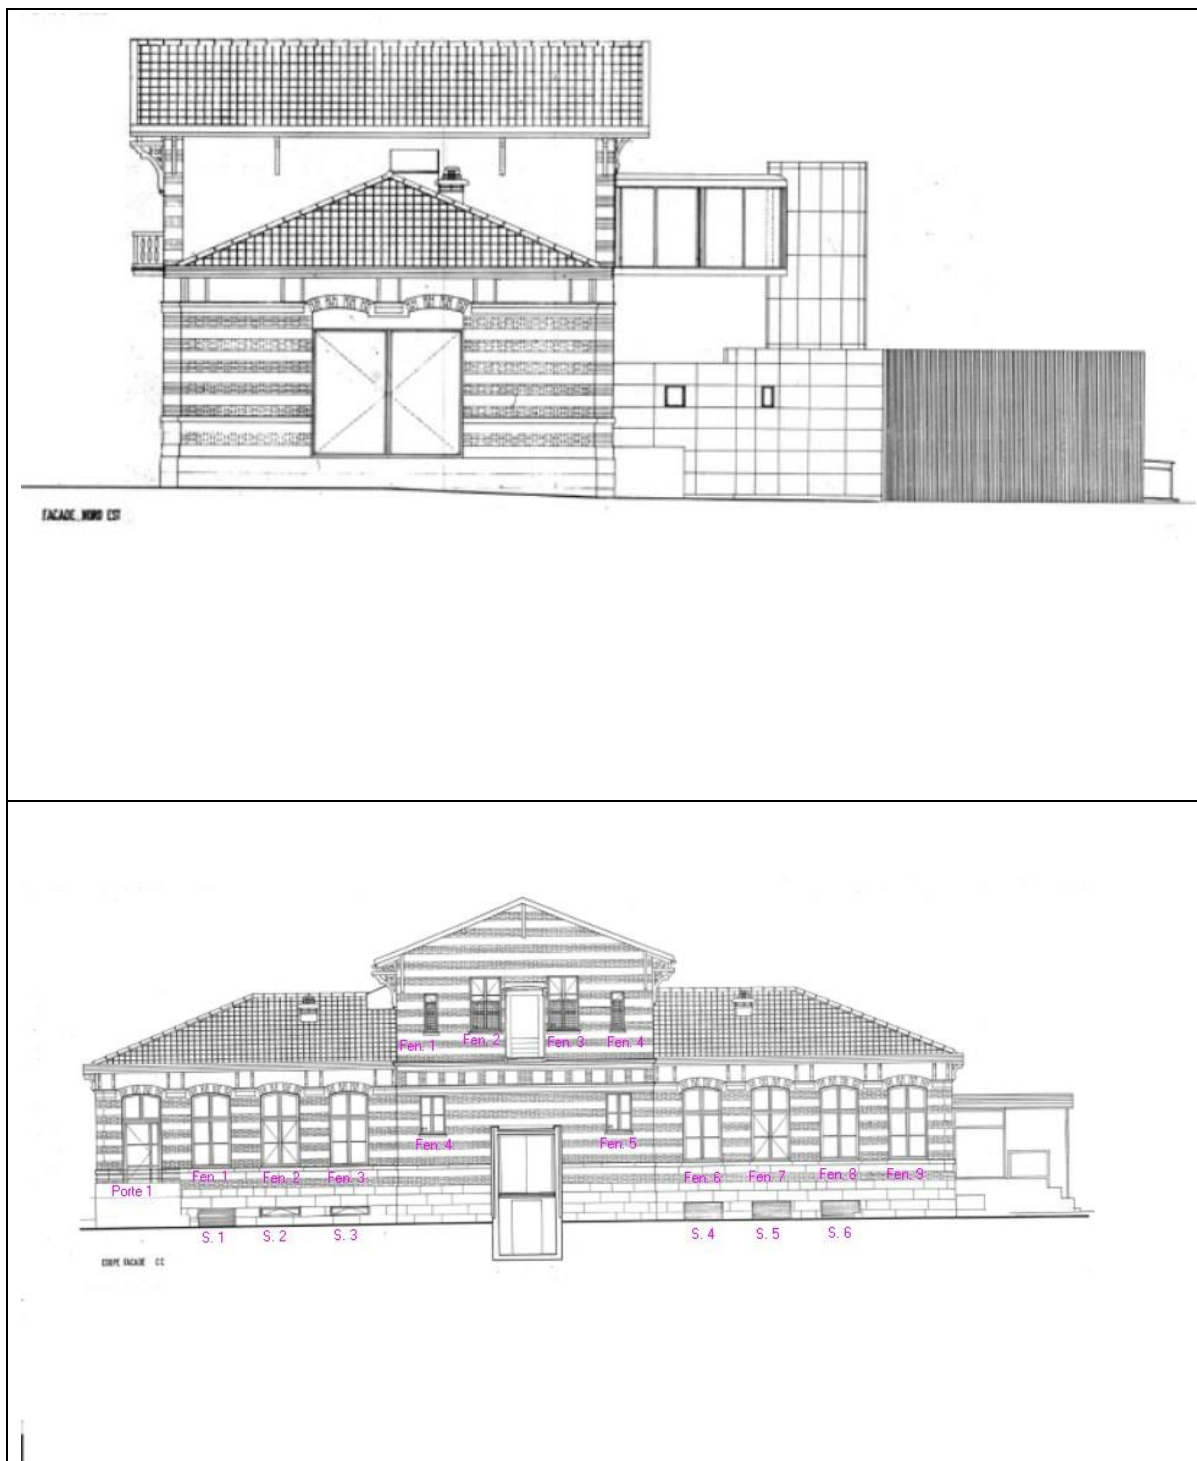
T : 01 47 14 07 90

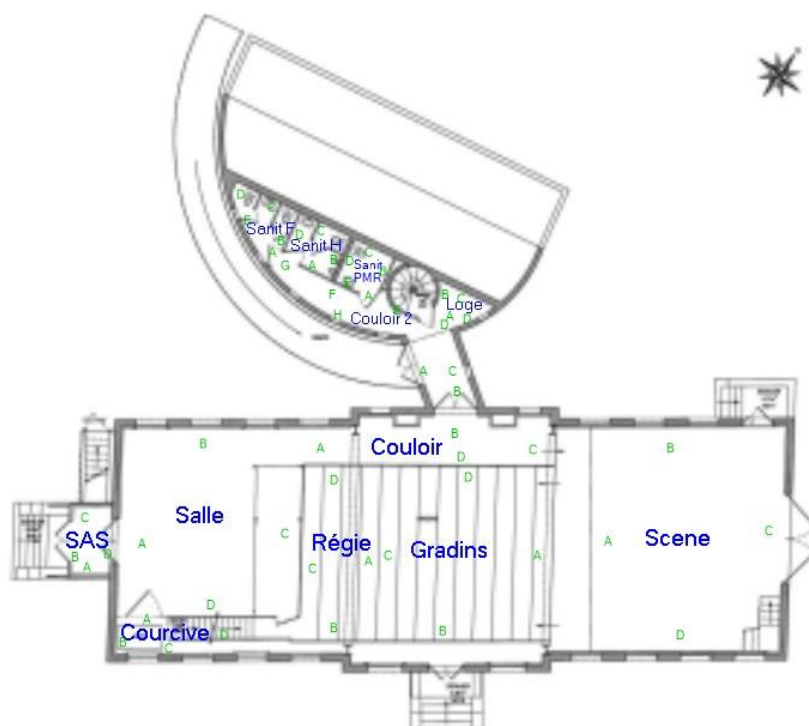
SAS au Capital de 50 000 €

Siret 800 262 719 00019 - RCS Nanterre

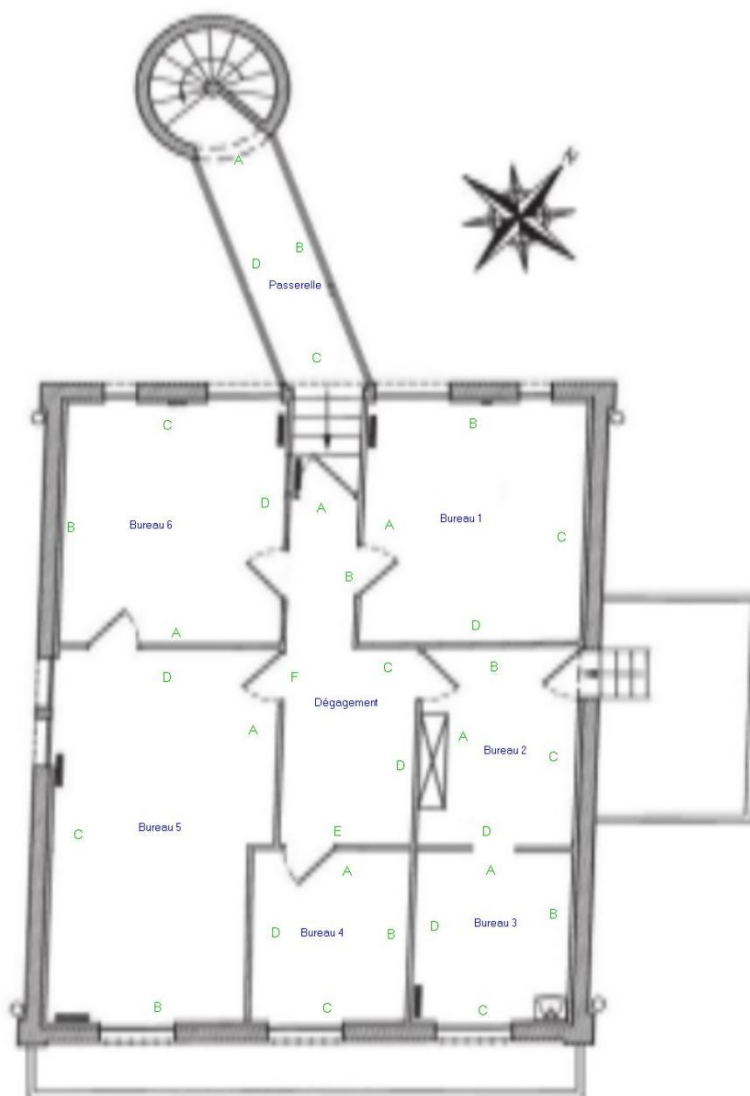
APE : 7120B - Tva intracommunautaire FR 48 800262719

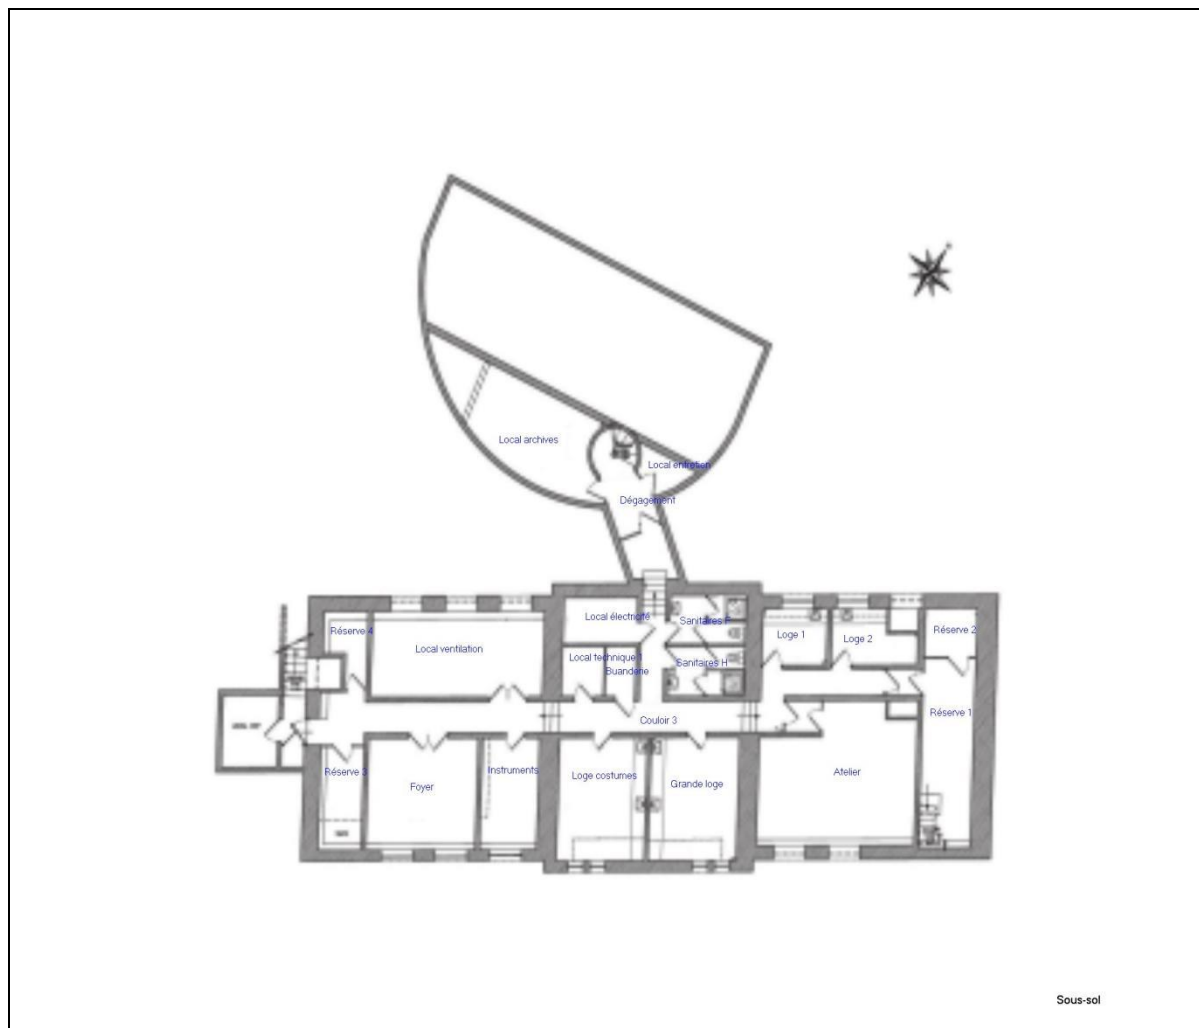
6. Localisation des mesures sur croquis de repérage





Rez-de-chaussée





7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : AF2025-2031-A
Date du repérage : 15/05/2025

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité	
Adresse	Rue : 211 Avenue Jean Jaurès Pavillon du Charollais Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : , Lot numéro : NC Code postal, ville : . 75019 PARIS Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC
Périmètre de repérage :	 Niv Immeuble: 3 Niv Sous-Sol: 1
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	 Bureaux <1949

Le propriétaire et le donneur d'ordre	
Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette - M. Lapanouse Thomas Adresse : 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette - M. Lapanouse Thomas Adresse : 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Le(s) signataire(s)				
	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MAGNO Carlos	Opérateur de repérage	SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX	Obtention : 28/02/2023 Échéance : 27/02/2030 N° de certification : DTI / 0801-039
Raison sociale de l'entreprise : SAS SILLAGE (Numéro SIRET : 800 262 719 00019) Adresse : 147, avenue Paul Doumer, 92500 RUEIL-MALMAISON Désignation de la compagnie d'assurance : AXA Numéro de police et date de validité : 11199937804 - 01/01/2026				

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage : 15/05/2025, remis au propriétaire le 30/05/2025
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 86 pages

Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillée du repérage**
 - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
 - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... EUROFINS

Adresse : 17, Quai de Valmy ,CS 5004 F-75484 Paris Cedex 10

Numéro de l'accréditation Cofrac : Accréditation n° 1- 1592

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission**3.2.1 L'intitulé de la mission**

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
	Étanchéité des murs enterrés
9 - Fondations et soubassements	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Programme détaillé des travaux :

Néant

Descriptif des pièces visitées

Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 1,
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 2,
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 3,
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 4,
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 5,
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 6,
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 7,
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 8,
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 9,
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 10,
Rez de chaussée Façade Sud-est - Porte,
Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 1,
Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 2,
Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 3,
Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 4,
Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 5,
Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 6,
Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 7,
Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 8,
Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 9,
1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 1,
1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2,
1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 3,
Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 1,
Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 2,
Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 3,
Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 4,
Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 5,
Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 6,
1er étage Façade Nord-ouest - Fenêtre 1,
1er étage Façade Nord-ouest - Fenêtre 2,
1er étage Façade Nord-ouest - Fenêtre 3,
1er étage Façade Nord-ouest - Fenêtre 4,
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Porte 1,
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 1,
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 2,
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 3,
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 4,
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 5,
Rez de chaussée Façade Nord-ouest -

Rez de chaussée - Salle,
Rez de chaussée - Couloir,
Rez de chaussée - Scene,
Rez de chaussée - Gradins,
Rez de chaussée - Régie,
Rez de chaussée - SAS,
Rez de chaussée - Courcive,
Rez de chaussée - Couloir 2,
Rez de chaussée - Sanit F,
Rez de chaussée - Sanit H,
Rez de chaussée - Sanit PMR,
Rez de chaussée - escalier,
Rez de chaussée - Loge,
Sous-Sol - Dégagement,
Sous-Sol - Local archives,
Sous-Sol - Local entretien,
Sous-Sol - Couloir 3,
Sous-Sol - Sanitaires F,
Sous-Sol - Sanitaires H,
Sous-Sol - Loge 1,
Sous-Sol - Loge 2,
Sous-Sol - Réserve 1,
Sous-Sol - Réserve 2,
Sous-Sol - Atelier,
Sous-Sol - Grande loge,
Sous-Sol - Loge costumes,
Sous-Sol - Instruments,
Sous-Sol - Foyer,
Sous-Sol - Réserve 3,
Sous-Sol - Réserve 4,
Sous-Sol - Local ventilation,
Sous-Sol - Local technique 1,
Sous-Sol - Buanderie,
Sous-Sol - Local électricité,
1er étage - Passerelle,
1er étage - Dégagement,
1er étage - Bureau 1,
1er étage - Bureau 2,
1er étage - Bureau 3,
1er étage - Bureau 4,
1er étage - Bureau 5,
1er étage - Bureau 6,
Extérieur,
Combles - Combles

**Fenêtre 6,
Rez de chaussée Façade Nord-ouest -
Fenêtre 7,
Rez de chaussée Façade Nord-ouest -
Fenêtre 8,
Rez de chaussée Façade Nord-ouest -
Fenêtre 9,**

Localisation	Description
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 10	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 9	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 8	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 7	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 6	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 5	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 4	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 3	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 2	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Sud-est - Porte	Porte (Ouvrant) : Bois et Peinture Porte (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture
Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 1	Mur : Parpaings béton et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Parpaing Béton et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 2	Mur : Parpaings béton et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Parpaing Béton et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 3	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 4	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 5	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 6	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 7	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture

Localisation	Description
	Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 8	Mur : Parpaings béton et Peinture Embrasure fenêtre : Parpaing béton et Peinture Grille : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 9	Mur : Parpaings béton et Peinture Embrasure fenêtre : Parpaing béton et Peinture Grille : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupirail 2	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupirail 3	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupirail 4	Mur : Parpaings béton et Peinture Embrasure fenêtre : Parpaing béton et Peinture Grille : Métallique et Peinture
Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupirail 5	Mur : Parpaings béton et Peinture Embrasure fenêtre : Parpaing béton et Peinture Grille : Métallique et Peinture
1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 1	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture Colombage : Bois et Peinture
1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture Colombage : Bois et Peinture
1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 3	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture Colombage : Bois et Peinture
1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 2	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 3	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 4	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 1	Mur : Plaque de plâtre et Peinture Fenêtre : Bois et Peinture Embrasure fenêtre : Plaque de plâtre et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 1	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 2	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 3	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 4	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 5	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 6	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 8	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture

Localisation	Description
	Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 7	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 9	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Porte 1	Porte : Bois et Peinture
Rez de chaussée - Salle	Sol : Dalle béton et Parquet bois Mur A, B, C, D : Panneaux de bois et Peinture Plafond : Panneaux de bois et Peinture Fenêtre 1 B : Bois et Peinture Fenêtre 2 B : Bois et Peinture Allège fenêtre 1 B : Bois et Peinture Allège fenêtre 2 B : Bois et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture
Rez de chaussée - Scene	Sol : Plancher bois et Moquette Mur B, C, D : Panneaux de bois et Peinture Plafond : Panneaux de bois sur ossature bois et Peinture
Rez de chaussée - Gradins	Sol : Plancher bois et Moquette Mur B : Panneaux de bois et Peinture Plafond : Panneaux de bois et Sans revêtement Garde-corps B, D : Métallique et Peinture
Rez de chaussée - SAS	Mur C : Béton et Peinture Porte 1 A : aluminium et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Fenêtre 1 B : Aluminium et Peinture Fenêtre 2 D : Aluminium et Peinture
Rez de chaussée - Couloir	Sol : Dalle béton et Parquet bois Mur A, B, D : Panneaux de bois sur ossature bois et Peinture Plafond : Panneaux de bois sur ossature bois et Sans revêtement Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture Poteaux charpente : Métal et Peinture
Rez de chaussée - Régie	Sol : Plancher bois et Moquette Mur B, C, D : Panneaux de bois et Peinture Plafond : Panneaux de bois sur ossature bois et Peinture Plafond : charpente métallique et Peinture
Rez de chaussée - Courcive	Sol : Dalle béton et Parquet bois Mur A, B, C, D : Maçonnerie et Peinture sur panneaux de bois Fenêtre C : Bois et Peinture Porte A : Bois et Peinture Plafond : Charpente métallique et Peinture
Rez de chaussée - Couloir 2	Sol : Dalle béton et Carrelage Mur A, B, C, D, E, F, G, H : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Plafond : Dalle béton et Peinture Fenêtre 1 H : Métal et Peinture Fenêtre 2 H : Métal et Peinture Fenêtre 3 H : Métal et Peinture Allège fenêtre 1 H : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 2 H : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 3 H : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 1 H : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 2 H : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 3 H : Plâtre et Peinture Porte 1 A : Aluminium et Brut Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture Porte 4 E : Bois et Peinture Porte 5 F : Bois et Peinture Porte 6 F : Bois et Peinture Porte 7 G : Bois et Peinture
Rez de chaussée - Sanit F	Sol : Dalle béton et Carrelage Mur 1 A : Plâtre et Peinture Mur 2 B : Plâtre et Peinture Mur 3 C : Plâtre et Peinture Mur 6 C : Plâtre et Faïence Mur 4 D : Plâtre et Peinture Mur 5 E : Plâtre et Peinture Cloisons : Carreaux de plâtre et Faïence Plinthes : Carrelage Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre 1 E : Métal et Peinture Fenêtre 2 E : Métal et Peinture Allège fenêtre 1 E : Plâtre et Peinture Allège fenêtre 2 E : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre 1 E : Plâtre et Peinture

Localisation	Description
	Embrasure fenêtre 2 E : Plâtre et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 C : Bois et Peinture
Rez de chaussée - Sanit H	Sol : Dalle béton et Carrelage Mur 1 A : Plâtre et Peinture Mur 2 B : Plâtre et Peinture Mur 3 C : Plâtre et Peinture Mur 4 D : Plâtre et Peinture Mur 5 A : Plâtre et Faïence Mur 6 B : Plâtre et Faïence Mur 7 C : Plâtre et Faïence Mur 8 D : Plâtre et Faïence Cloisons : Carreaux de plâtre et Peinture Cloisons : Carreaux de plâtre et Faïence Plinthes : Carrelage Plafond : Plâtre et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture
Rez de chaussée - Sanit PMR	Sol : Dalle béton et Carrelage Mur A, B, C, D, E : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Plafond : Plâtre et Peinture Porte A : Bois et Peinture
Rez de chaussée - escalier	Mur A, B : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Porte A : Bois et Peinture Marches et contremarches : Béton et Moquette
Rez de chaussée - Loge	Sol : Dalle béton et Parquet flottant Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plinthes : Carrelage Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre D : Métal et Peinture
Sous-Sol - Dégagement	Sol : Dalle béton et Moquette Mur A, B : Enduit ciment et Peinture Mur C : Parpaings béton et Peinture Mur D : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Plafond : Dalle béton et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture
Sous-Sol - Local archives	Sol : Dalle béton et Peinture Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Dalle béton et Peinture Porte A : Bois et Peinture Canalisations : ?? et Flocage
Sous-Sol - Local entretien	Sol : Dalle béton et Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Dalle béton et Peinture Porte A : Bois et Peinture
Sous-Sol - Couloir 3	Sol : Dalle béton et Moquette Mur A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L : Parpaings béton et Peinture Plinthes B : Bois et Peinture Plafond : Dalle béton et Dalles de faux plafond Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture Porte 4 D : Bois et Peinture Porte 5 E : Bois et Peinture Porte 6 F : Bois et Peinture Porte 7 G : Bois et Peinture Porte 8 G : Bois et Peinture Porte 9 G : Bois et Peinture Porte 10 G : Bois et Peinture Porte 11 G : Bois et Peinture Porte 12 H : Bois et Peinture Porte 13 I : Bois et Peinture Porte 14 I : Bois et Peinture Porte 15 I : Bois et Peinture Porte 16 I : Bois et Peinture Porte 17 J : Bois et Peinture Porte 18 J : Bois et Peinture
Sous-Sol - Sanitaires F	Sol : Dalle béton et Carrelage Mur 2 B : Plâtre et Peinture Mur 3 C : Plâtre et Peinture Mur 4 D : Plâtre et Peinture Mur 1 A : Plâtre et Faïence Mur 5 B : Plâtre et Faïence Mur 6 C : Plâtre et Faïence Cloisons : Plâtre et Peinture Cloisons : Plâtre et Faïence Plinthes : Carrelage Plafond : Dalle béton et Dalles de faux plafond Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Porte 3 C : Bois et Peinture
Sous-Sol - Sanitaires H	Sol : Dalle béton et Carrelage

Localisation	Description
	Mur 2 B : Plâtre et Peinture Mur 3 C : Plâtre et Peinture Mur 4 D : Plâtre et Peinture Mur 1 A : Plâtre et Faïence Mur 6 C : Plâtre et Faïence Mur 5 D : Plâtre et Faïence Cloisons : Plâtre et Peinture Cloisons : Plâtre et Faïence Plinthes : Carrelage Plafond : Dalle béton et Dalles de faux plafond Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Porte 3 C : Bois et Peinture
Sous-Sol - Loge 1	Sol : Dalle béton et Moquette Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Plafond : Dalle béton et Dalles de faux plafond Fenêtre C : Bois et Peinture Allège fenêtre : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre : Plâtre et Peinture Porte A : Bois et Peinture
Sous-Sol - Loge 2	Sol : Dalle béton et Moquette Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Plafond : Dalle béton et Dalles de faux plafond Fenêtre C : Bois et Peinture Allège fenêtre : Plâtre et Peinture Embrasure fenêtre : Plâtre et Peinture Porte A : Bois et Peinture
Sous-Sol - Réserve 1	Sol : Dalle béton et Moquette Mur A, B, C, D : Parpaings béton et Peinture Plafond : Plancher bois sur poutres métal et Peinture Porte A : Bois et Peinture
Sous-Sol - Réserve 2	Sol : Dalle béton et Moquette Mur A, B, C, D : Parpaings béton et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte A : Bois et Peinture
Sous-Sol - Atelier	Sol : Dalle béton et peinture Mur A, B, C, D, E, F : Parpaings béton et Peinture Plafond : plâtre et Peinture Porte A : Bois et Peinture
Sous-Sol - Grande loge	Sol : Dalle béton et Moquette Plinthes : Bois et Peinture Plafond : Dalle béton et Dalles de faux plafond Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Fenêtre 1 C : Bois et Peinture Fenêtre 2 C : Bois et Peinture
Sous-Sol - Loge costumes	Sol : Dalle béton et Moquette Plinthes : Bois et Peinture Plafond : Dalle béton et Dalles de faux plafond Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Fenêtre 1 C : Bois et Peinture Fenêtre 2 C : Bois et Peinture
Sous-Sol - Instruments	Sol : Dalle béton et Moquette Plinthes : Bois et Peinture Plafond : Dalle béton et Dalles de faux plafond Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Fenêtre 1 C : Bois et Peinture
Sous-Sol - Foyer	Sol : Dalle béton et Parquet flottant Plinthes : Bois et Vernis Plafond : Dalle béton et Peinture Mur A, B : Plâtre et Peinture Mur C, D : Lambris et Sans revêtement Fenêtre 1 C : Bois et Peinture Fenêtre 2 C : Bois et Peinture
Sous-Sol - Réserve 3	Sol : Dalle béton et peinture Mur A, B, C, D : Parpaings béton et Peinture Plafond : plâtre et Peinture Porte A : Bois et Peinture
Sous-Sol - Local ventilation	Sol : Dalle béton et peinture Mur A, B, C, D : Parpaings béton et Peinture Plafond : plâtre et Peinture Porte A : Bois et Peinture Canalisations : Acier et calorifugeage
Sous-Sol - Local technique 1	Sol : Dalle béton et peinture Mur A, B, C, D : Parpaings béton et Peinture Plafond : plâtre et Peinture Porte A : Bois et Peinture Canalisations : Acier et calorifugeage
Sous-Sol - Buanderie	Sol : Dalle béton et peinture Mur A, B, C, D : Parpaings béton et Peinture Plafond : plâtre et Peinture Porte A : Bois et Peinture Canalisations : Acier et calorifugeage
Sous-Sol - Local électricité	Sol : Dalle béton et peinture Mur A, B, C, D : Parpaings béton et Peinture Plafond : plâtre et Peinture

Localisation	Description
	Porte A : Bois et Peinture Canalisations : Plâtre et Brut
1er étage - Passerelle	Sol : Dalle béton et Moquette Mur B, C, D : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre 1 B : Métal et Brut Fenêtre 2 D : Métal et Brut
1er étage - Dégagement	Sol : Dalle béton et Dalles PVC Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Peinture Plinthes : Bois et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 B : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture Porte 4 E : Bois et Peinture Porte 5 F : Bois et Peinture Porte 6 F : Bois et Peinture
1er étage - Bureau 1	Sol : Dalle béton et Dalles PVC Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plinthes : PVC et Brut Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre 1 B : Bois et Peinture Fenêtre 2 B : Bois et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture Porte A : Bois et Peinture
1er étage - Bureau 2	Sol : Dalle béton et Dalles PVC Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plinthes : PVC et Brut Plafond : Plâtre et Peinture Porte 1 A : Bois et Peinture Porte 2 C : Bois et Peinture Porte 3 D : Bois et Peinture
1er étage - Bureau 3	Sol : Dalle béton et Dalles PVC Mur 1 A : Plâtre et Peinture Mur 2 B : Plâtre et Peinture Mur 3 C : Plâtre et Peinture Mur 4 D : Plâtre et Peinture Plinthes : PVC et Brut Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre C : Bois et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture Mur 5 B : Plâtre et Faïence Mur 6 C : Plâtre et Faïence
1er étage - Bureau 4	Sol : Dalle béton et Dalles PVC Mur 1 A : Plâtre et Peinture Mur 2 B : Plâtre et Peinture Mur 3 C : Plâtre et Peinture Mur 4 D : Plâtre et Peinture Plinthes : PVC et Brut Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre C : Bois et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
1er étage - Bureau 5	Sol : Dalle béton et Dalles PVC Mur 1 A : Plâtre et Peinture Mur 2 B : Plâtre et Peinture Mur 3 C : Plâtre et Peinture Mur 4 D : Plâtre et Peinture Plinthes : PVC et Brut Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre C : Bois et Peinture Garde-corps : Métallique et Peinture
1er étage - Bureau 6	Sol : Dalle béton et Dalles PVC Mur 1 A : Plâtre et Peinture Mur 2 B : Plâtre et Peinture Mur 3 C : Plâtre et Peinture Mur 4 D : Plâtre et Peinture Plinthes : PVC et Brut Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre 1 D : Bois et Peinture Garde-corps D : Métallique et Peinture Fenêtre 2 D : Bois et Peinture Garde-corps D : Métallique et Peinture
Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 1	Fenêtre (Ouvrant) : Bois et Peinture Fenêtre (Dormant) : Bois et Peinture Mur : Panneaux de bois et Peinture Radiateur : Métal et Peinture Allège fenêtre : Bois et Peinture
Combles - Combles	Sol : Solivage bois et Laine de verre Plafond : Tuiles mécaniques et Sans revêtement Plafond : Charpente bois et Sans revêtement
Sous-Sol - Réserve 4	Sol : Dalle béton et Sans revêtement Mur A, B, C, D, E, F : Parpaings béton et Peinture Plafond : Dalle béton et Sans revêtement Porte A : Bois et Peinture

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Les équipements de sécurité incendie n'ont pas été prélevés (volets et caissons de désenfumage)**Les fenêtres ne sont pas toutes accessibles par l'intérieur les mesures plomb et prélèvements amiante ont été homogénéisées sur les menuiseries visibles et accessibles.****Nous restons disponibles pour toute intervention complémentaire**

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 01/06/2025

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 15/05/2025

Heure d'arrivée : 09 h 58

Durée du repérage : 6h

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillée du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

ZPSO-011 : Partie à inspecter : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...).					
Pièces : Extérieur					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Extérieur	1	Identifiant : ZPSO-011 Description : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Résultat : Absence d'amiante	Oui Extérieur	P011	

2 - Parois verticales extérieures et Façades

ZPSO-001 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.

Niveau : Rez de chaussée Façade Sud-est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Fenêtre 1	1	Identifiant : ZPSO-001 Description : Joint de mastic de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 1	P001	

ZPSO-004 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.

Niveau : Sous-sol Façade Sud-est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Soupirail 3	1	Identifiant : ZPSO-004 Description : Joint de mastic de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 3	P004	

ZPSO-005 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.

Niveau : Sous-sol Façade Nord-ouest

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Soupirail 2	1	Identifiant : ZPSO-005 Description : Joint de mastic de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupirail 2	P005	

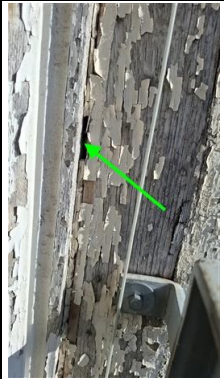
ZPSO-006 : Partie à inspecter : Joint de vitrage.

Niveau : 1er étage Façade Nord_ouest

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Fenêtre 3	1	Identifiant : ZPSO-006 Description : Joint de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 3	P006	

ZPSO-008 : Partie à inspecter : Joint de mastic entre dormant et colombage bois.

Niveau : 1er étage Façade Sud-est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Porte fenêtre 2	1	Identifiant : ZPSO-008 Description : Joint de mastic entre dormant et colombage bois Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2	P008	

ZPSO-009 : Partie à inspecter : Joint de mastic de vitrage.

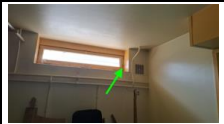
Niveau : Rez de chaussée Façade Nord-ouest

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Fenêtre 3	1	Identifiant : ZPSO-009 Description : Joint de mastic de vitrage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 3	P009	

3 - Parois verticales intérieures

ZPSO-002 : Partie à inspecter : Bandes calicot + colle (Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).

Niveau : Sous-sol Façade Sud-est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Soupirail 3	1	Identifiant : ZPSO-002 Description : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 3	P002	

ZPSO-002-2 : Partie à inspecter : Bandes calicot + colle (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).

Niveau : Sous-sol Façade Sud-est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Soupirail 3	1	Identifiant : ZPSO-002-2 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002-2	P002-2	Idem photo : P002-2

ZPSO-003 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).

Niveau : Sous-sol Façade Sud-est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Soupirail 3	1	Identifiant : ZPSO-003 Description : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 3	P003	

ZPSO-003-2 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture (Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (blanc)).

Niveau : Sous-sol Façade Sud-est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Soupirail 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-003-2 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P003-2	P003-2	Idem photo : P003-2

ZPSO-007 : Partie à inspecter : Bandes calicot + Colle (Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).

Niveau : 1er étage Façade Sud-est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Porte fenêtre 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2	P007	

ZPSO-007-2 : Partie à inspecter : Bandes calicot + Colle (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).

Niveau : 1er étage Façade Sud-est

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Porte fenêtre 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-007-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007-2	P007-2	Idem photo : P007-2

ZPSO-013 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.**Niveau : Rez de chaussée**

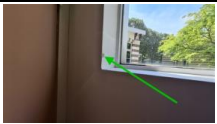
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle	1	Identifiant : ZPSO-013 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013	P013	Idem photo : P013
Couloir	2	Identifiant : ZPSO-013 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Couloir	P013	
Scene	3	Identifiant : ZPSO-013 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013	P013	Idem photo : P013
Courcive	4	Identifiant : ZPSO-013 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013	P013	Idem photo : P013

ZPSO-017 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Plinthes).**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 2	1	Identifiant : ZPSO-017 Description : Colle de carrelage (Plinthes) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017	P017	Idem photo : P017
Sanit F	2	Identifiant : ZPSO-017 Description : Colle de carrelage (Plinthes) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017	P017	Idem photo : P017
Sanit H	3	Identifiant : ZPSO-017 Description : Colle de carrelage (Plinthes) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017	P017	Idem photo : P017
Sanit PMR	4	Identifiant : ZPSO-017 Description : Colle de carrelage (Plinthes) Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanit PMR	P017	
Loge	5	Identifiant : ZPSO-017 Description : Colle de carrelage (Plinthes) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017	P017	Idem photo : P017

ZPSO-018 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 2	1	Identifiant : ZPSO-018 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018	P018	Idem photo : P018
Sanit F	2	Identifiant : ZPSO-018 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanit F	P018	
Sanit H	3	Identifiant : ZPSO-018 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018	P018	Idem photo : P018
Sanit PMR	4	Identifiant : ZPSO-018 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018	P018	Idem photo : P018
escalier	5	Identifiant : ZPSO-018 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018	P018	Idem photo : P018
Loge	6	Identifiant : ZPSO-018 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018	P018	Idem photo : P018

ZPSO-020 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanit F	1	Identifiant : ZPSO-020 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
Sanit H	2	Identifiant : ZPSO-020 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanit H	P020	
Sanit PMR	3	Identifiant : ZPSO-020 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020

ZPSO-021 : Partie à inspecter : Bandes calicot + colle (Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)).

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	P021	Idem photo : P021
Local archives	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Local archives	P021	
Local entretien	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	P021	Idem photo : P021

ZPSO-021-2 : Partie à inspecter : Bandes calicot + colle (Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)).

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021-2	P021-2	Idem photo : P021-2
Local archives	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021-2	P021-2	Idem photo : P021-2
Local entretien	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-021-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021-2	P021-2	Idem photo : P021-2

ZPSO-025 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 3	1	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Couloir 3	P025	
Sanitaires F	2	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Sanitaires H	3	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Loge 1	4	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Loge 2	5	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Réserve 1	6	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Réserve 2	7	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Atelier	8	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Grande loge	9	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Loge costumes	10	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Instruments	11	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Foyer	12	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Réserve 3	13	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Réserve 4	14	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Local ventilation	15	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Local technique 1	16	Identifiant : ZPSO-025 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025
Buanderie	17	Identifiant : ZPSO-025	Sondage et	P025	Idem photo : P025

		<u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025		
Local électricité	18	<u>Identifiant</u> : ZPSO-025 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025

ZPSO-027 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires F	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-027 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P027	P027	Idem photo : P027
Sanitaires H	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-027 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Sanitaires H	P027	

ZPSO-029 : Partie à inspecter : Colle de carrelage (Plinthes).

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires F	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-029 <u>Description</u> : Colle de carrelage (Plinthes) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029	P029	Idem photo : P029
Sanitaires H	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-029 <u>Description</u> : Colle de carrelage (Plinthes) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Sanitaires H	P029	

ZPSO-033 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Foyer	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-033 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Foyer	P033	

ZPSO-034 : Partie à inspecter : Colle de faïence.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Bureau 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-034 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 3	P034	

ZPSO-035 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Passerelle	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-035 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Passerelle	P035	

4 - Plafonds et faux plafonds

ZPSO-014 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014	Sondage et	P014	Idem photo : P014

		<u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014		
Couloir	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	P014	Idem photo : P014
Scene	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	P014	Idem photo : P014
Gradins	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Gradins	P014	
Régie	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	P014	Idem photo : P014
Courcive	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO-014 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014	P014	Idem photo : P014

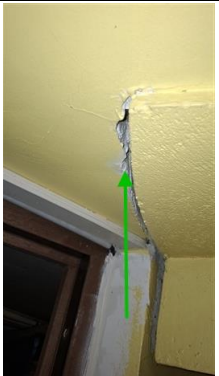
ZPSO-019 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 2	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-019 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Couloir 2	P019	
Sanit F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-019 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019	P019	Idem photo : P019
Sanit H	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-019 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019	P019	Idem photo : P019
Sanit PMR	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-019 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019	P019	Idem photo : P019
escalier	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-019 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019	P019	Idem photo : P019
Loge	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO-019 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P019	P019	Idem photo : P019

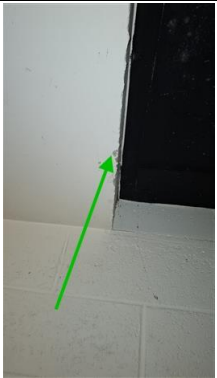
ZPSO-023 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : ZPSO-023 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Dégagement	P023	
Local archives	2	Identifiant : ZPSO-023 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023	P023	Idem photo : P023
Local entretien	3	Identifiant : ZPSO-023 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P023	P023	Idem photo : P023

ZPSO-026 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 3	1	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Sanitaires F	2	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Sanitaires H	3	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Loge 1	4	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Loge 2	5	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Réserve 1	6	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Réserve 2	7	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Atelier	8	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Grande loge	9	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Loge costumes	10	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Instruments	11	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Foyer	12	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Réserve 3	13	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Réserve 3	P026	
Réserve 4	14	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Local ventilation	15	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Local technique 1	16	Identifiant : ZPSO-026 Description : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026
Buanderie	17	Identifiant : ZPSO-026	Sondage et	P026	Idem photo : P026

		<u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026		
Local électricité	18	<u>Identifiant</u> : ZPSO-026 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P026	P026	Idem photo : P026

ZPSO-030 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.**Niveau : Sous-Sol**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Couloir 3	P030	
Sanitaires F	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Sanitaires H	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Loge 1	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Loge 2	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Grande loge	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Loge costumes	7	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Instruments	8	<u>Identifiant</u> : ZPSO-030 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030

ZPSO-037 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché.**Niveau : 1er étage**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Passerelle	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-037 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Passerelle	P037	

ZPSO-038 : Partie à inspecter : Bandes calicot + colle.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-038 <u>Description</u> : Bandes calicot + colle <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Dégagement	P038	
Bureau 1	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-038 <u>Description</u> : Bandes calicot + colle <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038	P038	Idem photo : P038
Bureau 2	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-038 <u>Description</u> : Bandes calicot + colle <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038	P038	Idem photo : P038
Bureau 3	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-038 <u>Description</u> : Bandes calicot + colle <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038	P038	Idem photo : P038
Bureau 4	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-038 <u>Description</u> : Bandes calicot + colle <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038	P038	Idem photo : P038
Bureau 5	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO-038 <u>Description</u> : Bandes calicot + colle <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038	P038	Idem photo : P038
Bureau 6	7	<u>Identifiant</u> : ZPSO-038 <u>Description</u> : Bandes calicot + colle <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P038	P038	Idem photo : P038

ZPSO-040 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Partie douche).

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires F	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-040 <u>Description</u> : Panneaux et plaques (Partie douche) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P040	P040	Idem photo : P040
Sanitaires H	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-040 <u>Description</u> : Panneaux et plaques (Partie douche) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Sanitaires H	P040	

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO-010 : Partie à inspecter : Colle de parquet.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-010 <u>Description</u> : Colle de parquet <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010	P010	Idem photo : P010
Couloir	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-010 <u>Description</u> : Colle de parquet <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010	P010	Idem photo : P010
Courcive	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-010 <u>Description</u> : Colle de parquet	Oui Rez de chaussée -	P010	

		Résultat : Absence d'amiante	Courcive		
ZPSO-012 : Partie à inspecter : Dalle de sol + Colle.					
Niveau : 1er étage					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : ZPSO-012 Description : Dalle de sol + Colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Bureau 1	2	Identifiant : ZPSO-012 Description : Dalle de sol + Colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Bureau 2	3	Identifiant : ZPSO-012 Description : Dalle de sol + Colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Bureau 3	4	Identifiant : ZPSO-012 Description : Dalle de sol + Colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Bureau 4	5	Identifiant : ZPSO-012 Description : Dalle de sol + Colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
Bureau 5	6	Identifiant : ZPSO-012 Description : Dalle de sol + Colle Résultat : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Bureau 5	P012	
Bureau 6	7	Identifiant : ZPSO-012 Description : Dalle de sol + Colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
ZPSO-015 : Partie à inspecter : Moquette + Colle.					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Scene	1	Identifiant : ZPSO-015 Description : Moquette + Colle Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	P015	Idem photo : P015
Gradins	2	Identifiant : ZPSO-015 Description : Moquette + Colle Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Gradins	P015	

ZPSO-016 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 2	1	Identifiant : ZPSO-016 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016	P016	Idem photo : P016
Sanit F	2	Identifiant : ZPSO-016 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sanit F	P016	
Sanit H	3	Identifiant : ZPSO-016 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016	P016	Idem photo : P016
Sanit PMR	4	Identifiant : ZPSO-016 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016	P016	Idem photo : P016

ZPSO-022 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse de moquette.

Niveau : Rez de chaussée, Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
escalier	1	Identifiant : ZPSO-022 Description : Colle non bitumineuse de moquette Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - escalier	P022	
Dégagement	2	Identifiant : ZPSO-022 Description : Colle non bitumineuse de moquette Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P022	P022	Idem photo : P022

ZPSO-024 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse de moquette.

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Couloir 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse de moquette <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Couloir 3	P024	
Loge 1	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse de moquette <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024	P024	Idem photo : P024
Loge 2	3	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse de moquette <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024	P024	Idem photo : P024
Grande loge	4	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse de moquette <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024	P024	Idem photo : P024
Loge costumes	5	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse de moquette <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024	P024	Idem photo : P024
Instruments	6	<u>Identifiant</u> : ZPSO-024 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse de moquette <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024	P024	Idem photo : P024

ZPSO-028 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sanitaires F	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-028 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	P028	Idem photo : P028
Sanitaires H	2	<u>Identifiant</u> : ZPSO-028 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Sanitaires H	P028	

ZPSO-036 : Partie à inspecter : Colle non bitumineuse de moquette.

Niveau : 1er étage

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Passerelle	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-036 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse de moquette <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui 1er étage - Passerelle	P036	

ZPSO-039 : Partie à inspecter : Peinture de sol.

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Réserve 3	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-039 <u>Description</u> : Peinture de sol <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Réserve 3	P039	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

ZPSO-031 : Partie à inspecter : Calorifuge (Plâtre + Laine minérale).

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local ventilation	1	<u>Identifiant</u> : ZPSO-031 <u>Description</u> : Calorifuge (Plâtre + Laine minérale) <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Local ventilation	P031	

ZPSO-032 : Partie à inspecter : Calorifuge (Alu + carton + laine minérale).

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local ventilation	1	Identifiant : ZPSO-032 Description : Calorifuge (Alu + carton + laine minérale) Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Local ventilation	P032	

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

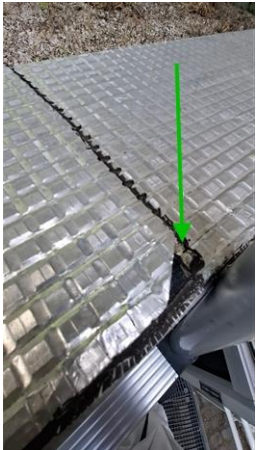
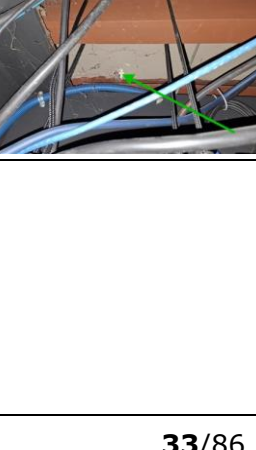
Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

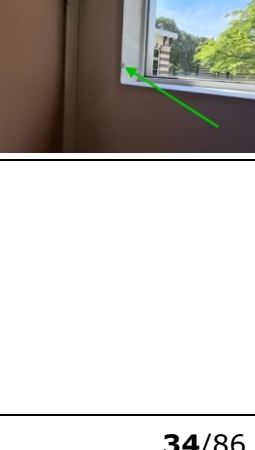
Sans objet

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-001	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 1 <u>Echantillons</u> : P001 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	<u>Localisation</u> : Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 3 <u>Echantillons</u> : P002 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002-2	<u>Localisation</u> : Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 3 <u>Echantillons</u> : P002-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	<u>Localisation</u> : Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 3 <u>Echantillons</u> : P003 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003-2	<u>Localisation</u> : Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 3 <u>Echantillons</u> : P003-2 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	<u>Localisation</u> : Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 3 <u>Echantillons</u> : P004 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	<u>Localisation</u> : Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupirail 2 <u>Echantillons</u> : P005 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

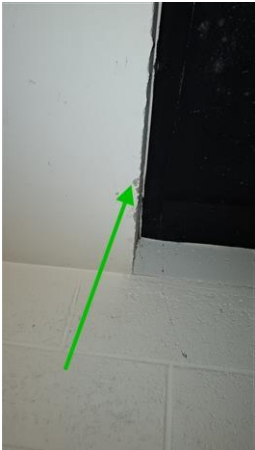
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-006	<u>Localisation</u> : 1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 3 <u>Echantillons</u> : P006 <u>Description</u> : Joint de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	<u>Localisation</u> : 1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2 <u>Echantillons</u> : P007 <u>Description</u> : Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007-2	<u>Localisation</u> : 1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2 <u>Echantillons</u> : P007-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	<u>Localisation</u> : 1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2 <u>Echantillons</u> : P008 <u>Description</u> : Joint de mastic entre dormant et colombage bois	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 3 <u>Echantillons</u> : P009 <u>Description</u> : Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-010	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Salle; Rez de chaussée - Couloir; Rez de chaussée - Courcive <u>Echantillons</u> : P010 <u>Description</u> : Colle de parquet	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-011	<u>Localisation</u> : Extérieur <u>Echantillons</u> : P011 <u>Description</u> : Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	<u>Localisation</u> : 1er étage - Dégagement; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6 <u>Echantillons</u> : P012 <u>Description</u> : Dalle de sol + Colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-013	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Salle; Rez de chaussée - Couloir; Rez de chaussée - Scene; Rez de chaussée - Courcive <u>Echantillons</u> : P013 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Salle; Rez de chaussée - Couloir; Rez de chaussée - Scene; Rez de chaussée - Gradins; Rez de chaussée - Régie; Rez de chaussée - Courcive <u>Echantillons</u> : P014 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-015	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Scene; Rez de chaussée - Gradins <u>Echantillons</u> : P015 <u>Description</u> : Moquette + Colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Couloir 2; Rez de chaussée - Sanit F; Rez de chaussée - Sanit H; Rez de chaussée - Sanit PMR <u>Echantillons</u> : P016 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Couloir 2; Rez de chaussée - Sanit F; Rez de chaussée - Sanit H; Rez de chaussée - Sanit PMR; Rez de chaussée - Loge <u>Echantillons</u> : P017 <u>Description</u> : Colle de carrelage (Plinthes)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Couloir 2; Rez de chaussée - Sanit F; Rez de chaussée - Sanit H; Rez de chaussée - Sanit PMR; Rez de chaussée - escalier; Rez de chaussée - Loge <u>Echantillons</u> : P018 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-019	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Couloir 2; Rez de chaussée - Sanit F; Rez de chaussée - Sanit H; Rez de chaussée - Sanit PMR; Rez de chaussée - escalier; Rez de chaussée - Loge <u>Echantillons</u> : P019 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Sanit F; Rez de chaussée - Sanit H; Rez de chaussée - Sanit PMR <u>Echantillons</u> : P020 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Dégagement; Sous-Sol - Local archives; Sous-Sol - Local entretien <u>Echantillons</u> : P021 <u>Description</u> : Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021-2	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Dégagement; Sous-Sol - Local archives; Sous-Sol - Local entretien <u>Echantillons</u> : P021-2 <u>Description</u> : Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - escalier; Sous-Sol - Dégagement <u>Echantillons</u> : P022 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse de moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-023	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Dégagement; Sous-Sol - Local archives; Sous-Sol - Local entretien <u>Echantillons</u> : P023 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Couloir 3; Sous-Sol - Loge 1; Sous-Sol - Loge 2; Sous-Sol - Grande loge; Sous-Sol - Loge costumes; Sous-Sol - Instruments <u>Echantillons</u> : P024 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse de moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Couloir 3; Sous-Sol - Sanitaires F; Sous-Sol - Sanitaires H; Sous-Sol - Loge 1; Sous-Sol - Loge 2; Sous-Sol - Réserve 1; Sous-Sol - Réserve 2; Sous-Sol - Atelier; Sous-Sol - Grande loge; Sous-Sol - Loge costumes; Sous-Sol - Instruments; Sous-Sol - Foyer; Sous-Sol - Réserve 3; Sous-Sol - Réserve 4; Sous-Sol - Local ventilation; Sous-Sol - Local technique 1; Sous-Sol - Buanderie; Sous-Sol - Local électricité <u>Echantillons</u> : P025 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-026	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Couloir 3; Sous-Sol - Sanitaires F; Sous-Sol - Sanitaires H; Sous-Sol - Loge 1; Sous-Sol - Loge 2; Sous-Sol - Réserve 1; Sous-Sol - Réserve 2; Sous-Sol - Atelier; Sous-Sol - Grande loge; Sous-Sol - Loge costumes; Sous-Sol - Instruments; Sous-Sol - Foyer; Sous-Sol - Réserve 3; Sous-Sol - Réserve 4; Sous-Sol - Local ventilation; Sous-Sol - Local technique 1; Sous-Sol - Buanderie; Sous-Sol - Local électricité <u>Echantillons</u> : P026 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-027	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Sanitaires F; Sous-Sol - Sanitaires H <u>Echantillons</u> : P027 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-028	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Sanitaires F; Sous-Sol - Sanitaires H <u>Echantillons</u> : P028 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-029	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Sanitaires F; Sous-Sol - Sanitaires H <u>Echantillons</u> : P029 <u>Description</u> : Colle de carrelage (Plinthes)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-030	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Couloir 3; Sous-Sol - Sanitaires F; Sous-Sol - Sanitaires H; Sous-Sol - Loge 1; Sous-Sol - Loge 2; Sous-Sol - Grande loge; Sous-Sol - Loge costumes; Sous-Sol - Instruments <u>Echantillons</u> : P030 <u>Description</u> : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-031	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Local ventilation <u>Echantillons</u> : P031 <u>Description</u> : Calorifuge (Plâtre + Laine minérale)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-032	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Local ventilation <u>Echantillons</u> : P032 <u>Description</u> : Calorifuge (Alu + carton + laine minérale)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-033	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Foyer <u>Echantillons</u> : P033 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-034	<u>Localisation</u> : 1er étage - Bureau 3 <u>Echantillons</u> : P034 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-035	<u>Localisation</u> : 1er étage - Passerelle <u>Echantillons</u> : P035 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-036	<u>Localisation</u> : 1er étage - Passerelle <u>Echantillons</u> : P036 <u>Description</u> : Colle non bitumineuse de moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-037	<u>Localisation</u> : 1er étage - Passerelle <u>Echantillons</u> : P037 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-038	<u>Localisation</u> : 1er étage - Dégagement; 1er étage - Bureau 1; 1er étage - Bureau 2; 1er étage - Bureau 3; 1er étage - Bureau 4; 1er étage - Bureau 5; 1er étage - Bureau 6 <u>Echantillons</u> : P038 <u>Description</u> : Bandes calicot + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-039	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Réserve 3 <u>Echantillons</u> : P039 <u>Description</u> : Peinture de sol	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-040	<u>Localisation</u> : Sous-Sol - Sanitaires F; Sous-Sol - Sanitaires H <u>Echantillons</u> : P040 <u>Description</u> : Panneaux et plaques (Partie douche)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **SOCOTEC Certification France - 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.info-certif.fr)**

Fait à **RUEIL-MALMAISON**, le **30/05/2025**

Par : MAGNO Carlos

SAS SILLAGE
147 avenue Paul Doumer - 92500 RUEIL MALMAISON
T : 01 47 14 07 09
SAS au capital de 50 000 €
Siret 800 262 719 00019 - RCS Nanterre
APE : 7120B - Tva intracommunautaire FR 48 800262719

ANNEXES*Au rapport de mission de repérage n° AF2025-2031-A***Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

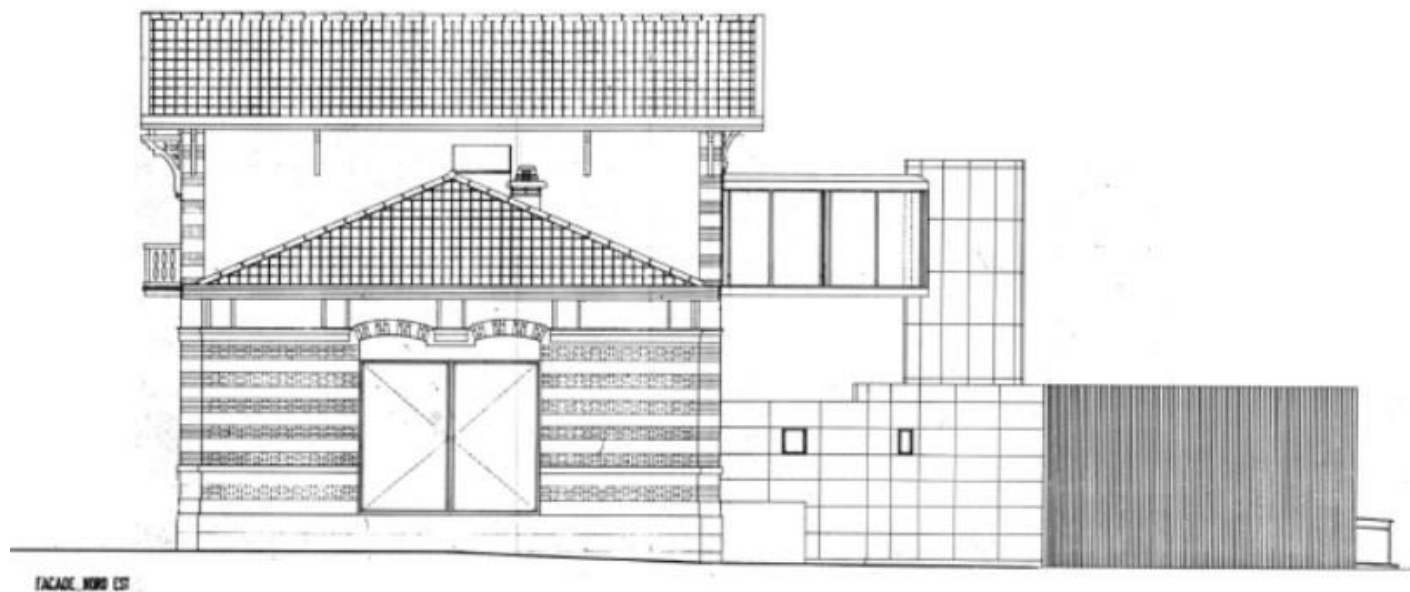
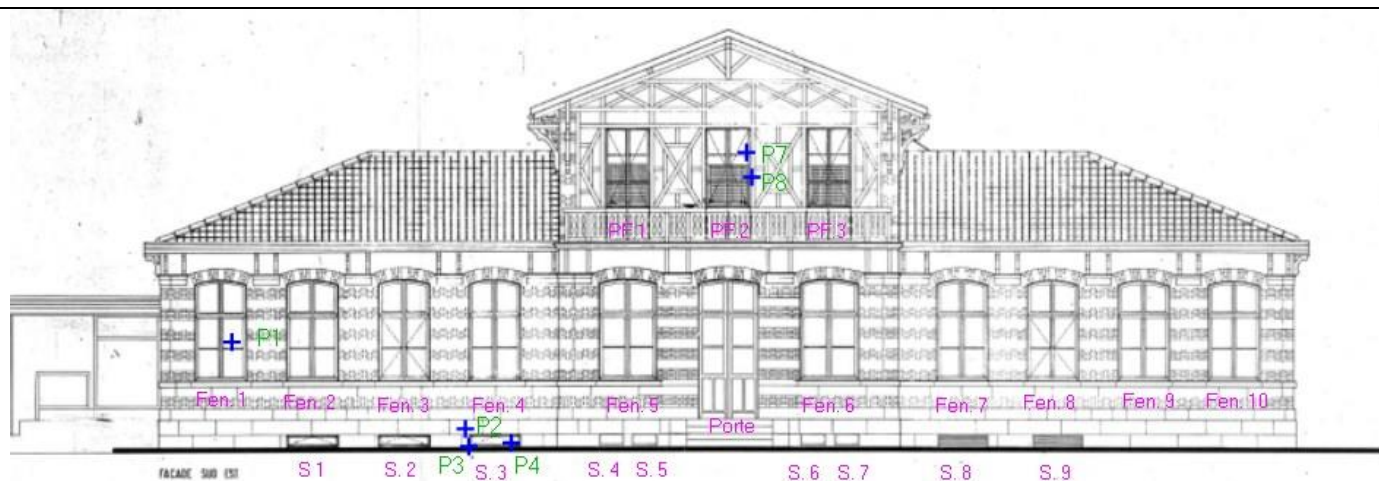
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

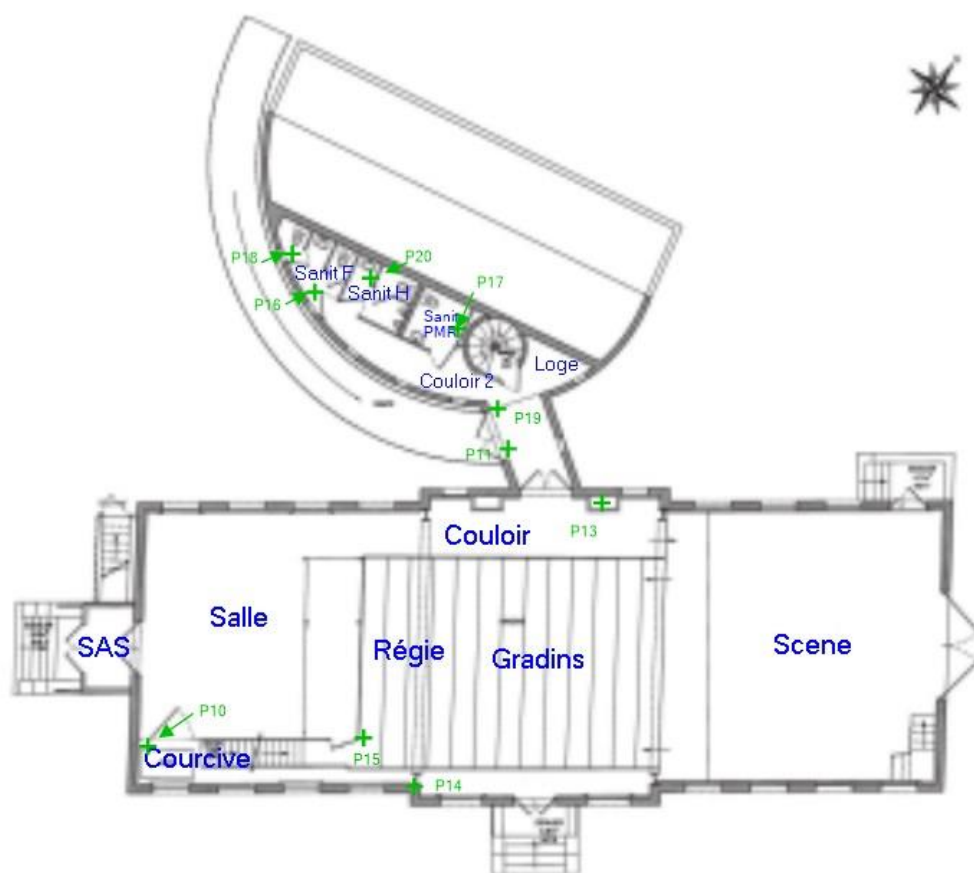
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes**7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Recommandations générales de sécurité****7.6 Documents annexés au présent rapport**

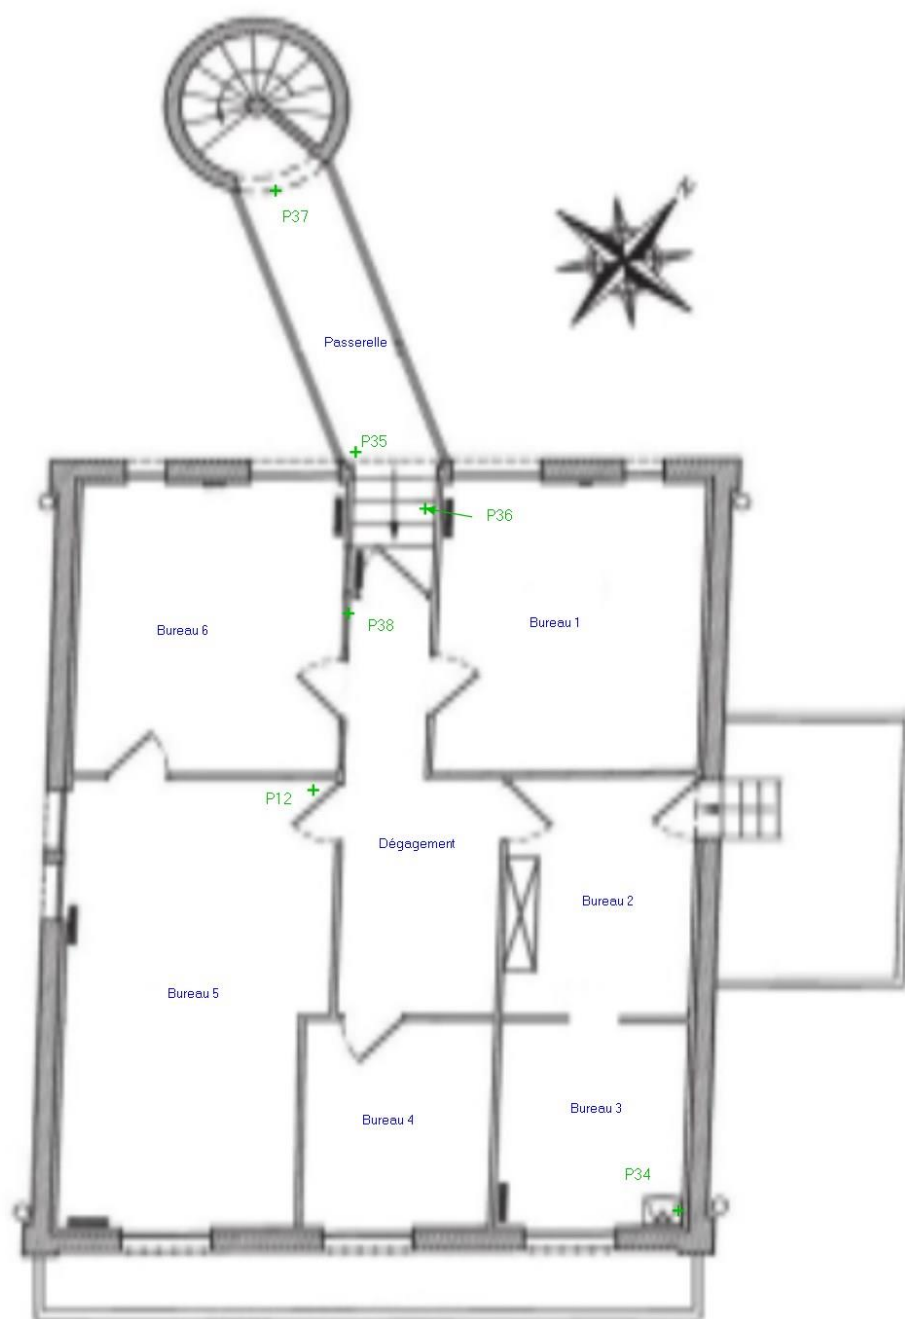
7.1 - Annexe - Schéma de repérage

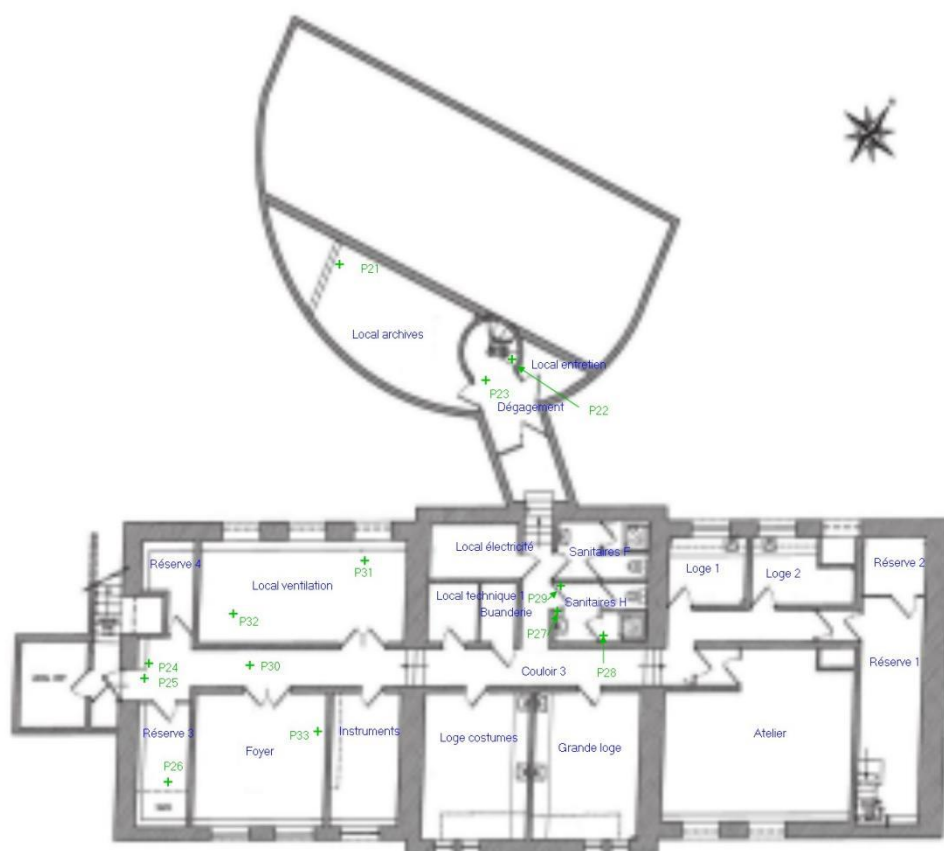






Rez-de-chaussée





Sous-sol

Légende

	Conduit en fibro-ciment		Dalles de sol	Nom du propriétaire : Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette - M. Lapanouse Thomas Adresse du bien : 211 Avenue Jean Jaurès Pavillon du Charollais 75019 PARIS
	Conduit autre que fibro-ciment		Carrelage	
	Brides		Colle de revêtement	
	Dépôt de Matériaux contenant de l'amiante		Dalles de faux-plafond	
	Matériau ou produit sur lequel un doute persiste		Toiture en fibro-ciment	
	Présence d'amiante		Toiture en matériaux composites	

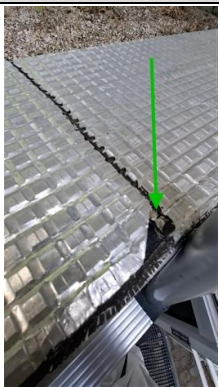
7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-001-P001	Rez de chaussée Façade Sud-est - Fenêtre 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 25H006338-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-002-P002	Sous-sol Façade Sud-est - Soupirail 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot + colle	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bandes calicot + colle Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot + colle Réf. laboratoire: 25H006338-002 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Toutes les	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				couches (1 à 1)	
ZPSO-002-2-P002-2	Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot + colle	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bandes calicot + colle Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot + colle Réf. laboratoire: 25H006338-002 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-003-P003	Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture Réf. laboratoire: 25H006338-003 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-003-2-P003-2	Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (blanc) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture Envoyé au labo en tant que : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + peinture Réf. laboratoire: 25H006338-003 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-004-P004	Sous-sol Façade Sud-est - Soupierail 3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 25H006338-004 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-005-P005	Sous-sol Façade Nord-ouest - Soupierail 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 25H006338-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-006-P006	1er étage Façade Nord_ouest - Fenêtre 3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de vitrage	Joint de vitrage Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint de vitrage Réf. laboratoire: 25H006338-006 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-007-P007	1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot + Colle	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bandes calicot + Colle Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot + Colle Réf. laboratoire: 25H006338-007 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
ZPSO-007-2-P007-2	1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot + Colle	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bandes calicot + Colle Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot + Colle Réf. laboratoire: 25H006338-007 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Non connu	
ZPSO-008-P008	1er étage Façade Sud-est - Porte fenêtre 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic entre dormant et colombage bois	Joint de mastic entre dormant et colombage bois Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint de mastic entre dormant et colombage bois Réf. laboratoire: 25H006338-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-009-P009	Rez de chaussée Façade Nord-ouest - Fenêtre 3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Joint de mastic de vitrage Réf. laboratoire: 25H006338-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-010-P010	Rez de chaussée - Courcive	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de parquet	Colle de parquet Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Salle, Rez de chaussée - Couloir, Rez de chaussée - Courcive Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de parquet Réf. laboratoire: 25H014833-001 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-011-P011	Extérieur	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...) Réf. laboratoire: 25H014833-002 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-012-P012	1er étage - Bureau 5	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle de sol + Colle	Dalle de sol + Colle Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Dégagement, 1er étage - Bureau 1, 1er étage - Bureau 2, 1er étage - Bureau 3, 1er étage - Bureau 4, 1er étage - Bureau 5, 1er étage - Bureau 6 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Dalle de sol + Colle Réf. laboratoire: 25H014833-003 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-013-P013	Rez de chaussée - Couloir	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Salle, Rez de chaussée - Couloir, Rez de chaussée - Scene, Rez de chaussée - Courcive Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 25H014833-004 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-014-P014	Rez de chaussée - Gradins	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Salle, Rez de chaussée - Couloir, Rez de chaussée - Scene, Rez de chaussée - Gradins, Rez de chaussée - Régie, Rez de chaussée - Courcive Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 25H014833-005 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-015-P015	Rez de chaussée - Gradins	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Moquette + Colle	Moquette + Colle Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Scene, Rez de chaussée - Gradins Commentaires prélèvement: Moquette + Colle Réf. laboratoire: 25H014833-006 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-016-P016	Rez de chaussée - Sanit F	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Couloir 2, Rez de chaussée - Sanit F, Rez de chaussée - Sanit H, Rez de chaussée - Sanit PMR Commentaires prélèvement: Detail	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Couches à analyser: Colle de carrelage Réf. laboratoire: 25H014833-007 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-017-P017	Rez de chaussée - Sanit PMR	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (Plinthes)	Colle de carrelage (Plinthes) Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Couloir 2, Rez de chaussée - Sanit F, Rez de chaussée - Sanit H, Rez de chaussée - Sanit PMR, Rez de chaussée - Loge Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage (Plinthes) Réf. laboratoire: 25H014833-008 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-018-P018	Rez de chaussée - Sanit F	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Couloir 2, Rez de chaussée - Sanit F, Rez de chaussée - Sanit H, Rez de chaussée - Sanit PMR, Rez de chaussée - escalier, Rez de chaussée - Loge Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 25H014833-009 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-019-P019	Rez de chaussée - Couloir 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Couloir 2, Rez de chaussée - Sanit F, Rez de chaussée - Sanit H, Rez de chaussée - Sanit PMR, Rez de chaussée - escalier, Rez de chaussée - Loge Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 25H014833-010 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-020-P020	Rez de chaussée - Sanit H	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - Sanit F, Rez de chaussée - Sanit H, Rez de chaussée - Sanit PMR Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 25H014833-011 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-021-P021	Sous-Sol - Local archives	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot + colle	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Dégagement, Sous-Sol - Local archives, Sous-Sol - Local entretien Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bandes calicot + colle Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot + colle Réf. laboratoire: 25H014833-012 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
				Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-021-2-P021-2	Sous-Sol - Local archives	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot + colle	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Dégagement, Sous-Sol - Local archives, Sous-Sol - Local entretien Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bandes calicot + colle Envoyé au labo en tant que : Bandes calicot + colle Réf. laboratoire: 25H014833-012 Commentaires Laboratoire: 2 Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-022-P022	Rez de chaussée - escalier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse de moquette	Colle non bitumineuse de moquette Matériau présent dans les pièces: Rez de chaussée - escalier, Sous-Sol - Dégagement Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle non bitumineuse de moquette Réf. laboratoire: 25H014833-013 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-023-P023	Sous-Sol - Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Dégagement, Sous-Sol - Local archives, Sous-Sol - Local entretien Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 25H014833-014 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-024-P024	Sous-Sol - Couloir 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse de moquette	Colle non bitumineuse de moquette Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Couloir 3, Sous-Sol - Loge 1, Sous-Sol - Loge 2, Sous-Sol - Grande loge, Sous-Sol - Loge costumes, Sous-Sol - Instruments Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle non bitumineuse de moquette Réf. laboratoire: 25H014833-015 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-025-P025	Sous-Sol - Couloir 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Couloir 3, Sous-Sol - Sanitaires F, Sous-Sol - Sanitaires H, Sous-Sol - Loge 1, Sous-Sol - Loge 2, Sous-Sol - Réserve 1, Sous-Sol - Réserve 2, Sous-Sol - Atelier, Sous-Sol - Grande loge, Sous-Sol - Loge costumes, Sous-Sol - Instruments, Sous-Sol - Foyer, Sous-Sol - Réserve 3, Sous-Sol - Réserve 4, Sous-Sol - Local ventilation, Sous-Sol - Local technique 1, Sous-Sol - Buanderie, Sous-Sol - Local électricité Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 25H014833-016 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-026-P026	Sous-Sol - Réserve 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Couloir 3, Sous-Sol - Sanitaires F, Sous-Sol - Sanitaires H, Sous-Sol - Loge 1, Sous-Sol - Loge 2, Sous-Sol - Réserve 1, Sous-Sol - Réserve 2, Sous-Sol - Atelier, Sous-Sol - Grande loge, Sous-Sol - Loge costumes, Sous-Sol - Instruments, Sous-Sol - Foyer, Sous-Sol - Réserve 3, Sous-Sol - Réserve 4, Sous-Sol - Local ventilation, Sous-Sol - Local technique 1, Sous-Sol - Buanderie, Sous-Sol - Local électricité Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 25H014833-017 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-027-P027	Sous-Sol - Sanitaires H	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Sanitaires F, Sous-Sol - Sanitaires H Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 25H014833-018 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-028-P028	Sous-Sol - Sanitaires H	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Sanitaires F, Sous-Sol - Sanitaires H Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage Réf. laboratoire: 25H014833-019 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-029-P029	Sous-Sol - Sanitaires H	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage (Plinthes)	Colle de carrelage (Plinthes) Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Sanitaires F, Sous-Sol - Sanitaires H Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de carrelage (Plinthes) Réf. laboratoire: 25H014833-020 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-030-P030	Sous-Sol - Couloir 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Couloir 3, Sous-Sol - Sanitaires F, Sous-Sol - Sanitaires H, Sous-Sol - Loge 1, Sous-Sol - Loge 2, Sous-Sol - Grande loge, Sous-Sol - Loge costumes, Sous-Sol - Instruments Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Panneaux et plaques Réf. laboratoire: 25H014833-021 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide3 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-031-P031	Sous-Sol - Local ventilation	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (Plâtre + Laine minérale)	Calorifuge (Plâtre + Laine minérale) Commentaires prélèvement: Calorifuge (Plâtre + Laine minérale) Detail Couches à analyser: Calorifuge (Plâtre) Réf. laboratoire: 25H014833-022 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-032-P032	Sous-Sol - Local ventilation	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuge (Alu + carton + laine minérale)	Calorifuge (Alu + carton + laine minérale) Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Calorifuge (Alu + carton + laine minérale) Réf. laboratoire: 25H014833-023 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Toutes les couches (1 à 1)	
ZPSO-033-P033	Sous-Sol - Foyer	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 25H014833-024 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-034-P034	1er étage - Bureau 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle de faïence Réf. laboratoire: 25H014833-025 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-035-P035	1er étage - Passerelle	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 25H014833-026 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-036-P036	1er étage - Passerelle	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse de moquette	Colle non bitumineuse de moquette Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Colle non bitumineuse de moquette Réf. laboratoire: 25H014833-027 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-037-P037	1er étage - Passerelle	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Réf. laboratoire: 25H014833-028 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-038-P038	1er étage - Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot + colle	Bandes calicot + colle Matériau présent dans les pièces: 1er étage - Dégagement, 1er étage - Bureau 1, 1er étage - Bureau 2, 1er étage - Bureau 3, 1er étage - Bureau 4, 1er étage - Bureau 5, 1er étage - Bureau 6 Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Bandes calicot + colle Réf. laboratoire: 25H014833-029 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: Non connu	
ZPSO-039-P039	Sous-Sol - Réserve 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture de sol	Peinture de sol Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Peinture de sol Réf. laboratoire: 25H014833-030 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide1 Analyse à réaliser: 1 couche	
ZPSO-040-P040	Sous-Sol - Sanitaires H	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques (Partie douche)	Panneaux et plaques (Partie douche) Matériau présent dans les pièces: Sous-Sol - Sanitaires F, Sous-Sol - Sanitaires H Commentaires prélèvement: Detail Couches à analyser: Panneaux et plaques (Partie douche) Réf. laboratoire: 25H014833-031 Commentaires Laboratoire: Calcination et/ou attaque acide2 Analyse à réaliser: 1 couche	

Copie des rapports d'essais :



Analyses pour le Bâtiment

SAS SILLAGE
Monsieur Carlos MAGNO
147 Avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON

Notre référence : AR-25-LH-021202-01

Numéro de dossier : 25H006338

Référence de dossier : Dossier: AF2025-2031-A

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25H006338-001 - Référence *P001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée Facade Sud-est - Fenêtre 1*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H006338-002 - Référence *P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot + colle - Bandes calicot + colle - Sous-sol Facade Sud-est - Soupierail 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H006338-003 - Référence *P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + peinture - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + peinture - Sous-sol Facade Sud-est - Soupierail 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H006338-004 - Référence *P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Sous-sol Facade Sud-est - Soupierail 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H006338-005 - Référence *P005 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Sous-sol Facade Nord-ouest - Soupierail 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 25H006338-006 - Référence *P006 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de vitrage - Joint de vitrage - 1er etage Facade Nord_ouest - Fenetre 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H006338-007 - Référence *P007 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot + Colle - Bandes calicot + Colle - 1er etage Facade Sud-est - Porte fenetre 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H006338-008 - Référence *P008 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic entre dormant et colombage bois - Joint de mastic entre dormant et colombage bois - 1er etage Facade Sud-est - Porte fenetre 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H006338-009 - Référence *P009 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussee Facade Nord-ouest - Fenetre 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS EABIDF
80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013357-01

Date d'émission de rapport : 12/03/2025 10:15

Page 1/6

Référence laboratoire N° : 25RI015993

Référence de suivi du dossier N° : 25H006338

Reçu au laboratoire le : 10/03/2025

Date de réception : 07/03/2025

Date d'analyse : 11/03/2025

Référence dossier Client: 25H006338 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25H006338-001 - P001 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussee Facade Sud-est - Fenetre 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25H006338-002 - P002 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot + colle - Bandes calicot + colle - Sous-sol Facade Sud-est - Soupirail 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013357-01

Date d'émission de rapport : 12/03/2025 10:15

Page 2/6

Référence laboratoire N° : 25RI015993

Référence de suivi du dossier N° : 25H006338

Reçu au laboratoire le : 10/03/2025

Date de réception : 07/03/2025

Date d'analyse : 11/03/2025

Référence dossier Client: 25H006338 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25H006338-003 - P003 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche + peinture - Enduit a base de platre lisse ou taloche + peinture - Sous-sol Facade Sud-est - Soupirail 3	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
004	25H006338-004 - P004 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Sous-sol Facade Sud-est - Soupirail 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) en traces	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013357-01

Date d'émission de rapport : 12/03/2025 10:15

Page3/6

Référence laboratoire N° : 25RI015993

Référence de suivi du dossier N° : 25H006338

Reçu au laboratoire le : 10/03/2025

Date de réception : 07/03/2025

Date d'analyse : 11/03/2025

Référence dossier Client:25H006338 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	25H006338-005 - P005 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Sous-sol Facade Nord-ouest - Soupirlail 2	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25H006338-006 - P006 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de vitrage - Joint de vitrage - 1er etage Facade Nord_ouest - Fenetre 3	Matériau (marron) ; matériau souple de type joint (transparent)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013357-01

Date d'émission de rapport : 12/03/2025 10:15

Page4/6

Référence laboratoire N° : 25RI015993

Référence de suivi du dossier N° : 25H006338

Reçu au laboratoire le : 10/03/2025

Date de réception : 07/03/2025

Date d'analyse : 11/03/2025

Référence dossier Client:25H006338 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25H006338-007 - P007 - 3 - Parois verticales interieures - Cloisons seches (assemblees, prefabriquees) - Bandes calicot + Colle - Bandes calicot + Colle - 1er etage Facade Sud-est - Porte fenetre 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
008	25H006338-008 - P008 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic entre dormant et colombage bois - Joint de mastic entre dormant et colombage bois - 1er etage Facade Sud-est - Porte fenetre 2	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013357-01

Date d'émission de rapport : 12/03/2025 10:15

Page5/6

Référence laboratoire N° : 25RI015993

Référence de suivi du dossier N° : 25H006338

Reçu au laboratoire le : 10/03/2025

Date de réception : 07/03/2025

Date d'analyse : 11/03/2025

Référence dossier Client:25H006338 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25H006338-009 - P009 - 2 - Parois verticales exterieures et Facades - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - Joint de mastic de vitrage - Rez de chaussée Facade Nord-ouest - Fenetre 3	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / Z6EH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013357-01

Date d'émission de rapport : 12/03/2025 10:15

Page 6/6

Référence laboratoire N° : 25RI015993

Référence de suivi du dossier N° : 25H006338

Reçu au laboratoire le : 10/03/2025

Date de réception : 07/03/2025

Date d'analyse : 11/03/2025

Référence dossier Client: 25H006338 - Dossier: AF2025-2031-A

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapr en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique q les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Dé ° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté c juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérém ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Magdalena Kędzierska
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Analyses pour le Bâtiment

SAS SILLAGE
Monsieur Carlos MAGNO
147 Avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON

Notre référence : AR-25-LH-035776-01

Numéro de dossier : 25H014833

Référence de dossier : Dossier: AF2025-2031-A

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25H014833-001 - Référence *P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de parquet - Colle de parquet - Rez de chaussée - Courcive*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-002 - Référence *P011 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-003 - Référence *P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle - Dalle de sol + Colle - 1er étage - Bureau 5*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-004 - Référence *P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Couloir*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-005 - Référence *P014 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Gradins*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-006 - Référence *P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette + Colle - Moquette + Colle - Rez de chaussée - Gradins*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25H014833-007 - Référence *P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanit F*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-008 - Référence *P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage (Plinthes) - Colle de carrelage (Plinthes) - Rez de chaussée - Sanit PMR*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-009 - Référence *P018 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Sanit F*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-010 - Référence *P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Couloir 2*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-011 - Référence *P020 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussée - Sanit H*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-012 - Référence *P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot + colle - Bandes calicot + colle - Sous-Sol - Local archives*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-013 - Référence *P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse de moquette - Colle non bitumineuse de moquette - Rez de chaussée - escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-014 - Référence *P023 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Sous-Sol - Degagement*, prélevé par vos soins et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-015 - Référence *P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse de moquette - Colle non bitumineuse de moquette - Sous-Sol - Couloir 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25H014833-016 - Référence *P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Sous-Sol - Couloir 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-017 - Référence *P026 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Sous-Sol - Reserve 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-018 - Référence *P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Sous-Sol - Sanitaires H*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-019 - Référence *P028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Sous-Sol - Sanitaires H*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-020 - Référence *P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage (Plinthes) - Colle de carrelage (Plinthes) - Sous-Sol - Sanitaires H*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-021 - Référence *P030 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Panneaux et plaques - Sous-Sol - Couloir 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-022 - Référence *P031 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (Plâtre + Laine minérale) - Calorifuge (Plâtre + Laine minérale) - Sous-Sol - Local ventilation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-023 - Référence *P032 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (Alu + carton + laine minérale) - Calorifuge (Alu + carton + laine minérale) - Sous-Sol - Local ventilation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-024 - Référence *P033 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Sous-Sol - Foyer*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS80-84 rue des Meuniers
92220 BagneuxTél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 25H014833-025 - Référence *P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er étage - Bureau 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-026 - Référence *P035 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Passerelle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-027 - Référence *P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse de moquette - Colle non bitumineuse de moquette - 1er étage - Passerelle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-028 - Référence *P037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Passerelle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-029 - Référence *P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot + colle - Bandes calicot + colle - 1er étage - Degagement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-030 - Référence *P039 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Sous-Sol - Réserve 3*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25H014833-031 - Référence *P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques (Partie douche) - Panneaux et plaques (Partie douche) - Sous-Sol - Sanitaires H*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

80-84 rue des Meuniers
92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses>
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS EABIDF
80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A1
92220 BAGNEUX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page 1/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client: 25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25H014833-001 - P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de parquet - Colle de parquet - Rez de chaussée - Courcive	Matériau de type colle (blanc) en traces ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (marron)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25H014833-002 - P011 - 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étancheités - Étancheité de toiture terrasse - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Releve : revêtement bitumineux (bandes, les) - Extérieur	Matériau de type aluminium ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page2/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client:25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25H014833-003 - P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle - Dalle de sol + Colle - 1er étage - Bureau 5	Matériau souple de type dalle de sol (collant) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25H014833-004 - P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Couloir	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25H014833-005 - P014 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Gradins	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page3/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client:25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	25H014833-006 - P015 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette + Colle - Moquette + Colle - Rez de chaussée - Gradins	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) ; matériau de type colle (jaune)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25H014833-007 - P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Rez de chaussée - Sanit F	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25H014833-008 - P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage (Plinthes) - Colle de carrelage (Plinthes) - Rez de chaussée - Sanit PMR	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page4/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client:25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25H014833-009 - P018 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Sanit F	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25H014833-010 - P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Rez de chaussee - Couloir 2	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25H014833-011 - P020 - 3 - Parois verticales interieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Rez de chaussee - Sanit H	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page 5/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client: 25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25H014833-012 - P021 - 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, prefabriquées) - Bandes calicot + colle - Bandes calicot + colle - Sous-Sol - Local archives	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
013	25H014833-013 - P022 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse de moquette - Colle non bitumineuse de moquette - Rez de chaussée - escalier	Matériau souple fibreux de type moquette (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25H014833-014 - P023 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Sous-Sol - Degagement	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page 6/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client: 25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	25H014833-015 - P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse de moquette - Colle non bitumineuse de moquette - Sous-Sol - Couloir 3	Matériau souple fibreux de type moquette (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	25H014833-016 - P025 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Couloir 3	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25H014833-017 - P026 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Sous-Sol - Reserve 3	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page 7/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client: 25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	25H014833-018 - P027 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Sous-Sol - Sanitaires H	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	25H014833-019 - P028 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle de carrelage - Sous-Sol - Sanitaires H	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (gris)	MET / L9TU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25H014833-020 - P029 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage (Plinthes) - Colle de carrelage (Plinthes) - Sous-Sol - Sanitaires H	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page 8/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client: 25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25H014833-021 - P030 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Sous-Sol - Couloir 3	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	25H014833-022 - P031 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (Plâtre + Laine minérale) - Calorifuge (Plâtre + Laine minérale) - Sous-Sol - Local ventilation	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page9/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client:25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	25H014833-023 - P032 - 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (Alu + carton + laine minérale) - Calorifuge (Alu + carton + laine minérale) - Sous-Sol - Local ventilation	Matériau de type aluminium ; matériau fibreux (blanc) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25H014833-024 - P033 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - Sous-Sol - Foyer	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25H014833-025 - P034 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle de faïence - 1er étage - Bureau 3	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page 10/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client: 25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25H014833-026 - P035 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Passerelle	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	25H014833-027 - P036 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse de moquette - Colle non bitumineuse de moquette - 1er étage - Passerelle	Matériau souple fibreux de type moquette (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25H014833-028 - P037 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - 1er étage - Passerelle	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) en traces	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page 11/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client: 25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029 (1)	25H014833-029 - P038 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot + colle - Bandes calicot + colle - 1er étage - Degagement	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	25H014833-030 - P039 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - Sous-Sol - Reserve 3	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	25H014833-031 - P040 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques (Partie douche) - Panneaux et plaques (Partie douche) - Sous-Sol - Sanitaires H	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-030692-01

Date d'émission de rapport : 26/05/2025 16:30

Page 12/12

Référence laboratoire N° : 25RI037269

Référence de suivi du dossier N° : 25H014833

Reçu au laboratoire le : 23/05/2025

Date de réception : 23/05/2025

Date d'analyse : 23/05/2025

Référence dossier Client: 25H014833 - Dossier: AF2025-2031-A

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapr en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique q les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0.2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Dé ° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté c juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérém ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Michał Czapka
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que le risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrément dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrément au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrément mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrément ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrément mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrément inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrément ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrément dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrément dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents



SAS SILLAGE
147 AV PAUL DOUMER
92500 RUEIL MALMAISON FR

COURTIER

PROTEXI ASSURANCES

CABINET DOMBLIDES ET DE SOUYS
293 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX

Tél : 05 56 92 71 77

Portefeuille : 0113312120

Vos références :

Contrat n° 11199937804

Client n° 0824454820

AXA France IARD, atteste que :

**SAS SILLAGE
147 AV PAUL DOUMER
92500 RUEIL MALMAISON**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 11199937804** ayant pris effet le **01/01/2024**.

Le présent contrat garantit la, ou les, activité(s) suivante(s) :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS SELON ACTIVITES C DECRISES EN ANNEXE
PLAN PLURIANNUEL DE TRAVAUX, ET SON PROJET (PPPT/PPT)

La présente attestation, qui ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours d'établissement auquel elle se réfère, est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2024** au **01/01/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 19 décembre 2023

Pour la société :

1D052620231219

Montant des garanties et des franchises

Les montants d'indemnisation et les franchises sont fixés par sinistre, sauf lorsque la mention « par année d'assurance » figure au tableau ci-dessous.

Lorsque le montant de la garantie est fixé par année d'assurance, il s'entend quel que soit le nombre de sinistres touchant une même année d'assurance. Il s'épuise au fur et à mesure des règlements effectués.

Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 5.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance	
Dont :		NEANT
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance	380 €
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages immatériels non consécutifs	150.000 € par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2.000.000 € par année d'assurance dont 1.000.000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1.500.000 € par année d'assurance dont 800.000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :	1.000.000 € par année d'assurance	400 €
Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	100.000 € par année d'assurance	400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



ANNEXE- ACTIVITES C

- Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP),
- Le Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb dans les Peintures (DRIPP)
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante,
- Le dossier Technique Amiante (DTA),
- Le Diagnostic Amiante avant Vente, avant Location,
- Le contrôle périodique de l'état de conservation des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA),
- Le Dossier Amiante Partie Privative (DAPP),
- L'état relatif à la présence de Termites,
- L'état parasitaire (Mérules, Vrillettes, Lyctus),
- Information sur la présence de Mérieux (Loi Alur),
- Le diagnostic Légionelle,
- L'état de l'installation intérieure de gaz, dont ERP,
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, dont ERP,
- La vérification initiale, et périodique gaz/électricité,
- Diagnostic assainissement collectif et non collectif,
- Le diagnostic humidité,
- La vérification de la conformité du logement aux normes de décence, et de salubrité,
- Le diagnostic accessibilité handicapé,
- Le diagnostic de la performance numérique (DPN),
- Le diagnostic Eco Prêt, Prêt à Taux Zéro, Prêt Conventionné : normes d'habitabilité,
- Le diagnostic Loi Boutin, Loi Scellier, Loi Carrez, les Constats de ROBIEN,
- Le mesurage de la surface habitable , et d'habitabilité, et PTZ,
- l'Etat des Servitudes, Risques et d'Information sur les Sols (ESRIS),
- L'état des Risques et Pollution ERP,
- Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE),et sa Mention,
- L'Audit Energétique Réglementaire, y compris Qualification 8731,
- La Réalisation de bilans thermiques par infiltrométrie et/ou thermographie infrarouge,
- La mesure de la perméabilité des réseaux aérauliques,
- Les Mesures in-situ du niveau d'isolation thermique,
- L'Etude Thermique RT 2012/RE 2020, Neuf et bâtiments existants,
- La délivrance de l'attestation de la réglementation thermique RT-2012/2020,



ANNEXE- ACTIVITES C

- Qualification 8711 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des enveloppes de bâtiment,
- Qualification 8721 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des réseaux aérauliques
- Qualification 8741 : Vérifications ; et Mesures des systèmes de ventilation ; Activités de vérification, de mesures des performances et exigences pour les système de ventilation mécanique dans le résidentiel dans le neuf selon le protocole Ventilation RE 2020,
- Le Diagnostic immobilier de la Conformité, et son Attestation, à la Réglementation Environnementale RE 2020,
- L'Attestation fin de travaux RT2012 / RE2020
- L'étude thermique réglementaire RT 2005/2012/2020,et bâtiments existants,
- L'Analyse du Cycle Vie du Bâtiment (ACV),
- Les Etats des Lieux : Locatif , celui relatif à la conformité aux normes d'habitabilité dans le cadre de l'établissement d'un prêt, L' Etat de conformité aux normes et critères de décences du logement, y compris la visite virtuelle 360°,
- L'Assistance à la réception de logement ,
- Le Certificat de Luminosité,
- Le Diagnostic et Certificat de Décence et Salubrité, son Constat,
- L'Assistance relative à l'Autorisation préalable et à la Déclaration de Location, ainsi qu'au Permis de Diviser,
- L'Assistance à la mise en place de l'Encadrement des Loyers selon la Loi Elan,
 - Le formateur, l'examineur, le certificateur diagnostic,
 - L'Expertise en matière d'assurance pour le compte des assurés, près les Tribunaux, et Judiciaire,
 - La détection, de l'humidité, et des fuites d'eau non destructive,
 - Le diagnostic sécurité piscine,
 - Le diagnostic Acoustique, Contrôles et Attestations,
 - La recherche de plomb avant travaux ou démolition,
 - Le diagnostic plomb dans l'eau, métaux lourds
 - Le contrôle visuel après travaux plomb,
 - Le conseil en économie et maîtrise de l'énergie à L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE TRAVAUX,
 - Le diagnostic ascenseur,



ANNEXE- ACTIVITES C

- Le Diagnostic contrôle de sécurité des Aires de Jeux,
- Le Diagnostic et le certificat de conformité des travaux de réhabilitation dans le cadre de l'investissement locatif dans l'ancien,
- Le Diagnostic Pathologie des bâtiments, après examen technique,
- L'expertise en estimation de valeur vénale et locative, expertise amiable,
- Le Diagnostic Mâchefer avant travaux et démolition,
- L'Assistance, le Conseil, le Contrôle, la Certification de la mise en place de la modélisation numérique du bâtiment (BIM),
- La Recherche des Métaux Lourds,
- Le Diagnostic dans le cadre du classement en meublé,
- Le Conseil et l'Assistance à l'adaptation du Logement au Vieillissement et la Dépendance,
- L'Audit Energétique Mention,
- Le diagnostic Radon,
- Le diagnostic Géothermie G,
- Le Diagnostic Acoustique
- Le diagnostic amiante avant travaux/démolition, sans préconisation de travaux
- Le diagnostic de repérage de l'amiante sur les navires, et sur les matériels roulants ferroviaires,
- Le contrôle visuel après travaux de désamiantage,
- L'évaluation Périodique de l'état de conservation des MPCA,
- Le contrôle de la qualité de l'air, de la concentration en fibre d'amiante dans l'air ; mesure d'empoussièrement,
- Le Contrôle des VLEP, Plomb, Silice, Amiante,
- Le Dossier Technique Amiante DTA, le Repérage liste A et B , en ERP, en IGH, et tout autre site,
- Le diagnostic Monoxyde de Carbone,
- Le diagnostic et le conseil relatifs à la gestion des Produits, Equipements, Matériaux, et des Déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments dans le cadre de la mise en place d'une économie circulaire (PEMD 2022),
- Le diagnostic de la pollution des sols,
- Fourniture et/ou pose de détecteurs de fumée (DAAF), et leur vérification
- Diagnostic Voiries -Amiante-HAP-Silice,
- Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge selon spécification APSAD D19,



ANNEXE- ACTIVITES C

- Contrôle des installation et équipement incendie,
- Contrôle initial et périodique des installations d'électricité, de gaz, des engins de levage et de chantier,
- Le Diagnostic Technique Global (DTG),
- Le Document d'Evaluation Unique des Risques d'Entreprise (DUER) pour le compte des syndics et gestionnaires d'immeuble,
- La réalisation de l'état descriptif de division, millièmes-tantièmes, ses diagnostics dont Loi SRU, et ses attestations,
- Le contrôle des travaux d'isolation des combles,
- L'état des risques et des pollutions, ceux liés à l'environnement pour les aléas naturels, miniers, ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution,
- Les Diagnostics de conformité de matériels de radio protection PCR,
- Missions d'Expert en Rénovation Energétique ERE,
- Le Diagnostic pour les missions de dépôt de Permis de Travaux, Etude de faisabilité pour le compte de promoteur immobilier,
- Les Fans Tests, Test par infiltrométrie des installations soumises à l'extinction automatique à Gaz IEAG, norme ISO 14520.
- L'Audit Environnemental et Energétique RE 2020, inclus les bâtiments existants,
- Le Conseil et l'Assistance Administrative, Juridique et Financière à la Rénovation Energétique des bâtiments.
- Le Diagnostic et le Contrôle des équipements et installations Sécurité Incendie (SSI),

DEMEURE EXCLUE TOUTE PRESTATION RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE, DE BUREAU D'ETUDES ET D'ACTIVITE RELEVANT D'UNE AUTRE PROFESSION REGLEMENTEE.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Jérôme LANDRY, Président de la société SILLAGE, atteste sur l'honneur que la dite société, pour la période allant du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024, est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostics Techniques mentionné à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, et plus particulièrement :

- que les documents « *constat des risques d'expositions au plomb, état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, état de l'installation intérieure de gaz, diagnostic de performance énergétique, état de l'installation intérieure d'électricité* » du 1 de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, sont établis par des personnes certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction,
- que ces dites personnes disposent d'une organisation et de moyens appropriés,
- que ces dites personnes n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leurs impartialités et à leurs indépendances ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elles, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il leurs sont demandés d'établir l'un des documents cité au premier point,
- que la société a souscrit une assurance dont le montant de la garantie est de 2.000.000 euros par sinistre et par assuré.

Fait à Rueil-Malmaison, le 1er janvier 2024

Jérôme LANDRY
Président



Certifie par la présente que :

CARLOS MAGNO

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	28/02/2023	27/02/2030
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	28/02/2023	27/02/2030
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	13/02/2023	12/02/2030
DPE - individuels	Diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	13/02/2023	12/02/2030
DPE - tous types de bâtiments	Diagnostics de performance énergétique d'immeubles ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation	13/02/2023	12/02/2030
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	19/11/2020	18/11/2027
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	25/01/2023	24/01/2030

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification